



# HEIDENHAIN



Manuel d'utilisation

## ND 1200R Radial


Version du Logiciel  
2.8.x

Français (fr)  
10/2013







# Présentation du ND 1200R

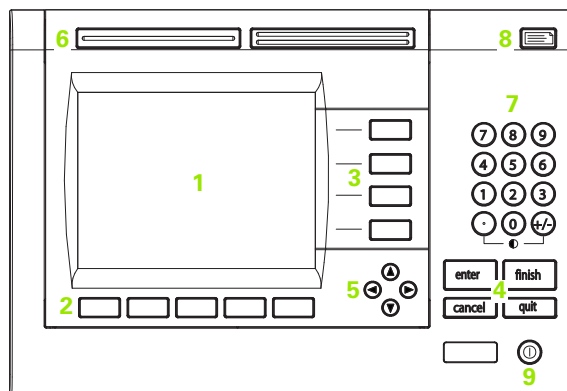
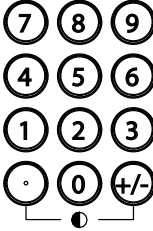


- 1 Ecran LCD
- 2 Softkeys
- 3 Touches d'axe
- 4 Touches de commande
- 5 Touches fléchées
- 6 Touches larges
- 7 Pavé numérique
- 8 Touche "Envoi"
- 9 Touche On/Off de l'écran



## Touches de la face avant du ND 1200R

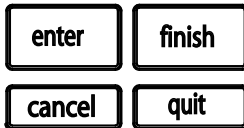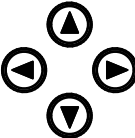
Les touches de la face avant permettent de saisir des coordonnées de positions cibles, d'envoyer des données via les ports RS-232 et USB et de configurer les paramètres de fonctionnement.

Fonctions des touches de la face avant	Touches
<b>Softkeys</b> : leurs fonctions varient selon les différentes opérations affichées à l'écran.	
<b>Touches d'axe</b> : elles sont utilisées pour saisir des positions cibles.	
<b>Touches de commande</b> : elles permettent de contrôler les processus de saisie des données et des positions cibles.	
<b>Touches fléchées</b> : elles sont utilisées pour naviguer dans les listes, les menus et les champs de données des écrans de configuration.	

Fonctions des touches de la face avant	Touches
<p><b>Touches larges</b> : il s'agit de deux touches larges programmables servant à l'exécution de fonctions fréquemment utilisées. Vous pouvez reconnaître ces touches facilement au toucher, sans quitter la pièce des yeux. La touche programmable de gauche est affectée par défaut à la fonction ENVOI 2, tandis que celle de droite est affectée à la fonction ZERO 2. Vous pouvez programmer ces deux touches comme expliqué au paragraphe <b>Affectation des touches programmables</b> de la Section II "Installation, configuration et caractéristiques techniques".</p>	
<p><b>Pavé numérique</b> : il est utilisé pour saisir des données numériques. Outre leurs fonctions de base, les touches "." (point décimal) et "+/-" servent également à régler le contraste de l'écran LCD.</p>	
<p><b>Touche "Envoi"</b> : elle sert à envoyer les données de positions cibles à un ordinateur ou une imprimante USB.</p>	
<p><b>Touche On/Off de l'écran</b> : appuyez sur cette touche pour éteindre l'écran LCD sans pour autant couper l'alimentation du ND 1200R. Vous rallumez l'écran LCD en appuyant une seconde fois sur cette touche. Outre sa fonction de base, cette touche peut également être utilisée pour effacer des données de positions cibles, des points d'origine et des alignements.</p>	


## Face arrière du ND 1200R

- 1 Interrupteur d'alimentation
- 2 Prise d'alimentation et porte-fusible
- 3 Prise de mise à la terre
- 4 Connecteur pour palpeur d'arêtes universel HEIDENHAIN (15 broches)
- 5 Connecteurs des axes de mesure
- 6 Connecteur du port série RS-232
- 7 Non disponible sur le ND 1200R
- 8 Système mécanique de fixation et d'inclinaison

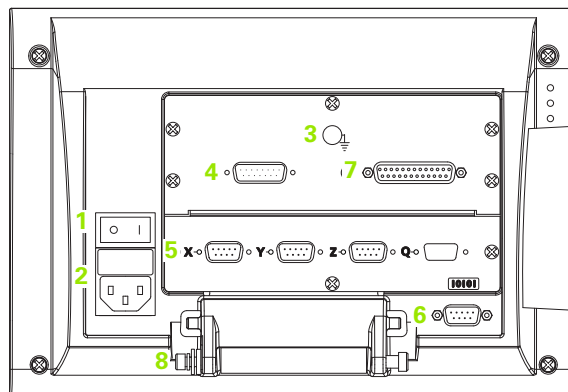

## Face latérale du ND 1200R

- 1 Prise jack pour haut-parleur/casque audio
- 2 Connecteur USB de type A
- 3 Connecteur RJ-45 pour pédale/commutateur manuel/clavier à distance

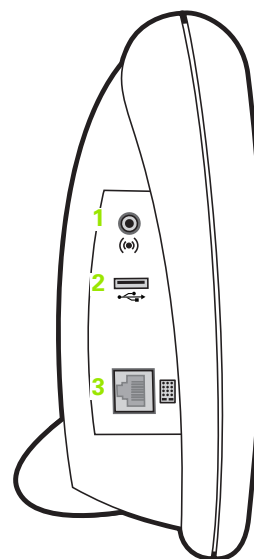

# Contenu de ce manuel

Ce manuel d'utilisation présente le fonctionnement, l'installation, la configuration et les caractéristiques techniques du ND 1200R. Les informations relatives au fonctionnement de l'appareil figurent à la Section I "Fonctionnement". Les informations relatives à l'installation, à la configuration et aux caractéristiques techniques figurent quant à elles à la Section II.

## Types de caractères utilisés dans ce manuel

Les types de caractères suivants sont utilisés pour indiquer qu'il s'agit de commandes opérateur ou d'informations importantes :

- Commandes opérateur - les SOFTKEYS et autres TOUCHES sont indiquées en majuscules.
- Mise en évidence - les **éléments ou les concepts** importants pour l'utilisateur apparaissent en gras.

## Représentation de touches successives

L'utilisateur du ND 1200R doit souvent appuyer sur une succession de touches et softkeys pour mener à bien une tâche. Ces successions de touches sont représentées comme dans l'exemple suivant :

- "Appuyez sur la softkey MENU, puis sur la softkey ORIGINE et enfin sur la softkey ZERO" est parfois abrégé comme suit :
- "Appuyez sur MENU>ORIGINE>ZERO."

## Symboles des notes

Les symboles situés à gauche des notes permettent d'identifier le type et/ou le degré d'importance de l'information qu'elles contiennent.



### Informations d'ordre général

Il s'agit d'informations supplémentaires ou complémentaires sur une opération ou un concept.



### Avertissement

Ce type d'information avertit d'une situation ou d'une condition pouvant entraîner des erreurs de mesure, un dysfonctionnement ou une détérioration du matériel. Assurez-vous d'avoir lu et compris ce message avant de poursuivre.



### Danger - Risque de choc électrique

Ce type d'information avertit d'une situation ou d'une condition pouvant entraîner une décharge électrique et des blessures corporelles, voire mortelles. Assurez-vous d'avoir lu et compris ce message avant de poursuivre.

## Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité générales connues doivent être respectées lors de l'utilisation de l'appareil. Le non-respect de ces consignes risquerait d'endommager le matériel ou de blesser le personnel. Les règles de sécurité peuvent varier d'une entreprise à l'autre. En cas de conflit entre le contenu du présent manuel et les normes de sécurité de l'entreprise, les règles les plus strictes devraient avoir préséance.



Le ND 1200R est équipé d'une prise secteur à **3 fils** avec une mise à la terre séparée. Toujours relier la prise secteur à une borne de terre à trois conducteurs. Toute utilisation d'un adaptateur 2 fils ou de tout autre accessoire de raccordement qui éliminerait le troisième conducteur de terre constitue un risque pour la sécurité et n'est pas autorisée.



Débrancher le ND 1200R de la borne d'alimentation et s'adresser à un personnel d'assistance technique qualifié si :

- Le câble d'alimentation est effiloché ou endommagé ou si la prise d'alimentation est endommagée.
- Du liquide a été renversé sur le boîtier ou l'a éclaboussé.
- Le ND 1200R est tombé ou le boîtier est endommagé.
- Le ND 1200R semble montrer des signes de fatigue ou un besoin de maintenance.

## Axes de mesure du ND 1200R

Selon le modèle, le ND 1200R peut afficher deux ou trois axes. Les représentations d'écran du ND 1200R contenues dans ce manuel indiquent différents nombres d'axes et sont utilisées à des fins d'illustration uniquement.

## Version du logiciel

La version du logiciel est indiquée dans l'écran de configuration Langue+Version qui est détaillé plus loin dans la Section II.

## Nettoyage

Utiliser uniquement un chiffon humidifié à l'eau et un détergent doux pour nettoyer les surfaces apparentes. Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif, un détergent fort ou un solvant. Utiliser uniquement un chiffon humidifié. Ne pas utiliser un chiffon trempé.





# 1 Fonctionnement

1.1 Présentation du ND 1200R .....	12
1.2 Fonctions de base du ND 1200R .....	14
Mise sous tension du ND 1200R.....	14
Initialisation d'un point zéro machine répétable.....	15
Mise hors tension du ND 1200R .....	15
Description des touches situées en face avant de l'appareil.....	16
Présentation de l'écran LCD et des softkeys .....	18
Affichage en mode "Position Actuelle" et softkeys .....	18
Affichage en mode "Distance restante" et softkeys .....	19
Menus du ND 1200R .....	20
1.3 Préparation pour le perçage .....	24
Mise sous tension du ND 1200R.....	24
Définition d'un point zéro machine .....	24
Réglages du contraste de l'écran LCD .....	25
Sélection de l'unité de mesure linéaire.....	25
Sélection d'un système de coordonnées .....	25
Palpage d'une position.....	26
Saisie du diamètre d'un palpeur .....	27
Alignement d'une pièce sur un axe .....	28
Définition d'un point d'origine.....	30
Définition d'un point d'origine à partir d'un point de palpation.....	30
Définition d'un point d'origine à partir d'une droite d'alignement .....	30
Définition d'un point d'origine au centre d'un trou.....	30
Déplacement d'un point d'origine.....	31
1.4 Positions cibles .....	32
Saisie d'une position cible .....	32
Saisie d'une position cible avec des coordonnées absolues.....	32
Saisie d'une position cible avec des coordonnées incrémentales .....	34
Edition et suppression de positions cibles.....	36
Edition d'une position cible .....	36
Suppression d'une position cible.....	36
Suppression de la liste de positions cibles.....	36
Sélection d'une position cible .....	37
1.5 Motifs de perçage .....	38
Motif "Cadre" .....	39
Motif "Grille" .....	40
Motif "Ligne" .....	41
Motif "Cercle".....	42
1.6 Programmes de perçage.....	43
Sauvegarde d'un programme .....	43
Exécution d'un programme .....	44
Mise en miroir d'un programme .....	45
Effacement d'un programme.....	46
1.7 Approche d'une position cible.....	47

## 2 Installation, configuration et caractéristiques techniques

2.1 Contenu de la livraison du ND 1200R .....	50
Éléments inclus avec le ND 1200R .....	50
Éléments éventuellement inclus en option .....	50
Reconditionnement du ND 1200R .....	51
2.2 Installation du matériel.....	52
Assemblage du support de montage .....	52
Positionnement sur le plan de travail et montage.....	52
Montage sur un bras (optionnel) .....	53
Connexion secteur .....	54
Connexion de systèmes de mesure et palpeurs.....	55
Connexion d'un ordinateur .....	56
Connexion d'un casque audio .....	57
Connexion d'une imprimante USB .....	57
Connexion d'une pédale ou d'un clavier de commande à distance (en option) .....	58
2.3 Configuration du logiciel .....	59
Menu Setup.....	60
Exemple : Saisie du mot de passe d'accès aux données de configuration.....	61
Ordre de configuration .....	63
Sélection de la langue et version du produit .....	64
Mot de passe d'accès .....	65
Configuration des systèmes de mesure .....	67
Écran "Encodeurs" .....	67
Écran "Réglages" .....	70
Configuration du palpeur .....	71
Écran "Palpeur" .....	71
Correction d'erreur .....	73
Correction d'erreur linéaire (LEC).....	73
Configuration de l'affichage.....	76
Écran "Affichage".....	76
Affectation des touches programmables .....	78
Écran "Hotkeys" .....	78
Configuration de l'impression.....	81
Écran "Impression" .....	81
Configuration des ports .....	83
Écran "Ports".....	83
Réglages du volume audio .....	87
Écran "Réglages" .....	87
Réglages de la vitesse de répétition des touches .....	88
Écran "Réglages" .....	88
Activation de l'économiseur d'écran .....	89
Écran "Réglages" .....	89
Réglages de l'heure et la date.....	90
Écran "Horloge" .....	90
2.4 Caractéristiques techniques .....	91
Dimensions .....	93
Fixation du bras de montage.....	94

# 1


**Fonctionnement**

## 1.1 Présentation du ND 1200R

Le ND 1200R est une visualisation de cotes numérique performante pour perceuses radiales utilisant des systèmes de mesure analogiques ou TTL. Cet appareil permet à l'opérateur de saisir directement des positions cibles en coordonnées cartésiennes ou polaires. Cela évite de devoir percer des avant-trous ou de devoir poser des repères de trous avec une machine onéreuse située à un autre endroit. Lors de la saisie de positions cibles, l'appareil est réglé par défaut en mode cartésien. En revanche, il se trouve par défaut en mode polaire en cas d'approche d'une position cible.

Le ND 1200R propose les fonctions suivantes :

- Exploitation des marques de référence pour des systèmes de mesure à une seule marque de référence ou à plusieurs marques de référence à distances codées
- Correction d'erreur linéaire
- Interface utilisateur de l'écran LCD multilingue : la langue est sélectionnable par l'utilisateur
- Variation des fonctions des softkeys, en bas de l'écran LCD, pour supporter différentes opérations
- Touches fléchées pour une navigation aisée dans les listes et menus
- Alignement automatique des pièces pour éviter un dégauchissage fastidieux
- Saisie de positions cibles en cotes absolues et incrémentales
- Mise à zéro des axes pour l'initialisation d'un point d'origine
- Pavé numérique avec :
  - des touches numériques pour la saisie des données
  - des touches "." (point décimal) et "+/-" pour la saisie des données et les réglages de contraste de l'écran LCD
- Des touches personnalisées par l'utilisateur (sur l'appareil et les éléments de commande à distance optionnels) permettant de lancer des fonctions couramment utilisées
- Des programmes personnalisés par l'utilisateur pour sauvegarder des séquences de positions cibles
- La saisie directe de positions cibles en coordonnées cartésiennes ou polaires

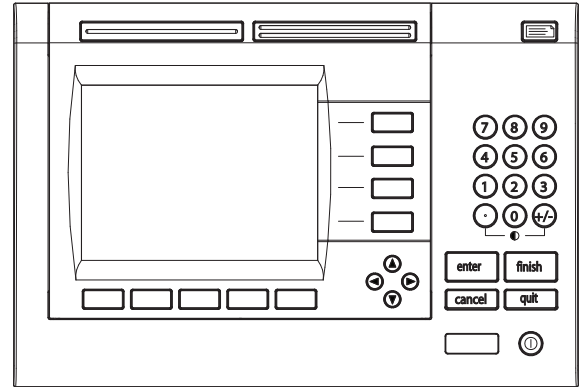

Face avant du ND 1200R

- Des motifs de perçage personnalisés par l'utilisateur pour réaliser des :
  - cadres de trous
  - grilles de trous
  - rangées de trous
  - cercles de trous
- Sorties jack pour haut-parleurs dans les environnements calmes ou bruyants
- Pédale et pavé numérique de contrôle à distance en option pour faciliter les opérations de mesure lorsque l'opérateur n'est pas à proximité du ND 1200R

## 1.2 Fonctions de base du ND 1200R

### Mise sous tension du ND 1200R




Allumez le ND 1200R. L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION se trouve au dos de l'appareil. L'écran de démarrage s'affiche après une mise sous tension ou suite à une coupure d'alimentation.



Appuyez sur la touche FINISH pour passer à l'écran d'affichage "Position Actuelle".

Votre ND 1200R est maintenant prêt à être utilisé et se trouve en mode "Position Actuelle". Les valeurs de position sont affichées pour tous les axes.

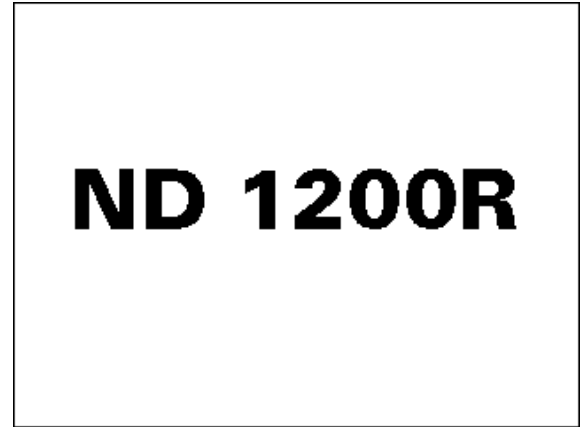

Ecran à la mise sous tension

Position	Actuelle	MM	ABS	P ---
X		1.455		
Y		4.120		
<b>DRO</b>				
Aller à	POUCE	Origine	R/A	Menu

Ecran "Position Actuelle"

## Initialisation d'un point zéro machine répétable

 
Si votre ND 1200R a été configuré pour définir un point zéro machine dès la mise sous tension, un message apparaît vous demandant de franchir les marques de référence ou de saisir les positions de butée des axes. Le ND 1200R se sert du point zéro machine pour appliquer des données de correction d'erreur. Pour définir un point zéro machine répétable, vous devez :

- ▶ Déplacer la table de manière à ce les marques de référence puissent être identifiées sur chaque axe **ou**
- ▶ Déplacer la table jusqu'à la position de butée de chaque axe et appuyer sur ENTER en cas d'absence de marques de référence.



Si la demande de franchissement des marques de référence est interrompue en appuyant sur la softkey CANCEL, les données de correction d'erreur éventuellement mémorisées dans votre ND 1200R **ne seront pas prises en compte**.








## Mise hors tension du ND 1200R




Mettez le ND 1200R hors tension. Les paramètres de configuration, les tableaux de corrections d'erreurs et les programmes enregistrés qui ont été sauvegardés pendant l'utilisation sont conservés en mémoire.

## Description des touches situées en face avant de l'appareil


Les pages suivantes contiennent la description des fonctions des touches de COMMANDE, d'AXE, LARGES, d'ENVOI, ON/OFF de l'écran LCD et des touches FLECHES situées en face avant de l'appareil : les fonctions des softkeys sont également décrites au paragraphe suivant, dans la partie dédiée à la présentation de l'écran et des softkeys.

Touches de commande	Fonctions
	<b>Entrer des données</b> : appuyez sur la touche ENTER pour valider des valeurs saisies dans les champs de configuration. Le fait d'appuyer sur la touche ENTER signifie que les données saisies dans un champ sont prêtes à être utilisées.
	<b>Confirmer une entrée cible</b> : appuyez sur la touche FINISH pour confirmer la saisie d'une position cible ou passer à la position cible suivante d'un programme.
	<b>Effacer des données ou une position cible</b> : appuyez sur la touche CANCEL pour effacer des données saisies dans les champs de configuration ou une position cible sélectionnée dans la liste des positions cibles.
	<b>Quitter une opération en cours</b> : appuyez sur la touche QUIT pour abandonner la tâche en cours et revenir à l'écran d'affichage "Position Actuelle" ou pour quitter la liste des positions cibles.
Touches d'AXE	Fonction
	<b>Saisie d'une position cible</b> : appuyez sur une touche d'axe pour saisir les coordonnées d'une position cible.
	
	

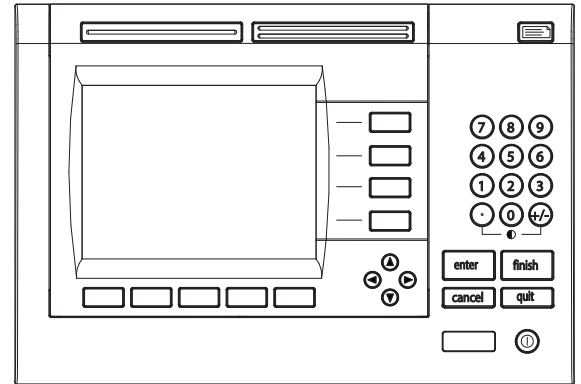

Touches de la face avant du ND 1200R

 

**Touches LARGES****Fonctions**

**Fonction couramment utilisée, touche de gauche :** appuyez sur cette touche LARGE pour exécuter la fonction programmée pour cette touche. La fonction par défaut de cette touche est ENVOI 2. Voir "Affectation des touches programmables" à la page 78 pour plus d'informations.




**Fonction couramment utilisée, touche de droite :** appuyez sur cette touche LARGE pour exécuter la fonction programmée pour cette touche. La fonction par défaut de cette touche est ZERO 2. Voir "Affectation des touches programmables" à la page 78 pour plus d'informations.

**Touche ENVOI****Fonction**

**Envoyer des données de positions cibles :** appuyez sur la touche ENVOI pour transférer des données de positions cibles vers un ordinateur ou une imprimante USB.

**Touche ON/OFF****Fonction**

**Eteindre l'écran LCD ou effacer des données :** appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer ou éteindre l'écran LCD ou pour effacer des données de positions cibles, des points d'origine ou des alignements de pièces.

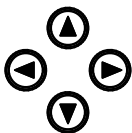**Touches FLECHES****Fonction**

Navigation entre les menus et les champs de données des écrans de configuration.

## Présentation de l'écran LCD et des softkeys

L'écran LCD du ND 1200R affiche les informations dans l'un des trois modes de fonctionnement suivants :

- Le **mode Position Actuelle** affiche la position actuelle des axes.
- Le **mode Distance Restante** affiche la distance jusqu'à une position cible.
- Le **mode Setup** affiche les écrans/sous-menus de configuration du ND 1200R.

Les fonctions des softkeys varient pour s'adapter aux diverses opérations proposées par les différents écrans.



Les écrans et les softkeys de configuration sont décrits dans la Section II de ce manuel, "Installation, configuration et caractéristiques techniques".

### Affichage en mode "Position Actuelle" et softkeys

L'écran "Position Actuelle" affiche :

- La liste des positions cibles, sur la partie gauche
- L'unité de mesure, le point d'origine et le numéro de programme actuels, dans le coin en haut à droite
- La position actuelle de tous les axes
- L'état d'alignement de la pièce : un petit rectangle à côté de la lettre de désignation de l'axe indique que la pièce est alignée sur un axe de mesure (un alignement a été effectué)
- Les fonctions des softkeys pour la sélection de la position cible et de l'unité de mesure, pour l'initialisation du point d'origine et pour le choix des coordonnées cartésiennes ou polaires et des menus

Softkeys du mode POSITION ACTUELLE	Fonctions
<b>Aller à</b>	Appuyez sur la softkey ALLER A pour sélectionner une position cible vers laquelle se diriger.
<b>MM ou POUCE</b>	Cette softkey permet de commuter entre les unités de mesure "millimètres" et "pouces". L'unité de mesure actuelle est affichée dans le coin en haut à droite de l'écran.
<b>Origine</b>	Appuyez sur la softkey ORIGINE pour enregistrer, mettre à zéro, décaler ou aligner un point d'origine.
<b>R/A ou X/Y</b>	Cette softkey permet de commuter entre les coordonnées de type cartésien et polaire affichées sur l'écran LCD.

Position	Actuelle	MM	ABS	P ---
1	R	1.350		
2				
3				
	A	3°782		
<b>DRO</b>				
<b>Aller à</b>	<b>POUCE</b>	<b>Origine</b>	<b>X/Y</b>	<b>Menu</b>

Ecran "Position Actuelle" indiquant la position actuelle des axes

Softkeys du mode POSITION ACTUELLE	Fonctions
------------------------------------	-----------

<b>Menu</b>	Appuyez sur la softkey MENU pour accéder aux menus Programmes, Point d'origine, Motifs et Setup.
-------------	--

### Affichage en mode "Distance restante" et softkeys

L'écran "Dist. Restante" affiche :

- La liste des positions cibles, sur la partie gauche
- L'unité de mesure, le point d'origine et le numéro de programme actuels, dans le coin en haut à droite
- La distance restant à parcourir jusqu'à la position cible
- L'état d'alignement de la pièce : un petit rectangle à côté de la lettre de désignation de l'axe indique que la pièce est alignée sur un axe de mesure (un alignement a été effectué)
- Les fonctions des softkeys pour la sélection de la position cible, l'édition d'une position cible, le choix entre l'affichage des positions cibles en cotes absolues ou incrémentales, le choix entre les coordonnées cartésiennes ou polaires et l'appel des menus.

Softkeys du mode DISTANCE RESTANTE	Fonctions
------------------------------------	-----------

<b>Aller à</b>	Appuyez sur la softkey ALLER A pour sélectionner une position cible vers laquelle se diriger.
----------------	---

<b>Editer</b>	Appuyez sur la softkey EDITER pour appeler l'écran de paramétrage d'une position cible et éditer les coordonnées de la position cible choisie.
---------------	--

<b>INC ou ABS</b>	Cette softkey permet de commuter entre l'affichage des distances en valeurs incrémentales et absolues.
-------------------	--

<b>R/A ou X/Y</b>	Cette softkey permet de commuter entre les coordonnées cartésiennes et polaires.
-------------------	--

<b>Menu</b>	Appuyez sur la softkey MENU pour accéder aux menus Programmes, Point d'origine, Motifs et Setup.
-------------	--

Dist. restante		MM	INC	P ---
1	R			1.660
2				0°516
3	A			
DRO		X 45.000 Abs	Y 60.000 Abs	✓
		Diamètre foret: 6		
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu

L'écran "Dist. Restante" affiche la distance séparant la position actuelle de la position cible.

## Menus du ND 1200R

### Menu

Appuyez sur la touche MENU pour faire s'afficher le nom des menus sur les softkeys situées en bas de l'écran LCD. Appuyez sur une softkey de menu pour faire s'afficher l'écran du menu correspondant. Les menus proposés sont les suivants :

### Menu PROGRAMMES Fonctions du menu PROGRAMMES

Programmes	MM	ABS
1		
2		
3		
Exécut.	Enreg.	Miroir
Effacer	Impri.	

Appuyez sur la softkey PROG pour afficher l'écran PROGRAMMES et les softkeys correspondantes. Les softkeys disponibles sont les suivantes :

#### Exécuter

Appuyez sur la softkey EXECUT. pour exécuter un programme de positions cibles enregistrées.

#### Enregistrer

Appuyez sur la softkey ENREG. pour sauvegarder un programme à exécuter ultérieurement.

#### Miroir

Appuyez sur la softkey MIROIR pour mettre un programme en miroir et l'exécuter.

#### Effacer

Appuyez sur la softkey EFFACER pour supprimer le programme sélectionné.

#### Imprimer

Appuyez sur la softkey IMPRI. pour transférer un programme vers un ordinateur ou une imprimante USB.

Position	Actuelle	MM	ABS	P ---	
1	R A	1.410 3°953			
2					
3					
DRO		Prog	Origine	Motif	Setup

Le nom des menus s'affiche sur les softkeys en bas de l'écran LCD.

Dist.	restante	MM	ABS	P ---
1	<b>R</b>	<b>24.000</b>		
2				
3	<b>A</b>	<b>41°070</b>		
<b>DRO</b>				
Palpeur	Zéro	Décal. 0	Alignmt	

Appuyez sur la softkey ORIGINE pour afficher les softkeys permettant de mettre à zéro, de décaler et d'aligner un point d'origine. Les softkeys disponibles sont les suivantes :

**Palpeur**

Appuyez sur la softkey PALPEUR pour saisir le diamètre du palpeur à l'aide du pavé numérique.

**Remise à 0**

Appuyez sur la softkey ZERO pour sélectionner un axe, des axes ou un trou dont le point d'origine est à remettre à zéro.

**Décaler**

Appuyez sur la softkey DECALER pour déplacer le point d'origine vers une autre position.

**Alignement**

Appuyez sur la softkey ALIGNMT pour corriger le non alignement de l'axe principal.

## Menu MOTIFS

Fonctions du menu  
MOTIFS

Position	Actuelle	MM	ABS	P ---
R		48.000		
A		86°907		
DRO				
Cadre	Grille	Ligne	Cercle	

Appuyez sur la softkey MOTIF pour sélectionner un motif de perçage. Les softkeys disponibles sont les suivantes :

**Cadre**

Appuyez sur la softkey CADRE pour entrer les paramètres de configuration d'un motif de perçage en cadre. Voir "Motif "Cadre"" à la page 39

**Grille**

Appuyez sur la softkey GRILLE pour entrer les paramètres de configuration d'un motif de perçage en grille. Voir "Motif "Grille"" à la page 40

**Ligne**

Appuyez sur la softkey LIGNE pour entrer les paramètres de configuration d'un motif de perçage en droite. Voir "Motif "Ligne"" à la page 41

**Cercle**

Appuyez sur la softkey CERCLE pour entrer les paramètres de configuration d'un motif de perçage en cercle. Voir "Motif "Cercle"" à la page 42

Langue+Vers.	MM	ABS		
Langue	English			
Langue+Vers.				
Affichage				
Encodeurs				
Hotkeys				
Impression				
Ports				
Param. Syst.	v2.8.4 Beta 1			
Correction	XYD, Arête ext.			
Foret	MO BL 3.00			
▼				

Appuyez sur la softkey SETUP pour afficher la liste des écrans/sous-menus SETUP du ND 1200R. Le menu SETUP est détaillé dans la Section II de ce manuel, "Installation, configuration et caractéristiques techniques".



Un mot de passe réservé aux administrateurs et au personnel technique qualifié est requis pour accéder aux écrans de configuration du menu Setup. Des erreurs de configuration peuvent être à l'origine d'erreurs de mesure importantes.

## 1.3 Préparation pour le perçage

### Mise sous tension du ND 1200R

- ▶ Allumez le ND 1200R. L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION se trouve au dos de l'appareil. L'écran de démarrage s'affiche après une mise sous tension ou suite à une coupure d'alimentation. Voir "Mise sous tension du ND 1200R" à la page 14.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour passer à l'écran d'affichage "Position Actuelle".

Si votre ND 1200R a été configuré de manière à définir un point zéro machine dès la mise sous tension, un message apparaît vous demandant de franchir les marques de référence ou de spécifier manuellement les points d'origine des axes.

### Définition d'un point zéro machine

Un point zéro machine répétable est requis pour appliquer correctement la fiche d'étalonnage à la géométrie de la machine.



Il est recommandé de ne pas utiliser la machine sans étalonnage actif, car cela pourrait entraîner des erreurs de position inconnues.

L'étalonnage est généralement effectué au moyen des marques de référence des systèmes de mesure qui ont été franchies. Procédez comme suit pour définir le point zéro machine après une mise sous tension :

- ▶ Déplacez la table de manière à ce que chaque axe puisse identifier les marques de référence.

 
Si le point zéro machine est déterminé par des butées fixes :

- ▶ Déplacez la table jusqu'à la position de référence de la butée fixe, puis appuyez sur ENTER. Effectuez cette procédure pour chacun des axes.




## Réglages du contraste de l'écran LCD

Au besoin, réglez le contraste de l'écran LCD en utilisant les touches "." (point décimal) et "+/-" du pavé numérique.




- ▶ Appuyez sur la touche "." (point décimal) pour augmenter le contraste.
- ▶ Appuyez sur la touche +/- pour diminuer le contraste.

## Sélection de l'unité de mesure linéaire

 

- ▶ Appuyez sur la softkey MM ou POUCE pour commuter entre les millimètres et les pouces.

## Sélection d'un système de coordonnées

 

- ▶ Appuyez sur la softkey X/Y ou R/A pour commuter entre les systèmes de coordonnées cartésiennes et polaires.

## Palpage d'une position


Une position peut être palpée/enregistrée avec un outil ou un palpeur d'arêtes.

Pour enregistrer une position avec un outil :


- ▶ Touchez l'arête de la pièce avec l'outil.
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Saisissez le diamètre de l'outil.
- ▶ Appuyez sur la touche FLECHEE indiquant le sens de correction du palpeur.

Pour enregistrer une position avec un palpeur d'arêtes :

- ▶ Touchez l'arête de la pièce avec le palpeur d'arêtes. La position et le sens de palpation seront entrés automatiquement.

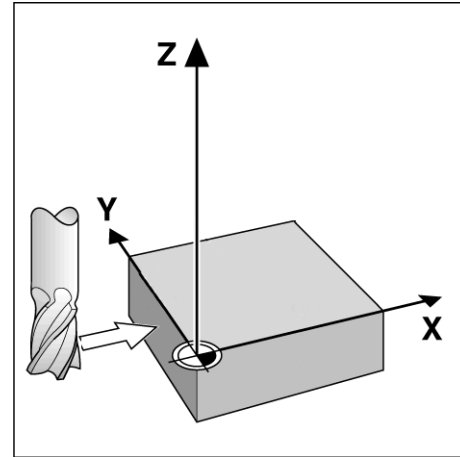

Palpage d'une position avec un outil

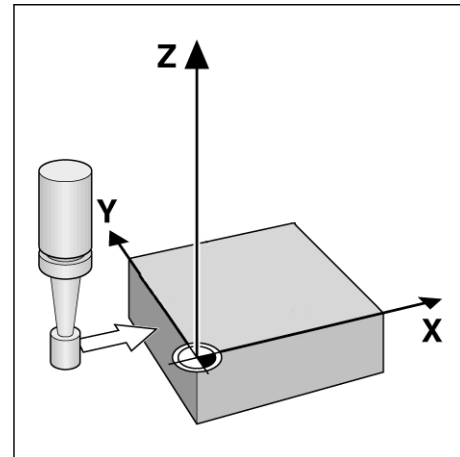

Palpage d'une position avec un palpeur d'arêtes

## **Saisie du diamètre d'un palpeur**

Un palpeur permet de remettre à zéro les axes d'une pièce. Il est possible d'ajuster le diamètre du palpeur. Cela permet de corriger le décalage de la pièce par rapport à l'arête du palpeur utilisé. Il s'agit alors du diamètre de l'outil ou de celui du palpeur d'arêtes utilisé.

Pour saisir un diamètre de palpeur :

- ▶ Appuyez sur la softkey ORIGINE.
- ▶ Appuyez sur la softkey PALPEUR.
- ▶ Saisissez la valeur du diamètre du palpeur.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.

## Alignement d'une pièce sur un axe

Pour un perçage précis, il faut que la pièce se trouve parfaitement alignée sur un axe. Les erreurs de positions cibles sont causées par un mauvais alignement des pièces. Utilisez la fonction ALIGNEMENT pour convertir les coordonnées machine en coordonnées pièce et compenser le défaut d'alignement d'une pièce. Procédez à un alignement de pièce chaque fois qu'une nouvelle pièce est montée.

Mesurez une droite d'alignement en palpant une arête droite de la pièce sur l'un des axes principaux ou en palpant au moins deux avant-trous.



L'arête ou droite d'alignement doit être orientée dans un angle n'excédant pas 45° par rapport à l'axe de mesure.

### Alignement de l'arête d'une pièce sur un axe

Pour aligner l'arête d'une pièce sur un axe :


- ▶ Aligned la pièce sur la table.
- ▶ Appuyez sur la softkey ORIGINE>ALIGNMT.
- ▶ Palpez au moins deux points de l'arête d'une pièce. Dans l'exemple indiqué ici, la pièce est alignée sur l'axe X en palpant trois points de l'arête inférieure.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.



La pièce aurait aussi bien pu être alignée sur une arête perpendiculaire à l'axe Y.



L'orientation du système de coordonnées cartésiennes dépend du type de machine. Seul un administrateur est en droit d'effectuer une modification (mot de passe requis).

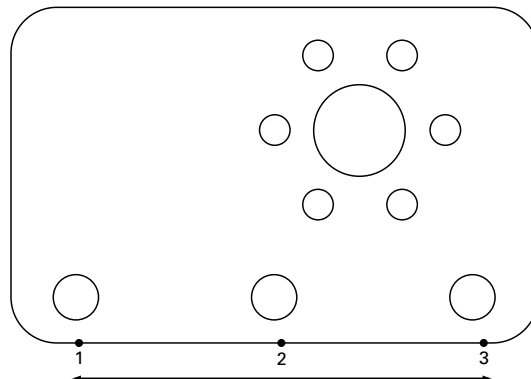

Trois points sont palpés pour aligner l'arête inférieure d'une pièce sur l'axe X.

### Alignement d'une paire de trous sur un axe


La pièce doit parfois être alignée par rapport au centre de deux avant-trous.

Pour aligner deux trous sur un axe :

- ▶ Alignez la pièce sur la table.
- ▶ Appuyez sur ORIGINE>ALIGNMT>TROU.
- ▶ Palpez au moins trois points sur le contour du premier trou à aligner.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour terminer la mesure du premier trou.
- ▶ Appuyez sur la softkey TROU.
- ▶ Palpez au moins trois points sur le contour du second trou à aligner.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour terminer la mesure du second trou.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour terminer l'alignement.



En répartissant les points de palpation uniformément le long de la circonférence du trou, vous obtiendrez un positionnement plus précis du centre du trou.

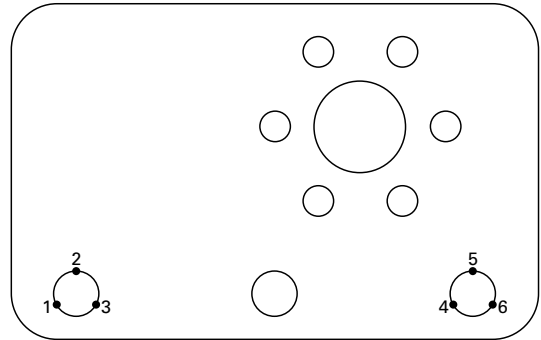

Trois points sont palpés pour chacun des trous afin d'aligner le centre des trous avec l'axe X

## Définition d'un point d'origine

Un point d'origine peut être établi à partir d'un point de palpation, du point central d'un trou palpé ou d'un point formé par l'intersection de la droite d'alignement et d'une autre droite perpendiculaire à la droite d'alignement.

### Définition d'un point d'origine à partir d'un point de palpation

Pour établir un point d'origine à partir d'un point de palpation :

- ▶ Appuyez sur ORIGINE>ZERO>XY.
- ▶ Palpez la position que vous souhaitez définir comme point d'origine.

### Définition d'un point d'origine à partir d'une droite d'alignement

Le premier point d'une droite d'alignement est automatiquement défini comme point d'origine. Le point d'origine est généralement établi à partir d'un point formé par l'intersection de la droite d'alignement avec la droite d'une autre arête de la pièce.

Pour établir un point d'origine à partir d'une droite d'alignement :

- ▶ Effectuez un alignement.
- ▶ Appuyez sur ORIGINE>ZERO.
- ▶ Appuyez sur la softkey correspondant à l'axe à remettre à zéro (le même axe est utilisé comme droite d'alignement).
- ▶ Palpez un point sur l'arête de la pièce qui est perpendiculaire à la droite d'alignement. Le point d'origine est maintenant défini à l'intersection de la droite d'alignement et de l'arête palpée.

### Définition d'un point d'origine au centre d'un trou


Le centre d'un trou est identifié en palpant au moins trois points sur le contour du trou.

Pour établir un point d'origine à partir du centre d'un trou :


- ▶ Appuyez sur ORIGINE>ALIGNMT>TROU.
- ▶ Palpez au moins trois points sur le contour du trou.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.



En répartissant les points de palpation uniformément le long de la circonférence du trou, vous obtiendrez un positionnement plus précis du centre du trou.

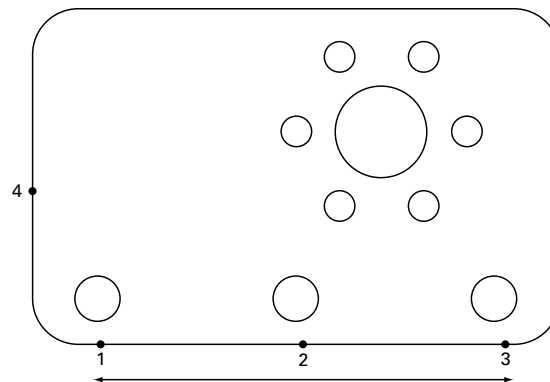

Alignement sur l'arête inférieure et palpation d'un point situé sur la droite perpendiculaire à la droite d'alignement

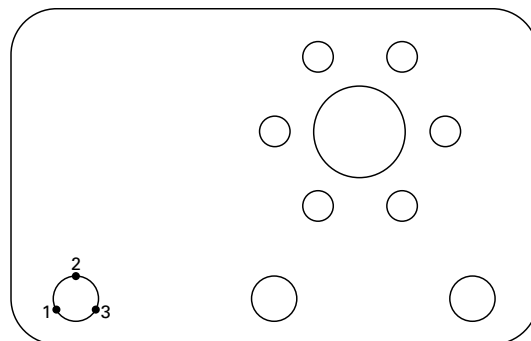

Au moins trois points du contour d'un trou doivent être palpés

## Déplacement d'un point d'origine

Si le point d'origine de la pièce est inaccessible par un palpeur, vous pouvez le déplacer en entrant les coordonnées d'une position qui a déjà été palpée.

Pour déplacer le point d'origine :

- ▶ Appuyez sur ORIGINE>DECALAGE.
- ▶ Entrez la distance sur X par rapport au point d'origine palpé.
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez la distance sur Y par rapport au point d'origine palpé.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.

## 1.4 Positions cibles

### Saisie d'une position cible

Le ND 1200R facilite la saisie des coordonnées de positions cibles. Une liste de positions cibles se forme au fur et à mesure de la saisie de coordonnées de positions cibles. Cette liste de positions cibles s'affiche sur la partie gauche de l'écran LCD.

Dist. restante		MM	INC	P ---
1	R	167.010		
2				
3	A	14°597		
DRO		X 10.000 Abs Y 25.000 Abs Diamètre foret: 6		✓
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu

Liste des positions cibles s'affichant à gauche de l'écran

### Saisie d'une position cible avec des coordonnées absolues

Pour saisir une position cible avec des coordonnées absolues :

- ▶ Appuyez sur la touche d'axe X.
- ▶ Entrez la coordonnée de la position cible sur l'axe X.
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez la coordonnée de la position cible sur l'axe Y.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.

Entrée pos. cible				
X	10	Abs		
Y	0.000	Abs		
D	0.000			
DRO				
		INC	Trou	

Saisir la coordonnée de la position cible sur l'axe X

Entrée pos. cible				
X	10	Abs		
Y	25	Abs		
D	0.000			
DRO				
		INC	Trou	

Saisir la coordonnée de la position cible sur l'axe Y



Optionnel : Vous pouvez entrer le diamètre d'un foret avant d'appuyer sur la touche FINISH. Le diamètre sert uniquement de référence et n'affecte en rien le calcul de la position cible.

- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Saisissez le diamètre du foret.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.

Entrée pos. cible			
<b>X</b>	10	Abs	
<b>Y</b>	25	Abs	
<b>D</b>	6		
<b>DRO</b>			
		INC	Trou

Saisir le diamètre du foret (facultatif)

Dist. restante		MM	INC	P ---									
<b>R</b>	217.010												
<b>A</b>	113°844												
<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>10.000</td> <td>Abs</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>25.000</td> <td>Abs</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diamètre foret: 6</td> </tr> </table>		X	10.000	Abs	Y	25.000	Abs	Diamètre foret: 6					✓
X	10.000	Abs											
Y	25.000	Abs											
Diamètre foret: 6													
<b>DRO</b>													
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu									

La nouvelle position cible est ajoutée à la liste et l'écran "Dist. Restante" s'affiche

## Saisie d'une position cible avec des coordonnées incrémentales

Pour saisir une position cible avec des coordonnées incrémentales :

- ▶ Appuyez sur la touche d'axe X.
- ▶ Entrez la coordonnée d'une nouvelle position cible sur l'axe X par rapport à une position cible saisie précédemment.
- ▶ Appuyez sur la softkey ABS/INC pour passer en mode incrémental.
- ▶ Entrez le numéro de la position cible saisie précédemment.
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Entrée pos. cible				
1	X	30	Abs	
	Y	0.000	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		INC	Trou	

Saisir la coordonnée de la nouvelle position cible sur l'axe X par rapport une position cible saisie précédemment

Entrée pos. cible				
1	X	30	Inc	1
	Y	0.000	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		ABS	Trou	

Passer en mode incrémental avec la softkey ABS/INC

Entrée pos. cible				
1	X	30	Inc	1
	Y	0.000	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		ABS	Trou	

Entrer le numéro de la position cible saisie précédemment

- ▶ Entrez la coordonnée de la nouvelle position cible sur l'axe Y par rapport à une position cible saisie précédemment.
- ▶ Appuyez sur la softkey ABS/INC pour passer en mode incrémental.
- ▶ Entrez le numéro de la position cible saisie précédemment.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.

Optionnel : Vous pouvez entrer le diamètre d'un foret avant d'appuyer sur la touche FINISH. Le diamètre sert uniquement de référence et n'affecte en rien le calcul de la position cible.

- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Saisissez le diamètre du foret.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH.

Entrée pos. cible				
1	X	30	Inc	1
	Y	15	Abs	
	D	0.000		
DRO			INC	Trou

Saisir la coordonnée de la nouvelle position cible sur l'axe Y par rapport à une position cible saisie précédemment

Entrée pos. cible				
1	X	30	Inc	1
	Y	15	Inc	1
	D	0.000		
DRO			ABS	Trou

Passer en mode incrémental avec la softkey ABS/INC

Entrée pos. cible				
1	X	30	Inc	1
	Y	15	Inc	1
	D	0.000		
DRO			ABS	Trou

Entrer le numéro de la position cible saisie précédemment

## Edition et suppression de positions cibles

### Edition d'une position cible

Pour éditer une position de perçage :

- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner une position cible dans la liste.
- ▶ Appuyez sur la softkey EDITER. L'écran "Editer pos. cible" s'affiche alors.
- ▶ Pour éditer les coordonnées des positions cibles, reportez-vous à la procédure décrite au paragraphe précédent, "Saisie d'une position cible".

Editer pos. cible				
1	X	30.000	Inc	1
2	Y	15.000	Inc	1
	D	0.000		
DRO				
		ABS	Trou	

Ecran "Editer pos. cible"

### Suppression d'une position cible

Pour supprimer une position cible :

- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner une position cible dans la liste.
- ▶ Appuyez sur la touche CANCEL. Le message suivant s'affiche alors sur l'écran LCD : "Etes-vous certain de vouloir effacer cette position cible ?".
- ▶ Appuyez sur la softkey OUI pour confirmer.

### Suppression de la liste de positions cibles

Pour effacer la liste de positions cibles :

- ▶ Appuyez sur la touche ON/OFF de l'écran LCD. Le message de recommandation suivant s'affiche alors sur l'écran LCD : "L'écran va s'éteindre dans 15 secondes. Vous pouvez utiliser l'une des softkeys ci-dessous pour effacer certaines ou toutes les positions cibles et leur point d'origine."
- ▶ Appuyez sur la softkey EFFACER.

Dist. restante		MM	INC	P ---
1	R	1994	560	
Etes-vous certain de vouloir effacer cette position cible ?				
DRO		X 30.000 Inc 1	Y 15.000 Inc 1	✓
		Diamètre foret: 0.000		
Non	Oui			

Supprimer une position cible de la liste

## Sélection d'une position cible

Les positions cibles de la liste peuvent être sélectionnées avec une coche permettant d'identifier les positions qui serviront à une opération d'usinage ultérieure.

Pour cocher une position cible :

- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner une position cible dans la liste.
- ▶ Appuyez sur la touche d'AXE située à côté du symbole de sélection (coche).

Dist. restante		MM	INC	P ---									
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	108.785										
	2	A	56°498										
	3												
DRO		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>10.000</td> <td>Abs</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>25.000</td> <td>Abs</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diamètre foret: 6</td> </tr> </table>		X	10.000	Abs	Y	25.000	Abs	Diamètre foret: 6			<input checked="" type="checkbox"/>
X	10.000	Abs											
Y	25.000	Abs											
Diamètre foret: 6													
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu									

Position cible sélectionnée pour une opération d'usinage ultérieure

### 1.5 Motifs de perçage

Les motifs de perçage permettent de définir rapidement des positions cibles en entrant simplement les paramètres de leurs coordonnées dans l'un des quatre motifs disponibles.

Les motifs disponibles sont les suivants :

- Cadre
- Grille
- Ligne
- Cercle

## Motif "Cadre"


Pour créer un motif "Cadre" :

- ▶ Appuyez sur la touche MENU>MOTIF>CADRE.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour naviguer entre les champs de saisie de paramètres et entrer les valeurs de paramétrage requises pour ce motif.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH. Les positions de perçage du motif sont ajoutées à la liste des positions cibles et l'écran "Position Actuelle" s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche FINISH pour passer à la première position de perçage du motif.

Paramètres	Descriptions
<b>Pt départ X</b>	Coordonnée du centre du premier trou du motif sur l'axe X.
<b>Pt départ Y</b>	Coordonnée du centre du premier trou du motif sur l'axe Y.
<b>Nbr colonnes</b>	Nombre de colonnes du motif.
<b>Nbr rangées</b>	Nombre de rangées du motif.
<b>Distance X</b>	Distance entre le centre des différents trous sur l'axe X avant qu'un angle de rotation ne soit appliqué au motif.
<b>Distance Y</b>	Distance entre le centre des différents trous sur l'axe Y avant qu'un angle de rotation ne soit appliqué au motif.
<b>Inclinaison</b>	Angle de rotation appliqué au motif par rapport à l'axe X.
<b>Diamètre foret</b>	Diamètre du foret.

Cadre	MM	ABS		
Pt départ X	50.0000			
Pt départ Y	50.000			
Nbr colonnes	6			
Nbr rangées	6			
Distance X	25.000			
Distance Y	25.000			
Inclinaison	15.000			
Diamètre foret	6			

Ecran "Cadre"

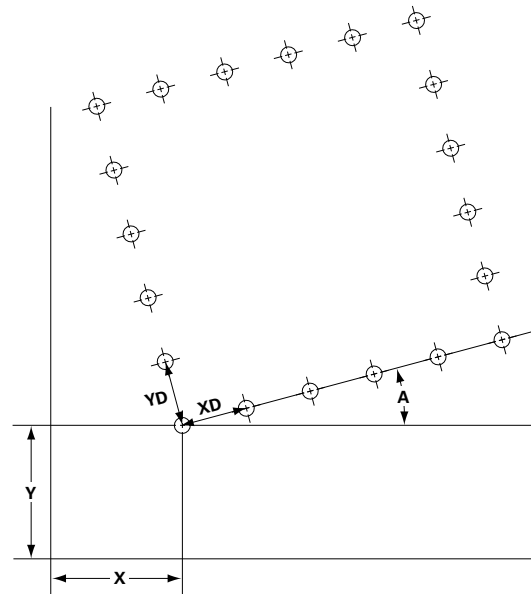

Motif "Cadre"

## Motif "Grille"


Pour créer un motif "Grille" :

- ▶ Appuyez sur la touche MENU>MOTIF>GRILLE.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour naviguer entre les champs de saisie de paramètres et entrer les valeurs de paramétrage requises pour ce motif.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH. Les positions de perçage du motif sont ajoutées à la liste des positions cibles et l'écran "Position Actuelle" s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche FINISH pour passer à la première position de perçage du motif.

Paramètres	Descriptions
<b>Pt départ X</b>	Coordonnée du centre du premier trou du motif sur l'axe X.
<b>Pt départ Y</b>	Coordonnée du centre du premier trou du motif sur l'axe Y.
<b>Nbr colonnes</b>	Nombre de colonnes du motif.
<b>Nbr rangées</b>	Nombre de rangées du motif.
<b>Distance X</b>	Distance entre le centre des différents trous sur l'axe X avant qu'un angle de rotation ne soit appliqué au motif.
<b>Distance Y</b>	Distance entre le centre des différents trous sur l'axe Y avant qu'un angle de rotation ne soit appliqué au motif.
<b>Inclinaison</b>	Angle de rotation appliqué au motif par rapport à l'axe X.
<b>Diamètre foret</b>	Diamètre du foret.

Grille	MM	ABS
Pt départ X	50.00000	
Pt départ Y	50.000	
Nbr colonnes	6	
Nbr rangées	6	
Distance X	25.000	
Distance Y	25.000	
Inclinaison	15.000	
Diamètre foret	6	

Ecran "Grille"

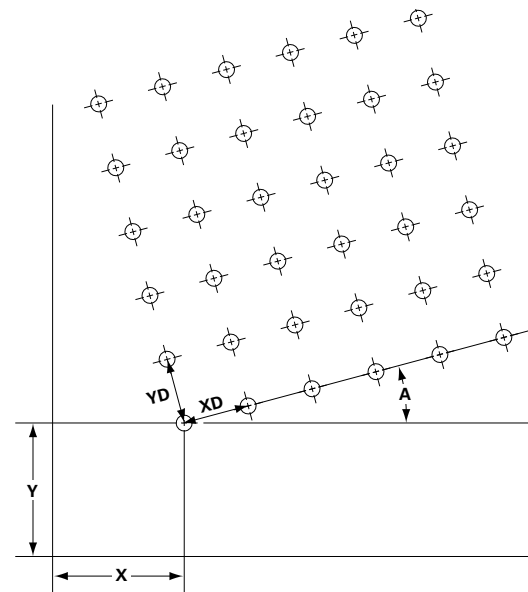

Motif "Grille"



## Motif "Ligne"


Pour créer un motif de perçage "Ligne" :

- ▶ Appuyez sur la touche MENU>MOTIF>LIGNE.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour naviguer entre les champs de saisie de paramètres et entrer les valeurs de paramétrage requises pour ce motif.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH. Les positions de perçage du motif sont ajoutées à la liste des positions cibles et l'écran "Position Actuelle" s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche FINISH pour passer à la première position de perçage du motif.

Paramètres	Descriptions
<b>Pt départ X</b>	Coordonnée du centre du premier trou du motif sur l'axe X.
<b>Pt départ Y</b>	Coordonnée du centre du premier trou du motif sur l'axe Y.
<b>Nbr perçages</b>	Nombre de trous du motif.
<b>Dist. Trous</b>	Distance entre le centre des différents trous sur l'axe X avant qu'un angle de rotation ne soit appliqué au motif.
<b>Inclinaison</b>	Angle de rotation appliqué au motif par rapport à l'axe X.
<b>Diamètre foret</b>	Diamètre du foret.

Ligne	MM	ABS	
Pt départ X	50.00000		
Pt départ Y	50.000		
Nbr perçages	6		
Dist. Trous	25.000		
Inclinaison	15.000		
Diamètre foret	6		

Ecran "Ligne"

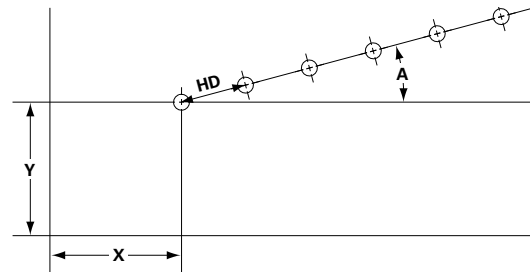

Rangée de trous

## Motif "Cercle"


Pour créer un motif "Cercle" :

- ▶ Appuyez sur la touche MENU>MOTIF>CERCLE.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour naviguer entre les champs de saisie de paramètres et entrer les valeurs de paramétrage requises pour ce motif.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH. Les positions de perçage du motif sont ajoutées à la liste des positions cibles et l'écran "Position Actuelle" s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche FINISH pour passer à la première position de perçage du motif.

Paramètres	Descriptions
<b>Centre X</b>	Coordonnée du centre du motif sur l'axe X.
<b>Centre Y</b>	Coordonnée du centre du motif sur l'axe Y.
<b>Diamètre</b>	Diamètre du cercle du motif.
<b>Nbr perçages</b>	Nombre de trous du motif.
<b>Angle 1er trou</b>	Angle de rotation appliqué au premier trou du motif par rapport à l'axe X.
<b>Diamètre foret</b>	Diamètre du foret.

Cercle	MM	ABS
Centre X	75.00000	
Centre Y	75.000	
Diamètre	100.000	
Nbr perçages	8	
Angle du 1er trou	30.000	
Diamètre foret	6	

Ecran "Cercle"

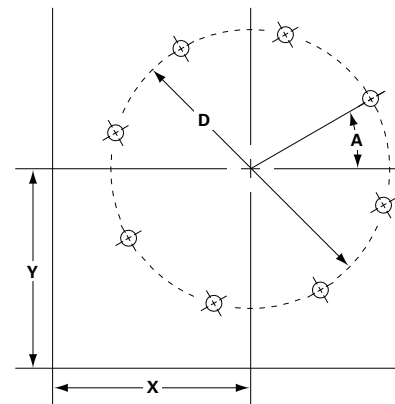

Cercle de trous

## 1.6 Programmes de perçage

Les programmes de perçage vous permettent de sauvegarder des séquences de positions cibles issues de la liste et de les exécuter ultérieurement. Vous pouvez ainsi passer d'une pièce à l'autre ou d'un programme à l'autre sans devoir saisir les coordonnées des positions cibles (positions de perçage) à chaque fois.


Les programmes de perçage peuvent être :

- sauvegardés
- exécutés
- mis en miroir
- imprimés
- effacés


### Sauvegarde d'un programme

Pour sauvegarder un programme de perçage :


- ▶ Créez une séquence de positions cibles.
- ▶ Appuyez sur MENU>PROG>ENREG.
- ▶ Entrez un numéro de programme. Ce numéro peut contenir 12 chiffres au maximum.
- ▶ Appuyez sur la softkey OK.

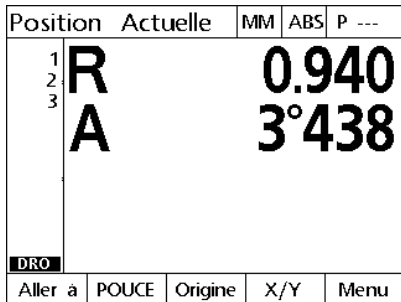

Créer une liste de positions cibles

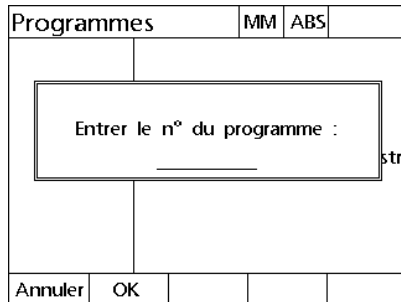

Utiliser MENU>PROG>ENREG.

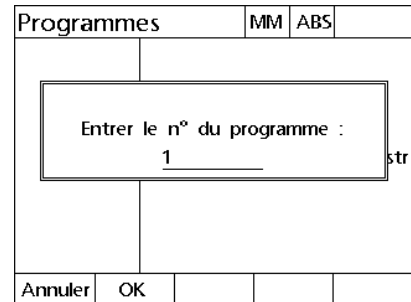

Saisir un numéro de programme, puis confirmer avec OK

## Exécution d'un programme

Pour exécuter un programme de perçage :

- ▶ Appuyez sur MENU>PROG.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner un programme.
- ▶ Appuyez sur la softkey EXECUT. L'écran "Dist. Restante" s'affiche alors et le numéro de programme est indiqué dans le coin en haut à droite.

Programmes		MM	ABS
1			
2			
3			
Exécut.	Enreg.	Miroir	Effacer Impri.

Utiliser MENU>PROG, sélectionner un programme et appuyer sur EXECUT.

Dist. restante		MM	INC	P 3
1	R			-13.540
2				
3				
4	A			31°463
5				
6				
7				
8				
9				
DRO		X 10.000 Abs		✓
		Y 25.000 Abs		
		Diamètre foret: 6		
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu

Affichage de l'écran "Dist. Restante"

## Mise en miroir d'un programme

Pour mettre un programme de perçage en miroir :

- ▶ Appuyez sur MENU>PROG.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner un programme.
- ▶ Appuyez sur la softkey MIROIR.
- ▶ Appuyez sur la touche d'AXE correspondant à l'axe sur lequel le programme doit être mis en miroir. L'écran "Dist. Restante" s'affiche alors.

Programmes		MM	ABS
1			
2			
3			
Exécut.	Enreg.	Miroir	Effacer Impri.


Utiliser MENU>PROG et sélectionner un programme

Sélect. l'axe miroir.

X

Y

Appuyer sur la softkey MIROIR

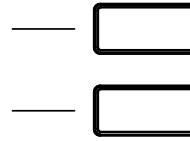

Sélectionner un axe sur lequel mettre le programme en miroir

## Effacement d'un programme

Pour effacer un programme de perçage :

- ▶ Appuyez sur MENU>PROG.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner un programme.
- ▶ Appuyez sur la softkey EFFACER.
- ▶ Appuyez sur la softkey OUI pour confirmer la suppression du programme.

Programmes		MM	ABS
1			
2			
3			
Exécut.	Enreg.	Miroir	Effacer Impri.

Utiliser MENU>PROG et sélectionner un programme

Programmes		MM	ABS
1			
2			
3			
Effacer programme sélectionné ?			
Non	Oui		

Appuyer sur EFFACER, puis confirmer la suppression du programme avec OUI

## 1.7 Approche d'une position cible

Le ND 1200R affiche toutes les positions cibles entrées comme distance R (rayon) ou distance A (angle) par rapport à la position actuelle. Vous approchez d'une position cible en déplaçant la tête du foret de manière à atteindre la position 0 juste au-dessus de la position cible (position de perçage) souhaitée. Les points cibles peuvent être approchés de cette manière soit directement soit avec la fonction "Motif".

Pour approcher une position cible :

- ▶ Sélectionnez une position cible. L'écran "Dist. Restante" s'affiche alors.
- ▶ Déplacez l'outil le long de l'axe R jusqu'à ce que l'afficheur R indique zéro.
- ▶ Faites pivoter le bras radial jusqu'à ce que l'afficheur A indique zéro. L'outil se trouve alors au-dessus du centre de la position cible.
- ▶ Verrouillez la tête du foret et procédez au perçage du trou.



Il est important de commencer par mettre l'axe R à zéro. Si l'axe A est à zéro et que l'outil est déplacé le long de l'axe R, la valeur zéro de l'axe A sera perdue.

Dist. restante		MM	INC	P ---
1	R	-12.230		
2				
3	A	-0°685		
4				
DRO		X 10.000 Abs	Y 25.000 Abs	✓
		Diamètre foret: 6		
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu

Déplacer l'outil le long de l'axe R jusqu'à ce que l'afficheur R indique zéro

Dist. restante		MM	INC	P ---
1	R	-12.230		
2				
3	A	-0°685		
4				
DRO		X 10.000 Abs	Y 25.000 Abs	✓
		Diamètre foret: 6		
Aller à	Editer	ABS	X/Y	Menu

Faire pivoter le bras radial jusqu'à ce que l'afficheur A indique zéro

## 1.7 Approche d'une position cible



# 2

**Installation,  
configuration et  
caractéristiques  
techniques**

## 2.1 Contenu de la livraison du ND 1200R

Vous trouverez ci-dessous une description du contenu de votre ND 1200R à la livraison. Vous y trouverez également les instructions de reconditionnement en cas de réexpédition. Ces règles s'appliquent aux distributeurs et clients OEM amenés à configurer un ND 1200R et à le renvoyer à un utilisateur final.



Conserver le matériau de conditionnement du ND 1200R en vue d'une éventuelle réexpédition ou d'une livraison à un client final.

### Éléments inclus avec le ND 1200R

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison du ND 1200R :

- l'appareil ND 1200R
- le pied de montage
- le câble d'alimentation
- le Guide d'initiation rapide du ND 1200R
- la carte d'enregistrement de garantie

### Éléments éventuellement inclus en option

En fonction des options et accessoires choisis lors de la commande, les éléments suivants peuvent être livrés avec votre ND 1200R :

- une pédale de commande à distance
- un clavier de commande à distance
- un couvercle de protection pour le ND 1200R
- un logiciel de communication QC-Wedge



Dans le cas où des dommages dus au transport seraient constatés, conserver le matériau d'emballage à des fins de contrôle et effectuer une réclamation auprès de la société de transport. Contacter votre distributeur HEIDENHAIN ou OEM pour le remplacement de pièces.

## Reconditionnement du ND 1200R

Pour l'expédition du ND 1200R à un client final, reconditionnez tous les composants du ND 1200R dans leur emballage d'origine tel que reçu de l'usine.



L'état du reconditionnement doit être semblable au conditionnement d'origine et l'écran LCD doit être orienté face vers le haut pour prévenir d'éventuels dommages.



En cas de retour du ND 1200R au service après-vente, il n'est pas nécessaire d'envoyer le pied de montage ou tout autre élément matériel avec l'appareil.

- Fixez les vis et rondelles de montage au ND 1200R.
- Pour une expédition du ND 1200R à un client final, remplacez le contenu de l'emballage dans le carton. En cas de retour du ND 1200R au service après-vente de l'usine, vous pouvez retourner l'emballage sans son carton.
- Reconditionnez l'appareil, la mousse et l'emballage tels que vous les avez reçus de l'usine. L'appareil doit être orienté face vers le haut à l'intérieur du carton.
- Pour une expédition à un client final, remplacez la carte de garantie et les feuillets d'origine en haut du carton. Le feuillet "Avant de démarrer" doit être inséré en dernier.

## 2.2 Installation du matériel

Le ND 1200R est facile à installer. Ce chapitre vous explique comment installer le matériel du ND 1200R.

### Assemblage du support de montage


Le ND 1200R est fixé aux rainures pivotantes du support de montage par une vis d'ajustage, une vis à tête et les rondelles correspondantes.

- ▶ Assemblez le ND 1200R au support de montage de l'appareil comme indiqué ci-contre.
- ▶ Serrez la vis d'ajustage (1).
- ▶ Serrez la vis à tête (5) et les rondelles (3 et 4) de manière à ce que le ND 1200R ait une position fixe une fois que vous l'aurez réglé à l'inclinaison souhaitée.
- ▶ Ajustez le ND 1200R à la position inclinée de votre choix.
- ▶ Achevez le serrage de la vis à tête (5) pour fixer le ND 1200R.


### Positionnement sur le plan de travail et montage

Placez le ND 1200R sur une surface plane et stable ou fixez-le à une surface stable par le dessous, à l'aide de quatre vis 10/32, comme indiqué ci-contre.

Les cotes sont indiquées en millimètres.

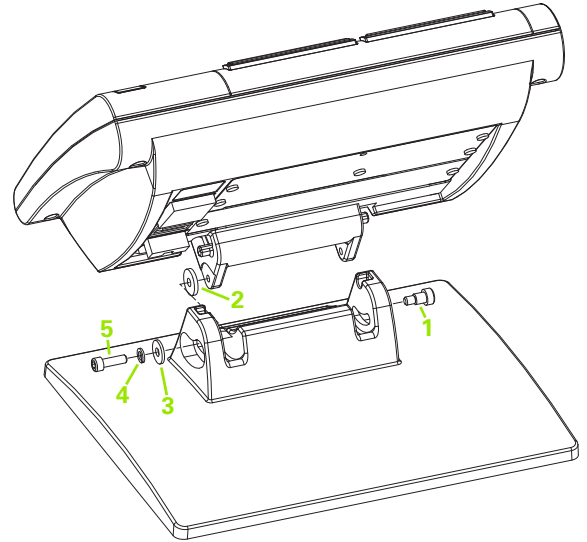


Assemblage du support de montage

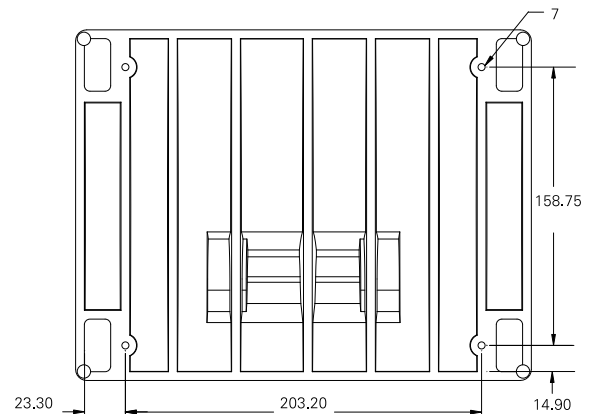

Répartition des trous de montage

### Montage sur un bras (optionnel)

Fixez l'adaptateur du bras de montage au ND 1200R, puis fixez l'adaptateur et le ND 1200R au bras de montage, comme indiqué ci-contre.

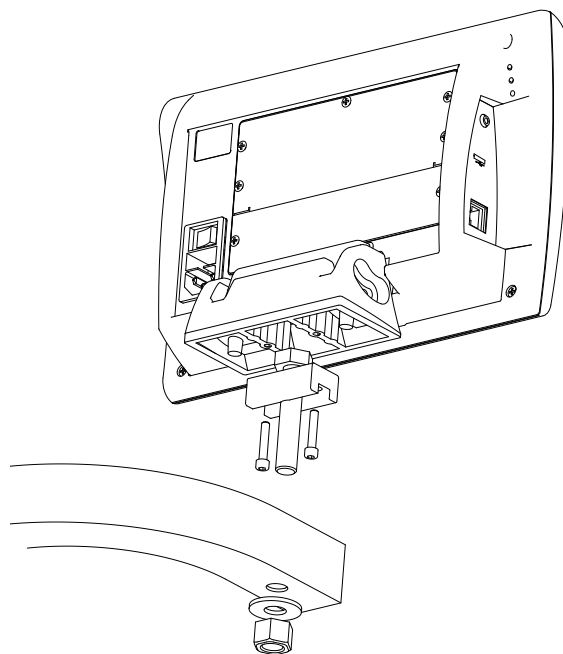

Montage sur bras (optionnel)

### Connexion secteur

Raccordez le ND 1200R à l'alimentation via un suppresseur de surtension de haute qualité. Les suppresseurs de surtension limitent l'amplitude potentiellement dangereuse des régimes transitoires de lignes provoqués par des appareils électriques ou d'éclairage. Le suppresseur de surtension protège le ND 1200R des régimes transitoires pouvant corrompre la mémoire du système ou endommager les circuits.

Évitez de placer le câble d'alimentation dans une zone de passage pour éviter les piétinements et trébuchements. Raccordez la prise d'alimentation trois conducteurs uniquement à une prise de terre à trois conducteurs.




Ne jamais raccorder le câble d'alimentation à un adaptateur 2/3 fils. Ne pas supprimer le troisième conducteur de terre pour adapter la prise d'alimentation à une prise de terre 2 fils. Toute modification ou suppression du troisième conducteur de la prise de terre constitue un risque pour la sécurité et n'est pas autorisée.

Le bloc d'alimentation comprend :

- 1 un interrupteur d'alimentation
- 2 un porte-fusible
- 3 une prise d'alimentation



Toujours débrancher le câble d'alimentation de la source de courant alternatif (CA) avant de débrancher la prise d'alimentation du ND 1200R. La tension CA présente au niveau des bornes de la prise électrique constitue un grand danger et un risque de blessures corporelles graves, voire mortelles.

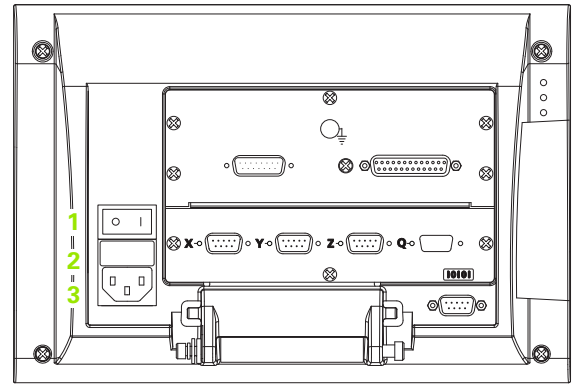

Interrupteur d'alimentation, porte-fusible et prise d'alimentation

## Connexion de systèmes de mesure et palpeurs

Les systèmes de mesure et les palpeurs des axes sont reliés à des connecteurs d'interface situés au dos du ND 1200R. Plusieurs interfaces sont disponibles pour connecter une grande variété de systèmes de mesure qui peuvent être utilisés avec le ND 1200R. Le nombre et le type de connecteurs pour les axes des systèmes de mesure varient en fonction de l'application. Le ND 1200R représenté ici possède des connecteurs pour les axes X, Y et Z et un palpeur d'arêtes. Le type d'entrée des systèmes de mesure (analogique ou TTL) doit être spécifié au moment de l'achat. Aucune modification n'est possible une fois sur le terrain.




Eviter de placer les câbles des systèmes de mesure dans une zone de passage pour éviter les piétinements et trébuchements.

Les connecteurs sont répartis comme suit :

- 1 Axe X
- 2 Axe Y
- 3 Axe Z
- 4 Palpeur d'arêtes

Pour raccorder les câbles des systèmes de mesure et du palpeur d'arêtes :

- ▶ Vérifiez que le ND 1200R se trouve hors tension.
- ▶ Raccordez fermement les systèmes de mesure des axes à leur connecteur. Le nom de l'axe est inscrit à proximité du connecteur correspondant. Si les connecteurs sont prévus avec des vis de montage, ne serrez pas excessivement ces dernières.

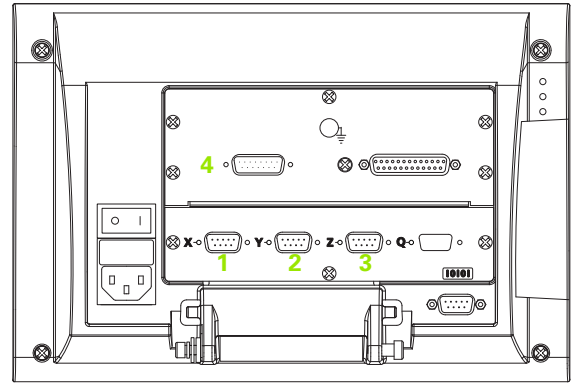

Connecteurs des axes des systèmes de mesure


### Connexion d'un ordinateur

Les résultats des mesures peuvent être envoyés à un ordinateur via le port RS-232 (1) en utilisant un câble série non croisé. Pour connecter un ordinateur :

- ▶ Vérifiez que le ND 1200R et l'ordinateur sont hors tension.
- ▶ Raccordez un port COM de l'ordinateur au port série RS-232 (1) du ND 1200R en utilisant un câble série droit standard. Assurez-vous que les connecteurs du câble sont bien serrés, mais ne serrez pas excessivement les vis.
- ▶ Mettez d'abord l'ordinateur sous tension, puis le ND 1200R. La configuration par défaut du ND 1200R pour la communication via le port série RS-232 (1) est la suivante :

Débit en bauds	115 200
Longueur de mot	8 bits
Bits d'arrêt	1 bit
Parité	Aucune

- ▶ Lancez le logiciel de communication de l'ordinateur destiné au ND 1200R et configurez les propriétés de communication du port COM de manière à ce qu'elles correspondent à celles du ND 1200R.

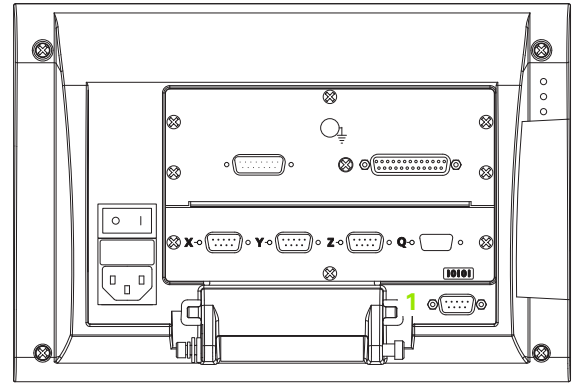

Connecteur RS-232




## Connexion d'un casque audio

Il est possible de transmettre les alertes sonores à un casque audio dans les zones bruyantes où il est difficile d'entendre ou dans les zones calmes où elles risqueraient de créer une nuisance.

La prise jack du haut-parleur (1) est située sur le côté du ND 1200R.

Pour connecter un casque audio :

- ▶ Vérifiez que le ND 1200R se trouve hors tension. Branchez le casque audio dans la prise jack (1) qui se trouve sur le côté de l'appareil.
- ▶ Assurez vous que la prise du casque audio est insérée à fond.

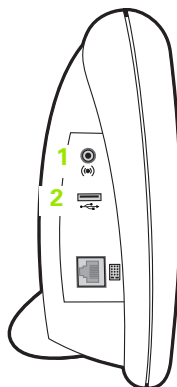

Connecteur pour casque audio et connecteur USB

## Connexion d'une imprimante USB

Le ND 1200R supporte certaines imprimantes USB. Les modèles d'imprimantes validés sont spécifiés par HEIDENHAIN au moment de l'achat ou validés par HEIDENHAIN ultérieurement.

Le port USB (2) se trouve sur le côté du ND 1200R.

Pour connecter une imprimante USB :

- ▶ Vérifiez que le ND 1200R et l'imprimante sont hors tension. Raccordez l'imprimante USB au port USB de type A (2) situé sur le côté de l'appareil.
- ▶ Assurez-vous que la prise du câble USB est bien insérée à fond.

## Connexion d'une pédale ou d'un clavier de commande à distance (en option)

La pédale et le clavier de commande à distance en option se raccordent à la prise RJ-45 située sur le côté du ND 1200R.

On utilise généralement soit la pédale seule, soit le clavier de commande seul. Il est cependant possible de brancher ces deux périphériques optionnels simultanément sur un répartiteur RJ-45.

La figure ci-contre représente la prise RJ45 et le répartiteur RJ-45 :

- 1 Prise RJ-45
- 2 Répartiteur RJ-45



Les répartiteurs RJ-45 sont disponibles dans la plupart des magasins d'appareils électroniques.

La pédale et le clavier de commande à distance peuvent être utilisés seuls ou ensemble :

- Commutateur à pédale (seul)
- Clavier de commande à distance (seul)
- Pédale et clavier de commande à distance


Lorsque la pédale et le clavier de commande à distance sont branchés sur un répartiteur RJ-45, toutes les fonctions des deux appareils sont actives. Cependant, le commutateur à pédale partage ses touches programmables avec les touches 7 et 8 du clavier de commande à distance. Les fonctions affectées aux deux contacts du commutateur à pédale sont par conséquent liées aux touches 7 et 8 du clavier de la commande à distance.




Les touches programmables sont expliquées plus loin, au chapitre "Configuration du logiciel - Affectation des touches programmables". Voir "Affectation des touches programmables" à la page 78.

Pour connecter un commutateur à pédale ou un clavier de commande à distance :

- ▶ Vérifiez que le ND 1200R se trouve hors tension.
- ▶ Si vous utilisez plusieurs périphériques, raccordez le répartiteur RJ-45 à la prise RJ-45 du ND 1200R.
- ▶ Si vous utilisez plusieurs périphériques, raccordez la prise RJ-45 de ces périphériques au répartiteur RJ-45. Si vous n'utilisez qu'un seul périphérique, connectez directement la prise RJ-45 de ce périphérique à la prise RJ-45 du ND 1200R.

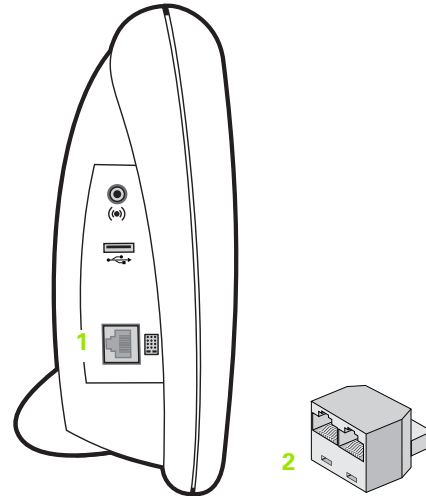

Prise RJ-45 et répartiteur RJ-45

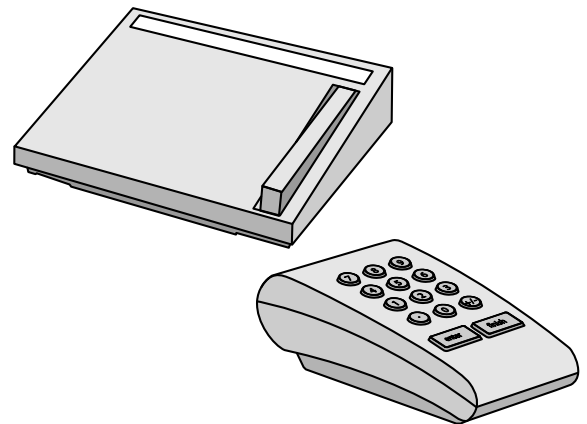

Pédale et clavier de commande à distance en option

## 2.3 Configuration du logiciel

Les paramètres de fonctionnement du ND 1200R doivent être configurés avant la première utilisation et chaque fois que les critères de perçage ou de communication changent. Un usage quotidien du ND 1200R ne nécessite pas de reconfiguration des paramètres logiciels.



Toute modification apportée aux paramètres dans l'un des écrans de configuration modifie le fonctionnement du ND 1200R. Pour cette raison, les paramètres de configuration sont protégés par un mot de passe. Seul un personnel qualifié doit détenir le mot de passe permettant d'accéder aux écrans de configuration. Le déverrouillage des fonctions de configuration protégées par mot de passe est décrit à la page 65.

Le logiciel se configure manuellement avec les écrans du menu Setup.

Les paramètres configurés dans les écrans de configuration sont mémorisés jusqu'à ce que :

- la batterie de sauvegarde des données soit remplacée
- les données et paramètres soient effacés par le personnel de maintenance
- les paramètres soient modifiés dans les écrans de menu Setup
- certaines mises à niveau du logiciel soient effectuées

## Menu Setup

La plupart des paramètres de fonctionnement du ND 1200R sont configurés dans les écrans et champs de données accessibles depuis le menu Setup. En mettant en surbrillance un des éléments de menu à gauche de l'écran, les champs de données correspondants s'affichent sur la partie droite.

- 1 Élément du menu Setup : nom de l'écran de configuration
- 2 Champ de données de configuration : saisie des données de configuration
- 3 Champ de sélection de configuration : choix de configuration

Le menu Setup est simple d'utilisation :

- ▶ Appuyez sur la touche MENU, puis sur la softkey SETUP.
- ▶ Naviguez dans le menu avec les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour mettre en surbrillance/sélectionner l'élément de menu de votre choix.
- ▶ Passez du menu (côté gauche) aux champs de configuration (côté droit) avec les touches fléchées A GAUCHE/A DROITE.
- ▶ Pour mettre en surbrillance le champ de données ou de sélection de votre choix, utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS.
- ▶ Saisissez les données de configuration en utilisant le PAVE NUMERIQUE ou choisissez un paramètre de configuration en utilisant une des softkeys ou la liste qui s'affiche lorsque le champ est en surbrillance.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder la saisie et revenir au menu Setup.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche FINISH pour revenir à l'écran "Position Actuelle".

Vous trouverez un exemple de saisie du mot de passe d'accès aux données de configuration à la page suivante.

Encodeurs		MM	ABS
Langue+Vers.	Axe	<u>R</u>	
Affichage	Résolution	2	<u>0.0010000000</u>
<b>Encodeurs</b> 1	Type	3	<u>TTL</u>
Hotkeys	Marques réf	<u>Aucun</u>	
Impression	Offs 0 mach	<u>0</u>	
Ports	Inverser	<u>Non</u>	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Sous-menus, champs de données et champs de sélection du menu Setup

## Exemple : Saisie du mot de passe d'accès aux données de configuration

Les paramètres de configuration critiques sont protégés par mot de passe. Seul un personnel qualifié doit détenir le mot de passe permettant d'accéder aux paramètres des écrans de configuration. Dans cet exemple, l'écran "Param. Système" est sélectionné dans le menu Setup et le mot de passe d'accès est saisi.

Pour saisir le mot de passe d'accès :

- ▶ Appuyez sur la softkey MENU pour afficher les softkeys de menu.
- ▶ Appuyez sur la softkey SETUP pour afficher le menu Setup.
- ▶ Naviguez dans le menu avec les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour mettre en surbrillance/sélectionner l'élément de menu "Param. Système".

Position	Actuelle	MM	ABS	P	---
	<b>R</b>				<b>12.220</b>
	<b>A</b>				<b>3°037</b>
<b>DRO</b>					
	Prog	Origine	Motif	Setup	

Softkeys de menu proposées après avoir appuyé sur la softkey MENU

Lingue+Vers.	MM	ABS
Lingue		English
<b>Lingue+Vers.</b>		
Affichage		
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction	v2.8.4 Beta 1	
Foret	XYD, Arête ext.	
	MO BL 3.00	

Menu Setup affiché avec la softkey SETUP

Param. Syst.	MM	ABS
Mot de passe		
Lingue+Vers.	Démarr. Zéro	Non
Affichage		
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
<b>Param. Syst.</b>		
Correction		
Foret		

Sélection de l'élément de menu "Param. Système" avec les touches fléchées EN HAUT/EN BAS

- ▶ Passez du menu au champ de configuration "Mot de passe" en utilisant la touche fléchée A DROITE.
- ▶ Entrez le mot de passe d'accès avec le PAVE NUMERIQUE.

Param. Syst.	MM	ABS
Mot de passe		
Langue+Vers.		
Affichage	Demarr. Zéro	Non
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Fore t		
Charger.Enregistrer.Démarr.		

Sélectionner le champ "Mot de passe" avec la touche fléchée A DROITE

Param. Syst.	MM	ABS
Mot de passe	XXXXXX	
Langue+Vers.		
Affichage	Demarr. Zéro	Non
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Fore t		
Charger.Enregistrer.Démarr.		

Le mot de passe est saisi au moyen du PAVE NUMERIQUE

Param. Syst.	MM	ABS
Mot de passe	XXXXXX	
Langue+Vers.		
Affichage	Demarr. Zéro	Non
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Fore t		
Charger.Enregistrer.Démarr.		

Sauvegarder le mot de passe avec la touche FINISH et revenir au menu Setup

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder le mot de passe et revenir au menu Setup.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir à l'écran "Position Actuelle".

## Ordre de configuration

Le logiciel de configuration du ND 1200R contient jusqu'à 12 écrans (sous-menus), selon la configuration matérielle. Tous les écrans de configuration décrits dans ce paragraphe ne sont peut être pas activés dans votre système. Ne tenez pas compte des descriptions d'écran qui ne s'appliquent pas à votre ND 1200R.

Vous devez procéder à la configuration initiale du ND 1200R dans l'ordre de la liste suivante. Les instructions sont présentées dans le même ordre dans les pages suivantes.

<b>Tâches de configuration initiale</b>	<b>Ecrans Setup</b>
1 : Sélection de la langue et informations sur la version du produit	Langue+Version
2 : Saisie du mot de passe d'accès et déverrouillage du programme	Param. Système
3 : Configuration des systèmes de mesure	Encodeurs et Réglages
4. Configuration du palpeur de mesure	Palpeur
5 : Configuration de corrections d'erreurs linéaires	Correction
6 : Configuration de l'affichage	Affichage

Les autres tâches de configuration peuvent être exécutées dans l'ordre de votre choix.

<b>Autres tâches de configuration</b>	<b>Ecrans Setup</b>
Affectation des touches programmables	Hotkeys
Configuration de l'impression	Ecrans "Impression" et "Format"
Configuration des ports RS-232 et USB	Ports
Réglage du volume audio	Réglages
Réglage de la vitesse de répétition des touches	Réglages
Activation de l'économiseur d'écran	Réglages
Réglages de l'heure et de la date	Horloge

## Sélection de la langue et version du produit

L'écran "Langue+Version" vous permet de choisir la langue du texte s'affichant à l'écran et des données transmises ou imprimées. Cet écran vous fournit également les informations matérielles et logicielles de l'appareil.



Les versions du logiciel et du matériel vous seront demandées lorsque vous aurez besoin d'une assistance technique.

Pour sélectionner une langue :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Langue+Version".
- ▶ Appuyez sur la touche fléchée A DROITE pour mettre en surbrillance le champ de sélection de la langue.
- ▶ Utilisez les touches fléchées EN HAUT/EN BAS pour sélectionner la langue de votre choix.
- ▶ Appuyez sur la softkey OUI pour confirmer.

Langue+Vers.		MM	ABS
Langue	English		
Langue+Vers.			
Affichage			
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction	v2.8.4 Beta 1		
Foret	XYD, Arête ext.		
	MO BL 3.00		
▼			
Liste			

Sélectionner l'élément de menu "Langue+Version"

Langue+Vers.		MM	ABS
Langue	English		
Langue+Vers.			
Affichage			
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction	v2.8.4 Beta 1		
Foret	XYD, Arête ext.		
	MO BL 3.00		
▼			
Liste			

Sélectionner le premier champ servant au choix de la langue

Langue+Vers.		MM	ABS
Langue	English		
Langue+Vers.			
Affichage			
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction	v2.8.4 Beta 1		
Foret	XYD, Arête ext.		
	MO BL 3.00		
▼			
Liste			

Choisir une langue et appuyer sur la softkey OUI

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder la langue et revenir au menu Setup.



## Mot de passe d'accès

L'écran "Param. Système" contient les champs de données "Mot de passe" et "Démarr. Zéro".

La plupart des paramètres de configuration sont protégés par mot de passe. Vous ne pouvez donc procéder à la configuration qu'après avoir saisi le mot de passe. Pour saisir le mot de passe d'accès :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Param. Système".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Mot de passe".
- ▶ Saisissez le mot de passe d'accès.

Param. Syst.	MM	ABS
Langue+Vers.	Mot de passe	
Affichage	Démarr. Zéro	Non
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
Charger	Enregistrer	Démarr.

Sélectionner l'élément de menu "Param. Système"

Param. Syst.	MM	ABS
Langue+Vers.	Mot de passe	
Affichage	Démarr. Zéro	Non
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
Charger	Enregistrer	Démarr.

Sélectionner le champ "Mot de passe"

Param. Syst.	MM	ABS
Langue+Vers.	Mot de passe	XXXXXX
Affichage	Démarr. Zéro	Non
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
Charger	Enregistrer	Démarr.

Saisir le mot de passe

Pour activer la réinitialisation :

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Démarr. Zéro".
- ▶ Appuyez sur la softkey OUI pour confirmer.

Param. Syst.	MM	ABS
Langue+Vers.	Mot de passe	XXXXXX
Affichage	Démarr. Zéro	<b>Non</b>
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
Non	Oui	

Sélectionner le champ "Démarr. Zéro"

Param. Syst.	MM	ABS
Langue+Vers.	Mot de passe	XXXXXX
Affichage	Démarr. Zéro	<b>Oui</b>
Encodeurs		
Hotkeys		
Impression		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
Non	Oui	

Appuyer sur la softkey OUI

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu Setup.

## Configuration des systèmes de mesure

Les écrans "Encodeurs" et "Réglages" contiennent les champs de données et de sélection vous permettant de configurer les systèmes de mesure.

### Ecran "Encodeurs"

L'écran "Encodeurs" comprend les champs de configuration suivants :

- "Axe" pour la sélection de l'axe
- "Résolution" pour la résolution du système de mesure
- "Type" pour le type de système de mesure (TTL, analogique ou série)
- "Marques Réf" pour la sélection des marques de référence
- "Offs 0 mach" pour le décalage du zéro machine
- "Inverser" pour l'inversion du sens de comptage du système de mesure

Pour configurer les paramètres des systèmes de mesure dans l'écran "Encodeurs" :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Encodeurs".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ "Axe", puis appuyez sur la softkey correspondant à l'axe de votre choix.



La procédure de configuration est identique pour tous les axes.

- ▶ Mettez en surbrillance le champ "Résolution", puis saisissez la résolution du système de mesure dans l'unité qui a été définie dans le champ de sélection "Unité".

Encodeurs	MM	ABS	
Langue+Vers.	Axe	R	
Affichage	Résolution	0.0010000000	
<b>Encodeurs</b>	Type	TTL	
Hotkeys	Marques réf	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Sélectionner l'élément de menu "Encodeurs"

Encodeurs	MM	ABS	
Langue+Vers.	Axe	<b>R</b>	
Affichage	Résolution	0.0010000000	
<b>Encodeurs</b>	Type	TTL	
Hotkeys	Marques réf	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
R	A		

Sélectionner la softkey de l'axe souhaité

Encodeurs	MM	ABS	
Langue+Vers.	Axe	R	
Affichage	Résolution	<b>0.0010000000</b>	
<b>Encodeurs</b>	Type	TTL	
Hotkeys	Marques réf	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Saisir la résolution du système de mesure

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Type", puis appuyez sur la softkey correspondant au type de système de mesure de votre choix.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Marques Réf", puis appuyez sur la softkey correspondant au type de marques de référence du système de mesure.

Le champ "Offs 0 mach" est rarement utilisé. Il permet de spécifier un décalage par rapport à la position du point zéro machine en franchissant les marques de référence du système de mesure.

Les points zéro machine personnalisés sont rarement utilisés, car les points d'origine sont toujours définis avant de procéder aux mesures.

- ▶ Pour définir un point zéro machine personnalisé, mettez en surbrillance le champ "Offs 0 mach", puis saisissez le décalage du point zéro machine selon la formule suivante :  $\text{Offset 0 machine} = \text{Position Actuelle} / \text{Résolution du système de mesure}$ .

Encodeurs		MM	ABS
Langue+Vers.	Axe	R	
Affichage	Résolution	0.0010000000	
Encodeurs	Type	TTL	
Hotkeys	Marques réf	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
TTL	Analog	Série	

Sélectionner le type d'encodeur

Encodeurs		MM	ABS
Langue+Vers.	Axe	R	
Affichage	Résolution	0.0010000000	
Encodeurs	Type	TTL	
Hotkeys	Marques réf	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
Aucun	Réf.	Abs AC	Abs HH Manuel

Sélectionner le type de marques de référence

Encodeurs		MM	ABS
Langue+Vers.	Axe	R	
Affichage	Résolution	0.0010000000	
Encodeurs	Type	TTL	
Hotkeys	Marques réf	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Au besoin, saisir le décalage du point zéro machine

- Mettez en surbrillance le champ de sélection "Inverser", puis appuyez sur la softkey OUI pour inverser le sens de comptage du système de mesure.

Encodeurs		MM	ABS
Langue+Vers.	Axe	R	
Affichage	Résolution	0.0010000000	
Encodeurs	Type	TTL	
Hotkeys	Marques ref	Aucun	
Impression	Offs 0 mach	0	
Ports	Inverser	Non	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
Non	Oui		

Choisir un sens de comptage

- Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu Setup.

## Écran "Réglages"

L'écran "Réglages" comprend les champs de configuration suivants :

- "Cmpt Auto Visu" : Le nombre de comptages minimum requis pour rafraîchir l'affichage de l'écran "Position Actuelle" avec de nouvelles valeurs d'axes.
- "Limite balayage" : Des vitesses de balayage élevées aux entrées des systèmes de mesure, dues à des déplacements rapides, peuvent entraîner des erreurs de mesure. A vitesse élevée, vous pouvez éviter des erreurs de mesure en faisant afficher des messages d'erreur.

Pour configurer les paramètres des systèmes de mesure dans l'écran "Réglages" :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Réglages".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ "Cmpt Auto Visu", puis saisissez le nombre minimal d'impulsions de comptage (déplacement d'axe) requis pour rafraîchir automatiquement les valeurs d'affichage des axes.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ "Limite balayage", puis saisissez la vitesse limite de balayage (incréments de résolution par seconde). Par exemple, avec une résolution de 0,001 mm, une limite de vitesse de balayage de 50 000 entraînera l'apparition d'un message d'erreur chaque fois que la vitesse du système de mesure dépassera 50 mm par seconde.

Réglages	MM	ABS
Vitesse Touche	6	
Hotkeys	Volume	10
Impression	Tps Eco Ecran	10
Ports	Nouvel essai Paral	0
Param. Syst.	Cmpt Auto Visu	20
Correction	Limite balayage	50000
Foret		
Etalonnages		
Horloge		
Réglages		

Saisir le nombre d'impulsions de comptage

Réglages	MM	ABS
Vitesse Touche	6	
Hotkeys	Volume	10
Impression	Tps Eco Ecran	10
Ports	Nouvel essai Paral	0
Param. Syst.	Cmpt Auto Visu	20
Correction	Limite balayage	50000
Foret		
Etalonnages		
Horloge		
Réglages		

Saisir la vitesse limite de balayage en incréments du système de mesure par seconde

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu Setup.

## Configuration du palpeur

L'écran "Palpeur" contient les champs de données et de sélection vous permettant de configurer un palpeur.

### Ecran "Palpeur"

L'écran "Palpeur" comprend les champs de configuration suivants :

- "Type palpeur" pour la sélection du type de palpeur
- "Diamètre" pour la saisie du diamètre du palpeur
- "Changt foret" pour activer l'affichage des demandes de changement de foret
- "Usin. latéral" pour activer l'usinage latéral
- "Niveau palp." pour la sélection du niveau du palpeur
- "Anti-rebond" pour la sélection de la temporisation anti-rebond

Pour configurer les paramètres du palpeur de mesure dans l'écran "Palpeur" :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Palpeur".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Type palpeur", puis appuyez sur la softkey correspondant à votre type de palpeur.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Diamètre", puis saisissez le diamètre du palpeur.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Changt foret", puis appuyez sur une des softkeys pour activer, ou non, l'affichage des demandes de changement de foret.

Foret		MM	ABS
▲	Type palpeur: Rien		
Affichage	Diamètre: 0		
Encodeurs	Changt foret: Non		
Hotkeys	Usin. latéral: Oui		
Impression	Niveau palp.: Haut		
Ports	Anti-rebond: 1		
Param. Syst.	Comp. palpeur: 0.500		
Correction			
Foret			
Etalonnages			
▼			
Rien	TS24x	KT130	

Sélectionner un type de palpeur

Foret		MM	ABS
▲	Type palpeur: Rien		
Affichage	Diamètre: 0		
Encodeurs	Changt foret: Non		
Hotkeys	Usin. latéral: Oui		
Impression	Niveau palp.: Haut		
Ports	Anti-rebond: 1		
Param. Syst.	Comp. palpeur: 0.500		
Correction			
Foret			
Etalonnages			
▼			

Saisir un diamètre de palpeur

Foret		MM	ABS
▲	Type palpeur: Rien		
Affichage	Diamètre: 0		
Encodeurs	Changt foret: Non		
Hotkeys	Usin. latéral: Oui		
Impression	Niveau palp.: Haut		
Ports	Anti-rebond: 1		
Param. Syst.	Comp. palpeur: 0.500		
Correction			
Foret			
Etalonnages			
▼			
Non	Oui		

Activer, ou non, l'affichage de demandes de changement de foret

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Usin. latéral", puis appuyez sur une des softkeys pour activer, ou non, l'usinage latéral.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Niveau palp.", puis appuyez sur une des softkeys pour sélectionner le niveau Haut ou Bas.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Anti-rebond", puis saisissez le temps minimum (en secondes) pendant lequel le palpeur doit être stable.

Foret		MM	ABS
Langue+Vers.	Type palpeur: Rien		
Affichage	Diamètre: 0		
Encodeurs	Changt foret: Non		
Hotkeys	Usin. latéral: <b>Oui</b>		
Impression	Niveau palp.: Haut		
Ports	Anti-rebond : 1		
Param. Syst.	Comp. palpeur: 0.500		
Correction			
Foret			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Non</span> <span>Oui</span> </div>			

Activer, ou non, l'usinage latéral

Foret		MM	ABS
Langue+Vers.	Type palpeur: TS24x		
Affichage	Diamètre: 0		
Encodeurs	Changt foret: Non		
Hotkeys	Usin. latéral: Oui		
Impression	Niveau palp.: <b>Haut</b>		
Ports	Anti-rebond : 1		
Param. Syst.	Comp. palpeur: 0.500		
Correction			
Foret			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Bas</span> <span>Haut</span> </div>			

Sélectionner le niveau du palpeur

Foret		MM	ABS
Langue+Vers.	Type palpeur: TS24x		
Affichage	Diamètre: 0		
Encodeurs	Changt foret: Non		
Hotkeys	Usin. latéral: Oui		
Impression	Niveau palp.: Haut		
Ports	Anti-rebond : <b>1</b>		
Param. Syst.	Comp. palpeur: 0.500		
Correction			
Foret			

Entrer le délai anti-rebond du palpeur (en secondes)

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu Setup.



## Correction d'erreur

Le ND 1200R propose une fonction de correction d'erreur linéaire pour l'axe R. Cette fonction compense les déviations de déplacement des systèmes de mesure et de la machine au moyen de coefficients de correction d'erreur. Ces coefficients sont déterminés en comparant les valeurs effectives d'un étalon de mesure avec les valeurs nominales inscrites sur ce dernier.

### Correction d'erreur linéaire (LEC)

La Correction d'erreur linéaire (LEC) est configurée dans l'écran "Correction". Cette fonction permet de compenser les déviations le long de l'axe R en utilisant un coefficient de correction pour l'ensemble de la course de déplacement d'un axe. Par exemple, un coefficient LEC de 0,0002 par pouce appliqué à une mesure de 6 pouces le long d'un axe donne un résultat de 6,0012 pouces. Pour appliquer la correction sur l'axe R :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup.
- ▶ Mettez en surbrillance l'élément de menu "Correction", puis assurez-vous que toutes les valeurs de correction sont à 1,0.

Langue+Vers.		MM	ABS
Langue	English		
Langue+Vers.			
Affichage			
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.	v2.8.4 Beta 1		
Correction	XYD, Arête ext.		
Foret	MO BL 3.00		

Ouvrir le menu Setup avec  
MENU>SETUP

Correction		MM	ABS
Correction d'erreur linéaire			
Langue+Vers.	R Etalon	1.000	
Affichage	R Observé	1.000	
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction			
Foret			

Sélectionner l'élément de menu  
"Correction" et vérifier que toutes les  
valeurs de correction sont à 1,0


- ▶ Positionnez l'étalon de mesure le long de l'axe R.
- ▶ Alignez l'étalon aussi proche que possible de l'axe, puis effectuez un alignement comme décrit dans la Section I (Voir "Alignement d'une pièce sur un axe" à la page 28).
- ▶ Effectuez une seule mesure de toute la course de déplacement à l'aide de l'étalon et notez le résultat.



Utiliser un étalon qui permet d'effectuer des mesures sur la plus grande course de déplacement possible.

Dans cet exemple de correction d'erreur linéaire, un point à l'extrémité de la course de mesure est mesuré avec un étalon de 8 pouces.

Numéros	Descriptions
1 : Longueur de l'étalon	Toute la longueur (8 pouces) est mesurée
2 : Valeurs de l'étalon	Longueur certifiée de l'étalon
3 : Valeurs observées	Longueur mesurée par l'étalon
4 : Courbe de déviation	Différence entre les valeurs de l'étalon et les valeurs observées (non saisies dans aucun écran)

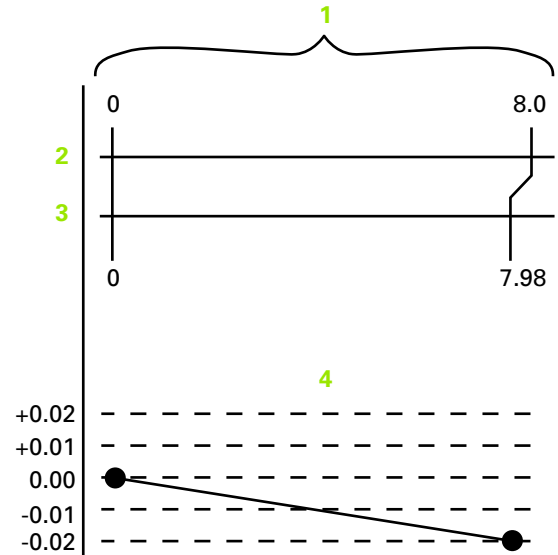

Exemple d'une correction d'erreur linéaire avec un étalon de 8 pouces

Pour effectuer une correction d'erreur linéaire dans l'écran "Correction" :

- ▶ Mettez en surbrillance l'élément de menu "Correction".
- ▶ Saisissez la valeur nominale de l'étalon de mesure et la valeur effectivement mesurée par le ND 1200R pour l'axe R.



Si aucune correction n'est appliquée, les valeurs de l'étalon de mesure et celles qui ont été mesurées pour les axes doivent être à 1,000.

Correction	MM	ABS	
Correction d'erreur linéaire			
Langue+Vers.	R Etalon	1.000	
Affichage	R Observé	1.000	
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
<b>Correction</b>			
Foret			
▼			

Sélectionner le sous-menu "Correction"

Correction	MM	ABS	
Correction d'erreur linéaire			
Langue+Vers.	R Etalon	8.00000	
Affichage	R Observé	7.89000	
Encodeurs			
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Saisir les valeurs nominales de l'étalon et les valeurs mesurées pour l'axe R

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu Setup.

## Configuration de l'affichage

L'écran "Affichage" contient les champs de données et de sélection permettant de configurer la résolution et les autres paramètres d'affichage.

### Ecran "Affichage"

L'écran "Affichage" comprend les champs de configuration suivants :

- "Linéaire initial" pour la sélection de l'unité de mesure linéaire au démarrage
- "Séparateur" pour le choix du caractère de séparation des décimales (virgule ou point)
- Les champs permettant de définir la résolution des mesures linéaires et angulaires

Pour configurer les paramètres d'affichage :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Affichage".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Linéaire initial", puis appuyez sur la softkey correspondant à l'unité de mesure linéaire devant être utilisée au démarrage du ND 1200R. Les softkeys proposées sont les suivantes :

Softkey	Résultat
MM	L'unité de mesure linéaire sera le millimètre
Pouce	L'unité de mesure linéaire sera le pouce
Dernier	L'unité de mesure linéaire utilisée sera celle qui a été définie en dernier

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Séparateur", puis appuyez sur la softkey correspondant à votre choix ("Virgule" ou "Point").

Affichage		MM	ABS
Langue+Vers.	Linéaire initial	MM	
<b>Affichage</b>	Séparateur	Point	
Encodeurs	Axe	R	
Hotkeys	Rés. MM	0.005	
Impression	Rés. Pouce	0.0002	
Ports	Rés. Angul.	0.001	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			

Sélectionner l'élément de menu "Affichage"

Affichage		MM	ABS
Langue+Vers.	Linéaire initial	MM	
<b>Affichage</b>	Séparateur	Point	
Encodeurs	Axe	R	
Hotkeys	Rés. MM	0.005	
Impression	Rés. Pouce	0.0002	
Ports	Rés. Angul.	0.001	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
MM	Pouce	Dernier	

Spécifier l'unité de mesure linéaire au démarrage

Affichage		MM	ABS
Langue+Vers.	Linéaire initial	MM	
<b>Affichage</b>	Séparateur	Point	
Encodeurs	Axe	R	
Hotkeys	Rés. MM	0.005	
Impression	Rés. Pouce	0.0002	
Ports	Rés. Angul.	0.001	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
Point	Virgule		

Sélectionner la "Virgule" ou le "Point" comme séparateur

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Rés. MM", puis saisissez la valeur de résolution d'affichage. Par exemple, une valeur de 0,001 arrondira la valeur à trois chiffres après la décimale.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Rés. Pouce", puis saisissez la valeur de résolution d'affichage. Par exemple, une valeur de 0,001 arrondira la valeur à trois chiffres après la décimale.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Rés. Angul", puis saisissez la valeur de résolution d'affichage. Par exemple, une valeur de 0,001 arrondira la valeur à trois chiffres après la décimale.

Affichage		MM	ABS
Langue+Vers.	Linéaire initial	MM	
Affichage	Séparateur	Point	
Encodeurs	Axe	R	
Hotkeys	Rés. MM	0.005	
Impression	Rés. Pouce	0.0002	
Ports	Rés. Angul.	0.001	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Saisir la résolution d'affichage linéaire en MM

Affichage		MM	ABS
Langue+Vers.	Linéaire initial	MM	
Affichage	Séparateur	Point	
Encodeurs	Axe	R	
Hotkeys	Rés. MM	0.005	
Impression	Rés. Pouce	0.0002	
Ports	Rés. Angul.	0.001	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Saisir la résolution d'affichage linéaire en pouces

Affichage		MM	ABS
Langue+Vers.	Linéaire initial	MM	
Affichage	Séparateur	Point	
Encodeurs	Axe	R	
Hotkeys	Rés. MM	0.005	
Impression	Rés. Pouce	0.0002	
Ports	Rés. Angul.	0.001	
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			

Saisir la résolution d'affichage angulaire

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Axe".
- ▶ Sélectionnez l'axe A, puis répétez les étapes de saisie des paramètres de résolution d'affichage décrites ci-dessus.
- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu Setup.

## Affectation des touches programmables

L'écran de configuration "Hotkeys" permet d'affecter des fonctions fréquemment utilisées aux touches de la face avant de l'appareil, du clavier de commande à distance et de la pédale. Les touches programmables permettent de gagner du temps, car elles évitent de devoir naviguer entre les menus pour lancer une fonction ou rendent une fonction plus facilement accessible via la pédale ou le clavier de commande à distance.

Les touches et les commutateurs du ND 1200R pouvant être programmés sont les suivants :

Numéros	Descriptions
1	Touches larges
2	Touches du pavé numérique
3	Touches du clavier de commande à distance
4	Commutateur à pédale 1
5	Commutateur à pédale 2




La pédale et le clavier de commande à distance sont des accessoires optionnels et doivent être commandés séparément.


### Ecran "Hotkeys"

L'écran "Hotkeys" comprend les champs de configuration suivants :

- "Touches" pour la sélection du type de touche ou de commutateur
- Le champ de sélection d'une touche ou d'un commutateur spécifique pour la programmation
- Le champ de sélection de la fonction à affecter à la touche ou au commutateur

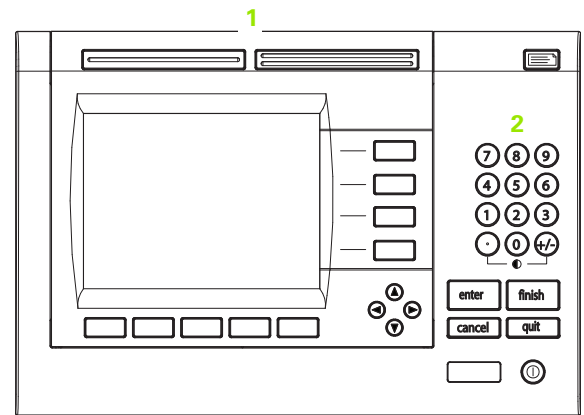

Touches en face avant de l'appareil pouvant être programmées

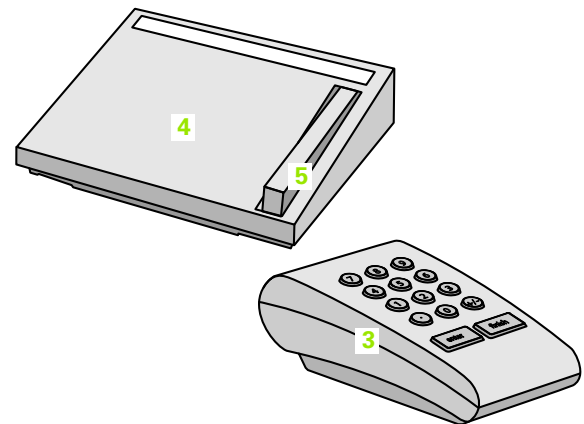

Touches et commutateurs de commande à distance programmables

Pour affecter une fonction à une touche programmable :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Hotkeys".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Touches", puis appuyez sur la softkey correspondant à la touche ou au commutateur de votre choix. Dans l'exemple ci-dessous, la pédale a été choisie.
- ▶ Sélectionnez une touche ou un commutateur spécifique. Dans l'exemple ci-dessous, le commutateur à pédale 2 a été choisi.
- ▶ Appuyez sur la softkey correspondant au type de fonction à affecter. Dans l'exemple ci-dessous, une fonction spéciale sera affectée.

Hotkeys		MM	ABS
Langue+Vers.	Touches	Pédale	
Affichage	1)	Aucune	
Encodeurs	2)	Aucune	
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
Touche	Com.dist	Pédale	Large

Choisir un type de touche/commutateur avec une softkey


Hotkeys		MM	ABS
Langue+Vers.	Touches	Pédale	
Affichage	1)	Aucune	
Encodeurs	2)	Aucune	
Hotkeys			
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
Aucune	Touche	Spécial	Prog

Sélectionner une touche/un commutateur spécifique pour l'affectation


Hotkeys		MM	ABS
Langue+Vers.	DMS/DD		
Affichage	Zéro 2		
Encodeurs	Envoi X		
Hotkeys	Envoi Y		
Impression	Envoi D		
Ports	Envoi 2		
Param. Syst.	Envoi 3		
Correction	Eff Origine		
Foret	CM		
▼			
Aucune	Touche	Spécial	Prog

Choisir une fonction avec une softkey

- Mettez en surbrillance une fonction spécifique, puis appuyez sur la touche ENTER pour valider l'affectation. Dans l'exemple ci-dessous, la fonction "Zéro 2" est affectée au commutateur 2 de la pédale. Une fois l'affectation terminée, le fait d'appuyer sur le commutateur 2 de la pédale remet à zéro les axes X et Y.

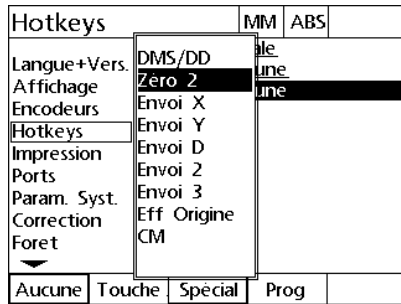

Sélectionner une fonction spécifique à affecter

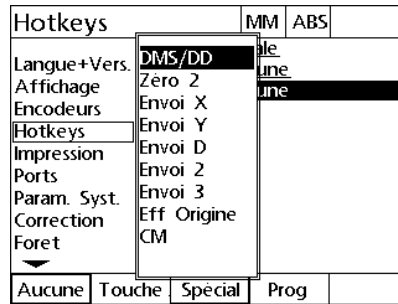

Appuyer sur la touche ENTER pour confirmer

- Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.

Les fonctions incluses dans le menu "Spécial" sont les suivantes :

Fonctions du menu "Spécial"	Descriptions
DMS/DD	Fait basculer l'affichage des angles entre degrés, minutes, secondes et degrés décimaux.
Zéro 2	Remet à zéro les axes X et Y.
Envoi X	Envoie les données actuelles de l'axe X à une imprimante ou un ordinateur.
Envoi Y	Envoie les données actuelles de l'axe Y à une imprimante ou un ordinateur.
Envoi Z	Envoie les données actuelles de l'axe Z à une imprimante ou un ordinateur.
Envoi D	Envoie les données de diamètre actuelles à une imprimante ou un ordinateur.
Envoi 2, 3, 4	Envoie les données actuelles des axes X-Y, X-Y-Z ou X-Y-Z-Q à une imprimante ou un ordinateur.
Eff Origine	Efface les points d'origine.
CM	Efface les points d'origine et rétablit les coordonnées machine.



## Configuration de l'impression

L'écran "Impression" contient des champs de données et de sélection des paramètres d'impression.

### Ecran "Impression"

L'écran "Impression" comprend les champs de configuration suivants :

- "Ligne de fin" pour la sélection du type de ligne de fin
- "Impr. Noms axes" et "Impr. Unités" pour l'activation, ou non, de l'impression des unités et des désignations d'axes
- "Destination" pour la sélection de l'envoi des données via le port RS-232 ou le port USB
- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Impression".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Ligne de fin", puis appuyez sur une des softkeys pour choisir entre "RC" (retour chariot) et "RC/LF" (retour chariot/interligne, de l'anglais "Line Feed") afin de définir la terminaison de chaque ligne de données envoyée à un ordinateur ou une imprimante.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Impr. Noms axes", puis appuyez sur la softkey OUI ou NON pour inclure ou non les désignations des axes dans les données envoyées à un ordinateur/ une imprimante.

Impression	MM	ABS
Langue+Vers.	Ligne de fin	RC/LF
Affichage	Impr. Noms axes	Oui
Encodeurs	Impr. Unités	Oui
Hotkeys	Destination	USB
<b>Impression</b>		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		

Sélectionner le sous-menu "Impression"

Impression	MM	ABS
Langue+Vers.	Ligne de fin	RC/LF
Affichage	Impr. Noms axes	Oui
Encodeurs	Impr. Unités	Oui
Hotkeys	Destination	USB
<b>Impression</b>		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
RC	RC/LF	Tab

Sélectionner une terminaison de ligne

Impression	MM	ABS
Langue+Vers.	Ligne de fin	RC/LF
Affichage	Impr. Noms axes	<b>Oui</b>
Encodeurs	Impr. Unités	Oui
Hotkeys	Destination	USB
<b>Impression</b>		
Ports		
Param. Syst.		
Correction		
Foret		
▼		
Non	Oui	

Utiliser une des softkeys pour activer ou désactiver l'impression des désignations d'axes

## 2.3 Configuration du logiciel

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Impr. Unités", puis appuyez sur la softkey OUI ou NON pour inclure ou non les unités des axes dans les données envoyées à un ordinateur/une imprimante.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Destination", puis appuyez sur la softkey RS-232 ou sur la softkey USB pour définir le port auquel envoyer les données.

Impression		MM	ABS
Langue+Vers.	Ligne de fin	RC/LF	
Affichage	Impr. Noms axes	Oui	
Encodeurs	Impr. Unités	Oui	
Hotkeys	Destination	USB	
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
Non	Oui		

Utiliser une des softkeys pour activer ou désactiver l'impression des unités d'axe

Impression		MM	ABS
Langue+Vers.	Ligne de fin	RC/LF	
Affichage	Impr. Noms axes	Oui	
Encodeurs	Impr. Unités	Oui	
Hotkeys	Destination	USB	
Impression			
Ports			
Param. Syst.			
Correction			
Foret			
▼			
RS232	USB		

Choisir une destination

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.

## Configuration des ports

L'écran "Ports" contient des champs de données et de sélection pour la configuration des paramètres de communication du port série RS-232 et du port USB.

### Ecran "Ports"

L'écran "Ports" comprend les champs de configuration suivants :

#### Port RS-232

- "Baud" pour la saisie du débit en bauds
- "Longueur Mot" pour la sélection de la longueur de mot
- "Bits Arrêt" pour la sélection du nombre de bits d'arrêt
- "Parité" pour la sélection du type de parité
- "Données" pour la sélection du type de données envoyées au port série
- "Délai EOC" et "Délai EOL" pour la sélection des délais de fin de caractère et de fin de ligne

#### Port USB

- "Données" pour la sélection du type de données envoyées au port USB

Pour configurer les ports :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Ports".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Baud", puis appuyez sur une des softkeys pour augmenter (AUG +) ou diminuer (DIM -) le débit en bauds.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Longueur Mot", puis appuyez sur une des softkeys pour sélectionner une longueur de mot (7 ou 8 bits).
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Bits Arrêt", puis appuyez sur une des softkeys pour choisir le nombre de bits d'arrêt (1 ou 2).

Ports		MM	ABS
Langue+Vers.	RS232		
Affichage	Baud	115200	
Encodeurs	Longueur Mot	8	
Hotkeys	Bits Arrêt	1	
Impression	Parité	Aucune	
Ports	Protocole	Hardw.	
Param. Syst.	Données	Rien	
Correction	Délai EOC	0	
Foret	Délai EOL	0	
	USB		
	Données	Rien	
Dim -	Aug +		

Appuyer sur "DIM -" ou "AUG +" pour diminuer ou augmenter le débit en bauds

Ports		MM	ABS
Langue+Vers.	RS232		
Affichage	Baud	115200	
Encodeurs	Longueur Mot	8	
Hotkeys	Bits Arrêt	1	
Impression	Parité	Aucune	
Ports	Protocole	Hardw.	
Param. Syst.	Données	Rien	
Correction	Délai EOC	0	
Foret	Délai EOL	0	
	USB		
	Données	Rien	
7	8		

Appuyer sur une softkey pour choisir une longueur de mot de 7 ou 8 bits

Ports		MM	ABS
Langue+Vers.	RS232		
Affichage	Baud	115200	
Encodeurs	Longueur Mot	8	
Hotkeys	Bits Arrêt	1	
Impression	Parité	Aucune	
Ports	Protocole	Hardw.	
Param. Syst.	Données	Rien	
Correction	Délai EOC	0	
Foret	Délai EOL	0	
	USB		
	Données	Rien	
1	2		

Appuyer sur une softkey pour choisir 1 ou 2 bits d'arrêt

- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Parité", puis appuyez sur une des softkeys pour choisir IMPAIR, PAIR ou AUCUNE.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Données", puis appuyez sur une des softkeys pour sélectionner les données à envoyer au port RS-232 pour impression. Le choix de données inclut :
  - Aucune : aucune donnée ne sera envoyée
  - Position : envoi de la position actuelle

Ports		MM	ABS
Langue+Vers.	RS232		
Baud		115200	
Affichage	Longueur Mot	8	
Encodeurs	Bits Arrêt	1	
Hotkeys	Parité	Aucune	
Impression	Protocole	Hardw.	
Ports	Données	Rien	
Param. Syst.	Délai EOC	0	
Correction	Délai EOL	0	
Foret	USB		
	Données	Rien	
Aucune	Impaire	Paire	

Choisir la parité avec la softkey IMPAIRE ou PAIRE

Ports		MM	ABS
Langue+Vers.	RS232		
Baud		115200	
Affichage	Longueur Mot	8	
Encodeurs	Bits Arrêt	1	
Hotkeys	Parité	Aucune	
Impression	Protocole	Hardw.	
Ports	Données	Rien	
Param. Syst.	Délai EOC	0	
Correction	Délai EOL	0	
Foret	USB		
	Données	Rien	
Rien	Position		

Utiliser la softkey AUCUNE ou POSITION pour choisir un type de données à envoyer au port RS-232

- ▶ Mettez en surbrillance les champs de données "Délai EOC" (de l'anglais "End Of Character", fin de caractère) et "Délai EOL" (de l'anglais "End Of Line", fin de ligne), puis saisissez les délais requis (en millisecondes) pour optimiser la communication entre le port RS-232 et les périphériques externes.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Données" du port USB, puis appuyez sur une des softkeys pour sélectionner les données à envoyer au port USB pour impression. Le choix de données inclut :
  - Aucune : aucune donnée ne sera envoyée
  - Position : envoi de la position actuelle

Ports	MM	ABS
Langue+Vers.	RS232	
Affichage	Baud	115200
Encodeurs	Longueur Mot	8
Hotkeys	Bits Arrêt	1
Impression	Parité	Aucune
	Protocole	Hardw.
Ports	Données	Rien
Param. Syst.	Délai EOC	0
Correction	Délai EOL	0
Foret	USB	
	Données	Rien

Saisir un délai EOC ou EOL

Ports	MM	ABS
Langue+Vers.	RS232	
Affichage	Baud	115200
Encodeurs	Longueur Mot	8
Hotkeys	Bits Arrêt	1
Impression	Parité	Aucune
	Protocole	Hardw.
Ports	Données	Rien
Param. Syst.	Délai EOC	0
Correction	Délai EOL	0
Foret	USB	
	Données	Rien
	Rien	Position

Utiliser la softkey AUCUNE ou POSITION pour choisir un type de données à envoyer au port USB

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.

## Réglages du volume audio

Le ND 1200R émet un bip sonore à chaque appui sur une touche de la face avant de l'appareil.

### Ecran "Réglages"

L'écran "Réglages" contient le champ de données permettant de régler le volume sonore. Pour régler le volume :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Réglages".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Volume", puis saisissez une valeur entre 0 et 10. Avec une valeur 0, le son est désactivé.

Réglages		MM	ABS
▲	Vitesse Touche		6
Hotkeys	Volume		10
Impression	Tps Eco Ecran		10
Ports	Nouvel essai Paral.		0
Param. Syst.	Cmpt Auto Visu		20
Correction	Limite balayage		50000
Foret			
Etalonnages			
Horloge			
Réglages			
▼			

Saisir une valeur pour régler le volume

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.

## Réglages de la vitesse de répétition des touches

Lorsqu'une touche de la face avant de l'appareil est maintenue enfoncée, la fonction se répète. Il est possible de régler le délai/la vitesse de répétition automatique des fonctions de ces touches.

### Ecran "Réglages"

L'écran "Réglages" contient un champ de données permettant de configurer la vitesse de répétition des touches. Pour régler la vitesse de répétition des touches :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Réglages".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Vitesse Touche", puis saisissez une valeur entre 5 et 25. Saisissez des petites valeurs pour une répétition rapide et des valeurs plus élevées pour une répétition plus lente.



Nous vous recommandons d'éviter les valeurs inférieures à 5 et supérieures à 25, car elles rendent l'utilisation du clavier difficile.

Réglages	MM	ABS
Hotkeys	Vitesse Touche	6
Impression	Volume	10
Ports	Tps Eco Ecran	10
Param. Syst.	Nouvel essai Paral.	0
Correction	Cmpt Auto Visu	20
Foret	Limite balayage	50000
Etalonnages		
Horloge		
Réglages		

Saisir une valeur pour la vitesse de répétition des touches

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.



## Activation de l'économiseur d'écran

### Ecran "Réglages"

L'écran "Réglages" contient un champ de données permettant de configurer le temps d'inactivité requis avant l'activation de l'écran de veille. Pour régler le temps d'activation de l'économiseur d'écran :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance/sélectionnez l'élément de menu "Réglages".
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de données "Tps Eco Ecran", puis saisissez le temps d'inactivité du ND 1200R (en minutes) avant l'activation de l'économiseur d'écran. Avec une valeur 9999, l'économiseur d'écran est désactivé.

Réglages	MM	ABS
Hotkeys	Vitesse Touche	6
	Volume	10
Impression	Tps Eco Ecran	10
Ports	Nouvel essai Paral	0
Param. Syst.	Cmpt Auto Visu	20
Correction	Limite balayage	50000
Foret		
Etalonnages		
Horloge		
Réglages		

Saisir le nombre de minutes d'inactivité du ND 1200R avant l'activation de l'écran de veille

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.

## Réglages de l'heure et la date

### Ecran "Horloge"

L'écran "Horloge" contient des champs de données permettant de régler l'heure et la date. Pour régler l'heure et la date :

- ▶ Appuyez sur MENU>SETUP pour afficher le menu Setup, puis mettez en surbrillance l'élément de menu "Horloge".
- ▶ La procédure de réglage est la même pour l'heure et la date : mettez en surbrillance un champ de date ou d'heure, puis saisissez la valeur souhaitée.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ de sélection "Format Date", puis appuyez sur une des softkeys pour choisir le format.
- ▶ Mettez en surbrillance le champ "Format Heure", puis appuyez sur des softkeys pour choisir entre le format 12 ou 24 heures.

Horloge		MM	ABS
Hotkeys	Année		0
Impression	Mois		0
Ports	Jour		0
Param. Syst.	Heures		0
Correction	Minutes		0
Foret	Secondes		0
Etalonnages	Format Date		M/J/A
Horloge	Format Heure		12
Reglages			

Saisir les valeurs de date et d'heure

Horloge		MM	ABS
Hotkeys	Année		2013
Impression	Mois		7
Ports	Jour		5
Param. Syst.	Heures		10
Correction	Minutes		25
Foret	Secondes		45
Etalonnages	Format Date		M/J/A
Horloge	Format Heure		12
Reglages			

Choisir un format de date

Horloge		MM	ABS
Hotkeys	Année		2013
Impression	Mois		7
Ports	Jour		5
Param. Syst.	Heures		10
Correction	Minutes		25
Foret	Secondes		45
Etalonnages	Format Date		M/J/A
Horloge	Format Heure		12
Reglages			

Choisir un format d'heure

- ▶ Appuyez sur la touche FINISH pour revenir au menu Setup.




## 2.4 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
<b>Axes</b>	2 à 3 axes
<b>Entrées des systèmes de mesure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systèmes de mesure linéaire et angulaire</li> <li>■ 1 V<sub>CC</sub> analogique</li> <li>■ TTL</li> </ul>
<b>Ecran d'affichage</b>	Ecran LCD monochrome <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5,7 pouces (14,48 cm)</li> <li>■ Taille des chiffres affichés : 0,50 pouces (1,27 cm)</li> <li>■ Résolution : 0,000004 pouces (0,00001 mm)</li> </ul>
<b>Compensation d'erreur</b>	Correction d'erreur linéaire (LEC)
<b>Interfaces de données</b>	Interfaces série <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RS-232-C</li> <li>■ USB 2.0 de type A (Full-speed)</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pédale de commande à distance</li> <li>■ Clavier de commande à distance</li> <li>■ Couvercle de protection pour le ND 1200R</li> <li>■ Logiciel de communication QC-Wedge</li> </ul>
<b>Source d'alimentation principale</b>	100 V ... 240 V CA (-15 % ... +10 %) 50 Hz ... 60 Hz (± 2 %)
<b>Fusible</b>	T1.6 A, 250 V, 5 mm X 20 mm
<b>Normes CEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CEI 61326 (1998) : Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire</li> <li>■ CEI 61010 : Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire</li> </ul>


Caractéristiques techniques	
<b>Catégorie d'installation</b>	II
<b>Environnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Température : 32 °F à 113 °F (0 °C à 45 °C) sans condensation</li> <li>■ Humidité relative de l'air : 90%</li> <li>■ Altitude : 6562 pieds (2000 mètres)</li> </ul>
<b>Boîtier</b>	Appareil de table ; boîtier en métal moulé
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Boîtier (Lx H x P) : 11,5" X 7,5" X 2,75" (29,21cm X 19,05 cm X 6,99 cm)</li> <li>■ Base (Lx H x P) : 10" X 2" X 7,8" (25,4 cm X 5,8 cm X 19,81 cm)</li> </ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Boîtier : 3,5 lbs (1,6 kg)</li> <li>■ Base : 7 lbs (3,2 kg)</li> </ul>

## Dimensions

Les dimensions du boîtier, du plateau support et du bras de montage du ND 1200R sont indiquées ici en millimètres (mm).

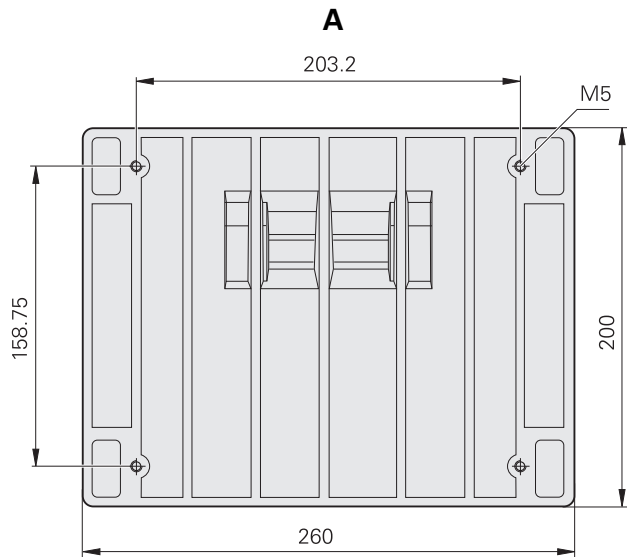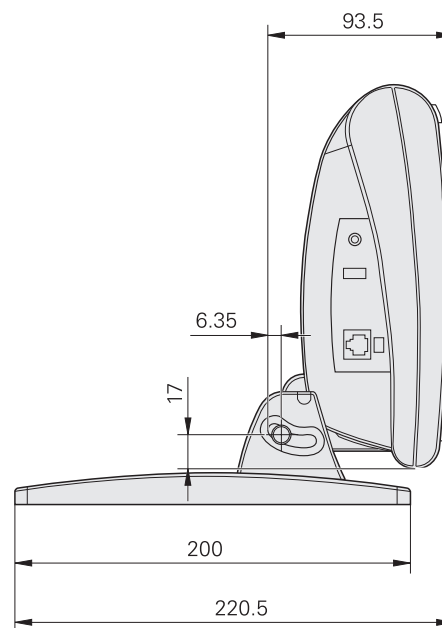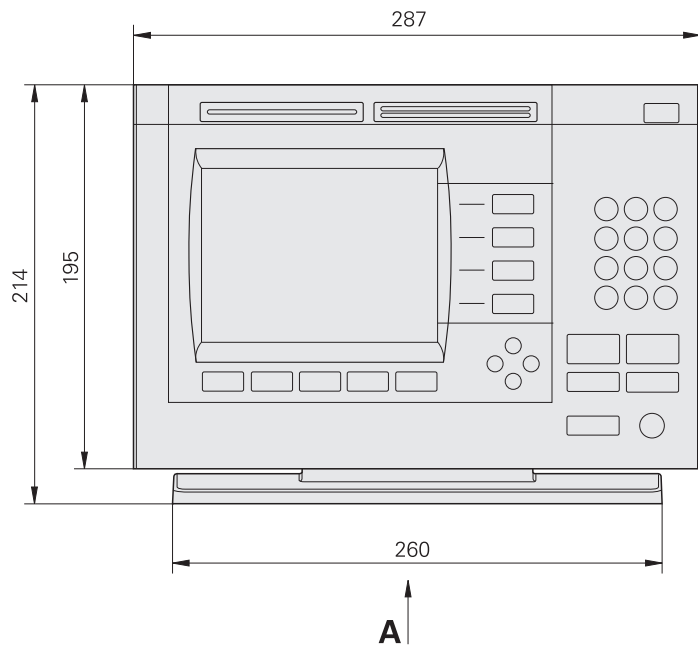

### Fixation du bras de montage

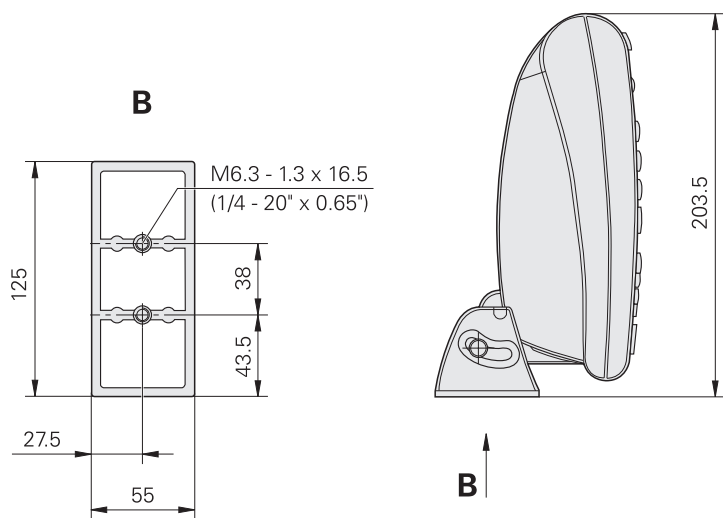

- A**
- Affichage, configuration ... 76
  - Alignement d'une pièce ... 28
    - Aligner des trous sur un axe ... 29
    - Aligner une arête sur un axe ... 28
  - Aligner, pièce ... 28
  - Approche d'une position cible ... 47
- C**
- Caractéristiques techniques ... 91
  - Casque audio, connexion ... 57
  - Cercle
    - Motif ... 42
    - Softkey ... 22
  - Clavier de commande à distance, connexion ... 58
  - Configuration
    - Affichage ... 76
    - Economiseur d'écran ... 89
    - Encodeur ... 67
    - Exemple ... 61
    - Horloge ... 90
    - Impression ... 81
    - Logiciel ... 59
    - Ordre ... 63
    - Palpeur ... 71
    - Ports ... 83
    - Répétition des touches ... 88
    - Touches programmables ... 78
    - Volume ... 87
  - Configuration du logiciel ... 59
  - Configuration, port ... 83
  - Connexions
    - Alimentation ... 54
    - Casque audio ... 57
    - Clavier de commande à distance ... 58
    - Imprimante USB ... 57
    - Ordinateur ... 55
    - Palpeur ... 55
    - Pédale ... 58
    - Système de mesure ... 55
  - Contenu de la livraison ... 50
  - Contraste, régler ... 25
  - Correction d'erreur ... 73
  - Correction d'erreur linéaire ... 73
- D**
- Dimensions
    - Boîtier ... 93
    - Fixation du bras de montage ... 94
    - Plateau support ... 93
- E**
- Economiseur d'écran, configuration ... 89
  - Ecran "Dist. Restante" ... 18, 19
  - Ecran "Position Actuelle" ... 18
  - Ecrans
    - Distance restante ... 18, 19
    - LCD ... 18
    - Position Actuelle ... 18
    - Setup ... 18
  - Ecrans Setup
    - Affichage ... 76
    - Encodeurs ... 67
    - Horloge ... 90
    - Hotkeys ... 78
    - Impression ... 81
    - Palpeur ... 71
    - Ports ... 83
    - Réglages ... 70, 87, 88, 89
  - Editer
    - Position cible ... 36
    - Softkey ... 19
  - Effacement
    - Programme ... 46
  - Effacer
    - Softkey ... 20
  - Eléments
    - En option ... 50
    - Inclus ... 50
  - Encodeurs
    - Configuration ... 67
  - Enreg.
    - Softkey ... 20
  - Exécut.
    - Softkey ... 20
  - Exécuter
    - Programme ... 44
- H**
- Horloge, configuration ... 90
  - Hotkeys, setup ... 78
- I**
- Impression
    - Configuration ... 81
  - Impri.
    - Softkey ... 20
  - Imprimante USB, connexion ... 57
  - Installation du matériel ... 52
- L**
- Langue, sélection ... 64
  - LCD
    - Ecran ... 18
    - Touche On/Off ... 17
  - LEC ... 73
  - Ligne
    - Motif ... 41
    - Softkey ... 22
  - Liste de positions cibles
    - Suppression ... 36
- M**
- Menu "Motifs" ... 22
  - Menus
    - Motif ... 22
    - Point d'origine ... 21
    - Programmes ... 20
    - Setup ... 23
  - Miroir
    - Softkey ... 20
  - Mise
    - Hors tension ... 15
    - Sous tension ... 14
  - Mise en miroir
    - Programme ... 45
  - Montage
    - Bras ... 53
    - Plan de travail ... 52
    - Support ... 52
  - Montage sur bras ... 53
  - Montage sur le plan de travail ... 52
  - Mot de passe ... 61, 65
  - Motif
    - Cadre ... 39
    - Cercle ... 42
    - Grille ... 40
    - Ligne ... 41
  - Motif "Cadre" ... 39
  - Motif "Grille" ... 40

**O**

Ordinateur, connexion ... 55  
 Origine  
   Softkey ... 18

**P**

Palpage  
   Position ... 26  
 Palpage d'une position ... 26  
 Palpage outil ... 26  
 Palpeur  
   arêtes ... 26  
   Configuration ... 71  
   Connexion ... 55  
   Diamètre, saisie ... 27  
   Outil ... 26  
   Softkey ... 21  
 Palpeur d'arêtes ... 26  
 Pédale, connexion ... 58  
 Perçage  
   Programmes ... 43  
 Point d'origine  
   Définir ... 30  
   Déplacement ... 31  
   Menu ... 21  
 Point zéro machine ... 15, 24  
 Position cible  
   Approche ... 47  
   Coordonnées absolues ... 32  
   Coordonnées incrémentales ... 34  
   Editer ... 36  
   Saisir ... 32  
   Suppression ... 36  
 Position cible absolue, saisir ... 32  
 Position cible incrémentale, saisir ... 34  
 Préparation pour le perçage ... 24  
 Présentation ... 12  
 Programmes ... 43  
   Effacement ... 46  
   Exécuter ... 44  
   Menu ... 20  
   Mise en miroir ... 45  
   Sauvegarder ... 43

**Q**

Quit  
   Touche ... 16

**R**

Reconditionnement ... 51  
 Répétition des touches,  
   configuration ... 88

**S**

Sauvegarder  
   Programme ... 43  
 Secteur  
   Connexion ... 54  
 Sélectionner  
   Système de coordonnées ... 25  
   Unité de mesure ... 25  
 Setup  
   Ecran ... 18  
   Menu ... 23, 60  
 Softkey "Alignmt" ... 21  
 Softkey "Aller à" ... 18, 19  
 Softkey "Cadre" ... 22  
 Softkey "Décaler" ... 21  
 Softkey "Grille" ... 22  
 Softkey "Menu" ... 19, 20  
 Softkey "R/A" ... 18, 19  
 Softkey "X/Y" ... 18, 19  
 Softkey "Zéro" ... 21  
 Softkey ABS ... 19  
 Softkey INC ... 19  
 Softkey MM ... 18  
 Softkey POUCE ... 18  
 Softkeys  
   ABS ... 19  
   Alignmt ... 21  
   Aller à ... 18, 19  
   Cadre ... 22  
   Cercle ... 22  
   Décaler ... 21  
   Editer ... 19  
   Effacer ... 20  
   Enreg. ... 20  
   Exécut. ... 20  
   Grille ... 22  
   Impri. ... 20  
   INC ... 19  
   Ligne ... 22  
   Menu ... 19, 20  
   Miroir ... 20  
   mm ... 18  
   Origine ... 18  
   Palpeur ... 21  
   Pouce ... 18  
   R/A ... 18, 19  
   X/Y ... 18, 19  
   Zéro ... 21

**S**

Sous  
   Tension ... 24  
 Sous-menus  
   Setup ... 60  
 Suppression  
   Position cible ... 36  
 Supprimer, liste, positions cibles ... 36  
 Systèmes de mesure  
   Connexion ... 55

**T**

Touche "Enter" ... 16  
 Touche "Envoi" ... 17  
 Touche "Finish" ... 16  
 Touche "Quit" ... 16  
 Touches  
   Commande ... 16  
   d'axe ... 16  
   Enter ... 16  
   Envoi ... 17  
   Finish ... 16  
   Fléchées ... 17  
   Larges ... 17  
   On/Off ... 17  
   Quit ... 16  
 Touches fléchées ... 17  
 Touches larges ... 17  
 Touches situées en face avant de  
   l'appareil ... 16

**U**

Unité de mesure ... 25

**V**

Version du produit ... 64  
 Volume ... 87





# HEIDENHAIN

---

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 5061

e-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support** FAX +49 (8669) 31-1000

e-mail: [service@heidenhain.de](mailto:service@heidenhain.de)

**Measuring systems** ☎ +49 (8669) 31-3104

e-mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**TNC support** ☎ +49 (8669) 31-3101

e-mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming** ☎ +49 (8669) 31-3103

e-mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming** ☎ +49 (8669) 31-3102

e-mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**Lathe controls** ☎ +49 (711) 952803-0

e-mail: [service.hsf@heidenhain.de](mailto:service.hsf@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)