



AMO GmbH

Montageanleitung *Mounting Instructions*

Abtastkopf
Scanning Head
WMK 1005

AMO GmbH

A-4963 St. Peter am Hart
Nöfing 4


Phone: +43 7722 658 56-0
e-mail: office@amo.at
www.amo-gmbh.com



2011875

MA_WMK_1005_1216_00

Warnhinweise *Warnings*

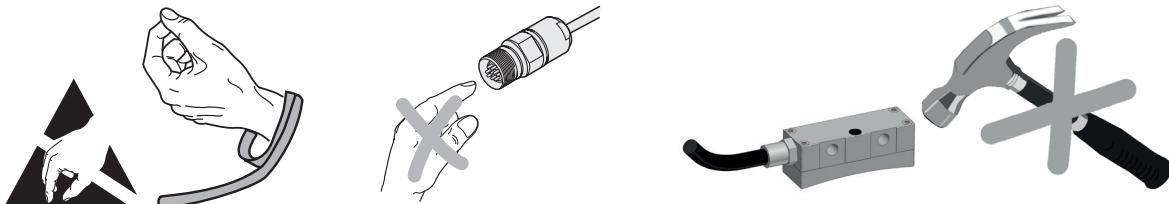

Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.


- Die Steckerverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.
- Montageflächen müssen sauber und grätfrei sein.
- Der direkte Kontakt von Flüssigkeiten mit Messgerät und Steckverbinder ist zu vermeiden.
- Der Antrieb darf während der Montage nicht in Betrieb gesetzt werden.

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.

- Do not engage or disengage any connections while under power.
- Mounting surfaces must be clean and free of burrs.
- Avoid direct contact of fluids with the encoder and connector.
- The drive must not be put into operation during mounting.

Abmessungen

Dimensions

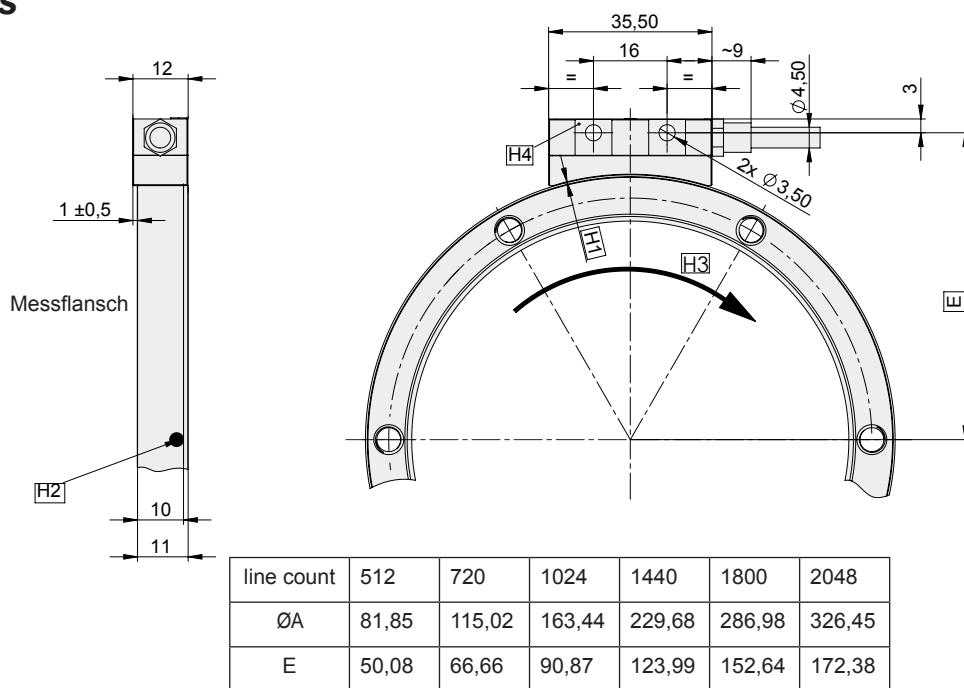

H1 = Luftspalt $0,10 \pm 0,05\text{mm}$, mit Folie einstellbar

H2 = Referenzspur-Markierung

H3 = Drehrichtung der Welle für positive Zählrichtung

H4 = Montagefläche (beidseitig)

H1 = Air gap $0,10 \pm 0,05\text{mm}$, set with spacer foil

H2 = Reference track marking

H3 = Direction of shaft rotation for positive counting

H4 = Ground plane (both sides)



Tolerierungsgrundsatz nach ISO 8015

Allgemeintoleranz nach ISO 2768-fH

Alle Maße in mm


Tolerance principle in accordance with ISO 8015

General tolerances in accordance with ISO 2768-fH

All dimensions in mm

Montage

Assembly

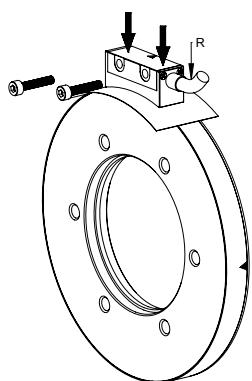


Die mitgelieferte Montagefolie (Dicke 0,10 mm) wird zwischen Abtastkopf und Messflansch eingelegt. Der Abtastkopf wird leicht und gleichmäßig gegen den Messflansch gedrückt und mit den beiliegenden Schrauben befestigt. (M3 mit 1,1Nm Anzugsmoment) Mit der Montagefolie überprüfen, dass der Luftspalt über die gesamte Abtastfläche konstant ist und über dem gesamten Umfang des Messflansches innerhalb des zulässigen Toleranzbereiches liegt.


Place the supplied spacer film (thickness 0.10mm) between the scanning head and measuring flange. Press the scanning head slightly and evenly against the measuring flange and fix it with supplied screws. (M3 with 1,1Nm torque) Check with the spacer film that the airgap is uniform over the whole scanning surface and that the airgap is within the tolerance on the complete circumference of the measuring flange.

Allgemeine Hinweise

General Informations

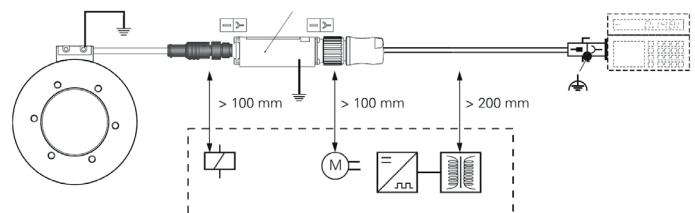

Mindestabstand von Störquellen
Minimum distance from sources of interference

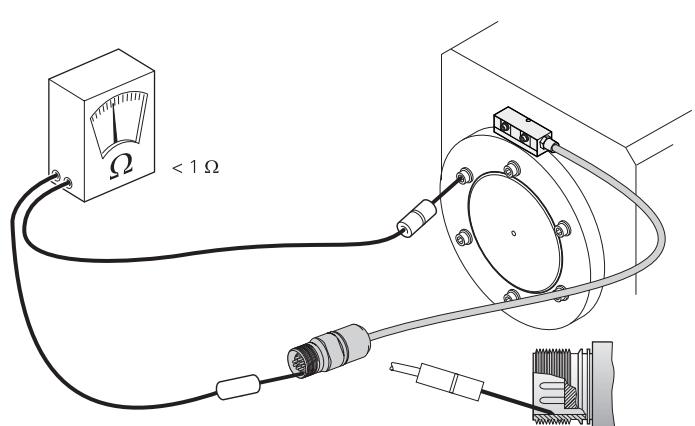

Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen. Sollwert: 1 Ohm max.
Check the resistance between the connector housing and machine. Desired value: 1 Ohm max.