

# Montageanleitung


## Mounting Instructions

### Absoluter Abtastkopf

### Absolute Scanning Head

### LMKA 2010/2110

Functional  
Safety

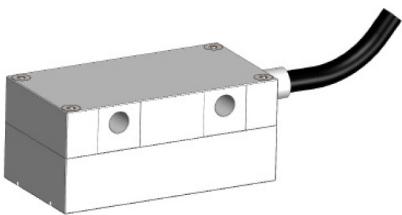

Weitere Informationen

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung des Messgerätes sind die Angaben in den folgenden Dokumenten zu beachten:  
*For the intended use of the encoder, the information given in the following documents must be observed:*

- Produktinformation „Absolute Messgeräte für Sicherheitsgerichtete Anwendungen“  
*Product Information „Absolute encoders for safety / related applications“*
- Technische Information „Sicherheitsbezogene Positionsmeßsysteme“  
*Technical Information „Safety-Related Position Measuring Systems“*

**AMO GmbH**

A-4963 St. Peter am Hart  
Nöfing 4  
Phone: +43 7722 658 56-0  
e-mail: office@amo.at  
www.amo-gmbh.com




04/2023

1247444-01

## Warnhinweise

### Warnings

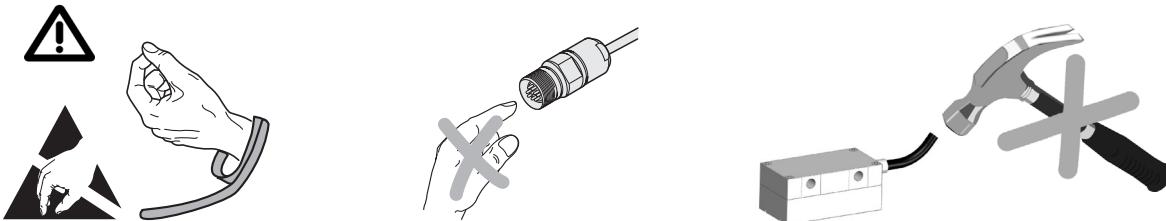

## Warnhinweise - Warnings

### Achtung:

- Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.
- Die Steckerverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.
- Montageflächen müssen sauber und grätfrei sein. Gewindeflächen müssen mit stoffschlüssiger Schraubendrehsicherung gesichert werden.
- Der direkte Kontakt von aggressiven Medien mit Messgerät und Steckverbinder ist zu vermeiden.
- Der Antrieb darf während der Montage nicht in Betrieb gesetzt werden.
- Montage bei Raumtemperatur, Komponenten müssen bzgl. Temperatur ausgeglichen sein.
- Die Reparatur von Messgeräten darf nur durch AMO-Fachpersonal erfolgen.
- Während den periodisch durchzuführenden Wartungen der Maschine/Anlage ist der Abtastkopf stromlos zu schalten.

### Note:


- Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.
- Do not engage or disengage any connections while under power.
- Mounting surfaces must be clean and free of burrs. Thread surfaces must be secured with materially bonding thread-locking fluid.
- Avoid direct contact of aggressive media with the encoder and connector.
- The drive must not be put into operation during mounting.
- Mounting at room temperature, components must be balanced regarding temperature.
- The repair of measuring encoder may only be done by AMO specialists.
- During periodically maintenance is performed of the machine, the encoder has to be powered off.

## Allgemeine Hinweise - General Informations

Für die bestimmungsgemäße Verwendung des Messgerätes sind die Angaben in der Produktinformation ID1238174 einzuhalten.  
*To ensure the correct and intended operation of the encoder, adhere to the requirements shown in the product information ID1238174.*  
Das Messgerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Normen. } EN ISO 13849-1:2015  
*The encoder complies with the fundamental requirements of the standards.* } EN 61508-2

# Abmessungen

## Dimensions

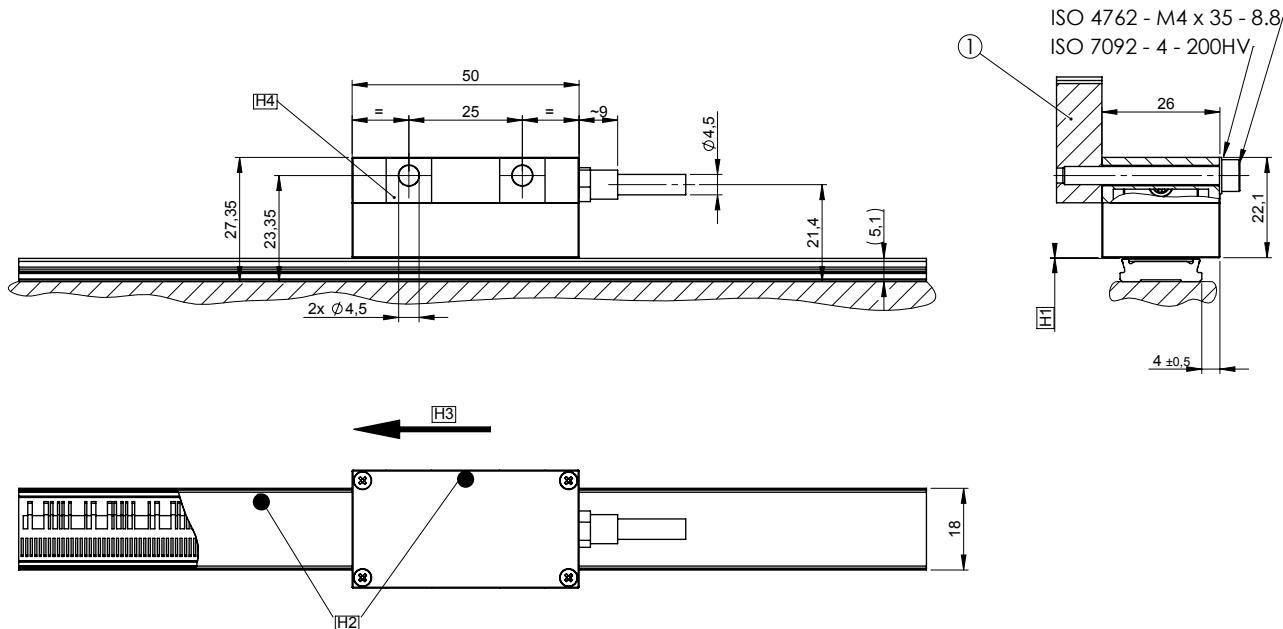

- H1 = Luftspalt 0,15 ± 0,10mm, mit Folie einstellbar  
= Air gap 0,15 ± 0,10mm, set with spacer foil
- H2 = Absolutspur-Markierung  
= Absolute track marking
- H3 = Verfahrrichtung des Abtastkopfes für positive Zählrichtung  
= Direction of scanning head movement for positive counting
- H4 = Montagefläche (beidseitig)  
= Ground plane (both sides)


- ① Ausdehnungskoeffizient:  $\alpha = (10 - 16) \times 10^{-6} K^{-1}$   
Coefficient of expansion:  $\alpha = (10 - 16) \times 10^{-6} K^{-1}$
- $R_m \geq 360 \text{ N/mm}^2$
- Tolerierungsgrundsatz nach ISO 8015  
Allgemeintoleranz nach ISO 2768-fH  
Alle Maße in mm  
Tolerance principle in accordance with ISO 8015  
General tolerances in accordance with ISO 2768-fH  
All dimensions in mm

## Montage / Demontage

## Assembly / Dismounting

M4 mit 2,00Nm Anzugsmoment  
M4 with 2,00Nm Torque

$M_d = 2,00 \pm 0,2\text{N}\cdot\text{m}$

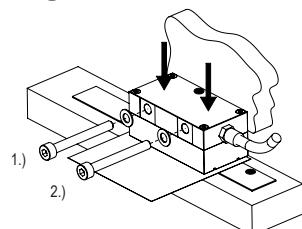

### Montage:

- Montagefolie (Dicke 0,15mm) zwischen Abtastkopf und Maßband
- Abtastkopf gleichmäßig andrücken
- Schrauben in Reihenfolge 1.) – 2.) anschrauben
- Folie entfernen



### Demontage:

- Stromlos schalten und Schrauben entfernen
- Warnhinweis: Länderspezifische Entsorgungsrichtlinien berücksichtigen (Elektrogeräte)

### Assembly:

- Spacer film (thickness 0,15mm) between scanning head and measuring scale
- Press the scanning head evenly
- Screw on with the sequence 1.) – 2.)
- Give the spacer film away


⚠ Warning: „dot“ marking on encoder and measuring scale has to be on the same side

### Dismounting:


- Disconnect from the power supply and remove the screws
- Warning: pay attention to the country-specific disposal guide lines (Electrical appliances)

## Allgemeine Hinweise

## General Information

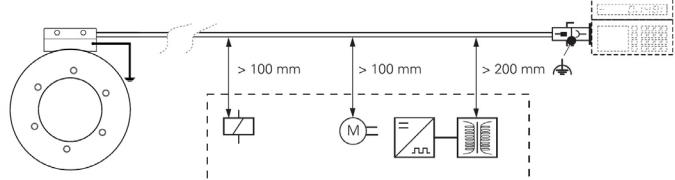

Mindestabstand von Störquellen  
Minimum distance from sources of interference

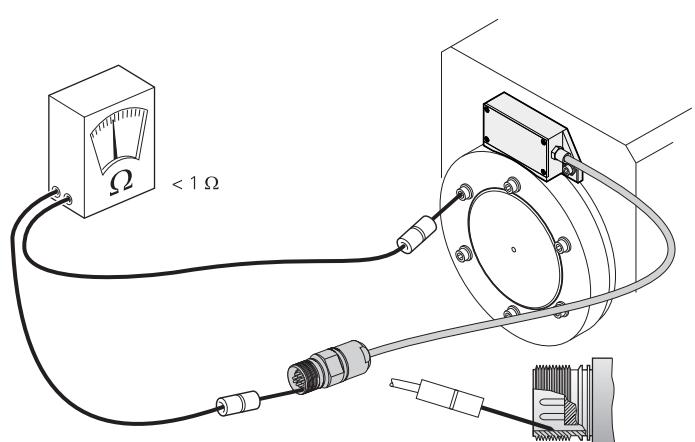

Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen. **Sollwert:** 1 Ohm max.  
Check the resistance between the connector housing and machine. **Desired value:** 1 Ohm max.