


HEIDENHAIN TNC 155 A/TNC 155 P Bahnsteuerung

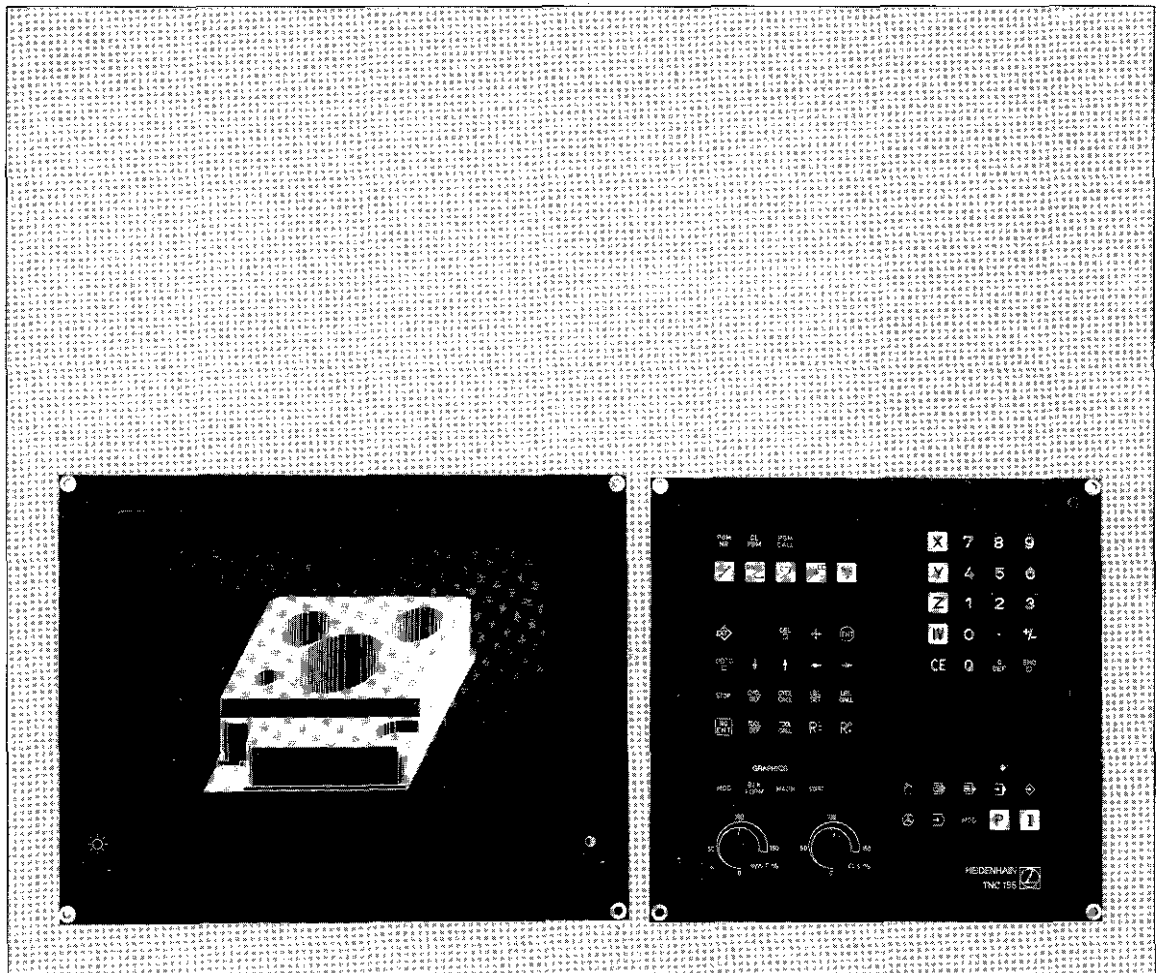


DR. JOHANNES HEIDENHAIN


Feinmechanik, Optik und Elektronik · Präzisionsteilungen
Postfach 1260 · D-8225 Traunreut · Telefon (08669) 31-0
Telex 56831 · Telegrammanschrift DIADUR Traunreut



Bildschirm-Anzeige

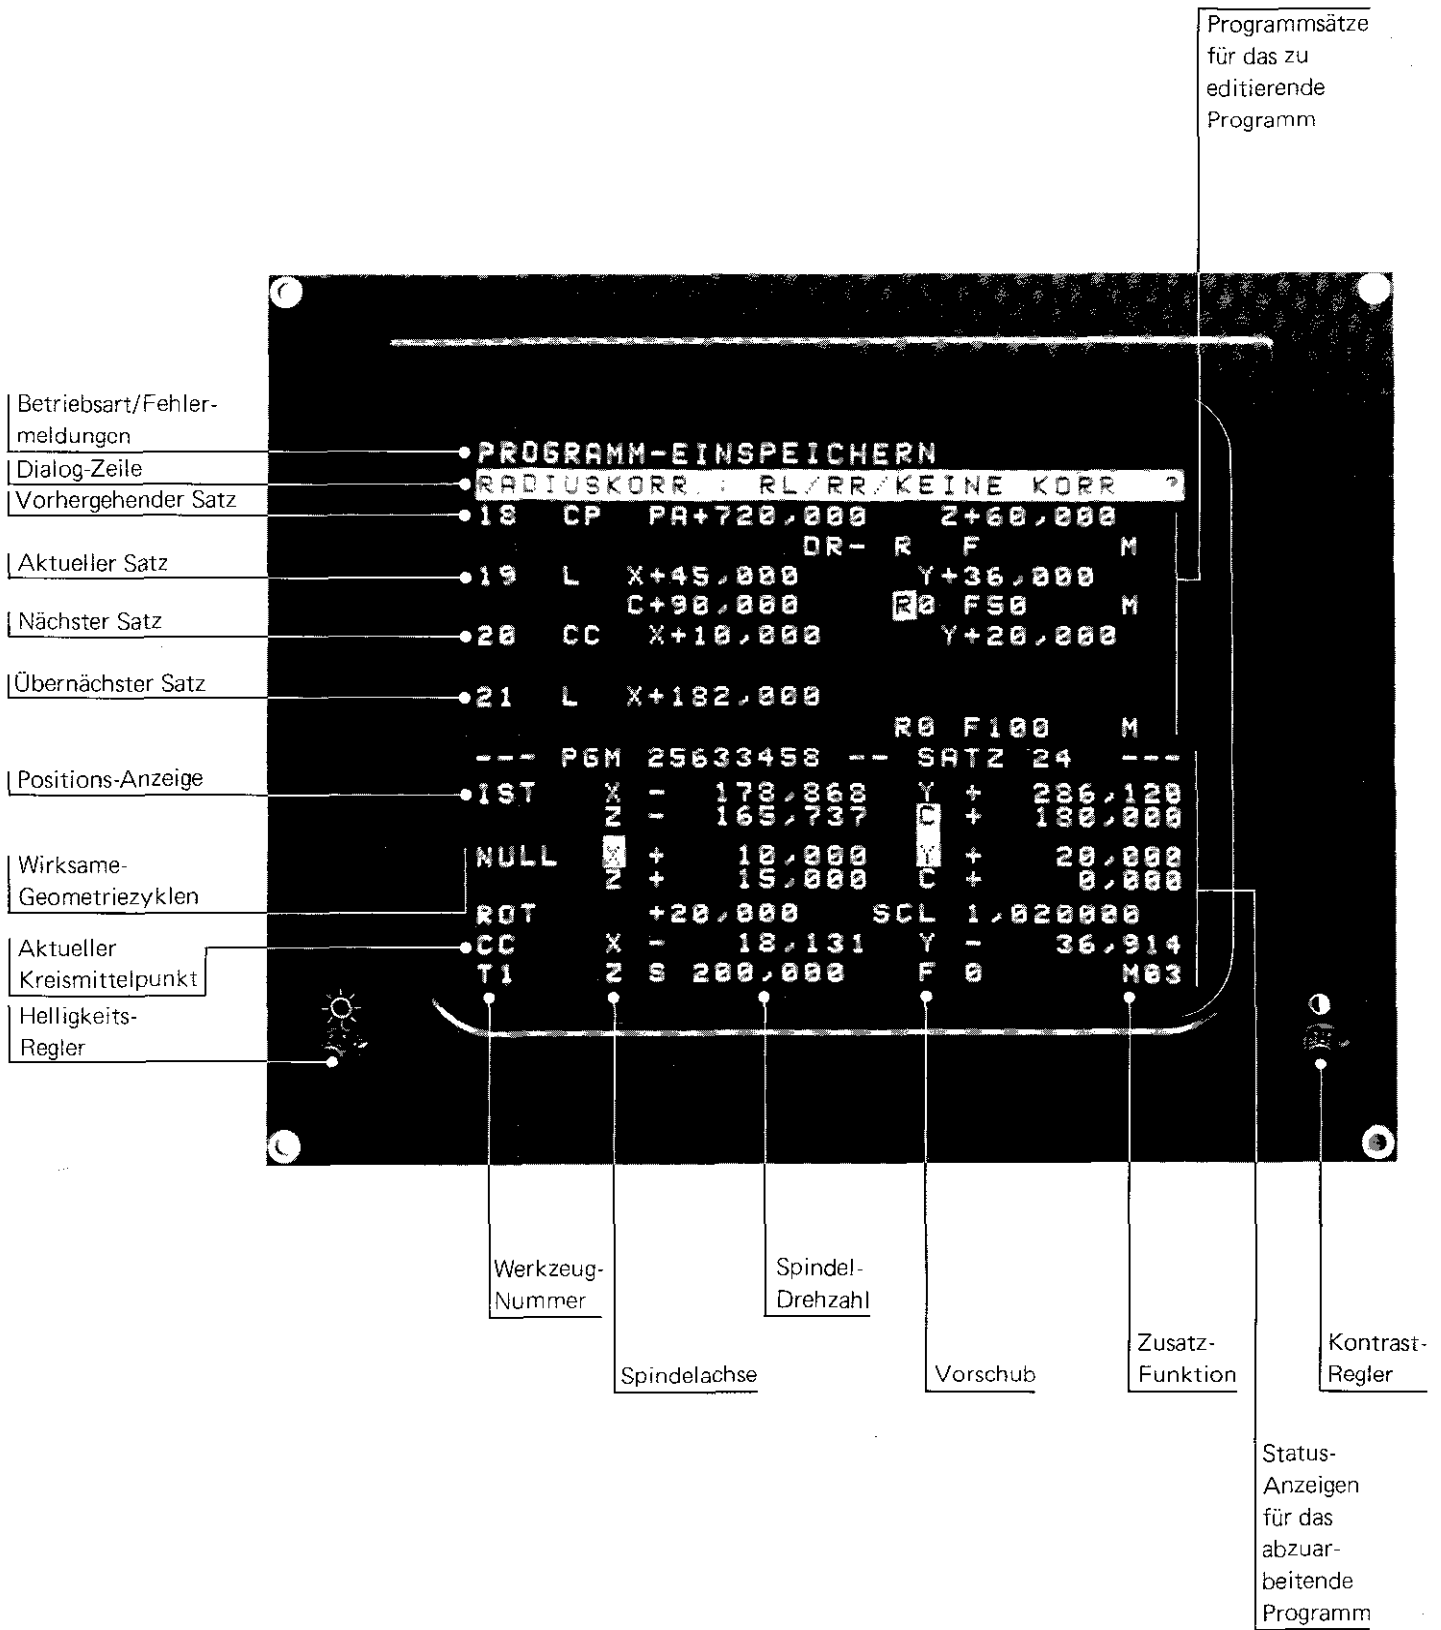

Vorsatz-Tastatur

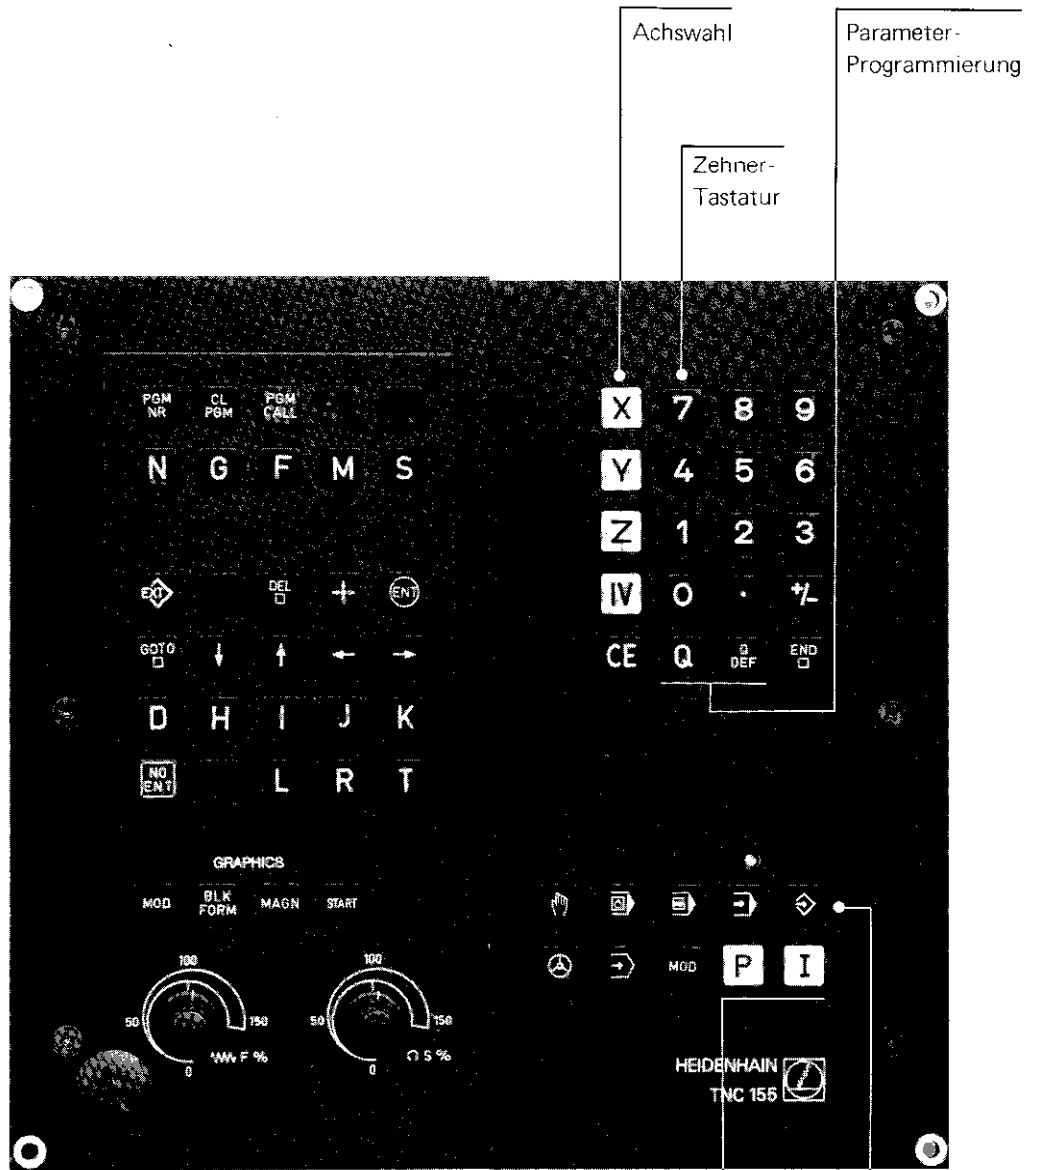

Norm-Tasten:

- N** Satznummer
- G** Wegbedingung
- F** Vorschub/Verweilzeit mit G04/
Maßfaktor
- M** Zusatzfunktion
- S** Spindeldrehzahl

- D** Parameter-Definition
- H** Polarkoordinaten-Winkel/Drehwinkel
im Zyklus G73
- I** X-Koordinate des Kreismittelpunkts
- J** Y-Koordinate des Kreismittelpunkts
- K** Z-Koordinate des Kreismittelpunkts

- L** Setzen einer Label-Nummer mit G98/
Sprung auf eine Label-Nummer/
Werkzeuglänge mit G99
- R** Polarkoordinaten-Radius/Rundungs-
radius mit G25, G26, G27/Fase mit G24
Werkzeugradius mit G99
- T** Werkzeug-Definition mit G99/
Werkzeugaufruf

1-
2-

Polar-
kordinaten/
Kettenmaß Betriebs-
arten

Tastatur

Programm-Verwaltung

- Kennzeichnung und Aufruf von Programmen
- Programm löschen
- Aufruf eines Programms in einem anderen Programm

Bahnfunktions-Tasten

- Gerade (Linear-Interpolation) / Fasen
- Ecken-Runden/tangentiales Anfahren und Verlassen der Kontur
- Anschluß-Kreis (nur Endpunkt)
- Kreismittelpunkt/Pol
- Kreis (mit Mittelpunkt und Endpunkt)

Programmieren und Editieren

- Externe Datenübertragung
- Satz löschen
- Übernahme Positions-Istwert als Eingabewert
- Eingabe übernehmen (Enter)
- Aufsuchen bestimmter Programmteile (Editier-Funktionen)
- Programmierter Halt, Unterbrechen
- Definition und Aufruf von Arbeitszyklen
- Definition und Aufruf von Programmteilen und Unterprogrammen
- Keine Eingabe, Überspringen von Dialogfragen
- Definition und Aufruf von Werkzeug und Werkzeug-Korrektur
- Bahnkorrektur

Grafik

- Grafik-Betriebsarten
- Festlegen des Rohlings, Rücksetzen auf Rohling
- Lupe
- Grafik Start

Eingabewerte und Achswahl

- Achstasten
- Löschen der letzten Eingabe
- Satz-Eingabe vorzeitig beenden

Parameter-Programmierung

- Parameter setzen
- Parameter-Definition


Betriebsarten

- Handbetrieb (TNC arbeitet als Positions-Anzeige)
- Positionieren mit Hand-Eingabe (Positioniersatz wird abgearbeitet, jedoch nicht gespeichert)
- Programmlauf-Einzelsatz (Programm wird Satz für Satz abgearbeitet)
- Programmlauf-Satzfolge (Programm wird kontinuierlich abgearbeitet)
- Programm-Einspeichern (Programm-Eingabe von Hand oder über Schnittstelle)
- Elektronisches Handrad
- Programm-Test (Überprüfen eines Programms ohne Maschinenbewegung)
- Zusatz-Betriebsarten (freie Sätze – mm/inch – Positions-Anzeige groß/klein – Istwert-/Sollwert-/Restweg-/Schleppfehler-Anzeige – Baud-Rate – Arbeitsbereich-Begrenzung – Anwender-Parameter – Schlüsselzahl – NC/PC-Software-Nummer
Bei DIN/ISO-Programmierung zusätzlich: Satznummer-Schritt

Polarkoordinaten/Kettenmaß

- Eingabe der Soll-Position in Polarkoordinaten
- Eingabe der Soll-Position im Kettenmaß (inkremental)

Bedienfeld

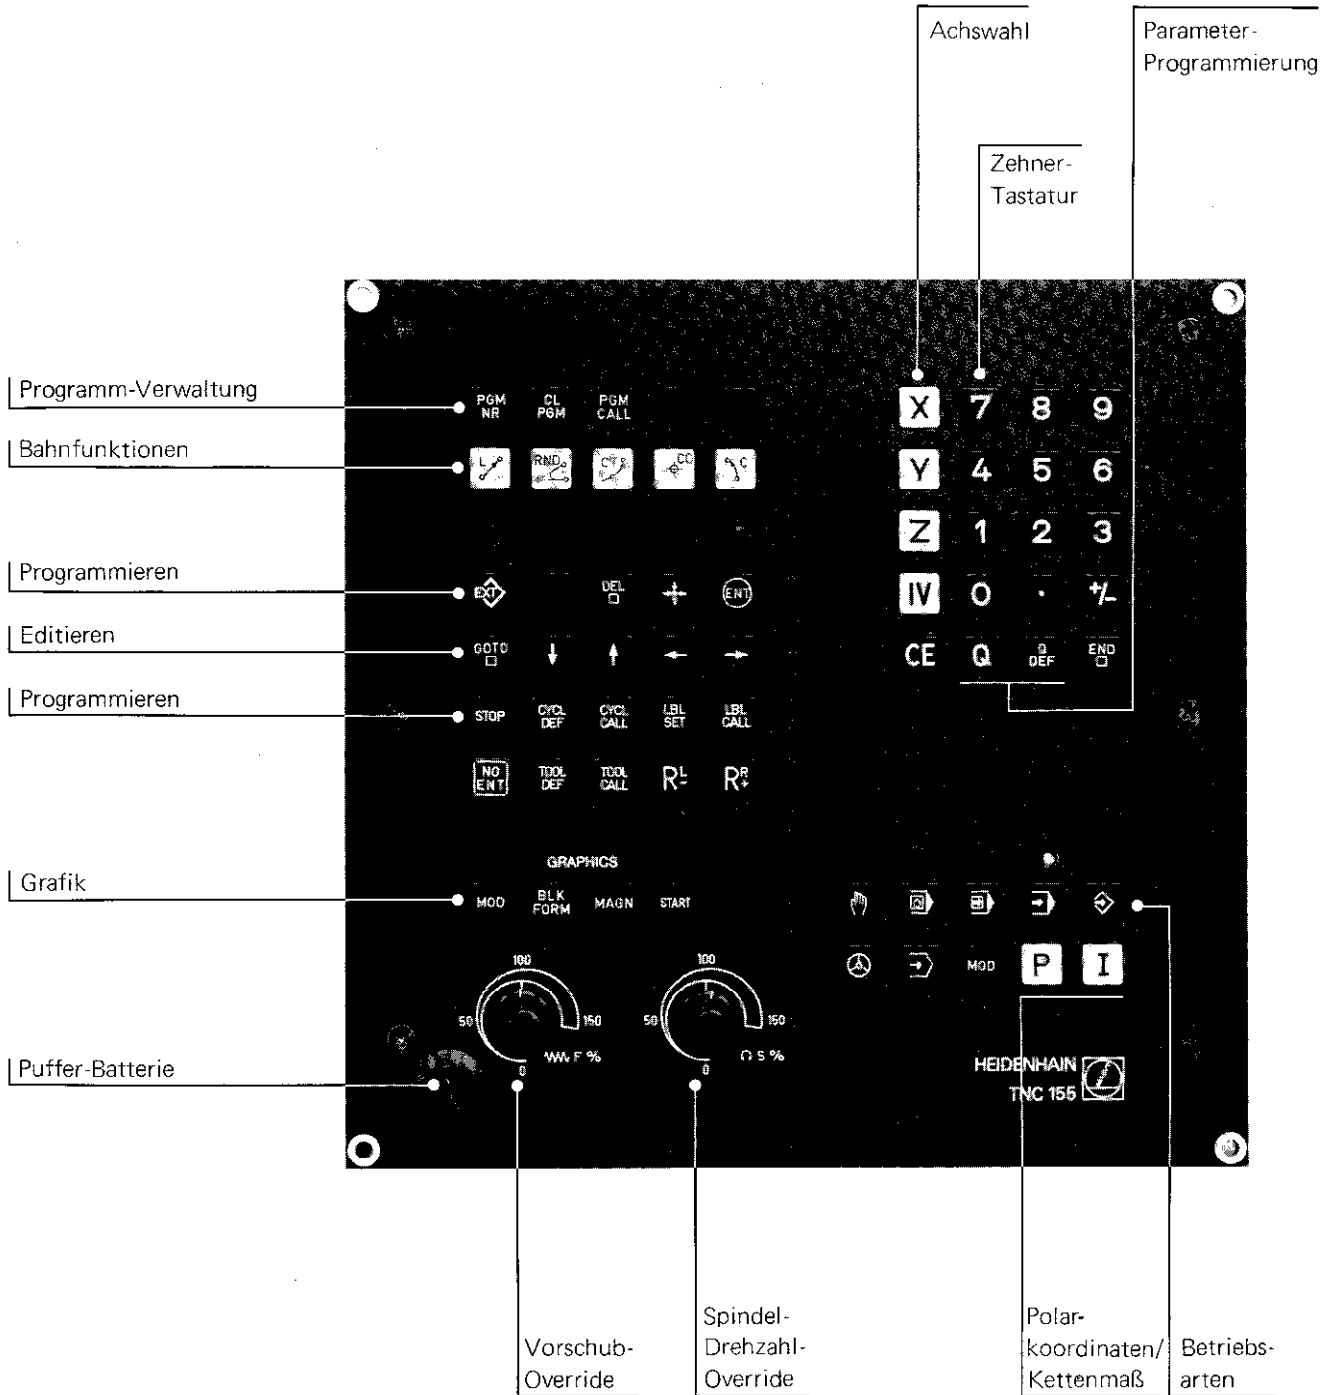

Wegmeßsystem-
Eingänge

Dieses Handbuch gilt für alle z. Zt. verfügbaren TNC 155-Versionen:

	TNC 155-Version mit Schnittstelle für externe Maschinen-Anpaßsteuerung	TNC 155-Version mit PC-Leistungsplatine(n)
Sinus- Signale	TNC 155 A	TNC 155 P
Rechteck- Signale	TNC 155 AR	TNC 155 PR



Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer TNC-Steuerungen. Dadurch bedingt, kann eine bestimmte Steuerung in Details von der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Version abweichen.

Inhalts-Übersicht

Einführung	_____	E
Manueller Betrieb	_____	M
Koordinatensystem und Maßangabe	_____	K
Programm-Eingabe nach HEIDENHAIN Kiartext	_____	P
Programm-Eingabe nach DIN/ISO	_____	D
Technische Beschreibung und Daten	_____	T

Kurzbeschreibung

Steuerung TNC 155

Steuerungsart

Die TNC 155 von HEIDENHAIN ist eine Bahnsteuerung für 4 Achsen. Die Achsen X, Y und Z sind für Linear-Achsen vorgesehen, die vierte Achse wahlweise zum Anschluß eines Rundtisches oder einer weiteren Linearachse. Die vierte Achse ist jederzeit zu- und abschaltbar.

Die Bahnsteuerung für 4 Achsen ermöglicht:

- Geraden-Interpolation in beliebigen 3 Achsen
- Kreis-Interpolation in zwei Linear-Achsen

Mit Hilfe der Parameter-Programmierung können auch komplizierte Konturen schnell gefertigt werden.

Programm-Eingabe

Die Programm-Eingabe kann wahlweise

- entweder im HEIDENHAIN Klartext-Dialog erfolgen
oder
- nach DIN 66025 bzw. ISO 6983.

Die Dialog-Texte, Eingabewerte, das Bearbeitungsprogramm und Fehlermeldungen, sowie Positionswerte werden auf dem Bildschirm angezeigt. Der Programmspeicher kann 32 Programme mit insgesamt 3100 Sätzen aufnehmen.

Die Eingabe des Bearbeitungs-Programmes ist entweder durch Eintippen oder "elektronisch" über die Daten-Schnittstelle möglich.

Während der Abarbeitung eines Programms ermöglicht die TNC 155 die Eingabe bzw. das Editieren eines weiteren Programms.

Magnetband-Einheiten

Die HEIDENHAIN Magnetband-Einheiten ME 101/ME 102 wurden für die externe Speicherung von Programmen auf Magnetband-Kassetten entwickelt. Diese Geräte haben je zwei Schnittstellen, so daß neben der TNC gleichzeitig ein Peripherie-Gerät (z. B. ein Drucker) angeschlossen werden kann.

Kurzbeschreibung Steuerung TNC 155

Programm-Test

In der Betriebsart "Programm-Test" überprüft die TNC Bearbeitungsprogramme ohne Maschinenbewegung. Es kann eine Bearbeitung in den drei Hauptachsen bei gleichbleibender Werkzeugachse und mit zylindrischem Schaftfräser simuliert werden. Fehler im Programm werden im Klartext angezeigt. Eine weitere Test-Möglichkeit ist durch die grafische Simulation des Programmlaufs gegeben.

Aufwärts- Kompatibilität


Programme, die auf der TNC 145 oder auf der TNC 150 erstellt wurden, können auch für die TNC 155 verwendet werden. Die Steuerung paßt die Eingabedaten an die TNC 155 an. So ist eine vorhandene TNC 145/TNC 150-Programm-Bibliothek auch für die TNC 155 verwendbar.

Puffer-Batterie wechseln

Die Puffer-Batterie ist die Spannungsquelle für den Speicher mit den Maschinen-Parametern und für den Programmspeicher der Steuerung. Sie befindet sich hinter dem Schraub-Verschluß auf der Frontplatte der Steuerung.

Erscheint der Hinweis
= PUFFER-BATTERIE WECHSELN =
so sind die Batterien auszutauschen. (Die Puffer-Batterie hält mit dem Erscheinen des Hinweises den Speicherinhalt noch mindestens 1 Woche).

Der Austausch ist bei eingeschalteter Netzspannung vorzunehmen. Die Speicher der TNC werden dann über die Netzspannung mit Strom versorgt. Wird die Puffer-Batterie bei abgeschalteter Steuerung gewechselt, sind alle Datenspeicher der Steuerung leer; die Maschinenparameter müssen dann neu eingegeben werden.

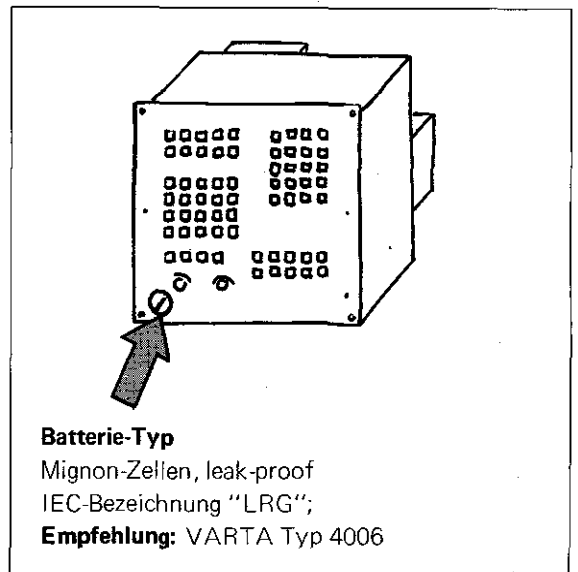

Batterie-Typ

Mignon-Zellen, leak-proof
IEC-Bezeichnung "LRG";


Empfehlung: VARTA Typ 4006



Einschalten der Steuerung

Überfahren der Referenzpunkte

Einschalten

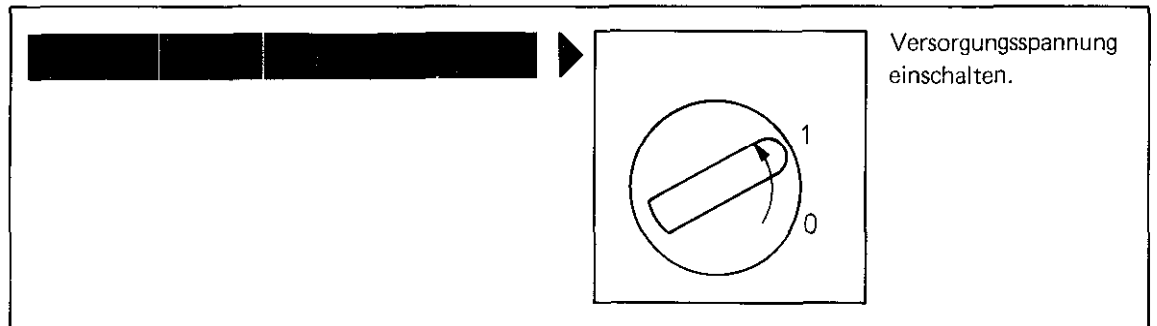

SPEICHER-TEST

STROMUNTERBRECHUNG



Hinweis löschen.

STEUERSpannung FUER RELAIS FEHLT



Steuerspannung einschalten.

REFERENZPUNKT Z-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT X-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT Y-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT 4. ACHSE ANFAHREN



Den Referenzpunkt jeder Achse anfahren.
Jede Achse erneut starten.

Die Reihenfolge der Achsen wird vom Maschinen-Hersteller über Maschinen-Parameter festgelegt.

MANUELLER BETRIEB



Für den Ausnahmefall, daß die Referenzpunkte nicht überfahren werden können, ist wie folgt vorzugehen:

Einschalten der Steuerung

Überfahren der Referenzpunkte

REFERENZPUNKT Z-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT X-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT Y-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT 4. ACHSE ANFAHREN

MOD Zusatzbetriebsart anwählen.

FREIE SAETZE = 1654

Die MOD-Funktion "Schlüsselzahl" anwählen.

SCHLUESSEL-ZAHL =

Schlüsselzahl **84159** eingeben.

Eingabe übernehmen.

ACHTUNG: KEINE VOR-ENDSCHALTER
SCHLUESSEL-ZAHL = 84159
REFERENZPUNKT Z-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT X-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT Y-ACHSE ANFAHREN
REFERENZPUNKT 4. ACHSE ANFAHREN

X Referenzpunkt der X-Achse anfahren
Y Referenzpunkt der Y-Achse anfahren
Z Referenzpunkt der Z-Achse anfahren
IV Referenzpunkt der IV-Achse anfahren.

Die Referenzpunkte können in beliebiger Reihenfolge angefahren werden.

MANUELLER BETRIEB

Betriebsarten und Bildschirm-Anzeigen

Manueller Betrieb



Betriebsart, Fehlermeldungen

Dialog-Zeile

Positions-Anzeige

Status-Anzeigen

IST			
X	+	52,969	
Y	+	36,855	
Z	+	30,617	
C	+	90,000	

Elektronisches Handrad



Betriebsart, Fehlermeldungen

Unterteilungsfaktor für elektronisches Handrad

Positions-Anzeige

Status-Anzeigen

IST			
X	+	52,369	
Y	-	36,855	
Z	+	30,617	
C	+	90,000	

Positionieren mit Handeingabe



Betriebsart, Fehlermeldungen

Dialog-Zeile

Programmierer Satz


Positions-Anzeige

Status-Anzeigen

IST			
X	+	52,369	
Y	-	36,855	
Z	+	30,617	
C	+	90,000	

Betriebsarten und Bildschirm-Anzeigen

Programmlauf- Satzfolge (HEIDENHAIN- Klartext)

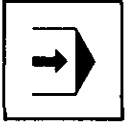

Betriebsart, Fehlermeldungen — **PROGRAMMLAUF SATZFOLGE**

aktueller Programmsatz — **26 L X+100,000**

Positions-Anzeige
(hier groß) —


Anzeige: Programm läuft — **M**

Status-Anzeigen —

```

PROGRAMMLAUF SATZFOLGE
26 L X+100,000          PR F100 M
IST  X - 180,911
      Y + 285,736
      Z + 165,538
      C + 179,998
NULL X + 10,000 Y + 20,000
      Z + 10,000 C + 0,000
ROT  X + 20,000 Y + 1,000000
CC   X - 35,000 Y - 3,000
TI   Z 5 200 F 0          M01
    
```

Programmlauf- Satzfolge (Normsprache)

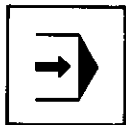

Betriebsart, Fehlermeldungen — **PROGRAMMLAUF SATZFOLGE**

aktueller Satz — **N130 G29 W**

folgende Sätze — **N140 G01 G40 G90 Z+1,70000 M03 M**


Positions-Anzeige
(hier klein) —

Status-Anzeigen — **F 0**

```

PROGRAMMLAUF SATZFOLGE
N130 G29 W
N140 G01 G40 G90 Z+1,70000 M03 M
N150 G77 P01 -1 P02 -28 P03 -3
P04 40 P05 10,5 P06 190 W
N160 G79 W
N170 G11 G40 G90 R+30 H+130
F9999 W
N180 G77 P01 -1 P02 -28 P03 -3
IST X - 30,000 Y + 40,000
      Z + 10,000 C + 180,000
F 0
    
```

Programm- Einspeichern

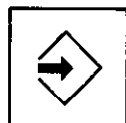

Betriebsart, Fehlermeldungen — **PROGRAMM-EINSPEICHERN**

Dialog-Zeile — **KOORDINATEN ?**

aktueller Satz — **256 C X+60,000 Y+40,000**

Positions-Anzeige —

Status-Anzeigen — **F 0 M05**


```


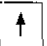
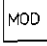
PROGRAMM-EINSPEICHERN
KOORDINATEN ?
256 C X+60,000 Y+40,000
OR R F M
257 CC X+24,000 Y+12,000
258 LP PR+20,000 PR+170,000
R F M
259 RND R10,000
IST X + 30,360 Y - 30,856
      Z + 30,817 C + 30,000
F 0 M05
    
```


Zusatz-Betriebsarten

Einführung


Zusätzlich zu den Haupt-Betriebsarten gibt es bei der TNC 155 **Zusatz-Betriebsarten** oder MOD*-Funktionen.

Die Zusatz-Betriebsarten werden mit der  Taste angewählt. Nach Drücken der Taste erscheint in der Dialog-Zeile die erste MOD-Funktion "Freie Sätze".



Mit den Tasten   kann vorwärts und rückwärts geblättert werden, mit der  Taste nur vorwärts.

Die Zusatz-Betriebsarten werden über die  Taste wieder verlassen.

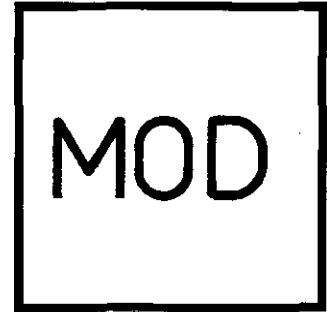* MOD kommt von Modus (engl. Mode) = Art und Weise



Einschränkungen

Bei Programmlauf in den Betriebsarten  oder  können folgende Zusatz-Betriebsarten angewählt werden:

- Positions-Anzeige groß/klein.
- Freie Sätze

Solange der Hinweis = STROMUNTERBRECHUNG = am Bildschirm angezeigt wird, können folgende Zusatz-Betriebsarten angewählt werden:

- Schlüsselzahl
- Anwender Parameter
- NC-Software-Nummer
- PC-Software-Nummer

Freie Sätze

Über die MOD-Funktion "Freie Sätze" wird die Anzahl der im Programm-Speicher noch verfügbaren Programmsätze angezeigt.

Bei der Programmierung nach DIN/ISO wird die Anzahl der freien Zeichen angezeigt.

Anzeige-Beispiel

FREIE SAETZE = 1178

Zusatz-Betriebsarten

Anwählen und Verlassen der MOD-Funktionen

Anwählen

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



FREIE SAETZE

Entweder MOD-Funktionen über Editier-
tasten anwählen



oder MOD-Funktionen über die MOD Taste
anwählen (nur vorwärts blättern möglich)



Verlassen

BEGRENZUNG X+ = X+ 350,000



Zusatz-Betriebsart verlassen.



Zahleneingaben sind vor dem Verlassen
der MOD-Funktionen mit der
Taste zu übernehmen.



Zusatz-Betriebsarten


Wechsel mm/inch

Über die MOD-Funktion "Wechsel mm/inch" wird festgelegt, ob die Steuerung Positionen im metrischen Maßsystem (mm) oder im Zoll-System (inch) anzeigt. Die Umschaltung von mm- auf inch-Betrieb oder umgekehrt erfolgt über die **ENT** Taste. Nach Drücken dieser Taste wird die Steuerung auf das jeweils andere Maßsystem umgeschaltet.

Ob die Steuerung in mm oder inch anzeigt ist an der Anzahl der Stellen hinter dem Komma bzw. dem Dezimalpunkt zu erkennen:

X 15,789 mm-Anzeige


X 0,6216 inch-Anzeige

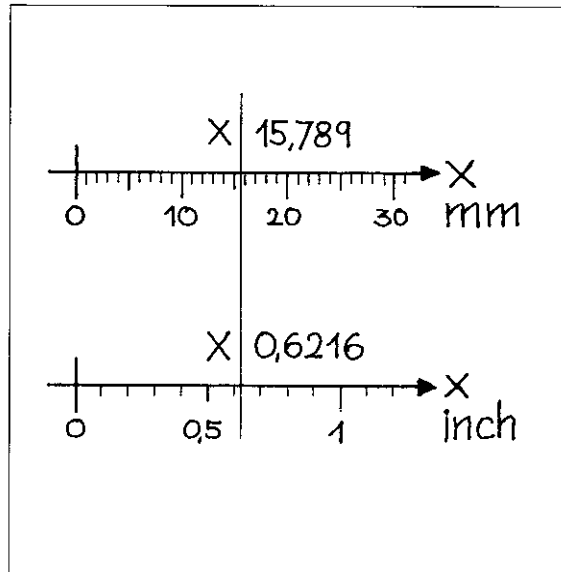


Positions-Anzeige

Über die MOD-Funktion "Positions-Anzeige" kann die Art der Positions-Anzeige umgeschaltet werden:

- Anzeige der jeweiligen Ist-Position: **IST**
- Anzeige der Restwege zu den Referenzpunkten: **REF**
- Anzeige der Differenzen zwischen momentaner Soll-Position und Ist-Position (Schlepp-Fehler oder Schlupf): **SCHPF**
- Anzeige der von der Steuerung errechneten momentanen Soll-Position: **SOLL**

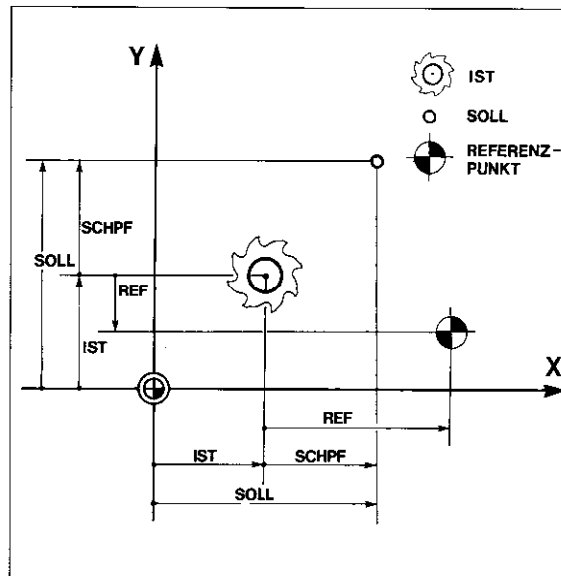
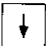


- Anzeige der Restwege zur Soll-Position (Differenzen zwischen programmierter Soll-Position und momentaner Ist-Position): **REST**

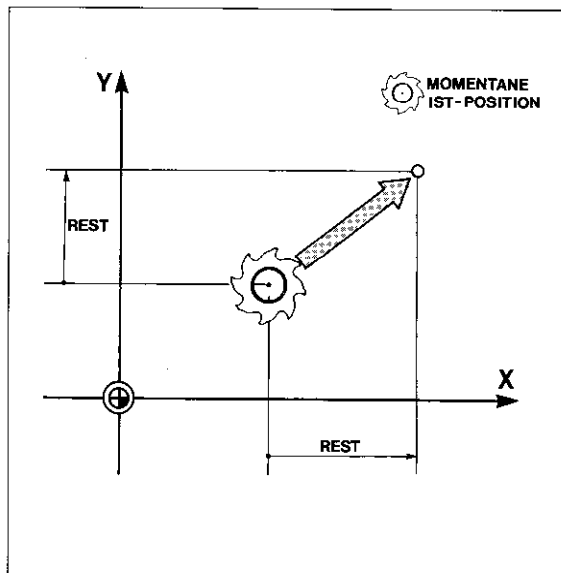


Zusatz-Betriebsarten

Wechsel mm/inch



MOD-Funktion anwählen.  

WECHSEL MM/INCH

Die Steuerung zeigt Positionen in mm an, soll aber in inch anzeigen.  Umschalten.


Das Umschalten vom Zoll-System auf das metrische System erfolgt in gleicher Weise.

Positions- Anzeige

MOD-Funktion anwählen.  


PROGRAMMLAUF EINZELSATZ
POSITIONS-ANZEIGE

SOLL X... Y...

Die Anzeige soll wieder auf "Ist-Position" umgeschaltet werden:  Umschalten.
(Mehrere drücken, bis IST erscheint)

PROGRAMMLAUF EINZELSATZ
POSITIONS-ANZEIGE



IST X... Y...

Die Anzeige soll wieder auf "Soll-Position" umgeschaltet werden:  Umschalten.
(Mehrere drücken bis SOLL erscheint)

Das Umschalten der Positions-Anzeige auf REF, SCHPF und REST erfolgt in gleicher Weise.

Zusatz-Betriebsarten

Positions-Anzeige groß/klein

Die Ziffernhöhe der Positions-Anzeige auf dem Bildschirm kann in den Betriebsarten  -Programm-
lauf-Einzelsatz oder  -Programm-
lauf-Satzfolge
umgeschaltet werden.

Bei Positions-Anzeige mit kleinen Ziffern zeigt der
Bildschirm vier Programmsätze (vorhergehender,
aktueller, nächster und übernächster Satz), bei
großen Ziffern nur den aktuellen Satz an.



Bei DIN/ISO-Programmierung kann die Positions-
Anzeige nicht auf große Ziffernhöhe umgeschaltet
werden, da Programmsätze länger als zwei Zeilen
sein können.

Satznummer- Schritt


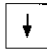
Über die MOD-Funktion "Satznummer-Schritt"
kann bei DIN/ISO-Programmierung die Schrittweite
von Satznummer zu Satznummer festgelegt werden.
Eingabebereich: 0 – 99.

Baud-Rate

Über die MOD-Funktion "Baud-Rate" wird die
Übertragungsgeschwindigkeit für die Schnittstelle
festgelegt (s. "Baud-Rate-Eingabe").


Zusatz-Betriebsarten

Positions-Anzeige groß/klein

MOD-Funktion "Positions-Anzeige
groß/klein" anwählen:  

PROGRAMMLAUF EINZELSATZ
POSITIONS-ANZEIGE GROSS/
KLEIN
17 L X... Y...
18 L X... Y...
19 CC X... Y...
20 C X... Y...



IST X... Y...



Umschalten auf Positions-Anzeige groß: 

PROGRAMMLAUF EINZELSATZ

18 L X... Y...
IST X...
Y...
Z...
C...

Das Umschalten von groß auf klein erfolgt in
der gleichen Weise.

MOD-Funktion "Satznummer-Schritt"
anwählen:  


SATZNUMMER-SCHRITT =  Schrittweite der Satznummern ein-
geben.
 Eingabe übernehmen.

Zusatz-Betriebsarten

Begrenzung

Über die MOD-Funktion "Begrenzung" können Verfahrwege beliebig eingeschränkt werden um z. B. bei bestimmten Werkstücken eine Kollision zu vermeiden.

Die maximalen Verfahrwege sind durch Software-Endschalter vorgegeben. Die Begrenzung des Verfahrwegs wird in jeder Achse nacheinander in + und - Richtung bezogen auf den Referenzpunkt festgelegt. Deshalb sollte bei der Bestimmung der Grenzpositionen die Positions-Anzeige auf REF geschaltet sein.

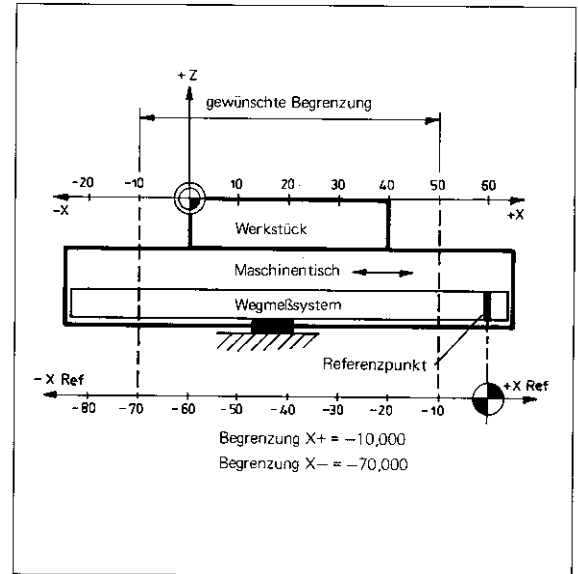


Zusatz-Betriebsarten

Begrenzung des Verfahrbereichs



 
Betriebsart



oder

Bei der Begrenzung des Verfahrbereichs ist die Positions-Anzeige auf REF zu schalten

 
MOD-Funktion "Begrenzung" anwählen:



BEGRENZUNG X+ = + 30 000,000

Mit den externen Achsrichtungstasten oder dem elektronischen Handrad auf die Grenzposition fahren.

 Angezeigte Position z. B. - 10,000 programmieren:



X-Wert eingeben.

Eingabe übernehmen.

BEGRENZUNG X+ = - 10,000

Nächste MOD-Funktion "Begrenzung" anwählen:



BEGRENZUNG X- = - 30 000,000

Mit den externen Achsrichtungstasten oder dem elektronischen Handrad auf die Grenzposition fahren.

Angezeigte Position, z. B. - 70,000 programmieren:




X-Wert eingeben.

Eingabe übernehmen.

BEGRENZUNG X- = - 70,000

Die Begrenzung der anderen Verfahrbereiche erfolgt in der gleichen Weise.

 Soll ohne Verfahrbereichs-Begrenzung gearbeitet werden, so sind für die entsprechenden Achsen die Werte + 30 000,000 mm bzw. - 30 000,000 mm einzugeben!



Zusatz-Betriebsarten

NC-Software- Nummer

Über diese MOD-Funktion wird die Software-Nummer der TNC-Steuerung angezeigt.

Anzeige-Beispiel:

NC: SOFTWARE-NUMMER 227 020 AA

PC-Software- Nummer

Über diese MOD-Funktion wird die Software-Nummer der integrierten PC angezeigt.

Anzeige-Beispiel:

PC: SOFTWARE-NUMMER 221 510 02

Anwender- Parameter


 
Über diese MOD-Funktion können dem Maschinen-Bediener bis zu 16 Maschinen-Parameter zugänglich gemacht werden. Die Anwender-Parameter werden vom Maschinen-Hersteller festgelegt, der Ihnen auch nähere Informationen mitteilt.

Schlüsselzahl

Über diese MOD-Funktion kann mit Hilfe von Schlüsselzahlen ein Sonderablauf für das "Referenzpunkt anfahren" angewählt oder der "Lösch- bzw. Editierschutz für Programme" aufgehoben werden (s. entsprechende Kapitel).

Zusatz-Betriebsarten

Anwender-Parameter

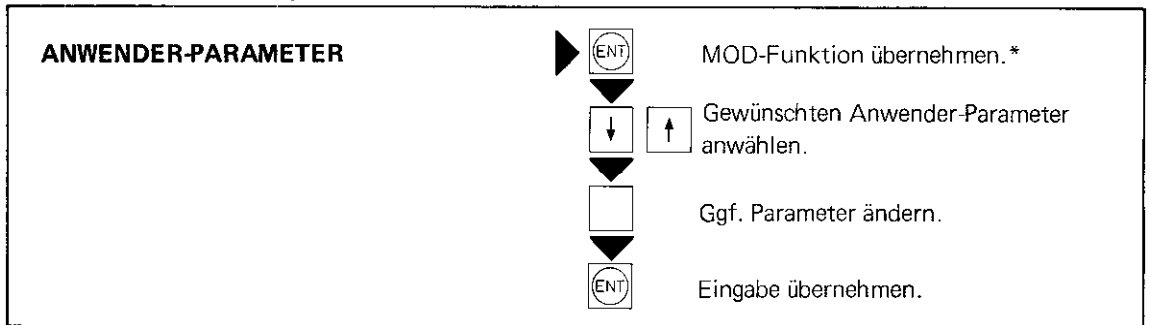






Verlassen der Anwender-Parameter



*Falls der Maschinen-Hersteller keinen Dialog-Text festgelegt hat, erscheint die Anzeige USER PAR. 1

Manueller Betrieb

Betriebsart „Handbetrieb“


In der Betriebsart  "Handbetrieb" können die Maschinenachsen über die externen Achs-Richtungstasten     verfahren werden.






Tipp-Betrieb

Die Maschinenachse wird solange verfahren, solange die betreffende externe Achsrichtungstaste gedrückt wird. Die Maschinenachse bleibt sofort stehen, wenn die Achsrichtungstaste losgelassen wird. Es können gleichzeitig mehrere Achsen im Tippbetrieb verfahren werden.

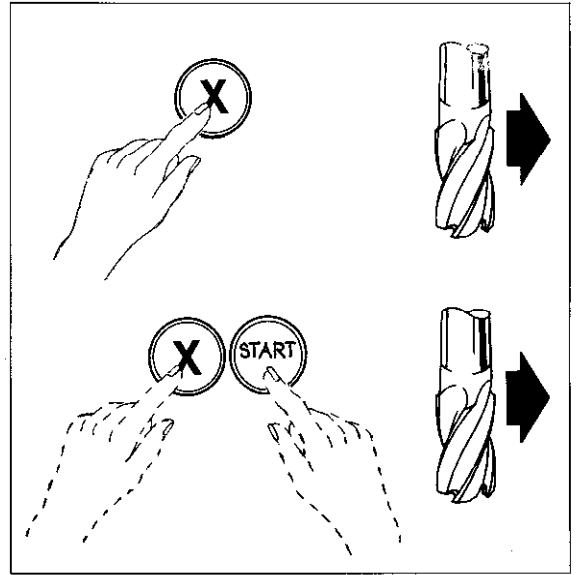Kontinuierlicher Betrieb

Wird **zugleich** mit einer **Achsrichtungstaste** die **externe Start-Taste** gedrückt, so **fährt** die angewählte Maschinenachse auch nach dem Loslassen der Taste weiter. Mit der **externen Stop-Taste** wird die Bewegung wieder **angehalten**.




In der Betriebsart  dienen die Tasten     zur Festlegung des Werkstück-Nullpunkts (s. "Werkstück-Nullpunkt").

Vorschub


Die Verfahrgeschwindigkeit (Vorschub) kann entweder

- mit dem **internen Vorschub-Override** der Steuerung, oder
- mit dem **externen Vorschub-Override** der Maschine eingestellt werden (abhängig von den eingegebenen Maschinenparametern).


Der eingestellte Vorschub-Wert wird am Bildschirm angezeigt.

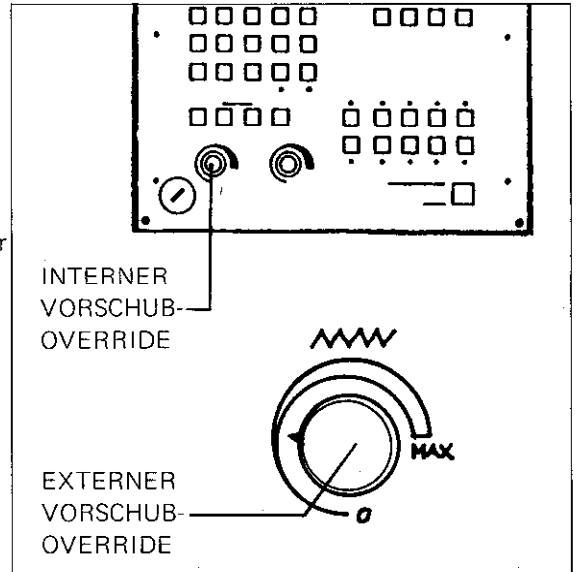


Spindel-Drehzahl

Die Spindel-Drehzahl kann über die Taste  festgelegt werden (s. "TOOL CALL"). Während der Bearbeitung kann die programmierte Spindel-Drehzahl über den Spindel-Override verändert werden.

Zusatz-Funktion

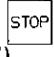Zusatz-Funktionen können über die  Taste eingegeben werden (s. "Programm-Halt").

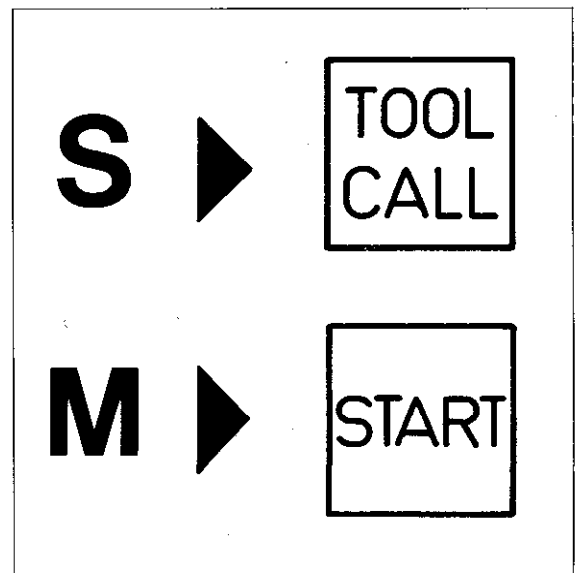

Manueller Betrieb


Betriebsart „Elektronisches Handrad“

Ausführung

Die Steuerung kann mit einem elektronischen Handrad ausgerüstet werden. Damit ist es z. B. möglich, die Maschine einzurichten.

Es gibt drei Ausführungen des elektronischen Handrads:

- **HR 150**: 1 Handrad zum Einbau in die Maschinen-Bedientafel;
- **HR 250**: 1 Handrad im portablen Gerät;
- **HE 310**: 2 Handräder im portablen Gerät mit Achs-Tasten und zusätzlicher Not-Aus-Taste.

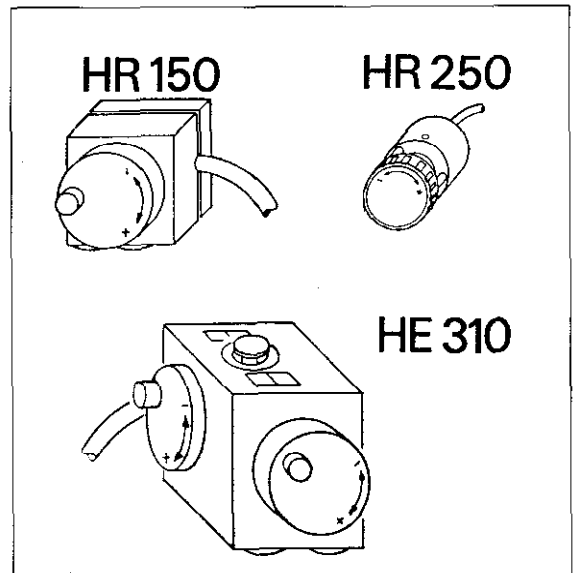

Untersetzung

Der Verfahrweg pro Handrad-Umdrehung wird durch die Untersetzung festgelegt (siehe nebenstehende Tabelle).

Unter-
setzung

Verfahrweg
in mm pro
Umdrehung


1	10,0
2	5,0
3	2,5
4	1,25
5	0,625
6	0,313
7	0,156
8	0,078
9	0,039
10	0,020


Bedienung

Bei den **Ausführungen HR 150** und **HR 250** wird das Handrad mit den Achstasten **X** **Y** **Z** **IV** der Steuerung auf die Maschinenachsen umgeschaltet.

Bei der **Ausführung HE 310** mit zwei Handrädern sind zusätzliche Achstasten **X** **Y** **Z** **IV** an der Handrad-Einheit angebracht. Damit kann das eine Handrad wahlweise auf die X- oder die IV. Achse geschaltet werden, das andere auf die Y- bzw. auf die Z-Achse.

Die Achse, die mit dem elektronischen Handrad verfahren wird, steht in der Bildschirm-Anzeige im Hellfeld.

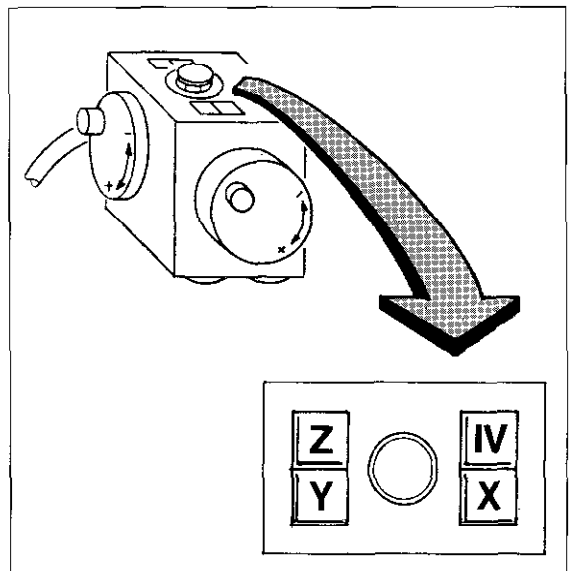

In der Betriebsart  können die Maschinenachsen mit den externen Achsrichtungs-Tasten **X** **Y** **Z** **IV** zusätzlich verfahren werden!



Manueller Betrieb

Betriebsart „Elektronisches Handrad“

Bedienung
HR 150 /
HR 250

Betriebsart und Dialog-Eröffnung



UNTERTEILUNGS-FAKTOR: 3	0	▶		Gewünschten Unterteilungs-Faktor eingeben, z. B. 4.
			▼	
				Eingabe übernehmen.

UNTERTEILUNGS-FAKTOR: 4	4	▶		Gewünschte Fahr-Achse eingeben, z. B. Y.
--------------------------------	---	---	--	--

Mit dem elektronischen Handrad kann jetzt das Werkzeug in positiver oder negativer Y-Richtung bewegt werden.

Bedienung
HE 310

Betriebsart und Dialog-Eröffnung



UNTERTEILUNGS-FAKTOR: 4	0	▶		Gewünschten Unterteilungs-Faktor eingeben, z. B. 6.
			▼	
				Eingabe übernehmen.

UNTERTEILUNGS-FAKTOR: 6	6	▶		Erste Fahr-Achse auf dem Handrad eingeben, z. B. Z.
			▼	
				Zweite Fahr-Achse auf dem Handrad eingeben, z. B. X.

Mit dem ersten Handrad kann jetzt das Werkzeug in positiver und negativer Z-Richtung bewegt werden, mit dem zweiten in positiver und negativer X-Richtung.


Koordinatensystem und Maßangaben

Eine NC-Maschine kann nur dann Werkstücke automatisch bearbeiten, wenn durch das NC-Programm die gesamte Bearbeitung vollständig definiert ist; insbesondere müssen die Soll-Positionen des Werkzeugs in Bezug auf das Werkstück im NC-Programm festgelegt sein. Zu dieser Festlegung der Werkzeug-Sollpositionen ist ein Bezugssystem, ein Koordinatensystem, erforderlich. Die TNC 155 ermöglicht die Benutzung von rechtwinkligen Koordinaten oder von Polar-Koordinaten – je nach Art der Werkstück-bemaßung.

Rechtwinkliges oder kartesisches *) Koordinatensystem

Ein rechtwinkliges Koordinatensystem wird in der Ebene durch 2 Achsen, im Raum durch 3 Achsen gebildet, die sich in einem Punkt schneiden und senkrecht aufeinander stehen. Den Schnittpunkt der Achsen nennt man Ursprung oder Nullpunkt des Koordinatensystems. Die Achsen werden mit den Buchstaben X, Y und Z bezeichnet. Auf die Achsen legt man gedanklich Maßstäbe, deren Nullpunkte mit dem Nullpunkt des Koordinatensystems zusammenfallen. Der Pfeil gibt die positive Zählrichtung der Maßstäbe an.

* nach dem franz. Mathematiker René Descartes, lat. Renatus Cartesius (1596 – 1650)

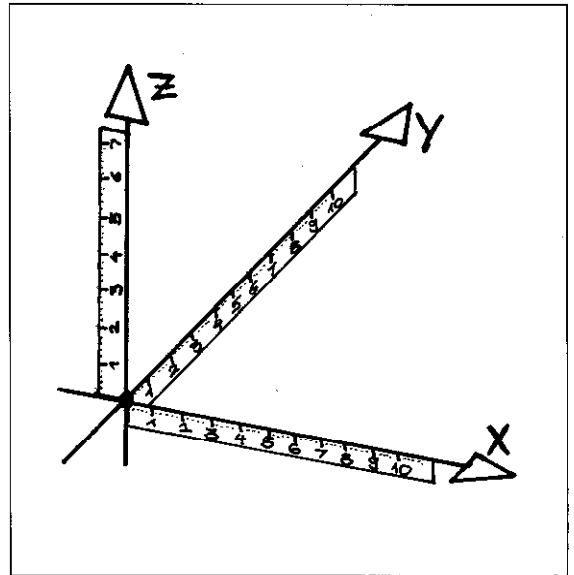

Beispiel


Mit Hilfe des kartesischen Koordinatensystems können beliebige Punkte eines Werkstücks durch Angabe der betreffenden X-, Y- und Z-Koordinaten beschrieben werden:

$$\left. \begin{array}{l} P1 \quad X = 20 \\ \quad \quad Y = 0 \\ \quad \quad Z = 0 \end{array} \right\} \text{ oder in verkürzter Schreibweise } P1 (20; 0; 0)$$

$$P2 (20; 35; 0)$$

$$P3 (40; 35; -10)$$


$$P4 (40; 0; -20)$$

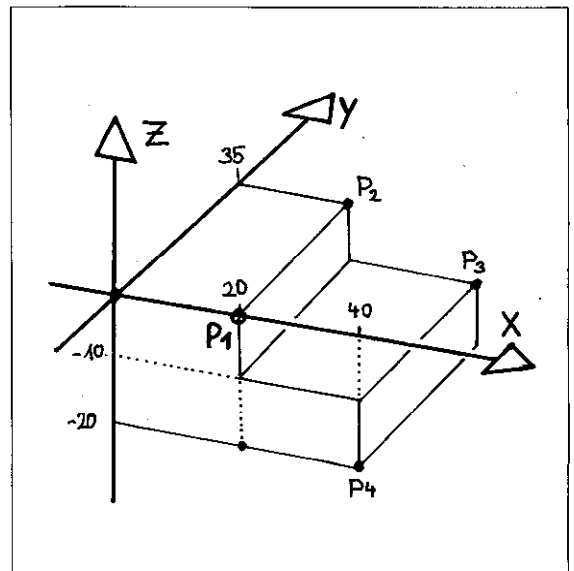

Koordinatensystem und Maßangaben

Das kartesische Koordinatensystem eignet sich besonders gut, wenn die Fertigungszeichnung "rechtwinklig" bemaßt ist.

Bei Werkstücken mit Kreiselementen oder bei Winkelangaben ist oft die Festlegung von Positionen mit Polar-Koordinaten einfacher.

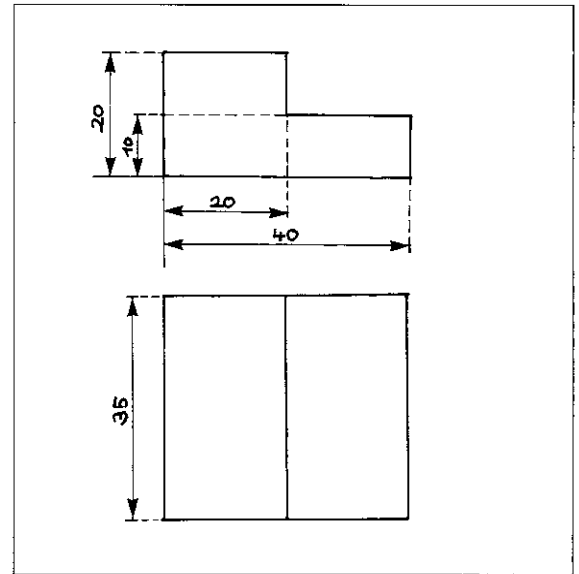


Polar-Koordinaten

Das Polar-Koordinatensystem dient zur Definition von Punkten in einer Ebene. Als Bezug dient der Pol (= Nullpunkt des Koordinatensystems) und eine Richtung (= Bezugsachse für die Winkelangabe).


Punkte werden folgendermaßen beschrieben: durch die Angabe des Polarkoordinaten-Radius **PR** (= Abstand Pol-Punkt P1) und durch den Winkel **PA** zwischen der Bezugsrichtung (im Bild die +X-Achse) und der Verbindungslinie Pol-Punkt P1.

A ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck angle, zu deutsch Winkel.

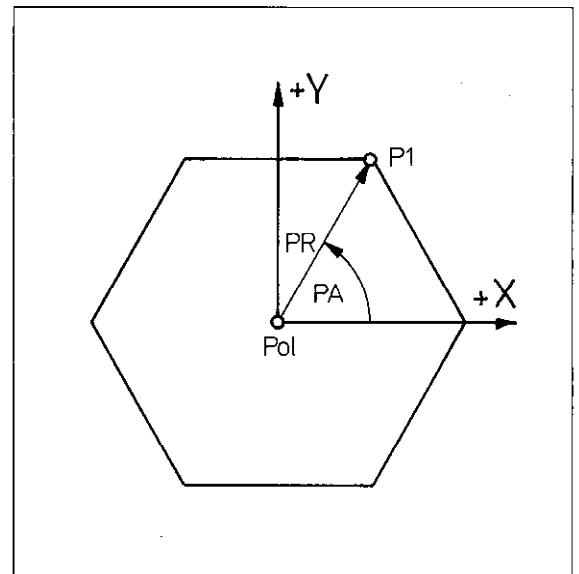

Die Winkel-Bezugsachse (0° -Achse) ist
in der X, Y-Ebene die +X-Achse,
in der Y, Z-Ebene die +Y-Achse,
in der Z, X-Ebene die +Z-Achse.

Das Vorzeichen für den Winkel PA kann an Hand nebenstehender Zeichnung bestimmt werden.

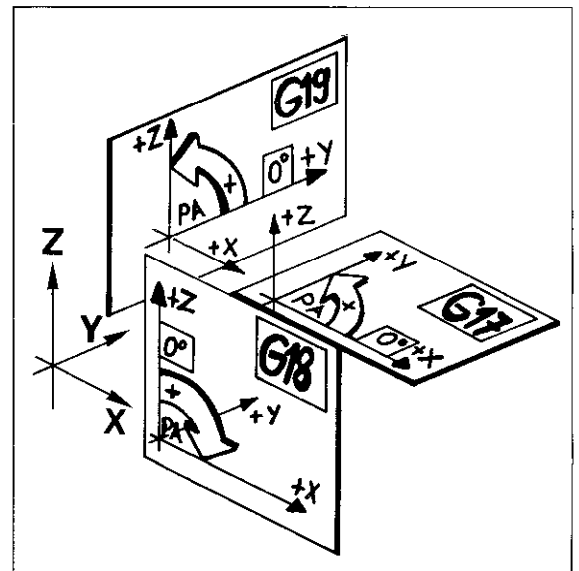


Koordinatensystem und Maßangaben

Beispiel

Punkt	Polarkoord.-	Polarkoord.-Winkel PA	
	Radius	absolut	inkremental
P1	30	60°	60°
P2	30	120°	60°
P3	30	180°	60°
P4	30	240°	60°
P5	30	300°	60°
P6	30	360°	60°

Das Polar-Koordinatensystem eignet sich besonders gut zur Beschreibung von Werkstück-Punkten, wenn in der Fertigungszeichnung vor allem Winkel angegeben sind, wie im nebenstehenden Beispiel.

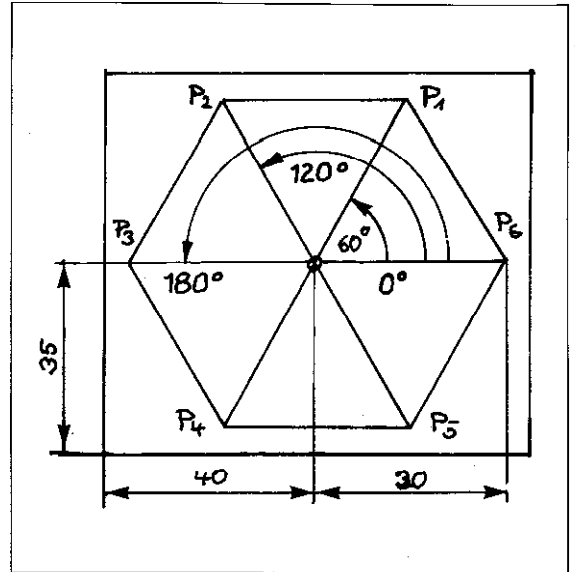

Relative Werkzeug-Bewegung


Bezüglich der Bearbeitung eines Werkstückes ist es gleichgültig, ob sich das **Werkzeug** bewegt – oder ob sich das **Werkstück** bewegt und das Werkzeug stillsteht.

Es geht bei der Erstellung der Programme immer um die sogenannte relative Werkzeug-Bewegung.

Das heißt z.B.:

Fährt der Arbeitstisch der Fräsmaschine mit dem aufgespannten Werkstück nach links, so entspricht dies einer Bewegung des Werkzeugs relativ zum Werkstück nach rechts. Fährt der Tisch nach oben, so entspricht dies einer Werkzeug-Bewegung relativ zum Werkstück nach unten.


Nur bei Spindelbock-Bewegungen wird das Werkzeug tatsächlich bewegt, so daß Maschinen-Bewegung und relative Werkzeug-Bewegung stets übereinstimmen.

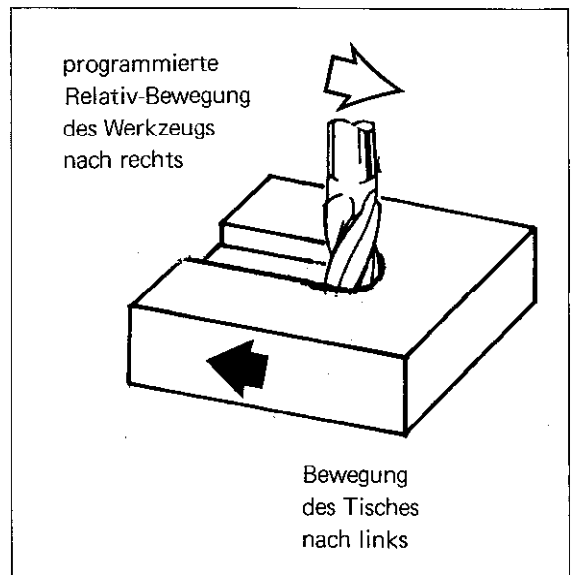

Zuordnung von Maschinenschlitten-Bewegung und Koordinatensystem

Damit Werkstück-Koordinaten im Bearbeitungs-Programm von der Steuerung richtig interpretiert werden, müssen zwei Vereinbarungen getroffen werden, und zwar:

- welcher Maschinenschlitten sich parallel zu welcher Koordinatenachse bewegt (Zuordnung Maschinen-Achse und Koordinaten-Achse)
- welcher Zusammenhang zwischen den Positionen der Maschinenschlitten und den Koordinatenangaben im Programm besteht.

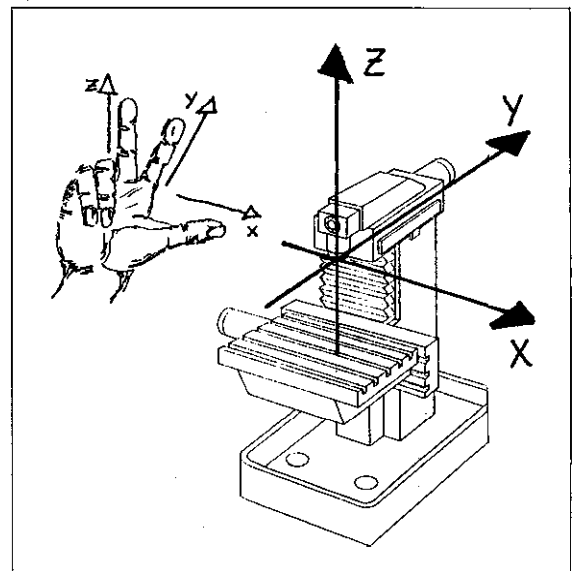


Die drei Hauptachsen

Die Zuordnung der drei Haupt-Koordinatenachsen zum jeweiligen Maschinenschlitten ist für verschiedene Werkzeugmaschinen durch die DIN 66217 festgelegt. Die Verfahrrichtungen kann man sich mit Hilfe der "Rechte-Hand-Regel" leicht merken.

Koordinatensystem und Maßangaben


Die vierte Achse

Vom Maschinenhersteller wird festgelegt, ob die vierte Achse – wenn sie angeschaltet wird – für einen **Rundtisch** oder eine zusätzliche **Linearachse** (z.B. gesteuerte Pinole) benutzt werden kann, und wie diese Achse am Bildschirm benannt wird. Eine zusätzliche Linearachse mit Bewegung parallel zur X-, Y- oder Z-Achse wird als U-, V- oder W-Achse bezeichnet.

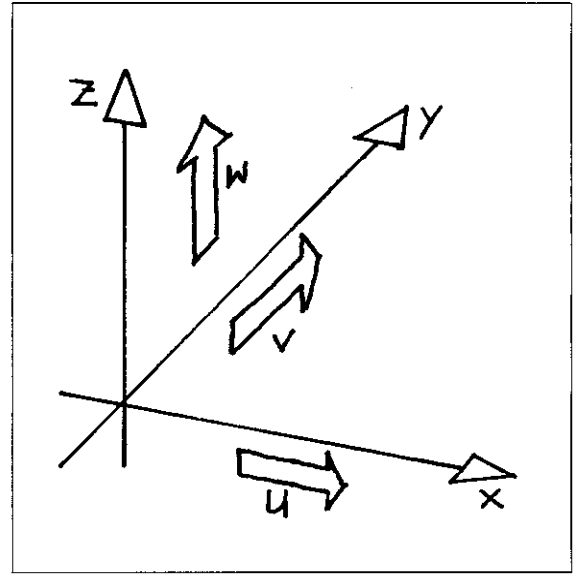

Zur Programmierung von Rundtischen gibt man den Drehwinkel des Tisches durch A-, B- bzw. C-Werte in Grad ($^{\circ}$) an.



Man spricht in diesem Zusammenhang von einer A-, B- oder C-“Achse“ und meint damit eine Drehung um die X-, Y- oder Z-Achse.

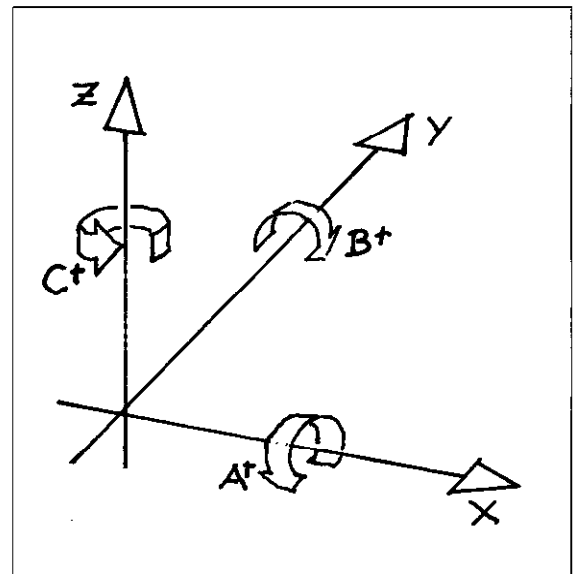

Koordinatensystem und Maßangaben

Zuordnung des Koordinatensystems


Die Lage des Koordinatensystems der Maschine wird folgendermaßen festgelegt:
Man fährt den Maschinenschlitten über eine festgelegte Position, die Referenzposition (auch Referenzpunkt genannt). Durch Überfahren dieses Punktes erhält die Steuerung vom Wegmeßsystem ein elektrisches Signal – das Referenzsignal. Beim Eintreffen des Referenzsignals ordnet die Steuerung dem Referenzpunkt einen bestimmten Koordinatenwert zu. Diesen Vorgang wiederholt man für alle Maschinenschlitten um die Lage des Koordinatensystems der Maschine festzulegen.

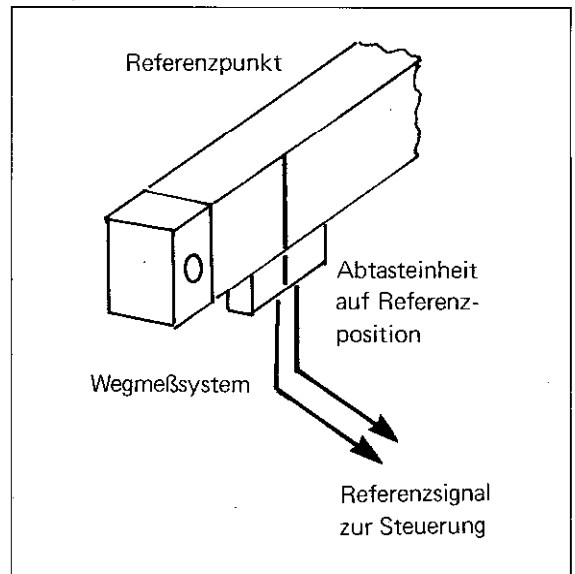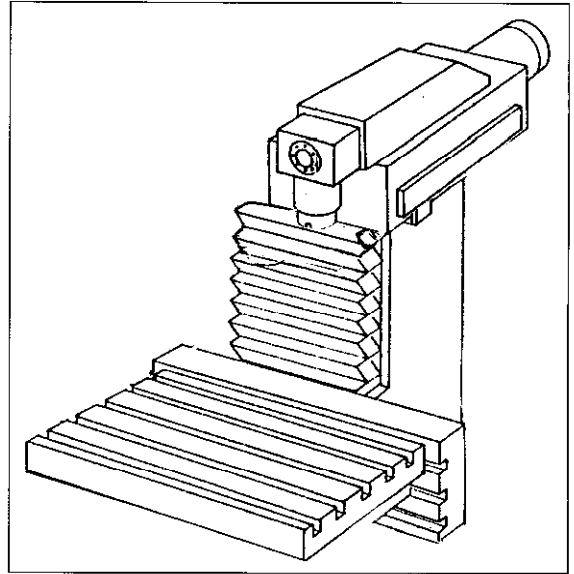

Die Referenzpunkte müssen nach jeder Stromunterbrechung überfahren werden, da durch die Stromunterbrechung die Zuordnung von Koordinatensystem und Maschinenschlitten-Position verloren geht.

Vor Überfahren der Referenzpunkte sind alle Bedienmöglichkeiten gesperrt.

Mit dem Überfahren der Referenzpunkte weiß die Steuerung auch den letzten gesetzten Werkstück-Nullpunkt wieder (siehe nächstes Kapitel) sowie die Software-Endschalter.

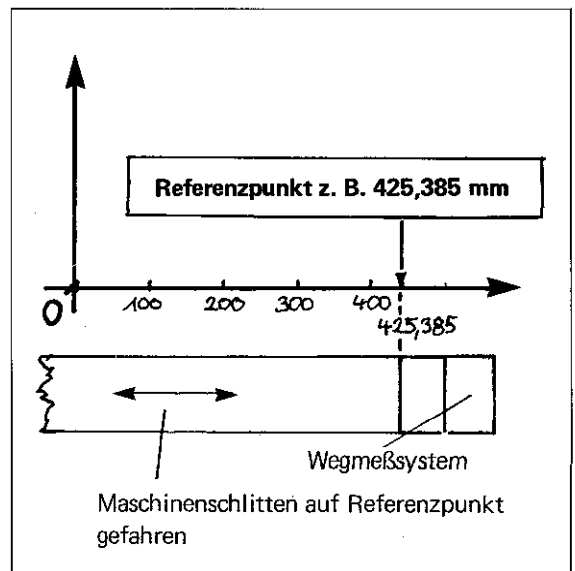


Koordinatensystem und Maßangaben

Setzen des Werkstück-Nullpunkts


Setzen des Werkstück-Nullpunkts

Um Rechenaufwand zu sparen, legt man den Werkstück-Nullpunkt auf **die** Stelle des Werkstücks, von der aus das Werkstück vermaßt ist. In der Zustellachse wird der Werkstück-Nullpunkt aus Sicherheitsgründen fast immer auf die "höchste" Stelle des Werkstücks gelegt.

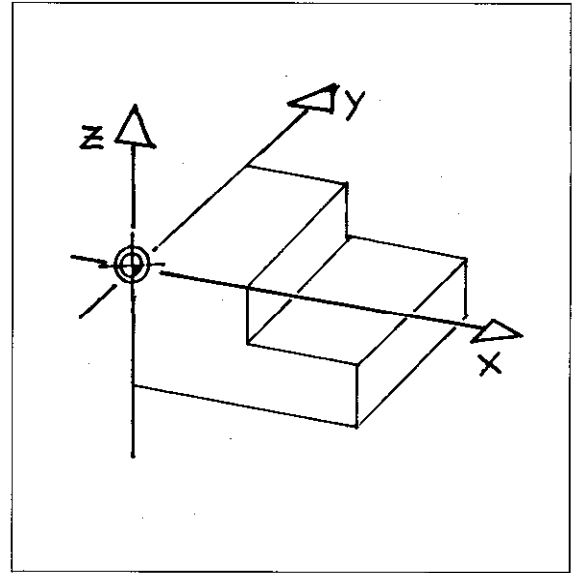


Setzen des Werkstück-Nullpunkts in der Bearbeitungsebene Mit optischem Kontursucher

Hierbei fährt man auf den gewünschten Nullpunkt am Werkstück und setzt die Anzeige der beiden Achsen der Bearbeitungsebene auf Null.

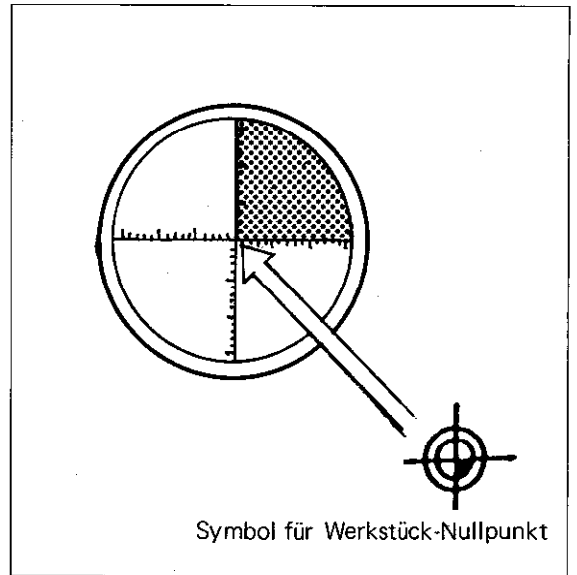

Mit Zentriergerät

Hierbei fährt man auf eine bekannte Position, z.B. mit Hilfe des Zentriergeräts auf eine Bohrungsmitte. Anschließend gibt man die Koordinaten der Bohrungsmitte in die Steuerung ein (hier z. B. $X = 40$, $Y = 40$). Die Lage des Werkstück-Nullpunkts ist damit festgelegt.

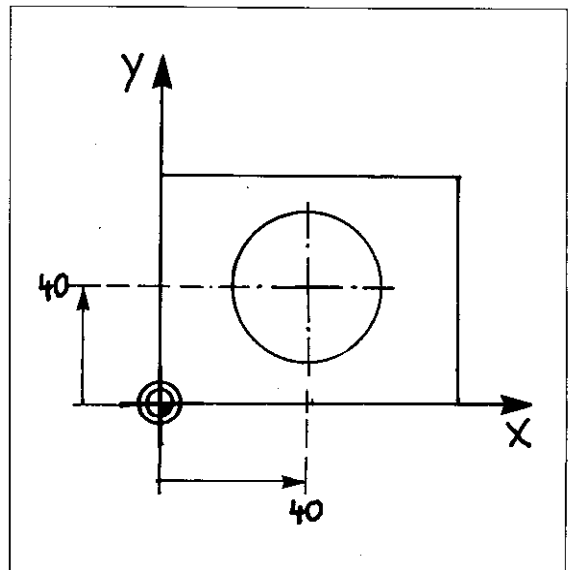


Koordinatensystem und Maßangaben

Setzen des Werkstück-Nullpunkts

Mit Kantentaster oder Werkzeug


Man fährt mit dem Werkzeug an die Werkstück-Bezugsflächen. Wenn das Werkzeug die Fläche berührt, setzt man die Istwert-Anzeige der zugehörigen Achse auf den Wert des Werkzeugradius mit negativem Vorzeichen (hier z. B. $X = -5$, $Y = -5$).

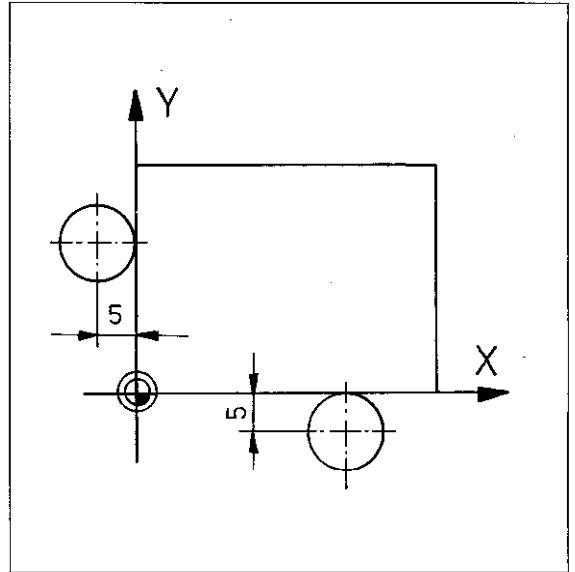

Setzen des Werkstück-Nullpunkts in der Zustellachse Durch Ankratzen

Man fährt mit dem Nullwerkzeug auf die Werkstück-Oberfläche. Wenn die Werkzeugspitze die Oberfläche berührt, setzt man die Istwert-Anzeige der Zustellachse auf den Wert Null.

Darf die Werkstück-Oberfläche nicht angekratzt werden, kann ein dünnes Blech bekannter Dicke (ca. 0,1 mm) zwischen Werkzeugspitze und Werkstück gelegt werden. Dann gibt man statt Null die Dicke des Blechs ein (z. B. $Z = 0,1$).

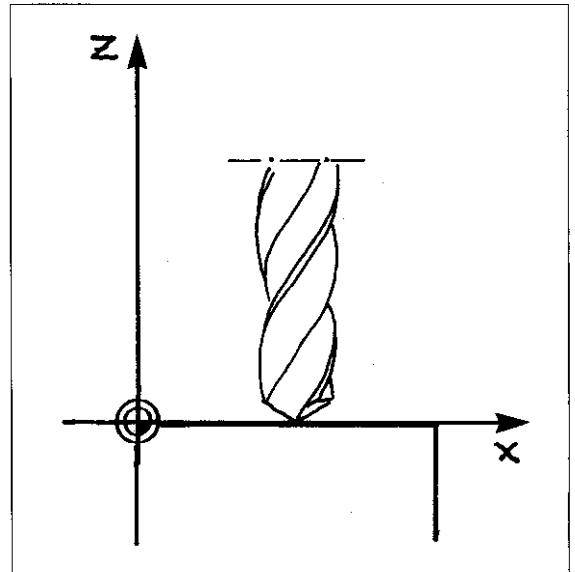

Mit voreingestellten Werkzeugen

Bei voreingestellten Werkzeugen, d.h. wenn die Werkzeug-Längen bereits bekannt sind, wird mit einem beliebigen Werkzeug die Werkstück-Oberfläche angetastet. Um der Oberfläche den Wert 0 zuzuordnen, gibt man die Länge L des betreffenden Werkzeugs als Istwert der Zustellachse mit positivem Vorzeichen ein. Hat die Werkstück-Oberfläche einen von 0 verschiedenen Wert, so ist folgender Istwert einzugeben:


(Istwert Z) = (Werkzeug-Länge L) + (Position Oberfläche)

Beispiel:

Werkzeug-Länge $L = 100$ mm

Position der Werkstück-Oberfläche = + 50 mm


Istwert $Z = 100$ mm + 50 mm = 150 mm

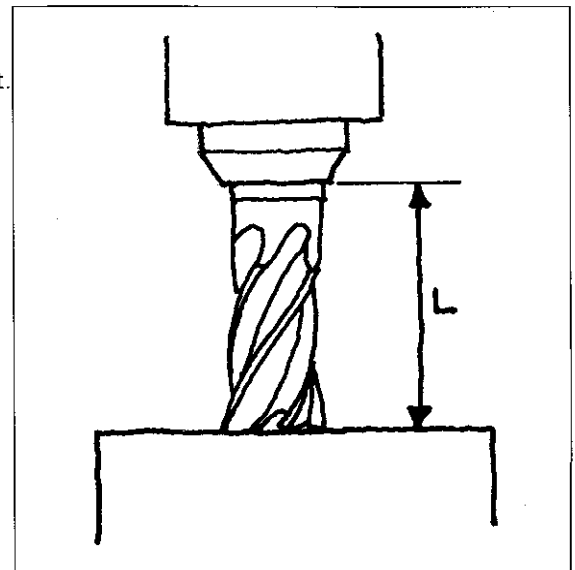

Koordinatensystem und Maßangaben

Setzen des Werkstück-Nullpunkts

Mit dem Setzen des Werkstück-Nullpunkts werden auch den Referenzpunkten bestimmte Zahlenwerte, die sog. "REF-Werte" zugeordnet. Diese Werte speichert die Steuerung automatisch, so daß auch nach einer Stromunterbrechung der zuletzt festgelegte Werkstück-Nullpunkt einfach durch Überfahren der Referenzpunkte reproduziert wird.

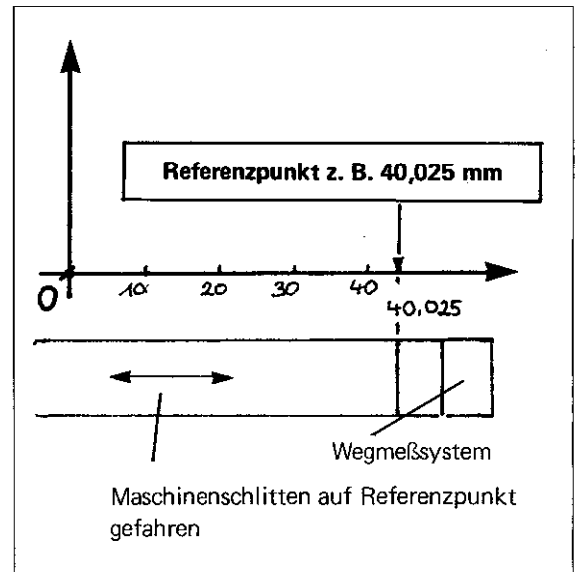


Koordinatensystem und Maßangaben


Setzen des Werkstück-Nullpunkts




Werkstück-Nullpunkt setzen







Betriebsart 


Der Werkstück-Nullpunkt kann nur dann gesetzt werden, wenn die Ist-Position angezeigt wird. Gegebenenfalls muß mit der MOD-Funktion diese Anzeige angewählt werden.




Dialog-Eröffnung 


BEZUGSPUNKT- SETZEN X =	 <input type="text"/>	Wert für die X-Achse eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

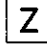


Dialog-Eröffnung 

BEZUGSPUNKT- SETZEN Y =	 <input type="text"/>	Wert für die Y-Achse eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

Dialog-Eröffnung 

BEZUGSPUNKT- SETZEN Z =	 <input type="text"/>	Wert für die Z-Achse eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

Dialog-Eröffnung 

BEZUGSPUNKT- SETZEN C =	 <input type="text"/>	Wert für die 4. Achse eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

Abhängig von den eingegebenen Maschinenparametern wird die 4. Achse entweder mit A, B, C oder mit U, V, W bezeichnet und angezeigt.



Koordinatensystem und Maßangaben


Absolutmaß/Kettenmaß

Maßangaben

Maßangaben in Zeichnungen sind entweder Absolutmaße oder Kettenmaße.


Absolutmaß- Angabe

Absolutmaße im Bearbeitungsprogramm beziehen sich auf einen festen, absoluten Punkt, z.B. den Nullpunkt des Koordinatensystems oder den gesetzten Werkstück-Nullpunkt.

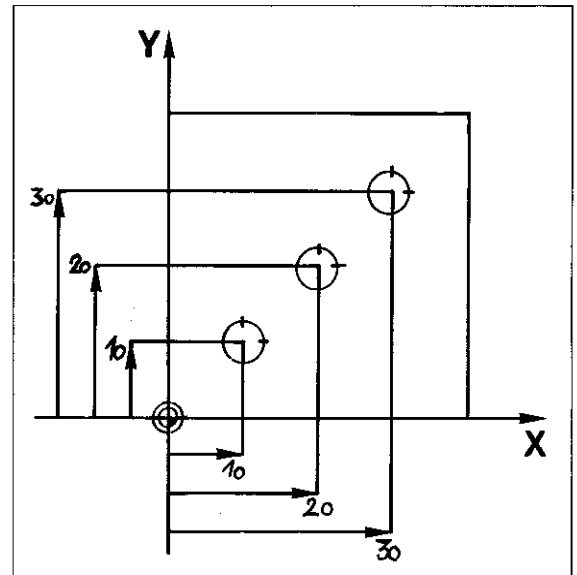

Kettenmaß- Angabe

Kettenmaße im Bearbeitungsprogramm beziehen sich auf die jeweils vorhergehend programmierte Soll-Position des Werkzeugs.

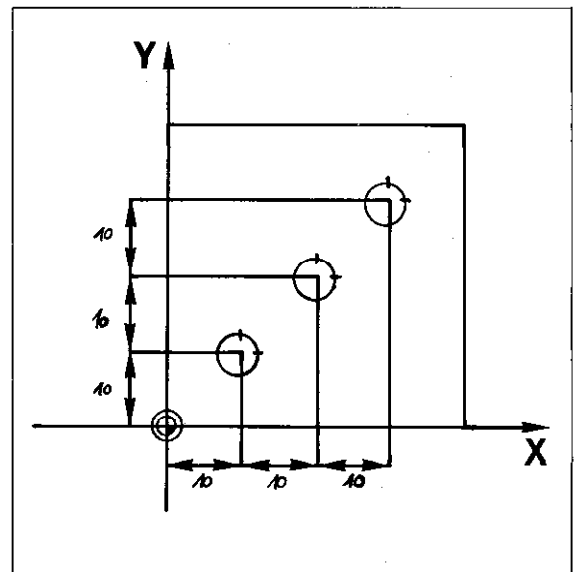


Programmierung Einführung

Einführung

Wie bei der konventionellen, von Hand "bedienten" Werkzeugmaschine, wird auch bei der NC-Werkzeugmaschine nach einem Arbeitsplan verfahren; der Arbeitsablauf ist der gleiche.

Während bei der konventionellen Maschine die einzelnen Arbeitsschritte vom Bediener veranlaßt werden müssen, übernimmt bei der NC-Maschine die elektronische Steuerung die Berechnung des Werkzeugwegs, die Koordinierung der Vorschubbewegungen der Maschinenschlitten und die Überwachung der Spindel-Drehzahl. Die Informationen hierzu erhält die Steuerung aus einem vorher eingegebenen **Programm**.

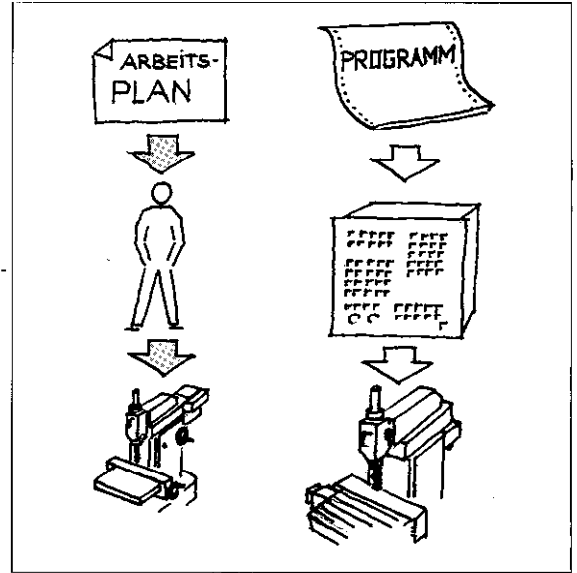

Programm

Dieses Programm ist nichts anderes als ein Arbeitsplan, der in einer für die Steuerung verständlichen Sprache abgefaßt ist.

Programmieren

Programmieren ist also die Erstellung und Eingabe eines Arbeitsplanes in einer für die Steuerung verständlichen Sprache.

Programmiersprache

Im Bearbeitungs-Programm entspricht jeder **NC-Programmsatz** einem Arbeitsschritt. Ein Satz setzt sich aus **Einzelbefehlen** zusammen.

Beispiele

programmierter Arbeitsbefehl	Interpretation
Y-50,000	Verfahre den Y-Achsschlitten auf die Position - 50,000 mm.
F250	Verfahre die Achsschlitten mit einem Vorschub von 250 mm/min.
TOOL CALL * 1	Tausche eingespanntes Werkzeug mit dem Werkzeug Nr. 1 aus.

*engl.: Werkzeugaufruf


Programmierung Programm

Programmaufbau

Ein Programm für die Erzeugung eines Werkstücks läßt sich in folgende **Abschnitte** unterteilen:

- Werkzeugwechsel-Position anfahren,
- Werkzeug einsetzen,
- Werkstück-Kontur anfahren,
- Werkstück-Kontur bearbeiten,
- Werkstück-Kontur verlassen,
- Werkzeugwechsel-Position anfahren.

Jeder Programmabschnitt besteht aus einzelnen Programmsätzen.

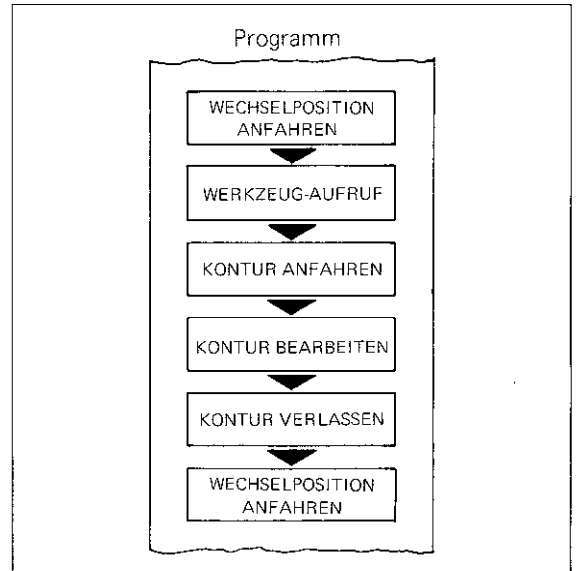

Satznummer

Die Steuerung weist jedem Satz selbständig eine Satznummer zu. Die **Satznummer** kennzeichnet den Programmsatz innerhalb eines Bearbeitungs-Programms.

Die Satznummer bleibt beim Löschen eines Satzes erhalten; der nächstfolgende Satz tritt dann an die Stelle des gelöschten Satzes.


7	L	Z - 20,000			
8	L	X - 12,000	R0 F9999	M03	
9	L	X + 20,000	Y + 60,000		
10	RND	R + 5,000	R0 F9999	M	
11	L	X + 50,000	Y + 60,000		
12	CC	X - 10,000	RR F40	M	
13	C	X + 70,000	Y + 80,000		
		DR +	Y + 51,715		
14	CC	X + 150,000	RR F40	M	
15	C	X + 90,000	Y + 80,000		
		DR +	Y + 20,000		
16	L	X + 120,000	RR F40	M	
			Y + 20,000		
			RR F40	M	

Dialogführung

Die Programmierung ist dialog-geführt, d.h. die Steuerung fragt bei der Programm-Eingabe die notwendigen Daten im Klartext ab.

Für jeden Programmsatz wird über die Dialogeröffnungstaste, z. B. **TOOL DEF** die betreffende Dialogsequenz ausgelöst (die Steuerung fragt anschließend nach der Werkzeug-Nummer, dann nach der Werkzeug-Länge usw.).

Fehler bei der Programm-Eingabe werden ebenfalls im Klartext angezeigt. Falsche Angaben können sofort – während der Programm-Eingabe – berichtigt werden.

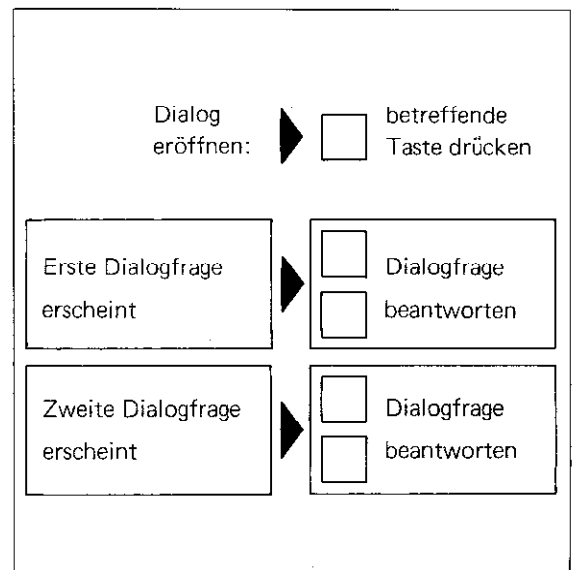

Die Eingabe von Programmen erfolgt in der Betriebsart "PROGRAMM EINSPEICHERN"




Programmierung

Beantworten von Dialog-Fragen


Beantworten von Dialog-Fragen


Grundsätzlich muß auf jede Dialog-Frage eine Antwort gegeben werden. Die Antwort wird in das Hellfeld auf dem Bildschirm geschrieben.

Nach Beantwortung der Dialog-Frage wird die Eingabe mit der  -Taste in das Programm übernommen.


Die Steuerung stellt dann die nächste Dialog-Frage.

“ENT”: Abkürzung für englisch “enter”, sinngemäß “übernehmen, abspeichern, eintragen”.


Beim Programmieren von Achsen ohne Zahlenwerte (z. B. zu spiegelnde Achse) darf die  Taste nicht gedrückt werden.

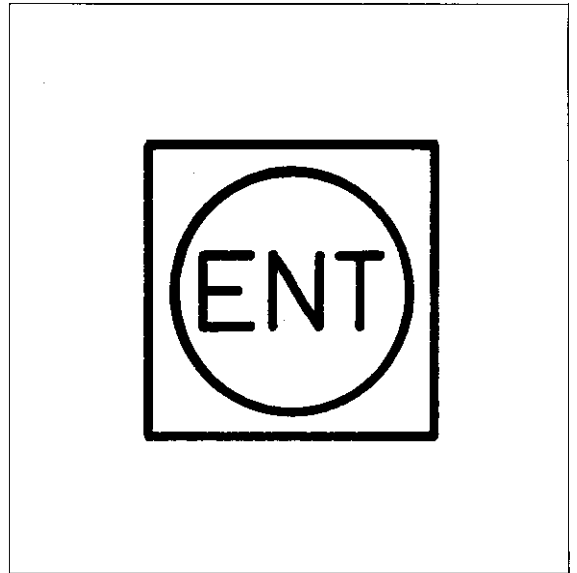





Übergehen von Dialog-Fragen

Bestimmte Eingaben bleiben von einem Satz zum nächsten Satz gleich, z. B. Vorschub oder Spindel-drehzahl. Die betreffenden Dialog-Fragen brauchen dann nicht mehr beantwortet zu werden und können mit der  Taste übergangen werden. Die bereits in das Hellfeld geschriebenen Eingaben werden dabei wieder gelöscht; auf dem Bildschirm erscheint die nächste Dialog-Frage.

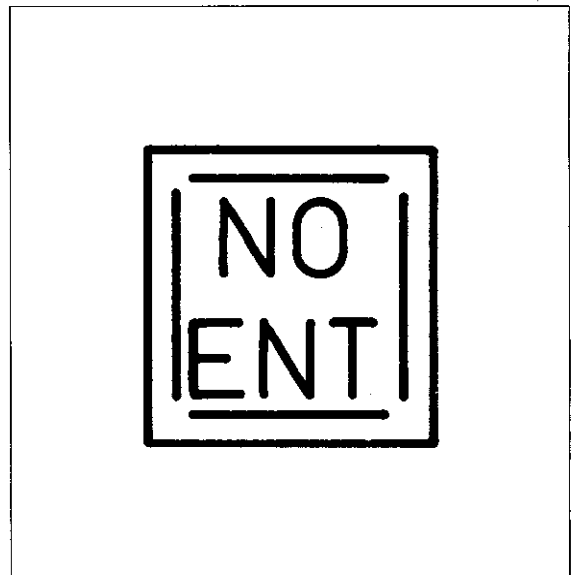
Beim Abarbeiten des Programms gelten die zuvor unter der entsprechenden Adresse programmierten Werte.

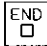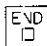

Vorzeitiges Beenden eines Satzes

Mit der  -Taste ist es möglich, das Programmieren von Positioniersätzen, Werkzeug-Aufrufen oder der Zyklen “Nullpunkt” und “Spiegeln” vorzeitig zu beenden. Die  Taste kann nach der letzten Antwort als Übernahme-Taste (im Sinne von ) benutzt werden, oder direkt im Anschluß an die folgende Dialog-Frage (im Sinne von ) gedrückt werden.

Beim Abarbeiten des Programms gelten die zuvor unter der entsprechenden Adresse programmierten Werte.

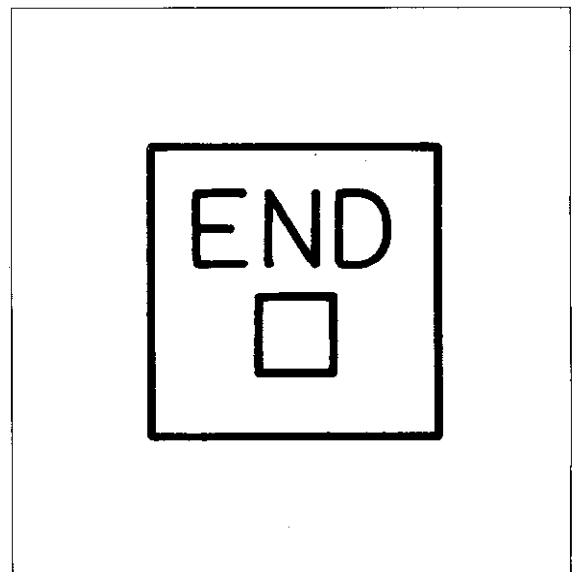

 ist das Symbol für einen Programmsatz.



Programmierung

Eingabe von Zahlenwerten


Eingabe von Zahlenwerten

Die Eingabe von Zahlenwerten erfolgt über die Zehnertastatur – mit Dezimalpunkt- und Vorzeichen-Taste. Dabei erübrigt es sich führende Nullen vor dem Dezimalpunkt einzugeben (der Dezimalpunkt wird am Bildschirm als Dezimalkomma angezeigt).


Die Vorzeichen-Eingabe ist vor, während und nach der Zahlen-Eingabe möglich.

Irrtümlich falsch eingegebene Zahlen können mit der **CE** Taste vor der Übernahme gelöscht und anschließend korrekt eingegeben werden.

Mit Drücken der **CE** Taste erscheint eine Null im Hilfsfeld!
Soll keine Eingabe erfolgen, ist die **NO ENT** Taste zu drücken!

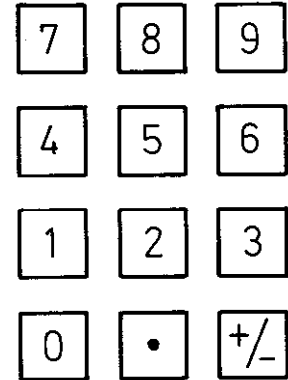

Anmerkungen

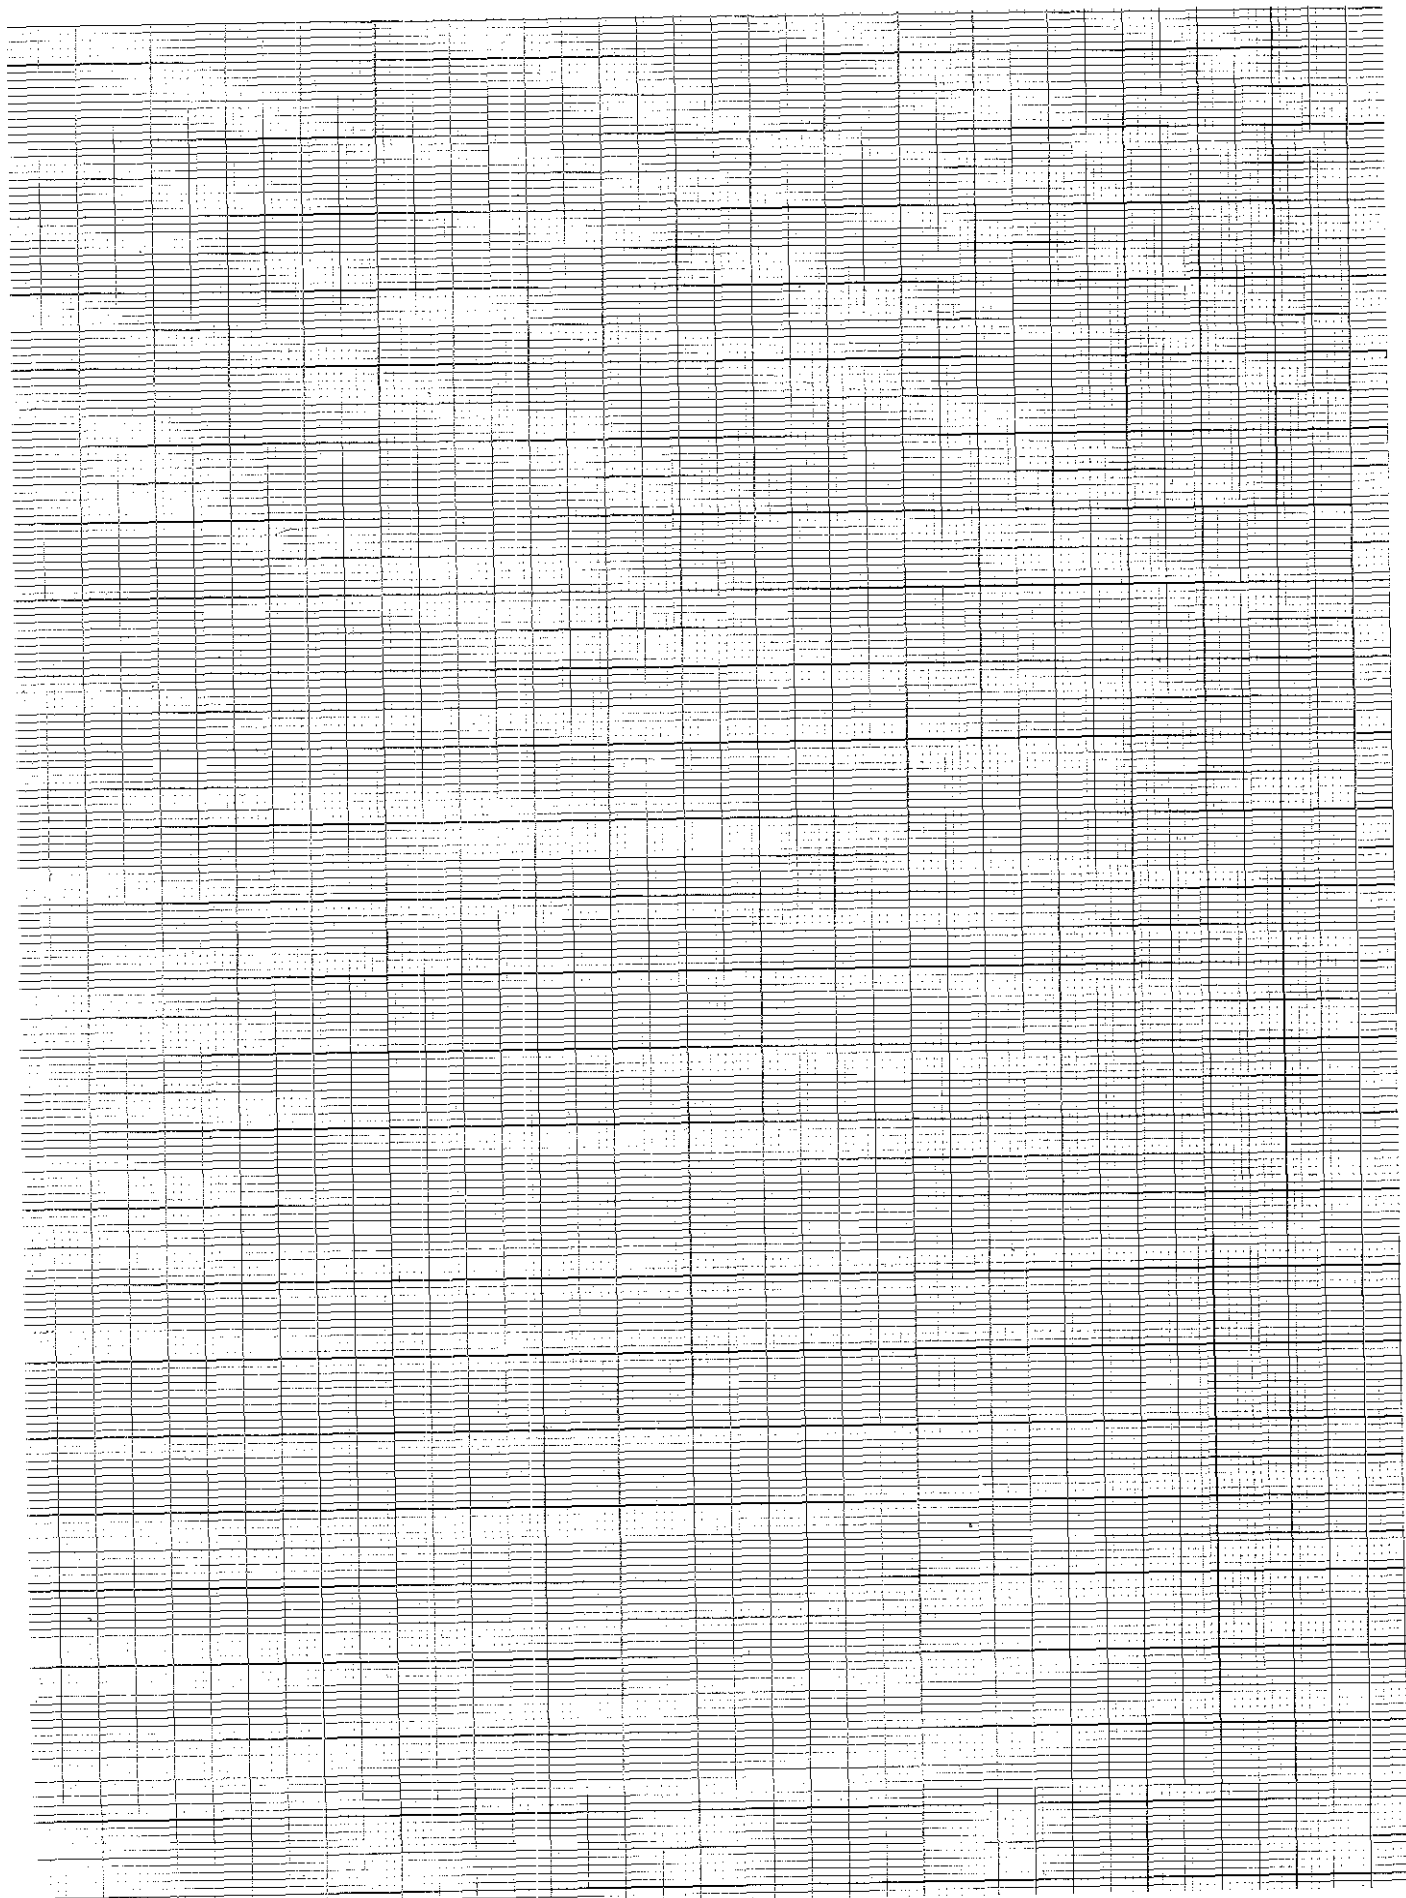

Programm-Verwaltung


Eingabe eines neuen Programms


Die Steuerung kann bis zu 32 Programme mit insgesamt 3100 Programmsätzen speichern. Ein Bearbeitungsprogramm kann bis zu 999 Sätze enthalten. Zur Unterscheidung der Programme ist es notwendig, jedes Bearbeitungsprogramm mit einer **Programm-Nummer** zu kennzeichnen.

Lösch- bzw. Editierschutz

Es ist möglich, Programme vor direktem Eingriff (z.B. Programmänderungen oder Löschen) zu schützen.



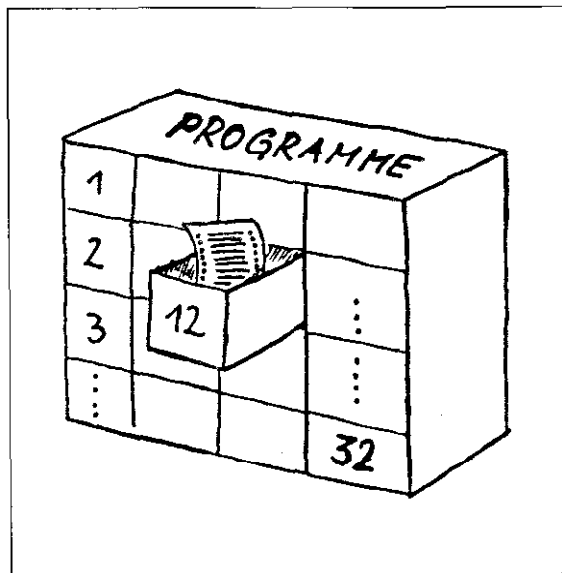


Inhaltsverzeichnis


Der Dialog zur Eingabe oder zum Aufruf einer Programm-Nummer wird mit der Taste  eröffnet. Auf dem Bildschirm erscheint die **Programmbibliothek**, das **Inhaltsverzeichnis** der im Speicher der Steuerung befindlichen Programme. Hinter der Programm-Nummer ist die **Programmlänge (Anzahl der Programm-Sätze)** angegeben.



Aufruf eines bestehenden Programms


Bereits eingegebene Programme werden über die Programm-Nummer aufgerufen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:


- Die in der Steuerung gespeicherten Programme sind mit ihren Programm-Nummern auf dem Bildschirm aufgeführt. Die zuletzt eingegebene oder aufgerufene Nummer steht im Hellfeld. Dieses Hellfeld kann mit den Editiertasten     in der Tabelle zur gewünschten Programm-Nummer bewegt werden. Das Programm wird durch Drücken der  Taste aufgerufen.
- Ein Programm kann auch durch Eintippen der Programm-Nummer aufgerufen werden.

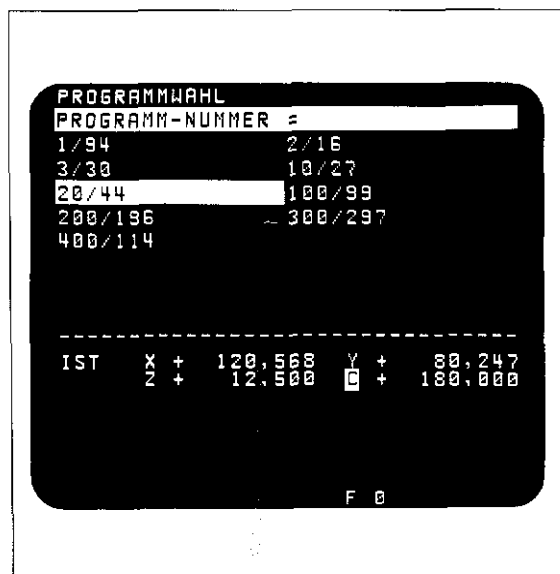


Programm-Verwaltung


Eingabe einer neuen Programm-Nummer



Betriebsart 

Dialog-Eröffnung 



PROGRAMMWahl

PROGRAMM-NUMMER =  Programm-Nummer eingeben (maximal 8 Ziffern).

 Eingabe übernehmen.

MM = ENT / INCH = NO ENT   für **Maßangaben in mm**

oder

  für **Maßangaben in inch**





Anzeige-Beispiel


0 BEGIN PGM 12345678 MM

1 END PGM 12345678 MM

Das Programm hat die Nummer 12345678; alle Maßangaben erfolgen in mm. Mit dem Programmieren wird das Programm zwischen dem BEGIN-Satz und dem END-Satz eingefügt.



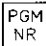


Anwählen einer vorhandenen Programm-Nummer


Betriebsart  oder  oder  oder 


Dialog-Eröffnung 


PROGRAMMWahl

PROGRAMM-NUMMER =

Entweder die Programm-Nummer mit dem Hellfeld anwählen:      Hellfeld auf gewünschte Nummer setzen.

 Nummer übernehmen.

Oder die Programm-Nummer eingeben:  Nummer eingeben.

 Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

0 BEGIN PGM 8324 MM

1 L ...

Auf dem Bildschirm erscheint der Anfang des angewählten Programms.

Programm-Verwaltung

Programme mit Editierschutz

Lösch- bzw. Editierschutz


Nach der Programm-Erstellung kann ein Lösch- bzw. Editierschutz eingegeben werden. Programme mit Lösch- bzw. Editierschutz sind am Anfang und am Ende des Programms mit einem P gekennzeichnet.



Ein geschütztes Programm kann nur gelöscht werden, falls der Lösch- bzw. Editierschutz vorher aufgehoben wird. Dies geschieht durch Anwählen des Programmes und Eingabe der Schlüsselzahl 86 357.

Programm-Verwaltung

Programme mit Editierschutz



Lösch- bzw.
Editierschutz
eingeben



Betriebsart 

0 BEGIN PGM 22 MM  

Satz-Nummer 0 des Programms anwählen, das geschützt werden soll.

Taste drücken bis Dialog-Frage PGM – Schutz erscheint.

PGM – SCHUTZ ?  

0 BEGIN PGM 22 MM  

Lösch- bzw. Editierschutz ist programmiert.


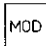
Anzeige-Beispiel

0 BEGIN PGM 22 MM P

1 L...



2 L...

Lösch- bzw.
Editierschutz
aufheben



0 BEGIN PGM 22 MM P  


Programm, bei dem der Editierschutz aufgehoben werden soll, anwählen.

Zusatzbetriebsart anwählen.

FREIE SAETZE 2951  

Die MOD-Funktion "Schlüsselzahl" anwählen.

SCHLUESSEL-ZAHL =  




Schlüsselzahl 86 357 eingeben.

Lösch- bzw. Editierschutz ist aufgehoben.

Programmieren der Werkzeug-Korrektur

Werkzeug-Definition TOOL DEF

Damit die Steuerung aus der eingegebenen Werkstück-Kontur den Werkzeugweg errechnen kann, müssen Werkzeug-Länge und Werkzeug-Radius eingegeben werden. Diese Daten werden in der Werkzeug-Definition (engl. TOOL DEFINITION) programmiert.

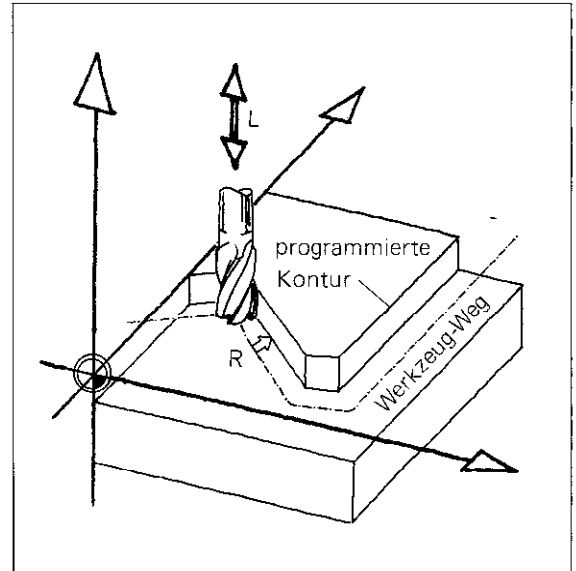

Werkzeug-Nummer

Die Korrekturwerte beziehen sich jeweils auf ein bestimmtes Werkzeug, das mit einer Nummer gekennzeichnet wird.

Die möglichen Eingabewerte für die Werkzeug-Nummer richten sich nach der Ausstattung der Maschine:


mit automatischem Werkzeug-Wechsel: 1 – 99,

ohne automatischen Werkzeug-Wechsel: 1 – 254.


Werkzeug-Länge

Der **Korrekturwert** für die Werkzeug-Länge kann auf der Maschine oder an einem Voreinstellgerät ermittelt werden.

Wird der Längenkorrekturwert auf der Maschine ermittelt, so ist vorher der Werkstück-Nullpunkt

 festzulegen. Das Werkzeug, mit dem der Bezugspunkt gesetzt wurde, hat die Korrekturlänge 0 und heißt **Null-Werkzeug**.

Als **Werkzeug-Längenkorrekturen** werden dann die **Längenunterschiede** der anderen eingespannten Werkzeuge zum Null-Werkzeug programmiert.

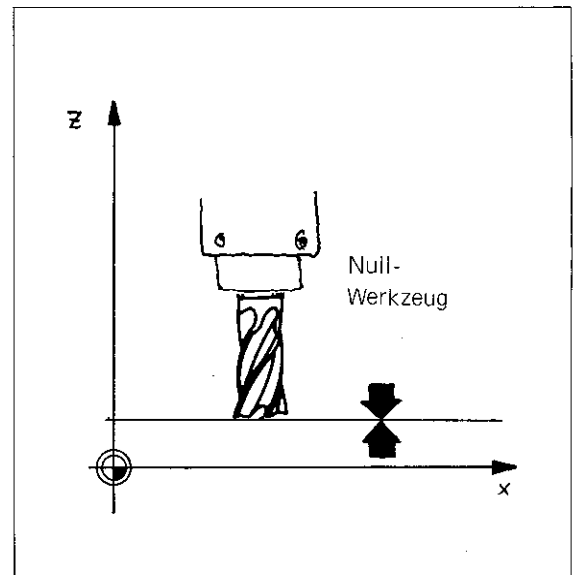


Vorzeichen

Ist ein Werkzeug kürzer als das Null-Werkzeug, so wird die Differenz als negative Werkzeug-Längenkorrektur eingegeben.

Ist ein Werkzeug länger als das Null-Werkzeug, so wird die Differenz als positive Werkzeug-Längenkorrektur programmiert

Wird ein **Voreinstellgerät** benutzt, sind alle Werkzeug-Längen bereits bekannt. Die Korrekturwerte werden nach Liste vorzeichenrichtig eingegeben.

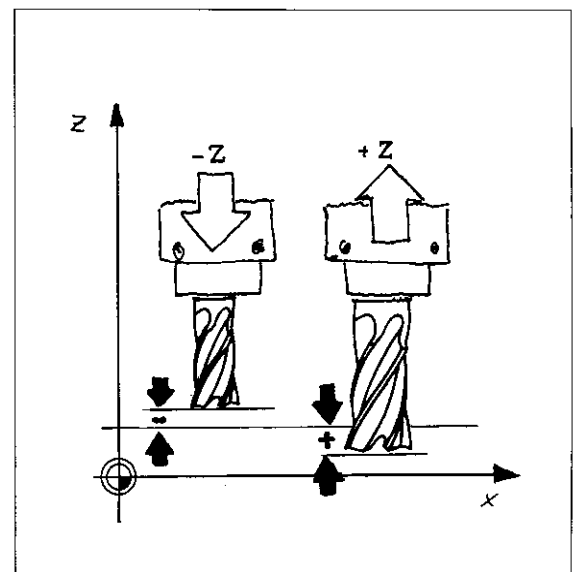


Programmieren der Werkzeug-Korrektur

Werkzeug-Radius


Der Werkzeug-Radius wird grundsätzlich positiv eingegeben (Ausnahme: Rad uskorrektur bei achsparalleler Bearbeitung).

Bei Bohrwerkzeugen ist für den Werkzeug-Radius der Wert 0 einzugeben.

Möglicher Eingabebereich: $\pm 30\,000,000$ mm.

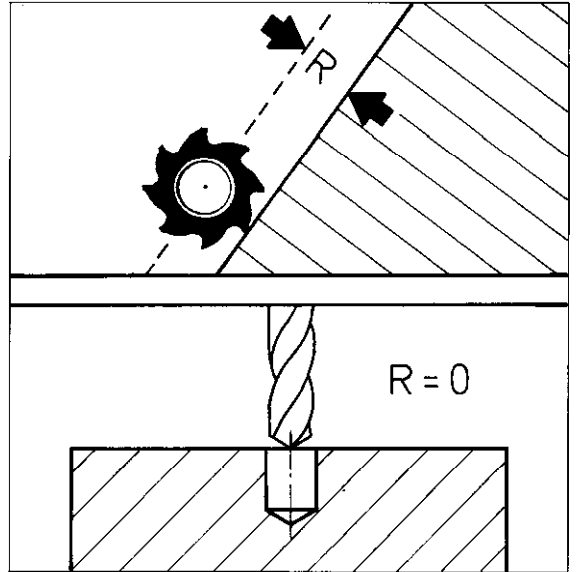

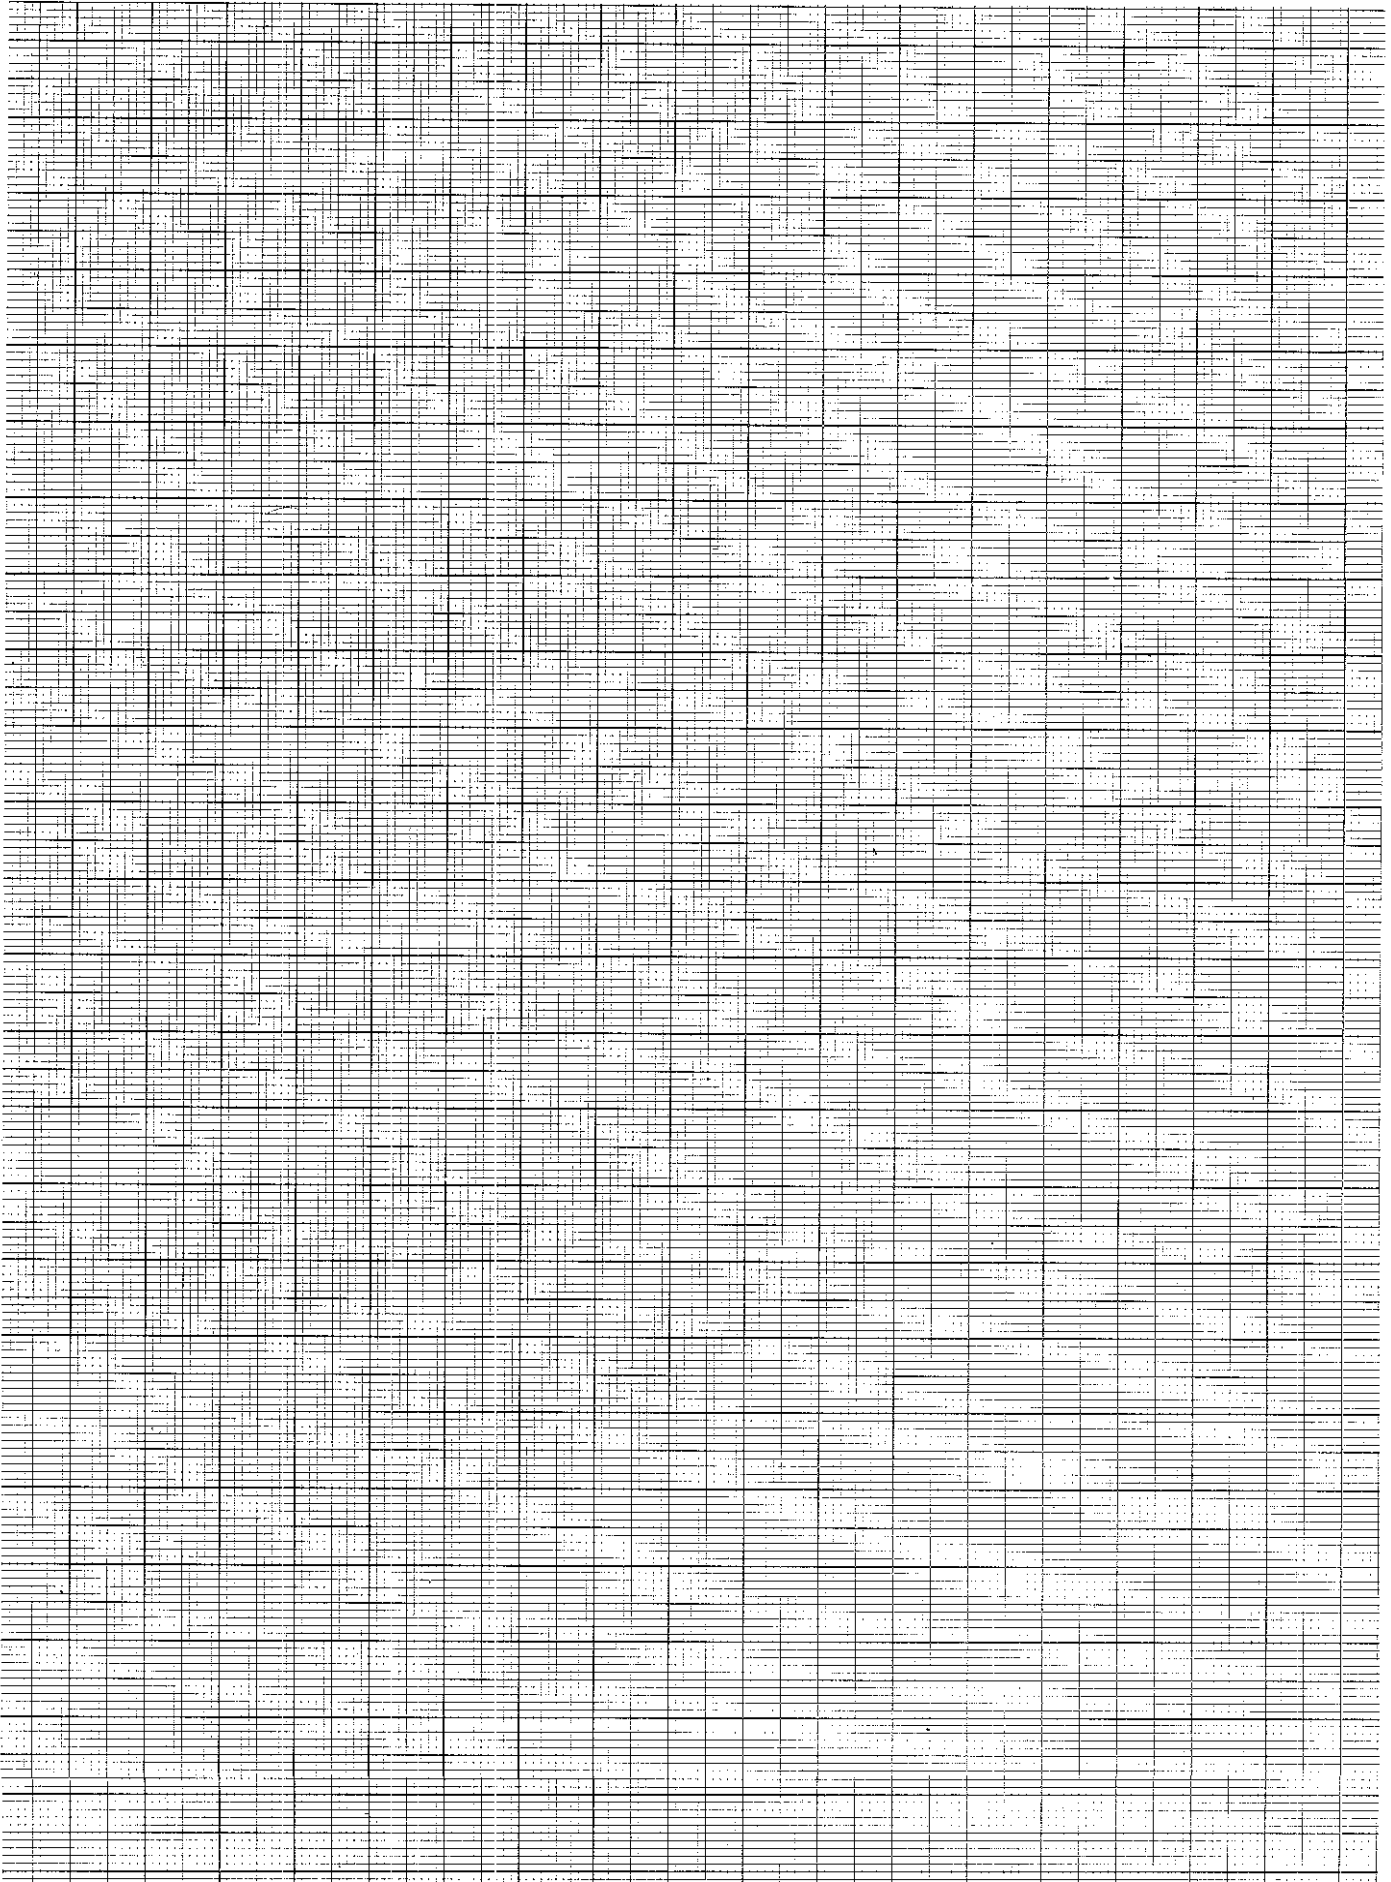

Anmerkungen





Programmieren der Werkzeug-Korrektur

Werkzeug-Definition



Eingabe
einer
Werkzeug-
Korrektur



Betriebsart 
Dialog-Eröffnung 

WERKZEUG-NUMMER ?		Werkzeug-Nummer eingeben.
		Eingabe übernehmen.



Unter TOOL DEF darf die Werkzeug-Nummer 0 nicht programmiert werden. Diese Nummer ist bereits intern belegt (s. "TOOL CALL 0"). Werkzeug-Länge und Werkzeug-Radius können auch im Playback-Verfahren eingegeben werden (s. "Werkzeug-Korrektur bei Playback").

WERKZEUG-LAENGE L ?		Differenz zum Null-Werkzeug eingeben.
		Eingabe übernehmen.

WERKZEUG-RADIUS R ?		Werkzeug-Radius eingeben.
		Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

```
15 TOOL DEF 28 L + 15,780
                R + 20,000
```

Das Werkzeug Nr. 28 hat die Korrekturwerte 15,780 mm und 20 mm für den Radius.

Programmieren der Werkzeug-Korrektur


Werkzeug-Aufruf

Werkzeug-Aufruf TOOL CALL

TOOL CALL ruft ein neues Werkzeug und die dazugehörigen Korrekturwerte für Länge und Radius auf.

Neben der **Werkzeug-Nummer** muß die Steuerung informiert werden in welcher Achse die Spindel arbeitet, um die Längenkorrektur in der richtigen Achse bzw. die Radiuskorrektur in der richtigen Ebene ausführen zu können.

Direkt im Anschluß an die Spindelachse wird die **Spindel-Drehzahl** eingegeben. Liegt eine Drehzahl außerhalb des für die Maschine erlaubten Bereichs, so erscheint beim Programmlauf die Fehlermeldung = FALSCHER DREHZAHL =.

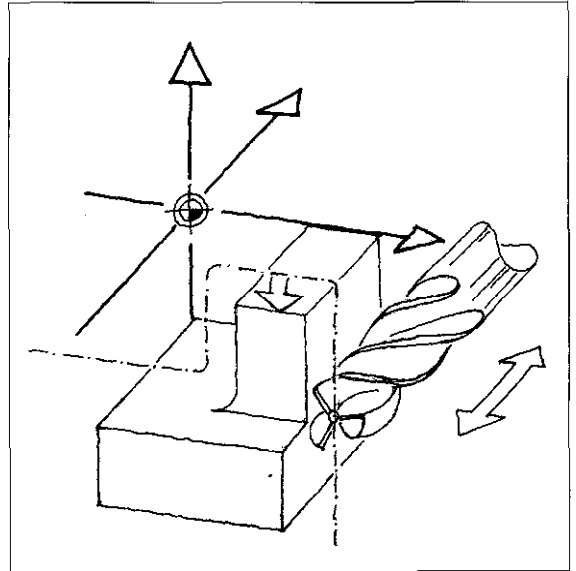


Werkzeug-Wechsel

Der **Werkzeug-Wechsel** erfolgt in einer definierten **Wechsel-Position**. Die Steuerung muß also das Werkzeug auf die **unkorrigierten Sollwerte** für die Werkzeugwechsel-Positionen fahren. Dazu müssen die Korrekturdaten des gerade in Arbeit befindlichen Werkzeugs abgewählt werden.

Dies geschieht mit dem Werkzeug-Aufruf **TOOL CALL 0:**

Das Werkzeug fährt auf die gewünschte, unkorrigierte Soll-Position, die im nächsten Satz programmiert ist.

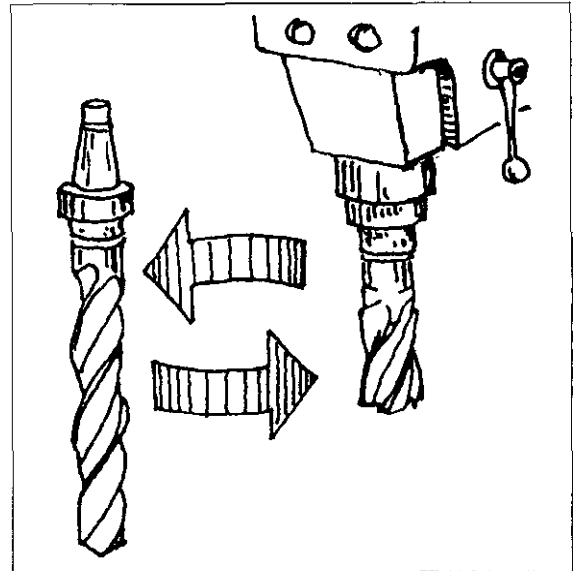


Programm-Struktur

Beim **Werkzeug-Wechsel von Hand** muß das Programm angehalten werden. Deshalb ist vor TOOL CALL ein Programmlauf-STOP einzugeben. Das Programm wird dann solange angehalten, bis die externe Start-Taste gedrückt wird.

Nur wenn ein Werkzeug-Aufruf lediglich zum Ändern einer Drehzahl programmiert wird, kann der Programmlauf-STOP entfallen.


Beim **automatischen Werkzeug-Wechsel** entfällt ein Programm-STOP. Das Programm läuft erst dann weiter, wenn der Werkzeug-Wechsel ausgeführt ist.

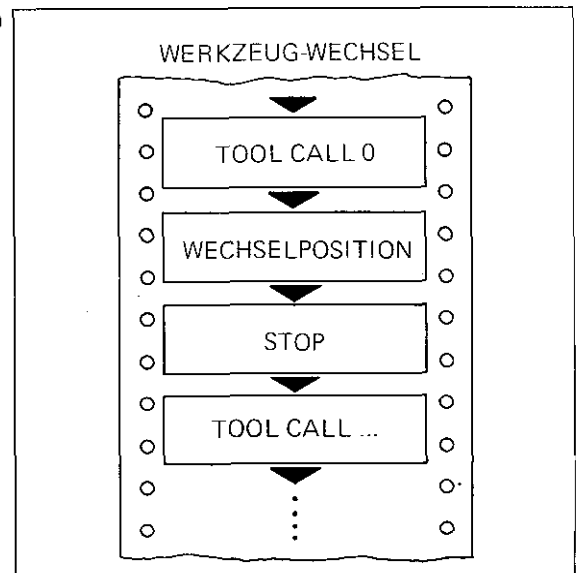


Programmieren der Werkzeug-Korrektur

Werkzeug-Aufruf/Programmlauf-Halt


Eingabe eines
Werkzeug-
Aufrufs

Betriebsart 

Dialog-Eröffnung 

WERKZEUG-NUMMER ? ▶ Werkzeug-Nummer eingeben.

▼

 Eingabe übernehmen.


▼

SPINDELACHSE PARALLEL X/Y/Z ? ▶ Spindelachse eingeben, z. B. Z.

▼

SPINDELDREHZAHL S IN U/MIN ? ▶ Spindeldrehzahl eingeben
(siehe Tabelle nächste Seite).

▼

 Eingabe übernehmen.


Anzeige-Beispiel


TOOL CALL 5 Z

S 125,000

Das Werkzeug Nr. 5 wird aufgerufen. Die Spindelachse arbeitet in Richtung der Z-Achse, die Drehzahl beträgt 125 U/min.

Eingabe eines
Programmlauf-
Halts


Betriebsart 


Dialog-Eröffnung 

ZUSATZ-FUNKTION M ?

Zusatz-Funktion erwünscht: ▶ Zusatz-Funktion eingeben.

▼

 Eingabe übernehmen.

Keine Zusatz-Funktion erwünscht: ▶  Keine Eingabe.

Anzeige-Beispiel

18 STOP

M

Der Programmlauf wird im Satz 18 angehalten.

Keine Zusatz-Funktion.

Werkzeug-Aufruf Spindeldrehzahlen

**Programmierbare Spindeldrehzahlen
(bei codierter Ausgabe)**

S in U/min	S in U/min	S in U/min	S in U/min	S in U/min
0	1	10	100	1000
0,112	1,12	11,2	112	1120
0,125	1,25	12,5	125	1250
0,14	1,4	14	140	1400
0,16	1,6	16	160	1600
0,18	1,8	18	180	1800
0,2	2	20	200	2000
0,224	2,24	22,4	224	2240
0,25	2,5	25	250	2500
0,28	2,8	28	280	2800
0,315	3,15	31,5	315	3150
0,355	3,55	35,5	355	3550
0,4	4	40	400	4000
0,45	4,5	45	450	4500
0,5	5	50	500	5000
0,56	5,6	56	560	5600
0,63	6,3	63	630	6300
0,71	7,1	71	710	7100
0,8	8	80	800	8000
0,9	9	90	900	9000

Die Drehzahlen müssen bei codierter Ausgabe der Spindel-Drehzahlen im Bereich der Normwerte liegen. Die Steuerung rundet gegebenenfalls auf den nächsten Normwert auf.

**Programmierbare Spindeldrehzahlen
(bei analoger Ausgabe)**

Die programmierten Drehzahlen müssen nicht den Werten in der Tabelle entsprechen. Es können beliebige Drehzahlen eingegeben werden, vorausgesetzt die maximale Drehzahl wird nicht überschritten und die minimale Drehzahl nicht unterschritten. Das Potentiometer "Spindel Override" überlagert der programmierten Drehzahl den eingestellten % Fehler.




Ob Ihre Maschine mit codierter oder analoger Ausgabe der Spindeldrehzahl arbeitet, erfahren Sie von Ihrem Werkzeugmaschinen-Hersteller.

Programmieren der Werkstück-Kontur

Die Werkstück-Kontur


Die bei der TNC 155 programmierbaren Werkstück-Konturen setzen sich aus den Kontur-Elementen **Gerade** und **Kreis** zusammen.

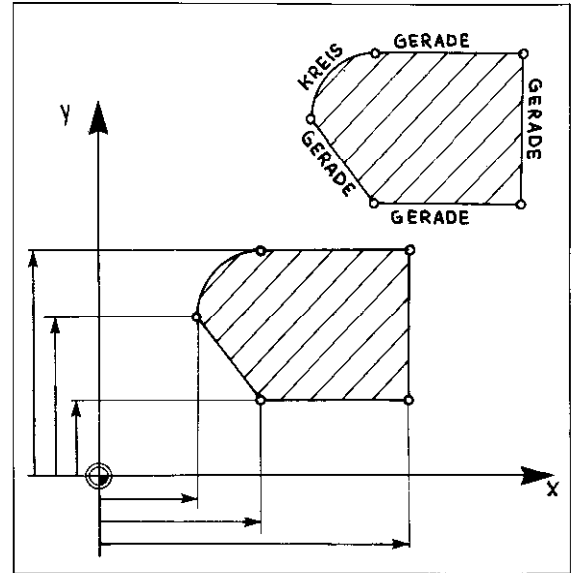

Erzeugung der Werkstück-Kontur

Für die Erzeugung einer Kontur müssen der Steuerung Art und Lage der einzelnen Kontur-Elemente mitgeteilt werden. Da in jedem Programm-Satz der nächste Schritt festgelegt wird, genügt es

- die **Koordinaten** des jeweiligen Zielpunkts einzugeben und
- **wie**, d.h. auf welcher Bahn (Gerade oder Kreis bzw. ggf. Spirale) der Zielpunkt erreicht werden soll.

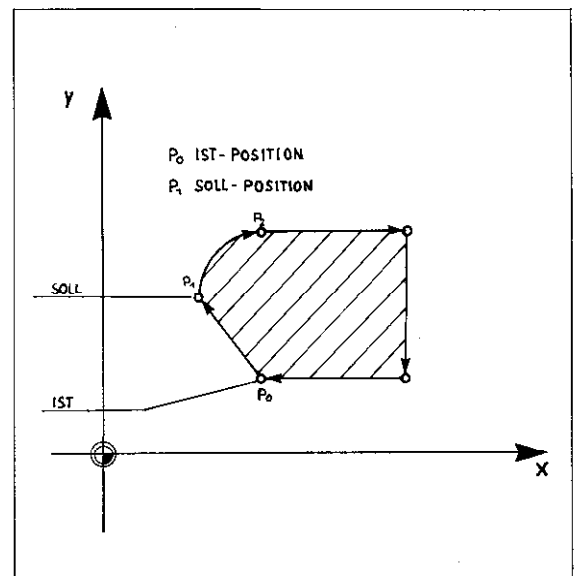


Programmieren von Koordinaten

Koordinaten eines Punktes können erst dann eingegeben werden, wenn die **Bahn**, auf der dieser Punkt erreicht werden soll, festgelegt ist.

Die Bahn wird mit einer der **Bahnfunktions-Tasten** (siehe nächste Seite) programmiert. Diese Tasten eröffnen gleichzeitig den Eingabe-Dialog.

Inkremental-/ Absolutmaß


Sollen die Koordinaten des Punktes als **Inkrementalmaß** eingegeben werden, so muß die **I** Taste gedrückt werden. Die rote Meldelampe zeigt an, daß die Eingabe als Inkrementalmaß übernommen wird. Die **I** Taste ist eine Wechselschalt-Taste. Durch nochmaliges Drücken der **I** Taste wird wieder auf **Absolutmaßeingabe** umgeschaltet und die rote Meldelampe erlischt.

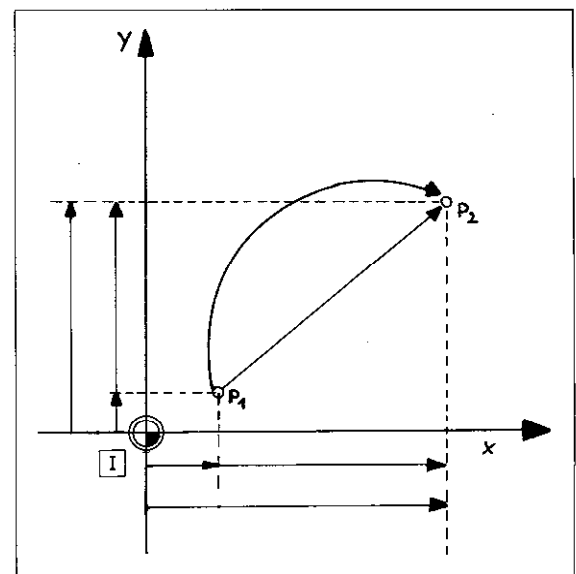


Programmieren der Werkstück-Kontur

Bahnfunktions-Tasten/Rechtwinklige Koordinaten

Bahnfunktions-Tasten

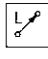 **Geraden- oder Linear-Interpolation L ("Line"):**

Das Werkzeug bewegt sich auf einer Geraden. Zu programmieren ist der Endpunkt der Geraden.

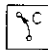 **Kreis- oder Circular-Interpolation C ("Circle"):**

Das Werkzeug bewegt sich auf einer Kreisbahn. Zu programmieren ist der Endpunkt des Kreisbogens.

 **Kreismittepunkt CC ("Circle Centre") (zugleich Pol für Polarkoordinaten):**


Programmierung des Kreismittepunkts für Kreis-Interpolation bzw. des Pols für Polarkoordinaten-Eingabe.

 **Ecken-Runden RND:**

Das Werkzeug fügt einen Kreisbogen mit tangentialen Übergängen in die anschließende Kontur ein. Zu programmieren ist nur der Radius des Kreisbogens.


 **Anschluß-Kreis CT:**

Das Werkzeug fügt einen Kreisbogen mit tangentialem Übergang an das vorhergehende Konturelement an. Zu programmieren ist nur der Endpunkt des Kreisbogens.

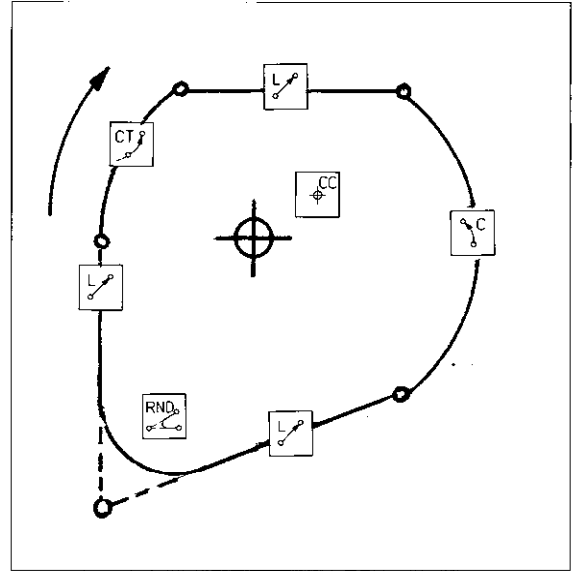

Rechtwinklige Koordinaten

Es können maximal drei Achsen mit den dazugehörigen Zahlenwerten programmiert werden. Wird die IV. Achse als Rundtisch-Achse (A-, B- oder C-Achse) verwendet, muß die Eingabe in ° erfolgen.

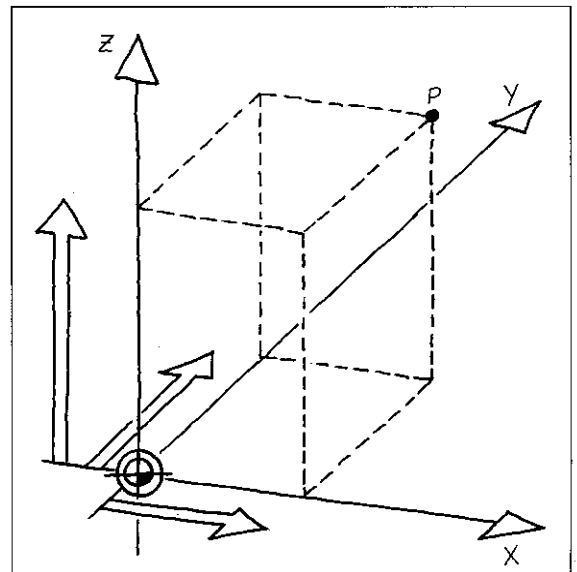










Programmieren der Werkstück-Kontur

Rechtwinklige Koordinaten

Eingabe von
rechtwinkligen
Koordinaten

Dialog-Frage:

KOORDINATEN ?	 	Achse wählen, z. B. X.
		
		Inkremental – Absolut?
		
		Zahlenwert eingeben.
		nächste Koordinate, z. B. Y eingeben und ggf. dritte Koordinate eingeben (maximal 3 Achsen)
Ist die Eingabe aller Koordinaten erfolgt:	 	Eingabe übernehmen.


Programmieren der Werkstück-Kontur Polarkoordinaten

Pol CC


Vor der Eingabe von Polarkoordinaten muß der Pol festgelegt sein.

Drei Arten der Programmierung sind möglich:


- Der Pol wird durch rechtwinklige Koordinaten neu definiert.

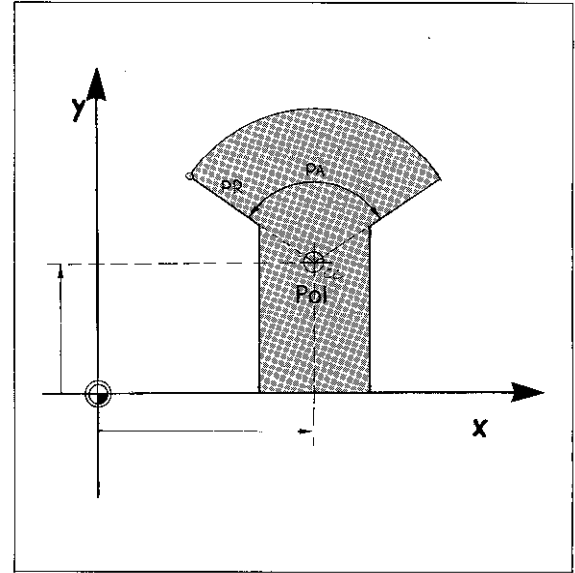

- Die letzte Soll-Position wird als Pol übernommen. Programmiert wird ein leerer CC-Satz. Die zuletzt programmierten Koordinaten des Programms werden dann zur Pol-Definition herangezogen.

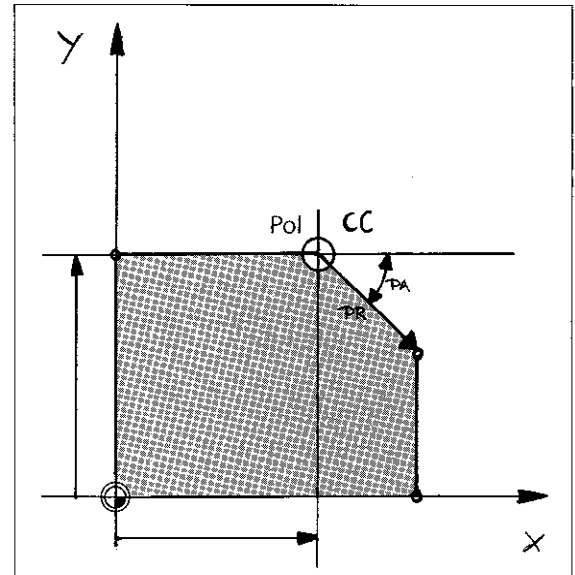

- Der Pol hat die im letzten CC-Satz programmierten Koordinaten. Es braucht kein CC-Satz programmiert zu werden.

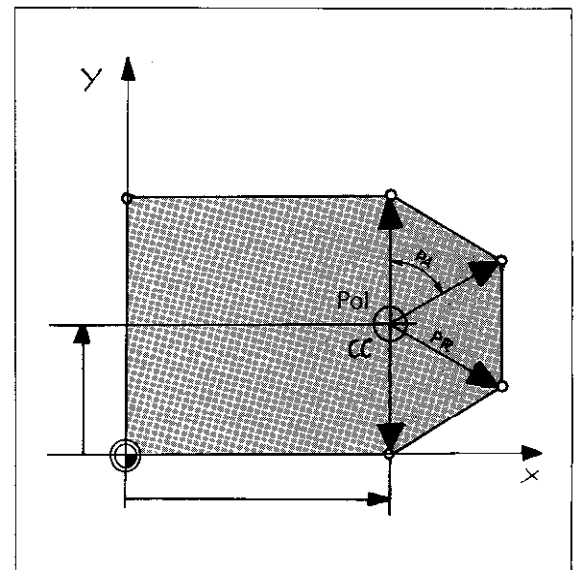

Der Pol kann nur in rechtwinkligen Koordinaten programmiert werden.



Programmieren der Werkstück-Kontur Polarkoordinaten/Pol

Eingabe des
Pols

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



KOORDINATEN ?

▶ **X** Erste Achse wählen, z. B. X.

▼ **I** Inkremental – Absolut ?

▼ Zahlenwert eingeben.

▼ **Y** Zweite Achse wählen, z. B. Y.

▼ **I** Inkremental – Absolut ?

▼ Zahlenwert eingeben.

▼ **ENT** Eingabe übernehmen.

Ändert sich zur letzten Soll-Position nur eine Koordinate, braucht die andere Koordinate nicht eingegeben zu werden.



Wenn der letzte Positions-Sollwert als Pol übernommen werden soll, Tasten oder drücken.

Anzeige-Beispiel 1

```
27 CC X + 10,000 IY + 45,000
```

Der Pol hat die absolute X-Koordinate 10 und die inkrementale Y-Koordinate 45.

Anzeige-Beispiel 2

```
92 L X + 20,500 Y + 33,000
      R F M
93 CC
```

Der Pol im Satz 93 hat die Koordinaten X 20,500 und Y 33,000.


Programmieren der Werkstück-Kontur

Polarkoordinaten

Polar-Koordinaten

Punkte können wahlweise auch durch Polarkoordinaten (Polarkoordinaten-Radius PR, Polarkoordinaten-Winkel PA) festgelegt werden.


Polarkoordinaten beziehen sich immer auf einen bestimmten **Pol CC**.

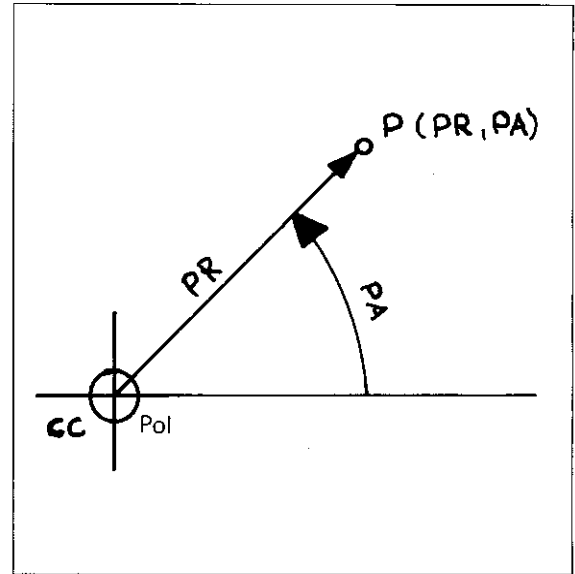

Eingabe Inkremental

Bei inkrementaler Eingabe wächst der Polarkoordinaten-Radius um den programmierten Wert. Ein inkrementaler Polarkoordinaten-Winkel PA bezieht sich auf den Schenkel des zuletzt eingegebenen Winkels.

Beispiel: Der Punkt P1 hat die Polarkoordinaten PR1 (absolut) und PA1 (absolut). Der Punkt P2 hat die Polarkoordinaten PR2 (inkremental) und PA2 (inkremental). Für PR2 wird nur die **Radiusänderung**, für PA2 nur die **Winkeländerung** als Wert eingegeben. Der Punkt P2 hat die Absolut-Werte $PR = (PR1 + PR2)$ und $PA = (PA1 + PA2)$.

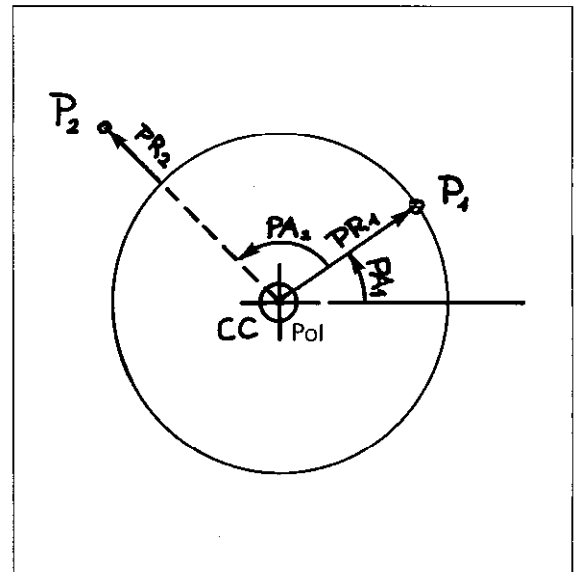



Programmieren der Werkstück-Kontur

Polarkoordinaten

Eingabe von
Polar-
Koordinaten

Dialog-Frage:

POLARKOORDINATEN-RADIUS PR ?		<input type="checkbox"/> I	Inkremental -- Absolut ?
		<input type="checkbox"/>	Polarkoordinaten-Radius PR zum Ziel- punkt eingeben.
		<input type="button" value="ENT"/>	Eingabe übernehmen.


POLARKOORDINATEN-WINKEL PA ?		<input type="checkbox"/> I	Inkremental -- Absolut ?
		<input type="checkbox"/>	Winkel PA zur Bezugsachse eingeben.
		<input type="button" value="ENT"/>	Eingabe übernehmen.

Programmieren der Werkstück-Kontur

Radiuskorrektur-Bahnkorrektur

Werkzeug-Radiuskorrektur

Zur automatischen Kompensation von Werkzeuglänge und -radius – wie in den TOOL DEF-Sätzen eingegeben – benötigt die Steuerung die Angabe, ob sich das Werkzeug in Vorschubrichtung links, rechts oder auf der programmierten Kontur befinden soll.

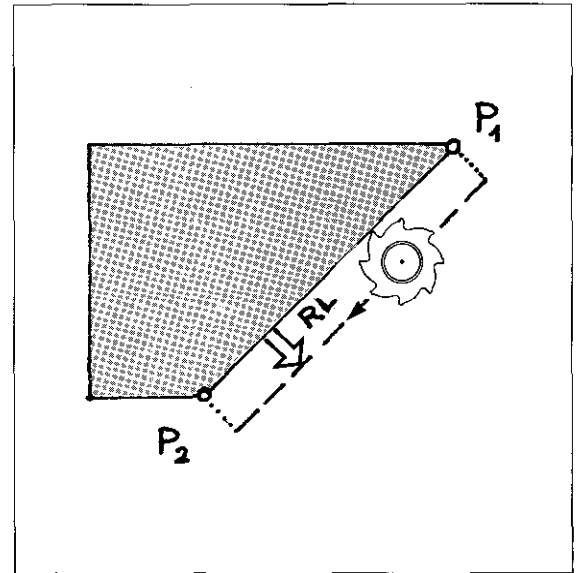


Bahnkorrektur

Fährt das Werkzeug mit Bahnkorrektur, d.h. bewegt sich der Mittelpunkt des Werkzeugs unter Berücksichtigung des programmierten Werkzeug-Radius, so folgt es einer Bahn, die im Abstand des Werkzeugradius parallel zur Kontur verläuft (äquidistant).

Programmieren der Radiuskorrektur

Die Radiuskorrektur wird über die Wechselschalt-Tasten R^L und R^R eingegeben. Die rote Meldelampe über jeder Taste zeigt an, wie der Werkzeugradius von der Steuerung verrechnet wird.

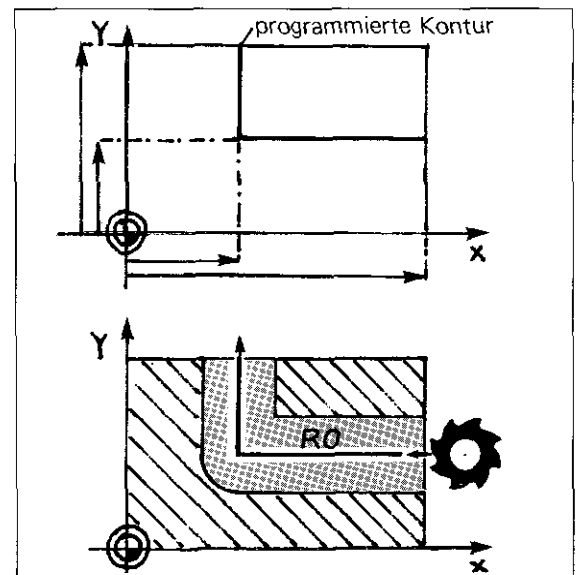


RO

Soll das Werkzeug auf der programmierten Kontur fahren, darf in dem Positioniersatz keine Radiuskorrektur wirksam sein.

RR

Soll das Werkzeug im Abstand des Radius **rechts** von der programmierten **Kontur** fahren, ist die Taste R^R zu drücken. Die rote Meldelampe zeigt an, daß die Funktion R^R wirksam ist.

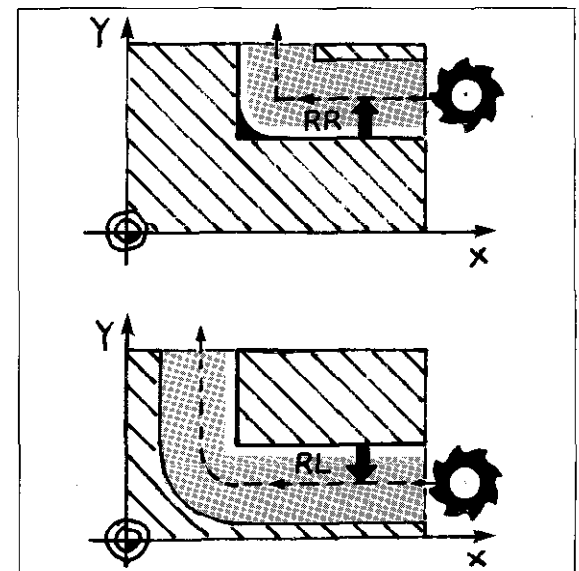


RL

Soll das Werkzeug im Abstand des Radius **links** von der programmierten **Kontur** fahren, so muß die Taste R^L gedrückt werden. Die rote Meldelampe zeigt an, daß die Funktion R^L wirksam ist.

Programmieren der Werkstück-Kontur Radiuskorrektur

Eingabe RL
oder RR

Dialog-Frage:

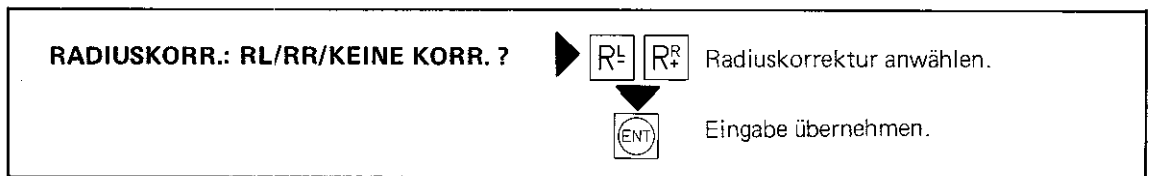


Eingabe R0



Keine rote Meldelampe über  und  darf leuchten.

 
Dialog-Frage:



Programmieren der Werkstück-Kontur Bahnkorrektur

Bahnkorrektur bei Innenecken

Nach Aufruf der Radiuskorrektur ermittelt die Steuerung bei **Innenecken** automatisch den **Schnittpunkt S** der kontur-parallelen (äquidistanten) Fräserbahn. Dadurch wird eine Hinterschneidung der Kontur an der Innenecke verhindert; das Werkstück wird nicht beschädigt.

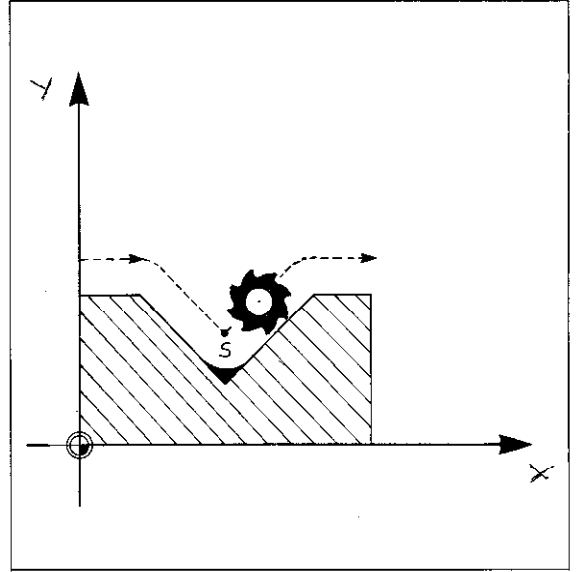


Bahnkorrektur bei Außenecken

Bei einer programmierten Radiuskorrektur fügt die Steuerung an Außenecken einen **Übergangskreis** ein, so daß sich das Werkzeug am Eckpunkt abwälzt.

Dadurch wird das Werkzeug in den meisten Fällen mit konstanter Bahngeschwindigkeit um die Außenecke geführt. Ist der programmierte Vorschub für den Übergangskreis zu hoch, wird die Bahngeschwindigkeit auf einen kleineren Wert reduziert, (was zu einer genaueren Kontur führt). Der Grenzwert ist in der Steuerung fest programmiert.


Diese automatische Reduzierung kann ggf. mit der Zusatzfunktion M90 (s. "Bahngeschwindigkeit") aufgehoben werden.

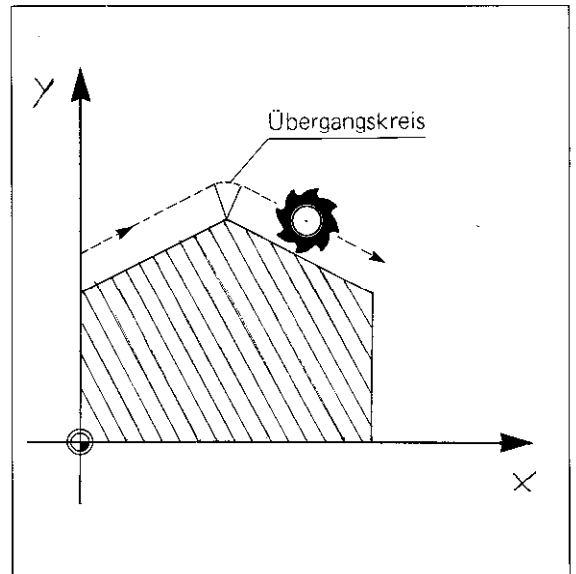

Bahn-schnittpunkt-Korrektur M97

Wenn der Werkzeugradius größer als die **Konturstufe** ist, kann der Übergangskreis an Außenecken zu einer Beschädigung der Kontur führen.

Über die Zusatzfunktion **M97** wird das Einfügen des Übergangskreises verhindert. Die Steuerung ermittelt dann einen weiteren **Bahnschnittpunkt S** und fährt das Werkzeug über diesen Punkt, die Kontur wird nicht beschädigt.

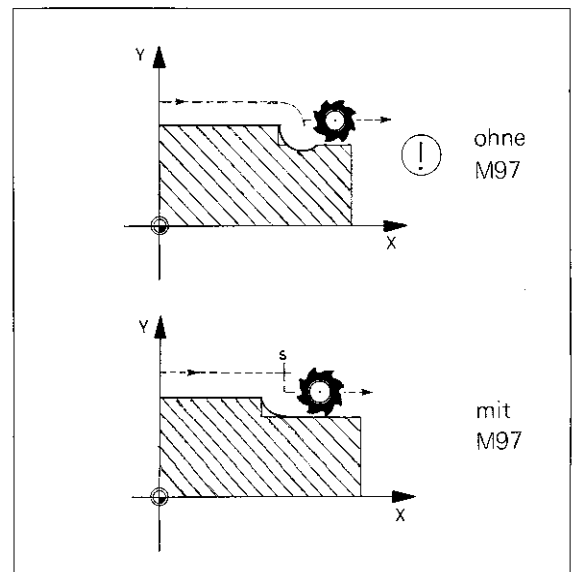


Die Bahnschnittpunkt-Korrektur M97 ist satzweise wirksam. Sie muß in dem Satz programmiert werden, in dem der Außeneckpunkt programmiert ist.



Programmieren der Werkstück-Kontur Bahnkorrektur


Sonderfall bei M97

In besonderen Fällen, z. B. Konturschnittpunkt
Kreis – Gerade, findet die Steuerung bei einer Bahn-
korrektur mit M97 keinen Bahn-Schnittpunkt. Bei
der Abarbeitung des Programms erscheint die Fehler-
meldung
= WERKZEUG-RADIUS ZU GROSS =

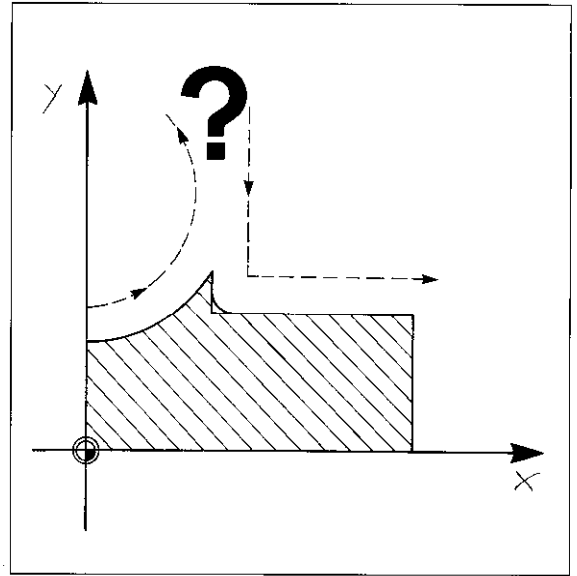

Abhilfe

Man fügt im Programm einen Hilfs-Positioniersatz ein,
der an dem Endpunkt des Kreisbogens ein Geraden-
stück mit der Länge Null anhängt. Die Steuerung
führt dann eine Geraden-Interpolation aus, die zur
Ermittlung des Schnittpunkts S führt.

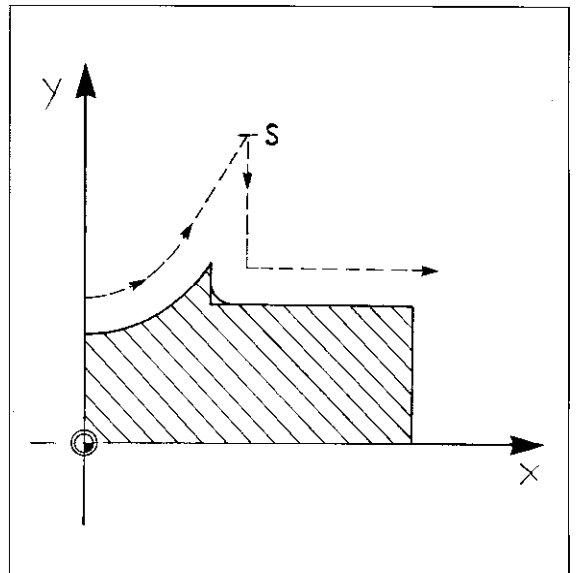

Beispiel

16 CC Kreis-Mittelpunkt

17 C Kreis-Endpunkt

18 L IX 0,000 IY 0,000
R F M97


19 L Gerade

Im Satz 18 ist ein Geradenstück der Länge Null
programmiert.

Konstante Bahn- geschwindigkeit bei Außenecken M90

Die Reduzierung des Vorschubs bei Außenecken
läßt sich über die Zusatzfunktion M90 aufheben,
was zu einer geringfügigen Konturverzerrung führen
kann.


Diese M-Funktion ist abhängig von den gespeicher-
ten Maschinen-Parametern (Betrieb mit Schlepp-
fehler). Ob die Steuerung auf diese Weise arbeitet,
teilt ggf. der Maschinen-Hersteller mit.

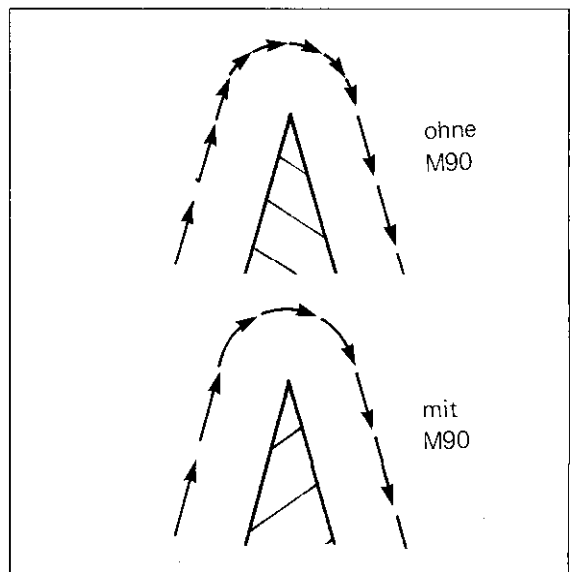


Programmieren der Werkstück-Kontur Bahnkorrektur

Beenden der Bahnkorrektur M98

Die Zusatz-Funktion M98 im Positioniersatz zum letzten Konturpunkt bewirkt, daß das betroffene Konturelement vollständig bearbeitet wird. Ist wie im nebenstehendem Beispiel eine weitere Kontur programmiert, so wird infolge M98 der erste Konturpunkt mit Radiuskorrektur angefahren, und auch diese Kontur vollständig bearbeitet (s. auch "Wegfahr-Anweisung").

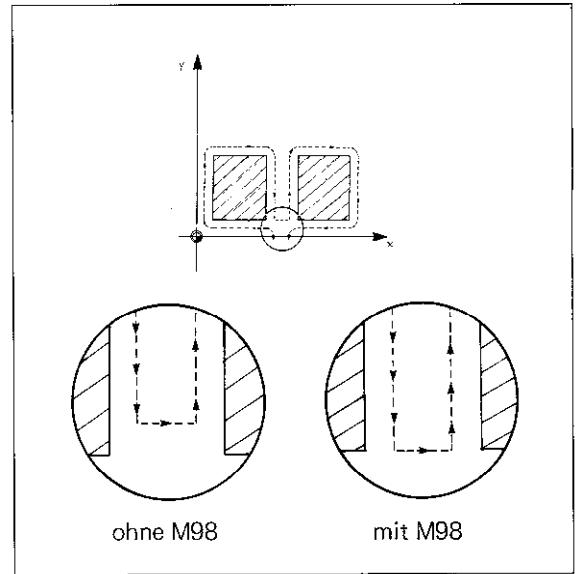

Anmerkungen

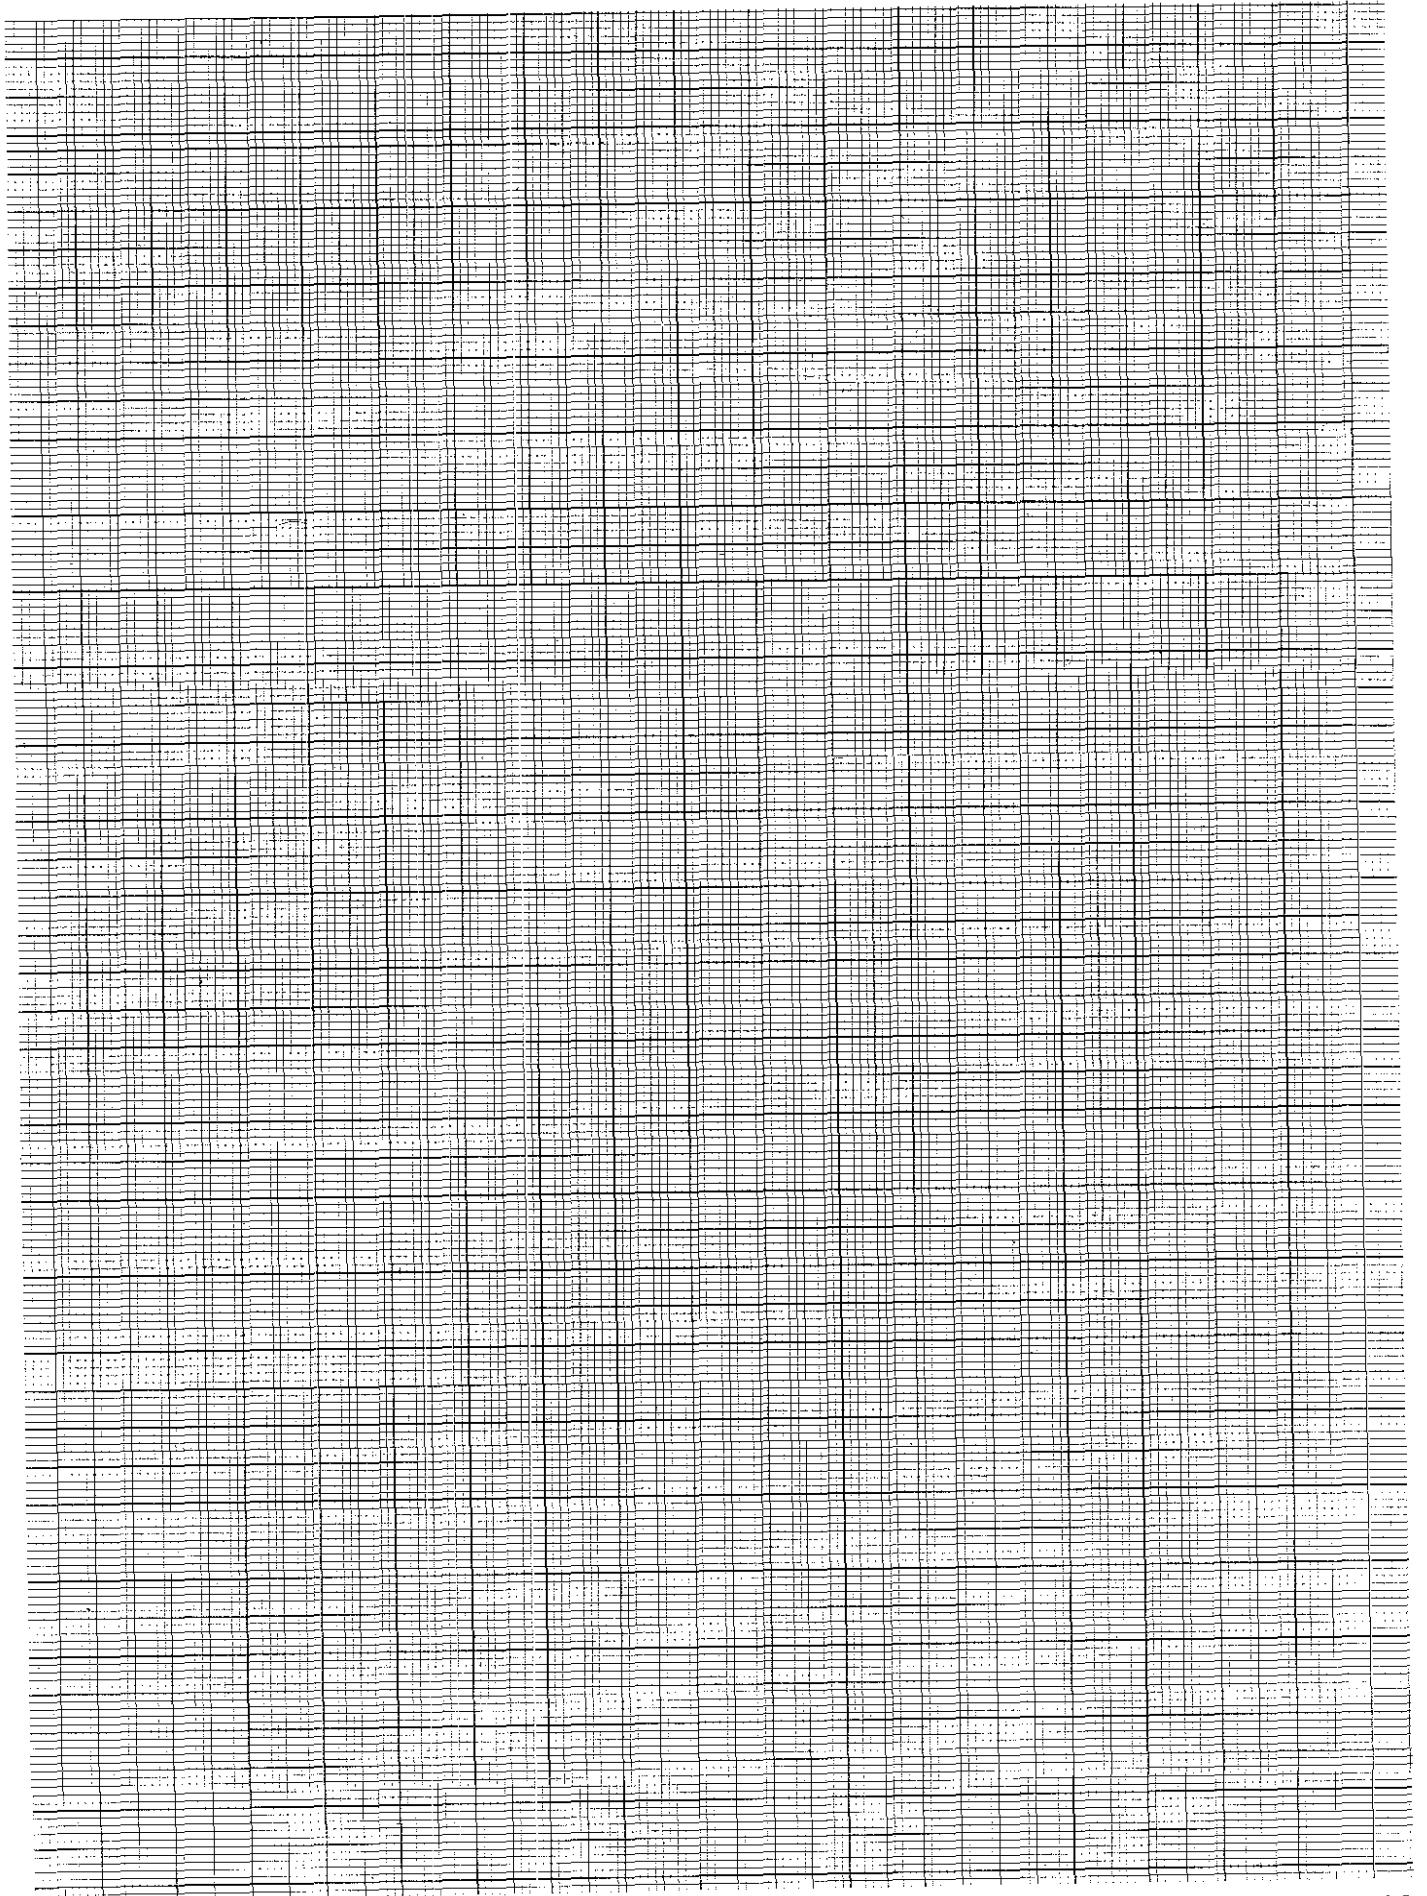

Programmieren der Werkstück-Kontur

Vorschub F/Zusatz-Funktion M

Vorschub


Der **Vorschub F**, also die Verfahrgeschwindigkeit des Werkzeugs auf der Werkzeugbahn, wird in mm/min bzw. in 0,1 inch/min programmiert; bei Rundtischen (A-, B- oder C-Achse) bezieht sich der Eingabewert auf $^{\circ}$ /min.

Mit dem **Vorschub-Override** auf der Frontplatte der Steuerung kann der Vorschub in einem Bereich von 0 bis 150 % variiert werden.

Die **maximalen Eingabewerte** (Eilgang) für den Vorschub sind

- 15 999 mm/min. bzw.
- 6 299/10 inch/min.

Die maximale Vorschubgeschwindigkeit der einzelnen Maschinenachsen wird vom Maschinenhersteller über die Maschinenparameter festgelegt.

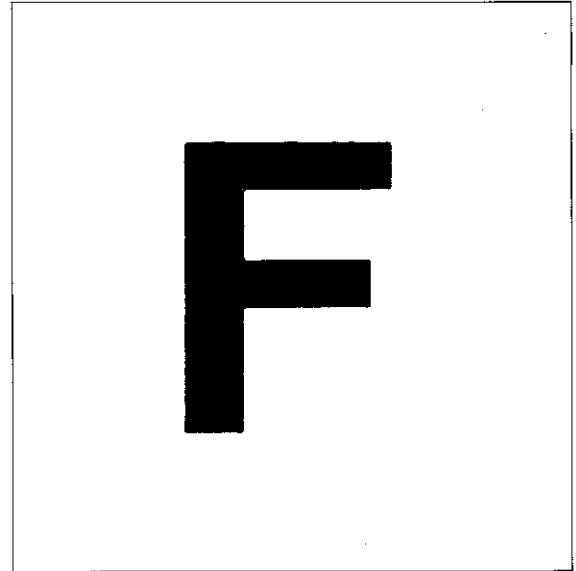


Zusatz-Funktion

Zur Ansteuerung von speziellen Maschinenfunktionen (z. B. Spindel "Ein") und zur Beeinflussung des Werkzeug-Fahrverhaltens können Zusatz-Funktionen programmiert werden. Die Zusatz-Funktionen bestehen aus der **Adresse M** und einer **Codezahl**.

Bei der Programmierung ist darauf zu achten, daß bestimmte M-Funktionen zu Beginn des Satzes (z. B. M03: Spindel "Ein"-Rechtslauf) wirken, andere hingegen erst am Satz-Ende wirksam werden (z. B. M05: Spindel "Halt").

Eine Auflistung aller M-Funktionen befindet sich auf den nächsten Seiten.

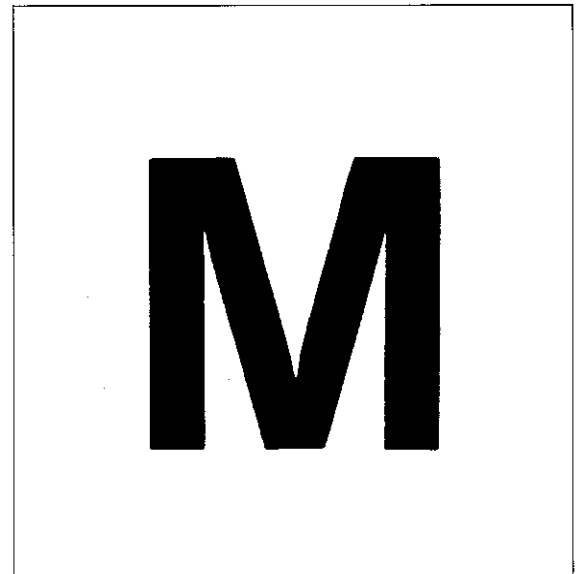




Programmieren der Werkstück-Kontur

Eingabe des Vorschubs/ Eingabe einer Zusatz-Funktion




Eingabe
des
Vorschubs

Dialog-Frage:

VORSCHUB ? F =	 <input type="text"/>	Zahlenwert eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

Eingabe
einer
Zusatz-Funktion

Dialog-Frage:

ZUSATZ-FUNKTION M ?	 <input type="text"/>	Code eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

Zusatz-Funktionen M

M-Funktionen mit Einfluß auf den Programm-Ablauf

M	Funktion	Wirksam am	
		Satz-Anfang	Satz-Ende
M00	Programmlauf-Halt Spindel-Halt Kühlmittel-Aus		•
M02	Programmlauf-Halt Spindel-Halt Kühlmittel-Aus Rücksprung zu Satz 1		•
M03	Spindel-Ein im Uhrzeigersinn	•	
M04	Spindel-Ein im Gegenuhrzeigersinn	•	
M05	Spindel-Halt		•
M06	Werkzeug-Wechsel ggf. Programmlauf-Halt (abhängig von den eingegebenen Maschinenparametern) Spindel-Halt Kühlmittel-Aus		•
M08	Kühlmittel-Ein	•	
M09	Kühlmittel-Aus		•
M13	Spindel-Ein im Uhrzeigersinn Kühlmittel-Ein	•	
M14	Spindel-Ein im Gegenuhrzeigersinn Kühlmittel-Ein	•	
M30	wie M02		•
M89	Zyklus-Aufruf (modal wirksam)	•	
M90	Konstante Bahngeschwindigkeit bei Ecken (s. "Bahngeschwindigkeit")	•	
M91	im Positioniersatz: Werkstück-Nullpunkt wird durch den Referenzpunkt ersetzt	•	
M92	im Positioniersatz: Gesetzter Werkstück-Nullpunkt wird durch eine vom Maschinen-Hersteller mit Maschinenparameter definierte Position ersetzt, z. B. Werkzeug-Wechsel-Position.	•	
M93	Die Belegung dieser M-Funktion behält sich die Firma HEIDENHAIN vor.	•	
M94	Reduktion der Positionsanzeige der Rundtisch-Achse auf einen Wert unter 360°	•	
M95	Ändern des Anfahrverhaltens (s. "Anfahranweisung M95")		•
M96	Ändern des Anfahrverhaltens (s. "Anfahranweisung M96")		•
M97	Bahnschnittpunkt-Korrektur bei Außenecken		•
M98	Bahnkorrektur-Ende		•
M99	Zyklus-Aufruf		•

Zusatz-Funktionen M

Freie Zusatz-Funktionen

Freie Zusatz-Funktionen werden vom Maschinenhersteller festgelegt und können der Maschinen-Betriebsanleitung entnommen werden.


M	Funktion	Wirksam am	
		Satz-Anfang	Satz-Ende
M01			•
M07		•	
M10			•
M11		•	
M12			•
M15		•	
M16		•	
M17		•	
M18		•	
M19		•	
M20		•	
M21		•	
M22		•	
M23		•	
M24		•	
M25		•	
M26		•	
M27		•	
M28		•	
M29		•	
M31		•	
M32			•
M33			•
M34			•
M35			•
M36		•	
M37		•	
M38		•	
M39		•	
M40		•	
M41		•	
M42		•	
M43		•	
M44		•	
M45		•	
M46		•	
M47		•	
M48		•	
M49		•	
M50		•	
M51		•	

M	Funktion	Wirksam am	
		Satz-Anfang	Satz-Ende
M52			•
M53			•
M54			•
M55		•	
M56		•	
M57		•	
M58		•	
M59		•	
M60			•
M61		•	
M62		•	
M63			•
M64			•
M65			•
M66			•
M67			•
M68			•
M69			•
M70			•
M71		•	
M72		•	
M73		•	
M74		•	
M75		•	
M76		•	
M77		•	
M78		•	
M79		•	
M80		•	
M81		•	
M82		•	
M83		•	
M84		•	
M85		•	
M86		•	
M87		•	
M88		•	

Programmieren der Werkstück-Kontur Geraden


Achsparalleles Verfahren

Bewegt sich das Werkzeug relativ zum Werkstück auf einer Geraden parallel einer **Maschinenachse**, so spricht man von einer **achsparallelen** Positionierung bzw. Bearbeitung.

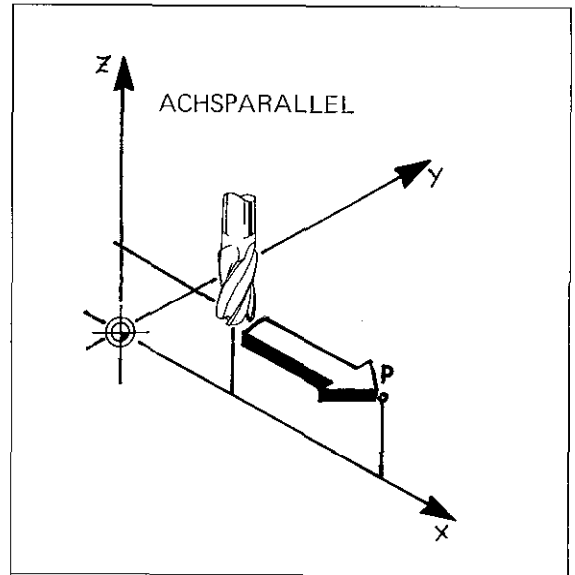


2D-Linear- Interpolation

Wird in einer **Haupt-Ebene** (XY, YZ, ZX) auf einer Geraden verfahren, so spricht man von einer **2D-Linear-Interpolation**.

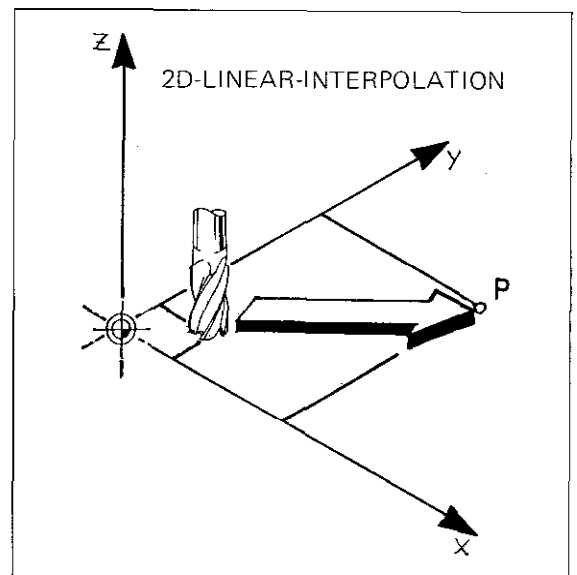

3D-Linear- Interpolation

Wird das Werkzeug relativ zum Werkstück mit simultaner (gleichzeitiger) Bewegung aller **drei Maschinen-Achsen** auf einer Geraden geführt, so spricht man von einer **3D-Linear-Interpolation**.

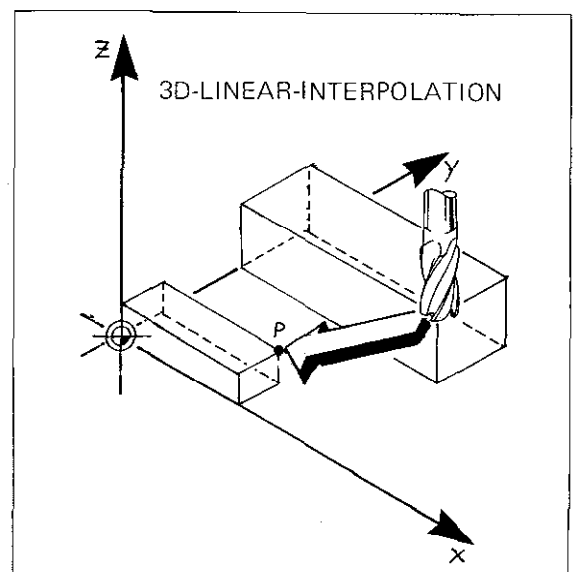


Programmieren der Werkstück-Kontur

Geraden


Gerade L

Das Werkzeug soll auf einer Geraden vom Startpunkt P1 zum Zielpunkt P2 verfahren. Programmiert wird der Zielpunkt P2 (Soll-Position) der Geraden.

Die Soll-Position P2 kann in rechtwinkligen oder in Polarkoordinaten angegeben werden.

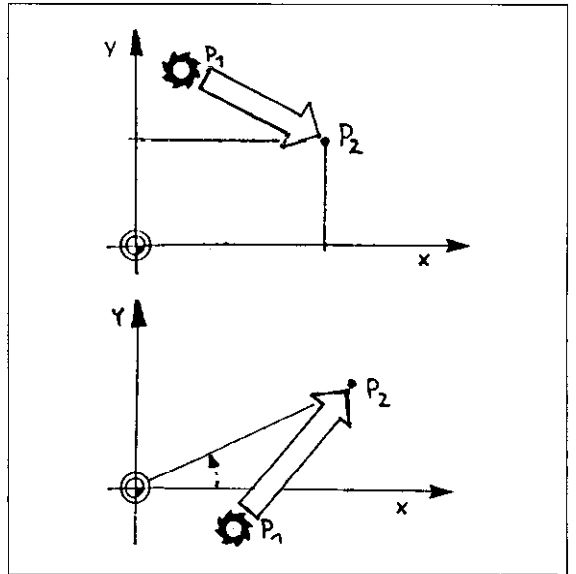

Anmerkungen

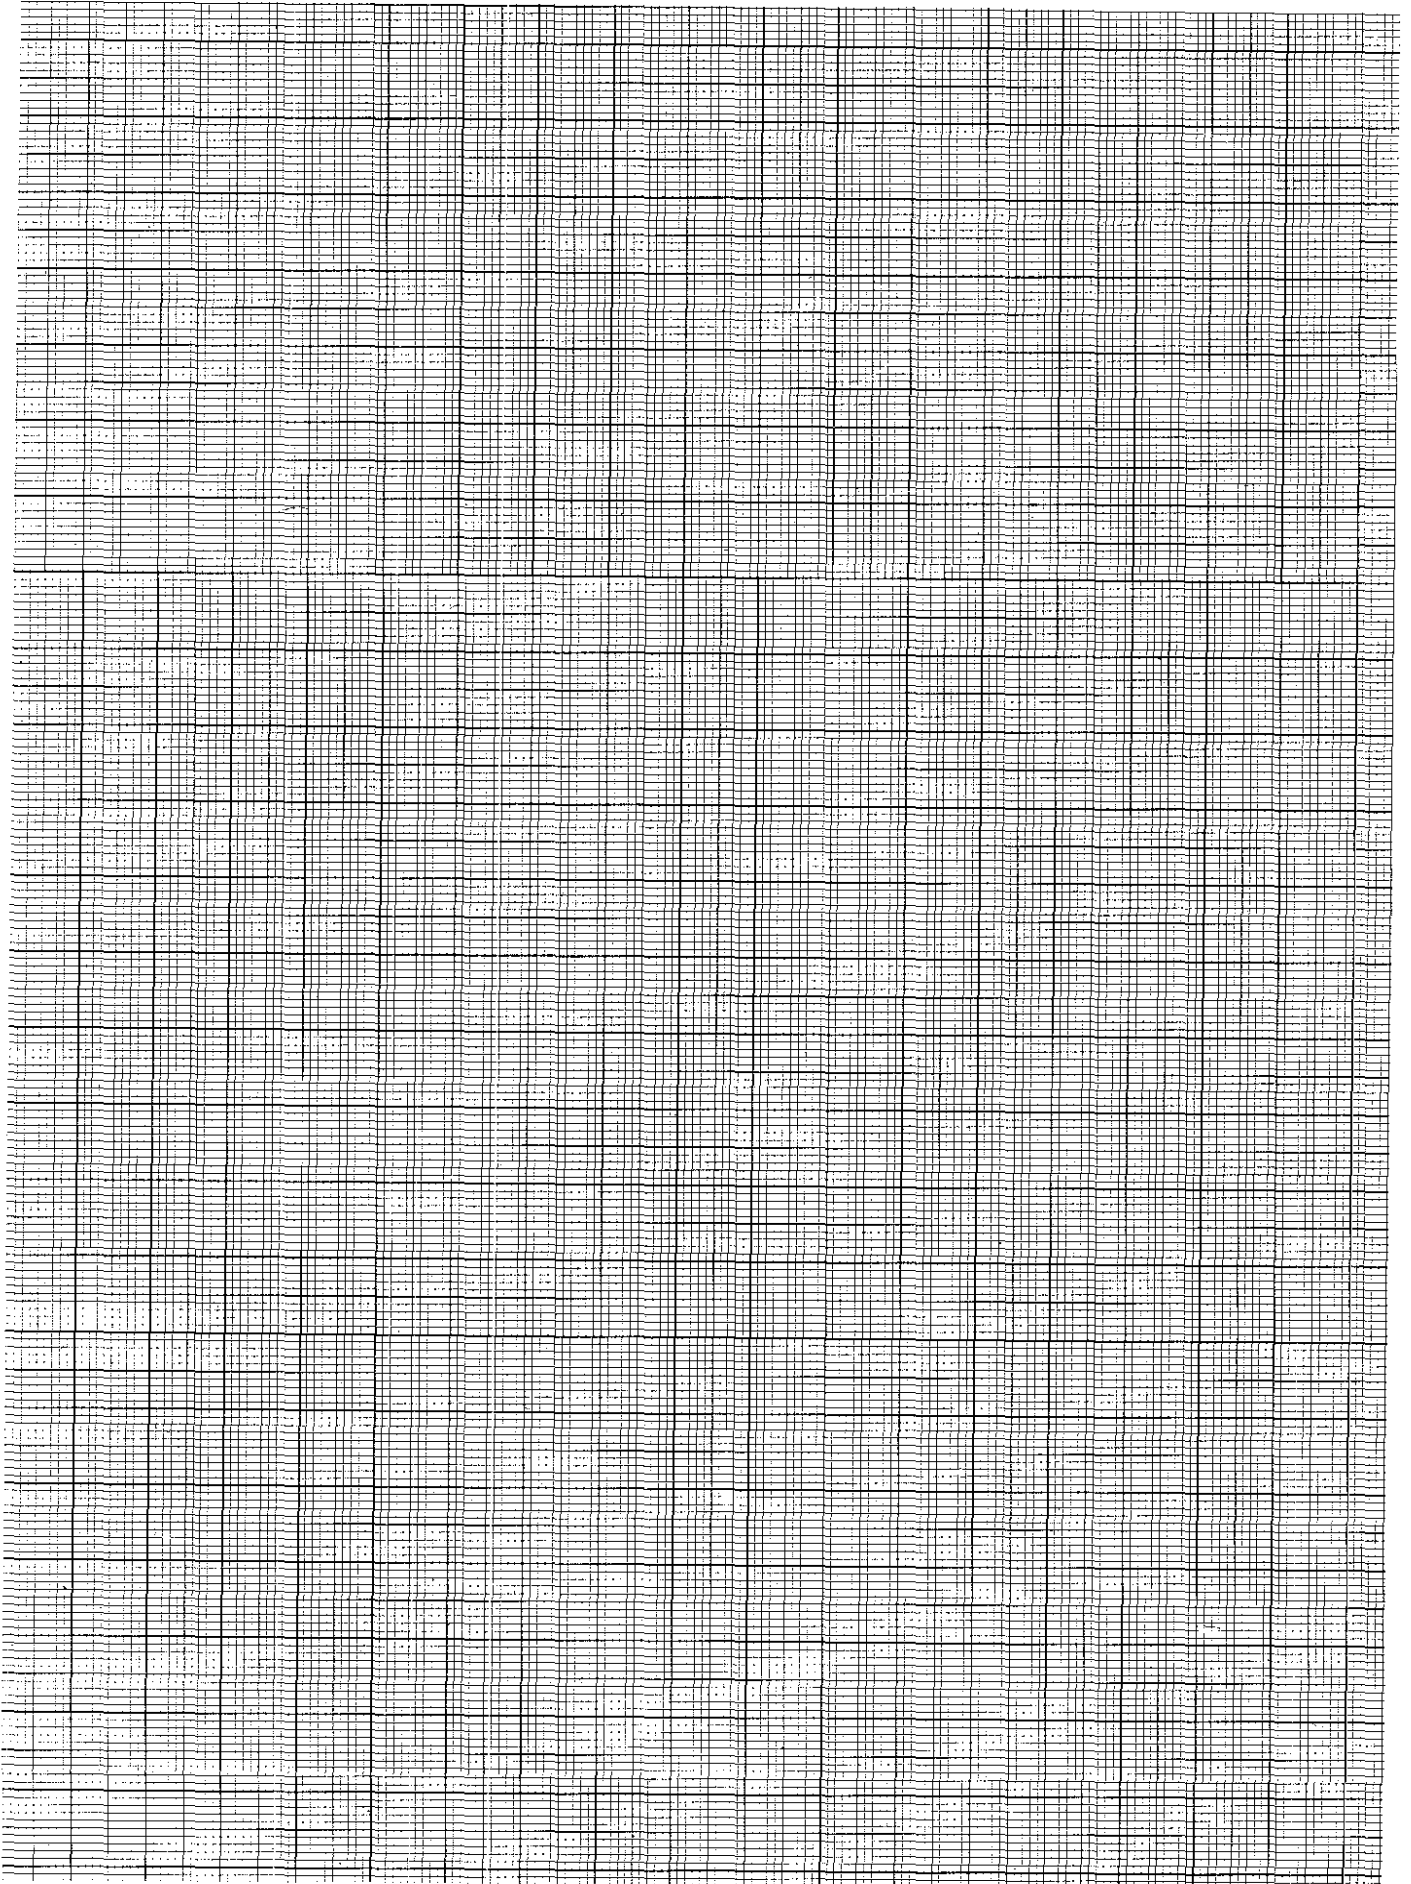

Programmieren der Werkstück-Kontur

Linear-Interpolation/rechtwinklige Koordinaten



Die rote Meldelampe unter der Taste P darf nicht leuchten. Meldelampe ggf. durch Drücken der Taste P ausschalten.

Eingabe in rechtwinkligen Koordinaten

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



KOORDINATEN ?

▶ Achse wählen, z. B. X.

▶ Inkremental – Absolut?

▶ Zahlenwert eingeben.

▶ nächste Koordinate, z. B. Y eingeben und ggf. dritte Koordinate eingeben (maximal 3 Achsen)

▶ Eingabe übernehmen.

Ist die Eingabe **aller Koordinaten** des Zielpunktes erfolgt:

RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR. ?

▶ Ggf. Radiuskorrektur eingeben.

▶ Eingabe übernehmen.

VORSCHUB ? F =

▶ Ggf. Vorschub eingeben.

▶ Eingabe übernehmen.

ZUSATZ-FUNKTION M ?

▶ Ggf. Zusatz-Funktion eingeben.

▶ Eingabe übernehmen.



Positioniersätze können ggf. nach Eingabe der Koordinaten und bei unveränderter Übernahme der restlichen Daten mit der Taste abgekürzt werden.

Anzeige-Beispiel


28 L X + 20,000 IY + 49,800

RL F100 M13

Das Werkzeug fährt auf die Position X 20,0 mm (absolut) und Y 49,8 mm (inkremental) im Abstand des Werkzeug-Radius links von der programmierten Kontur mit einem Vorschub von 100 mm/min.

Zu Beginn wird das Kühlmittel freigegeben und die Spindel läuft im Uhrzeigersinn.

Anmerkungen

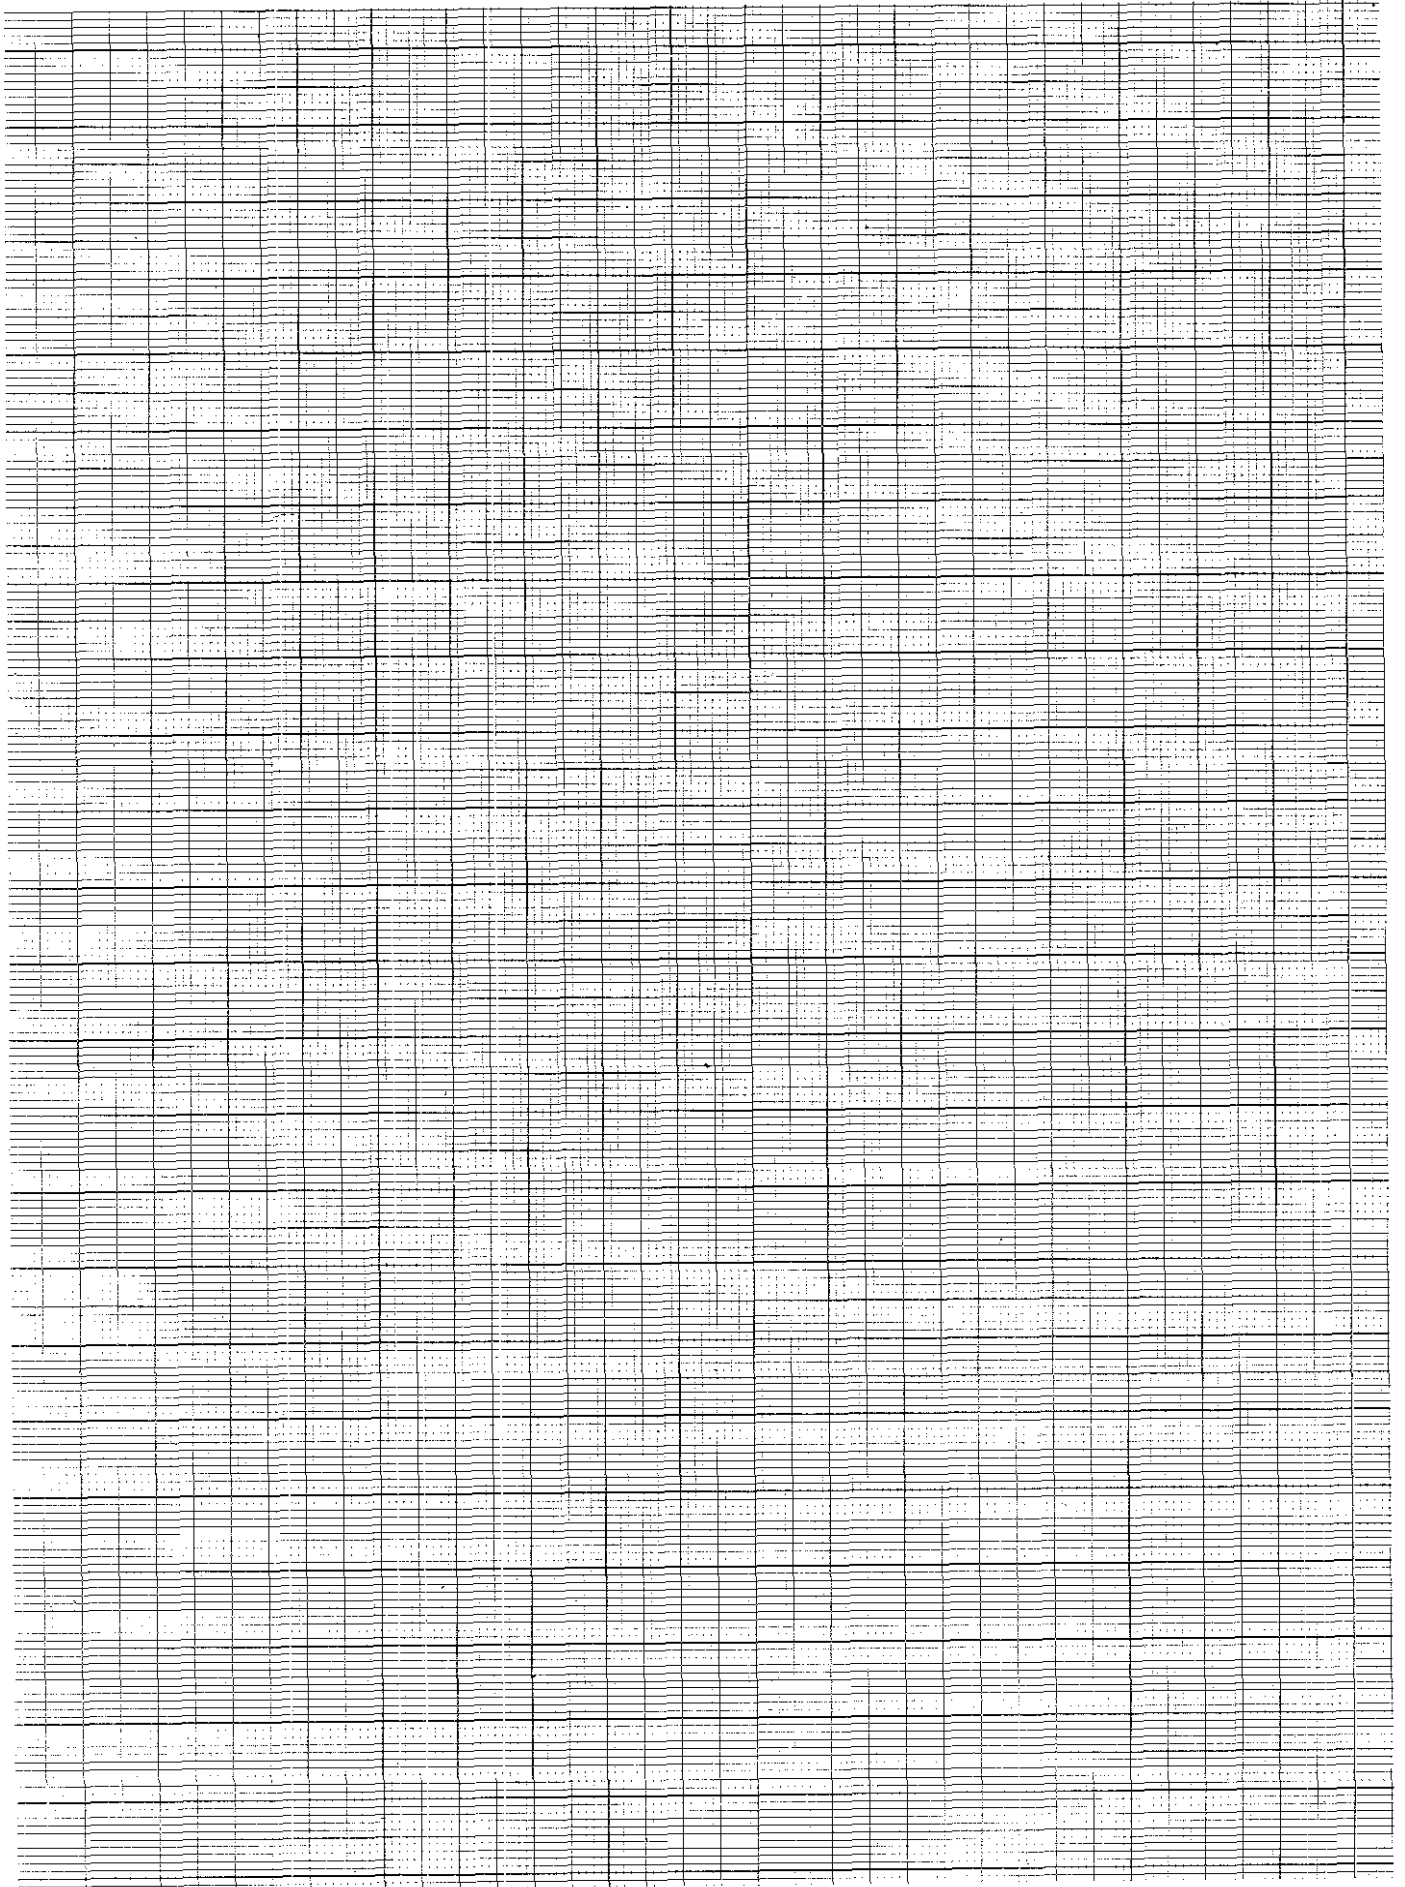

Programmieren der Werkstück-Kontur Linear-Interpolation/Polar-Koordinaten




Eingabe in
Polar-
Koordinaten

Die rote Meldelampe unter der Taste P muss leuchten. Meldelampe ggf. durch Drücken der Taste P einschalten.



Betriebsart

Dialog-Eröffnung

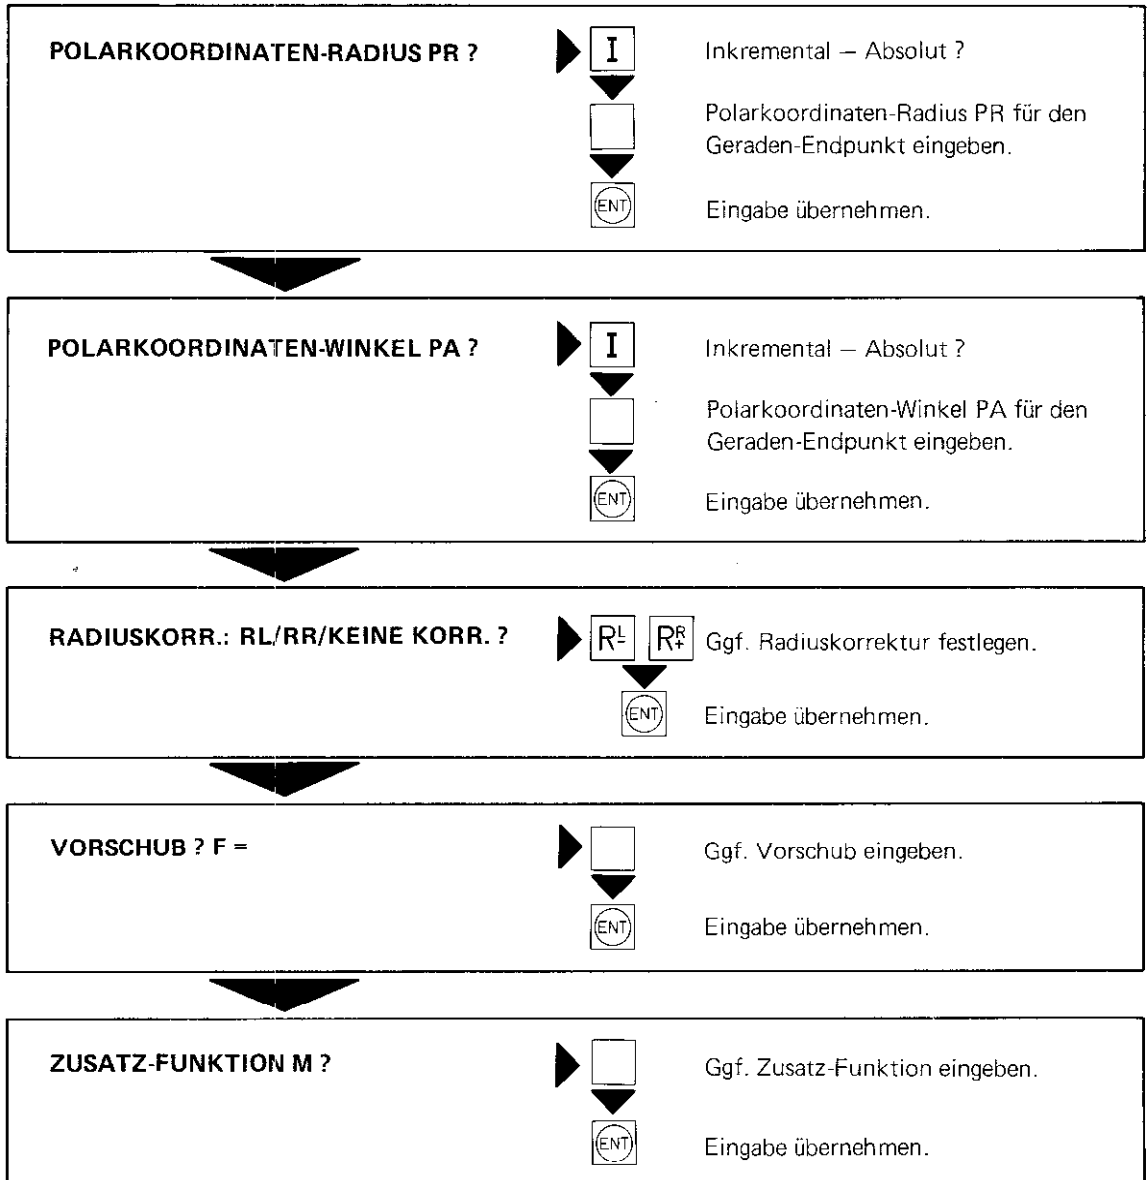

Positioniersätze können ggf. nach Eingabe der Koordinaten und bei unveränderter Übernahme der restlichen Daten mit der **ENT**-Taste abgekürzt werden.

Anzeige-Beispiel

```

39 LP PR + 35,000 PA + 45,000
      R   F       M
    
```

Das Werkzeug fährt auf einer Geraden zu einer Position, die vom letzten definierten Pol CC den Abstand 35 mm hat; der Polarkoordinaten-Winkel beträgt 45° (absolut). Radiuskorrektur und Vorschub sind durch die zuletzt programmierten Werte festgelegt. Keine Zusatz-Funktion.





Programmieren der Werkstück-Kontur


Kreis-Interpolation

Die Kreis-Interpolation


Die Steuerung verfährt zwei Achsen simultan so, daß das Werkzeug relativ zum Werkstück einen Kreis bzw. einen Kreisbogen beschreibt.

Der Kreisbogen kann bei der TNC 155 auf drei Arten programmiert werden:


- normalerweise über Kreismittelpunkt und Endpunkt mit den Tasten  und 
- bei Kreisbogen mit tangentialem Übergang an beiden Enden nur über den Kreis-Radius mit der Taste 
- bei tangential an die vorhergehende Kontur anschließendem Kreis nur über den Endpunkt mit der Taste 

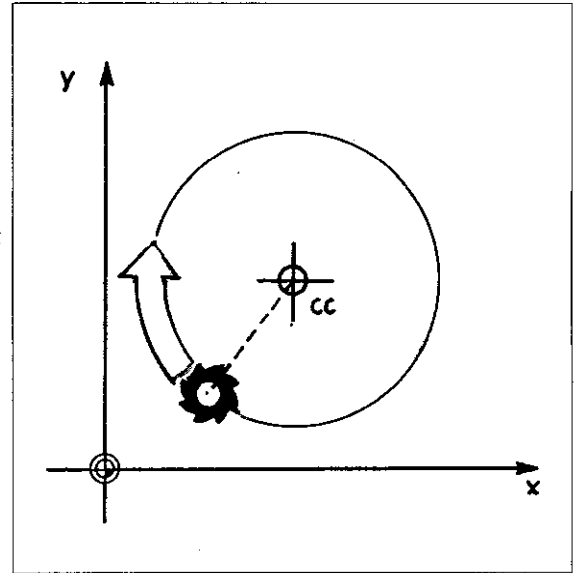


Kreis-mittelpunkt CC

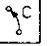Der Kreismittelpunkt CC muß vor der Kreis-Interpolation festgelegt werden, falls diese mit der Taste  programmiert wird. Zwei Arten der Programmierung sind möglich:

- der Kreismittelpunkt CC wird durch rechteckige Koordinaten neu definiert.
- für den Kreismittelpunkt gelten die im letzten CC-Satz programmierten Koordinaten.

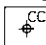Der Eingabe-Dialog für den Kreismittelpunkt wird mit der Taste  eröffnet (s. "Pol").

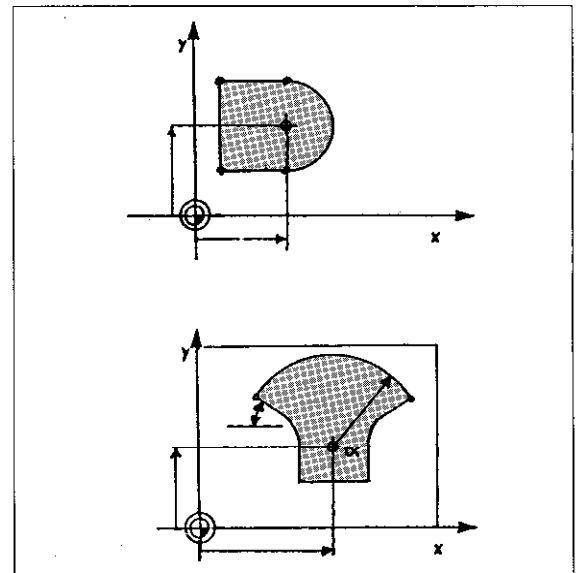


Kreisbahn C

Das Werkzeug soll von der Ist-Position P1 auf einer Kreisbahn zum Zielpunkt P2 verfahren werden. Programmiert wird nur P2.

Die Position P2 kann in rechteckigen oder in Polarkoordinaten angegeben werden.

Drehrichtung

Für die Kreis-Bewegung muß die **Drehrichtung DR** festgelegt werden. Es wird zwischen einer Drehung im positiven Drehsinn DR+ (entgegen Uhrzeigersinn) und einer Drehung im negativen Drehsinn DR- (im Uhrzeigersinn) unterschieden.

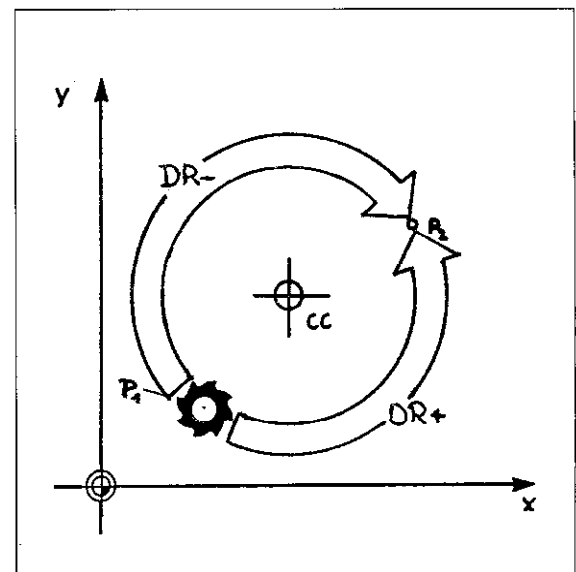



Programmieren der Werkstück-Kontur




Drehrichtung

Eingabe

Dialog-Frage:

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN: DR- ?

Soll die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgen: ▶  Drehrichtung – eingeben.
 Eingabe übernehmen.


Soll die Drehung gegen den Uhrzeigersinn erfolgen: ▶  Drehrichtung + eingeben (Vorzeichen-Taste zweimal drücken).

 Eingabe übernehmen.

Programmieren der Werkstück-Kontur

Kreis-Interpolation

Kreisbahn- Programmierung in rechtwinkligen Koordinaten

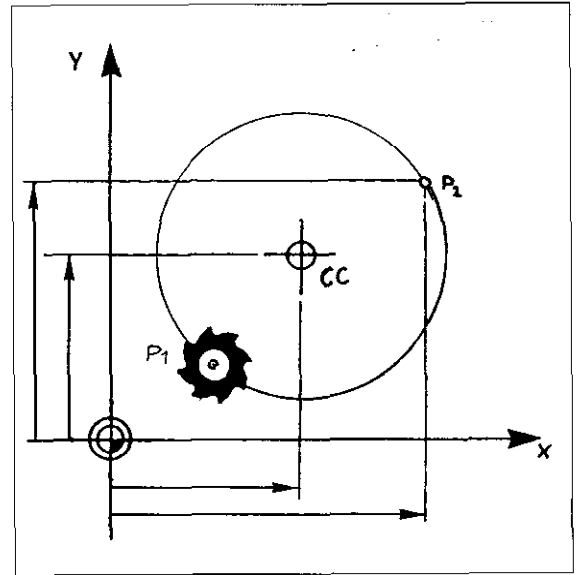
Bei der Programmierung in rechtwinkligen Koordinaten muß darauf geachtet werden, daß Startpunkt und Zielpunkt (neue Soll-Position) auf ein und derselben Kreisbahn liegen, d. h. den gleichen Abstand zum Kreismittelpunkt CC haben. Ist dies nicht der Fall, so erscheint im Programm-
lauf die Fehlermeldung:
= KREISENDPUNKT FALSCH =



Kreisbahn- Programmierung in Polar- Koordinaten

Wird der Zielpunkt auf dem Kreisbogen in Polarkoordinaten programmiert, so genügt zur Festlegung des Endpunkts allein die Angabe des Polarkoordinaten-Winkels PA (absolut oder inkremental). Der Radius ist bereits durch die Position des Werkzeugs und den programmierten Kreismittelpunkt CC festgelegt.

Steht das Werkzeug vor Beginn der Kreis-Interpolation auf dem Pol bzw. auf dem Kreismittelpunkt, so erscheint die Fehlermeldung:
= WINKELBEZUG FEHLT =

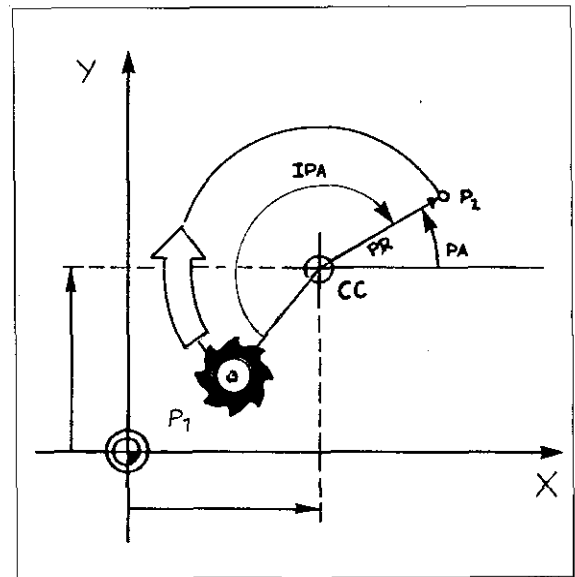
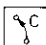


Programmieren der Werkstück-Kontur Kreis-Interpolation/rechtwinklige Koordinaten







Die rote Meldelampe unter der Taste P darf nicht leuchten. Meldelampe ggf. durch Drücken der Taste P ausschalten.


Eingabe in rechtwinkligen Koordinaten

Betriebsart 
 Dialog-Eröffnung 

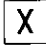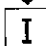KOORDINATEN ?



▶  Achse wählen, z. B. X.
 ▼  Inkremental – Absolut?
 ▼  Zahlenwert eingeben.

▶  nächste Koordinate, z. B. Y eingeben und ggf. dritte Koordinate eingeben (maximal 3 Achsen)




 ▼  Eingabe übernehmen.

Ist die Eingabe **aller Koordinaten** des Zielpunktes erfolgt:



DREHUNG IM UHRZEIGERSINN: DR- ?

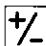▶  Drehsinn eingeben.
 ▼  Eingabe übernehmen.

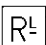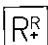

RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR. ?

▶   Ggf. Radiuskorrektur eingeben.
 ▼  Eingabe übernehmen.

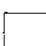VORSCHUB ? F =

▶  Ggf. Vorschub eingeben.
 ▼  Eingabe übernehmen.

ZUSATZ-FUNKTION M ?


▶  Ggf. Zusatz-Funktion eingeben.
 ▼  Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

87 C X + 30,000 Y + 48,000
DR+ RR F M

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn in positiver Drehrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) im Abstand des Werkzeug-Radius rechts von der programmierten Kontur zur Position X 30,000 und Y 48,000. Der Vorschub ist durch den zuletzt programmierten Wert festgelegt. Keine Zusatz-Funktion.

Anmerkungen

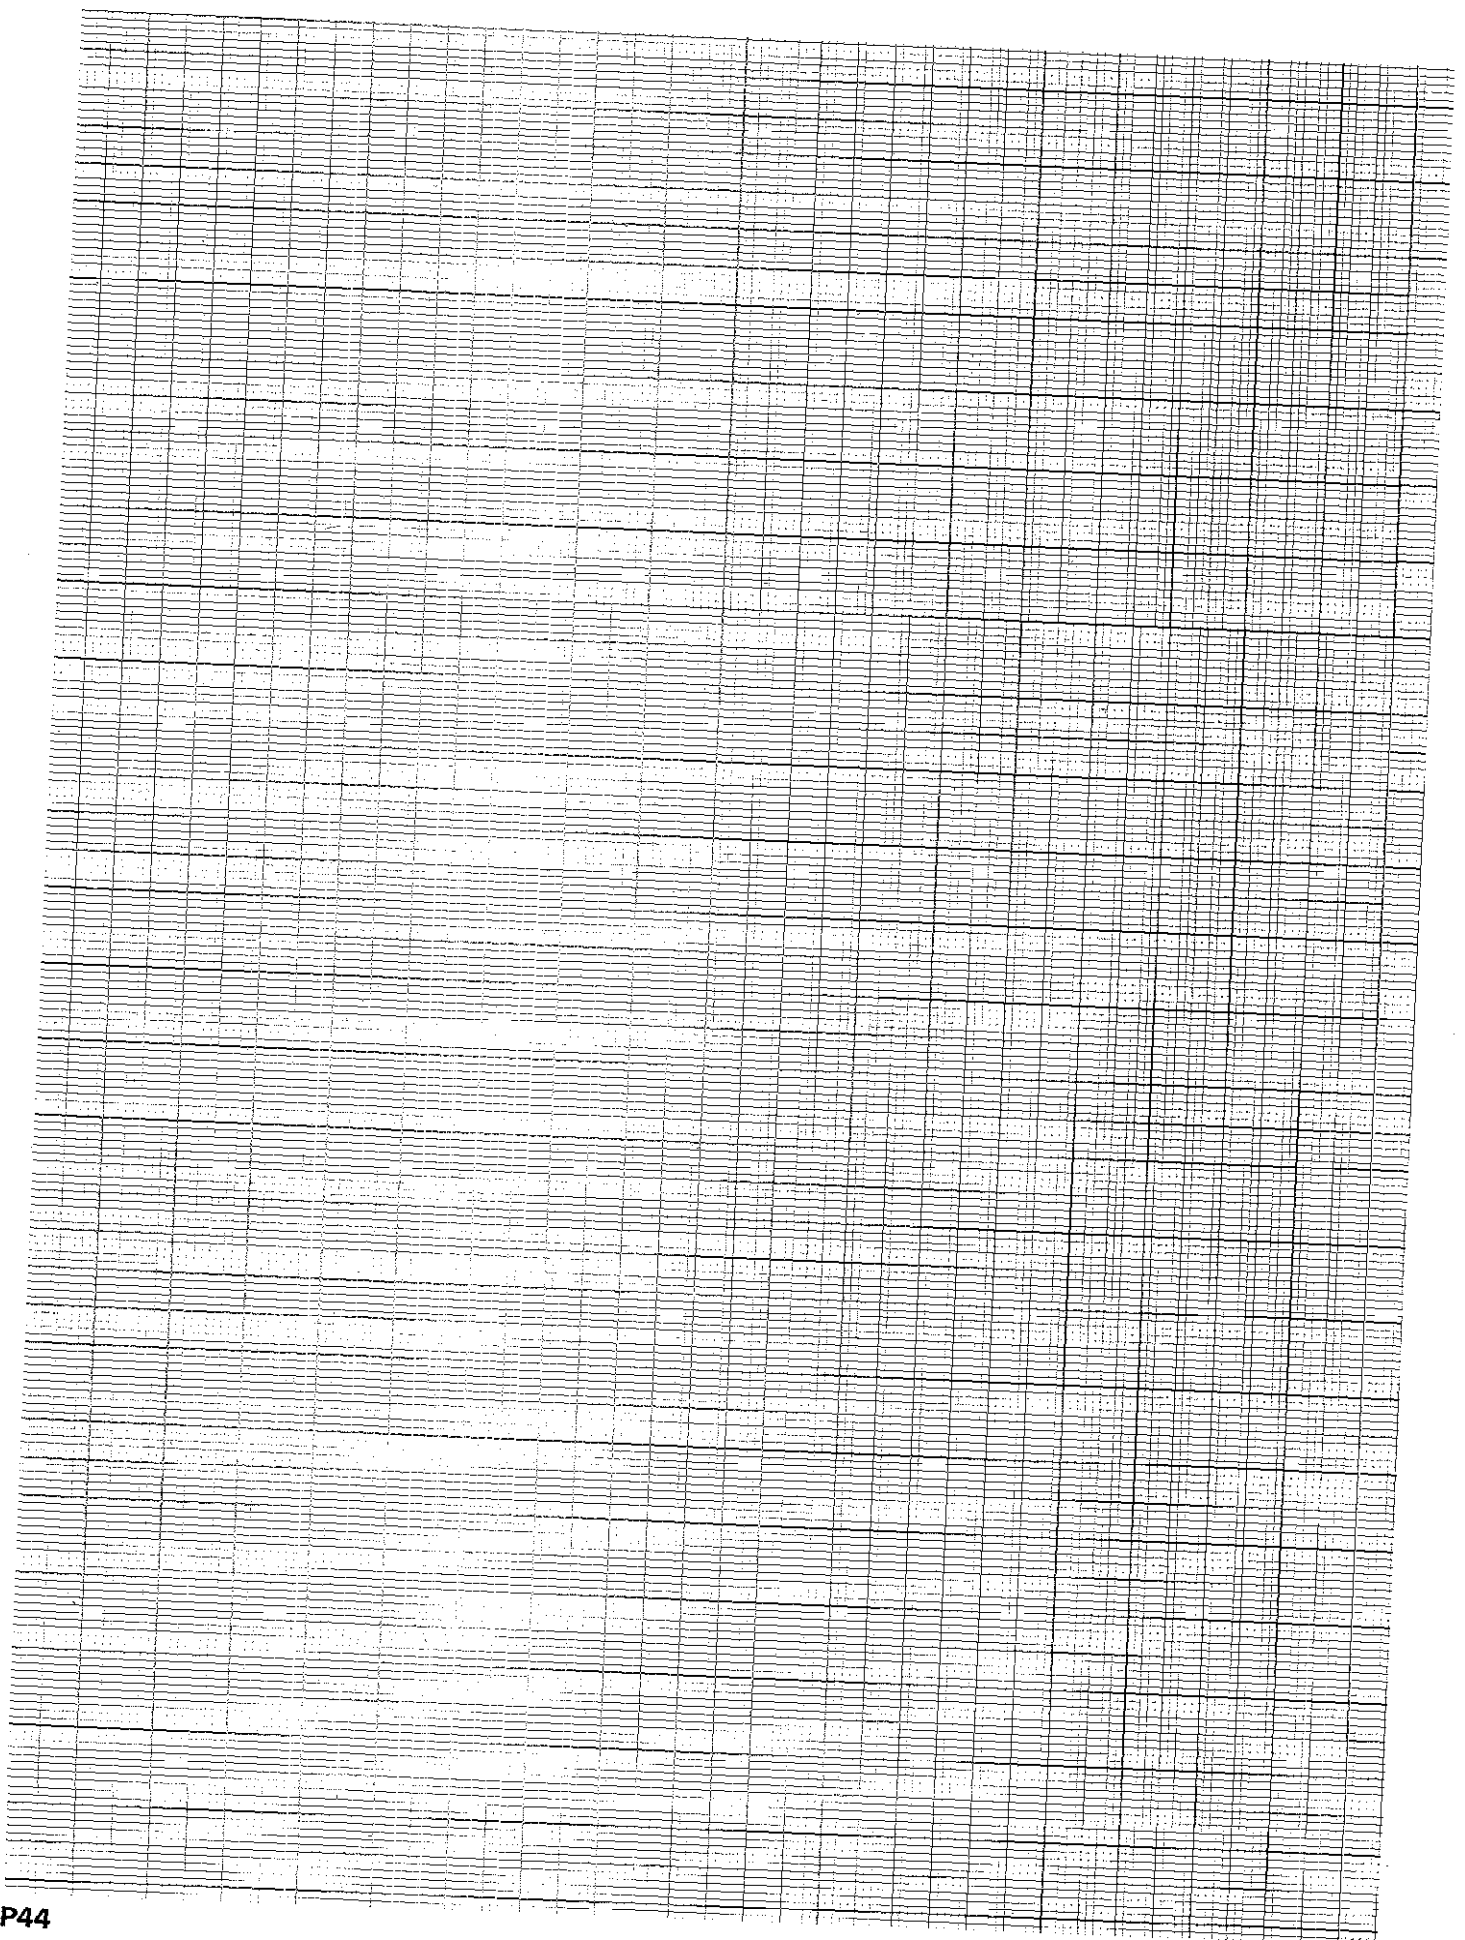

Programmieren der Werkstück-Kontur Kreis-Interpolation/Polar-Koordinaten



Eingabe in
Polar-
Koordinaten

Die rote Meldelampe unter der Taste P muß leuchten! Meldelampe ggf. durch Drücken der Taste P einschalten.



Betriebsart



Dialog-Eröffnung



POLARKOORDINATEN-WINKEL PA ? ▶ Inkremental – Absolut ?
 Polarkoordinaten-Winkel PA für den Kreis-Endpunkt eingeben.
 Eingabe übernehmen.

KOORDINATEN ? ▶
 Erklärung der Dialogfrage KOORDINATEN ?, siehe "Schraubenlinien-Interpolation".

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN: DR- ? ▶ Drehsinn eingeben.
 Eingabe übernehmen.

RADIUS KORR.: RL/RR/KEINE KORR. ? ▶ Ggf. Radiuskorrektur eingeben.
 Eingabe übernehmen.

VORSCHUB ? F = ▶ Ggf. Vorschub eingeben.
 Eingabe übernehmen

ZUSATZ-FUNKTION M ? ▶ Ggf. Zusatzfunktion eingeben.
 Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel


17 CP PA + 60,000
DR- RL F M

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn in negativer Richtung (im Uhrzeigersinn) im Abstand des Werkzeug-Radius links von der programmierten Kontur; der Polarkoordinaten-Winkel zur Bezugsachse beträgt 60°. Der Vorschub ist durch den zuletzt programmierten Wert festgelegt. Keine Zusatz-Funktion.

Programmieren der Werkstück-Kontur Anschluß-Kreis


Tangential anschließender Kreis

Die Programmierung einer Kreisbahn vereinfacht sich wesentlich, wenn der Kreis tangential an die Kontur anschließt. Zur Festlegung des Kreises ist nur der **Endpunkt der Kreisbahn** einzugeben.

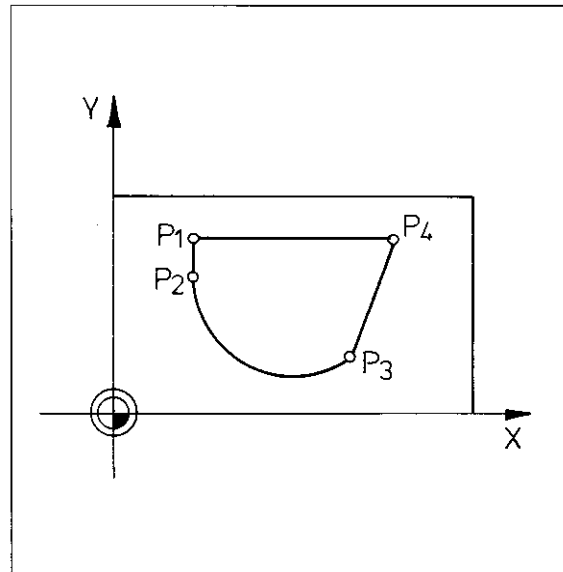

Voraussetzungen Das Konturstück, an das die Kreisbahn tangential anschließen soll, ist unmittelbar vor der Programmierung des Anschluß-Kreises einzugeben. Fehlt das Konturstück, so erscheint die Fehlermeldung:
= KREIS-ENDPUNKT FALSCH =

Im Positioniersatz vor dem tangential anschließenden Kreis und im Positioniersatz für den Anschluß-Kreis müssen zwei Koordinaten programmiert sein, sonst erscheint die Fehlermeldung:
= WINKEL-BEZUG FEHLT =

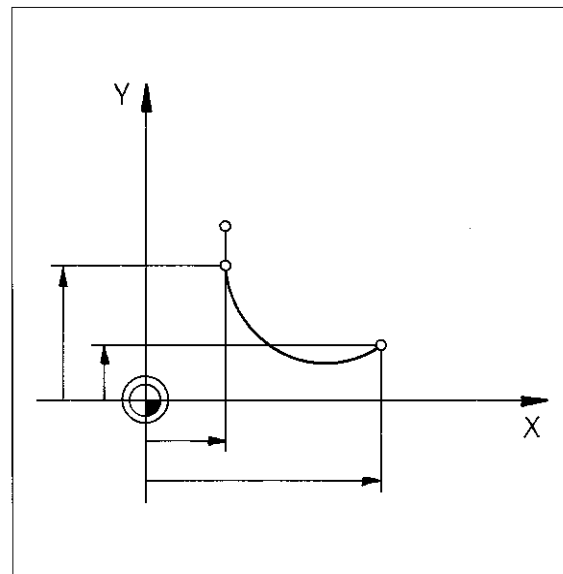

Geometrie


Bei tangentialem Anschluß an die Kontur ist durch den Endpunkt der Kreisbahn **genau ein Kreis** festgelegt.

Dieser Kreis hat einen bestimmten Radius, eine bestimmte Drehrichtung und einen bestimmten Mittelpunkt. Es erübrigt sich deshalb diese Angaben zu programmieren.

Eingabe

Der Endpunkt der Kreisbahn kann nur in **rechtwinkligen Koordinaten** programmiert werden.

Die Dialog-Eröffnung erfolgt mit der Taste

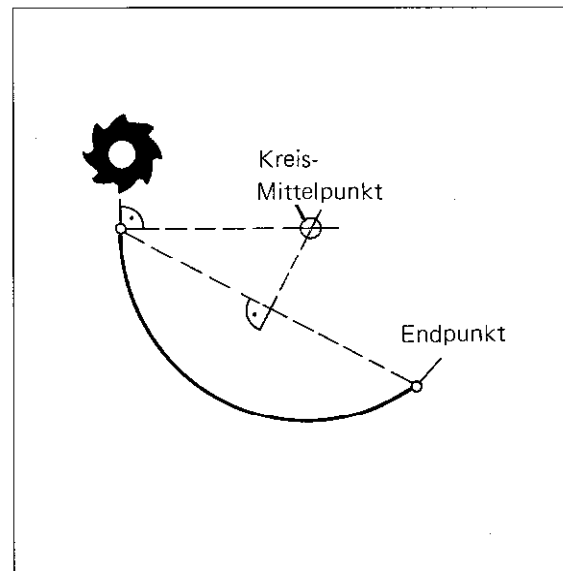

Programmieren der Werkstück-Kontur Anschluß-Kreis

Eingabe

Betriebsart 
 Dialog-Eröffnung 

KOORDINATEN ?

▶ Achse wählen, z. B. X.
 ▼ Inkremental – Absolut?
 ▼ Zahlenwert eingeben.

▶ nächste Koordinate, z. B. Y eingeben.
 ▼ Inkremental – Absolut?
 ▼ Zahlenwert eingeben.
 ▼ Eingabe übernehmen.

RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR. ?

▶ Ggf. Radiuskorrektur eingeben.
 ▼ Eingabe übernehmen.

VORSCHUB ? F =

▶ Ggf. Vorschub eingeben.
 ▼ Eingabe übernehmen.

ZUSATZ-FUNKTION M ?

▶ Ggf. Zusatz Funktion eingeben.
 ▼ Eingabe übernehmen.

Ein Vollkreis kann nicht programmiert werden.



Anzeige-Beispiel

20 CT X + 15,800 Y + 35,000
 R F M

An das zuletzt programmierte Konturstück schließt ein Kreis tangential an; der Endpunkt der Kreisbahn hat die Koordinaten X 15,8 / Y 35,0.


Programmieren der Werkstück-Kontur Ecken-Runden

Ecken-Runden RND

Kontur-Ecken können durch Kreisbögen abgerundet werden. Der Kreis geht tangential in die vorhergehende und nachfolgende Kontur über.


Das Einfügen eines Rundungs-Kreises ist bei allen Ecken möglich, die durch den Schnitt folgender Konturelemente entstehen:

- Gerade – Gerade
- Gerade – Kreis bzw. Kreis – Gerade
- Kreis – Kreis

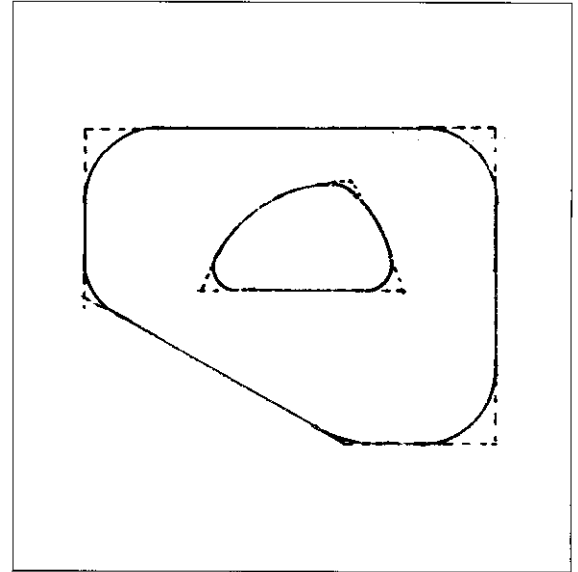

Hinweis

Der Rundungskreis kann nur in einer **Hauptebene** ausgeführt werden. Die **Bearbeitungsebene** muß deshalb im Positioniersatz vor und nach dem Rundungs-satz dieselbe sein. Ist dies nicht der Fall, so erscheint im Programmablauf die Fehlermeldung:
= EBENE FALSCH DEFINIERT =.

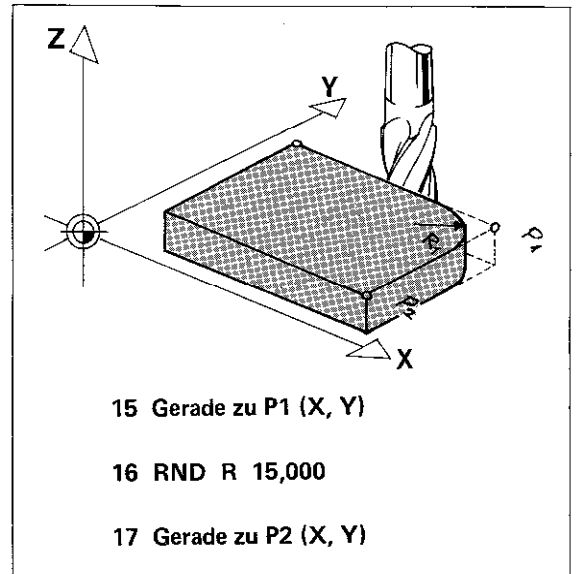


Programmierung

Die Programmierung des Rundungs-Kreises erfolgt im Anschluß an den Kontur-Punkt P1, an dem sich die Ecke befindet.

Eingegeben wird der Rundungs-Radius.



Der Rundungsradius darf nicht zu groß sein – er muß „zwischen die Konturelemente passen“. Ist der Radius zu groß gewählt, erscheint die Fehlermeldung
= RUNDUNGS-RADIUS ZU GROSS =.

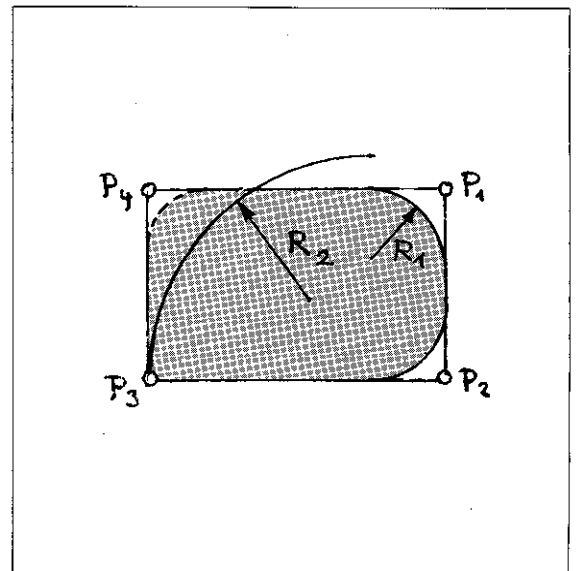

Programmieren der Werkstück-Kontur Ecken-Runden



Vor einem Rundungs-Satz und nach einem Rundungs-Satz müssen Konturelemente programmiert werden, die in derselben Bearbeitungsebene liegen.

Eingabe

 
Betriebsart



Dialog-Eröffnung



RUNDUNGS-RADIUS R ?



Radius des Rundungs-Kreises eingeben.

Eingabe übernehmen.


Anzeige-Beispiel


78 RND R 5,000

Zwischen dem im Satz vorher und im Satz nachher programmierten Konturelement wird ein Rundungs-Kreis mit dem Radius $R = 5,000$ mm eingefügt.

Programmieren der Werkstück-Kontur Fasen


Fasen

Die TNC 155 ermöglicht das Anfasen von Werkstücken mit der Fasen-Länge L . Die Programmierung erfolgt über die  Taste.

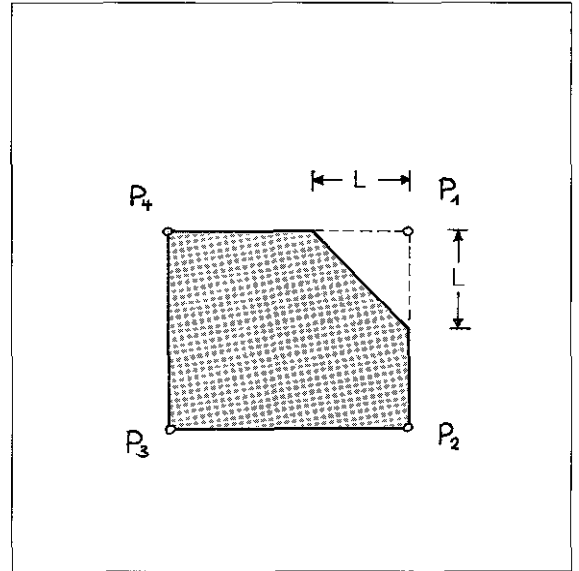


Programm


Das Fasen kann nur in einer Hauptebene (XY-,YZ-, ZX-Ebene) ausgeführt werden. D. h. der Positioniersatz vor und nach dem Satz – Fasen – muß die beiden Koordinaten der Bearbeitungsebene enthalten. Ist die Bearbeitungsebene nicht eindeutig festgelegt (z. B. Positioniersatz mit X... Y... Z...), so erscheint die Fehlermeldung:
= EBENE FALSCH DEFINIERT =.

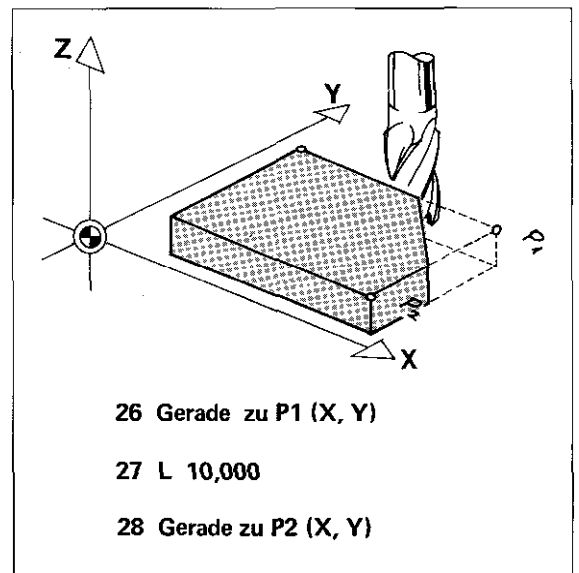




Programmieren der Werkstück-Kontur Fasen

Eingabe

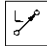Betriebsart 

Dialog-Eröffnung 

KOORDINATEN ?	 <input type="text"/>	Fasenlänge L eingeben.
		
		Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

88 L 7,500

Zwischen dem im Satz vorher und im Satz nachher programmierten Konturelement wird eine Fase mit der Fasenlänge $L = 7,5$ mm eingefügt.


Programmieren der Werkstück-Kontur

Schraubenlinien-Interpolation

Schraubenlinie

Bei der Kreis-Interpolation werden zwei Achsen simultan so verfahren, daß in einer Hauptebene (XY-, YZ-, ZX-Ebene) ein Kreis beschrieben wird. Überlagert man dieser Kreis-Interpolation eine lineare Bewegung der dritten Achse (= Werkzeugachse), so bewegt sich das Werkzeug auf einer Schraubenlinie.

Die Schraubenlinien-Interpolation kann zur Herstellung von Innen- und Außen-Gewinden mit größeren Durchmessern oder von Schmiernuten verwendet werden.

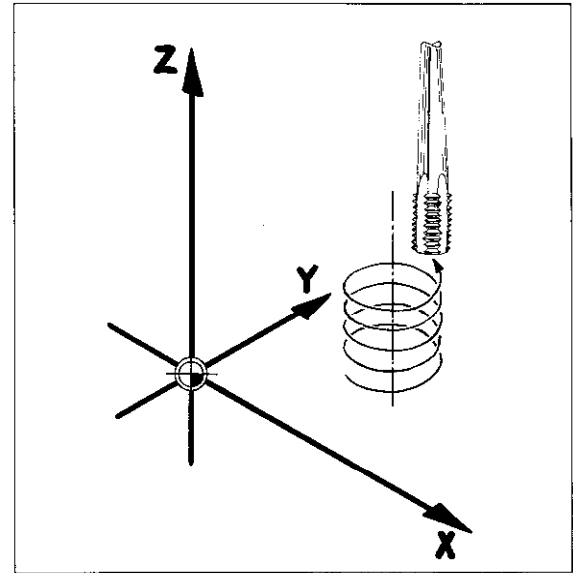

Eingabe-Daten

Die Schraubenlinie kann nur in Polar-Koordinaten eingegeben werden.

Wie bei der Kreis-Interpolation muß **vorher** der **Kreismittelpunkt CC** festgelegt werden.

Den Gesamt-Umlaufwinkel des Werkzeugs gibt man als **Polarkoordinaten-Winkel PA in Grad** ein:

$$PA = \text{Anzahl der Umläufe} \times 360^\circ$$

PA kann sowohl absolut als auch inkremental angegeben werden.

Die Gesamthöhe/tiefe wird auf die Frage **Koordinaten** eingegeben. Dieser Wert richtet sich nach der gewünschten Steigung.


$$H = P \times A$$

H = Gesamthöhe/tiefe

P = Steigung

A = Anzahl der Gewindegänge

Auch die Gesamthöhe/tiefe kann absolut oder inkremental eingegeben werden.

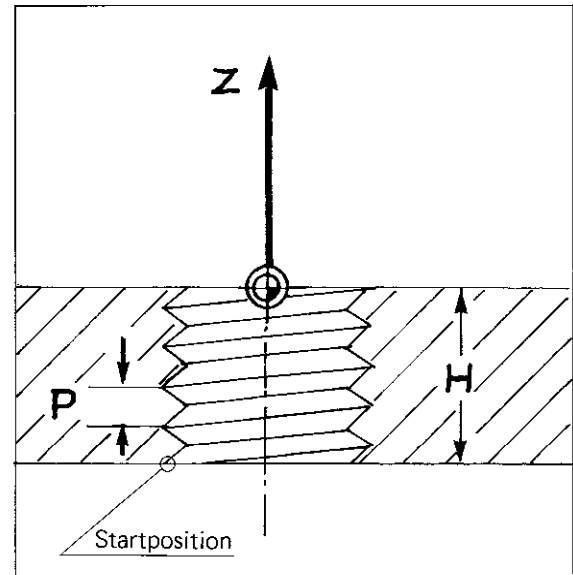

Radius-Korrektur

Die Angabe der Radius-Korrekturen richtet sich nach

- Drehrichtung (Rechts/Links),
- Gewindeart (Innen/Außen),
- Fräsrichtung (pos./neg. Achsrichtung):


negative Achsrichtung (-Z bzw. -Y)			
Gewinde	Drehrichtung	Radiuskorrektur	
		Innen	Außen
Linksgewinde	DR+	RL	RR
Rechtsgewinde	DR-	RR	RL


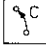
positive Achsrichtung (+Z bzw. +Y)			
Gewinde	Drehrichtung	Radiuskorrektur	
		innen	Außen
Linksgewinde	DR-	RR	RL
Rechtsgewinde	DR+	RL	RR


Programmieren der Werkstück-Kontur


Schraubenlinien-Interpolation


Eingabe


Betriebsart 


Dialog-Eröffnung  


POLARKOORDINATEN-WINKEL PA ? ▶  Inkremental – Absolut ?

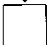
 Gesamt-Drehwinkel in ° eingeben.


 Eingabe übernehmen.

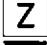
KOORDINATEN ? ▶  Achse der Zustellbewegung wählen.



 Inkremental – Absolut ?


 Höhe bzw. Tiefe eingeben.


 Eingabe übernehmen.

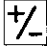
DREHUNG IM UHRZEIGERSINN: DR- ? ▶  Drehrichtung eingeben.


 Eingabe übernehmen.

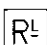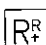
RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR. ? ▶   Radiuskorrektur eingeben.

 Eingabe übernehmen.

VORSCHUB ? F = ▶  Ggf. Vorschub eingeben.

 Eingabe übernehmen.

ZUSATZ-FUNKTION M ? ▶  Ggf. Zusatz-Funktion eingeben.

 Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel


```


230 CP IPA + 720,000 IZ + 6,000
      DR+ RL F 100   M
    
```

Das Werkzeug führt auf einer Schraubenlinie im Uhrzeigersinn zwei volle Umläufe aus; die Gesamthöhe beträgt 6 mm, die Steigung also 3 mm. Das Werkzeug arbeitet im Abstand des Werkzeugradius rechts von der Kontur, fräst also ein Innengewinde.

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einem Kreis

Anfahren und Verlassen auf einer Kreisbahn

Das Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Kreisbahn hat den Vorteil, daß die Kontur tangential, also "weich" angefahren und verlassen wird. Die Programmierung des weichen Anfahrens erfolgt mit der  Taste.

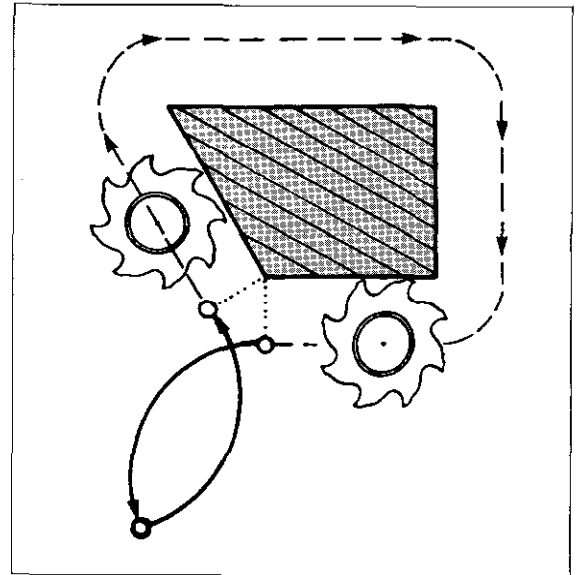


Anfahren

Das Werkzeug fährt auf die Start-Position PS und anschließend an die zu erzeugende Kontur.

Der Positioniersatz zu PS darf keine Radiuskorrektur enthalten (d. h. R0).

Der Positioniersatz zum ersten Konturpunkt P1 muß eine Radiuskorrektur (RR bzw. RL) enthalten.

Aus dem RND-Satz, der auf den Positioniersatz zum ersten Konturpunkt P1 folgt, erkennt die Steuerung, daß die Kontur **tangential** angefahren werden soll.

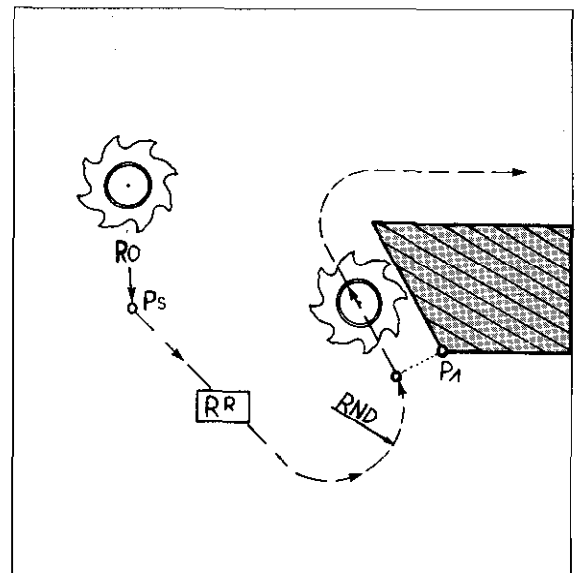


Verlassen

Das Werkzeug hat den letzten Konturpunkt P4 erreicht und fährt anschließend zur End-Position PE.

Der Positioniersatz zu P4 muß eine Radiuskorrektur (RR bzw. RL) enthalten.

Der Positioniersatz zu PE darf keine Radiuskorrektur enthalten (d. h. R0).

Aus dem RND-Satz, der auf den Positioniersatz mit dem letzten Konturpunkt P4 folgt, erkennt die Steuerung, daß die Kontur **tangential** verlassen werden soll.

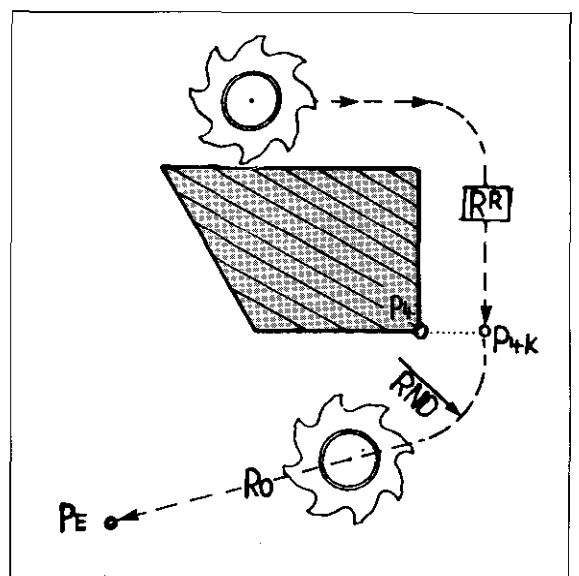

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einem Kreis

Programmierung Anfahren

20 L X + 100,000 Y + 50,000

R0 F 15999 M

21 L X + 65,000 Y + 40,000

RR F 50 M13

22 RND R 10,000

23 L X + 65,000 Y + 100,000

R F M

Positioniersatz zur Start-Position PS mit R0.

Positioniersatz zum ersten Konturpunkt P1 mit der Radiuskorrektur RR.

Kreisbahnradius für das tangentielle Anfahren.

Positioniersatz zum nächsten Konturpunkt P2.

Programmierung Verlassen

30 L X + 50,000 Y + 65,000

RR F 50 M

31 RND R 15,000

32 L X + 100,000 Y + 85,000

R0 F 15999 M00

Positioniersatz zum letzten Konturpunkt P mit der Radiuskorrektur RR.

Kreisbahnradius für das tangentielle Verlassen.

Positioniersatz zur End-Position PE mit R0



Vor und nach einem RND-Satz muß ein Positioniersatz programmiert werden, der beide Koordinaten der Bearbeitungsebene enthält.

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Geraden

Einführung


Anfahren und Verlassen auf einer Geraden

Das Werkzeug soll eine Start-Position PS anfahren und von dieser Position aus die Kontur. Nach erfolgreicher Bearbeitung soll das Werkzeug die Kontur verlassen und die End-Position PE anfahren.


Bahnwinkel α

Das An- und Wegfahr-Verhalten ist abhängig vom Bahnwinkel α . Der Bahnwinkel ist der Winkel, den das erste bzw. das letzte Konturelement mit der Anfahr- bzw. Wegfahrgeraden einschließt. Es sind im wesentlichen drei Fälle zu unterscheiden:


- Bahnwinkel α gleich 180°

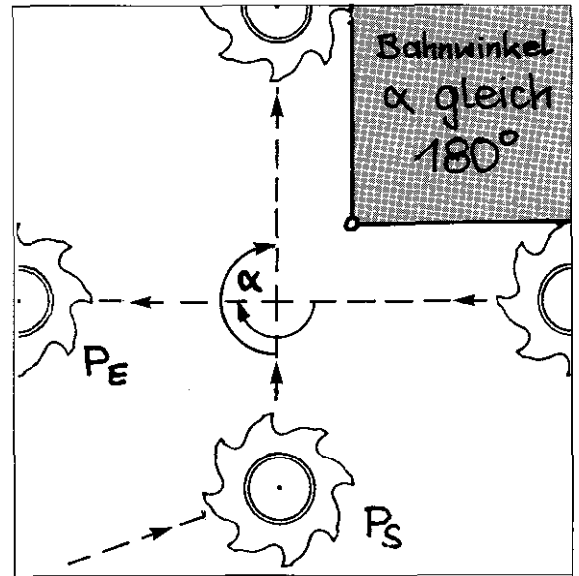

- Bahnwinkel α kleiner 180°

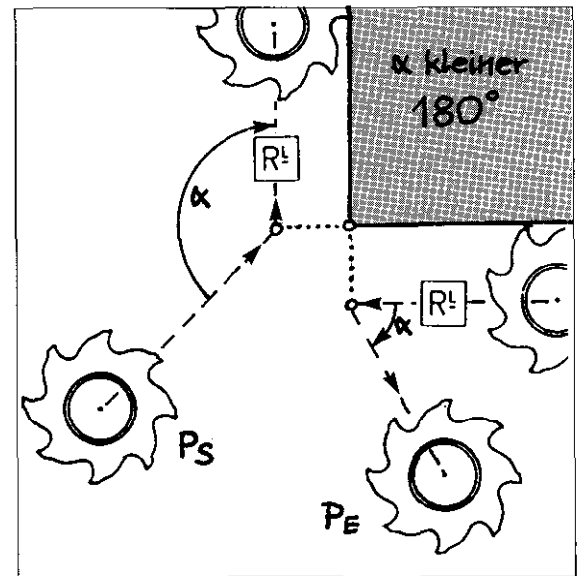

- Bahnwinkel α größer 180°

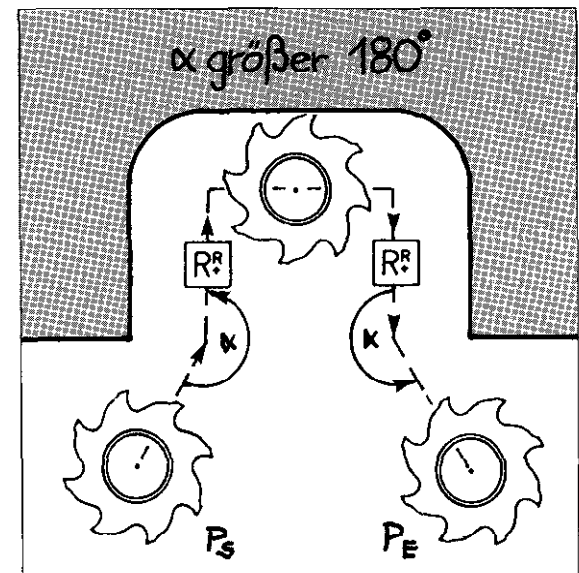

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Geraden

Bahnwinkel α gleich 180°


Bahnwinkel α gleich 180°

Ist der Bahnwinkel α gleich 180° , so befindet sich die Start- bzw. End-Position bei Geraden auf der Verlängerung, bei Kreisen auf der Tangente des ersten bzw. des letzten Konturpunkts.

Die Start- und End-Position muß **mit Radiuskorrektur** (RL oder RR) programmiert werden.


Anfahren

Die Steuerung fährt das Werkzeug geradlinig auf die korrigierte Position P_{Sk} des "gedachten" Konturpunktes P_S , und von dort aus auf der korrigierten Bahn zur Position P_{1k} .

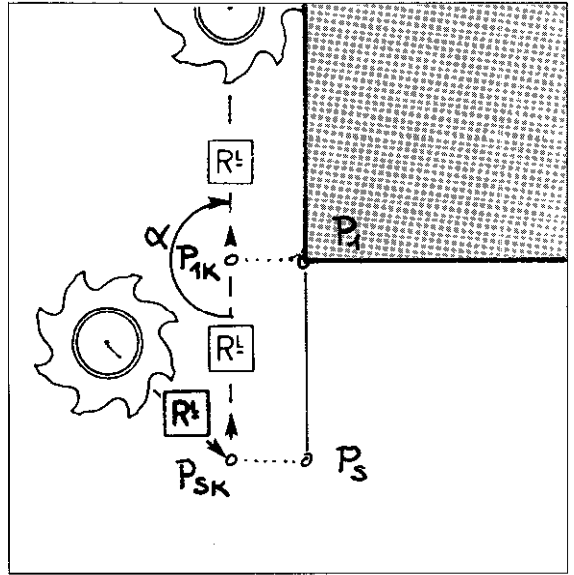

Verlassen

Die Steuerung fährt das Werkzeug von der korrigierten Position P_{5k} des Kontur-Punktes P_5 auf der korrigierten Bahn weiter zur Position P_{Ek} .

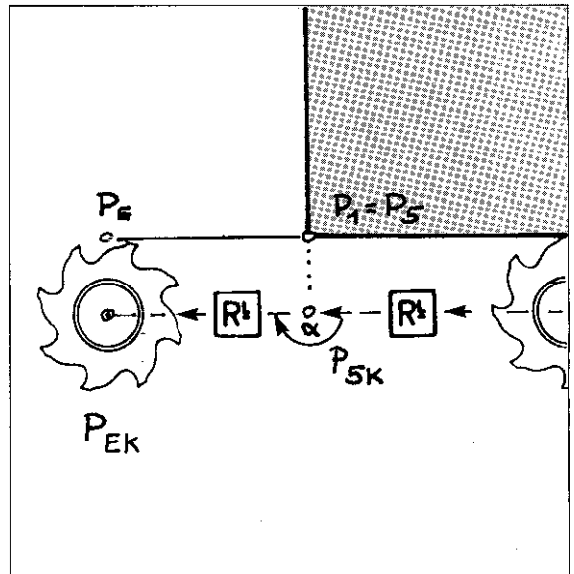

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Geraden


Bahnwinkel α größer 180°

Bahnwinkel α größer 180°

Die Start- und End-Position muß bei α größer 180° mit **Radiuskorrektur** (RL oder RR) programmiert werden. Der erste und letzte Konturpunkt wird als Außenecke angenommen. Die Steuerung führt eine Bahnkorrektur bei Außenecken aus und fügt einen Übergangskreis an.


Anfahren

Die Steuerung betrachtet die Start-Position PS als ersten Kontur-Punkt. Das Werkzeug wird auf PSk verfahren, und dann auf der korrigierten Bahn zur Position P1k.

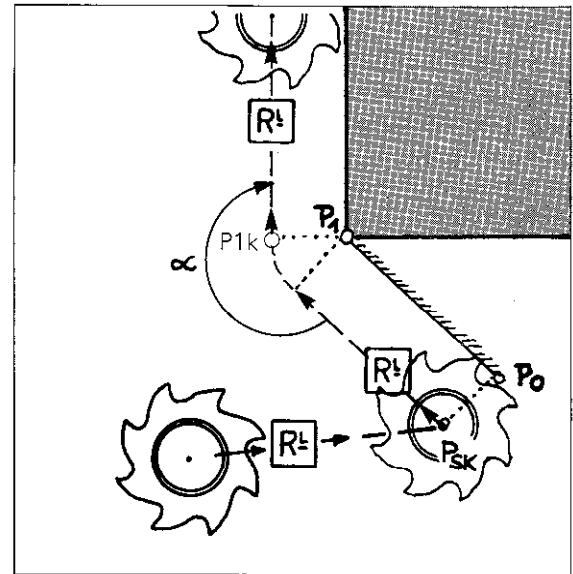

Verlassen

Die Steuerung betrachtet die End-Position PE als letzten Kontur-Punkt. Das Werkzeug wird auf der korrigierten Bahn zur End-Position PEk verfahren.

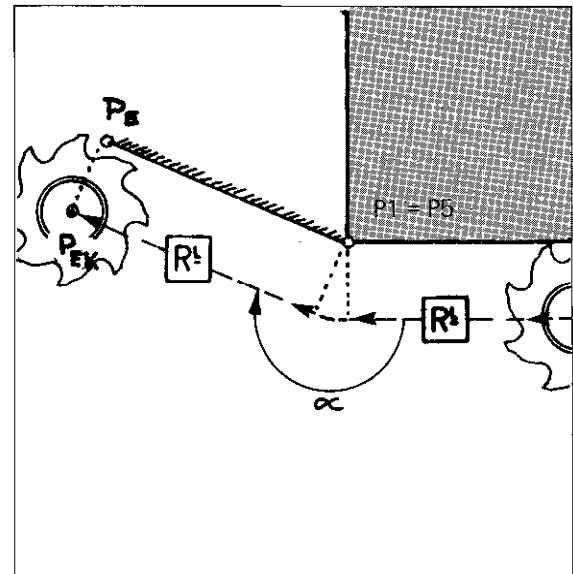

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Geraden


Bahnwinkel α kleiner 180°

Bahnwinkel α kleiner 180°

Die Start- und End-Position muß bei α kleiner 180° ohne **Radiuskorrektur**, d.h. mit R0 programmiert werden. PS und PE werden ohne Bahnkorrektur angefahren.


Anfahren

Die Steuerung fährt das Werkzeug geradlinig von PS auf die korrigierte Position P1k des Konturpunktes P1.

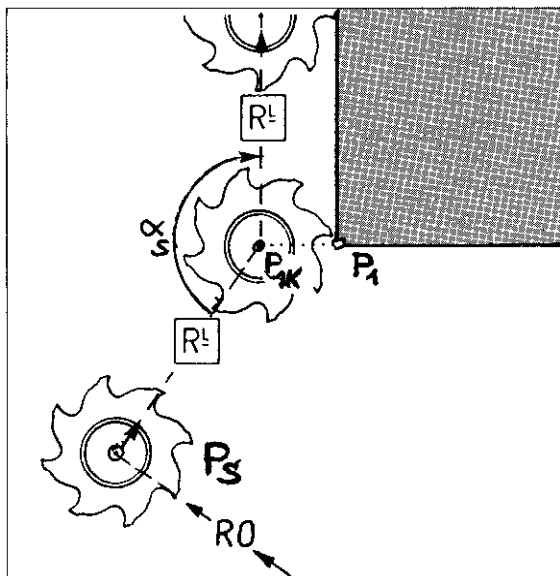

Verlassen

Die Steuerung fährt das Werkzeug von der korrigierten Position P5k des Kontur-Punktes P5 geradlinig auf die unkorrigierte Position PE.

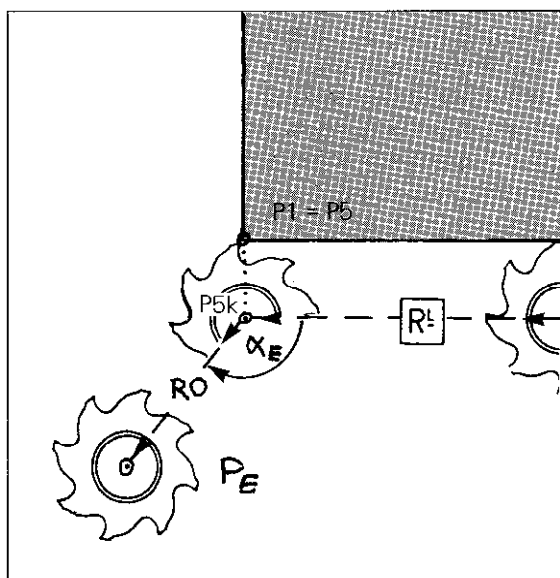

Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Geraden

Anfahr-Anweisung M96

Wegfahr-Anweisung M98

Anfahr-Anweisung M96


Wurde die Position PS ohne Radiuskorrektur programmiert, und soll die Kontur mit α größer 180° angefahren werden, so führt dies zu einer Beschädigung der Kontur.

Mit der Zusatzfunktion M96 wird die Position PS als bereits korrigierter Konturpunkt Psk interpretiert. Das Werkzeug fährt die Position P1k auf einer korrigierten Bahn an.

Die Zusatzfunktion M96 wird bei **Anfahrwinkeln α größer 180°** programmiert. M96 wird im Positioniersatz zu P1 eingegeben.

M96 ist immer dann wirksam, wenn am Programm-Anfang keine Bahnkorrektur wirksam ist.


Wird M96 bei Bahnwinkeln α kleiner 180° programmiert, führt dies zur unvollständigen Bearbeitung der Kontur.

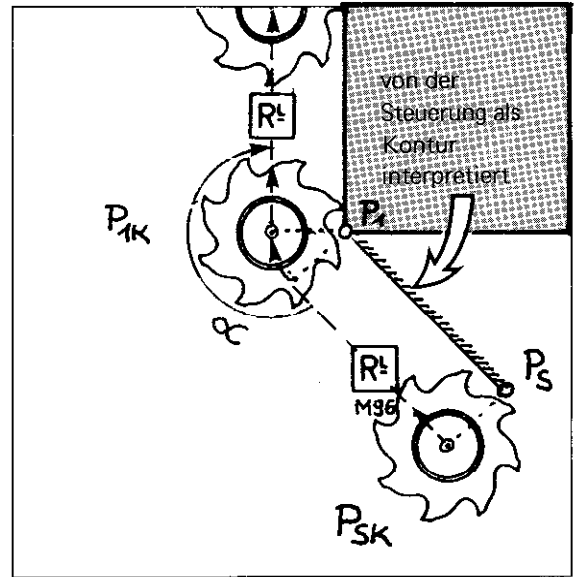

Wegfahr-Anweisung M98

Wurde die End-Position mit einer Radiuskorrektur programmiert und ist der **Wegfahrwinkel α kleiner 180°** , so wird die Kontur unvollständig bearbeitet.

Mit der Zusatz-Funktion M98 im Positioniersatz zu P fährt das Werkzeug den Punkt Pk direkt an und anschließend auf den korrigierten Punkt PEk. Die Richtung PE – PEk ist gleich der zuletzt ausgeführten Radiuskorrektur, hier P – Pk.

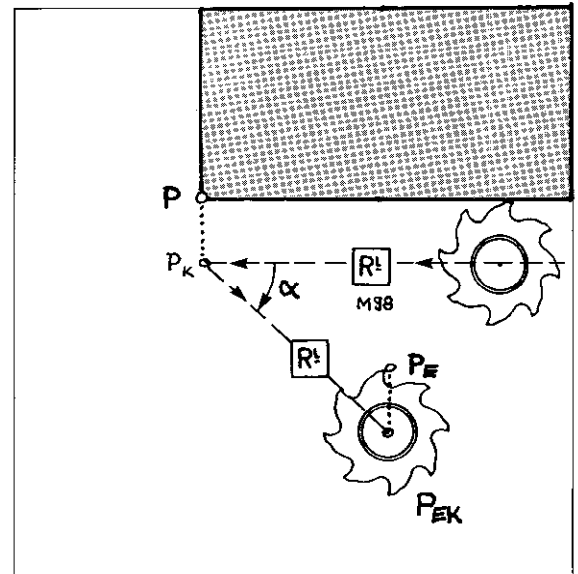


Bahnkorrektur-Ende M98

Wenn nach PE weitere Positionen bzw. Kontur-Punkte programmiert wurden, so hängt die erforderliche Richtung der Radiuskorrektur von der Richtung des nächsten Bahnverlaufs ab.

M98 im Positioniersatz zum letzten Punkt der Kontur bewirkt, daß das betroffene Konturelement vollständig bearbeitet wird, und, wie im nebenstehenden Beispiel der erste Punkt der nächsten Kontur mit Radiuskorrektur angefahren wird.

Die Zusatz-Funktion M98 ist satzweise wirksam. M98 verhindert für den nachfolgenden Positioniersatz das Einfügen von Übergangskreisen bei Außenecken und das Ermitteln von Bahnschnittpunkten bei Innenecken. Die Radiuskorrektur wird beibehalten.

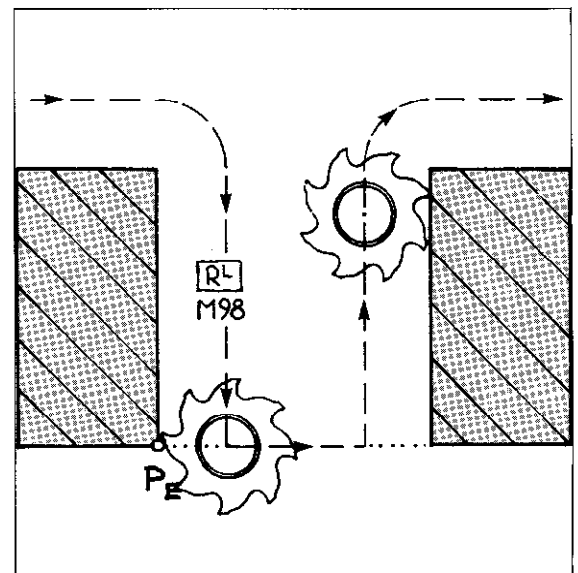


Anfahren und Verlassen der Kontur auf einer Geraden

Werkzeug auf der Start-Position

Problem bei Anfahrwinkeln $\alpha < 180^\circ$




Das Werkzeug steht zu Beginn des Bearbeitungsprogrammes **zufällig auf der Ist-Position PS** und soll die Soll-Position P1 mit Radiuskorrektur anfahren. In diesem Fall interpretiert die Steuerung die zufällige Position PS als bereits korrigierte Werkzeug-Position PSk eines gedachten Kontur-Punkts und der Punkt P1k kann wegen der Bahnkorrektur nicht angefahren werden.

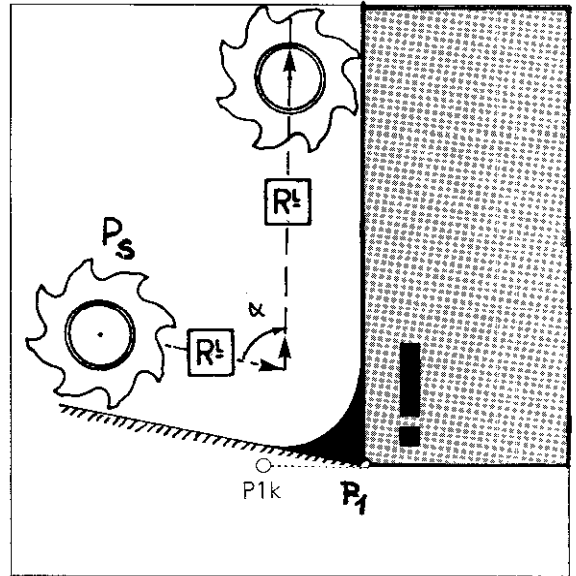

Anfahr-Anweisung M95

Mit der Zusatz-Funktion M95 wird die Bahnkorrektur für den ersten Positioniersatz abgewählt. Das Werkzeug fährt von der Position PS ohne Bahnkorrektur auf den korrigierten Konturpunkt P1k.


Die Zusatz-Funktion M95 wird bei Anfahrwinkeln $\alpha < 180^\circ$ programmiert. M95 wird im Positioniersatz zu P1 eingegeben.

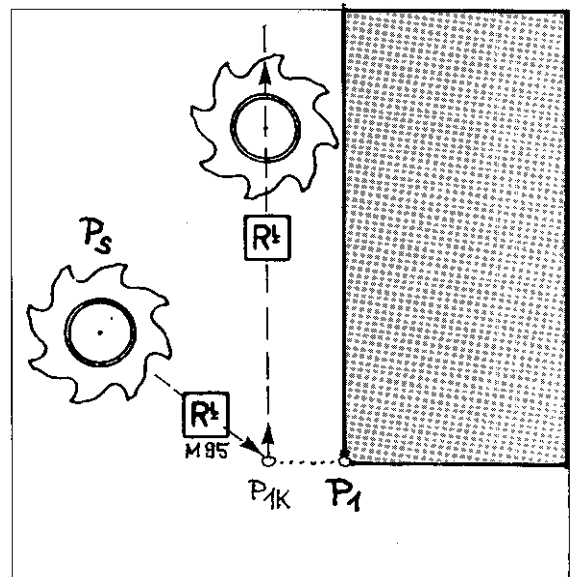

M95 ist nur zu Beginn des Arbeitsprogramms wirksam!
Das Abwählen der Bahnkorrektur innerhalb des Arbeitsprogramms geschieht mit der Funktion M98 (s. "Bahnkorrektur beenden").



Wird M95 bei Anfahrwinkel $\alpha > 180^\circ$ programmiert, führt dies zur Beschädigung der zu erzeugenden Kontur.

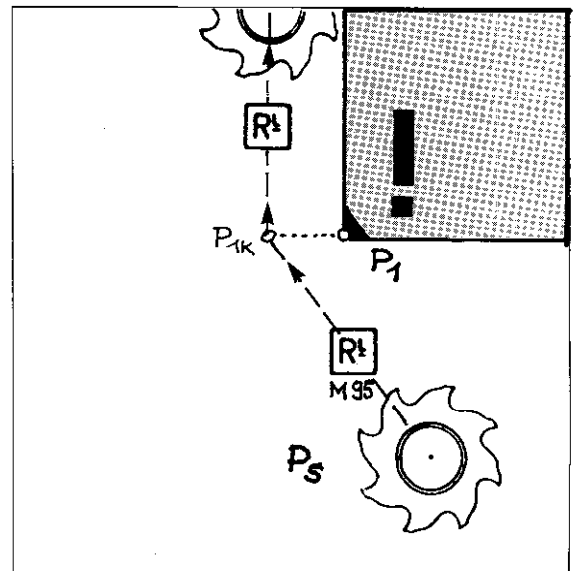


Unterprogramme und Programmteil- Wiederholung

Programm-Marken (Label)

Label

Beim Programmieren können Label (Programm-Marken) mit einer bestimmten Nummer gesetzt werden, um den Anfang eines bestimmten Programmabschnitts zu kennzeichnen. Dieser Programmabschnitt kann z. B. ein Unterprogramm sein. Auf diese Programm-Marken kann dann beim Programmablauf gesprungen werden (z. B. zum Abarbeiten des betreffenden Unterprogramms).


Setzen eines Labels LBL SET

Das Setzen eines Labels erfolgt über die  Taste.


Label- Nummer

Label-Nummern können von 0 bis 254 gewählt werden.
Die **Label-Nummer 0** kennzeichnet stets das **Ende eines Unterprogramms** (s. "Unterprogramm-Ende") und ist somit eine Rücksprungmarke !

Wird eine Label-Nummer eingegeben, die bereits an einer anderen Stelle im Programm gesetzt wurde, so erscheint die Fehlermeldung:
= NUMMER BELEGT =.

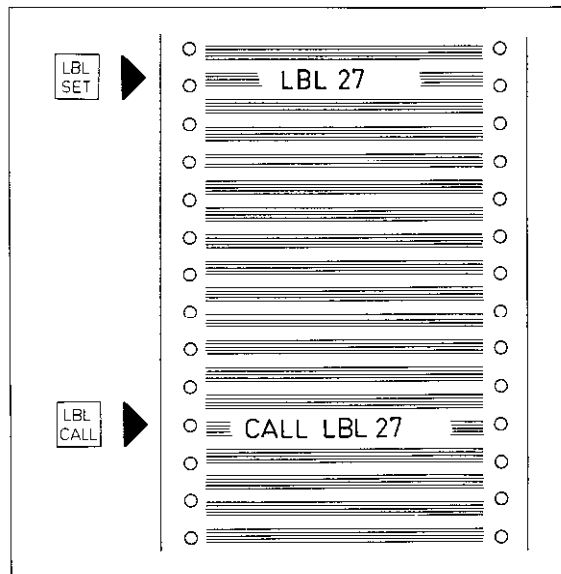

Aufruf einer Label-Nummer LBL CALL

Der Dialog wird mit der  Taste eröffnet.
Mit LBL CALL kann man im Programm


- **Unterprogramme** aufrufen
- **Programmteil-Wiederholungen** programmieren.

Label- Nummer

Die aufzurufenden Label-Nummern können von 1 bis 254 gewählt werden.



Wird die Nummer 0 eingegeben, so erscheint die Fehlermeldung:
= SPRUNG AUF LABEL 0 NICHT ERLAUBT=.



Wiederholung REP

Bei **Programmteil-Wiederholungen** wird auf die Frage "WIEDERHOLUNG REP" die Zahl der Wiederholungen eingegeben. Für Unterprogramm-Aufrufe muß diese Frage mit der  Taste beantwortet werden.

Unterprogramme und Programmteil- Wiederholung Label

Setzen eines
Labels

Betriebsart 
Dialog-Eröffnung 


LABEL-NUMMER ?		<input type="text"/>	Label-Nummer eingeben.
			Eingabe übernehmen.



Anzeige-Beispiel


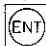


118 LBL 27

Im Satz 118 ist die Programm-Marke mit der Nummer 27 gesetzt.

Aufruf eines
Labels

Betriebsart 
Dialog-Eröffnung 

LABEL-NUMMER ?		<input type="text"/>	Aufzurufende Label-Nummer eingeben.
			Eingabe übernehmen.

WIEDERHOLUNG REP ?			
Wird eine Programmteil-Wiederholung eingegeben:		<input type="text"/>	Anzahl der Wiederholungen eingeben.
			Eingabe übernehmen.
Wird ein Unterprogramm-Aufruf eingegeben:			Keine Eingabe.

Anzeige-Beispiel 1

218 CALL LBL 27 REP

Es wird das Unterprogramm mit der Label-Nummer 27 aufgerufen (die Bearbeitung also mit Satz 118 fortgesetzt siehe oben).

Anzeige-Beispiel 2

29 CALL LBL 5 REP 2/2

Es wird ein Programmteil zweimal wiederholt. Die Zahl nach dem Schrägstrich gibt die noch offenen Wiederholungen im Programmlauf an. Sie verringert sich nach jeder erfolgten Wiederholung um 1.

Unterprogramme und Programmteil-Wiederholung


Programmteil-Wiederholung

Programmteil-Wiederholung

Ein bereits durchlaufener Programmteil kann im Anschluß nochmals abgearbeitet werden. Man spricht in diesem Fall von einer Programm-Schleife oder **Programmteil-Wiederholung**.

Der **Anfang** des Programmteils, der wiederholt werden soll, wird durch eine **Label-Nummer** gekennzeichnet.

Den **Abschluß** bildet der Aufruf der Label-Nummer **LBL CALL** in Verbindung mit der programmierten **Anzahl der Wiederholungen REP**.

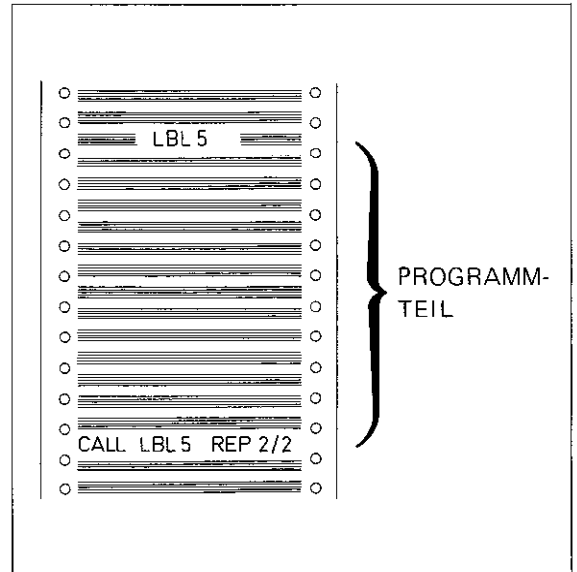


Programmablauf

Die Steuerung arbeitet das Haupt-Programm (zusammen mit dem betreffenden Programmteil) bis zum Aufruf der Label-Nummer ab.

Anschließend erfolgt der Rücksprung zur aufgerufenen Programm-Marke und der Programmteil wird wiederholt.

In der Anzeige wird die Zahl der noch offenen Wiederholungen um 1 verringert: REP 2/1. Nach einem erneuten Rücksprung wird der Programmteil zum zweiten Mal wiederholt.

Sind alle programmierten Wiederholungen ausgeführt (Anzeige: REP 2/0), wird das Haupt-Programm fortgesetzt.

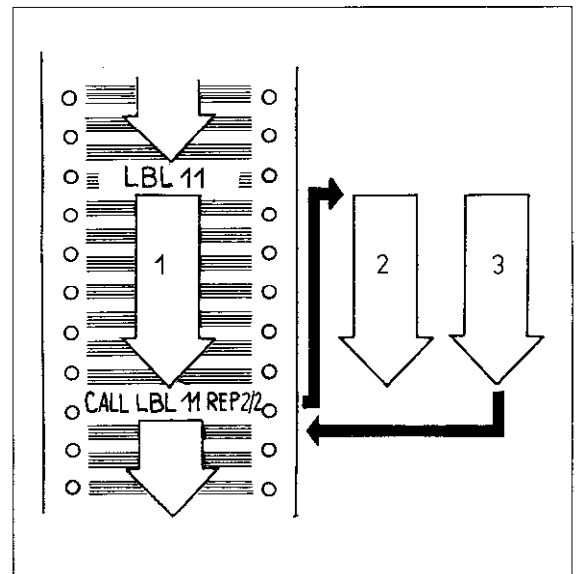


Der Programmteil wird (insgesamt) immer einmal mehr abgearbeitet als Wiederholungen programmiert sind.

Endlos-Schleife

Erfolgt auf die Frage nach der Wiederholung **REP keine Angabe** (Drücken der NO ENT Taste), so wird aus der Programmteil-Wiederholung eine Endlos-Schleife: der **Aufruf** der Label-Nummer wird **ständig wiederholt**.

Während des Programmablaufs und in einem Testlauf wird die Endlos-Schleife mit der Fehlermeldung = ZU HOHE VERSCHACHTELUNG = angezeigt.

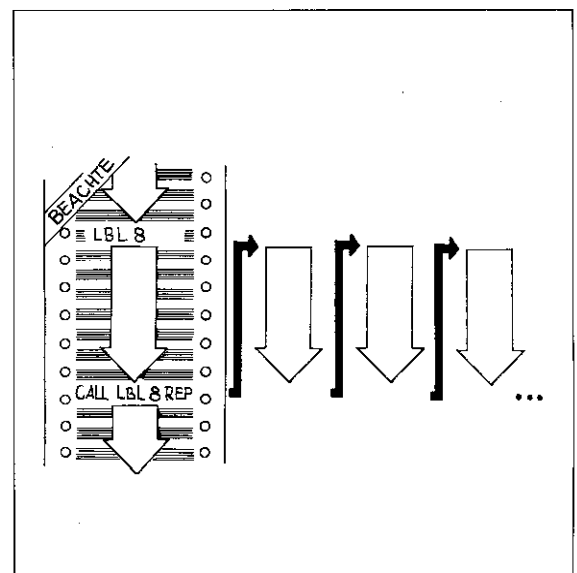

Unterprogramme und Programmteil-Wiederholung

Unterprogramm

Unterprogramm

Wird ein Programmteil an einer anderen Stelle im Bearbeitungsprogramm benötigt, so kann dieser Abschnitt als Unterprogramm gekennzeichnet werden.


Der **Anfang** des Unterprogramms wird mit einer frei wählbaren **Label-Nummer** gekennzeichnet.

Den Abschluß bildet immer die **Label-Nummer 0**.

Ist das Ende des Unterprogramms nicht durch LBL 0 gekennzeichnet, so kann durch einen Unterprogramm-Aufruf eine Endlos Schleife (s. "Endlos Schleife") programmiert werden.

Das Unterprogramm wird mit LBL CALL aufgerufen. Der Aufruf kann an jeder beliebigen Stelle im Programm erfolgen.

Nach Abarbeiten des Unterprogramms wird auf die Sprungstelle im Hauptprogramm zurückgesprungen.

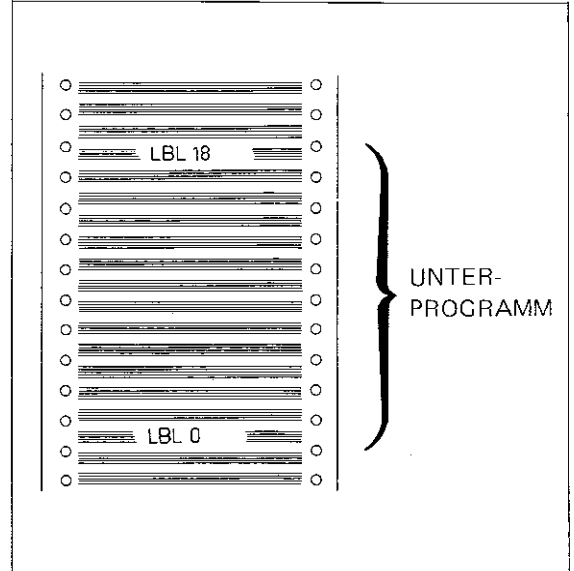

Programmlauf

Die Steuerung arbeitet das Haupt-Programm bis zum Unterprogramm-Aufruf ab (CALL LBL 27 REP).


Dann erfolgt ein Sprung zur aufgerufenen Programm-Marke.

Das Unterprogramm wird bis zur Label-Nummer 0 (Unterprogramm-Ende) abgearbeitet.

Anschließend wird ein Rücksprung ins Hauptprogramm ausgeführt.

Das Hauptprogramm wird mit dem auf den Unterprogramm-Aufruf folgenden Satz fortgeführt.


Steht das Unterprogramm wie im vorliegenden Fall im Hauptprogramm, wird es auch während des Programmlaufs ohne Aufruf einmal abgearbeitet.

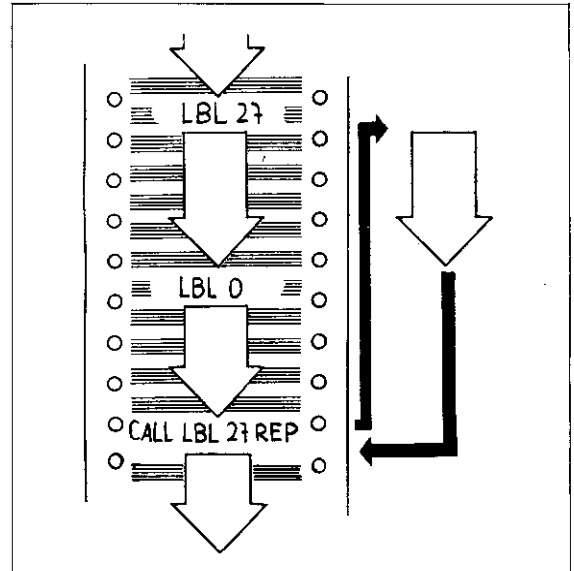

Ein Unterprogramm kann durch einen Unterprogramm-Aufruf nur einmal abgearbeitet werden! Beim Unterprogramm-Aufruf mit LBL CALL muß nach der Dialogfrage WIEDERHOLUNG REP? die

NO ENT Taste gedrückt werden.

Ist eine Wiederholung programmiert z. B. REP 1/1, so wird der Abschnitt zwischen der aufgerufenen Label-Nummer und dem Aufruf CALL LBL als Programmteil-Wiederholung ausgeführt.

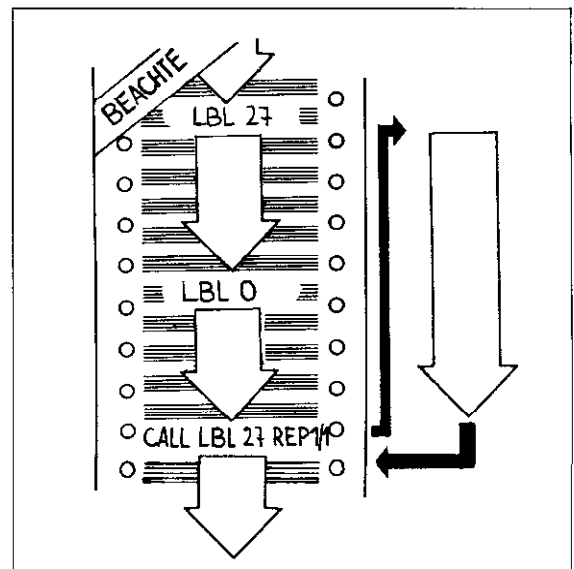

Unterprogramme und Programmteil-Wiederholung

Verschachtelung

Die Verschachtelung


Innerhalb eines Unterprogramms oder einer Programmteil-Wiederholung kann ein weiteres Unterprogramm bzw. eine weitere Programmteil-Wiederholung aufgerufen werden.

Ebenso kann innerhalb eines aufgerufenen Hauptprogramms in ein weiteres Hauptprogramm gesprungen werden. Man spricht in diesen Fällen von einer **Verschachtelung** (russ. Puppen-Schachtel in der Schachtel!).

Programmteile und **Unterprogramme** können bis zu 8 mal geschachtelt werden, d. h. die **Verschachtelungs-Tiefe** beträgt 8.

Wird die Verschachtelungs-Tiefe überschritten, so erscheint die Fehlermeldung:


= ZU HOHE VERSCHACHTELUNG =.

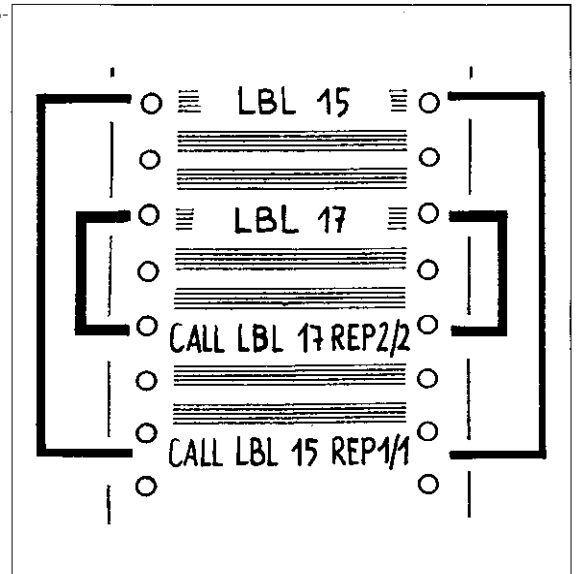

Programmlauf mit Wiederholung

Das Hauptprogramm wird bis zum Sprung auf LBL 17 abgearbeitet. Der Programmteil wird zweimal wiederholt.

Anschließend arbeitet die Steuerung das Hauptprogramm bis zum Sprung auf LBL 15 weiter ab. Der Programmteil wird bis CALL LBL 17 REP 2/2 einmal wiederholt, und der geschachtelte Programmteil zusätzlich noch zweimal. Dann wird die zuletzt programmierte Wiederholung nach CALL LBL 17 fortgesetzt.

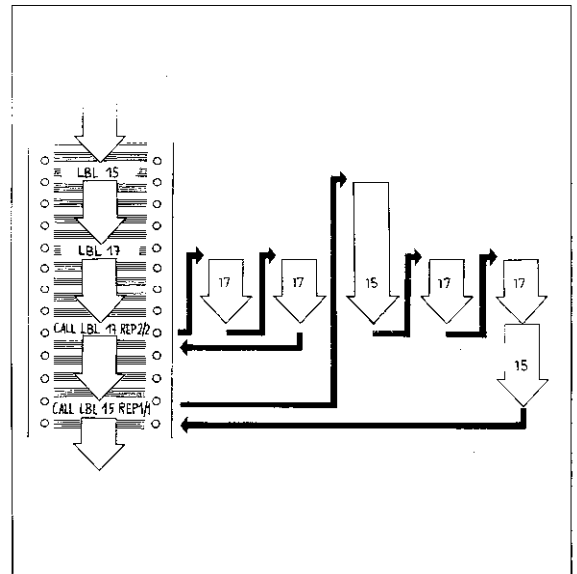


Programmlauf mit Unterprogrammen

Das Hauptprogramm wird bis zum Sprungbefehl CALL LBL 17 abgearbeitet.

Anschließend wird das Unterprogramm beginnend mit LBL 17 bis zum nächsten Aufruf CALL LBL 53 abgearbeitet usw. Das am tiefsten geschachtelte Unterprogramm wird durchgehend bearbeitet.

Vor Unterprogramm Ende (LBL 0) des letzten Unterprogramms erfolgt ein Rücksprung zum vorhergehenden Unterprogramm, bis schließlich zuletzt ins Hauptprogramm.

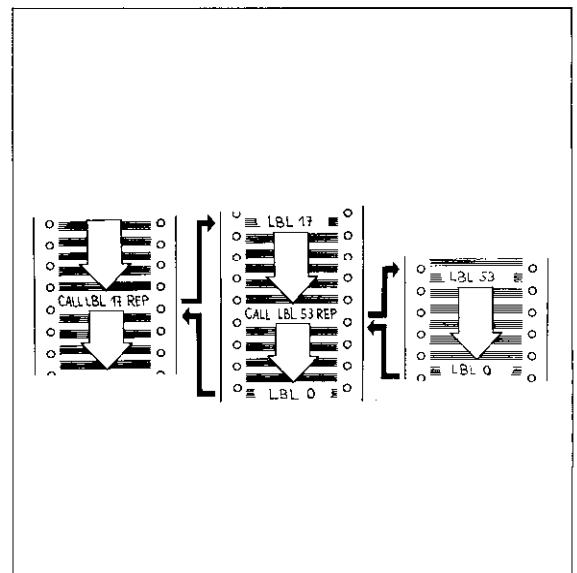


Unterprogramme und Programmteil-Wiederholung

Verschachtelung

Unterprogramm im Unterprogramm

Unterprogramme können nicht in ein bestehendes Unterprogramm geschrieben werden. Jedes der beiden Unterprogramme im nebenstehenden Beispiel wird dann nur bis zur ersten Label-Nummer 0 abgearbeitet.

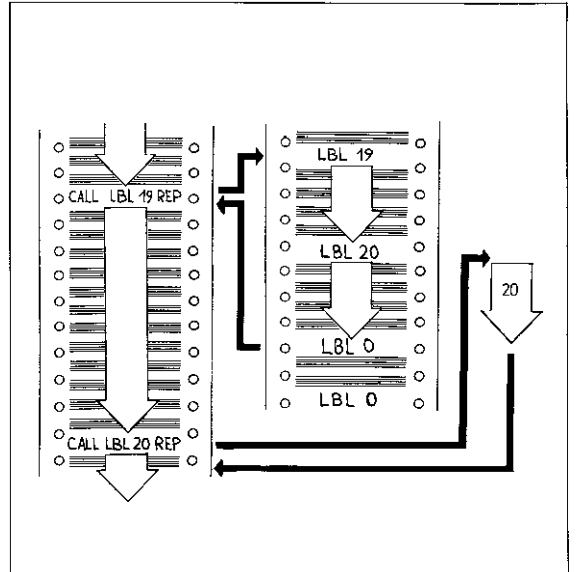


Wiederholung von Unterprogrammen

Mit Hilfe der Verschachtelung ist es möglich, Unterprogramme zu wiederholen.

Das Unterprogramm wird innerhalb einer Programmteil-Wiederholung aufgerufen. Dieser Unterprogramm-Aufruf ist der einzige Satz der Programmteil-Wiederholung.

Im Programmlauf ist wieder darauf zu achten, daß das Unterprogramm einmal mehr abgearbeitet wird, als Wiederholungen programmiert sind.

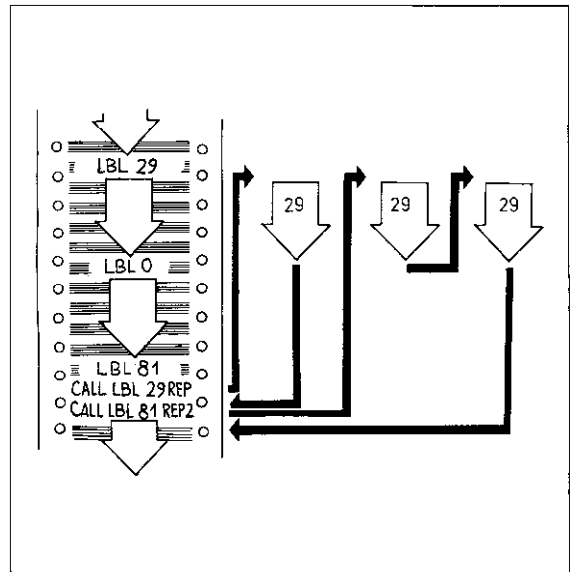

Programm-Sprung


Sprung in ein anderes Hauptprogramm

Die Programm-Verwaltung der Steuerung ermöglicht es, von einem Hauptprogramm in ein anderes Hauptprogramm zu springen.

Dadurch können

- in Verbindung mit der Parameter-Programmierung eigene Bearbeitungszyklen (s. "Zyklus Programm-Aufruf") erstellt,
- oder
- Werkzeug-Listen gespeichert werden.

Die Programmierung des Sprungs erfolgt mit der

 Taste.

Wird dabei eine Programm-Nummer eingegeben, unter der kein Programm abgespeichert ist (z. B. CALL PGM 13), so erscheint beim Anwählen des Hauptprogramms mit der Sprunganweisung die Fehlermeldung:

= PGM 13 FEHLT =.

Für die Programm-Aufrufe sind maximal **vier Verschachtelungsebenen** zugelassen, d. h. die Verschachtelungs-Tiefe beträgt 4.

Programmlauf Beispiel

Die Steuerung arbeitet das Hauptprogramm 1 bis zum Programm-Aufruf CALL PGM ab.


Anschließend erfolgt ein Sprung in das Hauptprogramm 28.

Das Hauptprogramm 28 wird von Anfang bis Ende abgearbeitet.

Dann erfolgt ein Rücksprung in das Hauptprogramm 1.

Das Hauptprogramm 1 wird mit dem auf dem Programm-Aufruf folgenden Satz fortgeführt.

Im aufgerufenen Hauptprogramm darf kein Rücksprung in das ursprüngliche Hauptprogramm programmiert werden (Bildung einer Endlos-Schleife)!

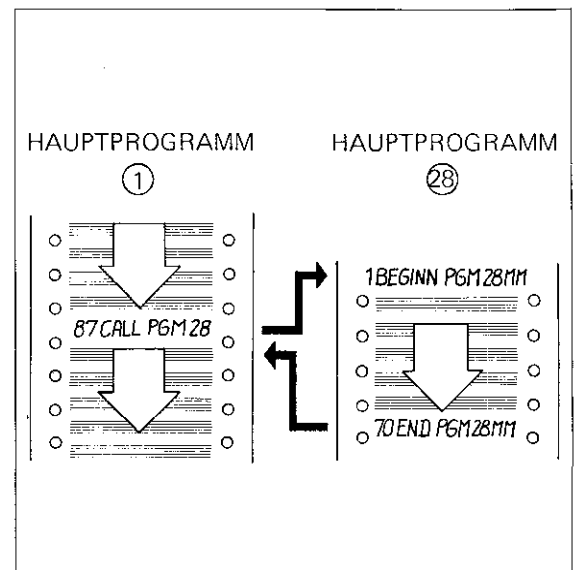





Programm-Sprung

Eingabe

Betriebsart 

Dialog-Eröffnung 

PROGRAMM-NUMMER ?	 	Nummer des aufzurufenden Programms eingeben.
	 	Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

87 CALL PGM 28

Im Satz 87 wird das Hauptprogramm 28 aufgerufen und abgearbeitet.




Ein Programm-Aufruf kann wie ein Zyklus-Aufruf programmiert werden, falls die Programm-Nummer in die Zyklus-Definition 12 eingegeben wird. Damit werden die mit Hilfe der Parameter-Rechnung selbst erstellten Zyklen den vorprogrammierten Zyklen gleichgestellt (s. "Zyklus Programm-Aufruf").


Parameter

Parameter

Bei der Programm-Eingabe können innerhalb eines Programms Zahlenwerte, die sich auf Maßeinheiten beziehen (Koordinaten oder Vorschub), durch einen **variablen Parameter** d. h. einen "Platzhalter" für später einzugebende oder von der Steuerung zu berechnende Zahlenwerte ersetzt werden. Beim Abarbeiten des Programms benutzt die Steuerung dann den Zahlenwert, der sich aus der sog. Parameter-Definition ergibt.



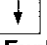
Parameter setzen

Parameter werden mit dem Buchstaben Q und einer Nummer gekennzeichnet; die Nummern sind zwischen 0 und 99 wählbar. Parameter können auch mit negativen Vorzeichen eingegeben werden. Positive Vorzeichen müssen nicht programmiert werden. Das Eingeben (=Setzen) der Parameter erfolgt über die  Taste.

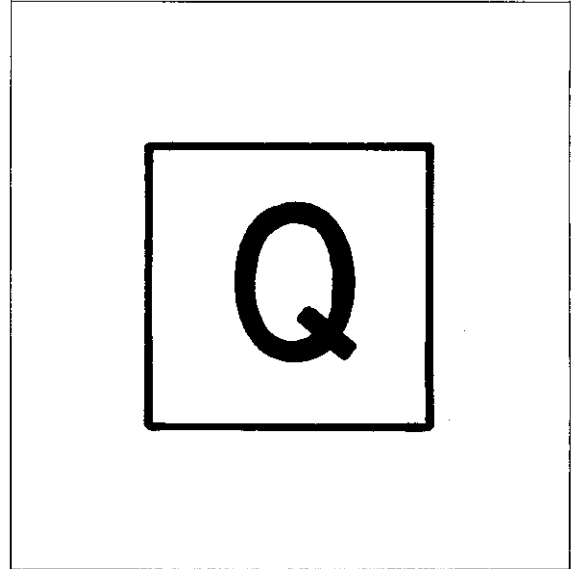

Parameter-Definition


Die Zuordnung von bestimmten Zahlenwerten zu den Parametern ist entweder direkt oder durch mathematische und logische Funktionen möglich.

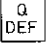Der Dialog für die Parameter-Definition wird durch die Taste  eröffnet. Über die Tasten  oder  kann dann eine der nebenstehenden **Parameter-Funktionen FN** angewählt werden:

- FN 0: ZUWEISUNG
- FN 1: ADDITION
- FN 2: SUBTRAKTION
- FN 3: MULTIPLIKATION
- FN 4: DIVISION
- FN 5: WURZEL
- FN 6: SINUS
- FN 7: COSINUS
- FN 8: WURZEL AUS QUADRAT-SUMME
- FN 9: WENN GLEICH, SPRUNG
- FN 10: WENN UNGLEICH, SPRUNG
- FN 11: WENN GROESSER, SPRUNG
- FN 12: WENN KLEINER, SPRUNG

Parameter-Definition Beispiel

Gibt man Parameter anstelle von Koordinaten innerhalb einer Linear-Interpolation ein, so können Konturen erzeugt werden, die über mathematische Funktionen definiert sind, z. B. Ellipsen. Die Kontur setzt sich dann aus vielen einzelnen Geradenstücken zusammen (siehe auch "Ellipse - Programmierbeispiel").

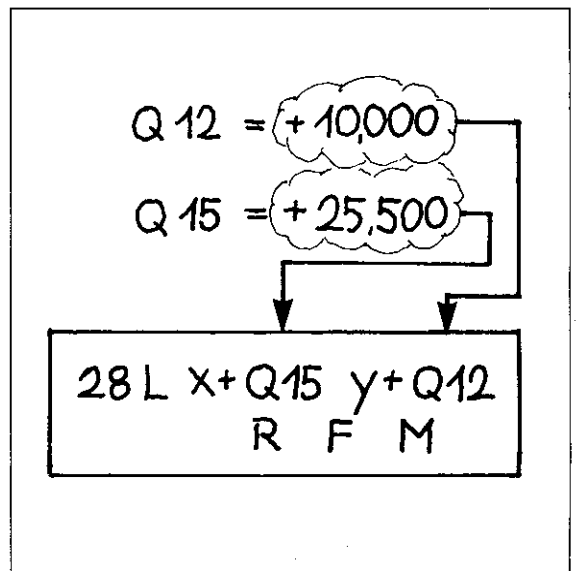

Parameter

Dialog-Frage z. B.:

Setzen eines Parameters

KOORDINATEN ?		Achse wählen, z. B. X.
		Parameter-Taste drücken.
		Parameter-Nummer eingeben.
		Ggf. Vorzeichen eingeben.
		Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

27 L X + Q13 Y - Q2
R F M

Parameter Q13 ist Platzhalter für den Zahlenwert der X-Koordinate; Parameter Q2 ist Platzhalter für den negativen Zahlenwert der Y-Koordinate. Q13 ist z. B. der Wert + 40,000 und Q2 + 19,000 zugewiesen. Das Werkzeug wird dann auf die Position P (X + 40,000 / Y - 19,000) verfahren.

Die Parameter müssen vor ihrem Aufruf definiert sein. Nicht definierte Parameter werden bei Beginn des Programm-Laufs automatisch mit dem Zahlenwert 0 belegt.

Im Anzeige-Beispiel (oben) würde das Werkzeug dann auf die Position X0/Y0 fahren.



Anwählen einer Parameter-Funktion

Betriebsart	
Dialog-Eröffnung	
FN 0 : ZUWEISUNG	oder Gewünschte Parameter-Funktion anwählen.
Steht die gewünschte Funktion in der Anzeige, z. B.	
FN 9 : WENN GLEICH, SPRUNG	Funktion übernehmen.
In der Anzeige erscheint die erste Dialog-Frage. (Beantwortung siehe entsprechende Funktion).	

Parameter

Parameter-Funktionen

FN 0: Zuweisung

Durch die Funktion FN 0 wird einem bestimmten Parameter entweder ein **Zahlenwert** oder ein anderer **Parameter** zugewiesen.
Die Zuweisung entspricht einem "="-Zeichen.

$$Q5 = 65,432$$

Anzeige:

$$18 \text{ FN 0: } Q5 = + 65,432$$

FN 1: Addition

Durch die Funktion FN 1: Addition wird ein bestimmter Parameter als die **Summe** von zwei Parametern, zwei Zahlenwerten oder einem Parameter und einem Zahlenwert festgelegt.

$$Q17 = Q2 + 5,000$$

Anzeige:

$$12 \text{ FN 1: } Q17 = + Q2 \\ + \quad + 5,000$$

FN 2: Subtraktion

Durch die Funktion FN 2: Subtraktion wird ein bestimmter Parameter als die **Differenz** zwischen zwei Parametern, zwei Zahlenwerten oder einem Parameter und einem Zahlenwert festgelegt.

$$Q11 = 5,000 - Q34$$

Anzeige:

$$94 \text{ FN 2: } Q11 = + 5,000 \\ - \quad + Q34$$

FN 3: Multiplikation

Durch die Funktion FN 3: Multiplikation wird ein bestimmter Parameter als das **Produkt** von zwei Parametern, zwei Zahlenwerten oder einem Parameter und einem Zahlenwert definiert.

$$Q21 = Q1 \times 60,0$$

Anzeige:

$$85 \text{ FN 3: } Q21 = +Q1 \\ \text{H} + 60,000$$

FN 4: Division

Durch die Funktion FN 4: Division wird ein bestimmter Parameter als der **Quotient** von zwei Parametern, zwei Zahlenwerten oder einem Parameter und einem Zahlenwert festgelegt.
(**DIV** ist die Abkürzung für **Division**).

$$Q12 = Q2 / 62$$

Anzeige:

$$73 \text{ FN 4: } Q12 = +Q2 \\ \text{DIV} +62,000$$

FN 5: Wurzel

Durch die Funktion FN 5: Wurzel wird ein bestimmter Parameter als die **Quadratwurzel** eines Parameters, oder eines Zahlenwertes definiert.
(**SQRT** ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck **square root**, zu deutsch **Quadratwurzel**).

$$Q98 = \sqrt{2}$$


Anzeige:

$$69 \text{ FN 5: } Q98 = \text{SQRT} +2$$

Parameter

Parameter-Funktionen

Programm-
Eingabe
Beispiel FN 1

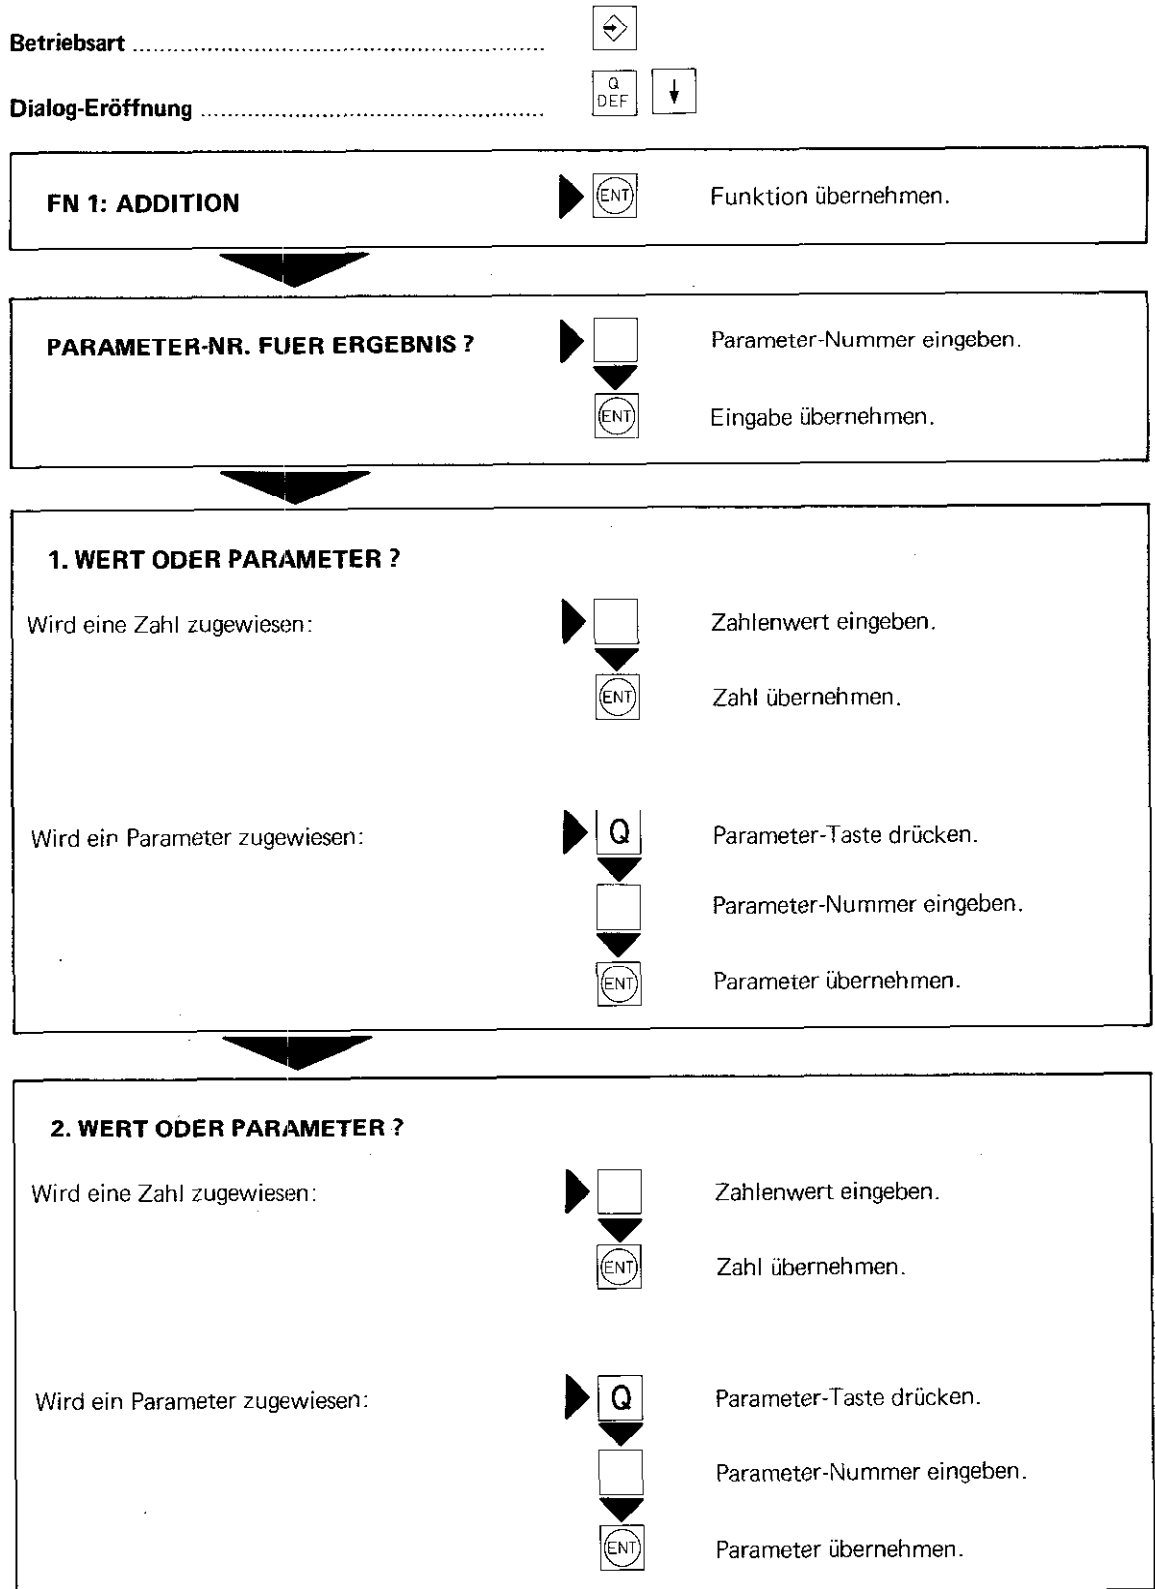

Parameter Parameter-Funktionen


Winkel- funktionen

Sinus- und Cosinus-Funktion stellen einen mathematischen Zusammenhang zwischen einem Winkel und den Seitenlängen im rechtwinkligen Dreieck her. Die Winkelfunktionen werden mit
FN 6: Sinus und
FN 7: Cosinus programmiert.

Definition der Winkel- funktionen

$$\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete (gegenüberliegende Seite)}}{\text{Hypotenuse (längste Seite d. Dreiecks)}} = \frac{a}{c}$$


$$\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete (anliegende Seite)}}{\text{Hypotenuse (längste Seite d. Dreiecks)}} = \frac{b}{c}$$

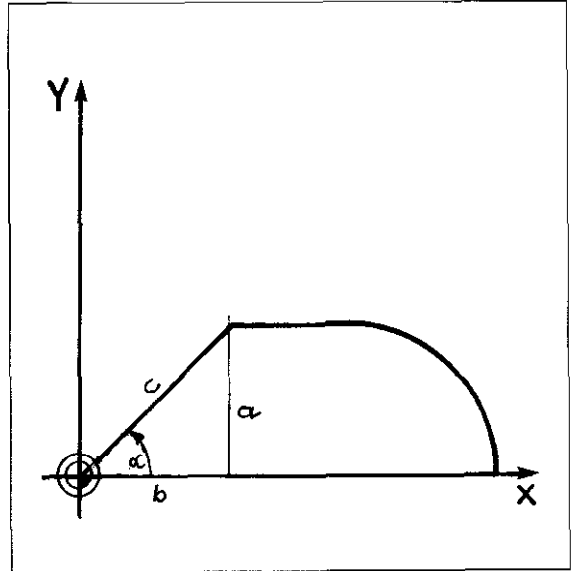

Winkel- funktionen im rechtwinkligen Dreieck

$$XP = R \cdot \cos \alpha$$

$$YP = R \cdot \sin \alpha$$

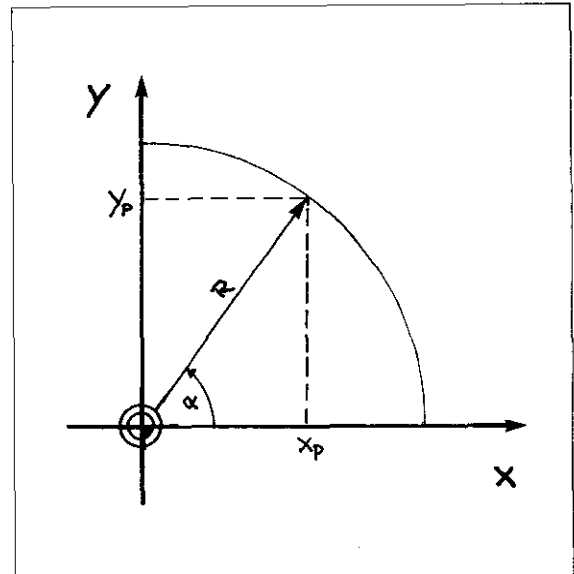

FN 6: Sinus

Durch die Funktion FN 6: Sinus wird ein bestimmter Parameter als der **Sinus** eines Winkels (in Grad ($^{\circ}$)) definiert, wobei der Winkel ein Zahlenwert oder ein Parameter sein kann.

$$Q10 = \sin Q8$$

Anzeige:

$$113 \text{ FN 6: } Q10 = \text{SIN} + Q8$$

FN 7: Cosinus

Durch die Funktion FN 7: Cosinus wird ein bestimmter Parameter als der **Cosinus** eines Winkels (in Grad ($^{\circ}$)) definiert, wobei der Winkel ein Zahlenwert oder ein Parameter sein kann.

$$Q81 = \cos (-Q55)$$

Anzeige:

$$911 \text{ FN 7: } Q81 = \text{COS} - Q55$$


Parameter Parameter-Funktionen

Länge einer Strecke

Die Parameter-Funktion FN 8: Wurzel aus Quadratsumme dient zur **Längenberechnung** von **Strecken** im rechtwinkligen Dreieck.

Nach dem Satz des Pythagoras gilt:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ oder } c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

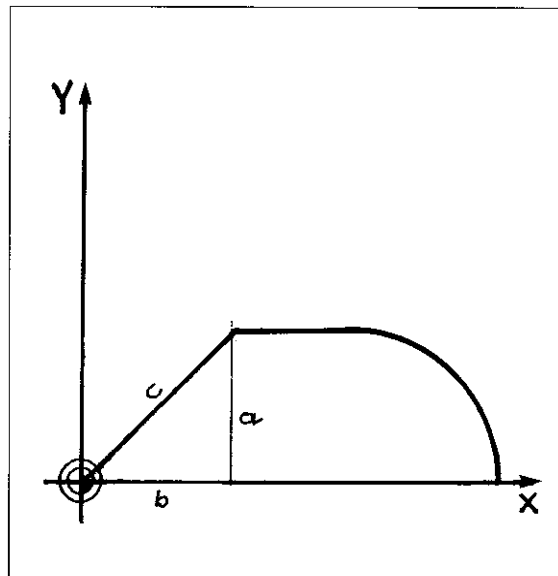

FN 8: Wurzel aus Quadrat- summe

Durch die Funktion FN 8: Wurzel aus Quadratsumme wird ein bestimmter Parameter als die **Wurzel** aus der Summe der Quadrate zweier Zahlen bzw. Parameter festgelegt.

(**LEN** ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck **length**, zu deutsch Länge, Strecke).

$$Q3 = \sqrt{30^2 + Q45^2}$$

Anzeige:

$$56 \text{ FN 8: } Q3 = + 30,000$$

$$\text{LEN} + Q45$$

Parameter Parameter-Funktion

Wenn-Dann- Sprung

Durch die Parameter-Funktionen FN 9 bis FN 12 kann ein Parameter mit einem anderen Parameter oder mit einem Zahlenwert verglichen werden. Abhängig vom Ergebnis dieses Vergleichs kann ein Sprung auf eine bestimmte Programm-Marke (Label) ausgeführt werden.


Die Gleichungen bzw. Ungleichungen lauten:

- 1. Parameter ist gleich einem Wert bzw. einem 2. Parameter, z. B. $Q1 = Q3$
- 1. Parameter ist verschieden von einem Wert bzw. einem 2. Parameter, z. B. $Q1 \neq Q3$
- 1. Parameter ist größer als ein Wert bzw. ein 2. Parameter, z. B. $Q1 > Q3$
- 1. Parameter ist kleiner als ein Wert bzw. ein 2. Parameter, z. B. $Q1 < Q3$

Wenn eine dieser Gleichungen erfüllt ist, **dann** erfolgt ein **Sprung** auf eine bestimmte Programm-Marke.

Ist die Gleichung nicht erfüllt, so wird das Programm mit den nachfolgenden Sätzen fortgeführt.

=	gleich
≠	ungleich
>	größer
<	kleiner

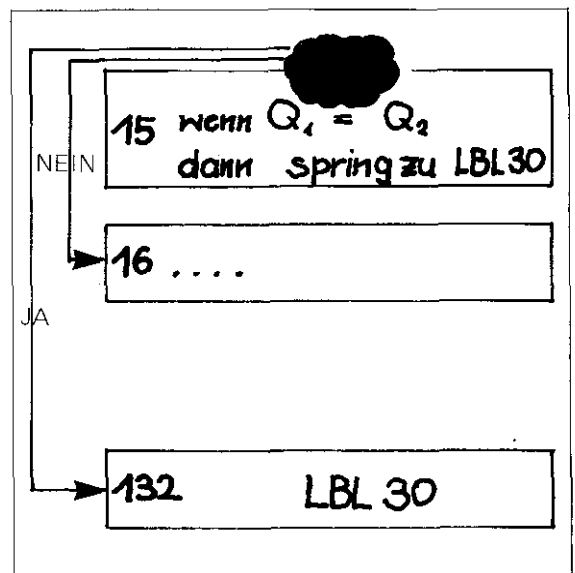

FN 9: Wenn gleich, Sprung

Bei Programmierung der Funktion "FN 9: Wenn gleich, Sprung" wird nur dann ein Sprung auf eine Programm-Marke ausgeführt, wenn ein bestimmter Parameter **gleich** einem anderen Parameter bzw. einem Zahlenwert ist.

IF ist das englische Wort für **wenn**.

EQU ist die Abkürzung für das englische Wort **equal**, zu deutsch **gleich** oder **ist gleich**

GOTO ist der englische Ausdruck für **geh auf**.

Wenn gilt: $Q2 = 360$,
dann spring auf LBL 30 !

Anzeige:


47 FN 9: IF + Q2.

EQU + 360,000 GOTO LBL 30

Parameter

Parameter-Funktionen

Eingabe
Beispiel FN 9

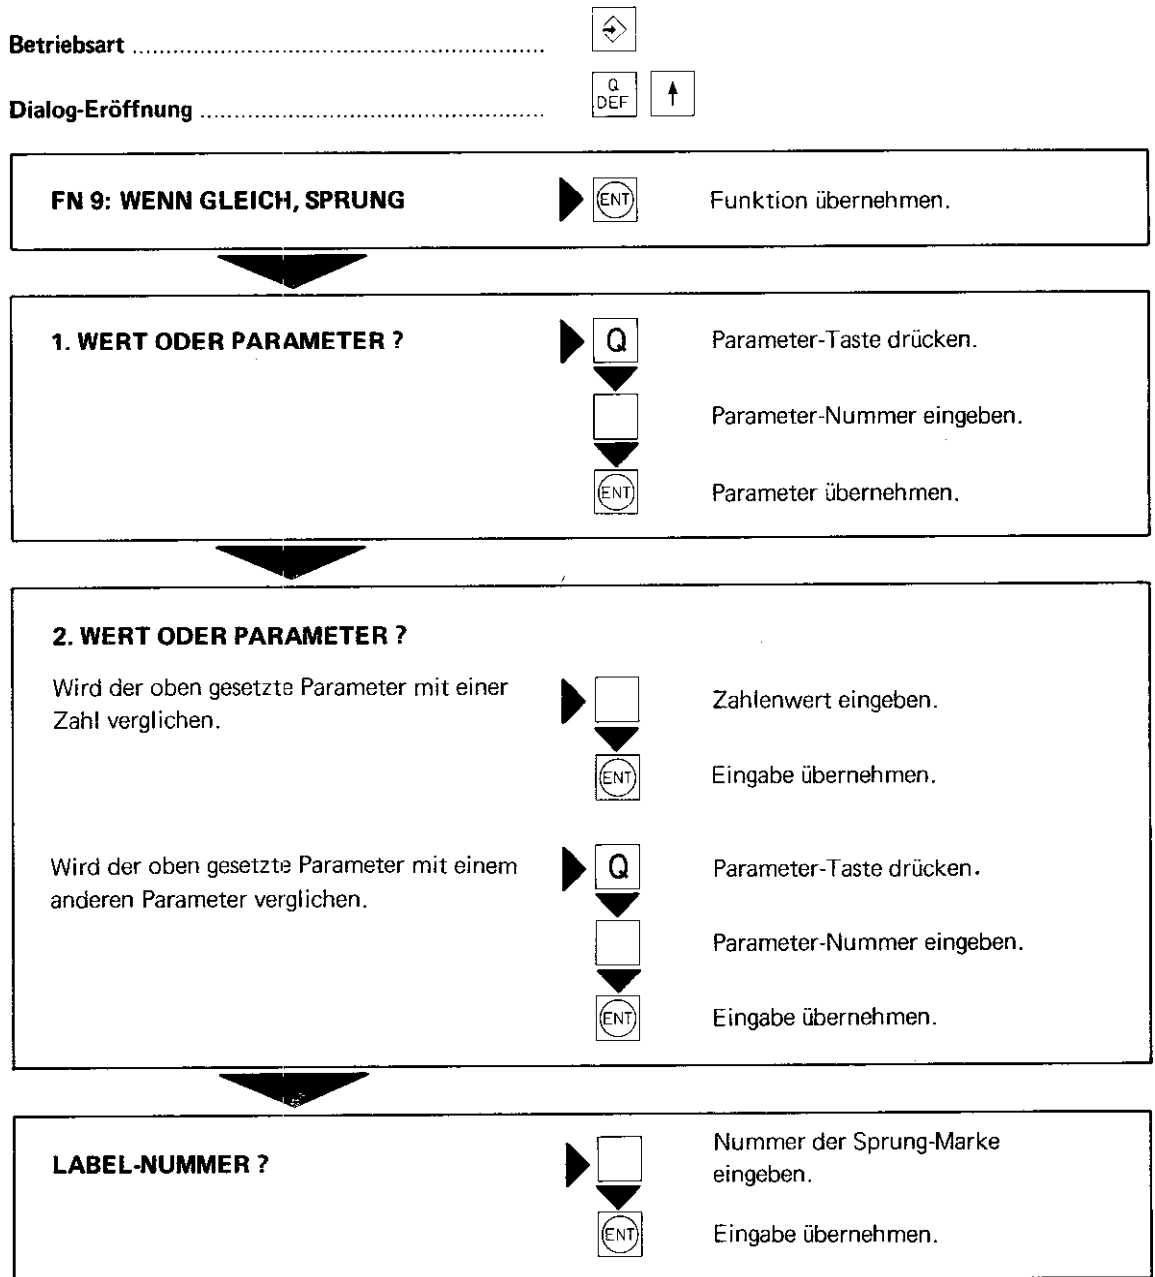

Die Bildschirm-Anzeigen stehen auf der nachfolgenden Seite bei den entsprechenden Funktionen.

Parameter

Parameter-Funktionen

FN 10: Wenn ungleich, Sprung

Bei Programmierung der Funktion "FN 10: Wenn ungleich, Sprung" wird nur dann ein Sprung auf eine Programm-Marke ausgeführt, wenn ein bestimmter Parameter **ungleich** einem anderen Parameter bzw. einem Zahlenwert ist.

(**NE** ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck **not equal**, zu deutsch **ungleich** oder **verschieden, nicht gleich**).

Wenn gilt: $Q3 \neq Q10$,
dann spring auf LBL 2 !

Anzeige:

38 FN 10: IF + Q3

NE + Q10 GOTO LBL 2

FN 11: Wenn größer, Sprung

Bei Programmierung der Funktion "FN 11: Wenn größer, Sprung" wird nur dann ein Sprung auf eine Programm-Marke ausgeführt, wenn ein bestimmter Parameter **größer** als ein anderer Parameter bzw. ein Zahlenwert ist.

(**GT** ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck **greater than**, zu deutsch **größer als**).

Wenn gilt: $Q8 > 360$,
dann spring auf LBL 17 !

Anzeige:

28 FN 11: IF + Q8

GT + 360,000 GOTO LBL 17

FN 12: Wenn kleiner, Sprung

Bei Programmierung der Funktion "FN 12: Wenn kleiner, Sprung" wird nur dann ein Sprung auf eine Programm-Marke ausgeführt, wenn ein bestimmter Parameter **kleiner** als ein anderer Parameter bzw. ein Zahlenwert ist.

(**LT** ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck **less than**, zu deutsch **kleiner als**).

Wenn gilt: $Q6 < Q5$,
dann spring auf LBL 3 !

Anzeige:

24 FN 12: IF + Q6

LT + Q5 GOTO LBL 3

Anmerkungen

A large grid of graph paper, consisting of many small squares, intended for taking notes. The grid covers most of the page below the title.

Parameter Parameter-Programmierung (Beispiel)


Am Beispiel einer Ellipse soll die Programmieretechnik mit Parametern gezeigt werden.

Geometrie

Die **Ellipse** wird nach nebenstehender Formel beschrieben (math. Parameter-Form der Ellipse).

D. h. zu jedem Winkel α gehört eine X-Koordinate und gleichzeitig eine Y-Koordinate.

Beginnt man bei $\alpha = 0^\circ$ und lässt man in kleinen Schritten α auf 360° arwachsen, so erhält man eine Vielzahl von Punkten auf einer Ellipse. Werden diese Punkte durch Geraden verbunden, so entsteht eine geschlossene Kontur.

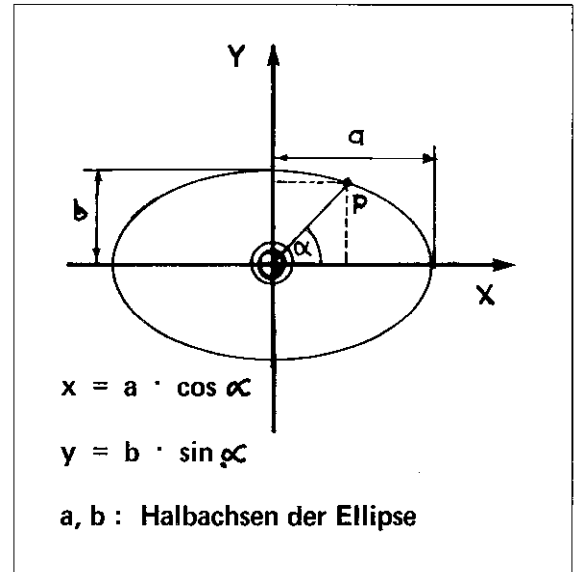

Parameter-Definition

Das Programm besteht im wesentlichen aus vier Teilen:

- Parameter-Definitionen
- Positionierung (Linear-Interpolation) für das Fräsen der Ellipse
- Erhöhung des Winkelschritts
- Parameter-Vergleich und Programm-Fortsetzung, bis die Ellipse vollständig gefertigt ist.

Als Parameter werden definiert:

- **Winkelschritt Q20:** Der Winkel soll jeweils um 2° anwachsen; $Q20 = + 2,000$
- **Anfangswinkel Q21:** Der erste Punkt der Kontur hat den Winkel 0° ; $Q21 = 0,000$
- **Halbachse in X-Richtung Q23:** $Q23 = + 50,000$
- **Halbachse in Y-Richtung Q22:** $Q22 = + 30,000$
- **X-Koordinate Q25:** Der Zahlenwert der X-Koordinate wird dem Parameter Q25 zugewiesen.
- **Y-Koordinate Q24:** Der Zahlenwert der Y-Koordinate wird dem Parameter Q24 zugewiesen.

Die Parameter Q25 und Q24 werden nach obengenannter Formel definiert:

$$(X=) Q25 = Q23 \cdot \cos Q21;$$

$$(Y=) Q24 = Q22 \cdot \sin Q21;$$


Die beiden Gleichungen müssen umgeschrieben werden, da sie auf diese Art nicht eingegeben werden können, deshalb:

Zuerst: $Q15 = \cos Q21$

$$Q14 = \sin Q21$$

dann: $Q25 = Q15 \text{ ** } Q23$

$$Q24 = Q14 \text{ ** } Q22$$

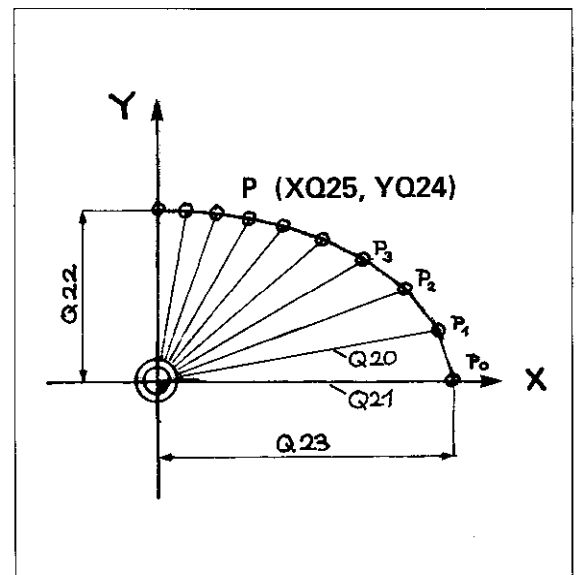

$$Q20 = + 2,000$$

$$Q21 = + 0,000$$

$$Q22 = + 30,000$$

$$Q23 = + 50,000$$

$$Q15 = \sin + Q21$$

$$Q14 = \cos + Q21$$


$$Q24 = + Q15 \text{ ** } Q22$$

$$Q25 = + Q14 \text{ ** } Q23$$

Parameter Parameter-Programmierung (Beispiel)


Positioniersatz

In diesem Satz mit Linear-Interpolation steht das Fräsen der Ellipse.

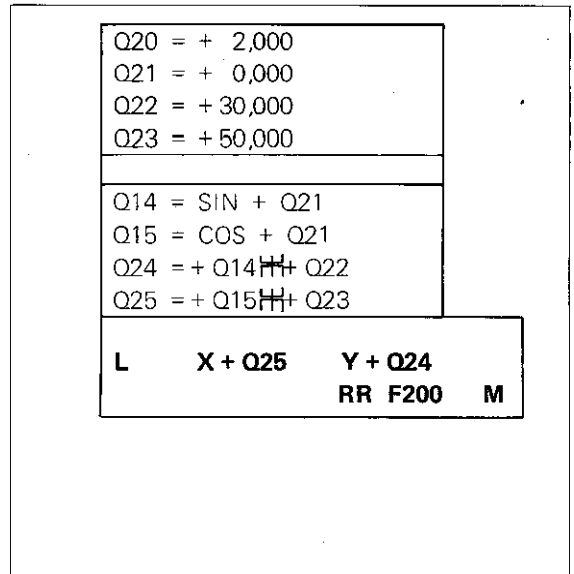

Erhöhung des Winkelschritts

Neuer Winkel Q21 =
alter Winkel Q21 + Winkelschritt Q20

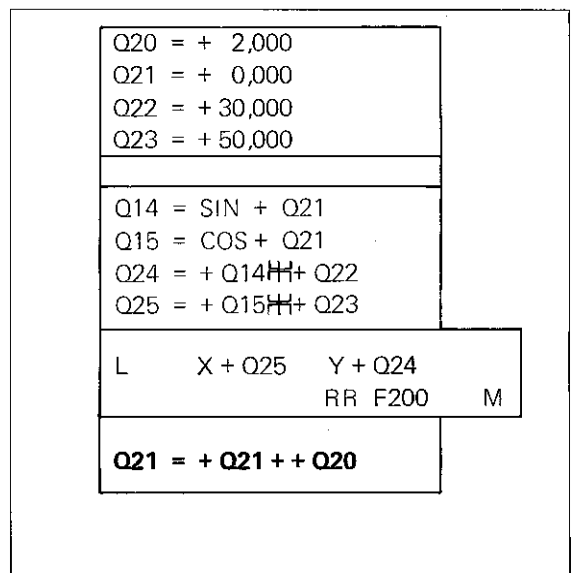


Parameter- Vergleich und Programm- Wiederholung

Für die Wiederholung muß vor der Parameter-Definition für Q25 und Q24 eine Sprung-Marke gesetzt werden: LBL 1.

Die Wiederholung ist an folgende Bedingung geknüpft:

Wenn der Winkel Q21 kleiner ist als $360,1^\circ$, dann spring auf LBL 1:

IF + Q21
LT + 360,100 GOTO LBL 1.

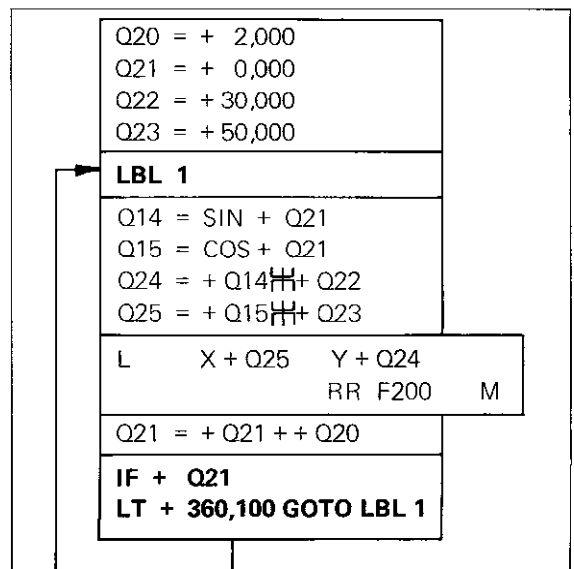




Zyklen Einführung


Zyklen

Um die Programmierung zu vereinfachen und zu beschleunigen sind häufig wiederkehrende Bearbeitungsfolgen und bestimmte Koordinaten-Umrechnungen als feste Zyklen vorprogrammiert, z. B. das Fräsen von Taschen oder Nullpunkt-Verschiebung.

Zyklus-Definition

Über die Zyklus-Definition werden der Steuerung die notwendigen Daten für den Zyklus mitgeteilt, z. B. die Seitenlänge der Tasche.

Der Dialog für die Zyklus-Definition wird mit der Taste  eröffnet. Mit den Tasten  oder  kann dann einer der nebenstehenden Zyklen angewählt werden.

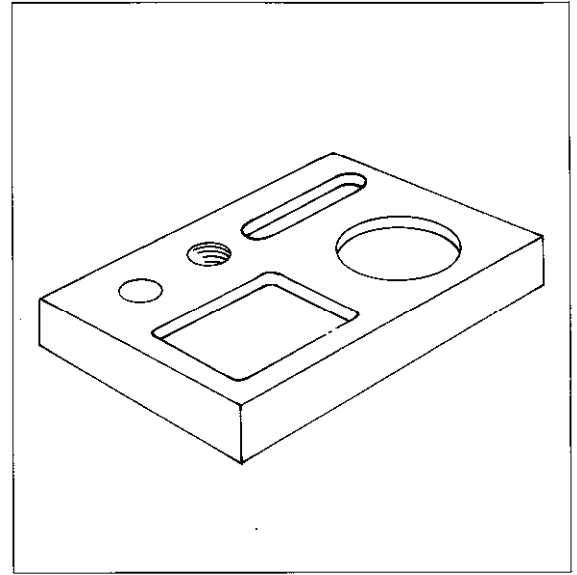

Einteilung

Die Zyklen 1 bis 5 sind **Bearbeitungszyklen**, d. h. mit diesen Zyklen werden Bearbeitungsfolgen am Werkstück ausgeführt.

Bei Zyklus 9 kann eine **Verweilzeit** programmiert werden; die übrigen Zyklen ermöglichen verschiedene **Koordinaten-Umrechnungen** (Koordinaten-Transformationen).

Zyklus-Aufruf

Durch Zyklus-Aufruf im Programm wird der vorher definierte **Bearbeitungszyklus** abgearbeitet.

Die **Koordinaten-Umrechnungen** und die Verweilzeit benötigen keinen gesonderten Aufruf; sie sind sofort nach der Zyklus-Definition wirksam.

Für den Zyklus-Aufruf gibt es drei Programmiermöglichkeiten:

- Aufruf mit einem CYCL CALL Satz
- Aufruf über die Zusatz-Funktion M99
- Aufruf über die Zusatz-Funktion M89

Der Aufruf M89 ist modal wirksam, d.h. bei jedem nachfolgenden Positioniersatz erfolgt ein Aufruf des zuletzt programmierten Bearbeitungszyklus. M89 wird durch die Eingabe M99 oder durch einen CYCL CALL-Satz wieder aufgehoben bzw. gelöscht.

CYCL DEF 1	Tiefbohren	} Bearbeitungszyklen
CYCL DEF 2	Gewindebohren	
CYCL DEF 3	Nutenfräsen	
CYCL DEF 4	Taschenfräsen	
CYCL DEF 5	Kreistasche	
CYCL DEF 7	Nullpunkt	} Koordinaten-Umrechnungen
CYCL DEF 8	Spiegeln	
CYCL DEF 10	Drehung	
CYCL DEF 11	Maßfaktor	
CYCL DEF 12	Programm-Aufruf	
CYCL DEF 9	Verweilzeit	



Mit einem Zyklus-Aufruf kann nur der zuletzt definierte Bearbeitungszyklus aufgerufen werden.

Zyklen

Zyklus-Definition

Zyklus-Aufruf

Definition eines Zyklus

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



<p>CYCL DEF 1 TIEFBOHREN</p> <p>Steht der gewünschte Bearbeitungszyklus in der Anzeige, z. B.</p>		<p>Gewünschten Bearbeitungszyklus auswählen.</p>
<p>CYCL DEF 4 TASCHENFRAESEN</p> <p>In der Anzeige erscheint nun die erste Dialog-Frage zum angewählten Zyklus. (Beantwortung siehe entsprechende Zyklus-Definition).</p>		<p>Zyklus übernehmen.</p>

Aufruf eines Zyklus

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



<p>ZUSATZ-FUNKTION M ?</p>		<p>Ggf. Zusatz-Funktion eingeben.</p> <p>Eingabe übernehmen.</p>
-----------------------------------	--	--

Anzeige-Beispiel

<p>95 CYCL CALL</p> <p>M03</p>

Der zuletzt definierte Zyklus wird aufgerufen.

Die Spindel dreht sich im Uhrzeigersinn.

Zyklen


Bearbeitungszyklen

Vorbereitende Maßnahmen

Voraussetzungen

Vor einem Zyklus-Aufruf muß bereits programmiert sein:

- **Werkzeug-Aufruf:** zur Bestimmung der **Spindelachse** und der **Drehzahl**;
- **Zusatz-Funktion:** zur Angabe der **Spindel-Drehrichtung**.
- **Positioniersatz zur Start-Position:** für den Bearbeitungszyklus.

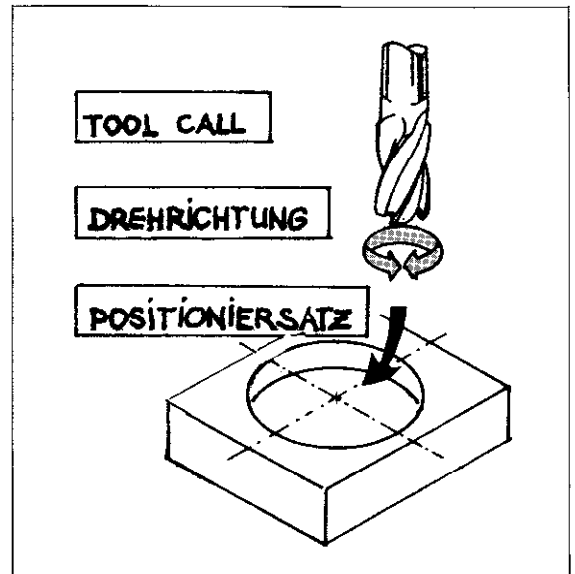

Fehlermeldungen


Fehlender Werkzeug-Aufruf wird mit der Fehlermeldung
= TOOL CALL FEHLT =
angezeigt.

Fehlende Angabe der **Spindel-Drehrichtung** wird mit der Fehlermeldung
= SPINDEL ? =
angezeigt.

Maßangaben

Maßangaben in der Zyklus-Definition werden grundsätzlich in Bezug auf die **Start-Position** des Werkzeugs angegeben.

Die **I** Taste braucht dabei nicht gedrückt zu werden!

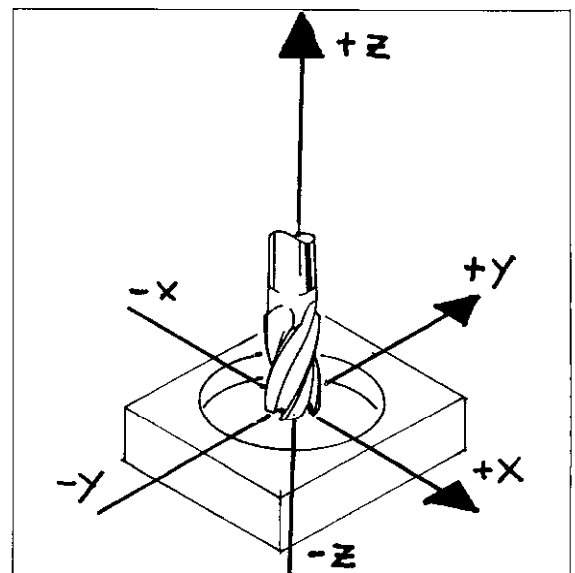

Bearbeitungszyklen müssen (im Gegensatz zu den Zyklen für Koordinaten-Umrechnungen) zur Abarbeitung immer aufgerufen werden!




Zyklen

Koordinaten-Umrechnungen

Allgemein

Die Koordinaten-Umrechnungen verändern das Koordinatensystem, das durch "Werkstück-Nullpunkt setzen" festgelegt wurde. Diese Zyklen sind nach der Definition sofort wirksam, ein Zyklus-Aufruf ist hier nicht erforderlich.

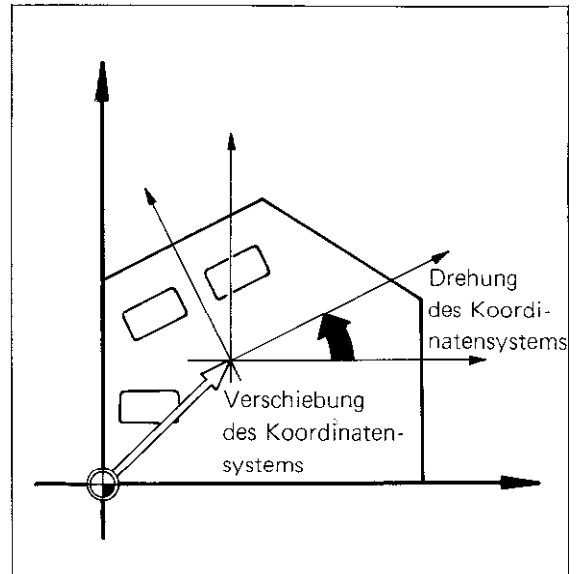

Aufheben des Zyklus

Die Koordinaten-Umrechnungen sind solange wirksam, bis sie wieder aufgehoben werden. Dies kann entweder durch eine erneute Zyklus-Definition, bei welcher der ursprüngliche Zustand programmiert wird, oder mit der Zusatz-Funktion M02 oder M30 (abhängig vom eingegebenen Maschinen-Parameter) erfolgen.

Zyklen Tiefbohren

Eingabe- Daten

Sicherheits-Abstand: Abstand zwischen Werkzeugspitze (Start-Position) und Werkstückoberfläche.

Vorzeichen:

- in positiver Achsrichtung +
- in negativer Achsrichtung –

Bohrtiefe: Maß zwischen Werkstückoberfläche und Bohrungsgrund (Spitze des Bohrkegels).


Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Zustell-Tiefe: Maß, um das das Werkzeug auf einmal zugestellt wird.

Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Verweilzeit: Zeit, in der das Werkzeug nach Erreichen jeder Zustell-Tiefe auf dieser Tiefe bleibt, um freizuschneiden.

Vorschub: Verfahrgeschwindigkeit des Werkzeugs während der Bearbeitung.

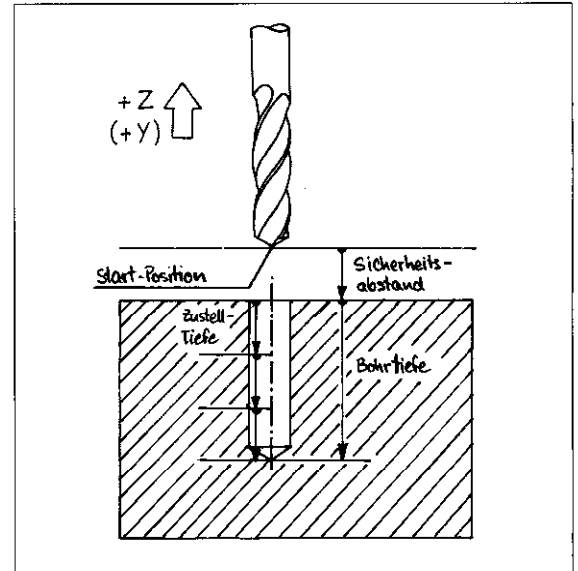


Ablauf

Das Werkzeug bohrt aus der **Start-Position** mit dem programmierten **Vorschub** auf die erste **Zustell-Tiefe**. Nach Ablauf der **Verweilzeit** wird das Werkzeug im Eilgang zur Start-Position zurückgezogen und unter Berücksichtigung des Vorhalte-Abstands erneut auf die erste Tiefe verfahren.

Anschließend rückt das Werkzeug mit dem programmierten Vorschub um ein weiteres Zustellmaß vor, fährt wieder zur Start-Position zurück usw.


Der Wechsel zwischen Bohren und Rückzug wird solange wiederholt, bis die programmierte **Bohrtiefe** erreicht ist. Am Ende des Zyklus kehrt das Werkzeug im Eilgang zur Start-Position zurück.

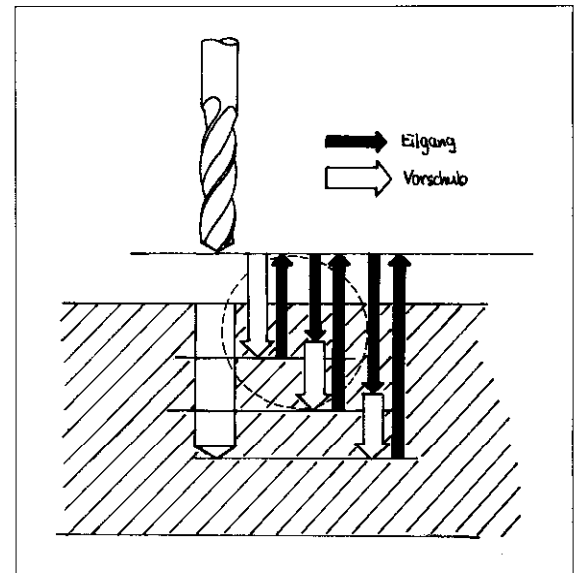

Vorhalte- Abstand


Der Vorhalte-Abstand t wird von der Steuerung selbsttätig berechnet:

- bei einer Bohrtiefe bis 30 mm gilt immer:
 $t = 0,6 \text{ mm};$
- bei einer Bohrtiefe über 30 mm gilt die Formel:
 $t = \text{Bohrtiefe}/50$, wobei aber der maximale Vorhalte-Abstand auf 7 mm begrenzt ist:
 $t_{\text{max}} = 7 \text{ mm}.$

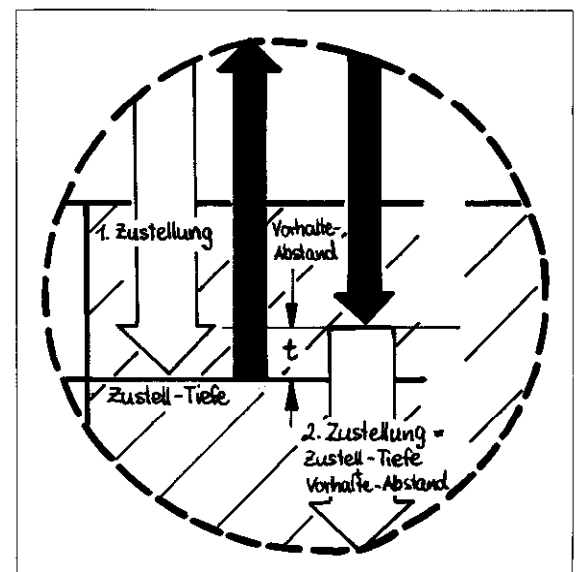

Zyklen Tiefbohren


Zyklus- Definition

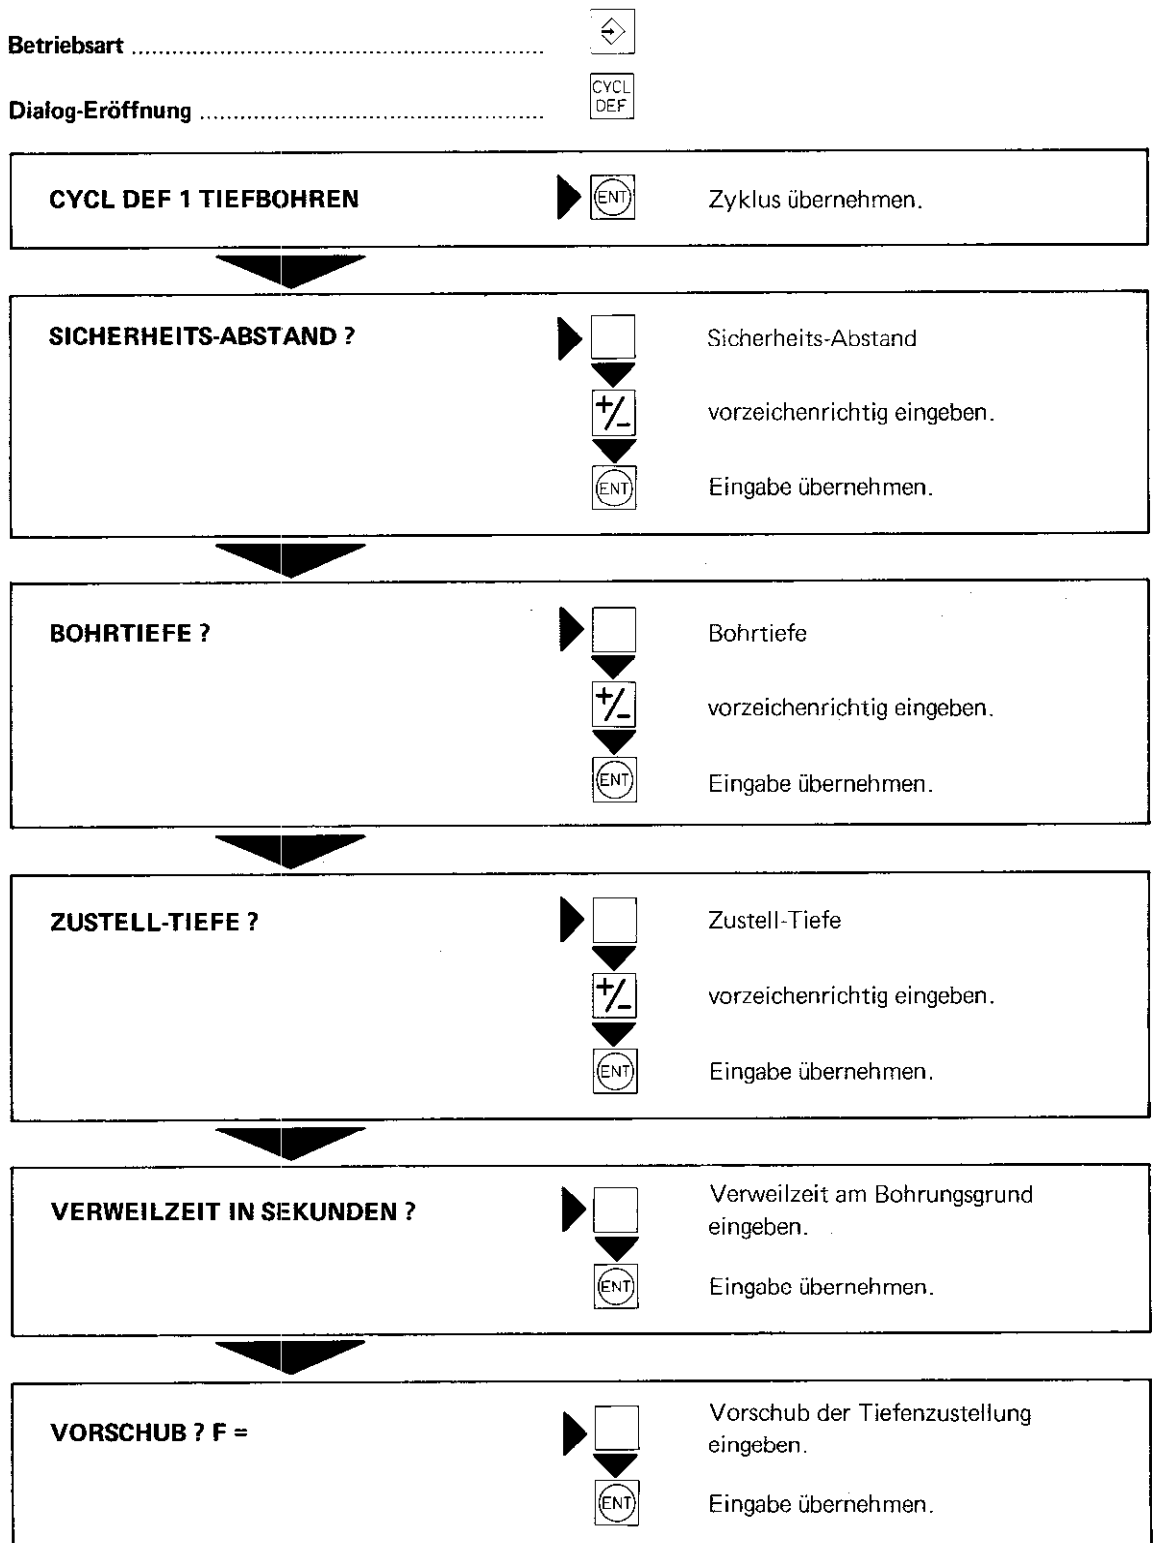

Sicherheits-Abstand, Bohrtiefe und Zustell-Tiefe müssen das gleiche Vorzeichen haben



Anmerkungen

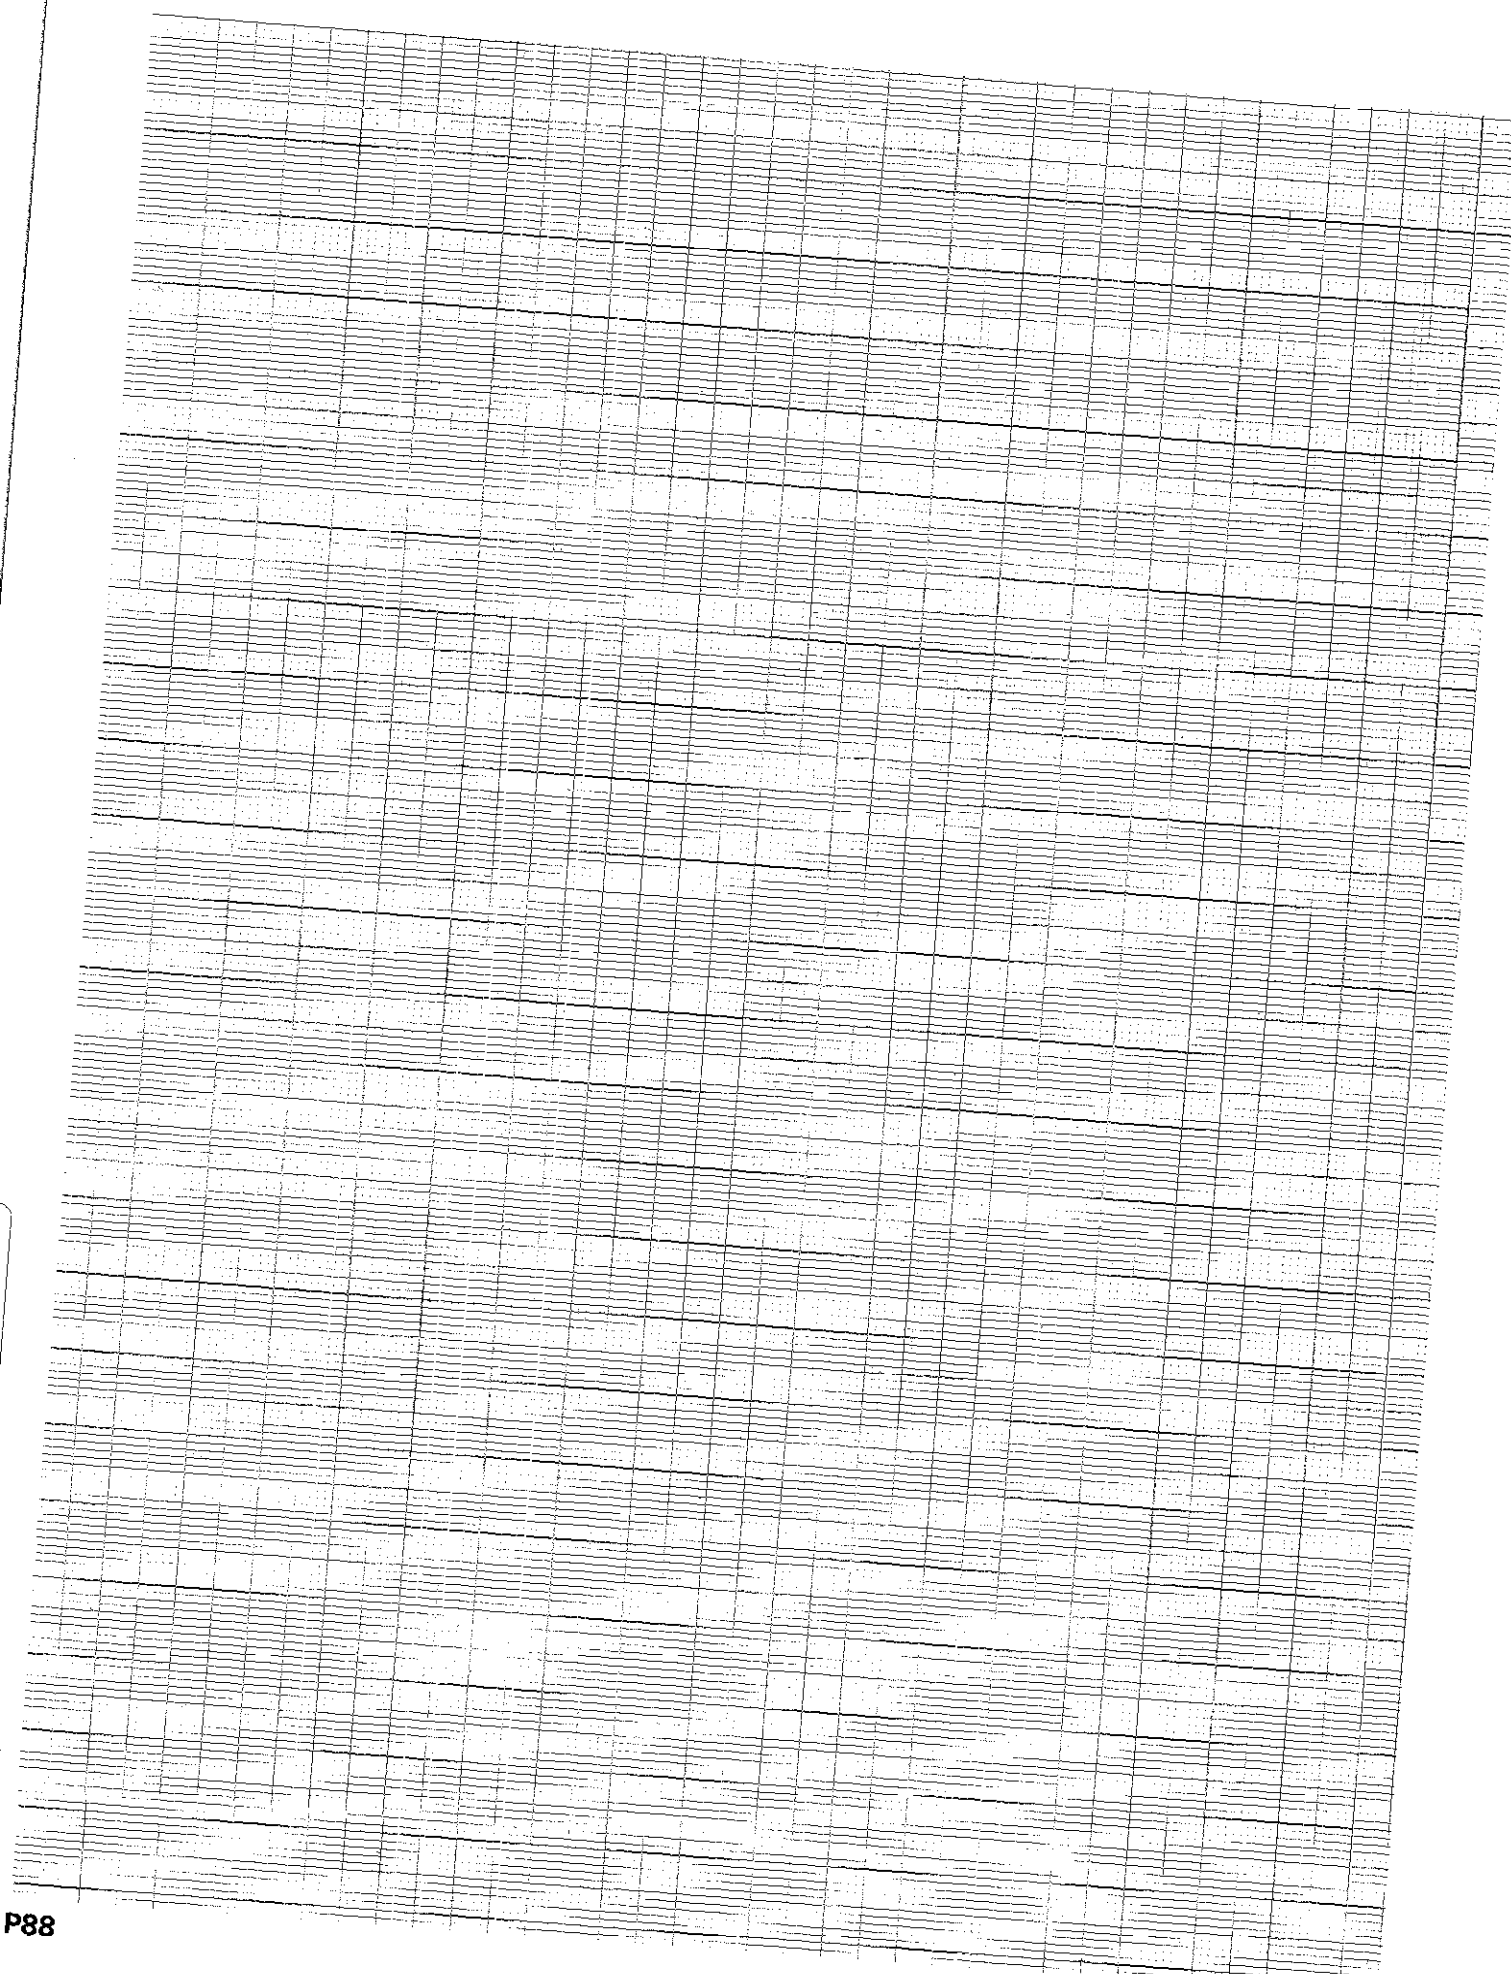

Zyklen Tiefbohren

Anzeige-Beispiel

110 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN

111 CYCL DEF 1.1 ABST -2,000

112 CYCL DEF 1.2 TIEFE -- 30,000

113 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG - 12,000

114 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT 1,000

115 CYCL DEF 1.5 F 80

Die Zyklus-Definition Tiefbohren belegt
6 Programmsätze.

Sicherheits-Abstand

Bohrtiefe

Zustell-Tiefe

Verweilzeit

Vorschub

Zyklen

Gewindebohren

Der Zyklus

Zum Gewindeschneiden ist ein **Längenausgleichs-Futter** erforderlich.


Nach einem Zyklus-Aufruf ist der Drehzahl-Override unwirksam, der Vorschub-Override ist nur noch in einem begrenzten Bereich aktiv. Die Bereichsgrenzen sind vom Maschinenhersteller über Maschinen-Parameter festgelegt.

Eingabe-Daten

Sicherheits-Abstand: (siehe Zyklus 1)

Bohrtiefe (= Gewindelänge): Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Gewindeende.
Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Verweilzeit: Zeit zwischen Umkehr der Spindel-Drehrichtung und Rückzug des Werkzeugs.

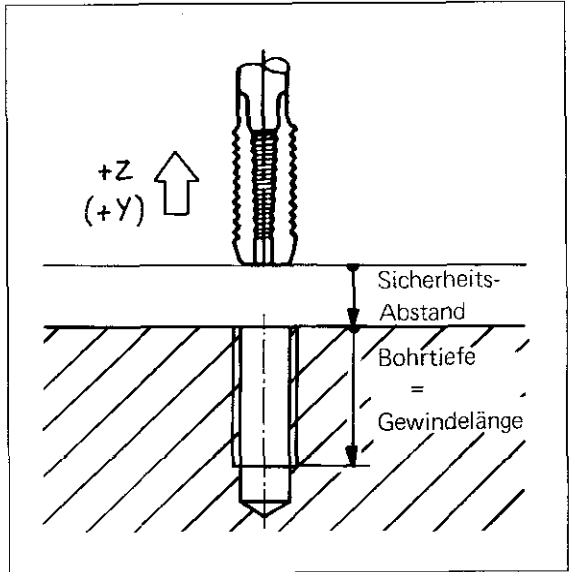

Es wird empfohlen für die Verweilzeit den Wert 0,000 einzugeben !

Vorschub: Verfahrensgeschwindigkeit des Werkzeugs beim Gewindeschneiden.




Der Vorschubwert für den Zyklus Gewindebohren muß nach folgender Formel errechnet werden.

$$F = S \times P$$

F: Vorschub
S: Spindel-Drehzahl
P: Gewinde-Steigung


Ablauf

Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Hat das Werkzeug die **Bohrtiefe** erreicht, wird die Spindel-Drehrichtung nach einer in den Maschinen-Parametern festgelegten Zeit umgekehrt. Nach Ablauf der programmierten **Verweilzeit** wird das Werkzeug zur Start-Position zurückgezogen.

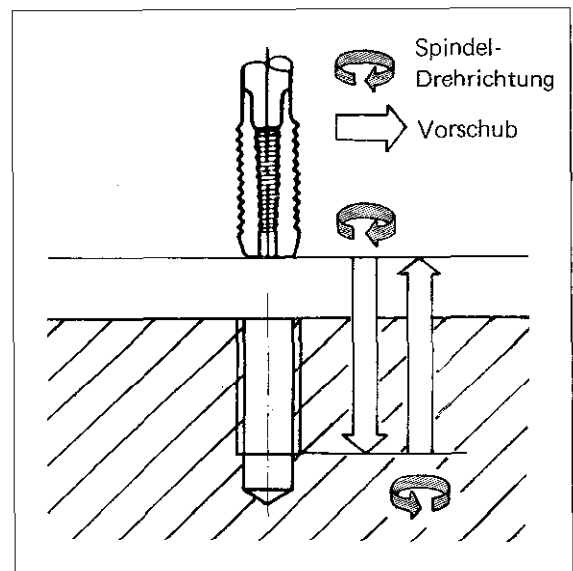

Zyklen Gewindebohren

Zyklus- Definition

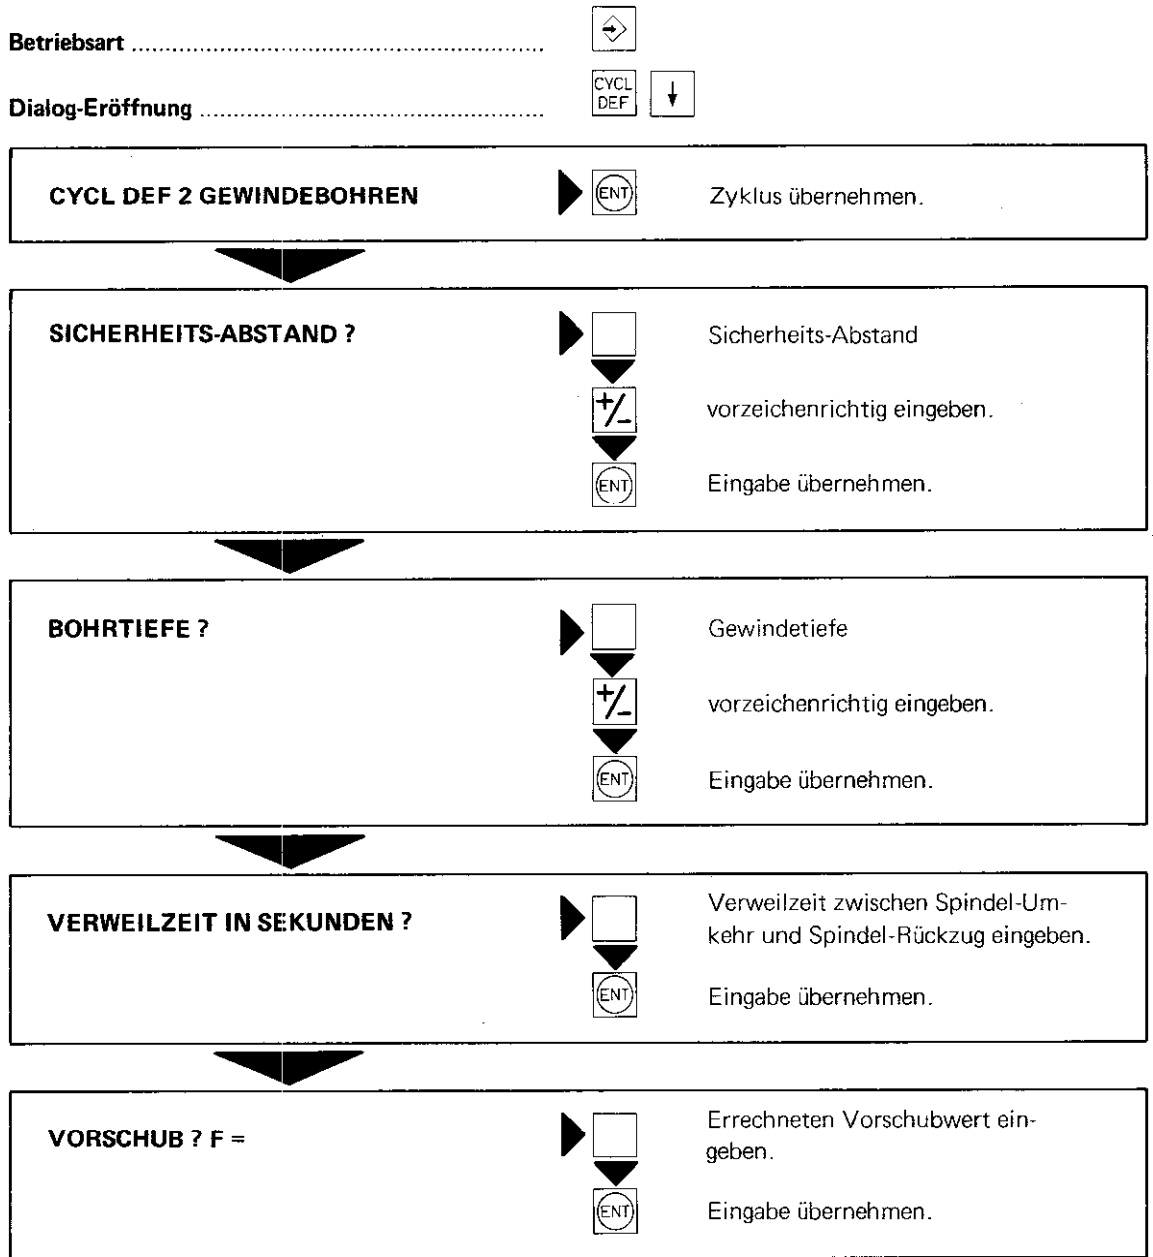

Anzeige-Beispiel

Sicherheits-Abstand und Bohrtiefe müssen das gleiche Vorzeichen haben !

```

80 CYCL DEF 2.0 GEWINDEBOHREN
81 CYCL DEF 2.1 ABST - 2,000
82 CYCL DEF 2.2 TIEFE - 30,000
83 CYCL DEF 2.3 V.ZEIT 0,000
84 CYCL DEF 2.4 F 160
    
```

- Die Zyklus-Definition Gewindebohren belegt 5 Programmsätze.
- Sicherheits-Abstand
- Gewindetiefe
- Verweilzeit
- Vorschub

Zyklen


Nutenfräsen

Der Zyklus


Der Zyklus "Nutenfräsen" ist ein kombinierter Schrupp-Schlichtzyklus. Die Nut liegt parallel zu einer Achse des aktuellen Koordinatensystems – gegebenenfalls muß das Koordinatensystem entsprechend gedreht werden (siehe Zyklus 10: Drehung des Koordinatensystems).

Eingabe-Daten

Sicherheits-Abstand: siehe Zyklus 1.
Frästiefe (= Tiefe der Nut): Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Fräsgrund. Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.
Zustell-Tiefe: Maß, um das das Werkzeug in das Werkstück einsteht; Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.
Vorschub Tiefenzustellung: Verfahrgeschwindigkeit des Werkzeugs beim Einstechen.

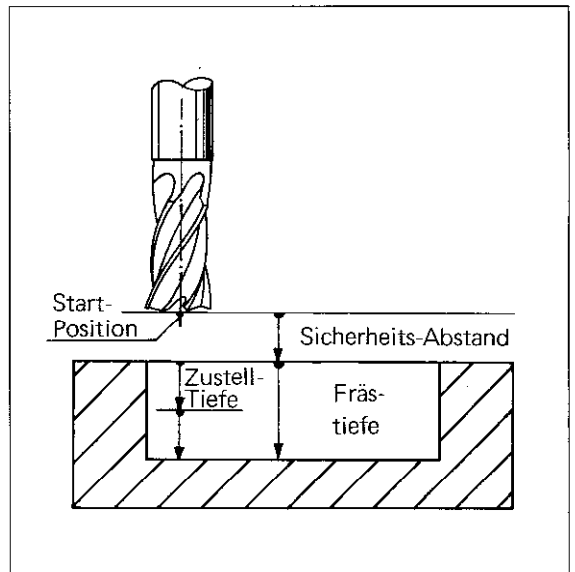

1. Seitenlänge: Länge der Nut (Fertigmaß). Das Vorzeichen muß entsprechend der Fräsrichtung eingegeben werden:
 Soll von der Start-Position aus in positiver Achs-Richtung gefräst werden: positives Vorzeichen.
 Soll von der Start-Position aus in negativer Achs-Richtung gefräst werden: negatives Vorzeichen.
2. Seitenlänge: Breite der Nut (Fertigmaß). Das Vorzeichen ist stets positiv.

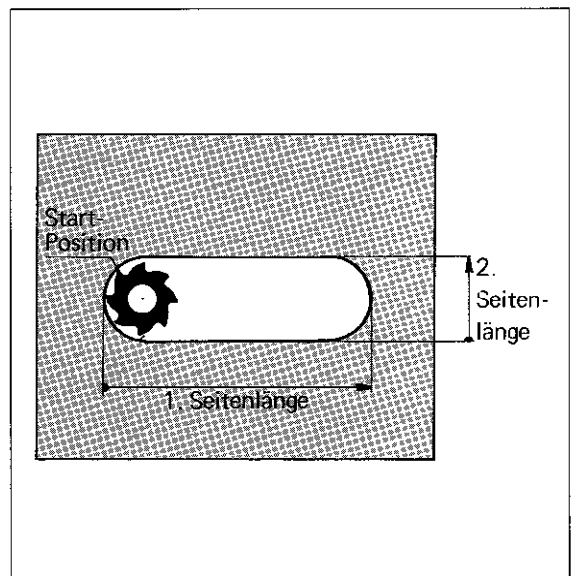


Die Breite der Nut muß größer sein als der Fräserdurchmesser.

Vorschub: Verfahrgeschwindigkeit des Werkzeugs in der Bearbeitungsebene.

Ablauf

Schruppvorgang: Das Werkzeug sticht aus der **Start-Position** in das Werkstück ein. Anschließend wird in Längsrichtung der Nut gefräst. Nach Tiefenzustellung am Ende der Nut wird in der Gegenrichtung gefräst. Der Vorgang wiederholt sich, bis die programmierte **Frästiefe** erreicht ist.

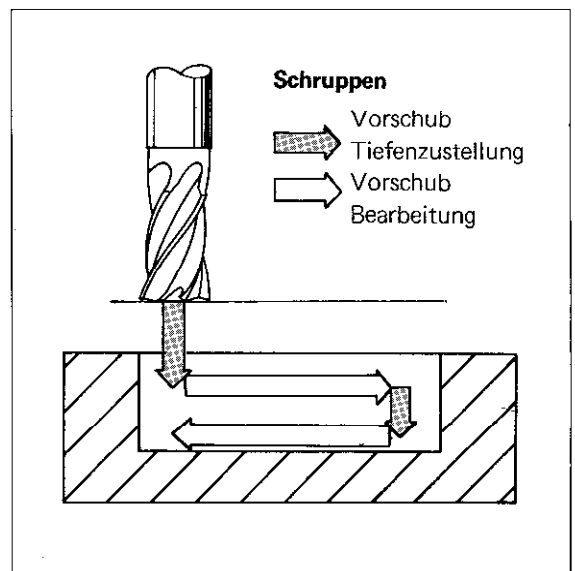


Zyklen Nutenfräsen

Ablauf

Schlichtvorgang: Die Steuerung stellt den Fräser am Fräsgrund um den verbleibenden Schichtspan seitlich zu und fährt die Kontur im **Gleichlauf** ab. Anschließend fährt das Werkzeug im Eilgang auf den Sicherheits-Abstand zurück.

Falls die Anzahl der Zustellungen ungerade war, fährt der Fräser in Höhe des Sicherheits-Abstands entlang der Nut zur Start-Position.

Schichten

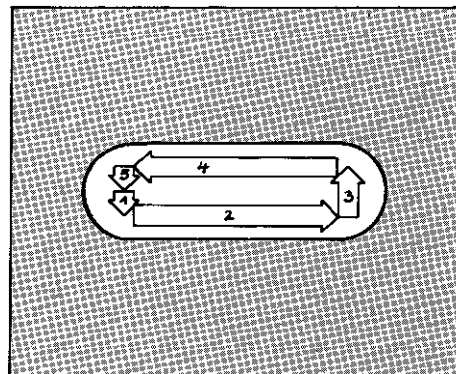


Start-Position

Die Start-Position für den Zyklus Nutenfräsen muß unter Berücksichtigung des Werkzeug-Radius genau angefahren werden.


Anfahren mit einem Linear-Interpolations-Satz

Die Nut wird senkrecht zur Längsrichtung mit Radiuskorrektur RL/RR und der Zusatz-Funktion M98 angefahren.

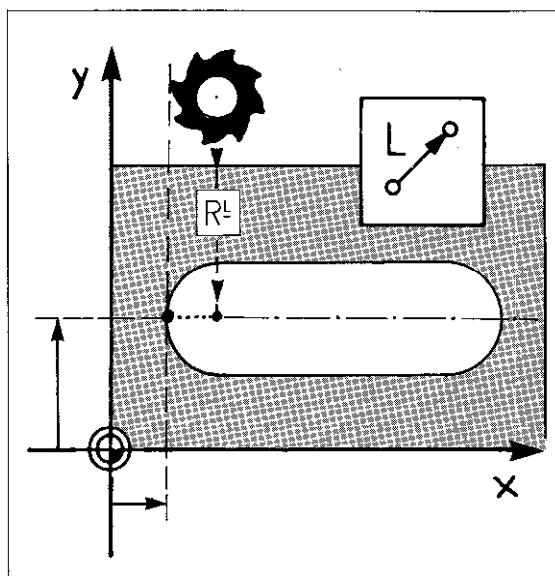

Anfahren mit einem achsparallelen Positioniersatz

Die Nut wird in Längsrichtung mit der Radiuskorrektur R-/R+ angefahren.

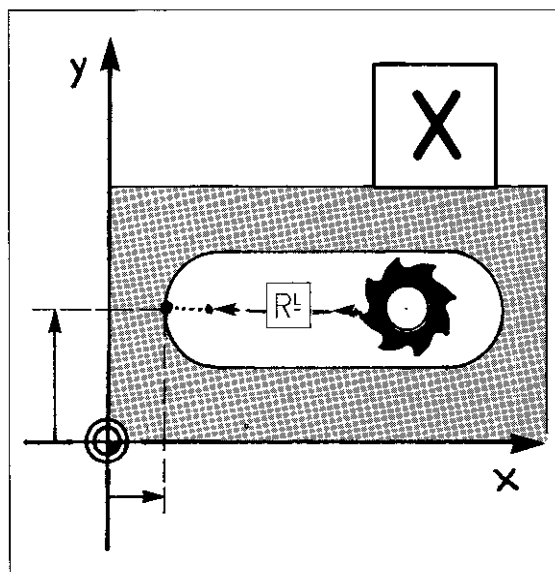

Anmerkungen

This page contains a large grid of graph paper for taking notes. The grid consists of 25 columns and 40 rows of small squares. The top portion of the grid is blank, while the bottom portion contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.


Zyklen Nutenfräsen

Zyklus- Definition

Betriebsart



Dialog-Eröffnung

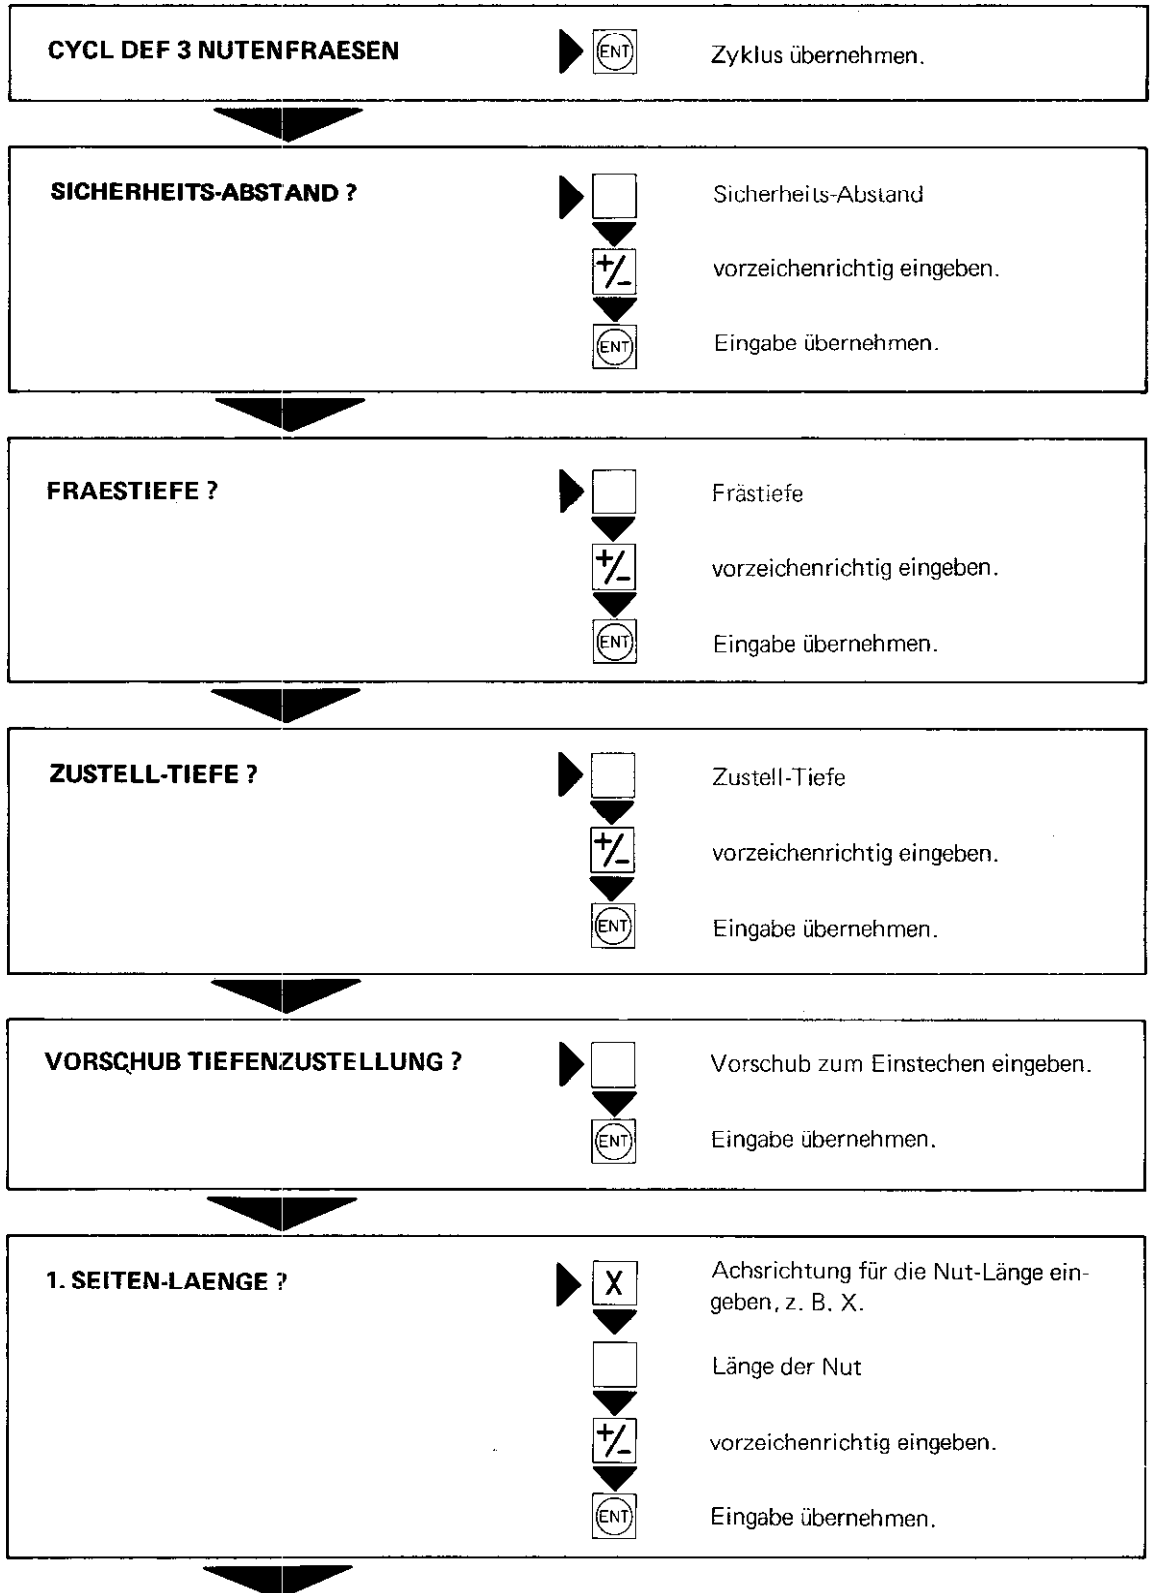

Zyklen Nutenfräsen

▼

2. SEITEN-LAENGE ?	▶	<input type="text" value="Y"/> ▼ <input type="text"/> ▼ <input type="button" value="ENT"/>	Achsrichtung für die Nut-Breite eingeben, z. B. Y. Breite der Nut positiv eingeben. Eingabe übernehmen.
---------------------------	---	--	---

▼

VORSCHUB ? F =	▶	<input type="text"/> ▼ <input type="button" value="ENT"/>	Vorschub zum Fräsen der Nut eingeben. Eingabe übernehmen.
-----------------------	---	---	--



Sicherheits-Abstand, Frästiefe und Zustell-Tiefe müssen das gleiche Vorzeichen haben !

Anzeige-Beispiel

```

100 CYCL DEF 3,0 NUTENFRAESEN
101 CYCL DEF 3.1 ABST - 2,000
102 CYCL DEF 3.2 TIEFE - 40,000
103 CYCL DEF 3.3 ZUSTLG - 20,000
           F80
104 CYCL DEF 3.4 X - 120,000
105 CYCL DEF 3.5 Y + 21,000
106 CYCL DEF 3.6 F 100
  
```

Die Zyklus-Definition Nutenfräsen belegt 7 Programmsätze.

Sicherheits-Abstand

Frästiefe

Zustell-Tiefe

Vorschub Tiefenzustellung

Länge der Nut

Breite der Nut

Vorschub

Zyklen

Taschenfräsen

Der Zyklus

Der Bearbeitungszyklus "Taschenfräsen" kann sowohl als **Schruppsyklus** als auch als **Schlichtzyklus** verwendet werden.

Die Seiten der Taschen liegen parallel zu den Achsen des aktuellen Koordinatensystems; gegebenenfalls muß das Koordinatensystem entsprechend gedreht werden (siehe Zyklus 10: Drehung des Koordinatensystems).

Eingabe-Daten

Sicherheits-Abstand: siehe Zyklus 1.

Frästiefe (= Tiefe der Tasche): Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Taschengrund.

Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Zustell-Tiefe: Maß, um das das Werkzeug in das Werkstück einsteicht; Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Vorschub Tiefenzustellung: Verfahrgeschwindigkeit des Werkzeugs beim Einstechen.

1. Seitenlänge: Länge der Tasche, parallel zur ersten Hauptachse der Bearbeitungsebene. Das Vorzeichen ist stets positiv.



2. Seitenlänge: Breite der Tasche; Vorzeichen ebenfalls positiv.

Vorschub: Verfahrgeschwindigkeit des Werkzeugs in der Bearbeitungsebene.

Drehung: Drehrichtung der Fräserbahn


DR+: positive Drehrichtung (im Gegenuhrzeigersinn); Gleichlauf-Fräsen

DR-: negative Drehrichtung (im Uhrzeigersinn); Gegenlauf-Fräsen

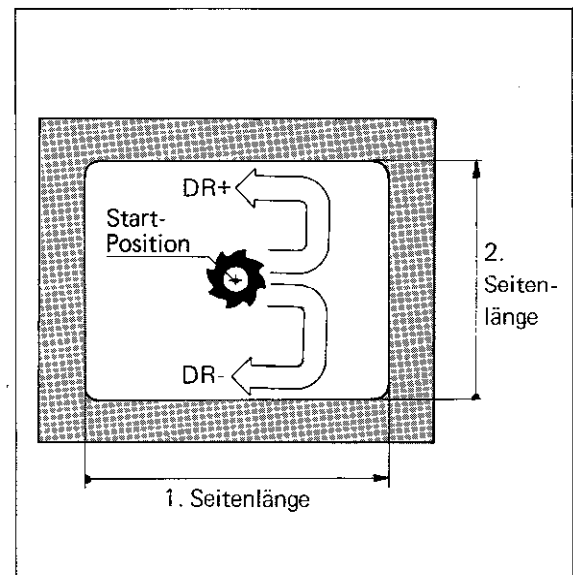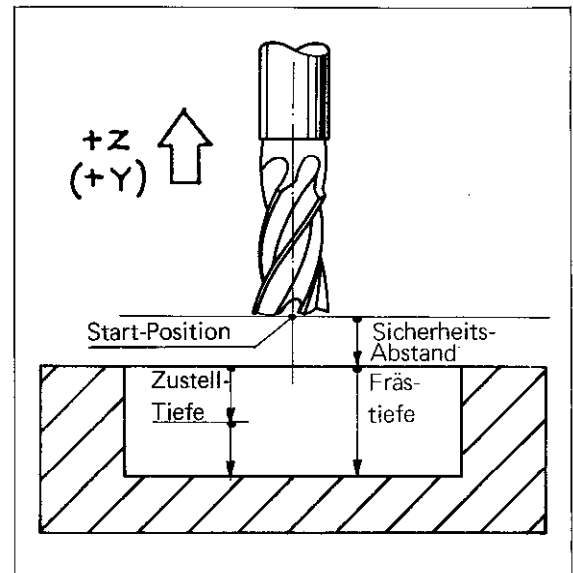

Ablauf

Das Werkzeug sticht aus der **Start-Position** (Taschenmitte) in das Werkstück ein. Anschließend beschreibt der Fräser die gezeichnete Bahn. Die Startrichtung der Fräserbahn ist die positive Achsrichtung der längeren Seite, d.h. ist diese längere Seite parallel zur X-Achse startet der Fräser in positiver X-Richtung.

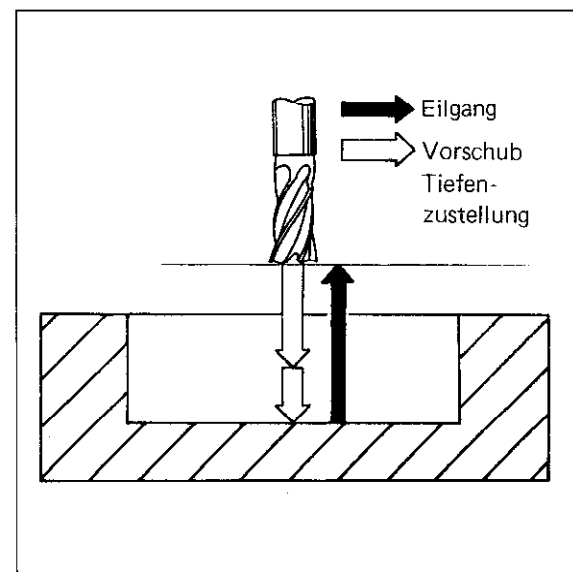


Zyklen Taschenfräsen

Ablauf

Bei quadratischen Taschen startet der Fräser immer in positiver Y-Richtung. Die Drehrichtung richtet sich nach der programmierten **Drehung** (hier DR+). Die **seitliche Zustellung** erfolgt jeweils um den Betrag k (bzw. weniger).

Der Vorgang wiederholt sich, bis die programmierte **Frästiefe** erreicht ist. Am Ende wird das Werkzeug auf die Start-Position zurückgezogen.

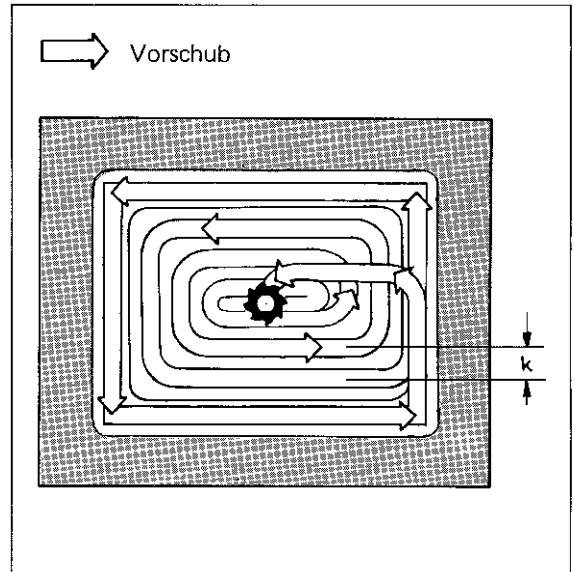

Seitliche Zustellung

Die seitliche Zustellung k rechnet die Steuerung nach folgender Formel:


$$k = K \times R$$

k : seitliche Zustellung

K : vom Maschinenhersteller festgelegter Faktor (abhängig vom eingegebenen Maschinen-Parameter)


R : Radius des Fräasers

Anmerkungen

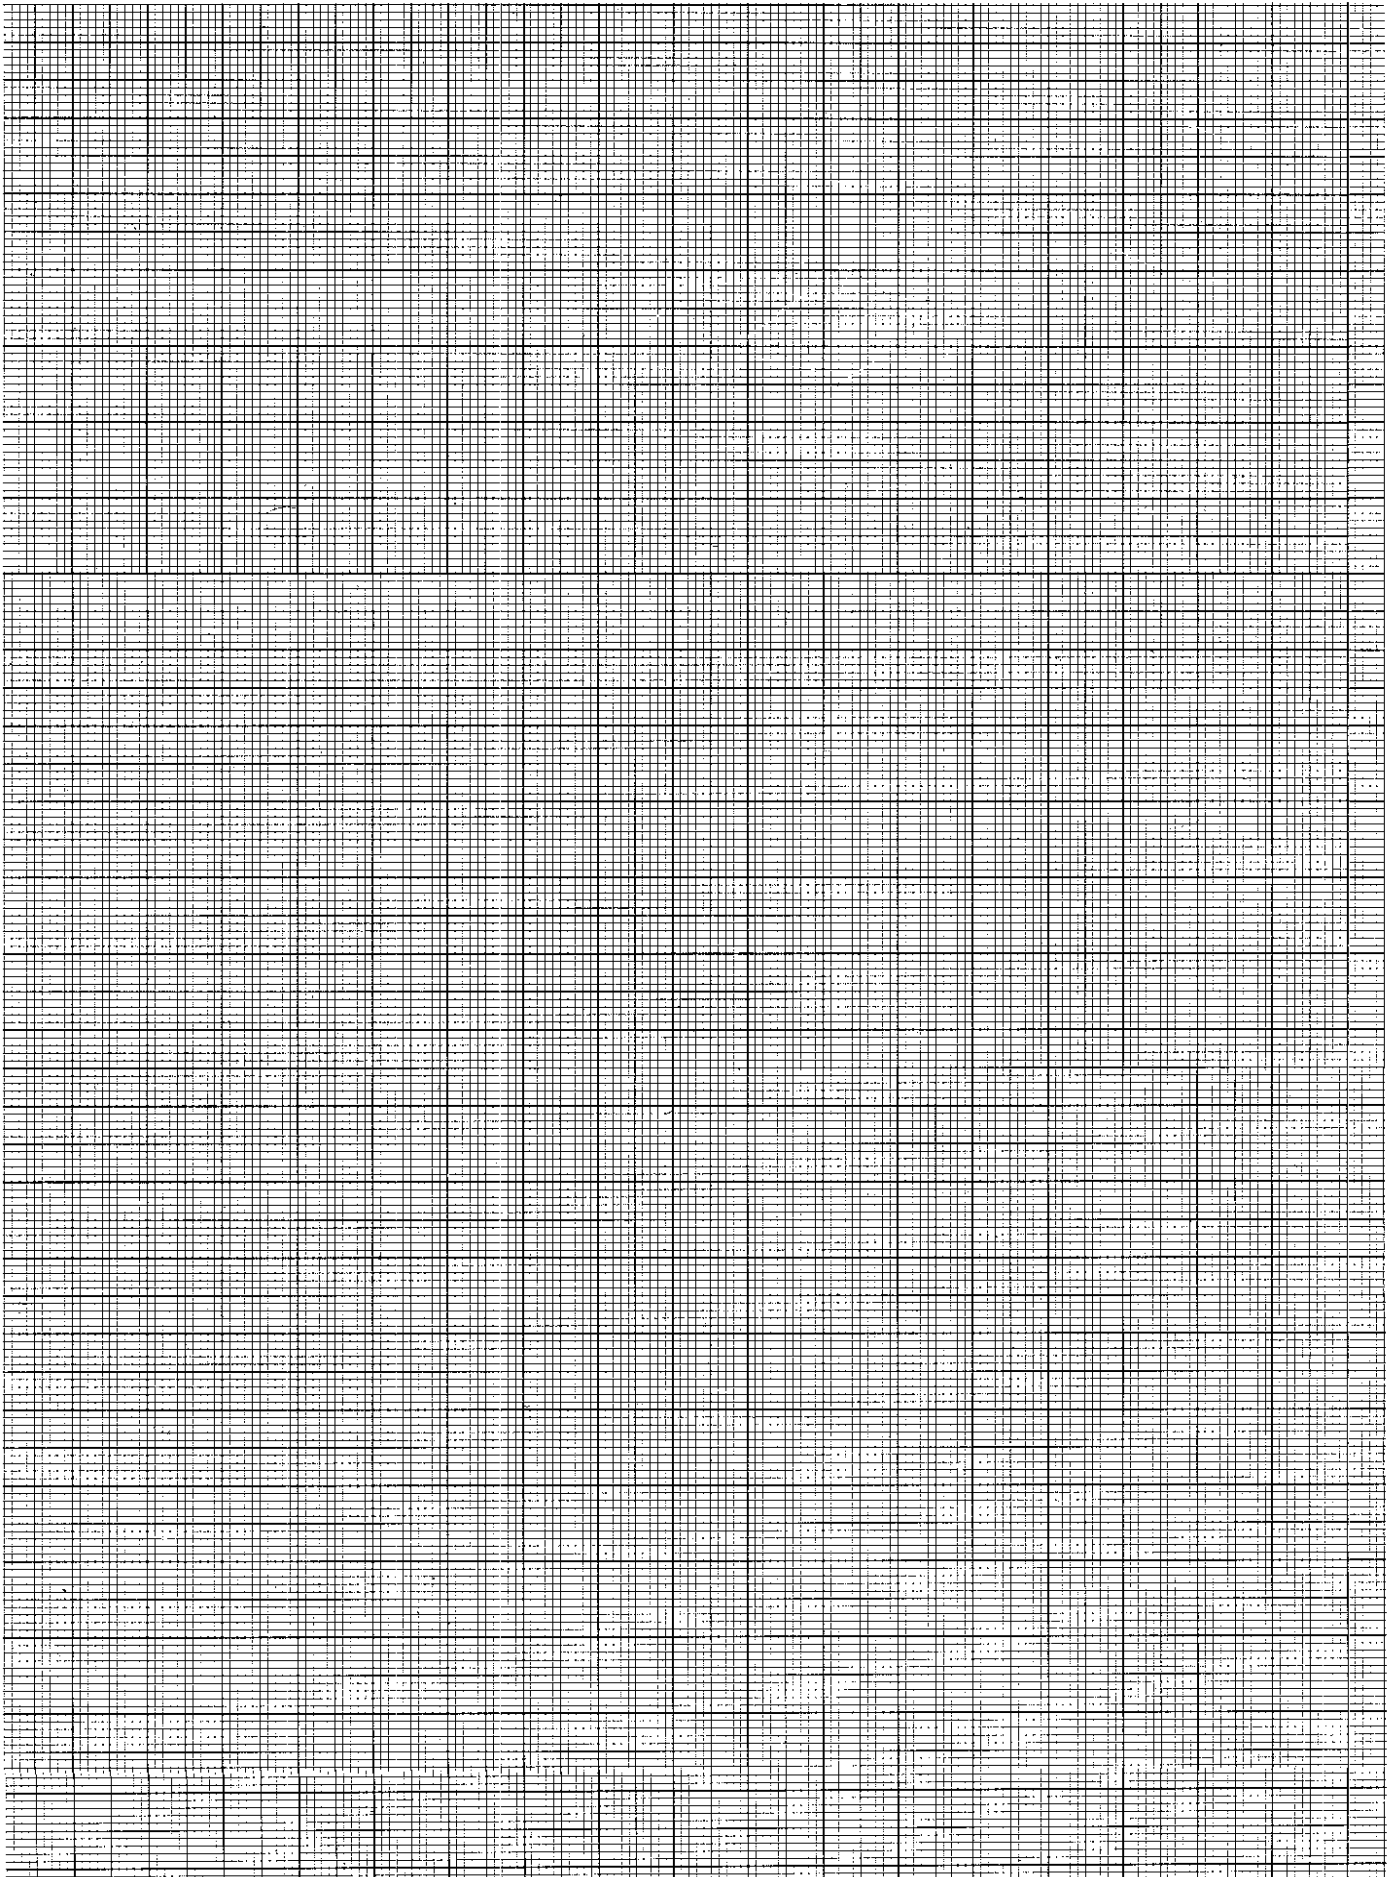


Zyklen Taschenfräsen

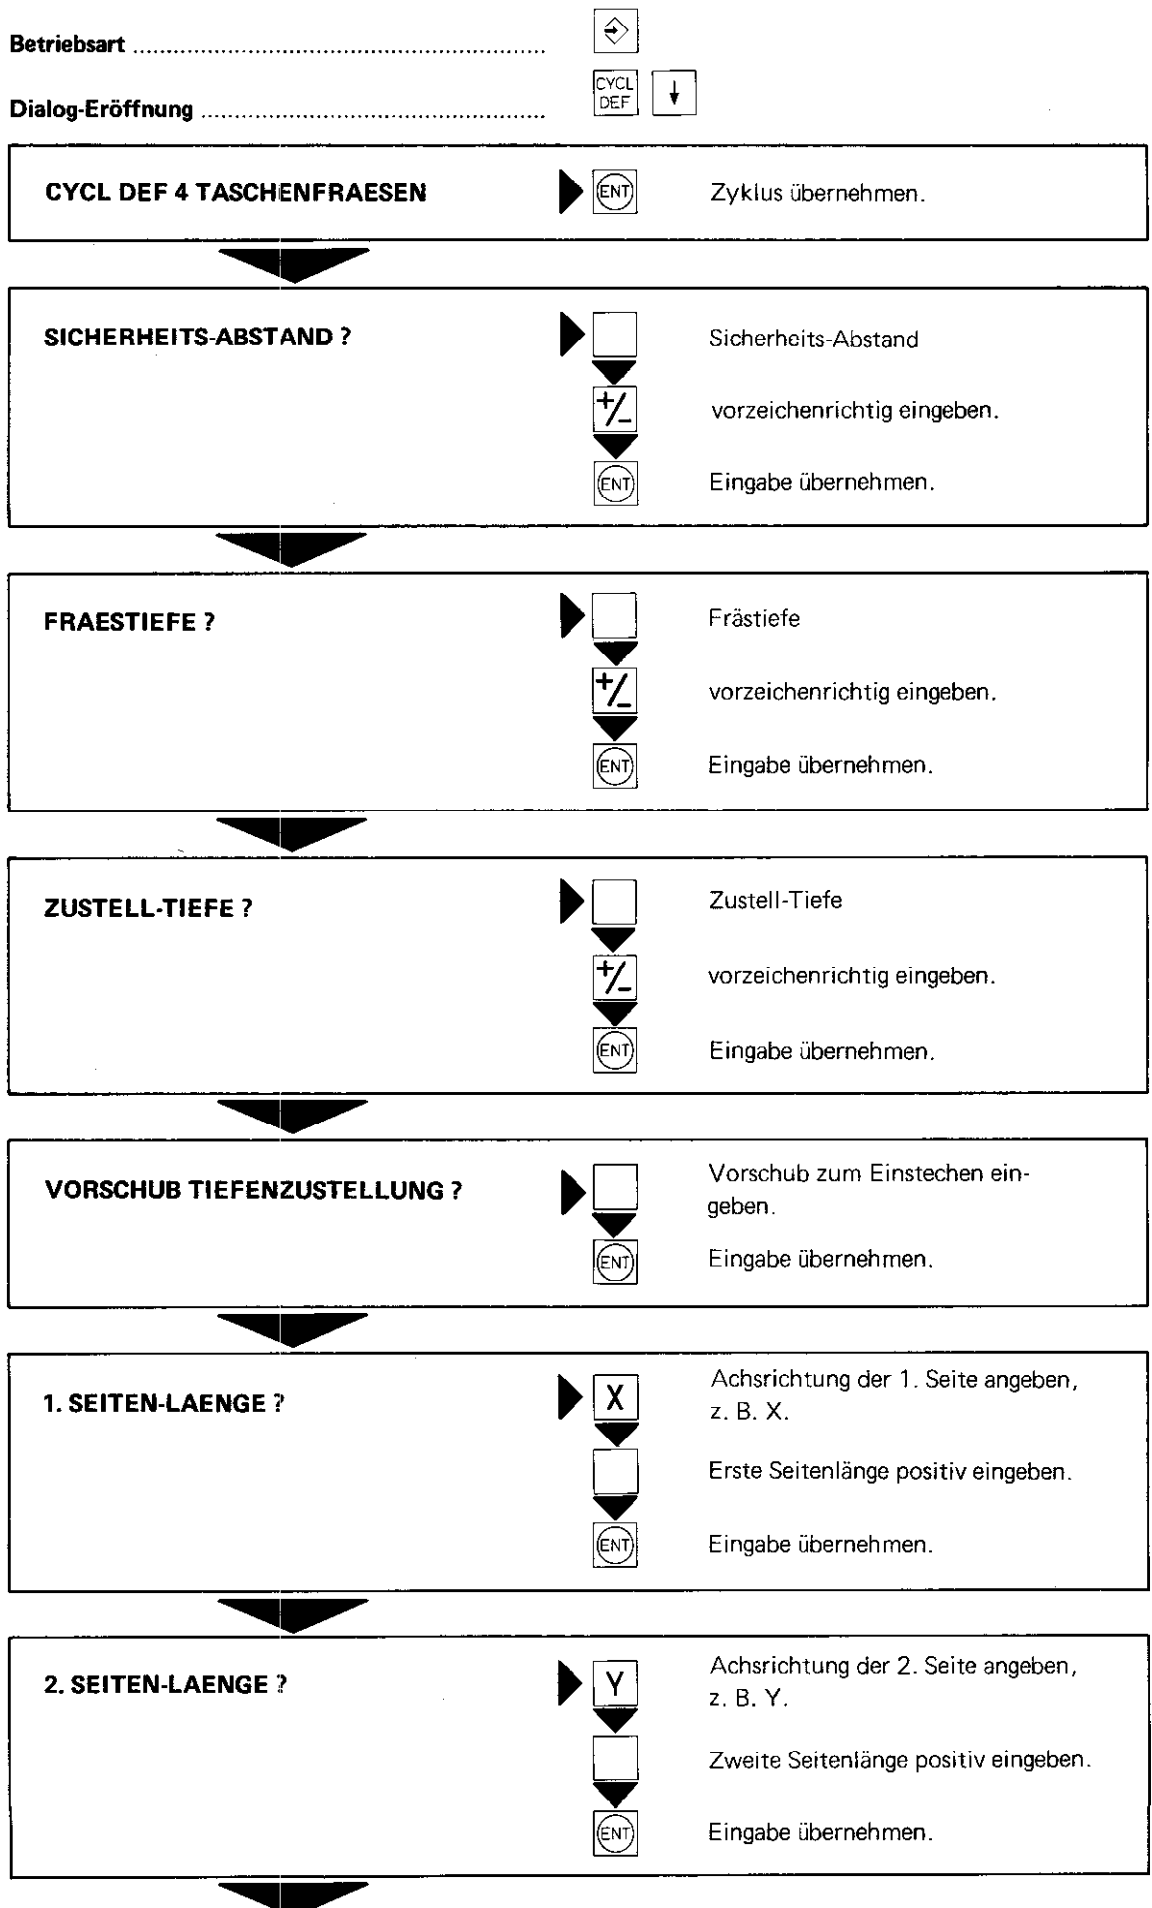


Zyklus-
Definition



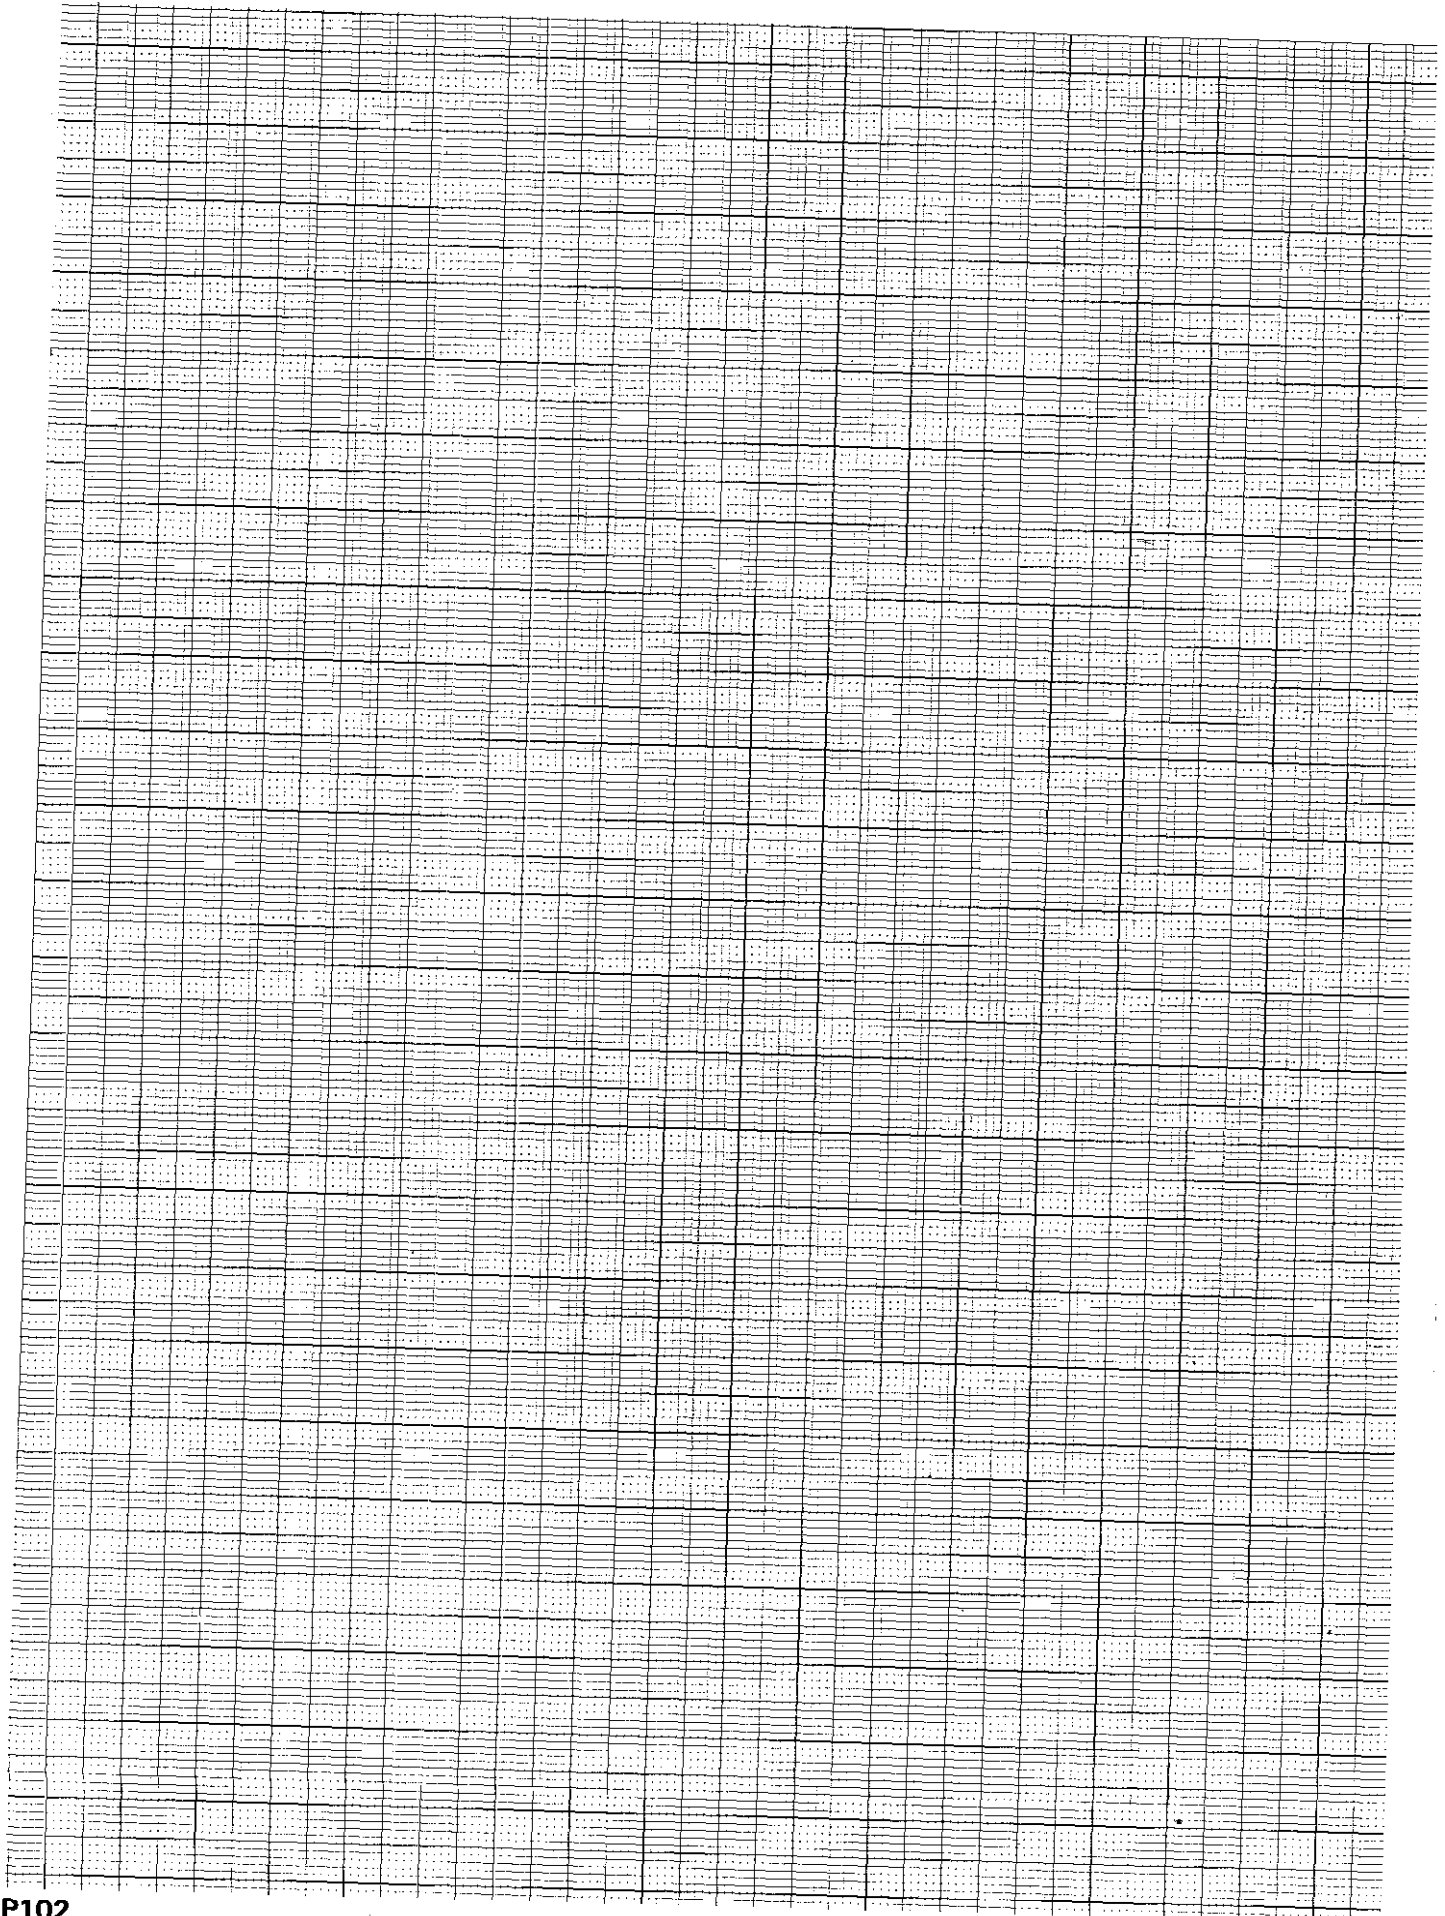


Anmerkungen



Zyklen Taschenfräsen

VORSCHUB ? F =    Vorschub zum Fräsen der Tasche eingeben.
Eingabe übernehmen.

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN: DR - ?    Drehrichtung für die Fräserbahn eingeben.
Eingabe übernehmen.



Sicherheits-Abstand, Frästiefe und Zustell-Tiefe müssen das gleiche Vorzeichen haben.

Anzeige-Beispiel

```

250 CYCL DEF 4.0 TASCHENFRAESEN
251 CYCL DEF 4.1 ABST - 2,000
252 CYCL DEF 4.2 TIEFE - 30,000
253 CYCL DEF 4.3 ZUSTLG - 10,000
           F80
254 CYCL DEF 4.4 X + 80,000
255 CYCL DEF 4.5 Y + 40,000
256 CYCL DEF 4.6 F 100 DR +
    
```

Die Zyklus-Definition Taschenfräsen belegt 7 Programmsätze

Sicherheits-Abstand

Frästiefe

Zustell-Tiefe

Vorschub Tiefenzustellung

1. Seitenlänge der Tasche

2. Seitenlänge der Tasche


Vorschub und Drehsinn der Fräserbahn

Zyklen

Fräsen einer Kreistasche

Der Zyklus

Der Bearbeitungszyklus "Kreistasche" kann sowohl als **Schrupp-Zyklus** als auch als **Schlicht-Zyklus** verwendet werden.

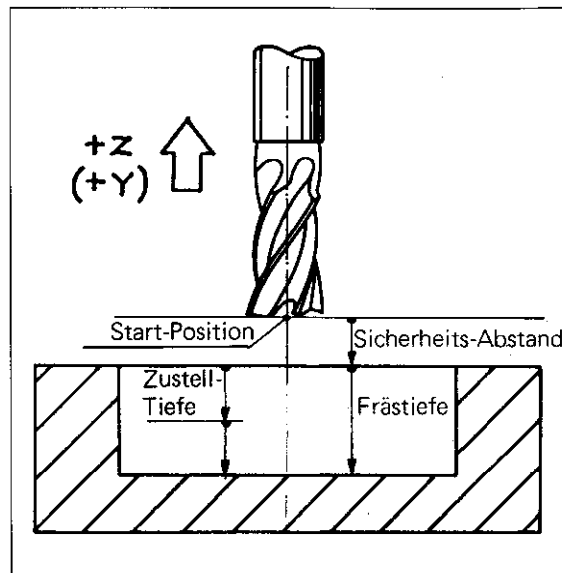

Eingabe-Daten

Sicherheits-Abstand: siehe Zyklus 1.

Frästiefe (= Tiefe der Tasche): Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Taschengrund.
Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Zustell-Tiefe: Maß um das das Werkzeug in das Werkstück einsteht;

Vorzeichen siehe Sicherheits-Abstand.

Vorschub Tiefenzustellung: Verfahrensgeschwindigkeit des Werkzeugs beim Einstechen.


Kreis-Radius: Radius der Kreistasche.

Vorschub: Verfahrensgeschwindigkeit des Werkzeugs in der Bearbeitungsebene.

Drehung: Drehrichtung der Fräserbahn

DR+: Positive Drehrichtung (im Gegenuhrzeigersinn);
Gleichlauf-Fräsen

DR-: Negative Drehrichtung (im Uhrzeigersinn);
Gegenlauf-Fräsen

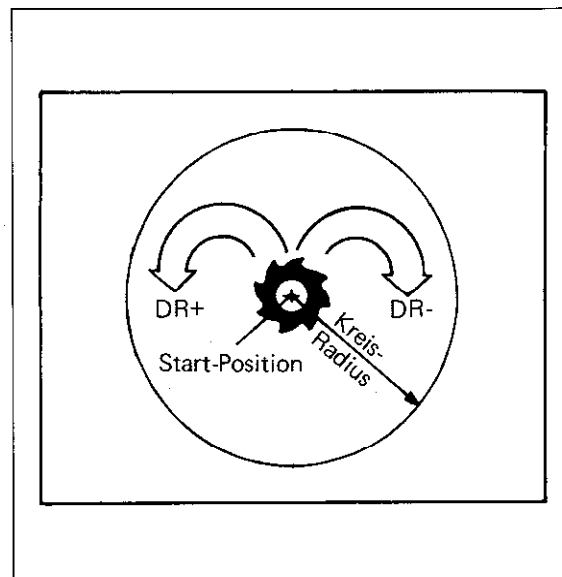


Ablauf

Das Werkzeug sticht aus der **Start-Position** (Taschenmitte) in das Werkstück ein. Anschließend beschreibt der Fräser die eingezeichnete spiralförmige Bahn, deren Drehrichtung von der programmierten **Drehung** (hier DR+) abhängt.

Die Startrichtung des Fräasers ist für die

- X, Y-Ebene die Y+-Richtung,
- Z, X-Ebene die X+-Richtung,
- Y, Z-Ebene die Z+-Richtung.

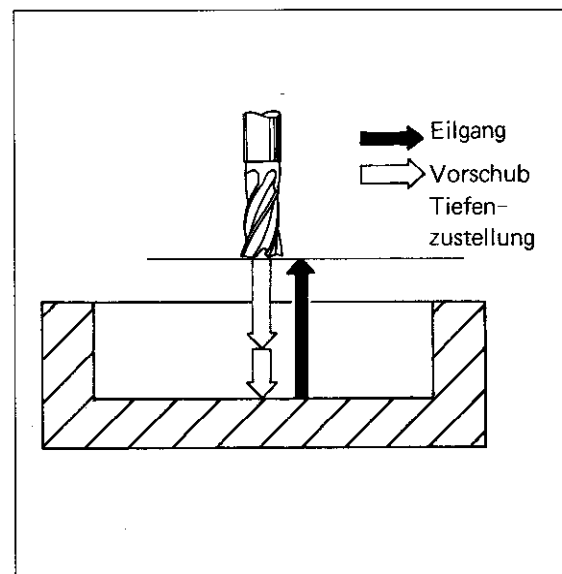

Zyklen


Fräsen einer Kreistasche

Ablauf


Die **seitliche Zustellung** erfolgt maximal um den Betrag k (siehe Zyklus Taschenfräsen).

Der Vorgang wiederholt sich, bis die programmierte **Frästiefe** erreicht ist.

Am Ende wird das Werkzeug auf die Start-Position zurückgezogen.

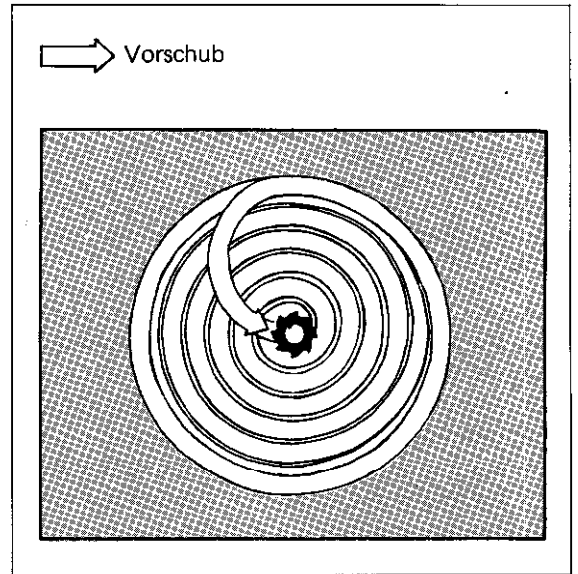

Anmerkungen

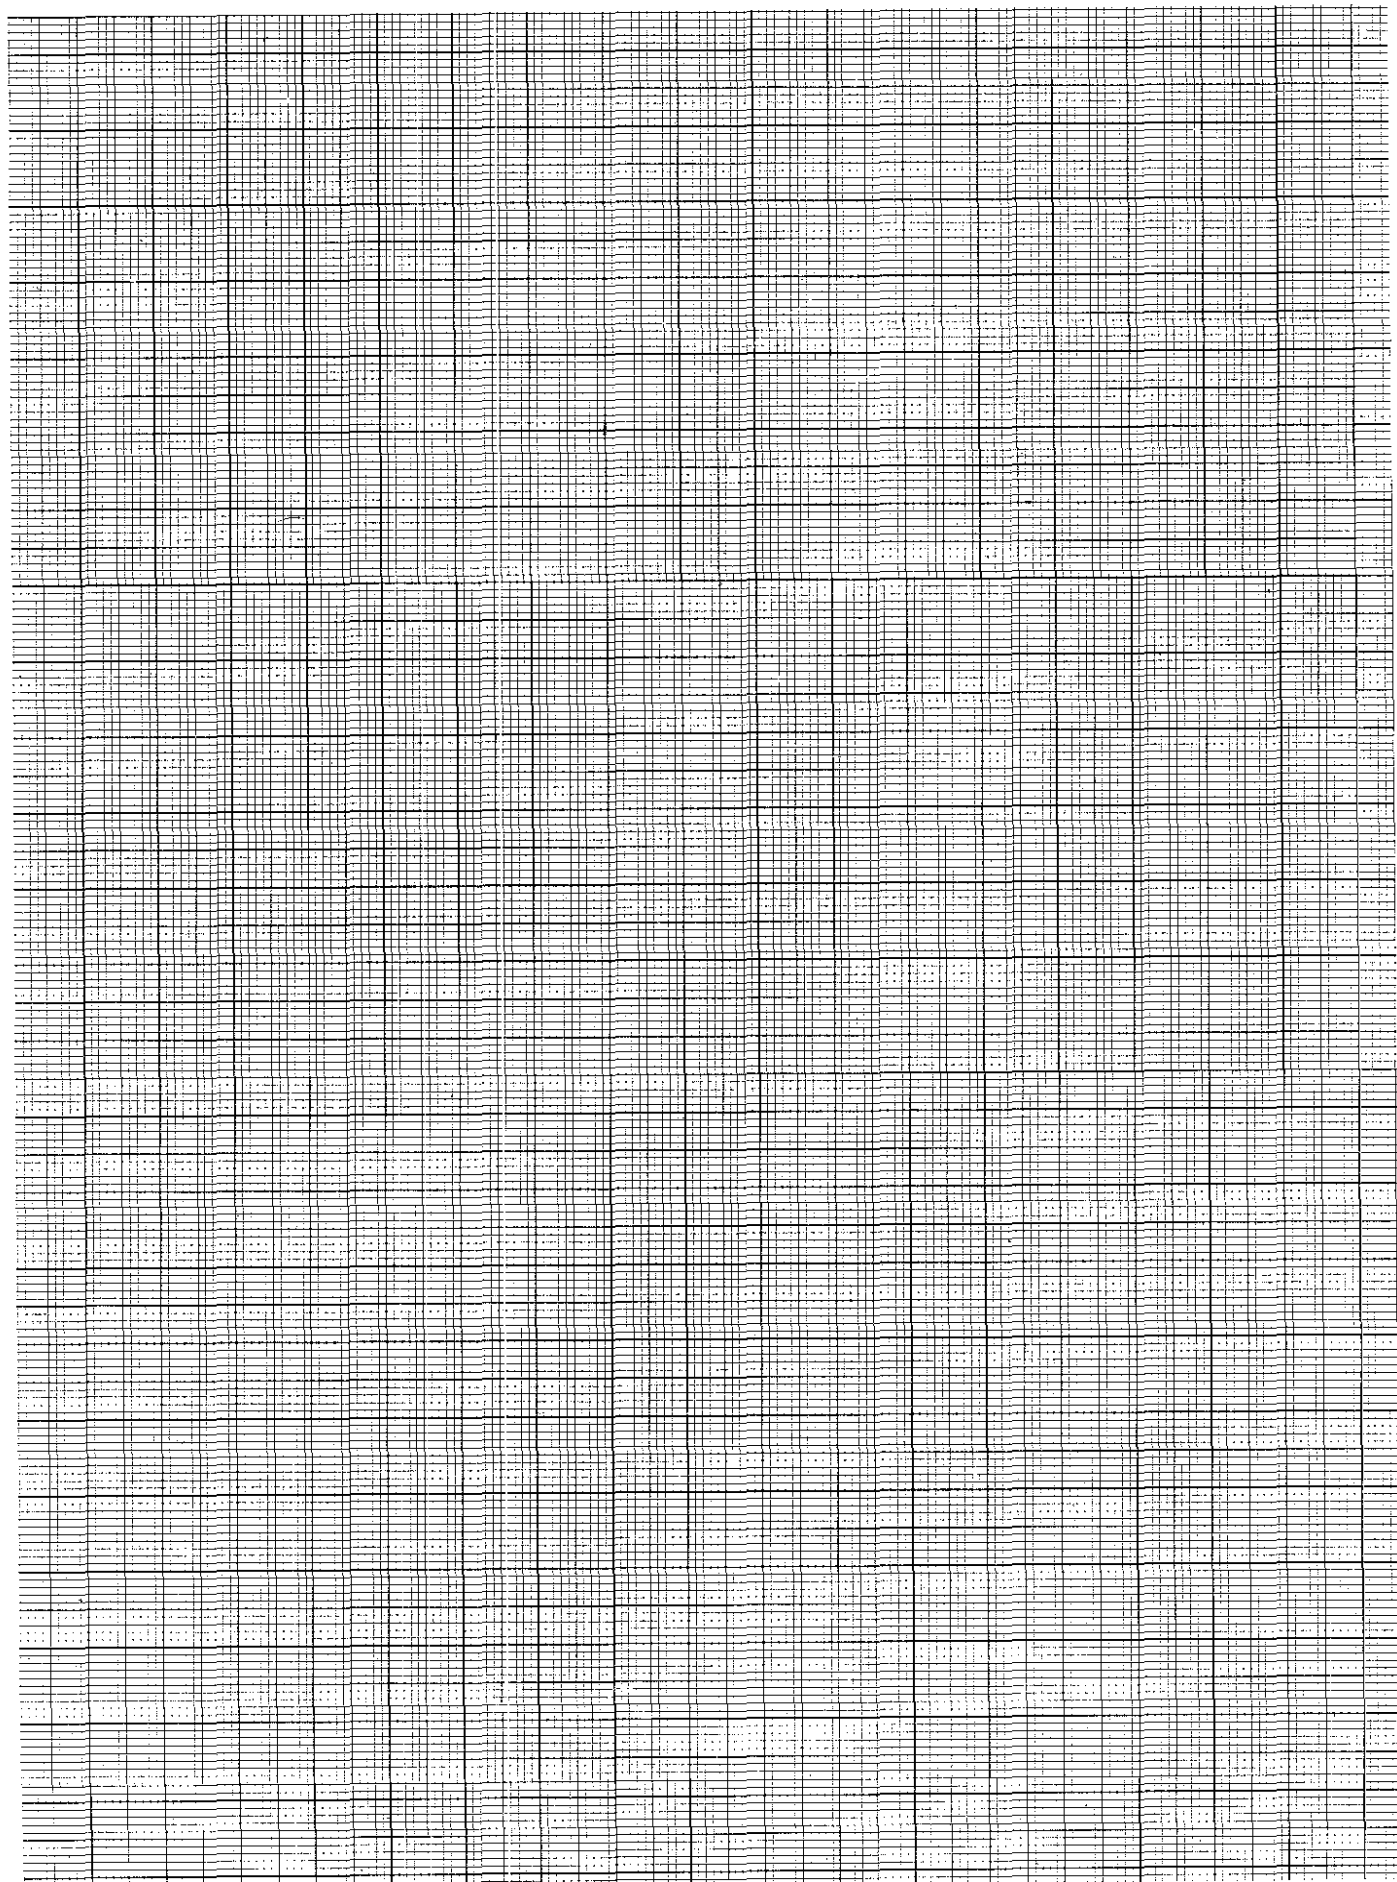

Zyklen


Fräsen einer Kreistasche

Zyklus-
Definition


Betriebsart



Dialog-Eröffnung

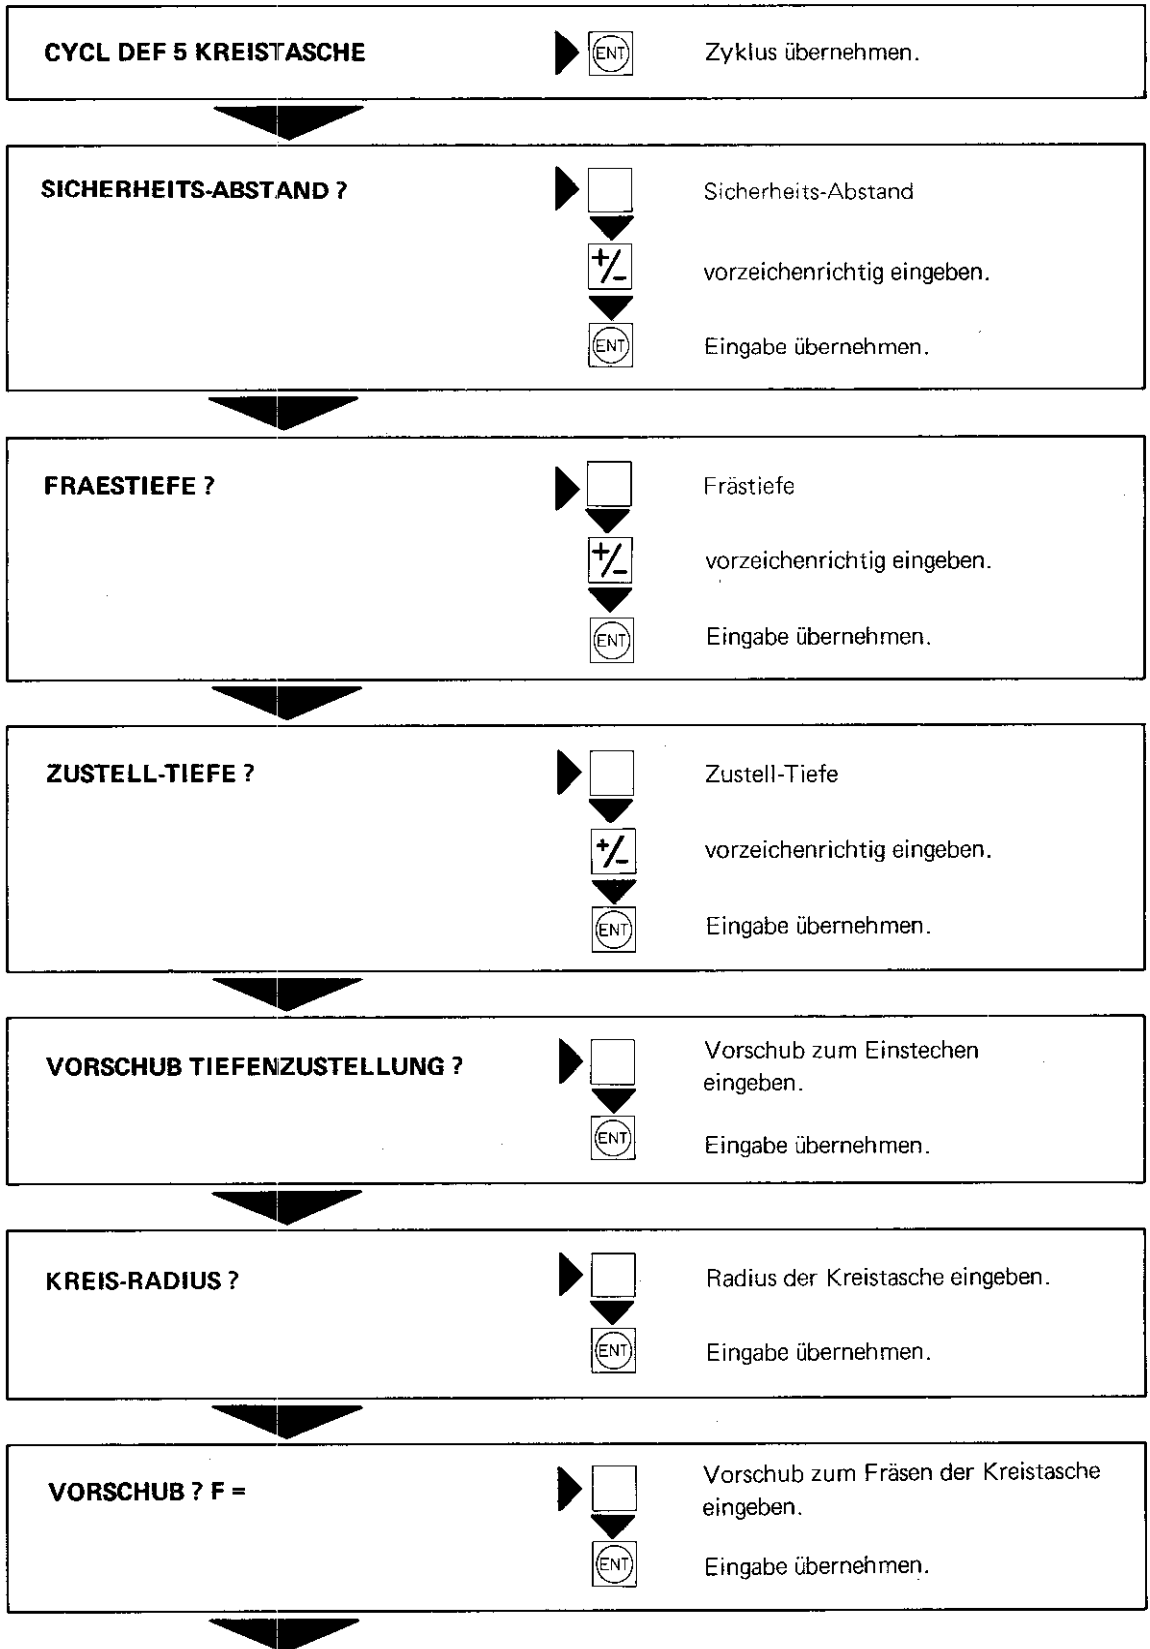

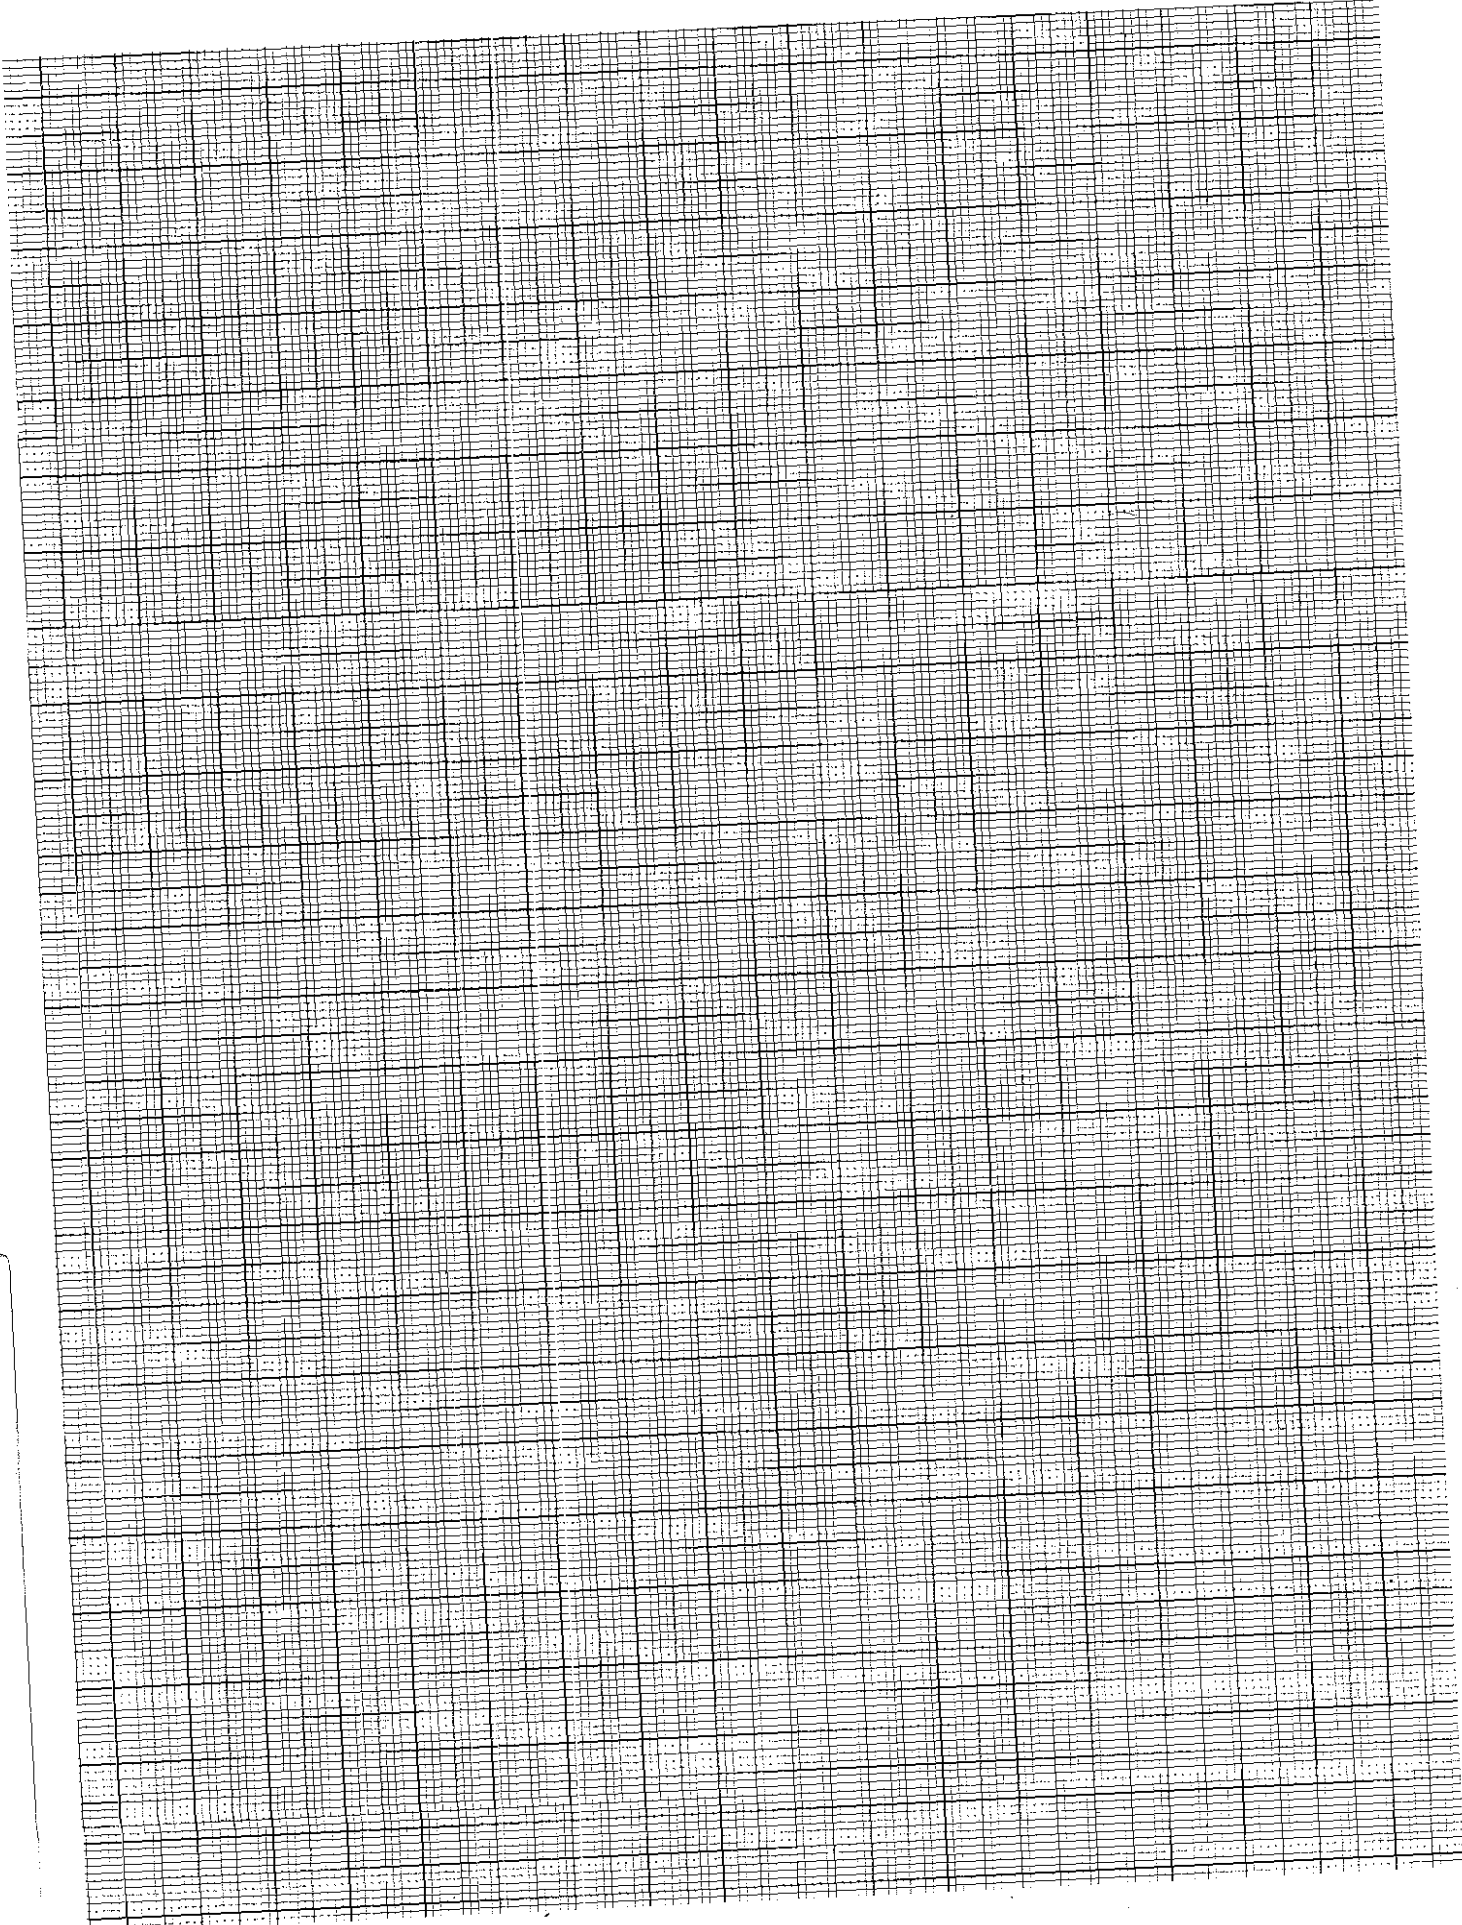


Anmerkungen



Zyklen

Fräsen einer Kreistasche



DREHUNG IM UHRZEIGERSINN: DR- ?			Drehrichtung der Fräserbahn eingeben.
			Eingabe übernehmen.



Sicherheits-Abstand, Frästiefe und Zustell-Tiefe müssen das gleiche Vorzeichen haben.

Anzeige-Beispiel

```
40 CYCL DEF 5.0 KREISTASCHE
41 CYCL DEF 5.1 ABST - 2,000
42 CYCL DEF 5.2 TIEFE - 60,000
43 CYCL DEF 5.3 ZUSTLG - 20,000
      F80
44 CYCL DEF 5.4 RADIUS 120,000
45 CYCL DEF 5.5 F 100  DR -
```

Die Zyklus-Definition Kreistasche belegt 6 Programmsätze.

Sicherheits-Abstand

Frästiefe

Zustell-Tiefe

Vorschub Tiefenzustellung

Kreis-Radius


Vorschub und Drehsinn der Fräserbahn

Zyklen

Nullpunkt-Verschiebung


Der Zyklus

Innerhalb eines Programms kann der Nullpunkt auf beliebige Punkte verschoben werden. Damit kann man gleiche Bearbeitungsgänge (z. B. Nuten- oder Taschenfräsen) an verschiedenen Stellen des Werkstücks ausführen lassen, ohne das Programm jeweils neu erstellen und eingeben zu müssen.

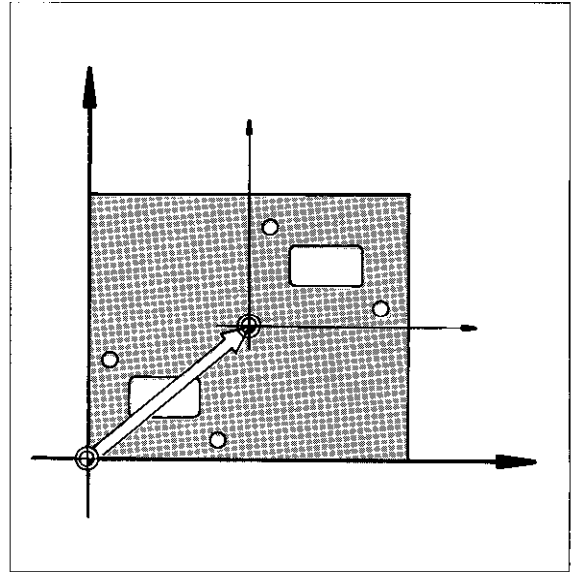

Verschiebung

Für die Nullpunkt-Verschiebung sind nur die Koordinaten des neuen Nullpunkts einzugeben. Das Koordinatensystem mit den Achsen **X, Y, Z** und der **IV. Achse** wird dann von der Steuerung auf den verschobenen, neuen Nullpunkt versetzt. Alle folgenden Koordinaten-Eingaben beziehen sich dann auf den neuen Nullpunkt.

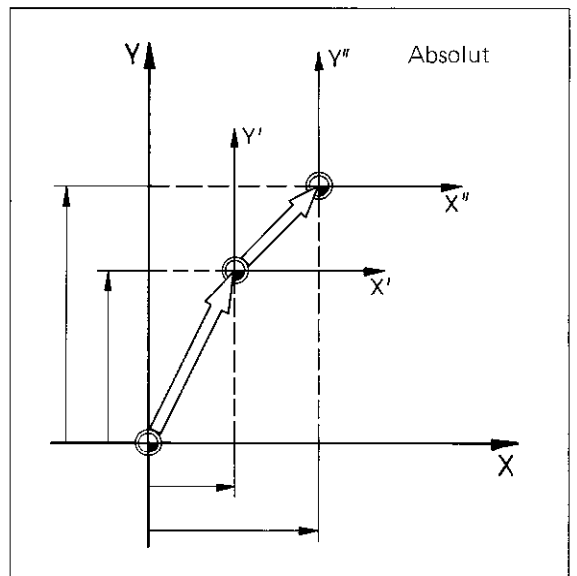


Inkremental-Absolut

Bei der Zyklus-Definition können die Koordinaten wie folgt eingegeben werden:

- **Absolut:** Die Koordinaten des neuen Nullpunkts beziehen sich auf den ursprünglichen Nullpunkt (= gesetzter Werkstück-Nullpunkt).

- **Inkremental:** Die Koordinaten des neuen Nullpunkts beziehen sich auf den letztgültigen Nullpunkt. Dies kann ein bereits verschobener Nullpunkt sein.

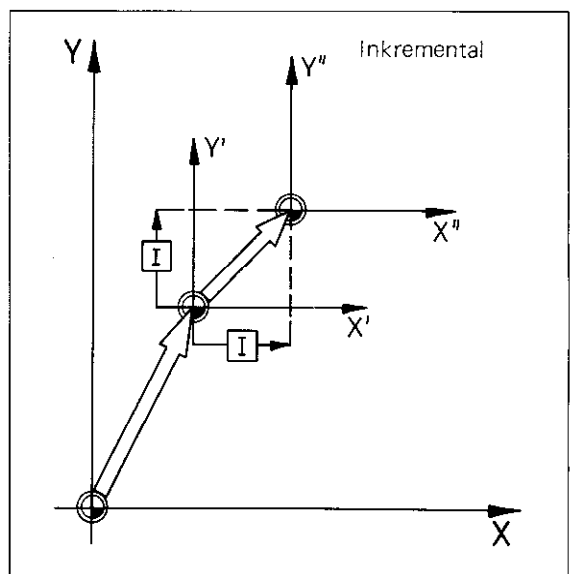

Aufheben der Verschiebung


Die Nullpunkt-Verschiebung kann wie folgt aufgehoben werden:

- Eingabe der Nullpunkt-Verschiebung absolut mit $X\ 0,000/Y\ 0,000/Z\ 0,000/IV\ 0,000$;
- Eingabe der Zusatz-Funktion M02 oder M30 (abhängig vom eingegebenen Maschinen-Parameter).

Zyklen

Nullpunkt-Verschiebung

Zyklus-Definition

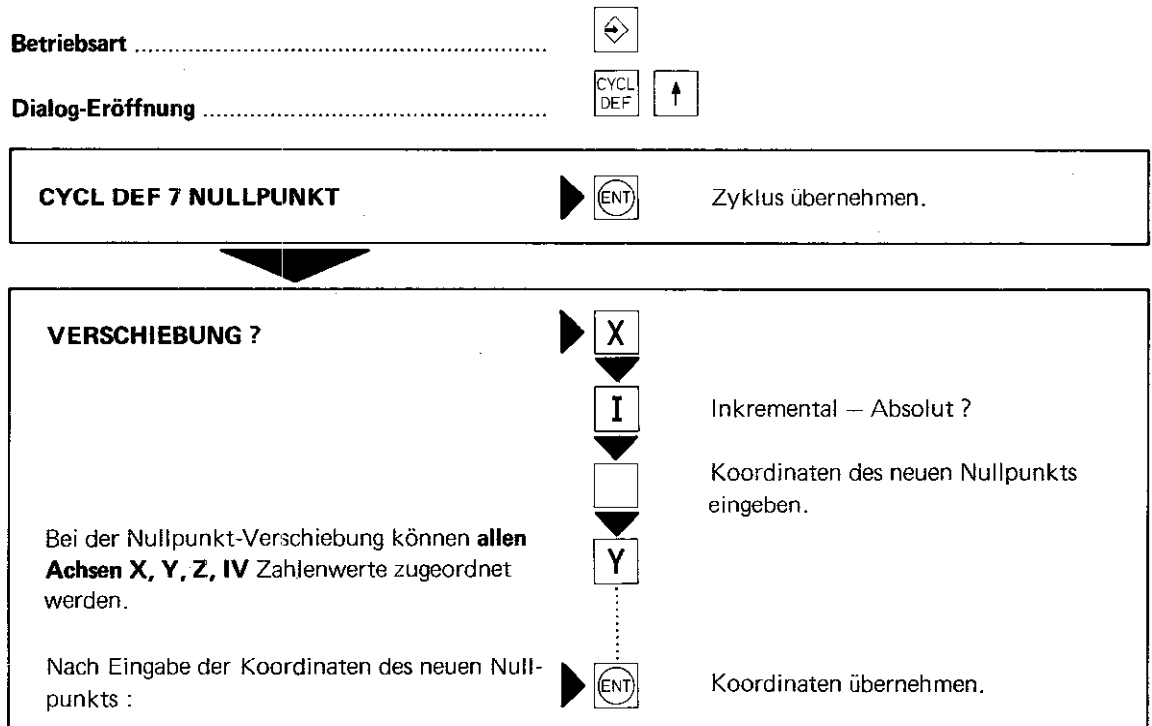

Der Zyklus Nullpunkt-Verschiebung ist nach der Definition sofort wirksam.

Anzeige-Beispiel

```


10 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
11 CYCL DEF 7.1 X + 20,000
12 CYCL DEF 7.2 Y + 10,000
13 CYCL DEF 7.3 Z + 10,000
14 CYCL DEF 7.4 C + 90,000
    
```

Die Zyklus-Definition Nullpunkt belegt bis zu 5 Programmsätze.

Zyklen Spiegeln

Der Zyklus

Durch das Spiegeln einer Achse am Nullpunkt wird die Richtung der Achse umgedreht, für alle Koordinaten dieser Achse wird das Vorzeichen geändert. Man erhält somit eine programmierte Kontur oder ein Bohrbild in spiegelbildlicher Darstellung. Ein Spiegeln ist nur in der Bearbeitungsebene möglich, wobei entweder eine Achse gespiegelt werden kann oder beide Achsen gleichzeitig.

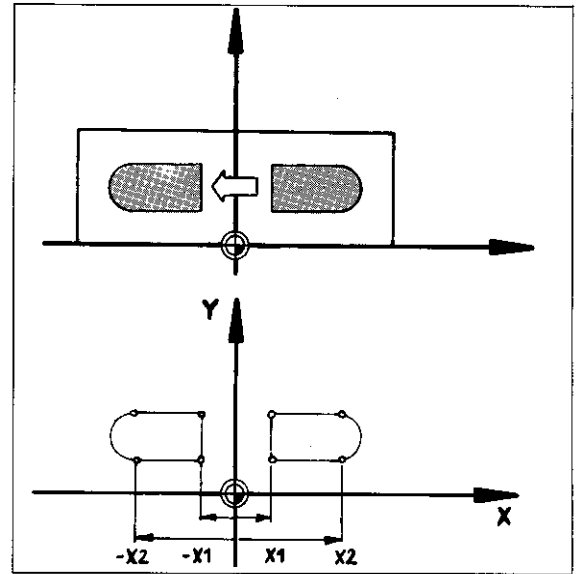


Gespiegelte Achse

Für die Spiegelung wird die bzw. werden die zu spiegelnden Achsen eingegeben. Bei den im Programm folgenden Koordinaten-Angaben der betreffenden Achsen werden die Vorzeichen vertauscht. Wird die Werkzeugachse gespiegelt, so erscheint die Fehlermeldung:
= WERKZEUG-ACHSE GESPIEGELT =

Bearbeitungsrichtung


Spiegeln in einer Achse: Mit den Vorzeichen der Koordinaten dreht sich auch die Bearbeitungsrichtung um. Wurde eine Kontur ursprünglich z. B. im Gegenuhrzeigersinn gefräst, so wird durch das Spiegeln im Uhrzeigersinn gefräst. Bei Bearbeitungszyklen bleibt die Fräsrichtung erhalten.

Spiegeln von zwei Achsen: Die um die eine Achse gespiegelte Kontur wird ein zweites Mal – um die andere Achse – gespiegelt. Die Bearbeitungsrichtung kehrt sich noch einmal um. Die ursprüngliche Richtung bleibt also erhalten.

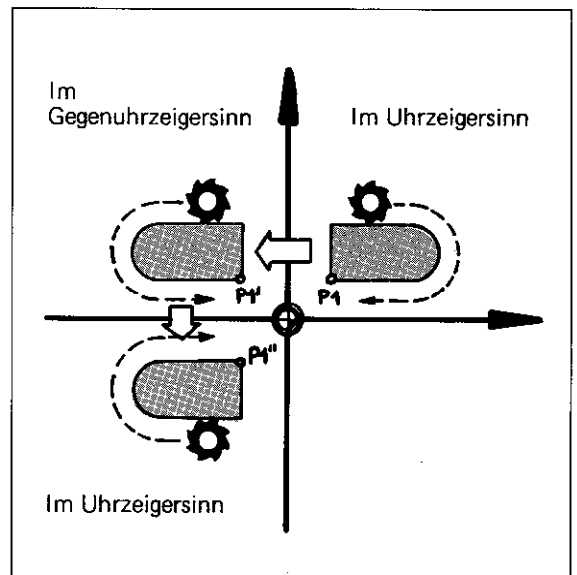

Nullpunkt

Bei der Programmierung ist darauf zu achten, daß die Koordinatenachse, um die gespiegelt wird, genau zwischen gespiegelter und zu spiegelnder Kontur liegt. Gegebenenfalls muß vor der Zyklus-Definition eine Nullpunkt-Verschiebung programmiert werden.

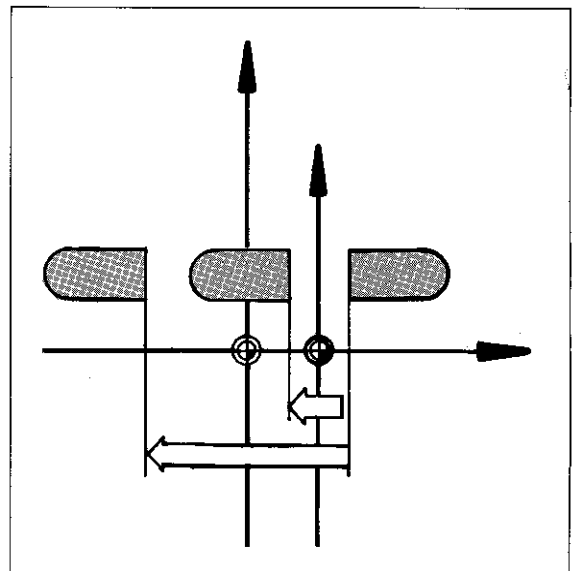

Aufheben der Spiegelung

Der Zyklus Spiegeln kann wie folgt aufgehoben werden:

- Eingabe des Zyklus Spiegeln, wobei alle drei Dialog-Fragen mit NC ENT beantwortet werden;
- Eingabe der Zusatz-Funktion M02 oder M30 (abhängig vom eingegebenen Maschinen-Parameter).

 
Zyklen Spiegeln

Zyklus- Definition

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



CYCL DEF 8 SPIEGELN	▶	Zyklus übernehmen.
----------------------------	---	--------------------

GESPIEGELTE ACHSE ?	▶	Zu spiegelnde Achse eingeben, z. B. X.
Soll gleichzeitig in zwei Achsen gespiegelt werden:	▶	Ggf. zweite zu spiegelnde Achse eingeben, z.B. Y.
	▶	Achsen übernehmen und Eingabe beenden.



Die Eingabe von Achsrichtungen bzw. von Achsen ohne Zahlenwerte muß immer mit der Taste abgeschlossen werden.
Wird die Eingabe der Achse(n) mit der Taste übernommen, erscheint die Fehlermeldung:
= FALSCH E ACHSE PROGRAMMIERT =



Der Zyklus Spiegeln ist nach der Definition sofort wirksam!

Anzeige-Beispiel

120 CYCL DEF 8.0 SPIEGELN
121 CYCL DEF 8.1 X

Die Zyklus-Definition Spiegeln belegt 2 Programmsätze.
Zu spiegelnde Achse: X. In den folgenden Programmsätzen werden die Vorzeichen der X-Koordinaten vertauscht.


Zyklen

Drehung des Koordinatensystems

Der Zyklus

Innerhalb eines Programms kann das Koordinatensystem in der Bearbeitungsebene um den Nullpunkt gedreht werden.

Damit ist es z. B. möglich ohne Rechenaufwand, Taschen zu fräsen, deren Kanten nicht parallel zu den ursprünglichen Koordinatenachsen liegen.

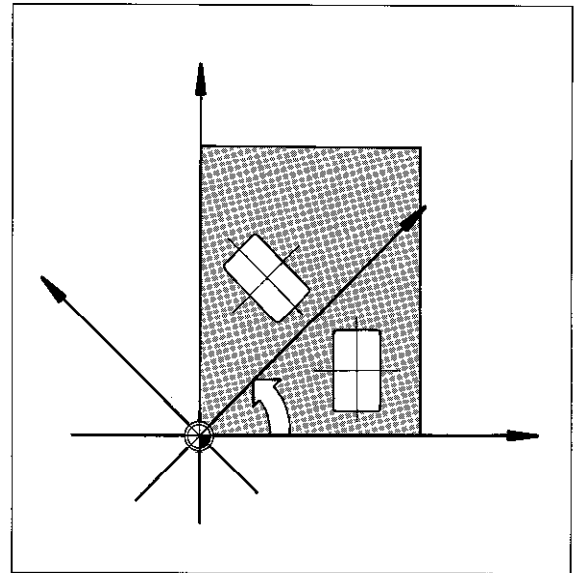


Drehwinkel

Für die Drehung ist nur der **Drehwinkel ROT** (engl. **rotation** = Drehung) einzugeben. Der Drehwinkel bezieht sich immer auf den Nullpunkt des Koordinatensystems – das Zentrum der Drehung – und hat als **Bezugsachse** bei Eingaben im Absolutmaß

- o in der **X, Y-Ebene** die **+ X-Achse**,
- o in der **Y, Z-Ebene** die **+ Y-Achse**,
- o in der **Z, X-Ebene** die **+ Z-Achse**.

Alle auf die Drehung folgenden Koordinaten-Eingaben beziehen sich dann auf den Nullpunkt mit dem gedrehten Koordinatensystem.

Der Drehwinkel kann auch inkremental eingegeben werden.

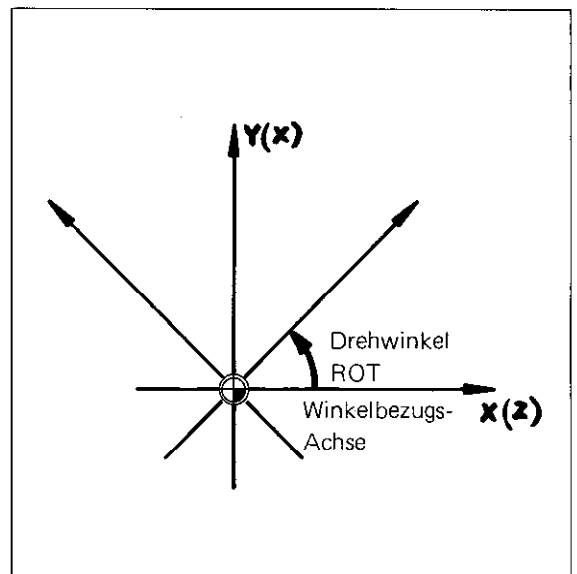

Eingabebereich

Der Drehwinkel wird in Grad ($^{\circ}$) eingegeben. Eingabebereich: von -360° bis $+360^{\circ}$


Drehung und Nullpunktverschiebung

Der Zyklus "Drehung" kann mit dem Zyklus "Nullpunkt" kombiniert werden, indem diese beiden Zyklen nacheinander programmiert werden. Damit ist eine gleichzeitige Verschiebung und Drehung des Koordinatensystems ermöglicht.

Aufheben der Drehung

Die Drehung des Koordinatensystems kann wie folgt aufgehoben werden:

- Eingabe der Drehung mit dem Drehwinkel 0° (ROT 0),
- Eingabe der Zusatz-Funktion M02 oder M30 (abhängig vom eingegebenen Maschinen-Parameter).

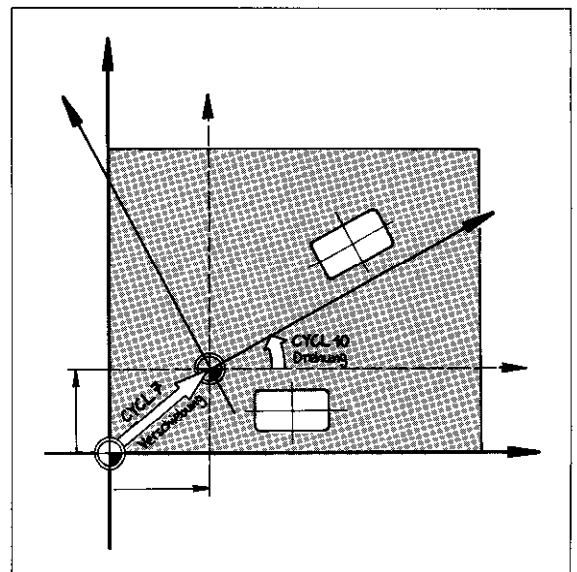

Zyklen

Drehung des Koordinatensystems



Zyklus-Definition





Betriebsart



Dialog-Eröffnung



CYCL DEF 10 DREHUNG   Zyklus übernehmen.

DREHWINKEL ?   Drehwinkel eingeben.
  Eingabe übernehmen.



Anzeige-Beispiel

Der Zyklus Drehung des Koordinatensystems ist nach der Definition sofort wirksam!

184 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
185 CYCL DEF 10.1 ROT +45,000

Die Zyklus-Definition Drehung belegt 2 Programmsätze.

Drehwinkel in Grad (°)

Zyklen Maßfaktor

Der Zyklus

Innerhalb eines Programms können Konturen in der Bearbeitungsebene vergrößert oder verkleinert werden.

Damit ist es möglich geometrisch ähnliche Konturen zu fertigen ohne diese jeweils neu programmieren zu müssen, sowie Schrumpf- und Aufmaße ohne Rechenaufwand zu programmieren.

Faktor "Scaling"

Für die Verkleinerung bzw. Vergrößerung einer Kontur wird der Maßfaktor SCL (engl. **scale**) eingegeben. Mit diesem Faktor multipliziert die Steuerung alle Koordinaten und Radien der Bearbeitungsebene, die nach dem Zyklus abgearbeitet werden.

Eingabe- Bereich

Eingabe-Bereich: 0 bis 99,999999

Lage des Nullpunkts




Bei einer Verkleinerung oder Vergrößerung bleibt die Position des Nullpunkts des Koordinatensystems erhalten.

Damit eine geometrisch ähnliche Kontur auch an der vorgesehenen Stelle des Werkstücks erzeugt wird, muß ggf. vorher eine Nullpunkt-Verschiebung und/oder eine Drehung programmiert werden. Vor der Programmierung des Maßfaktors empfiehlt es sich, den Nullpunkt auf einen Eckpunkt der Kontur zu legen. Hierdurch spart man Rechenarbeit.

Aufheben des Maßfaktors

Der Zyklus Maßfaktor kann wie folgt aufgehoben werden:

- Eingabe des Zyklus Maßfaktor mit dem Faktor 1,0;
- Eingabe der Zusatz-Funktion M02 oder M30 (abhängig vom eingegebenen Maschinen-Parameter)

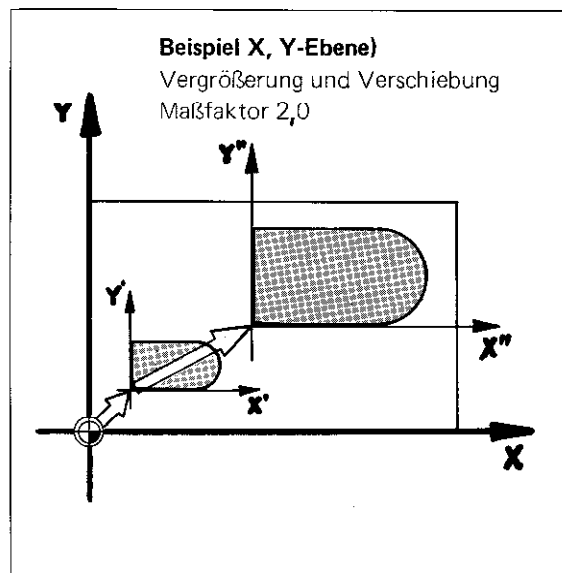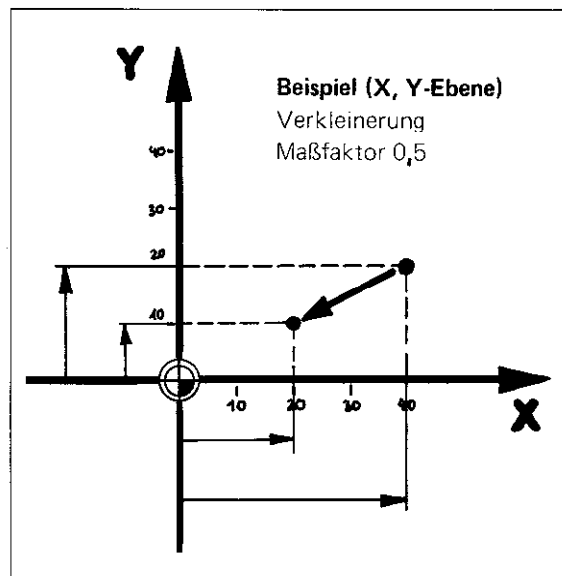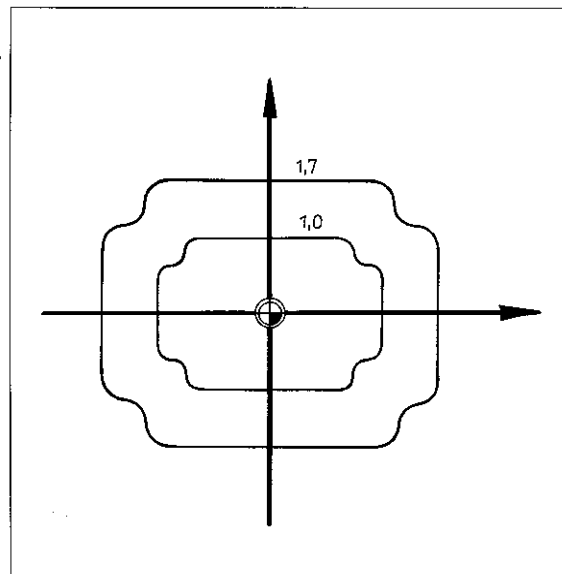

Zyklen Maßfaktor



Zyklus- Definition




Betriebsart



Dialog-Eröffnung



CYCL DEF 11 MASSFAKTOR   Zyklus übernehmen.

FAKTOR ?   Maßfaktor eingeben.
 Eingabe übernehmen.



Der Zyklus Maßfaktor ist nach der Definition sofort wirksam!

Anzeige-Beispiel

12 CYCL DEF 11.0 MASSFAKTOR
13 CYCL DEF 11.1 SCL 0.750000

Die Zyklus-Definition Maßfaktor belegt 2 Programmsätze.


Durch den Maßfaktor 0,75 werden alle folgenden Koordinaten auf das 0,75fache verkleinert.

Zyklen

Verweilzeit

Der Zyklus

Mit dem Zyklus Verweilzeit kann innerhalb eines Programms die Vorschubbewegung bei laufender Spindel eine bestimmte Zeit lang angehalten werden, z. B. zum Span-Brechen beim Ausdrehen. Der Zyklus Verweilzeit wird sofort nach der Zyklus-Definition ausgeführt.

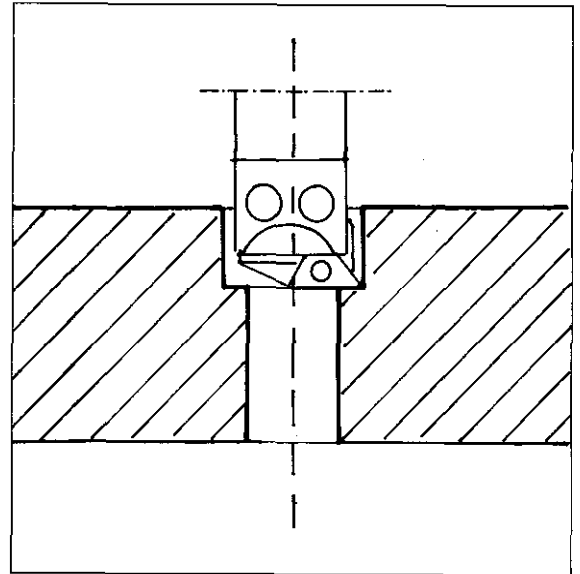

Eingabe-Bereich

Die Verweilzeit wird in Sekunden angegeben.
Eingabe-Bereich: 0,000 s – 19 999,999 s



Die Eingabe einer Verweilzeit von 19999,999 s bedeutet eine Arbeitspause von 5,5 h !

Zyklen Verweilzeit

Zyklus- Definition

Betriebsart



Dialog-Eröffnung

 


CYCL DEF 9 VERWEILZEIT



Zyklus übernehmen.

VERWEILZEIT IN SEKUNDEN ?



Gewünschte Verweilzeit eingeben.

Eingabe übernehmen.

Der Zyklus Verweilzeit wird nach der Definition
sofort ausgeführt !



Anzeige-Beispiel

97 CYCL DEF 9.0 VERWEILZEIT

98 CYCL DEF 9.1 V.ZEIT 10,000

Die Zyklus-Definition Verweilzeit belegt
2 Programmsätze.

Zyklen

Frei programmierbarer Zyklus (Programm-Aufruf)

Der Zyklus



Der Zyklus "Programm-Aufruf" ermöglicht den vereinfachten Aufruf von Zyklen, die mit Hilfe der Parameter-Funktionen erstellt wurden: z. B. Abzeit-Zyklen. Damit sind diese frei programmierbaren Zyklen den vorprogrammierten Zyklen gleichgestellt.



Zyklen


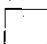
Frei programmierbarer Zyklus (Programm-Aufruf)



Zyklus-Definition

Betriebsart 

Dialog-Eröffnung  

CYCL DEF 12 PGM CALL   Zyklus übernehmen.

PROGRAMM-NUMMER ?  

  Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

5 CYCL DEF 12.0 PGM CALL

6 CYCL DEF 12.1 PGM 23



Im Programm 23 ist der aufgerufene Zyklus programmiert.


Programm-Korrekturen

Editieren



Unter Editieren versteht man Programmkontrolle, -änderung oder -ergänzung.
Die Editier-Funktionen helfen beim Suchen und Ändern von Programmsätzen und -wörtern und werden auf Tastendruck wirksam.



Satz aufrufen

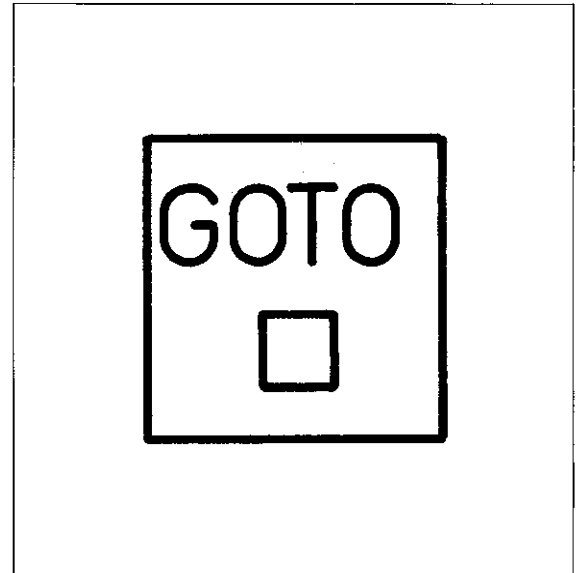
Mit der  Taste wird ein bestimmter Satz aufgerufen.
 ist das Symbol für Programmsatz.

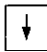


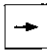
Blättern im Programm


Mit den Tasten  und  kann man innerhalb eines Programms von Satz zu Satz springen (blättern).

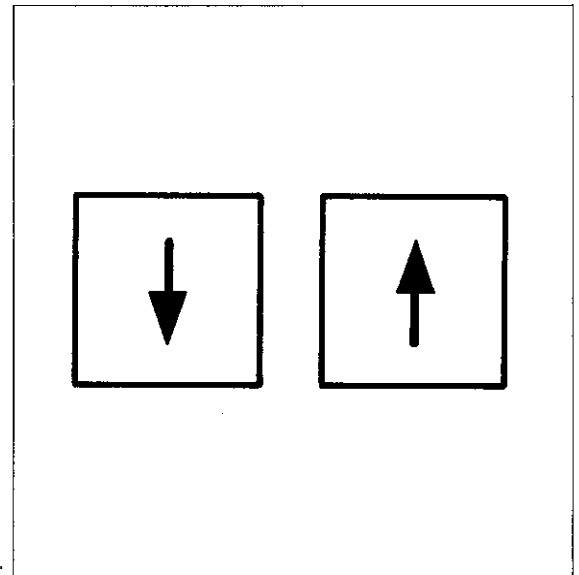

-  Taste: Sprung auf die nächst-niedrigere Satznummer.
-  Taste: Sprung auf die nächst-höhere Satznummer.



Ändern von Wörtern

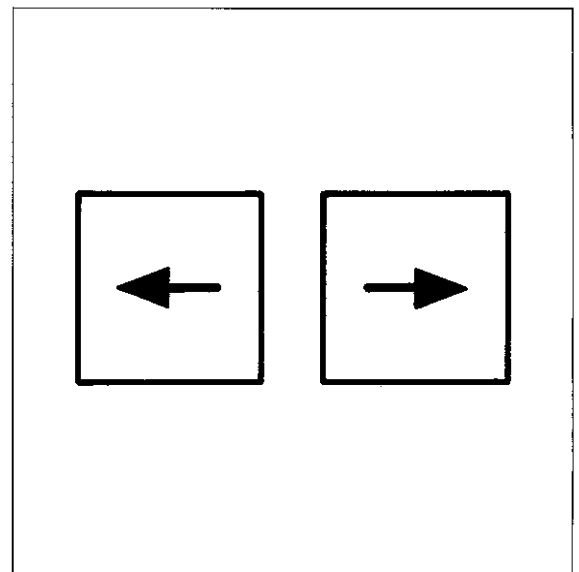Mit den Tasten  und  wird der **Cursor** im aktuellen Satz verschoben. Der Cursor ist ein "Korrekturzeiger" in Form eines Hellfeldes.
Das Hellfeld wird mit den beiden Tasten auf das zu ändernde Programm-Wort gesetzt.



Der Cursor kann nur in der Betriebsart  bewegt werden.
Das Setzen des Cursors muß mit der Taste  begonnen werden!

Programm-Korrekturen

Satz-Aufruf

Aufruf einer Satznummer

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



GOTO : NUMMER =	<input type="text"/>	Satznummer eingeben.
		Eingabe übernehmen.

Ändern von Wörtern

Betriebsart




Ein Wort im aktuellen Programm-Satz soll geändert werden:		Cursor auf das zu ändernde Wort setzen.
---	--	---

Es erscheint die Dialog-Frage zum Wort im Helffeld, z. B.		
KOORDINATEN ?		Eingabe berichtigen.
	<input type="text"/>	
Sind alle Korrekturen ausgeführt:		Satz übernehmen (oder Cursor nach rechts oder links aus dem Bildschirm tippen).
Wird noch ein weiteres Wort geändert:		Cursor auf das zu ändernde Wort setzen.


Programm-Korrekturen

Löschen/Einfügen von Sätzen

Satz löschen

Mit der Taste  wird innerhalb eines Programms der aktuelle Satz gelöscht.


DEL ist die Abkürzung für das englische Wort delete, zu deutsch tilgen, löschen.

Das Löschen von Programmsätzen ist nur in der Betriebsart  möglich.

Beim Löschen von einzelnen Sätzen ist darauf zu achten, daß der zu löschende Satz auch der aktuelle Satz ist. Zur Sicherheit ruft man am besten den Satz mit seiner Satznummer auf.


Nach dem Löschen rückt der Satz mit der nächsthöheren Satznummer in die aktuelle Programmzeile.

Die nachfolgenden Satznummern werden automatisch korrigiert.

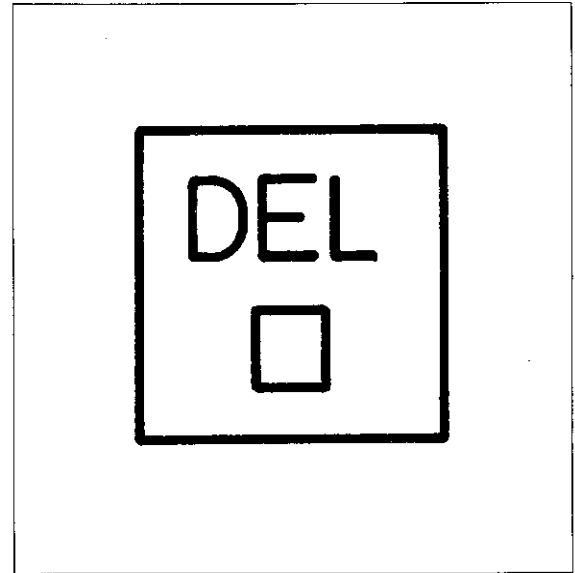

Zyklus-Definition oder Programmteil löschen

Beim Löschen von Zyklus-Definitionen und Programmteilen ruft man den letzten Satz der Definition bzw. des Programmteils auf. Dann wird die

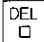Taste  sooft gedrückt, bis alle Sätze der Definition bzw. des Programmteils gelöscht sind.

Satz einfügen

In bestehende Programme kann man neue Sätze an beliebiger Stelle des Programms einfügen. Es muß nur der Satz aufgerufen werden, **nach** dem der neue Satz eingefügt werden soll.

Die Satznummern der folgenden Sätze werden automatisch korrigiert.

Wird die Speicherkapazität des Programmspeichers überschritten, so wird dies bei der Dialog-Eröffnung mit der Fehlermeldung:

= PROGRAMMSPEICHER UEBERLAUF =
angezeigt.

Diese Fehlermeldung erscheint auch, wenn man einen Satz nach dem END-Satz (Programm-Ende steht in der aktuellen Zeile) einfügen will.

Korrekturen während der Programmierung

Eingabefehler bei der Programmierung können auf zwei Arten berichtigt werden:



Der Eingabewert wird gelöscht und eine "0" erscheint im Hellfeld.



Der Eingabewert wird vollständig gelöscht.

Programm-Korrekturen

Löschen von Sätzen

Löschen
eines Satzes

Betriebsart



Der aktuelle Programm-Satz soll gelöscht
werden:





Satz löschen.



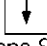

Programm-Korrekturen


Such-Routinen

Programm-Löschen


Auffinden bestimmter Adressen

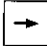



Mit den Tasten  und  können innerhalb eines Arbeitsprogramms **Sätze, welche eine bestimmte Adresse enthalten**, gefunden werden.

Dazu wird der Cursor mit den Tasten  und/oder  auf das Wort mit der Such-Adresse gesetzt und mit den Tasten  und/oder  im Programm geblättert: nur jene Sätze werden angezeigt, welche die gesuchte Adresse enthalten.


Das Auffinden bestimmter Adressen (Such-Routinen) ist nur in der Betriebsart  möglich.

Löschen eines Programms

Mit der Taste  wird der Dialog zum Löschen eines Programms eröffnet.

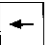Nach Drücken dieser Taste erscheint die Programm-Übersicht mit einem Hellfeld. Das Hellfeld läßt sich mit den Tasten     bewegen.

Es kann immer nur das Programm gelöscht werden, dessen Programm-Nummer im Hellfeld steht.

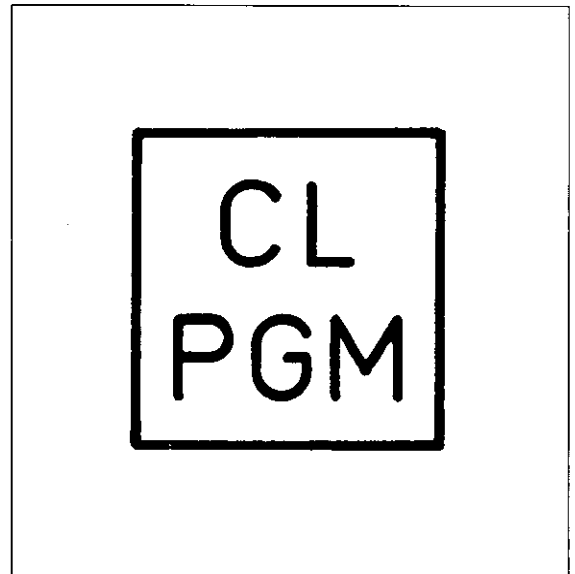

Programm-Korrekturen

Such-Routinen

Programm-Löschen

**Auffinden
bestimmter
Adressen**

Betriebsart



Alle Sätze mit der Adresse M sollen angezeigt werden:

▶ Einen Satz mit der gesuchten Adresse anwählen.

Cursor auf ein Wort mit der gesuchten Adresse setzen.

ZUSATZ-FUNKTION M ?

▶ Sätze mit der gesuchten Adresse aufrufen.

Das Setzen des Cursors muß mit der Taste begonnen werden !



**Löschen eines
Programms**

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



LOESCHEN = ENT / ENDE = NOENT

Soll ein Programm gelöscht werden:

▶ Cursor auf Programmnummer setzen.

Programm löschen.


Löschen nicht erwünscht bzw. Löschen beenden:


▶

Programm-Test


Testen eines Programms

Ein Programm kann vor dem Abarbeiten ohne Maschinen-Bewegung von der Steuerung überprüft werden. Mit einer Fehlermeldung wird dieser Testlauf unterbrochen.

Die Betriebsarten-Wahltaste Programm-Test  eröffnet gleichzeitig den Dialog.

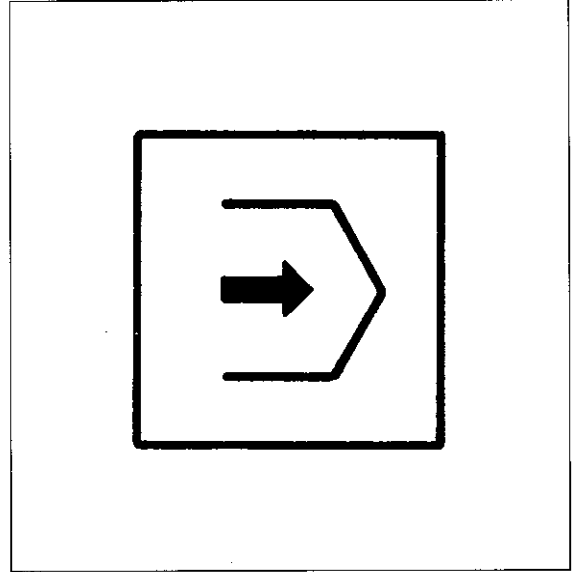


Anhalten des Testablaufs

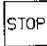Der Programm-Test kann an jeder gewünschten Stelle mit der  Taste angehalten und abgebrochen werden.



Der Programm-Test wird automatisch nach jedem programmierten Stop angehalten. Zur Fortführung muß der Test erneut gestartet werden (siehe nächste Seite).

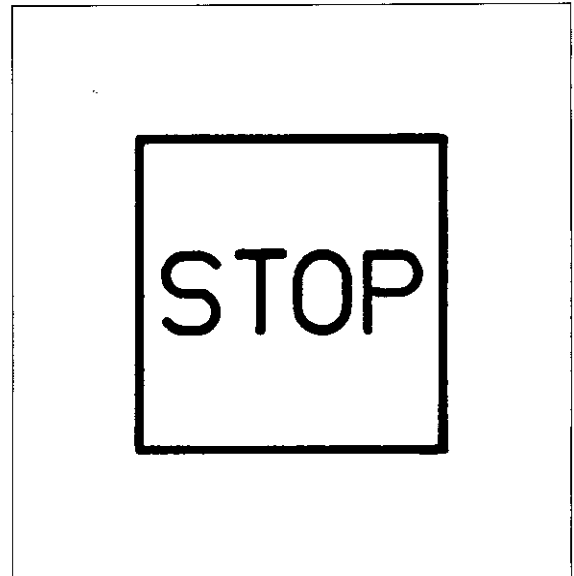

Programm-Test

Start eines
Programm-
Tests

Betriebsart



BIS SATZNUMMER =

Test soll bis zu einer bestimmten Satznummer
ausgeführt werden:



Satznummer eingeben.

Eingabe übernehmen.

Das Programm soll vollständig getestet werden:




Grafik

Festlegen des Rohlings

Grafische Darstellung

Bearbeitungsprogramme können auf dem Bildschirm grafisch simuliert werden: zur Überprüfung von Bearbeitungsprogrammen kann die Fertigung eines Werkstücks dargestellt werden. Während der Darstellung erfolgt keine Maschinenbewegung.

Der Werkstück-Rohling ist stets ein quaderförmiger Block (bzw. sonst Herstellung entsprechend geformten Werkstücks programmieren).

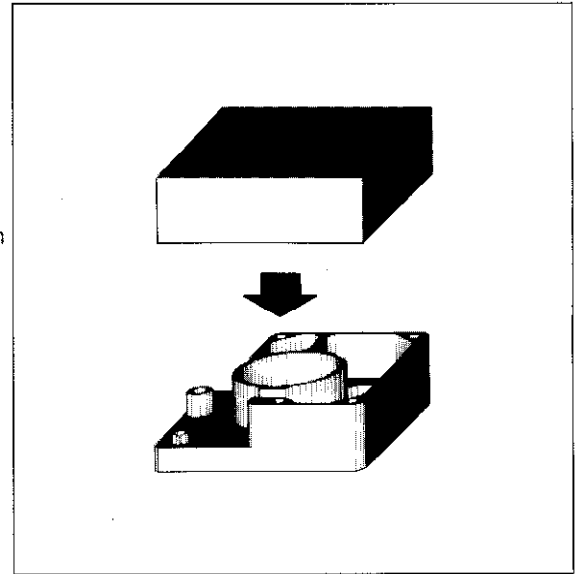

Festlegen des Rohlings

Für die grafische Darstellung muß der Rohling definiert werden, d. h.

- seine **Lage in Bezug auf das Koordinatensystem** und
- seine **Abmessungen** programmiert werden.


Zur Festlegung des Quaders genügt die Angabe zweier **Eckpunkte**. Sie werden als Minimal-Punkt (P_{MIN}) und Maximal-Punkt (P_{MAX}) bezeichnet (Punkte mit "minimalen" und "maximalen" Koordinaten). P_{MIN} kann nur im Absolutmaß eingegeben werden! P_{MAX} kann wahlweise absolut oder inkremental eingegeben werden!

Die Rohlingsdaten werden im betreffenden Bearbeitungs-Programm abgespeichert und stehen somit mit Anwahl eines bestimmten Programms zur Verfügung.

Es ist vorteilhaft, den Quader zu Beginn des Programmes festzulegen.

Der Dialog wird mit der Taste eröffnet.

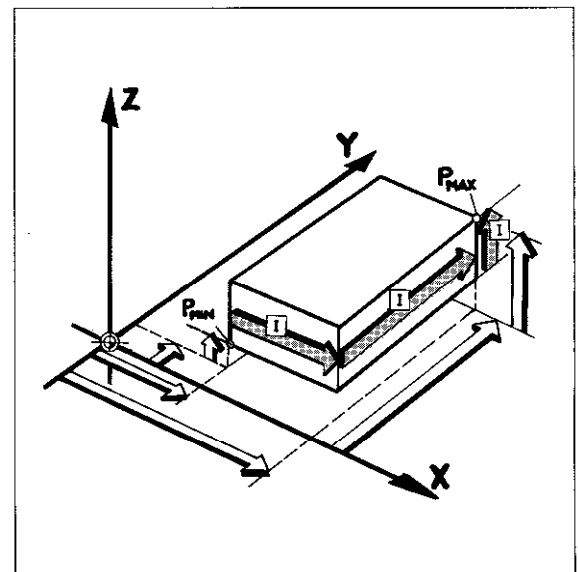

BLK FORM ist die Abkürzung für englisch BLANK FORM zu deutsch Werkstück-Rohling.



Grafik


Quader-Eckpunkte – BLANK-FORM


Eingabe der
Quader-
Eckpunkte


Betriebsart 
Dialog-Eröffnung 


SPINDELACHSE PARALLEL X/Y/Z ?  Spindelachse eingeben, z. B. Z.


DEF BLK FORM: MIN-PUNKT ?


 Zahlenwert für die X-Koordinate eingeben.

 Eingabe übernehmen.


 Zahlenwert für die Y-Koordinate eingeben.


 Eingabe übernehmen.


 Zahlenwert für die Z-Koordinate eingeben.


 Eingabe übernehmen.


DEF BLK FORM: MAX-PUNKT ?


 Inkremental – Absolut ?


 Zahlenwert für die X-Koordinate eingeben.


 Eingabe übernehmen.


 Inkremental – Absolut ?

 Zahlenwert für die Y-Koordinate eingeben.

 Eingabe übernehmen.

 Inkremental – Absolut ?

 Zahlenwert für die Z-Koordinate eingeben.

 Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

```

1 BLK FORM MIN  Z X + 0,000
      Y + 0,000   Z - 15,000

2 BLK FORM MAX  X + 80,000
      Y +100,000 Z + 0,000
    
```


Der Rohling liegt parallel zu den Hauptachsen.
 P_{MIN} hat die Koordinaten X_0 , Y_0 und $Z - 15$,
 P_{MAX} hat die Koordinaten X_{80} , Y_{100} und Z_0 .

Grafik


Darstellungsarten

Betriebsart Grafik

Ein Bearbeitungsprogramm kann in den beiden Betriebsarten


 SATZFOLGE-PROGRAMMLAUF



und

 EINZELSATZ-PROGRAMMLAUF

grafisch dargestellt werden.

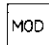Für die Darstellung muß sich das Bearbeitungsprogramm im Arbeitsspeicher befinden.

Das Menü der möglichen Darstellungsarten wird durch zweimaliges Drücken der Taste Grafik- auf den Bildschirm gebracht. Mit den Tasten





und  kann dann das Hellfeld zur gewünschten Darstellung geschoben und mit der  Taste übernommen werden.

Darstellungsarten

Es sind vier verschiedene Darstellungsarten möglich.

3D-Darstellung




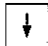
Das Programm wird in der dreidimensionalen Darstellung abgearbeitet. Es kann über die Tasten




 und  um die vertikale Achse gedreht und mit den Tasten  und  um die horizontale Achse gekippt werden.

Die Lage des Koordinatensystems wird durch einen Winkel (im Bild links oben) dargestellt.

Darstellung in drei Ebenen

Das Programm wird wie in einer technischen Darstellung in Draufsicht und zwei Schnitten abgearbeitet, wobei die Schnittebenen über die Tasten

    verschoben werden können.

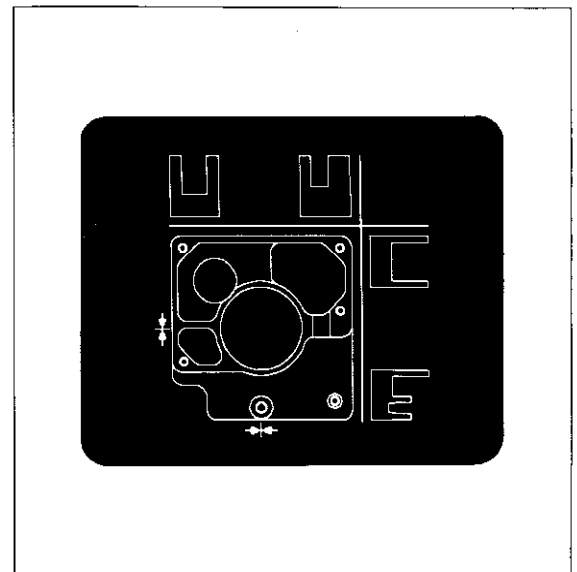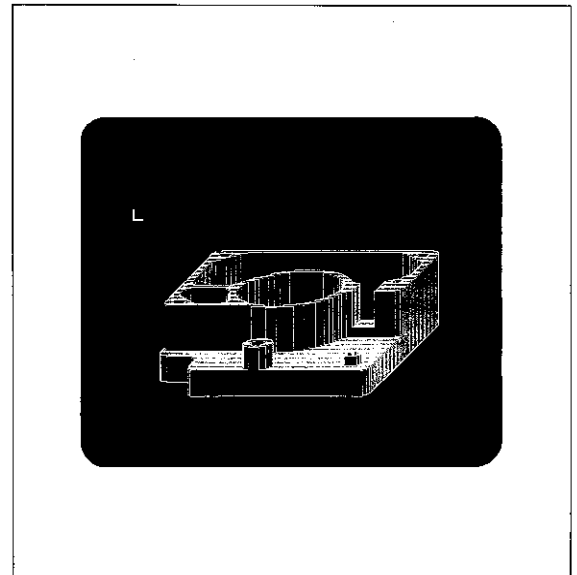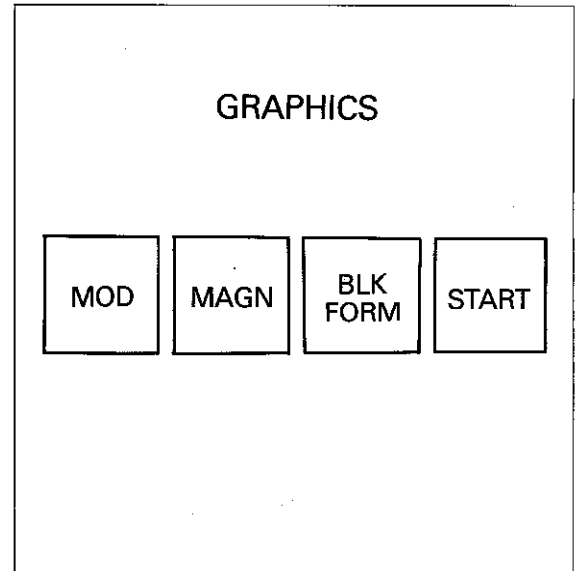


Grafik

Darstellungsarten


Draufsicht 1

Das Programm wird in einer Draufsicht mit **5 verschiedenen Graustufen** für die Tiefen-Niveaus abgearbeitet; je tiefer desto dunkler.

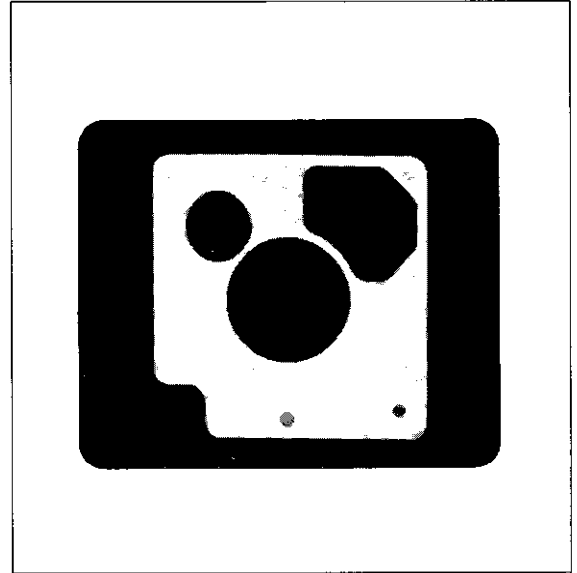

Draufsicht 2

Wie Draufsicht 1, nur mit **17 verschiedenen Tiefen-Niveaus**.

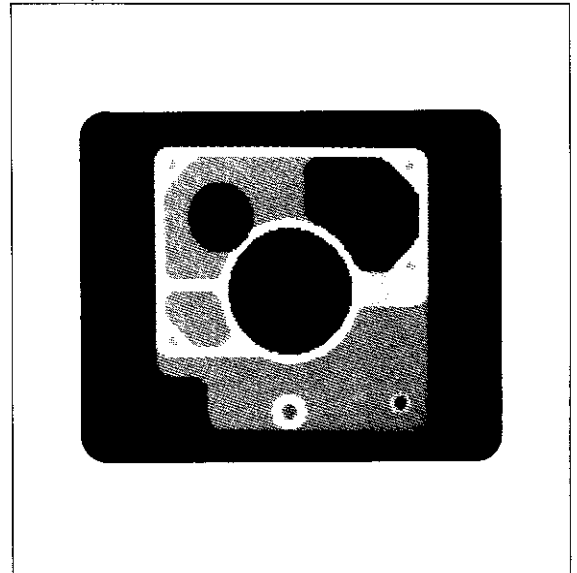


Schneller Bildaufbau

Mit dem **schnellen, internen Bildaufbau** kann auf dem Bildschirm das fertiggestellte Werkstück gezeigt werden.


Die Steuerung "entwickelt" das Werkstück nach dem Bearbeitungsprogramm, ohne jedoch die einzelnen Fertigungsstufen grafisch darzustellen.


Am Bildschirm wird nur die aktuelle Satznummer angegeben.

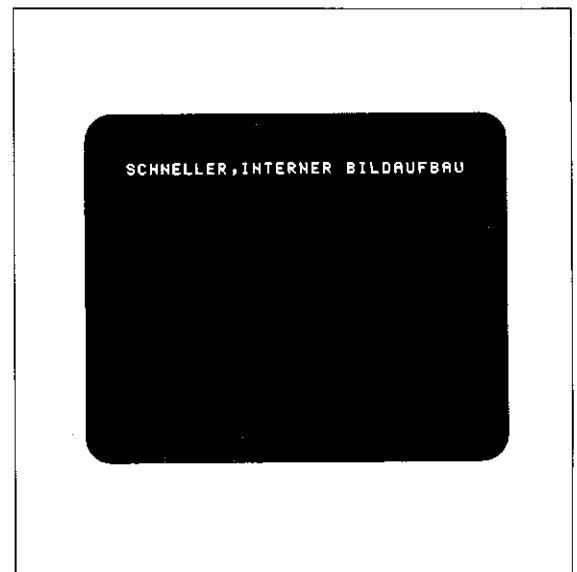


Grafik Bedienung


Starten

Nach Wahl der gewünschten Grafik-Betriebsart wird der Programmlauf über die  Taste gestartet.

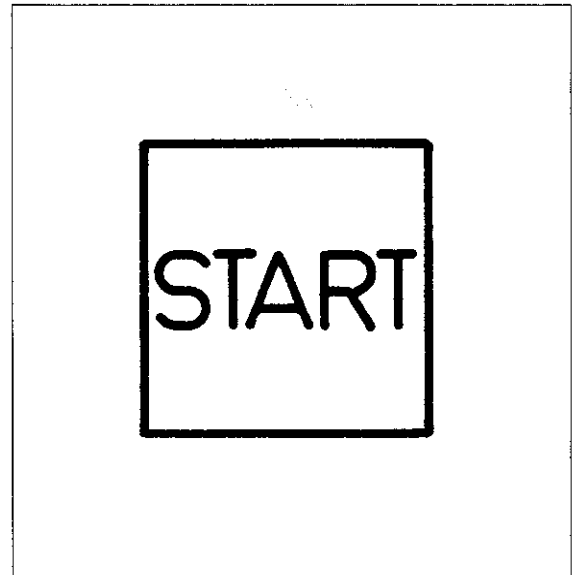


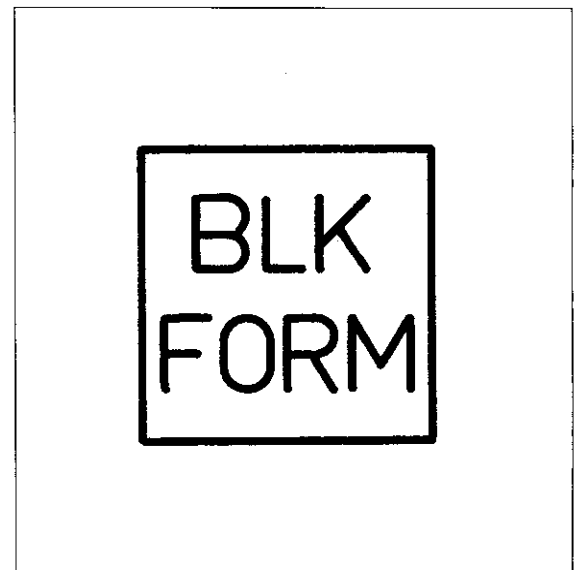
Anhalten


Mit der  Taste kann die grafische Simulation jederzeit angehalten werden, der aktuelle Satz wird jedoch noch abgearbeitet.

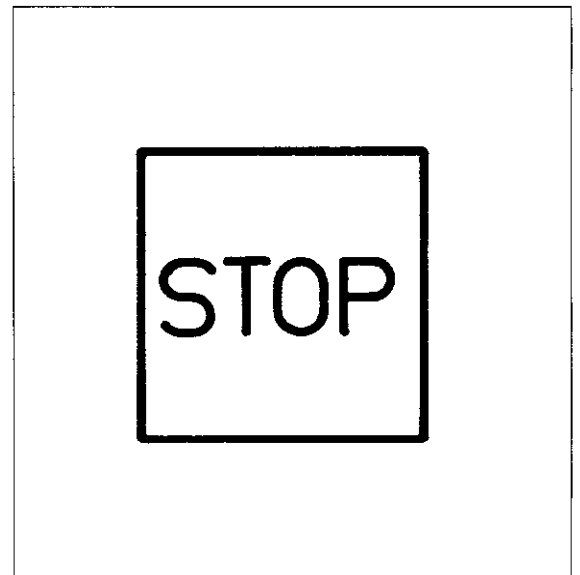

Rücksetzen des Rohlings

Nach dem Anhalten des grafischen Programmlaufs kann das dargestellte Werkstück mit der  Taste wieder auf den Rohling (Ausgangsquader) zurückgesetzt werden.




Soll die Fertigung des Werkstücks erneut grafisch simuliert werden, so muß mit der  Taste der Anfang des Bearbeitungsprogramms ausgewählt werden!


Grafik

Grafik-Start

Starten der
Grafik

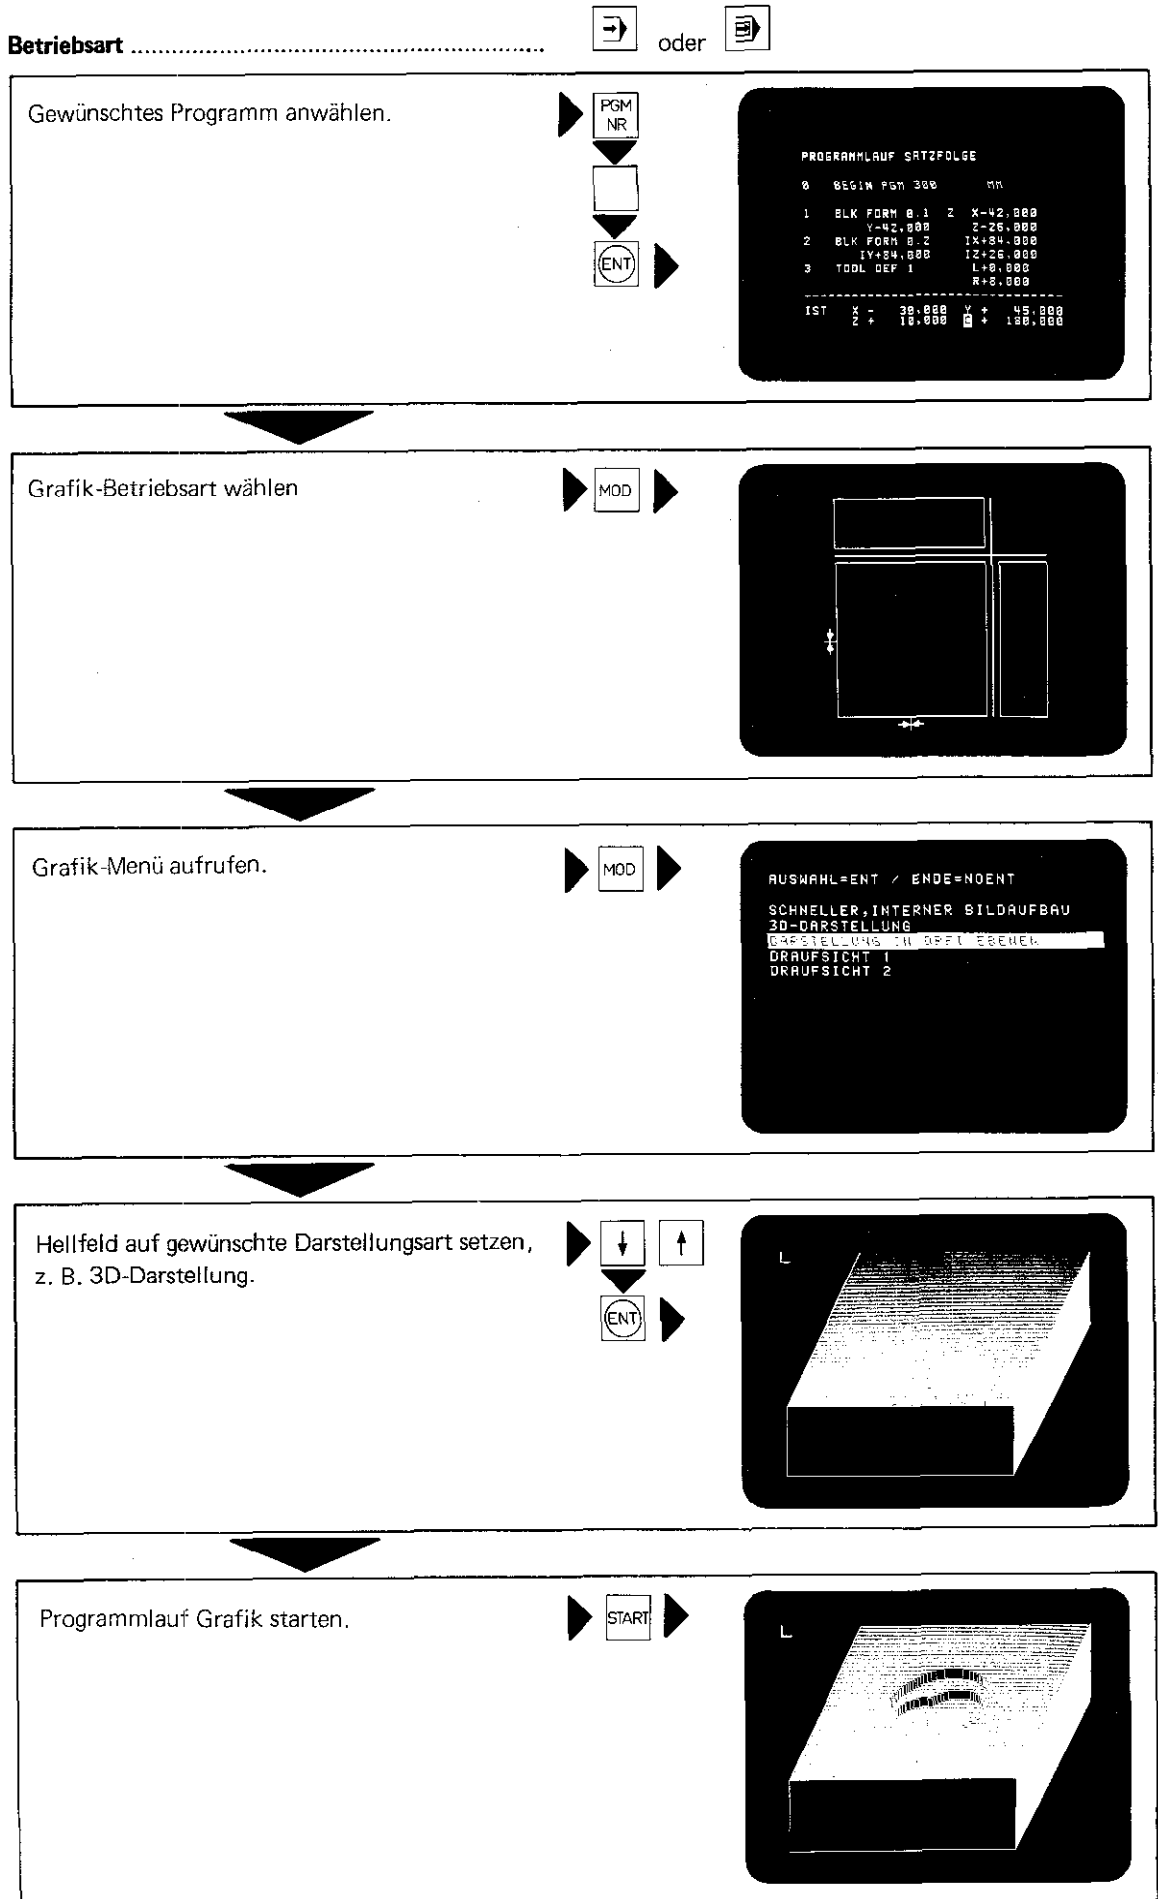


Anmerkungen

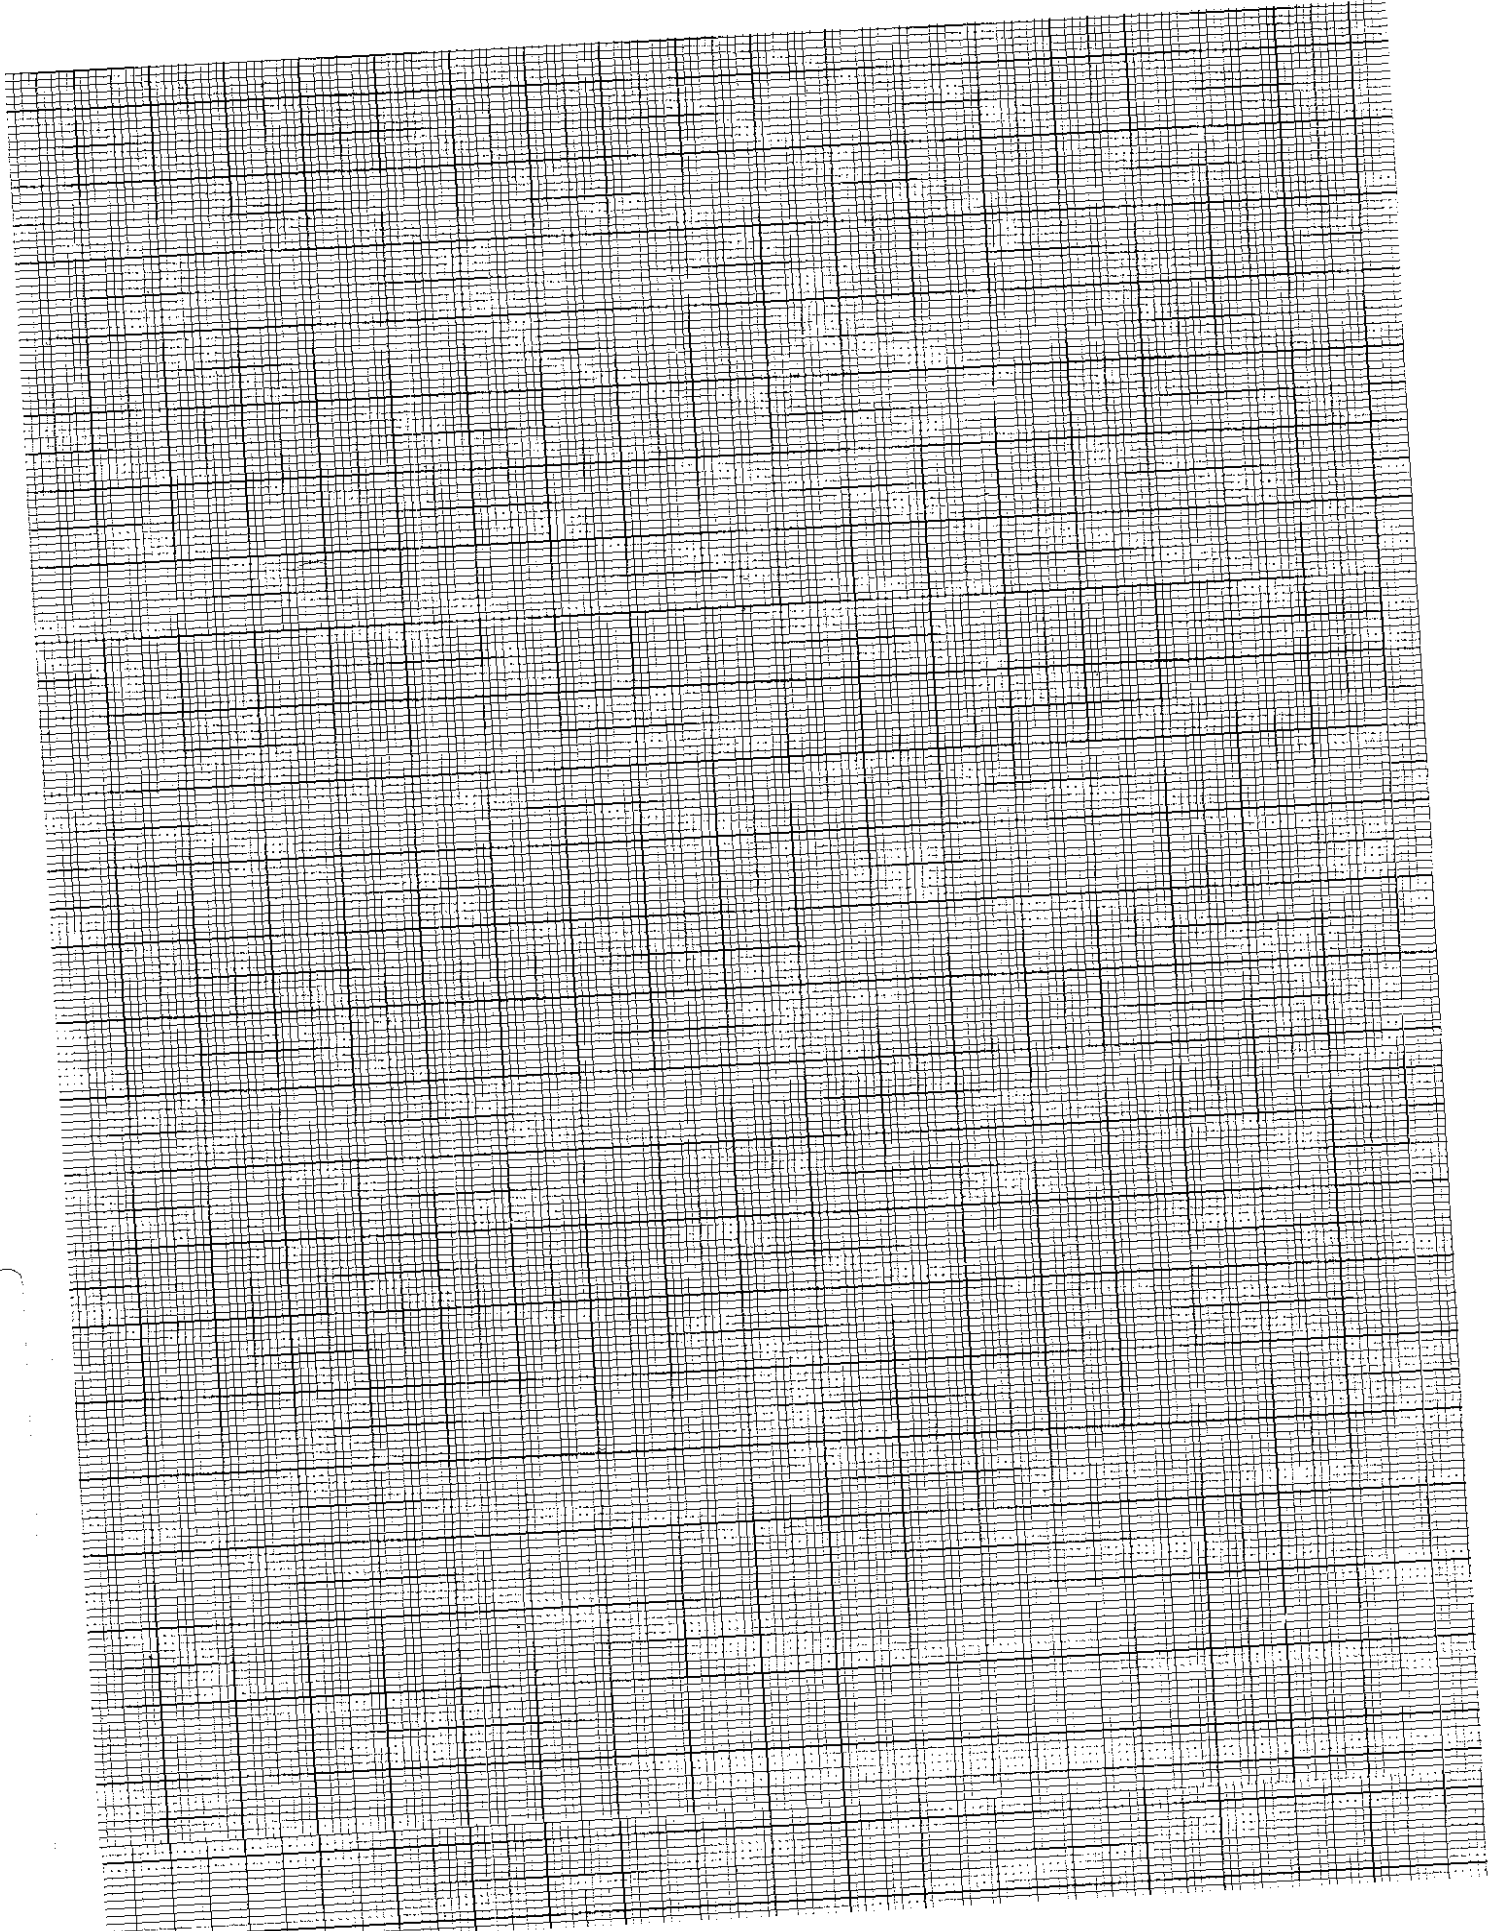


Grafik

Grafik-Start

Anhalten und Starten

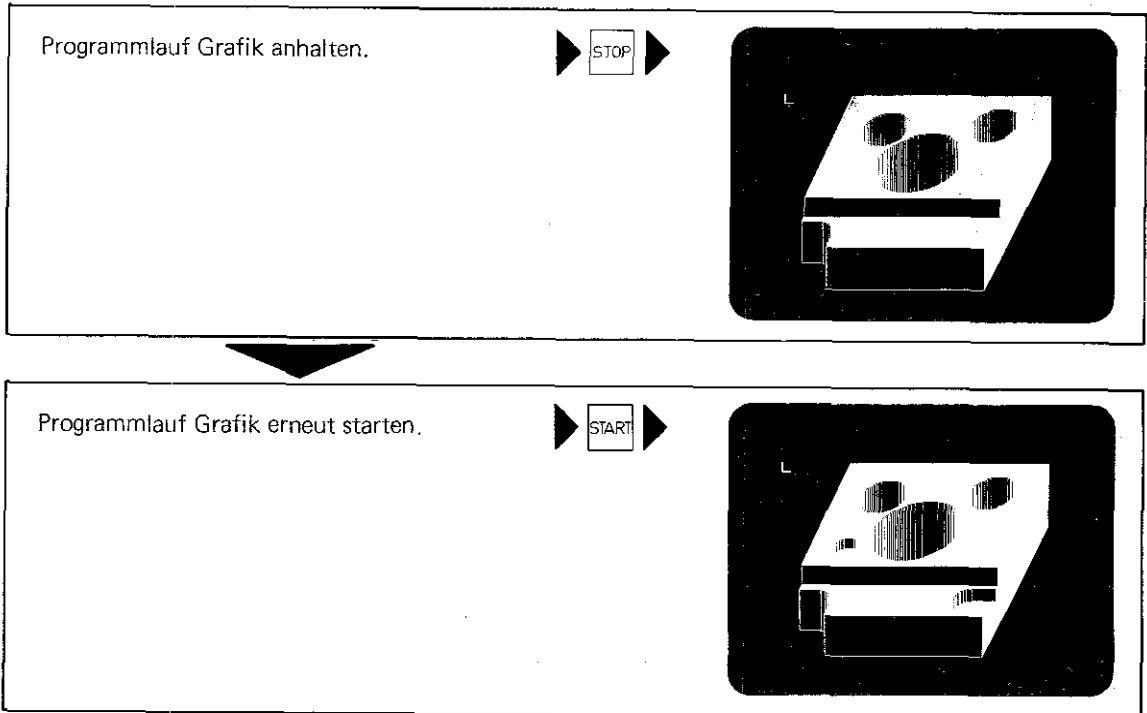

Anmerkungen

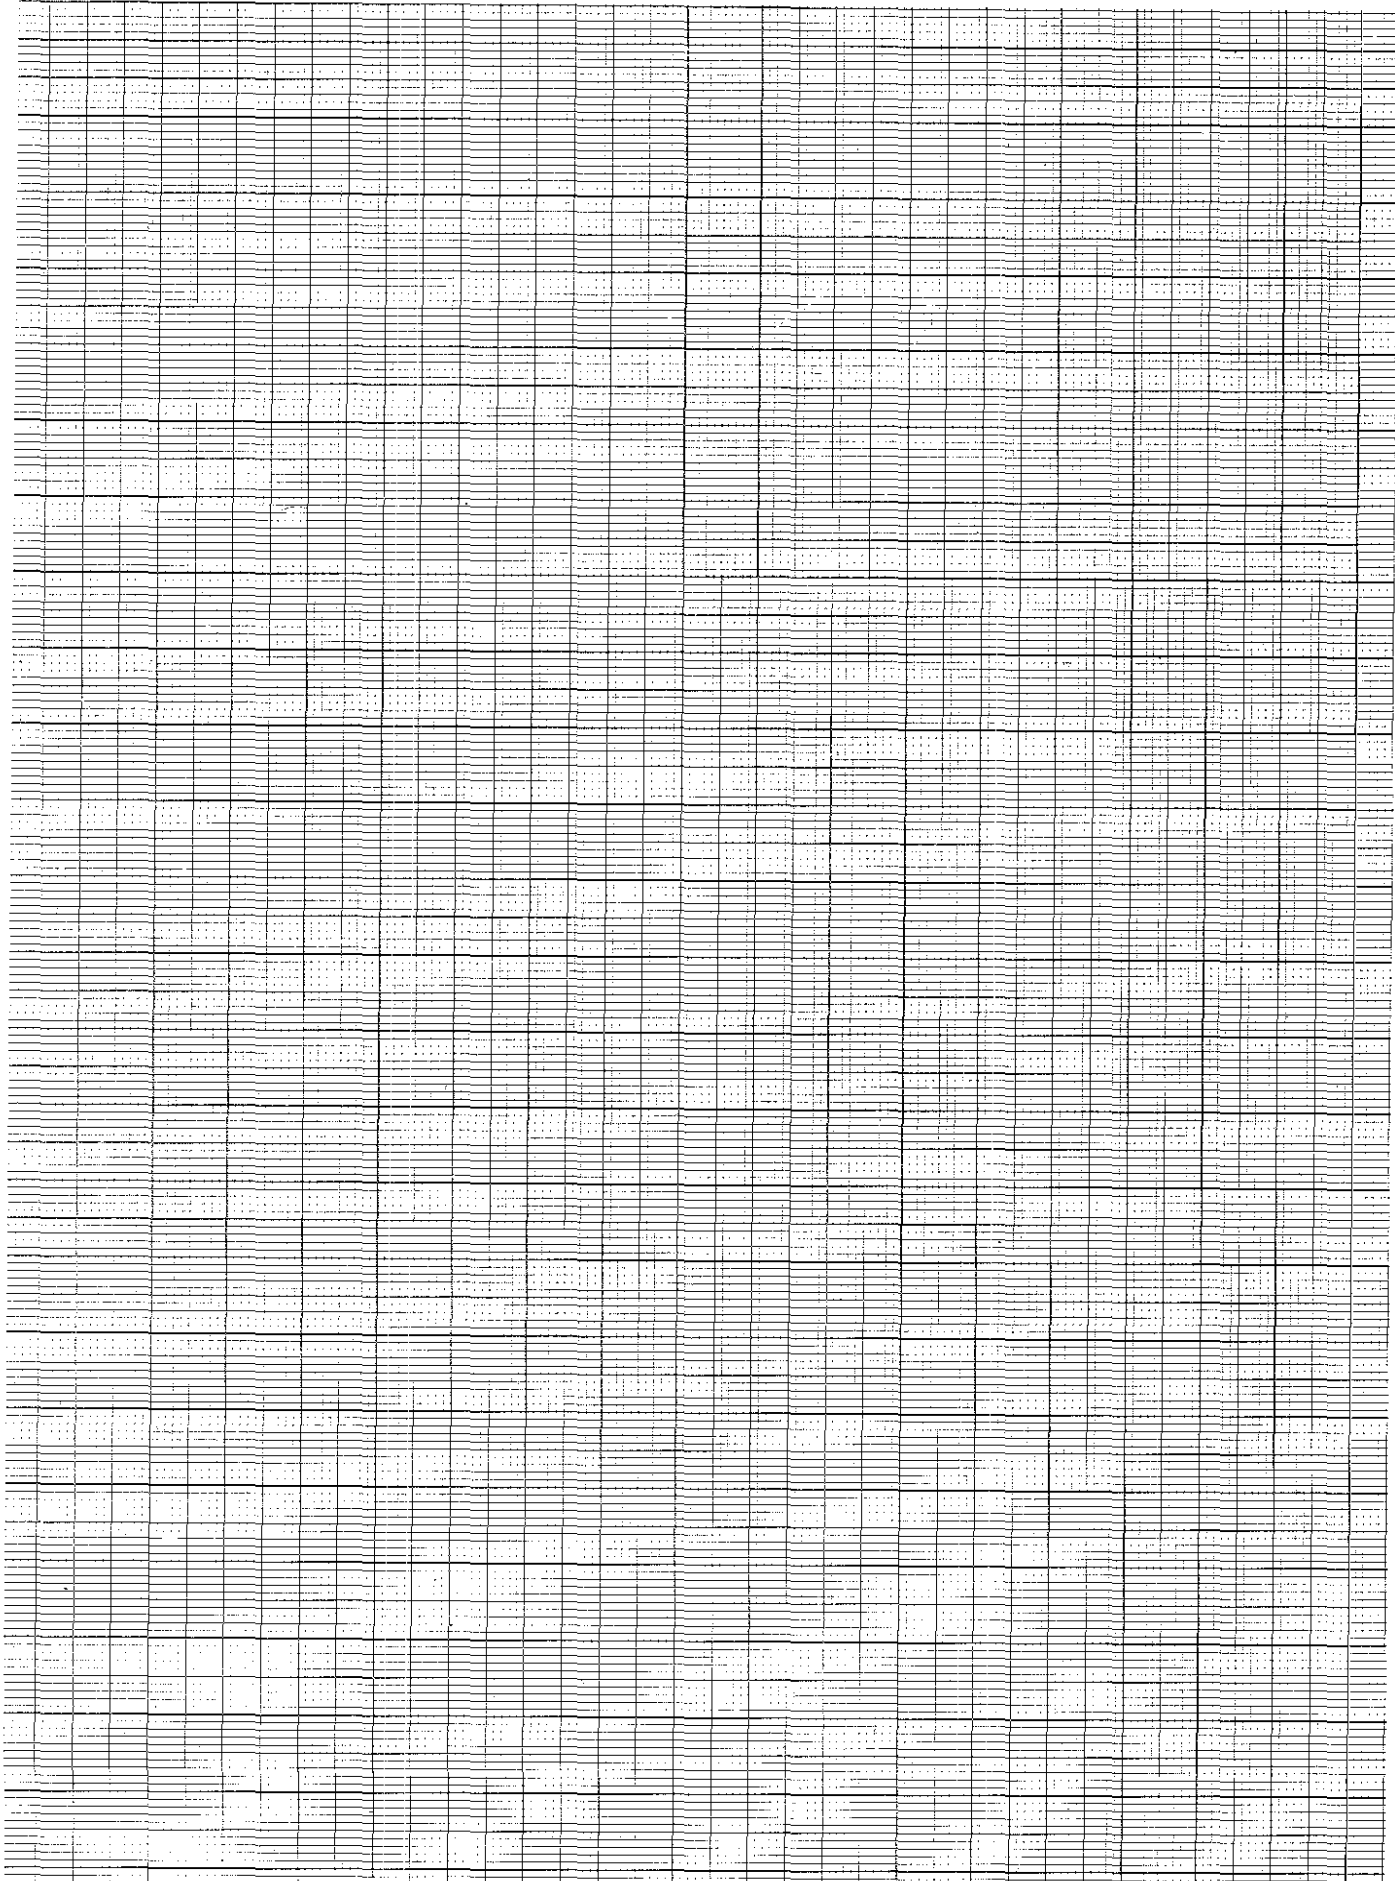


Grafik


Darstellung in drei Ebenen

Verschieben der Ebenen


Programmlauf anhalten.

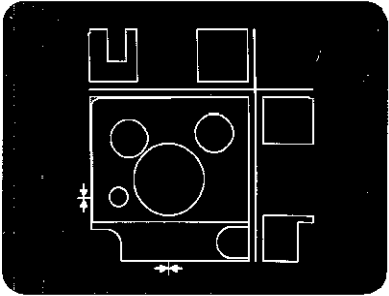


▶ STOP ▶




Horizontale Schnittebene verschieben,
z. B. nach oben:
Entweder Taste  mehrmals drücken
(Tipp-Betrieb).

oder Schnittebene kontinuierlich verschieben.


Mehrmaliges Drücken der  Taste be-
wirkt schnelleres Verschieben der Ebene.

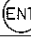
▶  ▶
▶  ▶
▶  ▶

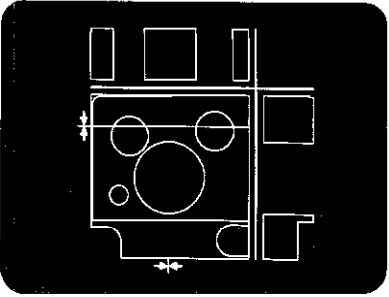


Verschieben der Schnittebene anhalten.

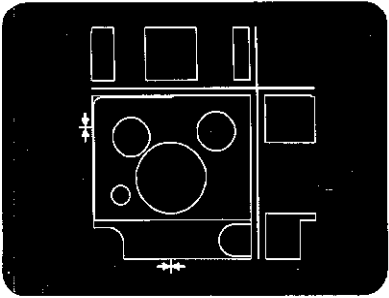


▶ STOP ▶




Vertikale Schnittebene verschieben,
z. B. nach rechts:
Entweder Taste  mehrmals drücken.

oder Schnittebene kontinuierlich verschieben.


Mehrmaliges Drücken der  Taste be-
wirkt schnelleres Verschieben der Ebene.

▶  ▶
▶  ▶
▶  ▶

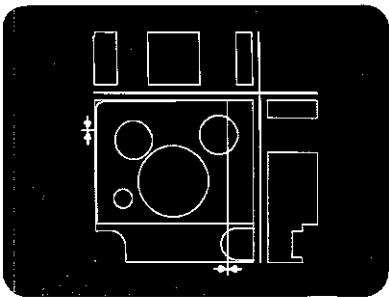


Verschieben der Schnittebene anhalten.

▶ STOP ▶

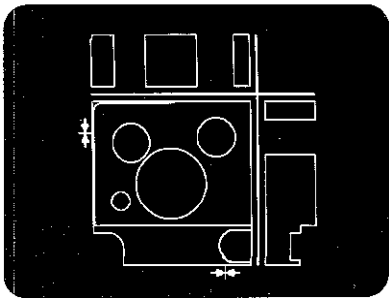


Grafik

Darstellung in drei Ebenen

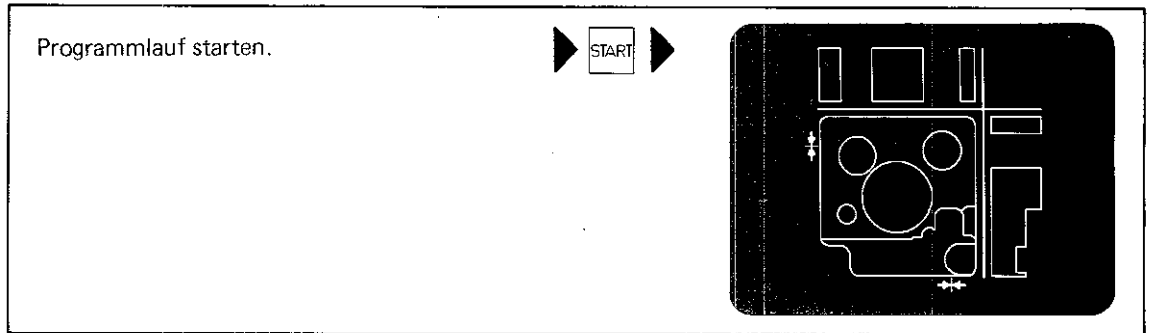

Grafik 3D-Darstellung

Kippen und Drehen

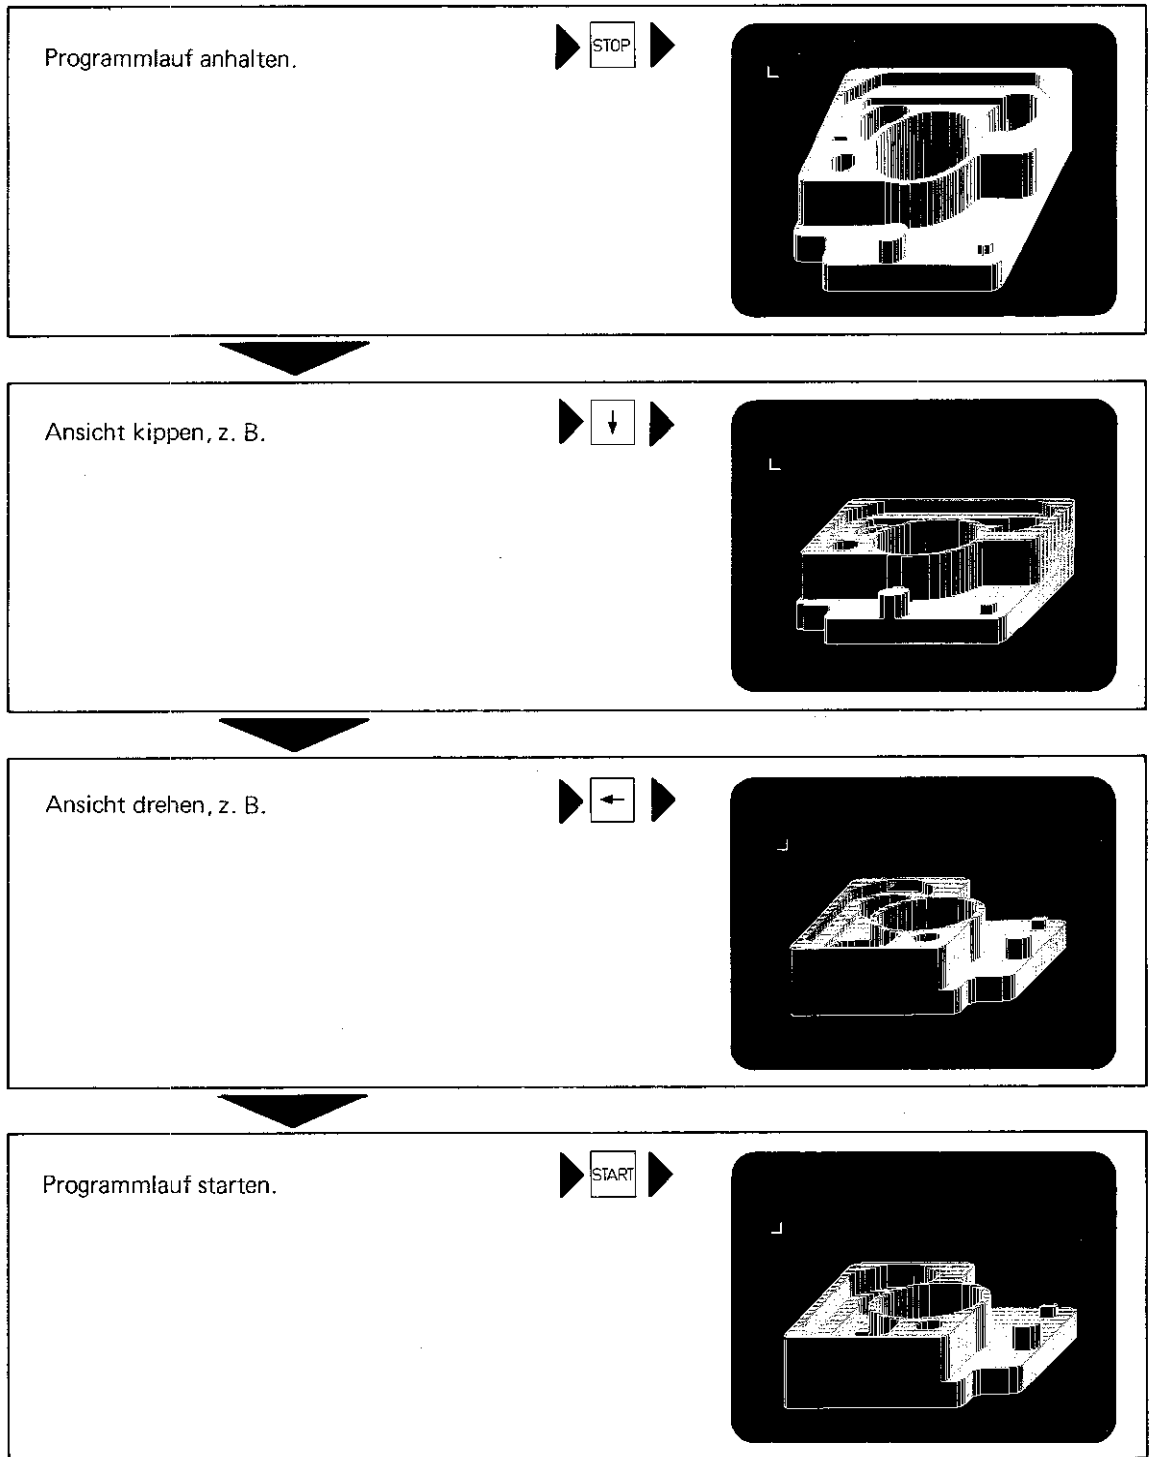


Grafik Lupe

Lupen- Funktion




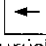
Die Lupen-Funktion ermöglicht die Vergrößerung eines frei wählbaren Ausschnitts vom Werkstück.

Der Ausschnitt für die Lupen-Funktion kann nur in der 3D-Darstellung festgelegt werden!

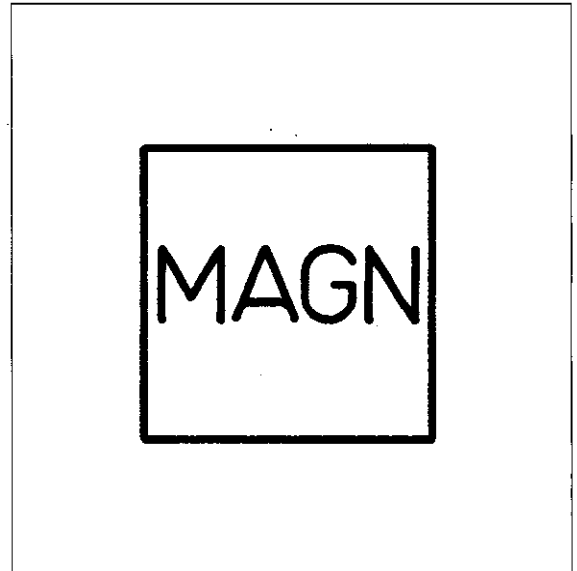


Begrenzen des Ausschnitts


Die Begrenzung des Ausschnitts erfolgt am Drahtmodell eines Quaders, das nach Drücken der Taste **MAGN** in der linken oberen Bildschirm-Ecke erscheint.

Die schraffierte Fläche kann mit den Tasten  und  nach rechts und links (bzw. nach vorne und zurück, bzw. nach oben und unten) jeweils um einen Bildschirmpunkt verschoben werden. Kontinuierliches Verschieben erfolgt zusammen mit der **ENT** Taste.


Die **STOP** Taste unterbricht das kontinuierliche Vorrücken.

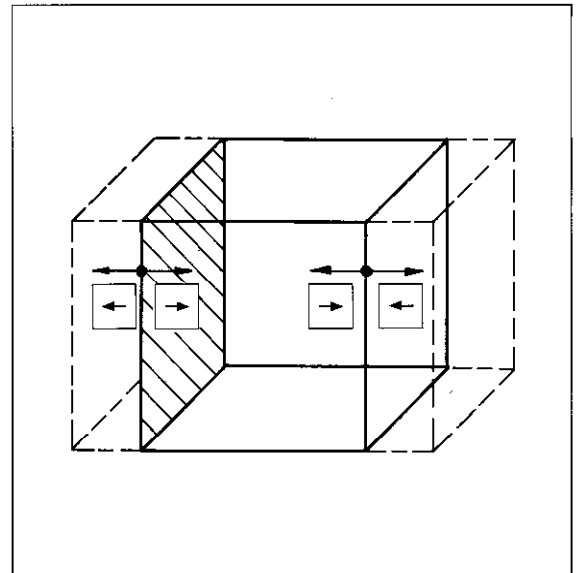


Nächste Begrenzung anwählen

Die nächste Begrenzung (rechte Fläche) wird mit der  Taste angewählt.

Auf diese Weise kann nacheinander die linke, rechte, vordere, hintere, untere, und obere Fläche angewählt und verschoben werden.

Mit der Taste  ist ein Rücksprung auf die jeweils vorangegangene Fläche möglich.

Übernehmen des Ausschnitts

Nach Festlegung der letzten Begrenzungsfläche (obere Fläche) kann der Ausschnitt nach erneutem Drücken der  Taste über die **ENT** Taste übernommen werden. Am Bildschirm erscheint der Rohling dann vergrößert dargestellt. Den vergrößerten Bildausschnitt der Kontur erhält man nach einem erneuten Grafik-Lauf in einer beliebigen Grafik Betriebsart.


Grafik Lupe

Ausschnitt begrenzen und vergrößern


Die Steuerung befindet sich in der Betriebsart Grafik-3D-Darstellung.

Lupe-Funktion anwählen.


▶ MAGN ▶

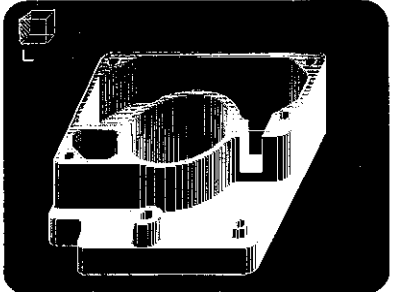



Linke Begrenzungsfläche verschieben,
z. B. nach rechts:


Entweder Taste  mehrmals drücken
(Tipp-Betrieb).


oder Fläche kontinuierlich verschieben.

Mehrmaliges Drücken der  Taste bewirkt
schnelleres Verschieben der Begrenzungsebene.

▶  ▶






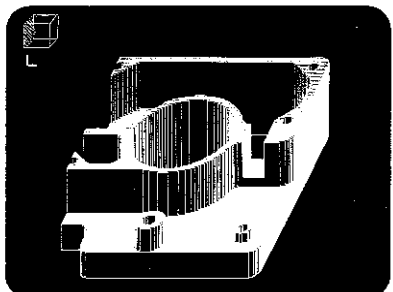


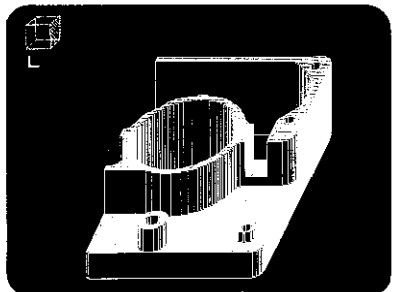
Verschiebung anhalten und übernehmen.

▶ STOP ▶

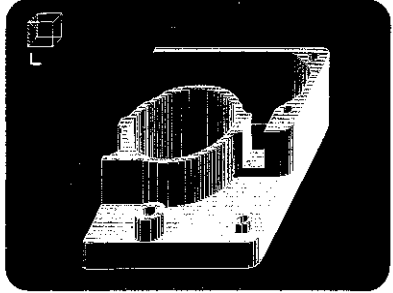


Nächste Begrenzungsfläche anwählen
(rechts).

▶  ▶




Grafik Lupe


Mit dieser und den nachfolgenden Begrenzungsflächen ist wie oben beschrieben zu verfahren.

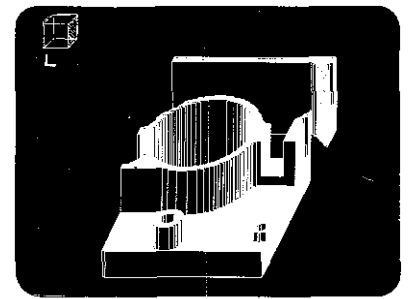


Ist die letzte (obere) Fläche verschoben:

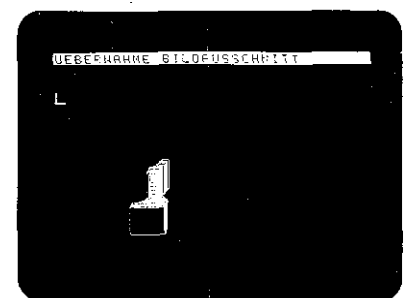


UEBERNAHME BILDAUSSCHNITT

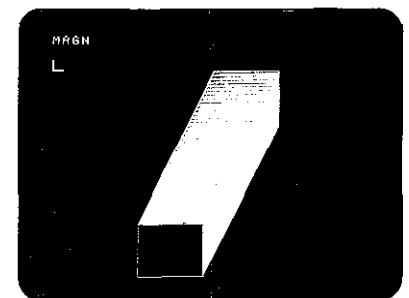


Programmlauf starten

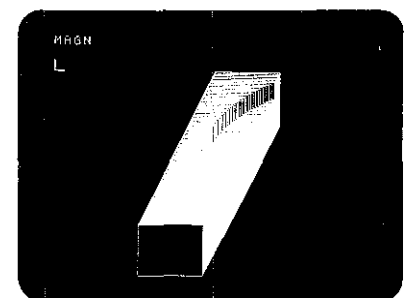

Die Bearbeitung des Werkstücks wird simuliert. Der Bildschirm zeigt nur den festgelegten Ausschnitt.

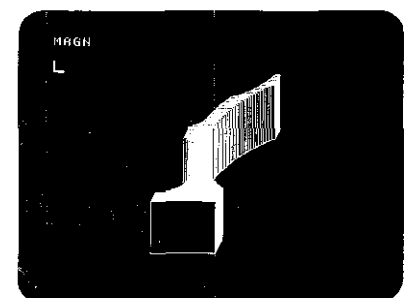


Anmerkungen

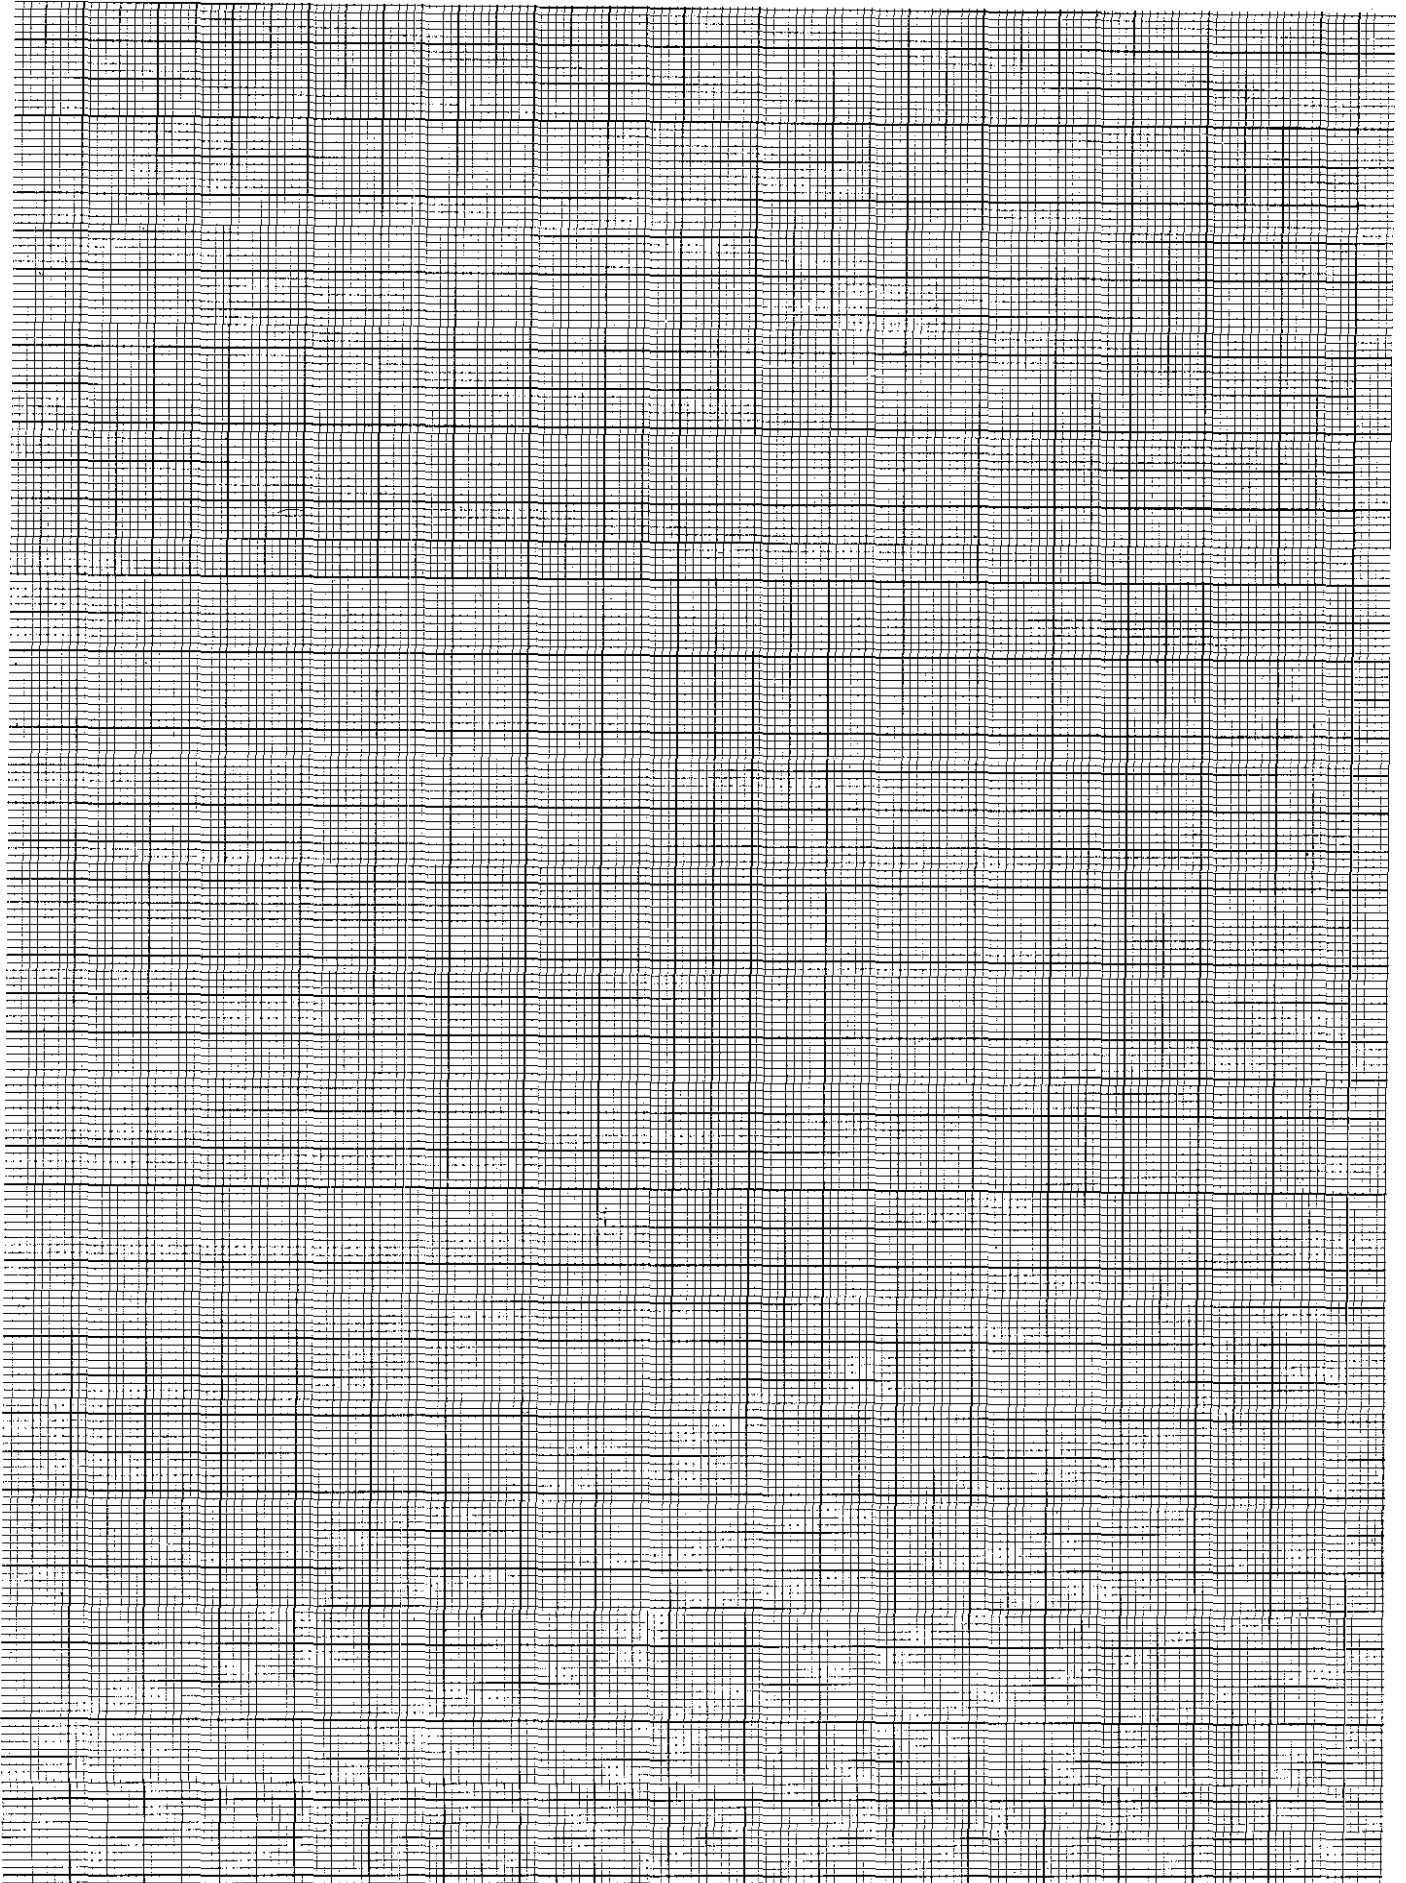


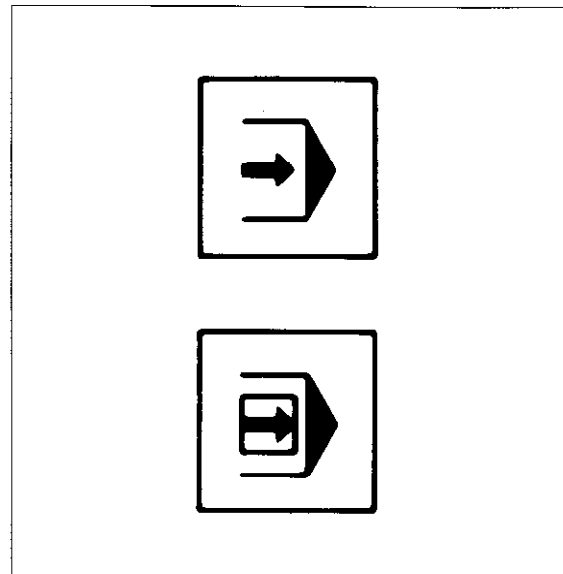
Programmlauf Betriebsarten

Programmlauf- Satzfolge

In der Betriebsart  "Programmlauf-Satzfolge" arbeitet die Steuerung das im Arbeitsspeicher befindliche Programm bis zu einem programmierten Halt bzw. bis zum Programm-Ende ab. Nach einem programmierten Halt muß zur Fortführung neu gestartet werden.

Programmlauf- Einzelsatz


In der Betriebsart  "Programmlauf-Einzelsatz" arbeitet die Steuerung das im Arbeitsspeicher befindliche Programm Satz für Satz ab. Nach jedem Satz muß das Programm neu gestartet werden.



Vorschub

Der programmierte Vorschub kann

- über den **internen Vorschub-Override** und/oder
 - über einen **externen Vorschub-Override** an der Maschine
- verändert werden, je nachdem wie die Steuerung vom Maschinen-Hersteller an die Maschine angepaßt wurde.

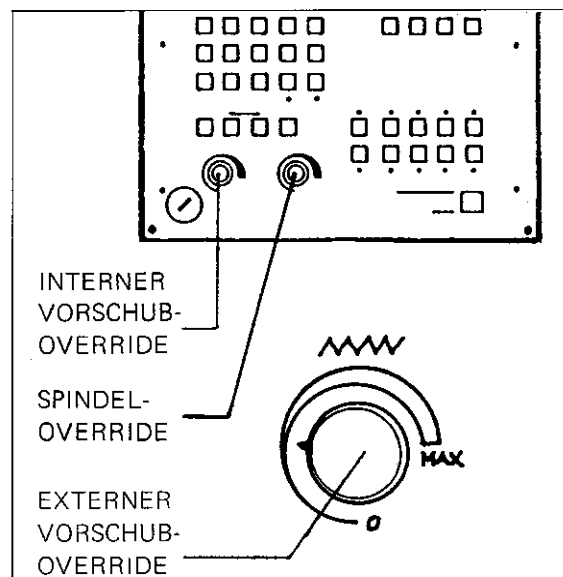

Spindel- Drehzahl

Die programmierte Spindel-Drehzahl kann über den **Spindel-Override** verändert werden.

Programmlauf Starten



Vor Bearbeitung des ersten Werkstücks muß der Werkstück-Nullpunkt gesetzt werden!

Starten Programmlauf- Einzelsatz

Betriebsart



Der erste Satz des Programms steht in der aktuellen Programmzeile.



Ersten Programmsatz abarbeiten.

Der zweite Satz des Programms steht in der aktuellen Programmzeile.



Zweiten Programmsatz abarbeiten.

Starten Programmlauf- Satzfolge

Betriebsart



Der erste Satz des Programms steht in der aktuellen Programm-Zeile.





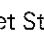

Programm abarbeiten.


Die Steuerung arbeitet das Programm bis zu einem programmierten Halt bzw. bis zum Programm-Ende kontinuierlich ab.

Programmmlauf


Unterbrechen und Abbrechen

Unterbrechen

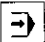Befindet sich die Steuerung in der Betriebsart  (Programmmlauf-Satzfolge) oder  (Programmmlauf-Einzelsatz), so kann der Programmmlauf jederzeit mit der externen Stop-Taste unterbrochen werden. Am Bildschirm wird die Unterbrechung mit dem blinkenden  -Zeichen ( bedeutet Steuerung in Betrieb) angezeigt.

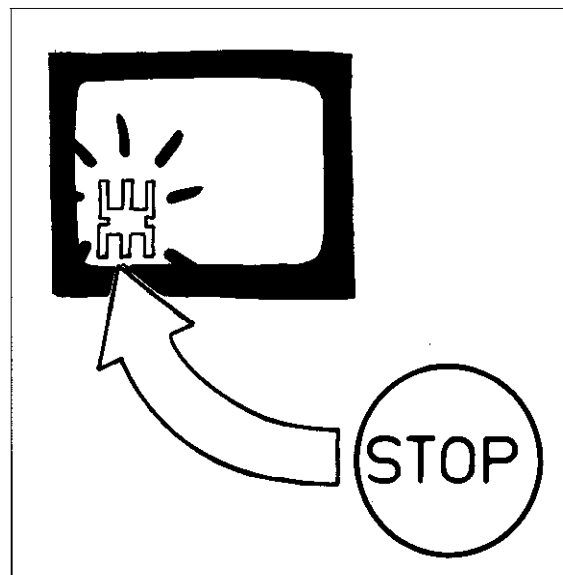



Abbrechen

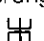

Für das Umschalten auf andere Betriebsarten muß der Programmmlauf angehalten (unterbrochen) und abgebrochen werden (Ausnahme: Abarbeiten eines Programms und gleichzeitiges Programmieren). Dies geschieht mit der externen Stop-Taste und der Stop-Taste der Steuerung. Beim Abbrechen erlischt am Bildschirm das  -Zeichen.


Die Steuerung hat nach dem Abbrechen folgende Daten gespeichert:

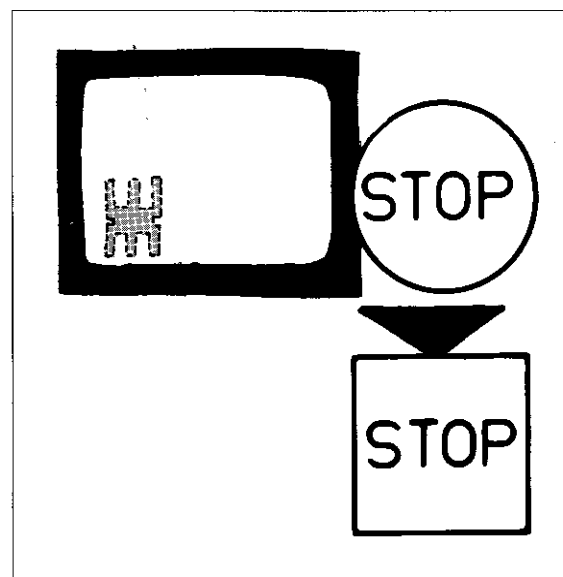- das zuletzt aufgerufene **Werkzeug**,
- **Koordinaten-Umrechnungen** (Nullpunkt, Spiegeln, Drehung des Koordinatensystems, Maßfaktor),
- den letztgültigen **Kreismittelpunkt/Pol CC**,
- den zuletzt definierten **Bearbeitungszyklus**,
- den aktuellen Stand bei **Programmteil-Wiederholungen**,
- die Rücksprung-Adresse bei **Unterprogrammen**.



Wird in einem **Unterprogramm** oder innerhalb einer **Programmteil-Wiederholung** abgebrochen und anschließend ein Programmsatz mit der  Taste angewählt, so wird der Zähler für die Programmteil-Wiederholung auf die programmierte Anzahl der Wiederholungen zurückgesetzt; bei Unterprogrammen wird die Rücksprung-Adresse gelöscht.


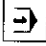
Soll die noch durchzuführende Anzahl der Wiederholungen bzw. die Rücksprung-Adresse erhalten bleiben, so sind die Programmsätze nur mit den Tasten   anzuwählen.

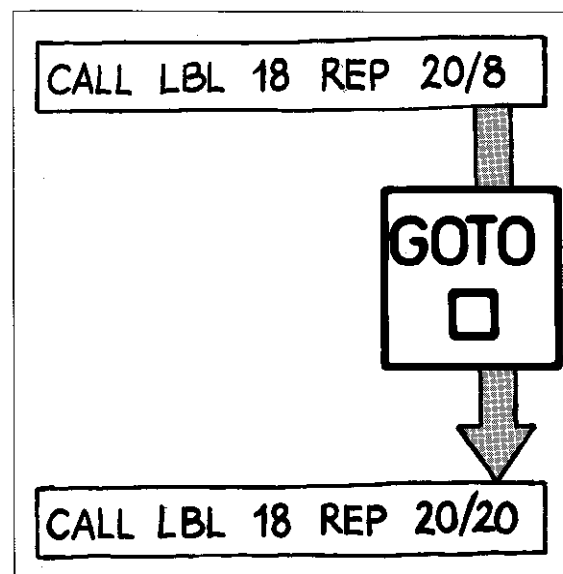

Programmlauf

Unterbrechen und Abbrechen


Programmlauf unterbrechen

Betriebsart  oder 



Der gestartete Programmlauf soll unterbrochen werden:



Programmlauf unterbrechen.

Die Anzeige  (Steuerung in Betrieb) blinkt.

Programmlauf abbrechen

Betriebsart  oder 

Der gestartete Programmlauf soll abgebrochen werden:



Programmlauf unterbrechen.



Programmlauf abbrechen.

Die Anzeige  (Steuerung in Betrieb) erlischt.



Beim Abarbeiten im DIN/ISO-Betrieb übernimmt die Funktion der internen  Taste die  Taste.

Programmlauf


Unterbrechen und Abbrechen

Not-Aus



Im Gefahrenfall kann die Maschine und die Steuerung durch Drücken einer der Not-Aus-Tasten abgeschaltet werden. Die Steuerung zeigt dies mit dem Hinweis

= EXTERNER NOT-AUS =

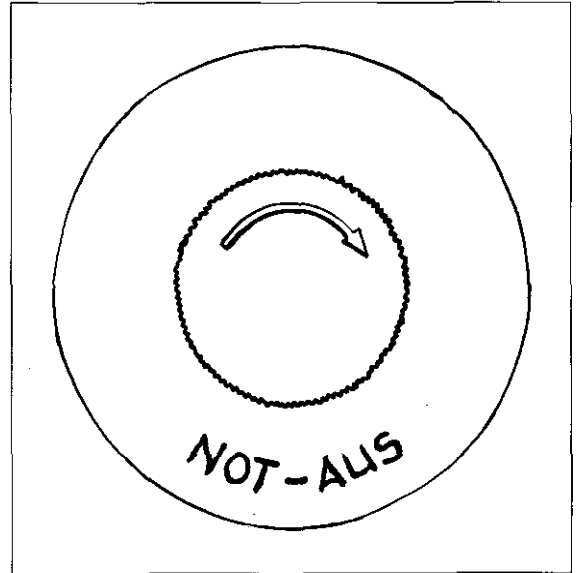
Zur Wiederinbetriebnahme muß die gedrückte Not-Aus-Taste durch eine Drehung im Uhrzeigersinn entriegelt werden. Anschließend ist der Hinweis durch Ab- und wieder Einschalten der Netzspannung zu löschen. Nach dem Freifahren des Werkzeugs kann das Programm erneut gestartet werden.



Wechseln von "Satzfolge" auf "Einzelsatz"

Wurde die Betriebsart  (Programmlauf-Satzfolge) gewählt, so kann während des Programm- laufs auf die Betriebsart  (Programmlauf- Einzelsatz) umgeschaltet werden. Nach Abarbeiten des betreffenden Satzes ist der Programm- lauf beendet.

Bei einem Unterprogramm-Aufruf und bei einer Programmteil-Wiederholung stoppt der Programm- lauf erst nach dem Abarbeiten des Aufrufs bzw. der Wiederholungen.

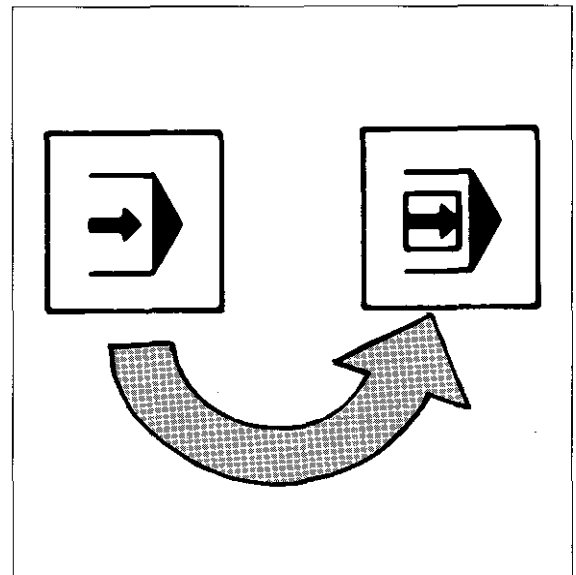


Programmlauf

Wiedereintritt nach Abbruch

Wiedereintritt

Ein Programm kann nach einer Unterbrechung oder nach einem Abbruch erneut gestartet werden. Um Beschädigungen des Werkstücks zu vermeiden, müssen dabei **folgende Voraussetzungen** erfüllt werden:


- das **Werkzeug** ist auf die **Position** zu fahren, die es vor dem Abbruch eingenommen hatte;
- das **Programm** ist bei dem **Satz** wieder zu starten, bei dem es abgebrochen wurde;
- bei einem **Werkzeugtausch** infolge **Bruch** sind die neuen **Werkzeug-Korrekturwerte** (Werkzeug-Definition) einzugeben; anschließend ist das Werkstück mit dem neuen Werkzeug anzukratzen.

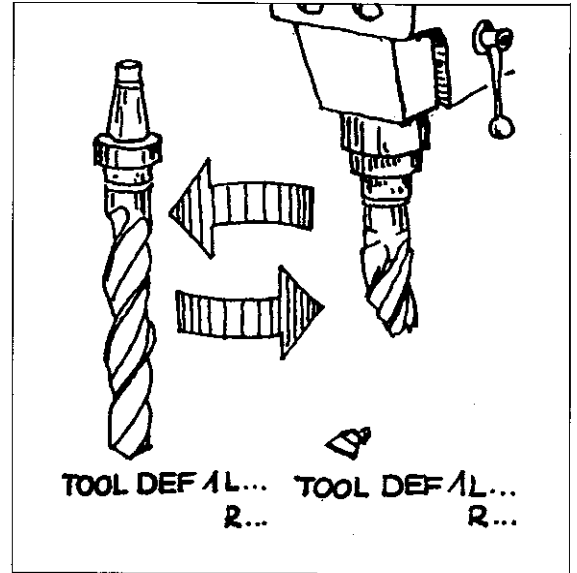

Fehlermeldungen

Wurde nach dem Abbruch des Programmablaufs im Programm geblättert (), kein Satz mit der Taste angewählt und anschließend das Programm nicht bei dem Satz gestartet, bei dem abgebrochen wurde, so erscheint die Fehlermeldung:

= AKTUELLER SATZ NICHT ANGEWAHLT =

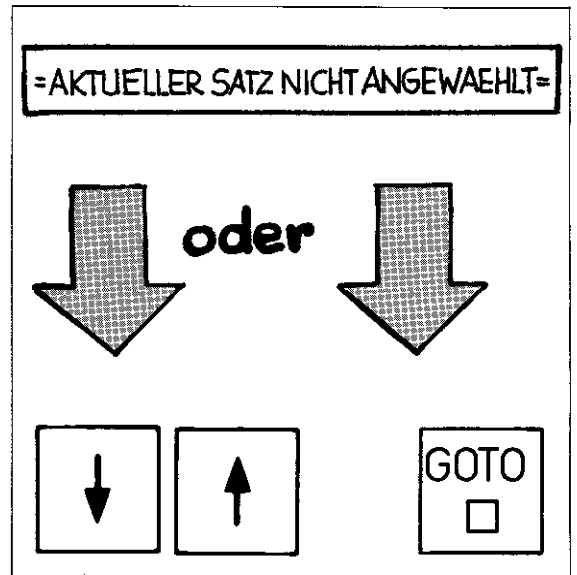

Abhilfe

Es muß der Satz angewählt werden, bei dem unterbrochen wurde. Dies ist möglich

- mit den Tasten und .
- mit der Taste und der Satznummer des betroffenen Satzes.


Vorsicht beim Gebrauch der Taste, s. "Programmablauf abbrechen"!




Programmlauf Wiedereintritt

Wird nach Abbrechen des Programmflusses ein Satz eingefügt oder gelöscht, so ist die zuletzt gelesene **Zyklus-Definition** nicht mehr aktiv. Bei erneutem Start erscheint vor dem Zyklus-Aufruf die Fehlermeldung:

= CYCL UNVOLLSTAENDIG =

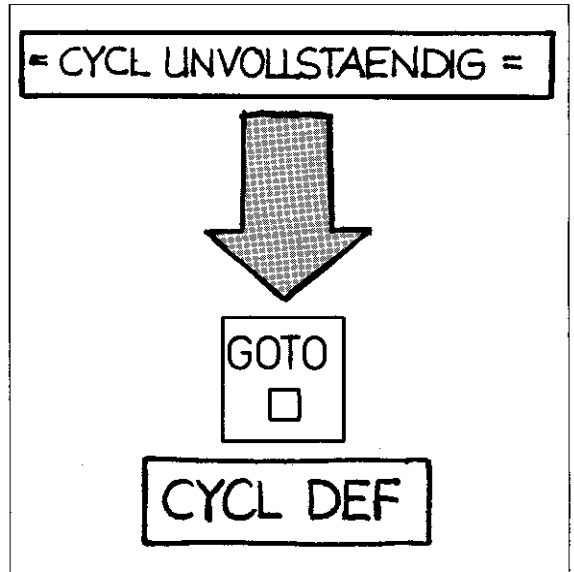

Abhilfe

Es muß die letzte Zyklus-Definition vor dem Zyklus-Aufruf abgearbeitet werden. Das Anwählen der Zyklus-Definition **muß** mit der  Taste erfolgen!




Vorsicht beim Gebrauch der  Taste, s. "Programmlauf abbrechen"!

Wird das Programm


- bei einem korrigierten Satz mit Angaben im Inkremental-Maß,
- bei einem Positioniersatz mit nur einer Koordinate
- in einem Bearbeitungszyklus nach einem Abbruch erneut gestartet, so erscheint die Fehlermeldung:

= UNDEFINIERTER PROGRAMMSTART =

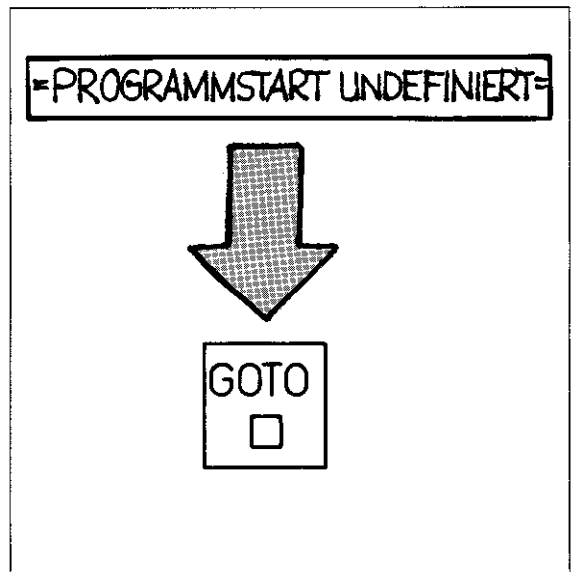


Abhilfe

Das Programm ist entsprechend zu ändern, oder ein vorhergegangener Programmsatz ist mit der

 Taste anzuwählen.





Vorsicht beim Gebrauch der  Taste, s. "Programmlauf abbrechen"!





Ein Bearbeitungszyklus muß erneut gestartet werden.
Der Bearbeitungszyklus "Gewindebohren" darf nicht an der gleichen Position wiederholt werden!


Abarbeiten eines Programms und gleichzeitiges Programmieren

Die Steuerung ermöglicht das Abarbeiten eines Programms in der Betriebsart  während gleichzeitig ein weiteres Programm in der Betriebsart  erstellt bzw. editiert (geändert) wird.

Ablauf

Das abzuarbeitende Programm muß zuerst aufgerufen und gestartet werden (Betriebsart ).

Anschließend wird in der Betriebsart  das neu zu erstellende Programm oder ein bereits abgespeichertes Programm aufgerufen. (s. "Programm-Aufruf").

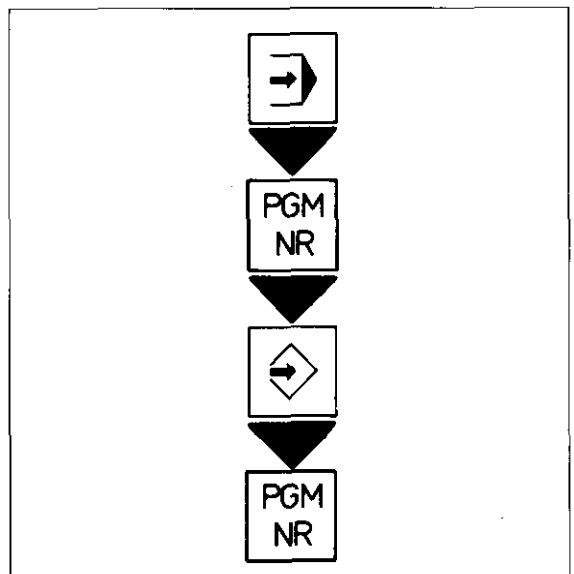


Bildschirm-anzeige

Die Programm-Eingabe wird in der oberen Bildschirmhälfte angezeigt. Die Anzeigen des Programmlaufs sind in der unteren Bildschirmhälfte aufgeführt. Im Gegensatz zur üblichen Anzeige des Programmlaufs wird in diesem Fall nur die Programm-Nummer und die aktuelle Satznummer angezeigt. Die Positionsanzeigen sowie die Status-Anzeigen (wirksame Zyklen für die Koordinaten-Umrechnungen, Werkzeug, Spindel-Drehzahl, Vorschub und Zusatz-Funktionen) werden wie üblich angezeigt.

```

PROGRAMM-EINSPEICHERN
RADIUSKORR. : RL/RR/KEINE KORR. ?
:3 CP PA+720,000 Z+60,000
      DR- R F M
19 L X+45,000 Y+36,000
      C+90,000 R0 F50 M
20 CC X+10,000 Y+20,000
21 L X+132,000
      R0 F100 M
--- PGM 25633453 -- SATZ 24 ---
IST X - 178,868 Y + 286,120
    Z + 165,737 C + 180,000
NULL X + 2,600 Y + 22,659
     Z + 15,300 C + 0,000
ROT X +20,000 SCL 1,020000
CC X - 18,131 F - 36,914
T: Z S 200 F 0 M03
  
```

Anmerkungen

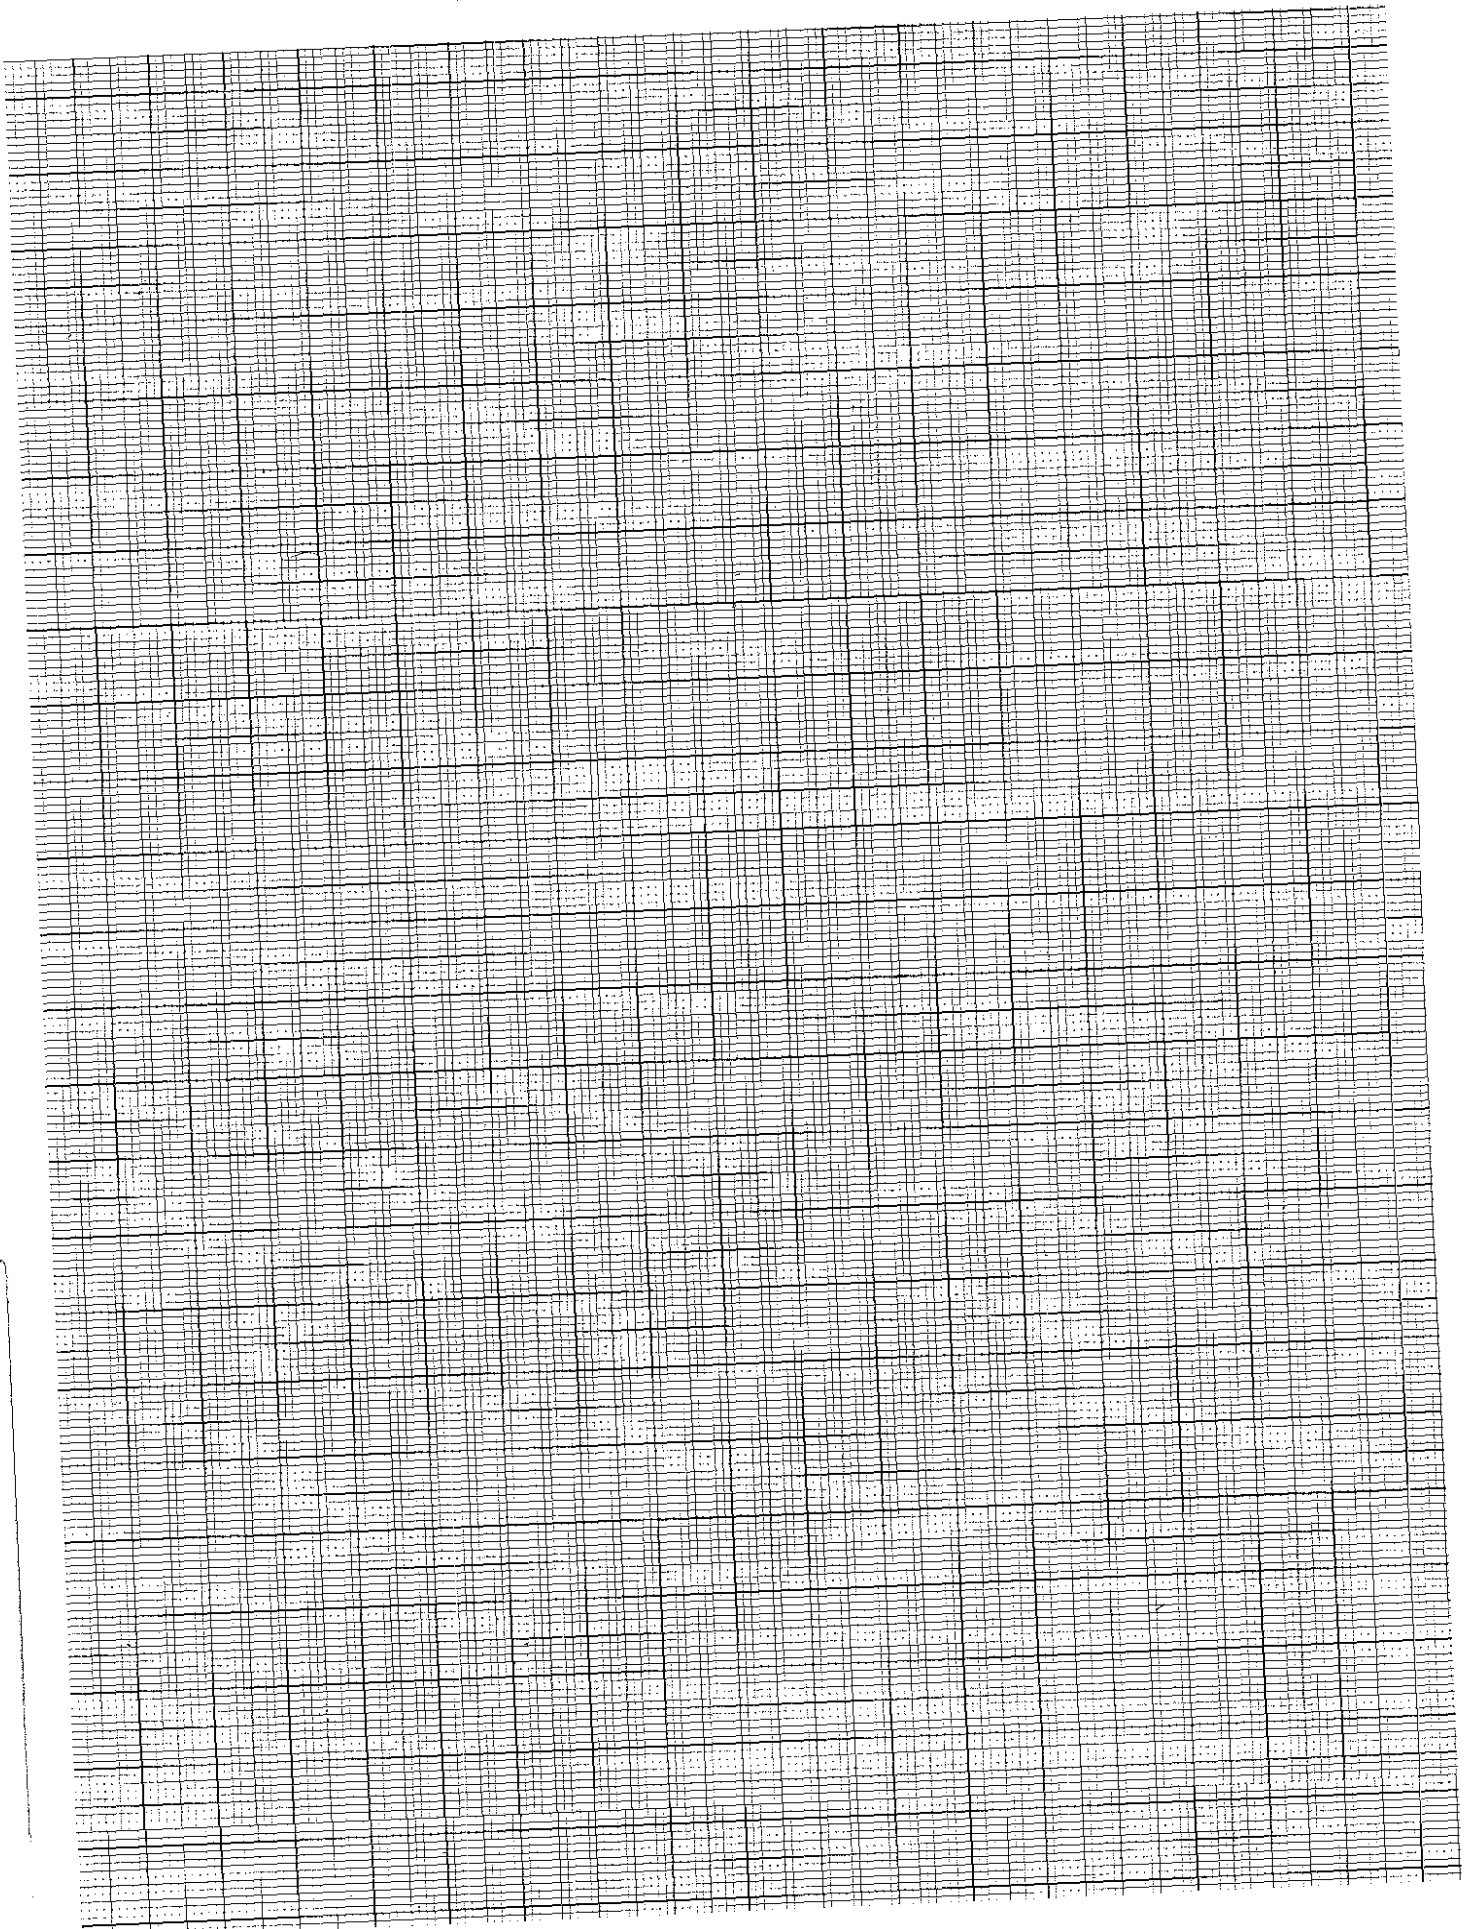


Achsparallele Bearbeitung

Programmierung über Achstasten

Dialog- Eröffnung

Die Eingabe achsparalleler Positioniersätze lässt sich etwas vereinfachen:


Der Eingabe-Dialog wird unmittelbar mit der betreffenden Achstaste **X** **Y** **Z** **IV** eröffnet.

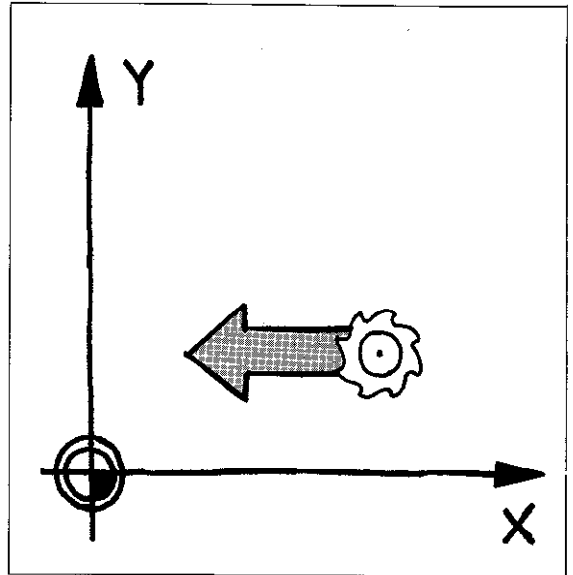

Positions- Sollwert

Für den **Positions-Sollwert** ist die Koordinate für die betreffende Achse einzugeben. Die Zahlenwert-Angabe kann absolut (d.h. zum Werkstück-Nullpunkt) oder inkremental (d.h. zur vorhergehenden Soll-Position) erfolgen.

In beiden Fällen bewegt sich das Werkzeug von seiner Ist-Position parallel zur gewählten Achse auf den programmierten Zielpunkt.

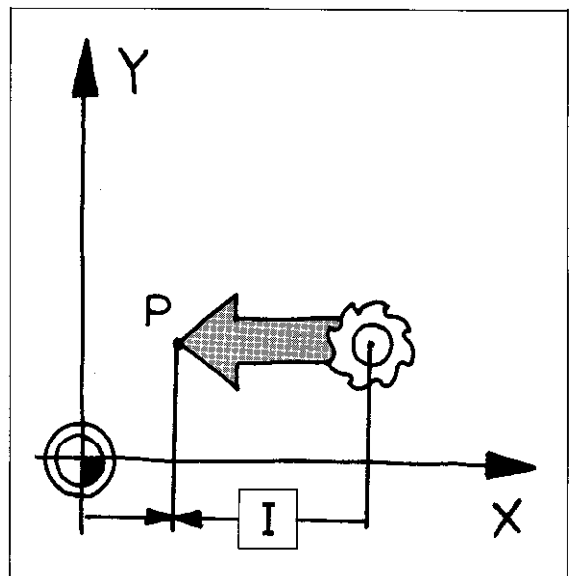


Radius- korrektur

Die Radiuskorrektur hat bei der Programmierung über Achstasten folgende Bedeutung:

- Der Verfahrensweg soll sich um den Werkzeug-Radius **verkürzen**: Taste R^- , Bildschirmanzeige **R-**.
- Der Verfahrensweg soll sich um den Werkzeug-Radius **verlängern**: Taste R^+ , Bildschirmanzeige **R+**.
- Das Werkzeug fährt auf den programmierten Positions-Sollwert, Bildschirmanzeige **R0**.

Wird eine Radiuskorrektur R^+/R^- auch bei der Positionierung der **Spindel-Achse** eingegeben, so erfolgt für diese Achse **keine Korrektur**.

Bei Verwendung der **IV. Achse** als **Rundtisch-Achse** wird eine Radiuskorrektur ebenfalls nicht berücksichtigt.

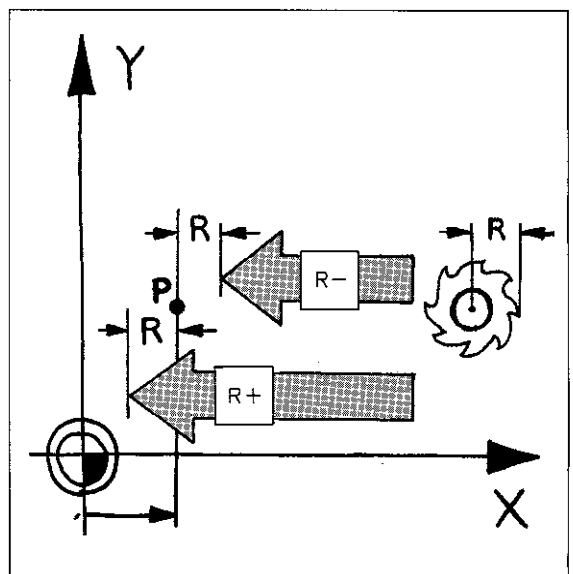

Achsparallele Bearbeitung

Programmierung über Achstasten



Achsparallele Positioniersätze mit einer Radiuskorrektur R+/R- und Positioniersätze mit einer Radiuskorrektur RR/RL dürfen innerhalb eines Bearbeitungsprogrammes nicht nacheinander eingegeben werden!

FALSCH:

```
16L X+15,000 Y+20,000  
RR F M03
```

```
17 Y+40,000  
R- F100 M
```

```
18L X+50,000 Y+57,000  
RR F M
```

Innerhalb eines Bearbeitungsprogramms können zwischen Positioniersätzen mit R0 (keine Radiuskorrektur), die über eine Bahnfunktionstaste programmiert wurden, achsparallele Positioniersätze, die über eine Achstaste eingegeben wurden, programmiert werden.

Beispiel:

```
18 L X 15,000 Y 20,000 -  
R0 F M03
```

```
19 Y + 40,000  
R + F 100 M
```

```
20 L X 50,000 Y 20,000  
R0 F M
```

```
18L X... Y...  
R0
```

```
19L X... Y...  
R0
```

```
20 X...  
R+
```





```
21L X... Y...  
R0
```


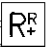

Achsparelle Bearbeitung Programmierung über Achstasten




Eingabe
achspareller
Geraden




Betriebsart 

Dialog-Eröffnung **X** oder **Y** oder **Z** oder **IV**

POSITIONS-SOLLWERT? ▶  Inkremental – Absolut?
 ↓ 
 ↓  Zahlenwert für die gewählte Achse eingeben.
 ↓  Eingabe übernehmen.

RADIUSKORR.: R+/R-/KEINE KORR. ? ▶   Ggf. Radiuskorrektur eingeben.
 ↓  Eingabe übernehmen.

VORSCHUB ? F = ▶ 
 ↓  Ggf. Vorschub eingeben.
 ↓  Eingabe übernehmen.

ZUSATZ-FUNKTION M? ▶ 
 ↓  Ggf. Zusatz-Funktion eingeben.
 ↓  Eingabe übernehmen.

Anzeige-Beispiel

119 IX + 46,000

 R+ F 60 M03


Im Satz 119 wird das Werkzeug parallel zur X-Achse um + 46,0 mm und zusätzlich um den Werkzeug-Radius verfahren. Der Vorschub beträgt 60 mm/min, die Spindel dreht sich im Uhrzeigersinn.

Achsparallele Bearbeitung Playback-Programmierung

Playback

Wurde ein Werkzeug im Handbetrieb (Handrad oder Achstaste) verfahren, so kann die Ist-Position des Werkzeugs als Positions-Sollwert in das Bearbeitungsprogramm übernommen werden. Diese Art des Programmierens nennt man Playback-Programmierung.


Die Playback-Programmierung ist nur für achsparallelen Betrieb sinnvoll. Von der Programmierung komplizierter Konturen über dieses Verfahren wird abgeraten.

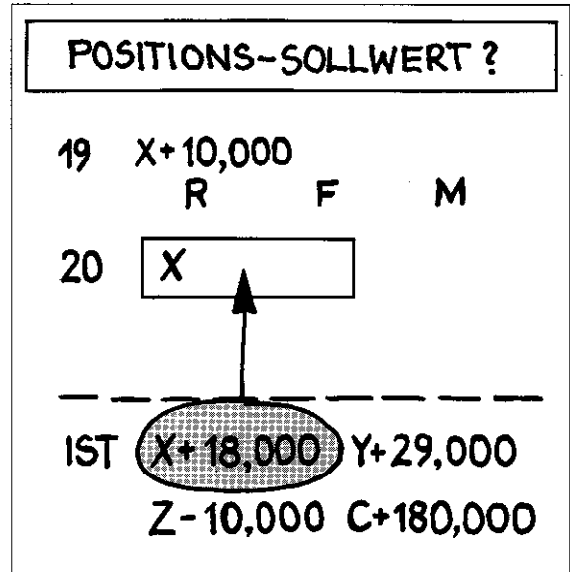

Ablauf

Das Werkzeug ist manuell über Handrad oder Achstasten auf die zu speichernde Position zu verfahren.


Der Istwert der Position wird in der Betriebsart innerhalb eines Positioniersatzes mit der Taste als Positions-Sollwert übernommen.

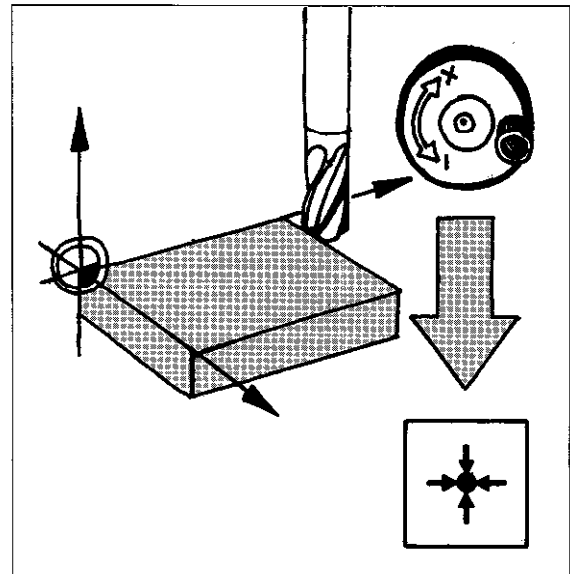

Radiuskorrektur

Der Positions-Istwert enthält für das gerade verwendete Werkzeug bereits den Längen- und Radiuskorrekturwert. Daher müssen in der Werkzeug-Definition für dieses Werkzeug die Korrekturwerte $L = 0$ und $R = 0$ eingegeben werden.

Bei der Programmierung der Positioniersätze im Playback-Verfahren ist die richtige Radiuskorrektur RR oder RL bzw. R0 einzugeben; bei Werkzeugbruch oder Verwendung eines anderen Werkzeugs anstelle des ursprünglichen können dann die neuen Korrekturwerte berücksichtigt werden.

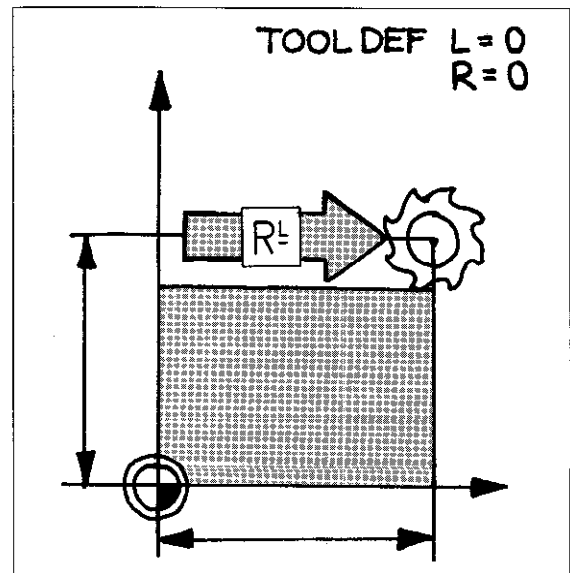

Achsparallele Bearbeitung Playback-Programmierung

Werkzeug- Korrekturen


Die neuen Korrekturwerte werden nach folgender Formel ermittelt:

$$R = R_{NEU} - R_{ALT}$$

R Radiuskorrekturwert für TOOL DEF
 R_{NEU} Werkzeug-Radius des neuen Werkzeugs
 R_{ALT} Werkzeug-Radius des ursprünglichen
 Werkzeugs.


Die neuen Korrekturwerte werden in die Werkzeug-Definition des ursprünglichen Werkzeugs ($R = 0$, $L = 0$) eingegeben.

Der Korrekturwert R kann **positiv oder negativ** sein, je nachdem ob der Werkzeug-Radius des neu eingesetzten Werkzeugs größer (+) oder kleiner (-) als der des ursprünglichen Werkzeugs ist.

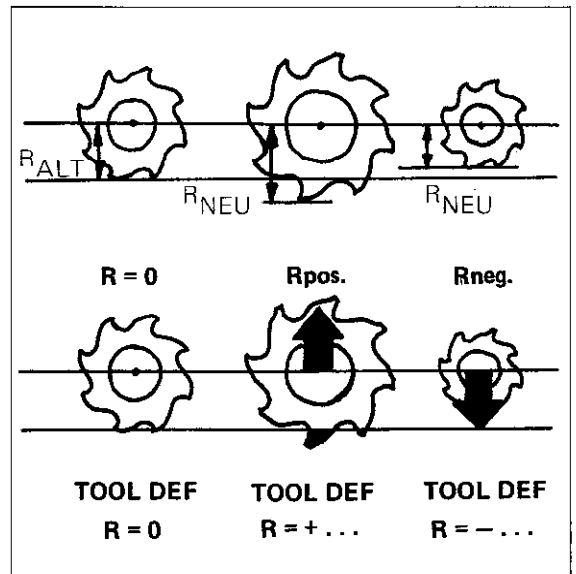


Längen- Korrekturen

Der Korrekturwert für die neue Werkzeuglänge wird wie bei TOOL DEF ermittelt. Das Nullwerkzeug ist in diesem Fall das ursprünglich eingesetzte Werkzeug.

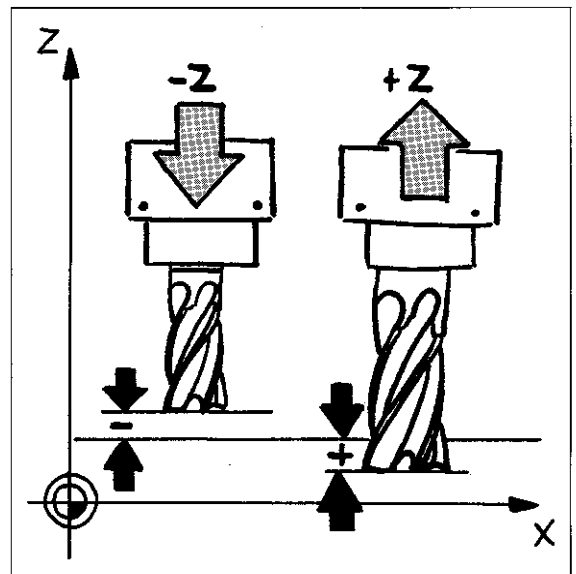
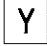
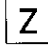


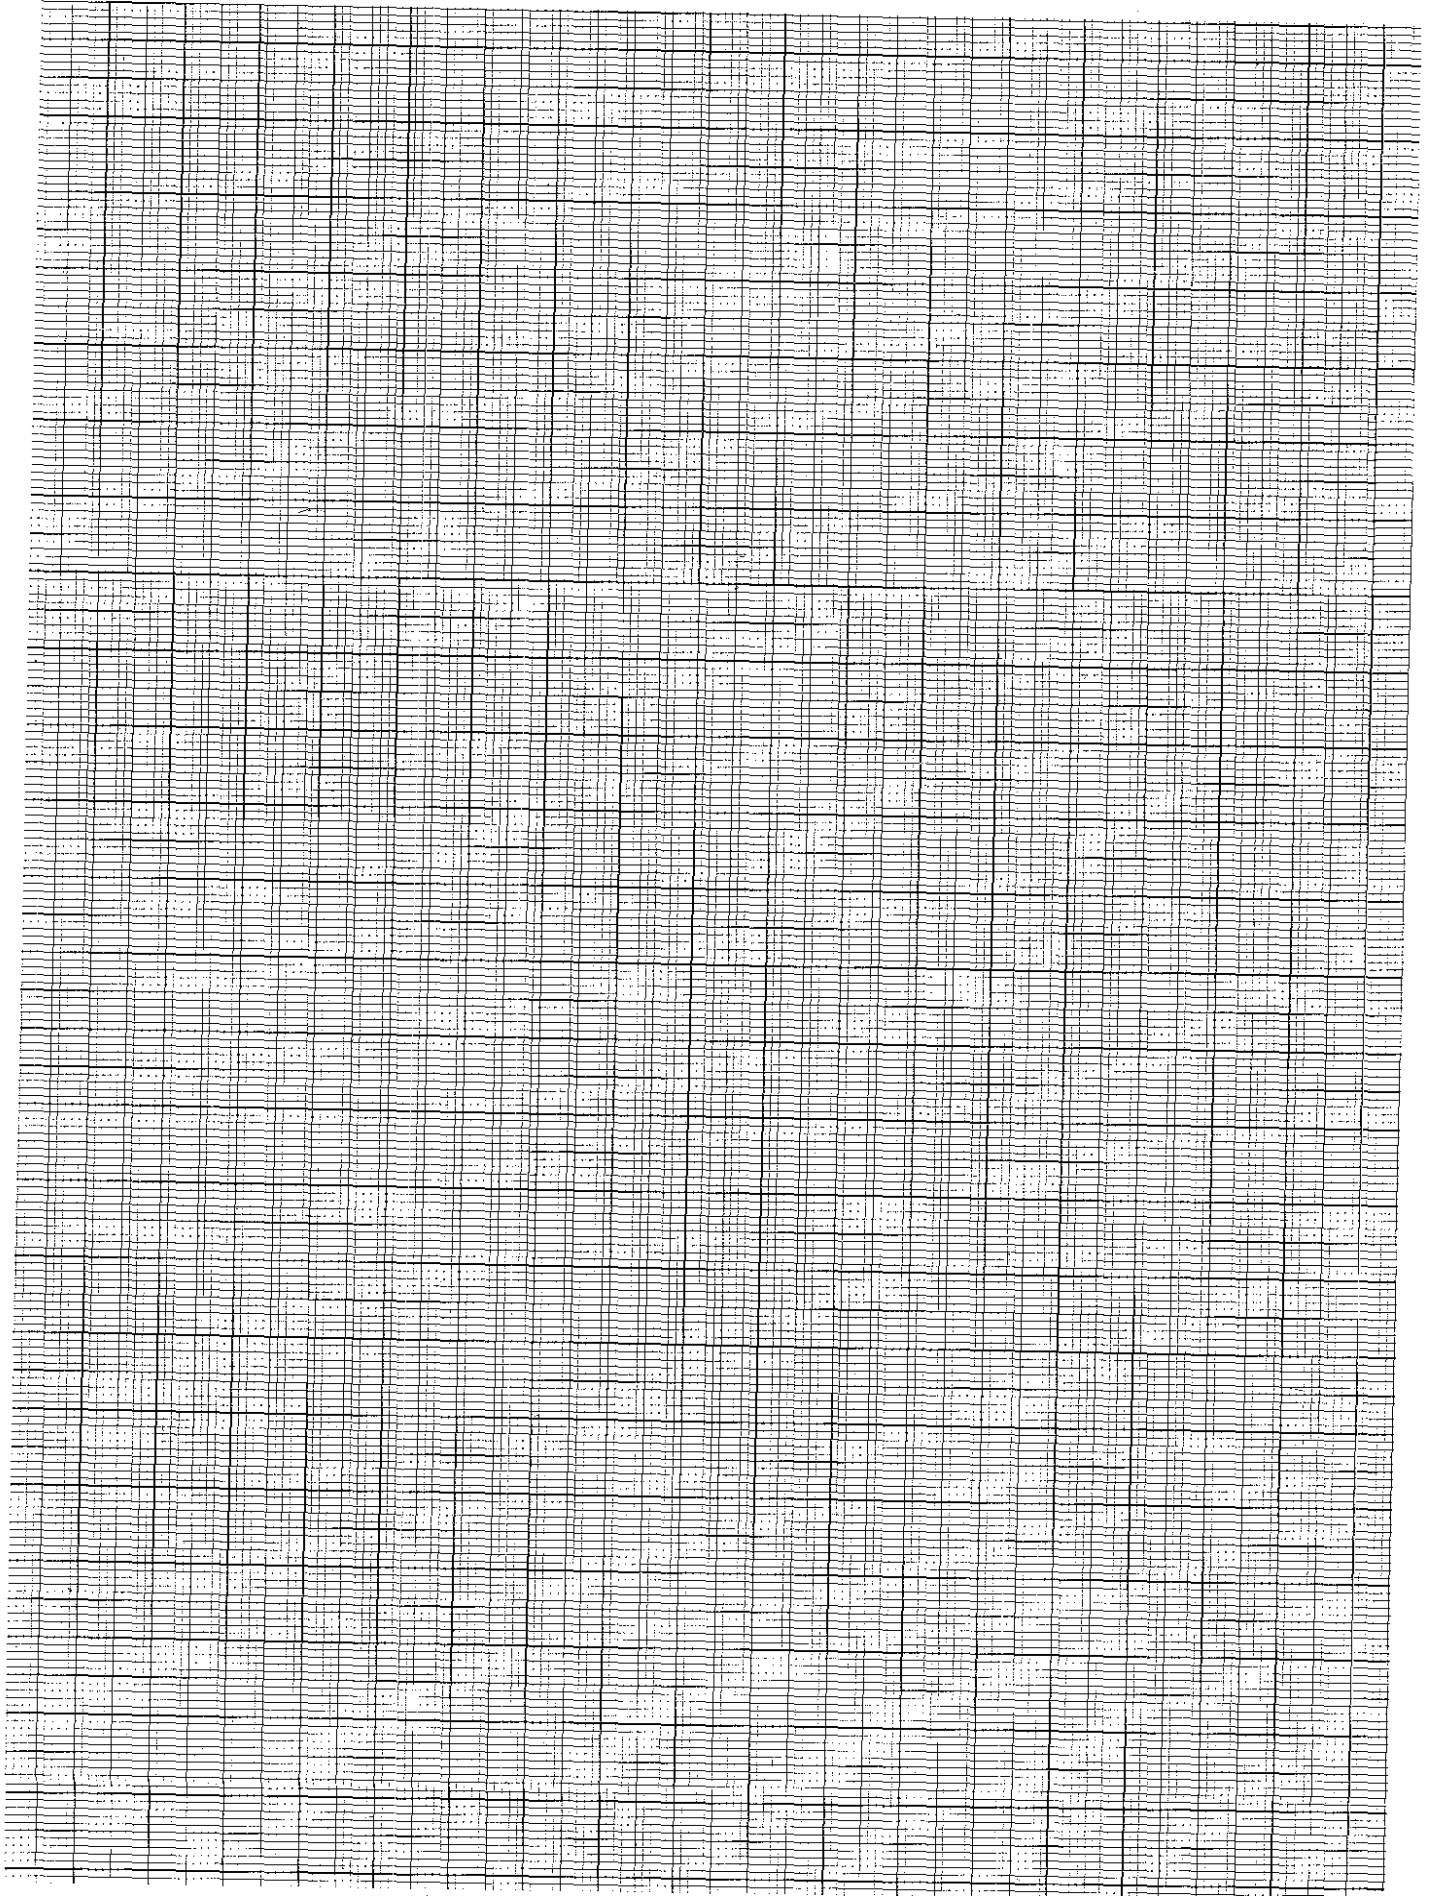


Anmerkungen


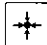




Achsparallele Bearbeitung Playback-Programmierung


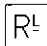
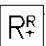
Eingabe
Beispiel



Betriebsart 
Dialog-Eröffnung  oder  oder  oder 



POSITIONS-SOLLWERT ?   Ggf. Werkzeug manuell auf gewünschte Position fahren.


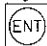
  Positions-Istwert übernehmen.



  Eingabe übernehmen.



RADIUSKORR. R+/R-/KEINE KORR. ?    Ggf. Radiuskorrektur eingeben.

  Eingabe übernehmen.

VORSCHUB ? F =   Ggf. Vorschub eingeben.

  Eingabe übernehmen.

ZUSATZ-FUNKTION M ?   Ggf. Zusatz-Funktion eingeben.

  Eingabe übernehmen.


Achsparallele Bearbeitung Positionieren mit Handeingabe

Positionieren


In der Betriebsart  "Positionieren mit Handeingabe" können **achsparallele** Positioniersätze eingegeben und abgearbeitet werden (keine Speicherung). Dabei muß jeder Satz unmittelbar nach der Eingabe mit der externen Start-Taste gestartet werden.




Werden im Positioniersatz Angaben im Kettenmaß programmiert, kann der Satz beliebig oft mit der externen Start-Taste gestartet werden.

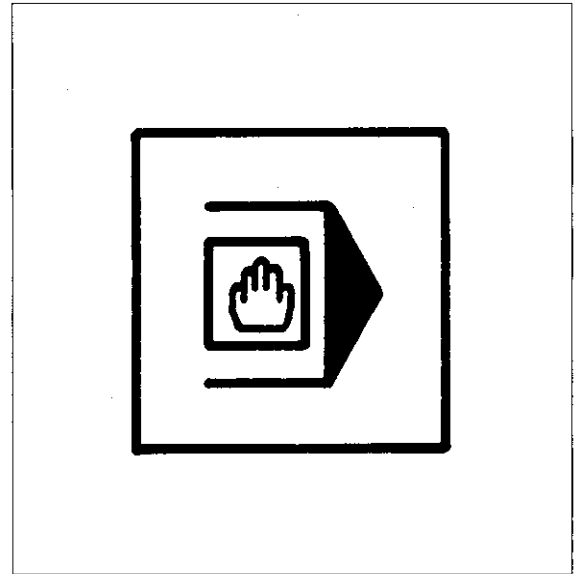

Werkzeug-Aufruf

Befindet sich im Arbeitsspeicher der Steuerung eine Werkzeug-Definition TOOL DEF, so kann in der Betriebsart  ein Werkzeug mit TOOL CALL aufgerufen werden. Damit sind die neun Werkzeug-Korrekturwerte wirksam. Der Werkzeug-Aufruf wird mit der externen Start-Taste durchgeführt.

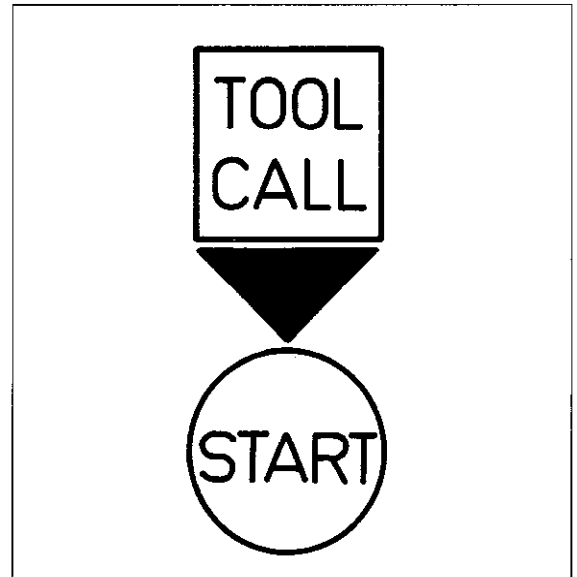

Vorschub


Der programmierte Vorschub kann

- über den **internen Vorschub-Override** und/oder
- über einen **externen Vorschub-Override** an der Maschine

verändert werden, je nachdem wie die Steuerung vom Maschinen-Hersteller an die Maschine angepaßt wurde.

Spindel-Drehzahl


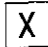


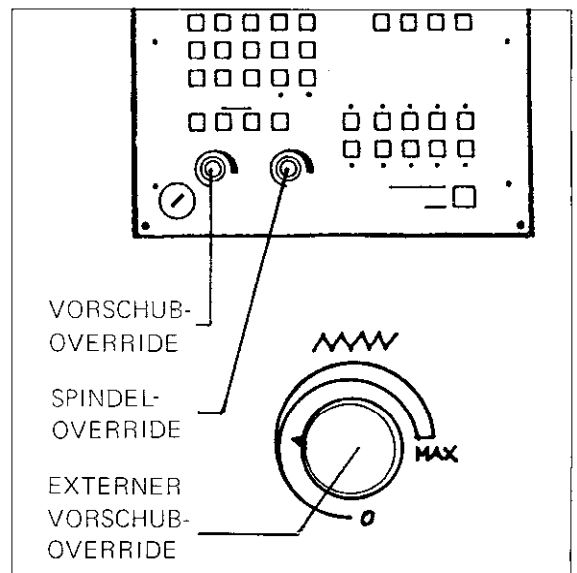
Die programmierte Spindel-Drehzahl kann über den **Spindel-Override** verändert werden.




Achsparallele Bearbeitung


Positionieren mit Handeingabe

Beispiel
Positions-
Eingabe

Betriebsart 
Dialog-Eröffnung  oder  oder  oder 

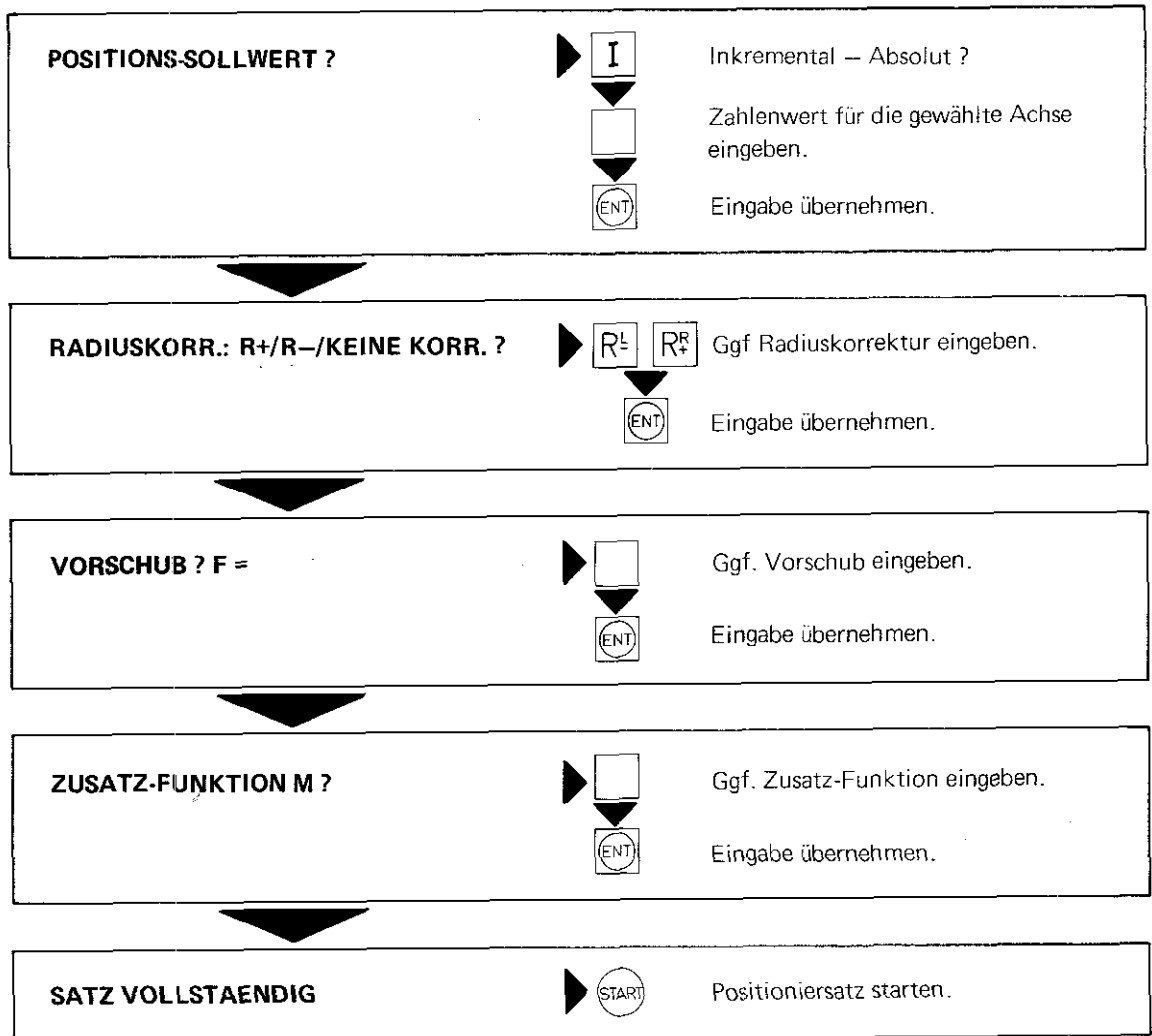

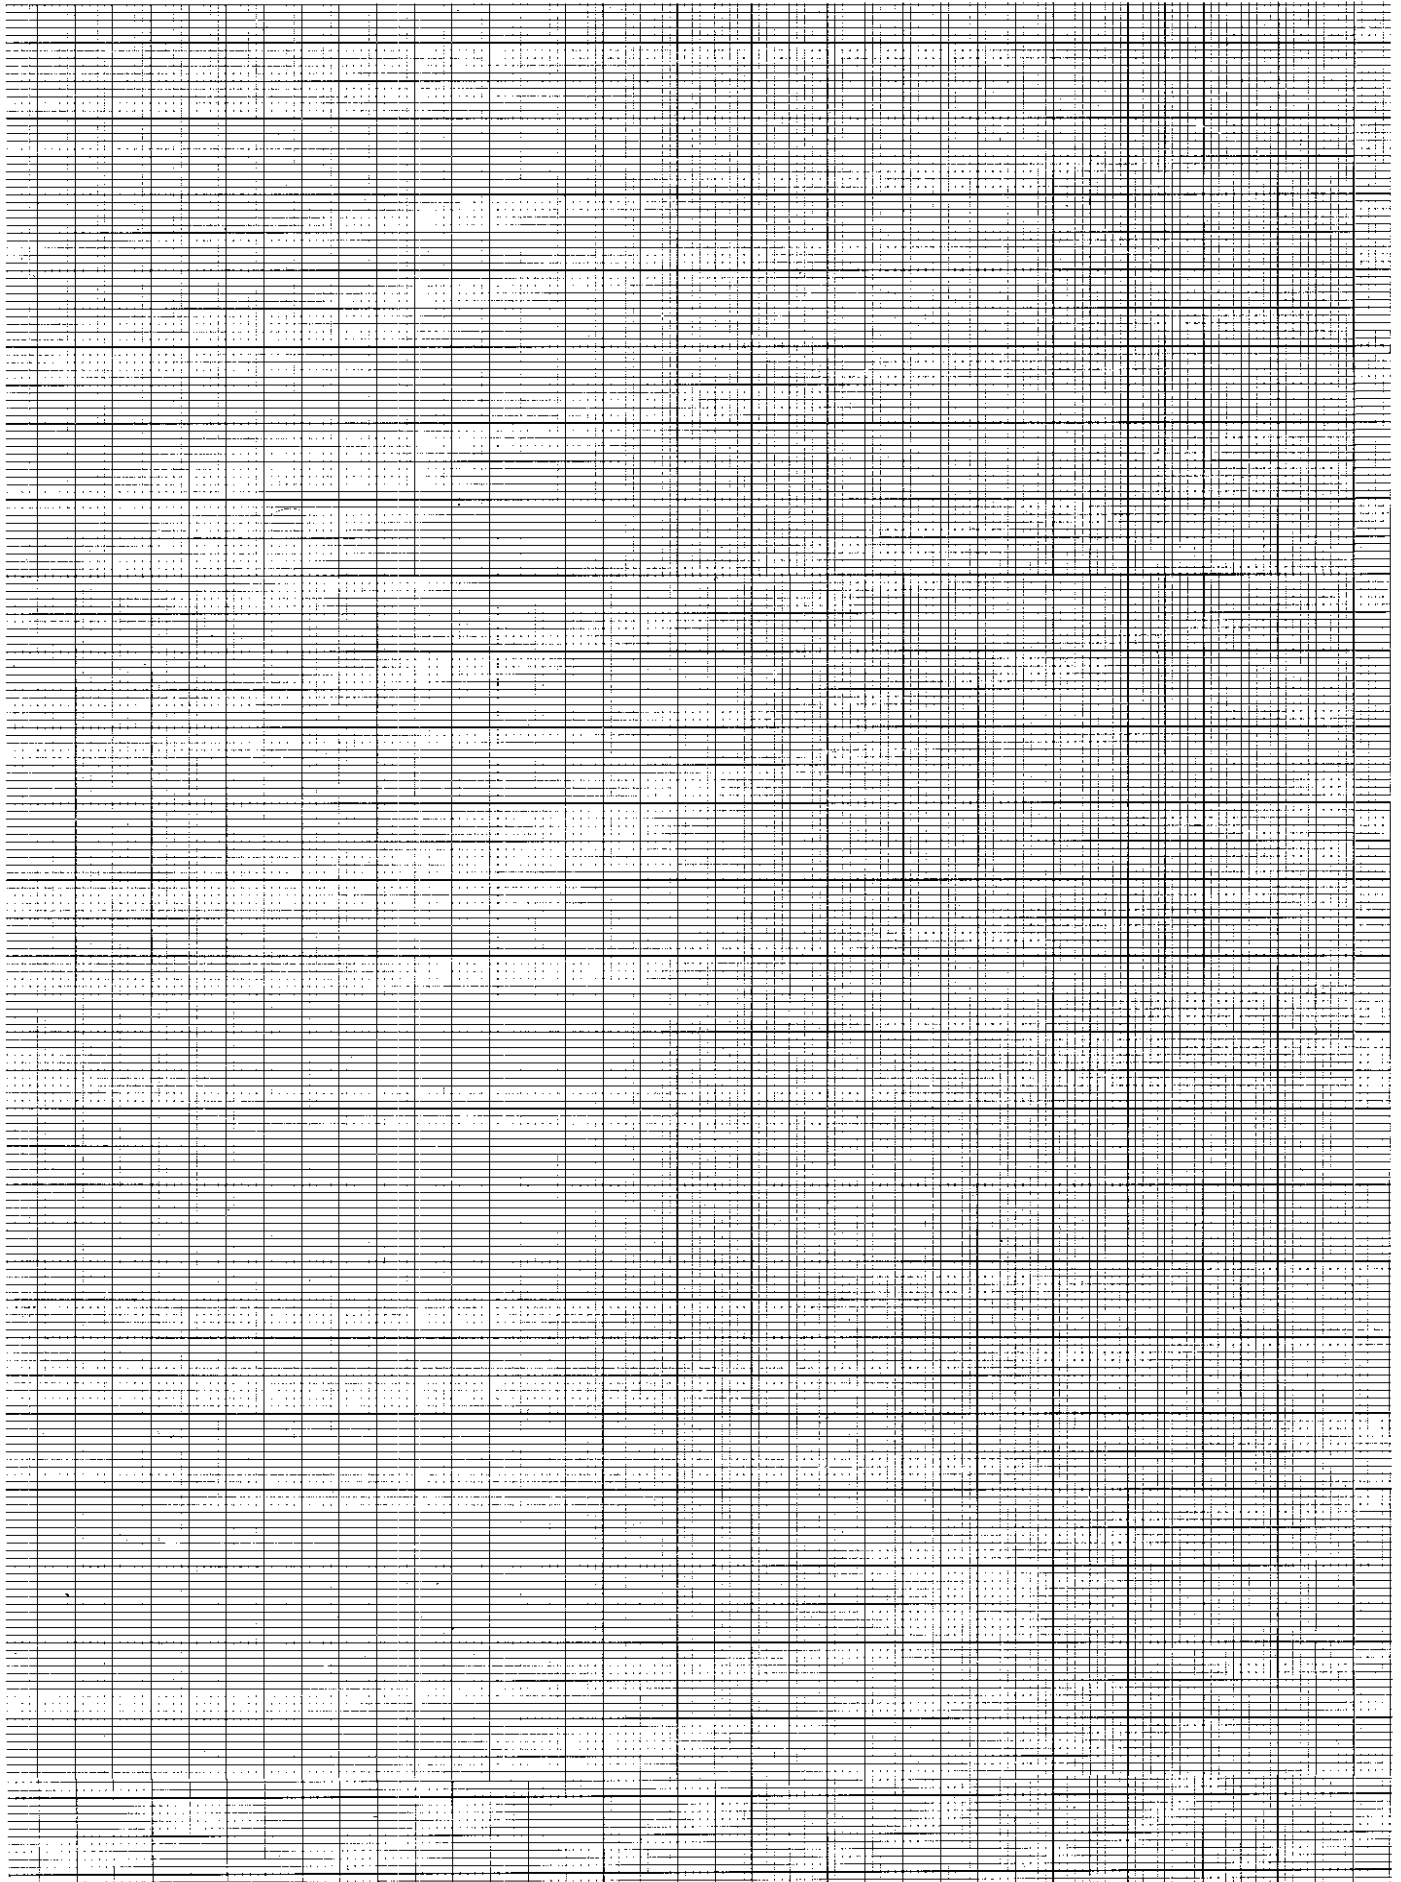

Anmerkungen




Achsparallele Bearbeitung

Positionieren mit Handeingabe

Beispiel
Werkzeug-
Aufruf

Betriebsart 
Dialog-Eröffnung 

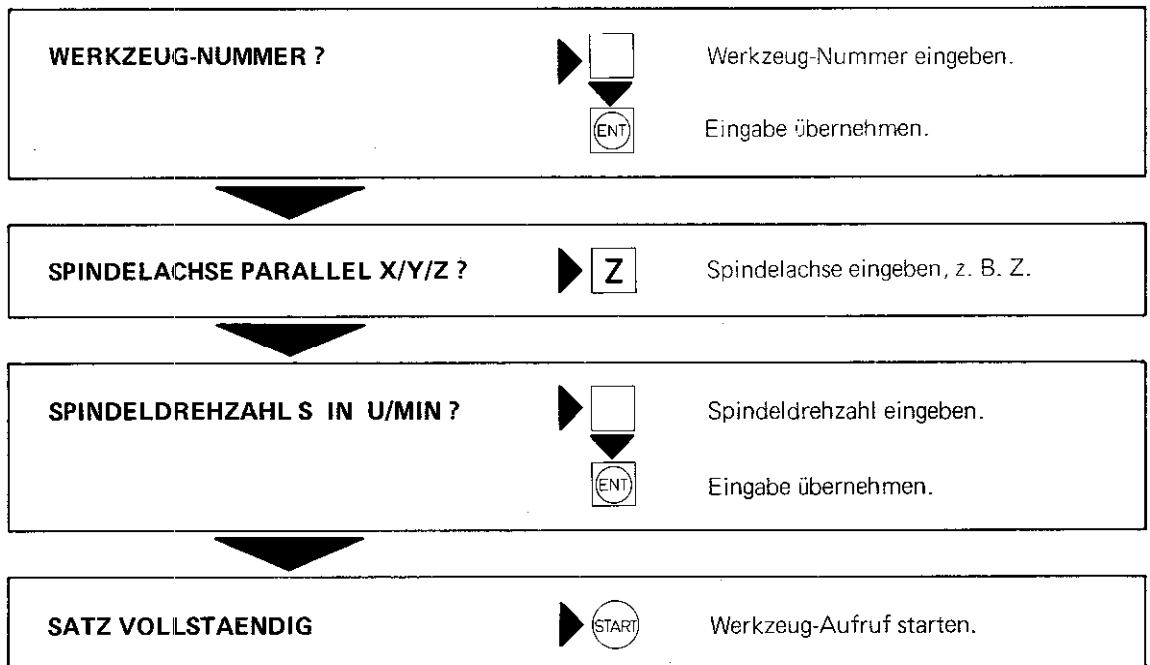

Externe Datenübertragung


Schnittstelle V.24/RS-232-C

Die Steuerung TNC 155 besitzt eine **V.24-Daten-Schnittstelle (RS-232-C)**, über die Programme ein- und ausgegeben werden können.

D. h. Programme aus dem Speicher der Steuerung können über diese Schnittstelle an ein **externes Speichergerät**, wie z. B. eine Magnetband-Einheit, oder an ein **Peripherie-Gerät**, wie z. B. ein Drucker, übertragen werden.

Umgekehrt können von einem externen Speichergerät Daten an die Steuerung übermittelt werden.

Der Anschlußstecker für die Schnittstelle befindet sich auf der Rückseite der Steuerung.

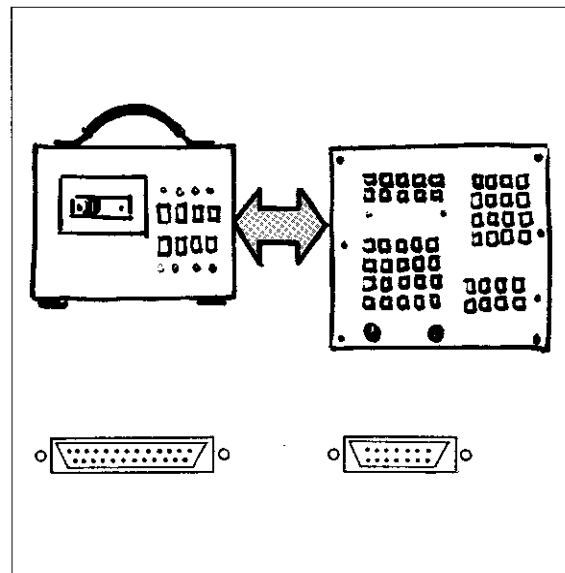

Baud-Rate

Die **Übertragungsgeschwindigkeit** (= Baud-Rate) für externe Datengeräte ist automatisch auf 2400 Baud gesetzt. Es können aber auch Datengeräte mit anderen Baud-Raten (siehe nebenstehende Tabelle) angeschlossen werden. Dazu muß die Baud-Rate der Steuerung neu programmiert werden.


Mögliche Baud-Raten:

110 Baud
150 Baud
300 Baud
600 Baud
1 200 Baud
2 400 Baud
4 800 Baud
9 600 Baud

1 Baud = 1 Bit/sec

Blockweises Übertragen

Über die V.24 Daten-Schnittstelle kann die TNC 155 mit einer externen Programmier-Einheit verbunden werden. Diese Programmier-Einheit hat die übergeordnete Funktion eines Leitrechners, der die Programm-Verwaltung, die Zuteilung der Programme sowie die Geschwindigkeit der Zuteilung und Übertragung regelt.

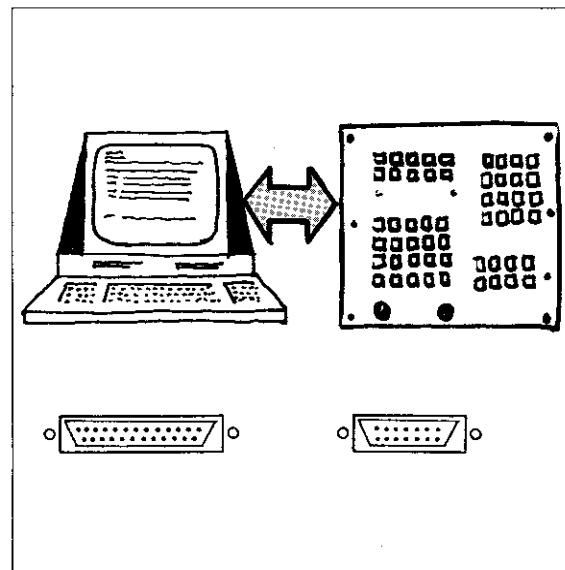

Externe Datenübertragung

Ändern der Baud-Rate

Eingabe der
Baud-Rate

Betriebsart

beliebig

Dialog-Eröffnung

 MOD

FREIE SAETZE =

▶ MOD ↓ In den Zusatz-Betriebsarten blättern, bis BAUD-RATE erscheint.

BAUD-RATE = 2400

▶ ↓ ENT Gewünschte Baud-Rate nach Tabelle eingeben.
Eingabe übernehmen.



Die Eingabe der neuen Baud-Rate kann auch mit der MOD Taste oder den ↓ ↑ Tasten übernommen werden.

Externe Datenübertragung Magnetband-Einheit


Magnetband-Einheit

Die Magnetband-Einheit dient zum Speichern von Bearbeitungsprogrammen, oder zur Übertragung von Programmen, die auf einem externen Programmierplatz erstellt wurden.

Die Magnetband-Einheit gibt es in zwei Ausführungen:

ME 101: tragbares Koffergerät zum wechselnden Einsatz an mehreren Maschinen,

ME 102: Gerät zum festen Einbau an der Maschine.

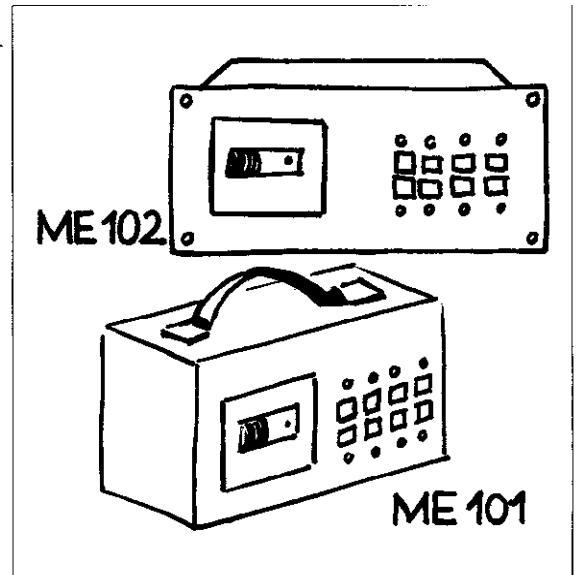


Anschluß-Möglichkeiten

Die Magnetband-Einheiten ME 101 und ME 102 haben je zwei V.24 Daten-Schnittstellen mit den Bezeichnungen **TNC** und **PRT**.

Anschluß TNC: für die Verbindung Magnetband-Einheit – Steuerung.

Anschluß PRT: für die Verbindung Magnetband-Einheit – Peripherie-Gerät.

Mit diesen Anschlüssen ist es möglich neben der TNC-Steuerung ein zweites Gerät an die Magnetband-Einheit anzuschließen.

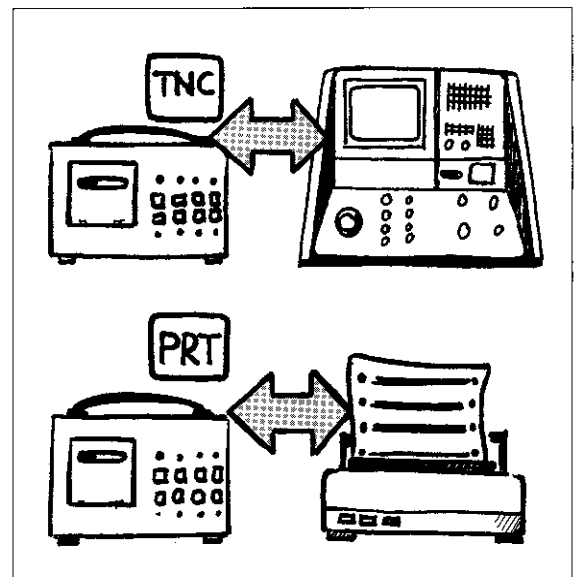


Übertragungsgeschwindigkeit


Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen der **TNC-Steuerung** und der **Magnetband-Einheit** ist auf 2 400 Baud festgelegt. Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen einem **Peripherie-Gerät** und der **Magnetband-Einheit** kann mit Hilfe eines Stufenschalters auf der Rückseite der Magnetband-Einheit angepaßt werden.

Mögliche Baud-Raten:

110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 Baud.

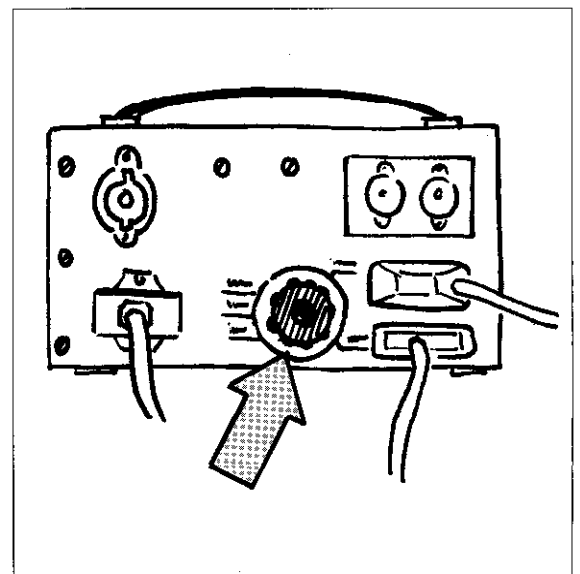


Anmerkungen

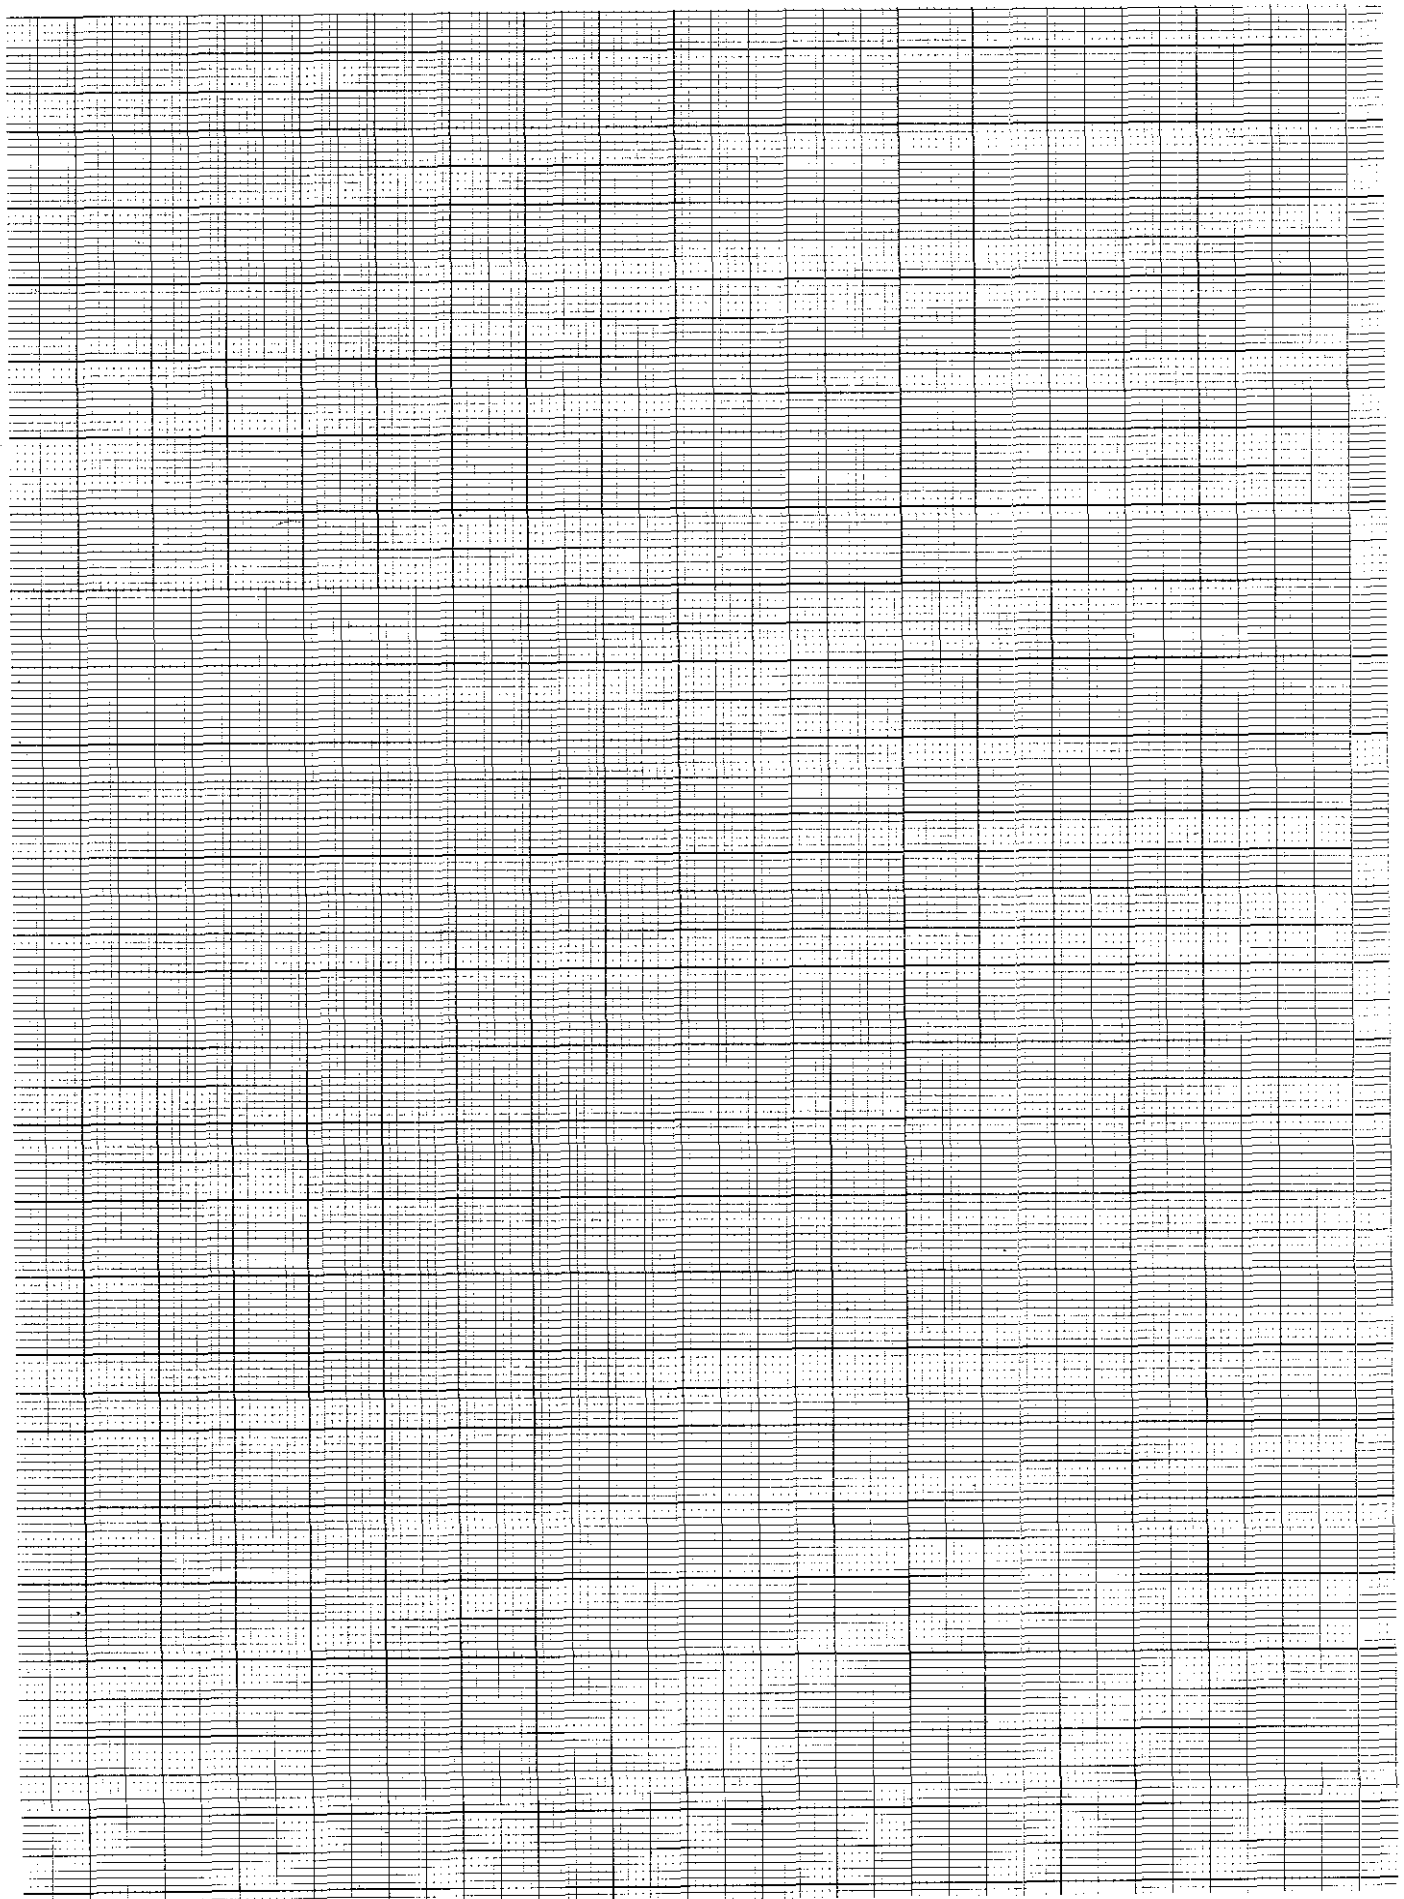


Externe Datenübertragung

Anschlußkabel und Steckerbelegung


Magnetband-
Einheit
ME 101-TNC

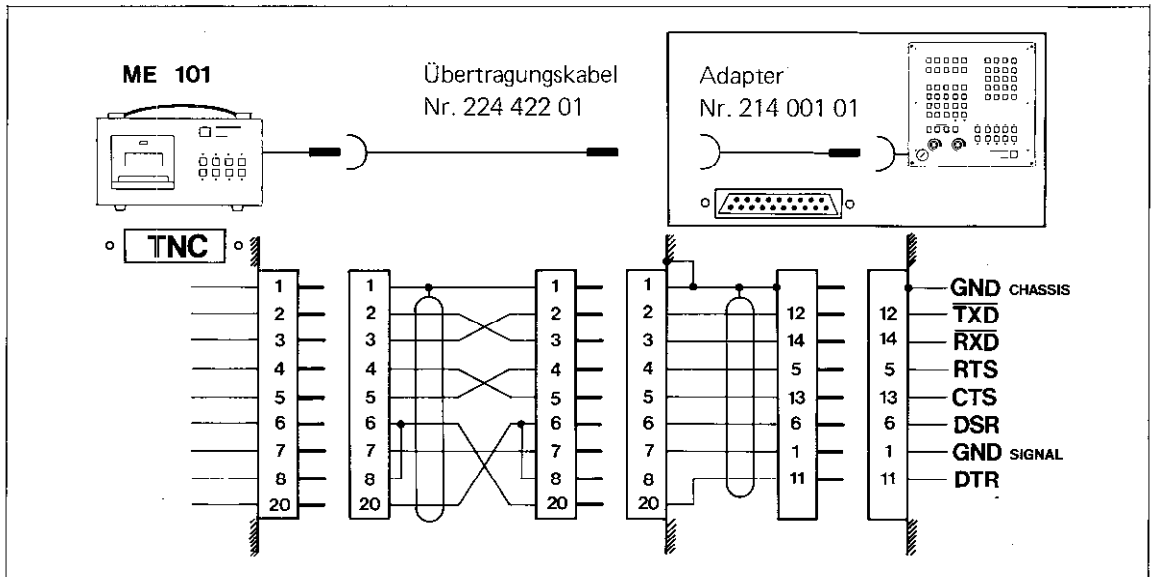

Magnetband-
Einheit
ME 102-TNC

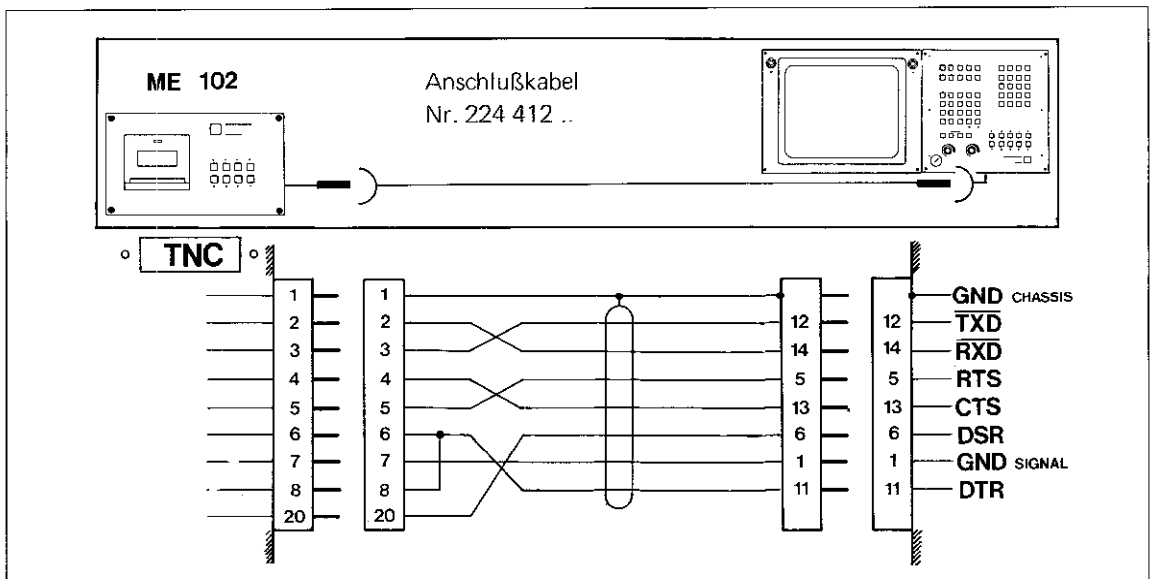


Magnetband-
Einheit
ME 102-PRT

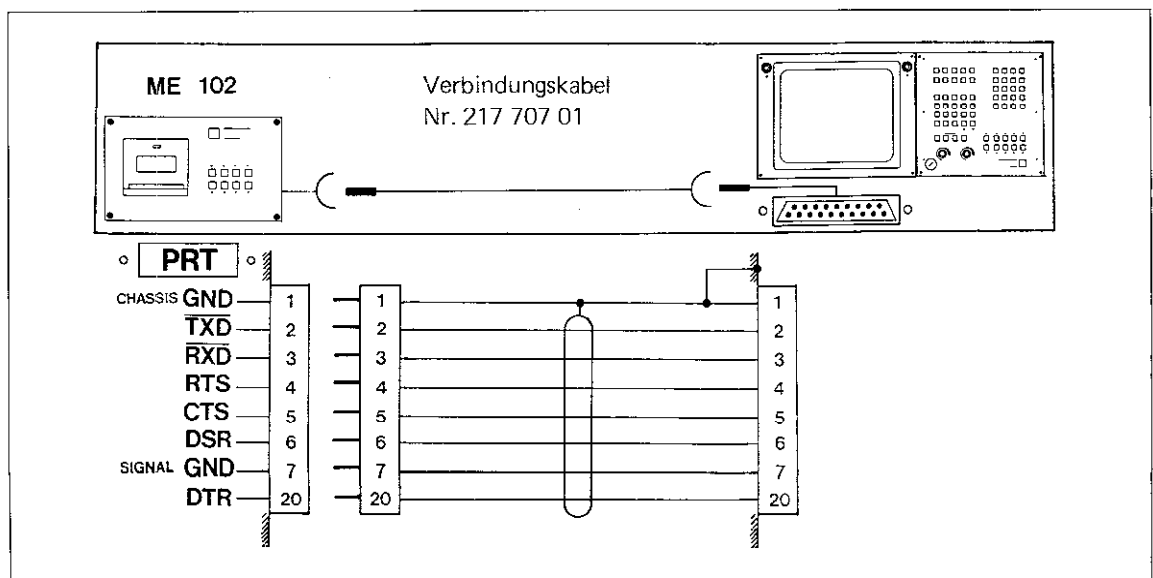

Externe Datenübertragung

Anschlußkabel und Steckerbelegung

Magnetband-
Einheit/TNC-
Peripherie-
Gerät

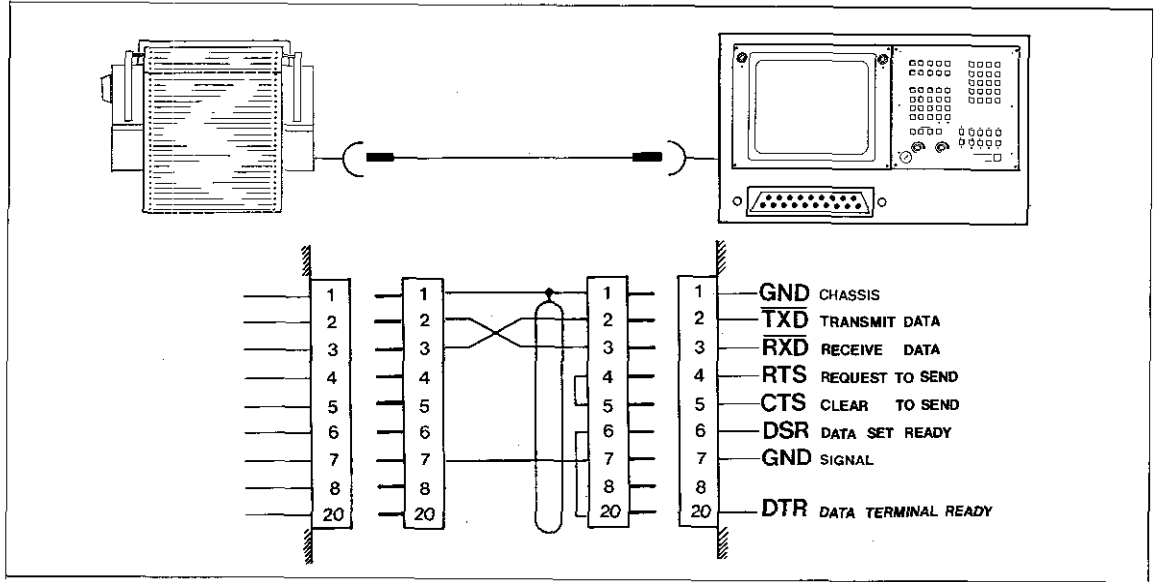

Externe Datenübertragung Bedienungsablauf

Datenübertragung ME ↔ TNC

Die Programmverwaltung der Steuerung ermöglicht die **Übertragung einzelner Programme** vom Band zur TNC und umgekehrt.


Es können maximal 32 Programme auf einer Magnetband-Seite abgespeichert werden. Wird ein Programm ein- bzw. ausgelesen, welches die Kapazität einer Bandseite überschreitet, so erscheint der Hinweis:

= KASSETTE WECHSELN – ME STARTEN =


Nach dem Wechseln der Kassette und dem Starten der Magnetband-Einheit mit der **START** Taste werden die restlichen Programmsätze übertragen.


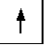


Zur Datenübertragung muß der Schreibfreigabe-Stöpsel in der Kassette sein.

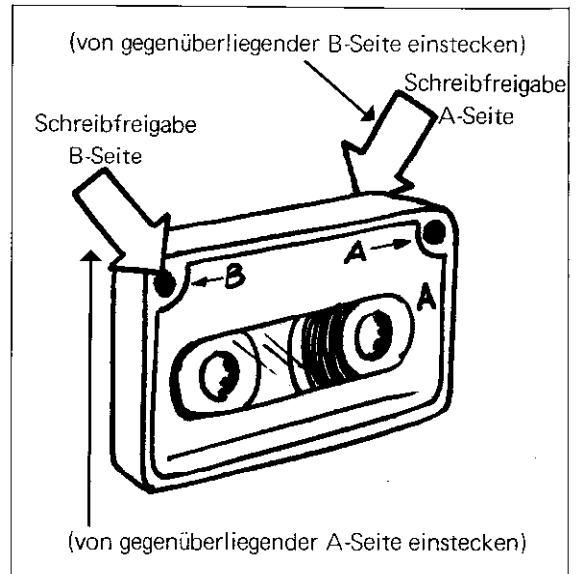

Dialog- Eröffnung

Datenübertragung kann nur in der **Betriebsart**  **PROGRAMM EINSPEICHERN** erfolgen. Der Dialog für jede Übertragungsrichtung (Band → TNC bzw. TNC → Band) wird mit der **EXT** Taste eröffnet. Am Bildschirm erscheinen die nebenstehenden Übertragungs-Betriebsarten zur Auswahl.

Das Hellfeld kann mit den Tasten   auf die gewünschte Betriebsart gesetzt werden, welche mit der **ENT** Taste übernommen und gestartet wird. Mit der **NO ENT** Taste wird die jeweilige Übertragungs-Betriebsart wieder verlassen.



Externe Datenübertragung

Übertragung Band-TNC

Programm-
Übersicht

Betriebsart



Übertragung



Dialog-Eröffnung



PROGRAMM-UEBERSICHT



Betriebsart übernehmen.

EXTERNE DATEN-EINGABE

Das Magnetband wird gestartet.

ENDE = NOENT

10 15 600

Alle auf dem Magnetband gespeicherten
Programme werden angezeigt, jedoch noch
nicht übertragen.

Soll die Betriebsart verlassen werden:



Betriebsart verlassen.

PROGRAMM EINSPEICHERN

Die Steuerung befindet sich in der
Betriebsart PROGRAMM EINSPEICHERN.

Externe Datenübertragung Übertragung Band-TNC

Alle Programme
eingeben

Betriebsart



Übertragung



Dialog-Eröffnung



ALLE PROGRAMME EINGEBEN



Betriebsart übernehmen.

EXTERNE DATEN-EINGABE

Das Magnetband wird gestartet.

PROGRAMM EINSPEICHERN

0 BEGIN PGM 24 MM

1 ...


2 ...


Alle auf dem Band gespeicherten Programme sind im Speicher der TNC. Das Programm mit der höchsten Programm-Nummer wird angezeigt.



Externe Datenübertragung


Übertragung Band-TNC

Angebote
Programme
einlesen

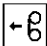Betriebsart 

Übertragung  TNC

Dialog-Eröffnung  


ANGEBOTENES PROGRAMM EINLESEN  Betriebsart übernehmen.


EXTERNE DATEN-EINGABE

Das Magnetband wird gestartet.

EINGABE = ENT / UEBERLESEN = NO ENT

22

Soll das angebotene Programm übernommen werden:  Programm übernehmen.

Soll das angebotene Programm **nicht** übernommen werden:  Sprung zum nächsten Programm.

EINGABE = ENT / UEBERLESEN = NO ENT


24


Die Steuerung zeigt nacheinander alle Programme an, die auf dem Magnetband gespeichert sind. Nach der Anzeige des Programms mit der höchsten Nummer springt die Steuerung automatisch in die Betriebsart PROGRAMM EINSPEICHERN zurück.



Externe Datenübertragung



Übertragung Band-TNC

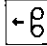



Angewähltes
Programm
einlesen

Betriebsart 

Übertragung  TNC

Dialog-Eröffnung  

ANGEWAELHTES PROGRAMM EINLESEN   Betriebsart übernehmen.

PROGRAMM-NUMMER =   Gewünschte Programm-Nummer eingeben.
  Eingabe übernehmen.

EXTERNE DATEN-EINGABE

Das Magnetband wird gestartet.

PROGRAMM EINSPEICHERN

0 BEGIN PGM 24 MM

1 ...

2 ...

Das angewählte Programm ist im Speicher der TNC und wird angezeigt.

 
Externe Datentibertragung Übertragung TNC-Band

Angewähltes
Programm
ausgeben

Betriebsart



Übertragung



Dialog-Eröffnung



ANGEWAEHLTES PROGRAMM AUSGEBEN Betriebsart übernehmen.

EXTERNE DATEN-AUSGABE

Das Magnetband wird gestartet

AUSGABE = ENT / ENDE ≠ NO ENT Cursor auf gewünschte Programm-Nummer setzen.

1	12	13
14	15	24

Angewähltes Programm auf Band übertragen.

EXTERNE DATEN-AUSGABE

Das Magnetband wird gestartet.

AUSGABE = ENT / ENDE ≠ NO ENT

1	12	13
14	15	24

Der Cursor steht auf der nächsten Programm-Nummer.

Soll die Betriebsart verlassen werden: Betriebsart verlassen.

PROGRAMM EINSPEICHERN

Die Steuerung befindet sich in der Betriebsart PROGRAMM EINSPEICHERN.

Externe Datenübertragung

Übertragung TNC-Band

Alle Programme
ausgeben

Betriebsart



Übertragung



Dialog-Eröffnung



ALLE PROGRAMME AUSGEBEN




Betriebsart übernehmen.

EXTERNE DATEN-AUSGABE

Das Magnetband wird gestartet und die
Übertragung beginnt.

Nach erfolgter Daten-Übertragung befindet
sich die Steuerung wieder in der Betriebsart
PROGRAMM EINSPEICHERN.

Anmerkungen

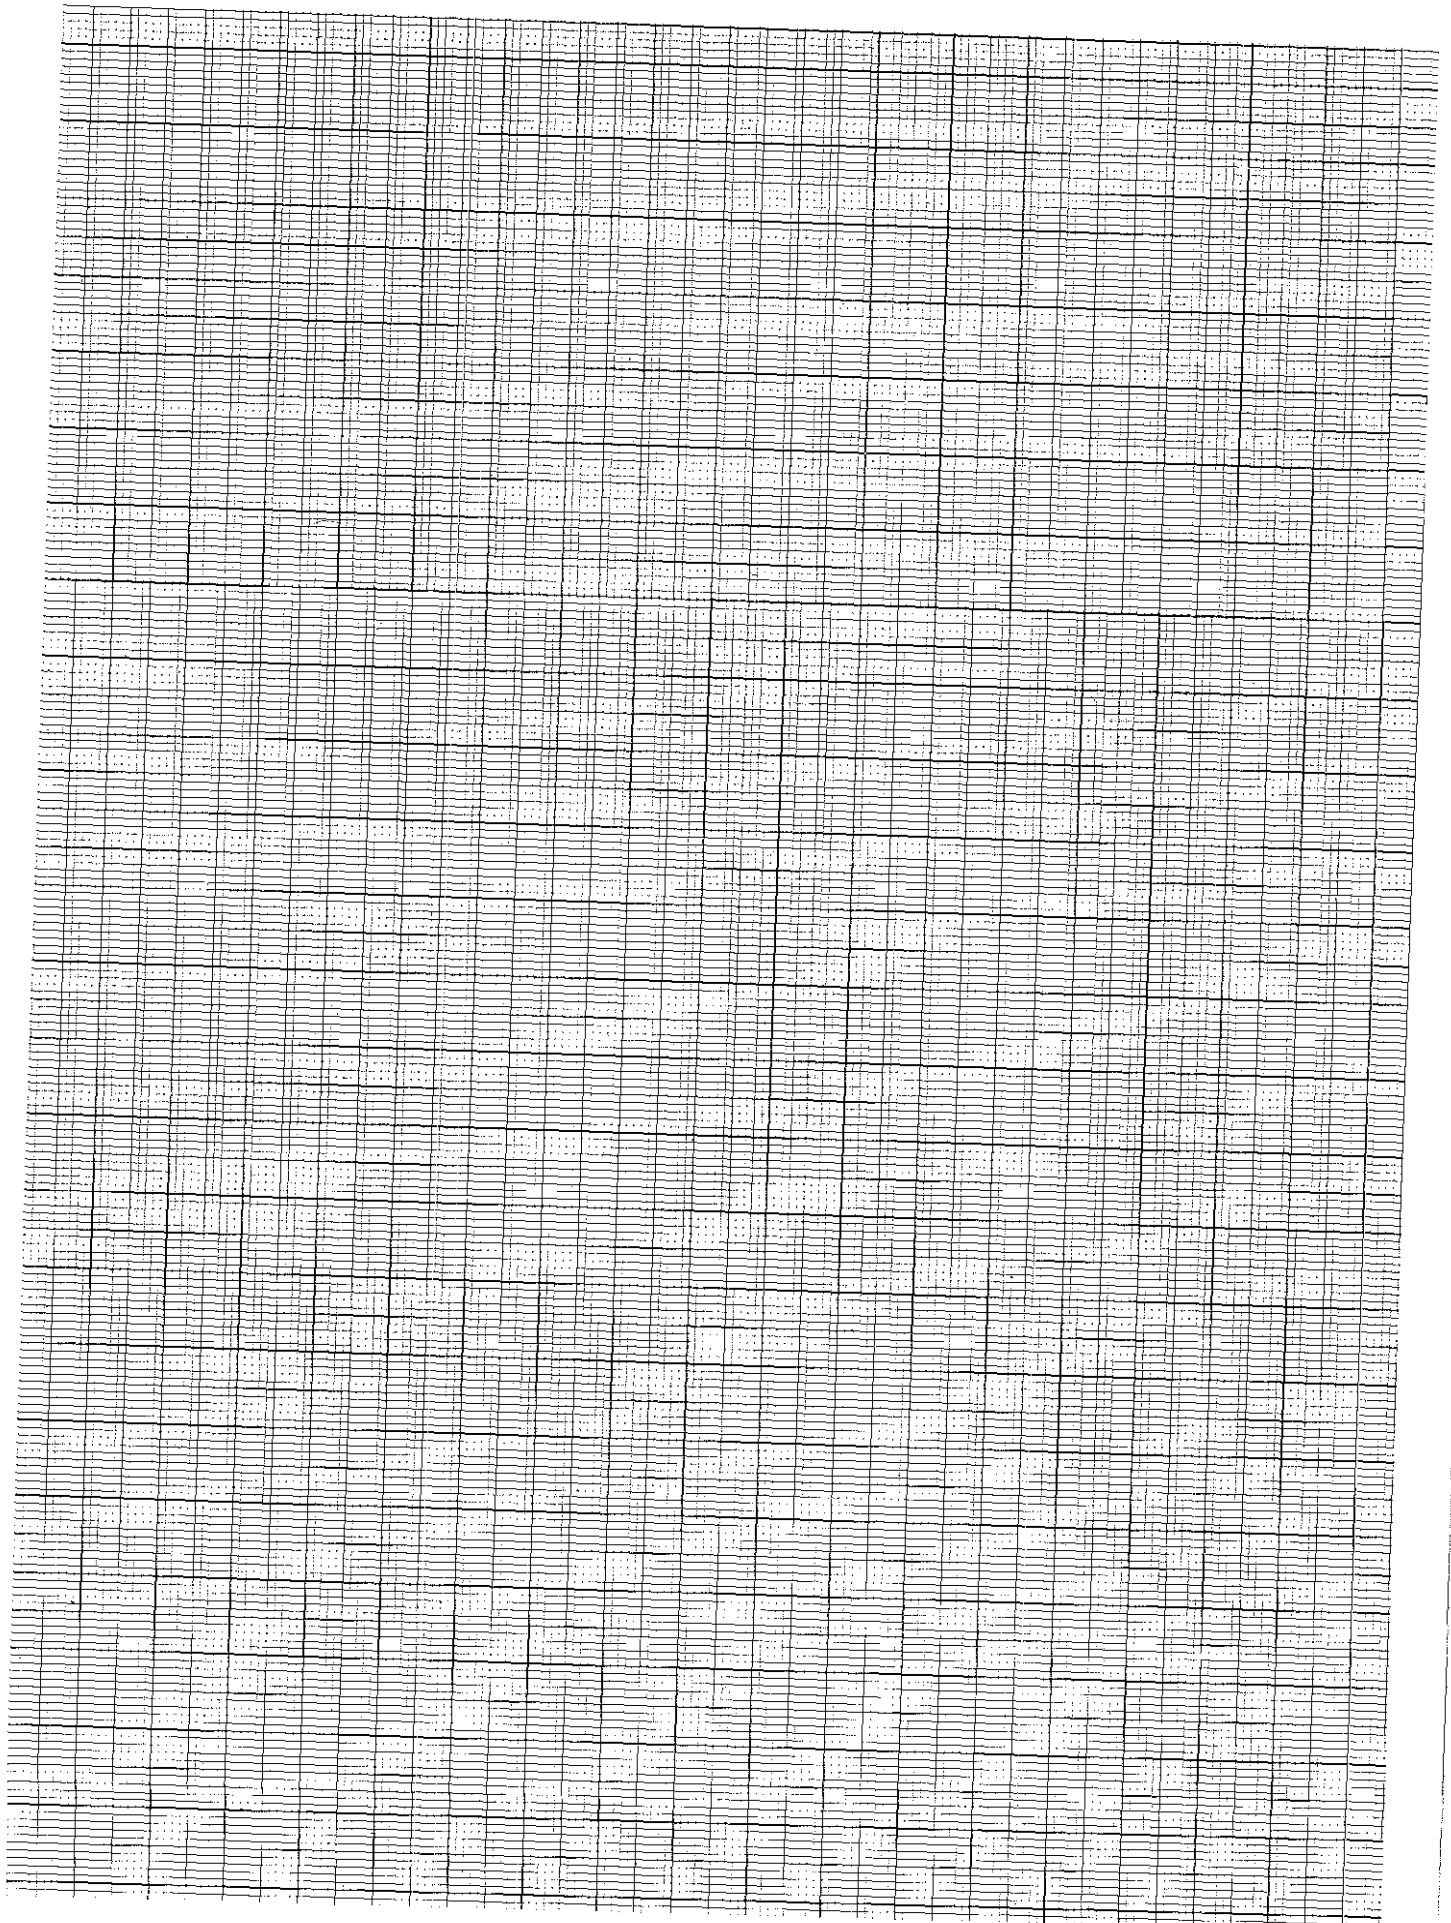

Externe Datenübertragung

Blockweises Übertragen


Abarbeiten von externem Speicher

Über die serielle V.24-(RS-232-C)-Datenschnittstelle können in der Betriebsart "Blockweises Übertragen" Bearbeitungsprogramme von einem externen Speicher übertragen werden. Dadurch ist es möglich Bearbeitungsprogramme, die die Speicherkapazität der Steuerung überschreiten, abzuarbeiten.


Datenschnittstelle

Die Datenschnittstelle ist über Maschinen-Parameter programmierbar. Eine genaue Beschreibung der Schnittstellen-Signale finden Sie in der "Anbauanleitung und Schnittstellen-Beschreibung TNC 155".

"Blockweises Übertragen" starten

Über die  Taste kann in den Betriebsarten Einzelsatz-/Satzfolge-Programmlauf und Testlauf die Datenübertragung von einem externen Speicher gestartet werden. Die Steuerung speichert die Programm-Sätze im verfügbaren Speicher ab und unterbricht die Datenübertragung bei Überschreiten der freien Speicherkapazität.

Der Bildschirm zeigt solange keine Programmsätze an, bis der verfügbare Speicher aufgefüllt ist oder das Programm vollständig übertragen wurde.

Der Programmlauf kann aber trotz fehlender Programmsatz-Anzeige mit der externen  Taste gestartet werden.


Im Betrieb mit externem Speicher werden meist kurze Positioniersätze abgearbeitet. Um den Programmlauf nach dem Start nicht unnötig zu unterbrechen, sollte bereits eine größere Anzahl von Programmsätzen als Puffer gespeichert sein. Deshalb ist es vorteilhaft zu warten, bis der verfügbare Speicher aufgefüllt ist.

Nach dem Start werden die abgearbeiteten Sätze gelöscht und kontinuierlich weitere Sätze vom externen Speicher abgerufen.

Externe Datenübertragung

Blockweises Übertragen

Überlesen von Programm- sätzen

Wird im Betrieb "Blockweises Übertragen" vor dem Start die Taste  gedrückt und eine Satz-Nummer eingegeben, werden alle Sätze bis zur eingegebenen Satz-Nummer überlesen.

Abbrechen der Bearbeitung

Das Abbrechen der Bearbeitung ist möglich:

- durch Drücken der externen Stop-Taste und internen STOP-Taste

Die Anzeige BLOCKWEISES UEBERTRAGEN bleibt auch nach dem Abbrechen der Bearbeitung erhalten. Die Anzeige erlischt, wenn

- eine neue Programm-Nummer aufgerufen oder
- von Einzelsatz-/Satzfolge-Programmmlauf auf eine andere Betriebsart gewechselt wird.

Programm- Aufbau

Im Betrieb "Blockweises Übertragen" gilt für den Programmaufbau:

- Programm-Aufrufe, Unterprogramm-Aufrufe, Programmteil-Wiederholungen und bedingte Programm-Sprünge können nicht abgearbeitet werden.
- es kann nur das zuletzt definierte Werkzeug aufgerufen werden.

Satz- Nummer

Das zu übertragende Programm kann Sätze enthalten, deren Satz-Nummern größer als 999 sind. Die Satz-Nummer muß nicht fortlaufend numeriert sein, und darf die Zahl 65 535 nicht überschreiten. 4-stellige Satz-Nummern werden am Bildschirm 2-zeilig angezeigt.

Externe Datenübertragung

Blockweises Übertragen

“Blockweises Übertragen”
starten

Betriebsart



Dialog-Eröffnung



PROGRAMM-NUMMER



Gewünschte Programm-Nummer eingeben.

Eingabe übernehmen.

BLOCKWEISES UEBERTRAGEN

Warten bis der Bildschirm die ersten Programm-Sätze anzeigt.

 


Programm abarbeiten.

“Blockweises Übertragen”
abbrechen

BLOCKWEISES UEBERTRAGEN


Der gestartete Programmlauf soll abgebrochen werden.




Programmlauf unterbrechen.

Programmlauf abbrechen.

In der Betriebsart  kann der gestartete Programmlauf durch Umschalten auf die Betriebsart

 ebenfalls abgebrochen werden.


Anmerkungen

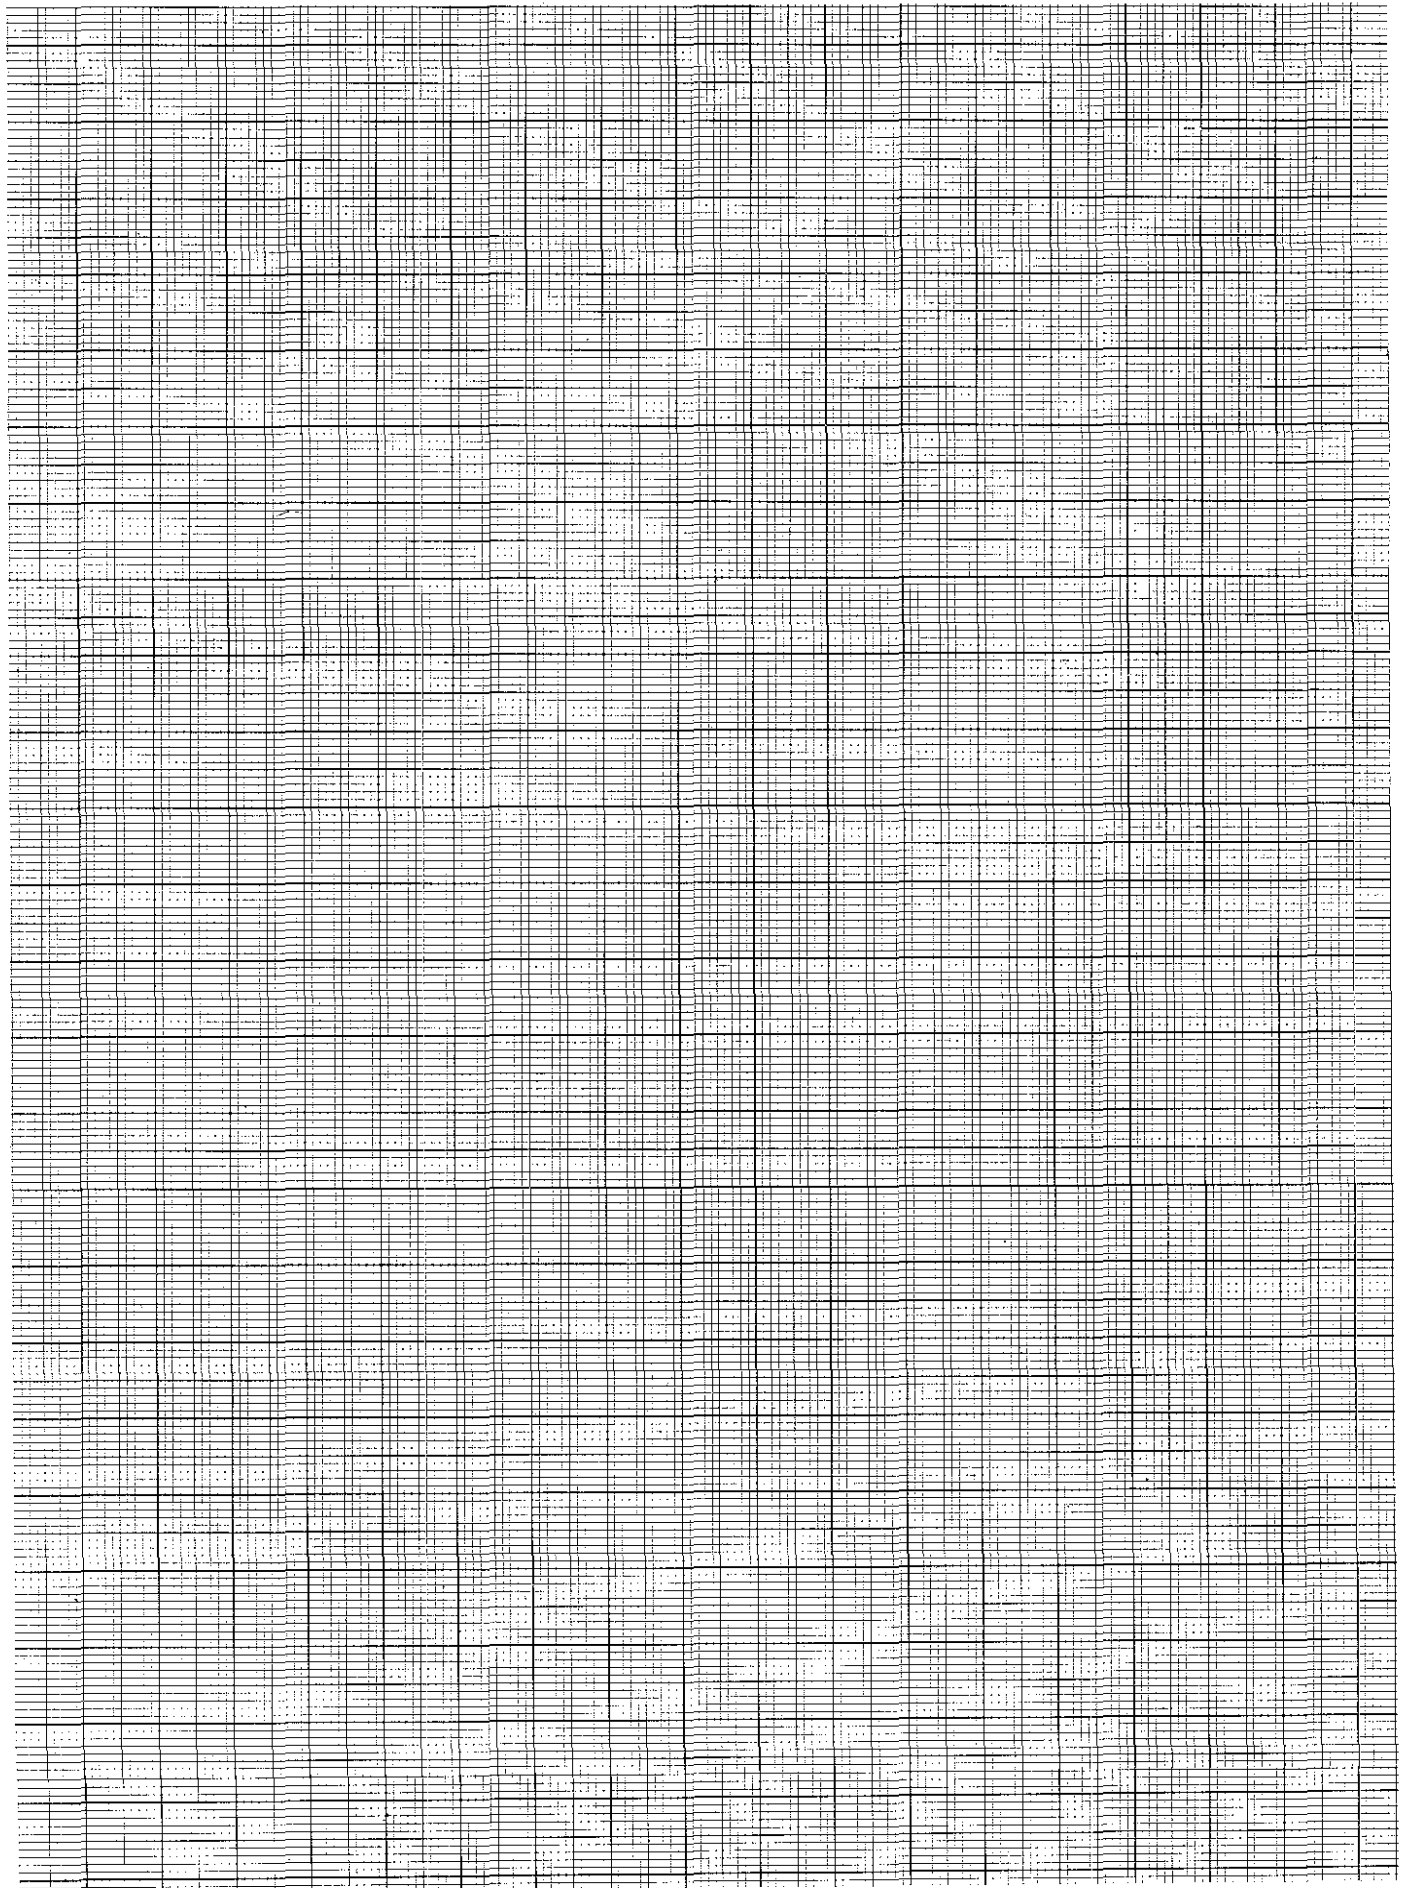

Maschinen-Parameter


Maschinen-Parameter

Damit die Maschine die von der Steuerung kommenden Befehle auch richtig ausführen kann, muß die Steuerung spezifische Daten der Maschine kennen, z. B. Verfahrswege, Beschleunigungen usw. Diese Daten werden vom Maschinen-Hersteller über sogenannte Maschinen-Parameter in der Steuerung festgelegt.

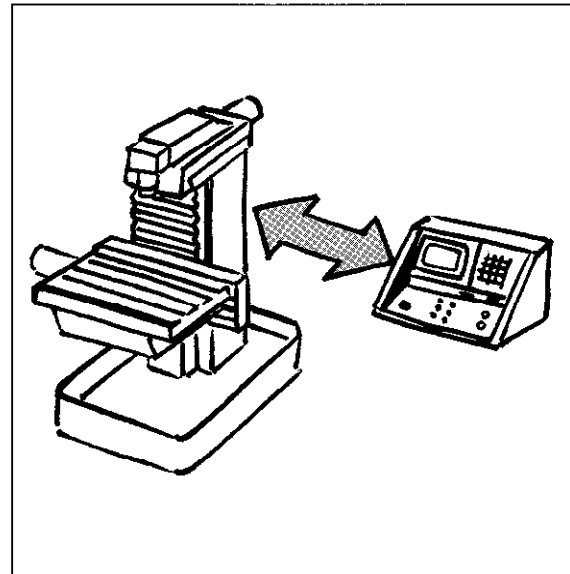

Programmierung

Die Maschinen-Parameter müssen bei Erst-Inbetriebnahme in die Steuerung eingegeben werden. Dies kann über einen externen Datenträger (z. B. ME-Kassette mit gespeicherten Maschinen-Parameter) oder durch manuelles Eintippen erfolgen. Nach einer **Netzspannungs-Unterbrechung mit leerer oder fehlender Puffer-Batterie** müssen die Maschinen-Parameter erneut eingegeben werden. Sie werden in diesem Fall von der Steuerung im Dialog angefordert.

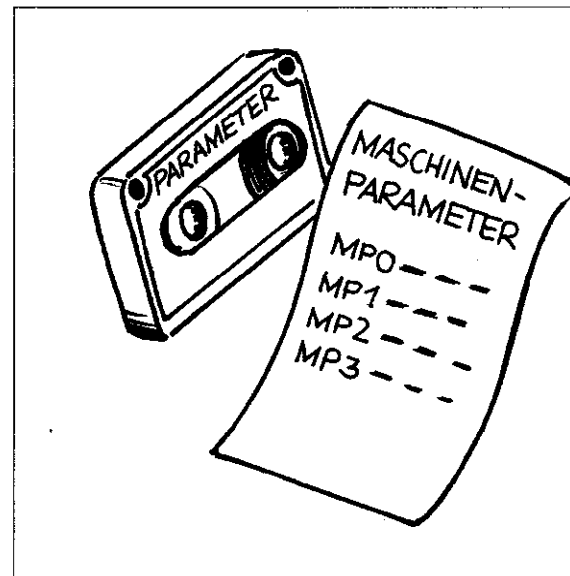


Anwender-Parameter

In der Betriebsart MOD kann auf bestimmte Maschinen-Parameter einfach zugegriffen werden, z. B. zum Umschalten von HEIDENHAIN-Klartext auf DIN/ISO. Die über die Betriebsart MOD zugänglichen Anwender-Parameter werden vom Werkzeugmaschinen-Hersteller festgelegt, der Ihnen nähere Informationen darüber erteilen kann.

Puffer-Batterie

Die Puffer-Batterie ist die Spannungsquelle für den Speicher mit den Maschinen-Parametern und für den Programmspeicher der Steuerung. Sie befindet sich hinter dem Schraub-Verschluss auf der Frontplatte der Steuerung. Erscheint der Hinweis = PUFFER-BATTERIE WECHSELN = so sind die Batterien auszutauschen. (Die Puffer-Batterie hält mit dem Erscheinen des Hinweises den Speicherinhalt noch mindestens 1 Woche).

Der Austausch ist bei eingeschalteter Netzspannung vorzunehmen. Die Speicher der TNC werden dann über die Netzspannung mit Strom versorgt. Wird die Puffer-Batterie bei abgeschalteter Steuerung gewechselt, sind alle Datenspeicher der Steuerung leer, die Maschinen-Parameter müssen dann neu eingegeben werden!

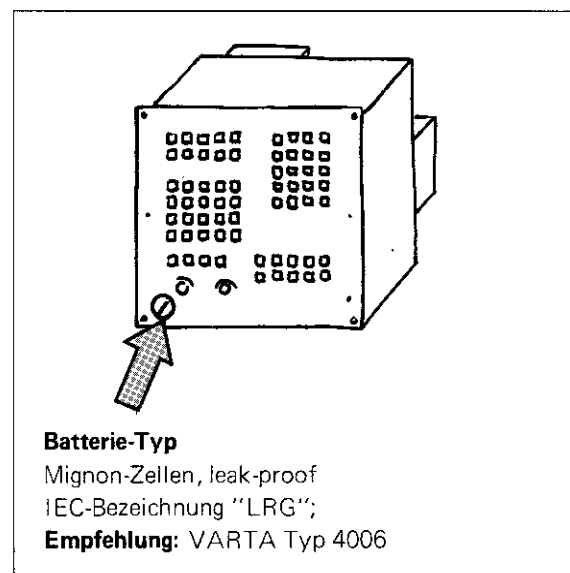

Batterie-Typ



Mignon-Zellen, leak-proof
IEC-Bezeichnung "LRG";

Empfehlung: VARTA Typ 4006




Maschinen-Parameter


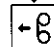
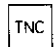

Eingabe über
Magnetband

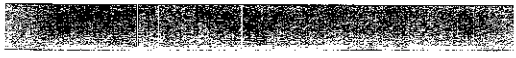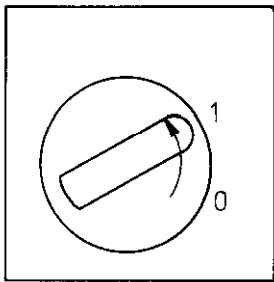  Versorgungsspannung einschalten.

SPEICHER-TEST
Die Steuerung überprüft die interne Steuerungselektronik. Anzeige wird automatisch gelöscht.

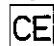PUFFER-BATTERIE WECHSELN  Neue Puffer-Batterie einsetzen.
Hinweis löschen.


BETRIEBSPARAMETER GELOESCHT  Hinweis löschen.

MASCHINENPAR.-PROGRAMMIERUNG
MASCHINEN-PARAMETER MP 0 ?
MP 0: 0  Magnetband-Kassette mit Parametern einlegen.
  Betriebsart an der ME festlegen.
 Externe Datenübertragung starten.

MASCHINENPAR.-PROGRAMMIERUNG
EXTERNE DATEN-EINGABE
MP 0: 0
Die Maschinen-Parameter werden automatisch programmiert.

Maschinen-Parameter


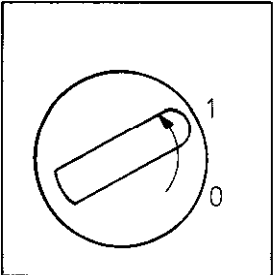
Sind alle Parameter eingegeben:

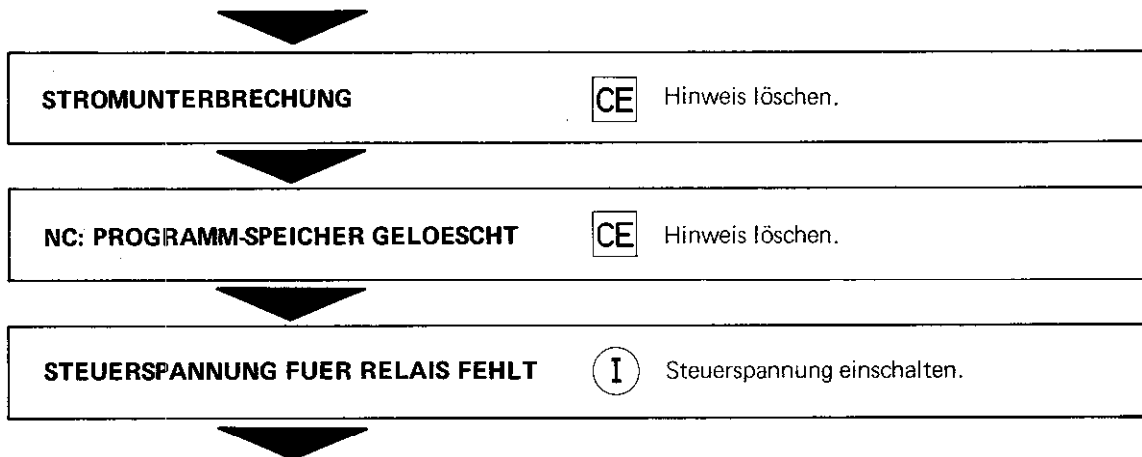


Anschließend müssen die Referenzpunkte überfahren werden. Dann ist die Steuerung betriebsbereit.


Maschinen-Parameter



Eingabe von Hand


  Versorgungsspannung einschalten.

SPEICHER-TEST
Die Steuerung überprüft die interne Steuerungselektronik. Anzeige wird automatisch gelöscht.

PUFFER-BATTERIE WECHSELN  Neue Puffer-Batterie einsetzen.
Hinweis löschen.


BETRIEBSPARAMETER GELOESCHT  Hinweis löschen.


MASCHINENPAR.-PROGRAMMIERUNG
MASCHINEN-PARAMETER MP 0 ?
MP 0: 0  Maschienen-Parameter MP 0 nach Tabelle eingeben.
 Eingabe übernehmen.

Die Bildschirmanzeige springt nach jedem eingegebenen Maschinen-Parameter zum nächstfolgenden. Nach jeder Parameter-Eingabe ist die  Taste zu drücken.

Sind alle Maschinen-Parameter eingegeben:

STROMUNTERBRECHUNG  Hinweis löschen.

NC: PROGRAMM-SPEICHER GELOESCHT  Hinweis löschen.

STEUERSpannung FUER RELAIS FEHLT  Steuerspannung einschalten.

Anschließend müssen die Referenzpunkte überfahren werden. Dann ist die Steuerung betriebsbereit.

Maschinen-Parameter

Maschinen-Parameter Nummer	Eingabe-Wert	Maschinen-Parameter Nummer	Eingabe-Wert	Maschinen-Parameter Nummer	Eingabe-Wert
MP 00					
MP 01		MP 41		MP 81	
MP 02		MP 42		MP 82	
MP 03		MP 43		MP 83	
MP 04		MP 44		MP 84	
MP 05		MP 45		MP 85	
MP 06		MP 46		MP 86	
MP 07		MP 47		MP 87	
MP 08		MP 48		MP 88	
MP 09		MP 49		MP 89	
MP 10		MP 50		MP 90	
MP 11		MP 51		MP 91	
MP 12		MP 52		MP 92	
MP 13		MP 53		MP 93	
MP 14		MP 54		MP 94	
MP 15		MP 55		MP 95	
MP 16		MP 56		MP 96	
MP 17		MP 57		MP 97	
MP 18		MP 58		MP 98	
MP 19		MP 59		MP 99	
MP 20		MP 60		MP 100	
MP 21		MP 61		MP 101	
MP 22		MP 62		MP 102	
MP 23		MP 63		MP 103	
MP 24		MP 64		MP 104	
MP 25		MP 65		MP 105	
MP 26		MP 66		MP 106	
MP 27		MP 67		MP 107	
MP 28		MP 68		MP 108	
MP 29		MP 69		MP 109	
MP 30		MP 70		MP 110	
MP 31		MP 71		MP 111	
MP 32		MP 72		MP 112	
MP 33		MP 73		MP 113	
MP 34		MP 74		MP 114	
MP 35		MP 75		MP 115	
MP 36		MP 76		MP 116	
MP 37		MP 77		MP 117	
MP 38		MP 78		MP 118	
MP 39		MP 79		MP 119	
MP 40		MP 80		MP 120	

Maschinen-Parameter

Maschinen-Parameter Nummer	Eingabe-Wert	Maschinen-Parameter Nummer	Eingabe-Wert	Maschinen-Parameter Nummer	Eingabe-Wert
MP 121		MP 161		MP 201	
MP 122		MP 162		MP 202	
MP 123		MP 163		MP 203	
MP 124		MP 164		MP 204	
MP 125		MP 165		MP 205	
MP 126		MP 166		MP 206	
MP 127		MP 167		MP 207	
MP 128		MP 168		MP 208	
MP 129		MP 169		MP 209	
MP 130		MP 170		MP 210	
MP 131		MP 171		MP 211	
MP 132		MP 172		MP 212	
MP 133		MP 173		MP 213	
MP 134		MP 174		MP 214	
MP 135		MP 175		MP 215	
MP 136		MP 176		MP 216	
MP 137		MP 177		MP 217	
MP 138		MP 178		MP 218	
MP 139		MP 179		MP 219	
MP 140		MP 180		MP 220	
MP 141		MP 181		MP 221	
MP 142		MP 182		MP 222	
MP 143		MP 183		MP 223	
MP 144		MP 184		MP 224	
MP 145		MP 185			
MP 146		MP 186			
MP 147		MP 187			
MP 148		MP 188			
MP 149		MP 189			
MP 150		MP 190			
MP 151		MP 191			
MP 152		MP 192			
MP 153		MP 193			
MP 154		MP 194			
MP 155		MP 195			
MP 156		MP 196			
MP 157		MP 197			
MP 158		MP 198			
MP 159		MP 199			
MP 160		MP 200			



Programm-Eingabe nach DIN/ISO Einführung


Vorsatz Tastatur

Bei der TNC 155 kann die Programm-Eingabe entweder nach dem HEIDENHAIN-Konzept mit Bedienungsführung durch Klartext-Dialoge oder auch nach DIN 66025 bzw. ISO 6983 erfolgen.

Hierzu gibt es eine Vorsatz-Tastatur mit den entsprechenden Adress-Buchstaben der Norm-Sprache. Diese Vorsatz-Tastatur wird auf das Tastenfeld der Steuerung gesetzt und magnetisch gehalten.

Nach **Umschalten** von der HEIDENHAIN-Klartext-Dialogführung auf die Norm-Programmierung ist die Tastenbelegung der Vorsatz-Tastatur wirksam.

Die Programm-Eingabe nach DIN/ISO ist zum Teil dialoggeführt. Die Reihenfolge der Eingabe von Einzelbefehlen (Wörtern) innerhalb eines Satzes ist beliebig. Die Steuerung ordnet nach Beendigung des Satzes die programmierten Einzelbefehle automatisch. Fehler bei der Programm-Eingabe und bei der Abarbeitung des Programms zeigt die Steuerung im Klartext an.

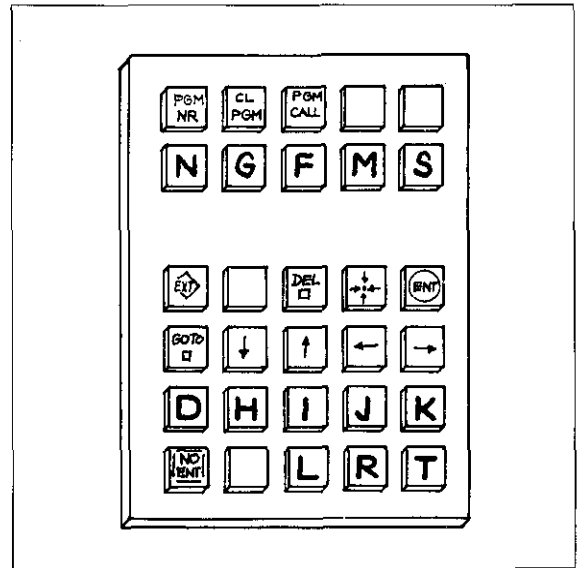

Programm- Eingabe

Satzaufbau Positionier- sätze

Positioniersätze können beinhalten:

- 8 **G-Funktionen** verschiedener Gruppen (s. G-Funktionen) und zusätzlich G90 oder G91 vor jeder Koordinate;
- 3 **Koordinaten** (aus X, Y, Z, IV) und zusätzlich zwei Kreismittelpunkt/Pol – Koordinaten (aus I, J, K);
- 1 **Vorschub** F (max. 5-stellig);
- 1 **Zusatz-Funktion** M;
- 1 **Spindeldrehzahl** S (max. 4-stellig);
- 1 **Werkzeug-Nummer** verschiedener Gruppen (s. G-Funktionen) (max. 3-stellig);

Satzaufbau Arbeitszyklus

Sätze mit Arbeitszyklen können beinhalten:

- alle **Einzel-Daten** für den Zyklus (Zyklus-Parameter P);
- 1 **Zusatz-Funktion** M;
- 1 **Spindeldrehzahl** S;
- 1 **Werkzeug-Nummer** verschiedener Gruppen (s. G-Funktionen) (Werkzeug-Aufruf);
- 1 **Positioniersatz**;
- 1 **Vorschub** F;
- **Zyklus-Aufruf**;

Fehlermeldungen

Fehler im Satzaufbau zeigt die Steuerung während der Satzeingabe an, z. B.

= G-GRUPPE MEHRFACH =

oder nach Beendigung der Satzeingabe, z. B.

= SATZAUFBAU FALSCH =

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Umschalten

Umschalten von HEIDENHAIN- Programmierung auf DIN/ISO


Das Umschalten von HEIDENHAIN-Programmierung auf DIN/ISO erfolgt über einen Maschinen-Parameter. Dieser Maschinen-Parameter kann über die MOD-Funktion "Anwender-Parameter" geändert werden. Die "Anwender-Parameter" sind vom Maschinen-Hersteller festgelegt, von dem Sie nähere Informationen erhalten.

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Umschalten der Steuerung

Betriebsart beliebig

Dialog-Eröffnung MOD

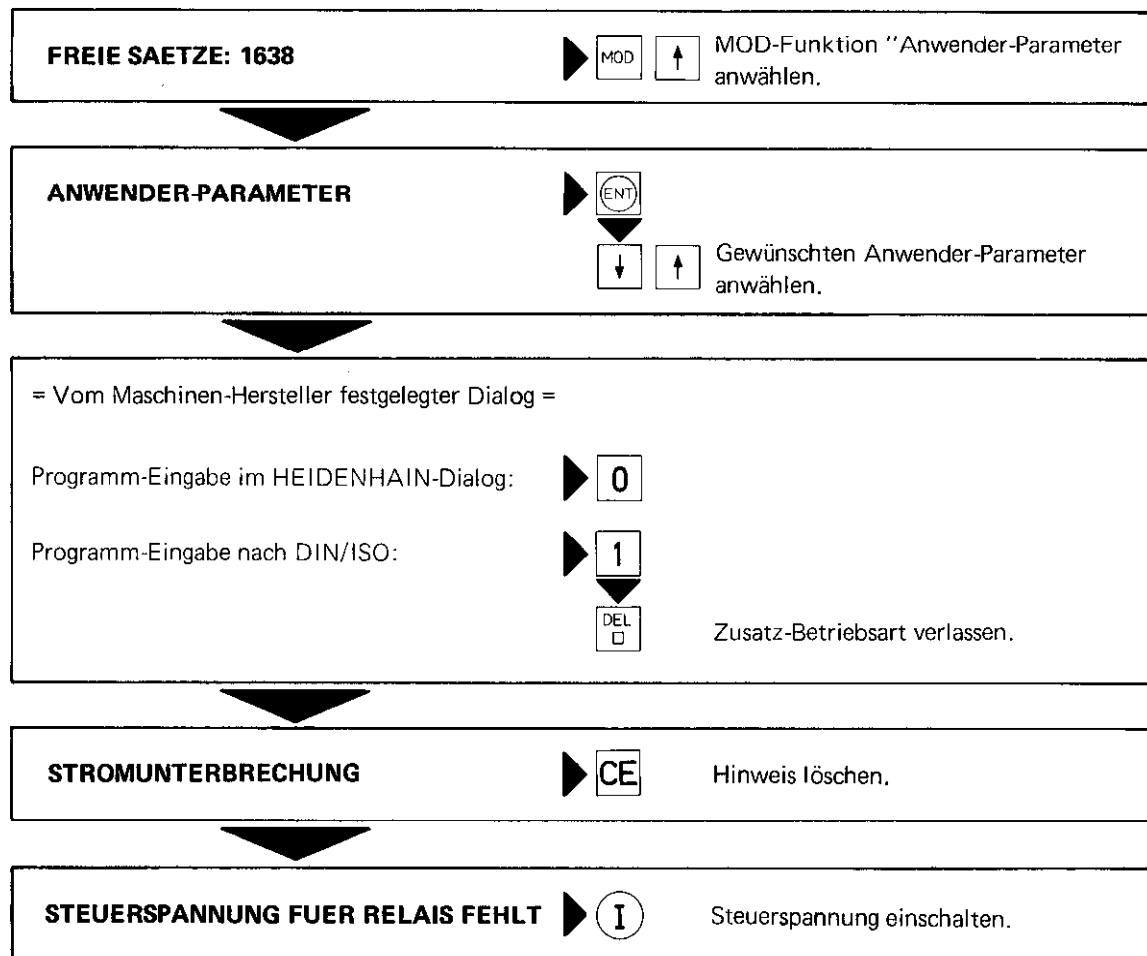

Anschließend müssen die Referenzpunkte überfahren werden. Dann ist die Steuerung betriebsbereit.

Programm-Eingabe nach DIN/ISO


Bedienung der Steuerung

Eingabe von Einzelbefehlen


Einzelbefehle bestehen aus der **Adresse** und einer **Zusatzangabe**.

Für die Eingabe eines Einzelbefehls drückt man zuerst die Taste mit dem Adress-Buchstaben und anschließend gibt man mit der Zehner-Tastatur die Zusatzangaben ein.

Das Abschließen des Einzelbefehls geschieht mit der Taste des Adress-Buchstabens des nächstfolgenden Befehls.



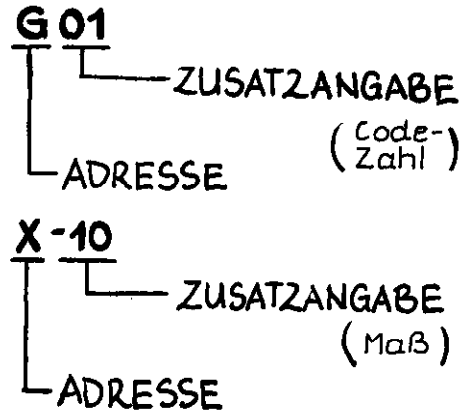

Soll der Satz beendet werden, ist die  Taste zu drücken.



EINZELBEFEHL:


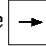



Korrekturen

Programm-Korrekturen können sofort bei der Satzeingabe oder später nach der vollständigen Programm-Eingabe erfolgen. Hierzu sind die Tasten

     vorgesehen (siehe "Editieren").


Steht das **Hellfeld** auf einem Einzelbefehl innerhalb eines Satzes, können mit den Tasten   Such-Routinen gestartet werden.


Zur Beendigung von Korrekturen muß man das Hellfeld mit der Taste  über den Satzanfang oder mit der Taste  über das Satzende hinausbewegen.

Irrtümlich eingegebene **Zusatzangaben** werden mit der  Taste gelöscht.

Mit Drücken der  Taste erscheint eine Null im Hellfeld!
Die Null kann überschrieben werden.



Irrtümlich falsch eingegebene **Adress-Buchstaben** oder **ganze Einzelbefehle** werden mit der  Taste gelöscht.

Das Hellfeld muß hierzu auf dem zu löschenden Einzelbefehl stehen!
Ist kein Hellfeld im aktuellen Satz sichtbar, wird mit  der ganze Satz gelöscht!



N20 G02 X+68 Y+90 *



N30 G01  X+10  Y-10 *



N40 G01 X-40 Y-15 *

N50 ~~G90~~ G01 X+50 *



EINZELBEFEHL
LÖSCHEN

N50 ~~G90~~ G01 X+50 *



SATZ LÖSCHEN


Programm-Eingabe nach DIN/ISO


Programm-Verwaltung

Programm-Verwaltung

Die Steuerung kann bis zu **32 Programme** mit insgesamt **3100 Programm-Sätzen** speichern.


Die Eingabe eines neuen Programms bzw. der Aufruf eines bereits bestehenden Programms erfolgt über die

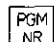 Taste (siehe "Programm-Aufruf").

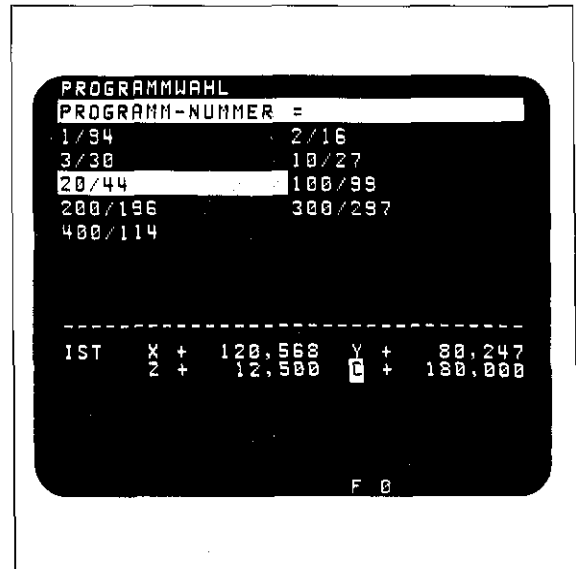


Satznummer

Die Satznummer besteht aus der **Adresse N** und der eigentlichen Satznummer.

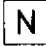Sie kann über die  Taste **manuell** eingegeben oder von der Steuerung **automatisch** gesetzt werden. Der Abstand zwischen den einzelnen Satznummern wird mit der MOD-Funktion "Satznummer-Schritt" festgelegt.

Die Steuerung arbeitet das Programm in der Reihenfolge der Satz-Eingabe ab. Die Satznummer selbst hat keinen Einfluß auf die Reihenfolge der Abarbeitung.

Bei **Programm-Korrekturen** können also Sätze mit beliebiger Satznummer zwischen zwei bestehende Programmsätze eingefügt werden.

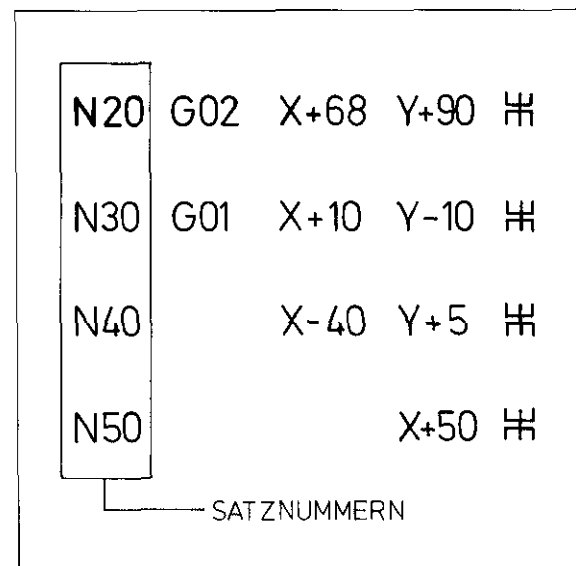

Programm-Eingabe nach DIN/ISO



G-Funktionen

Einteilung

Die G-Funktionen stellen hauptsächlich Wegbedingungen für das Werkzeug dar. Sie haben die **Adresse G** und eine zweistellige Code-Zahl.

Die G-Funktionen sind in folgende Gruppen unterteilt:

- **G-Funktionen für Positioniervorgänge**
 - Zielpunkt in kartesischen Koordinaten
G00 – G07
 - Zielpunkt in Polarkoordinaten
G10 – G15
- **G-Funktionen für Zyklen**
 - Bearbeitungszyklen:
 - Bohrzyklen G83 – G84
 - Fräszyklen G74 – G78
 - Zyklen für Koordinaten-Umrechnungen
Zyklen G28/G54/G72/G73
 - Zyklus Verweilzeit G04
 - Frei programmierbarer Zyklus (Programm-Aufruf)
G39
- **G-Funktionen für die Auswahl der Bearbeitungsebene**
 - G17 Ebenenauswahl XY, Werkzeug-Achse Z, Winkelbezugsachse X
 - G18 Ebenenauswahl ZX, Werkzeug-Achse Y, Winkelbezugsachse Z
 - G19 Ebenenauswahl YZ, Werkzeug-Achse X, Winkelbezugsachse Y
- **G-Funktionen für das Fasen und Runden von Ecken bzw. für das tangentielle Anfahren der Kontur**
 - G24 – G27
- **G-Funktionen für die Bahnkorrektur**
 - G40 – G44
- **Übrige G-Funktionen**
 - G29 Übernahme des letzten Positions-Sollwertes als Pol
 - G30 Rohlings-Definition für Grafik, Min.-Punkt
 - G31 Rohlings-Definition für Grafik, Max.-Punkt
 - G50 Lösch- und Editierschutz (zu Programm-Beginn)
 - G70 Maßangaben in Inch (zu Programm-Beginn)
 - G71 Maßangaben in Millimeter (zu Programm-Beginn)
 - G79 Zyklus-Aufruf
 - G90 Absolute Maßangaben
 - G91 Inkrementale Maßangaben
 - G98 Setzen einer Label-Nummer
 - G99 Werkzeug-Definition

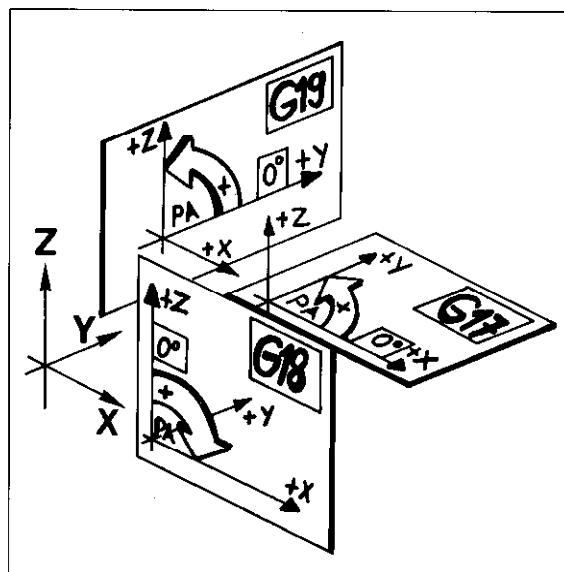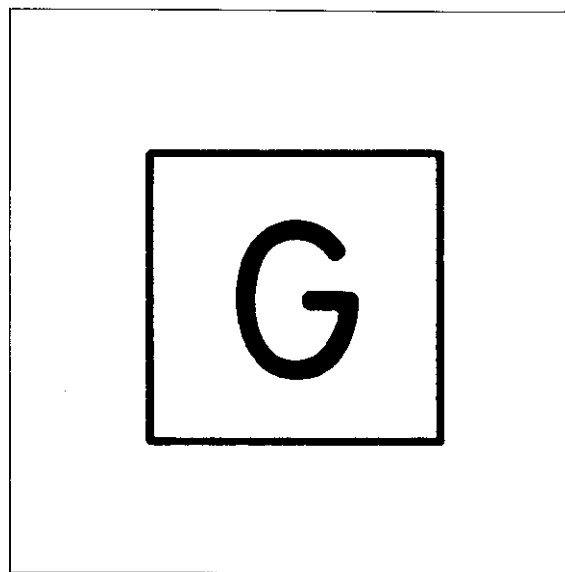

Programm-Eingabe nach DIN/ISO G-Funktionen

Eingabe von G-Funktionen

Es können immer nur G-Funktionen verschiedener Gruppen innerhalb eines Programmsatzes stehen, z. B.

N101 G01 G90 . . . G41

Mehrere G-Funktionen einer Gruppe würden sich widersprechen, z. B.

N105 G02 G03 . . .

Die Steuerung zeigt dies bei der Programm-Eingabe mit der Fehlermeldung
= G-GRUPPE MEHRFACH =

Wird zur Adresse G eine der Steuerung unbekannte Code-Zahl zugeordnet, so erscheint die Fehlermeldung
= UNBEKANNTE G-FUNKTION =

Programm-Eingabe nach DIN/ISO


Maßangaben Inch/mm

Lösch- und Editierschutz

Maßangaben in Inch/mm G70/G71

G70 Maßangaben in Inch (dialoggeführt)

G71 Maßangaben in mm (dialoggeführt)

Nach der Dialog-Eröffnung mit der Taste  und Beantwortung der Dialogfrage:

PROGRAMM-NUMMER

erscheint die Dialogfrage:

MM = G71 / INCH = G70

Dialogfrage durch Eingabe von G71 oder G70 beantworten.

Satzaufbau Beispiel


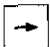
% 2 G71

% Programm-Beginn

2 Programm-Nummer

G71 Maßangaben in mm

Lösch- und Editierschutz G50

Wird bei einem vollständig eingegebenen Programm bei dem ersten Programmsatz (z. B. % 2 G71) mit den Tasten   die Dialogfrage:

PGM-SCHUTZ ?

angewählt, kann das Programm durch Eingabe von G50 gegen Löschen und Editieren geschützt werden.

Satzaufbau Beispiel

% 2 G71 G50

% Programm-Beginn

2 Programm-Nummer

G71 Maßangaben in mm

G50 Lösch- und Editierschutz

Aufheben des Lösch- und Editierschutzes durch Eingabe der Schlüsselzahl 86 357

Erklärung siehe Lösch- und Editierschutz.

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Werkzeug-Definition und -Aufruf

Werkzeug-Definition G99

G99 Werkzeug-Definition (dialoggeführt)


Satzaufbau Beispiel

G99 T1 L+0 R+20

G99 Werkzeug-Definition
T... Werkzeug-Nummer
L... Werkzeug-Längenkorrekturwert
R... Werkzeug-Radiuskorrekturwert

Erklärung siehe Werkzeug-Definition.

Die Werkzeug-Definition belegt einen Programmsatz!

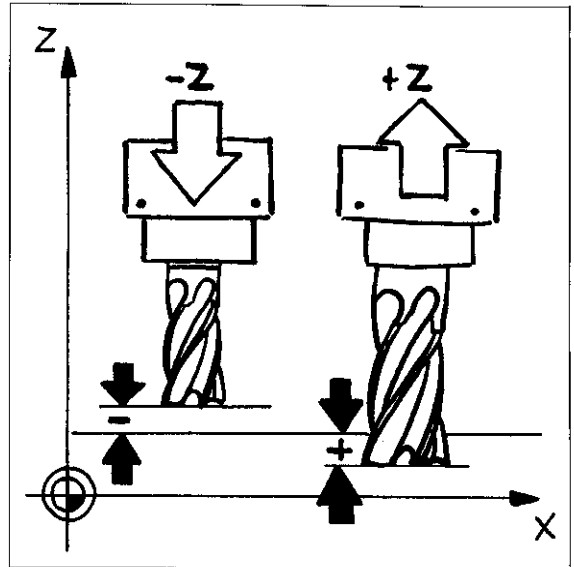

Werkzeug-Aufruf T

T Werkzeug-Aufruf


Zusätzlich zum Werkzeug-Aufruf muß die Bearbeitungsebene (G17/G18/G19) und die Spindeldrehzahl S festgelegt werden

Satzaufbau Beispiel

T1 G17 S1000

T... Werkzeug-Aufruf und Werkzeug-Nummer
G17 Ebenenauswahl XY, Werkzeugachse Z
S... Spindeldrehzahl


Erklärung siehe Werkzeug-Aufruf.

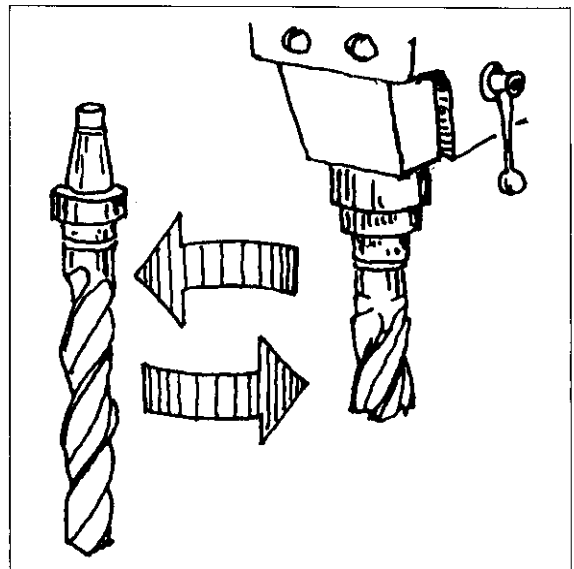

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Maßangaben

Kartesische Koordinaten

Kartesische Koordinaten werden über die Tasten **X** **Y** **Z** **IV** programmiert. Es können bei der Geraden-Interpolation maximal 3 Zielpunkt-Koordinaten angegeben werden, bei der Kreis-Interpolation maximal 2 Zielpunkt-Koordinaten.

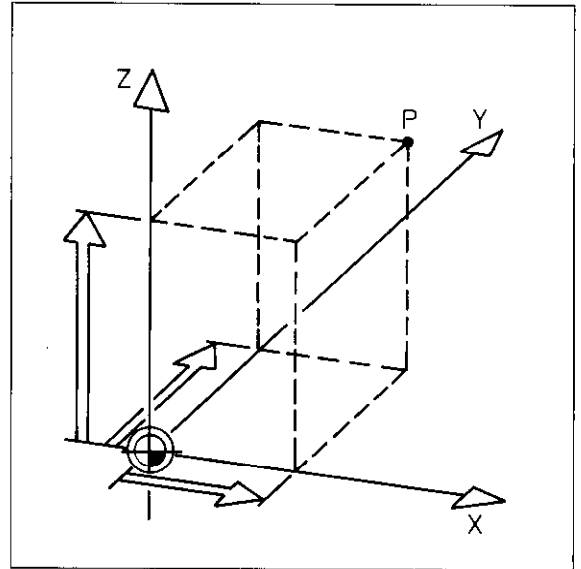


Inkremental-, Absolutmaß


Die G-Funktionen G90 – Absolutmaß und G91 – Inkrementalmaß sind **modal** wirksam, d.h. sie gelten solange bis sie von der jeweils anderen G-Funktion (G91 oder G90) wieder aufgehoben werden. Zur Angabe von **Koordinaten im Absolutmaß** muß vor der betreffenden Koordinate die G-Funktion **G90 – Absolutmaß** eingegeben werden bzw. wirksam sein.

Zur Angabe von **Koordinaten im Inkrementalmaß** muß vor der betreffenden Koordinate die G-Funktion **G91 – Inkrementalmaß** eingegeben werden bzw. wirksam sein.

Zu Beginn des Arbeitsprogramms muß vor der ersten Koordinaten-Angabe G90 oder G91 programmiert werden. Wurde dies versäumt, so erscheint die Fehlermeldung
= UNDEFINIERTER PROGRAMMSTART =

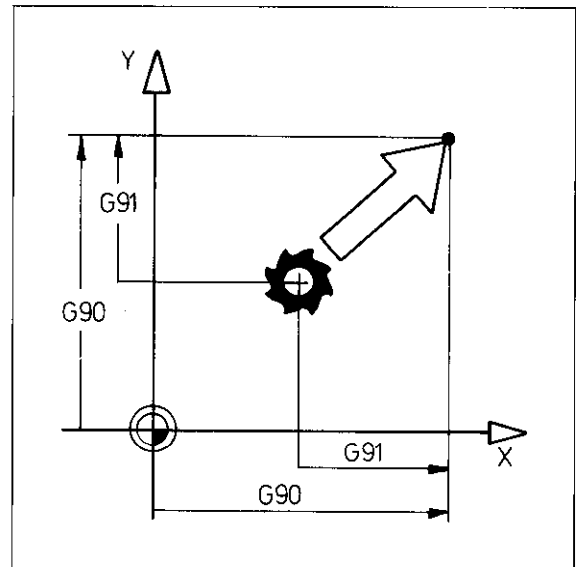

Polarkoordinaten Polarkoordinaten werden über die Tasten **H** (Polarkoordinaten-Winkel H) und **R** (Polarkoordinaten-Radius R) programmiert. Vor Eingabe der Polarkoordinaten ist der Pol festzulegen.

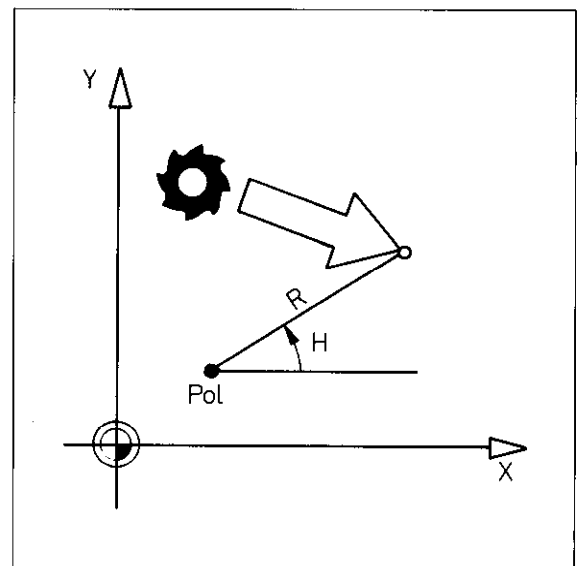

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Maßangaben

Pol/Kreis- mittelpunkt


Der Pol/Kreismittelpunkt wird grundsätzlich über zwei kartesische Koordinaten definiert. Die Achsbezeichnungen dieser Koordinaten lauten

- für die X-Achse: I
- für die Y-Achse: J
- für die Z-Achse: K

Der Pol/Kreismittelpunkt muß in der jeweiligen Bearbeitungsebene liegen:

Bearbeitungsebene	Koordinaten des Pols/ Kreismittelpunkts
X, Y-Ebene	I, J
Y, Z-Ebene	J, K
Z, Y-Ebene	K, I

Die Eingabe der Koordinaten erfolgt über die Tasten **I** **J** **K**.

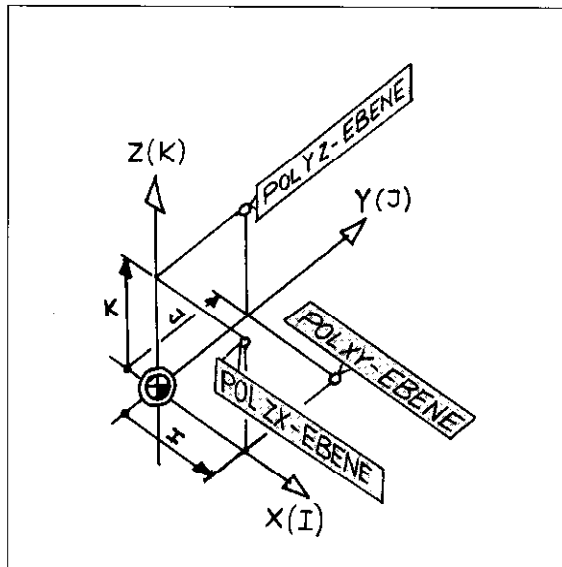


Pol-Definition G29

Soll der letzte Positions-Sollwert als Pol übernommen werden, so genügt die Eingabe der Funktion G29.

Beispiel:

N30 G01 G90 X + 30 Y + 50

N40 G29 G11 R + 50 H - 45

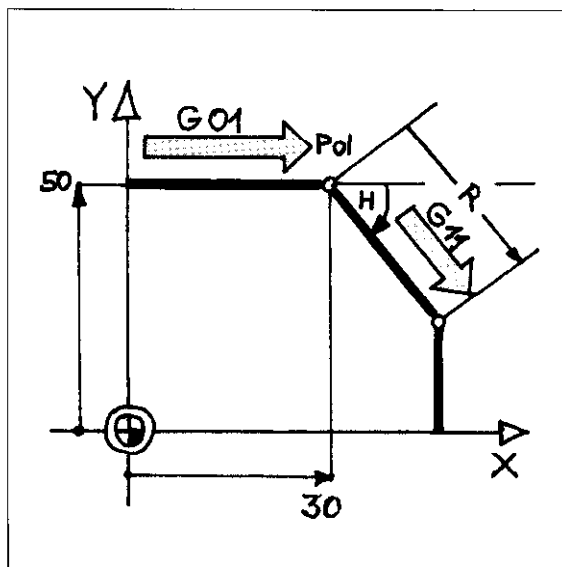

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Geraden-Interpolation

Zielpunkt in kartesischen Koordinaten

G00 Geraden-Interpolation, kartesisch, im Eilgang.

Satzaufbau Beispiel:

G00 G90 X+80 Y+50 Z+10


G00 Geraden-Interpolation, kartesisch, im Eilgang

G90 Absolutmaßangabe

X... X-Koordinate des Zielpunkts

Y... Y-Koordinate des Zielpunkts

Z... Z-Koordinate des Zielpunkts

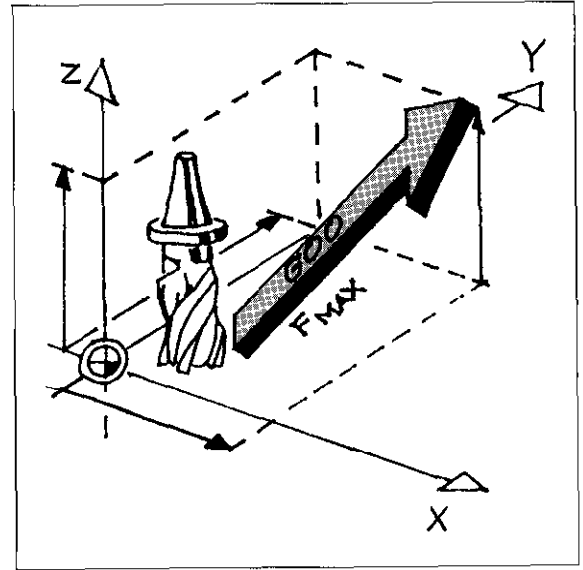

G01 Geraden-Interpolation, kartesisch.

Satzaufbau Beispiel:

G01 G91 X+80 Y+50 Z+10 F150

G01 Geraden-Interpolation, kartesisch,


G91 Inkrementalmaßangabe

X... X-Koordinate des Zielpunkts

Y... Y-Koordinate des Zielpunkts

Z... Z-Koordinate des Zielpunkts

F... Vorschub

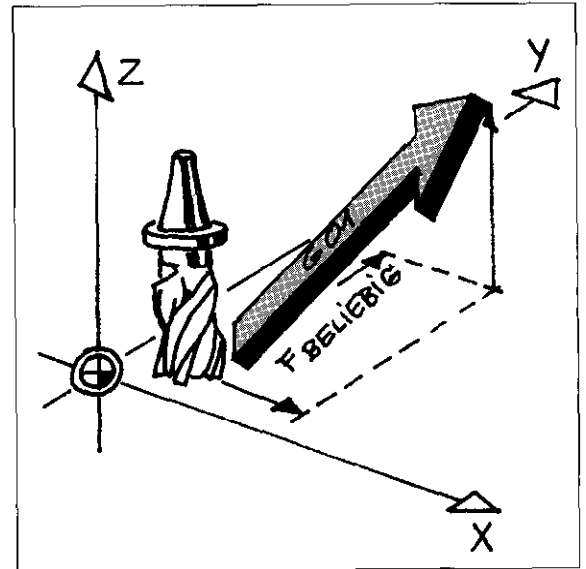

Achsparallele Positionierung

G07 Verfahren auf einer achsparallelen Geraden.

Satzaufbau Beispiel:


G07 G90 X+40 F190

G07 Achspareller Positionier-Satz

G90 Absolutmaßangabe

X... Koordinate des Zielpunkts

F... Vorschub

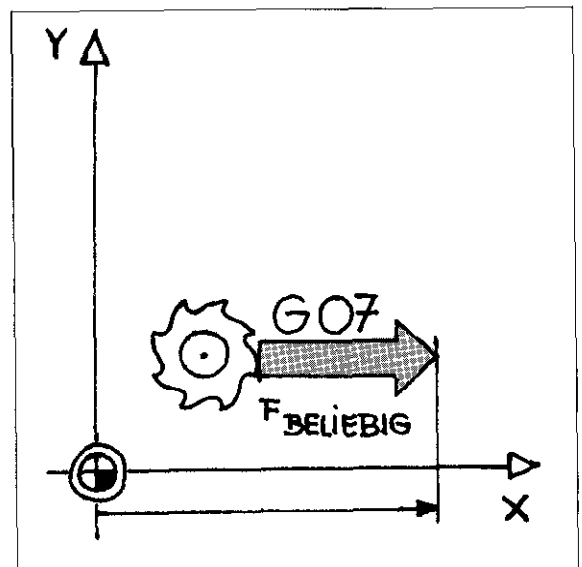

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Geraden-Interpolation


Zielpunkt in Polarkoordinaten

G10 Geraden-Interpolation, polar, im Eilgang.

Satzaufbau Beispiel:

G90 I+20 J+10 G10 R+30 H+45

- G90 Absolutmaßangabe
- I... X-Koordinate des Pols
- J... Y-Koordinate des Pols
- G10 Geraden-Interpolation, polar, im Eilgang
- R... Polarkoordinaten-Radius zum Zielpunkt
- H... Polarkoordinaten-Winkel zum Zielpunkt

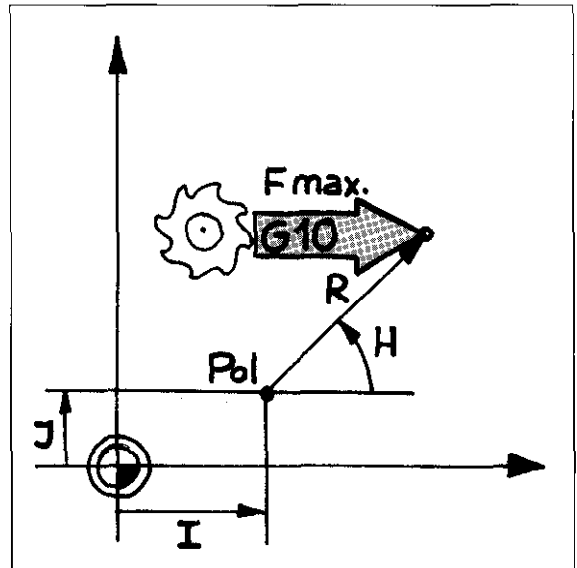


G11 Geraden-Interpolation, polar.

Satzaufbau Beispiel:

G91 I+10 J-20 G11 G90 R+40 H+40 F150

- G91 Inkrementalmaßangabe
- I... X-Koordinate des Pols
- J... Y-Koordinate des Pols
- G11 Geraden-Interpolation, polar
- G90 Absolutmaßangabe
- R... Polarkoordinaten-Radius zum Zielpunkt
- H... Polarkoordinaten-Winkel zum Zielpunkt
- F... Vorschub

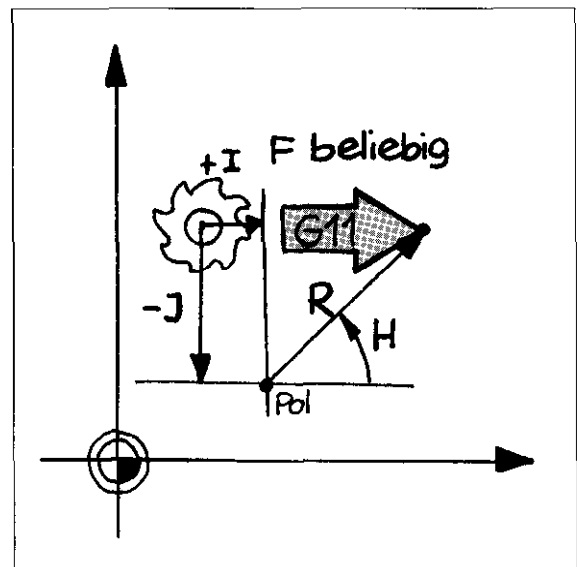

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Kreis-Interpolation


Zielpunkt in
kartesischen
Koordinaten

G02 Kreis-Interpolation, kartesisch, im Uhrzeigersinn.

Satzaufbau Beispiel:

G90 I+30 J+30 G02 X+69 Y+23 F150

G90 Absolutmaßangabe
I... X-Koordinate des Kreismittelpunkts
J... Y-Koordinate des Kreismittelpunkts
G02 Kreis-Interpolation, kartesisch, im Uhrzeigersinn
X... X-Koordinate des Zielpunkts
Y... Y-Koordinate des Zielpunkts
F... Vorschub

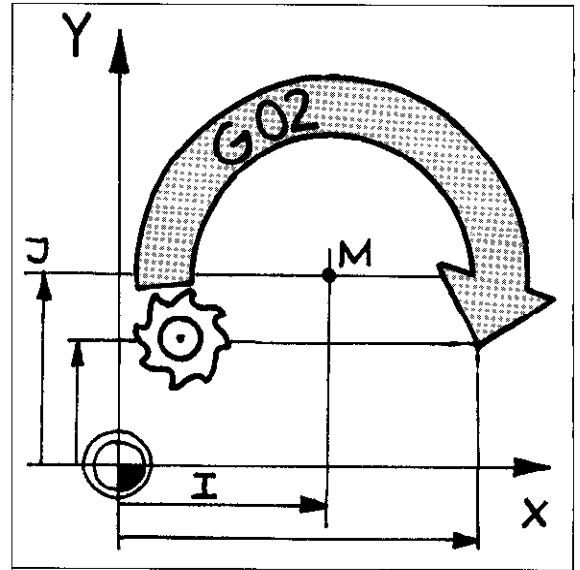


G03 Kreis-Interpolation, kartesisch, im Gegenuhrzeigersinn.

Satzaufbau Beispiel:

G91 I+20 J+5 G03 X-45 Y+15 F150

G91 Inkrementalmaßangabe
I... X-Koordinate des Kreismittelpunkts
J... Y-Koordinate des Kreismittelpunkts
G03 Kreis-Interpolation, kartesisch, im Gegenuhrzeigersinn
X... X-Koordinate des Zielpunkts
Y... Y-Koordinate des Zielpunkts
F... Vorschub

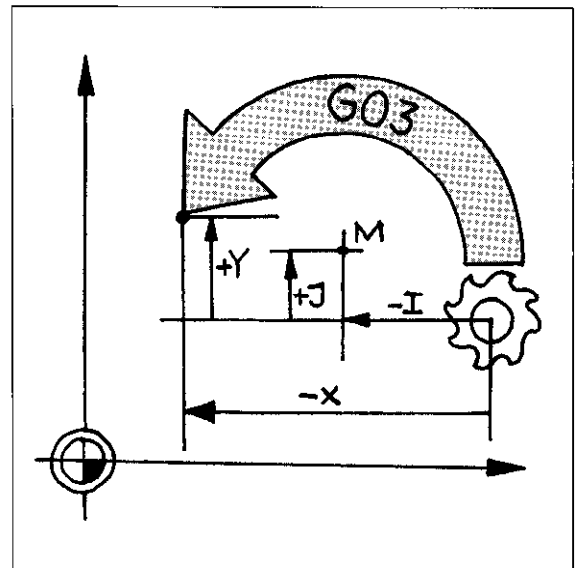


G05 Kreis-Interpolation, kartesisch, ohne Drehrichtungsangabe.

Satzaufbau Beispiel:

G90 I+22 J+20 G05 X+5 Y+30 F150

G90 Absolutmaßangabe
I... X-Koordinate des Kreismittelpunkts
J... Y-Koordinate des Kreismittelpunkts
G05 Kreis-Interpolation, kartesisch, ohne Drehrichtungsangabe
X... X-Koordinate des Zielpunkts
Y... Y-Koordinate des Zielpunkts
F... Vorschub

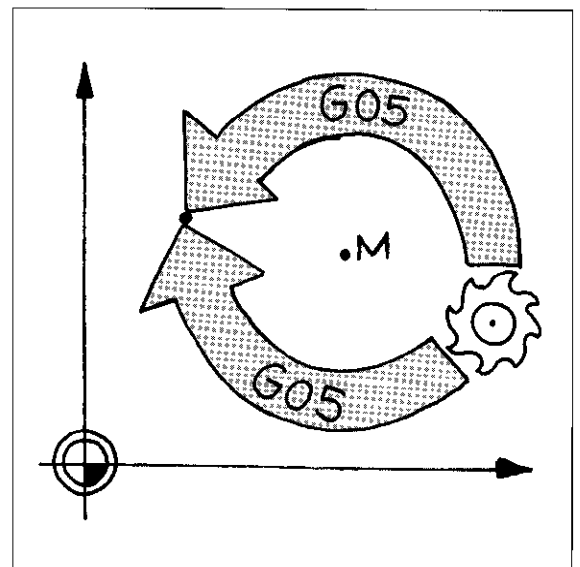

Vor der Kreis-Interpolation mit G05/G15 muß bereits eine Kreis-Interpolation mit Drehrichtungsangabe abgearbeitet sein, sonst Hinweis = UNDEFINIERTER PROGRAMMSTART =



Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Kreis-Interpolation


Zielpunkt in Polarkoordinaten

G12 Kreis-Interpolation, polar, im Uhrzeigersinn.

Satzaufbau Beispiel:

G90 I +50 J +40 G12 H - 45 F150

- G90 Absolutmaßangabe
- I... X-Koordinate des Pols/Kreismitelpunkts
- J... Y-Koordinate des Pols/Kreismitelpunkts
- G12 Kreis-Interpolation, polar, im Uhrzeigersinn
- H... Polarkoordinaten-Winkel zum Zielpunkt
- F... Vorschub

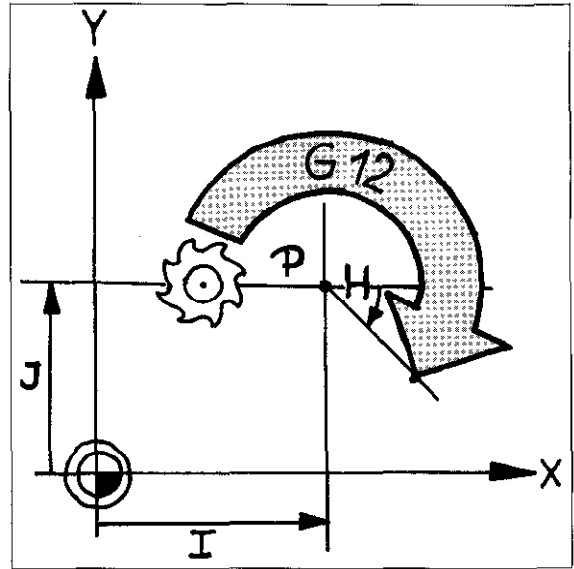


G13 Kreis-Interpolation, polar, im Gegen-
uhrzeigersinn.

Satzaufbau Beispiel:

G91 I - 10 J +10 G13 H - 180 F150

- G91 Inkrementalmaßangabe
- I... X-Koordinate des Pols/Kreismitelpunkts
- J... Y-Koordinate des Pols/Kreismitelpunkts
- G13 Kreis-Interpolation, polar, im Gegen-
uhrzeigersinn
- H... Polarkoordinaten-Winkel zum Zielpunkt
- F... Vorschub

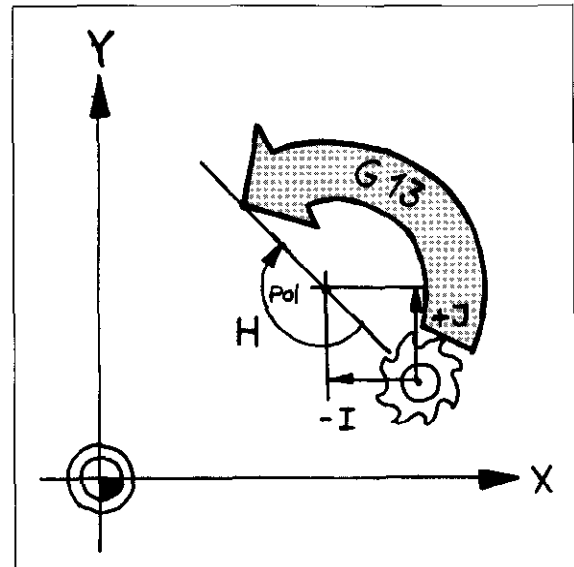


G15 Kreis-Interpolation, polar, ohne
Drehrichtungsangabe
(siehe auch Funktion G05).

Satzaufbau Beispiel:

G90 I +50 J +40 G15 H +120 F150

- G90 Absolutmaßangabe
- I... X-Koordinate des Pols/Kreismitelpunkts
- J... Y-Koordinate des Pols/Kreismitelpunkts
- G15 Kreis-Interpolation, polar, ohne Dreh-
richtungsangabe
- H... Polarkoordinaten-Winkel zum Zielpunkt
- F... Vorschub

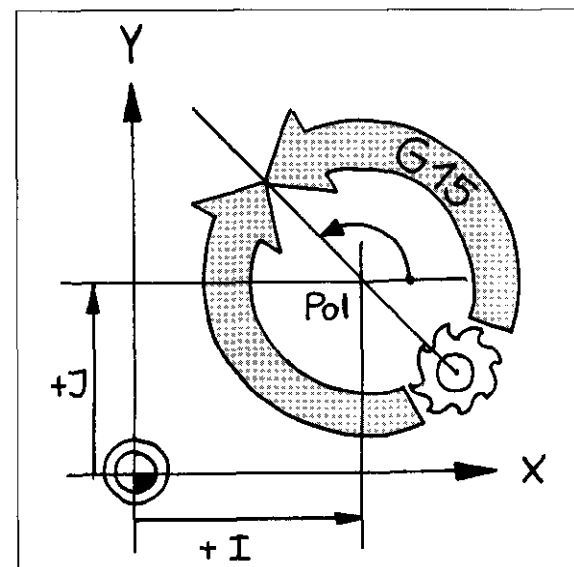


Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Schraubenlinien-Interpolation

Kreis-Interpolation

Schraubenlinien-Interpolation

Die Schraubenlinien-Interpolation ist eine Kreis-Interpolation in der Bearbeitungsebene, der eine Linear-Bewegung der Werkzeugachse überlagert ist. Weitere Erklärungen siehe "Schraubenlinien-Interpolation".

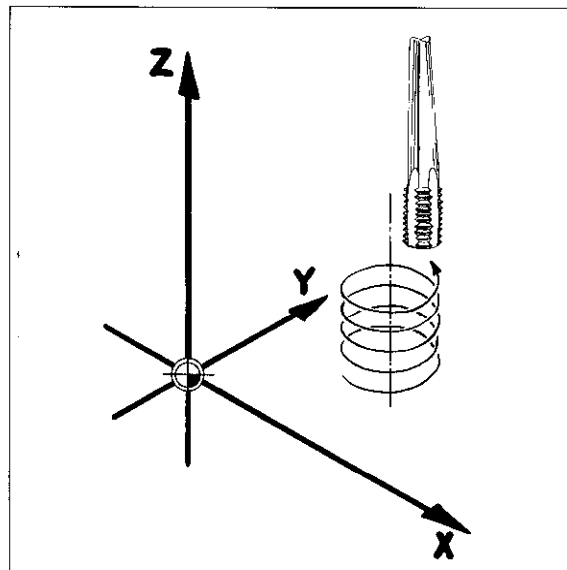


G12...Z Schraubenlinien-Interpolation im **Uhrzeigersinn**.

G13...Z Schraubenlinien-Interpolation im **Gegenuhreigersinn**.

Satzaufbau Beispiel:

G90 I+15 J+45 G12 G91 H+1080 Z - 5

G90 Absolutmaßangabe
 I... X-Koordinate des Pols/Kreismittelpunkts
 J... Y-Koordinate des Pols/Kreismittelpunkts
 G12 Kreis-Interpolation, polar, im Uhrzeigersinn
 G91 Inkrementalmaßangabe
 H... Polarkoordinaten-Winkel = Drehwinkel
 Z... Höhenkoordinate der Schraubenlinie

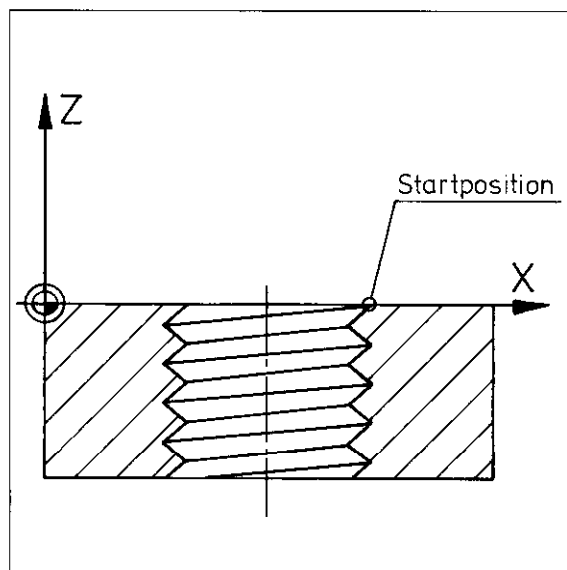


Anschluß-Kreis

G06 Kreis-Interpolation, kartesisch, Kreis schließt tangential an vorhergehendes Konturstück an. Ein Kreismittelpunkt braucht nicht eingegeben zu werden.

Satzaufbau Beispiel:

G06 G90 X+50 Y+10

G06 Kreis-Interpolation, kartesisch, tangentialer Kontur-Anschluß
 G90 Absolutmaß
 X... X-Koordinate des Zielpunkts
 Y... Y-Koordinate des Zielpunkts

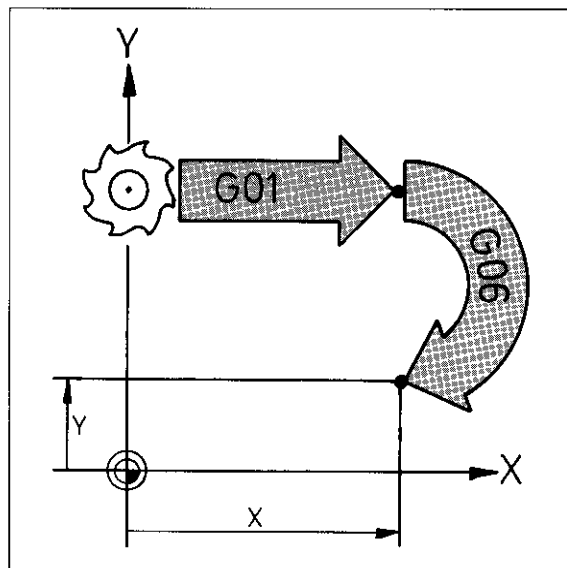

Programm-Eingabe nach DIN/ISO


Bahnkorrektur

Korrigierte Werkzeugbahn

Bahnkorrektur heißt, das Werkzeug fährt im Abstand des **Werkzeug-Radius** links oder rechts von der programmierten Kontur, so daß die programmierte Kontur auch tatsächlich entsteht.

Bei **Außenecken** wird automatisch ein **Übergangskreis K** in die Werkzeugbahn eingefügt.

Bei **Innenecken** ermittelt die Steuerung automatisch einen **Bahnschnittpunkt S**, um Hinterschneidungen zu vermeiden.

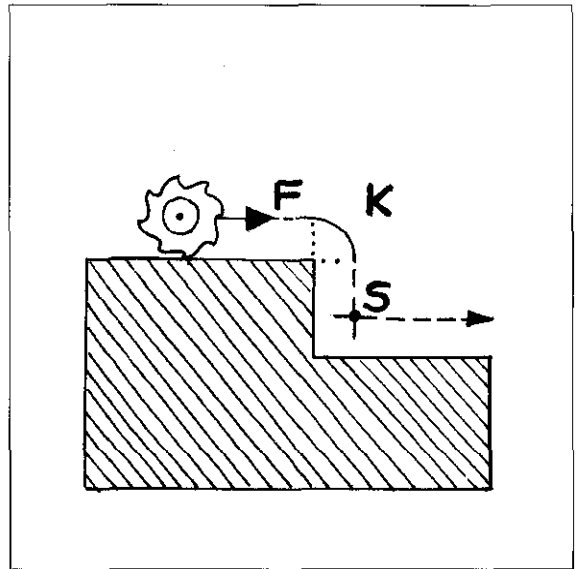


Bahnkorrektur

Die **Bahnkorrektur** wird über G-Funktionen eingegeben. Diese G-Funktionen sind **modal wirksam**, d. h. sie gelten solange bis sie durch eine andere G-Funktion wieder aufgehoben werden.

Die Bahnkorrektur kann in jedem **Positioniersatz** eingegeben werden.


- G40** Das Werkzeug fährt genau **auf** der programmierten Kontur. (Beenden der Bahnkorrektur G41/G42/G43/G44)
- G41** Das Werkzeug fährt auf einer Bahn **links** von der Kontur.
- G42** Das Werkzeug fährt auf einer Bahn **rechts** von der programmierten Kontur.

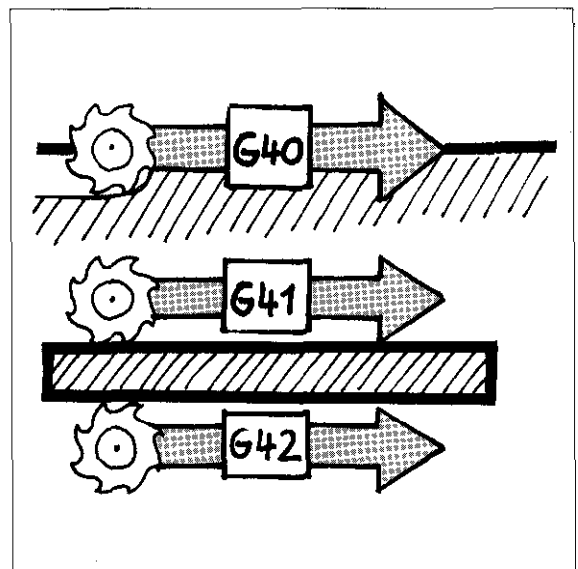

Radiuskorrektur bei achsparallelen Positioniersätzen

Bei achsparallelen Positioniersätzen kann der Werkzeugweg um den Werkzeug-Radius verkürzt oder verlängert werden.

- G43** Verlängerung des Werkzeugwegs
- G44** Verkürzung des Werkzeugwegs

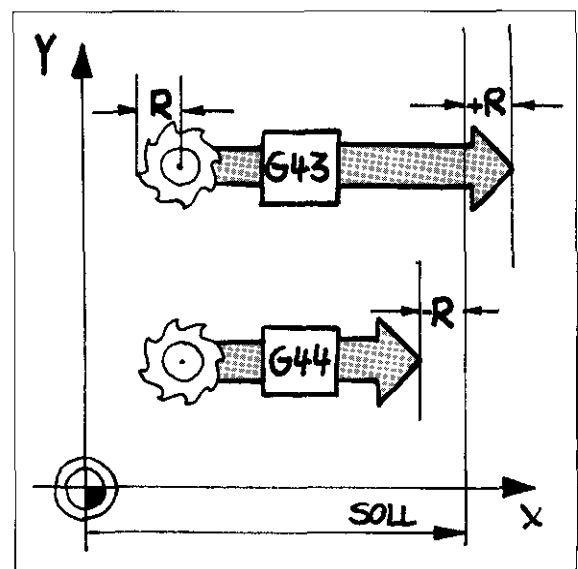

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Fasen/Ecken-Runden

Fasen

G24 Fasen

Programm-Struktur


N25 G01 X... Y... (Punkt P1)

N26 G24 R ... (Fase)

N27 G01 X... Y... (Punkt P2)

Die Funktion G24 kann auch im Positioniersatz mit der anzufasenden Ecke programmiert werden.

Erklärung siehe Fasen.

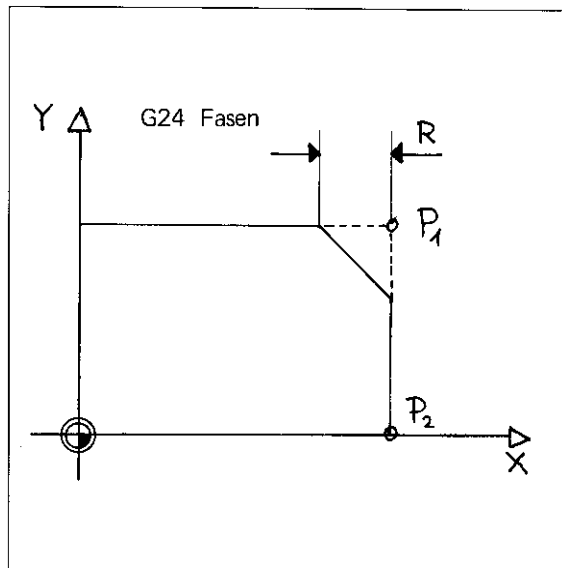

Ecken-Runden

G25 Ecken-Runden

Programm-Struktur


N15 G01 X... Y... (Punkt P1)

N16 G25 R... (Rundung)

N17 G01 X... Y... (Punkt P2)

Die Funktion G25 kann auch im Positioniersatz mit der abzurundenden Ecke P1 programmiert werden.

Erklärung siehe Ecken-Runden.

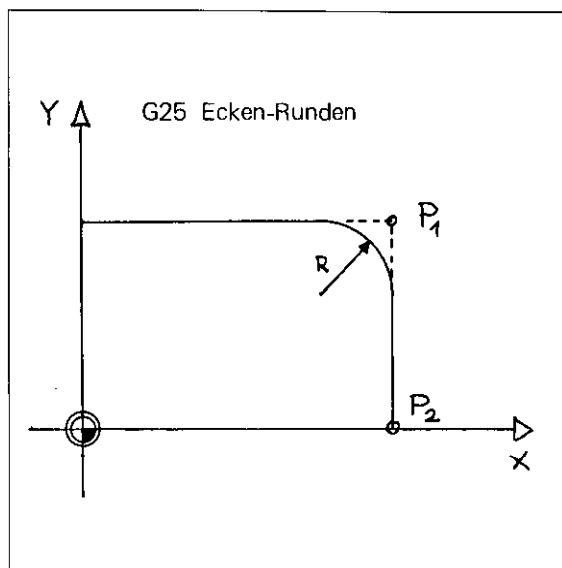

Vor und nach dem Ecken-Runden/Fasen muß ein Positioniersatz mit beiden Koordinaten der Bearbeitungsebene programmiert sein.

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Tangentiales Anfahren und Verlassen der Kontur

Tangentiales Anfahren

G26 Anfahren der Kontur auf einer Kreisbahn, die tangential in das erste zu fertigende Konturelement übergeht (dialoggeführt).

Programm-Struktur


N25 G40 G01 X... Y... (Punkt PS)

N26 G41 G01 X... Y... (Punkt P1)

N27 G26 R... (Kreisbahn)

Die Funktion G26 kann auch im Positioniersatz zum ersten Konturpunkt P1 programmiert werden.

Erklärung siehe Anfahren der Kontur auf einem Kreis.

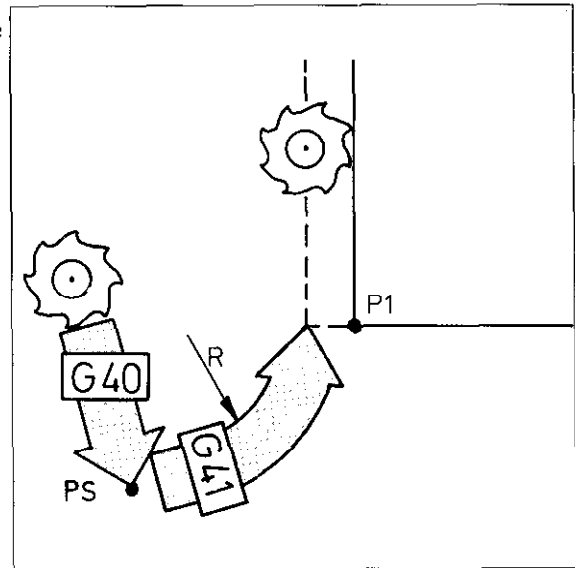

Tangentiales Verlassen

G27 Verlassen der Kontur auf einer Kreisbahn, die tangential an das letzte gefertigte Konturelement anschließt (dialoggeführt).

Programm-Struktur


N35 G41 G01 X... Y... (Punkt P)

N36 G27 R... (Kreisbahn)

N37 G40 G01 X... Y... (Punkt PE)

Die Funktion G27 kann auch im Positioniersatz zum letzten Konturpunkt P programmiert werden.

Erklärung siehe Verlassen der Kontur auf einem Kreis.

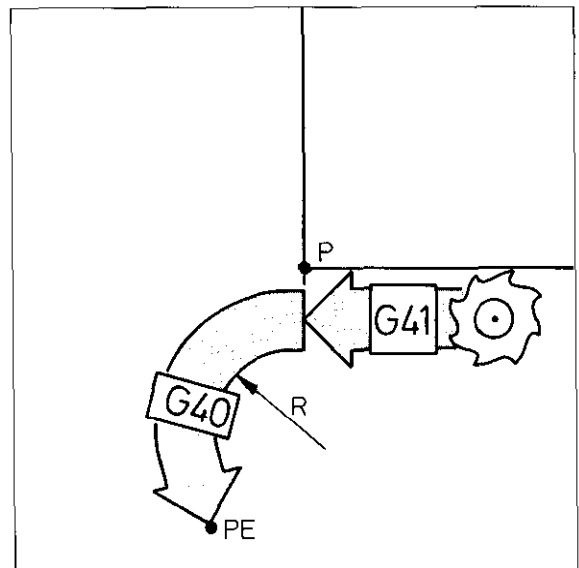

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Zyklen Bearbeitungszyklen

Einteilung

Die Zyklen teilen sich auf in

- **Bearbeitungszyklen** (mit diesen Zyklen wird das Werkstück bearbeitet).
- **Koordinaten-Umrechnungen** (Koordinaten-Transformationen; mit diesen Zyklen wird das Koordinatensystem verändert).
- **Verweilzeit**
- **frei programmierbarer Zyklus**

Die **Bearbeitungszyklen** werden über die G-Funktionen definiert und müssen nach der Definition mit G79 – Zyklus-Aufruf – oder M99 Zyklus-Aufruf bzw. M89 Zyklus-Aufruf modal – gesondert aufgerufen werden. Dies gilt auch für den frei programmierbaren Zyklus.

Koordinaten-Umrechnungen (Koordinaten-Transformationen) sind nach der Definition über die G-Funktion sofort wirksam und benötigen keinen Aufruf. Dies gilt auch für den Zyklus Verweilzeit.

Programmierbare **Bearbeitungszyklen** (mit Dialogführung):

- G83** Tiefbohren
- G84** Gewindebohren

- G74** Nutenfräsen
- G75** Rechtecktasche-Fräsen im Uhrzeigersinn
- G76** Rechtecktasche-Fräsen im Gegenuhrzeigersinn
- G77** Kreistasche-Fräsen im Uhrzeigersinn
- G78** Kreistasche-Fräsen im Gegenuhrzeigersinn

Programmierbare **Koordinaten-Umrechnungen** (teilweise Dialogführung):

- G28** Spiegeln
- G54** Nullpunkt-Verschiebung
- G72** Maßfaktor
- G73** Drehung des Koordinatensystems

Weitere Zyklen (mit Dialogführung):

- G04** Verweilzeit
- G39** Frei programmierbarer Zyklus (Programm-Aufruf)

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Bearbeitungszyklen

Bohrzyklus G83

G83 Tiefbohren (dialoggeführt)

Satzaufbau Beispiel:


G83 P01 – 2 P02 – 20 P03 – 10

P04 0 P05 150

G83 Bohrzyklus
 P01 Sicherheits-Abstand
 P02 Bohrtiefe
 P03 Zustell-Tiefe
 P04 Verweilzeit
 P05 Vorschub

Erklärung der Zyklus-Parameter und Zyklus-Ab-
 lauf siehe Tiefbohren.

Die Zyklus-Parameter P01/P02/P03 müssen
 gleiches Vorzeichen haben!

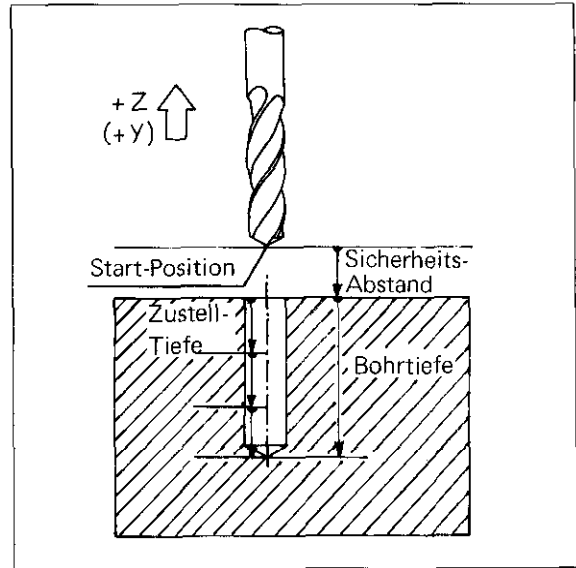

Bohrzyklus G84

G84 Gewindebohren (dialoggeführt)


Satzaufbau Beispiel:

G84 P01 + 2 P02 – 20 P03 0 P04 80

G84 Rohrzyklus
 P01 Sicherheits-Abstand
 P02 Bohrtiefe (Gewindelänge)
 P03 Verweilzeit
 P04 Vorschub

Erklärung der Zyklus-Parameter und Zyklus-Ab-
 lauf siehe Gewindebohren.

Die Zyklus-Parameter P01/P02 müssen gleiches
 Vorzeichen haben!

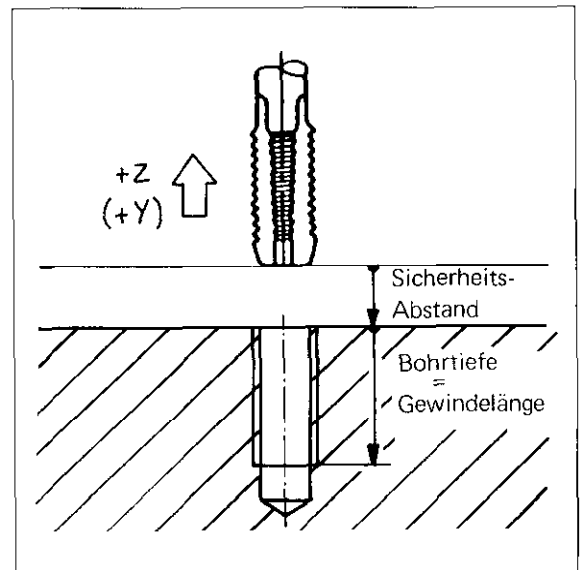

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Bearbeitungszyklen

Fräszyklus G74

G74 Nutenfräsen (dialoggeführt)


Satzaufbau Beispiel:

G74 P01 – 2 P02 – 20 P03 – 10 P04 80


P05 X – 50 P06 Y +10 P07 150

G74 Nutenfräsen
P01 Sicherheits-Abstand
P02 Frästiefe
P03 Zustell-Tiefe
P04 Vorschub Tiefenzustellung
P05 Längsachse und Länge der Nut
P06 Querachse und Breite der Nut
P07 Vorschub

Erklärung der Zyklus-Parameter und Zyklus-Ab-
lauf siehe Nutenfräsen.

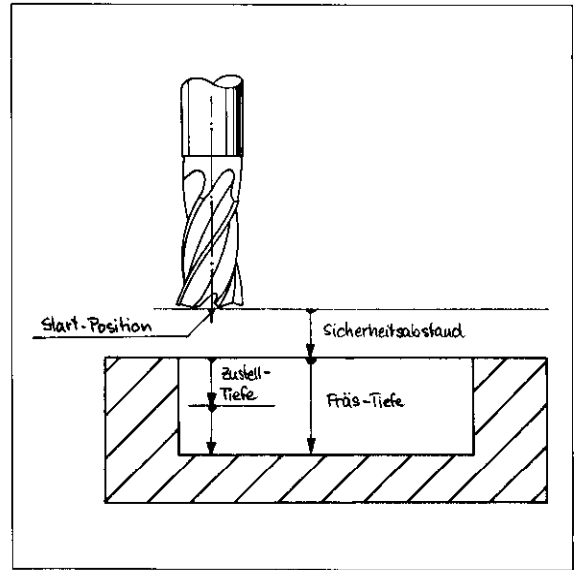

Die Zyklus-Parameter P01/P02/P03 müssen
gleiches Vorzeichen haben!

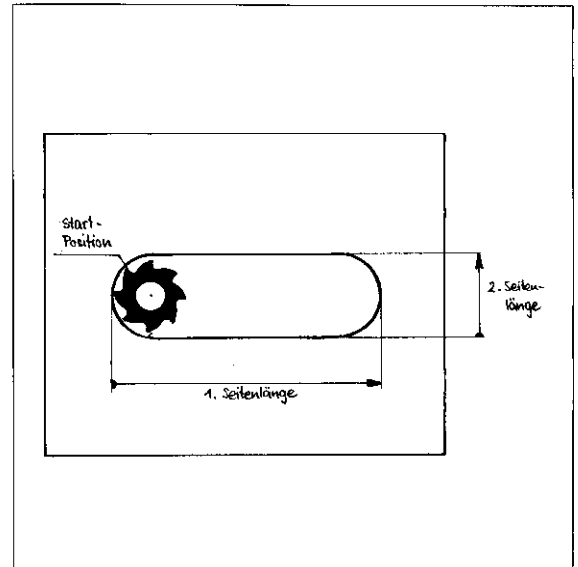

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Bearbeitungszyklen

Fräszyklen G75 / G76

G75 Rechtecktasche-Fräsen im **Uhrzeigersinn**
(dialoggeführt)

G76 Rechtecktasche-Fräsen im **Gegenuhreiger-**
sinn (dialoggeführt)

Satzaufbau Beispiel G76:

G76 P01 – 2 P02 – 20 P03 – 10 P04 80

P05 X+90 P06 Y+50 P07 150

G76 Rechtecktasche-Fräsen im Gegenuhreiger-
sinn

P01 Sicherheits-Abstand

P02 Frästiefe

P03 Zustell-Tiefe

P04 Vorschub Tiefenzustellung



P05 1. Achsrichtung und Seitenlänge der Tasche

P06 2. Achsrichtung und Seitenlänge der Tasche

P07 Vorschub

Erklärung der Zyklus-Parameter und Zyklus-Ablauf
siehe Taschenfräsen.

Die Zyklus-Parameter P01/P02/P03 müssen
gleiches Vorzeichen haben!
Die Zyklus-Parameter P05 und P06 müssen positi-
ves Vorzeichen haben!

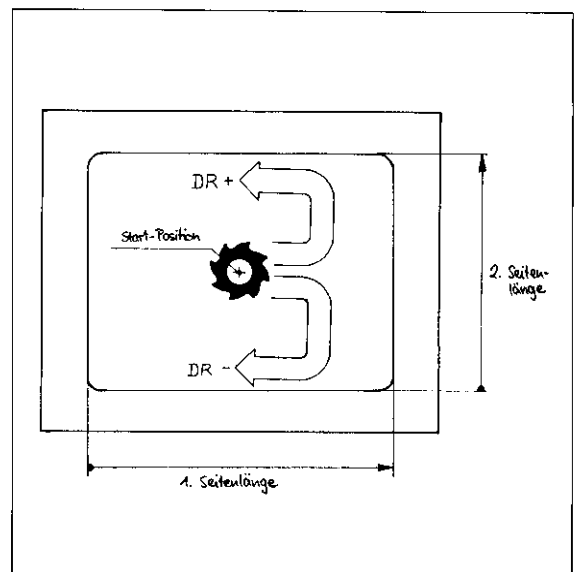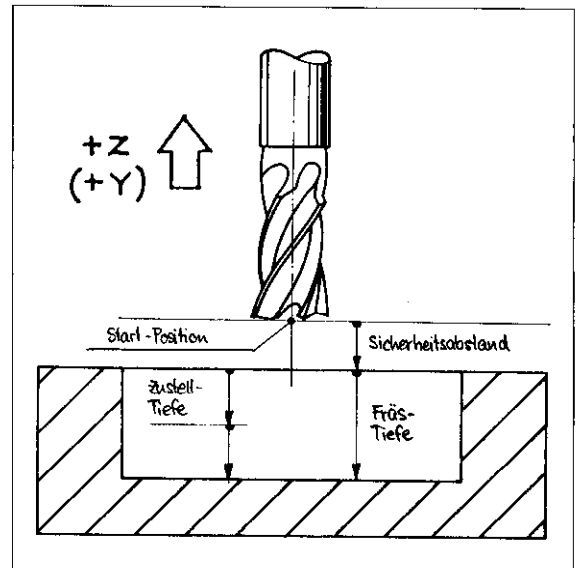

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Bearbeitungszyklen

Fräszyklen G77 / G78

G77 Kreistasche-Fräsen im **Uhrzeigersinn** (dialoggeführt)

G78 Kreistasche-Fräsen im **Gegenuhrzeigersinn** (dialoggeführt)



Satzaufbau Beispiel G78:

G78 P01 – 2 P02 – 20 P03 – 10 P04 80 P05 90

P06 150

G74 Kreistasche-Fräsen im Gegenuhrzeigersinn
 P01 Sicherheits-Abstand
 P02 Frästiefe
 P03 Zustell-Tiefe
 P04 Vorschub Tiefenzustellung
 P05 Kreisradius
 P06 Vorschub

Erklärung der Zyklus-Parameter und Zyklus-Ab-
 lauf siehe Kreistasche.

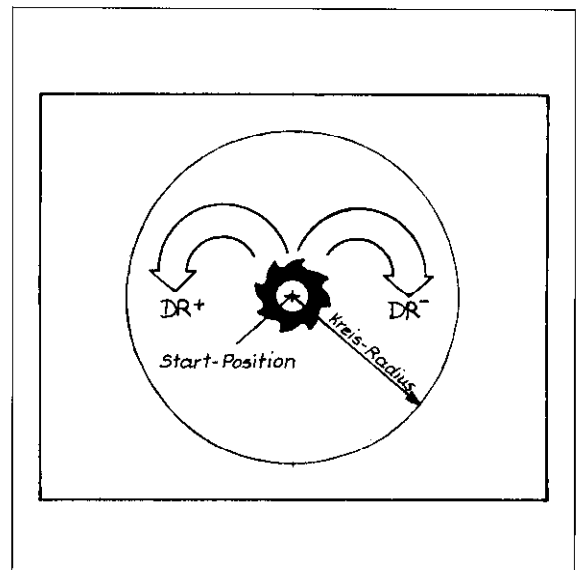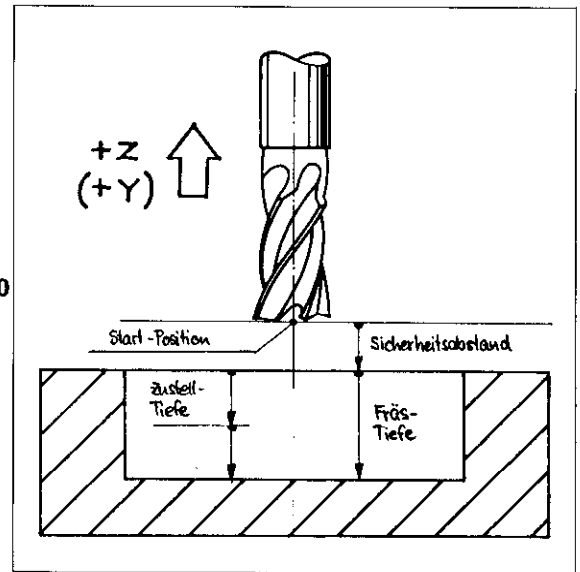

Die Zyklus-Parameter P01/P02/P03 müssen
 gleiches Vorzeichen haben!



Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Koordinaten-Umrechnungen

Spiegeln G28

G28 Spiegeln


Satzaufbau Beispiel:

G28 X

G28 Zyklus Spiegeln
X Gespiegelte Achse

Es können auch zwei Achsen zugleich gespiegelt werden; die Spiegelung der Werkzeugachse ist nicht möglich.

Erklärung des Zyklus siehe Spiegeln.

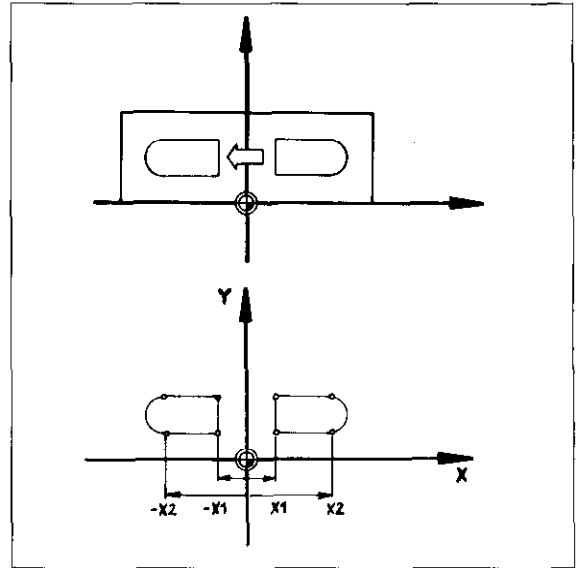

Nullpunkt-Verschiebung G54


G54 Nullpunkt-Verschiebung

Satzaufbau Beispiel:

G54 G90 X +50 G91 Y +15 Z - 10

G54 Zyklus Nullpunkt-Verschiebung
G90 Absolutmaßangabe
X... Verschiebung der X-Achse
G91 Inkrementalmaßangabe
Y... Verschiebung der Y-Achse
Z... Verschiebung der Z-Achse

Erklärung des Zyklus siehe Nullpunkt-Verschiebung.

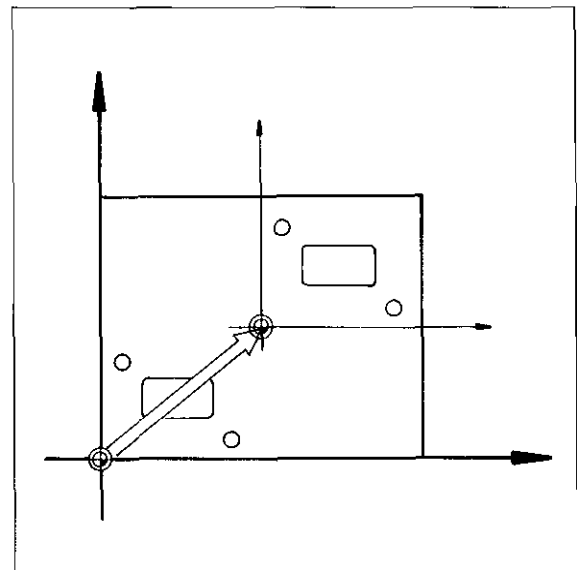

Maßfaktor G72


G72 Maßfaktor (dialoggeführt)

Satzaufbau Beispiel:

G72 F1,7

G72 Zyklus Maßfaktor
F... Maßfaktor

Erklärung des Zyklus siehe Maßfaktor.

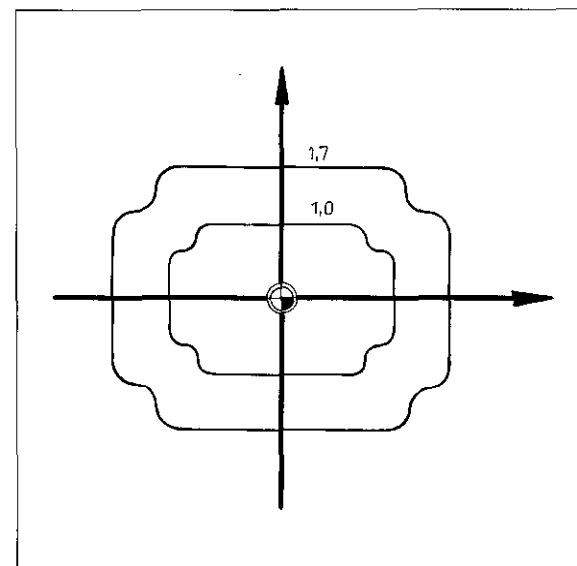

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Koordinaten-Umrechnungen

Zyklus Verweilzeit, frei programmierbarer Zyklus

Drehung G73


G73 Drehung des Koordinatensystems
(dialoggeführt)

Satzaufbau Beispiel:

G90 G73 H +120 G17

G90 Absolutmaßangabe
G73 Zyklus Drehung des Koordinatensystems
H... Drehwinkel
G17 Ebenenauswahl für die Winkelbezugsachse

Erklärung des Zyklus siehe Drehung des Koordinatensystems.

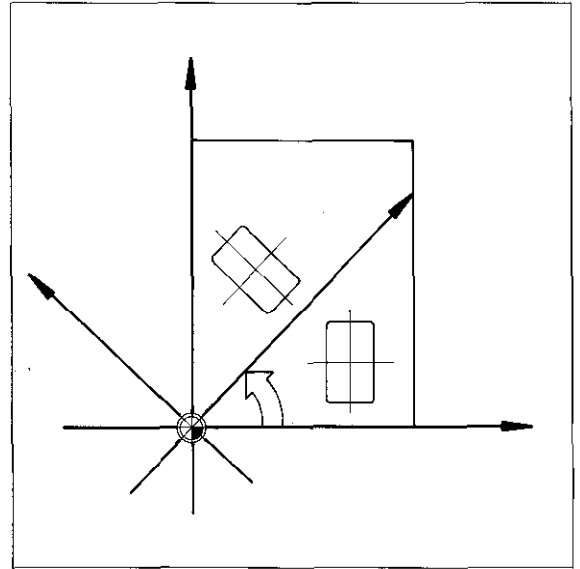

Zyklus Verweilzeit G04


G04 Verweilzeit (dialoggeführt)

Satzaufbau Beispiel:

G04 F5

G04 Zyklus Verweilzeit
F... Verweilzeit in Sekunden

Erklärung des Zyklus siehe Verweilzeit.

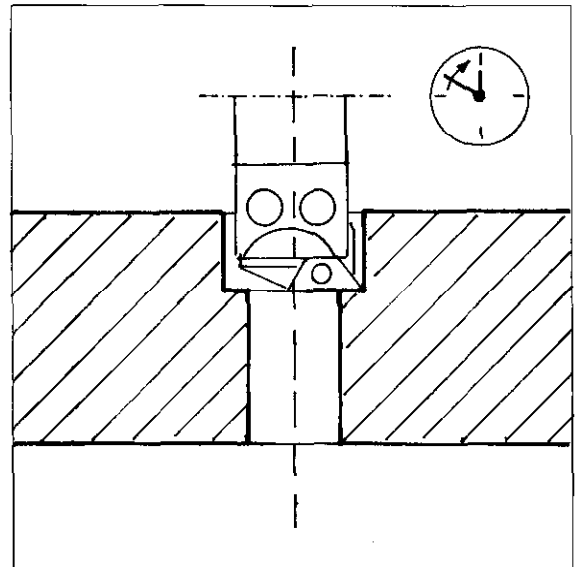

Frei programmierbarer Zyklus G39 (Programm-Aufruf)

G39 frei programmierbarer Zyklus
(dialoggeführt)


Satzaufbau Beispiel:

G39 P01 12

G39 frei programmierbarer Zyklus
(Programm-Aufruf)
P01 Programm-Nummer

Erklärung des Zyklus siehe frei programmierbarer Zyklus.

Anmerkungen

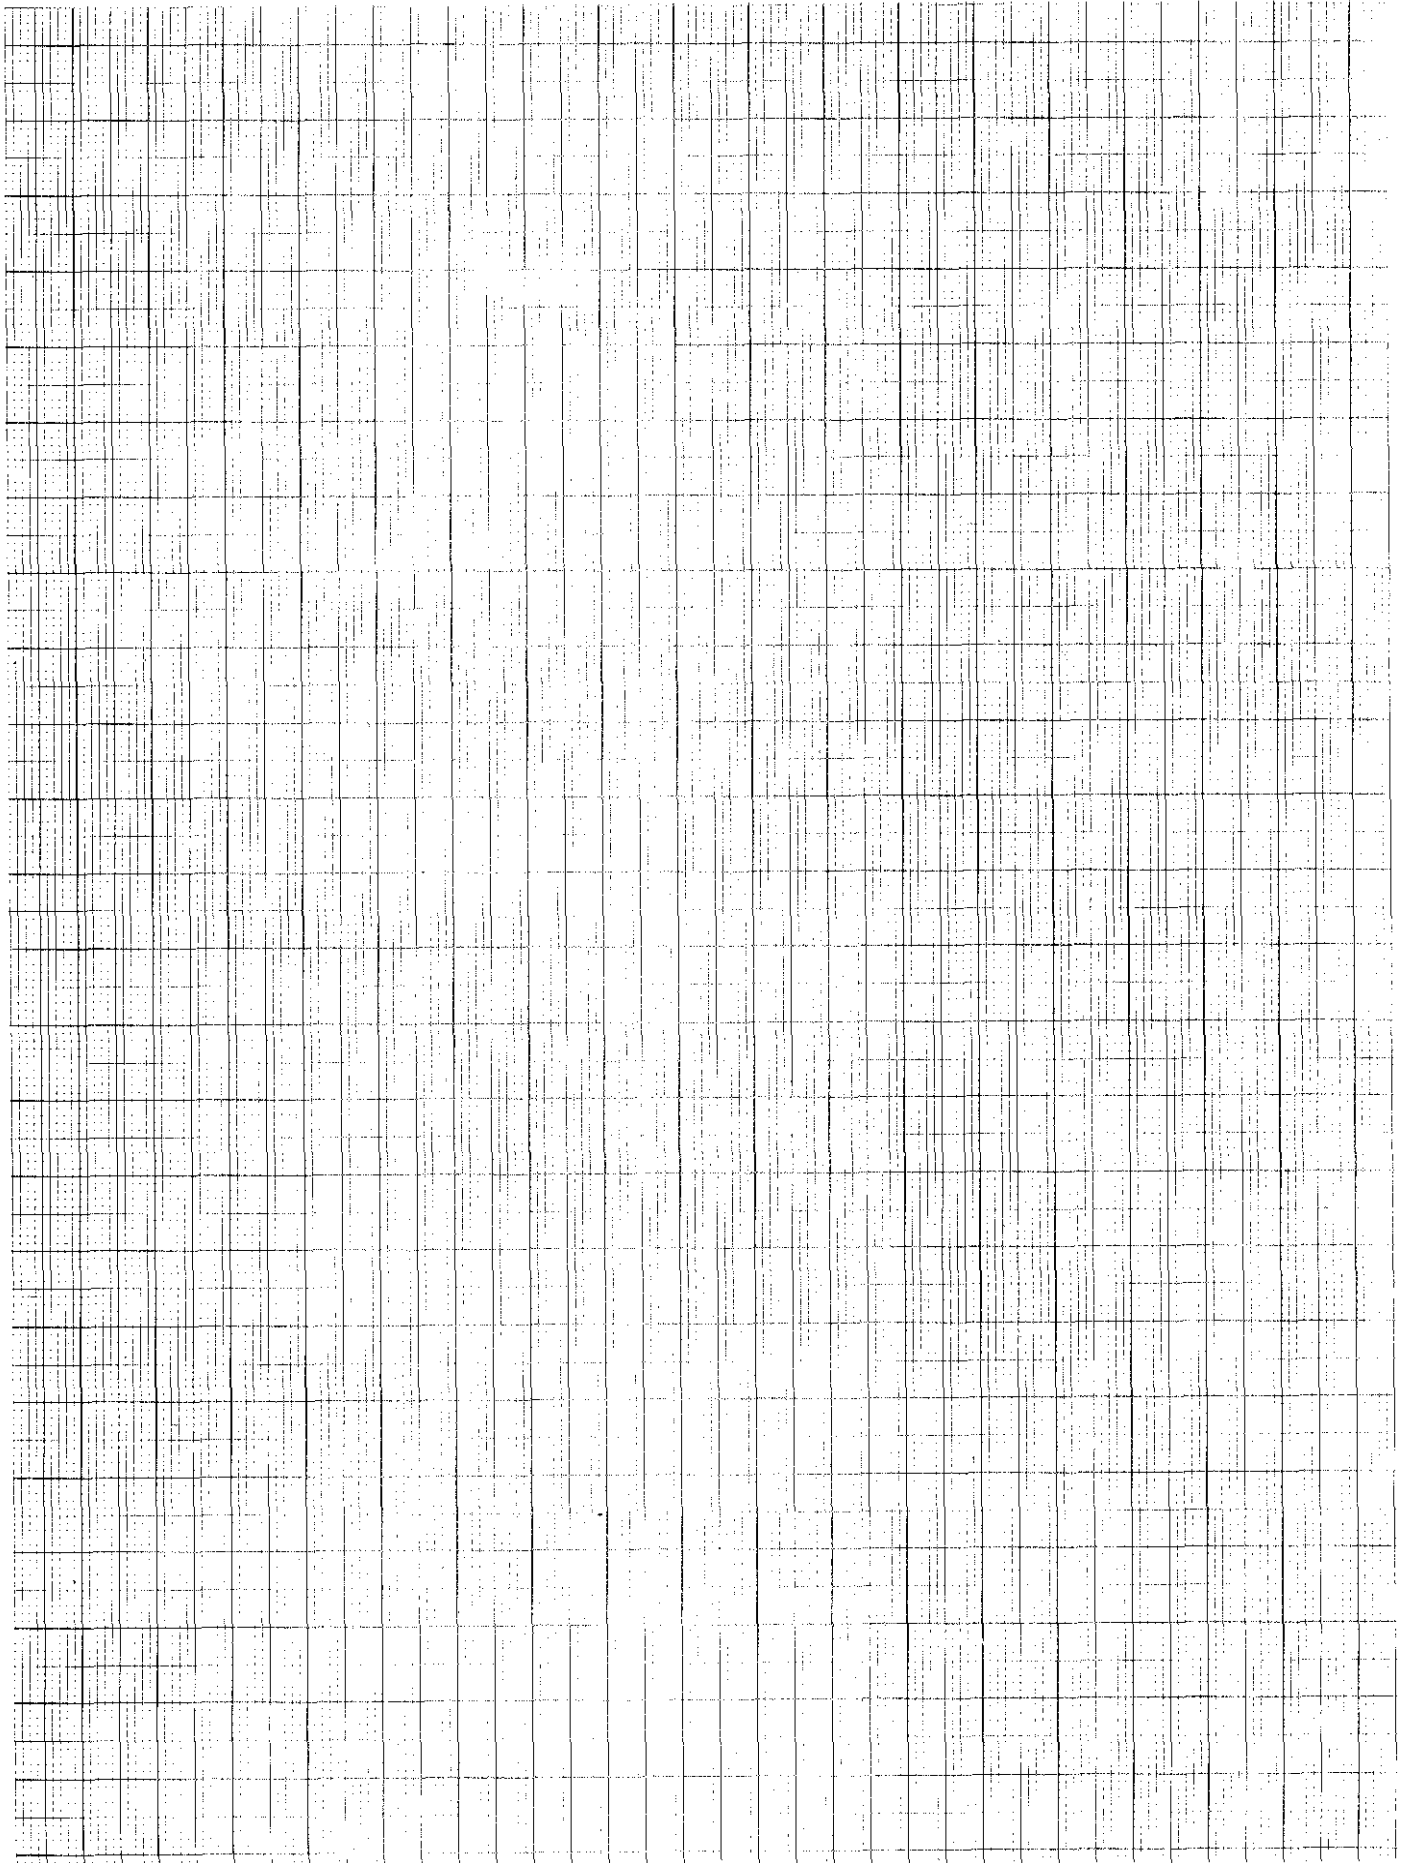

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

 
Unterprogramm und Programmteil-Wiederholungen

Label-Nummer

Mit dem Befehl G98 L... wird eine **Programm-Marke** (Label-Nummer) programmiert. Diese Programm-Marke kann innerhalb eines beliebigen Programmsatzes stehen, in dem kein **Label-Aufruf** programmiert ist.

Mit der Adresse L und nachfolgender Label-Nummer wird der **Befehl zum Sprung** programmiert.

Das Kennzeichen einer Sprungmarke mit G98 L... und ein Sprung-Aufruf L... dürfen nicht in einem Satz programmiert werden.



Programm-Marke:

N35 G98 L15 G01 ...


Label-Nummer 15

Label-Aufruf:

N45 L15 ...

Programmteil

Der Programmteil ist zu Beginn durch G98 L... (Label-Nummer) gekennzeichnet. Den Abschluß bildet der Label-Aufruf L zu einer Programmteil-Wiederholung: L..., ...

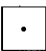Bei der **Programmteil-Wiederholung** ist nach der Label-Nummer die Anzahl der Wiederholungen einzugeben. Label-Nummer und Anzahl der Wiederholungen werden durch den Dezimalpunkt  getrennt, z. B.:

L 15,8 Aufruf von Label 15,
8 Wiederholungen des Programmteils.

Programmteil:

N35 G98 L15 G01 ...

⋮

N70 L15,8 ...

Programmteil-Wiederholung:

N70 L15,8

Unterprogramm

Das Unterprogramm ist zu Beginn durch G98 L... (Label-Nummer) gekennzeichnet. Den Abschluß bildet G98 L0 (Label-Nummer 0).

Ein **Unterprogramm-Aufruf** erfolgt ebenfalls über die Adresse L und anschließender Label-Nummer.

Beim Unterprogramm-Aufruf dürfen keine Wiederholungen programmiert werden.



Unterprogramm:

N75 G98 L19 G00 ...

⋮

N90 G98 L0

Unterprogramm-Aufruf:

N150 L19

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Sprung in ein anderes Haupt- programm

Die Programmierung eines Sprungs in ein anderes Hauptprogramm erfolgt mit der

PGM
CALL

 Taste.
Die Steuerung zeigt z. B. den Sprung in das PGM 29 wie folgt an:


N 127 % 29

Weitere Erklärungen siehe Programm-Aufruf.

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Parameter-Programmierung

Parameter setzen

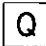Parameter sind Platzhalter für Zahlenwerte, die sich auf Maßeinheiten beziehen. Sie werden mit dem Buchstaben Q und einer Nummer bezeichnet. Das Eingeben (=Setzen) erfolgt mit der  Taste.

Parameter-Definition

Die Wert-Zuweisung bzw. die Zuweisung der zu berechnenden Zahlenwerte nennt man **Parameter-Definition**. Die Parameter-Definition besteht aus der **Adresse D** und einer Nummer (siehe nebenstehende Tabelle).



Die Eingabe der Parameter-Definition ist dialoggeführt.

D00	≙	Zuweisung
D01	≙	Addition
D02	≙	Subtraktion
D03	≙	Multiplikation
D04	≙	Division
D05	≙	Wurzel
D06	≙	Sinus
D07	≙	Cosinus
D08	≙	Wurzel aus Quadratsumme
D09	≙	Wenn gleich, Sprung
D10	≙	Wenn ungleich, Sprung
D11	≙	Wenn größer, Sprung
D12	≙	Wenn kleiner, Sprung

Satzaufbau

Die Parameter-Definition benötigt einen Programmsatz.

Die einzelnen **Satz-Bestandteile** der Parameter-Definition sind mit dem **Buchstaben P** und einer **Nummer** bezeichnet (siehe auch Zyklus-Parameter bei den Bearbeitungszyklen). Die Bedeutung dieser Bestandteile hängt von der Reihenfolge im Satz ab, die sich wiederum nach dem Eingabe-Dialog richtet.

Für eine **Kontrolle** ist es ratsam das Hellfeld mit den Tasten  und  im Satz zu bewegen. Dabei erscheint zu jedem Satz-Bestandteil die dazugehörige Dialog-Frage.

Programm-Eingabe nach DIN/ISO Parameter-Programmierung

Beispiel 1: $Q98 = \sqrt{+2}$

D05 Q98 P01 +2

D05 Quadratwurzel
Q98 Parameter, dem das Ergebnis zugewiesen
 wird
P01 Parameter oder Zahlenwert unter der Wur-
 zel

Beispiel 2: $Q12 = Q2 \times 62$

D03 Q12 P01 +Q2 P02 +62

D03 Multiplikation
Q12 Parameter, dem das Ergebnis zugewiesen
 wird
P01 Erster Faktor (Parameter oder Zahlenwert)
P02 Zweiter Faktor (Parameter oder Zahlen-
 wert)

Beispiel 3: Wenn $Q6 < Q5$, dann spring auf LBL 3

D12 P01 +Q6 P02 +Q5 P03 3


D12 Wenn kleiner, Sprung
P01 Erster Vergleichswert oder Parameter
P02 Zweiter Vergleichswert oder Parameter
P03 Nummer der Sprung-Marke (Label-Nummer)

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

Grafik-Festlegen des Rohlings

Festlegen des Rohlings

Der Rohling wird durch die Punkte P_{MIN} und P_{MAX} festgelegt siehe Rohling (Grafik).
Zusätzlich zu P_{MIN} muß die Werkzeugachse über G17/G18/G19 angegeben werden. Wurde dies versäumt, so erscheint die Fehlermeldung:
= DEF BLK FORM FEHLERHAFT =

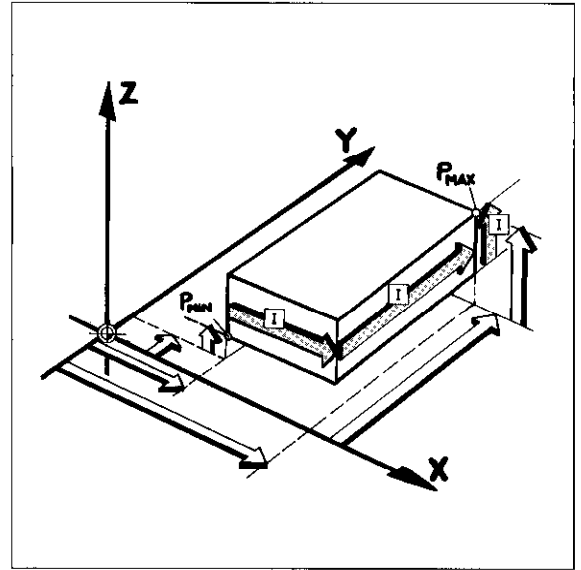

Eingabe P_{MIN}

G30 Festlegen des P_{MIN} -Punkts

Satzaufbau Beispiel:

G30 G17 X +5 Y +5 Z - 10

G30 Festlegung P_{MIN}
G17 Ebenenauswahl und Werkzeugachse
X... X-Koordinate von P_{MIN}
Y... Y-Koordinate von P_{MIN}
Z... Z-Koordinate von P_{MIN}



Die Funktion G90 – Absolutmaßangabe braucht bei G30 nicht extra eingegeben zu werden!

Eingabe P_{MAX}

G31 Festlegung des P_{MAX} -Punkts

Satzaufbau Beispiel:

G31 G91 X +95 Y +95 Z +10

G31 Festlegung P_{MAX}
G91 Inkrementalmaßangabe
X... X-Koordinate von P_{MAX}
Y... Y-Koordinate von P_{MAX}
Z... Z-Koordinate von P_{MAX}

Technische Beschreibung und Daten

Steuerungs- Versionen

TNC 155 A

Maschinen-Anpaßsteuerung (PC) extern.

TNC 155 P

einschließlich speicherprogrammierbarer Maschinen-Anpaßsteuerung (PC),
Ein- und Ausgänge auf 1 oder 2 separaten Leistungsplatinen.

Steuerungsart

Bahnsteuerung für 4 Achsen:

Linear-Interpolation in 3 aus 4 Achsen, Kreis-Interpolation in 2 aus 4 Achsen.

Programm-Eingabe und -Anzeige:

HEIDENHAIN-Dialog-Konzept oder DIN 66025 bzw. ISO 6983.

Eingabe von Positions-Sollwerten

absolut oder inkremental / in rechtwinkligen Koordinaten oder in Polarkoordinaten
mm/inch-Rechner

Eingabefeinheit: 0,001 mm oder 0,0001 inch bzw. 0,001⁰;

Anzeigeschritt: 0,005 mm bzw. 0,0002 inch oder 0,001 mm bzw. 0,0001 inch.

Anzeigen

12"-Bildschirm,

Anzeige des aktuellen, vorhergehenden und der beiden nachfolgenden Programmsätze;

Istwert-/Sollwert-/Restweg-/Schleppfehler-Anzeige;

Status-Anzeigen aller wichtigen Programm-Daten.

Programmspeicher

Batterie-gepuffertes Halbleiterspeicher für 32 Programme mit
insgesamt 3100 Programmsätzen.

Betriebsarten

Manuell: Steuerung arbeitet als numerische Positionsanzeige.

Positionieren mit Handeingabe: Jeder Positioniersatz wird nach der Eingabe abgearbeitet;
der Satz wird nicht gespeichert.

Programmlauf-Einzelsatz: Eingegebenes Programm wird Satz für Satz nach Tastendruck
abgearbeitet.

Programmlauf-Satzfolge: Programm wird durch Tastendruck gestartet und bis zu einem
programmierten STOP oder bis zum Programm-Ende abgearbeitet.

Programm-Einspeichern: (auch während parallelem Programmlauf möglich)

a) bei Geraden- oder Kreis-Interpolation

von Hand nach Programm-Liste oder Werkstück-Zeichnung,

oder extern über V.24/RS-232-C-Datenschnittstelle (z. B. per Magnetband-Einheit
ME 101/102 von HEIDENHAIN oder sonstige Peripherie-Geräte);

b) bei achsparallelem Betrieb zusätzlich durch Übernahme der jeweiligen Positionswerte
(Ist-Werte) bei konventioneller Bearbeitung eines Werkstücks (Playback).

Zusatz-Betriebsarten: mm/Zoll, Schrifthöhe für Positionsanzeige, Arbeitsbereichs-Begrenzung,
Anwender-Parameter, Schlüsselzahl;

Anzeigen: freie Sätze; Istwert-/Sollwert-/Restweg-/Schleppfehler-Anzeige, Baud-Rate, NC-Software-
Nummer, PC-Software-Nummer;

Bei DIN/ISO-Programmierung zusätzlich: Satznummer-Schritt.

Technische Beschreibung und Daten

Programmierbare Funktionen	Linear- und Kreis-Interpolation, Schraubenlinien-Interpolation; Ecken-Runden (Eingabe: Rundungs-Radius); Fasen (Eingabe: Fasen-Abschnitt); Tangential an Kontur anschließender Kreis (Eingabe: Bahn-Endpunkt); Tangentiales Anfahren und Verlassen einer Kontur; Werkzeug-Nummer, Werkzeuglängen- und -radius-Korrektur; Spindeldrehzahl; Eilgang; Vorschub-Geschwindigkeit; Zusatzfunktionen M; Programm-Stop; Aufruf von Programmen in anderen Programmen; Unterprogramme/Programmteil-Wiederholungen; Bearbeitungszyklen: Tiefbohren, Gewindebohren, Nuten-Fräsen, Rechtecktaschen-Fräsen, Kreistaschen-Fräsen; Koordinaten-Umrechnungen: Verschiebung und Drehung des Koordinatensystems, Spiegeln, Maßfaktor; Zyklus Verweilzeit; frei programmierbarer Zyklus (Programm-Aufruf).
Parameter-Programmierung	9 mathematische Funktionen: =, +, -, x, ÷, $\sqrt{\quad}$, sin, cos, $\sqrt{a^2 + b^2}$ 4 Parameter-Vergleiche: =, ≠, >, <
Programm-Test	ohne Maschinenbewegung: durch grafische Simulation des Bearbeitungsprogramms; zusätzlich Programm-Test ohne Grafik
Programm-Korrekturen (Editieren)	Ändern von Programmwörtern, Einfügen von Programmsätzen, Löschen von Programmsätzen, Such-Routinen zum Aufsuchen von Programmsätzen mit bestimmten Merkmalen innerhalb eines Programms (auch während parallelem Programmablauf möglich).
Fortsetzung nach Unterbrechung	Steuerung erleichtert Fortsetzung eines Programmes nach Unterbrechung durch Speicherung aller wichtigen Programm-Daten.
Sicherheits-Überwachung	Steuerung überprüft Funktion wichtiger elektronischer Baugruppen sowie der Positionier- und Wegmeßsysteme und wichtige Maschinen-Funktionen. Wird ein Fehler festgestellt, erfolgt Klartext-Störungsmeldung und die Maschine wird über Not-Aus abgeschaltet.
Referenzmarken-Auswertung	Nach Stromunterbrechung automatische Referenzwert-Übernahme mit dem Überfahren der Wegmeßsystem-Referenzmarken.
Max. Verfahrensweg	+/- 30 000,000 mm bzw. 1181,1024 inch

Technische Beschreibung und Daten

Max. Verfahr-Geschwindigkeit	15 999 mm/min bzw. 629,9 inch/min
Vorschub- und Spindel-Override	Zwei Potentiometer auf der Bedientafel der Steuerung.
Wegmeßsysteme	Inkrementale HEIDENHAIN-Längenmeßsysteme oder -Drehgeber, Teilungsperiode 0,02/0,01 bzw. 0,1 mm.
Endschalter	Software-gesteuerte Endabschaltung für Bewegung der Achs-Schlitten X+/X-/Y+/Y-/Z+/Z- und IV+/IV-; jeweiliger Verfahrbereich wird als Maschinen-Parameter eingegeben. Zusätzlich programmierbare Verfahrbereichs-Begrenzung.
Daten-Schnittstelle	Serielle Schnittstelle CCITT-Empfehlung V.24 bzw. EIA-Standard RS-232-C; Übertragungsgeschwindigkeiten: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud; Erweiterte Schnittstelle für die Betriebsart "Blockweises übertragen".
Steuerungs-Eingänge TNC 155 A/P (mit Standard-PC- Programm)	Wegmeßsysteme X, Y, Z, IV Elektronisches Handrad oder Einheit mit zwei elektronischen Handrädern Start, Stop, Eilgang Rückmeldung "Zusatzfunktion ausgeführt" Vorschub-Freigabe manuelle Betätigung (öffnet Lageregelkreis) Rückmeldung Not-Aus-Test Referenz-Endlage X, Y, Z, IV Referenzimpuls-Sperre X, Y, Z, IV Richtungstasten X, Y, Z, IV Externes Vorschub-Potentiometer
Steuerungs-Ausgänge TNC 155 A/P (mit Standard- Programm)	Je 1 Analogausgang für X, Y, Z, IV, S Achsfreigabe X, Y, Z, IV Steuerung in Betrieb M-Änderungssignal S-Änderungssignal T-Änderungssignal 8 Ausgänge für M-, S- und T-Funktionen, codiert "Kühlmittel aus" "Kühlmittel ein" "Spindel im Gegenuhrzeigersinn" "Spindel Halt" "Spindel im Uhrzeigersinn" Verriegelung für Spindel Steuerung in Betriebsart "Automatik" Not-Aus

Technische Beschreibung und Daten

Integrierte PC 1000 Anwender-Merker (nicht netzausfallsicher)
(Speicherprogrammier- 1000 Anwender-Merker (netzausfallsicher)
bare Anpaßsteuerung) 1024 fest zugeordnete Merker
Version TNC 155 P 63 (+63) Eingänge (24 V =, ca. 10 mA)
PL100: 31 (+31) Ausgänge (24 V =, ca. 1,2 A)
PL110: 25 (+25) Ausgänge +3 (+3) bipolare Ausgangspaare
16 Zähler
32 Timer
Externe Spannungsversorgung für die PC: 24 V = +10% / - 15 %
Option: spezifische Makro-Befehle
(z. B. für Werkzeug-Wechsel)

Netzspannung Umschaltbar 100/120/140/200/220/240 + 10% / - 15%, 48 ... 62 Hz

Leistungsaufnahme Logik- und Bedieneinheit ca. 45 W
Bildschirm-Einheit ca. 40 W






Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45°C, Lagerung - 30 ... 70°C

Gewicht Steuerung: 12 kg; Bildschirm-Einheit: 10 kg;
PC-Leistungsplatine: 1,2 kg (TNC 155 P).


Anschlußmaße

Logik und Bedieneinheit TNC 155 A/155 P

Maße in mm

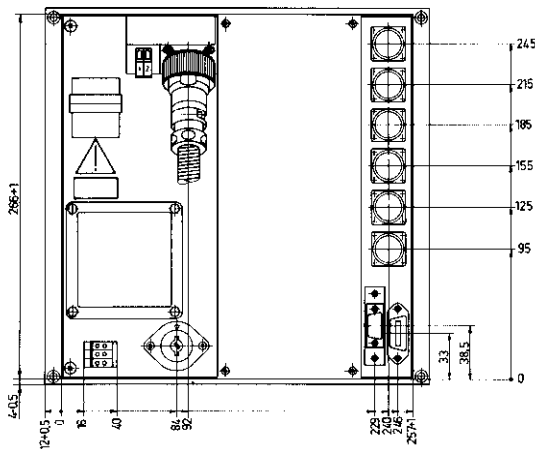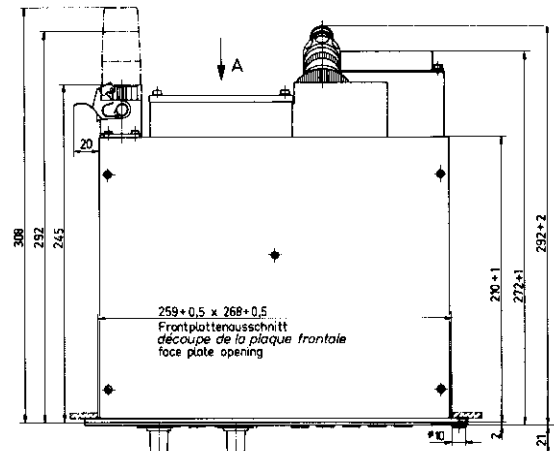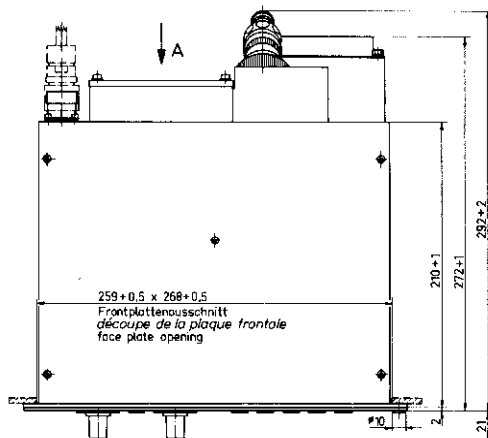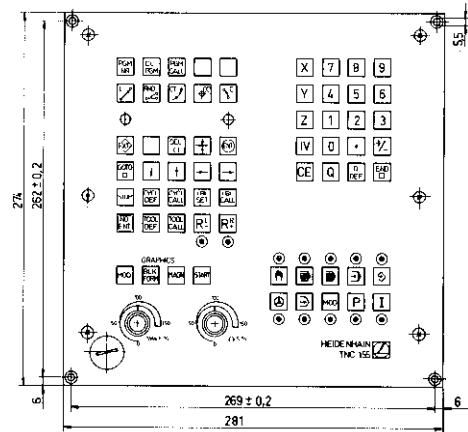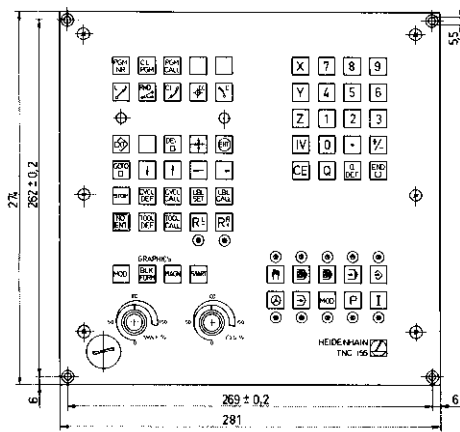


Ansicht A
vue A
view A

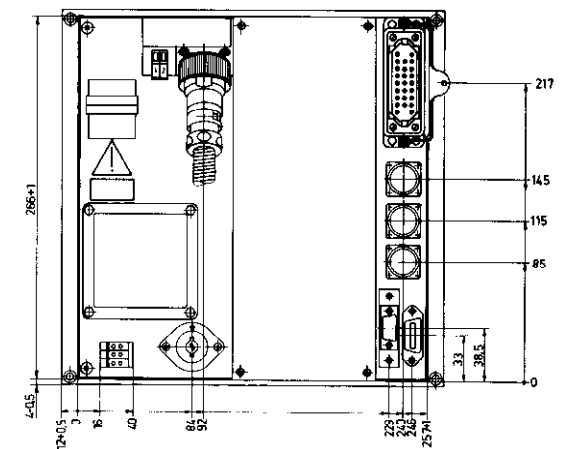

Ansicht A
vue A
view A

Anschlußmaße Bildschirm-Einheit BE 411


Maße in mm

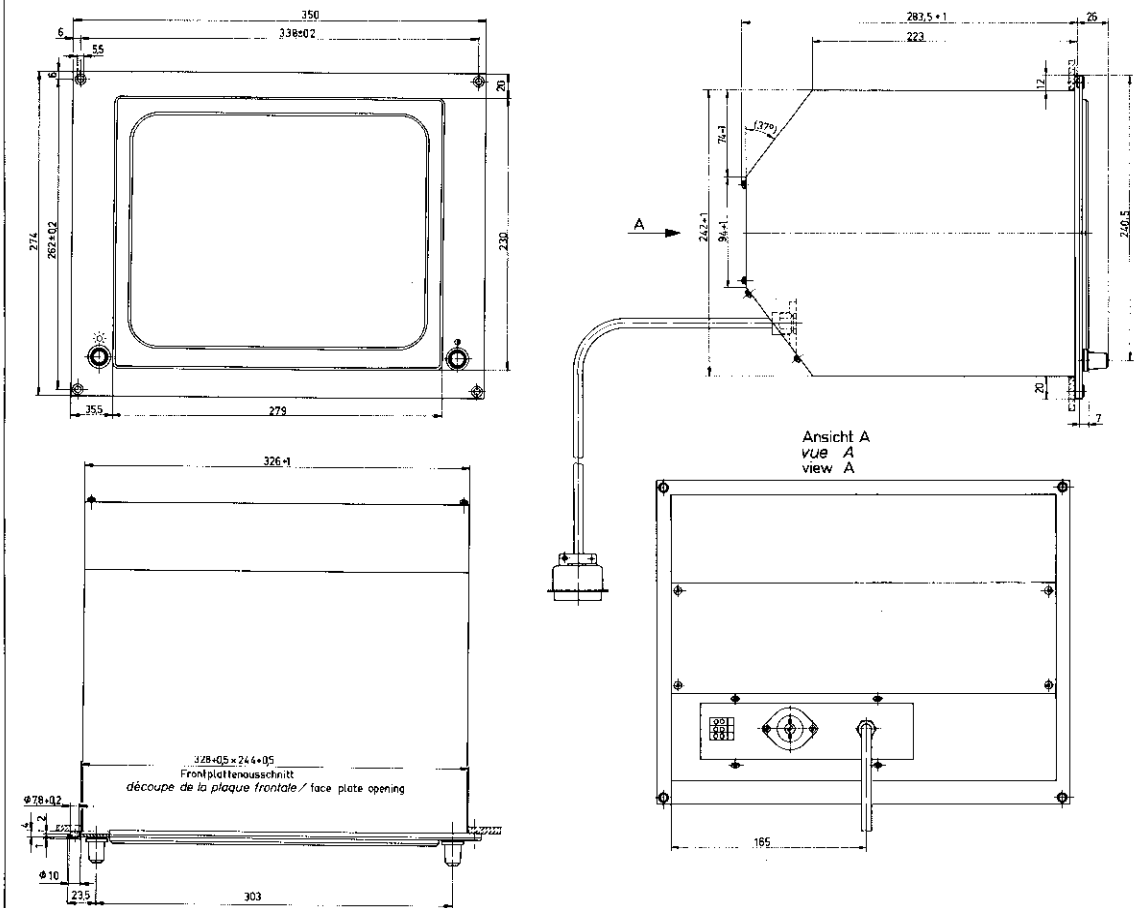

Anschlußmaße

PC Leistungsplatine PL 100/PL 110

Maße in mm

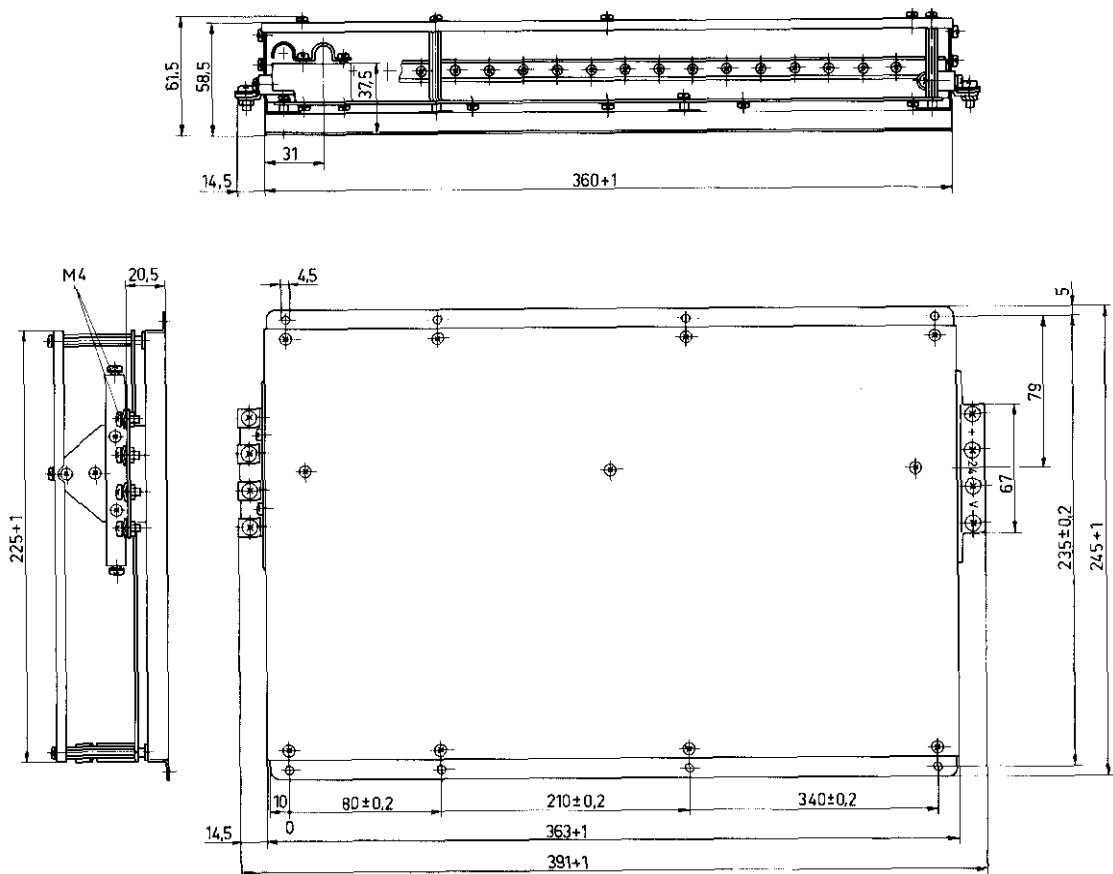

Register

A

Absolutmaß-Angabe	K10, P17, P22, D10
● DIN/ISO	D10
● Klartext	P17
Achsparellele Bearbeitung	P155
● DIN/ISO	D12
● Klartext	P157
Achsparelles Verfahren	M1
Alle Programme ausgeben	P178
Ändern von Wörtern	P122
Anfahranweisung M95	P61
Anfahranweisung M96	P60
Anfahren der Kontur auf einer Geraden	P56
● Bahnwinkel α größer als 180°	P59
● Bahnwinkel α gleich als 180°	P57
● Bahnwinkel α kleiner 180°	P58
Anfahren der Kontur auf einen Kreis	P54
● DIN/ISO	D19
● Klartext	P55
Angebotenes Programm einlesen	P175
Angewähltes Programm einlesen	P176
Angewähltes Programm ausgeben	P177
Anschlußkabel (ME)	P170
Anschluß-Kreis	P46
● DIN/ISO	D16
● Klartext	P47
Anwender-Parameter	E16
Arbeitszyklen	P82

B

Bahnfunktionstasten	P18
Bahngeschwindigkeit (siehe auch Vorschub)	P30
- konstant bei Außenecken M90	P27
Bahnkorrektur	P24
● DIN/ISO	D17
● Klartext	P25
- Bahnschnittpunktkorrektur M97	P26
- Beenden M98	P28, P60
- bei achsparellen Positioniersätzen	P155
● DIN/ISO	D17
● Klartext	P157
- bei Außenecken	P26
- bei Innenecken	P26
Bahnwinkel	P56
Band-Inhalt einlesen	P174
Baud-Rate	E12
- Eingabe	P167
Bearbeitungszyklen	P82, P84
● DIN/ISO	D19
● Klartext	P83
Bedingter Sprung	P76
● DIN/ISO	D31
● Klartext	P77
Begrenzung	E14
Bezugspunkt-Setzen	K9

Register

B Fortsetzung

Bildschirm-Anzeigen (Betriebsarten)	E6
Blättern	P122
- in Parameter-Definitionen	P71
- im Programm	P122
- in Zyklus-Definitionen	P83
BLK FORM (siehe Rohling)	P130, P134
Bohrtiefe	P86

C

C (siehe Kreis-Interpolation)	P40
CC (siehe K reis-Mittelpunkt und P ol)	P20, P40
CE-Taste	P4
Cosinus (Parameter-Definition)	P74
CT (siehe A nschluß-Kreis)	P46

D

D (Adresse)	D30
Darstellung in drei Ebenen (Grafik)	P132
Datenübertragung	P166
Dialog-Führung	P2
DNC-Betrieb	P166
Draufsicht (Grafik)	P133
DR (siehe D rehrichtung)	P40
Drehrichtung	P40
● Kreis-Interpolation	P40
● Winkel	K2, P114
● Taschenfräsen	P98
● Kreistaschenfräsen	P104
Drehung des Koordinatensystems	P114
● DIN/ISO	D26
● Klartext	P115
Drehwinkel ROT	P114
Drei D-Darstellung	P132
Drei D-Interpolation (siehe Linear-Interpolation)	P34

E

Ecken-Runden	P48
● DIN/ISO	D18
● Klartext	P49
Einschalten der Steuerung	E4
Elektronisches Handrad	M2
Ellipse (Programmierbeispiel)	P80
END-Taste	P3
Endlos-Schleife	P64
ENT-Taste	P3

F

F (Adresse)	D25, D26
F (siehe Vorschub)	P30, D12
Fasen	P50
● DIN/ISO	D18
● Klartext	P51

Register

F Fortsetzung

FN (siehe P arameter-Funktion)	P70
Fräs-Tiefe	P92, P98, P104
Freie Sätze	E8
Frei programmierbarer Zyklus (Programm-Aufruf)	P120
● DIN/ISO	D26
● Klartext	P121

G

G (Adresse)	D6
G-Funktionen	D6
Gerade	P34
● DIN/ISO	D12, D13
● Klartext	P37, P39
Gewindebohren	P90
● DIN/ISO	D21
● Klartext	P91
GOTO (siehe S atz-Aufruf und b edingter Sprung)	P122
Grafik	P130
● Anhalten	P134, P137
● Starten	P134, P135

H

H (Adresse)	D13
Handbetrieb	M1

I

I (Adresse)	D13
Inhalt Band	P173
Inhaltsverzeichnis (Programm-Verwaltung)	P6, D5
Inkrementalmaß	K10, P17, P22, D10
● DIN/ISO	D10
● Klartext	P17

J

J (Adresse)	D13
-------------------	-----

K

k (siehe s eitliche Zustellung)	P99
K (Adresse)	D13
Kettenmaß	K10, P17, P22, D10
Koordinaten	K1, P17
● Polar (siehe P olar-Koordinaten)	K2, P22
● Programmierung	P19, P23
● kartesische	K1, P18
● rechtwinklige	K1, P18
Koordinatensystem	K1
Koordinatenachsen	K1
Koordinaten-Umrechnungen	P82
Kreisbahn	P40
● DIN/ISO	D14, D15, D16
● Klartext	P43, P45

Register

K Fortsetzung

Kreis-Interpolation	P40
● DIN/ISO	D14, D15, D16
● Klartext	P43, P45
Kreis mit tangentialem Kontur-Anschluß (siehe A nschluß-Kreis)	P46
Kreismittelpunkt	P40
● DIN/ISO	D15
● Klartext	P21
Kreistasche	P104
● DIN/ISO	D24
● Klartext	P107

L

L (siehe L inear-Interpolation)	P34
Label	P62
● Aufruf	P62
● Nummer	P62
● Setzen	P62
LBL	P63
LBL CALL	P63
LBL SET	P63
Linear-Interpolation	P34
● Drei D-Interpolation	P34
● Zwei D-Interpolation	P34
Lösch- und Editierschutz	P6
● DIN/ISO	D8
● Klartext	P9
Lupe (Grafik)	P142

M

M (Adresse)	P30
Magnetband-Einheit	P168
Maschinenachsen	K3
Maschinen-Parameter	P182
● Tabelle	P186
Maßfaktor	P116
● DIN/ISO	D25
● Klartext	P117
ME (siehe M agnetband-Einheit)	P168
M-Funktion	P30
MOD-Funktion	E8
MP (siehe M aschinen-Parameter)	P182

N

N (Adresse)	D5
NC: Software-Nummer	E16
NO ENT-Taste	P3
Norm-Programmierung (siehe P rogramm-Eingabe nach DIN/ISO)	D1
Not-Aus	P150
Nullpunkt-Verschiebung	P110
● DIN/ISO	D25
● Klartext	P111
Null-Werkzeug	P10

Register

N Fortsetzung

Nutenfräsen	P92
● DIN/ISO	D22
● Klartext	P95

O

P

P (Adresse) (siehe Zyklus -Parameter und Parameter -Definition)	D21, D30
P (Anzeige und Taste) (siehe Polarkoordinaten)	P23
Parameter	P70
- Definition	P70
● DIN/ISO	D30
● Klartext	P71
- Funktion	P70
- Setzen	P70
● DIN/ISO	D30
● Klartext	P71
PC: Software-Nummer	E16
Peripherie-Gerät	P166
Playback	P158
Pol	P20
● DIN/ISO	D13, D15
● Klartext	P21
Polarkoordinaten	K2, P22
- Radius	P22
● DIN/ISO	D10
● Klartext	P23
- Winkel	P22
● DIN/ISO	D10
● Klartext	P23
Positionieren mit Handeingabe	P162
Positions-Anzeige	E10
Positions-Anzeige groß/klein	E12
Programm	P1
- Änderung	P122
- Aufruf	P6
- Aufruf (Zyklus)	P120
● DIN/ISO	D26
● Klartext	P121
- editieren	P3, P122
- Editierschutz	P6, P8
- Eingabe	P6
● DIN/ISO	D1
● Klartext	P7
- Halt	P15
- Kontrolle (siehe Programm -Test und Such -Routinen)	P128, P126
- Korrektur (siehe Programm -Änderung)	P122
- Länge	P6
- lauf	P146
● abbrechen	P148
● Einzelsatz	P146, P150
● Satzfolge	P146, D150
● unterbrechen	P148
● wieder aufnehmen	P148, P151, P152

Register

P Fortsetzung

- löschen	P126
- Lösch-Schutz	P6, P8
- Marke	P62
● DIN/ISO	D28
● Klartext	P63
- Nummer	P6
- Schutz	P7
- Sprung	P62, P68, P76
● bedingt	P76
●● DIN/ISO	D31
●● Klartext	P77
● unbedingt	P62
●● DIN/ISO	D28
●● Klartext	P63
● in ein anderes Programm	P68
●● DIN/ISO	D29
●● Klartext	P69
- teil-Wiederholung	P64
● DIN/ISO	D28
● Klartext	P64
- Test	P128
- Verwaltung	P6
● DIN/ISO	D5
● Klartext	P7, P9
Puffer-Batterie	P182

Q

Quadrat-Wurzel (Parameter-Definition)	F72
---------------------------------------	-----

R

R (Adresse)	P11, P22, P48, D10, D18
Radiuskorrektur	P24
- bei achsparalleler Bearbeitung	P155
- bei allgemeinen Positioniersätzen	P24
Rechtecktasche (siehe Taschenfräsen)	P98
Referenzposition	K5
Referenzpunkt	K5
- überfahren	E4
Referenzsignal	K5
Relative Werkzeugbewegung	K3
REP (siehe Programmteil-Wiederholung)	P64
RND (siehe Ecken-Runden)	P49
Rohling (Grafik)	P130
ROT (siehe Drehwinkel)	P115
Rundungs-Radius	P48

S

S (Adresse)	P15, D9
Satz-Aufruf	P122
Satz einfügen	P124
Satz löschen	P124
Satznummer	P2

Register

S Fortsetzung

Satznummer-Schritt	E12
Schlüsselzahl	E16
Schneller interner Bildaufbau	P133
Schraubenlinien-Interpolation	P52
● DIN/ISO	D16
● Klartext	P53
Schreibfreigabe	P172
SCL (siehe Maßfaktor)	P117
Seitliche Zustellung k	P99
Sicherheitsabstand	P86
Sinus (Parameter-Definition)	P74
Spiegeln	P112
● DIN/ISO	D25
● Klartext	P113
Spindelachse	P14
Spindeldrehrichtung (M-Funktion)	P32, P84
Spindeldrehzahlen	P14, P16
STOP	P15
Stromunterbrechung	E4
Such-Routinen	P126

T

t (siehe Vorhalte-Abstand)	P86
T (Adresse)	D9
Taschenfräsen	P98
● DIN/ISO	D23
● Klartext	P101
Tiefbohren	P86
● DIN/ISO	D21
● Klartext	P87
Tiefenzustellung	P98
TOOL CALL	P14
TOOL CALL 0	P14
TOOL DEF	P10

U

Übertragungsgeschwindigkeit (siehe Baud-Rate)	P167
Umschalten DIN/Klartext und umgekehrt	D3
Unbedingter Sprung	P62
● DIN/ISO	D28
● Klartext	P63
Unterprogramm	P65
- Wiederholung	P67
Unterteilungsfaktor	M2

V

Vergrößerung	P117
- Grafik	P142
Verkleinerung	P117
Verlassen der Kontur auf einer Geraden	P56
● Bahnwinkel α gleich 180°	P57
● Bahnwinkel α größer 180°	P59
● Bahnwinkel α kleiner 180°	P58

Register

V Fortsetzung

Verlassen der Kontur auf einem Kreis	P54
● DIN/ISO	D19
● Klartext	P55
Verschachtelung	P66
Verschiebung (siehe Nullpunkt-Verschiebung)	P110
Verweilzeit	P118
● DIN/ISO	D26
● Klartext	P119
● im Arbeitszyklus	P86
Vorhalte-Abstand t	P86
Vorsatz-Tastatur	D1
Vorschub	P30, D12
● im Arbeitszyklus	P86
● Override	M1, P146, P162

W

Wechsel mm/inch	E10
Wegfahr-Anweisung M98	P60
Wegmeßsystem	K5
Wenn-Dann-Sprung (siehe bedingter Sprung)	P76
Wenn gleich, Sprung	P76
Wenn größer, Sprung	P78
Wenn kleiner, Sprung	P78
Wenn ungleich, Sprung	P78
Werkstück-	P17
- Kontur	P17
- Nullpunkt (setzen)	K6, K9
Werkzeug-	P10
- Aufruf	P14
● DIN/ISO	D9
● Klartext	P15
- Definition	P10
● DIN/ISO	D9
● Klartext	P13
- Korrektur	P10
● DIN/ISO	D9
● Klartext	P13, P15
● bei Playback	P159
- Länge	P10
● DIN/ISO	D9
● Klartext	P13
- Nummer	P10, P14
● DIN/ISO	D9
● Klartext	P13, P15
- Radius	P11
● DIN/ISO	D9
● Klartext	P13
- Wechsel	P14
Wiederholung	P64, P67
Winkel-Bezugsachse	K2
Wurzel (Parameter-Definition)	P72
● aus Quadrat-Zahl	P72
● aus Quadratsumme	P75

Register

X


Y

Z

Zusatz-Betriebsarten	E8
Zusatz-Funktion	P30
● freie	P33
● mit Einfluß auf den Programmlauf	P32
Zustelltiefe	P86
Zwei D Linear-Interpolation (siehe Linear-Interpolation)	P34
Zyklus	P82
- Aufhebung	P85
- Aufruf	P82
- Definition	P82
- Löschen	P124
- Parameter	D21

Fehlermeldungen

AKTUELLER SATZ NICHT ANGEWAEHLT _____	P151
CYCL UNVOLLSTAENDIG _____	P152
DEFINITION BLK FORM FEHLERHAFT _____	D32
EBENE FALSCH DEFINIERT _____	P48, P50
EXTERNER NOT-AUS _____	P150
FALSCHER ACHSE PROGRAMMIERT _____	P113
FALSCHER DREHZAHLEN _____	P14
KREISENDPUNKT FALSCH _____	P42, P46
PROGRAMM-SPEICHER UEBERLAUF _____	P124
PUFFER-BATTERIE WECHSELN _____	P182
RUNDUNGSRADIUS ZU GROSS _____	P48
SPINDEL ? _____	P84
STEUERSpannung FUER RELAIS FEHLT _____	D3, E4, E8
STROMUNTERBRECHUNG _____	E4, E8
TOOL CALL FEHLT _____	P84
UNDEFINIERTER PROGRAMMSTART _____	P152, D10, D14
WERKZEUGRADIUS ZU GROSS _____	P27
WINKEL-BEZUG FEHLT _____	P42, P46
ZU HOHE VERSCHACHTELUNG _____	P64, P66

 

Programm-Eingabe nach DIN/ISO

G-Funktionen	
G00	Geraden-Interpolation, kartesisch, im Eilgang
G01	Geraden-Interpolation, kartesisch
G02	Kreis-Interpolation, kartesisch, im Uhrzeigersinn
G03	Kreis-Interpolation, kartesisch, im Gegenuhrzeigersinn
G05	Kreis-Interpolation, kartesisch, ohne Drehrichtungsangabe
G06	Kreis-Interpolation, kartesisch, tangentialer Kontur-Anschluß
G07	Achspareller Positionier-Satz
G10	Geraden-Interpolation, polar, im Eilgang
G11	Geraden-Interpolation, polar
G12	Kreis-Interpolation, polar, im Uhrzeigersinn
G13	Kreis-Interpolation, polar, im Gegenuhrzeigersinn
G15	Kreis-Interpolation, polar, ohne Drehrichtungsangabe
G04	Verweilzeit
G28	Spiegeln
G39	kennzeichnet Programm, zum Aufruf über G79
G54	Nullpunkt-Verschiebung
G72	Maßfaktor
G73	Drehung des Koordinatensystems
G74	Nutenfräsen
G75	Rechtecktasche-Fräsen im Uhrzeigersinn
G76	Rechtecktasche-Fräsen im Gegenuhrzeigersinn
G77	Kreistasche-Fräsen im Uhrzeigersinn
G78	Kreistasche-Fräsen im Gegenuhrzeigersinn
G83	Tiefbohren
G84	Gewindebohren
G17	Ebenenauswahl XY, Werkzeug-Achse Z
G18	Ebenenauswahl ZX, Werkzeug-Achse Y
G19	Ebenenauswahl YZ, Werkzeug-Achse X
G24	Fase mit R
G25	Ecken-Runden mit R
G26	Tangentiales Anfahren einer Kontur mit R
G27	Tangentiales Verlassen einer Kontur mit R
G40	Keine Werkzeugbahnkorrektur
G41	Werkzeugbahnkorrektur, links der Kontur
G42	Werkzeugbahnkorrektur, rechts der Kontur
G43	Werkzeugbahnkorrektur, Bahnverlängerung
G44	Werkzeugbahnkorrektur, Bahnverkürzung
G50	Lösch- und Editier-Schutz
G79	Zyklus-Aufruf
G90	Absolute Maßangaben
G91	Inkrementale Maßangaben
G29	Übernahme des letzten Positions-Sollwertes als Pol
G30	Rohlings-Definition für Grafik, Min.-Punkt
G31	Rohlings-Definition für Grafik, Max.-Punkt
G70	Maßangaben in Inch (zu Programm-Beginn)
G71	Maßangaben in Millimeter (zu Programm-Beginn)
G98	Setzen einer Label-Nummer
G99	Werkzeug-Definition

Zusatz-Funktionen M

M	Funktion	Wirksam am	
		Satz- Anfang	Satz- Ende
M00	Programmlauf-Halt Spindel-Halt Kühlmittel-Aus		•
M02	Programmlauf-Halt Spindel-Halt Kühlmittel-Aus Rücksprung zu Satz 1		•
M03	Spindel-Ein im Uhrzeigersinn	•	
M04	Spindel-Ein im Gegenuhrzeigersinn	•	
M05	Spindel-Halt		•
M06	Werkzeug-Wechsel ggf. Programmlauf-Halt (abhängig von den eingegebenen Maschinenparametern) Spindel-Halt Kühlmittel-Aus		•
M08	Kühlmittel-Ein	•	
M09	Kühlmittel-Aus		•
M13	Spindel-Ein im Uhrzeigersinn Kühlmittel-Ein	•	
M14	Spindel-Ein im Gegenuhrzeigersinn Kühlmittel-Ein	•	
M30	wie M02		•
M89	Zyklus-Aufruf (modal wirksam)	•	
M90	Konstante Bahngeschwindigkeit bei Ecken (s. "Bahngeschwindigkeit")	•	
M91	im Positioniersatz: Werkstück-Nullpunkt wird durch den Referenzpunkt ersetzt	•	
M92	im Positioniersatz: Gesetzter Werkstück-Nullpunkt wird durch eine vom Maschinen-Hersteller mit Maschinenparameter definierte Position ersetzt, z. B. Werkzeug-Wechsel-Position.	•	
M94	Reduktion der Positionsanzeige der Rundtisch-Achse auf einen Wert unter 360 ⁰	•	
M95	Ändern des Anfahrverhaltens (s. "Anfahranweisung M95")		•
M96	Ändern des Anfahrverhaltens (s. "Anfahranweisung M96")		•
M97	Bahnschnittpunkt-Korrektur bei Außenecken		•
M98	Bahnkorrektur-Ende		•
M99	Zyklus-Aufruf		•

re

th Africa

Adress-Buchstaben (DIN/ISO)

Adress-Buchstabe	
%	Programm-Anfang bzw. Aufruf
A	Drehbewegung um X-Achse
B	Drehbewegung um Y-Achse
C	Drehbewegung um Z-Achse
D	Parameter-Definition (Programm-Parameter Q)
F	Vorschub
F	Verweilzeit mit G04
F	Maßfaktor mit G72
G	Wegbedingung
H	Polarkoordinaten-Winkel
H	Drehwinkel mit G73
I	X-Koordinate des Kreismittelpunkts/Pols
J	Y-Koordinate des Kreismittelpunkts/Pols
K	Z-Koordinate des Kreismittelpunkts/Pols
L	Setzen einer Label-Nummer mit G98
L	Sprung auf eine Label-Nummer
L	Werkzeug-Länge mit G99
M	Zusatz-Funktion
N	Satznummer
P	Zyklus-Parameter in Bearbeitungszyklen
P	Parameter in Parameter-Definitionen
Q	Programm-Parameter Q
R	Polarkoordinaten-Radius
R	Rundungsradius mit G25/G26/G27
R	Fasen-Abschnitt mit G24
R	Werkzeug-Radius mit G99
S	Spindeldrehzahl
T	Werkzeug-Definition mit G99
T	Werkzeug-Aufruf
U	Linearbewegung parallel zur X-Achse
V	Linearbewegung parallel zur Y-Achse
W	Linearbewegung parallel zur Z-Achse
X	X-Achse
Y	Y-Achse
Z	Z-Achse
⏏	Satzende (LF)

Adressen



DR. JOHANNES HEIDENHAIN
D-8225 Traunreut
Telefon (08669) 31-0, Telex 56831