



HEIDENHAIN

Operating Instructions
Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Modo de empleo

PWT 10

PWT 17

PWT 18

Software 07

2/2013

Contents
Inhalt
Sommaire
Indice
Indice

Page
3 Items supplied
4 Warnings
6 Power-on message
7 Connection
8 Available functions
10 Operating the PWT
16 Specifications
17 Electrical data
18 Electrical connection

Seite
3 *Lieferumfang*
4 *Warnhinweise*
6 *Einschaltmeldung*
7 *Anschluss*
8 *Funktionsbeschreibung*
10 *Arbeiten mit dem PWT*
16 *Technische Kennwerte*
17 *Elektrische Kennwerte*
18 *Elektrischer Anschluss*

Page
3 Contenu de la fourniture
4 Recommandations
6 Messages à la mise en service
7 Raccordement
8 Descriptif des fonctions
10 Travail avec le PWT
16 Caractéristiques techniques
17 Caractéristiques électriques
18 Raccordement électrique

Pagina
3 *Standard di fornitura*
4 *Avvertenze*
6 *Messaggio iniziale*
7 *Collegamento*
8 *Descrizione delle funzioni*
10 *Lavorare con il PWT*
16 *Dati tecnici*
17 *Dati elettrici*
18 *Collegamento elettrico*

Página
3 Elementos suministrados
4 Advertencias
6 Información al encender
7 Conexión
8 Descripción de funciones
10 Trabajar con el PWT
16 Datos técnicos
17 Características eléctricas
18 Conexión eléctrica

Items supplied
Lieferumfang
Contenu de la fourniture
Standard di forniture
Elementos suministrados

A special power supply unit must be used in order to comply with the Japanese PSE requirements. For further details, please refer to HEIDENHAIN K.K. (www.heidenhain.co.jp).

Um die Japanischen PSE Vorschriften zu erfüllen muss ein spezielles Netzteil verwendet werden. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an HEIDENHAIN K.K. (www.heidenhain.co.jp).


Afin de respecter les réglementations japonaises PSE, une alimentation spéciale est nécessaire. Pour plus de détails, contactez s'il vous plaît HEIDENHAIN K.K. (www.heidenhain.co.jp).

Per rispettare le norme giapponesi PSE deve essere utilizzato un alimentatore particolare. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare HEIDENHAIN K.K. (www.heidenhain.co.jp).


Para cumplir con las prescripciones del PSE japonés debe utilizarse una fuente de alimentación especial. Para más información diríjase Ud. a HEIDENHAIN K.K. (www.heidenhain.co.jp).

HEIDENHAIN K.K.
Hulic Kojimachi Bldg 9F
3-2 Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083, Japan
☎ +81 (0)3-3234-7781

www.heidenhain.co.jp

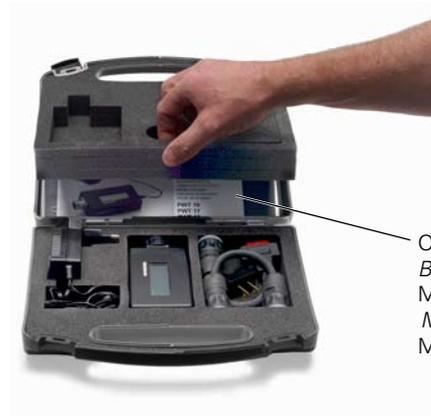

Operating Instructions
Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Modo de empleo

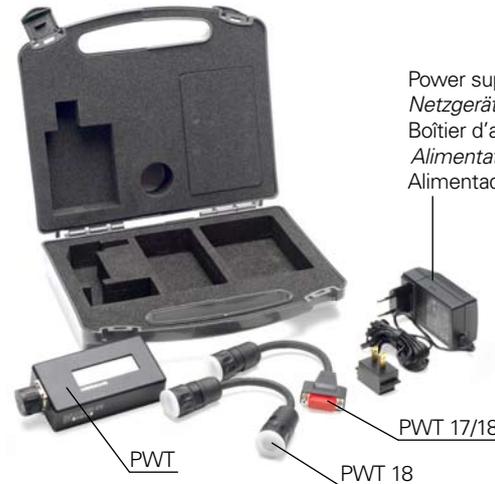

Power supply unit
Netzgerät
Boîtier d'alimentation
Alimentatore
Alimentador

PWT

PWT 17/18

PWT 18

Warnings
Warnhinweise
Recommandations
Avvertenze
Advertencias



Note: The unit is to be maintained, mounted and commissioned by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.
Do not engage or disengage any connections while under power.

Achtung: Die Verwendung/Montage/Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.

Attention: l'utilisation, le montage et la mise en service doivent être réalisés par un spécialiste qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.

Le connecteur ne doit être branché ou débranché que hors tension.

Attenzione: Prevedere utilizzo/montaggio/messa da parte di personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.

Il connettore non può essere collegato o scollegato sotto tensione.

Atención: El empleo, montaje y puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.


The PWT is a simple adjusting aid. The different signal parameters are combined in one display window. We recommend using a suitable measuring device, for example PWM 9/PWM 20, for checking the quality of the signals in detail.

Das PWT ist als Anbauhilfe ausgelegt. Die verschiedenen Signalparameter sind in einer Anzeige zusammengefasst. Für die detaillierte Beurteilung der Signalgüte ist die Überprüfung mit einem geeigneten Messgerät (PWM 9/PWM 20) empfehlenswert.

Le PWT est un outil auxiliaire pour le montage. Tous les paramètres des signaux sont concentrés sur un affichage. Pour juger en détail la qualité des signaux, il est conseillé d'utiliser un appareil de mesure adapté (PWM 9/PWM 20).

Il PWT è concepito come ausilio di montaggio. I diversi parametri dei segnali sono raggruppati su un display. Per la valutazione dettagliata della qualità del segnale si consiglia di procedere a verifica con un adeguato strumento di misura (PWM 9/PWM 20).

El PWT se emplea como ayuda de montaje. Los diferentes parámetros de las señales se indican en un display. Para detectar la señal con mayor exactitud y calidad se recomienda utilizar un sistema de medida apropiado (PWM 9/PWM 20).

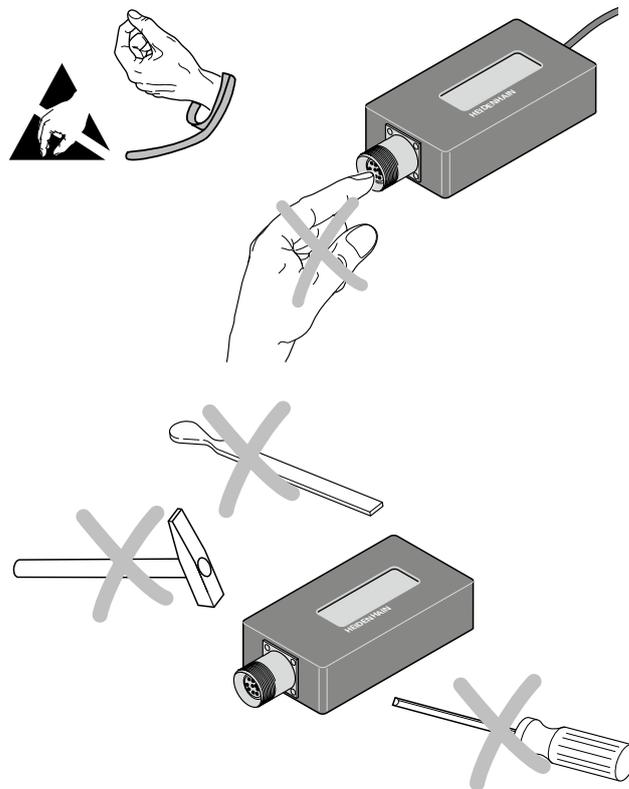

Power-on message
Einschaltmeldung
Messages à la mise en service
Messaggio iniziale
Información al encender

PWT 10:

PWT 10 11 μ Ass

SOFTWARE: 246202-07

PWT 17:

**PWT 17 TTL →
11 μ Ass**

SOFTWARE: 542953-07

PWT 18:

PWT 18 1Vss

SOFTWARE: 246203-07

Connection
Anschluss
Raccordement
Collegamento
Conexión

Connecting the power supply unit and the encoder to the PWT

Caution: Do not connect live units.

PWT 10: Encoders with 11 μ APP interface

PWT 17: Encoders with TTL square-wave interface and special switching function

PWT 18: Encoders with 1 VPP interface

Anschluss des Netz- und Messgeräts an das PWT.

Achtung: Steckverbindungen nicht unter Spannung durchführen.

PWT 10: Messgeräte mit 11 μ ASS-Schnittstelle

PWT 17: Messgeräte mit TTL-Schnittstelle und spezieller Umschaltfunktion

PWT 18: Messgeräte mit 1 VSS-Schnittstelle

Raccordement du boîtier d'alimentation et du système de mesure sur le PWT.

Attention: Ne pas brancher les connecteurs sous tension.

PWT 10: Systèmes de mesure avec interface 11 μ ACC

PWT 17: Systèmes de mesure avec interface TTL et fonction spéciale de commutation

PWT 18: Systèmes de mesure avec interface 1 VCC

Collegamento dell'alimentatore e del sistema di misura al PWT.

Attenzione: Eseguire i collegamenti in assenza di tensione.

PWT 10: sistemi di misura con interfaccia 11 μ APP

PWT 17: sistemi di misura con interfaccia TTL e funzione di commutazione speciale

PWT 18: sistemi di misura con interfaccia 1 VPP


Conexión del alimentador y del sistema de medida al PWT.

Atención: No realizar las conexiones con tensión.

PWT 10: sistema de medida con conexión 11 μ APP

PWT 17: sistema de medida con conexión TTL y función de conmutación especial

PWT 18: sistema de medida con conexión 1 VPP

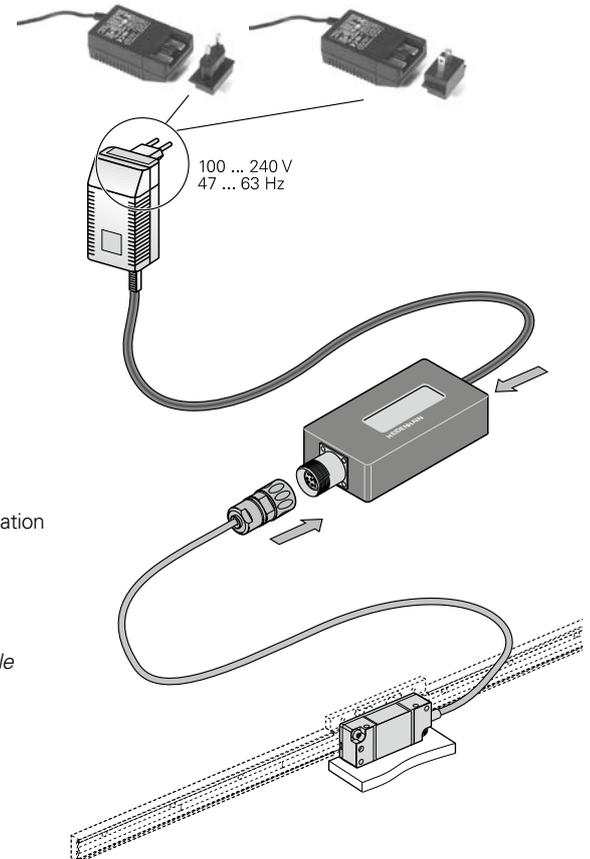

Available functions

Funktionsbeschreibung

Descriptif des fonctions

Descrizione delle funzioni

Descripción de funciones

The PWT shows the

- Signal amplitude
 - Signal tolerance
 - Position of the reference mark
 - Width of the reference mark
- in a display window.

Mit dem PWT kann

- *Signalamplitude*
 - *Signaltoleranz*
 - *Lage der Referenzmarke*
 - *Breite der Referenzmarke*
- in einem Display angezeigt werden.

Le PWT permet d'afficher sur un petit écran:

- amplitude du signal
- tolérance du signal
- position de la marque de référence
- largeur de la marque de référence.

Con il PWT è possibile visualizzare sul display


- *ampiezza del segnale*
- *tolleranze del segnale*
- *posizione dell'indice di riferimento*
- *ampiezza dell'indice di riferimento.*

Con el PWT se puede visualizar en un display

- la amplitud de las señales
- tolerancia de la señal
- la posición de la marca de referencia
- la anchura de la marca de referencia.

Signal amplitude
Signalamplitude
Amplitude du signal
Ampiezza del segnale
Amplitud de las señales

Signal tolerances
Signaltoleranzen
Tolérances du signal
Tolleranze del segnale
Tolerancias de la señal

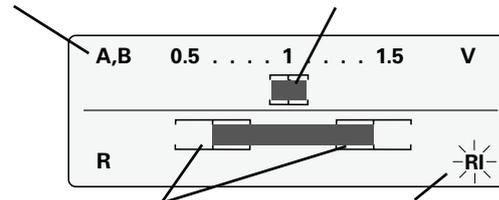


Tolerance of zero crossover of the reference mark
Toleranz des Nulldurchganges der Referenzmarke

Reference mark measurement
Messung der Referenzmarke
Mesure marque de référence
Misurazione dell'indice di riferimento
Medición de la marca de referencia

Tolérance du passage à zéro de la marque de référence

Tolleranza del cross-over dell'indice di riferimento

Tolerancia del paso por cero de la marca de referencia

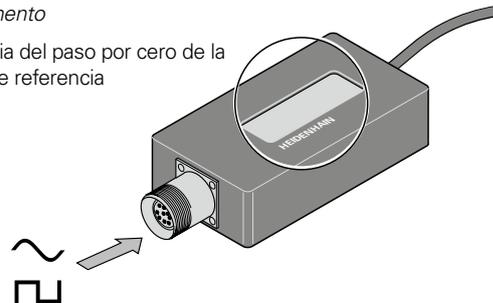


The display of the reference mark last traversed is stored.

Die Anzeige der zuletzt überfahrenen Referenzmarke wird gespeichert.


L'affichage de la dernière marque de référence franchie est mémorisé.

Viene memorizzato il valore visualizzato dell'ultimo indice di riferimento superato.

Se memoriza la visualización de la última marca de referencia sobrepasada.

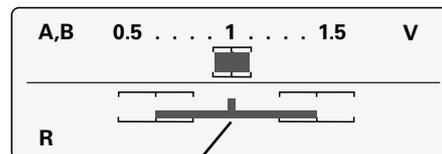

Measurement is older than 15 seconds
Messung ist älter als 15 sek.
Mesure antérieure à 15 sec.
Misurazione eseguita da più di 15 sec.
la medición es mayor que 15 seg.

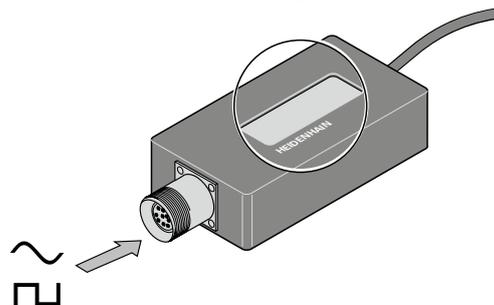

Operating the PWT
Arbeiten mit dem PWT
Travail avec le PWT
Lavorare con il PWT
Trabajar con el PWT

- 1. Signal amplitude**
Signalamplitude
 Amplitude du signal
Ampiezza del segnale
 Amplitud de señales



The PWT evaluates the quality of the signal amplitude of the incremental signals. It can also measure the signal amplitude when the encoder is at a standstill. For the tolerance range, please see Encoder Specifications.

Das PWT erlaubt die qualitative Beurteilung der Amplitudengröße der Inkrementalsignale. Die Signalamplitude wird auch im Stillstand gemessen! Toleranzbereich siehe Messgerät Spezifikationen.



Le PWT permet de juger de la qualité d'amplitude des signaux incrémentaux. L'amplitude des signaux est mesurée également à l'arrêt! Plage de tolérance: cf. caractéristiques du système de mesure.

Il PWT consente di valutare qualitativamente la dimensione dell'ampiezza dei segnali incrementali. L'ampiezza del segnale viene misurata anche in stand-by. Per il campo di tolleranza vedi specifiche del sistema di misura.



El PWT permite evaluar cualitativamente el tamaño de la amplitud de las señales incrementales. ¡La amplitud de la señal también se mide en reposo! Véase el margen de tolerancia en las especificaciones del sistema de medida.

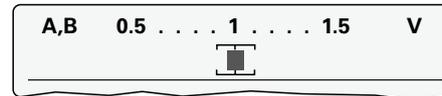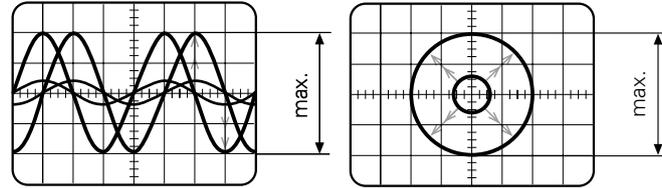


Ideal
ideal
 idéal
ideale
 ideal

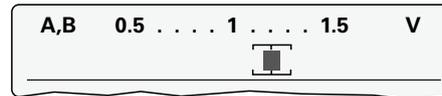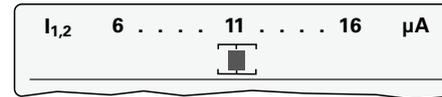

zulässig
Permissible
 admissible
consentito
 admissible

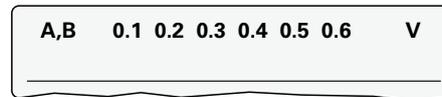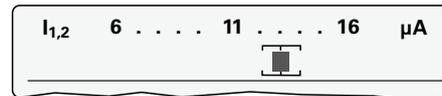

nicht zulässig
Non-permissible
 non admissible
non consentito
 inadmissible

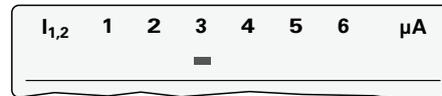

2. Signal tolerances
Signaltoleranzen
 Tolérances du signal
Tolleranze del segnale
 Tolerancias de la señal

The PWT evaluates the quality of the incremental signals.
 The value RA minus RI is measured.

Caution: The signal tolerance can only be determined dynamically!

*Das PWT erlaubt die qualitative Beurteilung der Inkrementalsignale.
 Gemessen wird der Wert RA – RI.*

Achtung: Die Signaltoleranz kann nur dynamisch ermittelt werden!

Le PWT permet de juger de la qualité des signaux incrémentaux.
 Il mesure la valeur RA – RI.


Attention: La tolérance du signal ne peut être mesurée qu'en dynamique!

*Il PWT consente di valutare qualitativamente i segnali incrementali.
 Si misura il valore RA – RI.*


Attenzione: La tolleranza del segnale può essere rilevata solo in modo dinamico!

El PWT permite la evaluación cualitativa de las señales incrementales.
 Se mide el valor RA – RI.



Atención: ¡La tolerancia de la señal sólo puede detectarse dinámicamente!

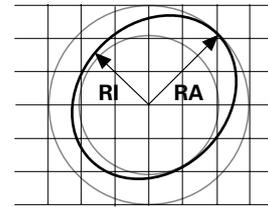



Toleranzbereich
 Tolerance range
 Plage de tolérance
 Campo di tolleranza
 Margen de tolerancia

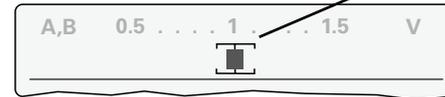


Ideal
ideal
 idéal
 ideale
 ideal

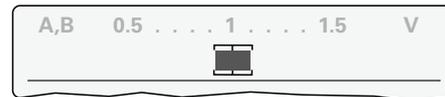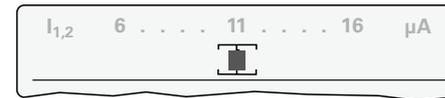

zulässig
 Permissible
 admissible
 consentito
 admissible

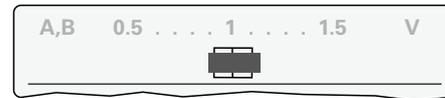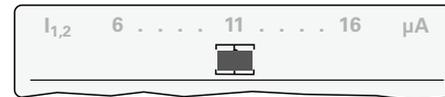

nicht zulässig
 Non-permissible
 non admissible
 non consentito
 inadmissible

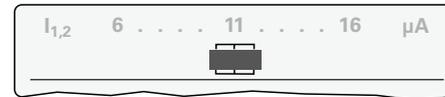

Operating the PWT
Arbeiten mit dem PWT
Travail avec le PWT
Lavorare con il PWT
Trabajar con el PWT

- 3. Reference mark measurement**
Referenzmarken-Messung
 Mesure de la marque de référence
 Misurazione dell'indice di riferimento
 Medición de las marcas de referencia

The PWT evaluates the quality of the reference mark signal. The width and position of the reference mark signal with respect to the incremental signal is measured.

Caution: The reference mark can be measured only dynamically!

Das PWT erlaubt die qualitative Beurteilung des Referenzmarkensignals. Gemessen wird die Breite und die Lage des Referenzmarkensignals zum Inkrementalsignal.

Achtung: Die Referenzmarke kann nur dynamisch gemessen werden!

Le PWT de juger de la qualité du signal de la marque de référence. Il mesure la largeur du signal de référence et sa position par rapport au signal incrémental.



Attention: La marque de référence ne peut être mesurée qu'en dynamique!

Il PWT consente di valutare qualitativamente il segnale dell'indice di riferimento. Viene misurata l'ampiezza e la posizione del segnale dell'indice di riferimento rispetto al segnale incrementale.


Attenzione: L'indice di riferimento può essere misurato soltanto in modo dinamico!

El PWT permite la evaluación de la calidad de las señales de las marcas de referencia. Se mide la anchura y la posición de las señales de las marcas de referencia respecto a la señal incremental.


Atención: ¡La marca de referencia se puede medir sólo de forma dinámica!

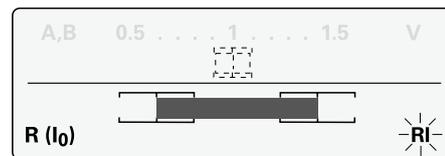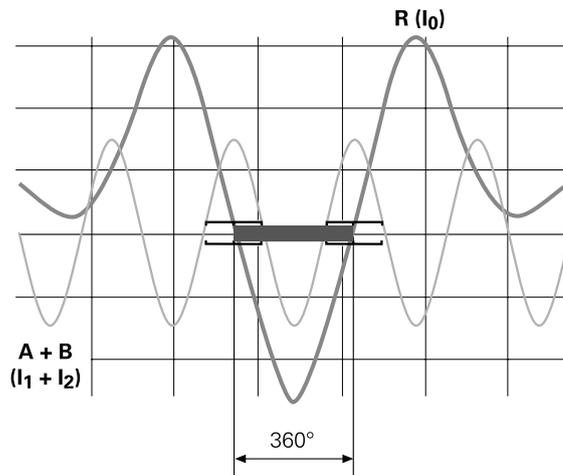


Position
Lage
Position
Posizione
Posición

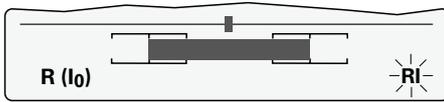

Ideal
ideal
 idéal
ideale
 ideal

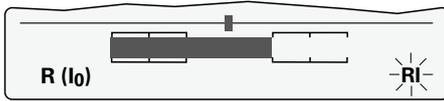


Still permissible
noch zulässig
 encore admissible
ancora consentito
 aún admisible

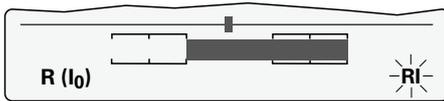


Still permissible
noch zulässig
 encore admissible
ancora consentito
 aún admisible


Breite
Width
Largeur
Ampiezza
Anchura

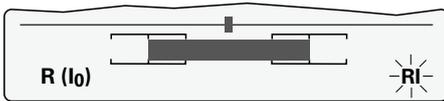

Ideal
ideal
 idéal
ideale
 ideal



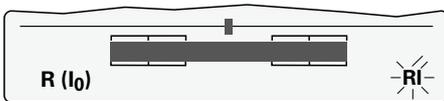


Still permissible
noch zulässig
 encore admissible
ancora consentito
 aún admisible

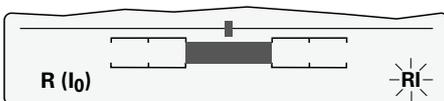

Still permissible
noch zulässig
 encore admissible
ancora consentito
 aún admisible

Non-permissible
 nicht zulässig
 non admissible
non consentito
 inadmissible

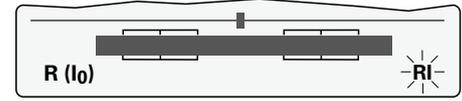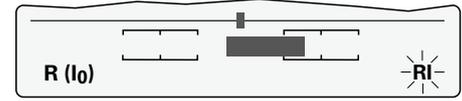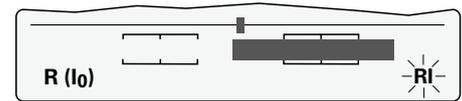

Operating the PWT
Arbeiten mit dem PWT
Travail avec le PWT
Lavorare con il PWT
Trabajar con el PWT


Scanning frequency for reference marks is too low (< 15 Hz).
No measurement possible.

*Abtastfrequenz Referenzmarken ist zu gering (< 15 Hz).
Keine Messung möglich.*

La fréquence de balayage des marques de référence est trop faible (< 15 Hz).
Aucune mesure possible.

*La frequenza di scansione degli indici di riferimento è insufficiente (< 15 Hz).
Nessun messaggio possibile.*

La frecuencia de captación de las marcas de referencia es demasiado baja (< 15 Hz).
La medición no es posible.

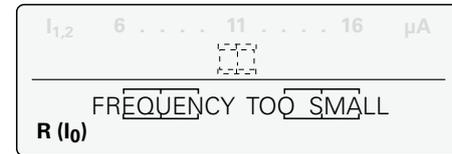


Too many reference marks (> RI) – gaps in the evaluation.
The PWT with software 07 can measure and display approx. 10 reference pulses per second.

*Zu viele Referenzmarken (> RI) – lückenhafte Auswertung.
Das PWT mit Software 07 kann ca. 10 RI pro Sekunde vermessen und anzeigen.*

Trop de marques de référence (> RI) – exploitation incertaine.
Le PWT avec logiciel 07 peut mesurer et afficher environ 10 RI par seconde.

*Troppi indici di riferimento (> RI) – Analisi incompleta.
Il PWT con software 07 è in grado di misurare e visualizzare ca. 10 RI al secondo.*

Demasiadas marcas de referencia (> RI) – evaluación incompleta.
El PWT con software 07 puede medir y visualizar aprox. 10 RI por segundo.

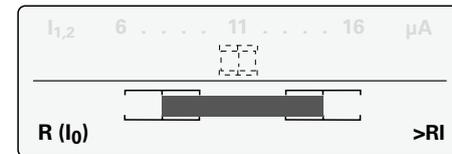


Scanning frequency too high (**F**): If the scanning frequency is too high, the measurements (RI and amplitude) are very imprecise.

Abtastfrequenz zu hoch (F): Bei zu hoher Abtastfrequenz werden die Messungen (RI und Amplitude) sehr ungenau.

La fréquence de balayage est trop élevée (**F**): avec des fréquences de balayage trop élevée, les mesures (RI et amplitude) sont imprécises.

Frequenza di scansione eccessiva (F): con una frequenza di scansione eccessiva le misurazioni (RI e ampiezza) diventano molto imprecise.

Frecuencia de captación demasiado alta (**F**): Con una frecuencia de captación demasiado alta, las mediciones resultantes (RI y amplitud) serán muy imprecisas.

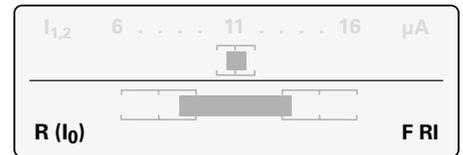

Specifications

Technische Kennwerte

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Datos técnicos

Duration, min./max. measuring frequency

Measuring the signal amplitude	
Duration (20 measurements)	Approx. 400 ms
Minimum input frequency	Measurement can also be carried out when the encoder is at a standstill
Maximum input frequency	Approx. 150 kHz (-3 dB)
Measuring the reference pulse	
Duration	Approx. 100 ms
Minimum input frequency	Approx. 15 Hz
Maximum input frequency	Approx. 50 kHz

Messzeiten, min., max. Messfrequenzen

Signalamplitudenmessung	
Zeitdauer (20 Messungen)	ca. 400 ms
minimale Eingangsfrequenz	Messung funktioniert auch bei stehendem Messgerät
maximale Eingangsfrequenz	ca. 150 kHz (-3 dB)
Referenzimpulsmessung	
Zeitdauer	ca. 100 ms
minimale Eingangsfrequenz	ca. 15 Hz
maximale Eingangsfrequenz	ca. 50 kHz

Durées de mesure, fréquences de mesure min., max.

Mesure de l'amplitude du signal	
Durée (20 mesures)	env. 400 ms
Fréquence d'entrée min.	Mesure possible également avec appareil de mesure à l'arrêt
Fréquence d'entrée max.	env. 150 kHz (-3 dB)
Mesure de l'impulsion de référence	
Durée	env. 100 ms
Fréquence d'entrée min.	env. 15 Hz
Fréquence d'entrée max.	env. 50 kHz

Tempi di misura, frequenze di misura min. e max.

Misurazione dell'ampiezza del segnale	
Durata (20 misurazioni)	ca. 400 ms
Frequenza di ingresso min.	la misurazione viene eseguita anche con sistema di misura in stand-by
Frequenza di ingresso max.	ca. 150 kHz (-3 dB)
Misurazione dell'impulso di riferimento	
Durata	ca. 100 ms
Frequenza di ingresso min.	ca. 15 Hz
Frequenza di ingresso max.	ca. 50 kHz

Tiempos de medición, frecuencias de medición mín., máx.

Medición de la amplitud de señales	
Duración (20 mediciones)	aprox. 400 ms
Frecuencia de entrada mín.	La medición también funciona cuando el sistema de medida está parado
Frecuencia de entrada máx.	aprox. 150 kHz (-3 dB)
Medición del impulso de referencia	
Duración	aprox. 100 ms
Frecuencia de entrada mín.	aprox. 15 Hz
Frecuencia de entrada máx.	aprox. 50 kHz

Electrical data**Elektrische Kennwerte****Caractéristiques électriques****Dati elettrici****Características eléctricas****Power supply**

External supply voltage (power supply unit)	$U = 9V \pm 1V$
PWT internal operating voltage	$U_P = 5.0V \pm 0.1V$
Current consumption	$I_{PWT} < 200\text{ mA}$ (without encoder) $I_{Total} = I_{PWT} + I_{Encoder}$

Versorgung

externe Versorgungsspannung (Steckernetzgerät)	$U = 9V \pm 1V$
PWT interne Betriebsspannung	$U_P = 5,0V \pm 0,1V$
Stromaufnahme	$I_{PWT} < 200\text{ mA}$ (ohne Messgerät) $I_{ges} = I_{PWT} + I_{Messgerät}$

Alimentation

Tension d'alimentation externe (boîtier d'alimentation)	$U = 9V \pm 1V$
Tension fonct. interne du PWT	$U_P = 5,0V \pm 0,1V$
Consommation en courant	$I_{PWT} < 200\text{ mA}$ (sans système de mesure) $I_{tot} = I_{PWT} + I_{Syst. de mesure}$

Alimentazione


Tensione di alimentazione estrema (alimentatore a spina)	$U = 9V \pm 1V$
Tensione di esercizio interna PWT	$U_P = 5,0V \pm 0,1V$
Corrente assorbita	$I_{PWT} < 200\text{ mA}$ (senza sistema di misura) $I_{ges} = I_{PWT} + I_{Sistema di misura}$

Alimentación

Tensión de alimentación externa (conector de red)	$U = 9V \pm 1V$
PWT tensión de funcionamiento interna	$U_P = 5,0V \pm 0,1V$
Toma de corriente	$I_{PWT} < 200\text{ mA}$ (sin sistema de medida) $I_{ges} = I_{PWT} + I_{sistema de medida}$


Electrical connection
Elektrischer Anschluss
Raccordement électrique
Collegamento elettrico
Conexión eléctrica

PWT 10: 11 μ Ass

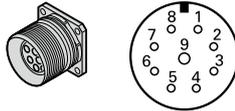


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$I_1 +$	$I_1 -$	U_P	0V	$I_2 +$	$I_2 -$	$I_0 +$	$I_0 -$	Internal shield <i>Innenschirm</i> Blindage interne <i>Schermo interno</i> Blindaje interno

PWT 17: TTL

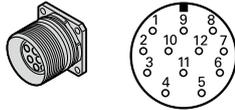

	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	7	9
	U_P	Sensor U_P	0V	Sensor 0V	U_{a1}	\overline{U}_{a1}	U_{a2}	\overline{U}_{a2}	U_{a0}	\overline{U}_{a0}	\overline{U}_{aS}	Pull-Up 100 Ω \rightarrow U_P
												

PWT 18: 1V_{SS}

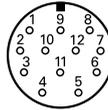

	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	9	7
	U _P	Sensor U _P	0V	Sensor 0V	A+	A-	B+	B-	R+	R-	/	/
	●————●		●————●									

Sensor: The sensor line is connected in the encoder with the corresponding power line.
Vacant pins or wires must not be used!

Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!

Sensor: la ligne de sensor est reliée dans le système de mesure à la ligne d'alimentation correspondante.
Les broches ou fils non utilisés ne doivent pas être raccordés!

Sensore: la linea dei sensori è collegata internamente con la linea di alimentazione.
Lasciare liberi i pin e i conduttori inutilizzati.

Sensor: La línea de sensor está unida internamente en el aparato de medida con la línea de alimentación.
¡No conectar los pins o hilos no utilizados!

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support **FAX** +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

