



Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

LIF 101R/LIF 101C

7/2000

Seite

4	Lieferumfang
6	Hinweise zur Montage
8	Abmessungen
10	Anbau des Maßstabs
14	Anbau des Abtastkopfes
16	Anbaumöglichkeiten des Sub-D-Steckers
18	Justage des LIF 10
21	Signalwerte
22	Referenzmarken justieren
24	Sub-D-Stecker öffnen
25	Feinabgleich Signale
26	Feinabgleich Referenzmarkensignal
28	Demontage des Maßstabes
29	Abschließende Arbeiten
30	Technische Kennwerte
32	Elektrische Kennwerte
33	Elektrischer Anschluss

Page

4	Contenu de la fourniture
6	Procédures pour le montage
8	Dimensions
10	Montage de la règle de mesure
14	Montage de la tête captrice
16	Possibilités de montage de la prise Sub-D
18	Réglage du LIF 10
21	Valeurs des signaux
22	Réglage marques de référence
24	Ouvrir la prise Sub-D
25	Alignment précis des signaux
26	Alignement précis signal de référence
28	Démontage de la règle de mesure
29	Opérations finales
30	Caractéristiques techniques
32	Caractéristiques électriques
33	Raccordement électrique

Page

4	Items Supplied
6	Mounting Procedure
8	Dimensions
10	Mounting the Scale
14	Mounting the Scanning Head
16	Mounting Options for D-Sub Connector
18	Adjusting the LIF 10
21	Signal Values
22	Adjusting the Reference Marks
24	Opening the D-Sub Connector
25	Fine Adjustment of Signals
26	Fine Adjustment of Reference Mark Signal
28	Removing the Scale
29	Final Steps
30	Specifications
32	Electrical Data
33	Electrical Connection

Pagina


4	Standard di fornitura
6	Avvertenze per il montaggio
8	Dimensioni
10	Montaggio della riga
14	Montaggio della testina
16	Possibilità di montaggio del connettore Sub-D
18	Taratura della LIF 10
21	Valori dei segnali
22	Taratura indice di riferimento
24	Aprire il connettore Sub-D
25	Segnali di taratura
26	Taratura segnale indice di riferimento
28	Smontaggio della riga
29	Operazioni finali
30	Dati tecnici
32	Dati elettrici
33	Collegamento elettrico

Página

4	Elementos suministrados
6	Indicaciones para el montaje
8	Dimensiones
10	Montaje de la regla
14	Montaje del cabezal
16	Montaje del conector Sub-D
18	Ajuste de la LIF 10
21	Valores de las señales
22	Ajuste de las marcas de referencia
24	Abrir el conector Sub-D
25	Ajuste fino de las señales
26	Ajuste fino de la señal de las marcas de referencia
28	Desmontaje de la regla
29	Trabajos finales
30	Datos técnicos
32	Características eléctricas
33	Conexión eléctrica



DIN EN 100 015 – 1
CECC 00015 – 1

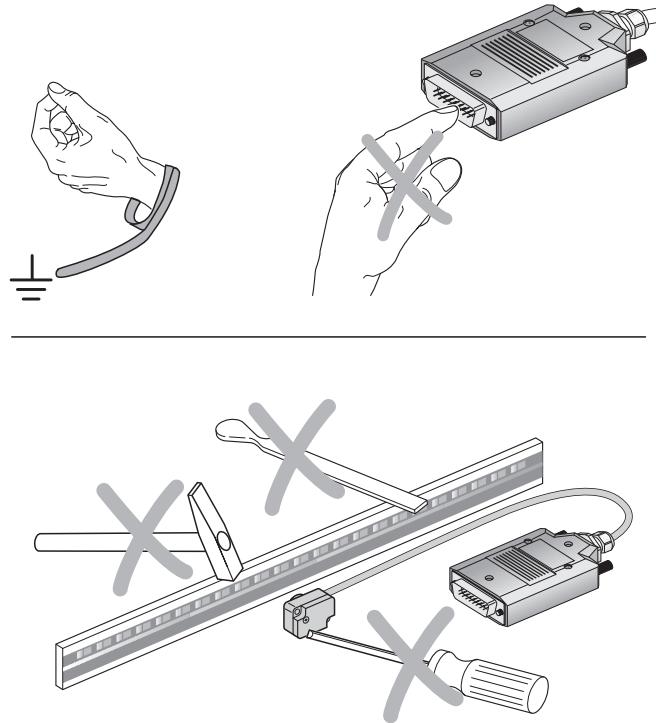


Lieferumfang Maßstab

LIF 101R/C mit Montagefilm
PRECIMET®.

Items supplied with

LIF 101R/C Scale with
PRECIMET® elastic mounting film.

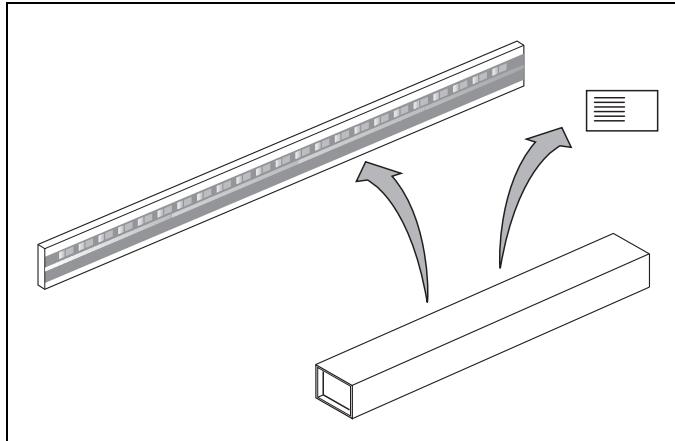


Lieferumfang Abtastkopf

LIF 10R

Items supplied with

LIF 10R Scanning Head

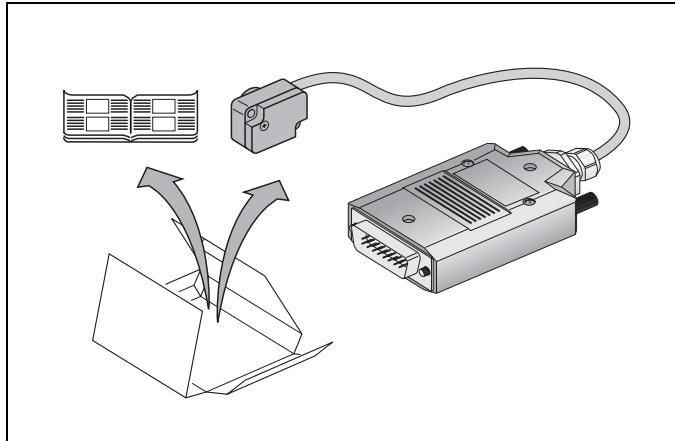

Contenu de la fourniture

règle de mesure LIF 101R/C
avec film de montage
PRECIMET®.

Standard di fornitura

Riga di misura LIF 101R/C
Con pellicola di montaggio
PRECIMET®.

Volumen de suministro de la

regla LIF 101R/C con película adhesiva PRECIMET®.

Contenu de la fourniture

tête captrice LIF 10R

Standard di fornitura

Testina LIF 10R

Volumen de suministro del

cabezal de la regla LIF 10R

Separat bestellen:

- a) Roller zur Montage des Maßstabes
- b) Adapterkabel

Order separately:

- a) *Roller for mounting the scale*
- b) *Adapter cable*

A commander séparément:


- a) Rouleau pour le montage de la règle de mesure
- b) Câble adaptateur

Ordinare a parte:

- a) *Rullo per montaggio rigello*
- b) *Cavo adattatore*


Para pedir por separado:

- a) *Rollo para el montaje de la regla*
- b) *Cable adaptador*

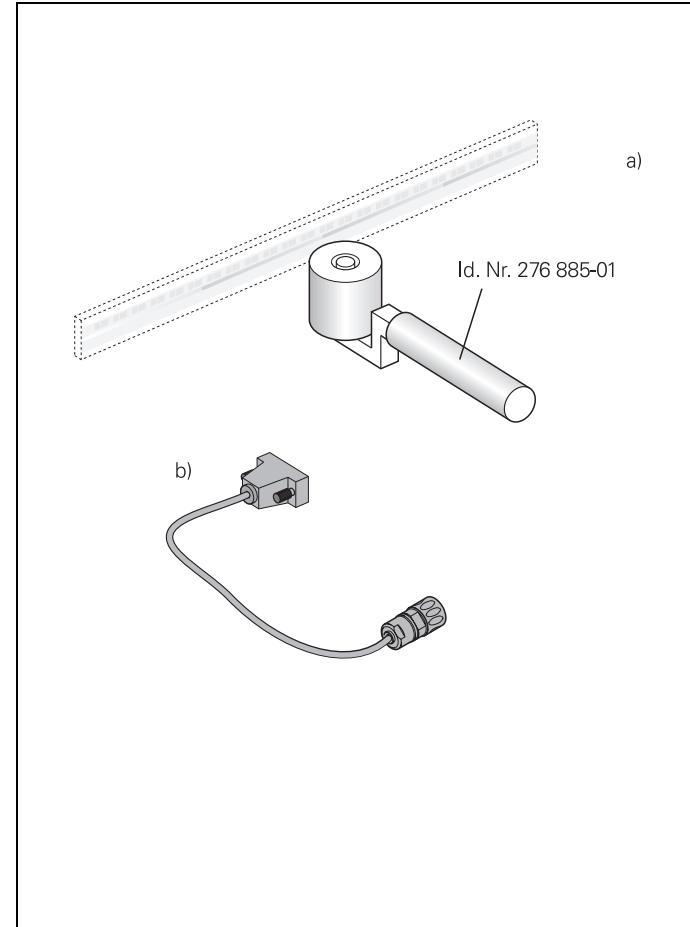

Anbau so wählen, dass der maximale Verfahrtweg innerhalb der Messlänge ML des Maßstabs liegt.

Choose a mounting attitude such that the maximum traverse range is within the measuring length ML of the scale.

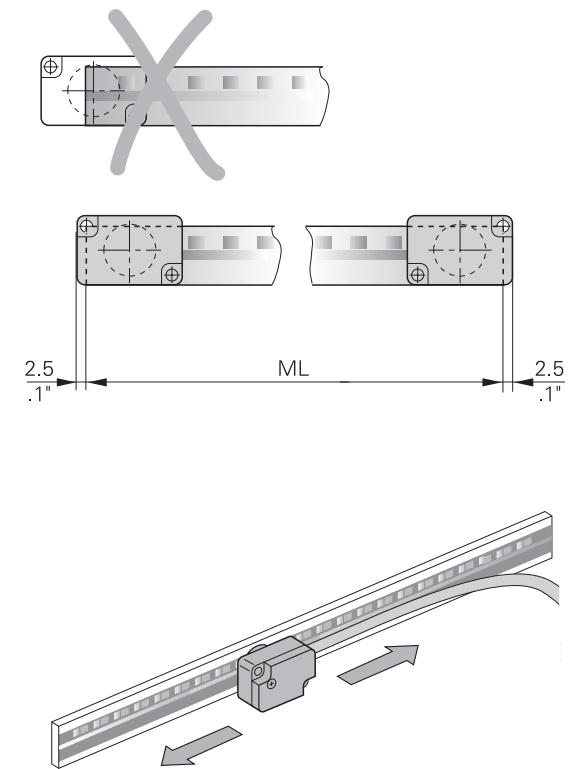


Choisir l'implantation de telle manière que le déplacement max. soit compris dans la longueur de mesure ML de la règle.

Montare in modo che la corsa utile sia inferiore alla lunghezza ML.

Elegir el montaje de forma que el máximo recorrido de desplazamiento se encuentre dentro de la máxima longitud útil ML de la regla.


Maßstab so anbauen, dass Teilung vor direkter Verschmutzung geschützt ist. Eventuell besondere Schutzvorrichtung vorsehen.

Mount the scale so that the graduation is protected from direct contamination. If necessary, fit a protective cover over the scale.

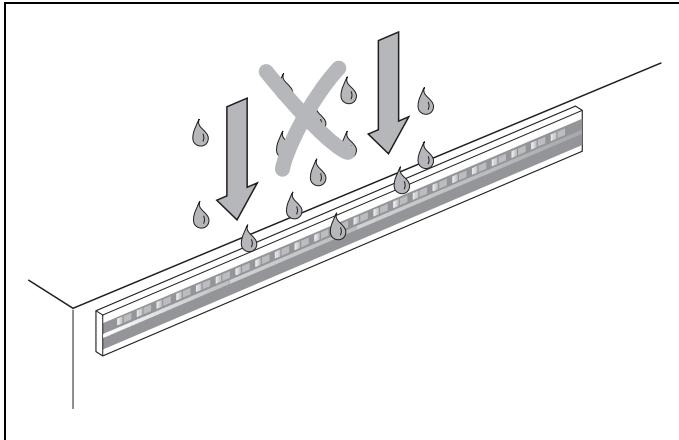

Steckermontage mit Grund- und Zwischenplatte möglich.

It is possible to mount the connector with a base plate and spacer.

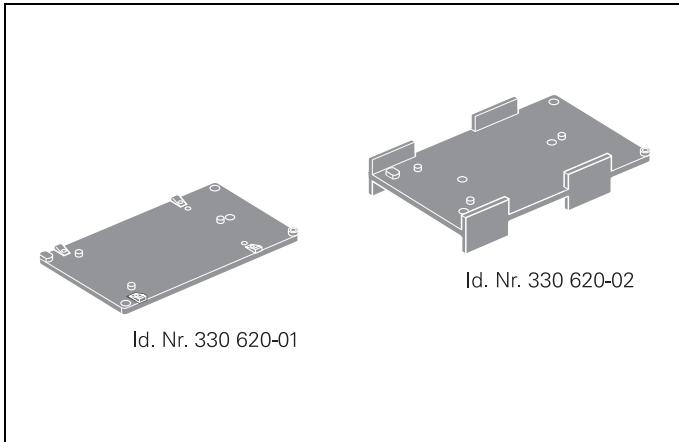

Monter la règle de sorte que la gravure soit protégée contre les salissures directes. Si nécessaire, prévoir un carter de protection.

*Proteggere la graduazione dagli agenti contaminanti.
Prevedere ev. un dispositivo di protezione aggiuntivo.*

Deberá montarse la regla de forma que la graduación esté protegida de la suciedad que caiga directamente. Si es necesario colocar una protección sobre la regla.

Possibilité d'un montage de la prise avec plaque de montage et plaque intermédiaire.

E' possibile fissare il connettore con piastra di montaggio e intermedia.

Montaje del conector con placa base e intermedia.


Abmessungen · Dimensions · Dimensions · Dimensioni · Dimensiones

mm/inches



DIN ISO 8015

ISO 2768 - m H

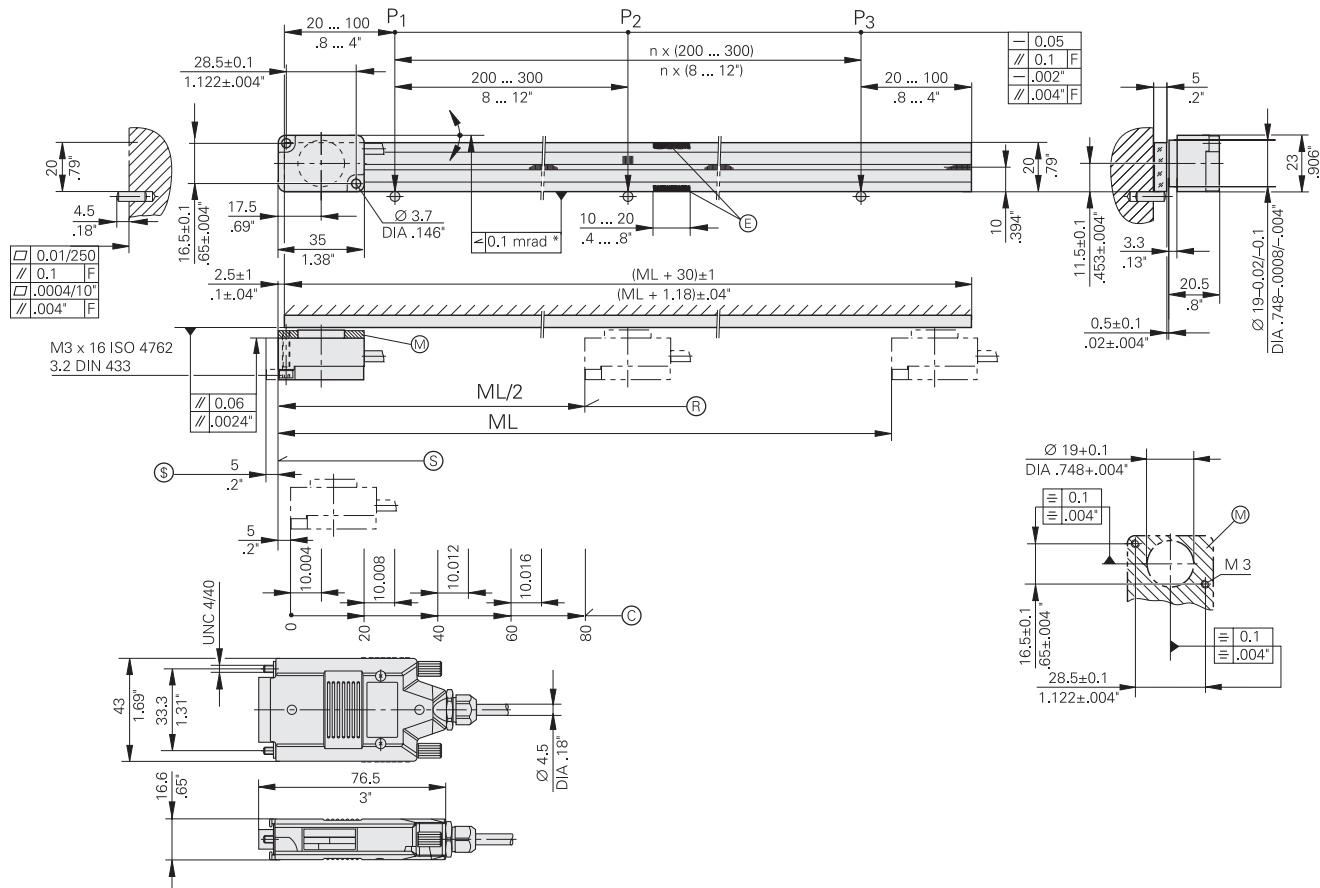

F = Maschinenführung
Machine guideway
guidage de la machine
guida della macchina
guía de la máquina

* = max. Änderung bei Betrieb
Max. change during operation
modification max. en fonctionnement
variazione massima durante il funzionamento
máx. variación durante el funcionamiento

Ⓜ = Montagefläche für Abtastkopf
Mounting surface for scanning head
surface de montage pour tête caprice
superficie di montaggio per la testina
superficie de montaje para cabezal

P Messpunkte zum Ausrichten
Gauging points for alignment
points de mesure pour dégauchissage
punti di misura per allineamento
puntos medición alineamiento

Ⓐ = Referenzmarken-Lage LIF 101R
Reference mark position LIF 101R
marque de référence LIF 101R
indici di riferimento LIF 101R
marca de referencia LIF 101R

Ⓑ = Referenzmarken-Lage LIF 101C
Reference mark position LIF 101C
marque de référence LIF 101C
indici di riferimento LIF 101C
marca de referencia LIF 101C

Ⓢ = Beginn der Messlänge ML
Begin. of meas. length ML
début longueur utile ML
inizio lunghezza di misura ML
comienzo longitud útil ML


Ⓣ = zulässiger Überlauf
Permissible overtravel
dépassement adm.
tolleranza di costruzione
sobrepaño admisible

Ⓔ = Epoxy bei ML < 170
Epoxy when ML < 170
Epoxy pour ML < 170
Epoxy per ML < 170
Epoxi para ML < 170

Anbau des Maßstabs · Mounting the Scale · Montage de la règle de mesure · Montaggio della riga · Montaje de la regla


Abautoleranzen
F = Maschinenführung

Mounting tolerances
F = machine guideway

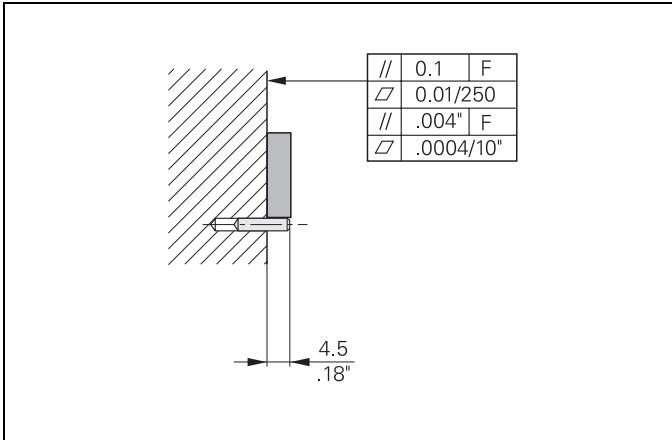

Lackfreie Montagefläche
vorbereiten.

Prepare the mounting surface.
It must be free of paint.

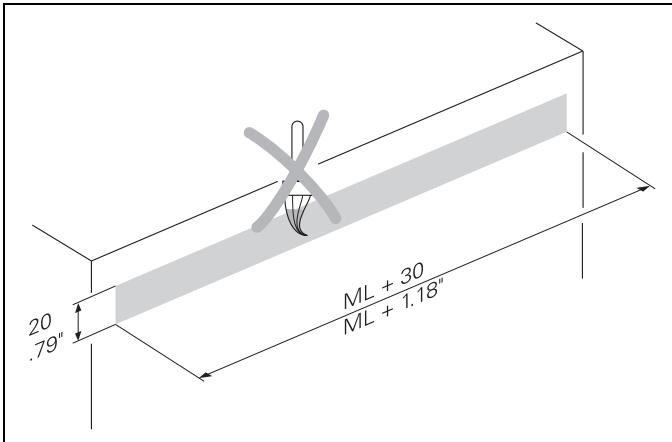

Tolérances de montage
F = Guidage de la machine

Tolleranze di montaggio
F = guida della macchina

Tolerancias de montaje
F = guía de la máquina


La surface de montage doit être
exempte de peinture.

Preparare una superficie di
montaggio che non dovrà essere
verniciata.

Limpiar bien la superficie de
montaje para que no haya pintura.


Anschlagstifte S anbringen. Die Auflagefläche muß lack- und fettfrei sein! Anschlagstifte S nach der Montage wieder abnehmen!

Drill holes and insert stop pins S. The mounting surface must be free of paint and oil. The stop pins will be removed after mounting.

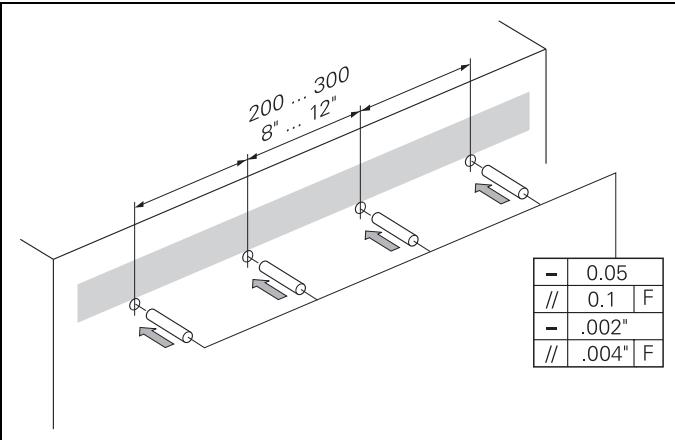

Schutzfolie des Montagefilms PRECIMET® entfernen. Auf das Verfallsdatum achten! Montagefilm vor Verschmutzung schützen!

Remove the protective foil from the PRECIMET® mounting film. Note the expiration date! Protect the mounting film from contamination.

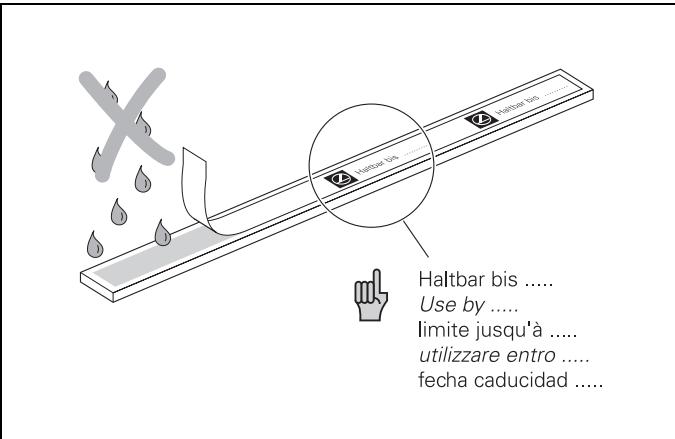

Insérer les butées d'arrêt S. La surface de montage doit être exempte de peinture ou de graisse! Retirer les butées d'arrêt S à l'issue du montage!

Inserire le spine di allineamento. La superficie di montaggio non dovrà essere verniciata o con tracce di grasso. Togliere le spine di allineamento dopo il montaggio.

Colocar los topes S. La superficie de montaje no debe tener ni barniz ni aceite. ¡Después del montaje retirar los topes!

Retirer la pellicule de protection du film de montage PRECIMET®. Tenir compte de la date d'expiration! Protéger le film de montage contre les salissures!

Rimuovere la protezione dalla pellicola di montaggio PRECIMET®. Attenzione alla data di scadenza! Proteggere la pellicola di montaggio dalle contaminazioni.

Retirar la cinta de protección de la película adhesiva PRECIMET®. ¡Comprobar la fecha de caducidad! ¡Proteger la película adhesiva de la suciedad!

Achtung!



Auf die richtige Lage der Referenzmarkenspur achten.
Maßstab vorsichtig auf die Anschlagstifte legen und an die Auflagefläche schieben. Leicht andrücken.

Note!

Ensure correct position of reference mark track. Carefully place the scale on the stop pins and slide it onto the bearing surface. Press lightly.

Maßstab mit dem Roller von der Mitte aus gleichmäßig anpressen.

Starting at the middle, press the scale evenly with the roller.

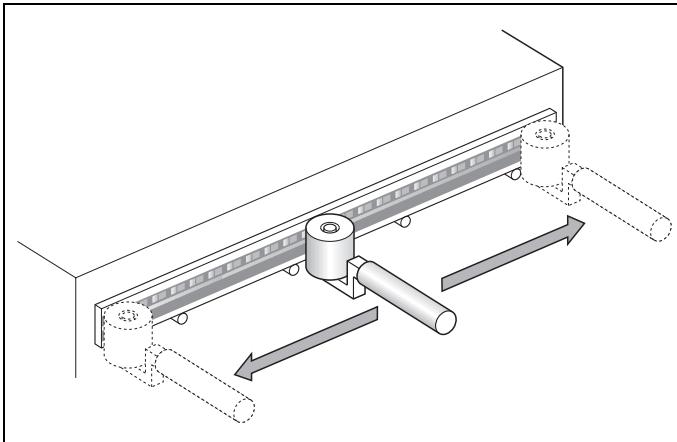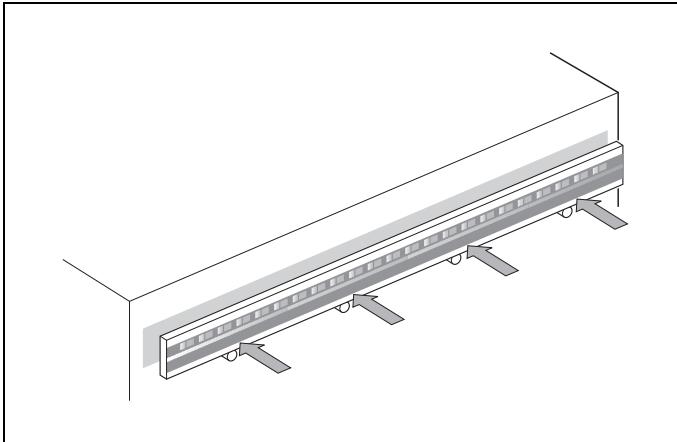

Attention! Respecter la position de la piste de référence. Placer soigneusement la règle sur les butées d'arrêt et la faire glisser sur la surface d'appui. Presser légèrement.

Attenzione! Prestare attenzione alla posizione corretta della traccia degli indici di riferimento. Appoggiare la riga sulle spine di allineamento e fare scivolare sul piano di appoggio. Premere piano.

¡Atención! Comprobar que la dirección de las marcas de referencia sea la correcta. Colocar la regla con cuidado sobre los topes y desplazarla sobre la superficie de apoyo. Presionar ligeramente.


En partant du centre, appuyer régulièrement sur la règle avec le rouleau.

Scorrere il rullo di montaggio sulla riga partendo dal centro verso l'esterno.

Presionar la regla con el rollo desde el centro de forma uniforme.


Bei $ML < 170$ mm mit Epoxy in der Mitte sichern.
Anschlagstifte entfernen.

For $ML < 170$ mm (< 6.7 in.)
secure at center with epoxy.
Remove the stop pins.

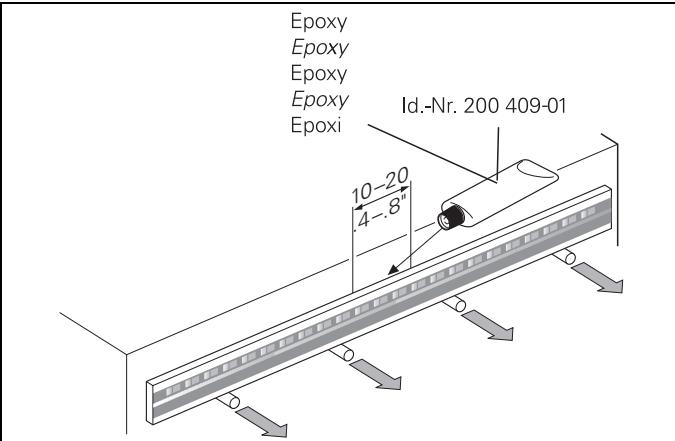

Die maximale Haftkraft des Montagefilms ist bei Raumtemperatur nach ca. 70 Stunden erreicht.

The mounting film will reach its maximum adhesive strength after approximately 70 hours at room temperature.

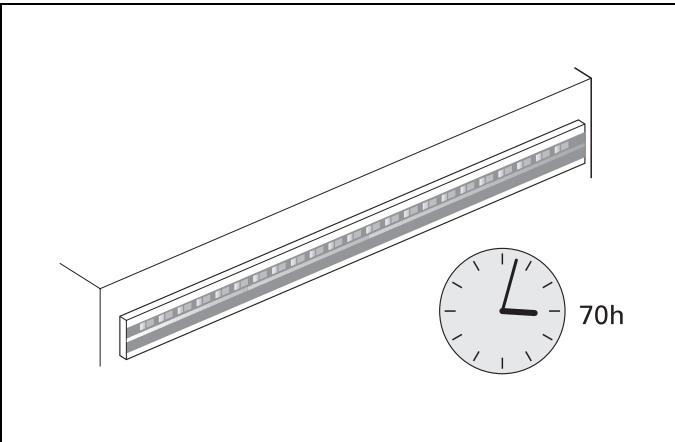

Pour $ML < 170$ mm, renforcer au centre avec epoxy.
Retirer les butées d'arrêt.

Se la lunghezza è < 170 mm
fissare con Epoxy al centro.
Rimuovere le spine di montaggio.

Cuando $ML < 170$ mm asegurar con epoxy en el centro. Retirar los topes.


Le film de montage atteint son adhérence max. à température ambiante après environ 70 heures.

La pellicola di montaggio raggiunge la sua massima aderenza dopo ca. 70 ore a temperatuta ambiente.

La máxima fuerza de adherencia de la película de montaje se consigue a temperatura ambiente después de aprox. 70 horas.

Abautoleranzen


Mounting tolerances

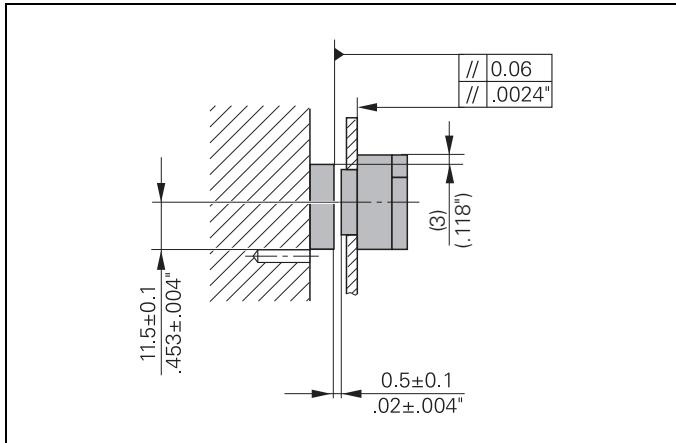

Tolérances de montage


Tolleranze di montaggio

Tolerancias de montaje

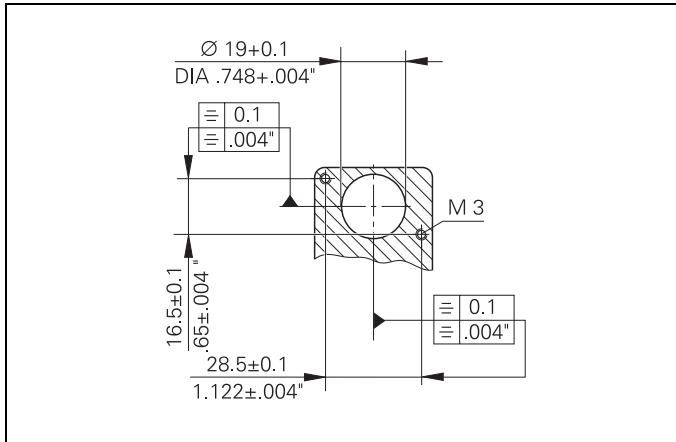


Teilung des Maßstabs und des Abtastkopfes bei Bedarf mit fusselfreiem Lappen und destilliertem Spiritus oder Isopropylalkohol reinigen.

If necessary, clean the graduation surface of the scale and scanning head with a lint-free cloth and methylated or isopropyl alcohol.

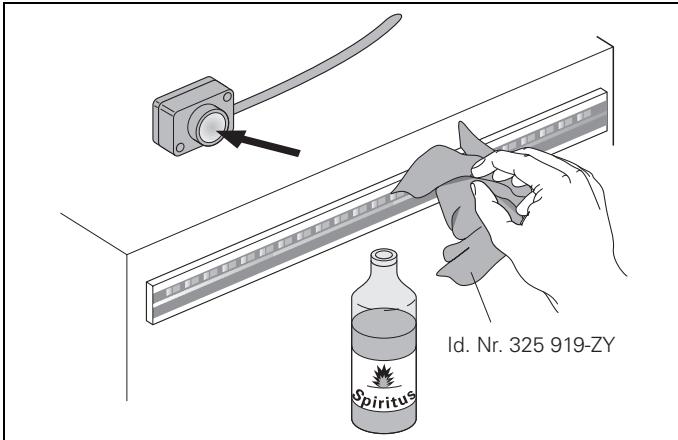

Abtastkopf lose anschrauben.
Zulässige Biegeradien R des
Kabels beachten.

Loosely screw down the scanning head. Observe permissible bending radii R of the cable.

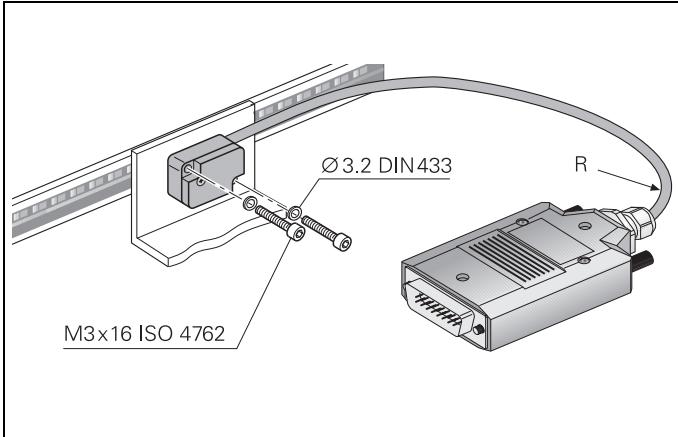

Si nécessaire, nettoyer la gravure de la règle et de la tête captrice à l'aide d'un chiffon non pelucheux et d'alcool ou d'isopropanol.

Se necessario, pulire la graduazione della riga e la testina con un panno che non lasci residui e con alcool o isopropilene.

Si es preciso limpiar las divisiones de la regla y del cabezal con un trapo limpio, sin pelusa y alcohol o isopropileno.

Serrer légèrement les vis de la tête captrice. Respecter les rayons de courbure R admissibles pour le câble.


*Montare la testina, senza stringere le viti.
Attenzione al raggio di curvatura R del cavo.*

Atornillar el cabezal suavemente y asegurar el APE. Deberán tenerse en cuenta los radios de torsión R de los cables.

Anbaumöglichkeiten des Sub-D-Steckers · Mounting Options for D-Sub Connector

- a) Sub-D-Stecker aufstecken und einrasten.
- b) Bei Bedarf anschrauben.


- a) Push sub-D connector into place until it catches.
- b) Screw down if required.

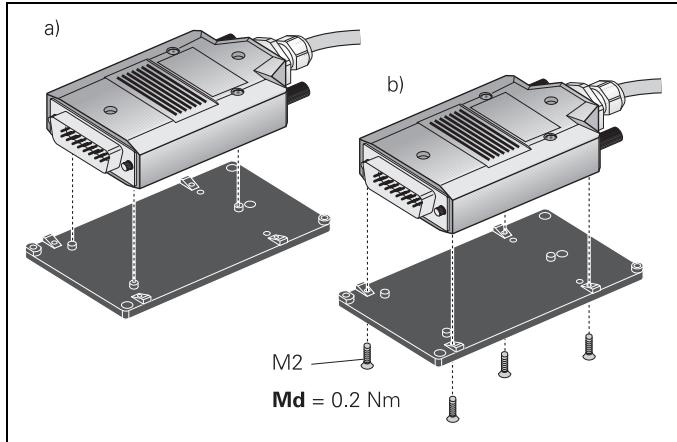

- a) Enficher et encliquer la prise Sub-D.
- b) Visser si nécessaire.

- a) Collegare il connettore Sub-D e bloccarlo.
- b) Se necessario avvitare.


- a) Enchufar y fijar el conector Sub-D.
- b) Si es preciso, atornillar.

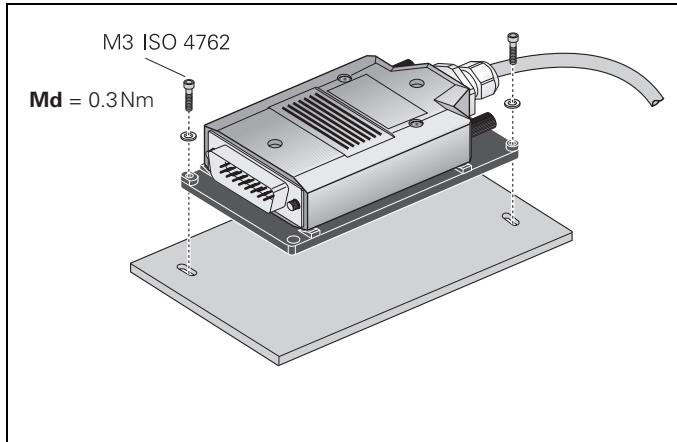

Possibilités de montage de la prise Sub-D · Possibilità di montaggio del connettore Sub-D · Montaje del conector Sub-D


Anbau mit zwei Sub-D-Stecker und Zwischenplatte, Zwischenplatte einrasten.

Mounting with two D-sub connectors and spacer. Spacer must sit properly.

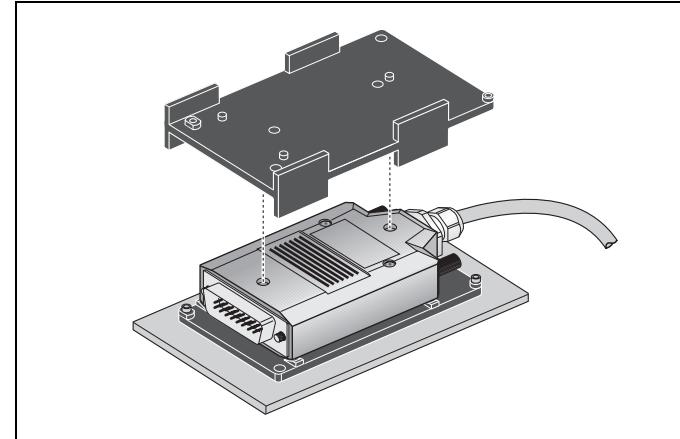

Sub-D-Stecker aufstecken und einrasten.

Push sub-D connector into place until it catches.

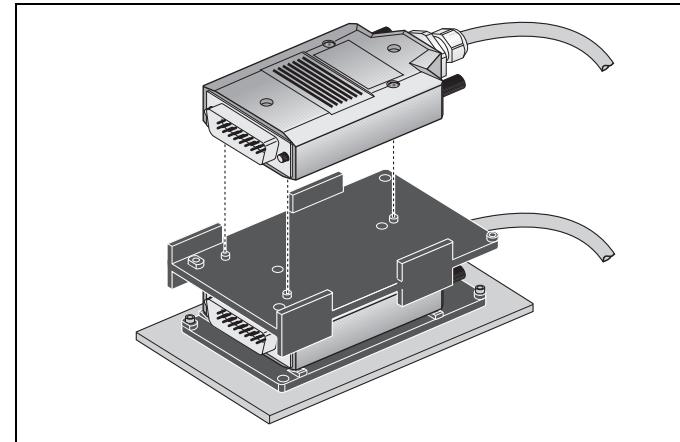

Montage avec deux prises Sub-D et plaque intermédiaire, Encliquer la plaque intermédiaire.

Montaggio con due connettori Sub-D e piastra intermedia. Bloccare la piastra.

Montaje con dos conectores Sub-D y placa intermedia, fijar la placa.

Enficher et encliquer la prise Sub-D.

Inserire e bloccare il connettore Sub-D.


Enchufar y fijar los conectores Sub-D.

Benötigte Messmittel zur Justage:
Justage:

- a) Oszilloskop
- b) PWM 8
- c) Einschub für 11 µAss
- d) Adapterkabel

Required equipment:

- a) Oscilloscope
- b) PWM 8
- c) Plug-in module for 11 µApp
- d) Adapter cable

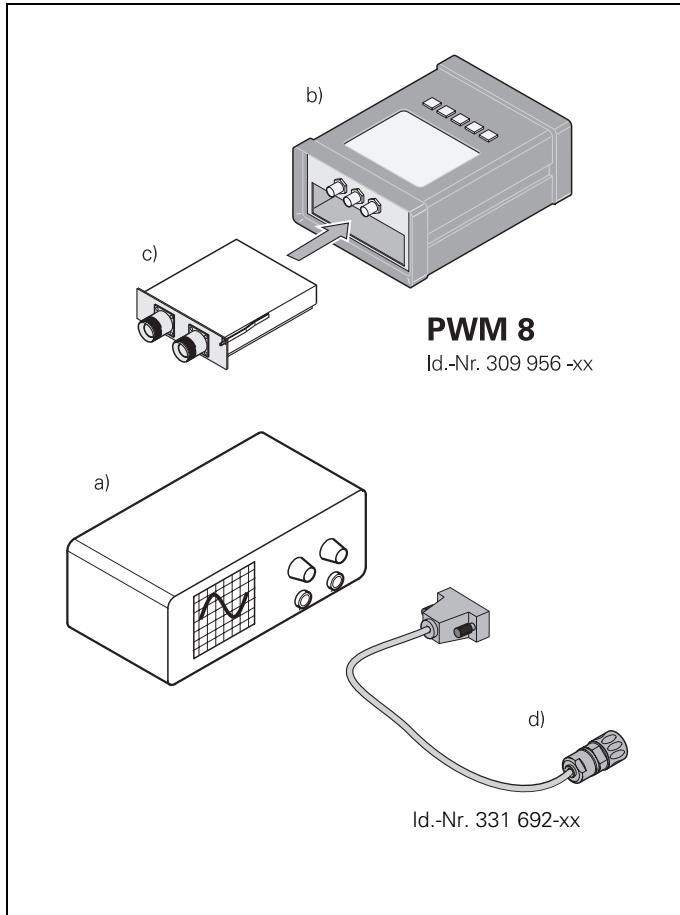

Systèmes de test nécessaires au réglage:
Justage:

- a) Oscilloscope
- b) PWM 8
- c) Carte pour 11 µAcc
- d) Câble adaptateur

Strumenti die misura necessari per la taratura:
Justage:

- a) Oscilloscopio
- b) PWM 8
- c) Attacco per 11 µApp
- d) Cavo adattatore

Aparatos de medición necesarios para el ajuste:
Justage:

- a) Osciloscopio
- b) PWM 8
- c) Adaptador para 11 µApp
- d) Cable adaptador

Anschluss des LIF 10 über das PWM 8 an das Oszilloskop.


Achtung:

Steckverbindungen nicht unter Spannung durchführen!

Connecting the LIF 10 to the oscilloscope through the PWM 8.

Caution:

Do not engage connectors while unit is under power!

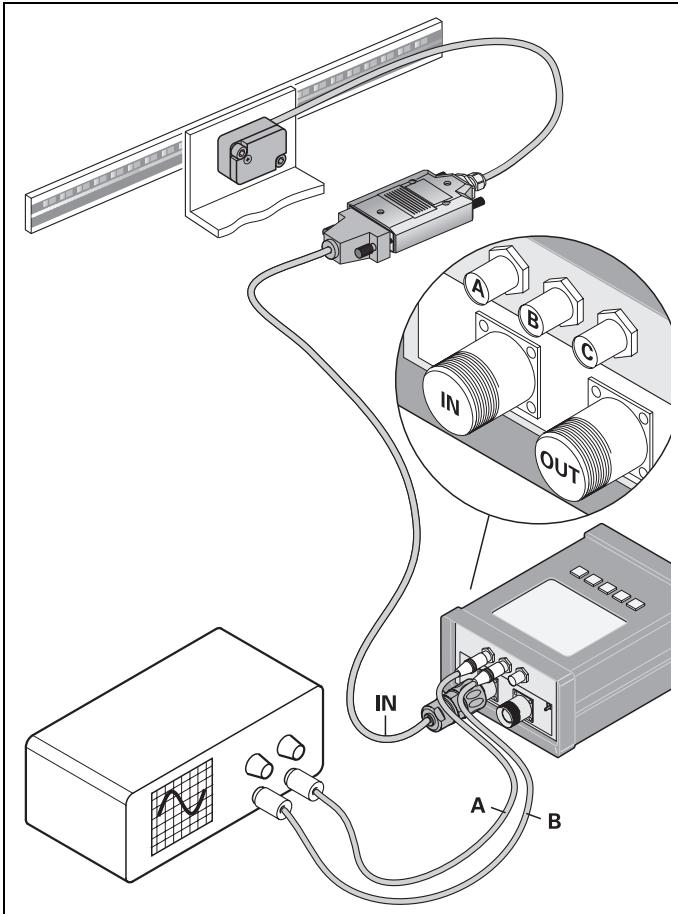

Raccordement du LIF 10 à l'oscilloscope via le PWM 8.

Attention:

Les connexions ne doivent pas être réalisées sous tension.

Collegamento della LIF 10 tramite PWM 8 all'oscilloscopio.

Attenzione:

non collegare sotto tensione.


Conexión de la LIF 10 al osciloscópio mediante el PWM 8.

Atención:

No realizar las conexiones bajo tensión.


Zur Prüfung der Ausgangssignale Maßstab hin- und herfahren.
(**v** = max. 1.3 mm/s)

Slide the scale back and forth to test the output signals.
(**v** = max. 1.3 mm/s)

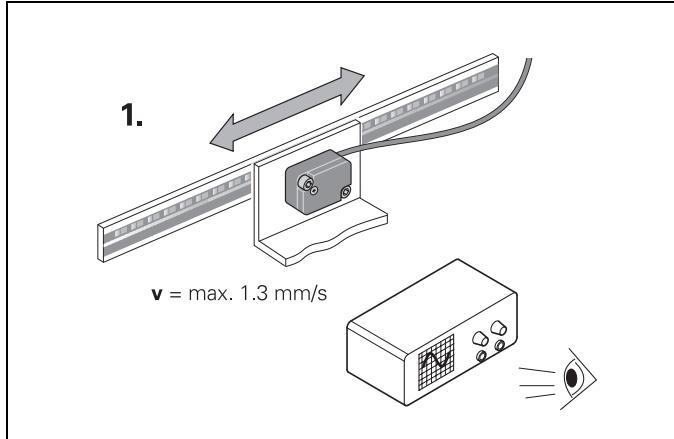

Durch Drehen des Abtastkopfes die Ausgangssignale auf größtmögliche Amplitude optimieren. Danach Befestigungsschrauben lose anziehen.

Adjust the output signals to the largest possible amplitude by turning the scanning head. Then loosely tighten the mounting screws.

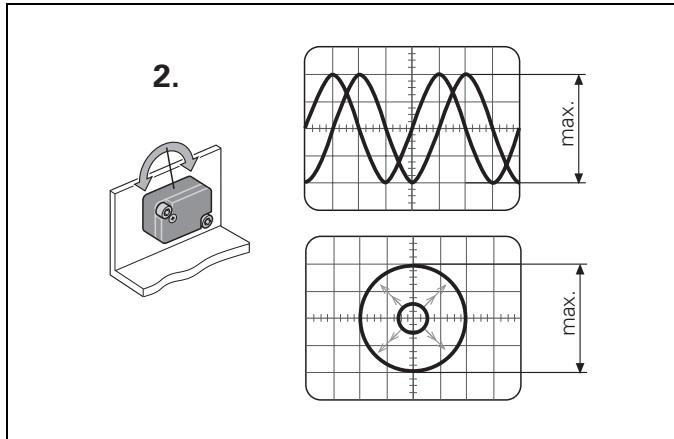

Déplacer la règle dans les deux sens pour contrôler les signaux de sortie.
(**v** = max. 1.3 mm/s)

Per verificare i segnali in uscita, spostare la riga avanti e indietro.
(**v** = max. 1.3 mm/s)

Para la comprobación de las señales de salida desplazar la regla de un lado a otro.
(**v** = max. 1,3 mm/s)

Faire pivoter la tête caprice pour que les signaux de sortie aient l'amplitude la plus grande possible. Puis, serrer légèrement les vis de fixation.

Ruotare la testina per ottimizzare i segnali in uscita sull'ampiezza massima. Poi serrare le viti di fissaggio (5 Nm).

Girando el cabezal se optimizan las señales de salida a la máxima amplitud posible. Después apretar los tornillos de sujeción (5 Nm).

Ie_1, Ie_2 : Amplituden der Inkrementalsignale

$I_1 : I_2$: Amplitudenverhältnis

PHA: Phasenwinkel

TV1, TV2: Tastverhältnisse

SYM.1,

SYM.2: Symmetrie-
abweichungen

Können die angegebenen
Toleranzen nicht eingehalten
werden, nochmals Montage-
toleranzen überprüfen.

Ie_1, Ie_2 : *Amplitudes of the
incremental signals*

$I_1 : I_2$: *Amplitude ratio*


PHA: *Phase angle*

TV1, TV2: *On-off ratio*

SYM.1,

SYM.2: *Asymmetry*

If the given signal tolerances
cannot be maintained, recheck
the mounting tolerance.

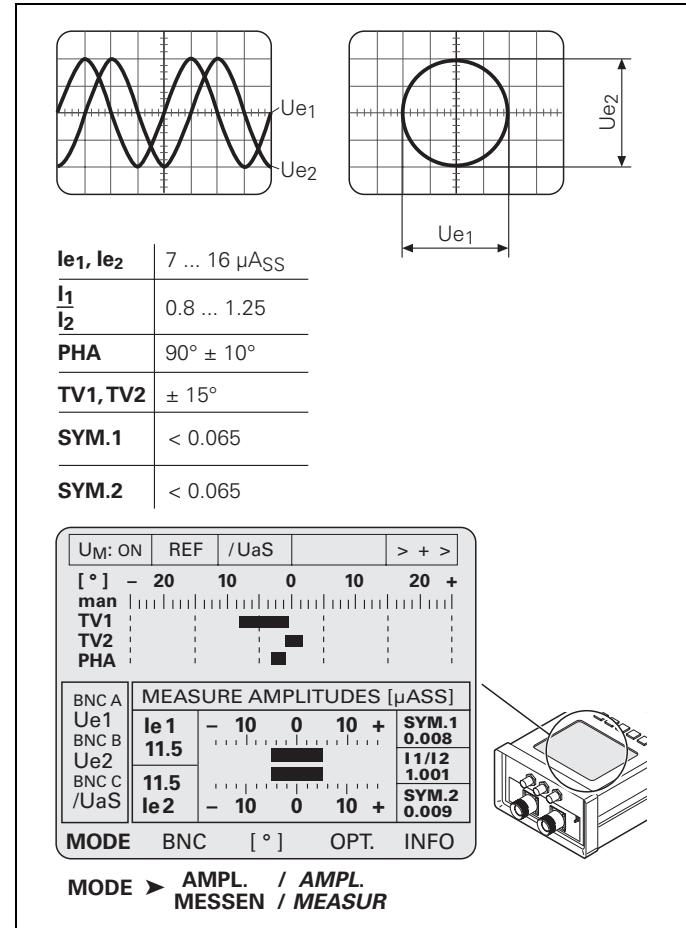

Ie_1, Ie_2 : Amplitudes des signaux incrémentaux

$I_1 : I_2$: Rapport d'amplitude

PHA: Angle de phase

TV1, TV2: Rapports de cycle

SYM.1,

SYM.2: Ecarts de symétrie

Si les tolérances indiquées ne sont pas respectées, contrôler à nouveau les tolérances de montage.

Ie_1, Ie_2 : *ampiezza dei segnali incrementali*

$I_1 : I_2$: *Rapporto tra le ampiezze*

PHA: *angolo di fase*

TV1, TV2: *rapporti di tastatura*

SYM.1,

SYM.2: *scostamenti dalla simmetria*

Se non vengono mantenute le tolleranze indicate, ricontrollare le tolleranze di montaggio

Ie_1, Ie_2 : Amplitud de las señales incrementales

$I_1 : I_2$: Relación de amplitud

PHA: Angulo de desfase

TV1, TV2: Valores de las señales

SYM.1,

SYM.2: Desfases de simetría

Si no se pueden mantener las tolerancias indicadas, deben comprobarse de nuevo las tolerancias de montaje.

Am PWM 8 die BNC Buchsen wie folgt belegen:

BNC A: Ue₀
(Referenzmarkensignal)

BNC B: 1+2
(Summensignal Ie₁ + Ie₂)

Assign the BNC sockets on the PWM 8 as follows:

BNC A: Ue₀
(reference mark signal)
BNC B: 1+2
(Sum signal Ie₁ + Ie₂)

U _M : ON	REF	/UaS		> + >
[°]	- 20	10	0	10 20 +
man
TV1
TV2
PHA

BNC A		MEASURE AMPLITUDES [µA/S]				
Ue0		Ie1	- 10	0	10 +	SYM.1 0.008
BNC B	1+2	11.5	11/12 1.001
BNC C		11.5	SYM.2 0.009
/UaS		Ie2	- 10	0	10 +	

↓ ↑ BNC B BNC C ESC

Sur le PWM 8, affecter les prises BNC de la manière suivante:

BNC A: Ue₀ (signal de référence)
BNC B: 1+2
(Signal cumulé Ie₁ + Ie₂)

Sul PWM 8 collegare i BNC come segue:

BNC A: Ue₀ (Segnale indice di riferimento)
BNC B: 1+2
(Segnali di somma Ie₁ + Ie₂)

En el PWM 8 asignar los conectores macho BNC de la siguiente forma:

BNC A: Ue₀
(señal de la marca de referencia)
BNC B: 1+2
(suma de las señales Ie₁ + Ie₂)

Durch leichtes Klopfen Referenzmarkenlage justieren. Die Spitze des Referenzmarkensignals soll mit der Spitze des Summensignals fluchten.


Achtung:

Darauf achten, dass Inkrementalsignale nicht kleiner werden.

Lightly tap to adjust the reference mark signal. The peak of the reference mark signal should be level with the peak of the sum signal.

Note:

Ensure that the incremental signals do not become smaller.

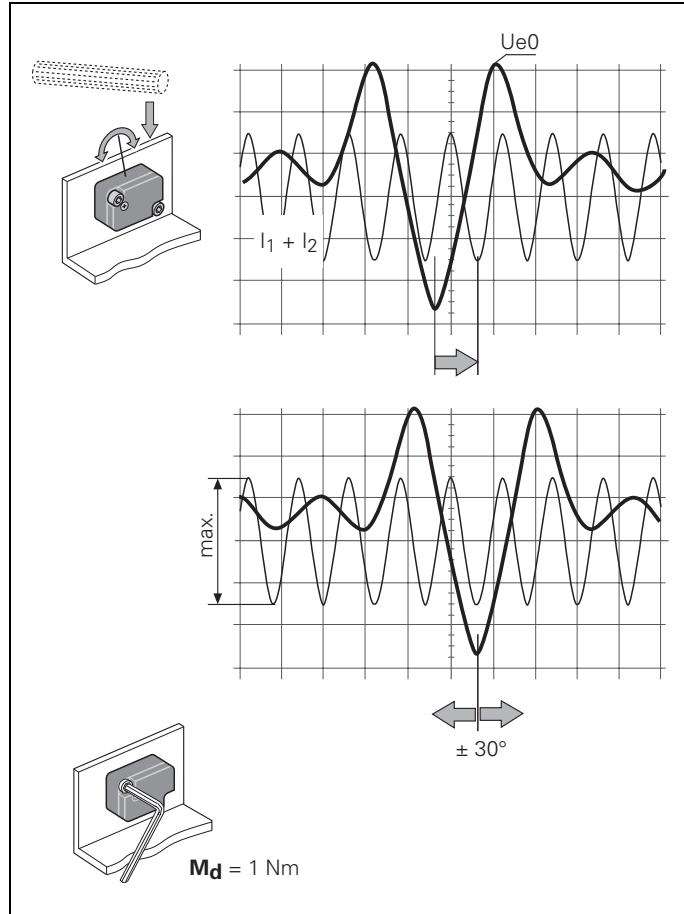

En tapotant légèrement, régler la position de la marque de référence. La crête du signal de référence doit être alignée sur la crête du signal cumulé.

Attention:

Veiller à ce que les signaux de référence ne diminuent pas.

Tarare la posizione degli indici di riferimento picchiettando piano. L'apice dei segnali degli indici di riferimento deve essere allineata con quella dei segnali di somma.

Attenzione:

i segnali incrementali non devono diminuire in ampiezza.

Ajustar la posición de las marcas de referencia presionando ligeramente.


El pico de la señal de la marca de referencia debe alinearse con el pico resultante de la suma de las señales.

Atención:

Comprobar que las señales incrementales no se reduzcan.

Sub-D-Stecker öffnen.

Open the D-sub connector.

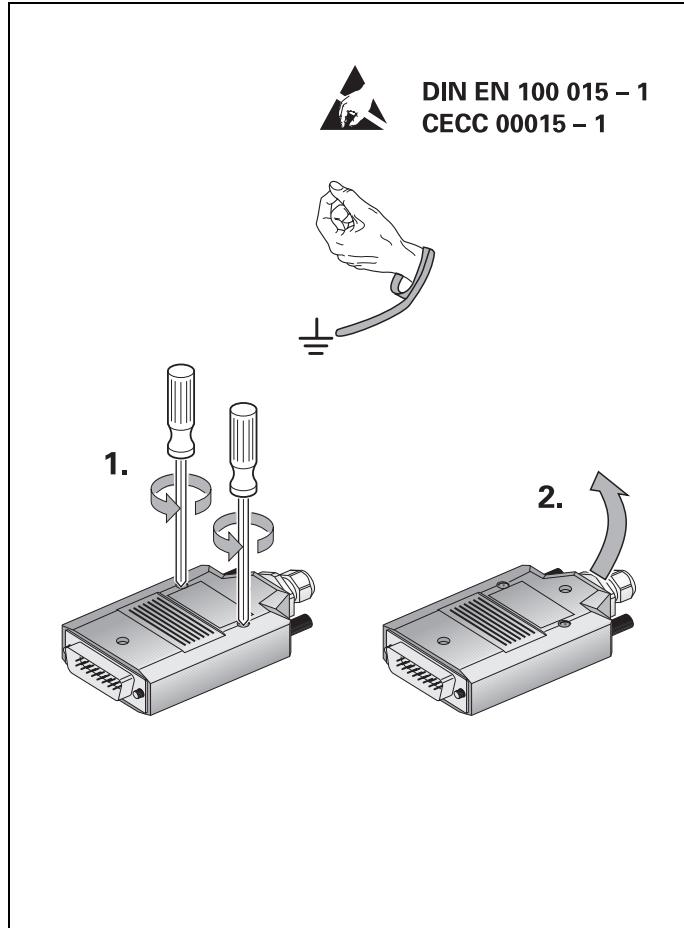


Ouvrir la prise Sub-D.

Aprire il connettore Sub-D.

Abrir el conector Sub-D.

Die Signale können bei Bedarf durch Potentiometer optimiert werden. Vorher Montage-toleranzen prüfen.

*If necessary you can optimize the signals with a potentiometer.
First check the mounting tolerances.*

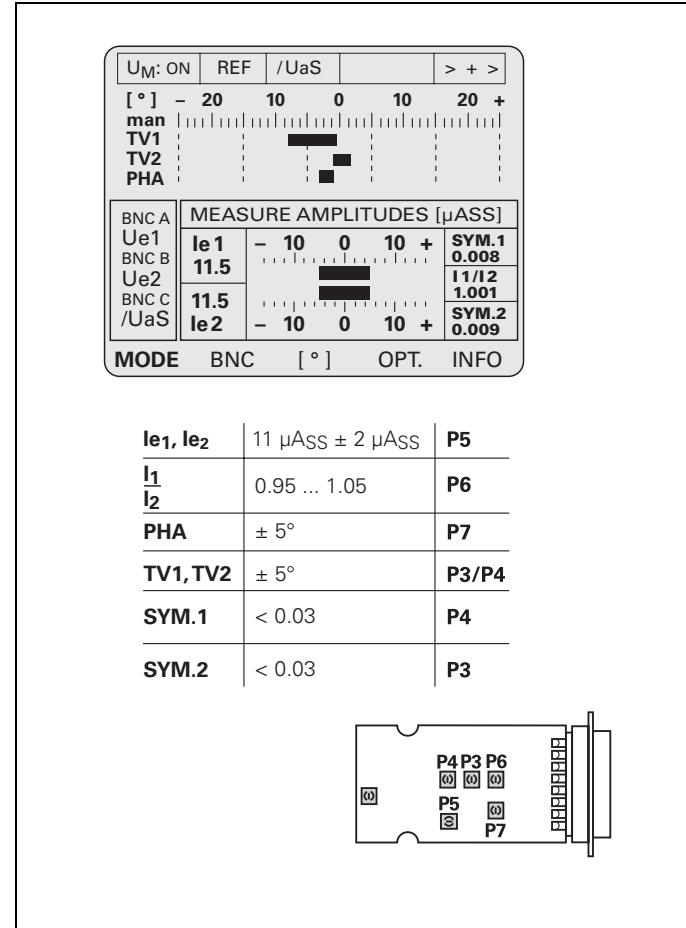

Si nécessaire, les signaux peuvent être optimisés par potentiomètre. Vérifier auparavant les tolérances de montage.



E' possibile ottimizzare i segnali tramite un potenziometro. Prima controllare le tolleranze di montaggio.

Si es necesario pueden optimizarse las señales con el potenciómetro. Antes comprobar las tolerancias de montaje.

Feinabgleich Referenzmarkensignal · Fine Adjustment of Reference Mark Signal

Referenzmarken-Breite auf $360^\circ \pm 30^\circ$ mit dem Potentiometer P2 einstellen.

Adjust the reference mark signals to $360^\circ \pm 30^\circ$ with the potentiometer P2.

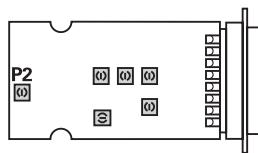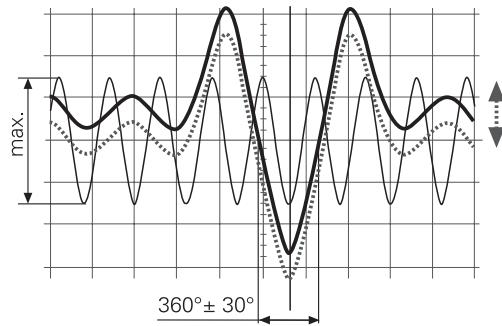

Régler la largeur du signal de référence sur $360^\circ \pm 30^\circ$ à l'aide du potentiomètre P2.

Con il potenziometro P2 portare l'ampiezza degli indici di riferimento a $360^\circ \pm 30^\circ$.

Ajustar con el potenciómetro P2 la amplitud de las marcas de referencia a $360^\circ \pm 30^\circ$.


Sub-D-Stecker schließen.

Close the D-sub connector.

Fermer la prise Sub-D.


Serrare il connettore Sub-D.

Cerrar el conector Sub-D.

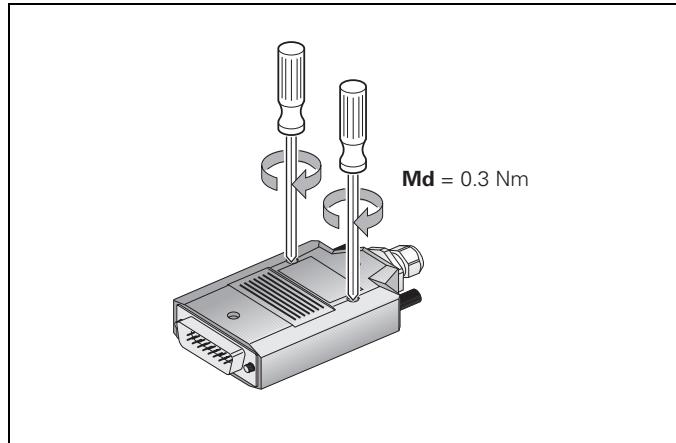

Stahldraht (\varnothing 0,3 mm) unterlegen und einfädeln. Maßstab vorsichtig abschälen.

*Slide a Ø 0.3 mm (DIA .012 in.) thick steel wire under the scale and pull it back and forth.
Carefully peel off the scale.*

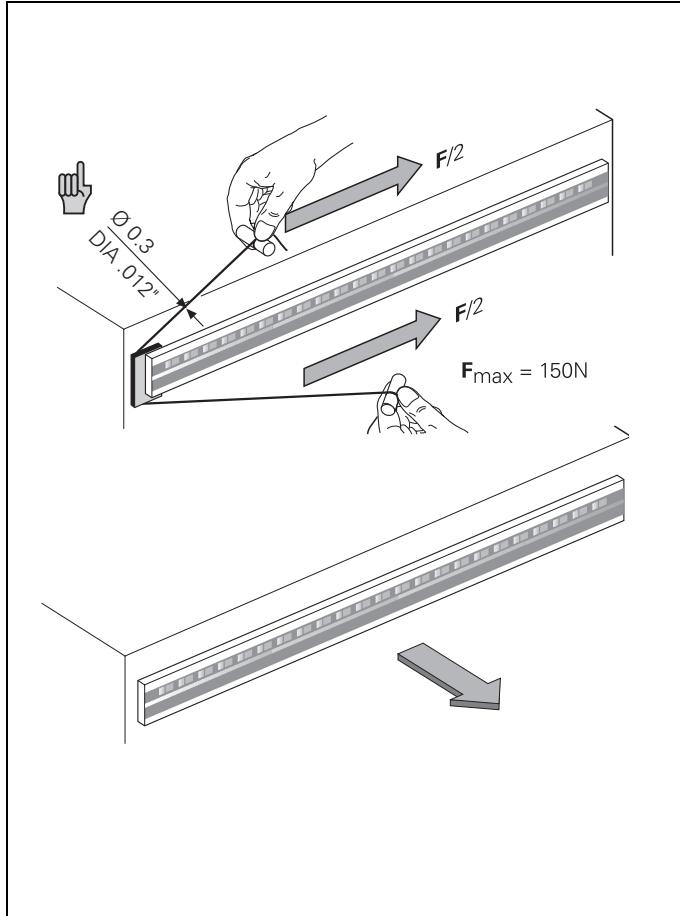

Placer tout d'abord un fil d'acier (\varnothing 0.3 mm) sous la règle et le faire glisser. Retirer la règle de mesure avec précaution.

Inserire il filo d'acciaio (\varnothing 0.3 mm). Togliere la protezione del righello.


Colocar por debajo de la regla un alambre de acero (\varnothing 0.3 mm). Deslizar el alambre con cuidado para desprender la regla.

Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen.

Sollwert: < 1 Ω max.

Check the resistance between the connector housing and the machine.

Desired value: < 1 Ω max.

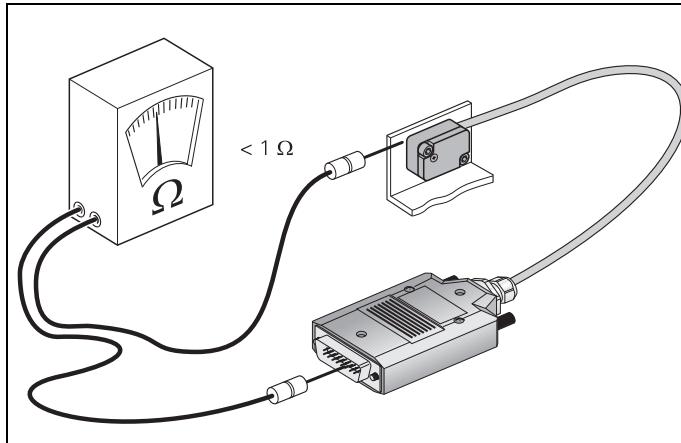

Tester la résistance électrique entre le carter de la prise et la machine.


Valeur nominale: < 1 Ω max.

Controllare la resistenza elettrica tra l'alloggiamento del connettore e la macchina.

Valore nominale: < 1 Ω max.

Comprobar la resistencia eléctrica entre la carcasa del conector y la máquina.

Valor nominal: < 1 Ω máx.

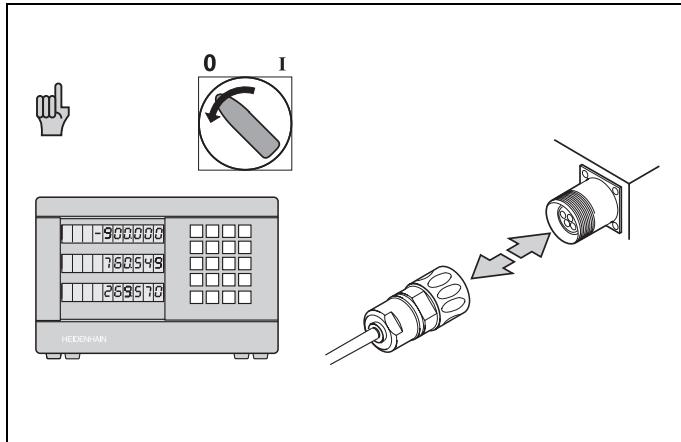

Zulässige Biegeradien der Anschlusskabel.
 R₁: Dauerbiegung
 R₂: Wechselbiegung



Permissible bending radii of connecting cable.

R₁: for rigid configuration
 R₂: for frequent flexing

		
Ø 4.5 mm DIA .177 in.	R ₁ ≥ 10 mm R ₁ ≥ .4 in. R ₂ ≥ 50 mm R ₂ ≥ 2 in.	
Ø 6 mm DIA .236 in.	R ₁ ≥ 20 mm R ₁ ≥ .8 in. R ₂ ≥ 75 mm R ₂ ≥ 3 in.	
Ø 8 mm DIA .315 in.	R ₁ ≥ 40 mm R ₁ ≥ 1.6 in. R ₂ ≥ 100 mm R ₂ ≥ 4 in.	

Betriebstemperatur
 Lagertemperatur

Operating temperature
Storage temperature

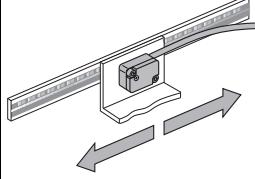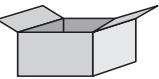	 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
	 -20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)

Rayons de courbure admissibles sur le câble de raccordement.
 R₁: Courbure permanente
 R₂: Courbure fréquente

Raggio di curvatura consentito per il cavo di collegamento:
R₁: con curvatura fissa
R₂: con flessioni ripetute

Radios de torsión admisibles en los cables.
 R₁: Torsión continua
 R₂: Torsión variable


Température de travail
 Température de stockage

Temperatura di esercizio
Temperatura di magazzinaggio

Temperatura en funcionamiento
 Temperatura en almacén

Verfahrgeschwindigkeit

Traversing speed

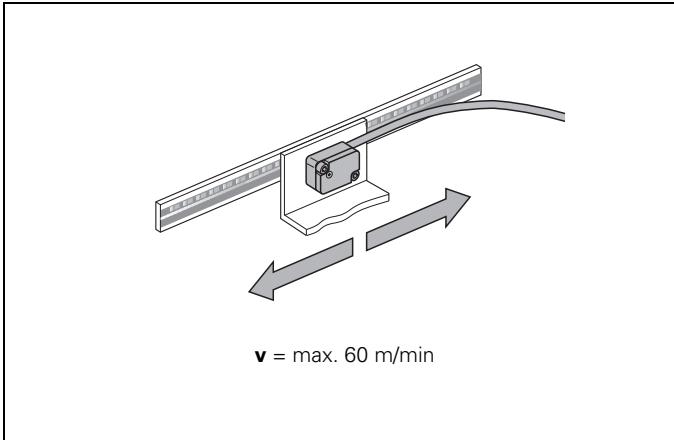


Vitesse de déplacement

Velocità

Velocidad de desplazamiento

Vibration/Schock

Vibration/Shock

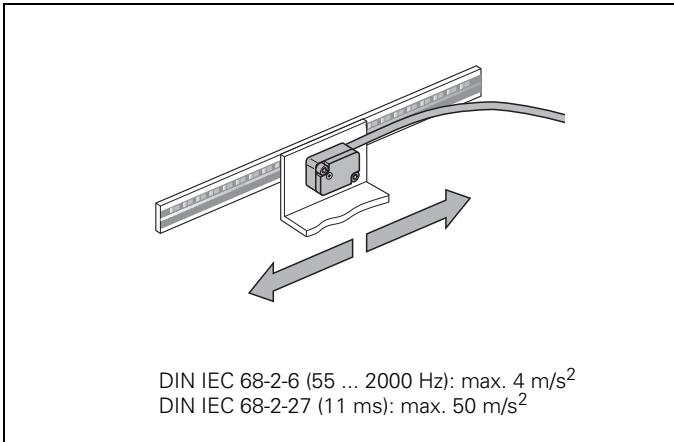


Vibrations/chocs

Vibrazioni/Shock

Vibración/Choque


Spannungsversorgung

Power supply

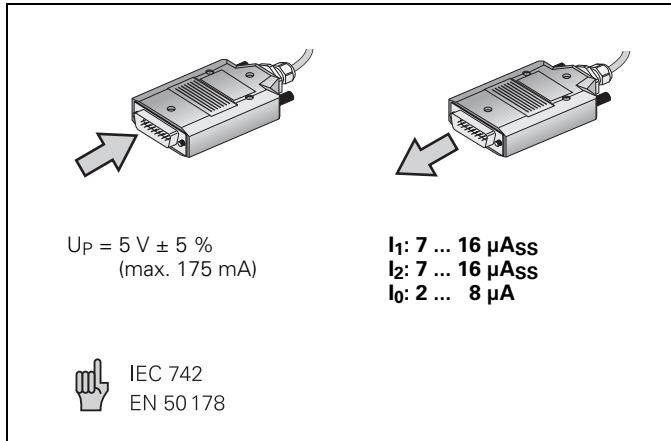

Ausgangssignale

Output signals

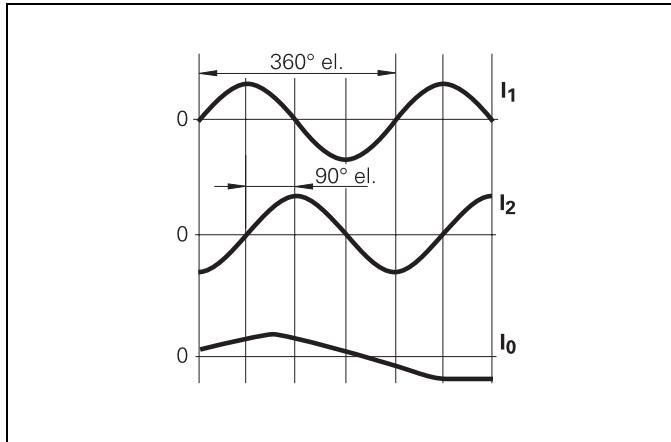

Tension d'alimentation




Tensione di alimentazione

Tensión de alimentación

Signaux de sortie

Segnali in uscita

Señales de salida

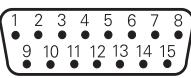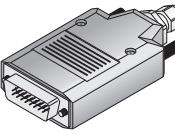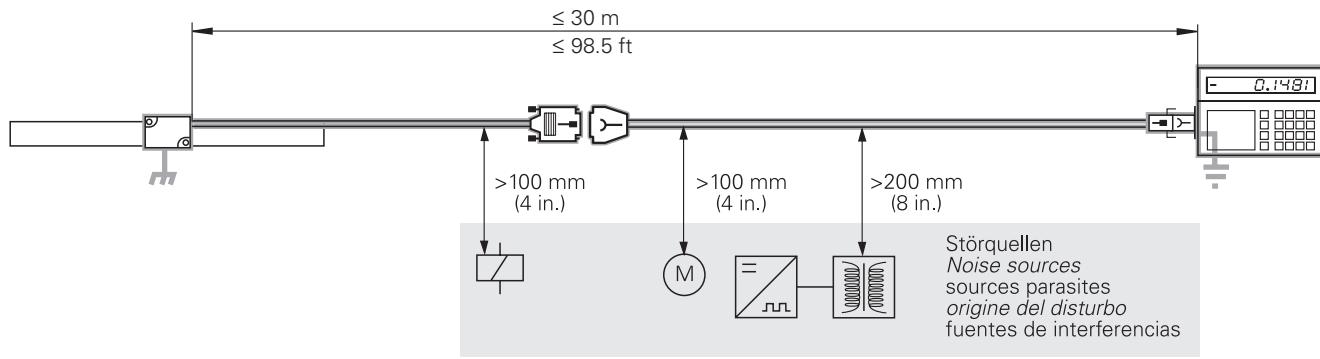 																			
										1)		2)							
	1	9	3	11	14	7	4	2		5 V U _P	0 V U _N	1)	5	6, 8, 10, 12, 13, 15					
	I ₁		I ₂		I ₀							2)		frei					
	+	-	+	-	+	-													
	grün green vert verde verde	gelb yellow jaune giallo amarillo	blau blue bleu azzurro azul	rot red rouge rosso rojo	grau gray gris grigio gris	rosa pink rose rosa rosa	braun brown brun marrone marrón	weiß white blanc bianco blanco						weiß/braun white/brown blanc/brun bianco/marrone blanco/marrón					
										IEC 742 EN 50178									
																			
<p style="text-align: center;">≤ 30 m ≤ 98.5 ft</p> <p style="text-align: center;">>100 mm (4 in.) >100 mm (4 in.) >200 mm (8 in.)</p> <p style="text-align: right;">Störquellen Noise sources sources parasites origine del disturbo fuentes de interferencias</p>																			

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 + 49/86 69/31-0

 + 49/86 69/50 61

e-mail: info@heidenhain.de

 **Service** + 49/86 69/31-12 72

 TNC-Service + 49/86 69/31-14 46

 + 49/86 69/98 99

e-mail: service@heidenhain.de

<http://www.heidenhain.de>

Vé 00

352 687-91 · 10 · 7/2000 · E · Printed in Germany

Änderungen vorbehalten · *Subject to change without notice* · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Sujeto a modificaciones

