


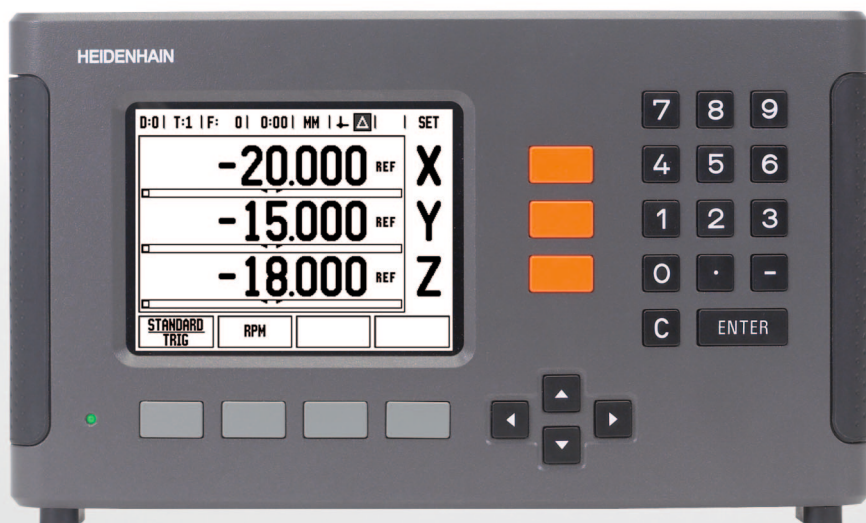

HEIDENHAIN



Инструкции за работа

ND 780


Български (bg)
10/2009



Екранът на ND 780

Изглед на екрана на ND 780, показващ типичната предоставяна информация.


- 1 Базисна точка
- 2 Инструменти
- 3 Скорост на подаване
- 4 Хронометър
- 5 Мерна единица
- 6 Текуща позиция
- 7 Разстояние за преместване
- 8 Индикатор за страниците
- 9 Настр./Нула
- 10 Име на ос
- 11 Символ REF
- 12 Функции на софтуерните бутони
- 13 Графичен показалец при позициониране
- 14 Дисплей

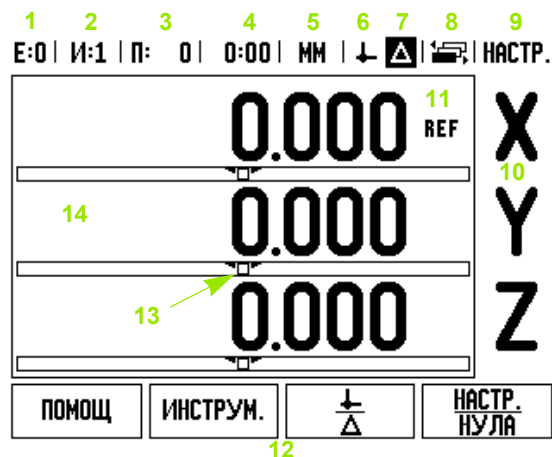

Преден панел на ND 780


Изглед на бутоните за настройка и функциите на предния панел на ND 780.

- 1 Бутони на осите (3) - X, Y и Z
- 2 Цифрови бутони за въвеждане
- 3 Бутон ENTER, потвърждаване на въведени данни и избор на поле за въвеждане
- 4 Бутон CLEAR (изчистване)
- 5 Бутони със СТРЕЛКА
- 6 СОФТУЕРНИ БУТОНИ - функциите им варират в зависимост от показания в момента екран
- 7 Светлинен индикатор на захранването
- 8 Екран на индикацията
- 9 Ръкохватки

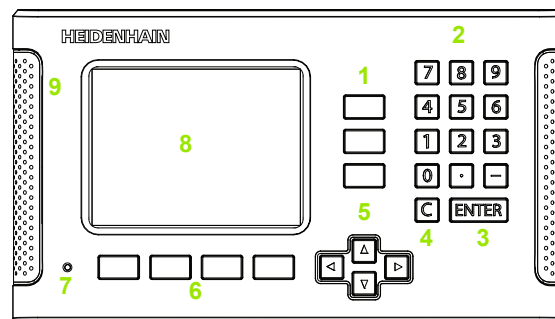

Заден панел на ND 780

- 1 Основен вход за захранване
- 2 Ключ за включване и изключване
- 3 Заземен опипвач на ръбове
- 4 Опипвач на ръбове КТ 130
- 5 Заземяване (Предпазно заземяване)
- 6 Сериен порт
- 7 Входи за осите

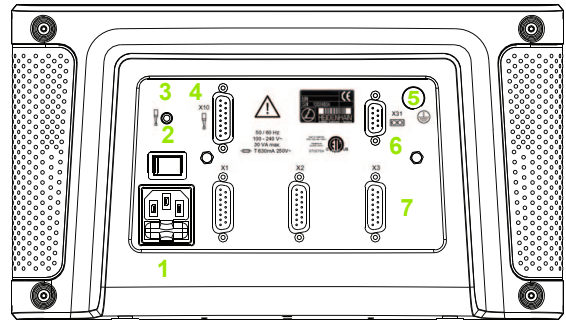



Въведение

Версия на софтуера

Версията на софтуера се показва на началния екран при включване.



Настоящото ръководство за потребителя обхваща функциите на ND 780 както за приложения на **фреза**, така и на **струг**. Информацията за операциите е подредена в три раздела: Общи операции, Операции за фреза и Операции за струг.

ND 780

Налични оси на индикацията.



Цифровата индикация ND 780 се предлага само във вариант с **три оси**. Цифровата индикация с 3 оси ND 780 се използва навсякъде в настоящото ръководство за илюстрация и описание на функционалните бутони.

Символи в забележките

Всяка забележка е маркирана със символ отляво, който показва на оператора типа и/или потенциалната сериозност на забележката.



Обща информация

напр. за поведението на ND 780.



Предупреждение

Вж. съпътстващата документация
напр. когато се изисква специален инструмент за дадена функция.



Внимание - Опасност от токов удар или опасност от нараняване

напр. когато се отваря корпусът.



Разлики

напр. между различни машини.



Препратка към ръководство

напр. Препратка към друго ръководство.

Шрифтове на ND 780

Таблицата по-долу показва как са представени различните променливи (софтуерни бутони, функционални бутони) в текста на това ръководство:

- Софтуерни бутони - софтуерен бутон НАСТРОЙКА
- Функционални бутони - функционален бутон ENTER



Парола за достъп до параметрите на индикацията

Преди да можете да задавате или променяте инсталационните параметри, свързани с машината, трябва да въведете парола. Това ще предотврати промените по невнимание на параметрите за настройка на инсталацията.



ВАЖНО!

Паролата е 95148.

Достъп до параметрите на машината

Виж раздела "Настройка на инсталация", както и ?? "????????? ??
????????? ?? ??????????" ?? ????????? 93.

НАСТРОЙКА

Започнете, като натиснете софтуерния бутон НАСТРОЙКА.

Натиснете софтуерния бутон НАСТР. ИНСТАЛАЦИЯ.

Въведете цифрите на паролата **95148**, като използвате цифровата клавиатура.

ENTER

Натиснете бутона ENTER

Сега индикацията е готова за извършване на операции, свързани с настройката на машинните параметри



ВАЖНО!

Отговорните лица може би ще искат да извадят тази страница от ръководството, след като бъдат завършени първоначалните системни настройки на индикацията. Препоръчва се тя да бъде запазена на сигурно място за бъдещо ползване.



Парола за достъп до параметрите на индикацията



I Инструкции по эксплуатации 15

- I.1 Основы позиционирования 16
 - Точки привязки 16
 - Фактическая и заданная позиции, остаточный путь 16
 - Абсолютные координаты заготовки 17
 - Инкрементальные координаты заготовки 17
 - Опорная ось угла 18
 - Датчики измерения положения 18
 - Референтные метки датчика 19
- I.2 Общая информация о ND 780 20
 - Структура экрана 20
 - Основные операции 21
 - Общие функции 21
 - Графическая помощь при позиционировании 21
 - Помощь 22
 - Формы ввода данных 23
 - Окно с инструкциями в режиме онлайн 23
 - Сообщения об ошибках 23
 - Включение питания 24
 - Поиск референтных меток 24
 - Работа без обнуления (без пересечения реф. метки) 24
 - ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ функции РЕФ: 25
 - Режимы работы 26
 - Настройки 26
 - Параметры меню Рабочие настройки 27
 - Единицы измерения 27
 - Масштабирование 27
 - Зеркальное отображение 28
 - Кромочный щуп (только для фрезерования) 28
 - Диаметр/радиус 28
 - Экспорт измеренных значений 29
 - Графическая помощь при позиционировании 29
 - Строка состояния 29
 - Секундомер 30
 - Дистанционный переключатель 30
 - Настройка дисплея 31
 - Язык 31
 - Импорт/Экспорт 31
 - Обзор функций клавиш Softkey 32
 - Подробное описание функций клавиш Softkey 34
 - Softkey Установка/Обнуление 34
 - Кнопка калькулятора 35
 - Калькулятор оборотов в минуту 36
 - Softkey Калькулятор конуса 37

I.3	Функции фрезерования	38
	Функции клавиш Softkey	38
	Softkey Инструмент	38
	Таблица инструментов	38
	Импорт/Экспорт	39
	Коррекция на радиус инструмента	40
	Знак числа для разницы длины DL	40
	Вызов таблицы инструмента	44
	Вызов инструмента	44
	Softkey Точка привязки	44
	Пример: задание точки привязки к заготовке без использования функции ощупывания.	45
	Функции щупа для установки точки привязки	46
	Установка точки привязки с помощью кромочного щупа	46
	Пример: ощупывание ребра заготовки и установка угла в качестве точки привязки.	47
	Пример: установка осевой линии между двумя ребрами заготовки в качестве точки привязки.	48
	Пример: нахождение центра отверстия при помощи кромочного щупа и установка его в качестве точки привязки (50 мм от центра окружности).	49
	Ощупывание с помощью инструмента	50
	Softkey Ввод позиции	52
	Ввод абсолютного значения	52
	Ввод инкрементального значения	56
	Softkey 1/2	58
	Функции фрезерования	59
	Группы отверстий на окружности и прямых (фрезерование)	60
	Клавиши Softkey, доступные в форме ввода данных:	60
	Клавиши Softkey, доступные во время отработки программы:	60
	Softkey ОТВЕТСТВИЯ НА ОКРУЖНОСТИ	61
	1-ый шаг: ввод данных	62
	2-ой шаг: сверление	63
	Матрица отверстий	64
	Пример: задание и выполнение матрицы отверстий.	64
	1-ый шаг: ввод данных	65
	2-ой шаг: сверление	66
	Фрезерование фаски и круглой фаски	67
	Клавиша Softkey Фрезерование фаски	68
	1-ый шаг: ввод данных	68
	Клавиша Softkey Фрезерование круглой фаски	69
	1-ый шаг: ввод данных	70

I.4	Функции точения	73
	Подробное описание функций клавиш Softkey	73
	Символы, используемые для обработки точением	73
	Softkey Инструмент	73
	Использование таблицы инструментов	74
	Установка коррекции с помощью ИНСТРУМ./УСТ.	74
	Установка коррекции с помощью ЗАПОМНИТЬ/УСТ.	75
	Softkey Точка привязки	76
	Установка точки привязки с использованием функции ЗАПОМНИТЬ/УСТ.	78
	Softkey Ввод позиции	79
	Softkey RX (Радиус/Диаметр)	79
	Цикл нарезания резьбы	80
	Функции клавиш Softkey	80
	Форма цикла нарезания резьбы:	82
	1-ый шаг: ввод данных	83
	Выполнение цикла нарезания резьбы	85
	Первый проход	86

II Техническая информация 87

II – 1	Монтаж и электрическое подключение 88
	Объем поставки 88
	Аксессуары 88
	Устройство цифровой индикации ND 780 88
	Рабочее пространство 88
	Монтаж 88
	Подключение к электросети 88
	Требования к электросети 89
	Климатические требования 89
	Разводка разъема питания, 89
	Профилактическое обслуживание 89
	Подсоединение датчиков обратной связи 90
	Подключение кромочного щупа и входные сигналы 92
	Распайка разъема кромочного щупа и разъема для передачи измеренных значений 92
II – 2	Настройки системы 93
	Параметры настроек системы 93
	Настройки датчика 94
	Настройки цикла нарезания резьбы: 95
	Конфигурация индикации 95
	Сопряжение 96
	Сопряжение осей Z 96
	Активация сопряжения Z 96
	Отмена сопряжения Z 96
	Компенсация погрешностей 97
	Компенсация линейной погрешности 97
	Компенсация нелинейной погрешности 98
	Процесс компенсации нелинейной погрешности 98
	Создание таблицы для компенсации нелинейности 99
	Просмотр графика 99
	Просмотр таблицы компенсации 100
	Экспорт таблицы компенсаций 100
	Импорт таблицы компенсаций 100
	Компенсация люфта 100
	Настройки УЦИ 101
	Диагностика 102
	Тест клавиатуры 102
	Проверка кромочного щупа 102
	Тест дисплея 102
	Графическое представление сигналов датчика 102

II – 3	Настройки датчика	103
	Пример настройки датчиков линейных перемещений фирмы HEIDENHAIN с сигналом 11- μ APP	103
	Пример настройки датчиков линейных перемещений фирмы HEIDENHAIN с сигналом 1 V _{PP}	103
	Примеры настроек датчиков вращения HEIDENHAIN	104
II – 4	Интерфейс данных	105
	Последовательный порт (X31)	106
	Разводка соединительного кабеля	108
	Назначение пинов	108
	Сигнал	108
	Внешние управляющие команды через интерфейс RS-232	109
	Время задержки при передаче данных	111
	Время задержки вывода данных (<Ctrl>B)	111
II – 5	Экспорт измеренных значений	112
	Примеры передачи символов через интерфейс данных	112
	Передача данных с использованием внешнего сигнала	112
	Передача данных с использованием кромочного щупа	114
II – 6	Технические параметры для фрезерования	117
II – 7	Технические параметры для точения	119
II – 8	Сообщения об ошибках	120
II – 9	Габаритные размеры	122
	Габаритные размеры УЦИ	122
II – 10	Аксессуары	123
	Идентификационные номера аксессуаров (ID)	123
	Ручка для ND 780	
	ID 520 012-01	123
	ND 780 Инструкция по монтажу Универсальный монтажный рычаг	
	ID 382 929-01	124
	ND 780 Инструкция по монтажу Поворотная ножка	
	ID 281 619-01	125
	ND 780 Инструкция по монтажу Поворотный шарнир	
	ID 520 011-01	126
	ND 780 Инструкция по монтажу Монтажная рамка	
	ID 532 811-01	127



Инструкции за работа



I.1 Основни принципи на позиционирането


Базисни точки

Върху чертежа на обработвания детайл конкретна точка от детайла (обикновено ъгъл) се обозначава като **абсолютна базисна точка**, а евентуално една или повече други точки - като относителни базисни точки.

При процедурата за настройка на базисни точки тези точки се задават като начало на абсолютната или на относителни координатни системи. Детайлът, който се подравнява спрямо осите на машината, се премества на определена позиция спрямо инструмента, а дисплеят се настройва или на нула, или на друга подходяща стойност (напр. за да се компенсира радиусът на инструмента).

Текуща позиция, Номинална позиция и Разстояние за преместване

Позицията на инструмента във всеки даден момент се нарича **текуща позиция**, а позицията, до която трябва да се премести инструментът, се нарича **номинална позиция**. Разстоянието от номиналната позиция до текущата позиция се нарича **разстояние за преместване**.

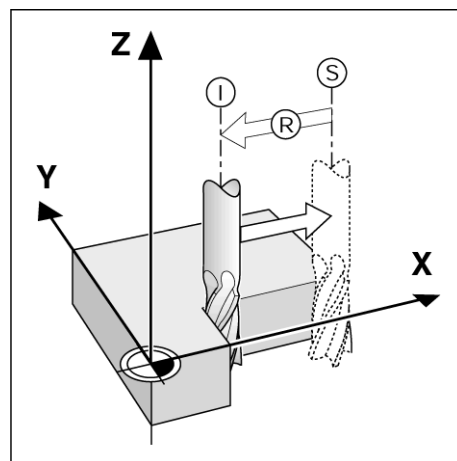

Абсолютни позиции на детайл

Всяка позиция върху детайла се определя по уникален начин от своите абсолютни координати.


Абсолютни координати на позиция **1**:

$X = 20 \text{ мм}$

$Y = 10 \text{ мм}$

$Z = 15 \text{ мм}$

При пробиване или фрезование на детайл съгласно чертеж на детайла с **абсолютни координати**, инструментът се премества до стойностите на координатите.

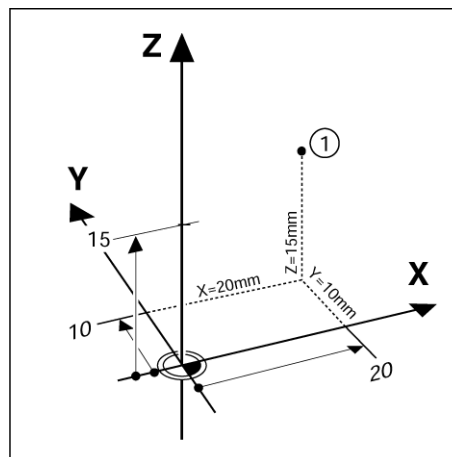

Инкрементални позиции на детайл

Една позиция може също да се отнесе към предишната номинална позиция. В този случай относителната базисна точка винаги съвпада с последната номинална позиция. Такива координати се наричат **инкрементални координати** (increment = нарастване). Наричат се също инкрементални или последователни размери (тъй като позициите се определят като поредица от размери). Инкременталните координати се обозначават с префикса I.

Пример: Инкрементални координати на позиция **3** спрямо позиция **2**.

Абсолютни координати на позиция **2**:

$X = 20 \text{ мм}$

$Y = 10 \text{ мм}$

$Z = 15 \text{ мм}$


Инкрементални координати на позиция **3**:

$IX = 10 \text{ мм}$

$IY = 10 \text{ мм}$

$IZ = -15 \text{ мм}$

При пробиване или фрезование на детайл съгласно чертеж с инкрементални координати, инструментът се премества със стойностите на координатите.

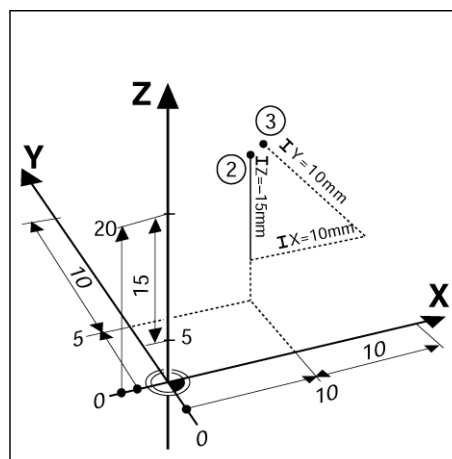

Отправна ос с нулев ъгъл

Отправната ос с нулев ъгъл е позицията "0 градуса". Определя се като една от двете оси в равнината на въртене. Следната таблица определя Нулевия ъгъл, където позицията на ъгъла е нула за трите възможни равнини на въртене.


За ъглови позиции се определят следните отправни оси:

Равнина	Отправна ос с нулев ъгъл
XY	+X
YZ	+Y
ZX	+Z

Положителната посока на въртене е обратна на часовниковата стрелка, ако работната равнина се гледа в отрицателната посока на оста на инструмента.

Пример: ъгъл в работната равнина X / Y


Ъгъл	Съответства на...
+ 45°	... ъглополовяща между +X и +Y
+/- 180°	... отрицателна ос X
- 270°	... положителна ос Y

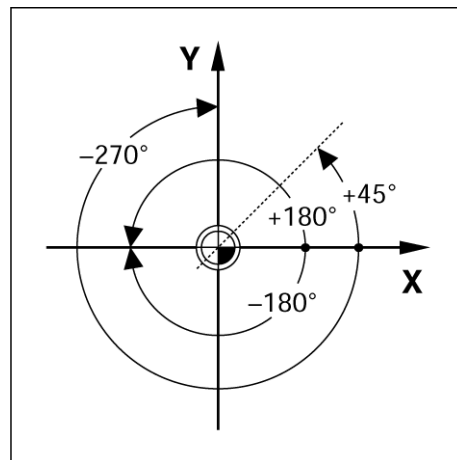

Енкодери за позициониране

Енкодерите за **обратно подаване на позиция** превръщат движението на машинните оси в електрически сигнали. Индикацията ND 780 непрекъснато отчита тези сигнали и изчислява текущите позиции на машинните оси, които показва като числови стойности на екрана.

Ако има прекъсване в захранването, изчислената позиция вече няма да отговаря на текущата позиция. Когато захранването се възстанови, тази връзка може да се възобнови с помощта на реперните маркери върху енкодерите за позициониране и функцията на ND 780 за разпознаване на реперни точки (REF).

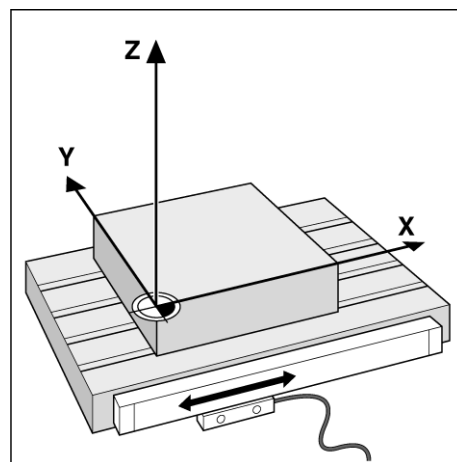


Реперни маркери на енкодер

Обикновено енкодерите съдържат един или повече реперни маркери, които се използват от функцията на ND 780 за разпознаване на реперни маркери за възстановяване позициите на базисните точки след прекъсване на захранването. Има две основни опции, достъпни за реперните маркери: фиксирани и кодирани за разстояние.

Енкодерите с **кодирани за разстояние реперни маркери** имат маркери, разделени от специален модел на кодиране, което позволява на ND 780 да използва произволна двойка маркери по дължината на енкодера за възстановяване на предишните базисни точки. Тази конфигурация означава, че операторът трябва само да измени много кратко разстояние на произволно място по протежение на енкодера, за да възстанови базисните точки, когато ND 780 бъде включен отново.

Енкодерите с **фиксирани реперни маркери** имат един или повече маркери на фиксирани интервали. За да възстановите правилно базисните точки, е необходимо по време на процедурата по разпознаване на реперни маркери да използвате абсолютно същия реперен маркер, който е бил използван при първоначалното задаване на базисната точка.

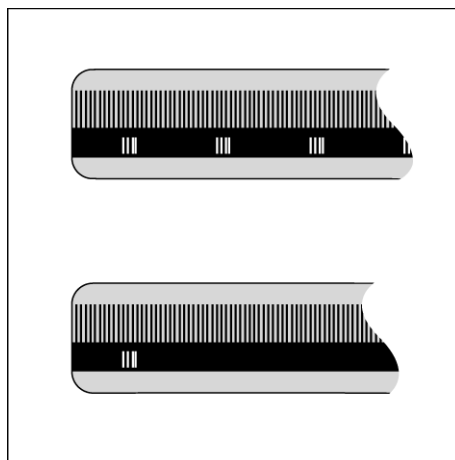


Зададените базисни точки не могат да се възстановят след изключване и повторно включване на захранването, ако реперните маркери не са били пресечени, преди да бъдат зададени базисните точки.

I.2 Общи операции за ND 780

Изглед на екрана

Символи на лентата за състоянието:

- 1 Базисна точка
- 2 Инструмент
- 3 Скорост на подаване
- 4 Хронометър
- 5 Мерна единица
- 6 Текуща позиция
- 7 Разстояние за преместване
- 8 Индикатор за страниците
- 9 Настр./Нула
- 10 Имена на осите
- 11 Символ за отправна точка (REF)
- 12 Етикети на софтуерните бутони
- 13 Дисплей
- 14 Графичен показалец при позициониране (само в режим "Разстояние за преместване")

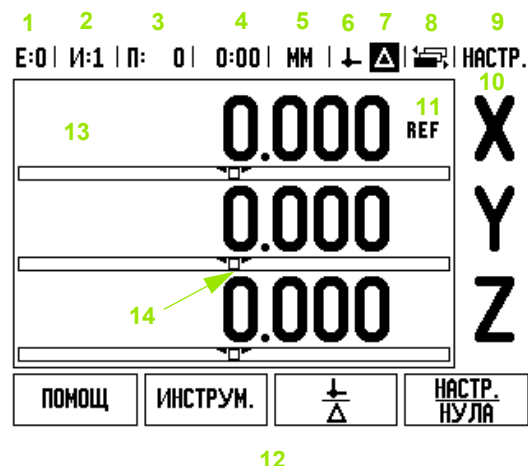

Цифровият дисплей ND 780 предлага функции за конкретни приложения, които ви позволяват да постигнете максимална производителност с ръчно управлявани машинни инструменти

- **Лента на състоянието** - показва текущите базисна точка, инструмент, скорост на подаване, хронометър, мерна единица, разстояние за преместване (инкрементално) или текуща позиция (абсолютна), индикатора за страниците и настр./нула. Вж. "Настройка на операция" за подробности относно параметризирането на лентата на състоянието.
- **Дисплей** - показва текущата позиция на всяка ос. Показва също формуляри, полета, прозорци с инструкции, съобщения за грешки и помощни теми.
- **Имена на оси** - посочват оста за съответния бутон на ос.
- **Символи REF** - посочват текущия статус на реперните маркери.
- **Имена на софтуерните бутони** - показват различните функции за фрезование или струговане.



Обща навигация

- Използвайте клавиатурата за въвеждане на числови стойности във всички полета.
- С бутона ENTER потвърждавате въведеното в полето и се връщате на предходния екран.
- Натиснете бутона C, за да изчистите въведените данни и съобщенията за грешки, или за да се върнете на предходния екран. Има едно изключение. При "Таблицата за компенсация на нелинейни грешки" бутонът C се използва за запазване на въведените данни.
- Етикетите на СОФТУЕРНИТЕ БУТОНИ показват различните функции за фрезозане или струговане. Тези функции се избират с натискане на съответния софтуерен бутон, намиращ се точно под всеки етикет. Има 3 страници с достъпни за избор функции на софтуерни бутони. Достъпът до тях става чрез бутоните със стрелка НАЛЯВО/НАДЯСНО, както е показано по-долу.
- С бутоните със стрелка НАЛЯВО/НАДЯСНО се извършва навигацията в страниците 1- 3 с избираеми функции на софтуерните бутони. Текущата страница се маркира в лентата на състоянието в горната част на екрана.
- Използвайте бутоните със стрелка НАГОРЕ/НАДОЛУ за придвижване между полетата във формулярите и в списъчните полета от менюта. Ориентацията на показалеца е такава, че при достигане до края на менюто се връща в началото.


Общ преглед

Графичен показалец при позициониране

Когато се придвижвате до нулево показание на дисплея (в режим "Разстояние за преместване), ND 780 показва графичен показалец при позициониране.

ND 780 показва графичния показалец при позициониране в тесен правоъгълник под текущо активната ос. Две триъгълни маркировки в центъра на правоъгълника символизират номиналната позиция.

Малкият квадрат символизира направляващата ос. Стрелка, сочеща посоката, се показва в квадрата, докато оста се приближава или се отдалечава от номиналната позиция. Отбележете, че квадратът не започва да се движи, докато направляващата ос не се доближи до номиналната позиция. Настройка на графичния показалец при позициониране, вж. страница 29 от "Настройка на операция".

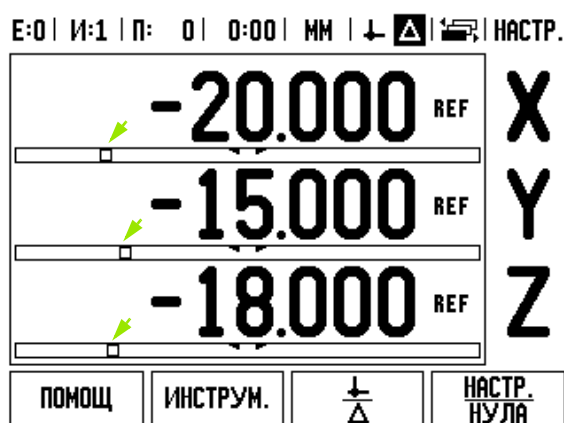

Помощен екран

Интегрираните инструкции за работа предоставят информация и помощ във всяка ситуация.

За да **извикате** инструкциите за работа:

- ▶ Натиснете софтуерния бутон ПОМОЩ.
- ▶ Ще бъде показана информация, касаеща текущата операция.
- ▶ Използвайте бутоните със стрелки НАГОРЕ/НАДОЛУ, ако обяснението е разположено на повече от една екранна страница.

За да видите информация по друга тема:

- ▶ Натиснете софтуерния бутон СПИСЪК ТЕМИ.
- ▶ Използвайте бутоните със стрелки НАГОРЕ/НАДОЛУ за прелистване на указателя.
- ▶ Натиснете бутона ENTER, за да изберете нужната позиция.

За да излезете от инструкциите за работа:

- ▶ Натиснете бутона С.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM |

ПОМОЩНИ ТЕМИ	
2.1	Първо включване
2.2	Разпознаване на реперни точки
2.2.1	Реперни точки
3	Режими Тек. поз. и Разст.-за-прем.
3.1	Възстановяване на ос
3.2	Настройки на коорд. с-ма (Фреза)
3.2.1	Ползване на опивача на ръбове
3.2.1.1	Ръб
ПРЕГЛЕД ТЕМА	СТРАНИЦА НАГОРЕ
СТРАНИЦА НАДОЛУ	




Формуляри за въвеждане на данни

Необходимата информация за различни работни функции и параметри за настройка се въвежда чрез формуляри за въвеждане на данни. Тези формуляри се появяват след избиране на функции, които изискват някаква допълнителна информация. Всеки формуляр предоставя специфични полета за въвеждане на необходимата информация.

За да бъдат приложени, промените трябва да се потвърдят чрез натискане на бутона ENTER. Ако не искате да запазите промените си, натиснете бутона C, за да се върнете на предишния екран без запазване на промените. В някои случаи, например "Таблицата с инструменти", бутонът C се използва вместо бутона ENTER.

Съобщения в прозорци с инструкции

Винаги когато е отворено меню или формуляр, отдясно веднага се отваря и прозорец с инструкции. Този прозорец предоставя информация на оператора за това, какво прави избраната функция и дава инструкции за достъпните опции.

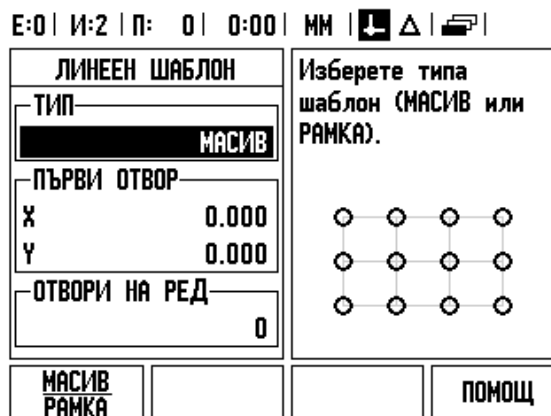

Съобщения за грешки

Ако се получи грешка, докато работите с ND 780, върху дисплея ще се появи съобщение с обяснение на причината за грешката. Вж. "Съобщения за грешки" на стр. 120

За да изчистите съобщението за грешка:

- ▶ Натиснете бутона C.



Съобщение за критична грешка: **Прекъсванията не действат.**

Ако се появи това съобщение:

- ▶ Изключете ND 780.
- ▶ Изчакайте около 10 секунди и включете отново ND 780.
- Съобщението за грешка ще бъде изчистено и нормалната работа ще продължи.

Включване



Включете захранването (разположено е на гърба). Ще се покаже началният екран (виж фигурата от дясната страна). Този екран се показва само при първото включване на устройството. Възможно е следващите стъпки вече да са завършени от инсталатора.

- Изберете желанния език, като натиснете софтуерния бутон ЕЗИК .
- Изберете вашето приложение: ФРЕЗА или СТРУГ. Софтуерният бутон за приложение ФРЕЗА/СТРУГ превключва между тези две настройки.
- След това изберете нужния брой оси. Накрая натиснете функционалния бутон ENTER .

Ако е необходимо, можете да промените приложението на цифровата индикация по-късно в "Настройка на инсталация" от "Настройки на брояча".

Сега ND 780 е готова за останалите необходими настройки. Работният режим в момента е "Абсолютен". До всяка активна ос има мигащ знак "REF". Настройката на тази функция е описана в следващия раздел - "Разпознаване на реперни маркери".

Разпознаване на реперни маркери

Функцията за разпознаване на реперни маркери на ND 780 възстановява автоматично връзката между позициите на направляващата ос и стойностите на дисплея, дефинирана последно чрез задаването на базисната точка.

Ако енкoderът на оста има реперни маркери, ще мига индикаторът "REF". След пресичането на реперните маркери, индикаторът ще спре да мига и ще премине на немигащ REF.

Работа без разпознаване на реперни маркери



Можете също да използвате ND 780 без пресичане на реперни маркери. Натиснете бутона HE REF, за да излезете от подпрограмата за разпознаване на реперни маркери и да продължите.

Можете да използвате пресичане с реперни маркери на по-късен етап, ако е необходимо да зададете базисни точки, които могат да се възстановят след прекъсване на електрозахранването. Натиснете бутона АКТИВАЦИЯ REF, за да активирате подпрограмата за разпознаване на реперни маркери.



Ако даден енкoder е конфигуриран без реперни маркери, REF индикаторът няма да бъде показан, а базисните точки ще бъдат изгубени след изключване на захранването.

Power was off. Press any key to continue.

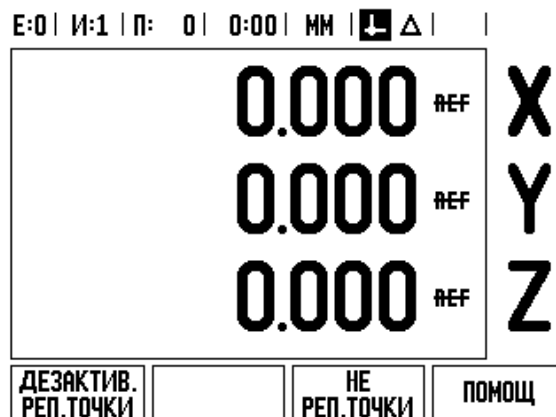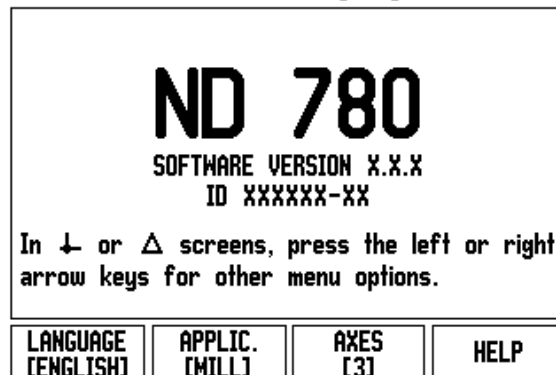

Функция АКТИВАЦИЯ/ДЕЗАКТИВАЦИЯ НА REF

Превключващият софтуерен бутон АКТИВАЦИЯ/ДЕЗАКТИВ., който е достъпен по време на подпрограмата за разпознаване на реперни маркери, позволява на оператора да избере конкретен реперен маркер върху даден енкодер. Това е важно, когато се използват енкодери с фиксирани реперни маркери. Когато е натиснат софтуерният бутон ДЕЗАКТИВАЦИЯ REF, подпрограмата за разпознаване временно спира да се изпълнява и всички реперни маркери, пресечени при движението на енкодера, се игнорират. Щом след това се натисне софтуерният бутон АКТИВАЦИЯ REF, подпрограмата за разпознаване отново се активира и се избира следващият пресечен реперен маркер.

След като се установят реперни маркери за всички необходими оси, натиснете бутона HE REF, за да прекратите изпълнението на подпрограмата. Не трябва да пресичате реперните маркери на всички енкодери, а само тези, които ви трябва. Ако са намерени всички реперни маркери, ND 780 се връща автоматично към екрана на цифровата индикация.



Ако не пресечете реперните маркери, ND 780 не запаметява базисните точки. Това означава, че не е възможно да възстановите връзката между позициите на направляващите оси и стойностите на дисплея след прекъсване на захранването (изключване).



За включване при ежедневна работа - включете захранването и натиснете произволен бутон.

Пресечете реперните маркери (в произволен ред).

АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД

**ДЕЗАКТИВ.
РЕП.ТОЧКИ**

Натиснете софтуерния бутон ДЕЗАКТИВАЦИЯ REF и пресечете реперните маркери.

**АКТИВАЦИЯ
РЕП.ТОЧКИ**

Преместете енкодера до желанния фиксиран реперен маркер. Натиснете софтуерния бутон АКТИВАЦИЯ REF и пресечете реперен маркер.

АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД

**HE
РЕП.ТОЧКИ**

Не пресичайте реперните маркери, а натиснете софтуерния бутон HE REF. Забележка: В този случай връзката между позицията на направляващата ос и стойността на дисплея ще бъде изгубена след прекъсване на захранването.



Работни режими

ND 780 има два режима на работа: **Текуща позиция** и **Разстояние за преместване**. Режимът на работа "Текуща позиция" винаги показва текущата реална позиция на инструмента спрямо активната координатна система. В този режим всички движения се правят чрез преместване, докато показанието на дисплея съвпадне с номиналната позиция, която се изисква. Функцията "Разстояние за преместване" ви позволява да се доближите до номиналните позиции чрез просто придвижване до нулево показание на дисплея. Когато работите в режим "Разстояние за преместване", можете да въведете номиналните координати или като абсолютни, или като инкрементални размери.

Докато сте в режим "Текуща позиция", ако ND 780 е конфигуриран за фрезови приложения, само отместванията на дължината на инструмента са активни. И двата вида отмествания - на радиуса и на дължината, се използват в режима "Разстояние за преместване" за изчисляване на нужното "разстояние за преместване" за достигане до желаната номинална позиция спрямо ръба на инструмента, който ще извърши изрязването.

Ако ND 780 е настроен за струг, всички отмествания на инструмента се използват както в режим "Текуща позиция", така и в "Разстояние за преместване".

Натискайте софтуерния бутон ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ/РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, за да превключвате между тези два режима. За да видите функциите на софтуерните бутони както в режим "Текуща позиция", така и в "Разстояние за преместване", използвайте бутоните със СТРЕЛКА НАЛЯВО/НАДЯСНО.


 
Приложението за струг предлага бърз начин за куплиране на Z осите при триосова система.

Настройка

ND 780 предлага две категории настройки на работните параметри. Тези категории са: "Настройка на операция" и "Настройка на инсталация". Параметрите в "Настройка на операция" се използват за въвеждане на конкретни изисквания за обработка за всяка операция. "Настройка на инсталация" се използва за задаване на параметрите на енкодерите, дисплея и комуникацията.

Менюто "Настройка на операция" се отваря при натискане на софтуерния бутон НАСТРОЙКА. В менюто "Настройка на операция" са достъпни следните софтуерни бутони:

- **НАСТРОЙКА НА ИНСТАЛАЦИЯ:** Натиснете за достъп до параметрите за "Настройка на инсталация". Вж. "Параметри за настройка на инсталация" на стр. 93.
- **ИМПОРТ/ЕКСПОРТ:** Натиснете, за да започнете импорт или експорт на работни параметри. Вж. "Импорт/Експорт" на стр. 31.
- **ПОМОЩ:** Отваря се онлайн помощта.

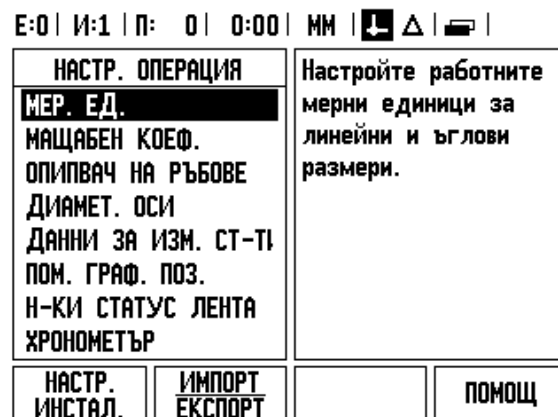

Параметри за настройка на операция

За да видите и промените параметрите за настройка на операция, използвайте бутоните със СТРЕЛКА НАГОРЕ/НАДОЛУ за маркиране на параметрите, които ви интересуват, и натиснете бутона ENTER.

Мерни единици

Формулярът МЕР. ЕД. се използва за определяне на предпочитаните мерни единици и формат на дисплея. Системата се включва, използвайки тези настройки.

- ▶ Inch/ММ - Стойностите на измерванията се показват и въвеждат в единиците, избрани в полето "Линеен". Изберете между инчове и милиметри, като натиснете софтуерния бутон INCH/ММ. Можете също да изберете мерната единица, като натиснете софтуерния бутон INCH/ММ както в режим "Текуща позиция", така и в "Разстояние за преместване".
- ▶ Десетични градуси или Радиани - Полето "Ъглов" влияе върху начина на представяне и въвеждане на ъглите във формулярите. Изберете между ДЕСЕТИЧНИ ГРАДУСИ или РАДИАНИ, като използвате софтуерния бутон.

Мащабен коефициент

Мащабният коефициент може да се използва за уголемяване или намаляване на детайл. Всички движения на енкодера се умножават по мащабния коефициент. Мащабен коефициент 1.0 създава детайл с размер, еднакъв с посочения на чертежа.

- ▶ Цифровите бутони се използват за въвеждане на число, по-голямо от нула. Диапазонът на стойностите е от 0.1000 до 10.000. Може да се въведе и отрицателна стойност.
- ▶ Настройките на мащабния коефициент се запазват за всеки период на захранване.
- ▶ Когато мащабният коефициент има стойност, различна от 1, до оста се показва символът за мащабиране ∇ .
- ▶ Софтуерният бутон ВКЛ./ИЗКЛ. се използва за деактивиране на текущите мащабни коефициенти

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ∇ Δ | |

МАЩАБЕН КОЕФ.		Определете мащабен коеф. за увелич., намал. или оглед. изобр. на частта.	
МАЩАБЕН КОЕФ.			
X	ИЗКЛ.	Когато мащ. коеф. е ВКЛ., индикаторът ∇ се появява на дисплея на оста.	
Y	ИЗКЛ.		
Z	ИЗКЛ.		
ВКЛ			ПОМОЩ
ИЗКЛ			

Огледален образ



Мащабният коефициент -1.00 генерира огледален образ на детайла. Можете едновременно да направите огледално изображение и мащабиране на детайла (вж. страница 64).

Опипвач на ръбове (само за приложенията на фреза)

Отместването на диаметъра и дължината за опипвача на ръбове се задават в този формуляр. И двете стойности са в единиците, посочени във формуляра.

- ▶ Цифровите бутони се използват за въвеждане на стойностите за диаметър и дължина. Диаметърът трябва да е по-голям от нула. Дължината е стойност със знак (отрицателен или положителен).
- ▶ Предвиден е софтуерен бутон за избор на мерните единици за опипвача на ръбове.

Стойностите за опипвача на ръбове се запазват за всеки цикъл на хранване.

Диаметър на осите

Изберете "Диаметър на осите", за да зададете осите, стойностите за които могат да се показват като радиус или като диаметър. ВКЛ. указва, че позицията на оста ще бъде показвана като стойност на диаметъра. При ИЗКЛ. функцията "Радиус/Диаметър" не се прилага. За стругови приложения вж. страница 79 за функцията "Радиус/Диаметър".

- ▶ Позиционирайте показалеца върху ДИАМЕТЪР ОС и натиснете ENTER.
- ▶ Показалецът ще се намира в полето X. В зависимост от параметъра, който ви трябва за тази ос, натиснете софтуерния бутон ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите или изключите тази функция.
- ▶ Натиснете ENTER.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | | |

ДИАМЕТ. ОСИ	
ДИАМЕТ. ОСИ	
X	ВКЛ.
Z ₀	ИЗКЛ.
Z	ИЗКЛ.

Поставете на ВКЛ. за показване на позицията като стойност на радиус или диаметър.

Изп. бутона R_x за избор на радиус или диаметър.

ВКЛ ИЗКЛ			ПОМОЩ
-------------	--	--	-------



Извеждане на данни за измерените стойности

С функцията за извеждане на данни за измерените стойности, текущо показваните позиции и измерените стойности от опипваните могат да бъдат изпратени през серийния порт. Изходните данни за текущо показваните позиции се активират също чрез сигнал от външен хардуер или команда (Ctrl B), която се изпраща на ND 780 през серийния порт.

Формулярът "Извеждане на данни за измерените стойности" се използва за включване (ВКЛ.) или изключване (ИЗКЛ.) на извеждането на данни при операциите за измерване чрез опипване. Използва се също за настройки на функцията за замразяване на дисплея.

- ▶ Извеждане на данни от измерването с опипване (само за фрезозане) - Тази функция може да се зададе като ВКЛ. или като ИЗКЛ.. Когато е на ВКЛ., данните от измерването се извеждат след приключването на измервателната операция.
- ▶ Замразяване на дисплея - настройва се на някое от следните:
 - ИЗКЛ - Дисплеят не се спира по време на извеждането на данни за измерените стойности.
 - ПАРАЛЕЛНО - Дисплеят се спира по време на извеждането на данни за измерените стойности и остава спрян, докато превключващият вход е активен.
 - ЗАМРАЗЯВАНЕ - Дисплеят се спира, но се актуализира от всяко извеждане на данни за измерените стойности.

Виж "Извеждане на данни за измерените стойности" за информацията относно формата на извежданите данни.

Графичен показалец при позициониране



Формулярът "Графичен показалец при позициониране" се използва за конфигуриране на лентовата диаграма, показвана под индикацията на осите в режим "Разстояние за преместване". Всяка ос има собствен диапазон.

- ▶ Натиснете софтуерния бутон ВКЛ./ИЗКЛ. за активиране на показалеца, или просто започнете да въвеждате стойности чрез цифровите бутони. Квадратчето за текущата позиция ще започне да се движи, когато позицията е в диапазона.

Настройки на лентата за състоянието

Лентата за състоянието е сегментираната лента в горната част на екрана, която показва текущите базисна точка, инструмент, скорост на подаване, хронометър и индикатора за страницата.

- ▶ Натиснете софтуерния бутон ВКЛ./ИЗКЛ. за всяка настройка, който искате да видите на дисплея.

E:0 | I:1 | П: 0 | 0:00 | MM |   | |

ПОМ. ГРАФ. ПОЗ.	
ДИАПАЗОН	
X	5.000
Y	5.000
Z	5.000

Опр. диапазона в лентовата диаграма за пом. граф. при позициониране. Текущата поз. кутия ще зап. да се движи, когато позицията е в диапазона.

ВКЛ ИЗКЛ			ПОМОЩ
-------------	--	--	-------



Хронометър

Хронометърът показва часове (h), минути (m), секунди (s). Работи като контролен таймер, показващ изминалото време. (Хронометърът започва отчитането от 0:00:00).

Полето "Изминало време" показва общото сумарно време за всеки интервал.

- ▶ Натиснете софтуерния бутон СТАРТ/СТОП. В полето "Статус" се показва РАБОТЕЩ. Натиснете бутона отново, за да спрете отчитането на времето.
- ▶ Натиснете НУЛИРАНЕ за нулиране на изтеклото време. Нулирането ще спре хронометъра, ако е пуснат.



Натискането на бутона за десетичните знаци по време на работа също спира или включва хронометъра. Натискането на бутона Нула нулира хронометъра.

Дистанционен превключвател

Дистанционният превключвател настройва параметрите, така че външният превключвател (висящ или крачен) да бъде активиран за изпълнение на някоя или всички от следните функции: Изходни данни, Нула и Следващ отвор. Виж Раздел II за информация относно свързването на дистанционни превключватели през вход за заземен опипвач на ръбовете Вж. "Свързване на изходни и входни сигнали на опипвач" на стр. 92

- ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - изпращане на информация за позицията чрез серийния порт или принтиране на текущата позиция.
- НУЛА - нулиране на една или повече оси. (Ако сте в режим "Разстояние за преместване", ще нулира дисплея на "Разстояние за преместване". Ако сте в режим "Текуща позиция", ще нулира базисната точка).
- СЛЕДВАЩ ОТВОР - преместване към следващия отвор в шаблона (напр. шаблон за отвори).
 - Докато се намирате в полето за извеждане на данни, натиснете софтуерния бутон ВКЛ./ИЗКЛ., така че да показва ВКЛ., за да изпратите текущата позиция през серийния порт, когато превключвателят е затворен.
 - Докато се намирате в полето за нулиране, натиснете съответните бутона на оси, за да активирате или дезактивирате нулирането на показваните позиции на осите, когато превключвателят е затворен.
 - Докато се намирате в полето "Следващ отвор", натиснете софтуерния бутон ВКЛ./ИЗКЛ., така че да показва ВКЛ., за да преминете към следващия отвор от шаблона.



Настройване на конзола

Яркостта и контрастът на LCD екрана на тази конзола могат да се настройват. Когато сте в режим "Текуща позиция" или "Разстояние за преместване" бутоните със стрелка Нагоре/Надолу могат да се използват и за настройка на контраста на LCD екрана. Този формуляр се използва и за задаване на времето на бездействие до включване на сейвъра за дисплея.

Настройката за сейвър на дисплея е времето на бездействие на системата, преди да бъде изключен LCD дисплеят. Времето на бездействие може да се настрои на 30 до 120 минути. Сейвърът на дисплея може да се дезактивира по време на текущия цикъл на захранване.

Език


Дисплеят ND 780 поддържа различни езици. За да промените избрания език:

- ▶ Натиснете софтуерния бутон ЕЗИК, докато не се появи желаният език на софтуерния бутон и формуляра.
- ▶ Натиснете ENTER за потвърждение на вашия избор.

Импорт/Експорт

Информацията за работните параметри може да се импортира или експортира през серийния порт.

- ▶ Натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ в екрана с настройките.
- ▶ Софтуерните бутони ИМПОРТ и ЕКСПОРТ са достъпни също така и в Таблицата с фрезови инструменти.
- ▶ Натиснете ИМПОРТ, за да свалите работните параметри или таблица с инструменти от компютър.
- ▶ Натиснете ЕКСПОРТ, за да прехвърлите текущите работни параметри или таблицата с инструменти на компютър.
- ▶ Натиснете бутона С за изход.

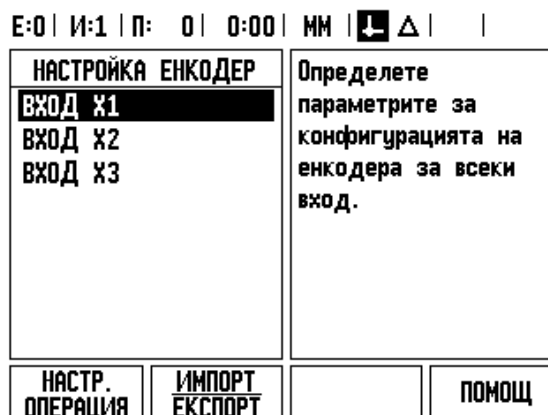
 






Преглед на функциите на софтуерните бутони за общо управление

Има три страници с функции на софтуерни бутони, достъпни за избор. Използвайте бутоните със стрелка НАЛЯВО/НАДЯСНО, за да местите показалеца в отделните страници. Индикаторът за страниците в лентата за състоянието показва ориентацията на страницата. Потъмнената страница показва страницата, на която се намирате в момента. Всеки бутон има справочна страница с допълнителна информация.

Страница със софтуерни бутони 1	Функция на софтуерния бутон	Символ на софтуерния бутон
ПОМОЩ	Отваря помощни инструкции на екрана, (Страница 22).	
ИНСТРУМ.	Отваря таблицата с инструменти, (Страница 38 за фрезование, Страница 73 за струговане).	
ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ/ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ	Превключва дисплея между работните режими "Текуща позиция"/"Разстояние за преместване", (Страница 21).	
НАСТР./НУЛА	Превключва между функциите Настр./Нула. Използва се с бутоните за отделните оси, (Страница 34).	
Страница със софтуерни бутони 2	Функция на софтуерния бутон	Символ на софтуерния бутон
БАЗИСНА ТОЧКА	Отваря формуляра "Базисна точка" за настройка на базисната точка за всяка ос, (Страница 44).	
ГОТ. НАСТР.	Отваря формуляра "Готови настройки". Този формуляр се използва за установяване на номинална позиция. Това е функция от "Разстояние за преместване", (Страница 52).	
1/2 (функция само при фрезование)	Използва се за разделяне на текущата позиция на две, (Страница 58).	



Страница със софтуерни бутони 2	Функция на софтуерния бутон	Символ на софтуерния бутон
ФУНКЦИИ	Отваря формулярите за кръгов и линеен шаблон, (Страница 61). Отваря формулярите за фрезозане под наклон и по дъга, (Страница 67).	
RX (функция само при струг)	Този софтуерен бутон превключва между показване на радиуси и диаметри, (Страница 79).	
Страница със софтуерни бутони 3	Функция на софтуерния бутон	Символ на софтуерния бутон
НАСТРОЙКА	Отваря менюто "Настройка на операция" и дава достъп до софтуерния бутон НАСТРОЙКА НА ИНСТАЛАЦИЯ. (Страница 26)	
АКТИВАЦИЯ REF	Натиснете го, когато сте готови за разпознаване на реперен маркер. (Страница 25)	
КАЛК	Отваря функциите на калкулатора. (Страница 35)	
INCH/MM	Превключва между мерни единици инч и милиметър на дисплея. (Страница 27)	



Подробно описание на функциите за общо управление на софтуерните бутони

Този раздел описва подробно функциите на софтуерните бутони, които са еднакви, независимо дали ND 780 е конфигуриран за приложения на фреза, или на струг.

Софтуерен бутон Настр./Нула


Софтуерният бутон НАСТР./НУЛА е бутон, който определя ефекта от натискане на бутон на ос. Играе ролята на превключващ бутон, който превключва между Настр. и Нула. Текущото състояние се указва в лентата на състоянието.

Когато показанието е "Настр." и ND 780 е в режим "Текуща позиция", изборът на бутон на ос отваря формуляра "Базисна точка" за избраната ос. Ако ND 780 е в режим "Разстояние за преместване", се отваря формулярът "Готови настройки".

Когато показанието е нулево и ND 780 е в режим "Текуща позиция", изборът на бутон на ос установява базисната точка за тази ос на нула на текущата позиция. Ако е активен режимът "Разстояние за преместване", текущата стойност на разстоянието за преместване се настройва на нула.



Ако ND 780 е в режим "Текуща позиция" и стойността на НАСТР./НУЛА е нула, натискането на всеки бутон на ос нулира текущата базисна точка на текущата позиция за тази ос.

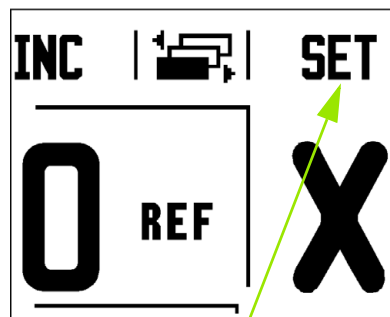

Индикатор Настр./Нула



Софтуерен бутон "Калкулатор"

Калкулаторът на ND 780 може да прави всичко - от прости аритметични действия до сложни тригонометрични и изчисления на оборотите.

Натиснете софтуерния бутон КАЛК за достъп до софтуерните бутони СТАНДАРТНИ/ТРИГ. и RPM (об/мин). Софтуерният бутон КАЛК е достъпен също и във формулярите за въвеждане на данни, когато за въвеждането може да е необходимо да се извършват изчисления.





Когато трябва да направите повече от едно изчисление в едно цифрово поле, калкулаторът ще направи умножение и деление, преди да направи събиране и изваждане. Ако трябва да въведете $3 + 1 \div 8$, ND 780 ще раздели едно на осем и тогава ще добави три за отговора 3,125.

Тригонометричните функции съдържат всички тригонометрични действия, както и повдигане на квадрат и изчисляване на корен квадратен. Когато изчислявате SIN, COS или TAN от ъгъл, въведете първо ъгъла и след това натиснете съответния софтуерен бутон.



Стойностите на ъглите използват текущия избор на формат за десетични градуси или радиани.

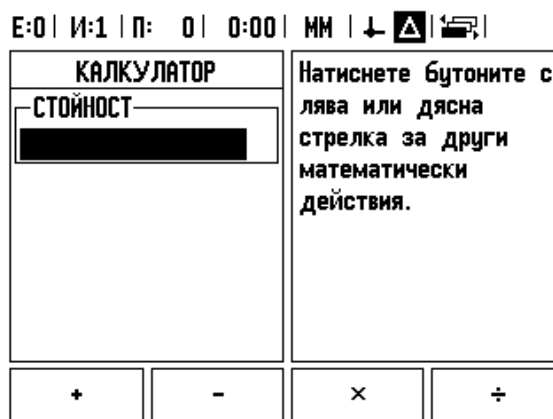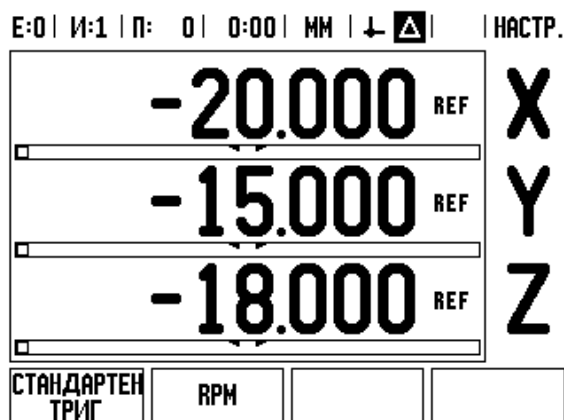

Калкулатор на оборотите

Калкулаторът на оборотите се използва за определяне на оборотите в минута - RPM (или периферната скорост на рязане) въз основа на определен диаметър на инструмент (или детайл, за приложения на струг). Стойностите, показани на тази фигура, са само пример. Проверете в ръководството на производителя на инструмента, за да потвърдите диапазоните от обороти на шпиндела за този инструмент.

- ▶ Натиснете КАЛК.
- ▶ Натиснете бутона RPM , за да отворите формуляра на калкулатора на оборотите.
- ▶ Калкулаторът на RPM изисква диаметър на инструмент. Използвайте цифровите функционални бутони, за да въведете стойност на диаметър. Стойността на диаметъра по подразбиране е диаметърът на текущия инструмент. Ако няма последна стойност, въведена в този цикъл на захранване, стойността по подразбиране е 0.
- ▶ Ако се изисква стойност за периферната скорост на рязане, въведете стойността чрез цифровите функционални бутони. Ако се въведе стойност за периферната скорост на рязане, ще бъде изчислена съответната свързана стойност за ОБОРОТИ В МИНУТА.

Докато се намирате в полето за периферната скорост на рязане, е достъпен софтуерен бутон за отваряне на онлайн помощта. Таблицата може да се използва за справка за препоръчителен диапазон от периферни скорости на рязане за обработвания материал.

- ▶ Натиснете софтуерния бутон МЕР. ЕД., за да видите единиците в инчове или милиметри.
- ▶ Формулярът на калкулатора на оборотите се затваря с натискане на бутона С, като се запамятват текущите данни.

E:0 И:1 П: 0 0:00 ММ ↓ ▲			
RPM КАЛКУЛАТОР			
— ДИАМЕТЪР —			
5.0000 ММ			
— СКОРОСТ НА РЯЗАНЕ —			
47.1239 М/МИН			
— СКОР. НА ШПИНДЕЛА —			
3000.0 RPM			
МЕР. ЕД.			ПОМОЩ

Въведете диаметъра на върт. се инструмент или част. Скоростта на рязане ще бъде изчислена.



Софтуерен бутон "Калкулатор за конус"

(само за приложения при струговане)

Можете да изчислявате конуси или чрез въвеждане на размери от чертеж, или чрез опишване на контура на коничен детайл с инструмент или индикатор.

Използвайте калкулатора за конус, за да изчислявате ъгли на конуси.

Стойности за въвеждане:

За конусно съотношение изчислението изисква:

- Промяна в радиуса в конуса
- Височина на конуса

За изчисления на конус с ползване и на двата диаметра (D1, D2) и на височината се изисква:

- Начален диаметър
- Краен диаметър
- Височина на конуса

КАЛК

Натиснете софтуерния бутон КАЛК .

Ще забележите, че изборът на софтуерен бутон се е променил и сега показва функциите на калкулатора за конус.

D1/D2 ВИСОЧИНА**КОНУС:
D1/D2/L**

За да изчислите ъгъла на конус, използвайки два диаметъра и височината между тях, натиснете софтуерния бутон **КОНУС: D1/D2/L**.

Първата точка на конуса, Диаметър 1 - или въвеждате точка с цифровите бутони и натискате ENTER, или докосвате инструмента в една точка и натискате ЗАБЕЛЕЖКА.

Повторете това за полето "Диаметър 2".

Когато използвате бутона ЗАБЕЛЕЖКА, ъгълът на конуса се изчислява автоматично.

Когато въвеждате данни в цифри, въведете данните в полето "Височина" и натиснете ENTER.

Ъгълът на конуса ще се покаже в полето "Ъгъл"

КОНУСНОСТ**КОНУС:
ОТНОШЕНИЕ**

За да изчислите ъгли, използвайки отношението на промяната на диаметъра спрямо дължината, натиснете софтуерния бутон **КОНУС: ОТНОШЕНИЕ**.

Като използвате цифровите бутони, въведете данни в полетата Въвеждане 1 и Въвеждане 2.


Натискайте ENTER след всеки избор.

Изчисленото отношение и ъгълът ще се появят в съответните си полета.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | мм | ↓ ▲ |

КАЛКУЛАТОР ЗА КОНУС		Въведете първи диаметър.	
ДИАМЕТЪР			
D1	10.0000		
D2	5.0000		
ДЪЛЖИНА			
	25.0000		
ЪГЪЛ			
	5.7106°		
БЕЛЕЖКА			ПОМОЩ

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | мм | ↓ ▲ |

 КАЛКУЛАТОР ЗА КОНУС		Въведете втори диаметър.	
ДИАМЕТЪР			
D1	10.0000		
D2	5.0000		
ДЪЛЖИНА			
	25.0000		
ЪГЪЛ			
	5.7106°		
БЕЛЕЖКА			ПОМОЩ



I.3 Специфични операции за фреза

Подробно описание на функциите на софтуерните бутони

Този раздел разглежда операциите и функциите на софтуерните бутони, които са предназначени специално за приложенията на фреза.

Софтуерен бутон "Инструм."




Този софтуерен бутон отваря таблицата с инструменти и предоставя достъп до формуляра "Инструм." за въвеждане на параметрите на инструмента. ND 780 може да запази до 16 инструмента в таблицата с инструментите.

Таблица с инструменти

Таблицата с инструменти на ND 780 предлага удобен начин за съхранение на инструмент с неговите спецификации, като диаметър, дължина, мерна единица (инч/мм), тип на инструмента, посока на въртене и ъглова скорост (обороти).

Следните софтуерни бутони са достъпни, докато се намирате във формуляра "Таблица с инструменти" или в индивидуалния формуляр с данни на инструмента:

Функция	Софтуерен бутон
Този бутон позволява на оператора да избере, коя ос ще бъде повлияна от всички отмествания на дължината на инструмента. Стойностите на диаметъра на инструмента след това ще бъдат използвани за отместване на останалите две оси.	TOOL AXIS [Z]
Натиснете за достъп до наличните помощни файлове.	ПОМОЩ
Натиснете, за да въведете автоматично дължината на отместването на инструмента. Достъпно е само в полето "Дължина на инструмента".	ОБУЧЕНИЕ ДЪЛЖИНА
Това ще отвори формуляра за избор "Типове инструменти". Достъпно е само в полето "Тип".	ИНСТРУМ. ТИПОВЕ

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM	BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM	BORE HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM	CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			
TOOL AXIS [X]			HELP



Импорт/Експорт

Информацията от таблицата с инструменти може да се импортира или експортира през серийния порт.

- ▶ Софтуерните бутони ИМПОРТ и ЕКСПОРТ са достъпни от екрана на таблицата с инструменти.
- ▶ Натиснете ИМПОРТ, за да свалите таблица с инструменти от компютър.
- ▶ Натиснете ЕКСПОРТ, за да прехвърлите таблицата с инструменти на компютър.
- ▶ Натиснете бутона С за изход.




E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ |    |


ТАБЛ. С ИНСТР. (ДИАМ/ДЪЛЖ/М.ЕД./ТИП/DIR)			
1	2.000/	20.000 ММ	ГРАВИР. Н
2	5.000/	14.000 ММ	ЦЕНТР. СВР.
3	25.000/	50.000 ММ	ЦИЛ. ЗЕНКЕР
4	6.000/	12.000 ММ	КАРБ. ФР. Н
5	10.000/	25.000 ММ	СВРЕДЛО Н
6	2.000/	0.000 ММ	ПЛ. ФРЕЗА Н
7			
8	0.000/	5.000 ММ	Н

ИМПОРТ	ЕКСПОРТ		ПОМОЩ
--------	---------	--	-------



Функция за Компенсация по радиус на инструмент

ND 780 има функция за компенсация по радиус на инструмент. Това ви позволява да въвеждате размерите на детайли директно от чертеж. Показаното разстояние за преместване след това автоматично се увеличава (R+) или намалява (R-) със стойността на радиуса на инструмента. За повече информация Вж. "Софтуерен бутон "Готова настройка"" на стр. 79.

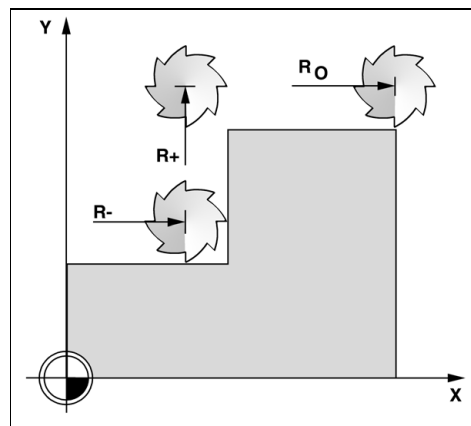

Знак за разлика в дължината ΔL

Ако инструментът е **по-дълъг** от референтния инструмент:

$\Delta L > 0 (+)$


Ако инструментът е **по-къс** от референтния инструмент:

$\Delta L < 0 (-)$

Може отместването на дължината да се въведе като позната стойност, или ND 780 да определи отместването автоматично. Виж примера за ползване на таблицата с инструменти по-долу за допълнителна информация относно софтуерния бутон за ОБУЧЕНИЕ ДЪЛЖИНА.



Дължината на инструмента е разликата между дължините ΔL на инструмента и референтния инструмент. Референтният инструмент е обозначен с T1.

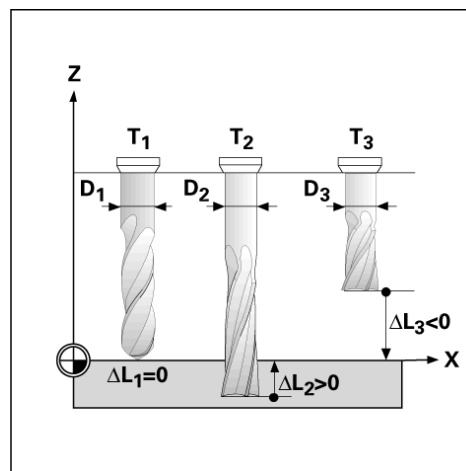

Въвеждане на данни на инструмент

- ▶ Изберете софтуерния бутон ИНСТРУМ..
- ▶ Плъзнете показалеца до желаня инструмент и натиснете ENTER. Ще се покаже формулярът "Описание на инструмент".
- ▶ Въведете диаметъра на инструмента.
- ▶ Въведете дължината на инструмента или натиснете ОБУЧЕНИЕ ДЪЛЖИНА.
- ▶ Въведете мерните единици за инструмента (инч/мм).
- ▶ Въведете типа на инструмента.
- ▶ Данните за шпиндела не са необходими, освен ако не е инсталиран блок за регулиране на оборотите на шпиндела. Ако е инсталиран такъв, направете справка с ръководството за работа с IOB 49.
- ▶ Натиснете C, за да се върнете към таблицата с инструментите. Натиснете C за изход.

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM	BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM	BORE HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM	CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			

TOOL AXIS [X]			HELP
---------------	--	--	------

Ползване на таблицата с инструменти

Пример: Въвеждане на дължина и диаметър на инструмент в таблицата с инструменти

Диаметър на инструмента 2.00

Дължина на инструмента: 20.000

Единица на инструмента: mm

Тип инструмент: плоска фреза

E:0 | I:1 | П: 0 | 0:00 | MM |

ИНСТРУМ.	X -20.000	X Y Z
ДИАМЕТЪР	Y 0.000	
2.000	Z 0.000	
ДЪЛЖИНА	Въведете диаметъра на инструмента.	
20.000		
МЕР. ЕД.		
MM		

			ПОМОЩ
--	--	--	-------



Възможно е също да използвате ND 780 за определяне на дължината на дадено отместване. Виж - АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -.



Информацията от блока за управление на оборотите на шпиндела се изисква само, ако е инсталиран входно-изходен възел IOB 49. Ако е инсталиран такъв, направете справка с ръководството за работа с IOB 49.

E:0 | I:4 | S:342 | 0:00 | MM |

ИНСТРУМ.	X -20.000	X Y Z
ТИП	Y 0.000	
КАРБИДНА ФРЕЗА	Z 8.000	
ШПИНДЕЛ	Няма открит входно-изходен хардуер.	
ПОСОКА НАПРЕД		
СКОРОСТ 342		

ОБРАТНО			ПОМОЩ
---------	--	--	-------



ИНСТРУМ.

Натиснете софтуерния бутон ИНСТРУМ. .
Показалецът ще отиде по подразбиране във формуляра "Таблица с инструменти".

ТАБЛИЦА С ИНСТРУМЕНТИ



Позиционирайте показалеца върху инструмента, който искате да използвате, или въведете номера на инструмента. Натиснете ENTER.

ДИАМЕТЪР НА ИНСТРУМЕНТА

2

Въведете диаметъра на инструмента, например (2).



Натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.

ДЪЛЖИНА НА ИНСТРУМЕНТА

2 0

Въведете дължината на инструмента, например (20).



Натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.

- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -

Възможно е също да използвате ND 780 за определяне на отместване. Този метод включва докосване на върха на всеки инструмент до обща референтна повърхност. Това позволява на ND 780 да определи разликата между дължините на всички инструменти.

Движете инструмента, докато върхът му докосне референтната повърхност.

**ОБУЧЕНИЕ
ДЪЛЖИНА**

Натиснете софтуерния бутон ОБУЧЕНИЕ ДЪЛЖИНА. ND 780 ще изчисли отместване относително тази повърхност.

Повторете процедурата за всеки допълнителен инструмент, като ползвате същата референтна повърхност.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ |

ИНСТРУМ.	X	-20.000	X Y Z
ДИАМЕТЪР	Y	0.000	
2.000	Z	0.000	
ДЪЛЖИНА	Въведете диаметъра на инструмента.		
20.000			
МЕР. ЕД.			
ММ			
			ПОМОЩ





Само инструментите, които са настроени с използване на една и съща референтна повърхност, могат да се сменят, без да е необходимо да се задава отново базисната точка.



Ако таблицата с инструменти вече съдържа инструменти, при които дължината е била настроена, референтната повърхност трябва първо да се установи чрез ползване на един от тях. В противен случай няма да можете да превключвате между новите и съществуващите инструменти, без да трябва да установявате отново базисната точка. Преди да добавите новите инструменти, изберете един от таблицата с инструментите. Допрете инструмента до референтна повърхност и задайте базисната точка като 0.

ЕДИНИЦА НА ИНСТРУМЕНТА



Въведете мерната единица на инструмента (inch/mm) и



преместете показалеца в полето "Тип инструмент".

ТИП ИНСТРУМ.



Натиснете софтуерния бутон ТИПОВЕ ИНСТРУМЕНТИ . Изберете от списъка инструменти и натиснете ENTER



Извикване на таблицата с инструменти

Преди да започнете обработването, изберете инструмента, който използвате, от таблицата с инструменти. ND 780 отчита запазените данни за инструменти, когато работите с компенсация на инструмента.

Извикване на инструмент

ИНСТРУМ.

Натиснете софтуерния бутон ИНСТРУМ..

НОМЕР НА ИНСТРУМЕНТ



Използвайте бутоните със СТРЕЛКА НАГОРЕ/НАДОЛУ за прелистване на списъка с наличните инструменти (1-16). Маркирайте инструмента, който искате.



Уверете се, че е извикан подходящият инструмент и натиснете бутона C за изход.

Софтуерен бутон "Базисна точка"

Установяването на базисни точки определя отношенията между позициите на осите и стойностите, показвани на дисплея.

Най-лесният начин да установите базисни точки е да използвате функциите за измерване чрез опипване на ND 780, независимо дали опипвате детайла с опипвач или инструмент.

Разбира се, също можете да определите базисни точки по стандартния начин чрез докосване ръбовете на детайла един след друг с инструмент и ръчно въвеждане на позициите на инструмента като базисни точки (вж. примерите след тази страница).

Таблицата с базисни точки побира до 10 базисни точки. В повечето случаи това ще ви освободи от необходимостта да изчислявате преместването на оста, когато работите със сложни чертежи, съдържащи няколко базисни точки.

E:0 | И:1 | | 0:00 | MM |

ТИПОВЕ ИНСТРУМЕНТИ		Изберете желания инструмент и натиснете ENTER.	
СФЕРИЧНА ФРЕЗА			
ПРОБИВНА ГЛАВА			
СВРЕДЛО			
КАРБИДНА ФРЕЗА			
ЦИЛИНДРИЧЕН ЗЕНКЕР			
КОНУСЕН ЗЕНКЕР			
БОРМАШИНА			
ГРАВИРАЩ ВРЪХ			
			ПОМОЩ



Пример: Установяване на базисна точка за детайл, без да се използва функцията за измерване чрез опипване.

Диаметър на инструмента: $D = 3 \text{ mm}$

Поредност на осите в този пример: X - Y - Z

Подготовка: Задайте активния инструмент като инструмента, който ще бъде използван за установяване на базисната точка

КООРД.С-МА Натиснете софтуерния бутон БАЗИСНА ТОЧКА.

Показалецът се премества в полето "Номер на базисна точка".



Въведете номера на базисната точка и натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да преминете в полето за оста X.



Докоснете ръба на детайла **1**.

УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗИСНА ТОЧКА X



Въведете позицията за центъра на инструмента ($X = -1.5 \text{ mm}$) и



натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да преминете на оста Y.



Докоснете ръба на детайла **2**.

УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗИСНА ТОЧКА Y



Въведете позицията за центъра на инструмента ($Y = -1.5 \text{ mm}$), а след това



натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.



Докоснете повърхността на детайла.


УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗИСНА ТОЧКА $Z = + 0$

0

Въведете позицията на върха на инструмента ($Z = 0 \text{ mm}$) за координата Z на базисната точка. Натиснете ENTER.

E:1 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА	X	0.000	X
НОМЕР КООРД. С-МА	Y	0.000	
1	Z	0.000	
КООРД.С-МА	Въведете новата тек. поз. на инстр. или натиснете ОПИПВАЧ.		Y
X	-1.500	Z	
Y	-1.500		
Z	0		
ОПИПВАЧ	КАЛК	ПОМОЩ	

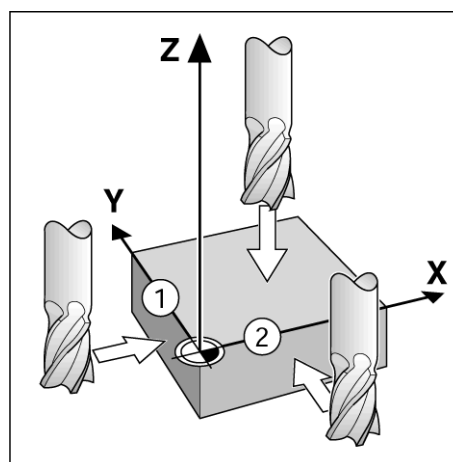

Функции за измерване с опипване за установяване на базисни точки

ND 780 поддържа електронния опипвач на ръбове в три измерения KT 130 на **HEIDENHAIN**, свързан чрез X10.

ND 780 поддържа също така и заземен тип опипвач на ръбове, свързан през жака телефонен тип от 3,5 мм от задната страна на устройството. И двата типа опипвачи работят по един и същи начин.



При изпълнение на функции за измерване чрез опипване, дисплеят запазва позицията на ръба, осовата линия или центъра на окръжността.

Достъпни са следните функции на софтуерните бутони за измерване чрез опипване:

- Ръб на детайл като базисна точка: РЪБ
- Осова линия между два ръба на детайл: ОСОВА ЛИНИЯ
- Център на отвор или цилиндър: ЦЕНТЪР ОКРЪЖ.

При всички функции за измерване с опипване ND 780 взима предвид въведения диаметър на опипващия крайник.

За да прекратите функцията за измерване с опипване, докато е активна, натиснете бутона C.

Установяване на базисни точки с опипвача




За измерване чрез опипване най-напред трябва да въведете размерите на опипвача в "Настройка на операция" (вж. "Параметри за настройка на операция" на стр. 27). Характеристиките на опипвача се запазват и след прекъсване на захранването



Пример: Измерете чрез опипване ръбовете на детайла и задайте някой ъгъл като базисна точка.

Ос на базисната точка: X = 0 mm
 Y = 0 mm

Координатите на базисната точка могат да се установят чрез измерване с опипване на ръбове или повърхности и запамятыването им като базисни точки.

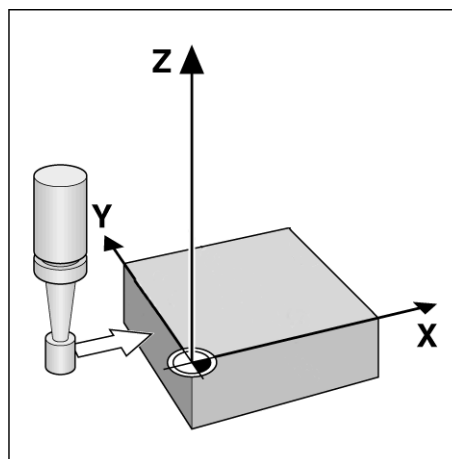

КООРД.С-МА

Натиснете БАЗИСНА ТОЧКА



Изберете нова базисна точка или натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да преминете в полето за оста X.

ОПИПВАЧ

Натиснете софтуерния бутон ОПИПВАНЕ.

РЪБ

Натиснете софтуерния бутон РЪБ.

ОПИПВАНЕ ПО ОСТА X



Приближавайте опипвача към детайла, докато LED индикаторите върху опипвача светнат.



Отдалечете опипвача от детайла.

ВЪВЕДЕТЕ СТОЙНОСТ ЗА X = 0



0 се предлага като стойност по подразбиране за координатата. Въведете желаната координата за ръба на детайла - за този пример X = 0 mm и



натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.

РЪБ

Натиснете софтуерния бутон РЪБ.

ОПИПВАНЕ ПО ОСТА Y



Приближавайте опипвача към детайла, докато LED индикаторите върху опипвача светнат.



Отдалечете опипвача от детайла.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА	X	0.000	X
НОМЕР КООРД. С-МА	Y	0.000	
0	Z	-20.000	

КООРД.С-МА	Отидете до ръба или натиснете БЕЛЕЖКА.
X	
Y	
Z	

	БЕЛЕЖКА	ПОМОЩ
--	---------	-------



ВЪВЕДЕТЕ СТОЙНОСТ ЗА Y = 0

0

0 се предлага като стойност по подразбиране за координатата. Въведете желаната координата за ръба на детайла - за този пример Y = 0 mm и задайте координатата като базисна точка за този детайл.

ENTER

Натиснете ENTER.

Пример: Задаване на осова линия между два ръба на детайл като базисна точка


Позицията на осовата линия **M** се установява чрез измерване с опипване на ръбовете **1** и **2**.

Осовата линия е успоредна на оста Y.

Желана координата на осовата линия: X = 0 mm



Разстоянието между ръбовете се показва в прозореца за съобщения, когато се използва функцията за измерване на осова линия с опипване.

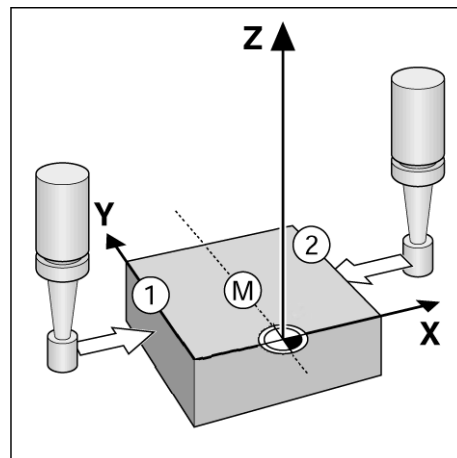

КООРД.С-МА

Натиснете БАЗИСНА ТОЧКА



Натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.

ОПИПВАЧ

Натиснете ОПИПВАНЕ.

ОСОВА ЛИНИЯ

Натиснете ОСОВА ЛИНИЯ.

ОПИПВАНЕ НА 1-Я РЪБ ПО ОСТА X



Приближавайте опипвача към ръба на детайла **1**, докато LED индикаторите в опипвача светнат.

ОПИПВАНЕ НА 2-Я РЪБ ПО ОСТА X



Приближавайте опипвача към ръба на детайла **2**, докато LED индикаторите върху опипвача светнат. Разстоянието между ръбовете се показва в прозореца за съобщения.



Отдалечете опипвача от детайла.

E:1 | M:1 | P: 0 | 0:00 | MM | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА	X	70.000	X	
НОМЕР КООРД. С-МА	Y	0.000		Y
1	Z	0.000		

КООРД.С-МА

X	0
Y	0.000
Z	

Изберете функцията на опипвача.

РЪБ	ОСОВА ЛИНИЯ	ЦЕНТЪР ОКРЪЖ.	ПОМОЩ
-----	-------------	---------------	-------



ВЪВЕДЕТЕ СТОЙНОСТ ЗА X

0

Въведете координата ($X = 0 \text{ mm}$), прехвърлете координатата като базисна точка за осовата линия и натиснете ENTER.

Пример: Измерване чрез опипване на център на отвор с опипвач и установяване на базисна точка на 50 мм от центъра на окръжността.

X координата на центъра на окръжността: $X = 50 \text{ mm}$

Y координата на центъра на окръжността: $Y = 0 \text{ mm}$

КООРД.С-МА

Натиснете **БАЗИСНА ТОЧКА**



Натиснете бутона със **СТРЕЛКА НАДОЛУ**.

ОПИПВАЧ

Натиснете **ОПИПВАНЕ**.

ЦЕНТЪР ОКРЪЖ.

Натиснете **ЦЕНТЪР ОКРЪЖ.**



Приближавайте опипвача към първата точка **1** върху периметъра, докато LED индикаторите върху опипвача светнат.



Направете същото с още две допълнителни точки от периметъра. На екрана се показват допълнителни указания. Виж прозореца с инструкции за измерения диаметър.

ВЪВЕДЕТЕ ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА X $X = 50$

5 0

Въведете първата координата ($X = 50 \text{ mm}$) и




Натиснете бутона със **СТРЕЛКА НАДОЛУ**.

ВЪВЕДЕТЕ ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА Y $Y = 0$

0

Приемете въвеждане по подразбиране $Y = 0 \text{ mm}$. Натиснете ENTER.

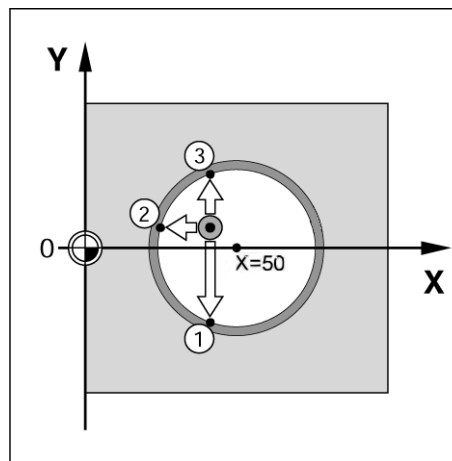

E:1 | И:5 | П: 0 | 0:00 | мм | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА		X	0.080	X
НОМЕР КООРД. С-МА		Y	0.000	
1		Z	-50.000	
КООРД.С-МА		Изберете функцията на опипвача.		
X	<input type="text"/>	Y		
Y	<input type="text"/>			
Z	<input type="text"/>			
РЪБ	ОСОВА ЛИНИЯ	ЦЕНТЪР ОКРЪЖ.	ПОМОЩ	Z



Измерване чрез опипване с инструмент


Дори ако използвате инструмент или неелектрически опипвач за установяване на базисни точки, пак можете да използвате функциите за измерване чрез опипване на ND 780.

Подготовка: Задайте активния инструмент като инструмента, който ще бъде използван за установяване на базисната точка.

Пример: Измерете чрез опипване ръба на детайла и задайте ръба като базисна точка

Ос на базисната точка: X = 0 mm

Диаметър на инструмента D = 3 mm

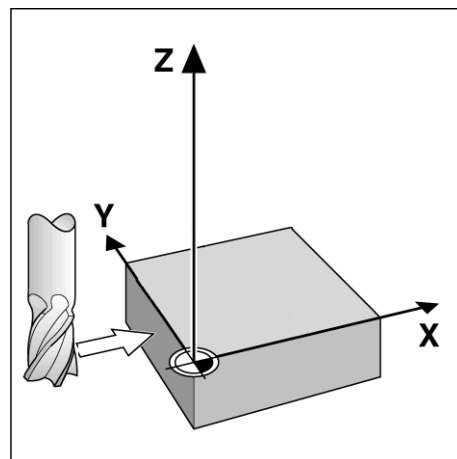

КООРД.С-МА

Натиснете БАЗИСНА ТОЧКА



Натискайте бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, докато не маркирате полето за оста X.

ОПИПВАЧ

Натиснете софтуерния бутон ОПИПВАНЕ.

РЪБ

Натиснете софтуерния бутон РЪБ.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА	X	0.000	X
НОМЕР КООРД. С-МА	Y	0.000	
0	Z	-20.000	
КООРД.С-МА	Изберете функцията на опипвача.		Y
X			
Y			
Z			Z

РЪБ

ОСОВА
ЛИНИЯ

ЦЕНТЪР
ОКРЪЖ.

ПОМОЩ



ОПИПВАНЕ ПО ОСТА X

Докоснете ръб на детайла.

БЕЛЕЖКА

Запаметете позицията на ръба, като натиснете софтуерния бутон ЗАБЕЛЕЖКА. Софтуерният бутон ЗАБЕЛЕЖКА е полезен, когато се определят данни на инструмент чрез докосване на детайл без наличие на опипвач с обратна връзка. За да не изгубите стойността на позицията, когато инструментът се отдръпне, натиснете софтуерния бутон ЗАБЕЛЕЖКА, за да запаметите стойността, докато той все още е в допир с ръба на детайла. Местоположението на докоснатия ръб ще се определи, като се вземе предвид диаметъра на ползвания инструмент (Т:1, 2...) и **последната посока, в която е преместван инструментът** преди натискането на софтуерния бутон ЗАБЕЛЕЖКА.



Отдръпнете инструмента от детайла.

ВЪВЕДЕТЕ СТОЙНОСТ ЗА X**0**

Въведете координата на ръба

и

ENTER

натиснете ENTER.



Софтуерен бутон "Готова настройка"

Функцията "Готова настройка" позволява на оператора да посочи номиналната (целевата) позиция за следващото движение. След като бъде въведена новата информация за номиналната позиция, дисплеят ще превключи на режим "Разстояние за преместване" и ще покаже разстоянието между текущата и номиналната позиция. Сега операторът трябва само да мести масата, докато дисплеят покаже нула, и ще се озове на изискваната номинална позиция. Информацията за местоположението на номиналната позиция може да се въведе като абсолютно движение от текущата нулева точка или като инкрементално (I) движение от текущата позиция.

Готовите настройки също позволяват на оператора да посочи, коя страна на инструментите ще направят обработването в номиналната позиция. Софтуерният бутон R+/- във формуляра ГОТ. НАСТР. определя отместването, което ще се направи по време на движението. R+ показва, че осовата линия на текущия инструмент е в по-положителна посока, отколкото ръба на инструмента. R- показва, че осовата линия на текущия инструмент е в отрицателна посока, отколкото ръба на текущия инструмент. Използването на отместванията R+/- автоматично коригира стойността на разстоянието за преместване, за да се вземе предвид диаметърът на инструмента.

Готова настройка за абсолютно разстояние

Пример: Фрезозане по външна повърхност чрез преместване до достигане на стойност нула на екрана, като се използват абсолютни координати.

Координатите се въвеждат като абсолютни размери; базисната точка е машинна нула на детайла.

Ъгъл 1: X = 0 mm / Y = 20 mm



Ъгъл 2: X = 30 mm / Y = 20 mm

Ъгъл 3: X = 30 mm / Y = 50 mm

Ъгъл 4: X = 60 mm / Y = 50 mm



Ако искате да извикате отново последно въведената готова настройка за конкретна ос, натиснете софтуерния бутон ГОТОВА НАСТРОЙКА и след това бутоната на оста.

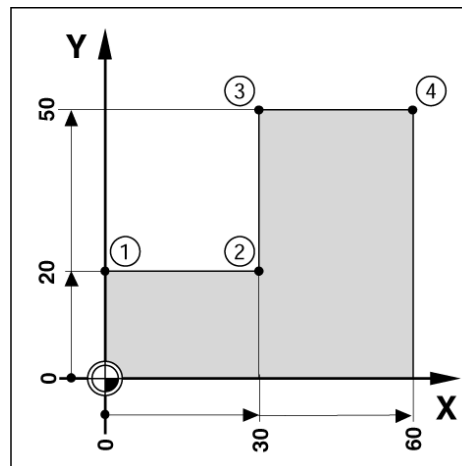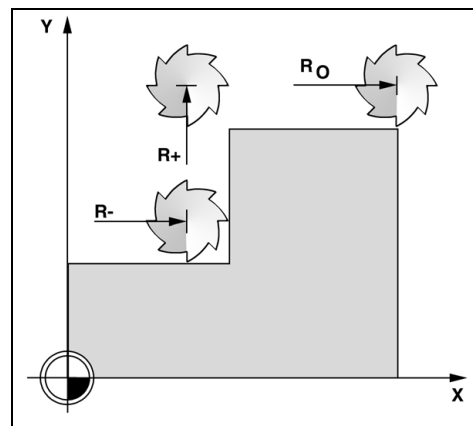

Подготовка:

- ▶ Изберете инструмента с подходящите данни.
- ▶ Позиционирайте предварително инструмента на подходящо местоположение (напр. X = Y = -20 mm).
- ▶ Преместете инструмента до дълбочината на фрезоване.

ГОТ.НАСТР.

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутона на оста Y

- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -

**НАСТР.
НУЛА**

Натиснете софтуерния бутон НАСТР./НУЛА, за да преминете в режим "Настр."



Натиснете бутона на оста Y.

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ

2 0

Въведете стойност на номинална позиция за точка на ъгъл 1: Y = 20 mm и

R +/-

изберете компенсация по радиуса на инструмента R + със софтуерния бутон R+/- . Натискайте, докато се покаже R+ до формуляра на оста.

ENTER

Натиснете ENTER.



Доближете се до оста Y до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки.

ГОТ.НАСТР.

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутона на оста X.


- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -

**НАСТР.
НУЛА**

Натиснете софтуерния бутон НАСТР./НУЛА, за да преминете в режим "Настр."



Натиснете бутона на оста X.

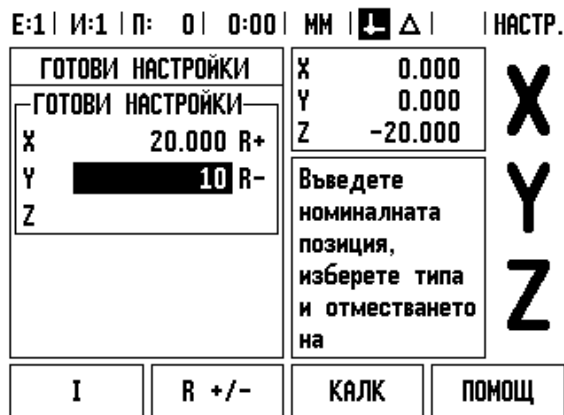

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ

3 0

Въведете стойност на номинална позиция за точка на ъгъл 2: $X = +30 \text{ mm}$,

R +/-

изберете компенсация по радиуса на инструмента R - със софтуерния бутон R+/- . Натиснете два пъти, докато се покаже R- до формуляра на оста.

ENTER

Натиснете ENTER.



Доближете се до оста X до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки.

ГОТ.НАСТР.

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутона на оста Y

- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -

**НАСТР.
НУЛА**

Натиснете софтуерния бутон НАСТР./НУЛА, за да преминете в режим "Настр."



Натиснете бутона на оста Y.



СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ**5 0**

Въведете стойност на номинална позиция за точка на ъгъл **3**: $Y = +50$ mm,

R +/-

изберете компенсация по радиуса на инструмента R+ със софтуерния бутон R+/- и натиснете, докато R+ се покаже до формуляра на оста.

ENTER

Натиснете ENTER.



Доближете се до оста Y до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки.

ГОТ.НАСТР.

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутон на оста X.

- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -**НАСТР.
НУЛА**

Натиснете софтуерния бутон НАСТР./НУЛА, за да преминете в режим "Настр."



Натиснете бутон на оста X.

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ**6 0**

Въведете стойност на номинална позиция за точка на ъгъл **4**: $X = +60$ mm,

R +/-

изберете компенсация по радиуса на инструмента R + и натиснете ENTER.



Доближете се до оста X до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки.



Готова настройка за инкрементално разстояние

Пример: Пробиване с придвижване до нулево показание на дисплея чрез инкрементално позициониране.

Въведете координатите в инкрементални размери. Те се указват по-долу (и на екрана) с предхождащо ги **I**. Базисната точка е нулата на детайла.

Отвор **1** на: X = 20 mm / Y = 20 mm

Разстояние от отвор **2** до отвор **1**: XI = 30 mm / YI = 30 mm

Дълбочина на отвора: Z = -12 mm

Работен режим: РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ

ГОТ.НАСТР.

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутона на оста X.

- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -

**НАСТР.
НУЛА**

Натиснете софтуерния бутон НАСТР./НУЛА, за да преминете в режим "Настр."



Натиснете бутона на оста X.

2 0

Въведете стойност на номинална позиция за отвор 1: X = 20 мм и се уверете, че няма активна компенсация по радиус на инструмент.



Натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ

2 0

Въведете стойност на номинална позиция за отвор 1: Y = 20 мм. Уверете се, че не се показва компенсация по радиуса на инструмента.



Натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ.

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ


- 1 2

Въведете стойността на номиналната позиция за дълбочината на отвора: Z = -12 мм. Натиснете ENTER.



Пробиване на отвор **1**: Доближете се до осите X, Y и Z до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки.

Отдръпнете свредела.

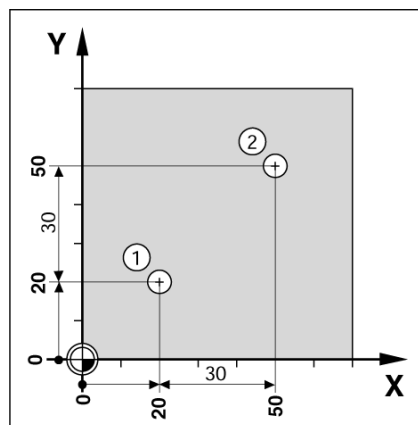

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | | НАСТР.

ГОТОВИ НАСТРОЙКИ		X	0.000	X
ГОТОВИ НАСТРОЙКИ		Y	0.000	
		Z	-20.000	
XI	30.000			Y
YI	30			
Z				
		Въведете номиналната позиция, изберете типа и отместването на		Z
I	R +/-	КАЛК	ПОМОЩ	



СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ**ГОТ.НАСТР.**

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутона на оста X.

- АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД -**НАСТР.
НУЛА**

 
Натиснете софтуерния бутон НАСТР./НУЛА, за да преминете в режим "Настр."



Натиснете бутона на оста X.

3 0

Въведете стойност на номинална позиция за отвор 2: X = 30 mm,



маркирайте въвеждането си като инкрементален размер, натиснете софтуерния бутон I.

ENTER

 
Натиснете ENTER.



Натиснете бутона на оста Y.

СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ**3 0**

Въведете стойност на номинална позиция за отвор 2: Y = 30 mm,



маркирайте въвеждането си като инкрементален размер, натиснете софтуерния бутон I.

ENTER

Натиснете ENTER.



Доближете се до осите X и Y до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки.

ГОТ.НАСТР.

Натиснете софтуерния бутон ГОТ. НАСТР..



Натиснете бутона за оста Z.



СТОЙНОСТ НА НОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ

ENTER

Натиснете ENTER (използва последно въведената готова настройка).



Пробиване на отвор **2**: Доближете се до оста Z до достигане на нулево показание на дисплея. Квадратчето в графичния показалец при позициониране сега е центрирано между двете триъгълни маркировки. Отдръпнете свредела.

Софтуерен бутон 1/2

Софтуерният бутон 1/2 се използва за намиране на средата (или средна точка) между две позиции по избрана ос на детайла. Това може да се направи както в режим "Текуща позиция", така и в "Разстояние за преместване".




Тази функция променя местоположенията на базисните точки в режим "Текуща позиция".

Пример: Намиране на средна точка на избрана ос.

Размер X : X = 100 mm

Средна точка: 50 mm

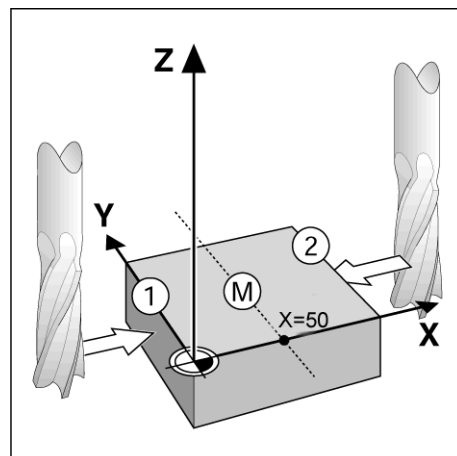

ОТИДЕТЕ ДО 1-ВА ТОЧКА



Преместете инструмента до първата точка.

Софтуерният бутон НАСТР./НУЛА трябва да е на Нула.

СЛЕД НУЛА, ОТИДЕТЕ ДО 2-РАТА ТОЧКА



Натиснете бутона на оста X и



отидете до втората точка.

НАТИСНЕТЕ 1/2 И ОТИДЕТЕ ДО НУЛА

1/2

Натиснете софтуерния бутон 1/2, след това натиснете бутона на оста X и се придвижете до достигане на нулата. Това е позицията на средната точка.







Функции (фрезование)

При натискане на софтуерния бутон ФУНКЦИИ се получава достъп до функциите за фрезование по кръгов шаблон, линеен шаблон, под наклон и по дъга.

ND 780 предлага за всяка от тези функции по един шаблон, който може да се задава от оператора. Могат да бъдат извикани отново и изпълнени от цифровата индикация по всяко време по време на работа.

Докато сте в таблицата с функциите за фрезование, са достъпни следните софтуерни бутони.

Функция	Софтуерен бутон
Достъп до формуляра за въвеждане на кръгови шаблони.	
Достъп до формуляра за въвеждане на линейни шаблони.	
Достъп до формуляра за въвеждане за фрезование под наклон.	
Достъп до формуляра за въвеждане за фрезование по дъга.	

Функциите за Кръгов шаблон и Линеен шаблон осигуряват методи за изчисляване и обработка на различни шаблони с отвори. Функциите за фрезование под наклон и по дъга осигуряват методи за обработка на плоска диагонална повърхност (праволинейно фрезование/под наклон), или на обла повърхност (криволинейно фрезование/по дъга) чрез ползване на ръчно управлявана машина.



Зададените кръгови, линейни, шаблони за фрезование под наклон и по дъга се запазват в паметта и след изключване и повторно включване на захранването.



Кръгови и линейни шаблони (фрезование)






Този раздел описва функциите за шаблони на отвори за кръгови и линейни шаблони.

В режим "Разстояние за преместване" използвайте софтуерните бутони, за да изберете желаната функция за шаблон на отвори и въведете нужните данни. Тези данни могат да се вземат обикновено от чертежа на детайла (напр. дълбочина на отворите, брой отвори и т.н.).

ND 780 изчислява позициите на всички отвори и показва графично изображение на шаблона върху екрана.





За да създадете или за да изпълните съществуващ шаблон, натиснете софтуерния бутон ФУНКЦИИ. Изберете желания шаблон на отвори. Въведете новите данни или използвайте налични данни, като натиснете функционалния бутон ENTER.

Софтуерни бутони, достъпни от формуляра за въвеждане на данни:

Функция	Софтуерен бутон
За избор на стил на шаблона с отвори.	
Натиснете, за да отидете на предишния отвор.	
Натиснете, за да използвате текущата позиция на инструмента.	
Натиснете за ползване на функцията "калкулатор" във формуляра.	
Натиснете за допълнителна информация относно функцията на фрезование.	

Софтуерни бутони на програмни функции:

Следните софтуерни бутони са достъпни по време на изпълнение на програма.

Функция	Софтуерен бутон
Натиснете, за да отидете на предишния отвор.	
Натиснете, за да преминете ръчно към следващия отвор.	
Натиснете за край на пробиването.	
Натиснете за превключване между дисплеите за инкрементална цифрова индикация, абсолютна цифрова индикация и контур.	



Софтуерен бутон "Кръгов шаблон"

Необходима информация:

- Тип шаблон (пълен кръг или сегмент)
- Отвори (брой)
- Център (център на кръгов шаблон в равнината на шаблона)
- Радиус (определя радиуса на кръговия шаблон)
- Начален ъгъл (ъгъла на 1-я отвор в шаблона). Началният ъгъл е между отправната ос с нулев ъгъл и първия отвор.
- Ъглова стъпка (предлага се като опция: важи само при създаване на сегмент от кръг) Ъгловата стъпка е ъгълът между отворите.
- Отрицателната ъглова стъпка дава възможност за обхождане на сегмент по часовниковата стрелка.
- Дълбочина (целевата дълбочина за пробиване в оста на инструмента)

ND 780 изчислява координатите на отворите, до които след това се придвижвате, като просто се доближите до нулево показание на дисплея.

Пример: Въведете данни и изпълнете кръгов шаблон.

Отвори (брой): 4

Координати на центъра: X = 10 mm / Y = 15 mm

Радиус на кръгов шаблон: 5 mm

Начален ъгъл: (Ъгъл между оста X и първия отвор): 25°

Дълбочина на отвора: Z = -5 mm

E:0 И:1 П: 0 0:00 мм ↓ ▲ 📄	
КРЪГОВ ШАБЛОН	
ТИП	ПЪЛЕН КРЪГ
ОТВОРИ	4
ЦЕНТЪР	
X	10.000
Y	15.000
БЕЛЕЖКА	
КАЛК	ПОМОЩ

Въведете координатите за центъра на окръжността.



1-ва стъпка: Въвеждане на данни

ФУНКЦИИ

Натиснете софтуерния бутон ФУНКЦИИ.

КРЪГОВ ШАБЛОН

Натиснете софтуерния бутон КРЪГОВ ШАБЛОН.

ТИПОВЕ ШАБЛОНИ

Въведете типа на кръговия шаблон (пълен кръг).
Преместете показалеца в следващото поле.

ОТВОРИ

4

Въведете броя на отворите (4).

ЦЕНТЪР ОКРЪЖ.

1 0

Въведете X и Y координатите за центъра на окръжността.

1 5

(X = 10), (Y = 15). Преместете показалеца в следващото поле.

РАДИУС

5

Въведете радиуса на кръговия шаблон (5).

НАЧАЛЕН ЪГЪЛ

2 5


Въведете началния ъгъл (25°).

ЪГЛОВА СЪПКА


9 0

Въведете ъгловата стъпка (90°) (този елемент може да се променя само при въвеждане на "сегмент").

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ ▲ |

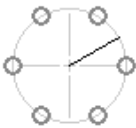КРЪГОВ ШАБЛОН	Въведете радиуса на шаблона.
РАДИУС	
5.000	
НАЧАЛЕН ЪГЪЛ	
25.0000°	
ЪГЛОВА СЪПКА	
90.0000°	
	КАЛК ПОМОЩ

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ ▲ | 0:1/4

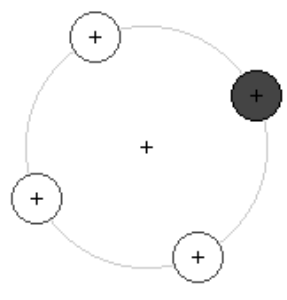	X	-14.530	
	Y	-17.115	
	Z	5.000	
Преместете (X,Y) до 0.0, а след това - Z до 0.0.			
ПРЕГЛЕД	ПРЕДИШЕН ОТВОР	СЛЕДВАЩ ОТВОР	КРАЙ



ДЪЛБ.**5**

Въведете дълбочината, когато е необходимо. Дълбочината на отвора е по избор и може да не се попълва. Ако тя не се изисква,

ENTER

натиснете ENTER.

ПРЕГЛЕД

Чрез натискане на софтуерния бутон ИЗГЛЕД се превключва между трите изгледа на шаблона (Графичен, РЗП и Абсолютен).

2-ра стъпка: Пробиване**Отидете до отвора:**

Доближете се до осите X и Y до достигане на нулево показание на дисплея.

**Пробиване:**

Доближете се до нулево показание на дисплея в оста на инструмента.



След пробиването отдръпнете свредлото в оста на инструмента.

**СЛЕДВАЩ
ОТВОР**

Натиснете софтуерния бутон СЛЕДВАЩ ОТВОР.

КРАЙ

Продължете да пробивате останалите отвори по същия начин.

Когато шаблонът е завършен, натиснете софтуерния бутон КРАЙ.



Линеен шаблон

Необходима информация:

- Линеен тип шаблон (матрица или рамка)
- Първи отвор (1-ви отвор на шаблона)
- Отвори на ред (брой отвори на всеки ред в шаблона)
- Разстояние между отворите (разстоянието или отместването между всеки два отвора в редицата)
- Ъгъл (ъгълът или завъртането на шаблона)
- Дълбочина (целевата дълбочина за пробиване в оста на инструмента)
- Брой редове (брой редове в шаблона)
- Разстояние между редовете (разстоянието между два реда в шаблона)



Можете да изпълните огледален образ на линеен шаблон, като въведете отрицателно разстояние или го завъртите, задавайки ъгъл от 180°.

Пример: Въведете данните и изпълнете линеен шаблон.

Тип шаблон: Матрица

Първа X координата на отвора: X = 20 mm

Първа Y координата на отвора: Y = 15 mm

Брой отвори на ред: 4


Разстояние между отворите: 10 mm

Ъгъл на наклон: 18°

Дълбочина на отвора: -2

Брой редове: 3

Разстояние между редовете: 12 mm

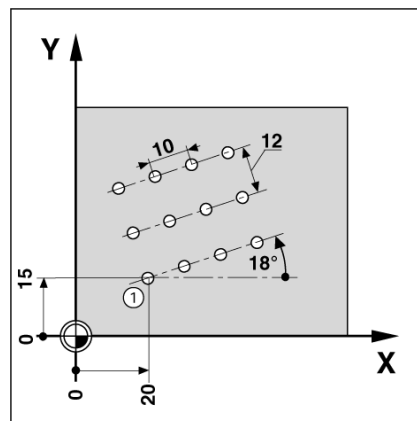

1-ва стъпка: Въвеждане на данни

ФУНКЦИИ

Натиснете софтуерния бутон ФУНКЦИИ.

ЛИНЕЕН ШАБЛОН

Натиснете софтуерния бутон ЛИНЕЕН ШАБЛОН.

ТИП ШАБЛОН

**МАСИВ
РАМКА**

Въведете типа на шаблона (Матрица).
Преместете показалеца в следващото поле.

ПЪРВИ ОТВОР Х И Y

2 0

Въведете координатите X и Y (X = 20), (Y = 15).
Преместете показалеца в следващото поле.

1 5

ОТВОРИ НА РЕД

4

Въведете броя отвори на ред (4). Преместете показалеца в следващото поле.

РАЗСТ. М/У ОТВОРИ

1 0


Въведете разстоянието между отворите (10).

ЪГЪЛ

1 8

Въведете ъгъла на наклона (18°).

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ |

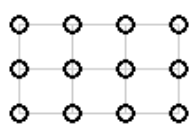ЛИНЕЕН ШАБЛОН		Изберете типа шаблон (МАСИВ или РАМКА).	
ТИП	МАСИВ		
ПЪРВИ ОТВОР			
X	20.000		
Y	15.000		
ОТВОРИ НА РЕД	4		
МАСИВ РАМКА			ПОМОЩ

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ | 0:1/12

	X -20.000 Y -15.000 Z 2.000		
Преместете (X,Y) до 0.0, а след това - Z до 0.0.			
ПРЕГЛЕД	ПРЕДИШЕН ОТВОР	СЛЕДВАЩ ОТВОР	КРАЙ

ДЪЛБ.

2

Въведете дълбочината, когато е необходимо (-2). Дълбочината на отвора е по избор и може да не се попълва.

БРОЙ РЕДОВЕ

3

Въведете броя на редовете (3).

РАЗСТ. М/У РЕДОВЕ

1 2

Въведете разстоянието между редовете, натиснете ENTER.

ENTER

ПРЕГЛЕД

Натиснете софтуерния бутон ИЗГЛЕД, за да видите графиката.

2-ра стъпка: Пробиване



Отидете до отвора:



Пробиване:

Доближете се до нулево показание на дисплея в оста на инструмента.



След пробиването **отдръпнете** свредлото в оста на инструмента.

СЛЕДВАЩ
ОТВОР

Натиснете софтуерния бутон СЛЕДВАЩ ОТВОР.

КРАЙ

Продължете да пробивате останалите отвори по същия начин.

Когато шаблонът е завършен, натиснете софтуерния бутон КРАЙ.



Фрезование под наклон и по дъга

Този раздел описва функциите за фрезование под наклон и по дъга. Те осигуряват методи за обработка на плоска диагонална повърхност (праволинейно фрезование/под наклон), или на обла повърхност (криволинейно фрезование/по дъга) чрез ползване на ръчно управлявана машина.

За достъп до таблицата за фрезование под наклон или по дъга натиснете софтуерния бутон ФУНКЦИИ, а след това - софтуерния бутон ПРАВОЛИНЕЙНО ФРЕЗОВАНЕ или КРИВОЛИНЕЙНО ФРЕЗОВАНЕ, за да отворите съответния формуляр за въвеждане за фрезование.

За да създадете или за да изпълните съществуващ шаблон, натиснете софтуерния бутон ФУНКЦИИ. Натиснете желаните софтуерни бутони за шаблон за фрезование под наклон или по дъга. Въведете новите данни или използвайте налични данни, като натиснете функционалния бутон ENTER.

Софтуерни бутони, достъпни от формуляра за въвеждане на данни:

Функция	Софтуерен бутон
Натиснете, за да изберете равнината на фрезование.	РАВНИНА [XY]
Натиснете за ползване на функцията "калкулатор" във формуляра.	КАЛК
Натиснете за допълнителна информация относно функцията на фрезование.	ПОМОЩ
Натиснете, за да използвате текущата позиция на инструмента.	БЕЛЕЖКА

Софтуерни бутони на програмни функции:

Следните софтуерни бутони са достъпни по време на изпълнение на програма.

Функция	Софтуерен бутон
Натиснете за избор на инкрементален, контурен или абсолютен изглед на дисплея	ПРЕГЛЕД
Натиснете, за да се върнете на предишното преминаване.	ПРЕДИШЕН ПРОХОД
Натиснете, за да преминете към следващото преминаване.	СЛЕДВАЩ ПРОХОД
Натиснете, за да приключите изпълнението на операцията по фрезването.	КРАЙ



Софтуерен бутон "Фрезование под наклон"

Необходима информация:

- Равнина: Оста, по която се премества инструментът.
- Начална точка: началото на линията.
- Крайна точка: Краят на линията.
- Стъпка: (като опция) разстоянието, изминавано от инструмента между две рязания.
- Траекторията на режещия инструмент се задава или в положителна, или в отрицателна посока, в зависимост от зададените начални и крайни точки.

1-ва стъпка: Въвеждане на данни

**ПРАВЛИН.
ФРЕЗА**

Натиснете софтуерния бутон ФРЕЗОВАНЕ ПОД НАКЛОН, за да отворите формуляра и въведете данните.

ИЗБОР НА РАВНИНА

**РАВНИНА
{X,Y}**

Натискайте софтуерния бутон РАВНИНА, докато не се покаже правилната равнина, заедно с графично изображение на същата.

НАЧАЛНА ТОЧКА

БЕЛЕЖКА

Въведете координатите на началната точка или натиснете ЗАБЕЛЕЖКА, за да настроите координатата на текущата позиция.

КРАЙНА ТОЧКА

БЕЛЕЖКА

Въведете координатите на крайната точка или натиснете ЗАБЕЛЕЖКА, за да настроите координатата на текущата позиция.

СТЪПКА

Въведете размера на стъпката (опция). Това е дълбочината на рязане за всяко преминаване по протежение на линията.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ ▲ |

ПРАВЛИН. ФРЕЗОВАНЕ		Натиснете РАВНИНА за избор на равнина.	
РАВНИНА			
YZ			
НАЧАЛНА ТОЧКА			
Y	0.000		
Z	0.000		
РАВНИНА {YZ}		ПОМОЩ	

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ ▲ |

ПРАВЛИН. ФРЕЗОВАНЕ		Въведете КРАЙНАТА точка на правата линия.	
КРАЙНА ТОЧКА			
Y	5.000		
Z	5.000		
СТЪПКА			
		0.5000	
БЕЛЕЖКА		КАЛК ПОМОЩ	



ВЪВЕЖДАНЕ НА ШАБЛОН (опции)

ENTER

Натиснете функционалния бутон ENTER, за да осъществите операцията за фрезование на повърхността.

C

Натиснете функционалния бутон C, за да излезете от функцията, като я съхраните в паметта за бъдещо използване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШАБЛОНА

ENTER

Натиснете функционалния бутон ENTER. Екранът превключва на инкрементална цифрова индикация и показва относителното разстояние от началната точка.



Придвижете се до началната точка и изпълнете рязането от първата стъпка или първото преминаване през повърхността.

**СЛЕДВАЩ
ПРОХОД**

Натиснете софтуерния бутон СЛЕДВАЩО ПРЕМИНАВАНЕ, за да продължите със следващата стъпка по контура.

Инкременталният дисплей показва разстоянието до следващото преминаване по контура на линията.

C

Натиснете функционалния бутон C, за да излезете от функцията, като я съхраните в паметта за бъдещо използване.



Размерът на стъпката (на разреза) се задава по желание. Ако стойността е нула, операторът решава по време на изпълнението колко надалеч да се движи между стъпките.



Формулярите за шаблоните и въведените в тях данни се съхраняват в паметта при изключване и повторно включване на захранването.

Софтуерен бутон "Фрезование по дъга"

Необходима информация:

- Равнина: Оста, по която се премества инструментът.
- Централна точка: местоположението на централната точка на дъгата
- Начална точка: началото на дъгата.
- Крайна точка: Краят на дъгата.
- Стъпка: (като опция) разстоянието, изминавано от инструмента между две преминавания.



Могат да се задават дъги само до 180°. Траекторията на режещия инструмент се задава в зависимост от зададените начални и крайни точки.

1-ва стъпка: Въвеждане на данни

КРИВОЛИН. ФРЕЗА

Натиснете софтуерния бутон ФРЕЗОВАНЕ ПО ДЪГА, за да отворите формуляра и въведете данните.

ИЗБОР НА РАВНИНА

РАВНИНА [XZ]

Натискайте софтуерния бутон РАВНИНА, докато не се покаже правилната равнина, заедно с графично изображение на същата.

ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА

БЕЛЕЖКА

Въведете координатите на централната точка или натиснете ЗАБЕЛЕЖКА, за да настроите координатата на текущата позиция.

НАЧАЛНА ТОЧКА

БЕЛЕЖКА

Въведете координатите на началната точка или натиснете ЗАБЕЛЕЖКА, за да настроите координатата на текущата позиция.

КРАЙНА ТОЧКА

БЕЛЕЖКА

Въведете координатите на крайната точка или натиснете ЗАБЕЛЕЖКА, за да настроите координатата на текущата позиция.

СТЪПКА

Въведете размера на стъпката (опция). Това е дълбочината на рязане за всяко преминаване по протежение на линията.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ | ⚠ | 📄

КРИВОЛИН. ФРЕЗОВАНЕ		Натиснете РАВНИНА за избор на равнина.	
РАВНИНА			
[XZ]			
ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА			
X	0.000		
Z	0.000		
РАВНИНА [XZ]		ПОМОЩ	

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ | ⚠ | 📄

КРИВОЛИН. ФРЕЗОВАНЕ		Въведете НАЧАЛНАТА точка на дъгата.	
НАЧАЛНА ТОЧКА			
X	-2.500		
Z	0.000		
КРАЙНА ТОЧКА			
X	0.000		
Z	-2.500		
БЕЛЕЖКА		КАЛК ПОМОЩ	



ВЪВЕЖДАНЕ НА ШАБЛОН (опции)

ENTER

Натиснете функционалния бутон ENTER, за да осъществите операцията за фрезозане на повърхността.

C

Натиснете функционалния бутон C, за да излезете от функцията, като я съхраните в паметта за бъдещо използване.

ФУНКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШАБЛОНА"

ENTER

Натиснете функционалния бутон ENTER. Екранът превключва на инкрементална цифрова индикация и показва относителното разстояние от началната точка.



Придвигнете се до началната точка и изпълнете рязането от първата стъпка или първото преминаване през повърхността.

**СЛЕДВАЩ
ПРОХОД**

Натиснете софтуерния бутон СЛЕДВАЩО ПРЕМИНАВАНЕ, за да продължите със следващата стъпка по контура.

Инкременталният дисплей показва разстоянието до следващото преминаване по контура на дъгата.

C

Натиснете функционалния бутон C, за да излезете от функцията, като я съхраните в паметта за бъдещо използване.



Размерът на стъпката (на разреза) се задава по желание. Ако стойността е нула, операторът решава по време на изпълнението колко надалеч да се движи между стъпките.



Формулярите за фрезозане по дъга и въведените в тях данни се съхраняват в паметта при изключване и повторно включване на захранването.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ | ▲ | ↵





Компенсацията по радиус на инструмента се прилага въз основа на радиуса на текущия инструмент. Ако изборът на равнина включва оста на инструмента, за върха на инструмента се счита, че е сферичен.

- ▶ За да следвате контура, движете двете оси на малки стъпки, като държите позициите **X** и **Y** колкото е възможно по-близо до нулата (0.0).
 - Когато не е определен размер на стъпката, инкременталният дисплей винаги показва разстоянието от най-близката точка на дъгата.
- ▶ Натиснете софтуерния бутон ИЗГЛЕД, за да превключите на някой от трите налични изгледа (инкрементален, контурен и абсолютен дисплей).
 - Контурният изглед показва позицията на инструмента спрямо фрезованата повърхност. Когато координатният кръст, представляващ инструмента, е на линията, представляваща повърхността, инструментът се намира на позиция. Координатният кръст на инструмента остава фиксиран в центъра на графиката. Когато се движи таблицата, се движи и линията на повърхността.
- ▶ Натиснете КРАЙ, за да излезете от фрезоването.



Отместването на инструмента (R+ или R-) се прилага въз основа на позицията на инструмента. Операторът трябва да доближи контурната повърхност от подходящата посока, за да бъде правилна компенсацията на инструмента.




I.4 Специфични операции за струговане

Подробно описание на функциите на софтуерните бутони

Този раздел разглежда операциите и функциите на софтуерните бутони, които са предназначени само за приложенията за струговане. Функциите на софтуерните бутони, които са еднакви, независимо дали ND 780 е конфигуриран за приложения на фреза или струг, са изложени подробно, започвайки от Страница 34.

Специфични икони на дисплея при струговане

Функция	Икона на дисплея
Използва се за указване, че показаната стойност е стойност на диаметър. Ако не се вижда тази икона, това означава, че дисплеят показва стойност на радиус.	

Софтуерен бутон "Инструм."

ND 780 може да съхранява пространствените отмествания за максимум 16 инструмента. Когато смените детайла и установите нова базисна точка, всички инструменти автоматично се актуализират от новата базисна точка.

Преди да можете да използвате някой инструмент, трябва да въведете неговото отместване (позицията на режещия връх). Отместванията на инструментите могат да се задават чрез функциите ИНСТРУМ./НАСТР. или ЗАБЕЛЕЖКА/НАСТР.

Ако сте измерили инструментите си, ползвайте готови настройки, отместванията могат да се въведат директно.

За да влезете в менюто на Таблицата с инструментите:

ИНСТРУМ.

Натиснете софтуерния бутон ИНСТРУМ..

Показалецът отива по подразбиране в полето "Таблица с инструменти".

ТАБЛИЦА С ИНСТРУМЕНТИ



Превъртете до инструмента, който искате да зададете. Натиснете ENTER.



E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | ↓ ▲ |  |  |

ТАБЛИЦА С ИНСТРУМЕНТИ (X/Z)	
1	19.082 \emptyset
2	
3	
4	
5	19.451 \emptyset
6	
7	
8	

Импорт/Експорт

Информацията от таблицата с инструменти може да се импортира или експортира през серийния порт.

- ▶ Софтуерните бутони ИМПОРТ и ЕКСПОРТ са достъпни от екрана на таблицата с инструменти.
- ▶ Натиснете ИМПОРТ, за да свалите таблица с инструменти от компютър.
- ▶ Натиснете ЕКСПОРТ, за да прехвърлите таблицата с инструменти на компютър.
- ▶ Натиснете бутона С за изход.

Ползване на таблицата с инструменти

Пример: Въвеждане на отмествания в страницата с инструментите

ИНСТРУМ./НАСТР. (задаване на отмествания на инструменти)

Функцията "Инструм./Настр." може да се използва за настройване отместването на даден инструмент, когато е известен диаметърът на детайла.

Докоснете познатия диаметър в оста X.

ИНСТРУМ.

Натиснете софтуерния бутон ИНСТРУМ.. Превъртете до желанния инструмент.

ENTER

Натиснете ENTER.



Натиснете бутона за оста (X).

2 0

Въведете позицията на върха на инструмента, например $X=\varnothing 20$ mm.

Не забравяйте да се уверите, че ND 780 е в режима за показване на диаметър (\varnothing), ако въвеждате стойност за диаметър.

Докоснете лицевата част на детайла с инструмента.



Преместете показалеца върху към оста Z.

0


Настройте дисплея на позицията за върха на инструмента на нула, $Z=0$. Натиснете ENTER.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |

TOOL TABLE (X/Z)	
1	19.082 \varnothing
2	
3	
4	
5	19.451 \varnothing
6	
7	
8	

IMPORT
EXPORT

HELP

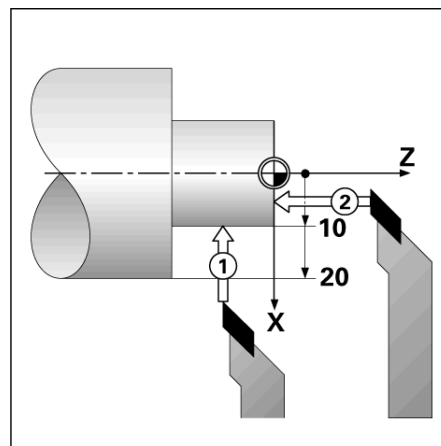


Функция ЗАБЕЛЕЖКА/НАСТР. (задаване на отмествания на инструменти)

Функцията ЗАБЕЛЕЖКА/НАСТР. може да се използва за настройване отместването на инструмент, когато той е подложен на натоварване, а диаметърът на детайла не е известен.

Функцията "Забележка/Настр." е полезна при определяне на данните на инструмент чрез опипване на детайл. За да се избегне изгубването на стойността на позицията, когато инструментът се отдръпва, за да се измери детайлт, тази стойност може да се съхрани с натискане на бутона ЗАБЕЛЕЖКА.

За да използвате функцията "Забележка/Настр.":

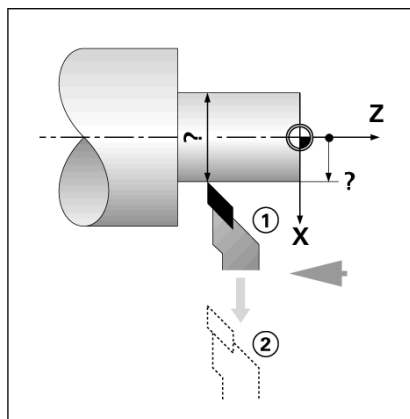

ИНСТРУМ.

Натиснете софтуерния бутон ИНСТРУМ.. Изберете желанния инструмент и натиснете бутона ENTER.



Натиснете бутона за оста X.

Завъртете детайла по оста X.

БЕЛЕЖКА

Натиснете бутона ЗАБЕЛЕЖКА, докато инструментът все още изрязва.

Отдръпнете се от текущата позиция.

Изключете шпиндела и измерете диаметъра на детайла.

1 5

Въведете измерения диаметър или радиус - например 15 mm и натиснете ENTER.

Не забравяйте да се уверите, че ND 780 е в режима за показване на диаметър (Ø), ако въведете стойност за диаметър.

E:2 | И:1 | П: 0 | 0:00 | мм | ↓ ▲ | НАСТР.

ИНСТРУМ./НАСТР.	
ИНСТРУМ.	
X	15 Ø
Z	

X	0.000 Ø
Z	0.000

Завъртете диам. на X и нат. БЕЛЕЖКА или въведете поз. на инстр.

X
Z

БЕЛЕЖКА

ПОМОЩ



Софтуерен бутон "Базисна точка"


Вж. "Софтуерен бутон "Базисна точка"" на стр. 44 за основна информация. Установяването на базисни точки определя отношенията между позициите на осите и стойностите, показвани на дисплея. За повечето операции на струг има само една базисна точка на оста X - центърът на патронника, но може да е полезно, ако се определят допълнителни базисни точки за оста Z. Таблицата побира до 10 базисни точки. Най-лесният начин да зададете базисни точки е да опипате детайл по познат диаметър или позиция и след това да въведете размера като стойността, която дисплеят трябва да показва

Пример: Задаване на базисна точка на детайл

Поредност на осите в този пример: X - Z

Подготовка:

Извикайте данните за инструмента чрез избор на инструмента, който ще се използва за докосване на детайла.

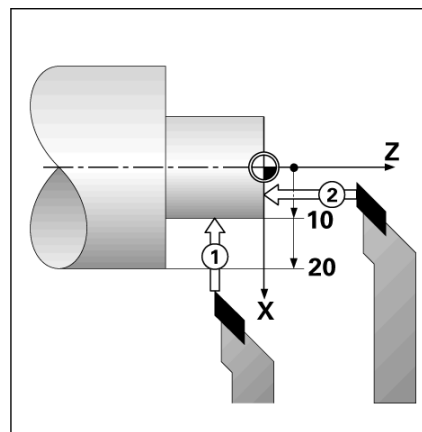

КООРД.С-МА

Натиснете софтуерния бутон БАЗИСНА ТОЧКА.

Показалецът ще бъде в полето "Номер на базисна точка".



Въведете номера на базисната точка и натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да преминете в полето за оста X.

E:2 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА		X	0.000 \varnothing
НОМЕР КООРД. С-МА		Z	0.000
2			
КООРД.С-МА		Лицева част на Z, натисн. БЕЛЕЖКА или въведете поз. на инструмент	
X	20.000 \varnothing		
Z	0.0		

X
Z

БЕЛЕЖКА

КАЛК

ПОМОЩ





Докоснете детайла в точка 1.

УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗИСНА ТОЧКА ПО X

2 0

Въведете диаметъра на детайла в тази точка.



Не забравяйте да се уверите, че ND 780 е в режима за показване на диаметър (\varnothing), ако въведете стойност за диаметър.

натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да преминете на оста Z.



Докоснете повърхността на детайла в точка 2.

УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗИСНА ТОЧКА ПО Z

0

Въведете позицията на върха на инструмента ($Z = 0 \text{ mm}$) за координата Z на базисната точка.

ENTER

Натиснете ENTER.



Задаване на базисни точки чрез функцията ЗАБЕЛЕЖКА/НАСТР.

Функцията ЗАБЕЛЕЖКА/НАСТР. е полезна за задаване на базисна точка, когато инструментът е под натоварване, а диаметърът на детайла не е известен.

За да използвате функцията ЗАБЕЛЕЖКА/НАСТР.:

КООРД.С-МА

Натиснете софтуерния бутон БАЗИСНА ТОЧКА.

Показалецът ще бъде в полето "Номер на базисна точка".



Въведете номера на базисната точка и натиснете бутона със СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да преминете в полето за оста X.

Завъртете детайла по оста X.

БЕЛЕЖКА

Натиснете бутона ЗАБЕЛЕЖКА, докато инструментът все още изрязва.


Отдръпнете се от текущата позиция.

Изключете шпиндела и измерете диаметъра на детайла.

1 5

Въведете измерения диаметър - например 15 mm и натиснете ENTER.

Не забравяйте да се уверите, че ND 780 е в режима за показване на диаметър (Ø), ако въвеждате стойност за диаметър.

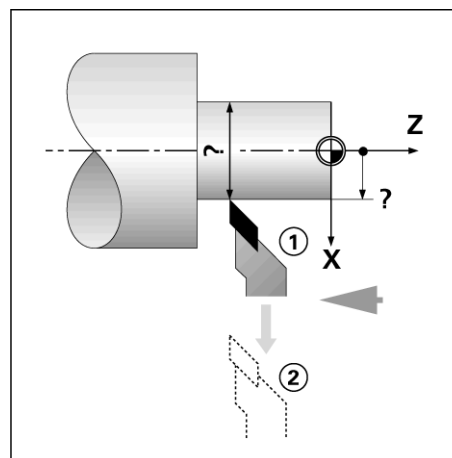

E:2 | И:4 | П: 0 | 0:00 | MM | | НАСТР.

УСТАНОВ. КООРД. С-МА	X 0.000 \varnothing
НОМЕР КООРД. С-МА	Z 0.000
2	
КООРД.С-МА	Въведете новата текуща позиция на инструмента.
X <input type="text" value="15"/> \varnothing	
Z	

X
Z



Софтуерен бутон "Готова настройка"

Функциите на софтуерния бутон "ГОТ. НАСТР." бяха обяснени по-рано в настоящото ръководство (Вж. "Софтуерен бутон "Готова настройка"" на стр. 52). Обяснението и примерите на тези страници се отнасят за приложения на фреза. Основните принципи на тези обяснения са еднакви за приложения на струг с две изключения; Отмествания в диаметъра на инструмента (R+/-) и Въвеждания на Радиуси/Диаметри.

Отместванията в диаметъра на инструмента нямат приложение при инструменти за струговане, така че тази функционална възможност не е достъпна при създаването на готови настройки за струговане.

При струговане въвежданите стойности могат да бъдат или стойности на радиус, или на диаметър. Важно е да сте сигурни, че единиците, които въвеждате за готовата настройка, отговарят на показанието, което дисплеят използва в момента. Стойностите на диаметър се изобразяват със символа \varnothing . Показанието на дисплея може да се променя с ползване на софтуерния бутон RX (вж. по-долу).

Софтуерен бутон RX (Радиус/Диаметър)


Чертежите на части за струг обикновено посочват стойности на диаметър. ND 780 може да показва или радиуса, или диаметъра. Когато се показва диаметърът, символът за диаметър (\varnothing) се показва до стойността на позицията.

Пример: Показване на радиус, позиция 1 X = 20 mm

Показване на диаметър, позиция 1 X = \varnothing 40 mm

R_X

Натиснете софтуерния бутон RX за превключване между показване на радиус и диаметър.

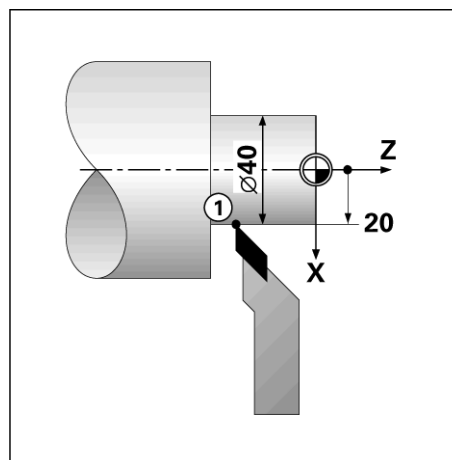

Цикъл за нарязване на резба

Функцията "Цикъл за нарязване на резба" дава възможност за въвеждане на данни в ND 780 за улеснение и подобряване на функциите за нарязване на резба на струг.



Функцията "Цикъл за нарязване на резба" изисква на винтовия резбови копир на струга да се монтира ротационен енкодер. Цифровата индикация изисква този енкодер да се настрои на третата ос.

Достъпът до формулярите за настройка на "Цикъл за нарязване на резба" става чрез софтуерния бутон ИНСТАЛ. НАСТРОЙКА. Маркирайте "Настройка на енкодер", както и функцията "Цикъл за нарязване на резба".

Този раздел описва формуляра за въвеждане "Цикъл за нарязване на резба" и неговите възможности. ND 780 предлага един шаблон, който може да се задава от оператора и да се извиква и изпълнява от цифровата индикация по всяко време на работата.



Зададеният шаблон за "Цикъл за нарязване на резба" се запазва в паметта при изключване и включване на захранването.



Софтуерният бутон ИЗГЛЕД показва действителното местоположение на инструмента по време на обработката.








Функции на софтуерните бутони

За функцията "Цикъл за нарязване на резба" са достъпни следните софтуерни бутони.

Функция	Софтуерен бутон
Натиснете бутона ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА за достъп до формулярите, или стартирайте зададената преди това функция "Цикъл за нарязване на резба".	КООРД.С-НА
Бутонът ОС НА РЕЗБАТА се използва за избор на оста за винтовия резбови копир.	РЕЗБА ОС
Натиснете софтуерния бутон НАРЯЗВАНИЯ НА ИНЧ, за да изберете цолови резби във формуляра за настройка "Цикъл за нарязване на резба".	РЕЗБИ НА ИНЧ
Натиснете софтуерния бутон СЪПКА В ММ, за да изберете метрични резби във формуляра за настройка "Цикъл за нарязване на резба".	СЪПКА В ММ




Функция	Софтуерен бутон
Натиснете софтуерния бутон ДЪЛБОЧИНА, за да изберете дълбочината на нарязване на резбата във формуляра за настройка "Цикъл за нарязване на резба".	
Натиснете софтуерния бутон БРОЙ, за да изберете брой нарязвания вместо дълбочина на нарязване във формуляра за настройка "Цикъл за нарязване на резба".	

Функция	Софтуерен бутон
Натиснете софтуерния бутон ПЪРВИ ПРОХОД, за да стартирате функцията "Цикъл за нарязване на резба".	
Натиснете софтуерния бутон СЛЕДВАЩ ПРОХОД, за да продължите цикъла за нарязване на резба със следващото нарязване.	
Натиснете софтуерния бутон СТАРТ ПРОХОД, за да стартирате следващото нарязване от цикъла за нарязване на резба.	
Натиснете софтуерния бутон ПРЕДХОДЕН ПРОХОД, ако рязането е прекратено по време на изпълнение на функцията "Цикъл за нарязване на резба" и трябва да се стартира отново.	
Натиснете софтуерния бутон ПОСЛЕДЕН ПРОХОД, ако функцията е настроена във формуляра "Цикъл за нарязване на резба" за завършващо нарязване.	
Натиснете софтуерния бутон КРАЙ, за да излезете от функцията "Цикъл за нарязване на резба".	
Натиснете софтуерния бутон ИЗГЛЕД, за да видите текущата позиция на инструмента по време на изпълнение на функцията "Цикъл за нарязване на резба".	



Формуляр "Цикъл за нарязване на резба":

- Достъпът до формуляра "Цикъл за нарязване на резба" става чрез натискане на софтуерния бутон ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА от основния екран (на стр 2).
- Начална точка: началото на винтовия нарез.
- Крайна точка: края на винтовия нарез.
- Проходи: Въведете броя на проходите за нарязване.
- Финален нарез: Въведете дълбочината на последния проход.
- Нарязвания на инч или Стъпка в мм: За цолови резби въведете броя нарязвания на инч. За метрични резби въведете стъпката в милиметри.

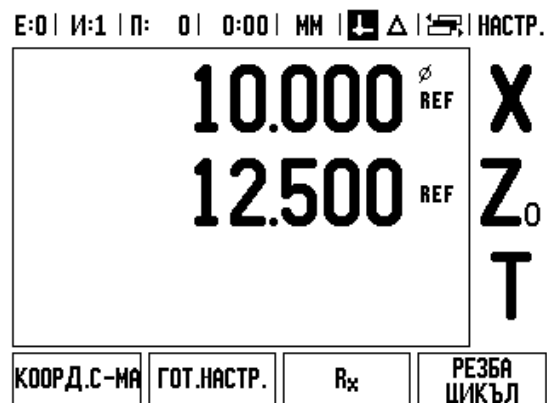

1-ва стъпка: Въвеждане на данни



Позиционирайте инструмента в началната точка за нарязване за всяка от осите и нулирайте дисплея на цифровата индикация по осите X и Z.

Тази позиция е външният диаметър за оста X при външна резба или вътрешният диаметър за вътрешна резба в детайла. Позицията по оста Z е в началната точка на нареза.

КООРД.С-НА

Натиснете софтуерния бутон ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА, за да отворите формуляра и въведете данните.

Осите ще бъдат в същия режим, който е зададен за съответната ос - показване на радиус или на диаметър.

НАЧАЛНА ТОЧКА

X: Въведете координатите за началната точка, както са определени по-рано (0.0).

Обикновено 0.0 е нормалната начална позиция.



Натиснете бутона със стрелка НАДОЛУ.

Zo Въведете координатите за началната точка, както са определени по-рано (0.0).

Обикновено 0.0 е нормалната начална позиция.



Натиснете бутона със стрелка НАДОЛУ.

КРАЙНА ТОЧКА

X: Въведете диаметъра на последния нарез на резбата.

Това е малкият външен диаметър при външни резби и големият вътрешен диаметър при вътрешни резби.






 
Натиснете бутона със стрелка НАДОЛУ.

Zo Въведете крайната точка на резбата (дължина на резбата).



Натиснете бутона със стрелка НАДОЛУ.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM |   

ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА		Въведете координатите на началната точка
НАЧАЛНА ТОЧКА		
X	0.000 \varnothing	
Zo	0.000	
КРАЙНА ТОЧКА		
X	0.000 \varnothing	
Zo	0.000	
БЕЛЕЖКА		КАЛК
		ПОМОЩ



Проходи

БРОЙ

БРОЙ или **ДЪЛБОЧИНА** са показваните стойности. Превключвайте ги със софтуерния бутон според предпочитанията си.

ДЪЛБОЧИНА

БРОЙ: Въведете броя нормални проходи, или

ДЪЛБОЧИНА: Въведете размера за дълбочината за нормален проход.

ПОСЛЕДЕН ПРОХОД

ЗАВЪРШВАЩ ПРОХОД: (опция) Въведете размера за дълбочината на завършващия проход или не въвеждайте нищо.

Завършващият проход е в допълнение към нормалните проходи и се включва в общата дълбочина на нарязване.

Натиснете бутона със стрелка **НАДОЛУ**.

Резба

СТЪПКА В ММ

Изберете **ИНЧ**, или **ММ**, като използвате софтуерния бутон. Въведете броя нарязвания на инч, или стъпката в мм.

РЕЗБИ НА ИНЧ

ENTER

Така параметрите за цикъла за нарязване на резба вече са въведени. Натиснете **ENTER**, за да изпълните програмата.

C

Натиснете бутона **C**, за да излезете от програмата и да се върнете към нормалния дисплей.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ |

ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА		Въведете броя нормални проходи
ПРОХОДИ		
БРОЙ	0	
КРАЙ	∅	
РЕЗБИ		
СТЪПКА	0.000 ММ	
СТРАНА		
ВЪНШНА		
ДЪЛБОЧИНА		КАЛК
		ПОМОЩ

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | ММ |

ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА		Въведете броя нарязвания на инч
ПРОХОДИ		
БРОЙ	0	
КРАЙ	∅	
РЕЗБИ		
НА ИНЧ	0.000	
СТРАНА		
ВЪНШНА		
СТЪПКА В ММ		КАЛК
		ПОМОЩ



Изпълнение на програмата "Цикъл за нарязване на резба"

При изпълнението на програмата "Цикъл за нарязване на резба" на екрана се появяват следните съобщения.

- ▶ Придвигете X и Z до 0.0.
- ▶ Готовност за включване на ножа
- ▶ Изключване при X,Z = 0.
- ▶ Натиснете ПЪРВИ ПРОХОД.
- ▶ Натиснете СТАРТ ПРОХОД.
- ▶ Натиснете СЛЕДВАЩ ПРОХОД.
- ▶ Включете ножа
- ▶ Натиснете ЗАВЪРШВАЩ ПРОХОД.

Индикаторната лента за резбата T показва завъртането на винтовия резбови копир по отношение на установен репер. Реперът се установява при първоначалното изпълнение на първия проход. Всички последващи проходи могат да се стартират, като се използва индикаторът от лентата за резбата 1, когато съвпадне с централния репер.

Натиснете софтуерния бутон ЦИК. НАРЯЗ.НА РЕЗБА, за да отворите формуляра.

Натиснете бутона ENTER, за да стартирате програмата.

Показва се съобщението "Придвигете X,Z₀ до 0,0".



Настройте надлъжната ос на нула.
Настройте оста на напречно подаване на нула.

Показва се съобщението "Натиснете Първи проход".

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ | P:1/3

The screenshot shows a CNC control interface with the following elements:

- Top status bar: E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ | P:1/3
- Main display area:
 - 9.500 REF X
 - 12.500 REF Z₀
 - Преместв. на (X,Z₀) към (0,0) with a '1' below it
 - T
- Bottom control buttons: ПРЕГЛЕД, ПЪРВИ ПРОХОД, КРАЙ



Първи проход

**ПЪРВИ
ПРОХОД**

Натиснете софтуерния бутон ПЪРВИ ПРОХОД. Не местете напречния супорт ръчно. Наблюдавайте машинното табло и включете ножа за първия проход на съответния номер (четен или нечетен).

**ПРЕДИШЕН
ПРОХОД**

Ако в който и да е момент се стигне до фалстарт, изключете ножа и същевременно върнете напречното подаване. Натиснете софтуерния бутон ПРЕДХОДЕН ПРОХОД, за да рестартирате процедурата.

Оставащи проходи



Докато напречния супорт се движи, дръжте ръката си върху ръчката за ножа. ЦИФРОВАТА ИНДИКАЦИЯ извършва обратно броене.

Изключете ръчката за ножа и същевременно върнете назад напречното подаване, когато ЦИФРОВАТА ИНДИКАЦИЯ отчете 0.0, а на екрана се появи съобщението "Изключете ножа".

**СЛЕДВАЩ
ПРОХОД**

При изключен нож натиснете софтуерния бутон СЛЕДВАЩ ПРОХОД.



Върнете осите обратно в началната им позиция. Придвигете Z до 0.0, а след това X до 0.0. На екрана се показва съобщението "Натиснете Старт проход".

**СТАРТ
ПРОХОД**

Когато сте готови, натиснете софтуерния бутон СТАРТ ПРОХОД. Следете индикатора на лентата за резбата **1** и включете ножа, щом той достигне централния репер.



Повтаряйте същата процедура, докато не завършите всички нормални проходи.

Ако е създадена стъпка за завършващ проход, се появява софтуерният бутон ЗАВЪРШВАЩ ПРОХОД.

Натиснете софтуерния бутон ЗАВЪРШВАЩ ПРОХОД и изпълнете същата процедура, както при предходните проходи.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ | P:1/3



E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ | P:2/3





**Техническа
информация**



II.1 Инсталиране и електрическо свързване

Комплект на доставката

- Дисплей за индикация на позиции ND 780
- Конектор за захранване
- Ръководство за потребителя

Принадлежности

- Накляяща се опора
- Възел с накланяща се конзола
- Универсално монтаж но рамо
- Опипвач на ръбове КТ 130
- Ръкохватка
- Монтажна рама

Дисплей за индикация на позиции ND 780

Място за монтаж

Поставете уреда на добре проветрявано място, така че да бъде лесно достъпен при нормална експлоатация.

Инсталиране

За закрепване на ND 780 отдолу се използват винтове М4. За местоположението на отворите: Вж. "Размери" на стр. 122.

Електрическо свързване



В този уред няма елементи, които подлежат на сервиз. Следователно, ND 780 не трябва никога да се отваря.

Дължината на захранващия кабел не трябва да надвишава 3 метра.

Свържете заземителния проводник към клемата в задната част на уреда. Тази връзка никога не трябва да се прекъсва.



Не включвайте и не изключвайте никакви връзки, докато уредът е включен в електрическата мрежа. Това може да доведе до повреда на вътрешните части.

Използвайте само оригинални резервни предпазители.



Изисквания към електрозахранването

Напрежение 100 - 240 V, променливо

Макс. мощност 30 VA.

Честота 50/60 Hz

Предпазител 630 mA/250 Vac, 5 мм x 20 мм, Slo-Blo (бавно прегарящ, за фаза и нула)

Околна среда

Защита (EN 60529) IP 40 заден панел

IP 54 преден панел

Температурен диапазон (работен) от 0° до 45°C (от 32° до 113°F)

Температурен диапазон (съхранение) от -20° до 70°C (от -4° до 158°F)

Механично тегло 2,6 кг (5,8 фунта)

Ел. схема на конектора за захранване,

Свързване към мрежата: L и N

Заземяване: 

Минимален диаметър на захранващия кабел: 0,75 мм².



Предпазно заземяване (заземяване)



Трябва да свържете клемата за предпазно заземяване на задния панел към централната точка за заземяване на машината. Минимално напречно сечение на свързващия кабел: 6 мм².

Профилактична поддръжка

Не е необходима никаква специална профилактична поддръжка. За да почистите, избършете леко със суха кърпа без власинки.

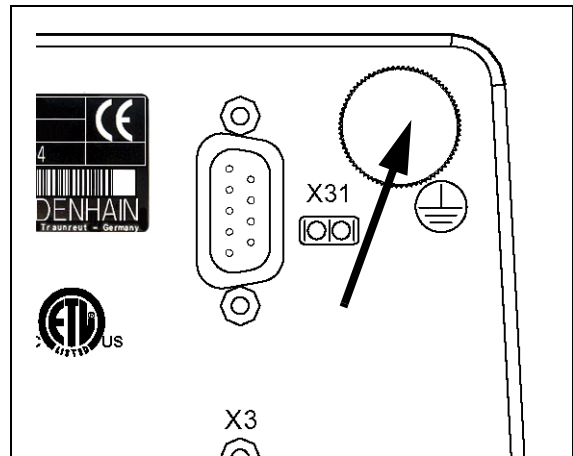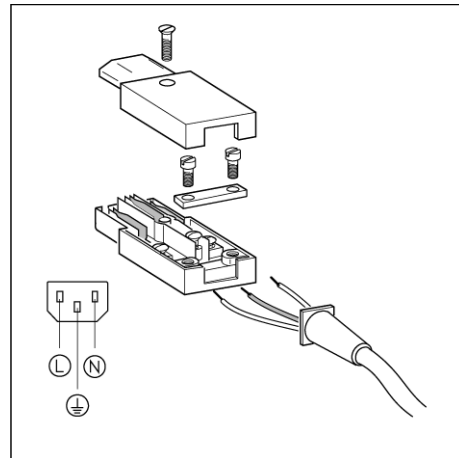

Свързване на енкодерите

ND 780 може да се използва с линейни и ротационни енкодери на **HEIDENHAIN** със синусоидален изходен сигнал ($11 \mu A_{pp}$ или $1 V_{pp}$). Входовете за енкодери върху задния панел са обозначени с X1, X2 и X3.


Свързващият кабел не трябва да надвишава 30 м (100 фута) на дължина.



Не включвайте и не изключвайте никакви връзки, докато уредът е включен в електрическата мрежа.

Схема на пиновете за входове на енкодери.


Конектор D-sub, 15 пина	Входен сигнал $11 \mu A_{pp}$	Входен сигнал $1 V_{pp}$
1	5 V Up	5 V Up
2	0 V UN	0 V UN
3	I1 +	A+
4	I1 -	A-
5		
6	I2 +	B+
7	I2 -	B-
8		
9		5 V сензор
10	I0 +	R+
11		0 V сензор
12	I0 -	R-
13	Вътрешна екранировка	
14		
15		
Корпус	Външна екранировка	

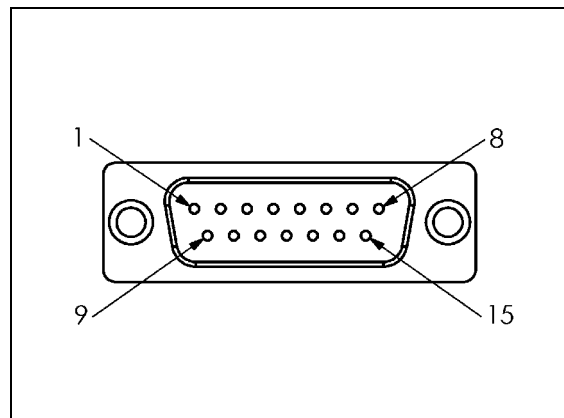

Операторът може да настрои всеки вход на енкодер за съответствие на произволна ос.

Стандартна конфигурация:

Вход на енкодер	Фреза	Струг
X1	X	X
X2	Y	Z ₀
X3	Z	Z

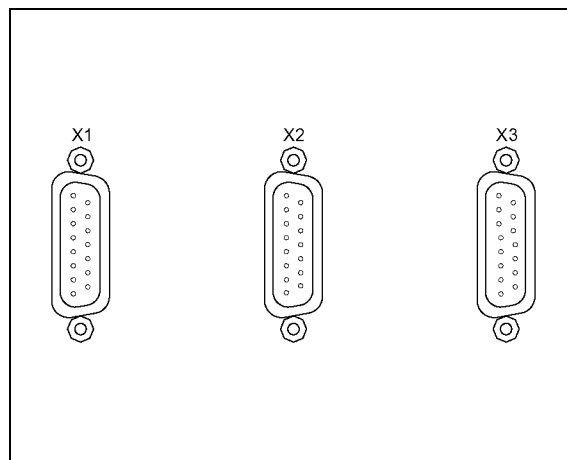

Свързване на изходни и входни сигнали на опипвач

Свържете опипвача **HEIDENHAIN** към D-sub входа X10 върху задния панел.

Адаптирайте ND 780 за използване с опипвача чрез следните работни параметри:

- Дължина на опипващия накрайник
- Диаметър на опипващия накрайник

За описание на работните параметри вж. "Параметри за настройка на операция", стр. 27.






Операторът трябва да въведе сам новите настройки за опипвача.

Схема на пиновете за опипвач на ръбове и вход за извеждане на данни за измерените стойности (за схемата на пиновете)

Пин	Предназначение
1	0V (вътрешна екранировка)
2	Готовност за включване на KTS
3	Запазен за използване в бъдеще
6	+5V
7	0V
8	0V
9	Запазен за използване в бъдеще
12	Контакт за извеждане на измерени стойности
13	KTS
14	Импулсен изход измервани стойности

Пинове 12 и 14 се използват в съчетание с функцията за извеждане на данни за измерените стойности. Ако някой от тези контакти се свърже накъсо към пин 8 (0 V), измерените стойности, както са дефинирани в "Настройка на операция", се извеждат през линията TXD на порта за RS-232 кабел. Може да се използва превключвател от търговската мрежа за осигуряване на контакт между пинове 12 и 8. Входът за импулсни сигнали между пин 14 и пин 8 може да се стартира чрез ТТЛ логическа схема (напр. SN74LSXX).

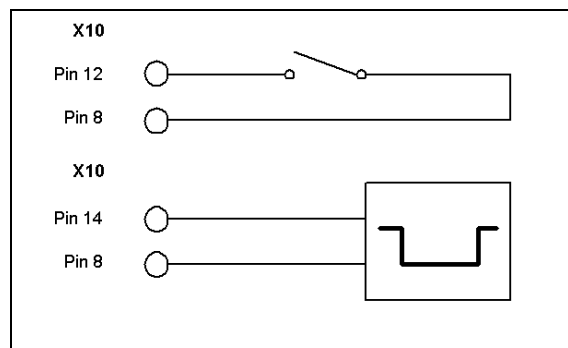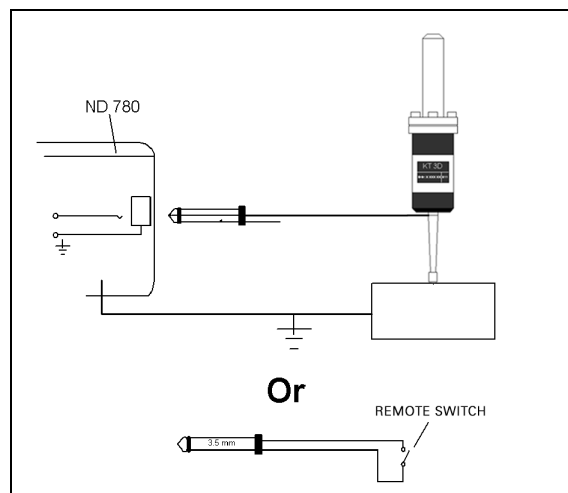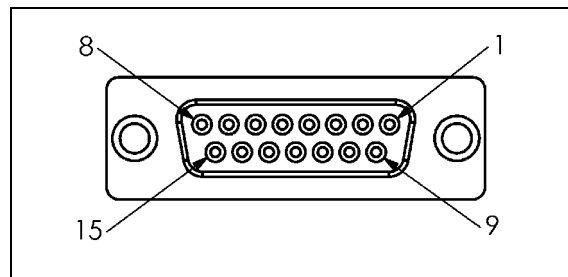

II.2 Настройка на инсталация

Параметри за настройка на инсталация

Настройката на инсталацията се отваря чрез софтуерния бутон НАСТРОЙКА, който показва софтуерния бутон НАСТР. ИНСТАЛАЦИЯ.

Параметрите в "Настройка на инсталация" се задават при първото инсталиране и най-вероятно няма да се променят често. Поради тази причина параметрите за настройка на инсталацията са защитени с парола.



Функцията за струг "Цикъл за нарязване на резба" изисква на винтовия резбови копир на струга да се монтира ротационен енкодер, който да се зададе на третата ос на цифровата индикация.

E:1 | И:3 | П: 0 | 0:00 | MM | | |

НАСТР. ИНСТАЛИРАНЕ	Настройте приложението на брояча (ФРЕЗА или СТРУГ) и броя на осите (2 или 3).		
НАСТРОЙКА ЕНКОДЕР КОНФ. НА ДИСПЛЕЙ КОМПЕНСИРАНЕ ГРЕШКИ КОМП. ХЛАБИНИ СЕРИЕН ПОРТ НАСТРОЙКИ БРОЯЧ ДИАГНОСТИКА			
НАСТР. ОПЕРАЦИЯ	ИМПОРТ ЕКСПОРТ		ПОМОЩ



Настройка на енкодер

"Настройка на енкодер" се използва за настройване на разделителната способност и типа на енкодера (линеен, ротационен), посоката на броене, типа реперен маркер.

- ▶ По подразбиране, при отваряне на "Настройка на инсталация" показалецът се мести в полето НАСТРОЙКА ЕНКОДЕР. Натиснете ENTER. С това се отваря списък с 3 възможни енкодера, означени с INPUT X1 X2 или X3.



В това меню се показва също и полето за настройка на ЦИКЪЛ ЗА НАРЯЗВАНЕ НА РЕЗБА (само за стругове), за да се въведат данни за винтовия резбови копир.

- ▶ Прелистете до входа на енкодера, който ще добавяте или сменяте и натиснете ENTER.
- ▶ Автоматично ще бъде зададено полето СИГНАЛ НА ЕНКОДЕР.
- ▶ Показалецът отива в полето ТИП ЕНКОДЕР - изберете типа енкодер, като натиснете софтуерния бутон ЛИНЕЕН/РОТАЦИОНЕН.



ЦИКЪЛЪТ ЗА НАРЯЗВАНЕ НА РЕЗБА изисква входът X3 да бъде настроен за ротационния енкодер за винтовия резбови копир.

- ▶ За линейни енкодери преместете показалеца в полето ПЕРИОД НА СИГНАЛ и използвайте софтуерните бутони ПО-ГРУБ или ПО-ФИН за избор на периода на сигнала на енкодера в μm (2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 10 240, 12 800) или въведете точния желан период на сигнала. За ротационни енкодери въведете директно периода на сигнала. Вж. "Параметри на енкодер" на стр. 103 за стойностите.
- ▶ В полето РЕПЕРЕН МАРКЕР натиснете софтуерния бутон РЕП.МАРКЕР и след това изберете някой от софтуерните бутони НЯМА, ЕДИНИЧЕН ИЛИ КОДИРАН за референтния сигнал.



Изберете НЯМА за входа X3, ако той е настроен за функцията ЦИКЪЛ ЗА НАРЯЗВАНЕ НА РЕЗБА.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | |

НАСТРОЙКА ЕНКОДЕР (X1)		Изберете типа енкодер (ЛИНЕЕН или РОТАЦИОНЕН).	
СИГНАЛ НА ЕНКОДЕР НЯМА СИГНАЛ			
ТИП ЕНКОДЕР ЛИНЕЕН			
ПЕРИОД НА СИГНАЛ 20.0 μm			
ЛИНЕЕН			ПОМОЩ
РОТАЦИОНЕН			



- ▶ За кодирани реперни маркери натиснете софтуерния бутон РАЗСТОЯНИЕ, за да изберете 500, 1000, 2000 или 5000.
- ▶ В полето ПОСОКА НА БРОЕНЕ изберете посоката на броене с натискане на софтуерния бутон ПОЛОЖИТЕЛНА или ОТРИЦАТЕЛНА. Ако посоката на броене на енкодера съвпада с потребителската посока на броене, изберете положителна. Ако посоките не съвпадат, изберете отрицателна.
- ▶ В полето МОНИТОР ГРЕШКИ изберете, дали системата следи и показва грешките при броене и на сигналите към енкодера, като изберете ВКЛ. или ИЗКЛ. Така ще се следят грешките при броенето. Типовете грешки при броенето са грешки поради замърсяване (когато нивото на сигнала към енкодера падне под зададена гранична стойност) и честотни грешки (когато честотата на сигнала надвишава зададената гранична стойност). Когато се появява съобщение за грешка, натиснете бутона С, за да го изчистите.

Настройка на цикъл за нарязване на резба:

За да използвате функцията "Цикъл за нарязване на резба", трябва да въведете данни във формуляра "Цикъл за нарязване на резба".

- ▶ Маркирайте "Цикъл за нарязване на резба" и натиснете ENTER.
- ▶ Въведете оста за винтовия резбови копир или чрез превключване на софтуерния бутон ОС НА РЕЗБАТА, или като използвате цифровата клавиатура. Оста ще бъде същата, като оста ХЗ за ротационния енкодер.
- ▶ Въведете броя нарязвания на инч за резбовия копир. Сега вече въвеждането на данните за цикъл за нарязване на резба е приключено. Натиснете ENTER, за да излезете от формуляра и го запаметете.

Конфигурация на дисплея

Във формуляра КОНФИГУРАЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ операторът определя, кои оси се показват и в какъв ред.

- ▶ Прелистете до желанния дисплей и натиснете ENTER.
- ▶ Натиснете софтуерния бутон ВКЛ./ИЗКЛ, за да включите или изключите дисплея. Натиснете бутона със стрелка НАЛЯВО или НАДЯСНО, за да изберете етикета на оста.
- ▶ Прелистете до полето ВХОД. Натиснете цифровия бутон, свързан с входа за енкодер върху задния панел на уреда. Натиснете бутона + или -, за да свържете още един вход.
- ▶ Прелистете до полето РАЗД. СП. ДИСПЛЕЙ. Натиснете софтуерните бутони ПО-ГРУБА или ПО-ФИНА, за да изберете разделителна способност на дисплея.
- ▶ Ако дисплеят е конфигуриран за ротационен енкодер, преместете показалеца в полето ЪГЪЛ ДИСПЛЕЙ. Натиснете софтуерния бутон ЪГЪЛ 0-360°, за да изберете диапазона, в който ще бъде показан ъгълът.




Куплиране

- ▶ Натиснете цифровите бутони, свързани с входа за енкoдер върху задния панел на уреда. Натиснете софтуерните бутони + или -, за да свържете в двойка (куплирате) още един вход към първия. Номерата на входовете се показват до името на оста, указвайки, че позицията е куплирана позиция (напр. "2 + 3").

Z куплиране

Само за приложения при струговане

Приложението за струг на ND 780 предлага бърз начин за куплиране на Z₀ и позицията на оста Z при 3-осова система. Дисплеят може да се куплира в индикации на Z или Z₀.

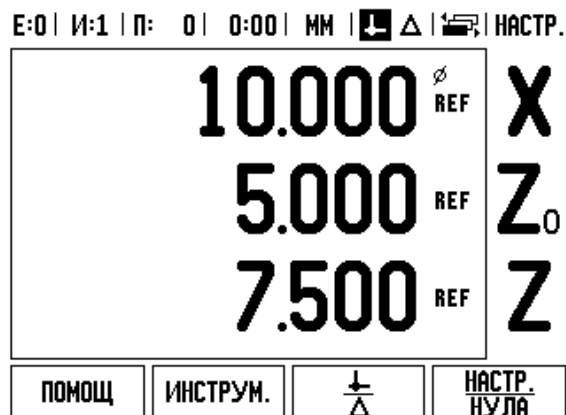

Активиране на Z куплиране

За да куплирате Z₀ и оста Z и да получите резултат, показан на дисплея за Z₀, натиснете и задръжте бутона Z₀ приблизително 2 секунди. Сумата на Z позициите ще бъде показана на дисплея Z₀, а дисплеят Z ще бъде изчистен.


За да куплирате Z₀ и оста Z и да получите резултата на Z дисплея, натиснете и задръжте бутона Z приблизително 2 секунди. Сумата на Z позициите ще бъде показана на дисплея Z, а дисплеят Z₀ ще бъде изчистен. Куплирането се запазва между циклите на захранване.

Преместванията по Z₀ или Z ще актуализират куплираната Z позиция.

Когато се куплира позиция, реперният маркер и за двата енокодера трябва да бъде намерен, за да се извика предишната базисна точка.

Деактивиране на Z куплиране

За да деактивирате Z куплиране, натиснете празния бутон за ос върху дисплея. Индивидуалните позиции на дисплеите Z₀ и Z ще бъдат възстановени.

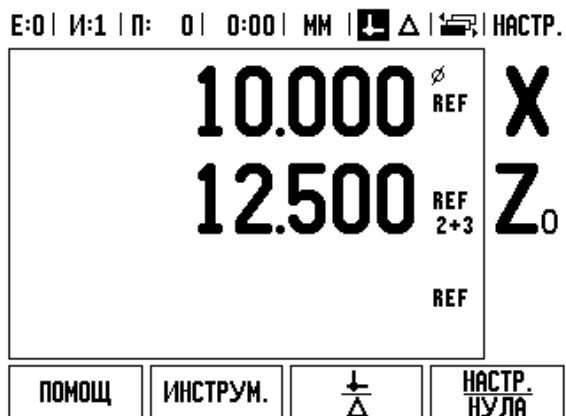

Компенсация на грешки

Разстоянието, което изминава режещият инструмент, измерено от енкодер, може в определени случаи да се различава от реалния път на инструмента. Тази грешка може да се получи поради грешка в наклона на винтовосачмената двойка или отклоняване и накланяне на осите. Тази грешка може да е както линейна, така и нелинейна. Тези грешки могат да се установят с референтна мерна система, напр. VM 101 на **HEIDENHAIN**, или с шаблонни блокове. От анализ на грешката може да се определи, коя форма на компенсация е необходима - за линейни или за нелинейни грешки.

ND 780 предлага възможност да се компенсират тези грешки и всяка ос може да се програмира отделно с подходящата компенсация.



Компенсацията на грешка е достъпна само когато се използват линейни енкодери.

Компенсация на линейни грешки

Компенсацията на линейни грешки може да се приложи, ако резултатите от сравнението с еталон показват линейно отклонение по цялата дължина на измерването. В този случай грешката може да се компенсира с изчисление на единичен коефициент за корекция.

За да изчислите компенсацията на линейни грешки, използвайте тази формула:

Корекционен коефициент $LEC = ((S - M) / M) \times 10^6 \text{ ppm}$, където:

S измерена дължина с еталон
M измерена дължина с уред по ос

Пример:

Ако дължината на еталона, който сте използвали, е 500 мм, а измерената дължина по оста-X е 499,95, то LEC за оста-X е 100 части на милион (ppm).

$LEC = ((500 - 499.95) / 499.95) \times 10^6 \text{ ppm} = 100 \text{ ppm}$ (закръглено до най-близкото цяло число).

- ▶ След като се определи, информацията за грешка на енкодера се въвежда директно. Натиснете софтуерния бутон ТИП, за да изберете ЛИНЕЙНА компенсация.
- ▶ Въведете коефициента на компенсация в части на милион (ppm) и натиснете бутоната ENTER.

E:1 И:3 П: 0 0:00 MM	
КОМПЕНСИРАНЕ ГРЕШКИ	Компенсацията на грешки за това въвеждане е ИЗКЛ.
ВХОД X1 ИЗКЛ.	Натиснете ТИП, за да изберете компенсация на линейни или нелинейни грешки.
ВХОД X2 ИЗКЛ.	
ВХОД X3 ИЗКЛ.	
ТИП [ИЗКЛ.]	ПОМОЩ



Компенсация на нелинейни грешки

Компенсацията на нелинейни грешки може да се приложи, ако резултатите от сравнението с еталона показват вариращо или колебливо отклонение. Изискваните стойности за корекция се изчисляват и въвеждат в таблица. ND 780 поддържа до 200 точки на ос. Стойността на грешката между две въведени съседни точки на корекция се изчислява с линейна интерполация.



Компенсацията на нелинейни грешки е достъпна само на скали с реперни маркери. Ако компенсацията на нелинейна грешка е определена, няма да бъде приложена компенсация на грешка, докато реперните маркери не бъдат пресечени.



Компенсацията на нелинейни грешки трябва да използва стойности, добавяни чрез използване на присъщата на енкодерите положителна посока, започвайки от софтуерната версия 1.1.3.

Процедура за настройка за нелинейни грешки

- Енкодерът има присъща посока на отчитане. Тя може да не съвпада със зададената от оператора посока на отчитане и е необходима единствено за определяне на компенсацията на нелинейни грешки.

За да определите присъщата посока на отчитане на даден монтиран енкодер върху дадена ос, изпълнете следното:

- ▶ Отворете формуляра "Настройка на енкодер" и изберете енкодера върху оста, която е обект на проверката.
- ▶ Прелистете надолу, за да маркирате посоката на отчитане.
- ▶ Използвайте софтуерния бутон ПОЛОЖИТЕЛНА/ОТРИЦАТЕЛНА и изберете "Положителна". Натиснете enter.
- ▶ Върнете се на основния дисплей, като използвате бутона С
- ▶ Придвийте оста, върху която е монтиран енкодерът и си отбележете посоката на движение, нужна за положителната посока на отчитане.
- Така присъщата за енкодера посока на отчитане е установена.



Енкодерите с единичен реперен маркер трябва да пресичат същия реперен маркер при всяко ново включване на цифровата индикация.

E:0 | M:1 | P: 0 | 0:00 | MM |

ВХОД X1: ИЗМЕРЕН = ГРЕШКА			
РАЗСТОЯНИЕ = 1.0000			
НАЧАЛНА ТОЧКА = 0.0000			
000	=	0.0000	= 0.010000
001	=	1.0000	= 0.020000
002	=	2.0000	= 0.020000
003	=	3.0000	= 0.000000
004	=	4.0000	= 0.010000
005	=	5.0000	= -----
ПРЕГЛЕД	ИЗЧИСТВАНЕ ТАБЛИЦА	ИМПОРТ ЕКСПОРТ	ПОМОЩ



Стартиране на таблица за компенсация на нелинейни грешки

- ▶ Определете началната точка за таблицата за компенсация, като позиционирате оста в най-отдалечената точка на преместване в отрицателна посока.
- ▶ Отворете менюто "Настройка на инсталация" и изберете "Компенсация на грешки", после натиснете ENTER. Изберете "Нелинейна", като натиснете софтуерния бутон ТИП.
- ▶ Стартирайте нова таблица за компенсация на грешки, като натиснете софтуерния бутон РЕДАКТИР. ТАБЛИЦА.
- ▶ Прелистете надолу и маркирайте НАЧАЛНА ТОЧКА, а после натиснете ENTER.
- ▶ При маркирана НАЧАЛНА ТОЧКА във формуляра "Комп. грешки" натиснете ЗАУЧАВАНЕ ПОЗИЦИЯ, а след това натиснете ENTER.
- ▶ Натиснете бутона със СТРЕЛКА НАГОРЕ и маркирайте РАЗСТОЯНИЕ, а после натиснете ENTER. Въведете разстоянието между всички точки на корекция и натиснете ENTER. Всички точки на корекция (до 200) са на равно разстояние от началната точка само в положителната посока на отчитане.



Изберете разстояние, което покрива отчасти или напълно дължината на енкодера, за който трябва да се приложи компенсацията на грешките.

- ▶ Въведете известната грешка, налична за всяка точка. Натиснете ENTER.
- ▶ Когато приключите, натиснете бутона С, за да запаметите и излезете от таблицата и да се върнете към формуляра КОМПЕНСИРАНЕ ГРЕШКА. Продължете да натискате С, за да се върнете на основния дисплей.



Присъщата посока на отчитане винаги остава същата, независимо от зададената посока на отчитане за енкодера във формуляра "Настройка на инсталация". Таблицата за компенсация на грешки винаги отразява присъщата посока на отчитане.

Разчитане на графиката

Таблицата за компенсация на грешки може да се преглежда в табличен или графичен вид. Натиснете софтуерния бутон ИЗГЛЕД, за да превключвате между изгледите. Графиката показва диаграма на грешката на преместване спрямо измерената стойност. Графиката има фиксирана скала. Докато показалецът се движи из формуляра, позицията на точката върху графиката се указва с вертикална линия.



Преглед на таблица за компенсация

- ▶ Натиснете софтуерния бутон РЕДАКТИР. ТАБЛИЦА.
- ▶ За превключване между табличен и графичен изглед натискайте софтуерния бутон ИЗГЛЕД.
- ▶ Натискайте бутоните със стрелка НАГОРЕ или НАДОЛУ, или цифровите бутони, за да местите показалеца в таблицата.

Данните от таблицата за компенсация на грешки могат да бъдат запаметени или заредени от компютър през серийния порт.

Експорт на текуща таблица за компенсация

- ▶ Натиснете софтуерния бутон РЕДАКТИР. ТАБЛИЦА
- ▶ Натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ.
- ▶ Натиснете софтуерния бутон ЕКСПОРТ ТАБЛИЦА.

Импорт на нова таблица за компенсация

- ▶ Натиснете софтуерния бутон РЕДАКТИР. ТАБЛИЦА.
- ▶ Натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ.
- ▶ Натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ ТАБЛИЦА.

Компенсация на хлабини

Когато използвате ротационен енкодер с ходов винт, промяна в посоката на таблицата може да причини грешка в показаната позиция поради хлабини в механизма на ходовия винт. Тази нелинейност се нарича хлабина. Тази грешка може да се компенсира чрез въвеждане сумата на хлабината в ходовия винт във функцията "Компенсация на хлабини".

Ако ротационният енкодер е пред таблицата (показаната стойност е по-голяма от действителната позиция на таблицата), това се нарича положителна хлабина, а въведената стойност трябва да е положителната стойност на сумата на грешката.

Нулевата компенсация на хлабина е 0.000.

E:0 | И:1 | П: 0 | 0:00 | MM | | |

КОМП. ХЛАБИНИ	
ВХОД X1	5.5
ВХОД X2	ИЗКЛ.
ВХОД X3	ИЗКЛ.

Определете броя хлабини между енкодера и машината.

ВКЛ ИЗКЛ			ПОМОЩ
-------------	--	--	-------





Настройки на брояч

Формулярът НАСТРОЙКИ БРОЯЧ е параметърът, където операторът въвежда потребителското приложение на индикацията. Изборите са за приложения при фрезови или стругови машини.

Появява се софтуерен бутон **ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ** в избора НАСТРОЙКИ БРОЯЧ от опциите. При натискането му параметрите на конфигурацията (на база фреза или струг) възстановяват фабрично зададените си стойности. Операторът ще види съобщение за потвърждение за определяне на стандартните фабрични настройки (ДА) или за отхвърляне (НЕ) и връщане към предишния екран от менюто.

В полето **БРОЙ ОСИ** се задава броят на необходимите оси. Появява се софтуерен бутон 2/3 за избор между 2 или 3 оси.

E:1 | И:3 | П: 0 | 0:00 | MM |   | |

НАСТРОЙКИ БРОЯЧ	
ПРИЛОЖЕНИЕ	ФРЕЗА
БРОЙ ОСИ	3
ФРЕЗА СТРУГ	ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Настройте приложението за **ФРЕЗА** или **СТРУГ**.

Натиснете **ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ** за възстановяване на всички параметри към **фабр. им настройки**.

ПОМОЩ



Диагностика

Формулярът ДИАГНОСТИКА осигурява достъп за тестване на клавиатурата, опипвачите и енкодерите.

Тест на клавиатурата

Върху изображението на клавиатурата се показва индикация, когато се натиска и отпуска някой бутон.

- ▶ Натиснете всички функционални и софтуерни бутони за тест. Появява се точка на всеки бутон, след като бъде натиснат, която сочи, че бутонът работи изправно.
- ▶ Натиснете бутона C два пъти, за да излезете от теста на клавиатурата.

Тест за опипвач на ръбове

- ▶ За да тествате заземения опипвач на ръбове, докоснете с опипвача детайл; над левия символ на опипвач ще се покаже звезда (*). За да тествате електронния опипвач на ръбове, докоснете с опипвача детайл; над десния символ на опипвач ще се покаже звезда (*). В зависимост от използвания тип опипвач звездата * се показва над съответната икона. Символът (*), показан върху дисплея, указва че опипвачът на ръбове осъществява комуникация с дисплея за индикация.



Тест на дисплея

- ▶ За да тествате дисплея, натиснете бутона enter, за да настроите дисплея на чисто черен, чисто бял и обратно на нормален изглед.

Графично представяне на сигнал на енкодер

Този параметър позволява на оператора да представя графично сигнала на всеки енкодер.

- ▶ Изберете енкодера, който ще следите.
- ▶ Позиционирайте показалеца върху желанния вход и натиснете ENTER.
- ▶ При придвижване на енкодера се показват сигналите от каналите А и В.

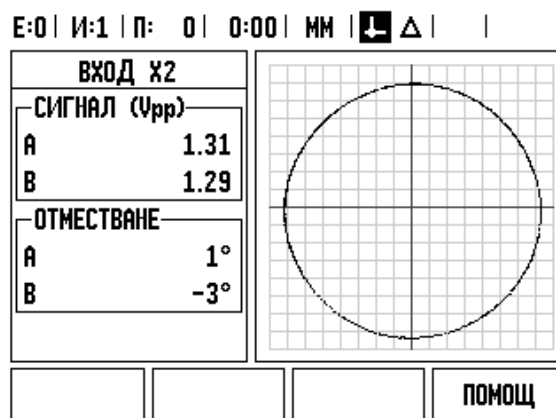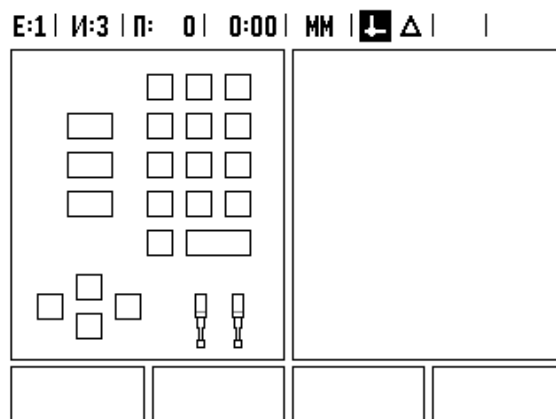

II.3 Параметри на енкодер

Следните таблици представляват частичен списък с енкодери. Тези таблици описват всички работни параметри, които трябва да се настроят за енкодерите. Повечето записи може да се открият в работните инструкции за енкодера.

Примерни настройки за линейни енкодери HEIDENHAIN със сигнали от 11- μ A_{pp}

Енкодер	Период на сигнала	Реперни маркери
CT MT xx01	2	Единичен
LS 303/303C LS 603/603C	20	Единичен/ 1000
LS 106/106C LS406/406C	20	Единичен/ 1000
LB 302/302C	40	Единичен/2000
LM 501	10 240	Единичен

Примерни настройки за линейни енкодери HEIDENHAIN със сигнали от 1 V_{pp}

Енкодер	Период на сигнала	Реперни маркери
LIP 382	0.128	–
MT xx81 LIP 481A/481R	2	Единичен
LIP 481X	2	Единичен
LF 183/183C LF 481/481C LIF 181/181C LIP 581/581C	4	Единичен/5000
LS 186/186C	20	Единичен/1000
LB 382/382C LIDA 18x/18xC	40	Единичен/ 2000
VM 182	4	–
LIDA 10x/10xC	100	Единичен/1000
LIM 581	10 240	Единичен



Примерни настройки за ротационни енкодери HEIDENHAIN

Енкодер	Брой линии	Реперни маркери
ROD 250, RON 255	9 000/18 000	1
ROD 250C, RON 255C	9 000	500
ROD 250C, ROD 255C ROD 700C, RON 705C RON 706C	18 000	1 000
ROD 700C, ROD 800C	36 000	1 000



II.4 Интерфейс за връзка с компютър

Интерфейсът за пренос на данни на ND 780 включва сериен порт RS-232 (X31). Сериеният порт поддържа двупосочна комуникация за обмен на данни, което позволява да се експортират или импортират данни от външно устройство и външни операции чрез интерфейса за връзка с компютър.

Данните, които могат да се експортират от ND 780 към външно серийно устройство, включват:

- Параметри за конфигурация на операции и инсталации
- Таблицы за компенсация на нелинейни грешки
- Извеждане на данни за измерените стойности (стойности на дисплея или функции за измерване чрез опипване)

Данните, които могат да се импортират в ND 780 от външно серийно устройство, включват:

- Дистанционни команди от външно устройство
- Параметри за конфигурация на операции и инсталации
- Таблицы за компенсация на нелинейни грешки

Тази глава обхваща информацията за **настройка** на интерфейса за обмен на данни:

- Схема на пиновете на интерфейския конектор за обмен на данни
- Ниво на сигнала
- Електрическа схема на свързващия кабел и конекторите
- Формат на данните



Сериен порт (X31)

Серийният порт RS-232-C/V.24 се намира на задния панел. Към този порт могат да се свързват следните устройства:

- Принтер със сериен интерфейс
- Персонален компютър със сериен интерфейс

Към серийния порт може да се свърже принтер или компютър. Програмите за обработка на детайли и конфигурационните файлове могат да се изпращат към принтер или компютър. Дистанционни команди, дистанционни клавишни кодове, програми за обработка на детайли и конфигурационни файлове могат да се приемат от компютър.

За операции, които поддържат трансфер на данни, ще бъде достъпен софтуерен бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ.

- ▶ Полето БОД може да се настрои на 300, 600, 1 200, 2 400, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 или 115 200, като се използват софтуерните бутони ПО-НИСКА и ПО-ВИСОКА.
- ▶ Четността може да се настрои на БЕЗ, ЧЕТНОСТ или НЕЧЕТНОСТ, като се използват предвидените за целта софтуерни бутони.
- ▶ Битовите данни в полето ФОРМАТ може да се настроят на 7 или 8, като се използват предвидените за целта софтуерни бутони.
- ▶ Полето СТОП БИТОВЕ може да се настрои на 1 или 2, като се използват софтуерните бутони.
- ▶ Полето ПОДАВАНЕ НА РЕД може да се настрои на ДА, ако външното устройство се нуждае от връщане на каретката.
- ▶ Изходна опашка е броят връщания на каретката, които ще бъдат изпратени в края на изходното предаване на измерената стойност. Изходната опашка първоначално е 0 и може да се настрои на положително цяло число (0 - 9), като се използват цифровите функционални бутони.


Тук на екрана са показани настройките по подразбиране.

Настройките на серийния порт ще бъдат запазени при прекъсване на захранването. Няма параметър за активиране или деактивиране на серийния порт. Данните ще се изпращат към серийния порт, ако външното устройство е готово. Направете справка в раздела "Интерфейс за пренос на данни" за кабелите и конфигурациите на пиновете.



Данните се пренасят в следната последователност: стартов бит, седем бита данни, бит за четност (контрол на четността), два стоп бита. Това е настройката по подразбиране.

За експорт на данни към принтер със сериен порт, натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ. Данните се експортират във формат ASCII, който може да се разпечатва директно.

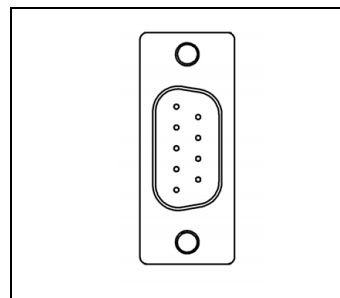

E:1 | И:3 | П: 0 | 0:00 | MM | |

СЕРИЕН ПОРТ		Натиснете софтуерния бутон НАДОЛУ или НАГОРЕ , за да настроите съответните бодове (baud) за външното устройство.
БОД	9600	
ЧЕТНОСТ	БЕЗ	
ФОРМАТ		
ДАНИИ	8 БИТОВЕ	
СТОП	1 БИТОВЕ	
НАДОЛУ	НАГОРЕ	ПОМОЩ



За да експортирате или импортирате данни между ND 780 и персонален компютър, персоналният компютър трябва да използва софтуер за терминална комуникация, напр. TNCremo. TNCremo се предлага безплатно на адрес: http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv_0.htm. Свържете се с най-близкия дистрибутор на Heidenhain за допълнителни подробности. Този софтуер обработва данните, които се изпращат или получават през връзката със сериен кабел. Всички данни, които прехвърлят между ND 780 и персоналният компютър, са в текстов формат ASCII.

За да експортирате данни от ND 780 към персонален компютър, персоналният компютър трябва първо да е подготвен да получи данни и да ги запази във файл. Настройте програмата за терминална комуникация за запис на данни в текстови формат ASCII от COM порта във файл на персоналният компютър. След като компютърът е готов да приеме данните, стартирайте прехвърлянето на данните, като натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ на ND 780.

За да импортирате данни в ND 780 от персонален компютър, ND 780 трябва първо да е подготвен да получи данните. Натиснете софтуерния бутон ИМПОРТ/ЕКСПОРТ на ND 780. След като ND 780 е готов, настройте програмата за терминална комуникация на компютъра за изпращане на желания файл в текстови формат ASCII.



ND 780 не поддържа комуникационни протоколи като Kermit или Xmodem.



Електрическа схема на свързващия кабел

Електрическата схема на свързващия кабел зависи от устройството, което се свързва (вж. техническата документация за външното устройство).

Пълно електрическо свързване



Преди ND 780 да може да осъществи комуникация с персонален компютър, те трябва да се свържат помежду си със сериен кабел.

Конфигурация на пиновете

Пин	Предназначение	Функция
1	Без предназначение	
3	TXD	- Изпратени данни
2	RXD	- Получени данни
7	RTS	- Заявка за предаване
8	CTS	- Изчистване за изпращане
6	DSR	- Готовност за обмен на данни
5	SIGNAL GND	- Заземяване сигнал
4	DTR	- Готовност на терминал за прием на данни
9	Без предназначение	

Сигнал

Сигнал	Ниво на сигнала "1" = "активен"	Ниво на сигнала "0" = "неактивен"
TXD, RXD	от - 3 V до - 15 V	от + 3 V до + 15 V
RTS, CTS DSR, DTR	от + 3 V до + 15 V	от - 3 V до - 15 V

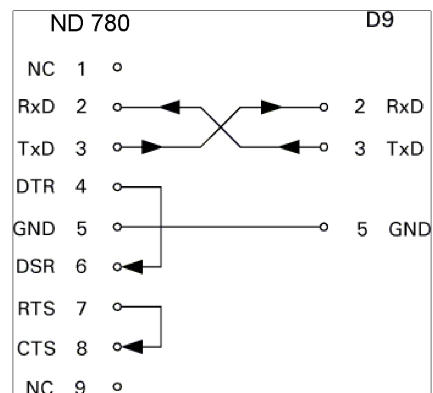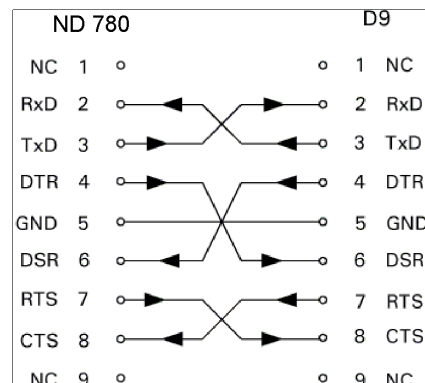

Външни операции през интерфейса за обмен на данни RS-232

Дисплеят може да се управлява чрез интерфейса за обмен на данни RS-232, като се използва външно устройство. Достъпни са следните команди чрез бутоните:

Формат	
<ESC>TXXXX<CR>	Натиска се бутон
<ESC>AXXXX<CR>	Извеждане на съдържанието на екрана
<ESC>SXXXX<CR>	Специални функции

Последователност от команди	Функция
<ESC>T0000<CR>	Бутон "0"
<ESC>T0001<CR>	Бутон "1"
<ESC>T0002<CR>	Бутон "2"
<ESC>T0003<CR>	Бутон "3"
<ESC>T0004<CR>	Бутон "4"
<ESC>T0005<CR>	Бутон "5"
<ESC>T0006<CR>	Бутон "6"
<ESC>T0007<CR>	Бутон "7"
<ESC>T0008<CR>	Бутон "8"
<ESC>T0009<CR>	Бутон "9"
<ESC>T0100<CR>	Бутон "CE" или "CL"
<ESC>T0101<CR>	Бутон "-"
<ESC>T0102<CR>	Бутон "."
<ESC>T0104<CR>	Бутон "ENT"
<ESC>T0109<CR>	Бутон "X"
<ESC>T0110<CR>	Бутон "Y"/"Z"/"Z0"
<ESC>T0111<CR>	Бутон "Z"
<ESC>T0114<CR>	Бутон "Софтуерен бутон 1"
<ESC>T0115<CR>	Бутон "Софтуерен бутон 2"
<ESC>T0116<CR>	Бутон "Софтуерен бутон 3"
<ESC>T0117<CR>	Бутон "Софтуерен бутон 4"
<ESC>T0135<CR>	Бутон "Показалец наляво"
<ESC>T0136<CR>	Бутон "Показалец надясно"
<ESC>T0137<CR>	Бутон "Показалец нагоре"
<ESC>T0138<CR>	Бутон "Показалец надолу"
<ESC>A0000<CR>	Изпрати идентификация на устройството
<ESC>A0200<CR>	Изпрати текущата позиция
<ESC>S0000<CR>	Нулирай устройството
<ESC>S0001<CR>	Заклучване на клавиатурата
<ESC>S0002<CR>	Отключване на клавиатурата



Закъснения при извеждането на данни

Ширина на импулса на сигнала на буферния триггер $t_e \geq 1.2 \text{ us}$

Закъснение при запамятаване $t_1 \leq 0.8 \text{ us}$

Извеждане на данни $t_2 \leq 30 \text{ ms}$ (тип.)

Продължителност на данните t_D

Време на регенерация $t_3 \geq 0 \text{ ms}$

Време на установяване на буферния триггер $t_4 \geq 50 \text{ ms}$ (тип.)

Време на установяване на сигнала на буферния триггер $t_5 \geq 50 \text{ ms}$ (тип.)

Продължителност на битовите данни в секунди:

$$t_D = V \cdot (A \cdot (L + C + 13) + T \cdot C) / \text{побитова скорост}$$

Време на закъснение при извеждането на данни (<Ctrl>B)

Закъснение при запамятаване $t_1 \leq 30 \text{ ms}$ (тип.)



Извеждане на данни $t_2 \leq 30 \text{ ms}$ (тип.)

Продължителност на данните t_D

Време на регенерация $t_3 \geq 0 \text{ ms}$

Продължителност на битовите данни в секунди:

$$t_D = V \cdot (A \cdot (L + C + 13) + T \cdot C) / \text{побитова скорост}$$

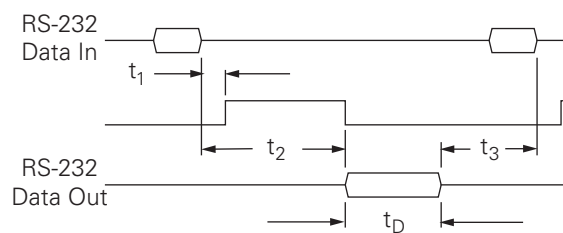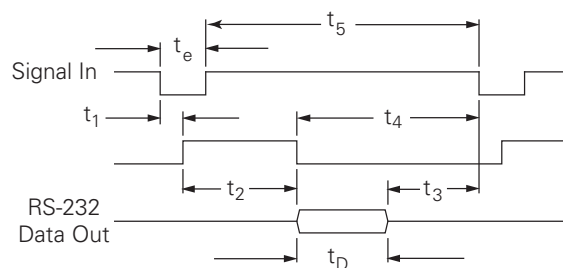

II.5 Извеждане на данни за измерените стойности

Примери за резултатни данни в символи при интерфейса за връзка с компютър

Стойностите могат да се извлекат от ND 780, като се използва компютър. И в трите примера извеждането на данни за измерените стойности се стартира с **Ctrl B** (изпратена през серийния интерфейс), или **превключващ сигнал на входа EXT** (без предлагания като опция спомагателен машинен интерфейс). **Ctrl B** предава текущо показваните стойности както в режим "Текуща позиция" така и в "Разстояние за преместване" - според това, кой е на екрана в момента.

Извеждане на данни чрез външни сигнали

Пример 1: Линейна ос с показване на радиус $X = + 41.29 \text{ mm}$

X	=	+	4 1	.	2 9		R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 Координатна ос
- 2 Знак за равенство
- 3 Знак +/-
- 4 2 до 7 места пред десетичния знак
- 5 Десетичен знак
- 6 1 до 6 места след десетичния знак
- 7 Единица: интервал за mm, " за инчове
- 8 Индикация на текущата стойност:
R за радиус, D за диаметър
Разстояние за преместване:
r за радиус, d за диаметър
- 9 Връщане на каретката (нов ред)
- 10 Празен ред (Подаване на ред)



Пример 2: Ос на въртене с показване на десетични градуси
 $C = + 1260.0000^\circ$

C	=	+	1 2 6 0	.	0 0 0 0		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 Координатна ос
- 2 Знак за равенство
- 3 Знак +/-
- 4 4 до 8 места пред десетичния знак
- 5 Десетичен знак
- 6 0 до 4 места след десетичния знак
- 7 Интервал
- 8 W за ъгъл (при дисплей за разстояние за преместване: w)
- 9 Връщане на каретката (нов ред)
- 10 Празен ред (Подаване на ред)

Пример 3: Ос на въртене с показване на градуси/минути/секунди $C = + 360^\circ 23' 45''$

C	=	+	3 6 0	:	2 3	:	4 5		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1 Координатна ос
- 2 Знак за равенство
- 3 Знак +/-
- 4 3 до 8 места за градуси
- 5 Двоеточие
- 6 0 до 2 места за минути
- 7 Двоеточие
- 8 0 до 2 места за секунди
- 9 Интервал
- 10 W за ъгъл (при дисплей за разстояние за преместване: w)
- 11 Връщане на каретката (нов ред)
- 12 Празен ред (Подаване на ред)



Извеждане на данни чрез опипвач на ръбове

В следващите три примера измерената стойност се стартира с **превключващ сигнал от опипвача на ръбове**. Възможността за принтиране може да се включи или изключи от параметъра в "Настройка на операция" - Извеждане на данни за измерените стойности. Информацията оттук се предава от избраната ос.

Пример 4: Опипваща функция ръб Y = -3674.4498 mm

Y	:	-	3	6	7	4	.	4	4	9	8	R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

- 1 Координатна ос
- 2 интервала
- 3 Двоеточие
- 4 Знак +/- или интервал
- 5 2 до 7 места пред десетичния знак
- 6 Десетичен знак
- 7 1 до 6 места след десетичния знак
- 8 Единица: интервал за mm, " за инчове
- 9 R за показване на радиус, D за показване на диаметър
- 10 Връщане на каретката (нов ред)
- 11 Празен ред (Подаване на ред)



Пример 5: Осова линия на опипваща функция

Координата на осова линия на оста X CLX = + 3476.9963 mm
(Center Line X ос)

Разстояние между опипваните ръбове DST = 2853.0012 mm
(Distance)

CLX	:	+	3 4 7 6	.	9 9 6 3		R	<CR>	<LF>
DST	:		2 8 5 3	.	0 0 1 2		R	<CR>	<LF>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Двоеточие
- 2 Знак +/- или интервал
- 3 2 до 7 места пред десетичния знак
- 4 Десетичен знак
- 5 1 до 6 места след десетичния знак
- 6 Единица: интервал за mm, " за инчове
- 7 R за показване на радиус, D за показване на диаметър
- 8 Връщане на каретката (нов ред)
- 9 Празен ред (Подаване на ред)



Пример 6: Център на окръжност при опипваща функция

Първа координата на центъра на окръжността, напр. CCX = – 1616.3429 mm. Втора координата на центъра на окръжността, напр. CCY = +4362.9876 mm, (Circle Center X ос, Circle Center Y ос; координатите зависят от работната равнина)

Диаметър на окръжността DIA = 1250.0500 mm

CCX	:	-	1 6 1 6	.	3 4 2 9		R	<CR>	<LF>
CCY	:	+	4 3 6 2	.	9 8 7 6		R	<CR>	<LF>
DIA	:		1 2 5 0	.	0 5 0 0		R	<CR>	<LF>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Двоеточие
- 2 Знак +/- или интервал
- 3 2 до 7 места пред десетичния знак
- 4 Десетичен знак
- 5 1 до 6 места след десетичния знак
- 6 Единица: интервал за mm, " за инчове
- 7 R за показване на радиус, D за показване на диаметър
- 8 Връщане на каретката (нов ред)
- 9 Празен ред (Подаване на ред)



II.6 Спецификации за фрезоване

Данни за ND 780	
Оси	До 3 оси, от А - Z
Входове за енкодери	<p>Синусоидални сигнали 11 μA_{PP}, 1 V_{PP}; входна честота макс. 100 kHz за инкрементални енкодери HEIDENHAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Период на сигнала: 2 μm, 4 μm, 10 μm, 20 μm, 40 μm, 100 μm, 10240 μm, 12 800 μm ■ Брой линии: 9000/18000/36000
Коефициент на развивка	Макс. 1024-кратна
Стъпка на измерване	<p>Линейни оси: от 1 mm до 0.1 μm Ротационни оси: от 1° до 0,0001° (00°00'01")</p>
Дисплей	<p>Монохромен дисплей за стойности на позиции, диалог и показване на въвеждани данни, графични функции, графичен показалец при позициониране</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Показване на статус: Работен режим, REF, инч/мм, мащабен коефициент, скорост на подаване, хронометър Номер на базисна точка Номер на инструмент Компенсация на инструмент R-, R+
Функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ REF разпознаване на реперни маркери за кодирани за разстояние или единични реперни маркери ■ Режим "Разстояние за преместване", въвеждане на номинална позиция (абсолютна или инкрементална) ■ Мащабен коефициент ■ Вход за опипвачи на ръбове от триизмерен и заземен тип ■ ПОМОЩ: Помощни екранни инструкции ■ ИНФО: Калкулатор, калкулатор за изрязване при фрезоване, потребителски и работни параметри ■ 10 базисни точки и 16 инструмента ■ Функции за измерване чрез опипване за установяване на базисни точки, за предпочитане с опипвач на ръбове КТ: ръб, осова линия и център на окръжност ■ Компенсация по радиус на инструмент ■ Изчисляване на позиции за кръгове с отвори за болтове и линейни шаблони с отвори



Данни за ND 780	
Компенсация на грешки	Линейни и нелинейни, до 200 точки на измерване
Компенсация на хлабини	Приложения на ротационен енкодер при винтовосачмени двойки
Интерфейс за връзка с компютър	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сериен: RS-232-C/V.24 от 300 до 115 200 бода За резултатни данни от измерени стойности и параметри; За въвеждане на параметри, дистанционни бутони и команди
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Накляяща се опора ■ Универсално монтаж но рамо ■ Олипвач на ръбове КТ 130 ■ Възел с накланяща се конзола ■ Ръкохватка ■ Монтажна рама
Основен вход за захранване	От 100 V до 240 V; от 50 Hz до 60 Hz; консумация на енергия макс. 30 VA
Температурен диапазон (работен)	от 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)
Температурен диапазон (съхранение)	от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F)
Степен на защита (EN 60529)	IP 40 (IP 54 преден панел)
Тегло	2,6 кг



II.7 Спецификации за струговане

Данни за ND 780	
Оси	До 3 оси, от A до Z, Z ₀ , Z _S
Входове за енкодери	Синусоидални сигнали 11 μA _{PP} , 1 V _{PP} ; входна честота макс. 100 kHz за инкрементални енкодери HEIDENHAIN <ul style="list-style-type: none"> ■ Период на сигнала: 2 μm, 4 μm, 10 μm, 20 μm, 40 μm, 100 μm, 10240 μm, 12 800 μm ■ Брой линии: 9000/18000/36000
Коефициент на развивка	Макс. 1024-кратна
Стъпка на измерване	Линейни оси: от 1 mm до 0,1 μm Ротационни оси: от 1° до 0,0001° (00°00'01")
Дисплей	Монохромен дисплей за стойности на позиции, диалог и показване на въвеждани данни, графични функции, графичен показалец при позициониране <ul style="list-style-type: none"> ■ Показване на статус: Номер на инструмент, работен режим, REF, инч/мм, мащабен коефициент, скорост на подаване, показване на диаметър с Ø, хронометър, базисна точка
Функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ REF разпознаване на реперни маркери за кодирани за разстояние или единични реперни маркери ■ Режим "Разстояние за преместване", въвеждане на номинална позиция (абсолютна или инкрементална) ■ Мащабен коефициент ■ ПОМОЩ: Помощни екранни инструкции ■ ИНФО: Калкулатор, калкулатор за конус, потребителски и работни параметри ■ 10 точки на еталон, 16 инструмента ■ Фиксиране на позицията за прибиране на инструмента
Компенсация на хлабини	Приложения на ротационен енкодер при винтовосачмени двойки
Компенсация на грешки	Линейни и нелинейни, до 200 точки на измерване
Интерфейс за връзка с компютър	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сериен: RS-232-C/V.24 от 300 до 115 200 бода За резултатни данни от измерени стойности и параметри; За въвеждане на параметри, дистанционни бутони и команди
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Накляяща се опора, възел с накланяща се конзола, ръкохватка, монтажна рама
Основен вход за захранване	От 100 V до 240 V; от 50 Hz до 60 Hz; консумация на енергия макс. 30 VA



Данни за ND 780	
Температурен диапазон (работен)	от 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)
Температурен диапазон (съхранение)	от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F)
Степен на защита (EN 60529)	IP 40 (IP 54 преден панел)
Тегло	2,6 кг



II.8 Съобщения за грешки

Следната таблица предлага пълен лист на съобщенията за грешки, които могат да се получат от цифровата индикация ND 780.

В следващата таблица се предлагат обяснения за всяко съобщение за грешка.

Съобщение за грешка от индикацията	Обяснение
Прекъсване на захранването. Натиснете произволен бутон, за да продължите.	Захранването на ND 780 току-що беше изключено и включено отново.
Грешка поради замърсяване и от честотата: Натиснете C, за да изчистите грешката.	На съответния енкодер са възникнали грешки, свързани със замърсяване или с честотата. Намеса на оператора за наблюдение и/или коригиране на енкодера.
Грешка поради замърсяване: Натиснете C, за да изчистите грешката.	На съответния енкодер е възникнала грешка, свързана със замърсяване. Намеса на оператора за наблюдение и/или коригиране на енкодера.
Грешка от честотата: Натиснете C, за да изчистите грешката.	На съответния енкодер е възникнала грешка, свързана с честотата. Намеса на оператора за наблюдение и/или коригиране на енкодера.
Грешка при броенето: Натиснете C, за да изчистите грешката.	На съответния енкодер е възникнала грешка при броенето. Намеса на оператора за наблюдение и/или коригиране на енкодера.
Грешка от препълване на дисплей: Върнете се в диапазона на индикациите.	Енкодерът в момента е извън диапазона на индикациите, зададен от оператора. Върнете енкодера в диапазона на индикациите или променете индикациите за енкодера.
Грешка: Валидният диапазон за броя отвори е 1-99.	Зададеният за текущия шаблон брой отвори е извън допустимия диапазон. Операторът трябва да коригира броя на отворите.
Грешка: Радиусът трябва да е по-голям от 0,0.	Зададеният от оператора радиус трябва да бъде по-голям от нула, за да определи окръжност.
Грешка: Разстоянието трябва да е по-голямо от 0,0.	Разстоянието между отворите в шаблона трябва да бъде по-голямо от нула, за да се определи шаблон.
Грешка: Началната и крайната точки не може да съвпадат.	Началната и крайната точки на полето трябва да са уникални, за да установят линия.
Грешка: Разстоянието до центъра не е равно на радиуса.	Стойността за разстоянието до центъра е невалидна и трябва да се промени от оператора.
Грешка: Функцията ARCCOS може да работи само със стойности от -1 до 1.	Погрешен диапазон от стойности за изчисляване на ARCCOS.




Съобщение за грешка от индикацията	Обяснение
Грешка: Функцията ARCSIN може да работи само със стойности от -1 до 1.	Погрешен диапазон от стойности за изчисляване на ARCSIN.
Грешка: Функцията TAN е неопределена за 90 и -90 градуса.	Погрешен диапазон от стойности за изчисляване на тангенса.
Грешка: Квадратният корен от отрицателно число е неопределен.	Не е възможно да се смята корен квадратен на отрицателно число.
Грешка: Грешка поради делене на нула.	Делене на нула е невъзможно.
Конфигурационните параметри не могат да бъдат прехвърлени. Външното устройство не е готово.	Свързаното към серийния порт външно устройство не работи. Проверете физическата връзка и се уверете, че параметрите за серийна комуникация са правилни.
Грешка: Един или повече от конфигурационните параметри бяха невалидни и не можах да бъдат заредени.	Импортираният конфигурационен файл е повреден. Импортирайте отново файла. Ако грешката се повтори, импортирайте друг конфигурационен файл.
Грешка: Параметърът беше невалиден. Възстановена е предишната му стойност.	При импорта беше открит е невалиден конфигурационен параметър и беше възстановена предишната му стойност. Проверете неизправния конфигурационен файл и го импортирайте отново.
Грешка: Валидните стойности за мащабния коефициент са -от -10 до -0.1 и от 0.1 до 10.	Текущата стойност на мащабния коефициент е извън обхвата. Коригирайте стойността на мащабния коефициент, така че да бъде валидно число.
Грешка: Валидните стойности за коефициента за корекция на грешки в част на милион са от --99999 до +99999.	Корекционният коефициент за грешки, дефиниран в рамките на компенсацията на грешки, е извън допустимия обхват. При задаването на корекционен коефициент за грешките операторът трябва да използва правилния обхват.




II.9 Размери

Размери на цифровата индикация


Размери в [мм] инч

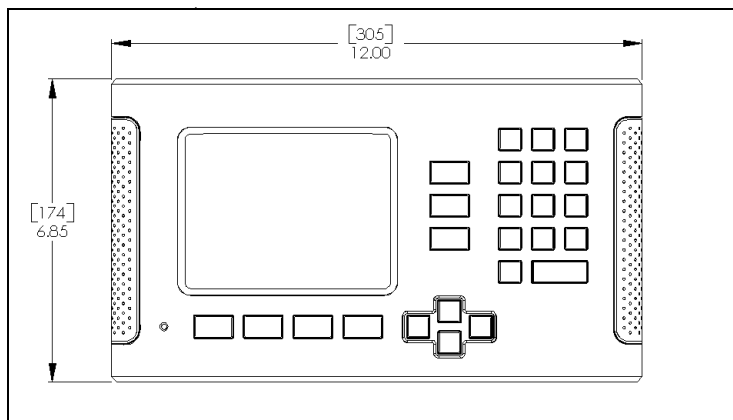

Изглед отпред с размери

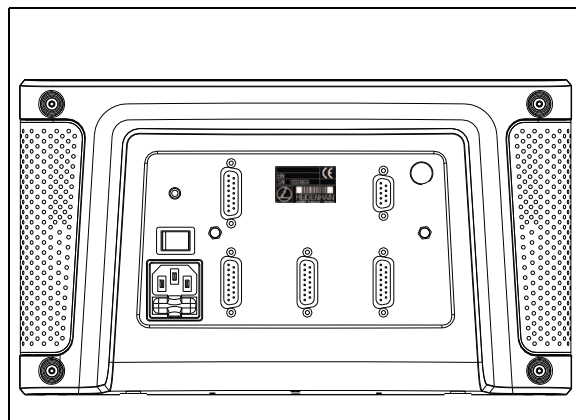

Изглед отзад

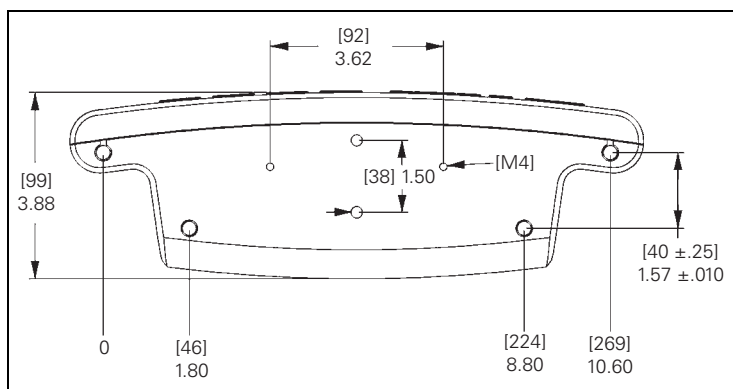


Изглед отдолу с размери

II.10 Принадлежности


Каталожни номера на принадлежностите

Каталожен номер	Принадлежност
520010-01	ND 780 с опаковка
382929-01	Универсално монтажно рамо за ND 780, с опаковка
281619-01	Наклоняща се опора за ND 780, с опаковка
520011-01	Възел с наклоняща се конзола за ND 780, с опаковка
520012-01	Ръкохватка за ND 780, с опаковка
283273-01	Опипвач на ръбове КТ-130, с опаковка
532811-01	Монтажна рама за ND 780, с опаковка



Ръкохватка за ND 780 ID 520 012-01

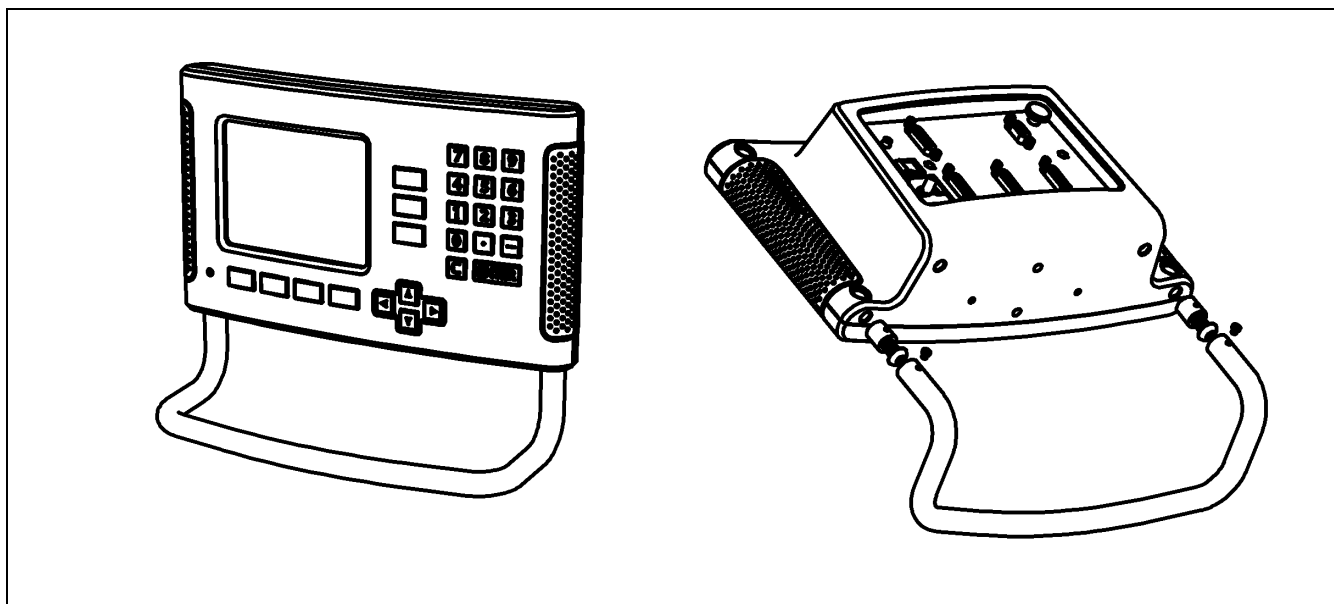


Инструкции за монтаж на ND 780
 Универсално монтажно рамо
 ID 382 929-01

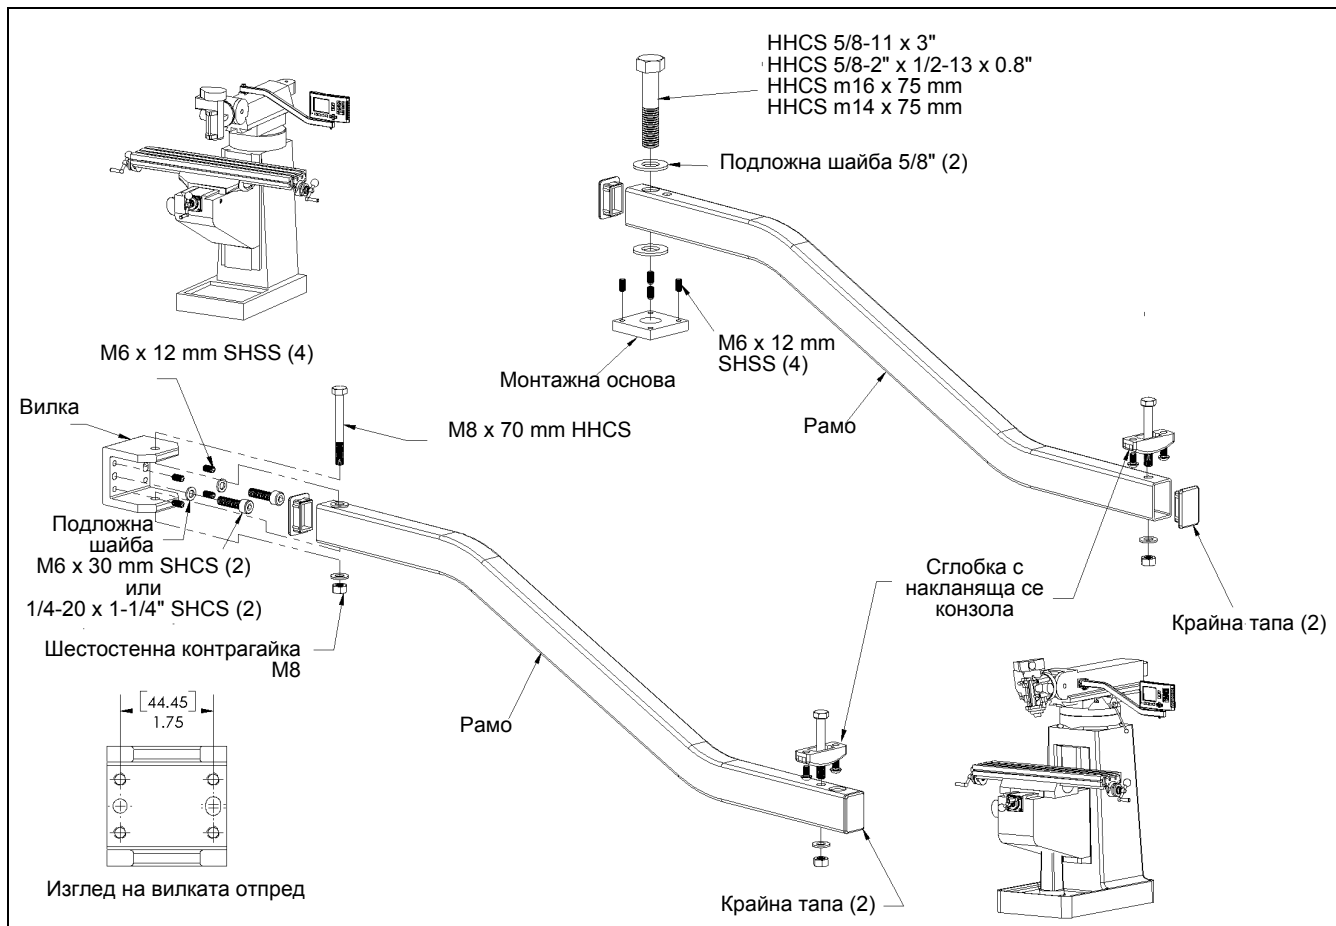



Инструкции за монтаж на ND 780
Наклоняща се опора
ID 281 619-01

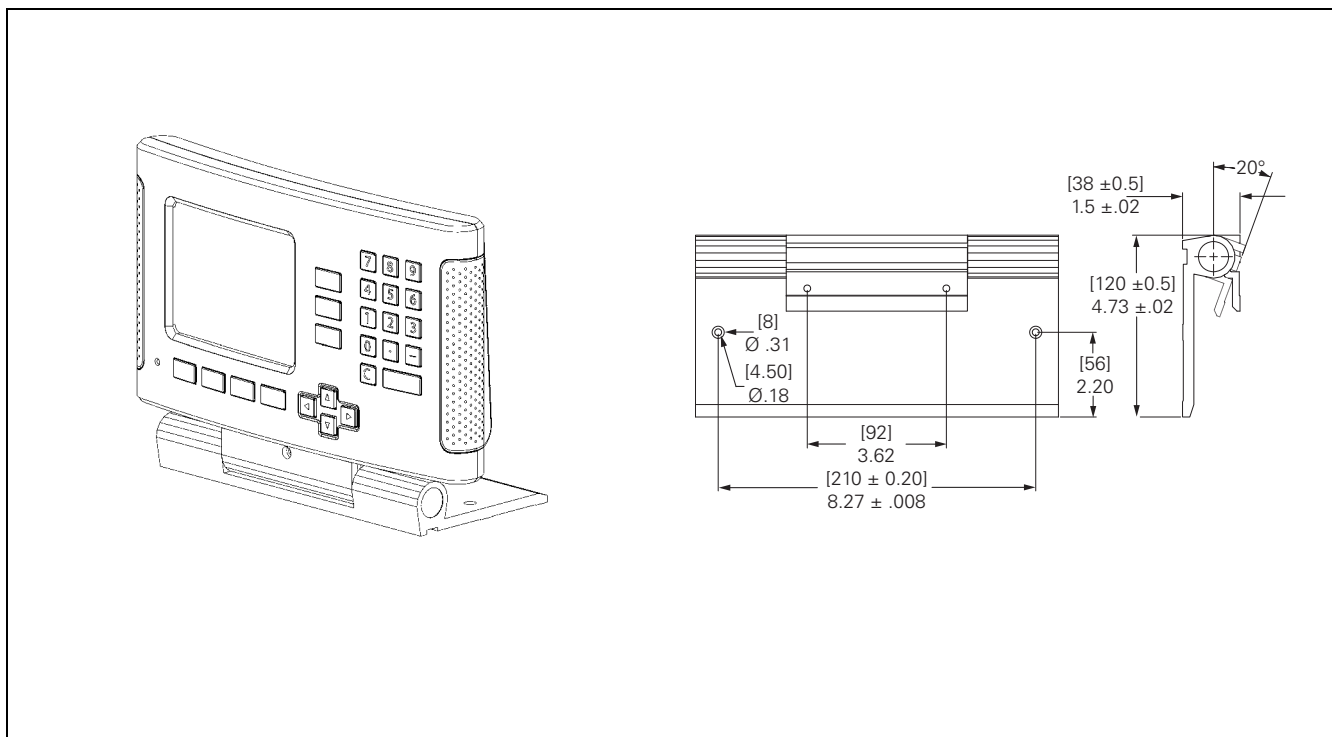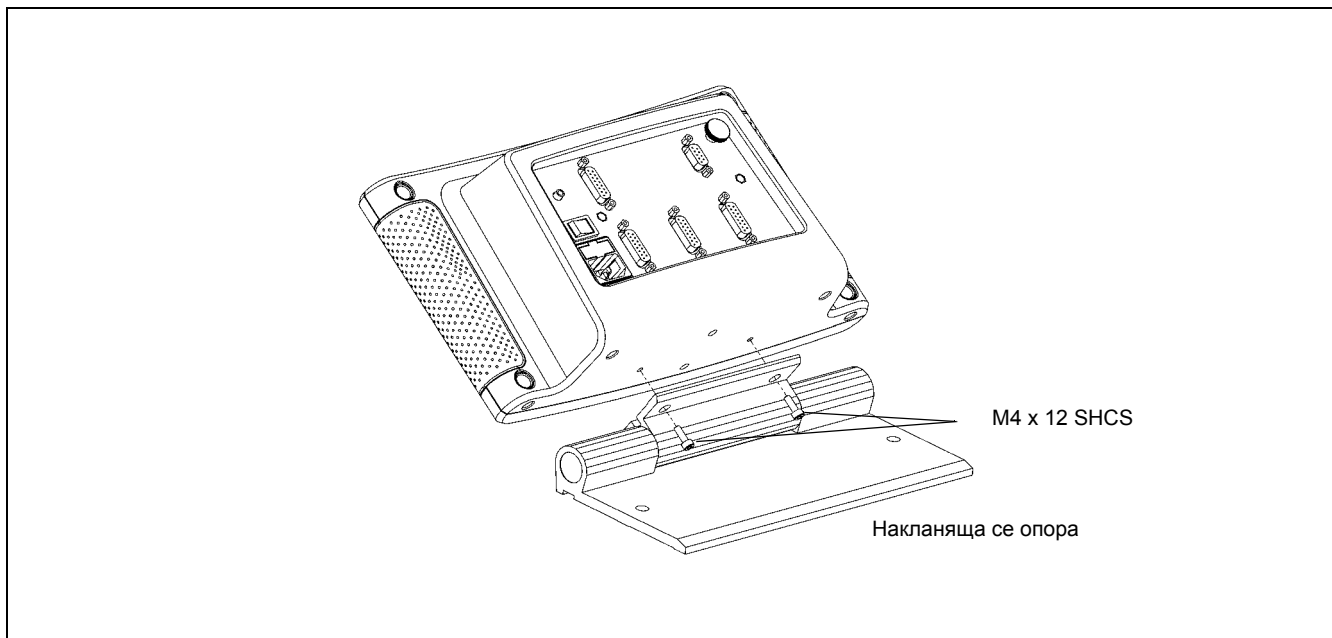

Инструкции за монтаж на ND 780
Наклоняща се конзола
ID 520 011-01

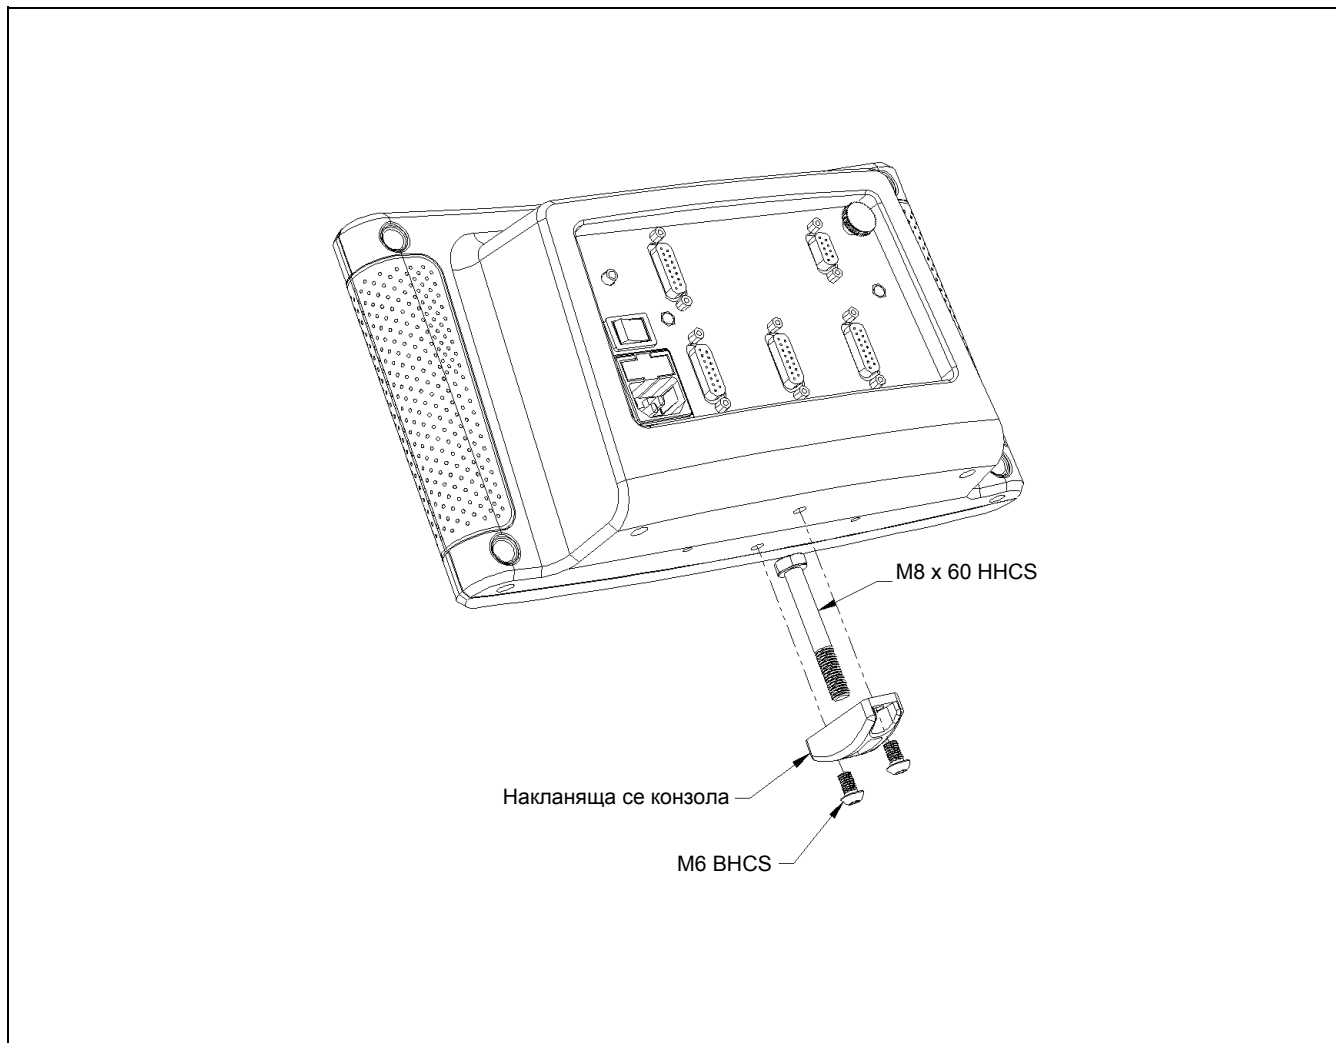

Инструкции за монтаж на ND 780
Монтажна рама
ID 532 811-01

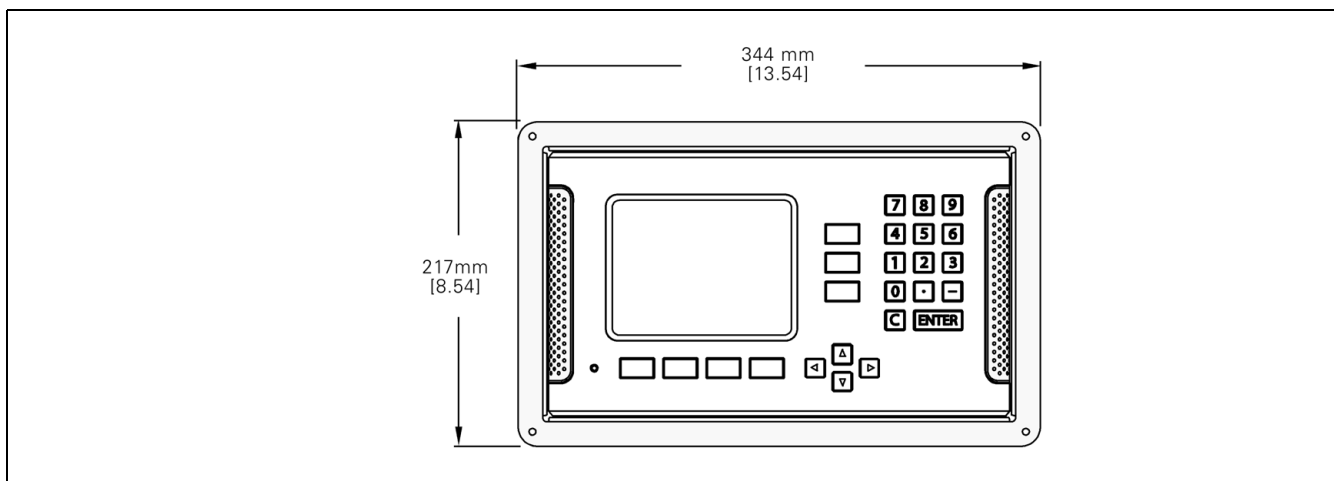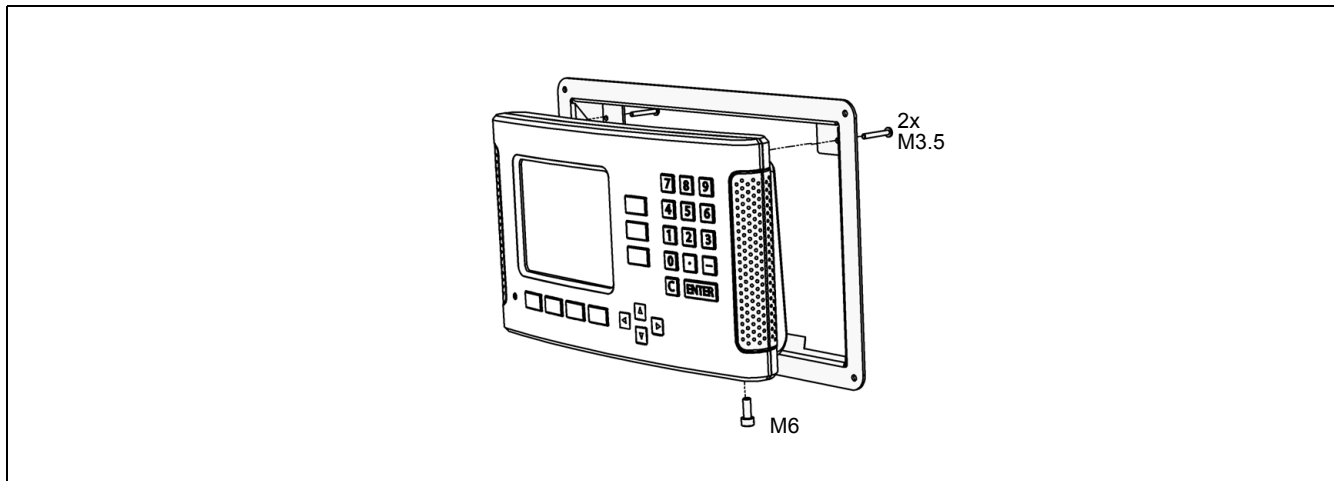



- S**
 Softkey ... 20
 Softkey 1/2 ... 58
 Softkey БЕЗ РЕФ ... 24
 Softkey Ввод позиции (точение) ... 79
 Softkey Ввод позиции (фрезерование) ... 52
 Softkey ВКЛЮЧИТЬ РЕФ ... 24
 Softkey ДЮЙМЫ/ММ ... 27
 Softkey Инструмент ... 38, 40
 Softkey Инструмент (точение) ... 73
 Softkey Калькулятор ... 35
 Softkey Настройки ... 26
 Softkey ОТКЛЮЧИТЬ РЕФ ... 25
 Softkey СПИСОК ТЕМ ... 22
 Softkey Точка привязки ... 44
 Softkey Точка привязки (точение) ... 76
 Softkey Установка/Обнуление ... 34
 Softkey Фактическое значение/Остаточный путь ... 26
- A**
 Абсолютная точка привязки ... 16
 Абсолютные координаты ... 17
 Абсолютные координаты заготовки ... 17
 Аксессуары ... 123
- B**
 Ввод абсолютного значения ... 52
 Ввод данных инструмента ... 41
 Ввод инкрементального значения ... 56
 Включение ND 780 ... 24
 Включение/отключение функции Ref ... 25
 Вызов инструмента ... 44
- Г**
 Габаритные размеры ... 122
 Графическая помощь при позиционировании ... 21
 Графическая помощь при позиционировании (настройка) ... 29
- Д**
 Датчики измерения положения ... 18
 Диагностика ... 102
 Диаметр/радиус (режим точения) ... 28
 Дистанционный переключатель (настройка) ... 30
- Е**
 Единицы измерения, настройка ... 27
- З**
 Задание точки привязки к заготовке без использования функции ощупывания. ... 45, 76
 Защитное заземление (заземление) ... 89
 Зеркальное отображение ... 28, 64
- И**
 Импорт/Экспорт (настройка) ... 31, 39, 74
 Инкрементальные координаты ... 17
 Инкрементальные координаты заготовки ... 17
 Инструкция по монтажу монтажного рычага ... 124
 Инструкция по монтажу монтажной рамки ... 127
 Инструкция по монтажу поворотного шарнира ... 126
 Инструкция по монтажу поворотной ножки ... 125
 Интерфейс данных ... 105
 Использование клавиатуры ... 21
 Использование таблицы инструментов ... 41
 Использование таблицы инструментов (точение) ... 74
- К**
 Калькулятор конуса ... 37
 Калькулятор оборотов в минуту (фрезерование) ... 36
 Климатические требования ... 89
 Кнопка C (удалить) ... 21
 Кнопка ENTER ... 21
 Кнопки ВВРХ/ВНИЗ ... 21
 Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО ... 21
 Кодированные референтные метки ... 19
 Компенсация линейной погрешности ... 97
- К**
 Компенсация люфта ... 100
 Компенсация наклона ... 29
 Компенсация нелинейной погрешности ... 98
 Компенсация погрешностей ... 97
 Конфигурация индикации ... 95
 Кромочный щуп ... 28
- М**
 Масштабирование ... 27
 Матрица отверстий ... 64
 Меню Рабочие настройки ... 26
- Н**
 Настройка дисплея ... 31
 Настройки ... 26
 Настройки данных инструмента (точение) ... 74
 Настройки датчика ... 94, 103
 Настройки УЦИ ... 96, 101
 Настройки цикла нарезания резьбы ... 94
- О**
 Обзор функций клавиш Softkey ... 32
 Область индикации ... 20
 Обозначения осей ... 20
 Образцы отверстий (фрезерование) ... 60
 Объем поставки ... 88
 Окно с инструкциями в режиме онлайн ... 23
 Опорная ось угла ... 18
 Основные операции ... 21
 Основы позиционирования ... 16
 Отверстия на окружности ... 61
 Ощупывание отверстия ... 49

П

- Параметры меню Рабочие настройки ... 27
- Параметры настроек системы ... 93
- Подключение к электросети ... 88
- Подключение кромочного щупа ... 92
- Подробное описание функций клавиш Softkey ... 34
- Подсоединение датчиков обратной связи ... 90
- Поиск референтных меток ... 24
- Помощь ... 22
- Последовательный порт ... 106
- Привязка к осевой линии между двумя ребрами заготовки ... 50
- Привязка к ребру заготовки ... 47
- Профилактическое обслуживание ... 89
- Процесс компенсации нелинейной погрешности ... 98

Р

- Рабочее пространство ... 88
- Радиус/Диаметр ... 79
- Режимы работы ... 21, 26
- Референтная метка
 - не пересекать ... 24
 - пересечение ... 24
- Референтные метки ... 19
- Ручка ... 123

С

- Секундомер (настройка) ... 30
- Символ референтной метки ... 20
- Соединительный кабель ... 90
- Сообщения об ошибках ... 23
- Сопряжение осей Z ... 96
- Строка состояния ... 20
- Строка состояния (настройка) ... 29
- Структура экрана ... 20

Т

- Технич. параметры для точения ... 119
- Технич. параметры для фрезерования ... 117
- Точки привязки ... 16
- Требования к электросети ... 89

У

- Установка осевой линии в качестве точки привязки ... 48
- Установка точки привязки с помощью кромочного щупа ... 46

Ф

- Фиксированные референтные метки ... 19
- Форма цикла нарезания резьбы ... 82, 83
- Формы ввода данных ... 23
- Фрезерование фаски и круглой фаски ... 67
- Функции клавиш Softkey в цикле нарезания резьбы ... 80
- Функции фрезерной обработки и подробное описание функций клавиш Softkey ... 38

Ц

- Цикл нарезания резьбы ... 80

Э

- Экспорт измеренных значений ... 112

Я

- Язык (настройка) ... 31

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

www.heidenhain.de