
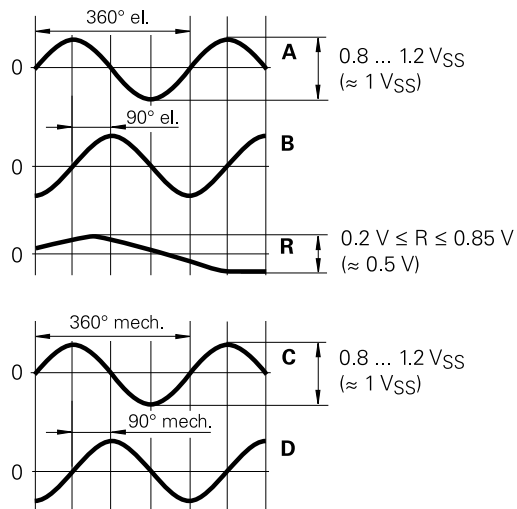


Spannungsversorgung
Power supply
Tension d'alimentation
Tensione di alimentazione
Tensión de alimentación

Up: DC 5 V ± 0.5 V
 (am Gerät, *at encoder*, sur l'appareil, *integrato*, en el aparato).
 I_{max}. 120 mA
 (ohne Last, *Without load*, sans charge, *senza carico*, sin carga).

Ausgangssignale am Gerät
Output signals at encoder
Signaux de sortie sur l'appareil
Segnali in uscita integrato
Señales de salida en el aparato

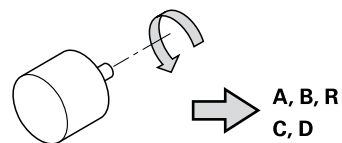

Achtung: Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.

Note: Do not engage or disengage any connections while under power.

Attention: Le connecteur ne doit être branché ou débranché que hors tension.

Attenzione: Collegare o staccare i collegamenti soltanto in assenza di tensione.

Atención: Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.




Gehäuse, Statorkupplung und Welle elektrisch verbunden

Housing, stator coupling and shaft electrically connected

Boîtier, accouplement statorique et arbre reliés électriquement

Carcassa, giunto lato statore e albero collegati elettricamente

Carcasa, acoplamiento estator y eje conectados eléctricamente

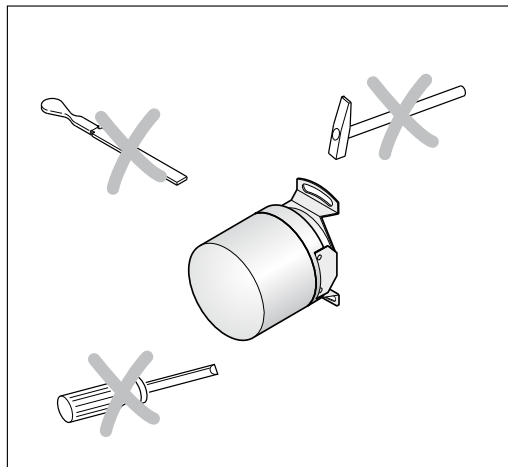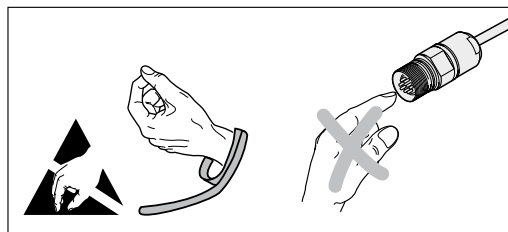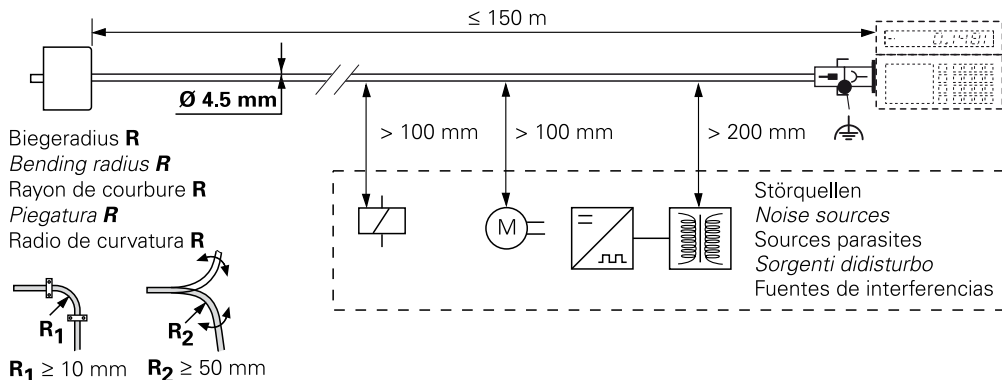

HEIDENHAIN

Montageanleitung
 Mounting instructions
 Instructions de montage
 Istruzioni di montaggio
 Instrucciones de montaje

ERN 1085

WELLA1: 50E, F
 KUPPA1: 14A
 ANELA1: 01, 16S15
 BELEA1: 58

9/2013



Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Zusätzlich muss der Maschinenhersteller/-konstrukteur die erforderlichen weiteren Angaben zur Endmontage (z.B. Losdrehsicherung für Schrauben ja/nein) für die jeweilige Anwendung selbst festlegen.

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.

In addition to this, the machine manufacturer or designer himself must define the other data required for final assembly (e.g. anti-rotation lock for screws required or not) for the respective application.

Attention: le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.

D'autre part, le fabricant/constructeur de la machine doit définir d'autres données nécessaires au montage final (p.ex. sécurité frein de vis oui/non) pour l'application respective.

Attenzione: Il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.

Inoltre, il costruttore della macchina deve definire le ulteriori procedure necessarie per completare il montaggio (ad esempio: sicurezza allentamento viti sì/no) di ogni specifica applicazione.

Atención: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

Adicionalmente, el fabricante/constructor de la máquina debe determinar él mismo el resto de indicaciones requeridas para el montaje final para cada aplicación en particular (p.ej., seguro antigiro para tornillos sí/no).


DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Technical support, measuring systems ☎ +49 8669 31-3104 · E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

584431-92 · Ver01 · Printed in Germany · 9/2013 · H



Kundenseitige Anschlussmaße (mm)
Required mating dimensions (mm)
Conditions requises pour le montage (mm)
Quote per il montaggio (mm)
Cotas de montaje requeridas (mm)

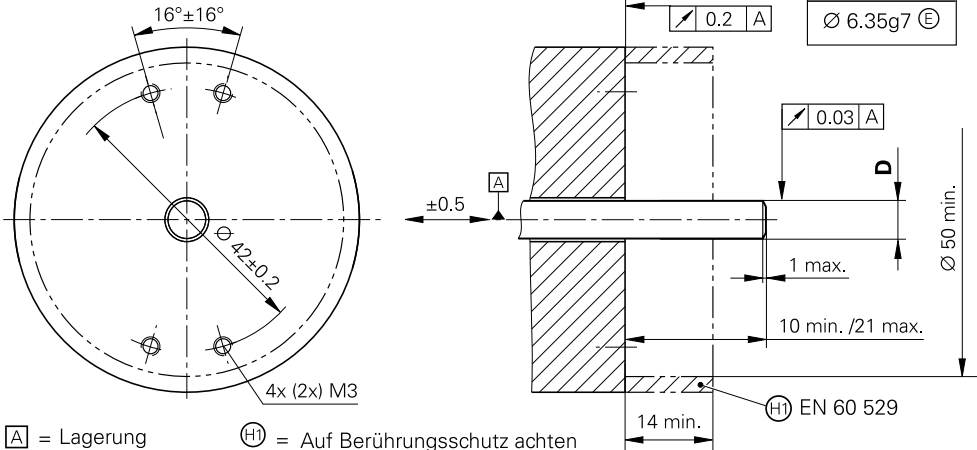


D	
∅ 4g7	E
∅ 6g7	E
∅ 6.35g7	E

A = Lagerung
 Bearing
 Roulement
 Cuscinetto
 Rodamiento

Hi = Auf Berührungsschutz achten
 Protect against contact
 Veiller à la protection contre les contacts directs
 Prestare attenzione alla protezione
 Tener en cuenta la protección ante contacto

 Anschlussbelegung
Pin Layout
Raccordements
Piedinatura
Distribución del conector



	4	12	2	10	1	9	3	11	14	7
	Up	Sensor Up	0 V	Sensor 0 V	A+	A-	B+	B-	R+	R-
	●	●	●	●						
⇨	BNGN	BU	WHGN	WH	GNBK	YEBK	BUBK	RDBK	RD	BK


	5	13	15	8	6
	C+	C-	D+	D-	1)
⇨	GY	PK	YE	VT	

Außenschirm mit Gehäuse verbunden
 External shield connected to housing
 Blindage extérieur connecté au boîtier
 Schermo del cavo collegato alla carcassa
 Apantallado exterior unido a la carcasa

1) Innenschirm
 Internal shield
 Blindage interne
 Schermo interno
 Blindaje interno


Folge-Elektronik 0V
 Subsequent electronics 0V
 Electronique consécutive 0V
 Elettronica successiva 0V
 Electrónica subsiguiente 0V

Montage
Assembly
Montage
Montaggio
Montaje

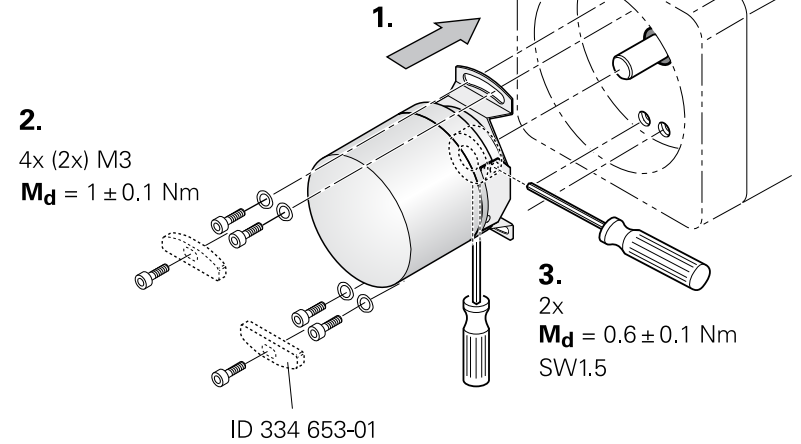

Empfohlener Anbau mit 4 Schrauben (M3) oder 2 Schrauben (M3) mit Druckstück.
 Mounting recommended with 4 screws (M3) or 2 screws (M3) with pressure piece.
 Montage conseillé avec 4 vis (M3) ou 2 vis (M3) et pièce de pression.
 Montaggio consigliato con 4 viti (M3) oppure 2 viti (M3) con piastrina di fissaggio.
 Montaje recomendado con 4 tornillos (M3) o 2 tornillos (M3) con pieza de presión.

M = Messpunkt Arbeitstemperatur
 Measuring point for operating temperature
 Point de mesure température de travail
 Punto di misura - temperatura di esercizio
 Punto de medición de la temperatura de trabajo

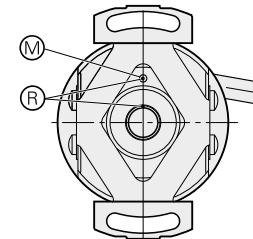

R = Lage der Referenzmarke ±20°
 Position of the reference mark ±20°
 Position marque de référence ±20°
 Posizione dell'indice di riferimento ±20°
 Posición de la marca de referencia ±20°