



HEIDENHAIN



Geräte-Handbuch


ND 1200 QUADRA-CHEK

Software-Version
2.16

Deutsch (de)
7/2009

ND 1200 – Einführung


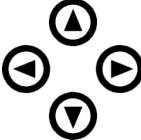

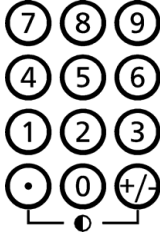


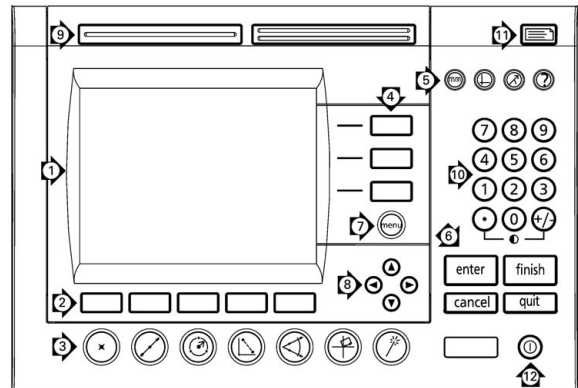- 1 LCD-Bildschirm
- 2 Softkeys
- 3 Mess-Funktionstasten
- 4 Achstasten
- 5 Modus-Tasten für Wahl der Betriebsart
- 6 Befehlstasten
- 7 Menütasten
- 8 Pfeiltasten
- 9 Schnellzugriffstasten
- 10 Zahlenblock
- 11 Taste SENDEN
- 12 LCD Ein/Aus-Taste



Funktionstasten der ND 1200


Mit den Funktionstasten können Sie Messungen von Konturelementen starten, Toleranzen anwenden, Messergebnis-Berichte senden und Bedienparameter konfigurieren.

Funktionstaste	Taste
Softkeys: Unterschiedliche Funktionen je nach Anzeige auf dem LCD-Bildschirm.	
Messtasten: Auswahl einer Messfunktion für ein Konturelement. Die folgenden Konturelemente können gemessen werden: Punkte, Geraden, Kreise, Abstände, Winkel und Ausrichtung. Außerdem gibt es die Funktion „Measure Magic“.	
Achstasten: Auswahl der Achsen zum Nullen oder Setzen von Bezugspunkten vor einer Messung.	
Modus-Tasten: Auswahl von Maßeinheit, Bezugspunkt, kartesischem oder polarem Koordinatensystem und Hilfefunktion.	
Befehlstasten: Steuerung der Messungen und Dateneingaben.	

Funktionstaste	Taste
<p>Menütaste: Anzeige von fünf Softkey-Menüs zur Einrichtung (Setup) des Systems, Programmierung, für Sonderfunktionen (Extra), zum Löschen von Daten und für Funktionen des optischen Kantensensors (Option).</p>	
<p>Pfeiltasten: Durchblättern von Listen und Navigation durch die Menüs und Datenfelder des Setup-Menüs. Die Nach-oben-Pfeiltaste dient auch dazu, mit der Konstruktion eines Konturelements zu beginnen. Dies wird weiter hinten in diesem Kapitel unter Konstruktionen beschrieben.</p>	
<p>Schnellzugriffstasten: Zwei programmierbare Schnellzugriffstasten zur Ausführung häufig genutzter Funktionen. Diese Tasten können leicht erfüllt werden, ohne dass man den Blick vom Werkstück abwenden muss. Die linke Schnellzugriffstaste erfüllt per Voreinstellung die Funktion ENTER, und die rechte Taste die Funktion FINISH. Beide Schnellzugriffstasten können programmiert werden – siehe 2. Kapitel: Montage, Setup und technische Daten, Abschnitt Hotkeys.</p>	
<p>Zahlenblock: Eingabe von Zahlen. Die Punkt-Taste und die +/- Taste dienen außerdem zur Kontrasteinstellung der LCD-Anzeige.</p>	
<p>Taste SENDEN: Schickt Messergebnisse an einen Computer, USB-Drucker oder USB-Speicher.</p>	
<p>LCD Ein/Aus-Taste: Drücken Sie die LCD Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm auszuschalten, ohne die Stromzufuhr der Positionsanzeige zu unterbrechen. Durch nochmaliges Drücken der Taste schalten Sie die LCD-Anzeige wieder ein. Mit der LCD Ein/Aus-Taste können Sie außerdem Konturelementdaten, Bezugspunkte und Teileausrichtungen löschen.</p>	


Rückseite der ND 1200

- 1 Seriennummer
- 2 Netzschalter
- 3 Netzkabelanschluss und Sicherung
- 4 Erdungsanschluss
- 5 Anschlüsse für Messachsen
- 6 Serieller Anschluss V.24/RS-232
- 7 Anschluss für LWL-Referenzkabel
- 8 Anschluss für LWL-Sensorkabel
- 9 Wird von der ND 1200 nicht unterstützt
- 10 Einstellung der mechanischen Festigkeit des Schwenkfußes
- 11 Angabe der elektrischen Daten

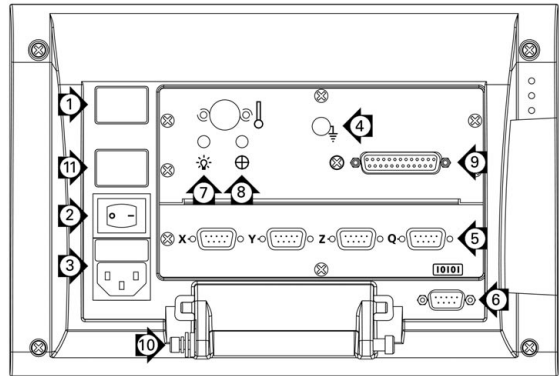

Seitenansicht der ND 1200

- 1 Lautsprecher-/Kopfhörerbuchse
- 2 USB-Anschluss, Typ A
- 3 RJ-45-Anschluss für Fußschalter/Handscharter/externes Bedienfeld

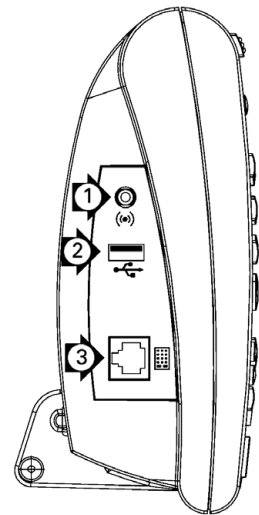

Inhalt dieses Handbuchs

In diesem Geräte-Handbuch werden der Betrieb, die Montage, Einrichtung (Setup) und die technischen Daten der Positionsanzeige ND 1200 beschrieben. Das 1. Kapitel enthält Informationen zum Betrieb des Geräts; Montage, Setup und technische Daten werden im 2. Kapitel erläutert.

Darstellung von Begriffen in diesem Handbuch

Bedienelemente oder Hervorhebungen werden folgendermaßen dargestellt:

- Bedienelemente – Softkeys und andere Funktionstasten werden in Großbuchstaben geschrieben.
- Hervorhebung – **Aspekte von besonderer Bedeutung** oder **Konzepte**, auf die der Benutzer besonders aufmerksam gemacht werden soll, erscheinen in Fettdruck.

Darstellung von Tastenfolgen

Der Benutzer der ND 1200 muss eine bestimmte Abfolge von Softkeys und Funktionstasten drücken, um Konturelemente zu messen und andere Aufgaben auszuführen. Diese Tastenfolgen werden wie im folgenden Beispiel gezeigt dargestellt:

- Taste MENÜ drücken, danach Softkey OS und dann den Softkey AUTO-E wird manchmal verkürzt dargestellt als:
- MENÜ/OS/AUTO-E drücken.

Symbole in den Hinweisen

Jeder Hinweis ist links mit einem Symbol gekennzeichnet, das über die Art und/oder Bedeutung des Hinweises informiert.



Allgemeiner Hinweis

Eine zusätzliche oder ergänzende Information über eine Aktivität oder ein Konzept.



Warnung

Macht auf eine Situation oder einen Umstand aufmerksam, die oder der zu Messfehlern, Fehlfunktionen oder Beschädigung des Geräts führen könnte. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren.



Gefahr – Stromschlaggefahr

Macht auf eine Situation oder einen Umstand aufmerksam, die oder der zu Stromschlag, Verletzung oder Tod führen kann. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren.

Sicherheitsvorkehrungen

Für den Betrieb des Systems gelten die allgemein anerkannten Sicherheitsvorkehrungen. Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann Schäden am Gerät oder Verletzungen zur Folge haben. Die Sicherheitsvorschriften können je nach Unternehmen variieren. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Inhalt dieses Handbuchs und den internen Regelungen eines Unternehmens, in dem dieses Gerät verwendet wird, sollten die strengeren Regelungen gelten.



Die Positionsanzeige ND 1200 verfügt über einen **3-adrigen** Netzstecker mit separatem Schutzleiter. Den 3-adrigen Netzstecker immer an Netzsteckdosen mit Schutzleiter anschließen. 2-adrige Adapter oder anderes Anschlusszubehör ohne den Schutzleiter stellen ein Sicherheitsrisiko dar und sind nicht für die Verwendung zugelassen.



Trennen Sie die ND 1200 vom Netzanschluss und kontaktieren Sie einen qualifizierten Servicetechniker, wenn:

- Das Stromkabel ausgefranst oder beschädigt ist oder der Stecker beschädigt ist
- Flüssigkeit austritt oder über das Gehäuse spritzt
- Die ND 1200 auf den Boden gefallen ist oder äußerlich beschädigt wurde
- Die Funktion der ND 1200 beeinträchtigt ist oder aus irgend einem anderen Grund Kundendienst erfordert

Messachsen der ND 1200

Abhängig von dem erworbenen Modell der Positionsanzeige kann die ND 1200 2, 3 oder 4 Achsen anzeigen. Die in diesem Handbuch verwendeten Screenshots zeigen unterschiedliche Anzahlen von Achsen und dienen nur der Illustration.

Software-Version

Die Software-Version wird unter „Sprache+SW#“ im Menü SETUP angezeigt und im 2. Kapitel beschrieben.

Reinigung

Verwenden Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um die Außenflächen abzuwischen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Befeuchten Sie das Tuch nur; es soll nicht triefend nass sein.

1 Bedienung 13

- 1.1 ND 1200 – Übersicht 14
- 1.2 Grundfunktionen der ND 1200 16
 - ND 1200 einschalten 16
 - Festlegen eines reproduzierbaren Maschinenbezugspunkts 17
 - ND 1200 ausschalten 17
 - Funktionstasten auf dem Gerät 18
 - LCD-Anzeige und Softkey-Belegung 22
 - Anzeige „IST-Position“ und Softkeys 22
 - Untermenüs für Konturelement-Auswertung und Softkeys 23
 - Anzeige für den Modus Konturelement-Messung und Softkeys 24
 - Menüs der ND 1200 25
- 1.3 Messung vorbereiten 30
 - ND 1200 einschalten 30
 - Festlegen eines Maschinen-Bezugspunkts 30
 - Bildschirm-Kontrast einstellen 31
 - Maßeinheit auswählen 31
 - Bezugspunkt wählen 31
 - Koordinatensystem auswählen 31
 - Auswahl der gewünschte Anzahl von Punkten (Annotation) 32
 - Schaltet zwischen definierter und freier Punktzahl um. 32
 - Auswahl Fadenkreuz/Kantensensor: 33
 - Auswahl Fadenkreuz: 33
 - Auswahl optischer Kantensensor 33
 - Optischen Kantensensor kalibrieren 34
 - Lernen durchführen 34
 - Dist K durchführen 34
 - FK Kal durchführen 34
 - Ausrichten eines Werkstücks an der Messachse 35
 - Durchführung der Teileausrichtung 35
 - Bezugspunkt festlegen 36
 - Ausrichtgerade und Werkstückkante für Punktkonstruktion erfassen 37
 - Konstruktion eines Bezugspunktes aus Geraden 38
 - Bezugspunkt nullen 39
 - Wert für Bezugspunkt setzen 40

1.4 Messung von Konturelementen	41
Konturelemente	41
Elementliste	41
Erfassen von Konturelementen	42
... mit dem Fadenkreuz	42
... mit dem optischen Kantensensor	42
... mit Measure Magic	43
Konturelemente messen	44
Auto-Wiederholung	44
Punkte messen	45
Geraden messen	46
Kreise messen	47
Abstände messen	48
Winkel messen	49
1.5 Definieren von Konturelementen	50
Definierte Konturelemente	50
Definieren von Konturelementen	50
Beispiel für die Definition eines Konturelements	51
1.6 Konstruktion von Konturelementen	52
Konstruierte Konturelemente	52
Konturelemente konstruieren	52
Beispiel für die Konstruktion eines Konturelements	53
.....	54
Weitere Beispiele für Konstruktionen	54
1.7 Toleranzprüfung	57
Toleranzen für Konturelemente	57
Anwendung von Toleranzen	58
Beispiel für die Anwendung einer Toleranz	59
1.8 Programmieren	61
ND 1200 – Programme	61
Programme aufnehmen	62
Beispiel für die Aufnahme eines Programms	63
Programm ausführen	64
Beispiel für die Ausführung eines Programms	65
Programme bearbeiten	66
Programmschritte anzeigen	67
Anzeige der Programmschritte maximieren oder minimieren	68
Ändern eines Programmschritts	69
Löschen eines Programmschritts	72
Programmschritte hinzufügen	73
Programme kopieren	74
Programm löschen	75
Back-up von Programmen	76
1.9 Berichte	77
Berichte	77
Berichte senden	78
1.10 Fehleranzeigen	79
Maßstabsfehler	79

2 Montage, Setup und technische Daten 81

2.1 Lieferumfang der ND 1200	82
Lieferumfang der ND 1200	82
Eventuelle optionale Teile	82
Neuverpackung der ND 1200	83
2.2 Montage der Hardware	84
Zusammenbau des Montagefußes	84
Platzierung auf der Arbeitsfläche und Montage	84
Montage auf Arm (optional)	85
Stromanschluss	86
Anschluss von Messgeräten	87
Anschluss eines Computers	88
Anschluss eines Kopfhörers	88
Anschluss eines USB-Druckers	89
Anschluss eines optionalen Fußschalters oder externen Bedienfelds	90
Optische Kantenerkennung verbinden und installieren	91

2.3 Software-Setup	92
Das Menü SETUP	93
Setup-Beispiel: Eingabe des Administratoren-Passworts	94
Aufbau des Menüs SETUP	95
Sprachauswahl und Produktversion	96
Administratoren-Passwort und Programmfreigabe	97
Laden der Einstellungsdateien und Startbildschirme	98
Konfiguration des Messgeräts	99
Untermenüs „Messgerät“	99
Untermenü „Einstellung.“	102
Einrichten der optischen Kantenerkennung	103
Tools im Menü OS	103
Untermenü „Einstellung.“	104
Kalibrierung der Rechtwinkligkeit des Tisches	105
Fehlerkompensation	106
Lineare Fehlerkompensation (LEC)	107
Abschnittsweise lineare Fehlerkompensation (SLEC)	109
Nichtlineare Fehlerkompensation (NLEC)	113
NLEC durch Messung von Punkten auf einer Kalibrierplatte	115
NLEC durch Import einer nlec.txt-Datei	117
NLEC -Korrekturdaten als nlec.txt-Datei speichern	117
Maßfaktor für Teile, die sich ausweiten oder schrumpfen	118
Untermenü „Maßfaktor“	118
Konfiguration „Messen“	119
Untermenü „Messen“	119
Anzeigeformat	122
Bildschirmanzeige	122
Zuweisungen der Hotkeys	125
Anzeige „Hotkeys“	125
Druckformat	129
Untermenü „Drucken“	129
Untermenü „Steuerzeich.“	132
Konfiguration Schnittstelle V.24/RS-232	133
Untermenü V.24/RS232	133
Konfiguration der USB-Schnittstelle	135
Untermenü „USB“	135
Audio-Konfiguration	137
Untermenü „Töne“	137
Einstellung der Tastenwiederholgeschwindigkeit	138
Untermenü „Einstellung.“	138
Zeit und Datum	139
Untermenü „Uhr“	139
Einstellungsdateien und Programme speichern	140
2.4 Technische Daten	141
Abmessungen	142
Montagearm	143

1


Bedienung

1.1 ND 1200 – Übersicht

Die ND 1200[®] ist eine hochwertige digitale Positionsanzeige für hochgenaue Messungen mit 2, 3 oder 4 Achsen zur Verwendung mit analogen oder TTL-Messgeräten. Die ND 1200 kann mit Profilprojektoren, Werkzeugmacher-Mikroskopen oder Video-Messsystemen im Rahmen der Serienfertigung oder Qualitätsendprüfung betrieben werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Referenzmarkenauswertungen für abstandskodierte Messgeräte oder Messgeräte mit nur einer Referenzmarke
- Lineare, abschnittsweise lineare und optionale, nichtlineare Fehlerkompensation
- Maßfaktor für Teile, die sich ausweiten oder schrumpfen
- Mehrsprachige LCD-Benutzerschnittstelle: Die Sprache kann vom Benutzer eingestellt werden
- Anwendungsabhängige Softkey-Funktionen, je nach aktueller Bildschirmanzeige
- Pfeiltasten zur einfachen Navigation durch Listen und Menüs
- Eindeutig beschriftete Messfunktionstasten:
 - Maßeinheit: MM oder Zoll
 - Bezugspunkt 1 oder Bezugspunkt 2
 - Kartesisches oder polares Koordinatensystem
- Anpassung der Teileausrichtung vor der Messung. Aufwändiges Aufspannen ist damit nicht mehr erforderlich.
- Zwei Bezugspunkte für absolute und inkrementale Messungen.
- Tasten zum Nullen der Achsen und zum Setzen von Bezugspunkten
- Einfache Auswahl des zu messenden Konturelements mit den eindeutig beschrifteten Funktionstasten:
 - Punkte, Geraden, Kreise, Abstände, Winkel
 - Teileausrichtung
 - Measure Magic[®] zur automatischen Erkennung des zu messenden Konturelements
- Konturelement-Messungen können folgendes beinhalten:
 - Ermittlung der Abmessungen von geometrischen Elementen
 - Definition von Konturelementen durch Eingabe von Abmessungsdaten
 - Konstruktion neuer Konturelemente aus bestehenden Elementen
 - Anwendung von Toleranzen

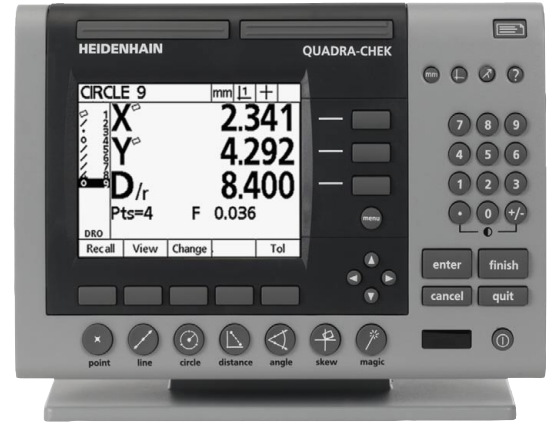

Frontplatte der ND 1200

- Zahlenblock mit:
 - Numerischen Tasten zur Dateneingabe
 - +/- und Dezimalpunktaste zur Dateneingabe und Einstellung des Bildschirmkontrasts
- Benutzer-definierte Hotkeys, mit denen Tasten am Gerät und auf den optionalen externen Bedienelementen für häufig genutzte Funktionen programmiert werden können.
- Benutzer-definierte Programme aus den Tastenfolgen für:
 - Messungen
 - Anwendung von Toleranzen
 - Ergebnisberichte
- Ausdruck von Messergebnissen über USB-Drucker; Datenübermittlung an den PC über V.24/RS-232-Schnittstelle oder mittels USB-Speicher
- Benutzer-definierte Programm- und Systemeinstellungen auf USB-Speicher gespeichert
- Lautsprecherbuchse für leise oder laute Umgebungen
- Optionale optische Kantenerkennung erfasst Datenpunkte von Konturelementen an den Hell-Dunkel-Übergängen auf dem Bildschirm des Profilprojektors und trägt diese ein.
- Optionale(r) Fußschalter und externes Bedienfeld erleichtern Messungen, wenn sich der Benutzer nicht in der Nähe der Frontplatte befindet.

1.2 Grundfunktionen der ND 1200

ND 1200 einschalten



ND 1200 einschalten. Der NETZSCHALTER befindet sich auf der Gehäuse-Rückseite. Nach dem Einschalten oder nach einem Stromausfall erscheint der Startbildschirm.



Taste FINISH drücken, um vom Startbildschirm zur Anzeige „IST-Position“ zu gelangen.

Die ND 1200 ist jetzt betriebsbereit in der Betriebsart „IST-Position“. Es werden Positionswerte für alle Achsen angezeigt.



Startbildschirm

IST-Position		mm	↓	↑	+
X		0.000			
Y		0.000			
Z		0.000			
Q		0.000			
DRO					
FK/OS	Lernen				

Anzeige „IST-Position“

Festlegen eines reproduzierbaren Maschinenbezugspunkts

Wenn Ihre ND 1200 so konfiguriert ist, dass beim Einschalten ein Maschinen-Bezugspunkt festgelegt wird, erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie die Referenzmarken überfahren oder feste Anschlagpositionen für die Achsen eingeben müssen. Die ND 1200 verwendet den Maschinen-Bezugspunkt für die Anwendung von Fehlerkompensationsdaten während des Messvorgangs. Um einen reproduzierbaren Maschinen-Bezugspunkt festzulegen, müssen Sie entweder:

- ▶ den Tisch bewegen, damit auf jeder Achse erkannt wird, wenn das Messgerät die Referenzmarken überfährt, **oder**
- ▶ den Tisch gegen den Anschlag verfahren und auf jeder Achse ENTER drücken, wenn keine Messgerät-Referenzmarken vorhanden sind.



Wird das Überfahren der Referenzmarken durch Drücken des Softkeys CANCEL umgangen, werden die Fehlerkompensationsdaten, die vielleicht in Ihrer ND 1200 gespeichert sind, **nicht angewendet**.

ND 1200 ausschalten










ND 1200 ausschalten. Die Parametereinstellungen, Fehlerkompensationstabellen und aufgezeichneten Programme, die im Betrieb gespeichert wurden, verbleiben im Speicher.




Ihre ND 1200 kann auch so konfiguriert sein, dass Messergebnisse auch nach dem Ausschalten gespeichert bleiben.


Funktionstasten auf dem Gerät




Auf den folgenden Seiten werden die Tastenfunktionen für MESSUNG, BEFEHL, MODUS-Auswahl, ACHSE, SCHNELLZUGRIFF, SENDEN, LCD EIN/AUS, und die MENÜ-Taste beschrieben. Auch die Softkey-Funktionen werden im nächsten Abschnitt zusammen mit der Anzeige und den Softkeybelegungen beschrieben.

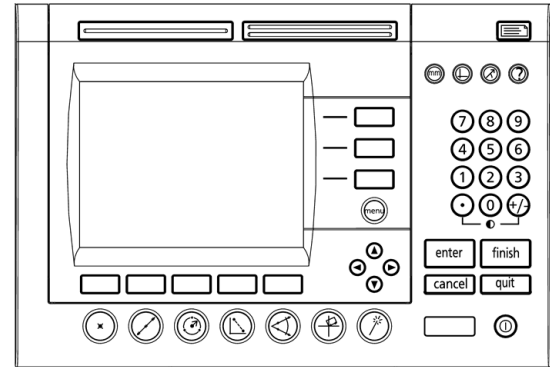

MESS-Tasten	Funktion
	Punkt messen: Die PUNKT-Taste einmal drücken, um einen Punkt zu messen; zweimal, um mit der Funktion Auto-Wiederholung mehrere Punkte zu messen. Zur Punktmessung ist mindestens ein Datenpunkt erforderlich.
	Gerade messen: Taste GERADE einmal drücken, um eine Gerade zu messen; zweimal, um mit der Funktion Auto-Wiederholung mehrere Geraden zu messen. Zur Messung einer Gerade sind mindestens zwei Datenpunkte erforderlich.
	Kreis messen: Taste KREIS einmal drücken, um einen Kreis zu messen; zweimal, um mit der Funktion Auto-Wiederholung mehrere Kreise zu messen. Zur Messung eines Kreises sind mindestens drei Datenpunkte erforderlich.
	Abstand messen: Taste ABSTAND einmal drücken, um einen Abstand zu messen; zweimal, um mit der Funktion Auto-Wiederholung mehrere Abstände zu messen. Um einen Abstand zu messen, sind zwei Punkte erforderlich.
	Winkel messen: Taste WINKEL einmal drücken, um einen Winkel zu messen; zweimal, um mit der Funktion Auto-Wiederholung mehrere Winkel zu messen. Mindestens zwei Datenpunkte aufnehmen, dann auf jedem Winkelschenkel die Taste ENTER drücken.
	Teil ausrichten: Taste AUSRICHTUNG drücken, um eine nicht-rechtwinklige Ausrichtung des Teils an der Hauptachse zu korrigieren.
	Measure Magic verwenden: Taste MEASURE MAGIC drücken um ein geometrisches Element automatisch zu messen; zweimal drücken, um mehrere gleichartige Elemente zu messen. Die benötigten Punkte aufnehmen und Taste FINISH drücken; Measure Magic analysiert die Daten und ermittelt die Art des Konturelements.





Funktionstasten der ND 1200


BEFEHLS-Tasten	Funktion
	<p>Dateneingabe: Taste ENTER drücken, um beim Messen von Konturelementen Punkte einzugeben oder um Werte in Konfigurationsfelder einzutragen. Drücken der Taste ENTER zeigt an, dass Daten einer Messung oder in einem Feld verwendet werden können.</p>
	<p>Messung beenden: Taste FINISH drücken, um die Messung eines Konturelements abzuschließen. Durch erneutes Drücken der Taste FINISH gelangen Sie wieder zur Anzeige „IST-Position“.</p>
	<p>Daten oder Konturelemente löschen: Taste CANCEL drücken, um den zuletzt eingegebenen Punkt, Daten in Konfigurationsfeldern oder ein markiertes Konturelement aus der Liste zu löschen.</p>
	<p>Momentane Aktivität beenden: Taste QUIT drücken, um die aktuelle Aufgabe zu beenden und zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren oder die Konturelementliste zu verlassen.</p>
MODUS-Tasten	Funktion
	<p>Maßeinheit wählen: Taste MAßEINHEIT drücken, um zwischen Millimeter und Zoll umzuschalten. Die aktuell eingestellte Maßeinheit wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt.</p>
	<p>Bezugspunkt wählen: Taste BEZUGSPUNKT drücken, um zwischen Bezugspunkt 1 und Bezugspunkt 2 umzuschalten. Die aktuell eingestellte Bezugspunktzahl wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt.</p>
	<p>Koordinatensystem wählen: Taste KOORDINATEN drücken, um zwischen kartesischem und polarem Koordinatensystem umzuschalten.</p>


ACHS- Tasten	Funktion
	Achse nullen: Achstaste rechts neben der gewünschten Achse drücken, um beim Festlegen eines Nullpunkts den Positionswert für die Achse zu nullen.
	Wert für eine oder mehrere Achsen setzen: Beim Setzen von Achsenpositionswerten für einen neuen Bezugspunkt eine oder mehrere Achstasten rechts neben der gewünschten Achse oder den Achsen drücken.
	

SCHNELLZUGRIFFS-Tasten	Funktion
	Häufig verwendete Funktion links: BREITE TASTE links drücken, um die für diese Taste programmierte Funktion zu starten. Die voreingestellte Funktion für diese Taste ist ENTER.
	Häufig verwendete Funktion rechts: BREITE TASTE rechts drücken, um die für diese Taste programmierte Funktion zu starten. Die voreingestellte Funktion für diese Taste ist FINISH.

Taste SENDEN	Funktion
	Messergebnisse senden: Taste SENDEN drücken, um die Messdaten an einen Computer, USB-Drucker oder USB-Speicher zu senden.

LCD EIN/AUS-Taste	Funktion
	LCD-Anzeige ausschalten oder Daten löschen: Taste LCD EIN/AUS drücken, um die LCD-Anzeige ein- oder auszuschalten oder Konturelementdaten, Bezugspunkte oder Teileausrichtungen zu löschen.

MENÜ-Taste	Funktion
	<p>Softkey-Menüs anzeigen: Taste MENÜ drücken, um die Benennungen der ND1200-Menüs über den Softkeys anzuzeigen. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Setup: Hier können Administratoren die Bedieneigenschaften des Systems konfigurieren.■ Prog: Hiermit können Bediener und Administratoren Programme aus aufgezeichneten Messschritten erstellen und aufrufen.■ Extra: Hiermit können Bediener Messungen durchführen und Messergebnisse senden.■ Lösch.: Hiermit können Bediener Messdaten und Bezugspunkte löschen.■ OS: Hiermit können Bediener und Administratoren optische Kantensensoren einrichten, kalibrieren und auswählen.

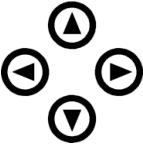PFEIL-Tasten	Funktion
	<p>Navigation durch Menüs und Datenfelder im Menü SETUP. Die Nach-oben-Pfeiltaste dient auch dazu, mit der Konstruktion eines Konturelements zu beginnen.</p>

LCD-Anzeige und Softkey-Belegung

Die LCD-Anzeige der ND 1200 zeigt Informationen in einer von vier Betriebsarten:

- **IST-Position** Zeigt die aktuellen Achsenpositionen
- **Auswertungsmodus:** Der Bildschirm kann zwischen zwei Anzeigen umgeschaltet werden, die alle Messergebnisse und die Datenwolke der aufgenommenen Punkte zeigen.
- **Messmodus:** Zeigt den Konturelement-Typ, die aufgenommenen Punkte und die aktuellen Achsenpositionen während des Messvorgangs
- **Setup-Modus:** Zeigt Installations- und Setup-Menüs der ND 1200

Die Softkeys ändern sich entsprechend den auf dem Bildschirm angezeigten Aktivitäten.



Die Menüs Installation und Setup sowie die Softkeys werden im 2. Kapitel: Montage, Setup und technische Daten beschrieben.

Anzeige „IST-Position“ und Softkeys

Die Anzeige „IST-Position“ enthält:

- Links eine Liste der gemessenen Konturelemente
- Rechts oben die Maßeinheit, den aktuellen Bezugspunkt und die Art der Punkterfassung (Fadenkreuz oder optischer Kantensensor)
- Die aktuellen Positionen aller Achsen
- Status der Teileausrichtung: ein kleines Rechteck über dem Achsenbuchstaben zeigt an, dass das Teil an einer Messachse ausgerichtet ist (Ausrichtung wurde durchgeführt)
- Softkey-Funktionen für die Auswahl von Fadenkreuz oder optischem Kantensensor und der Funktion „Lernen“ (kalibrieren) für die optische Kantenerkennung (optional)

IST-Position		mm	1	+
X		1.152		
Y		7.776		
Z		0.000		
Q		0.000		
FK/OS		Lernen		

Anzeige „IST-Position“ mit den aktuellen Achsenpositionen

SOFTKEYS	Funktion
FK/OS	Umschalten zwischen Fadenkreuz und optischem Kantensensor
Lernen	Öffnet das Lichteinstellungsfenster für die optische Kantenerkennung. Meldungen auf dem Bildschirm führen Sie durch den Vorgang

Untermenüs für Konturelement-Auswertung und Softkeys


Die Anzeige der Konturelementauswertung kann durch Drücken des Softkeys ANSICHT zwischen zwei Ansichten umgeschaltet werden:

- Liste der gemessenen Konturelemente auf der linken Seite
- Rechts oben die Maßeinheit, der aktuelle Bezugspunkt und Einstellung Fadenkreuz oder optischer Sensor
- Konturelement-Typ und Nummer des markierten Elements
- Position des Konturelements
- Geometrie und Maße, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Winkel
- Anzahl der zur Definition des Konturelements verwendeten Datenpunkte
- Formfehler
- Falls das Element konstruiert wurde, die dazu verwendeten, bereits bestehenden Konturelemente
- Ggf. Anzeige, dass das Konturelement definiert wurde
- Anzahl der zur Definition des Konturelements aufgenommenen Datenpunkte (Datenwolke)


SOFTKEYS	Funktion
Abruf	Zeigt ein anderes Konturelement aus der Liste, wenn die Nummer des Elements angegeben wird
Ansicht	Schaltet zwischen der Standardanzeige mit den Achsenwerten und der Anzeige mit den zur Definition des Konturelements aufgenommenen Datenpunkten um
Ändern	Zeigt alternative Fit-Algorithmen für den aktuellen Konturelement-Typ, z. B. die Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares Best Fit) und ISO
Zoom	Verändert die Vergrößerung bei der Ansicht der Datenwolke der aufgenommenen Datenpunkte
Tol	Zeigt die alternativen Toleranzen, die auf das aktuelle Konturelement angewendet werden können.



Toleranzen werden weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.

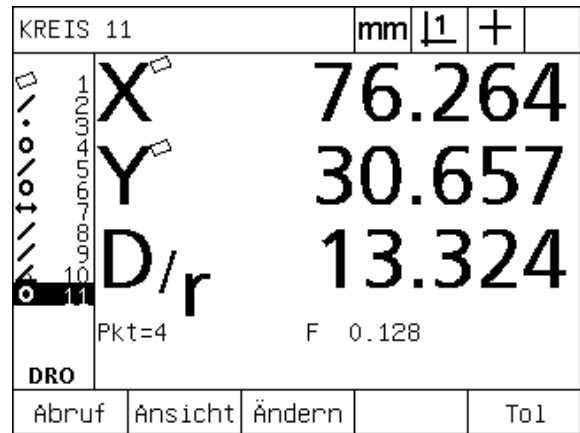

Ein Untermenü für ein Konturelement mit Anzeige der Werte für dieses Element.

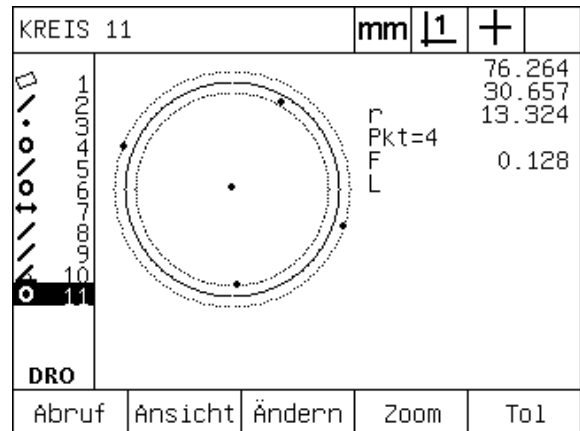

Anzeige der Konturelementauswertung: Datenpunkte

Anzeige für den Modus Konturelement-Messung und Softkeys

Das Untermenü für die Messung eines Konturelements erscheint nach dem Starten einer Messung durch Drücken einer MESS-Taste und enthält folgende Informationen:

- Links eine Liste der gemessenen Konturelemente
- Rechts oben die Maßeinheit, den aktuelle Bezugspunkt und Einstellung Fadenkreuz oder optischer Sensor
- Typ des zu messenden Konturelements und Anzahl der aufgenommenen Datenpunkte.
- Die aktuellen Positionen aller Achsen

SOFTKEYS	Funktion
FK/OS	Schaltet zwischen Fadenkreuz und optischem Kantensensor um (nur bei Option Optische Kantenerkennung)
Abruf	Ruft das erste, für die Konstruktion eines neuen Konturelements verwendete Konturelement auf
Defin.	Zeigt Felder an, in die Daten für die Definition eines bestimmten Konturelement-Typs eingegeben werden können
Konst	Startet eine neue Konturelement-Konstruktion

Gerade messen		mm	1	+	
Erf. 2	X	19.225			
	Y	45.062			
	Z	0.000			
	Q	0.000			
DRO					
FK/OS	Abruf	Defin.	Konstr		

Untermenü für die Messung eines Konturelements mit Angabe des Element-Typs und der aufgenommenen Punkte

Menüs der ND 1200



MENÜ-Taste drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie den entsprechenden Softkey, um eines der Menüs aufzurufen. Folgende Menüs gibt es:

Menü SETUP

Funktionen in SETUP

Sprache+SH#	mm	1	+	
Sprache+SH#	Sprache	Deutsch		
Anzeige				
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken				
Steuerzeich.	v2.16 Beta 42			
V.24/RS232	(C)2002-2006 Metronics Inc			
USB	XYZQ, OS, NLEC, Tol			
Messen	MO			
	BL 3.00 SN: 123456			

Menü-Softkey SETUP drücken, um die Auswahl der SETUP-Untermenüs für die Konfiguration der ND 1200 aufzurufen. Die Verwendung des Menüs „Setup“ wird im 2. Kapitel: „Montage, Setup und technische Daten“ beschrieben.

IST-Position		mm	1	+	
DRO	X	0.104			
	Y	6.643			
	Z	0.000			
	Q	0.000			
Setup	Prog	Extra	Lösch.	OS	

Die Benennungen der Menüs stehen über den Softkeys unten auf der LCD-Anzeige.



Für den Zugang zu den Konfigurations-Datenfeldern im Menü „Setup“ ist die Eingabe eines Passworts erforderlich, welches nur Administratoren und technischem Fachpersonal bekannt ist. Konfigurationsfehler können zu schwerwiegenden Messfehlern führen.

Menü PROG

Funktionen in PROG

Programme	mm	1	+	
1				
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.

Softkey PROG drücken, um die Anzeige PROGRAMM und die Softkeys für die Programmfunktionen aufzurufen. Folgende Softkeys gibt es:

Aufn.	Nimmt ein Programm von Tastenfolgen, die der Bediener drückt, auf. Dieses kann später abgespielt werden.
Ausf.	Führt ein Programm aus aufgezeichneten Tastenfolgen aus
Bearb.	Zeigt änderbare Programmschritte an

Menü PROG		Funktionen in PROG	
Kopie.			Kopiert ein Programm zum Bearbeiten und Abspeichern unter neuem Namen
Lösch.			Löscht ein Programm
Menü EXTRA		Funktionen in EXTRA	
			Softkey EXTRA drücken, um das Popup-Menü EXTRA anzuzeigen. Das Menü EXTRA bietet viele Funktionen für die Durchführung von Messungen und für Datenübertragungen. Eine Funktion markieren und dann die Taste ENTER drücken. Funktionen im Menü EXTRA:
Annot.			Schaltet zwischen definierter und freier Punktzahl (Annotation) um
GMS/DG			Schaltet zwischen der Anzeige von Grad, Minuten, Sekunden und Dezimalgrad um
MKS			Löscht Bezugspunkte und stellt die Maschinenkoordinaten wieder her
MinMax			Sammelt und speichert Minimal- und Maximalwerte bis die Taste FINISH gedrückt wird
Preset			Stellt die Position einer oder mehrerer Achsen auf festgelegte Werte ein
Preset!			Ruft die letzte voreingestellte Position wieder auf
Drucke RS			Schickt die aktuellen Daten an die serielle Schnittstelle V.24/RS-232
Ausf.			Führt das letzte Programm aus

Menü EXTRA	Funktionen in EXTRA
Sende 2	Sendet aktuelle X- und Y-Daten an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende 3	Sendet aktuelle X-, Y- und Z-Daten an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende 4	Sendet aktuelle X-, Y-, Z- und Q-Daten an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende D	Sendet den aktuellen Durchmesser an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende F	Sendet den aktuellen Formfehler an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende L	Sendet den aktuellen Abstand an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende Q	Sendet den aktuellen Q-Achsenwert an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende R	Sendet den aktuellen Radius an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende X	Sendet den aktuellen X-Achsenwert an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende Y	Sendet den aktuellen Y-Achsenwert an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Sende Z	Sendet den aktuellen Z-Achsenwert an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer


Menü EXTRA	Funktionen in EXTRA
Sende <	Sendet den aktuellen Winkel an einen Drucker, USB-Speicher oder Computer
Zeit	Zeigt Datum und Zeit an
Nulle 2	Nullt X- und Y-Achse im aktuellen Bezugspunkt
Nulle Q	Nullt Winkelwert für die Q-Achse

Menü LÖSCH.	Funktionen in LÖSCH.																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">IST-Position</th> <th style="width: 10%;">mm</th> <th style="width: 10%;">1</th> <th style="width: 10%;">+</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>0.104</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>6.643</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>0.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>0.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left; padding-left: 5px;">DRO</td> </tr> <tr> <td>Lö. EI</td> <td>Lö. KS</td> <td>Alles</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IST-Position	mm	1	+		X	0.104				Y	6.643				Z	0.000				Q	0.000				DRO					Lö. EI	Lö. KS	Alles			<p>Softkey Lösch. drücken, um die Auswahl der Softkeys zum Löschen von Daten anzuzeigen. Folgende Softkeys gibt es:</p>
IST-Position	mm	1	+																																	
X	0.104																																			
Y	6.643																																			
Z	0.000																																			
Q	0.000																																			
DRO																																				
Lö. EI	Lö. KS	Alles																																		

Lö. EI	Löscht Konturelementdaten aus der Liste der Konturelemente
Lö. KS	Löscht die Teileausrichtung (Koordinatensystem). Durch das Löschen der Ausrichtung werden die festgelegten Bezugspunkte nicht gelöscht.
Alles	Löscht das Konturelement, den Bezugspunkt und die Teileausrichtungsdaten

Menü OS

Funktionen in OS

IST-Position		mm	↓	↑	
	X	0.104			
	Y	6.643			
	Z	0.000			
	Q	0.000			
DRO					
Lernen	Dist K	Install.	FK kal.	Auto-E	

Softkey OS drücken, um die Funktionen des Softkeys für die Kantenerkennung anzuzeigen. Folgende Softkeys gibt es:

Lernen

Kalibriert die Kantenerkennung für typische Hell-Dunkel-Übergänge

Dist K

Kalibriert die Kantenerkennung für ungenaue oder unregelmäßige Hell-Dunkel-Übergänge

Install.

Richtet die Kantenerkennung ein

FK kal.

Kalibriert Fadenkreuz und Kantensensor zur Anzeige identischer Positionen

Auto-E

Schaltet zwischen automatischer und manueller Kantenerkennung um

1.3 Messung vorbereiten

ND 1200 einschalten

- ▶ ND 1200 einschalten. Der NETZSCHALTER befindet sich auf der Gehäuse-Rückseite. Nach dem Einschalten oder nach einem Stromausfall erscheint der Startbildschirm. Siehe „ND 1200 einschalten“ auf Seite 16.
- ▶ Taste FINISH drücken, um vom Startbildschirm zur Anzeige „IST-Position“ zu gelangen.

Wenn Ihr ND 1200 so konfiguriert wurde, dass beim Hochfahren ein Maschinen-Bezugspunkt festgelegt wird, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, Referenzmarken zu überfahren oder die Achsenreferenzpunkte manuell festzulegen

Festlegen eines Maschinen-Bezugspunkts

Ein reproduzierbarer Maschinen-Bezugspunkt ist erforderlich, wenn Sie Messergebnisse auch nach dem Ausschalten des Geräts beibehalten wollen oder wenn auf Ihre Messungen eine Fehlerkompensation angewendet werden soll.



 
Das Beibehalten von Daten und die Fehlerkompensation sind oft nicht erwünscht. In diesem Fall muss kein Maschinen-Bezugspunkt eingerichtet werden.

Um einen reproduzierbaren Maschinen-Bezugspunkt festzulegen, müssen Sie entweder:

- ▶ den Tisch bewegen, damit das Überfahren der Referenzmarken auf jeder Achse erkannt wird, **oder**
- ▶ den Tisch gegen den Anschlag verfahren und auf jeder Achse ENTER drücken, wenn keine Messgerät-Referenzmarken vorhanden sind.

Bildschirm-Kontrast einstellen

Ggf. kann der Kontrast der LCD-Anzeige mit der Dezimalpunkt-Taste und der Taste +/- im Zahlenblock eingestellt werden.



- ▶ Zur Erhöhung des Kontrasts die DEZIMALPUNKT-Taste drücken
- ▶ Zur Reduzierung des Kontrasts die Taste +/-

Maßeinheit auswählen



- ▶ Taste MAßEINHEIT drücken, um zwischen Millimeter und Zoll umzuschalten

Bezugspunkt wählen



- ▶ Taste BEZUGSPUNKT drücken, um zwischen Bezugspunkt 1 und Bezugspunkt 2 umzuschalten

Koordinatensystem auswählen



- ▶ Taste KOORDINATEN drücken, um zwischen kartesischem und polarem Koordinatensystem umzuschalten

Auswahl der gewünschte Anzahl von Punkten (Annotation)

Die Punktzahl bestimmt die Anzahl der Messpunkte, die für jeden Konturelement-Typ aufgenommen werden.

- **Definiert:** Bei der definierten Punktzahl wird eine vorher festgelegte Anzahl von Punkten für jeden Konturelement-Typ benötigt. Bei Verwendung der definierten Punktzahl wird die Anzahl der benötigten Punkte links oben auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Eingabe der Punkte zählt die Punktanzeige herunter. Da bei der definierten Punktzahl eine bestimmte Anzahl von Punkten benötigt wird, vervollständigt das System nach Eingabe des letzten benötigten Punktes die Messung automatisch und zeigt das Konturelement an. Bei der definierten Punktzahl muss die Taste FINISH nicht gedrückt werden, um eine Messung abzuschließen.
- **Frei:** Bei der freien Punktzahl kann der Benutzer die Anzahl der Punkte für jedes Konturelement festlegen. Bei der freien Punktzahl wird die Gesamtzahl der aufgenommenen Punkte bei der Eingabe links oben auf dem Bildschirm angezeigt. Bei der freien Punktzahl muss die Taste FINISH gedrückt werden, um eine Messung abzuschließen.

Schaltet zwischen definierter und freier Punktzahl um.

- ▶ MENÜ/EXTRA/ANNOT/ENTER drücken

 
Auswahl Fadenkreuz/Kantensensor:

Die Konturelemente werden mittels Fadenkreuz oder mit dem optischen Kantensensor (Option) erfasst. Die optische Kantenerkennung kann als manuelle oder automatische Punktaufnahme konfiguriert werden.




Wenn Ihre ND 1200 keine Option für die optische Kantenerkennung enthält, können Sie die Anweisungen für die Auswahl FK/OS überspringen.

Auswahl Fadenkreuz:




- ▶ Mit dem Softkey FK/OS wählen Sie ggf. die Option Fadenkreuz. Das Fadenkreuz-Symbol wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt.

 Auswahl optischer Kantensensor



 - ▶ Drücken Sie ggf. den Softkey FK/OS, um rechts oben auf dem Bildschirm das Symbol für den optischen Kantensensor anzuzeigen. Hier ist das Symbol für die manuelle Punktaufnahme mit dem optischen Sensor dargestellt.



- ▶ Durch Drücken der Tastenfolge MENÜ/OS/AUTO-E schalten Sie die optische Kantenerkennung zwischen **manueller und automatischer Punktaufnahme** um.

IST-Position		mm	1	+	
	X	1.152			
	Y	7.776			
	Z	0.000			
	Q	0.000			
FK/OS	Lernen				

Mit dem Softkey FK/OS wählen Sie die Art der Messpunkterfassung.

Optischen Kantensensor kalibrieren

Der optische Kantensensor muss kalibriert werden, um Hell-Dunkel-Übergänge richtig zu erkennen. Die Kalibrierung sollte nach dem Hochfahren des Geräts, wenn das Werkstück gewechselt wird, wenn die Vergrößerung verändert wird, wenn ein Werkstück mit ungenauen oder unregelmäßigen Kanten, oder wenn das optische System neu positioniert oder ausgetauscht wird, durchgeführt werden.



Wenn Ihre ND 1200 keine Option für die optische Kantenerkennung enthält, können Sie die Anweisungen für die Kalibrierung überspringen.

Folgende drei Kalibrierungsarten können durchgeführt werden:

- **Lernen:** Die Kalibrierung „Lernen“ sollte nach jedem Hochfahren des Geräts durchgeführt werden oder wenn sich das Werkstück oder der Vergrößerungsgrad ändert. Bei der Kalibrierung „Lernen“ lernt die ND 1200, die Hell-Dunkel-Übergänge auf Ihrem Profilprojektor zu erkennen. Nach jeder Veränderung der Lichtbedingungen im Vergleichsmessgerät sollte „Lernen“ durchgeführt werden.
- **Dist K:** Die Distanz- oder Abstandskalibrierung sollte bei Teilen mit schlecht definierten Kanten durchgeführt werden. Führen Sie die Abstandskalibrierung durch, um den Kantensensor auf ungenaue oder unregelmäßige Kanten einzustellen oder auch für dicke Werkstücke oder solche mit gerundeten Ecken.
- **FK Kal:** Die Fadenkreuzkalibrierung kompensiert einen Positionsversatz zwischen dem Fadenkreuz und dem Kantensensor, damit für alle Messtaster konsistente Ergebnisse erzielt werden. Die Fadenkreuzkalibrierung ist jedesmal durchzuführen, wenn der Kantensensor gewechselt oder neu positioniert wird.

Lernen durchführen

- ▶ Softkey LERNEN drücken;
- ▶ Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Dist K durchführen

- ▶ MENÜ/OS/DIST K drücken;
- ▶ Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

FK Kal durchführen

- ▶ MENÜ/OS/FK KAL drücken;
- ▶ Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Ausrichten eines Werkstücks an der Messachse

Um genaue Messungen zu erzielen, muss das Werkstück perfekt an der Messachse ausgerichtet werden. Schlecht ausgerichtete Teile führen zu Kosinus-Messfehlern. Mit der Funktion AUSRICHTUNG ändern Sie die Maschinenkoordinaten in Teilekoordinaten und kompensieren Sie eine falsche Ausrichtung. Messen Sie die Ausrichtung immer, wenn ein neues Werkstück auf dem Messsystem montiert wird.

Messen Sie eine Ausrichtgerade durch Antasten einer geraden Kante des Teils auf einer Hauptmessachse. Für eine Gerade sind mindestens zwei Punkte erforderlich, jedoch lässt sich durch das Erfassen mehrerer Punkte die Genauigkeit erhöhen.



Die Ausrichtung wird hier beispielhaft an einer Kante des Teils durchgeführt. Teile lassen sich auch an anderen Merkmalen als an einer Kante ausrichten. Zum Beispiel könnte eine Gerade, die zwischen den Mittelpunkten von zwei Bohrungen konstruiert wird, an einer Messachse ausgerichtet werden.



Die Ausrichtkante oder -gerade muss innerhalb eines 45°-Winkels zur Messachse ausgerichtet sein.


Durchführung der Teileausrichtung



- ▶ Taste AUSRICHTUNG drücken;
- ▶ Mindestens zwei Punkte entlang der Werkstückkante erfassen. Im hier gezeigten Beispiel wird das Werkstück an der X-Achse ausgerichtet, indem drei Punkte entlang der Unterkante des Werkstücks aufgenommen werden.



Alternativ hätte man das Teil auch mit einer vertikalen Kante an der Y-Achse ausrichten können.

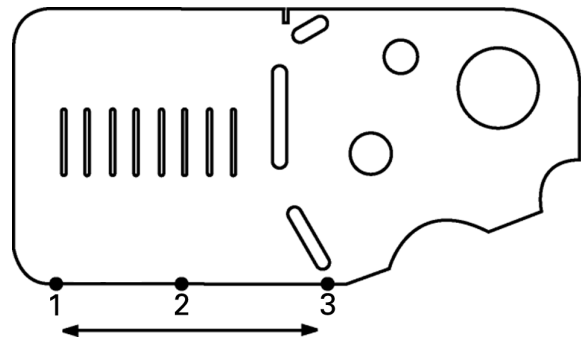

Um die Unterkante eines Teils an der X-Achse auszurichten, werden drei Punkte aufgenommen

Bezugspunkt festlegen

Legen Sie einen Bezugspunkt fest, wenn das Werkstück ausgerichtet ist. Bei der ND 1200 können zwei Bezugspunkte festgelegt werden. Bezugspunkt 1 ist typischerweise ein Nullpunkt und dient als absoluter Bezugspunkt oder Hauptbezugspunkt, wohingegen Bezugspunkt 2 als inkrementaler oder temporärer Bezugspunkt dient.

Bezugspunkte können auf Null oder vordefinierte Werte gesetzt werden.

Bezugspunkte können auf zweierlei Art festgelegt werden:

- X- und Y-Achse auf einem Punkt oder Kreismittelpunkt nullen oder diesen Wert setzen
- X- und Y-Achse auf einem Punkt oder einem aus Konturelementen konstruierten Mittelpunkt nullen oder diesen Wert setzen.

Es ist zwar möglich, den Bezugspunkt aus einem aufgenommenen Punkt oder dem Mittelpunkt eines aufgenommenen Kreises zu bestimmen, häufiger wird dazu jedoch ein Punkt verwendet, der aus wichtigen Konturelementen, z. B. einer Ausrichtgerade und einer Werkstückkante als zweite Gerade, konstruiert wurde. Das Bild zeigt wie ein Bezugspunkt aus einem konstruierten Punkt festgelegt wird.



Konstruktionen und für Konstruktionen erforderliche Konturelementmessungen werden weiter hinten in diesem Kapitel genau beschrieben. Dennoch soll hier der Vollständigkeit halber ein kurzes Beispiel für Konstruktionen gegeben werden.

Ausrichtgerade und Werkstückkante für Punktkonstruktion erfassen

Erfassen Sie eine Ausrichtgerade an der Werkstückunterkante und eine Gerade an seiner linken Seite. Mithilfe dieser Geraden wird ein Bezugspunkt konstruiert.

Ausrichten des Werkstücks mit der Unterkante an der X-Achse




- ▶ Taste AUSRICHTUNG drücken;
- ▶ 3 Punkte entlang der Unterkante aufnehmen (Punkt 1, 2 und 3);
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Ausrichtgerade zu erstellen.

Antasten einer Gerade auf der linken Seite



- ▶ Taste GERADE drücken;
- ▶ 3 Punkte auf der linken Seite aufnehmen (Punkt 4, 5 und 6);
- ▶ Taste FINISH drücken, um die zweite Gerade zu erstellen.

Die Ausrichtgerade und die Gerade auf der linken Seite werden nun in der Elementliste links in der Anzeige „IST-Position“ angezeigt. Die Konstruktion des Punktes mithilfe dieser Konturelemente wird auf der nächsten Seite erläutert.

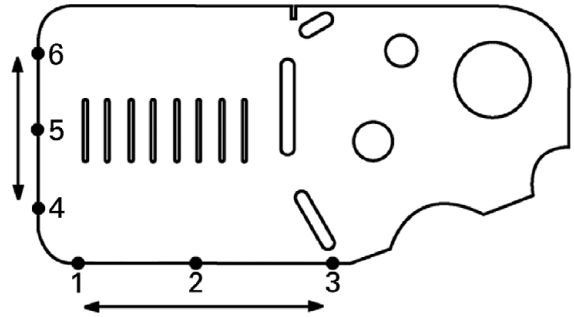

Ausrichtung an der Unterkante und Erfassen einer Geraden auf der linken Seite.

Konstruktion eines Bezugspunktes aus Geraden

Konstruieren Sie einen Punkt aus der Ausrichtgerade und der Gerade auf der linken Seite, um einen Bezugspunkt festzulegen.



- ▶ Taste PUNKT drücken. Es erscheint das Untermenü „Punkt messen“;
- ▶ NACH-OBEN-PFEILTASTE/ENTER drücken, um die Konstruktion zu starten und die Gerade zu wählen (2). Die Anzeige wechselt zu „Punkt konstruieren“, vor Element 2 erscheint ein Häkchen und Element 1, die Ausrichtgerade, wird schwarz hinterlegt;
- ▶ ENTER drücken, um ein Häkchen bei Element eins zu setzen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Konstruktion des Punktes aus dem Schnittpunkt zwischen den beiden mit Häkchen versehenen Konturelementen abzuschließen.

Punkt messen		mm	↓1	+
Erf.	X	-28.572		
0				
1	Y	13.544		
2				
	Z	0.000		
	Q	0.000		
DRO				
FK/OS	Abruf	Def.in.	Konstr	

PUNKT-Taste wurde gedrückt

Punkt konstr.		mm	↓1	+
1	X	0.000		
2	Y	0.000		
	Δ	0°00'		
Pkt=3		F 0.507		
DRO				
	Abruf	Ansicht	FK/OS	

Konturelemente werden ausgewählt

PUNKT 3		mm	↓1	+
1	X	-26.448		
2	Y	0.000		
	Z	0.000		
Fts=2		aus 2,1		
DRO				
Abruf	Ansicht	Ändern		To1

 
Punkt wird konstruiert

Bezugspunkt nullen

Bezugspunkte können genullt oder mit einem Wert versehen werden. In diesem Beispiel wird ein Nullpunkt aus einem Punkt-Konturelement erstellt.



► Wenn der Bezugspunkt in der Elementliste markiert ist, ggf. Taste BEZUGSPUNKT drücken, um den gewünschten Bezugspunkt rechts oben in der Anzeige auszuwählen;



► Tasten für die X- und Y-ACHSE drücken, um die Punktposition zu nullen.

PUNKT 3		mm	↓1	+
	X	-26.448		
	Y	0.000		
	Z	0.000		
Fts=2				
DRO aus 2,1				
Abruf	Ansicht	Ändern	To1	

Punkt ist schwarz hinterlegt

PUNKT 3		mm	↓1	+
	X	0.000		
	Y	0.000		
	Z	0.000		
Fts=2				
DRO aus 2,1				
Abruf	Ansicht		To1	

 
Punkt wird als Bezugspunkt genullt

Wert für Bezugspunkt setzen

Bezugspunkte können genullt oder mit einem Wert versehen werden. In diesem Beispiel wird aus einem Punkt-Konturelement ein Bezugspunkt mit einem definierten Wert erstellt.




- ▶ Wenn der Bezugspunkt in der Elementliste markiert ist, ggf. Taste BEZUGSPUNKT drücken, um den gewünschten Bezugspunkt rechts oben in der Anzeige auszuwählen;
- ▶ MENÜ/EXTRA/PRESET/ENTER drücken, um auf die Anzeige „Preset“ zu gelangen;




- ▶ Taste für die gewünschte ACHSE drücken und den Wert für die Achse eingeben;
- ▶ Ggf. noch eine ACHSEN-Taste drücken und den Wert für diese Achse eingeben;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die eingegebenen Werte für den Bezugspunkt festzulegen.



PRESET im Menü EXTRA gewählt

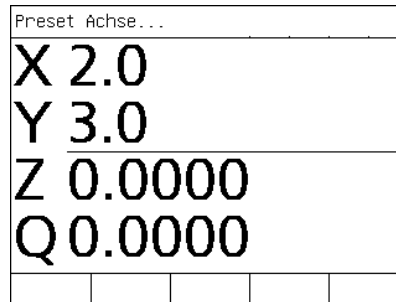

Werte werden eingegeben

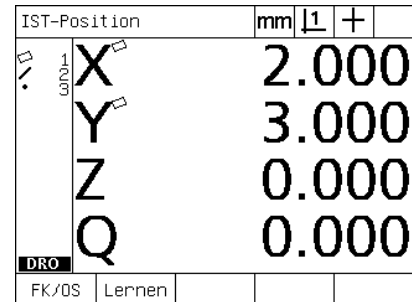

Punkt wird als Bezugspunkt definiert

1.4 Messung von Konturelementen

Konturelemente

Konturelemente werden durch Erfassen von Datenpunkten, welche die geometrischen Maße des Teils charakterisieren, gemessen. Werden zum Beispiel mehrere Punkte auf dem Umfang eines Kreises gemessen, wird die Kreisgeometrie numerisch und grafisch dargestellt. In diesem Handbuch wird eine gemessene Geometrie als **Konturelement** bezeichnet und kann mit dem Softkey ANSICHT entweder numerisch oder grafisch angezeigt werden. Es gibt mehrere Konturelement-Typen, von denen jeder Typ unterschiedliche dimensionale Daten hat. Beispielsweise hat ein Kreis einen Mittelpunkt und einen Radius, ein Punkt hat eine Position und ein Winkel hat Grad.

KREIS 11		mm	1	+
X		76.264		
Y		30.657		
D/r		13.324		
Pkt=4		F	0.128	
DRO				
Abruf	Ansicht	Ändern	Tot	

Numerische Anzeige eines Konturelements

KREIS 11		mm	1	+
			76.264	
			30.657	
			13.324	
		r	0.128	
Pkt=4		F	0.128	
DRO				
Abruf	Ansicht	Ändern	Zoom	Tot

Grafische Anzeige eines Konturelements

Elementliste

Jedes gemessene Konturelement wird der Elementliste hinzugefügt. Die Elementliste zeigt alle gemessenen Konturelemente links auf dem Bildschirm und erscheint in der Anzeige „IST-Position“ und im Modus Messen. Jedes Konturelement ist mit einer Nummer und einem Symbol, das den Elementtyp anzeigt (z. B. Kreis, Gerade usw.), gekennzeichnet. Die Liste kann bis zu 100 Konturelemente enthalten. Mit den PFEILTASTEN blättern Sie durch die Liste. Markieren Sie das gewünschte Konturelement, um seine Daten abzurufen, zu drucken oder an einen Computer oder USB-Speicher zu senden. Wählen Sie Konturelemente aus der Liste, um daraus neue Konturelemente zu konstruieren. Mit der Taste CANCEL oder LCD EIN/AUS können Sie Konturelemente löschen. Im Allgemeinen sollten alte Konturelemente, Bezugspunkte und Ausrichtungen vor jeder neuen Mess-Sitzung aus der Elementliste gelöscht werden.

Erfassen von Konturelementen

Die Konturelemente werden mittels Fadenkreuz oder optional mit dem optischen Kantensensor erfasst. Bei der optischen Kantenerkennung können Punkte manuell oder automatisch eingegeben werden.

... mit dem Fadenkreuz

- ▶ Den Tisch so verschieben, dass das Fadenkreuz über dem gewünschten Punkt steht und Taste ENTER drücken. Der gemessene Punkt wird den für das Konturelement benötigten Punkten hinzugefügt.

... mit dem optischen Kantensensor

Mit dem optischen Kantensensor kann die Messung schneller durchgeführt werden und es wird eine höhere Messgenauigkeit erzielt. Bei Verwendung der optischen Kantenerkennung sollten zwei grundlegende Regeln befolgt werden:

- Verfahren Sie den Tisch so, dass die Kanten möglichst rechtwinklig überfahren werden.
- Verfahren Sie den Tisch möglichst mit langsamer bis mittlerer Geschwindigkeit. Im Allgemeinen ist die Genauigkeit höher, wenn die Kanten langsamer überfahren werden.

Um die optische Kantenerkennung zu nutzen:



Wenn Ihre ND 1200 keine Option für die optische Kantenerkennung enthält, können Sie diese Anweisungen überspringen.

- ▶ Tisch so verfahren, dass der optische Sensor die Kante überquert;
- ▶ Bei manueller Punktaufnahme piept die ND 1200, wenn eine Kante erfasst wurde. Taste ENTER drücken um diesen Punkt zu den für die Messung erforderlichen Punkten hinzuzufügen;
- ▶ Bei der automatischen Punkterfassung (Auto-E) piept die ND 1200, wenn eine Kante erfasst wurde und fügt den Punkt automatisch zu den anderen für diese Messung erforderlichen Punkten hinzu.

... mit Measure Magic

Measure Magic analysiert die bei der Messung erfassten Daten und bestimmt automatisch den Konturelement-Typ. Measure Magic unterstützt die folgenden Konturelementtypen bei der ND 1200:

- Punkte
- Geraden
- Kreise
- Abstände
- Winkel

Wird Measure Magic verwendet und es werden mehr Punkte aufgenommen als für die Bestimmung eines Konturelement-Typs mindestens erforderlich sind, kann der Benutzer den Konturelement-Typ manuell ändern, wenn der falsche Konturelement-Typ zugewiesen wird.

Um ein Konturelement mit Measure Magic zu erfassen:



- ▶ Taste MEASURE MAGIC drücken. Es erscheint der Bildschirm „Element messen“. Taste zweimal drücken, um eine Reihe von Konturelementen mit der Funktion Auto-Wiederholung zu messen;
- ▶ Punkte auf dem gewünschten Konturelement aufnehmen und die Taste FINISH drücken.

Wenn der falsche Konturelement-Typ auf dem Bildschirm angezeigt wird:

- ▶ Softkey ÄNDERN drücken. Die alternativen Konturelement-Typen werden unten auf dem Bildschirm über den Softkeys angezeigt;
- ▶ Den Softkey für das richtige Konturelement drücken. Der richtige Konturelement-Typ wird in der Elementliste angezeigt.

KREIS 4		mm	1	+	
	X	9.343			
	Y	6.877			
	D/r	57.518			
	Pkt=5	F 4.777			
DRO					
Abruf	Ansicht	Ändern			To1

Softkey ÄNDERN drücken

GERADE 4		mm	1	+	
	X	25.440			
	Y	26.407			
	Δ	139°46'			
	Pkt=5	F 9.557			
DRO					
	Gerade	Kreis			

Den Softkey für das richtige Konturelement drücken

GERADE 4		mm	1	+	
	X	25.440			
	Y	26.407			
	Δ	139°46'			
	Pkt=5	F 9.557			
DRO					
Abruf	Ansicht	Ändern			To1

Der richtige Konturelement-Typ wird angezeigt


Konturelemente messen

Die ND 1200 misst Punkte, Geraden, Kreise, Abstände und Winkel. Um ein Konturelement mit **freier Punktzahl** zu messen (Siehe „Auswahl der gewünschte Anzahl von Punkten (Annotation)“ auf Seite 32):


- ▶ Taste MESSEN für das gewünschte Konturelement drücken;
- ▶ Die erforderlichen Punkte aufnehmen;
- ▶ Taste FINISH drücken.

Auto-Wiederholung

Verwenden Sie die Funktion Auto-Wiederholung, um mehrere Konturelemente des gleichen Typs (z. B. eine Reihe von Kreisen) zu messen. Taste MESSEN für das gewünschte Konturelement zweimal drücken, um die Auto-Wiederholung zu aktivieren. Zum Beispiel Taste KREIS MESSEN zweimal drücken um mehrere Kreise zu messen. Wenn die Auto-Wiederholungsfunktion verwendet wird, ändert sich die Anzeige „Element messen“ in „Elemente messen“. Zum Beispiel ändert sich die Anzeige „Kreis messen“ in „Kreise messen“ (siehe unten).

Kreis messen		mm	1	+
Erf. 0	X	-	1.327	
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DRO	Y	33.217		
	Z	0.000		
	Q	0.000		
FK/OS	Abruf	Defin.	Konstr	

Anzeige Kreis messen

Kreise messen		mm	1	+
Erf. 0	X	-	1.327	
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DRO	Y	33.217		
	Z	0.000		
	Q	0.000		
FK/OS	Abruf	Defin.	Konstr	

Anzeige Kreise messen

Verwenden Sie **Auto-Wiederholung und definierte Punktzahl**, um sich wiederholende Messungen schneller durchzuführen. Um beispielsweise ein Dutzend Kreise zu messen, muss man die Taste KREIS MESSEN vor jeder Kreismessung und die Taste FINISH für jede Messung drücken. Mit Auto-Wiederholung und definierter Punktzahl muss man für dieselben Messungen die Taste KREIS MESSEN nur zweimal vor und die Taste FINISH nur einmal nach Messung aller 12 Kreise drücken. Durch Drücken der Taste FINISH wird die Auto-Wiederholung wieder ausgeschaltet.



Auf den nächsten Seiten werden Beispiele für Messungen gezeigt, bei denen das Fadenkreuz zur Erfassung von Punkten auf dem 2-dimensionalen Demo-Teil, das mit jeder ND 1200 geliefert wird, verwendet wird.




Die Beispiele zeigen die Erfassung und Messung von Konturelementen mithilfe der definierten Punktzahl mit der voreingestellten Mindestpunktzahl, die für jeden Konturelement-Typ erfasst wird. Die Anzahl der für jeden Konturelement-Typ erforderlichen Punkte kann im Untermenü „Messung einrichten“ geändert werden (siehe 2. Kapitel: Montage, Setup und technische Daten).

Punkte messen

Punkte sind das am einfachsten zu messende Konturelement. Nur ein Punkt ist erforderlich, um die Lage eines Punkts zu definieren. Maximal 100 Punkte können erfasst werden. Das System bildet daraus zur Messung eines einzigen Punktes einen Mittelwert.



- ▶ Taste PUNKT MESSEN drücken. Es erscheint das Untermenü „Punkt messen“ Taste zweimal drücken, um eine Reihe von Punkten mit der Funktion Auto-Wiederholung zu messen;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über dem gewünschten Punkt befindet und die Taste ENTER drücken;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Messung abzuschließen. Die Lage des Punktes wird angezeigt und das Konturelement „Punkt“ wird der Elementliste hinzugefügt.

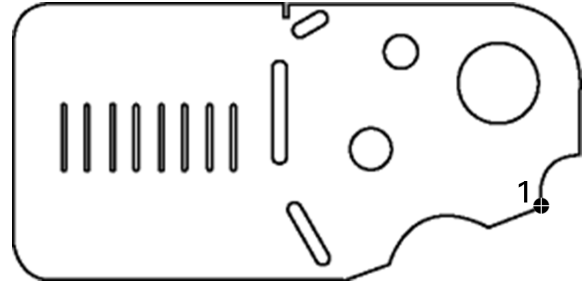

Ein Punkt wird auf dem Teil aufgenommen.

PUNKT 4		mm	<u>1</u>	+	
	X	83.251			
	Y	11.294			
	Z	0.000			
Pkt=1		F 0.000			
DRO					
Abruf	Ansicht				Tol

Die Lage des Punktes wird angezeigt und das Konturelement „Punkt“ wird der Elementliste hinzugefügt.

Geraden messen


Zur Messung einer Gerade sind mindestens zwei Messpunkte erforderlich. Maximal 100 Punkte können erfasst werden. Diese werden von einem Best-Fit-Algorithmus verarbeitet, um die Gerade zu definieren.





- ▶ Taste GERADE MESSEN drücken. Es erscheint das Untermenü „Gerade messen“. Taste zweimal drücken, um eine Reihe von Geraden mit der Funktion Auto-Wiederholung zu messen;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über einem Endpunkt der Gerade befindet und Taste ENTER drücken;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über dem anderen Endpunkt der Gerade befindet und Taste ENTER drücken;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Messung abzuschließen. Die Lage der Gerade und der Winkel werden angezeigt und das Konturelement „Gerade“ wird der Elementliste hinzugefügt;
- ▶ Mit dem Softkey ÄNDERN können Sie ggf. den Best-Fit-Algorithmus für die Gerade ändern.

Folgende Fit-Algorithmen (Einpassung-Algorithmen) für Geraden stehen zur Verfügung:

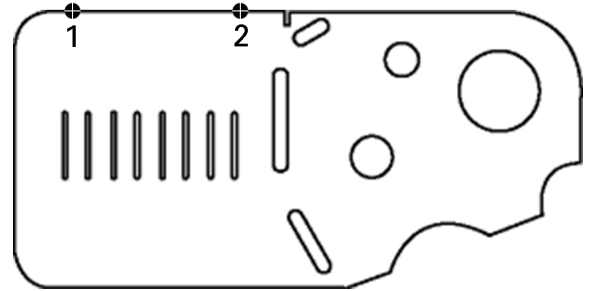- LSBF (Methode der kleinsten Quadrate): Die Einpassung wird bestimmt, indem die Summe der quadratischen Punktabweichungen von der Form minimiert wird
- ISO: Die Einpassung wird bestimmt durch die Minimierung der Formabweichung.



Eine Gerade wird auf einem Teil erfasst.

GERADE 5		mm	1	+
	X	23.881		
	Y	43.515		
	0°00'			
	Pkt=2	F 0.000		
DRO				
Abruf	Ansicht	Ändern		Tol

Die Lage der Gerade und der Winkel werden angezeigt und das Konturelement „Gerade“ wird der Elementliste hinzugefügt.

Kreise messen

Zur Messung eines Kreises sind mindestens drei Messpunkte erforderlich. Maximal 100 Punkte können erfasst werden. Diese werden von einem Fit-Algorithmus verarbeitet, um den Kreis zu definieren.




- ▶ Taste KREIS MESSEN drücken. Es erscheint das Untermenü „Kreis messen“. Taste zweimal drücken, um eine Reihe von Kreisen mit der Funktion Auto-Wiederholung zu messen;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass das Fadenkreuz über einem Punkt auf dem Kreisumfang steht und die Taste ENTER drücken;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass das Fadenkreuz über zwei anderen, gleichmäßig auf dem Umfang verteilten Punkten steht und die Taste ENTER drücken, um jeden Punkt aufzunehmen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Messung abzuschließen. Die Lage des Kreises und der Durchmesser werden angezeigt und das Konturelement „Kreis“ wird der Elementliste hinzugefügt;



- ▶ Ggf. Softkey D/R ACHSE drücken, um zwischen Durchmesser- und Radiusanzeige umzuschalten;
- ▶ Softkey ÄNDERN drücken, um ggf. den Kreis-Algorithmus zu ändern.

Die folgenden Fit-Algorithmen für Kreise stehen zur Verfügung:

- LSBF (Methode der kleinsten Quadrate): Die Einpassung wird bestimmt, indem die Summe der quadratischen Punktabweichungen von der Form minimiert wird
- ISO: Die Einpassung wird bestimmt durch die Minimierung der Formabweichung.
- Max: Ergibt den größten Kreis
- Min: Ergibt den kleinsten Kreis

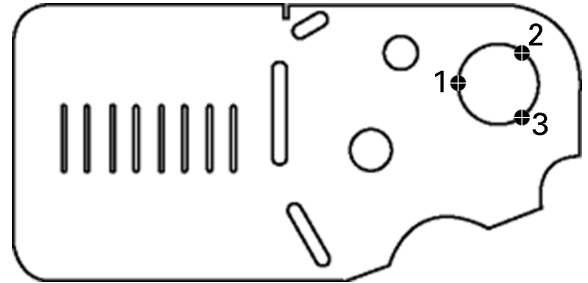

Ein Kreis wird auf dem Teil erfasst

KREIS 6		mm	<u>1</u>	+	
	X	75.901			
	Y	30.612			
	D/r	12.498			
	Pkt=3	F	0.000		
DRO					
Abruf	Ansicht	Ändern			Tol


Die Lage des Kreises und der Durchmesser werden angezeigt und das Konturelement „Kreis“ wird der Elementliste hinzugefügt

Abstände messen

Um einen Abstand zu messen, sind zwei Punkte erforderlich.



- ▶ Taste ABSTAND MESSEN drücken. Es erscheint das Untermenü „Abstand messen“. Taste zweimal drücken, um eine Reihe von Abständen mit der Funktion Auto-Wiederholung zu messen;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über dem ersten der beiden Punkte befindet und Taste ENTER drücken;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über dem zweiten der beiden Punkte befindet und Taste ENTER drücken;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Messung abzuschließen. Die X-, Y- und Vektorabstände werden angezeigt und das Konturelement „Abstand“ wird der Elementliste hinzugefügt;
- ▶ Wenn eine Z-Achse verwendet wird, den Softkey L/Z-ACHSE drücken, um ggf. zwischen der Anzeige des Vektorabstands (L) und der Höhe Z umzuschalten. Die Höhe in der Z-Achse wird bei der Berechnung des Vektorabstands nicht verwendet.

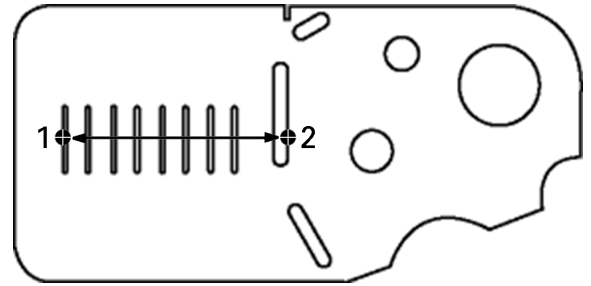

Ein Abstand wird auf dem Teil erfasst

ABSTAND 7		mm	1	+
X		35.821		
Y		0.332		
L / Z		35.823		
Pkt=2				
DRO				
Abruf	Ansicht			To1


Die X-, Y- und Vektorabstände werden angezeigt und das Konturelement „Abstand“ wird der Elementliste hinzugefügt

Winkel messen


Mindestens 4 gleichmäßig auf den Schenkeln eines Winkels verteilte Punkte sind erforderlich, um einen Winkel zu messen. Maximal 100 Punkte können auf den zwei Winkelschenkeln aufgenommen werden. Wenn die mindestens erforderlichen zwei Punkte pro Winkelschenkel aufgenommen sind, können zusätzliche Punkte zwischen den beiden Schenkeln beliebig verteilt werden. Zum Beispiel könnte der erste Schenkel durch 4 Punkte und der zweite durch 8 Punkte definiert werden.



- ▶ Taste WINKEL MESSEN drücken. Es erscheint der Bildschirm „Winkel messen“. Taste zweimal drücken, um eine Reihe von Winkeln mit der Funktion Auto-Wiederholung zu messen;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über mindestens zwei gleichmäßig auf einem Schenkel verteilten Punkten befindet und Taste ENTER drücken, um jeden Punkt aufzunehmen;
- ▶ Taste Finish drücken, um die Messung des ersten Schenkels abzuschließen;
- ▶ Den Tisch so verschieben, dass sich das Fadenkreuz über mindestens zwei gleichmäßig auf dem anderen Schenkel verteilten Punkten befindet und die Taste ENTER drücken, um jeden Punkt aufzunehmen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Winkel-Messung abzuschließen. Der Winkel und der Scheitelpunkt des Winkels werden angezeigt. Der Winkel und die Schenkel des Winkels werden zur Elementliste hinzugefügt;
- ▶ Mit dem Softkey ÄNDERN können Sie den Winkeltyp ändern.

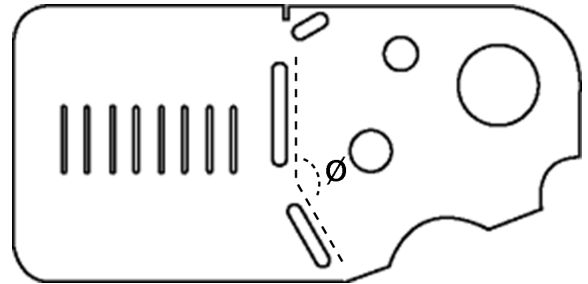


Nuten bilden einen Winkel (Ø) auf dem Teil

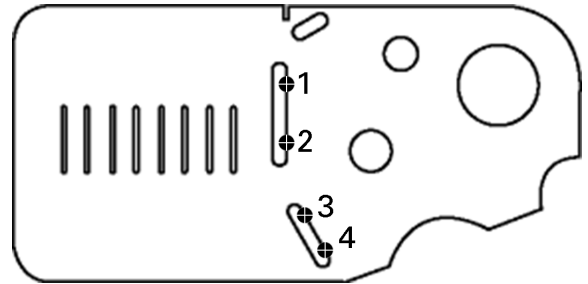

Die beiden Schenkel eines Winkels werden auf dem Teil erfasst

Folgende Winkeltypen gibt es:

 - Einge.: Eingeschlossener Winkel (W1)
- 360-W1: 360 Grad - eingeschlossener Winkel
- 180+A1: 180 Grad + eingeschlossener Winkel
- 180-A1: 180 Grad - eingeschlossener Winkel



Einge. (W1)

360 - W1

180 + W1

180 - W1

WINKEL 10		mm	<u>1</u>	+	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	X	43.450			
	Y	17.795			
	Δ^1	156°24'			
	Fts=2				
	DRO	aus 9,8			
Abruf	Ansicht	Ändern			To1

Der Winkel und der Scheitelpunkt des Winkels werden gezeigt. Der Winkel und die Schenkel des Winkels werden zur Elementliste hinzugefügt.

1.5 Definieren von Konturelementen

Definierte Konturelemente

Manchmal ist es nützlich, Konturelemente zu definieren, die nicht auf der Teilegeometrie zu finden sind. Definierte Konturelemente können als Referenzpunkte für Prüfzwecke verwendet werden. Um beispielsweise ein Konturelement zu messen, das sich auf einem Punkt außerhalb der Teilegeometrie bezieht, kann der Benutzer einen Bezugspunkt definieren.

Es können Punkte, Geraden, Kreise, Abstände, Winkel und Ausrichtungen definiert werden. Definierte Konturelemente entsprechen erfassten Konturelementen, nur dass die definierten Elemente geometrisch perfekt sind, sodass Formfehler und Toleranzwerte nicht zutreffen.

Definierte Konturelemente sind nicht dasselbe wie konstruierte Elemente. Diese werden im nächsten Abschnitt in diesem Kapitel beschrieben. Definierte Konturelemente werden vom Benutzer festgelegt. Um beispielsweise einen Kreis zu definieren, legt der Benutzer die Position des Mittelpunkts und den Durchmesser oder Radius fest. Konstruierte Konturelemente werden aus vorher gemessenen oder definierten Konturelementen gebildet. Zum Beispiel könnte der Benutzer eine Gerade zwischen zwei oder mehreren Punkten in der Elementliste konstruieren. Konstruierte Konturelemente können Formfehlern und Toleranzen unterliegen.

Definieren von Konturelementen

Alle Konturelemente werden nach der gleichen Methode definiert. Um ein Konturelement zu definieren:

- ▶ Taste MESSEN für das gewünschte Konturelement drücken;
- ▶ Softkey DEFIN. drücken;
- ▶ Die erforderlichen Daten eingeben;
- ▶ Taste FINISH drücken.



Ein Beispiel für die Definition eines Konturelements finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Definition eines Konturelements

In diesem Beispiel wird ein Kreis definiert:



- ▶ Taste MESSEN für das gewünschte Konturelement drücken. In diesem Beispiel wird die Taste KREIS MESSEN gedrückt und es erscheint das Untermenü „Kreis messen“;
- ▶ Softkey DEFIN. drücken, um die Eingabemaske für die Definition zu öffnen. In diesem Beispiel wird „Kreis definieren“ angezeigt;
- ▶ Die gewünschten Parameter für das Konturelement eingeben. In diesem Beispiel werden die Lage des Kreises und der Durchmesser (oder Radius) in die Datenfelder X, Y, Z und D eingegeben;
- ▶ Taste FINISH drücken. Auf dem Bildschirm wird ein neues Konturelement angezeigt und der Elementliste hinzugefügt.

Kreis messen		mm	1	+
Erf.	X	-	1.327	
	Y		11.958	
	Z		0.000	
	Q		0.000	
DRO				
FK/OS	Abruf	Def.in.	Konstr	

Taste KREIS MESSEN wurde gedrückt

Kreis definieren		mm	1	+
Lage				
X	1.5			
Y	1.5			
Z	0			
Seitenlänge				
D	0.75			
Radius				

Die Lage des Kreises und der Durchmesser werden eingegeben

KREIS 6		mm	1	+
X	1.500			
Y	1.500			
D/r	0.750			
Definiert				
DRO				
Abruf	Ansicht			To1

Ein neuer Kreis wird in der Elementliste angezeigt

1.6 Konstruktion von Konturelementen

Konstruierte Konturelemente

Aus erfassten, definierten oder anderen konstruierten Konturelementen aus der Elementliste können neue Konturelemente konstruiert werden. Konstruktionen werden häufig verwendet, um Teile auszurichten, Bezugspunkte zu setzen und die Beziehungen zwischen bestehenden Konturelementen zu messen.

Es können Punkte, Geraden, Kreise, Abstände, Winkel und Ausrichtungen konstruiert werden. Konstruierte Konturelemente sind das gleiche wie erfasste Elemente. Sie können Formfehlern und Toleranzen unterliegen.



Wird eine Konstruktion versucht, die nicht die erforderlichen, bestehenden Konturelemente einschließt oder die nicht unterstützt wird, erscheint eine Fehlermeldung mit dem Hinweis „Ungültige Konstruktion!“.

Konturelemente konstruieren

Alle Konturelemente werden nach der gleichen Methode konstruiert. Um ein Konturelement zu konstruieren:

- ▶ Taste MESSEN für das gewünschte Konturelement drücken;
- ▶ Softkey KONSTR oder NACH-OBEN-TASTE drücken;
- ▶ Ein benötigtes, bestehendes Konturelement markieren und dann mit Taste ENTER bestätigen;
- ▶ Weitere Konturelemente markieren und auswählen, bis alle erforderlichen Konturelemente ausgewählt sind;
- ▶ Taste FINISH drücken.



Ein Beispiel für die Konstruktion eines Konturelements finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Konstruktion eines Konturelements

In diesem Beispiel wird ein Punktelement aus zwei bestehenden Kreiselementen konstruiert:

- ▶ Taste MESSEN für das Konturelement, das Sie konstruieren möchten, drücken. In diesem Beispiel wird die Taste PUNKT MESSEN gedrückt;
- ▶ Softkey KONSTR **oder** die NACH-OBEN-Pfeiltaste drücken, um das letzte Konturelement in der Elementliste zu markieren. Wenn das letzte Element in der Liste keines der Konstruktionselemente sein soll, weiter die NACH-OBEN-Pfeiltaste drücken, bis das erste gewünschte Konturelement markiert ist. In diesem Beispiel befindet sich das erste Kreiselement, das für die Konstruktion verwendet werden soll, am Ende der Liste;
- ▶ Taste ENTER drücken, um das markierte Konturelement auszuwählen. Neben dem Element erscheint ein Häkchen;

Punkt messen		mm	1	+
Erf.	X	- 1.990		
	Y	27.238		
	Z	0.000		
	Q	0.000		
DRO				
FK/OS	Abruf	Def.in.	Konstr	

Taste PUNKT MESSEN wurde gedrückt

Punkt konstr.		mm	1	+
	X	67.495		
	Y	29.513		
	D/r	16.502		
Pkt=7 F 3.692				
DRO				
	Abruf	Ansicht	FK/OS	

Das erste Kreiselement ist markiert

Punkt konstr.		mm	1	+
	X	67.495		
	Y	29.513		
	D/r	16.502		
Pkt=7 F 3.692				
DRO				
	Abruf	Ansicht	FK/OS	

Das erste Kreiselement wird für die Konstruktion ausgewählt

- ▶ Weitere Konturelemente markieren und auswählen, bis alle erforderlichen Konturelemente ausgewählt sind. In diesem Beispiel wird das zweite Kreiselement markiert und ausgewählt;
- ▶ Taste FINISH drücken, um das neue Konturelement zu konstruieren. Ein neues Konturelement wird der Elementliste hinzugefügt. In diesem Beispiel wird ein neues Punktelement am Ende der Elementliste angezeigt.

Punkt konstr.		mm	1	+
	X	76.443		
	Y	30.551		
	D/r	13.332		
Pkt=8 F 0.877				
DRO				
	Abruf	Ansicht	FK/OS	

Das zweite Kreiselement ist markiert

Punkt konstr.		mm	1	+
	X	76.443		
	Y	30.551		
	D/r	13.332		
Pkt=8 F 0.877				
DRO				
	Abruf	Ansicht	FK/OS	


Das zweite Kreiselement wird für die Konstruktion ausgewählt

PUNKT 10		mm	1	+
	X	72.598		
	Y	35.997		
	Z	0.000		
Fts=2 aus 9,5				
DRO				
Abruf	Ansicht	Ändern		To1


Taste FINISH wird gedrückt, um ein neues Punktelement zu konstruieren.

1.6 Konstruktion von Konturelementen


- ▶ Softkey ANSICHT drücken, um eine grafische Darstellung des konstruierten Konturelements anzuzeigen. In diesem Beispiel zeigt das Bild, dass das **Konturelement Sch.P 1** an oberen Schnittpunkt der zwei Kreisumfänge konstruiert wurde;
- ▶ Softkey ÄNDERN drücken, um weitere Punkte, die aus den zwei Kreisen konstruiert werden können, anzuzeigen;
- ▶ Um die Konstruktion zu ändern, entsprechenden alternativen Softkey drücken. In diesem Beispiel wurde das **Konturelement Mitt-P** ausgewählt, und der Punkt wird in der Mitte zwischen den Mittelpunkten der beiden Kreise konstruiert.

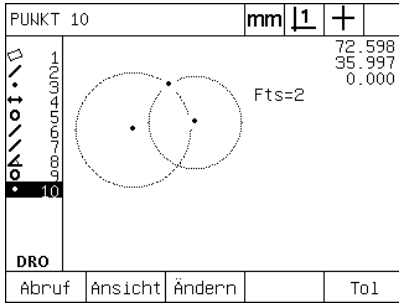

Softkey ANSICHT wurde gedrückt, um das konstruierte Element grafisch anzuzeigen

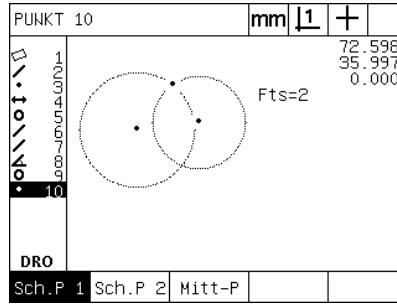

Softkey ÄNDERN wurde gedrückt, um alternative Konstruktionen anzuzeigen


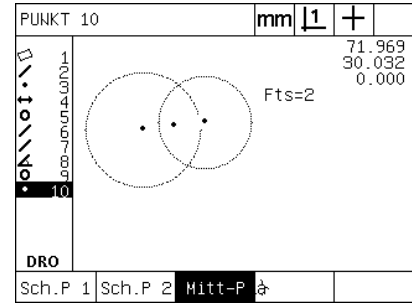

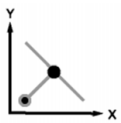
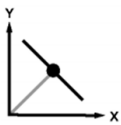
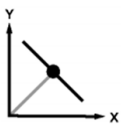
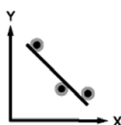
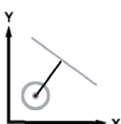
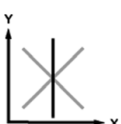
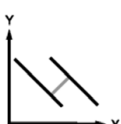


Der Punkt-Typ wird von Sch.P 1 in Mitt-P geändert




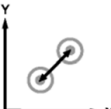
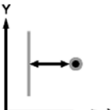
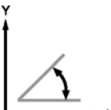
Weitere Beispiele für Konstruktionen

Das Bild unten zeigt einige typische Konturelement-Konstruktionen. Es sind noch viele andere Konstruktionen möglich. Bei ungültigen Konstruktionen wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Konstruktion	Konturelemente für Konstruktionen	Graphik
Punkt	Zwei Geraden: Schnittpunkt	
Punkt	Gerade und Kreis: Schnittpunkte	
Punkt	Zwei Kreise: Schnittpunkte	

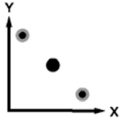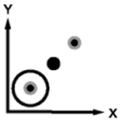Konstruktion	Konturelemente für Konstruktionen	Graphik
Punkt	Zwei Punkte: Mittelpunkt	
Punkt	Punkt und Kreise: Mittelpunkt	
Punkt	Abstand und Punkt: Versatz	
Punkt	Kreis: Mittelpunkt	
Punkt	Gerade und Punkt: rechtwinklig	
Punkt	Gerade und Bezugspunkt: rechtwinklig	
Gerade	Punkte: am besten passendste Gerade (Best Fit)	
Gerade	Gerade und Kreis: rechtwinklig	
Gerade	Zwei Geraden: Schnittpunkt	
Gerade	Gerade und Abstand: Versatz	

1.6 Konstruktion von Konturelementen

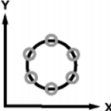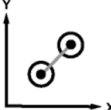Konstruktion	Konturelemente für Konstruktionen	Graphik
Kreis	Mehrere Kreise: am besten passender Kreis (Best Fit)	
Kreis	Kreis und Abstand: Versatz	
Abstand	Zwei Punkte: Punkt zu Punkt	
Abstand	Kreis und Kreis: Verbindung zwischen Mittelpunkten	
Abstand	Punkt und Gerade: rechtwinklig	
Winkel	Zwei Geraden: Schnittpunkt (Scheitel)	

1.7 Toleranzprüfung

Toleranzen für Konturelemente

Folgende Toleranzen stehen bei der ND 1200 zur Verfügung:

Konturelement	Toleranz:
Punkt	Bidirektionale Position
Punkt	Wahre Position
Gerade	Bidirektionale Position
Gerade	Wahre Position
Gerade	Geradheit
Gerade	Rechtwinkligkeit
Gerade	Parallelität
Gerade	Winkel
Kreis	Bidirektionale Position
Kreis	Wahre Position
Kreis	MB: Minimum-Material-Bedingung
Kreis	MMB: Maximum-Material-Bedingung
Kreis	Rundheit
Kreis	Konzentrität
Kreis	Rundlauf
Abstand	Breite
Winkel	Winkel

Anwendung von Toleranzen

Die Anwendung von Toleranzen ist für alle Konturelemente gleich. Um Toleranzen anzuwenden:

- ▶ Konturelement in der Liste mit den PFEILTASTEN markieren;
- ▶ Softkey TOL drücken, um die Toleranz-Softkeys anzuzeigen;
- ▶ Den entsprechenden Softkey für die gewünschte Toleranz drücken, beispielsweise „Rundlauf“ für einen Kreis. Es erscheint eine neue Anzeige mit Datenfeldern für Sollwert und Toleranzwert;
- ▶ Sollwert und Toleranzwert eingeben und dann die Taste FINISH drücken, um die Toleranzergebnisse anzuzeigen. Taste FINISH nochmals drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren.

Messungen, die die Toleranzprüfungen bestehen, werden mit einem Häkchen im Tol-Softkey gekennzeichnet. Messungen, die die Toleranzprüfung nicht bestehen, werden im Tol-Softkey mit einem durchgestrichenen Kreis gekennzeichnet und die Zahlen werden in der Anzeige nur umrissen dargestellt (nicht schwarz geschrieben).

KREIS 4		mm	1	+
<input checked="" type="checkbox"/>	X	76.236		
<input checked="" type="checkbox"/>	Y	30.293		
	D/r	13.059		
DRO		Pkt=4	F	0.147
Abruf	Ansicht	Ändern		<input checked="" type="checkbox"/> Tol

Bestandene Toleranzen werden mit einem Häkchen im Tol-Softkey dargestellt

KREIS 4		mm	1	+
<input type="checkbox"/>	X	76.236		
<input type="checkbox"/>	Y	30.293		
	D/r	13.059		
DRO		Pkt=4	F	0.147
Abruf	Ansicht	Ändern		<input type="checkbox"/> Tol

Nicht bestandene Toleranzen werden mit einem durchgestrichenen Kreis im Tol-Softkey gekennzeichnet und die Zahlen werden nur umrissen dargestellt



Ein Beispiel für die Anwendung von Toleranzen finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Anwendung einer Toleranz

In diesem Beispiel wird eine Formtoleranz (Rundheit) auf ein Kreiselement angewendet:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN das gewünschte Konturelement in der Elementliste zu markieren. In diesem Beispiel wird der Kreis markiert;
- ▶ Softkey TOL drücken, um die möglichen Toleranzen über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen. In diesem Beispiel sind die möglichen Kreistoleranzen:
 - LAGE
 - FORM
 - RUNDL. (RUNDLAUF)
 - KONZ. (Konzentrizität)
- ▶ Den entsprechenden Softkey für die gewünschte Toleranz drücken, um die Eingabemaske zu öffnen. In diesem Beispiel wurde der Softkey FORM gedrückt und es wird die Eingabemaske für die Festlegung der Rundheitstoleranz angezeigt. Zuerst enthält das Toleranz-Datenfeld (**Tol.Ber.**) die gemessene Abweichung von der idealen Rundheit.

KREIS 4		mm	1	+	
	X	76.236			
	Y	30.293			
	D/r	13.059			
	Pkt=4	F 0.147			
DRO					
Abruf	Ansicht	Ändern			Tol

Kreiselement wurde mithilfe der PFEILTASTEN markiert

KREIS 4		mm	1	+	
	X	76.236			
	Y	30.293			
	D/r	13.059			
	Pkt=4	F 0.147			
DRO					
Lage	Form	Rundl.	Konz.		

Softkey TOL wurde gedrückt, um die Toleranz-Softkeys anzuzeigen

KREIS 4		mm	1	+	
Toleranz: Form					
Tol.Ber.					
0.147					
DRO					
Keine					

Softkey FORM wurde gedrückt, um die Eingabemaske für die Toleranz zu öffnen

1.7 Toleranzprüfung

- ▶ Den gewünschten Sollwert und Toleranzwert in die entsprechenden Datenfelder eingeben. In diesem Beispiel für die Kreisformtoleranz wird nur das Rundheittoleranzfeld angezeigt, und es wird eine Toleranz von 0.15 eingegeben;
- ▶ Taste FINISH drücken, um das Toleranzergebnis anzuzeigen. Es wird der Toleranz- und der Istwert angezeigt. In diesem Beispiel war der Toleranzwert größer als der Istwert und die Toleranzprüfung ist bestanden. Ein Häkchen zeigt die bestandene Prüfung an;
- ▶ Taste FINISH nochmals drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren. Es wird wieder ein Häkchen im Softkey TOL angezeigt.

KREIS 4	mm	1	+
Toleranz: Form			
Tol. Ber.			
0.15			
Keine			

Die Formtoleranz wird eingegeben

CIRCLE 4	mm	1	+
Kreistoleranz-Ergebnis			
Tol.-Art: Form			
Tol. Ber. Ist			
0.150 0.147 ✓			
Bearb.			

Taste FINISH wurde gedrückt, um das Toleranzergebnis anzuzeigen

KREIS 4	mm	1	+
X	76.236		
Y	30.293		
D/r	13.059		
Pkt=4	F 0.147		
DRO			
Abruf	Ansicht	Ändern	✓ Tol

Taste FINISH wird gedrückt, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren

1.8 Programmieren


ND 1200 – Programme

Bei den Programmen der ND 1200 werden wiederkehrende Messungen und Prüfaufgaben automatisiert. Programme sind aufgenommene Messfolgen und andere, vom Bediener gedrückte Tastenfolgen, die in der ND 1200 zum späteren Abspielen bei der Prüfung identischer Teile gespeichert werden. Es können beliebige Tastenfolgen enthalten sein. Programme sparen Zeit und sorgen für mehr Konsistenz, da alle Teile auf die gleiche Art und Weise gemessen werden.

Wenn aufgenommene Programme mit der Grafikanzeige ANSICHT ausgeführt (abgespielt) werden, wird zur Unterstützung des Bedieners eine Zielansicht der Teilerfassung angezeigt. Die Zielansicht zeigt eine Grafik des Konturelements mit dem nächsten zu erfassenden Messpunkt und einen Pfeil, der den Sensor/das Fadenkreuz darstellt. Wenn der Tisch bewegt wird, um den Sensor/das Fadenkreuz über dem angezeigten Punkt zu positionieren, bewegt sich der Pfeil auf den entsprechenden Punkt in der Grafik zu.

Folgende Programm-Optionen gibt es bei der ND 1200:

- Aufnehmen
- Ausführen
- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen

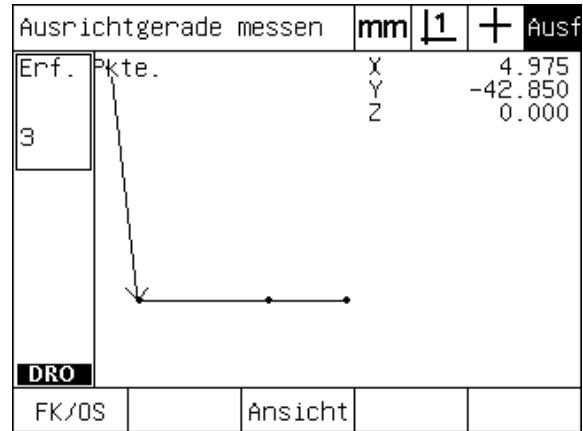

Wenn das Programm läuft, wird zur Anzeige der Zielgrafik der Softkey ANSICHT gedrückt.

Programme aufnehmen

Um ein Programm aufzunehmen:

- ▶ MENÜ-Taste drücken;
- ▶ Softkey PROG drücken. Es erscheint das Untermenü „Programm“;
- ▶ Softkey AUFN. drücken. Es erscheint das Dialogfenster „Programm-Nummer eingeben“;
- ▶ Die gewünschte Programm-Nummer eingeben und den Softkey OK drücken;
- ▶ Die gewünschte Messung und eventuelle weitere Aktionen, die Sie aufnehmen wollen, durchführen;
- ▶ MENÜ-Taste drücken;
- ▶ Softkey PROG drücken;
- ▶ Mit dem Softkey END AUF. beenden Sie die Programmaufnahme. Der Programmliste wird ein neues Programm hinzugefügt;
- ▶ Taste FINISH drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren;
- ▶ Programm ausführen und prüfen, um seine Richtigkeit zu verifizieren. Ändern Sie das Programm, falls nötig.



Ein Beispiel für die Aufnahme eines Programms finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Aufnahme eines Programms

In diesem Beispiel wird ein Programm zur Messung mehrerer Konturelemente auf dem 2-dimensionalen Demo-Teil erstellt:

- ▶ MENÜ-Taste drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen;
- ▶ Softkey PROG. drücken, um das Programm-Untermenü zu öffnen;
- ▶ Softkey AUFN. drücken, um die Aufnahme zu starten und die Programm-Nummer im Dialogfenster anzuzeigen;
- ▶ Die gewünschte Programm-Nummer eingeben und den Softkey OK drücken, um die Aufnahme zu starten. Die Anzeige „IST-Position“ wird geöffnet und rechts oben auf dem Bildschirm wird REC angezeigt;

IST-Position	mm	1	+
X	0.000		
Y	0.000		
Z	0.000		
Q	0.000		
DRO			
Setup	Prog	Extra	Lösch. OS

Taste MENÜ wurde gedrückt, um die Menüs über den Softkeys anzuzeigen

Prgrmme	mm	1	+
Kein Programm im Speicher.			
Aufn.			

Softkey PROG wurde gedrückt, um das Untermenü „Programme“ aufzurufen

Programm-Nummer eingeben:

1 _____

Softkey AUFN. wurde gedrückt und die Programm-Nummer wird eingegeben

- ▶ Alle Messungen und anderen Prüfaufgaben wie gewohnt durchführen. Die Programmaufnahme wird im Hintergrund fortgeführt;
- ▶ Wenn alle Prüfaufgaben abgeschlossen sind, Softkey MENÜ drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen;
- ▶ Softkey PROG. drücken, um das Programm-Untermenü zu öffnen;
- ▶ Mit dem Softkey END AUF. beenden Sie die Programmaufnahme. Das Programm wird gespeichert.

IST-Position	mm	1	+	REC
X	0.000			
Y	0.000			
Z	0.000			
Q	0.000			
DRO				
FK/OS	Lernen			

Bei Beginn der Aufnahme wird rechts oben REC angezeigt

IST-Position	mm	1	+	REC
X	8.955			
Y	44.843			
Z	0.000			
Q	0.000			
DRO				
Setup	Prog	Extra	Lösch.	OS

Wenn die Prüfung fertig ist, wird die Menü-Taste gedrückt, um die Menü-Softkeys anzuzeigen

Prgrmme	mm	1	+	REC
1				
End Auf.	Auf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.

Mit den Softkeys PROG und END AUF. beenden Sie die Programmaufnahme. Das Programm wird gespeichert.

Programm ausführen

Um ein Programm in der ND 1200 auszuführen (abzuspielen):

- ▶ MENÜ-Taste drücken
- ▶ Softkey PROG drücken. Es erscheint das Untermenü „Programm“;
- ▶ Mit den PFEILTASTEN die gewünschte Programm-Nummer markieren;
- ▶ Softkey AUSF. drücken. Es erscheint die Anzeige „IST-Position“ und das Programm wird ausgeführt. Rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt, dass die Aufnahme aktiv ist (REC);
- ▶ Mit dem Softkey ANSICHT können Sie die Zielanzeige öffnen;



Verwenden Sie die Zielanzeige nicht zur Feinpositionierung des Fadenkreuzes. Die Zielanzeige dient nur als Unterstützung bei der Grobpositionierung.

- ▶ Die angezeigten Messungen und andere vom Programm geforderte Aktionen durchführen. Wenn alle Programmschritte ausgeführt wurden, wird die Programmausführung automatisch beendet und es erscheint wieder die Anzeige „IST-Position“.



Ein Beispiel für die Ausführung eines Programms finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Ausführung eines Programms

In diesem Beispiel wird das Programm ausgeführt, das vorher im Beispiel für die Aufnahme eines Programms aufgenommen wurde:

- ▶ MENÜ-Taste drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen;
- ▶ Softkey PROG. drücken, um das Programm-Untermenü zu öffnen;
- ▶ Die gewünschte Programm-Nummer mit den PFEILTASTEN markieren;

IST-Position		mm	1	+
X	0.000			
Y	0.000			
Z	0.000			
Q	0.000			
DRO				
Setup	Prog	Extra	Lösch.	OS

Taste MENÜ wurde gedrückt, um die Menüs über den Softkeys anzuzeigen

Prgrmme		mm	1	+
1				
2				
3				
DRO				
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.

Softkey PROG wurde gedrückt, um das Untermenü „Programme“ aufzurufen

Prgrmme		mm	1	+
1				
2				
3				
DRO				
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.

Das gewünschte Programm wird ausgewählt

- ▶ Softkey AUSF. drücken, um die Programmwiedergabe zu starten und die Anzeige „IST-Position“ zu öffnen;
- ▶ Mit dem Softkey ANSICHT können Sie die Zielansicht zur Hilfe bei der Grobpositionierung des Teils öffnen;
- ▶ Zur Durchführung der Messungen und anderen Prüfaufgaben der Programmführung folgen. Wenn alle Programmschritte ausgeführt wurden, wird die Programmausführung beendet und es erscheint wieder die Anzeige „IST-Position“.

IST-Position		mm	1	+	REC
X	0.000				
Y	0.000				
Z	0.000				
Q	0.000				
DRO					
FK/OS	Lernen				

Programmausführung beginnt

Kreis messen		mm	1	+	Ausf
Erf. Pkte.	X	3.757			
4	Y	-1.993			
	Z	0.000			
DRO					
FK/OS	Ansicht				

Die Zielansicht hilft bei der Grobpositionierung des Teils

IST-Position		mm	1	+
X	8.955			
Y	44.843			
Z	0.000			
Q	0.000			
DRO				
FK/OS	Lernen			

Alle Programmschritte wurden ausgeführt und es erscheint die Anzeige „IST-Position“

Programme bearbeiten

Programme können bearbeitet werden, um Änderungen oder Einfügungen vorzunehmen oder Programmschritte zu löschen. Es gibt viele Gründe, Programme zu ändern. Ein Programm kann fehlerhaft oder lückenhaft sein. Zum Beispiel könnte ein Konturelement ausgelassen worden oder unter Anwendung eines falschen Bezugs gemessen worden sein. Teilespezifikationen können sich ändern und es geht oft schneller, ein bestehendes Programm zu ändern als ein neues Programm anzulegen. Bearbeiten Sie Programme, um:

- einen Programmschritt zu erweitern oder zu ändern
- einen Programmschritt zu löschen
- einen neuen Programmschritt einzufügen



Beim Löschen von Programmen sollte vorsichtshalber zuerst eine Sicherungskopie des Programms angelegt werden. Einmal gelöschte Schritte können nicht wiederhergestellt werden.

Programm bearbeiten:

- ▶ Schritte anzeigen;
- ▶ Ggf. einen Schritt maximieren;
- ▶ Mögliche Programmbearbeitungen:
 - Einen Schritt ändern
 - Einen Schritt löschen
 - Einen neuen Programmschritt einfügen
- ▶ Bearbeitung schließen und Änderungen mit der Taste FINISH speichern.

Programmschritte anzeigen

Um Programmschritte anzuzeigen:

- ▶ Taste MENÜ drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen
- ▶ Softkey PROG. drücken, um das Programm-Untermenü zu öffnen;
- ▶ Die gewünschte Programm-Nummer mit den PFEILTASTEN markieren;
- ▶ Softkey BEARB. drücken, um die Liste der Programmschritte zu öffnen. Rechts oben auf dem Bildschirm wird EDT (Edit) angezeigt.

IST-Position		mm	1	+	
4.0001 X Y Z Q DRO	X	45.108			
	Y	45.175			
	Z	0.000			
	Q	0.000			
Setup	Prog	Extra	Lösch.	DS	

Taste MENÜ wurde gedrückt, um die Menüs über den Softkeys anzuzeigen

Programme		mm	1	+	
1					
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.	

Softkey PROG wurde gedrückt, um das Untermenü „Programme“ aufzurufen

1		mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig.					
2 Einstellungen					
/ 9 Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)					
/ 14 Gerade messen 2 (Pkt=3)					
• 19 Punkt konstr. 3 (Fts=2)					
23 Nulle X an Element 3					
24 Ziel-Anzeige an					
25 Nulle Y an Element 3					
o 26 Kreis messen 4 (Pkt=4)					
32 Progr.-Ende					
Aufn.	Ausf.	Bearb.			Tol

Softkey BEARB. wurde gedrückt, um die Programmschritte anzuzeigen

Anzeige der Programmschritte maximieren oder minimieren

Um einen Programmschritt zu maximieren oder minimieren:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN einen minimierten Programmschritt markieren. Minimierte Schritte werden mit einem + in einem Kästchen vor dem jeweiligen Schritt gekennzeichnet;
- ▶ Taste ENTER drücken, die Anzeige eines Programmschrittes zu maximieren oder minimieren

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig.				
2 <input checked="" type="checkbox"/> Einstellungen				
/ 9 <input type="checkbox"/> Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)				
/ 14 <input type="checkbox"/> Gerade messen 2 (Pkt=3)				
• 19 <input type="checkbox"/> Punkt konstr. 3 (Fts=2)				
23 Nulle X an Element 3				
24 Ziel-Anzeige an				
25 Nulle Y an Element 3				
o 26 <input type="checkbox"/> Kreis messen 4 (Pkt=4)				
32 Progr.-Ende				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		Tol

Ein Programmschritt ist markiert

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig.				
2 <input checked="" type="checkbox"/> Einstellungen				
3 Ziel-Anzeige aus				
4 Wähle KS 1				
5 FK/OS= Fadenkreuz				
6 Einh. = mm				
7 Mode = Kartesisch				
8 Ende Einst.				
/ 9 <input type="checkbox"/> Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)				
/ 14 <input type="checkbox"/> Gerade messen 2 (Pkt=3)				
• 19 <input type="checkbox"/> Punkt konstr. 3 (Fts=2)				
32 Progr.-Ende				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		Tol

Taste ENTER wurde gedrückt, um den Schritt zu maximieren

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig.				
2 <input checked="" type="checkbox"/> Einstellungen				
/ 9 <input type="checkbox"/> Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)				
/ 14 <input type="checkbox"/> Gerade messen 2 (Pkt=3)				
• 19 <input type="checkbox"/> Punkt konstr. 3 (Fts=2)				
23 Nulle X an Element 3				
24 Ziel-Anzeige an				
25 Nulle Y an Element 3				
o 26 <input checked="" type="checkbox"/> Kreis messen 4 (Pkt=4)				
32 Progr.-Ende				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		Tol

Taste ENTER wurde gedrückt um den Schritt zu minimieren

Ändern eines Programmschritts

Ein Programmschritt lässt sich bearbeiten, um folgendes zu ändern:

- Programmeigenschaften
- Einstellungen
- Toleranzen

Um Programmschritte zu ändern:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN einen Programmschritt markieren. Ggf. den Schritt maximieren;
- ▶ Taste ENTER drücken, um durch die verfügbaren Alternativen zu navigieren und eine neuen Wert für den markierten Schritt auszuwählen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um den Schritt zu ändern;
- ▶ Taste FINISH nochmals drücken, um die Bearbeitungsansicht zu verlassen und zum Programm-Untermenü zurückzukehren.

Beispiel für die Änderung der ND1200-Einstellungen

In diesem Beispiel werden die Einstellungen der ND 1200 so geändert, dass die Maßeinheit von Millimeter in Zoll umgestellt wird:

Um die Einstellungen der ND 1200 zu ändern:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN den Schritt „Einstellungen“ markieren;
- ▶ Taste ENTER drücken, um die Anzeige des Schritts zu maximieren;
- ▶ Mit den PFEILTASTEN den Schritt "Einh." markieren;
- ▶ Taste ENTER drücken, um den Schritt „Einh.“ von MM in Zoll umzustellen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Änderungen zu speichern und zum Programm-Untermenü zurückzukehren.

1	mm	1	+	EDT
1	Progr.-Eig.			
2	Einstellungen			
3	Ziel-Anzeige aus			
4	Wähle KS 1			
5	FK/OS= Fadenkreuz			
6	Einh. = mm			
7	Mode = Kartesisch			
8	Ende Einst.			
9	Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)			
14	Gerade messen 2 (Pkt=3)			
19	Punkt konstr. 3 (Fts=2)			
Aufn.	Ausf.	Bearb.		To1

Der Schritt „Einstellungen“ ist markiert und maximiert

1	mm	1	+	EDT
1	Progr.-Eig.			
2	Einstellungen			
3	Ziel-Anzeige aus			
4	Wähle KS 1			
5	FK/OS= Fadenkreuz			
6	Einh. = mm			
7	Mode = Kartesisch			
8	Ende Einst.			
9	Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)			
14	Gerade messen 2 (Pkt=3)			
19	Punkt konstr. 3 (Fts=2)			
Aufn.	Ausf.	Bearb.		To1

Der Schritt „Einh.“ ist markiert

1	mm	1	+	EDT
1	Progr.-Eig.			
2	Einstellungen			
3	Ziel-Anzeige aus			
4	Wähle KS 1			
5	FK/OS= Fadenkreuz			
6	Einh. = Zoll			
7	Mode = Kartesisch			
8	Ende Einst.			
9	Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)			
14	Gerade messen 2 (Pkt=3)			
19	Punkt konstr. 3 (Fts=2)			
Aufn.	Ausf.	Bearb.		To1

Die Taste ENTER wird gedrückt, um die Einheit von MM in Zoll umzustellen

Beispiel für die Änderung der Programmeigenschaften

In diesem Beispiel werden die Programmeigenschaften so bearbeitet, dass das Programm bei einer nicht bestandenen Toleranzprüfung anders reagiert. Zuerst stoppt das Programm bei einer nicht bestandenen Toleranzprüfung; nach der Änderung wird es nicht mehr stoppen:

Um die Programmeigenschaften zu ändern:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN den Schritt "Progr.-Eig." markieren;
- ▶ Taste ENTER drücken, um die Anzeige des Schritts „Progr.-Eig.“ zu maximieren;
- ▶ Mit den PFEILTASTEN den Schritt „Tol.-Erg. Stopp“ markieren;
- ▶ Softkey NIE und dann Taste ENTER drücken um den Wert von "Tol.-Erg. Stopp" von „Wenn niO“ in „Nie“ umzustellen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Änderungen zu speichern und zum Programm-Untermenü zurückzukehren.

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig.				
2 Einstellungen				
9 Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3)				
14 Gerade messen 2 (Pkt=3)				
19 Punkt konstr. 3 (Fts=2)				
23 Nulle X an Element 3				
24 Ziel-Anzeige an				
25 Nulle Y an Element 3				
26 Kreis messen 4 (Pkt=4)				
32 Gerade messen 5 (Pkt=2)				
33 Pkt erf. (13.599,43.182)				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		Tol

Der Schritt „Progr.-Eig.“ ist markiert und maximiert

Progr.-Eig.	mm	1	+	EDT
Masch 0/0 verwenden	Ja			
Elemente löschen	Ja			
Verwende wie aufg.	Nein			
Tol.-Erg. Stopp	Wenn niO			
Drucke Tol.-Erg.	Nie			
Nie	Wenn niO	Wenn iO	Immer	

Der Schritt "Tol.-Erg. Stopp" ist markiert

Progr.-Eig.	mm	1	+	EDT
Masch 0/0 verwenden	Ja			
Elemente löschen	Ja			
Verwende wie aufg.	Nein			
Tol.-Erg. Stopp	Nie			
Drucke Tol.-Erg.	Nie			
Nie	Wenn niO	Wenn iO	Immer	

Softkey NIE und dann Taste ENTER, um „Wenn niO“ in „Nie“ zu ändern

Beispiel für die Änderung der Toleranzeinstellung

In diesem Beispiel wird eine Formtoleranz (Rundheit) auf einen weniger strengen Wert umgestellt:

Um einen Toleranzwert zu ändern:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN den Schritt „Kreis messen“ markieren;
- ▶ Softkey TOL drücken, um die Anzeige der Kreistoleranz zu öffnen;
- ▶ Ggf. das gewünschte Datenfeld markieren. In diesem Beispiel ist das Feld „Tol.-Ber.“ bereits markiert;
- ▶ Den neuen Toleranzwert eingeben;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Änderungen zu speichern und zum Programm-Untermenü zurückzukehren.

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig. 2 Einstellungen / 9 Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3) / 14 Gerade messen 2 (Pkt=3) • 19 Punkt konstr. 3 (Fts=2) 23 Nulle X an Element 3 24 Ziel-Anzeige an ↕ 25 Abstand messen 4 (Pkt=2) ○ 29 Kreis messen 5 (Pkt=4) Form / 35 Gerade messen 6 (Pkt=3) ← 40 Gerade messen 7 (Pkt=3)				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		Tol

Der Schritt „Kreis messen.“ ist markiert

KREIS 5	mm	1	+	EDT
Toleranz: Form				
Tol.-Ber.				
0.013				
Keine				

Das Feld „Tol.-Ber.“ ist markiert.

KREIS 5	mm	1	+	EDT
Toleranz: Form				
Tol.-Ber.				
0.250				
Keine				

Der neue Toleranzwert wird eingegeben.

Löschen eines Programmschritts

Programmschritte können gelöscht werden, um Programme zu vereinfachen oder unerwünschte Schritte zu entfernen. Jeder Programmschritt kann gelöscht werden, auch die Programmeinstellungen und die Einstellungen für die ND 1200.



Beim Löschen von Programmen sollte vorsichtshalber zuerst eine Sicherungskopie des Programms angelegt werden. Einmal gelöschte Schritte können nicht wiederhergestellt werden.

Um einen Schritt zu löschen:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN den gewünschten Schritt markieren;
- ▶ Taste CANCEL drücken.

Beispiel für das Löschen eines Programmschritts

In diesem Beispiel wird ein Messschritt aus einer Kreismessung gelöscht:

Um den Schritt zu löschen:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN den Schritt „Kreis messen“ markieren;
- ▶ Mit den PFEILTASTEN einen Mess-Schritt markieren;
- ▶ Taste CANCEL drücken, um den Schritt zu löschen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Änderungen zu speichern und zum Programm-Untermenü zurückzukehren.

1	mm	1	+	EDT
24	Ziel-Anzeige an			
25	Kreis messen 4 (Pkt=4)			
26	Pkt erf. (71.642,35.210)			
27	Pkt erf. (81.925,34.546)			
28	Pkt erf. (80.929,25.245)			
29	Pkt erf. (72.969,25.245)			
30	Messung beenden			
31	Abstand messen 5 (Pkt=2)			
35	Gerade messen 6 (Pkt=3)			
40	Gerade messen 7 (Pkt=3)			
45	Winkel konstr. 8 (Fts=2)			
	Aufn.	Ausf.	Bearb.	Tol

Der Schritt „Kreis messen.“ ist markiert

1	mm	1	+	EDT
24	Ziel-Anzeige an			
25	Kreis messen 4 (Pkt=4)			
26	Pkt erf. (71.642,35.210)			
27	Pkt erf. (81.925,34.546)			
28	Pkt erf. (80.929,25.245)			
29	Pkt erf. (72.969,25.245)			
30	Messung beenden			
31	Abstand messen 5 (Pkt=2)			
35	Gerade messen 6 (Pkt=3)			
40	Gerade messen 7 (Pkt=3)			
45	Winkel konstr. 8 (Fts=2)			
	Aufn.	Ausf.	Bearb.	Tol

Der Mess-Schritt innerhalb der Kreismessung ist markiert

1	mm	1	+	EDT
24	Ziel-Anzeige an			
25	Kreis messen 4 (Pkt=4)			
26	Pkt erf. (71.642,35.210)			
27	Pkt erf. (81.925,34.546)			
28	Pkt erf. (80.929,25.245)			
29	Messung beenden			
30	Abstand messen 5 (Pkt=2)			
34	Gerade messen 6 (Pkt=3)			
39	Gerade messen 7 (Pkt=3)			
44	Winkel konstr. 8 (Fts=2)			
48	Prgr.-Ende			
	Aufn.	Ausf.	Bearb.	Tol

Softkey CANCEL wurde gedrückt und der Mess-Schritt wird gelöscht

Programmschritte hinzufügen

Programmschritte können hinzugefügt werden, um Programme bezüglich Werkstückänderungen anzupassen oder Auslassungen zu korrigieren.

Um Programmschritte hinzuzufügen:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN die Stelle markieren, an der die neuen Schritte eingefügt werden sollen. Die neuen Schritte werden vor (nicht nach) der markierten Stelle eingefügt;
- ▶ Softkey AUFN. drücken. Es erscheint die Anzeige „IST-Position“ im Modus „Programm aufnehmen“;
- ▶ Die gewünschte Messung und eventuelle weitere Aktionen, die Sie als neue Schritte aufnehmen wollen, durchführen;
- ▶ MENÜ-Taste drücken;
- ▶ Softkey PROG drücken;
- ▶ Mit dem Softkey END AUF. beenden Sie die Aufnahme der Programmschritte. Die neuen Programmschritte werden der Programmliste hinzugefügt.

Beispiel für die Einfügung neuer Programmschritte

In diesem Beispiel wird die Messung einer Geraden am Programmende eingefügt.

Um die Programmschritte hinzuzufügen:

- ▶ Mit den PFEILTASTEN die Stelle am Programmende markieren, an der der neue Schritt eingefügt werden soll;
- ▶ Softkey AUFN. drücken, um die Anzeige „IST-Position“ im Modus „Aufnahme“ zu öffnen;
- ▶ Die neue Messung durchführen und Taste FINISH drücken. In diesem Beispiel wird eine Gerade gemessen;
- ▶ Taste MENÜ / Softkey PROG / Softkey END AUF. drücken, um zur Programmliste zurückzukehren. Der neue Schritt, Messung einer Gerade, wird angezeigt;
- ▶ Taste Finish drücken, um das Programm zu speichern und zur Programm-Anzeige zurückzukehren.

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig. 2 Einstellungen / 9 Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3) / 14 Gerade messen 2 (Pkt=3) • 19 Punkt konstr. 3 (Fts=2) 23 Nulle X an Element 3 24 Ziel-Anzeige an 25 Nulle Y an Element 3 • 26 Kreis messen 4 (Pkt=4) 32 Progr.-Ende				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		To1

Die Stelle für die Einfügung ist markiert

GERADE 5	mm	1	+	REC
DRO	Abruf	Ansicht	Ändern	To1

Die neuen Programmschritte werden aufgenommen

1	mm	1	+	EDT
1 Progr.-Eig. 2 Einstellungen / 9 Ausrichtgerade messen 1 (Pkt=3) / 14 Gerade messen 2 (Pkt=3) • 19 Punkt konstr. 3 (Fts=2) 23 Nulle X an Element 3 24 Ziel-Anzeige an 25 Nulle Y an Element 3 • 26 Kreis messen 4 (Pkt=4) / 32 Gerade messen 5 (Pkt=2) 36 Progr.-Ende				
Aufn.	Ausf.	Bearb.		To1

Die neuen Programmschritte werden eingefügt

Programme kopieren

Wenn ähnliche Teile gemessen werden sollen, geht es oft schneller, ein bestehendes Programm zu kopieren und zu bearbeiten, um das neue Teil zu berücksichtigen, als ein ganz neues Programm aufzunehmen.

Um ein Programm zu kopieren:

- ▶ MENÜ-Taste drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen;
- ▶ Softkey PROG. drücken, um das Programm-Untermenü zu öffnen;
- ▶ Die gewünschte Programm-Nummer mit den PFEILTASTEN markieren;
- ▶ Softkey KOPI. drücken;
- ▶ Die neue Programm-Nummer eingeben und den Softkey OK drücken.

Die neu erstellte Kopie des ursprünglichen Programms kann jetzt bearbeitet werden, um die Forderungen für die Messung des neuen Teils zu berücksichtigen.

Programme		mm	1	+
1				
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.

Die Stelle für die Einfügung ist markiert

Programm-Nummer eingeben: 2

Softkey KOPI. wurde gedrückt und die neue Programm-Nummer wird eingegeben

Programme		mm	1	+
1				
2				
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.

Die neu erstellte Kopie des ursprünglichen Programms erscheint in der Programmliste

Programm löschen

Werden Programme nicht mehr benötigt, können Sie gelöscht werden, um Ressourcen zu erhalten.

Um ein Programm zu löschen:

- ▶ MENÜ-Taste drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen;
- ▶ Softkey PROG. drücken, um das Programm-Untermenü zu öffnen;
- ▶ Die gewünschte Programm-Nummer mit den PFEILTASTEN markieren;
- ▶ Softkey LÖSCH. drücken, um das Programm zu löschen.



Beim Löschen von Programmen sollte vorsichtshalber zuerst eine Sicherungskopie des Programms angelegt werden. Einmal gelöschte Programme können nicht wiederhergestellt werden.

Prgrmme		mm	1	+	
1					
2					
3					
4					
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.	

Die Programme werden in der Anzeige „Programme“ angezeigt

Prgrmme		mm	1	+	
1					
2					
3					
4					
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.	

Das zu löschende Programm ist markiert

Prgrmme		mm	1	+	
1					
3					
4					
Aufn.	Ausf.	Bearb.	Kopi.	Lösch.	

Softkey LÖSCH. wurde gedrückt und das Programm wird gelöscht

Back-up von Programmen

Bevor Programme bearbeitet oder gelöscht werden, kann eine Sicherungskopie erstellt werden, indem man sie mit der Einstellungsdatei der ND 1200 speichert.



Sicherungskopien und Programm-Wiederherstellungen sollten nur von Administratoren und anderem technischen Fachpersonal durchgeführt werden. Die Programmdateien sind in den Einstellungsdateien der ND 1200 enthalten. Einstellungsdateien beinhalten oft Kalibrierungsdaten für Fehlerkorrekturen. Achten Sie darauf, keine alten oder ungültig gewordenen Dateien zu verwenden. Weitere Einzelheiten zum Speichern und Laden der Einstellungsdateien werden im 2. Kapitel: „Montage, Setup und technische Daten“ beschrieben.

Um eine Sicherungskopie eines Programms zu erstellen und mit den ND1200-Einstellungsdateien zu speichern:

- ▶ Einen leeren USB-Speicher an die USB-Schnittstelle anschließen;
- ▶ MENÜ-Taste drücken, um die Benennungen der Menüs über den Softkeys unten auf dem Bildschirm anzuzeigen;
- ▶ Softkey SETUP drücken, um das Menü „Sprache+SW#“ zu öffnen;
- ▶ Mit den PFEILTASTEN die Anzeige „Passwort“ und dann das Feld „Passwort“ markieren;
- ▶ Passwort eingeben;
- ▶ Softkey SPEICH. drücken, um eine Sicherungskopie des Programms zu erstellen und die Einstellungsdateien für die ND 1200 auf dem USB-Speicher abzulegen.

IST-Position	mm	↓	1	+
X	11.095			
Y	19.625			
Z	0.000			
Q	0.000			
Setup	Prog	Extra	Lösch.	OS

MENÜ-Taste wurde gedrückt, um die Benennungen der Softkeys anzuzeigen

Sprache+SW#	mm	↓	1	+
Sprache+SW#	Sprache			Deutsch
Anzeige				
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken				
Steuerzeich.	v2.16 Beta 42			
v.24/RS232	(C)2002-2006 Metronics Inc			
USB	XYZQ, OS, NLEC, Tol			
Messen	M0			
	BL 3.00 SN: 123456			

Softkey SETUP wurde gedrückt und das Menü „Sprache+SW#“ wird angezeigt

Passwort	mm	↓	1	+
Töne	Passwort			XXXXXX
Passwort	Programme			öffnen
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
Maßfaktor				
Einstellung.				
Uhr				
Laden~	Speich~	Startup		

Das Passwort wird eingegeben und das Programm und die ND1200-Einstellungen können gespeichert werden

1.9 Berichte

Berichte

Berichte der Messergebnisse können über die USB-Schnittstelle an einen USB-Drucker oder USB-Speicher, oder über die serielle Schnittstelle V.24/RS-232 an einen PC gesendet werden.



Berichtinhalt, Zielort und Format werden unter „Drucken“, „V.24/RS232“ und „USB“ in der Anzeige „Sprache+SW#“ festgelegt. Siehe 2. Kapitel: Montage, Setup und technische Daten.

Folgende Berichtarten gibt es:

Berichtart	Berichtinhalt
Anzeige	Die unter „IST-Position“ angezeigten Daten werden in einer Reihe für jede Achse gesendet.
Bericht	Alle Messdaten für ein Konturelement werden in Tabellenform ohne Toleranzdaten gesendet.
Tol.-Bericht	Alle Toleranzdaten werden in Tabellenform gesendet. Messdaten für Konturelemente werden nicht gesendet.
CSV	Alle Messdaten für ein Konturelement werden als durch Komma getrennte Variablen ohne Toleranzdaten gesendet.
Tab	Alle Messdaten für ein Konturelement werden als durch Tabulator getrennte Variablen ohne Toleranzdaten gesendet.
Keine	Es werden keine Daten gesendet.

Berichte senden

Berichte können jederzeit gesendet werden. Um einen Bericht zu senden:



► Taste SENDEN drücken.

Berichte können auch gesendet werden:

- Durch Hinzufügen der Funktion SENDEN in ein Programm
- Wenn das Setup-Untermenü „Drucken“ so konfiguriert ist, dass ein Bericht gesendet wird, wenn eine Kante erkannt wird
- Wenn das Setup-Untermenü „Messen“ so konfiguriert ist, dass ein Bericht als Reaktion auf ein Toleranzprüfungsergebnis gesendet wird
- Durch Drücken eines Hotkeys, der im Untermenü „Hotkeys“ auf SENDEN eingestellt wurde

1.10 Fehleranzeigen

Maßstabsfehler

Die ND 1200 meldet nur Maßstabsfehler (Messgerätefehler). Maßstabsfehler werden grafisch durch Balken angezeigt, die anstelle von Zahlen quer über den Bildschirm verlaufen. Maßstabsfehler können durch bestimmte Bedingungen hervorgerufen werden, siehe Tabelle:

Mögliche Ursache	Maßnahme
Abtastkopf des Messgeräts ist beschädigt	Messgerät reparieren oder ersetzen
Abtastkopf des Messgeräts ist falsch ausgerichtet	Anbau überprüfen
Elektrorauschen am Messgeräteingang	Zustand des Masseanschlusses der Stromversorgung für die ND 1200 überprüfen und sicherstellen, dass er mit dem Masseanschluss des Stromversorgungssystems verbunden ist Überprüfen, ob das Kabel geschirmt ist und dass der Schirm am Ende der ND 1200 geerdet ist Überprüfen, dass der Abtastkopf kein Elektrorauschen verursacht
Zu hohe Verfahrgeschwindigkeit des Tisches (Messgeräts)	Verfahrgeschwindigkeit verringern. Wenn die für einen fehlerfreien Betrieb erforderliche Verfahrgeschwindigkeit zu niedrig ist, Anbau überprüfen
Fehlerhafter Anschluss des Messgeräts.	Anschlusskabel reparieren oder austauschen oder Metronics-Händler kontaktieren

1.10 Fehleranzeigen

2

**Montage, Setup und
technische Daten**

2.1 Lieferumfang der ND 1200

Der Lieferumfang Ihrer ND 1200 ist unten aufgelistet. Ebenfalls enthalten sind Anweisungen für die Neuverpackung bei Rücksendungen durch Händler und Kunden des Geräteherstellers, die eine ND 1200 konfigurieren und sie an einen Endkunden liefern.



Bewahren Sie die Verpackung der ND 1200 für eine eventuelle Rücksendung oder Lieferung an den Endkunden auf.

Lieferumfang der ND 1200

Die folgenden Artikel werden mit der ND 1200 geliefert:

- Positionsanzeige ND 1200
- Montagefuß
- Netzkabel
- 2-dimensionales Demo-Teil
- Kurzanleitung ND 1200
- Registrierungskarte für Gewährleistung

Eventuelle optionale Teile

Die folgenden Artikel werden abhängig von den bestellten Optionen und Zubehörteilen mit Ihrer ND 1200 geliefert:

- Fußschalter
- Externes Bedienfeld
- Kabel und Kabelhalterung für den optischen Kantensensor
- Schutzhülle für die ND 1200
- Kommunikationssoftware QC-Wedge



Wenn Bestandteile bei der Lieferung beschädigt wurden, sollten Sie die Verpackungsmaterialien zur Untersuchung aufheben und sich an Ihren Händler als Vermittler wenden. Kontaktieren Sie Ihren Metronics-Händler oder Gerätehersteller bezüglich Ersatzteilen.

Neuverpackung der ND 1200

Legen Sie für die Lieferung der ND 1200 an einen Endkunden alle Bestandteile wie erhalten wieder in die Originalverpackung.



Die Neuverpackung sollte der Originalverpackung so gut wie möglich entsprechen. Legen Sie den LCD-Bildschirm mit der Vorderseite nach oben in die Verpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.



Bei Rücksendung der ND 1200 zum Kundendienst müssen der Montagefuß und die Hardware nicht mit dem Gerät retourniert werden.

- Montageschrauben und Unterlegscheibe am Gerät anbringen
- Für die Lieferung der ND 1200 an einen Endkunden Teile wieder in den Kartoneinsatz legen. Der Karton kann leer sein, wenn die ND 1200 zum Kundendienst an das Werk retourniert wird.
- Gerät, Schaumstoff und Kartoneinsatz wieder gemäß dem Originalzustand verpacken. Das Gerät sollte mit der Vorderseite nach oben im Karton liegen.
- Die Gewährleistungskarte und die beigelegten Blätter, die ursprünglich obenauf im Karton lagen, für die Weiterlieferung an einen Endkunden wieder beilegen. Das Blatt "Bevor Sie beginnen..." sollte zuletzt beigelegt werden.

2.2 Montage der Hardware

Die ND 1200 kann einfach in vielen Messeinrichtungen montiert werden. In diesem Abschnitt wird die Montage der Geräte-Hardware beschrieben.

Zusammenbau des Montagefußes

Die ND 1200 wird mit einer Passschraube, einer Kopfschraube und passenden Unterlegscheiben in den Schwenkschlitten des Montagefußes befestigt.


Die ND 1200 wie dargestellt am Montagefuß befestigen und dann die Kopfschraube (5) und Unterlegscheiben (3 und 4) so anziehen, dass die ND 1200 in der gewünschten Schwenkposition fixiert ist.

- ▶ Passschraube (1) festziehen;
- ▶ Die Kopfschraube (5) und Unterlegscheiben (3 und 4) so anziehen, dass die ND 1200 in der gewünschten Schwenkposition fixiert ist;
- ▶ Die ND 1200 auf die gewünschte Schwenkposition einstellen.


Platzierung auf der Arbeitsfläche und Montage

Die ND 1200 auf eine flache, stabile Fläche stellen oder mit den vier 10/32-Schrauben und dem rechts dargestellten Lochmuster von unten auf einer stabilen Fläche festschrauben.

Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

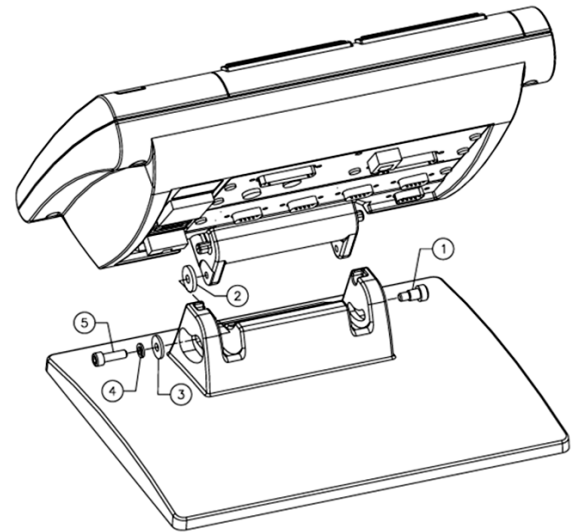


Zusammenbau des Montagefußes

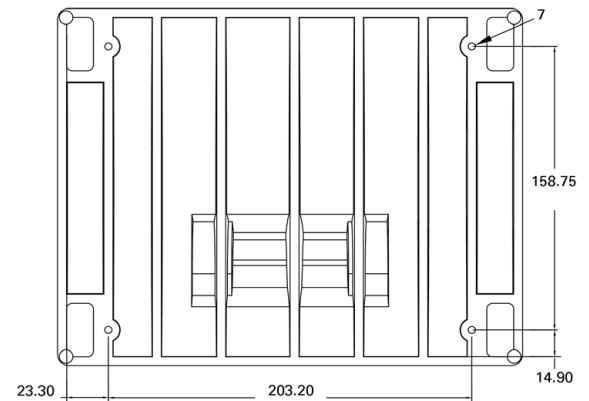

Montage-Lochmuster

Montage auf Arm (optional)

Den Adapter für die Arm-Montage an der ND 1200 befestigen und den Adapter und die ND 1200 wie rechts dargestellt am Montagearm festschrauben.

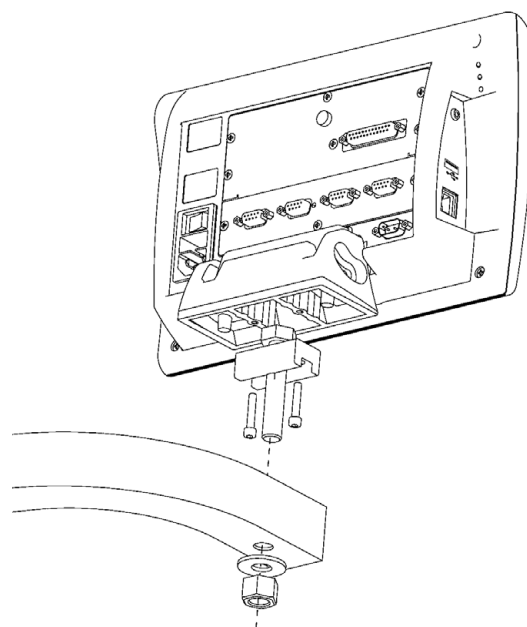

Optionale Montage auf Arm

Stromanschluss

Die ND 1200 über einen qualitativ hochwertigen Überspannungsschutz am Netz anschließen. Ein Überspannungsschutz begrenzt die Amplitude potenziell schädlicher, leitungsgeführter Überspannungen, die durch elektrische Maschinenlagen oder Blitzeinschläge entstehen können, und schützen die ND 1200 vor den meisten Überspannungen, die den Systemspeicher oder die Stromkreise beschädigen können.

Netzkabel so verlegen, dass es keine Stolpergefahr darstellt und niemand darauf tritt. Den 3-adrigen Netzstecker immer an Netzsteckdosen mit Schutzleiter anschließen.



Schutzleiter darf nie unterbrochen sein, auch nicht bei Anschluss über Adapter. Modifikationen oder Aufhebung des Schutzleiters stellen ein Sicherheitsrisiko dar und sind nicht zulässig.

Der Stromanschluss besteht aus:

- 1 Netzschalter
- 2 Sicherung
- 3 Netzkabelanschluss



Netzkabel immer von der Wechselstromquelle trennen, bevor Sie es aus dem Netzanschluss des ND 1200 ziehen. Der an elektrischen Anschlüssen anliegende Wechselstrom ist extrem gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar Tod führen.



Netzschalter, Sicherung und Anschluss

Anschluss von Messgeräten

Messgeräte werden an die Anschlüsse auf der Geräterückseite angeschlossen. Es gibt viele Messgeräteschnittstellen für die zahlreichen Messgeräte, die in Verbindung mit der ND 1200 verwendet werden können. Art und Anzahl der Anschlüsse für Messgeräte sind je nach Anwendung unterschiedlich. Die hier gezeigte ND 1200 hat Anschlüsse für die X-, Y- und Q-Achse. Beim Kauf wird festgelegt, ob die Messgeräteingänge analog oder TTL sein sollen. Sie können im Feld nicht geändert werden.



Netzkabel so verlegen, dass es keine Stolpergefahr darstellt und niemand darauf tritt.

Die Anschlüsse sind wie folgt belegt:

- 1 X-Achse
- 2 Y-Achse
- 3 Z-/Q-Achse

Um die Kabel anzuschließen:

- ▶ Überprüfen, dass die ND 1200 ausgeschaltet ist;
- ▶ Die Achsenmessgeräte fest an den jeweiligen Anschlüssen anschließen. Jeder Anschluss ist mit einer Achsenangabe beschriftet. Wenn die Stecker mit Schrauben versehen sind, diese nicht zu fest anziehen.



Anschlüsse für Messgeräteachsen

Anschluss eines Computers

Die Ergebnisdaten einer Messung können mithilfe eines seriellen Kabels ohne gekreuzte Adern über den V.24/RS-232-Anschluss (3) an einen Computer gesendet werden. Um einen Computer anzuschließen:

- ▶ Überprüfen, dass die ND 1200 und der Computer ausgeschaltet sind;
- ▶ Einen COM-Port des Computers mithilfe eines handelsüblichen geraden, seriellen Kabels (Metronics-Teilenummer: 11B12176) an die serielle Schnittstelle V.24/RS-232 (3) der ND 1200 anschließen. Die Kabelverbinder müssen fest angesteckt sein, die Anschlussschrauben dürfen jedoch nicht zu fest angezogen werden;
- ▶ Den Computer anschließen, dann die ND 1200. Die Standardeinstellungen der ND 1200 für die Kommunikation über die serielle Schnittstelle (3) V.24/RS-232 sind:

Baud-Rate	115.200
Wortlänge	8 Bit
Stopbits	1 Bit
Parität	Keine

- ▶ Die Computeranwendung starten, die für die Kommunikation mit der ND 1200 verwendet werden soll und die Kommunikationseigenschaften des COM-Ports entsprechend denen der ND 1200 konfigurieren.

Anschluss eines Kopfhörers

Warnsignale können an Kopfhörer gesendet werden, wenn die Umgebung laut ist und es sich schlecht hören lässt oder aber in leisen Umgebungen, in denen solche Warnsignale stören könnten.

Die Lautsprecherbuchse (1) befindet sich auf der Rückseite der ND 1200.

Um Kopfhörer anzuschließen:

- ▶ Überprüfen, dass die ND 1200 ausgeschaltet ist. Die Kopfhörer an der Lautsprecherbuchse (1) seitlich am Gerät anschließen;
- ▶ Der Kopfhörer muss ganz eingesteckt sein.



Kopfhörer, USB und V.24/RS-232

Anschluss eines USB-Druckers

Die ND 1200 unterstützt bestimmte USB-Drucker. Metronics spezifiziert die entsprechenden Druckermodelle zum Zeitpunkt des Kaufes, oder genehmigt sie später.

Der USB-Anschluss (2) befindet sich seitlich an der ND 1200.

Um den USB-Drucker anzuschließen:

- ▶ Überprüfen, dass die ND 1200 und der Computer ausgeschaltet sind. Den USB-Drucker am USB-Anschluss A (2) seitlich am Gehäuse anschließen;
- ▶ Der USB-Kabelstecker muss ganz eingesteckt sein.

Anschluss eines optionalen Fußschalters oder externen Bedienfelds

Der optionale Fußschalter und das externe Bedienfeld werden an den RJ-45-Anschluss seitlich an der ND 1200 angeschlossen.

Oft wird nur der optionale Fußschalter oder das externe Bedienfeld verwendet. Mithilfe eines RJ-45-Splitters können jedoch beide Optionen gleichzeitig angeschlossen werden.

Der RJ-45-Stecker und -Splitter sind hier dargestellt:

- 1 Stecker RJ-45
- 2 RJ-45-Splitter



RJ-45-Splitter sind in den meisten Elektronik-Fachgeschäften erhältlich.

Der Fußschalter und das externe Bedienfeld können einzeln oder kombiniert verwendet werden.

- Fußschalter
- Fußschalter und externes Bedienfeld

Wenn der Fußschalter und das externe Bedienfeld mithilfe des RJ-45-Splitters angeschlossen werden, stehen für jedes Gerät alle Bedienfunktionen weiterhin zur Verfügung. Jedoch teilt sich der Schalter die Hotkey-Verknüpfung mit den Zahlentasten 7 und 8 des externen Bedienfelds. Das bedeutet, dass alle Funktionen, die den beiden Schalterkontakten zugeordnet sind, auch mit den Zahlen 7 und 8 des externen Bedienfelds verknüpft sind.



Die Hotkeys werden weiter hinten in diesem Kapitel unter „Software-Setup/Hotkeys“ erklärt. Siehe „Zuweisungen der Hotkeys“ auf Seite 125.

Um den Fußschalters oder ein externes Bedienfeld anzuschließen:

- ▶ Überprüfen, dass die ND 1200 ausgeschaltet ist;
- ▶ Einen RJ-45-Splitter in den RJ-45-Anschluss der ND 1200 stecken, wenn mehrere Geräte verwendet werden sollen;
- ▶ Den RJ-45-Stecker der Geräte in den RJ-45-Splitter stecken, wenn mehrere Geräte verwendet werden sollen, oder direkt in den RJ-45-Anschluss der ND 1200, wenn nur ein einziges Gerät verwendet werden soll.



Stecker RJ-45 und RJ-45-Splitter



Optionaler Fußschalter und externes Bedienfeld

Optische Kantenerkennung verbinden und installieren

Das Referenz- und das Sensorkabel bei der Option der optischen Kantenerkennung werden an den zwei Kabelbuchsen auf der Geräterückseite angeschlossen.

Die Kabelbuchsen werden hier gezeigt:

- 1 Referenzkabel-Eingang
- 2 Sensorkabel-Eingang

Das Referenzkabel wird an die Referenzlichtquelle angeschlossen. Das Sensorkabel wird über dem Bildschirm des Profilprojektors montiert und erkennt Hell-Dunkel-Übergänge. Um die Kabel anzuschließen:

- ▶ Überprüfen, dass die ND 1200 und der Profilprojektor ausgeschaltet sind;
- ▶ Referenz- und Sensorkabel an die ND 1200 anschließen;
- ▶ Das freie Ende des Referenzkabels direkt bei der Lampe des Profilprojektors anschließen. Die genauen Anbauanweisungen sind in den Informationen des Profilprojektor-Herstellers enthalten;



Bringen Sie die Lichtleiterkabel nicht zu nahe der Lampe an. Hohe Temperaturen beeinträchtigen die Leistung der Lichtleiterkabel. Montieren Sie das Kabel möglichst so, dass es von der Luft aus dem Ventilator der Lampe gekühlt wird.

- ▶ Das Sensorkabel am Profilprojektor anschließen. Wenn der Sensor vor dem Bildschirm platziert wird, das Ende des Sensorkabels mithilfe des mitgelieferten Plexiglas-Halters am Bildschirm des Profilprojektors befestigen. Den Kabelhalter unter der Schablonenhalterung am Profilprojektor so platzieren, dass sich das kleine Loch in der Mitte des Halters über einem beleuchteten Bereich des Profilprojektor-Bildschirms befindet und dann die Metallspitze des Sensorkabels durch das Loch schieben, bis es flach am Bildschirm anliegt.



Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht mit der Metallspitze zu verkratzen.



 
Die Installation der Software für den optischen Kantensensor wird weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben. Siehe „Einrichten der optischen Kantenerkennung“ auf Seite 103.



Referenz- und Sensorkabeleingänge



Referenz- und Sensorkabel



Plexiglas-Halter für das Kabel des optischen Sensors

2.3 Software-Setup

Die Betriebsparameter der ND 1200 müssen vor der ersten Anwendung und bei jeder Änderung der Forderungen für die Messung von Teilen, Berichterstellung und Kommunikation konfiguriert werden. Für die tägliche Benutzung der ND 1200 müssen die Software-Einstellungen nicht neu konfiguriert werden.



Änderungen der Parameter, die in einem der Setup-Untermenüs vorgenommen werden, können die Bedienung der ND 1200 verändern. Deshalb sind die Parameter des Menüs SETUP mit einem Passwort geschützt. Das Passwort für die Setup-Menüs sollte nur an qualifizierte Personen weitergegeben werden. Die Freigabe der passwortgeschützten Setup-Funktionen wird auf Seite 97 beschrieben.

Die Software kann manuell über die Untermenüs des Setup-Menüs oder automatisch durch Laden der Einstellungsdatei, die nach einer früheren Setup-Bearbeitung gespeichert wurde, konfiguriert werden. Die Einstellungsdateien werden von USB-Speichern geladen.

Die unter Setup gespeicherten Parameter bleiben erhalten bis:

- Die Batterie für Daten-Backup gewechselt wird.
- Die Daten und Einstellungen vom Wartungspersonal gelöscht werden
- Die Parameter über die Untermenüs des Setup-Menüs geändert werden
- Bestimmte Software-Upgrades durchgeführt werden
- Früher gespeicherte Einstellungsdateien geladen werden

Das Menü SETUP

Die meisten Parameter der ND 1200 werden über Bildschirmanzeigen und Datenfelder im Menü SETUP konfiguriert. Markiert man die Optionen des Menüs SETUP links auf der Anzeige, werden die zugehörigen Parameter-Datenfelder und Auswahlfelder rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

- 1 Option im Menü SETUP: Bezeichnung des Setup-Untermenüs
- 2 SETUP-Datenfeld: Einstellungsdaten werden eingegeben
- 3 SETUP-Auswahlfeld: Auswahlen werden getroffen

Das Menü SETUP ist einfach anzuwenden:

- ▶ MENÜ-Taste und dann den Softkey SETUP drücken;
- ▶ Mit den Nach-oben/Nach-unten-Pfeiltasten können Sie durch das Menü blättern, um die gewünschte Option zu markieren;
- ▶ Mit den Nach-rechts/Nach-links-PFEILTASTEN können Sie vom Menü (links) auf die Setup-Felder (rechts) springen;
- ▶ Mit den Nach-oben/Nach-unten-PFEILTASTEN können Sie durch das Menü blättern, um das gewünschte Daten- oder Auswahlfeld zu markieren;
- ▶ Die Dateneingabe erfolgt über den ZAHLENBLOCK, oder Sie wählen einen Setup-Parameter über einen Softkey oder eine Liste aus, der oder die bei Markierung des Feldes angezeigt wird;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Eingabe zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren;
- ▶ Taste FINISH nochmals drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren.

Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie über das Menü SETUP das Administratoren-Passwort eingeben.

Messgerät	mm	1	+	
Sprache+SW#	Achse	X		
Anzeige	← 1	→ 2		0.3308490000
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken	Art	3		TTL
Steuerzeich.	Ref.-Markern			Ref
V.24/RS232	Ref-Offset			0
USB	Umkehren			Nein
Messen				
▼	Einheit			MM

Optionen, Datenfelder und Auswahlfelder des Menüs SETUP.

Setup-Beispiel: Eingabe des Administratoren-Passworts

Kritische Parameter des Menüs SETUP sind mit einem Passwort geschützt. Das Passwort für die Setup-Menüs sollte nur an qualifizierte Personen weitergegeben werden. In diesem Beispiel wird im Menü SETUP das Untermenü „Passwort“ gewählt und das Administratoren-Passwort eingegeben.

Um das Passwort einzugeben:

- ▶ Taste MENÜ drücken, um die Menü-Softkeys anzuzeigen;
- ▶ Softkey SETUP drücken, um das Menü „Sprache+SW#“ zu öffnen;
- ▶ Mit den Nach-oben/Nach-unten-PFEILTASTEN durch das Menü blättern, um die Option „Passwort“ auszuwählen;

IST-Position	mm	1	+	
X	0.000			
Y	0.000			
Z	0.000			
Q	0.000			
DRO				
Setup	Prog	Extra	Lösch.	OS

Menü-Taste wurde gedrückt, um die Menü-Softkeys anzuzeigen

Sprache+SW#	mm	1	+	
Sprache	Deutsch			
Sprache+SW#				
Anzeige				
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken				
Steuerzeich.	v2.16 Beta 42			
V.24/RS232	(C)2002-2006 Metronics Inc			
USB	XYZQ, OS, NLEC, Tol			
Messen	MO			
	BL 3.00 SN: 123456			

Softkey SETUP wurde gedrückt, um das Menü SETUP zu öffnen

Passwort	mm	1	+	
Passwort				
Töne				
Passwort	Programme	öffnen		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
MaBfaktor				
Einstellung.				
Uhr				

Mit den PFEILTASTEN wird die Option „Passwort“ markiert

- ▶ Mit der rechten PFEILTASTE vom Menü zum Setup-Feld „Passwort“ navigieren;
- ▶ Über den ZAHLENBLOCK das Administratoren-Passwort eingeben;

Passwort	mm	1	+	
Passwort				
Töne				
Passwort	Programme	öffnen		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
MaBfaktor				
Einstellung.				
Uhr				

Mit der rechten PFEILTASTE wird das Datenfeld „Passwort“ markiert

Passwort	mm	1	+	
Passwort	XXXXXX			
Töne				
Passwort	Programme	öffnen		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
MaBfaktor				
Einstellung.				
Uhr				
Laden~	Speich~	Startup		

Das Passwort wird über den ZAHLENBLOCK eingegeben

Passwort	mm	1	+	
Passwort	XXXXXX			
Töne				
Passwort	Programme	öffnen		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
MaBfaktor				
Einstellung.				
Uhr				

Taste FINISH wird gedrückt, um das Passwort zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren

- ▶ Taste FINISH drücken, um das Passwort zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren;
- ▶ Taste FINISH drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren.

Aufbau des Menüs SETUP

Abhängig von der Hardware-Konfiguration ist die Setup-Software der ND 1200 in bis zu 18 Untermenüs strukturiert. Es ist möglich, dass nicht alle der in diesem Kapitel beschriebenen Setup-Untermenüs in Ihrem System aktiviert sind. Beschreibungen, die auf Ihre ND 1200 nicht zutreffen, brauchen Sie nicht zu beachten.

Die ersten Setup-Schritte sollten in der hier beschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden. Die Anweisungen werden auf den folgenden Seiten in dieser Reihenfolge dargestellt.

Erste Setup-Schritte	Setup-Untermenüs
1: Sprachauswahl und Information zur Produktversion	Sprache+SW#
2: Eingabe des Administratoren-Passworts und Programmfreigabe	Passwort
3: Konfiguration des Messgeräts	Messgerät und Einstellung
4: Laden der Einstellungsdateien und Startbildschirme (anstelle eines manuellen Setups)	Passwort
5: Einstellen der optischen Kantenerkennung (optional)	Anzeige „Einstellung.“ und Softkey-Menü „OS“
6: Kalibrierung der Rechtwinkligkeit	RWK
7: Korrekturen	Optionen LEC, SLEC oder NLEC
8: Maßfaktor für Teile, die sich ausweiten oder schrumpfen	Maßfaktor
9: Konfiguration „Messen“	Messen
10: Formatierung anzeigen	Anzeige

Die weiteren Setup-Schritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

Weitere Setup-Schritte	Setup-Untermenüs
Zuweisungen der Hotkeys	Hotkeys
Druckformat	Untermenüs „Drucken“ und „Steuerzeich.“
Konfiguration der seriellen Schnittstelle V.24/RS-232	V.24/RS-232
Konfiguration der USB-Schnittstelle	USB
Audio-Konfiguration	Töne
Tastenverzögerung	Einstellung.
Zeit und Datum	Uhr

Die Setup-Konfigurationen für die ND 1200 können auf USB-Speichern abgelegt werden.

Einstellungen speichern	Setup-Untermenüs
Einstellungsdateien und Programme für die ND 1200 speichern	Passwort

Sprachauswahl und Produktversion

Im Untermenü „Sprache+SW#“ kann die Sprache für die Bildschirmanzeige, Datenübertragung und den Ausdruck von Berichten ausgewählt werden. „Sprache+SW#“ enthält außerdem Informationen zu Hard- und Software des Produkts.



Die Informationen zur Hard- und Softwareversion des Produkts werden benötigt, falls technische Unterstützung erforderlich wird.

Um eine Sprache auszuwählen:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Sprache und SW#“ markieren;
- ▶ Das Sprachauswahlfeld markieren;
- ▶ Softkey LISTE drücken, um die Liste der verfügbaren Sprachen zu öffnen;
- ▶ Die gewünschte Sprache markieren und dann die Taste ENTER drücken;

Sprache+SW#	mm	1	+
Sprache			Deutsch
Sprache+SW#			
Anzeige			
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken			
Steuerzeich.	v2.16 Beta 42		
V.24/RS232	(C)2002-2006 Metronics Inc		
USB	XYZQ, OS, NLEC, T01		
Messen	MO		
	BL 3.00 SN: 123456		

Option „Sprache und SW#“ markieren

Sprache+SW#	mm	1	+
Sprache			Deutsch
Sprache+SW#			
Anzeige			
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken			
Steuerzeich.	v2.16 Beta 42		
V.24/RS232	(C)2002-2006 Metronics Inc		
USB	XYZQ, OS, NLEC, T01		
Messen	MO		
	BL 3.00 SN: 123456		
Liste			

Das Sprachauswahlfeld markieren

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
繁體中文
日本語
Česky

Eine Sprache markieren und dann die Taste ENTER drücken

- ▶ Taste FINISH drücken, um die Spracheinstellung zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Administratoren-Passwort und Programmfreigabe

Das Untermenü „Passwort“ enthält ein Passwort-Datenfeld und das Auswahlfeld „Programme sperren“.

Die meisten Setup-Parameter sind passwortgeschützt und können erst ausgeführt werden, wenn das Passwort eingegeben wurde. Um das Passwort einzugeben:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Passwort“ markieren;
- ▶ Das Passwort-Datenfeld markieren;
- ▶ Passwort eingeben.

Passwort	mm	1	+	
↑	Töne	Passwort	XXXXXX	
Passwort	Programme	Sperren		
↓	RHK			
	LEC			
	SLEC			
	NLEC			
	Maßfaktor			
	Einstellung.			
	Uhr			
↓				

Option „Passwort“ markieren

Passwort	mm	1	+	
↑	Töne	Passwort	XXXXXX	
Passwort	Programme	Sperren		
↓	RHK			
	LEC			
	SLEC			
	NLEC			
	Maßfaktor			
	Einstellung.			
	Uhr			
↓				
	Laden~	Speich~	Startup	

Das Passwort-Datenfeld markieren

Passwort	mm	1	+	
↑	Töne	Passwort	XXXXXX	
Passwort	Programme	Sperren		
↓	RHK			
	LEC			
	SLEC			
	NLEC			
	Maßfaktor			
	Einstellung.			
	Uhr			
↓				
	Laden~	Speich~	Startup	

Passwort eingeben

Die Funktionen Programme Bearbeiten, Kopieren und Löschen sind standardmäßig gesperrt. Um Programmfunktionen freizugeben:

- ▶ Das Auswahlfeld „Programme“ markieren;
- ▶ Softkey ÖFFNEN drücken;

Passwort	mm	1	+	
↑	Töne	Passwort	XXXXXX	
Passwort	Programme	Sperren		
↓	RHK			
	LEC			
	SLEC			
	NLEC			
	Maßfaktor			
	Einstellung.			
	Uhr			
↓				
	Öffnen	Sperren		

Das Auswahlfeld „Programme“ markieren

Passwort	mm	1	+	
↑	Töne	Passwort	XXXXXX	
Passwort	Programme	Öffnen		
↓	RHK			
	LEC			
	SLEC			
	NLEC			
	Maßfaktor			
	Einstellung.			
	Uhr			
↓				
	Öffnen	Sperren		

Softkey ÖFFNEN drücken, um Programme für die Bearbeitung freizugeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Laden der Einstellungsdateien und Startbildschirme

Das Untermenü „Passwort“ enthält Tools zum Laden der Konfigurationseinstellungsdateien für die ND 1200 und der Startbildschirme des Geräteherstellers. Die Einstellungsdateien können von einem USB-Speicher geladen werden, wenn die Konfigurationsparameter aus einer früheren Sitzung gespeichert wurden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die ND 1200 manuell über die Setup-Untermenüs zu konfigurieren. Die Einstellungsdateien enthalten auch alle Programme oder Fehlerkompensationsdaten für die ND 1200, die zu dem Zeitpunkt existierten, als die Einstellungsdatei gespeichert wurde. Es können auch Startupschirmbilder vom USB-Speicher geladen werden, welche beim Einschalten der ND 1200 Grafiken des Geräteherstellers zeigen.

Laden der Einstellungsdateien und Startbildschirme:

- ▶ USB-Speicher mit der settings.bin-Datei und startup.txt-Datei (optional) an die USB-Schnittstelle anschließen;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Passwort“ markieren;
- ▶ Das Passwort-Datenfeld markieren und das Passwort eingeben;
- ▶ Um die Konfigurationsparameter (settings.bin-Datei) zu laden: Softkey LADEN drücken, dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen;
- ▶ Um den Startbildschirm des Geräteherstellers zu laden (startup.txt-Datei): Softkey STARTUP drücken, dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen;

Passwort	mm	1	+
↑	Passwort	xxxxxx	
Passwort	Programme	Sperrn	
RHK			
LEC			
SLEC			
NLEC			
MaBfaktor			
Einstellung.			
Uhr			
↓			
Laden~	Speich~	Startup	

Administratoren-Passwort eingeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Konfiguration des Messgeräts

Die Untermenüs „Messgerät“ und „Einstellung.“ enthalten Daten- und Auswahlfelder für die Konfiguration der Messgeräte.

Untermenüs „Messgerät“

Die Konfigurationsfelder im Untermenü „Messgerät“ umfassen:

- Achsenauswahl
- Messgerät-Auflösung
- Art des Messgeräts (TTL oder analog)
- Auswahl der Referenzmarken
- Maschinen-0 Offset (Ref-Offset)
- Umkehren der Zählrichtung
- Einheit

Um die Messgerät-Einstellungen im Untermenü „Messgerät“ zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Messgerät“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Achse“ markieren und dann einen Softkey drücken, um die gewünschte Achse auszuwählen;

Dieses Verfahren gilt für die Auswahl aller Achsen.

- ▶ Das Datenfeld „Auf1.“ markieren und die Messgerät-Auflösung in der im Auswahlfeld „Einheit“ angezeigten Maßeinheit eingeben;

Messgerät		mm	1	+
Sprache+SW#	Achse	X		
Anzeige	Auf1.	0.1300000000		
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken	Art	TTL		
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine		
V.24/RS232	Ref-Offset	<input type="text" value="0"/>		
USB	Umkehren	Nein		
Messen	Einheit	MM		
		X	Y	Z

Menüoption „Messgerät“ ist markiert

Messgerät		mm	1	+
Sprache+SW#	Achse	X		
Anzeige	Auf1.	0.1300000000		
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken	Art	TTL		
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine		
V.24/RS232	Ref-Offset	<input type="text" value="0"/>		
USB	Umkehren	Nein		
Messen	Einheit	MM		
		X	Y	Z

Drücken Sie den Softkey für die gewünschte Achse

Messgerät		mm	1	+
Sprache+SW#	Achse	X		
Anzeige	Auf1.	0.1300000000		
Messgerät				
Hotkeys				
Drucken	Art	TTL		
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine		
V.24/RS232	Ref-Offset	<input type="text" value="0"/>		
USB	Umkehren	Nein		
Messen	Einheit	MM		
		X	Y	Z

Messgerät-Auflösung eingeben

- ▶ Das Auswahlfeld „Art“ markieren und dann einen Softkey drücken, um die gewünschte Art des Messgeräts auszuwählen;
- ▶ Das Auswahlfeld „Ref.-Marken“ markieren und dann den Softkey LISTE drücken, um die möglichen Referenzmarken auszuwählen. Die gewünschte Referenzmarke für das Messgerät markieren und dann die Taste ENTER drücken.



Referenzmarken müssen verwendet werden, wenn die Fehlerkompensation SLEC oder NLEC später durchgeführt wird. Die Fehlerkompensation wird weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.

Das Datenfeld „Ref-Offset“ wird selten verwendet. Hier kann ein Versatz von der Maschinen-Nullposition durch Überfahren der Referenzmarken des Messgeräts festgelegt werden.

Benutzerdefinierte Maschinen-Nullpositionen werden selten verwendet, da Bezugspunkte immer vor Durchführung der Messungen bestimmt werden.

- ▶ Um einen benutzerdefinierten Maschinen-Nullpunkt festzulegen, das Datenfeld „Ref-Offset“ markieren und den Abstand als Ref-Offset nach folgender Formel eingeben: $\text{Ref-Offset} = \text{Anzeigewert} / \text{Messgerätauflösung}$.

Messgerät	mm	1	+
Sprache+SH#	Achse	X	
Anzeige	Auf1.	0.1300000000	
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken	Art	TTL	
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine	
V.24/RS232	Ref-Offset	0	
USB	Umkehren	Nein	
Messen	Einheit	MM	
TTL	Analog	MTISer	MTI 2

Art des Messgeräts auswählen

Keine
Ref
Abs AC
HH-C
Manuell
MS20

Eine Referenzmarkenart für das Messgerät aus der Liste auswählen

Messgerät	mm	1	+
Sprache+SH#	Achse	X	
Anzeige	Auf1.	0.1300000000	
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken	Art	TTL	
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine	
V.24/RS232	Ref-Offset	0	
USB	Umkehren	Nein	
Messen	Einheit	MM	

Ggf. Ref.-Offset eingeben

- ▶ Das Auswahlfeld „Umkehren“ markieren und dann Softkey JA drücken, um die Zählrichtung des Messgeräts umzukehren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Einheit“ markieren und dann Softkey ZOLL oder MM für die Eingabe in Zoll oder Millimeter drücken;

Messgerät	mm	1	+
Sprache+SH#	Achse	X	
Anzeige	Auf1.	0.1300000000	
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken	Art	TTL	
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine	
V.24/RS232	Ref.-Offset	0	
USB	Umkehren	Nein	
Messen	Einheit	MM	
Nein	Ja		

Eine Zählrichtung wählen

Messgerät	mm	1	+
Sprache+SH#	Achse	X	
Anzeige	Auf1.	0.1300000000	
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken	Art	TTL	
Steuerzeich.	Ref.-Marken	Keine	
V.24/RS232	Ref.-Offset	0	
USB	Umkehren	Nein	
Messen	Einheit	MM	
In	MM		

Eine Maßeinheit wählen

- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Untermenü „Einstellung.“

Die Konfigurationsfelder im Untermenü „Einstellung.“ beinhalten:

- Auto DRO counts: Kleinste Messschritte bis Anzeige automatisch von Grafik-Modus auf Positionsanzeige-Modus umschaltet.
- Externe Aktivierung der Funktion „Achsen nullen“ für die X-, Y-, Z- und Y-Achse. Ermöglicht es, Achsen über Null-Knöpfe am Messgerät extern zu nullen.
- Vmax (Imp/s): Überschreiten der maximalen Eingangsfrequenz durch eine zu hohe Verfahrgeschwindigkeit des Messgeräts kann zu Messfehlern führen. Messfehler werden durch Fehlermeldungen des Messgeräts, wenn sich die Werte des Messgeräts sehr schnell ändern, vermieden.

Um die Messgerät-Einstellungen im Untermenü „Einstellung.“ zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Einstellung.“ markieren;
- ▶ Datenfeld „Auto DRO Cnts“ markieren. Eingabe der zu verfahrenen Messschritte (Achsenbewegung), bis Anzeige automatisch von Grafik-Modus auf Positionsanzeige-Modus umschaltet;
- ▶ Das Auswahlfeld „X, Y. oder Z Extern 0“ markieren und Softkey JA oder NEIN drücken, um die externe Achsen-Null-Funktion über das externe Messgeräte zu aktivieren oder deaktivieren;
- ▶ Das Datenfeld „Vmax (Imp/s)“ markieren und die Höchstgeschwindigkeit Vmax (Auflösungsschritte oder Impulse pro Sekunde) eingeben. Beispielsweise führt eine Höchstgeschwindigkeit von 50.000 bei einer Kanalauflösung von 0,001 zu einer Warnmeldung, wenn sich das Messgerät schneller als 50 mm pro Sekunde bewegt;

Einstellung.		mm	1	+
▲	Tastenverzög.	5		
Messen	Auto Dro Cnts	20		
Töne	X Extern 0	Nein		
Passwort	Y Extern 0	Nein		
RHK	Z Extern 0	Nein		
LEC	Q Extern 0	Nein		
SLEC	OS Auszeit (ms)	100		
NLEC	Entprellen (ms)	500		
MaBfaktor				
Einstellung.	Vmax (Imp/s)	50000		

Eingabe Auto DRO counts

Einstellung.		mm	1	+
▲	Tastenverzög.	5		
Messen	Auto Dro Cnts	20		
Töne	X Extern 0	Nein		
Passwort	Y Extern 0	Nein		
RHK	Z Extern 0	Nein		
LEC	Q Extern 0	Nein		
SLEC	OS Auszeit (ms)	100		
NLEC	Entprellen (ms)	500		
MaBfaktor				
Einstellung.	Vmax (Imp/s)	50000		
Nein	Ja			

Externes Nullen für alle Achsen aktivieren oder deaktivieren

Einstellung.		mm	1	+
▲	Tastenverzög.	5		
Messen	Auto Dro Cnts	20		
Töne	X Extern 0	Nein		
Passwort	Y Extern 0	Nein		
RHK	Z Extern 0	Nein		
LEC	Q Extern 0	Nein		
SLEC	OS Auszeit (ms)	100		
NLEC	Entprellen (ms)	500		
MaBfaktor				
Einstellung.	Vmax (Imp/s)	50000		

Vmax in Zählschritten pro Sekunde eingeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.


Einrichten der optischen Kantenerkennung

Das Menü „OS“ und die Setup-Option „Einstellung.“ enthalten Felder und andere Tools für die Konfiguration der optischen Kantenerkennung


Tools im Menü OS

Das Menü „OS“ enthält Tools für die Einrichtung und Kalibrierung der optischen Kantenerkennung. Um die optische Kantenerkennung einzurichten:


- ▶ ND 1200 und Profilprojektor einschalten, um die optischen Lichtpegel zu kontrollieren;
- ▶ MENÜ/OS/INSTALL. drücken, um zum Untermenü „Lichtpegel“ zu gelangen. Es werden zwei senkrechte Balken angezeigt. Der linke Balken zeigt den Lichtpegel des Bildschirmsensors und der rechte Balken zeigt den Referenz-Lichtpegel. Die Lichtpegel sind relativ und reichen von 0 bis 255;
- ▶ Das Referenzkabel in der Nähe der Lichtquelle des Profilprojektors positionieren, um den Ref.-Wert auf 255 zu erhöhen und bis der linke vertikale Balken das obere Ende erreicht;
- ▶ Den Tisch erst so verschieben, dass sich der optische Sensor über einem dunklen Bereich befindet und dann in einen hellen Bereich des Bildschirms bewegen. Der Wert für den Bildschirm (SCR) sollte von einem niedrigen auf einen höheren Wert steigen. Akzeptable Werte liegen bei 10-90 % des vom rechten Balken angezeigten Bereichs. Ein Mittelwert von etwa 128 ist ideal, jedoch sind auch niedrigere oder höhere Werte in Ordnung;

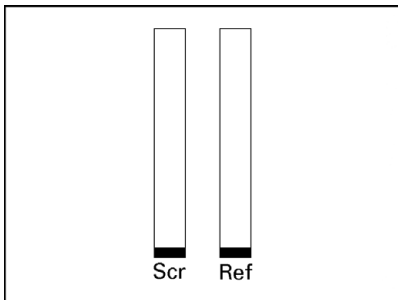

MENÜ/OS/INSTALL. drücken, um auf das Untermenü „Lichtpegel“ mit den senkrechten Balken zu gelangen

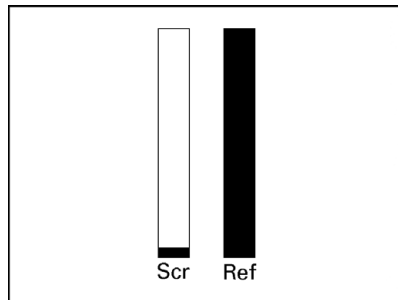

Das Referenzkabel positionieren, bis der Ref.-Wert bei 255 liegt und der rechte Balken das obere Ende erreicht hat

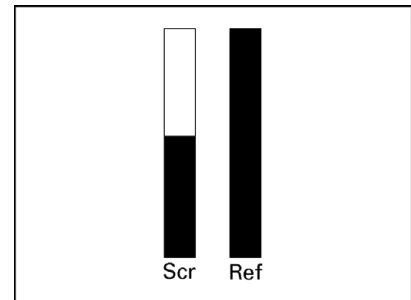

Den Sensor über einem hellen Bereich positionieren, damit der Bildschirmwert (SCR) steigt

- ▶ Taste FINISH drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zurückzukehren;
- ▶ Die Kalibrierung des optischen Kantensensors wird im 1. Kapitel (Siehe „Optischen Kantensensor kalibrieren“ auf Seite 34) beschrieben.

Untermenü „Einstellung.“

Im Untermenü „Einstellung.“ kann folgendes konfiguriert werden:

- OS (optischer Kantensensor) Auszeit (ms): Die zulässige Mindestzeit in Millisekunden zwischen der Erkennung zweier Kanten. Diese Zeit wird festgelegt, um zu verhindern, dass Rauschen als gültige Kanten erkannt wird.
- Entprellen (ms): die Mindestzeit in Millisekunden, für die ein Lichtübergang stabil sein muss, damit die Kantenerkennung gilt.

Um die Kantenerkennung im Untermenü Anzeige „Einstellung.“ zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Einstellung.“ markieren;
- ▶ Das Datenfeld „OS Auszeit (ms)“ markieren und die Mindestzeit zwischen gültigen Kanten in Millisekunden eintragen;
- ▶ Das Datenfeld „Entprellen (ms)“ markieren und die Mindestzeit, für die ein Flankenübergang stabil sein muss, in Millisekunden eintragen;

Einstellung.		mm	1	+
▲	Tastenverzög.		5	
Töne	Auto Dro Cnts		20	
Passwort	X Extern 0		Nein	
RHK	Y Extern 0		Nein	
LEC	Z Extern 0		Nein	
SLEC	Q Extern 0		Nein	
NLEC	OS Auszeit (ms)		100	
MaBfaktor	Entprellen (ms)		500	
Einstellung.				
Uhr				
▼	Vmax (Imp/s)		50000	

OS-Auszeit eingeben

Einstellung.		mm	1	+
▲	Tastenverzög.		5	
Töne	Auto Dro Cnts		20	
Passwort	X Extern 0		Nein	
RHK	Y Extern 0		Nein	
LEC	Z Extern 0		Nein	
SLEC	Q Extern 0		Nein	
NLEC	OS Auszeit (ms)		100	
MaBfaktor	Entprellen (ms)		500	
Einstellung.				
Uhr				
▼	Vmax (Imp/s)		50000	

Entprellen eingeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Kalibrierung der Rechtwinkligkeit des Tisches

Das Untermenü „RWK“ enthält Daten- und Auswahlfelder für die Kalibrierung der Rechtwinkligkeit des Mess-Systems. Für die Kalibrierung der Rechtwinkligkeit des Tisches ist ein zertifiziertes Winkelnormal erforderlich.



Die Kalibrierung der Rechtwinkligkeit ist nicht erforderlich, wenn die optional nichtlineare Fehlerkompensation (NLEC) verwendet wird. Die Fehlerkompensation wird weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.

Um die Rechtwinkligkeit zu kalibrieren:

- ▶ Zur Kalibrierung der Rechtwinkligkeit das Messnormal für die RWK-Kalibrierung an der Referenzachse ausrichten. Diese Achse wird die Master-Achse;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „RWK“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Master-Achse“ markieren und dann einen Softkey drücken, um die Referenz- (Master)-Achse für die Kalibrierung der Rechtwinkligkeit auszuwählen;
- ▶ Das Datenfeld „Winkel“ markieren und dann Softkey LERNEN drücken, um mit der Kalibrierung der Rechtwinkligkeit zu beginnen;

RWK	mm	1	+
Hotkeys	Winkel	90° 00'	
Drucken	Master-Achse	X	
Steuerzeich.			
V.24/RS232			
USB			
Messen			
Töne			
Passwort			
RWK			
X	Y		

Eine Master-Achse für die Kalibrierung wählen

RWK	mm	1	+
Hotkeys	Winkel	90° 00'	
Drucken	Master-Achse	X	
Steuerzeich.			
V.24/RS232			
USB			
Messen			
Töne			
Passwort			
RWK			
Lernen			

Softkey LERNEN drücken, um mit der Kalibrierung zu beginnen

- ▶ Für die Fertigstellung der Kalibrierung den Anweisungen auf dem LCD-Bildschirm folgen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Fehlerkompensation

Die ND 1200 verfügt über drei Methoden zur Fehlerkompensation:

- LEC (Linear Error Correction): Lineare Fehlerkompensation
- SLEC (Segmented Linear Error Correction): Abschnittsweise lineare Fehlerkompensation
- NLEC (Nonlinear Error Correction): Nichtlineare Fehlerkompensation

Alle Modelle der ND 1200 verfügen über die Funktionen LEC, SLEC und NLEC. Jede Methode kompensiert Bewegungsabweichungen des Messgeräts und der Maschine mit Fehlerkompensationskoeffizienten. Die Koeffizienten werden durch einen Vergleich der tatsächlichen Messwerte eines Messnormals mit den darauf gedruckten Sollwerten bestimmt.

Die **lineare Fehlerkompensation (LEC)** wird im Setup-Untermenü LEC durchgeführt und kompensiert Abweichungen entlang einer Achse mithilfe eines Kompensationskoeffizienten für die gesamte Verfahrbewegung auf der Achse. Zum Beispiel ergibt ein LEC-Koeffizient von 0,0002 pro Zoll bei einer Messung von 6 Zoll entlang einer Achse ein Ergebnis von 6,0012 Zoll.

Die **abschnittsweise lineare Fehlerkompensation (SLEC)** wird im Setup-Untermenü SLEC durchgeführt und kompensiert Abweichungen entlang einer Achse durch Anwendung von Korrekturwerten auf verschiedene Einzelsegmente des Messbereichs. Die Verwendung mehrerer Segmente erhöht die Genauigkeit einer Messung im Vergleich zu der durch Anwendung eines einzigen Durchschnittswerts auf die gesamte Achse erlangten Genauigkeit. Der Startpunkt für die Kompensation ist mit dem Maschinen-Nullpunkt (M-0 Offset) verknüpft, so dass die Kompensationskoeffizienten beim Einschalten auf jede Segmentposition angewendet werden können.

Die **Nichtlineare Fehlerkompensation (NLEC)** wird im Setup-Untermenü NLEC durchgeführt und kompensiert Abweichungen in der gesamten Messebene zwischen zwei Achsen durch Anwendung von Kompensationswerten auf ein klein unterteiltes Gitter in der Ebene. Der Startpunkt für die Kompensation ist mit den Maschinen-Nullpunkten (M-0 Offset) der beiden Achsen verknüpft, so dass die Kompensationskoeffizienten beim Einschalten präzise auf jede Gitterposition angewendet werden können.

Die NLEC kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

- Durch Punktmessung auf einer zertifizierten Kalibrierplatte mit dem ND1200-Zielsystem
- Durch Laden von Kompensationsdaten von einer auf einem USB-Speicher abgelegten nlec.txt-Datei, die von einer IK 5000, ND 1300 oder ND 1200 erstellt wurde.



Bevor die SLEC oder NLEC durchgeführt werden kann, muss ein reproduzierbarer Maschinen-Bezugspunkt vorhanden sein, der durch Überfahren der Referenzmarken oder Definition eines manuellen Anschlags festgelegt wurde.

Lineare Fehlerkompensation (LEC)

Die LEC kompensiert Maschinenunregelmäßigkeiten und Nichtlinearitäten des Messgeräts durch Anwendung eines einzigen linearen Kompensationswerts auf den gesamten Messbereich. Um die LEC auf eine Messachse anzuwenden:

- ▶ Überprüfen, dass der Fadenkreuz-Modus eingestellt ist. Diesen können Sie ggf. mit dem Softkey FK/OS wählen;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Maßfaktor“ markieren;
- ▶ Im Auswahlfeld „Aktiv“ muss „Nein“ gewählt sein;



Maßfaktoren müssen nach der Fehlerkompensation angewendet werden.

- ▶ Menüoption „SLEC“ markieren und sicherstellen, dass im Auswahlfeld „Aktiviert“ AUS steht;
- ▶ Menüoption „LEC“ markieren und überprüfen, dass alle Kompensationswerte auf 1.0 stehen;
- ▶ Menüoption „NLEC“ markieren und sicherstellen, dass im Auswahlfeld „NLEC“ AUS steht;



Die LEC kann nicht durchgeführt werden, wenn bereits eine andere Fehlerkompensation aktiviert ist.

Maßfaktor		mm	1	+
↑	Aktiv		Nein	
Töne	Faktor		1.000	
Passwort	Zugang o. PW		Nein	
RWK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
Maßfaktor				
Einstellung.				
Uhr				
↓				

„Maßfaktor“ darf nicht aktiviert sein

SLEC		mm	1	+
↑	SLEC Achse		X	
Töne	Aktiviert		AUS	
Passwort				
RWK	Segm. #		0	
LEC	Soll			
SLEC	Ist			
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset		0.00000	
Einstellung.				
Uhr				
↓				

SLEC muss auf AUS stehen

NLEC		mm	1	+
↑	NLEC		AUS	
Töne	X Pos		1	
Passwort	Y Pos		1	
RWK	Sollmaß		Ist	
LEC	X 0.00000		0.00000	
SLEC	Y 0.00000		0.00000	
NLEC	Maschinen-0		Zellgröße	
Maßfaktor	X 0.000		0.000	
Einstellung.	Y 0.000		0.000	
Uhr	X Gittergr.		0	
↓	Y Gittergr.		0	

NLEC muss auf AUS stehen

- ▶ Messnormal entlang der Messachse positionieren;
- ▶ Messnormal so nah wie möglich an der Achse positionieren und Ausrichtung durchführen (1. Kapitel, siehe „Ausrichten eines Werkstücks an der Messachse“ auf Seite 35);

- ▶ Eine Messung des gesamten Messbereichs mithilfe des Messnormals durchführen und das Ergebnis notieren.




Verwenden Sie ein Messnormal, mit dem Sie einen möglichst großen Teil des Verfabereichs der Achse messen können.

In diesem LEC-Beispiel wird ein Punkt am Ende des Achsenmessbereichs mit einem 8-Zoll-Messnormal gemessen.

Pfeilnummer	Beschreibung
1: Länge des Messnormals	Die gesamte Länge von 8 Zoll wird gemessen
2: Sollwerte	Geben Sie die zertifizierte Länge des Messnormals ein.
3: Istwerte	Gemessene Länge des Messnormals
4: Abweichungskurve	Differenz zwischen Soll- und Istwerten (werden nirgendwo eingegeben)

Um die lineare Fehlerkompensation im Untermenü LEC durchzuführen:

- ▶ Option „LEC“ markieren;
- ▶ Den Sollwert des Messnormals und den von der ND 1200 gemessenen Istwert für die Messachse eingeben. Dieses Beispiel zeigt die Soll- und Istwerte für die X-Achse;

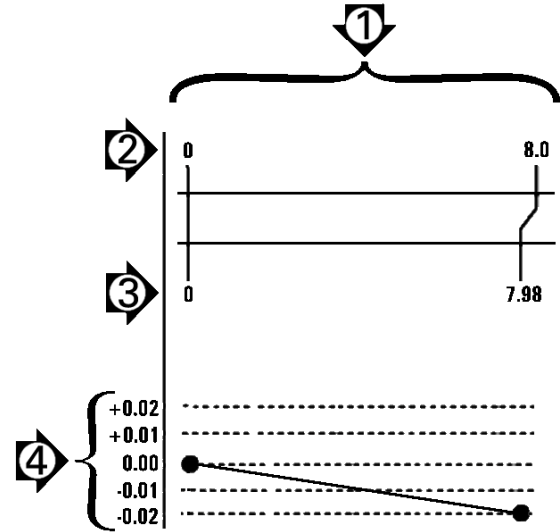

Beispiel einer LEC mit einem 8-Zoll-Messnormal



Ohne LEC sollte der Soll- und der Istwert für Achsen 1.000 betragen.

LEC	mm	1	+
Lineare Fehlerkorrektur			
Töne	X Soll	1.000	
Passwort	X Ist	1.000	
RHK	Y Soll	1.000	
LEC	Y Ist	1.000	
SLEC	Z Soll	1.000	
NLEC	Z Ist	1.000	
Maßfaktor			
Einstellung.			
Uhr			

Untermenü LEC markieren

LEC	mm	1	+
Lineare Fehlerkorrektur			
Töne	X Soll	8.000	
Passwort	X Ist	7.980	
RHK	Y Soll	1.000	
LEC	Y Ist	1.000	
SLEC	Z Soll	1.000	
NLEC	Z Ist	1.000	
Maßfaktor			
Einstellung.			
Uhr			

Soll- und Istwerte für die Achsen eingeben

- ▶ Die LEC ggf. auch für weitere Achsen durchführen und Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Abschnittsweise lineare Fehlerkompensation (SLEC)

Die SLEC kompensiert Maschinenunregelmäßigkeiten und Nichtlinearitäten des Messgeräts durch Anwendung von Kompensationswerten auf einzelne Segmente über den gesamten Messbereich entlang einer Achse. Um die SLEC auf eine Messachse anzuwenden:

- ▶ Überprüfen, dass der Fadenkreuz-Modus eingestellt ist. Diesen können Sie ggf. mit dem Softkey FK/OS wählen;
- ▶ Überprüfen, dass die richtigen Referenzmarken für das Messgerät im Setup-Untermenü „Messgerät“ ausgewählt sind (Siehe „Untermenüs „Messgerät““ auf Seite 99);
- ▶ Das Feld „Nullen am Start“ im Setup-Untermenü „Messen“ muss auf JA stehen (Siehe „Untermenü „Messen““ auf Seite 119);
- ▶ Ggf. die ND 1200 aus- und wieder einschalten, um den Maschinen-Bezugspunkt zu finden;



Beim Einschalten muss die ND 1200 die Referenzmarken oder eine manuell eingegebene Referenzposition erkennen, um einen reproduzierbaren Maschinen-Bezugspunkt zu bestimmen. Für die SLEC ist der Maschinen-Bezugspunkt erforderlich.

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Maßfaktor“ markieren;
- ▶ Im Auswahlfeld „Aktiv“ muss „Nein“ gewählt sein;



Maßfaktoren müssen nach der Fehlerkompensation angewendet werden.

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; danach Option „LEC“ markieren;
- ▶ Überprüfen, dass in allen Datenfeldern für die Soll- und Istwerte der Wert 1.000 eingetragen ist, um auszuschließen, dass eine früher durchgeführte LEC diese SLEC beeinflusst;
- ▶ Menüoption „NLEC“ markieren und sicherstellen, dass im Auswahlfeld „NLEC“ AUS steht;



Die SLEC kann nicht durchgeführt werden, wenn bereits eine andere Fehlerkompensation aktiviert ist.

- ▶ Setup-Menüoption „SLEC“ markieren und sicherstellen, dass im Auswahlfeld „Aktiviert“ AUS steht. Die SLEC kann nicht konfiguriert werden, solange SLEC aktiviert ist.

LEC		mm	1	+
↑	Lineare Fehlerkorrektur			
Töne	X Soll	1.000		
Passwort	X Ist	1.000		
RHK	Y Soll	1.000		
LEC	Y Ist	1.000		
SLEC	Z Soll	1.000		
NLEC	Z Ist	1.000		
Maßfaktor				
Einstellung.				
Uhr				

Überprüfen, dass alle Werte im Untermenü LEC auf 1.000 stehen

NLEC		mm	1	+
↑	NLEC	Aus		
Töne	X Pos	1		
Passwort	Y Pos	1		
RHK	Sollmaß	Ist		
LEC	X 0.00000	0.00000		
SLEC	Y 0.00000	0.00000		
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße		
Maßfaktor	X 0.000	0.000		
Einstellung.	Y 0.000	0.000		
Uhr	X Gittergr.	0		
	Y Gittergr.	0		

NLEC (optional) muss auf AUS stehen

SLEC		in	1	+
↑	SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Aus		
Passwort				
RHK	Segm. #	0		
LEC	Soll			
SLEC	Ist			
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset	0.00000		
Einstellung.				
Uhr				


„SLEC Aktiviert“ muss auf AUS stehen

- ▶ MENÜ/LÖSCH./ALLES drücken, um alle bestehenden Bezugspunkte, Ausrichtungen und Teiledaten zu löschen;
- ▶ Messnormal entlang der Messachse positionieren;
- ▶ Messnormal so nah wie möglich an der Achse positionieren und Ausrichtung durchführen (1. Kapitel, siehe „Ausrichten eines Werkstücks an der Messachse“ auf Seite 35).

In diesem SLEC-Beispiel werden 4 gleichmäßig entlang des Messbereichs verteilte Punkte mit einem 4-Zoll-Messnormal gemessen.

Pfeilnummer	Beschreibung
1: Länge des Messnormals	Die gesamte Länge von 4 Zoll wird gemessen
2: Sollwerte	Die zertifizierten, auf dem Messnormal angegebenen Werte
3: Istwerte	Die Messwerte
4: Abweichungskurve	Differenz zwischen Soll- und Istwerten (werden nirgendwo eingegeben)
5: Stationen	Die Endpunkte der Segmente (Soll- und Istwerte) werden als Stationen in die entsprechenden Datenfelder eingetragen.

Die Abweichungskurve in dem Beispiel rechts zeigt einen Nullpunkt und 4 zertifizierte (und zugehörige) Messpunkte. Der zertifizierte Wert am Ende jedes Segments wird mit dem BEDIENFELD manuell in das Sollwert-Datenfeld eingetragen. Der tatsächlich gemessene Wert am Ende jedes Segments wird mit dem Softkey LERNEN automatisch in das Istwert-Datenfeld eingetragen.

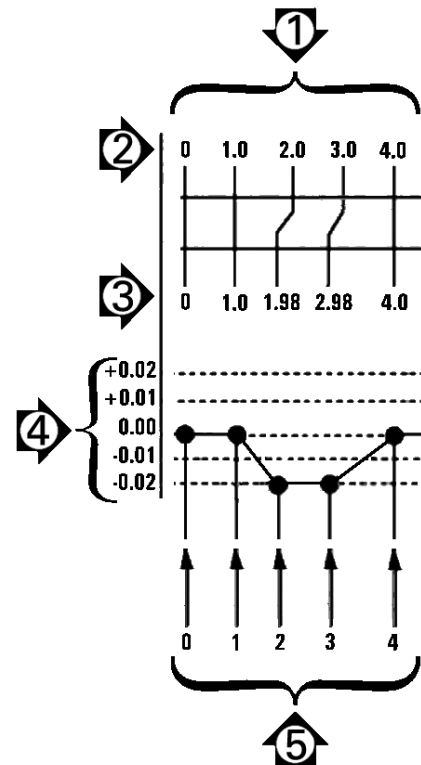

Beispiel einer SLEC mit einem 4-Zoll-Messnormal

Um die abschnittsweise Fehlerkompensation im Untermenü SLEC zu konfigurieren:

- ▶ Fadenkreuz über dem Nullpunkt des Messnormals positionieren und Taste ACHSE drücken, um die Achse auf der Nullposition des Messnormals zu nullen;
- ▶ Option „SLEC“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Achse“ markieren und die gewünschte Achse auswählen;
- ▶ Datenfeld M-0 Offset markieren und Softkey LERNEN drücken. Der Versatz zwischen der Nullreferenzposition des Messnormals und dem Maschinen-Nullpunkt wird von der ND 1200 eingetragen;
- ▶ Das Feld „Segm. #“ markieren. Zu Beginn der SLEC muss die Segment-Nummer 0 sein. Den Wert 0 in die Datenfelder „Sollwert“ und „Istwert“ eintragen, um das Null-Segment (Station) als Referenz zu definieren;

SLEC		in	1	+
↑	SLEC Achse	X		
↑	Aktiviert	Aus		
↑	Passwort			
↑	RHK			
↑	LEC			
↑	SLEC			
↑	NLEC			
↑	Maßfaktor			
↑	Einstellung.			
↑	Uhr			
↓				
X	Y	Z		

Achse für SLEC auswählen

SLEC		in	1	+
↑	SLEC Achse	X		
↑	Aktiviert	Aus		
↑	Passwort			
↑	RHK			
↑	LEC			
↑	SLEC			
↑	NLEC			
↑	Maßfaktor			
↑	Einstellung.			
↑	Uhr			
↓				
Lernen				

Softkey LERNEN drücken, um Versatz von Maschinen-Null einzugeben

SLEC		in	1	+
↑	SLEC Achse	X		
↑	Aktiviert	Aus		
↑	Passwort			
↑	RHK			
↑	LEC			
↑	SLEC			
↑	NLEC			
↑	Maßfaktor			
↑	Einstellung.			
↑	Uhr			
↓				
Lernen				

Den Wert 0 in die Felder „Soll“ und „Ist“ von Segment 0 eintragen

- ▶ Das Fadenkreuz über dem Ende von Segment 1 auf dem Messnormal positionieren, das Feld „Segm. #“ nochmals markieren und Softkey + drücken, um Segment-Nr. auf 1 zu erhöhen;
- ▶ Das Feld „Soll“ markieren und den Sollwert am Ende von Segment 1 eintragen. In diesem Beispiel ist der Wert 1.00000. Dann das Feld „Ist“ markieren und Softkey LERNEN drücken. Das System trägt den am Ende des Segments gemessenen Wert ein. In diesem Beispiel beträgt der Istwert bei Segment 1 ebenfalls 1.00000. Das Datenfeld „Segm. #“ markieren und dann Softkey + drücken, um die Segment-Nummer auf 2 zu erhöhen;
- ▶ Das Fadenkreuz über dem Ende von Segment 2 auf dem Messnormal positionieren, das Feld „Segm. #“ nochmals markieren und Softkey + drücken, um Segment-Nr. auf 2 zu erhöhen;
- ▶ Das Feld „Soll“ markieren und den Sollwert am Ende von Segment 2 eintragen. In diesem Beispiel ist der Wert 2.00000. Dann das Feld „Ist“ markieren und Softkey LERNEN drücken. Das System trägt den am Ende des Segments gemessenen Wert ein. In diesem Beispiel beträgt der Istwert bei Segment 2 1.98000;
- ▶ Das Fadenkreuz über dem Ende von Segment 3 auf dem Messnormal positionieren, das Feld „Segm. #“ nochmals markieren und Softkey + drücken, um Segment-Nr. auf 3 zu erhöhen;

- ▶ Das Feld „Soll“ markieren und den Sollwert am Ende von Segment 3 eintragen. In diesem Beispiel ist der Wert 3.00000. Dann das Feld „Ist“ markieren und Softkey LERNEN drücken. Das System trägt den am Ende des Segments gemessenen Wert ein. In diesem Beispiel beträgt der Istwert bei Segment 3 2.98000;

SLEC		mm	1	+
↑	SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Aus		
Passwort				
RHK	Segm. #	1		
LEC	Soll	1.000		
SLEC	Ist	1.000		
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset	0.28500		
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Lernen				

Sollwert eingeben und Istwert für Segment 1 LERNEN

SLEC		mm	1	+
↑	SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Aus		
Passwort				
RHK	Segm. #	2		
LEC	Soll	2.000		
SLEC	Ist	1.980		
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset	0.28500		
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Lernen				

Sollwert eingeben und Istwert für Segment 2 LERNEN

SLEC		mm	1	+
↑	SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Aus		
Passwort				
RHK	Segm. #	3		
LEC	Soll	3.000		
SLEC	Ist	2.980		
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset	0.28500		
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Lernen				

Sollwert eingeben und Istwert für Segment 3 LERNEN

- ▶ Das Fadenkreuz über dem Ende von Segment 4 auf dem Messnormal positionieren, das Feld „Segm. #“ nochmals markieren und Softkey + drücken, um Segment-Nr. auf 4 zu erhöhen. Dies ist das letzte Segment in diesem Beispiel;
- ▶ Das Feld „Soll“ markieren und den Sollwert am Ende von Segment 4 eintragen. In diesem Beispiel ist der Wert 4.00000. Dann das Feld „Ist“ markieren und Softkey LERNEN drücken. Das System trägt den am Ende des Segments gemessenen Wert ein. In diesem Beispiel beträgt der Istwert bei Segment 4 4.0000;

SLEC		mm	1	+
↑	SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Aus		
Passwort				
RHK	Segm. #	4		
LEC	Soll	4.000		
SLEC	Ist	4.000		
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset	0.28500		
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Lernen				

Sollwert eingeben und Istwert für Segment 4 LERNEN.

SLEC		mm	1	+
↑	SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Ein		
Passwort				
RHK	Segm. #	4		
LEC	Soll	4.000		
SLEC	Ist	4.00000		
NLEC				
Maßfaktor	M-0 Offset	0.28500		
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Aus	Ein			

Softkey EIN drücken, wenn alle gewünschten Achsen kompensiert wurden.

- ▶ Ggf. SLEC für weitere Achsen wiederholen;
- ▶ Wenn die SLEC-Daten für alle gewünschten Achsen eingetragen sind, für jede Achse das Feld „Aktiviert“ markieren und den Softkey EIN drücken, um SLEC für jede Achse zu aktivieren;
- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

Nichtlineare Fehlerkompensation (NLEC)

Die NLEC minimiert oder eliminiert kleine Ungenauigkeiten in der X-/Y-Messebene, die aus Maschinenunregelmäßigkeiten und Nichtlinearität des Messgeräts entstehen. Die Koeffizienten für die Fehlerkompensation erhalten Sie durch Messung einer zertifizierten Kalibrierplatte. Die ND 1200 vergleicht dann die Istwerte mit den Sollwerten des Gitters. Aus diesem Vergleich entsteht eine endgültige nlec.txt-Datei, welche die Fehlerkompensationen für alle gemessenen Gitterstationen enthält. Wenn die NLEC aktiviert ist, werden die Kompensationen über den gesamten Messbereich der X-/Y-Messebene angewendet. Um die NLEC auf eine Messebene anzuwenden:

- ▶ Überprüfen, dass der Fadenkreuz-Modus eingestellt ist. Diesen können Sie ggf. mit dem Softkey FK/OS wählen;
- ▶ Überprüfen, dass die richtigen Referenzmarken für das Messgerät im Setup-Untermenü „Messgerät“ ausgewählt sind (Siehe „Untermenüs „Messgerät““ auf Seite 99);
- ▶ Das Feld „Nullen am Start“ im Setup-Untermenü „Messen“ muss auf JA stehen (Siehe „Untermenü „Messen““ auf Seite 119);
- ▶ Ggf. die ND 1200 aus- und wieder einschalten, um den Maschinen-Bezugspunkt zu finden;



Beim Einschalten muss die ND 1200 die Referenzmarken oder eine manuell eingegebene Referenzposition erkennen, um einen reproduzierbaren Maschinen-Bezugspunkt zu bestimmen. Für die NLEC ist der Maschinen-Bezugspunkt erforderlich.


- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Maßfaktor“ markieren;
- ▶ Im Auswahlfeld „Aktiv“ muss „Nein“ gewählt sein;



Maßfaktoren müssen nach der Fehlerkompensation angewendet werden.

- ▶ MENÜ/LÖSCH./ALLES drücken, um alle bestehenden Bezugspunkte, Ausrichtungen und Teiledaten zu löschen;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; danach Option „LEC“ markieren;
- ▶ Überprüfen, dass in allen Datenfeldern für die Soll- und Istwerte der Wert 1.000 eingetragen ist, um auszuschließen, dass eine früher durchgeführte LEC diese NLEC beeinflusst;

- ▶ Menüoption „SLEC “ markieren (sofern vorhanden) und sicherstellen, dass im Auswahlfeld „NLEC“ AUS steht;

 Die NLEC kann nicht durchgeführt werden, wenn bereits eine andere Fehlerkompensation aktiviert ist.

- ▶ Die NLEC kann nicht konfiguriert werden, solange NLEC aktiviert ist. Menüoption „NLEC “ markieren und sicherstellen, dass im Auswahlfeld „NLEC“ AUS steht.

LEC	mm	1	+
Lineare Fehlerkorrektur			
Töne	X Soll	1.000	
Passwort	X Ist	1.000	
RHK	Y Soll	1.000	
LEC	Y Ist	1.000	
SLEC	Z Soll	1.000	
NLEC	Z Ist	1.000	
Maßfaktor			
Einstellung.			
Uhr			

Überprüfen, dass alle Werte im Untermenü LEC auf 1.000 stehen

SLEC	mm	1	+
SLEC Achse	X		
Töne	Aktiviert	Aus	
Passwort			
RHK	Segm. #	0	
LEC	Soll		
SLEC	Ist		
NLEC			
Maßfaktor	M=0 Offset	0.00000	
Einstellung.			
Uhr			

SLEC muss auf AUS stehen

NLEC	mm	1	+
NLEC	Aus		
Töne	X Pos	1	
Passwort	Y Pos	1	
RHK	Sollmaß	Ist	
LEC	X 0.00000	0.00000	
SLEC	Y 0.00000	0.00000	
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße	
Maßfaktor	X 0.000	0.000	
Einstellung.	Y 0.000	0.000	
Uhr	X Gittergr.	0	
	Y Gittergr.	0	


NLEC muss auf AUS stehen

Wenn diese ersten Schritte abgeschlossen sind, kann die NLEC auf eine von zwei Arten durchgeführt werden:

- Durch Messung von Punkten auf einer Kalibrierplatte
- Durch Importieren einer nlec.txt-Datei, die mithilfe einer Kalibrierplatte und einer ND 1200, ND 1300 oder IK 5000 erzeugt wurde

In dem Beispiel für die Anwendung der NLEC werden neun Punkte mithilfe einer 3 x 3 Kalibrierplatte gemessen.

Pfeilnummer	Beschreibung
1: Ausrichtung der Kalibrierplatte	Es wird eine Ausrichtung durchgeführt, um die Kalibrierplatte perfekt an der X-Achse zu positionieren.
2: Bezugspunkt und Gitterdatenpunkte	In der linken unteren Ecke der Kalibrierplatte wird ein Nullpunkt festgelegt. Dies ist die erste Position (X=1, Y=1), die im Untermenü NLEC eingetragen wird. Weitere Datenpunkte der Kalibrierung, die unter NLEC einzutragen sind, werden auch in dem X-/Y-Format dargestellt (hier: 1,1 bis 3,3).

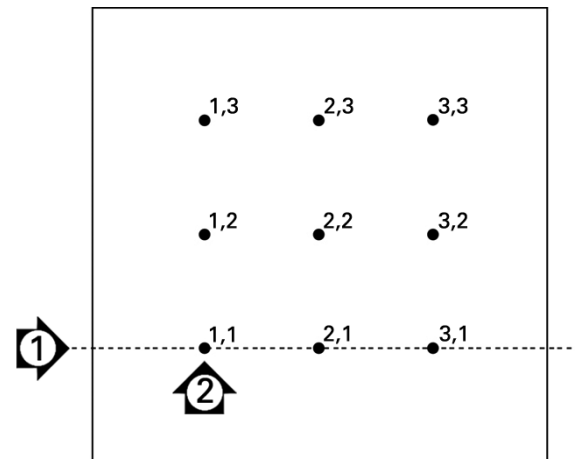

Neun Punkte einer 3 x 3 Kalibrierplatte sind mit numerischen X- und Y-Positionen auf der Platte dargestellt.

NLEC durch Messung von Punkten auf einer Kalibrierplatte

- ▶ Messnormal entlang der Messachse positionieren;
- ▶ Messnormal so nah wie möglich an der Achse positionieren und Ausrichtung durchführen (1. Kapitel, siehe „Ausrichten eines Werkstücks an der Messachse“ auf Seite 35);
- ▶ Bezugspunkt durch Antasten des Punkts bei Position 1,1 auf der Kalibrierplatte festlegen und die Tasten für die X- und Y-ACHSE drücken, um den Punkt zu nullen;
- ▶ Während das Fadenkreuz über dem Gitterpunkt 1,1 (Bezugspunkt) steht, die Option „NLEC“ im Setup-Menü markieren. Die Datenfelder „X Gittergr.“ und „Y Gittergr.“ markieren und die Zahl der Kalibrierpunkte in der X- und Y-Achse eintragen. In diesem Beispiel wurden 3 Punkte in die Felder „X Gittergr.“ und „Y Gittergr.“ eingetragen, um die 3 x 3 Kalibrierplatte zu beschreiben;
- ▶ Die Datenfelder „X Gittergr.“ und „Y Gittergr.“ markieren und den Abstand zwischen den Kalibrierpunkten in der X- und Y-Achse eintragen. In diesem Beispiel beträgt der Abstand zwischen den Punkten 1 Zoll (25,4 cm) auf der X- und Y-Achse. Das Datenfeld „Maschinen-0“ „X“ oder „Y“ markieren und den Softkey IMPORT drücken, um den Versatz vom Maschinen-Nullpunkt der ND 1200 und den Bezugspunkt der Kalibrierplatte einzutragen. Der Versatz für beide Achsen wird automatisch von der ND 1200 eingetragen und angezeigt;

NLEC		in	1	+
↑	NLEC	Aus		
Töne	X Pos	1		
Passwort	Y Pos	1		
RWK	Sollmaß	Ist		
LEC	X 0.00000	0.00000		
SLEC	Y 0.00000	0.00000		
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße		
Maßfaktor	X 0.000	0.000		
Einstellung	Y 0.000	0.000		
Uhr	X Gittergr.	3		
↓	Y Gittergr.	3		
				Lernen

Gittergr. X und Y eintragen

NLEC		in	1	+
↑	NLEC	Aus		
Töne	X Pos	1		
Passwort	Y Pos	1		
RWK	Sollmaß	Ist		
LEC	X 0.00000	0.00000		
SLEC	Y 0.00000	0.00000		
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße		
Maßfaktor	X 0.000	1.000		
Einstellung	Y 0.000	1.000		
Uhr	X Gittergr.	3		
↓	Y Gittergr.	3		
				Lernen

Zellgröße X und Y eintragen

NLEC		in	1	+
↑	NLEC	Aus		
Töne	X Pos	1		
Passwort	Y Pos	1		
RWK	Sollmaß	Ist		
LEC	X 0.00000	0.00000		
SLEC	Y 0.00000	0.00000		
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße		
Maßfaktor	X 0.026	1.000		
Einstellung	Y 0.425	1.000		
Uhr	X Gittergr.	3		
↓	Y Gittergr.	3		
Import				
				Lernen

Versatz von Maschinen-0 eingeben

- ▶ Datenfeld „X Pos“ markieren. Die Felder „X Pos“ und „Y Pos“ werden anfangs den Wert 1 enthalten. Bei Durchführung der Kalibrierung erhöht die ND 1200 diese Werte. Softkey LERNEN drücken, um mit der NLEC -Kalibrierung zu beginnen; dann den Anweisungen auf dem Bildschirm für die Durchführung der Messungen folgen. Die Messpositionen auf der Kalibrierplatte werden während der Durchführung der Messungen links oben auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Abschluss der Messungen werden die Sollwerte (zertifiziert) und Istwerte (gemessen) in den Soll- und Ist-Datenfeldern für jede Gitterposition angezeigt;

2.3 Software-Setup

NLEC stn. 1, 1		in	1	+
Erf. 0	X	0.000		
	Y	0.000		
	Z	0.000		
	Q	0.000		
DRO				
FK/OS				

Die Messpositionen auf der Kalibrierplatte werden links oben auf dem Bildschirm angezeigt

NLEC		in	1	+
↑	NLEC		Aus	
Töne	X Pos	3		
Passwort	Y Pos	3		
RHK	Sollmaß	Ist		
LEC	X 2.00000	2.00000		
SLEC	Y 2.00000	2.00000		
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße		
Maßfaktor	X 0.026	1.000		
Einstellung.	Y 0.425	1.000		
Uhr	X Gittergr.	3		
↓	Y Gittergr.	3		
-	+			Lernen

Die Soll- und Istwerte werden bei Abschluss der Kalibrierung angezeigt

NLEC		in	1	+
↑	NLEC		Ein	
Töne	X Pos	3		
Passwort	Y Pos	3		
RHK	Sollmaß	Ist		
LEC	X 2.00000	2.00000		
SLEC	Y 2.00000	2.00000		
NLEC	Maschinen-0	Zellgröße		
Maßfaktor	X 0.026	1.000		
Einstellung.	Y 0.425	1.000		
Uhr	X Gittergr.	3		
↓	Y Gittergr.	3		
Aus	Ein	Laden	Speich.	Lernen

Softkey EIN drücken, um NLEC zu aktivieren

- Option „NLEC “ markieren und Softkey EIN drücken, um die NLEC zu aktivieren. Dann Taste FINISH markieren, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

NLEC durch Import einer nlec.txt-Datei

Anstatt eine Kalibrierplatte mit dem ND1200-Zielsystem zu messen, können die Kompensationsdaten aus einer nlec.txt-Datei, die durch Messung einer zertifizierten Kalibrierplatte mit einer IK 5000, ND 1300 oder ND 1200 erstellt wurde, herangezogen werden. Die nlec.txt-Datei wird einfach von einem USB-Speicher geladen.



Die nlec.txt-Datei muss aus dem Stammverzeichnis eines ansonsten leeren USB-Speichers geladen werden.

Um eine nlec.txt-Datei zu laden:

- ▶ Den USB-Speicher an der USB-Schnittstelle der ND 1200 anschließen. Die ND 1200 muss dabei ausgeschaltet sein;
- ▶ Die ND 1200 einschalten und Taste FINISH drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zu gelangen;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; danach Administratoren-Passwort im Setup-Untermenü „Passwort“ eingeben und Option „NLEC“ markieren;
- ▶ NLEC muss auf AUS stehen;
- ▶ NLEC markieren und Softkey LADEN drücken. Die Kompensationsdaten werden von der nlec.txt-Datei auf die ND 1200 übertragen. Bei Abschluss der Messungen werden die Sollwerte (zertifiziert) und Istwerte (gemessen) in den Soll- und Ist-Datenfeldern für jede Gitterposition angezeigt;
- ▶ NLEC markieren und Softkey EIN drücken, um die NLEC zu aktivieren. Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

NLEC -Korrekturdaten als nlec.txt-Datei speichern

Die NLEC -Kompensationsdaten können als Backup auf einem USB-Speicher gespeichert werden oder als nlec.txt-Datei zur Übertragung an ein anderes ND1200-System. Die nlec.txt-Datei wird einfach auf einem USB-Speicher abgelegt.



Die nlec.txt-Datei muss im Stammverzeichnis eines ansonsten leeren USB-Speichers abgelegt werden.

Um eine nlec.txt-Datei zu speichern:

- ▶ Den USB-Speicher an der USB-Schnittstelle der ND 1200 anschließen. Die ND 1200 muss dabei ausgeschaltet sein;
- ▶ Die ND 1200 einschalten und Taste FINISH drücken, um zur Anzeige „IST-Position“ zu gelangen;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; danach Administratoren-Passwort im Setup-Untermenü „Passwort“ eingeben und Option „NLEC“ markieren;
- ▶ NLEC markieren und Softkey SPEICH. drücken. Die NLEC-Kompensationsdaten werden vom USB-Speicher auf die ND 1200 übertragen;
- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Maßfaktor für Teile, die sich ausweiten oder schrumpfen

Maßfaktoren skalieren Messergebnisse mit einem Faktor und sind hilfreich beim Messen von Teilen die sich nach Prüfungsdurchführung ausweiten oder schrumpfen.

Untermenü „Maßfaktor“

Im Untermenü „Maßfaktor.“ kann folgendes konfiguriert werden:

- Maßfaktor aktivieren
- Definition eines Multiplikationswert für den Maßfaktor
- Nutzerzugang zur Änderung des Maßfaktors

Um die Maßfaktor-Einstellungen zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Maßfaktor“ markieren;



Der Setup-Prozess ist für alle Achsen gleich und läuft über die Setup-Untermenüs „Messgerät“ und „Einstellung.“.

- ▶ Das Faktor-Datenfeld markieren und den Multiplikator für den Maßfaktor eintragen;
- ▶ Das Auswahlfeld „Zugang o. PW“ markieren und Softkey NEIN drücken, um den Zugang auf den Personenkreis zu beschränken, der das Passwort kennt oder JA, um unbeschränkten Zugang zuzulassen;



Der passwortbeschränkte Zugang zu den Setup-Parametern wird auf Seite 94 beschrieben.

- ▶ Auswahlfeld „Aktiv“ markieren und Softkey NEIN drücken, um den Maßfaktor zu deaktivieren oder den Softkey JA, um den Maßfaktor zu aktivieren;

Maßfaktor		mm	1	+
↑	Aktiv	Nein		
Töne	Faktor	1.000		
Passwort	Zugang o. PW	Nein		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
Maßfaktor				
Einstellung.				
Uhr				
↓				

Den Multiplikator für den Maßfaktor eintragen

Maßfaktor		mm	1	+
↑	Aktiv	Nein		
Töne	Faktor	1.000		
Passwort	Zugang o. PW	Nein		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
Maßfaktor				
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Nein	Ja			

NEIN für den passwortbeschränkten Zugang oder JA für den unbeschränkten Zugang zur Änderung des Maßfaktors wählen

Maßfaktor		mm	1	+
↑	Aktiv	Nein		
Töne	Faktor	1.000		
Passwort	Zugang o. PW	Nein		
RHK				
LEC				
SLEC				
NLEC				
Maßfaktor				
Einstellung.				
Uhr				
↓				
Nein	Ja			

Zum Deaktivieren des Maßfaktors NEIN drücken bzw. JA zum Aktivieren

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Konfiguration „Messen“

Das Untermenü „Messen“ enthält Daten- und Auswahlfelder zur Konfiguration der Messparameter der ND 1200.

Untermenü „Messen“

Im Untermenü „Messen.“ kann folgendes konfiguriert werden:

- Definierte oder freie Punktzahl
- Beibehalten von Konturelementen beim Aus- und Einschalten
- Absolute oder vorzeichenbehaftete Abstände festlegen
- Maschinen-Nullpunkt beim Start erforderlich
- Festlegung eines Punktaufnahme-Zielbereichs für Programme mit optischer Kantenerkennung
- Festlegung von Programmpausen bei Toleranzfehlern
- Festlegung des Berichtsausdrucks in Abhängigkeit von den Toleranzergebnissen

Um die Messparameter zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Messen“ markieren;
- ▶ „Anzahl Pkte.“ markieren und Softkey FREI drücken, um beim Messen eines Konturelements bis zu 100 Punkte erfassen zu können. Softkey DEFINI. drücken, um eine Messung automatisch zu beenden, wenn die in diesem Feld festgelegte Punktzahl aufgenommen wurde. Wenn zum Beispiel DEFINI. ausgewählt wurde und der definierte Kreiswert 3 ist, wird eine Kreismessung automatisch beendet, wenn 3 Punkte aufgenommen wurden;
- ▶ Nacheinander die „Defini.“-Felder unter „Anzahl Pkte“ markieren und die Zahl der erforderlichen Punkte für die automatische Beendigung der Messung für jeden Konturelement-Typ bei Verwendung der definierten Punktzahl eingeben. Es gelten folgende Mindestzahlen:

Punkt	1 Punkt muss aufgenommen werden
Gerade	2 Punkte müssen aufgenommen werden
Kreis	3 Punkte müssen aufgenommen werden

Messen	mm	1	+
Sprache+SH#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
Messgerät	Für Geraden	2	
Hotkeys	Für Kreise	3	
Drucken	Behalte Elem.	Ja	
Steuerzeich.	Abstände	Abs	
V.24/RS232	Nullen am Start	Nein	
USB	Zielbereich	1.000	
Messen	Tol.-Erg. Stopp	Wenn ni0	
	Drucke Tol.-Erg.	Nie	
Frei	Defini.		

Freie oder definierte Punktzahl wählen

Messen	mm	1	+
Sprache+SH#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
Messgerät	Für Geraden	2	
Hotkeys	Für Kreise	3	
Drucken	Behalte Elem.	Ja	
Steuerzeich.	Abstände	Abs	
V.24/RS232	Nullen am Start	Nein	
USB	Zielbereich	1.000	
Messen	Tol.-Erg. Stopp	Wenn ni0	
	Drucke Tol.-Erg.	Nie	

Die Mindestpunktzahl für die definierte Punktzahl eingeben

- Das Auswahlfeld „Behalte Elem.“ markieren und dann den Softkey JA drücken, um die Konturelemente in der Liste beim Aus- und Einschalten des Geräts zu erhalten. Softkey NEIN drücken, wenn die Konturelemente beim Ausschalten des Geräts verworfen werden sollen;
- Auswahlfeld „Abstand“ markieren und Softkey VORZEICH. drücken, um Abstände mit Vorzeichen + oder - anzuzeigen. Softkey ABS drücken, um die Abstände als Absolutwerte darzustellen;
- „Nullen am Start“ markieren und Softkey JA drücken, damit beim Einschalten ein Maschinen-Nullpunkt durch Überfahren der Referenzmarken oder durch Eingabe eines Anschlags festgelegt werden muss. Softkey NEIN drücken, wenn kein Maschinen-Nullpunkt festgelegt wird.



Bei Verwendung der SLEC oder NLEC ist ein Maschinen-Nullpunkt erforderlich.

Messen	mm	1	+
Sprache+SH#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
Messgerät	Für Geraden	2	
Hotkeys	Für Kreise	3	
Drucken	Behalte Elem.	Ja	
Steuerzeich.	Abstände	Abs	
V.24/RS232	Nullen am Start	Nein	
USB	Zielbereich	1.000	
Messen	Tol.-Erg. Stopp	Wenn ni0	
	Drucke Tol.-Erg.	Nie	
Nein	Ja		

Zum Beibehalten von Konturelementen beim Aus- und Einschalten JA drücken

Messen	mm	1	+
Sprache+SH#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
Messgerät	Für Geraden	2	
Hotkeys	Für Kreise	3	
Drucken	Behalte Elem.	Ja	
Steuerzeich.	Abstände	Abs	
V.24/RS232	Nullen am Start	Nein	
USB	Zielbereich	1.000	
Messen	Tol.-Erg. Stopp	Wenn ni0	
	Drucke Tol.-Erg.	Nie	
Vorzeich	Abs		

„Abs“ drücken, um die Abstände ohne +/- Vorzeichen darzustellen

Messen	mm	1	+
Sprache+SH#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
Messgerät	Für Geraden	2	
Hotkeys	Für Kreise	3	
Drucken	Behalte Elem.	Ja	
Steuerzeich.	Abstände	Abs	
V.24/RS232	Nullen am Start	Nein	
USB	Zielbereich	1.000	
Messen	Tol.-Erg. Stopp	Wenn ni0	
	Drucke Tol.-Erg.	Nie	
Nein	Ja		

JA drücken, wenn ein Maschinen-Nullpunkt beim Start erforderlich sein soll

- ▶ „Zielbereich“ markieren und die Größe des Zielbereichs eingeben, die bei Ausführung eines Programms mit optischer Kantenerkennung zur Teilmessung angezeigt werden soll. Punkte, die außerhalb des Zielbereichs liegen, werden bei der Programmausführung nicht erkannt;
- ▶ Auswahlfeld „Tol.-Erg. Stopp“ markieren und den gewünschten Softkey drücken, um die Programmausführung abhängig vom Ergebnis der Toleranzprüfung anzuhalten:

Softkey	Ergebnis
Nie	Das Programm wird nie als Reaktion auf ein Toleranzergebnis angehalten
Wenn niO	Das Programm wird angehalten, wenn das Toleranzergebnis nicht in Ordnung ist
Wenn iO	Das Programm wird angehalten, wenn das Toleranzergebnis in Ordnung ist
Immer	Das Programm wird nach jeder Toleranzprüfung angehalten

- ▶ Auswahlfeld „Tol.-Erg. Stopp“ markieren und den gewünschten Softkey drücken, um einen Berichts als Reaktion auf die Toleranzprüfung zu drucken:

Softkey	Ergebnis
Nie	Es wird nie ein Bericht als Reaktion auf ein Toleranzergebnis gedruckt
Wenn niO	Ein Bericht wird gedruckt, wenn das Toleranzergebnis nicht in Ordnung ist
Wenn iO	Ein Bericht wird gedruckt, wenn das Toleranzergebnis in Ordnung ist
Immer	Ein Bericht wird nach jeder Toleranzprüfung gedruckt

Messen	mm	1	+
Sprache+SW#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
	Für Geraden	2	
Messgerät	Für Kreise	3	
Hotkeys	Behalte Elem.	Ja	
Drucken	Abstände	Abs	
Steuerzeich.	Nullen am Start	Nein	
V.24/RS232	Zielbereich	1_000	
USB	Tol.-Erg. Stopp	Wenn niO	
Messen	Drucke Tol.-Erg.	Nie	

Zielbereich für Programme mit Kantenerkennung eingeben

Messen	mm	1	+
Sprache+SW#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
	Für Geraden	2	
Messgerät	Für Kreise	3	
Hotkeys	Behalte Elem.	Ja	
Drucken	Abstände	Abs	
Steuerzeich.	Nullen am Start	Nein	
V.24/RS232	Zielbereich	1_000	
USB	Tol.-Erg. Stopp	Wenn niO	
Messen	Drucke Tol.-Erg.	Nie	

Programmunterbrechung abhängig vom Toleranzergebnis auswählen

Messen	mm	1	+
Sprache+SW#	Anzahl Pkte	Frei	
Anzeige	Für Punkte	1	
	Für Geraden	2	
Messgerät	Für Kreise	3	
Hotkeys	Behalte Elem.	Ja	
Drucken	Abstände	Abs	
Steuerzeich.	Nullen am Start	Nein	
V.24/RS232	Zielbereich	1_000	
USB	Tol.-Erg. Stopp	Wenn niO	
Messen	Drucke Tol.-Erg.	Nie	

Berichtdruck abhängig vom Toleranzergebnis auswählen

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Anzeigeformat

Das Untermenü „Anzeige“ enthält Daten und Auswahlfelder zur Konfiguration der Auflösung und anderer Anzeigeparameter.

Bildschirmanzeige

Die Konfigurationsfelder im Untermenü umfassen:

- Auflösungen für lineare und Winkelmessungen
- Maßeinheiten für „Start linear“ und „Start angular“
- Auswahl des Trennzeichens (Punkt oder Komma)
- Aktuelle Winkelanzeige
- Auflösungen der Winkelanzeige für die Q-Achse
- Angezeigte Winkel für Winkelmessungen

Um die Anzeige-Einstellungen zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Anzeige“ markieren;
- ▶ Die Datenfelder „MM“ und „Zoll“ markieren und die Indexzahl für die Auflösung bei jeder Maßeinheit eingeben. Bei Eingabe der Indexzahl 0.001 wird beispielsweise die Anzeige MM oder Zoll auf 3 Dezimalstellen gerundet;
- ▶ Das Auswahlfeld „GMS“ markieren und die Indexzahl Grad/Minuten/Sekunden eingeben. Zum Beispiel wird bei der Indexzahl 0.01 die Anzeige 30°20'45" auf 30°21' gerundet;
- ▶ Das Datenfeld „DG“ markieren und die Indexzahl Dezimalgrad eingeben. Zum Beispiel wird bei der Indexzahl 0.01 die Anzeige 330.786 Grad auf 30.79 gerundet.

Anzeige		mm	1	+
Sprache+SH#	MM		0.001	
Zoll			0.001	
Anzeige	GMS		0.01	
Messgerät	DG		0.001	
Hotkeys	Start linear	MM		
Drucken	Start angular	GMS		
Steuerzeich.	Trennzeich.	Punkt		
V.24/RS232	Winkeldarst.	GMS		
USB	Q GMS Anzeige	0.01		
Messen	Q DG Anzeige	0.001		
	Winkelanzeige	-360		

Die Auflösungs-Indexzahl für lineare Messungen eingeben.

Anzeige		mm	1	+
Sprache+SH#	MM		0.001	
Zoll			0.001	
Anzeige	GMS		0.01	
Messgerät	DG		0.001	
Hotkeys	Start linear	MM		
Drucken	Start angular	GMS		
Steuerzeich.	Trennzeich.	Punkt		
V.24/RS232	Winkeldarst.	GMS		
USB	Q GMS Anzeige	0.01		
Messen	Q DG Anzeige	0.001		
	Winkelanzeige	-360		

Die Auflösungs-Indexzahl für Winkelmessungen in Grad/Minuten/Sekunden eingeben.

Anzeige		mm	1	+
Sprache+SH#	MM		0.001	
Zoll			0.001	
Anzeige	GMS		0.01	
Messgerät	DG		0.001	
Hotkeys	Start linear	MM		
Drucken	Start angular	GMS		
Steuerzeich.	Trennzeich.	Punkt		
V.24/RS232	Winkeldarst.	GMS		
USB	Q GMS Anzeige	0.01		
Messen	Q DG Anzeige	0.001		
	Winkelanzeige	-360		

Die Auflösungs-Indexzahl für Winkelmessungen in Dezimalgrad eingeben.

- Das Auswahlfeld „Start linear“ markieren und einen Softkey drücken, um eine lineare Maßeinheit festzulegen, die die ND 1200 beim Start verwendet. Folgende Softkeys stehen zur Verfügung:

Softkey	Ergebnis
MM	Die lineare Maßeinheit ist Millimeter
Zoll	Die lineare Maßeinheit ist Zoll
Letzte	Die lineare Maßeinheit bleibt unverändert

- Das Auswahlfeld „Start angular“ markieren und einen Softkey drücken, um eine Winkelmaßeinheit festzulegen, die die ND 1200 beim Start verwendet. Folgende Softkeys stehen zur Verfügung:

Softkey	Ergebnis
DG	Die Winkelmaßeinheit ist Dezimalgrad
GMS	Die Winkelmaßeinheit ist Grad/Minuten/Sekunden
Letzte	Die Winkelmaßeinheit bleibt unverändert

- Das Auswahlfeld „Trennzeich.“ markieren und dann einen Softkey drücken, um Punkt oder Komma als Trennzeichen auszuwählen;

Anzeige	mm	1	+
Sprache+SW#	MM	0.001	
Anzeige	Zoll	0.001	
Messgerät	GMS	0.01	
Hotkeys	DG	0.001	
Drucken	Start linear	MM	
Steuerzeich.	Start angular	GMS	
V.24/RS232	Trennzeich.	Punkt	
USB	Winkeldarst.	GMS	
Messen	Q GMS Anzeige	0.01	
	Q DG Anzeige	0.001	
	Winkelanzeige	-360	
	MM	Zoll	Letzte

Lineare Maßeinheit für Start wählen

Anzeige	mm	1	+
Sprache+SW#	MM	0.001	
Anzeige	Zoll	0.001	
Messgerät	GMS	0.01	
Hotkeys	DG	0.001	
Drucken	Start linear	MM	
Steuerzeich.	Start angular	GMS	
V.24/RS232	Trennzeich.	Punkt	
USB	Winkeldarst.	GMS	
Messen	Q GMS Anzeige	0.01	
	Q DG Anzeige	0.001	
	Winkelanzeige	-360	
	DG	GMS	Letzte

Winkelmaßeinheit für Start wählen

Anzeige	mm	1	+
Sprache+SW#	MM	0.001	
Anzeige	Zoll	0.001	
Messgerät	GMS	0.01	
Hotkeys	DG	0.001	
Drucken	Start linear	MM	
Steuerzeich.	Start angular	GMS	
V.24/RS232	Trennzeich.	Punkt	
USB	Winkeldarst.	GMS	
Messen	Q GMS Anzeige	0.01	
	Q DG Anzeige	0.001	
	Winkelanzeige	-360	
	Punkt	Komma	

Trennzeichen wählen

- ▶ Auswahlfeld „Winkeldarst.“ markieren und einen Softkey drücken, um für die aktuelle Sitzung Dezimalgrad (DG) oder Grad/Minuten/Sekunden (GMS) einzustellen;
- ▶ Die Datenfelder „Q GMS Anzeige“ und „Q DG Anzeige“ markieren und die Indexzahl für die Auflösung bei jeder Winkelmaßeinheit eingeben. Die Felder „Q GMS Anzeige“ und „Q DG Anzeige“ konfigurieren die Darstellung des Winkelmesswerts auf der Positionsanzeige;
- ▶ Das Auswahlfeld „Winkelanzeige“ markieren und dann einen Softkey drücken, um das gewünschte Anzeigeformat auszuwählen.

Anzeige		mm	↓1	+
Sprache+SW#	MM		0.001	
Zoll			0.001	
Anzeige	GMS		0.01	
Messgerät	DG		0.001	
Hotkeys	Start linear	MM		
Drucken	Start angular	GMS		
Steuerzeich.	Trennzeich.	Punkt		
V.24/RS232	Winkeldarst.	GMS		
USB	Q GMS Anzeige	0.01		
Messen	Q DG Anzeige	0.001		
Winkelanzeige			-360	
DG	GMS			

Winkelanzeige für die aktuelle Sitzung auswählen

Anzeige		mm	↓1	+
Sprache+SW#	MM		0.001	
Zoll			0.001	
Anzeige	GMS		0.01	
Messgerät	DG		0.001	
Hotkeys	Start linear	MM		
Drucken	Start angular	GMS		
Steuerzeich.	Trennzeich.	Punkt		
V.24/RS232	Winkeldarst.	GMS		
USB	Q GMS Anzeige	0.01		
Messen	Q DG Anzeige	0.001		
Winkelanzeige			-360	

Die Indexzahl für die Anzeigaufösung der Q-Achse bei der Darstellung GMS oder DG eingeben

Anzeige		mm	↓1	+
Sprache+SW#	MM		0.001	
Zoll			0.001	
Anzeige	GMS		0.01	
Messgerät	DG		0.001	
Hotkeys	Start linear	MM		
Drucken	Start angular	GMS		
Steuerzeich.	Trennzeich.	Punkt		
V.24/RS232	Winkeldarst.	GMS		
USB	Q GMS Anzeige	0.01		
Messen	Q DG Anzeige	0.001		
Winkelanzeige			-360	
-360	0.36	-180		

Das gewünschte Winkelanzeigeformat auswählen

Zuweisungen der Hotkeys

Im Setup-Untermenü „Hotkeys“ können Funktionstasten auf der Frontplatte, auf dem externen Bedienfeld und dem Fußschalter auf häufig verwendete Funktionen programmiert werden. Hotkeys sparen Zeit, da man nicht durch die Menüs navigieren muss, um eine Funktion zu starten bzw. indem sie eine Funktion über einen Fußschalter oder externes Bedienfeld schnell zugänglich machen.

Die folgende Tabelle zeigt die Tasten und Schalter der ND 1200, die für die Programmierung der Hotkeys möglich sind:

Pfeilnummer	Beschreibung
1	Breite Tasten
2	Softkeys
3	Zahlentasten
4	Tasten auf dem externen Bedienelement
5	Fußschalter 1
6	Fußschalter 2



Der Fußschalter und das externe Bedienelement sind optionale Zubehörteile, die separat zugekauft werden müssen.

Anzeige „Hotkeys“

Die Konfigurationsfelder im Untermenü „Hotkeys“ umfassen:

- Taste oder Schalter
- Bestimmte Taste oder bestimmter Taster für Hotkey-Programmierung
- Zuzuweisende Funktion



Funktionstasten auf der Frontplatte, die für die Hotkey-Programmierung verwendet werden können



Tasten auf externen Bedienelementen, die für die Hotkey-Programmierung verwendet werden können

Um einem Hotkey eine Funktion zuzuweisen:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Hotkeys“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Tasten“ markieren und dann einen Softkey drücken, um den gewünschten Tasten- oder Schaltertyp zu wählen. In diesem Beispiel wird der Fußschalter gewählt;
- ▶ Eine Taste oder einen Schalter wählen. In diesem Beispiel wird der Fußschalter 2 gewählt;
- ▶ Einen Softkey drücken, um eine Funktion zuzuweisen. In diesem Beispiel wird eine besondere Funktion (Spezial) zugewiesen;

Hotkeys		mm	1	+
Sprache+SW#	Tasten	FuBt.		
Anzeige	1)	Keine		
Messgerät	2)	Keine		
Hotkeys				
Drucken				
Steuerzeich.				
V.24/RS232				
USB				
Messen				
Soft	0 bis 9	Fernb.	FuBt.	Top 2

Einen Softkey drücken, um eine Taste oder einen Schalter auszuwählen

Hotkeys		mm	1	+
Sprache+SW#	Tasten	FuBt.		
Anzeige	1)	Keine		
Messgerät	2)	Keine		
Hotkeys				
Drucken				
Steuerzeich.				
V.24/RS232				
USB				
Messen				
Keine	Taste	Spezial	Prog	

Eine bestimmte zuzuweisende Taste oder einen zuzuweisenden Schalter wählen

Annot.
Auto-E
Alles
Lö. E1
Lö. KS
GMS/DG
MKS
MinMax
FK/OS

Einen Softkey drücken, um eine Funktion auszuwählen

- ▶ Die gewünschte Funktion markieren und dann die die Zuweisung mit ENTER bestätigen. In diesem Beispiel wird dem Fußschalter 2 die Funktion „Auto-E“ (automatische Kantenerkennung) zugewiesen. Nach der Zuweisung wird beim Drücken des Fußschalters 2 die Kantenerkennung zwischen manuell und automatisch umgeschaltet;

Annot.
Auto-E
Alles
Lö. E1
Lö. KS
GMS/DG
MKS
MinMax
FK/OS

Die zuzuweisende Funktion wählen

Hotkeys		mm	1	+
Sprache+SW#	Tasten	FuBt.		
Anzeige	1)	Keine		
Messgerät	2)	Auto-E		
Hotkeys				
Drucken				
Steuerzeich.				
V.24/RS232				
USB				
Messen				
Keine	Taste	Spezial	Prog	

Taste ENTER drücken, um die Zuweisung abzuschließen

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Menü „Spezial“ enthaltenen Funktionen:



Die Auswahl einer Sprache kann einem Hotkey zugewiesen werden. Im Menü „Spezial“ erscheinen die einzelnen Sprachen, jedoch sind diese nicht extra in dieser Liste der Hotkey-Funktionen angegeben

Funktion im Menü „Spezial“	Beschreibung
Annot.	Schaltet zwischen definierter und freier Punktzahl (Annotation) um
Auto-E	Schaltet zwischen automatischer und manueller Kantenerkennung um
Alles	Löscht die Elementliste, Ausrichtungen und Bezugspunkte
Lö. El	Löscht Konturelemente aus der Elementliste
Lö. KS	Löscht die Ausrichtungen und Bezugspunkte
GMS/DG	Schaltet zwischen der Anzeige von Winkeln in Grad/Minuten/Sekunden und Dezimalgrad um
MKS	Löscht Bezugspunkte und stellt die Maschinenkoordinaten wieder her
MinMax	Zeigt die maximalen und minimalen Zählschritte des Messgeräts in der gewählten Achse an; ein absoluter Bereich (vom Minimum zum Maximum) wird ebenfalls angezeigt
FK/OS	Schaltet die zwischen Fadenkreuz und optischer Kantenerkennung (optional) um
Preset	Setzt benutzerdefiniert Werte, die bekannten Teilekoordinaten entsprechen (z. B. Abmessungen in einer Werkstückzeichnung), für die Bezugspunkte
Preset!	Ruft den letzten voreingestellten Bezugspunkt wieder auf
Prog	Zeigt eine Liste vorher aufgenommener Programme zur Auswahl durch den Benutzer an
Drucke RS	Sendet Daten für den aktuellen Druckauftrag an die serielle Schnittstelle V.24/RS-232
Drucke USB	Sendet Daten für den aktuellen Druckauftrag an die USB-Schnittstelle
Run!	Führt das letzte Programm nochmals aus
Sende 2, 3, 4	Sendet die aktuellen X-Y-, X-Y-Z- oder X-Y-Z-Q-Achsendaten an einen Drucker oder Computer
Sende D	Sendet die aktuellen Durchmesserdaten an einen Drucker oder Computer
Sende F	Sendet die aktuellen Formfehlerdaten an einen Drucker oder Computer
Sende L	Sendet die aktuellen Längendaten an einen Drucker oder Computer
Sende Q	Sendet die aktuellen Winkelanzeigedaten für die Q-Achse an einen Drucker oder Computer
Sende R	Sendet den aktuellen Radius an einen Drucker oder Computer
Sende X	Sendet die aktuellen Daten für die X-Achse an einen Drucker oder Computer
Sende Y	Sendet die aktuellen Daten für die Y-Achse an einen Drucker oder Computer

Funktion im Menü „Spezial“	Beschreibung
Sende Z	Sendet die aktuellen Daten für die Z-Achse an einen Drucker oder Computer
Sende <	Sendet die aktuellen Winkelmessdaten an einen Drucker oder Computer
Lernen	Startet eine Kalibrierung mit optischem Sensor (Option)
Zeit	Zeigt Zeit und Datum an
Nulle 2	Nullt die X- und Y-Achse
Nulle Q	Nullt die Q-Achse
Sprachen	Spracheinstellung

Druckformat

Druckformatdaten und Auswahlfelder sind in den Untermenüs „Drucken“ und „Steuerzeich.“ enthalten.

Untermenü „Drucken“

Die Konfigurationsfelder im Untermenü „Drucken“ umfassen:

- Breite des Ausdrucks in Zeichen
- Seitenlänge in Zeilen pro Seite
- Blattvorschub
- Drucker-Steuerzeichen vor und nach Zeilen und Seiten (Formularen)
- Automatische Etikettierung von Berichtsdaten
- Bericht drucken wenn optische Kanten (Option) überfahren werden
- Maßeinheit in Bericht angeben

Um den Druck im Untermenü „Drucken“ zu formatieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Drucken“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Breite Ausdr.“ markieren und dann einen Softkey drücken, um eine Breite von 32, 40 oder 80 Zeichen zu wählen;
- ▶ Das Auswahlfeld „Zeilen/Seite“ markieren und dann die gewünschte Zeilenzahl pro Seite von 1 bis 999 eingeben;
- ▶ Das Auswahlfeld „Blattvorsch.“ markieren und Softkey JA drücken, um ggf. nach den gedruckten Daten ein Steuerzeichen für den Blattvorschub einzufügen.

Drucken		mm	1	+
Sprache+SW#	Breite Ausdr.	80		
Anzeige	Zeilen/Seite	60		
Messgerät	Blattvorsch.	Ja		
Hotkeys	Vor Zeile			
Drucken	Nach Zeile	10 13		
Steuerzeich.	Nach Seite			
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja		
USB	Dr. Grenze	Aus		
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein		
		32	40	80

Breite des Ausdrucks wählen

Drucken		mm	1	+
Sprache+SW#	Breite Ausdr.	80		
Anzeige	Zeilen/Seite	60		
Messgerät	Blattvorsch.	Ja		
Hotkeys	Vor Zeile			
Drucken	Nach Zeile	10 13		
Steuerzeich.	Nach Seite			
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja		
USB	Dr. Grenze	Aus		
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein		

Seitenlänge festlegen

Drucken		mm	1	+
Sprache+SW#	Breite Ausdr.	80		
Anzeige	Zeilen/Seite	60		
Messgerät	Blattvorsch.	Ja		
Hotkeys	Vor Zeile			
Drucken	Nach Zeile	10 13		
Steuerzeich.	Nach Seite			
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja		
USB	Dr. Grenze	Aus		
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein		
		Nein	Ja	

Ggf. Blattvorschub wählen

- ▶ Das Datenfeld „Vor Zeile“, „Nach Zeile“ oder „Nach Seite“ markieren und das gewünschte ASCII-Zeichen eingeben. Es können pro Datenfeld maximal vier ASCII-Zeichen eingegeben werden. Zum Beispiel wirken sich die im Feld „Vor Zeile“ eingegebenen ASCII-Zeichen vor jeder Zeile eines Ausdrucks aus, sodass bei der Eingabe des ASCII-Zeichens 32 vor jeder Druckzeile ein Leerzeichen eingefügt wird. Die Zeichen müssen durch Leerzeichen getrennt werden. Die ASCII-Kodierung wird auf der nächsten Seite erklärt.
- ▶ Das Auswahlfeld „Auto Etik.“ markieren und dann Softkey JA drücken, um die Druckdaten inklusive Merkmal auszugeben.

Drucken		mm	1	+
Sprache+SH#	Breite Ausdr	80		
Anzeige	Zeilen/Seite	60		
Messgerät	Blattvorsch.	Ja		
Hotkeys	Vor Zeile			
Drucken	Nach Zeile	10 13		
Steuerzeich.	Nach Seite			
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja		
USB	Dr. Grenze	Aus		
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein		

ASCII-Steuerzeichen „Vor Zeile“, „Nach Zeile“ oder „Nach Seite“ eingeben

Drucken		mm	1	+
Sprache+SH#	Breite Ausdr	80		
Anzeige	Zeilen/Seite	60		
Messgerät	Blattvorsch.	Ja		
Hotkeys	Vor Zeile			
Drucken	Nach Zeile	10 13		
Steuerzeich.	Nach Seite			
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja		
USB	Dr. Grenze	Aus		
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein		

Softkey JA drücken, um die automatische Etikettierung zu aktivieren

- ▶ Das Auswahlfeld „Dr. Grenze“ markieren und Softkey LISTE drücken, um einen Ausdruck zu erstellen, wenn eine optische Kante erkannt wird, Druckformat aus der Liste auswählen und dann Taste ENTER drücken. Mögliche Druckformate sind:
 - AUS: Es wird kein Ausdruck erstellt
 - Standard: Achsenkoordinaten bei Überfahren einer Kante drucken
 - Srf2: Achsenkoordinaten und letzte Koordinaten vor Kante mit 2 Dezimalstellen drucken
 - Srf3: Achsenkoordinaten und letzte Koordinaten vor Kante mit 3 Dezimalstellen drucken

Drucken		mm	1	+
Sprache+SH#	Breite Ausdr	80		
Anzeige	Zeilen/Seite	60		
Messgerät	Blattvorsch.	Ja		
Hotkeys	Vor Zeile			
Drucken	Nach Zeile	10 13		
Steuerzeich.	Nach Seite			
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja		
USB	Dr. Grenze	Aus		
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein		

Softkey LISTE drücken, um Ausdruck bei Hell-/Dunkelübergang zu konfigurieren

Aus
Standard
Stf2
Stf3

Druckformat aus der Liste wählen

ASCII-Kodierung:

Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen
8	Rückschritt	31	US	54	6	77	M	100	d
9	Horizontaler	32	Leerzeichen	55	7	78	N	101	e
10	Zeilenvorschub Tab.	33	!	56	8	79	O	102	f
11	Vertikaler Tab.	34	"	57	9	80	P	103	g
12	Blattvorschub	35	#	58	:	81	Q	104	h
13	Wagen- Rücklauf	36	\$	59	;	82	R	105	i
14	SO	37	%	60	<	83	S	106	j
15	SI	38	&	61	=	84	T	107	k
16	DIE	39	'	62	>	85	U	108	l
17	DC1	40	(63	?	86	V	109	m
18	DC2	41)	64	@	87	W	110	n
19	DC3	42	*	65	A	88	X	111	o
20	DC4	43	+	66	B	89	Y	112	p
21	NAK	44	,	67	C	90	Z	113	q
22	SYN	45	-	68	D	91	[114	r
23	ETB	46	.	69	E	92	\	115	s
24	CAN	47	/	70	F	93]	116	t
25	EM	48	0	71	G	94	^	117	u
26	SUB	49	1	72	H	95	_	118	v
27	ESC	50	2	73	I	96	'	119	w
28	FS	51	3	74	J	97	a	120	x
29	GS	52	4	75	K	98	b	121	y
30	RS	53	5	76	L	99	c	122	z

- ▶ Das Auswahlfeld „Dr. MM/Zoll“ markieren und dann Softkey JA drücken, um die Maßeinheit mit den Druckdaten auszugeben;

Drucken	mm	1	+
Sprache+SH#	Breite Ausdr	80	
Anzeige	Zeilen/Seite	60	
Messgerät	Blattvorsch.	Ja	
Hotkeys	Vor Zeile		
Drucken	Nach Zeile	10 13	
Steuerzeich.	Nach Seite		
V.24/RS232	Auto Etik.	Ja	
USB	Dr. Grenze	Aus	
Messen	Dr. MM/Zoll	Nein	
Nein	Ja		

Softkey JA drücken, um Maßeinheit mit anzugeben

- ▶ Taste Finish drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Untermenü „Steuerzeich.“

Das Untermenü „Steuerzeich.(en)“ enthält Datenfelder für die Drucker-Konfiguration. Hier können ASCII-Steuerzeichen vor dem Datenstrom des Ausdrucks eingefügt werden.

Es können pro Datenfeld maximal 3 ASCII-Zeichen eingegeben werden. Die Zeichen müssen durch Leerzeichen getrennt werden.

Um den Druck im Untermenü „Steuerzeich.“ zu formatieren:

- ▶ Option „Steuerzeich.“ markieren;
- ▶ Das erste Feld markieren und die benötigten ASCII-Steuerzeichen eingeben;

Steuerzeich.	mm	1	+
Sprache+SH#	Vor Seite		
Anzeige			
Messgerät			
Hotkeys			
Drucken			
Steuerzeich.			
V.24/RS232			
USB			
Messen			

ASCII-Steuerzeichen „Vor Zeile“ eingeben

- ▶ Weitere Felder markieren und Zeichen eintragen, bis der Datenstrom vollständig ist;
- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Konfiguration Schnittstelle V.24/RS-232

Das Untermenü „V.24/RS232“ enthält Daten- und Auswahlfelder zur Konfiguration der Kommunikationsparameter der seriellen Schnittstelle V.24/RS-232.

Untermenü V.24/RS232

Die Konfigurationsfelder im Untermenü „V.24/RS232“ umfassen:

- Baud-Rate
- Wortlänge
- Stoppbits
- Parität
- Datentyp, der an die serielle Schnittstelle gesendet wird
- Verzögerung Zeichenende (EOC Delay) und Zeilenende (EOL Delay)

Um die Schnittstelle V.24/RS-232 zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „V.24/RS232“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Baud“ markieren und dann einen Softkey drücken, um die gewünschte Baud-Rate zu erhöhen (+) oder reduzieren (-);
- ▶ Das Auswahlfeld „Wortlänge.“ markieren und dann einen Softkey drücken, um eine Wortlänge von 7 oder 8 Bit auszuwählen;
- ▶ Das Auswahlfeld „Stoppbits“ markieren und dann einen Softkey drücken, um 1 oder 2 Stoppbits zu wählen.

V.24/RS232		mm	1	+
Sprache+SH#	Baud		115200	
Anzeige	Wortlänge		8	
Messgerät	Stoppbits		1	
Hotkeys	Parität		Keine	
Drucken	Handshake		Hard.	
Steuerzeich.	Daten		Keine	
V.24/RS232	EOC Delay		0	
USB	EOL Delay		0	
Messen				
-	+			

Softkey „-“ oder „+“ drücken, um die Baud-Rate zu erhöhen oder reduzieren

V.24/RS232		mm	1	+
Sprache+SH#	Baud		115200	
Anzeige	Wortlänge		8	
Messgerät	Stoppbits		1	
Hotkeys	Parität		Keine	
Drucken	Handshake		Hard.	
Steuerzeich.	Daten		Keine	
V.24/RS232	EOC Delay		0	
USB	EOL Delay		0	
Messen				
7	8			

Einen Softkey drücken, um eine Wortlänge von 7 oder 8 Bit zu wählen.

V.24/RS232		mm	1	+
Sprache+SH#	Baud		115200	
Anzeige	Wortlänge		8	
Messgerät	Stoppbits		1	
Hotkeys	Parität		Keine	
Drucken	Handshake		Hard.	
Steuerzeich.	Daten		Keine	
V.24/RS232	EOC Delay		0	
USB	EOL Delay		0	
Messen				
1	2			

Einen Softkey drücken, um 1 oder 2 Stoppbits zu wählen.

2.3 Software-Setup

- ▶ Das Auswahlfeld „Parität“ markieren und dann einen Softkey drücken, um UNGER., GERADE oder KEINE auszuwählen;
- ▶ Das Auswahlfeld „Daten“ markieren und Softkey LISTE drücken, um die Datenauswahl für die Kommunikation an der Schnittstelle V.24/RS-232 anzuzeigen;
- ▶ Daten wie gewünscht wählen und mit Taste ENTER bestätigen. Folgende Datenoptionen stehen zur Verfügung:
 - Keine: Es werden keine Daten gesendet
 - Anzeige: Inhalte der aktuellen Anzeige
 - Bericht: Alle Messdaten für Konturelemente ohne Toleranzergebnisse
 - Tol.-Bericht: Alle Messdaten ohne die Messergebnisse für die Konturelemente
 - CSV: Alle Messdaten für Konturelemente ohne Toleranzergebnisse, Variablen mit Komma-Trennzeichen
 - Tab: Alle Messdaten für Konturelemente ohne Toleranzergebnisse, Variablen mit Tabulator-Trennzeichen

V.24/RS232		mm	1	+	
Sprache+SH#	Baud		115200		
Anzeige	Wortlänge		8		
Anzeige	Stoppbits		1		
Messgerät	Parität		Keine		
Hotkeys	Handshake		Hard.		
Drucken	Daten		Keine		
Steuerzeich.	EOC Delay		0		
V.24/RS232	EOL Delay		0		
USB					
Messen					
Keine	Unger.	Gerade			

Zur Auswahl der Parität UNGERADE oder GERADE drücken

V.24/RS232		mm	1	+	
Sprache+SH#	Baud		115200		
Anzeige	Wortlänge		8		
Anzeige	Stoppbits		1		
Messgerät	Parität		Keine		
Hotkeys	Handshake		Hard.		
Drucken	Daten		Keine		
Steuerzeich.	EOC Delay		0		
V.24/RS232	EOL Delay		0		
USB					
Messen					
Liste					

Softkey LISTE drücken, um die Datenoptionen anzuzeigen

Keine
Anzeige
Bericht
Tol.-Bericht
CSV
Tab

Auswahl markieren und dann mit Taste ENTER bestätigen.

- ▶ Datenfelder EOC Delay (Zeichenende) und EOL Delay (Zeilenende) markieren und die zur Optimierung der Kommunikation zwischen der V.24/RS-232 und externen Geräten erforderlichen Verzögerungszeiten in Millisekunden eingeben;

V.24/RS232		mm	1	+	
Sprache+SH#	Baud		115200		
Anzeige	Wortlänge		8		
Anzeige	Stoppbits		1		
Messgerät	Parität		Keine		
Hotkeys	Handshake		Hard.		
Drucken	Daten		Keine		
Steuerzeich.	EOC Delay		0		
V.24/RS232	EOL Delay		0		
USB					
Messen					

EOC- oder EOL-Delay eingeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Konfiguration der USB-Schnittstelle

Über die USB-Schnittstelle können Daten an einen angeschlossenen USB-Speicher oder USB-Drucker gesendet werden. Das Untermenü „USB“ enthält Daten- und Auswahlfelder zur Konfiguration der Kommunikationsparameter der USB-Schnittstelle.

Untermenü „USB“

Die Konfigurationsfelder im Untermenü „USB“ umfassen:

- Datentyp, der an die USB-Schnittstelle gesendet wird
- Zielort für die Daten; Datei auf einem USB-Speicher oder Drucker
- Dateityp: Datei ersetzen, an die bestehende Datei anhängen oder neue Datei mit Autonummerierung erstellen
- Aktuelle Dateinummer für die Autonummerierung von Dateien
- Aufforderung zur Eingabe des Dateityps

Um die USB-Schnittstelle zu konfigurieren:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „USB“ markieren;
- ▶ Das Auswahlfeld „Daten“ markieren und dann den Softkey LISTE drücken, um die Datenoptionen anzuzeigen;
- ▶ Daten wie gewünscht wählen und mit Taste ENTER bestätigen. Folgende Datenoptionen stehen zur Verfügung:
 - Keine: Es werden keine Daten gesendet
 - Anzeige: Inhalte der aktuellen Anzeige
 - Bericht: Alle Messdaten für Konturelemente ohne Toleranzergebnisse
 - Tol.-Bericht: Alle Messdaten ohne die Messergebnisse für die Konturelemente
 - CSV: Alle Messdaten für Konturelemente ohne Toleranzergebnisse, Variablen mit Komma-Trennzeichen
 - Tab: Alle Messdaten für Konturelemente ohne Toleranzergebnisse, Variablen mit Tabulator-Trennzeichen

USB		mm	1	+
Sprache+SW#	Daten	Keine		
Anzeige	Zielort	HP2		
Messgerät	Dateityp	Ersetzen		
Hotkeys	Akt. AutoNr.	1		
Drucken	EingAuff. Form.	Nein		
Steuerzeich.				
V.24/RS232				
USB				
Messen				
Liste				

Softkey LISTE drücken, um die Datenoptionen anzuzeigen

Keine
Anzeige
Bericht
Tol.-Bericht
CSV
Tab

Daten wie gewünscht wählen und mit Taste ENTER bestätigen.

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

- ▶ Auswahlfeld „Zielort“ wählen und Softkey HP2 für Druckerauswahl drücken oder Softkey DATEI, um die Daten an eine Datei auf dem USB-Speicher zu senden;
- ▶ Das Auswahlfeld „Dateityp“ markieren und dann einen Softkey drücken, um die gewünschte Art des Messgeräts auszuwählen;
 - Ersetzen: Die bestehende Datei wird immer ersetzt, wenn eine Datei gesendet wird
 - Anhän.: Die bestehende Datei wird um die neuen Daten erweitert
 - AutoNr: Bei jeder Datenübermittlung wird eine neue Datei erstellt. Die neue Datei erhält automatisch die nächste Nummer in einer Reihenfolge, die mit der im Datenfeld „Akt. AutoNr.“ angegebenen Nummer beginnt
- ▶ Datenfeld „Akt. AutoNr.“ markieren und die erste Dateinummer aus einer Reihe von automatisch nummerierten Dateien eingeben;

USB		mm	↓	1	+
Sprache+SH#	Daten			Keine	
Anzeige	Zielort			HP2	
Messgerät	Dateityp			Ersetzen	
Hotkeys	Akt. AutoNr.			1	
Drucken	EingAuff. Form.			Nein	
Steuerzeich.					
V.24/RS232					
USB					
Messen					
Datei				HP2	

Einen Softkey drücken, um den Zielort für die Daten zu wählen

USB		mm	↓	1	+
Sprache+SH#	Daten			Keine	
Anzeige	Zielort			HP2	
Messgerät	Dateityp			Ersetzen	
Hotkeys	Akt. AutoNr.			1	
Drucken	EingAuff. Form.			Nein	
Steuerzeich.					
V.24/RS232					
USB					
Messen					
Ersetzen				Anhän.	
				AutoNr.	

Einen Softkey drücken, um einen Dateityp auszuwählen

USB		mm	↓	1	+
Sprache+SH#	Daten			Keine	
Anzeige	Zielort			HP2	
Messgerät	Dateityp			Ersetzen	
Hotkeys	Akt. AutoNr.			1	
Drucken	EingAuff. Form.			Nein	
Steuerzeich.					
V.24/RS232					
USB					
Messen					

Die erste aktuelle Dateinummer für die automatische Nummerierung wählen

- ▶ Das Auswahlfeld „EingAuff.“ markieren und dann Softkey JA drücken, um den Benutzer zur Eingabe eines Dateityps aufzufordern. Softkey NEIN drücken, um die Datei in der unter „Dateiart“ spezifizierten Form zu senden;

USB		mm	↓	1	+
Sprache+SH#	Daten			Keine	
Anzeige	Zielort			HP2	
Messgerät	Dateityp			Ersetzen	
Hotkeys	Akt. AutoNr.			1	
Drucken	EingAuff. Form.			Nein	
Steuerzeich.					
V.24/RS232					
USB					
Messen					
Nein				Ja	

Softkey JA drücken, um den Benutzer zur Eingabe eines Datentyps aufzufordern

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Audio-Konfiguration

Die ND 1200 kann so konfiguriert werden, dass bei bestimmten Messvorgängen oder -ergebnissen ein Ton erzeugt wird.

Untermenü „Töne“

Das Untermenü „Töne“ enthält Datenfelder für die Aktivierung oder Deaktivierung von automatischen Tonsignalen bei:

- **Warnung:** Eine Warnmeldung wird angezeigt
- **Punktaufnahme:** Wenn ein Punkt während des Messvorgangs eingegeben wird.
- **Messung starten:** Unmittelbar vor einer Messung bei Programmausführung
- **Ergebnis gut:** Wenn eine Messung alle Toleranzprüfungen besteht
- **Ergebnis schlecht (schl.):** Wenn eine Messung ein Toleranzprüfung nicht besteht
- **Form Übermaß:** Formfehler - Defaultwerte überschritten. Diese Werte können nicht geändert werden und stellen extreme Formfehler da. Die Funktion soll als vorsorgliche Warnung dienen.

Alle Tonsignale sind Warntöne und werden auf die gleiche Weise aktiviert. Um ein Tonsignal zu aktivieren:

- ▶ **MENÜ/SETUP** drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Töne“ markieren;
- ▶ Die gewünschte Signalooption markieren und Softkey STANDARD drücken, um das Tonsignal zu aktivieren oder den Softkey KEINE, um es zu deaktivieren.

Die Lautstärke aller Tonsignale kann gleichzeitig leiser oder lauter eingestellt werden. Um die Lautstärke der Tonsignale einzustellen:

- ▶ Das Datenfeld „Lautstärke“ markieren und einen Wert zwischen 0 und 10 eingeben. Bei Eingabe des Wertes 0 werden keine Tonsignale ausgegeben. Die Signallautstärke lässt sich von 1 bis 10 einstellen.

Töne		mm	1	+
▲	Warnung		Standard	
Anzeige	Punktaufnahme		Standard	
Messgerät	Messung starten		Keine	
Hotkeys	Ergebnis gut		Keine	
Drucken	Ergebnis schl.		Keine	
Steuerzeich.	Form Übermaß		Keine	
V.24/RS232	Lautstärke		10	
USB				
Messen				
Töne				
▼				
	Keine		Standard	

Das Auswahlfeld „Warnung“ markieren und dann Softkey STANDARD drücken, um das Tonsignal zu aktivieren

Töne		mm	1	+
▲	Warnung		Standard	
Anzeige	Punktaufnahme		Standard	
Messgerät	Messung starten		Keine	
Hotkeys	Ergebnis gut		Keine	
Drucken	Ergebnis schl.		Keine	
Steuerzeich.	Form Übermaß		Keine	
V.24/RS232	Lautstärke		10	
USB				
Messen				
Töne				
▼				

Das Datenfeld „Lautstärke“ markieren und Lautstärkewert für alle Tonsignale eingeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Einstellung der Tastenwiederholgeschwindigkeit

Wenn eine Taste auf der Frontplatte länger gedrückt wird, wiederholt sich die Funktion. Die automatische Wiederholgeschwindigkeit für die Bedientasten kann eingestellt werden.

Untermenü „Einstellung.“

Das Untermenü „Einstellung.“ enthält ein Datenfeld für die Einstellung der Tastenwiederholgeschwindigkeit. Um die Tastenwiederholgeschwindigkeit einzustellen:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Einstellung.“ markieren;
- ▶ Das Datenfeld „Tastenverzög.“ markieren und einen Wert zwischen 5 und 25 eingeben. Für eine hohe Wiederholgeschwindigkeit einen niedrigen Wert eingeben, für eine niedrige Wiederholgeschwindigkeit einen hohen Wert eingeben;



Werte unter 5 und über 25 machen die Benutzung der Tastatur schwierig und sollten besser nicht eingegeben werden.

Einstellung.	mm	1	+
▲	Tastenverzög.	5	
Messen	Auto Dro Cnts	20	
Töne	X Extern 0	Nein	
Passwort	Y Extern 0	Nein	
RHK	Z Extern 0	Nein	
LEC	Q Extern 0	Nein	
SLEC	OS Auszeit (ms)	100	
NLEC	Entprellen (ms)	500	
MaBfaktor			
Einstellung.	vmax (Imp/s)	50000	
▼			

Einen Wert für die Tastenwiederholgeschwindigkeit eingeben

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Zeit und Datum

Zeit und Datum erscheinen in Daten und Berichten und können über das Menü „Extra“ auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Untermenü „Uhr“

Das Untermenü „Uhr“ enthält Datenfelder für die Einstellung der Zeit und des Datums. Um Zeit und Datum einzustellen:

- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; dann die Option „Uhr“ markieren;
- ▶ Datum und Zeit werden auf die gleiche Weise eingegeben: Datum- oder Zeit-Feld markieren und den Wert eintragen;
- ▶ Das Auswahlfeld „Datumsformat“ markieren und dann einen Softkey drücken, um das gewünschte Format auszuwählen;
- ▶ „Zeitformat“ markieren und einen Softkey drücken, um als Zeitformat 12 Stunden oder 24 Stunden auszuwählen;

Uhr		mm		1	+
↑	Jahr	0			
Töne	Monat	0			
Passwort	Tag	0			
RHK	Stunden	0			
LEC	Minuten	0			
SLEC	Sekunden	0			
NLEC	Datumsformat	M/T/J			
Maßfaktor	Zeitformat	12			
Einstellung					
Uhr					
↓					

Datum- und Zeitwert eingeben

Uhr		mm		1	+
↑	Jahr	0			
Töne	Monat	0			
Passwort	Tag	0			
RHK	Stunden	0			
LEC	Minuten	0			
SLEC	Sekunden	0			
NLEC	Datumsformat	M/T/J			
Maßfaktor	Zeitformat	12			
Einstellung					
Uhr					
↓					
M/T/J	T/M/J				

Datumsformat wählen

Uhr		mm		1	+
↑	Jahr	0			
Töne	Monat	0			
Passwort	Tag	0			
RHK	Stunden	0			
LEC	Minuten	0			
SLEC	Sekunden	0			
NLEC	Datumsformat	M/T/J			
Maßfaktor	Zeitformat	12			
Einstellung					
Uhr					
↓					
12	24				

Zeitformat wählen

- ▶ Taste FINISH drücken, um zum Menü SETUP zurückzukehren.

Einstellungsdateien und Programme speichern

Das Untermenü „Passwort“ enthält Tools zum Speichern der Dateien mit den Konfigurationseinstellungen für die ND 1200. Sie enthalten ND1200-Programme und Fehlerkompensationsdaten. Die Einstellungsdateien werden im Stammverzeichnis eines USB-Speichers gespeichert.



Die Einstellungsdateien sollten immer gespeichert werden, wenn die Konfiguration geändert wird, Fehlerkompensationsdaten gesammelt oder Programme erstellt oder geändert werden.

Um die Einstellungsdateien zu speichern:

- ▶ Einen USB-Speicher an die USB-Schnittstelle anschließen;
- ▶ MENÜ/SETUP drücken, um das Menü SETUP zu öffnen; Option „Passwort“ markieren;
- ▶ Das Passwort-Datenfeld markieren und das Passwort eingeben
- ▶ Um die Konfigurationsparameter (settings.bin-Datei) zu speichern: Softkey SPEICHERN drücken, dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen;

Passwort	mm	1	+
↑	Passwort	xxxxxx	
Passwort	Programme	Sperrn	
RHK			
LEC			
SLEC			
NLEC			
Maßfaktor			
Einstellung.			
Uhr			
↓			
Laden~	Speich~	Startup	

Administratoren-Passwort eingeben




- ▶ Taste FINISH drücken, um die Parameter zu speichern und zum Menü SETUP zurückzukehren.

2.4 Technische Daten



Technische Daten	
Achsen	2 bis 4 Achsen
Messgerät-Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Längenmessgeräte und Drehgeber ■ Analog 1 V_{SS} ■ TTL
Anzeige	<p>Monochromer LCD-Bildschirm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5.7" (14,48 cm) ■ Bildschirmgröße 0.50" (1,27 cm) ■ Auflösung 0.000004" (0,00001 mm)
Fehlerkompensation	Linear (LEC), abschnittsweise linear (SLEC) und nichtlinear (NLEC)
Datenschnittstellen	<p>Serielle Schnittstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ V.24/RS-232-C ■ USB 2.0 (Typ A Hochgeschwindigkeit)
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fußschalter ■ Externes Bedienfeld ■ Kabel und Kabelhalterung für den optischen Kantensensor ■ Schutzhülle für die ND 1200 ■ Kommunikationssoftware QC-Wedge
Netzanschluss	100-240 V Wechselspannung; 50-60 Hz
Sicherung	Träge Sicherung 1,6 Amp, 250 V ; 5 X 20 mm
ENC-Tests	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN61326: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen 1998 ■ EN61010: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
Montagekategorie	II
Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatur: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F), nichtkondensierend ■ Relative Luftfeuchtigkeit: 90 % ■ Höhe: 2000 Meter (6562 Fuß)
Gehäuse	Arbeitsfläche, Druckgussgehäuse
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gehäuse (B x H x T): 29,21 cm X 19,05 cm X 6,99 cm (11.5" X 7.5" X 2.75") ■ Montageplatte (B x H x T): 25.4 cm x 5.8 cm x 19.81 cm (10" x 2" x 7.8")
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gehäuse: 1,6 kg (3.5 lbs) ■ Montageplatte: 3.2 kg (7 lbs)

Abmessungen

Abmessungen für Gehäuse der ND 1200, Sockel und Montagearm in mm.

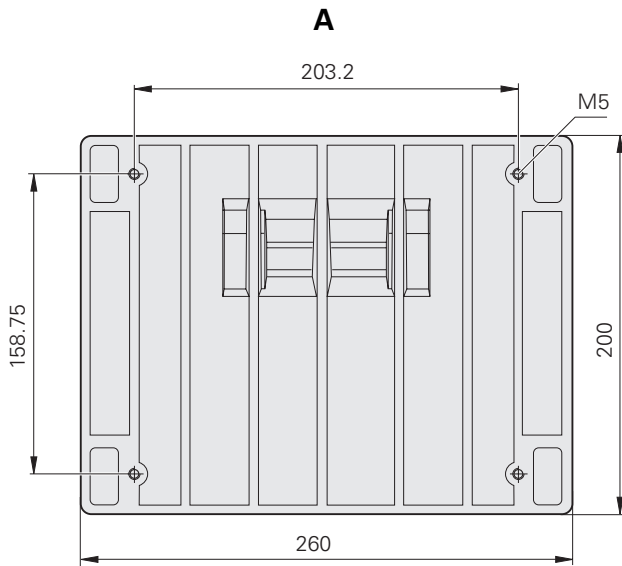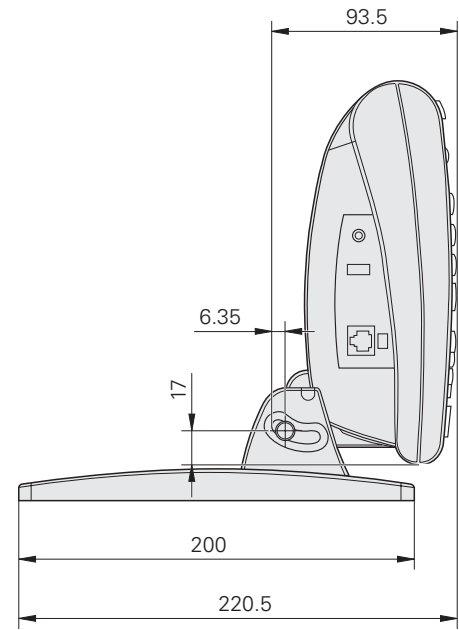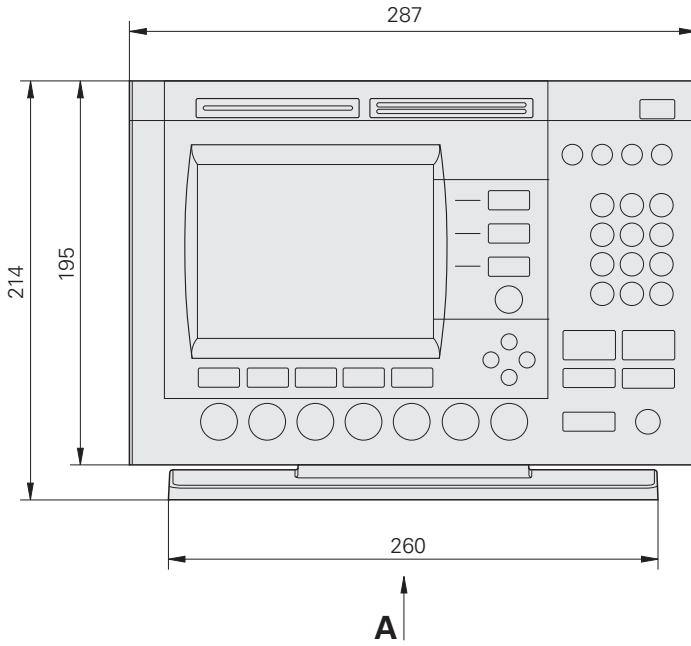

Montagearm

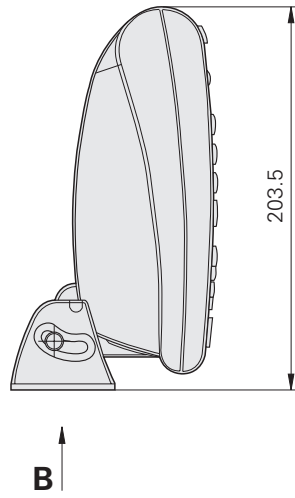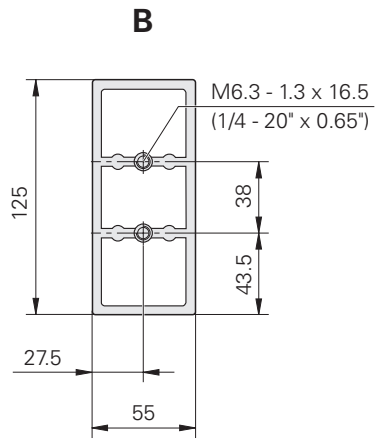

- A**
 Abmessungen ... 141, 142
 Abschnittsweise lineare Fehlerkompensation (SLEC) ... 109
 Abstand
 Absoluter Wert ... 119
 Vorzeichenbehafteter Wert ... 119
 Achsanschlüsse für Messgeräte ... 87
 Achse ... 141
 Achsenauswahl ... 99
 Achstasten ... 3, 20
 Achse nullen ... 20
 Wert für Achse setzen ... 20
 Adapter, 2-adrig ... 7
 Administratoren-Passwort ... 94
 Anschlagposition ... 17
 Anzahl Pkte ... 32, 119
 Definiert ... 32
 Frei ... 32
 ASCII-Kodierung ... 131
 ASCII-Steuerzeichen ... 132
 Auswahl der Referenzmarken ... 99
 Auto DRO counts ... 102
- B**
 Baud-Rate ... 133
 Befehlstasten ... 3, 19
 Cancel ... 19
 Enter ... 19
 Finish ... 19
 Quit ... 19
 Berichte ... 77
 Berichtarten ... 77
 Anzeige ... 77
 Bericht ... 77
 CSV ... 77
 Keine ... 77
 Tab ... 77
 Tol.-Bericht ... 77
 Berichte senden ... 78
 Bezugspunkt
 Festlegen ... 36
 konstruieren ... 37
 Nullpunkt ... 36, 39
 Preset ... 36, 40
 Bezugspunkt wählen ... 31
 Blattvorschub ... 129
 Breite Ausdruck ... 129
- C**
 Computer ... 88
- D**
 Datenschnittstellen ... 141
 Datum ... 139
 Definieren von Konturelementen ... 50
 Beispiel ... 51
 Konturelemente für
 Konstruktionen ... 50
 Drucker ... 89
- E**
 Einheit ... 99
 Einstellungsdateien ... 140
 Elementliste ... 41
 ENC-Tests ... 141
 Entprellen (ms) ... 104
 Erfassen von Konturelementen ... 42
 Fadenkreuz ... 42
 Kantensensor ... 42
 Measure Magic ... 43
 Etikett ... 129
 Externe Achsen-Null-Funktion
 aktivieren ... 102
 Externes Bedienfeld ... 90
- F**
 Fadenkreuz/Kantensensor ... 33
 Fadenkreuz ... 33
 Optischer Kantensensor ... 33
 Manuelle und automatische
 Punktaufnahme ... 33
 Fehleranzeigen ... 79
 Maßstabsfehler ... 79
 Fehlerkompensation ... 30, 141
 Abschnittsweise lineare Fehlerkompensation (SLEC) ... 106, 109
 Istwerte ... 110
 Lineare Fehlerkompensation (LEC) ... 106, 107
 Nichtlineare Fehlerkompensation (NLEC) ... 106, 113
 NLEC durch Import einer nlec.txt-Datei ... 117
 NLEC durch Punktmessung ... 115
 NLEC.txt-Datei ... 113, 117
 Softkey LERNEN ... 112
 Sollwerte ... 110
 Stationen ... 110
- F**
 Fit-Algorithmen, Geraden ... 46
 ISO ... 46
 LSBF ... 46
 Fit-Algorithmen, Kreise ... 47
 ISO ... 47
 LSBF ... 47
 Funktionstasten, Frontplatte ... 3
 Fußschalter ... 90
- G**
 Gewicht ... 141
- H**
 Hard-und Softwareversion ... 96
- I**
 Istwerte ... 110
- K**
 Konstruktion von
 Konturelementen ... 52
 Beispiel ... 53
 Beispiele ... 54
 Bestehende Konturelemente ... 54
 Konturelemente für
 Konstruktionen ... 52
 Koordinatensystem auswählen ... 31
 Kopfhörer ... 88
 Kreis-Algorithmen
 Max ... 47
 Min ... 47
- L**
 Lautsprecherbuchse ... 88
 LCD ... 141
 LCD Ein/Aus-Taste ... 4, 20
 LCD-Anzeige ... 3, 22
 Auswertungsmodus ... 22
 IST-Position ... 22
 Kontrast einstellen ... 31
 Messmodus ... 22
 Setup-Modus ... 22
 Lieferumfang ... 82
 Lineare Fehlerkompensation (LEC) ... 107

M

- Maschinen-Bezugspunkt ... 17, 30
- Maschinen-Null ... 99
- Maschinen-Null beim Start ... 119
- Maschinen-Nullpunkt beim Start ... 119
- Masseanschluss, 3-adrig ... 7
- Maßeinheit auswählen ... 31
- Maßfaktor ... 118
- Menü ... 25
 - Extra ... 26
 - Annotation ... 26
 - GMS/DG ... 26
 - Prog ... 25
 - Programm
 - Aufnahme ... 25
 - Ausführen ... 25
 - Bearbeiten ... 25
 - Kopieren ... 26
 - Löschen ... 26
 - Setup ... 25
- Menü OS ... 103
- Menü SETUP ... 93

M

- Menüs
 - Extra
 - Ausführen ... 26
 - Drucke RS ... 26
 - MinMax ... 26
 - MKS ... 26
 - Nulle 2 ... 28
 - Nulle Q ... 28
 - Preset ... 26
 - Preset! ... 26
 - Sende < ... 28
 - Sende 2 ... 27
 - Sende 3 ... 27
 - Sende 4 ... 27
 - Sende D ... 27
 - Sende F ... 27
 - Sende L ... 27
 - Sende Q ... 27
 - Sende R ... 27
 - Sende X ... 27
 - Sende Y ... 27
 - Sende Z ... 27
 - Zeit ... 28
 - Löschen ... 28
 - Alles ... 28
 - Lö. El ... 28
 - Lö. KS ... 28
 - Menü OS
 - ... 29
 - Auto-E ... 29
 - Dist K ... 29
 - FK kal. ... 29
 - Install. ... 29
 - Lernen ... 29
- Menütaste ... 21
 - Extra ... 21
 - KS ... 21
 - Löschen ... 21
 - Prog ... 21
 - Setup ... 21
- Menütasten ... 4
- Messgerät, Art ... 99
- Messgerät-Auflösung ... 99
- Messgeräte ... 87
- Messgerät-Eingänge ... 141

M

- Messtasten ... 3, 18
 - Abstand ... 18
 - Gerade ... 18
 - Kreis ... 18
 - Measure Magic ... 18
 - Punkt ... 18
 - Teileausrichtung ... 18
 - Winkel ... 18
 - Messung von Konturelementen ... 41
 - Abstände ... 48
 - Auto-Wiederholung ... 44
 - Geraden ... 46
 - Kreise ... 47
 - Punkte ... 45
 - Winkel ... 49
 - Modus-Tasten ... 3, 19
 - Bezugspunkt wählen ... 19
 - Koordinatensystem
 - auswählen ... 19
 - Maßeinheit ... 19
 - Montage der Hardware ... 84
 - Anschluss eines Computers ... 88
 - Anschluss eines Kopfhörers ... 88
 - Anschluss eines optionalen Fußschalters, Handschalters oder externen Bedienfelds ... 90
 - Anschluss eines USB-Druckers ... 89
 - Arm-Montage ... 85
 - Montagefuß ... 84
 - Optische Kantenerkennung verbinden und installieren ... 91
 - Stromanschluss ... 86, 87
 - Montagearm ... 85
 - Montagefuß ... 84
 - Montagekategorie ... 141
- N**
- Netzanschluss ... 141
 - Netzschalter ... 16, 30, 86
 - Netzstecker ... 7
 - Neuverpackung der ND 1200 (QC-200) für Lieferung ... 83
 - Nichtlineare Fehlerkompensation (NLEC) ... 113
 - NLEC.txt-Datei ... 113

- O**
- Optische Kantenerkennung ... 91
 - Referenzkabel-Eingang ... 91
 - Sensorkabel-Eingang ... 91
 - Zielbereich ... 119
 - Optischer Kantensensor,
 - Kalibrierung ... 34
 - Dist K ... 34
 - FK Kal. ... 34
 - Lernen ... 34
 - OS Auszeit (ms) ... 104
- P**
- Parität ... 133
 - Pfeiltasten ... 4, 21
 - Profilprojektor, Bildschirm ... 91
 - Programmieren ... 61
 - Back-up von Programmen ... 76
 - Beispiel für die Aufnahme eines Programms ... 63
 - Beispiel für die Ausführung eines Programms ... 65
 - Pause bei Toleranzfehler ... 119
 - Programm ausführen ... 64
 - Programme aufnehmen ... 62
 - Programme bearbeiten ... 66
 - Programmschritt ändern ... 69
 - Programmschritt löschen ... 72
 - Programmschritte anzeigen ... 67
 - Programmschritte hinzufügen ... 73
 - Programmschritte maximieren oder minimieren ... 68
 - Programme kopieren ... 74
 - Programms löschen ... 75
- R**
- Referenzmarken ... 17, 30
 - Referenzmarken überfahren ... 17
 - Referenzpositionen ... 17
 - Ref-Offset ... 99
 - Reinigung ... 7
 - RJ-45-Splitter ... 90
 - Rückseite ... 5
- S**
- Schnellzugriffstasten ... 4, 20
 - Breite Taste links ... 20
 - Breite Taste rechts ... 20
 - Seitenansicht ... 5
 - Seitenlänge ... 129
 - Serielle Schnittstelle V.24/RS-232 ... 88
 - Baud-Rate ... 88
 - Parität ... 88
 - Stoppbits ... 88
 - Wortlänge ... 88
 - Serielle Schnittstelle, gesendete Daten ... 133
 - Serieller Anschluss V.24/RS-232
 - Serielles Kabel ... 88
 - Sicherheitsvorkehrungen ... 7
 - Sicherung ... 141
 - Softkey LERNEN ... 112
 - Softkeys ... 3, 22
 - Abruf ... 23
 - Ändern ... 23
 - Ansicht ... 23
 - Defin. ... 24
 - FK/OS ... 22
 - Konst ... 24
 - Tol ... 23
 - Zoom ... 23
- S**
- Software-Setup ... 92
 - Administratoren-Passwort ... 97
 - Anzeigeformat ... 122
 - Audio-Konfiguration ... 137
 - Aufbau des Menüs SETUP ... 95
 - Beispiel für die Eingabe des Administratoren-Passworts. ... 94
 - Druckformat ... 129
 - Einstellungsdateien und Programme speichern ... 140
 - Fehlerkompensation ... 106
 - Kalibrierung der Rechtwinkligkeit des Tisches ... 105
 - Konfiguration „Messen“ ... 119
 - Konfiguration der USB-Schnittstelle ... 135
 - Konfiguration des Messgeräts ... 99
 - Konfiguration Schnittstelle V.24/RS-232 ... 133
 - Laden der Einstellungsdateien und Startbildschirme ... 98
 - Maßfaktor für Teile, die sich ausweiten oder schrumpfen ... 118
 - Optische Kantenerkennung ... 103
 - Programmfreigabe ... 97
 - Sprachauswahl ... 96
 - Tastenwiederholgeschwindigkeit, Einstellung ... 138
 - Zeit und Datum ... 139
 - Zuweisungen der Hotkeys ... 125
 - Software-Version ... 7
 - Sollwerte ... 110
 - Sprache und SW# ... 96
 - Stationen ... 110
 - Stecker RJ-45 ... 90
 - Steuerzeichen, Drucker ... 129
 - Stoppbits ... 133
 - Strom ... 86
 - Sicherung ... 86
 - Stecker, 3-adrig ... 86
 - Überspannungsschutz ... 86
 - Symbol ... 6

T

- Taste SENDEN ... 4, 20
- Tastensequenzen ... 6
- Technische Daten ... 141
- Teile ausrichten ... 35
- Teileausrichtung ... 35
- Toleranzen für Konturelemente
 - Bidirektionale Position ... 57
 - Breite ... 57
 - Geradheit ... 57
 - Konzentrität ... 57
 - MB ... 57
 - MMB ... 57
 - Parallelität ... 57
 - Rechtwinkligkeit ... 57
 - Rundheit ... 57
 - Rundlauf ... 57
 - Wahre Position ... 57
 - Winkel ... 57
- Toleranzprüfung ... 57
 - Anwendung von Toleranzen ... 58
 - Beispiel ... 59
 - Bericht abhängig von Toleranzergebnis drucken ... 119
 - Toleranzen für Konturelemente ... 57

U

- Übersicht ... 14
- Umgebungsbedingungen ... 141
- Umkehren der Zählrichtung ... 99
- Untermenü „Anzeige“ ... 122
 - Bildschirmauflösung ... 122
 - Maßeinheit für „Start“ ... 122
 - Trennzeichen Punkt oder Komma ... 122
- Untermenü „Drucken“ ... 129
- Untermenü „Einstellung.“ ... 102, 104, 138
- Untermenü „Hotkeys“ ... 125
- Untermenü „Maßfaktor“ ... 118
- Untermenü „Messen“ ... 119
- Untermenü „Steuerzeichen“ ... 132
- Untermenü „Töne“ ... 137
- Untermenü „Uhr“ ... 139
- Untermenü „USB“ ... 135
- Untermenü LEC ... 108
- Untermenü NLEC ... 114
- Untermenü Passwort ... 97, 140
- Untermenü RWK ... 105
- Untermenü V.24/RS232 ... 133
- Untermenüs „Messgerät“ ... 99
- USB-Drucker ... 89
- USB-Schnittstelle, gesendete Daten ... 135
- USB-Speicher ... 135

V

- Verzögerung Zeichenende ... 133
- Verzögerung Zeilenende ... 133
- Vmax für die Achsen ... 102

W

- Warnsignale ... 88, 137
- Warnung: Eine Warnmeldung wird angezeigt ... 137
- Winkeltypen ... 49
 - 180+W1 ... 49
 - 180-W1 ... 49
 - 360-W1 ... 49
 - Einge. ... 49
- Wortlänge ... 133

Z

- Zahlenblock ... 4
- Zeit ... 139
- Zubehör ... 141

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

