


**RCN 5310  
RCN 5510  
RCN 5380  
RCN 5580  
RCN 5390 F  
RCN 5590 F  
RCN 5390 M  
RCN 5590 M  
RCN 5390 P  
RCN 5590 P**

Accessories are to be ordered separately:  
別売品は別途発注してください:  
需单独订购的附件:  
配件請分開訂購:  
액세서리는 별도 주문하셔야 합니다.

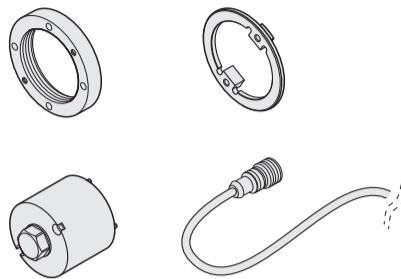

Disassembly tool (for adapter cable)  
取り外し工具(アダプタケーブル用)  
拆卸工具 (用于适配电缆)  
拆卸工具 (轉接器纜線專用)  
분해 도구(어댑터 케이블용)

812860-02-B-02 · Printed in Germany

# HEIDENHAIN

Mounting Instructions  
取付説明書  
安装说明  
安装指导手册  
설치 지침

## RCN 5xx0

Absolute angle encoder  
アブソリュート角度エンコーダ  
绝对式角度编码器  
絕對式角度編碼器  
앱솔루트 앵글 엔코더

07/2021

### General Information · 一般情報 · 一般信息 · 一般資訊 · 일반 정보



#### Note:

Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.  
Do not engage or disengage any connections while under power.  
Encoders that have contributed to the failure of a safety function in the application are to be returned to HEIDENHAIN Traunreut.  
Encoders are to be repaired exclusively by trained HEIDENHAIN technicians.  
Avoid direct contact of aggressive media (such as organic solvents for cleaning) with the encoder and connector.  
Mounting surfaces must be clean and free of burrs. Threads and screws are to be secured with materially bonding thread-locking fluid.  
In case of replacement, recut the threads and use new screws with materially bonding anti-rotation lock.  
Application with mechanical fault exclusion: Use new spring pins for front-end shaft coupling.

#### 注意:

取付け及び試運転は設置国の安全規格のもとで有資格の専門家により実施するようにしてください。  
電源を入れたまでの製品の取り付けや取り外しを行わないでください。  
アプリケーションで機能安全の障害に関与したエンコーダはハイデンハイインのドイツ本社に返送してください。  
エンコーダの修理はトレーニングを受けたハイデンハイインの技術者以外が行つていません。  
エンコーダとコネクタは影響力の強い物質(清掃用有機溶剤など)に直接触れないようにしてください。  
エンコーダ取り付け面は清潔でパリがないようにしてください。ねじは緩み止め接着剤を使用して固定してください。  
交換する場合はねじ山を切りなおして新品の緩み防止用接着剤付ねじを使用してください。  
機械的故障の除外があるアプリケーション: シャフト端面での取り付けに新しいスプリングピンを使用してください。

#### 注意:

安装和调试时必须符合当地安全要求并由具有资质的专业人员操作。  
带电时，严禁连接或断开任何连线。  
如果应用中的编码器失效是安全功能方面的，必须将编码器发回至海德汉总部。  
编码器只能由海德汉技术人员修理。  
严禁编码器和接头直接接触烈性介质（例如清洁用的有机溶剂）。  
安装面必须干净且无任何毛刺。螺纹和螺栓必须用螺纹固定剂固定。  
如果需要更换，重新加工螺纹并用带防松固定剂的新螺栓。  
带机械故障防护的应用：正面联轴器用新弹簧销。

#### 注意：

安装與調整需要由電氣設備及精密機械的專業人員指導以符合當地安全規範要求。  
當電源開啟時勿連接或拔掉纜線。  
請將造成應用中安全功能故障的光學尺送回海德漢Traunreut。  
光學尺須由受過專門訓練的海德漢公司的技術人員進行維修。  
避免編碼器與接頭直接接觸腐蝕性媒體(像是清潔用的有機溶劑)。  
安裝表面必須清潔及無毛邊。螺紋和螺絲要用材料黏合螺紋固定液固定。  
在更換的情況下，重切割螺紋並使用含材料黏合防轉動鎖的新螺絲。  
機械故障排除應用：將新彈簧銷用於前端轉軸耦合。

#### 참고:

설치 및 커미셔닝은 현지 안전 규정에 따라 유능한 전문가가 실시해야 합니다.  
가동 중 어떤 접속부도 연결하거나 분리하지 마십시오.  
설치 중 안전 기능 오류에 원인이 되는 엔코더는 하이덴하인 Traunreut으로 수거됩니다.  
엔코더는 숙련된 하이덴하인 기술자만 수리해야 합니다.  
유독성 물질(세척용 유기 용제 등)이 엔코더 및 커넥터에 직접 접촉하지 않도록 하십시오.  
설장 표면은 깨끗하고 날카로운 부분이 없어야 합니다. 나사산 및 나사는 접착성이 강한 나사산 고정 액체로 고정해야 합니다.  
교체하는 경우 나사산을 다시 절삭하고 접착성이 강한 회전 방지 고정이 된 새 나사를 사용하십시오.  
기계적 고장 제거 기능이 있는 용도: 전면 샤프트 커플링에는 새 스프링 핀을 사용하십시오.


To ensure the correct and intended operation of the encoder, adhere to the requirements of the Product Information sheet ID 1294716 (including required mating dimensions).

エンコーダが正しく動作するように製品情報 ID 1294716に記載の内容(取り付けに必要な寸法も含む)にしたがってください。  
为确保编码器的正确和符合预期地工作，必须遵守产品信息ID 1294716中的要求 (包括配合尺寸的要求)。  
要確定正確並且所要的編碼器操作，請遵守產品資訊表ID 1294716的需求(包含所需的裝配尺寸)。  
엔코더가 올바르게 의도한 대로 작동하도록 제품 정보 시트 ID 1294716(필수 맞물림 규격 포함)의 요구 사항을 준수하십시오.

The PWW testing tool can be used to inspect for proper mounting.  
PWW 測定器を用いて正しく取り付けられているか検査することができます。

用PWW测试工具检测安装是否正确。  
PWW測試工具可用來檢測是否正確固定。

PWW 테스트 공구를 사용하여 올바르게 실장되었는지 검사할 수 있습니다.

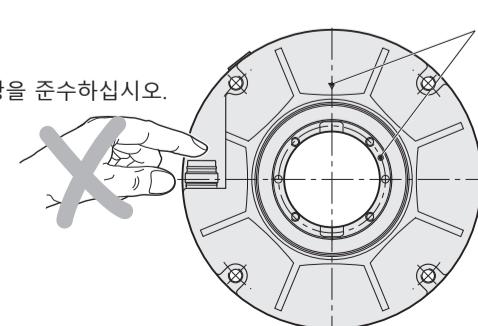

0° position index ±5°  
0点位置 (± 5°)  
0°位置标志±5°  
0°位置标志±5°  
0° 위치 인덱스 ± 5°


**Shaft coupling with ring nut [R] and catch [M] (with mechanical fault exclusion)**

リングナット[R]と回り止め[M]を用いた取り付け(機械的故障の除外あり)

带环形螺母[R]和棘爪[M]的联轴器 (带机械故障防护)

含環螺帽[R]和捕捉[M]的轉軸耦合(含機械故障排除)

링 너트[R] 및 캐치[M] 포함 샤프트 커플링(기계적 고장 제거 기능 포함)

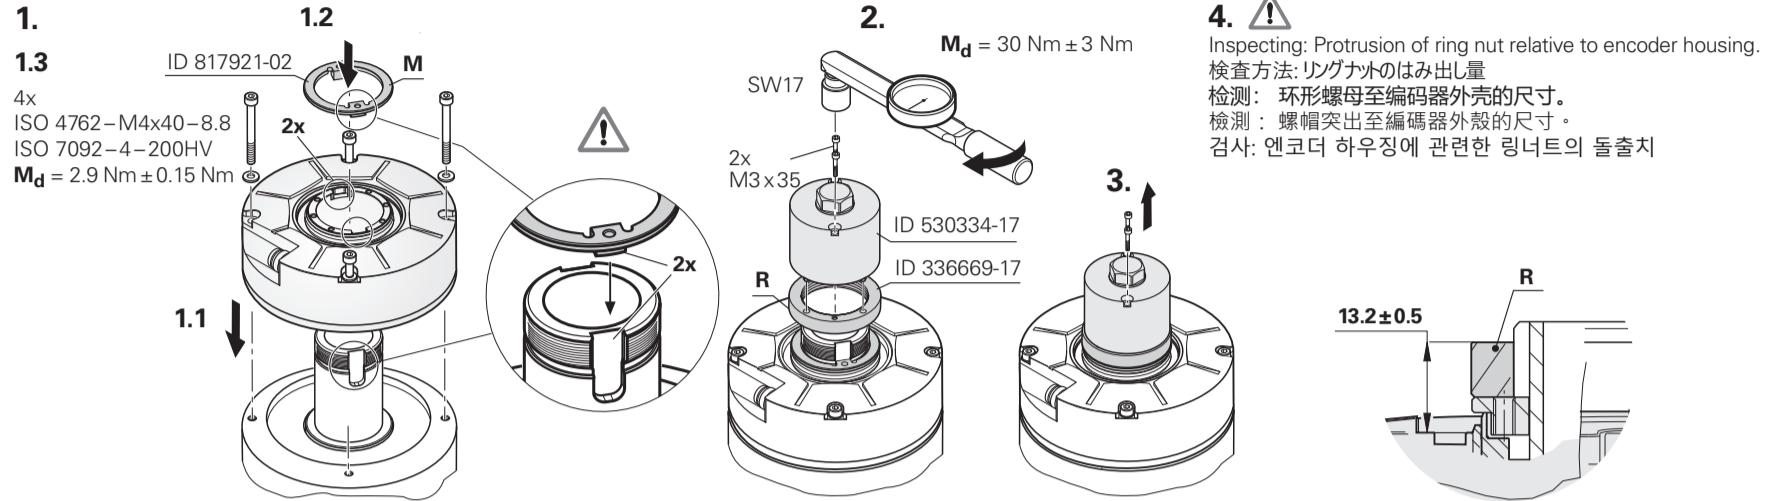
**Front-end shaft coupling (with mechanical fault exclusion)**

軸端面への取り付け (機械的故障の除外なし)

正面联轴器 (带机械故障防护)

前端轉軸耦合(含機械故障排除)

전면 샤프트 커플링(기계적 고장 제거 기능 포함)

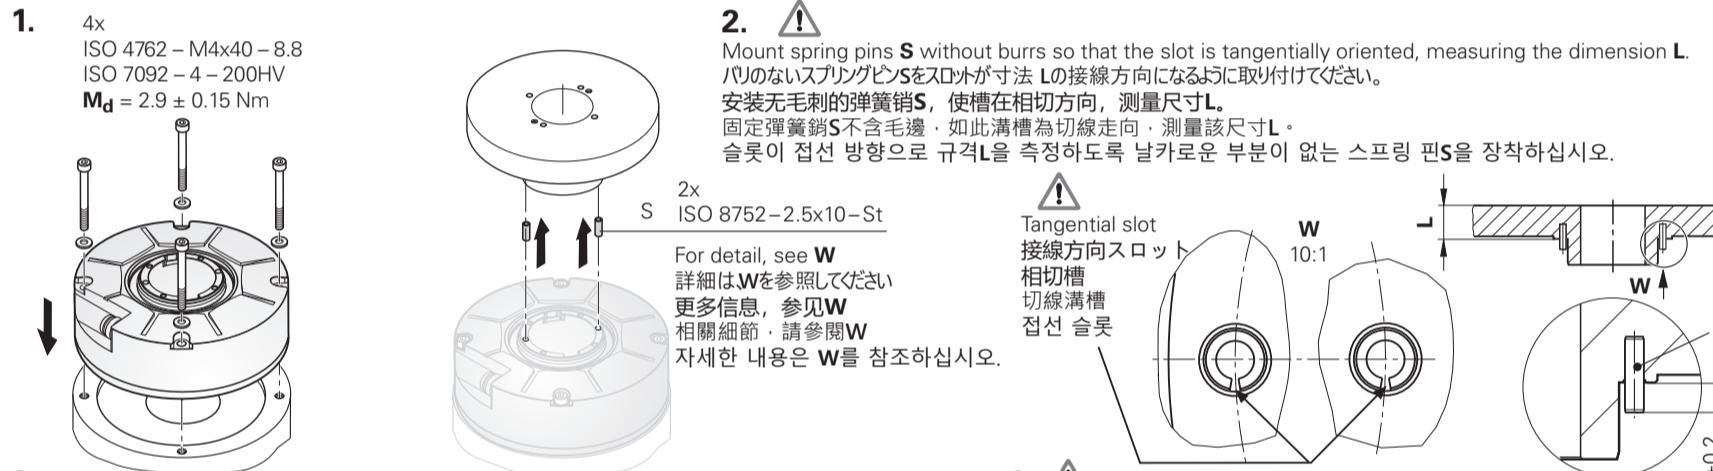

**Caution:** Pay attention to the position of the spring pins with respect to the spring pin holes **C**.  
Tighten the screws crosswise, with one-half revolution each until the tightening torque is reached.

警告: スプリングビンの穴Cに関してはスプリングピンの位置に注意してください。  
締付けパルクに達するまでそれぞれ1回転半ずつ交互に各ねじを締めてください。

**小心：** 注意弹簧销相对弹簧销孔C的位置。


沿对角方向紧固螺栓，每次半圈直到达紧固扭矩。

**小心：** 請注意。彈簧銷有關彈簧銷孔C的位置。

以對角順序鎖緊螺絲，每個都轉半圈，直到達到鎖緊扭力。

**주의:** 스프링 핀 홀C를 기준으로 스프링 핀의 위치에 주의하십시오.

나사를 조임 토크에 도달할 때까지 시계 방향으로 한 번에 반 바퀴씩 조입니다.

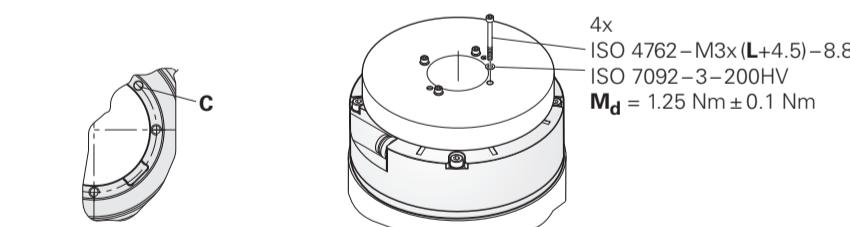
**Shaft coupling with ring nut [R] (without mechanical fault exclusion)**

リングナット[R]による取り付け (機械的故障の除外なし)

带环形螺母的联轴器[R] (无机械故障防护)

含環螺帽[R]的轉軸耦合(不含機械故障排除)

링 너트[R] 포함 샤프트 커플링(기계적 고장 제거 기능 없음)

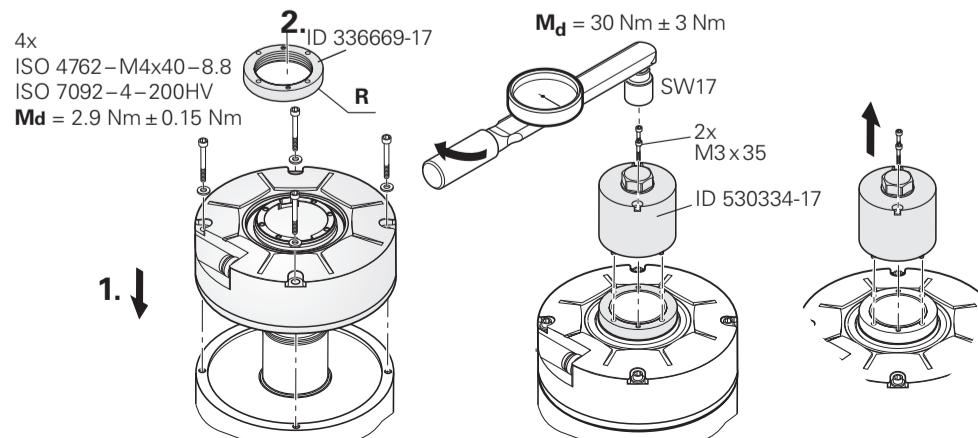**Front-end shaft coupling (without mechanical fault exclusion)**

軸端面への取り付け (機械的故障の除外なし)

正面联轴器 (无机械故障防护)

前端轉軸耦合(不含機械故障排除)

전면 샤프트 커플링(기계적 고장 제거 기능 없음)

