

For mounting the scale drum and the sealing air cover, please see the separate instructions.

*Für die Montage der Teilungstrommel und der Sperrluftabdeckung bitte die separaten Anleitungen beachten*

Pour le montage du tambour gradué et du capot de protection qui sert à la pressurisation, consulter les instructions séparées

*Per il montaggio del tamburo graduato e del carter di protezione attenersi alle istruzioni separate*

Para el montaje del tambor graduado y la tapa de protección por aire comprimido, por favor considerar las instrucciones separadas



[www.heidenhain.com/documentation](http://www.heidenhain.com/documentation)

# HEIDENHAIN

Mounting Instructions  
*Montageanleitung*  
Instructions de montage  
*Istruzioni di montaggio*  
Instrucciones de montaje

## AK ERA 4x80

Scanning Head  
(For sealing air cover)

*Abtastkopf*  
*(für Sperrluftabdeckung)*

Tête caprice  
(avec capot de protection pour  
pressurisation)

*Testina di scansione*  
*(per carter di protezione)*

Cabezal captador  
(para la tapa de protección por aire  
comprimido)

03/2026

**Contents****Inhalt****Sommaire****Indice****Indice****Page**

- 3** Notes
- 4** Warnings
- 6** Items supplied
- 7** Mounting procedure
- 8** Dimensions
- 10** Mounting
- 13** Final steps
- 14** Adjustment and diagnosis
- 19** Status Display
- 20** Compressed air
- 22** Pin layout 1Vpp with HSP

**Seite**

- 3** Hinweise
- 4** Warnhinweise
- 6** Lieferumfang
- 7** Hinweise zur Montage
- 8** Abmessungen
- 10** Montage
- 13** Abschließende Arbeiten
- 14** Justage und Diagnose
- 19** Funktionsanzeige
- 20** Druckluftzufuhr
- 23** Anschlussbelegung 1Vss mit HSP

**Page**

- 3** Remarques
- 4** Avertissements
- 6** Contenu de la livraison
- 7** Remarques sur le montage
- 8** Dimensions
- 10** Montage
- 13** Opérations finales
- 14** Réglage et diagnostic
- 19** Affichage fonctionnel
- 20** Alimentation en air comprimé
- 24** Raccordements 1Vcc avec HSP

**Pagina**

- 3** Indicazioni
- 4** Avvertenze
- 6** Standard di formitura
- 7** Avvertenze per il montaggio
- 8** Dimensioni
- 10** Montaggio
- 13** Operazioni finali
- 14** Taratura e diagnostica
- 19** Visualizzazione della funzionalità
- 21** Alimentazione dell'aria compressa
- 25** Piedinatura 1Vpp con HSP

**Página**

- 3** Indicaciones
- 4** Advertencias
- 6** Suministro
- 7** Indicaciones para el montaje
- 8** Dimensiones
- 10** Montaje
- 13** Trabajos finales
- 14** Ajuste y diagnóstico
- 19** Indicador de función
- 21** Suministro de aire comprimido
- 26** Asignación de las contactos 1Vpp con HSP

## Notes

**Hinweise**

**Remarques**

**Indicazioni**

**Indicaciones**



**The PWM 21 testing device and the ATS software are available for checking the mounting and adjusting the reference mark position.**

**Um den Anbau zu überprüfen oder die Referenzmarkenlage abzugleichen, steht das PWM 21 und die ATS-Software zur Verfügung.**

**Pour vérifier le montage, ou pour régler la position de la marque de référence, utiliser le PWM 21 et le logiciel ATS.**

**Per verificare il montaggio o tarare la posizione degli indici di riferimento è possibile utilizzare PWM 21 e il software ATS.**


**El PWM 21 y el software ATS están a su disposición para la comprobación del montaje o el ajuste de la posición de la marca de referencia.**

To connect an M23 connecting element to an SME20/SME120 Siemens sensor module, use the 1446076-xx adapter cable or the 1428470-01 adapter cable.  
*Zum Anschluss eines Messgerätes mit M23 Steckverbindung an ein Siemens Sensormodul SME20/SME120 ist das Adapterkabel 1446076-xx oder der Adapterstecker 1428470-01 zu verwenden.*




Pour pouvoir raccorder un système de mesure doté d'un connecteur M23 à un module SME20/SME120 de Siemens, il faudra utiliser le câble adaptateur 1446076-xx, ou bien l'adaptateur 1428470-01.

*Per collegare un sistema di misura con connettore M23 a un Sensor Module SME20/SME120 Siemens è necessario utilizzare il cavo adattatore 1446076-xx oppure il cavo adattatore 1428470-01.*

Para conectar un sistema de medida con conexión M23 a un módulo sensor Siemens SME20/SME120 debe utilizarse el cable adaptador 1446076-xx o el conector adaptador 1428470-01.

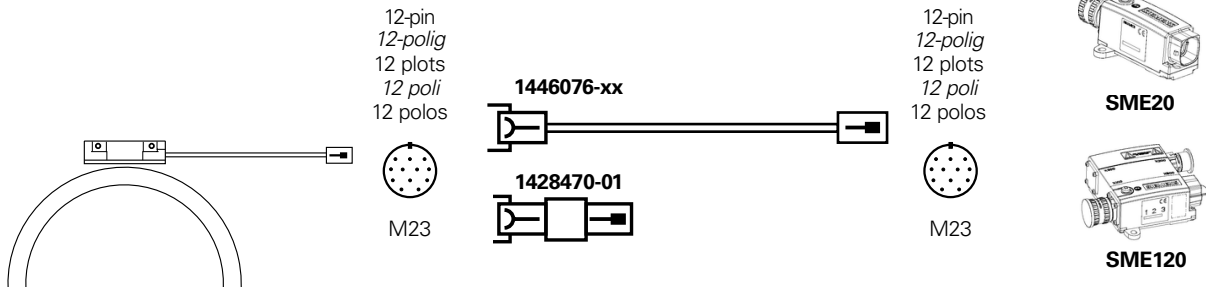

**Warnings**  
**Warnhinweise**  
**Avertissements**  
**Avvertenze**  
**Advertencias**

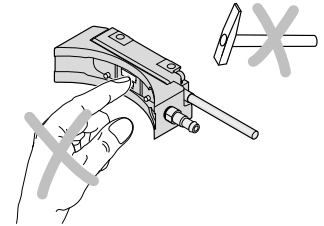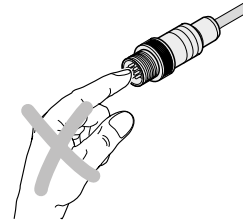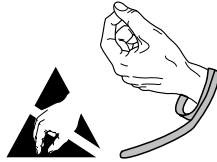

**Note:**

- Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.
- Do not engage or disengage any connections while under power.
- All mounting surfaces must be clean and free of burrs.
- Avoid direct contact of fluids with the encoder and connector!
- The screws must be tightened with the specified tightening torque according to the Mounting Instructions and secured against unintentional loosening.
- The tightening torques of the mounting screws are only valid for mounting on steel!
- Screw connections must comply with friction class B according to VDI 2230.
- Compressed air may be applied to the scanning head only when it is mounted.

**Achtung:**

- Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.
- Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.
- Alle Montageflächen müssen gratfrei und sauber sein.
- Der direkte Kontakt von Flüssigkeiten mit Messgerät und Steckverbinder ist zu vermeiden!
- Die Schrauben sind entsprechend der Montageanleitung mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festzuschrauben und gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.
- Anzugsmomente der Befestigungsschrauben nur gültig für Anbau auf Stahl!
- Schraubverbindungen müssen der Reibungszahlklasse B nach VDI 2230 entsprechen.
- Der Abtastkopf darf nur im montierten Zustand mit Druckluft beaufschlagt werden.

**Attention :**

- Le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.
- Les connexions/déconnexions doivent être effectuées uniquement hors tension.
- Toutes les surfaces de montage doivent être propres et exemptes de bavures.
- Éviter le contact direct de liquide sur le système de mesure et le connecteur !
- Les vis doivent être fixées conformément aux instructions de montage, avec le couple de serrage prescrit, et doivent être sécurisées contre le risque de détachement involontaire.
- Les couples de serrage mentionnés pour les vis de fixation ne sont valables que pour un montage sur acier !
- Les connexions vissées doivent répondre à la classe de frottement B selon la directive VDI 2230.
- La tête caprice ne peut être mise sous pression qu'à l'état monté.

**Attenzione:**

- *Il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.*
- *I cavi posso essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.*
- *Tutte le superfici di montaggio devono essere pulite e prive di bava.*
- *È da evitare il contatto diretto di liquidi con encoder e connettore!*
- *Le viti devono essere serrate alla coppia indicata e fissate contro l'allentamento involontario secondo le istruzioni di montaggio.*
- *Coppie di serraggio delle viti di fissaggio valide soltanto per montaggio su acciaio!*
- *I collegamenti a vite devono essere conformi alla classe B del coefficiente di attrito secondo VDI 2230.*
- *La testina di scansione deve essere pressurizzata con aria compressa soltanto se montata.*

**Atención:**

- El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.
- Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.
- Todas las superficies de montaje no deben presentar rebabas y deben estar limpias.
- Es preciso evitar el contacto directo de los líquidos con los sistemas de medición y los conectores.
- Conforme a las instrucciones de montaje, es preciso aplicar el par de apriete indicado a los tornillos y asegurarlos para que no se suelten accidentalmente.
- ¡El par de apriete de los tornillos de fijación es sólo válido para el montaje sobre acero!
- las uniones de los tornillos deben cumplir la clase B del coeficiente de fricción según VDI 2230.
- El cabezal lector solo puede ser presurizado con aire comprimido si está montado.

**Items supplied**

**Lieferumfang**

**Contenu de la livraison**

**Standard di formitura**

**Suministro**

 
AK ERA 4xx0 scanning head

*Abtastkopf AK ERA 4xx0*

*Tête caprice AK ERA 4xx0*

*Testina AK ERA 4xx0*

Cabezal de captación AK ERA 4xx0



Order separately:

– Adapter cable for testing

*Separat bestellen:*

*– Adapterkabel zur Prüfung*

A commander séparément :

– câble adaptateur pour le contrôle

*Da ordinare separatamente:*

*– cavo adattatore per la verifica*

Cursar el pedido por separado:

– cable adaptador para comprobación



## Mounting procedure

### *Hinweise zur Montage*

### *Remarques sur le montage*

### *Avvertenze per il montaggio*

### *Indicaciones para el montaje*


If necessary, clean the scale drum and the scanning head with a lint-free cloth and isopropyl alcohol.

*Bei Bedarf Teilungstrommel und Abtastkopf mit fussselfreiem Tuch und Isopropylalkohol reinigen.*

En cas de besoin, nettoyer le tambour gradué avec un chiffon sans peluches et de l'alcool isopropylique.

*All'occorrenza, pulire il tamburo graduato e la testina di scansione con un panno pulito che non lascia pelucchi e alcol isopropilico.*

Si fuera necesario, limpiar el tambor de graduación y el cabezal captador con un trapo limpio que no suelte pelusa y alcohol isopropileno.

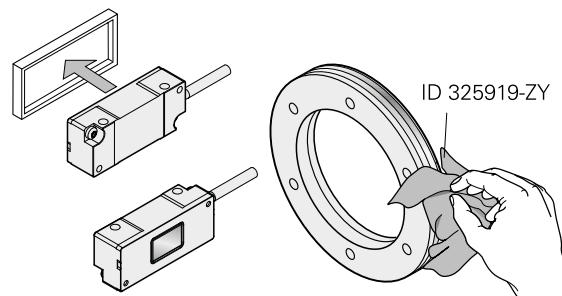


Minimum distance from sources of interference.

*Mindestabstand von Störquellen.*

Distance minimale des sources de perturbation.

*Distanza minima dalle sorgenti di disturbo.*

Distancia mínima respecto a las fuentes de interferencias.

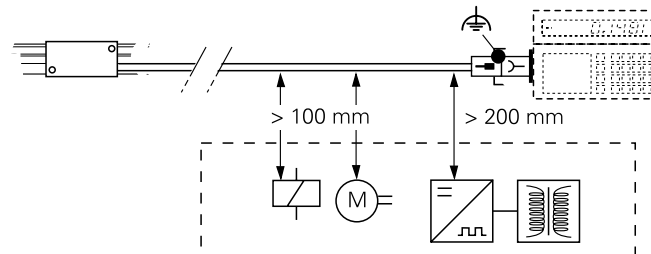



A = Bearing  
 Lagerung  
 Roulement  
 Cuscinetto  
 Rodamiento

D3	E1	E2	L
∅ 76.75	49.38	52.13	18.6
∅ 104.63	63.32	66.07	16.5
∅ 127.64	74.82	77.57	15.5
∅ 178.55	100.27	103.02	14.5
∅ 208.89	115.44	118.19	13.2
∅ 254.93	138.46	141.21	12.7
∅ 331.31	176.65	179.40	12.1



Permissible bending of connecting cable.  
 R<sub>1</sub>: for rigid configuration, R<sub>2</sub>: for frequent flexing

Zulässige Biegeradien der Anschlusskabel.  
 R<sub>1</sub>: Dauerbiegung, R<sub>2</sub>: Wechselbiegung

Rayons de courbure admissibles sur le câble de raccordement.  
 R<sub>1</sub>: Courbure permanente, R<sub>2</sub>: Courbure fréquente

Raggio di curvatura consentito per il cavo di collegamento:  
 R<sub>1</sub>: con curvatura fissa, R<sub>2</sub>: con flessioni ripetute

Radios de torsión admisibles en los cables.  
 R<sub>1</sub>: Torsión continua, R<sub>2</sub>: Torsión variable

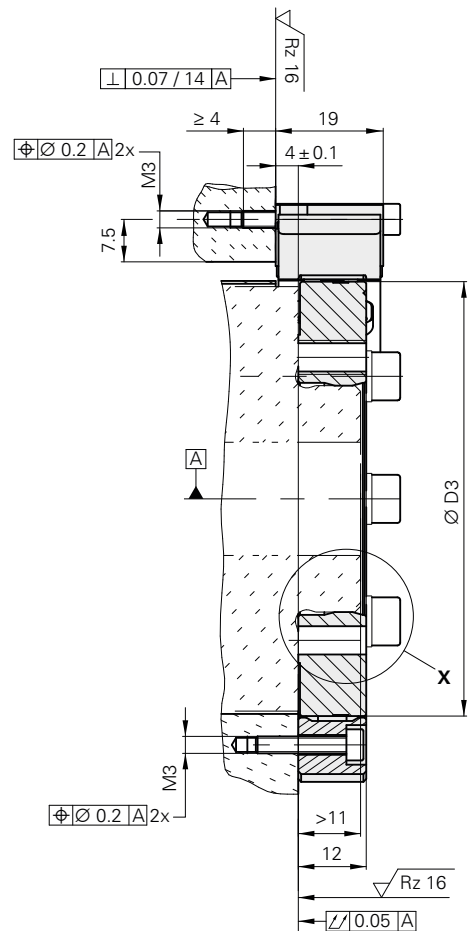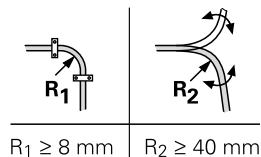

**Mounting**  
**Montage**  
**Montage**  
**Montaggio**  
**Montaje**

If a protective cover is to be used, the sealing air inlet of the scanning head must be removed before mounting.  
Recommendation: Brace the scanning head with an open-end wrench.

*Bei Verwendung einer Sperrluftabdeckung ist der Sperrluftanschluss des AK vor dem Anbau zu entfernen!  
Empfehlung: Maulschlüssel zum Gegenhalten verwenden.*

En cas d'utilisation d'un capot de protection pour pressurisation, le raccord d'air comprimé de la tête caprice doit être retiré avant le montage !

Conseil : utiliser une clé plate pour le maintien.

*In caso di impiego di un carter di protezione è necessario rimuovere il raccordo di pressurizzazione della testina prima di procedere al montaggio!*


*Suggerimento: utilizzare una chiave inglese come antirotazione.*

¡Al utilizar una cubierta de aire de estanqueidad debe retirarse la conexión de aire del cabezal antes del montaje!

Recomendación: utilizar la llave fija para retener.



incorrect  
falsch  
incorrect  
errato  
incorrecto

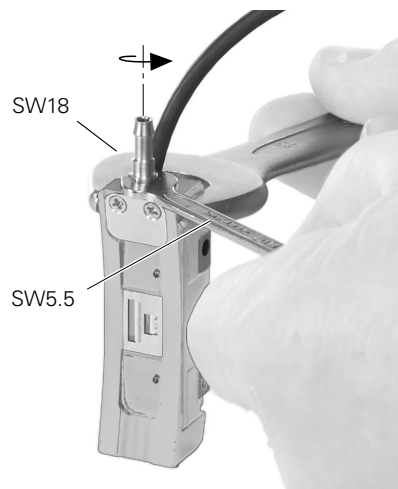

correct  
richtig  
correct  
correcto  
correcto

## 1.

Remove the protective cover (if applicable)

*Schutzkappe entfernen (wenn vorhanden)*

Retirer la protection (si présente)

*Rimuovere la protezione (se presente)*

Retirar la tapa protectora (si existe)

## 2.


Gently press the scanning head against the spacer foil and the mounting surface and secure it with the screws provided.

*Abtastkopf mit geringer Kraft gegen die Abstandsfolie und Anschraubfläche drücken und festschrauben.*

Presser légèrement la tête captrice contre la cale d'épaisseur et la surface de vissage, puis serrer les vis.

*Premere la testina di scansione esercitando una leggera pressione sulla pellicola di montaggio e sulla superficie di avvitamento e fissare.*

Presionar el cabezal captador suavemente contra la lámina separadora y la superficie de atornillamiento, y atornillar.

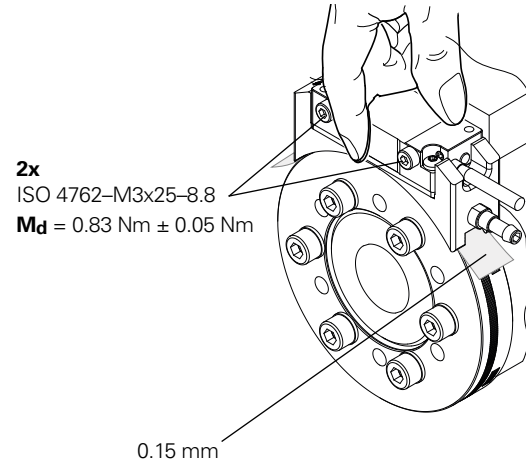

### 3.


Remove the spacer foil

*Folie entfernen*

Retirer la cale d'épaisseur

*Rimuovere la pellicola*

Retirar el folio de protección

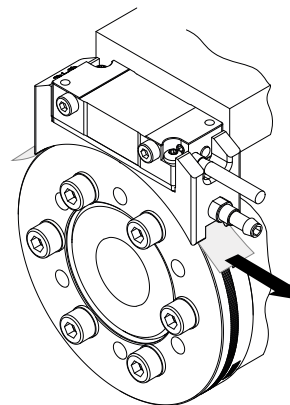

### Final steps

**Abschließende Arbeiten**

**Opérations finales**

**Operazioni finali**

**Trabajos finales**

Check the resistance between the connector housing and the machine.

**Desired value: 1  $\Omega$  max.**

*Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen.*

**Sollwert: 1  $\Omega$  max.**

Vérifier la résistance électrique entre le carter de la prise et la machine.


**Valeur nominale: 1  $\Omega$  max.**

*Controllare la resistenza elettrica tra l'alloggiamento del connettore e la macchina.*

**Valore nominale: 1  $\Omega$  max.**

Comprobar la resistencia eléctrica entre la carcasa del conector y la máquina.

**Valor nominal: 1  $\Omega$  máx.**

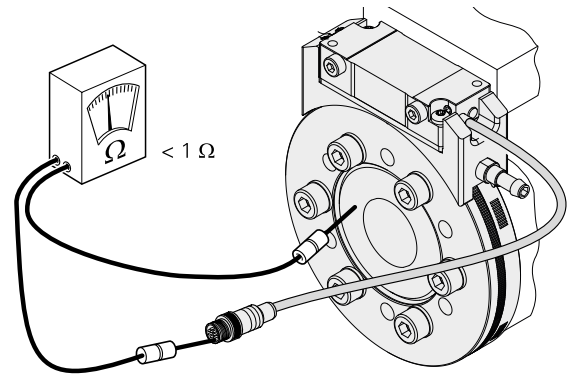

## Adjustment and diagnosis

*Justage und Diagnose*

Réglage et diagnostic

*Taratura e diagnostica*

Ajuste y diagnóstico

The PWT 101 testing device (documentation ID 1162581) as well as the PWM 21 testing device can be used to check the signals. The adjustment of the reference mark position can be performed by means of the PWM 21 testing device and the ERA 4xx0 mounting wizard. Please use the "ERA 4xx0 mounting wizard" documentation with the ID 1300334.

*Zur Überprüfung der Signale kann sowohl das PWT 101 (Dokumentation ID 1162581) als auch das PWM 21 verwendet werden.*

*Der Abgleich der Referenzmarkenlage kann mit dem PWM 21 und dem Anbauassistent ERA 4xx0 erfolgen.*

*Bitte die Dokumentation „Anbauassistent ERA 4xx0“ mit der ID 1300334 verwenden.*

Pour vérifier les signaux, il est possible d'utiliser aussi bien le PWT 101 (document ID 1162581) que le PWM 21.

La position de la marque de référence peut être réglée avec le PWM 21 et l'assistant de montage de l'ERA 4xx0.

Veillez vous référer à la documentation relative à l'assistant de montage de l'ERA 4xx0 (ID 1300334).

*Per verificare i segnali è possibile impiegare PWT 101 (documentazione con ID 1162581) come pure PWM 21.*

*La posizione degli indici di riferimento può essere tarata con PWM 21 e il wizard di supporto al montaggio ERA 4xx0.*

*Utilizzare la documentazione "Wizard di supporto al montaggio ERA 4xx0" con ID 1300334.*

Para la comprobación de las señales pueden utilizarse tanto el PWT 101 (documentación ID 1162581) como el PWM 21.

El ajuste de la posición de la marca de referencia puede realizarse con el PWM 21 y el asistente para el montaje del ERA 4xx0.

Utilizar la documentación "Asistente para el montaje ERA 4xx0" con el ID 1300334.

1.

Connect to PWT 101 or PWM 21.

*Mit PWT 101 oder PWM 21 verbinden.*

Connecter le PWT 101 ou le PWM 21.

*Collegare con PWT 101 o PWM 21.*

Conectar con PWT 101 o PWM 21.

2.

Deactivate HSP.

*HSP deaktivieren.*

Désactiver le HSP.

*Disattivare HSP.*

Desactivar HSP

### 3.

#### Checking incremental signals

The following limit values should be reached if mounting is performed well:  
(see figure on page 16)

- The signal amplitude is between 0.7 Vpp and 1.2 Vpp
- The signal deviation is within the green range
- There are no large fluctuations across the entire measurement range

If the indicated limit values are reached, then with HSP activated the device fulfills the indicated specification values and offers sufficient functional reserves for safe and reliable operation.

If the indicated limit values are not reached, check the mounting tolerances and inspect for contamination.

#### **Inkrementalsignale prüfen**

*Bei gutem Anbau sollen folgende Grenzwerte erreicht werden:  
(siehe auch Abbildung S. 16)*

- Die Signalamplitude liegt im Bereich zwischen 0.7 Vss und 1.2 Vss
- Die Signalabweichung liegt im grünen Bereich
- Es treten keine großen Schwankungen über den gesamten Messbereich auf

*Werden die angegebenen Grenzwerte erreicht, erfüllt das Gerät mit aktiviertem HSP die angegebenen Spezifikationswerte und bietet hinreichende Funktionsreserven für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.*

*Werden die angegebenen Grenzwerte nicht erreicht, Anbautoleranzen überprüfen und auf Verschmutzung achten.*

#### Contrôler les signaux incrémentaux

Si le montage est correct, les valeurs limites suivantes sont censées être atteintes :

(voir aussi illustration p. 16)

- L'amplitude de signal est comprise entre 0,7 Vcc et 1,2 Vcc
- L'écart de signal se trouve dans la plage verte
- Pas de variations importantes sur l'ensemble de la plage de mesure

Si les valeurs limites indiquées sont atteintes avec HSP activé, cela signifie que l'appareil répond aux valeurs spécifiées, et que ses réserves fonctionnelles sont donc suffisantes pour garantir un fonctionnement fiable et sûr.

Si les valeurs limites indiquées ne sont pas atteintes, vérifier les tolérances de montage, et veiller à l'absence de salissures.

#### **Verifica dei segnali incrementali**

*Per un montaggio ottimale si dovrebbero raggiungere i seguenti valori limite:  
(vedere anche figura pag. 16)*

- L'ampiezza del segnale rientra nel campo tra 0.7 Vpp e 1.2 Vpp
- Lo scostamento del segnale rientra nel campo verde
- Non si riscontrano notevoli oscillazioni lungo l'intero range di misura

*Se non si raggiungono i valori limite indicati, l'apparecchiatura con HSP attivato soddisfa i valori specificati e offre riserve funzionali sufficienti per un funzionamento sicuro e affidabile.*

*Se vengono raggiunti i valori limite indicati, verificare le tolleranze di montaggio e prestare attenzione alla contaminazione.*

## Comprobar señales incrementales

Con un montaje adecuado, deberían alcanzarse los siguientes valores límite:

- La amplitud de la señal debe estar situada en el rango entre  $0,7 V_{pp}$  y  $1,2 V_{pp}$
- La desviación de la señal está situada en el área verde
- No hay grandes fluctuaciones en todo el rango de medición

Si se alcanzan los valores límite especificados, el dispositivo con HSP activado cumple los valores de especificación indicados y ofrece suficientes reservas funcionales para un funcionamiento seguro y fiable.

Si no pueden alcanzarse los valores límite indicados, comprobar las tolerancias de montaje y asegurarse de que no exista suciedad.

Limit values shown as PWT display (with PWT 101 or PWM 21)  
Nominal ranges if HSP is deactivated

*Grenzwerte angezeigt als PWT-Anzeige (mit PWT 101 oder PWM 21)*  
*Soll-Bereiche bei deaktiviertem HSP*

Valeurs limites affichées par l'écran du PWT (avec le PWT 101 ou le PWM 21)  
Plages nominales avec HSP désactivé

*Valori limite indicati come visualizzazione PWT (con PWT 101 o PWM 21)*  
*Campi nominali con HSP disattivato*

Valores límite visualizados como indicación PWT (con PWT 101 o PWM 21)  
Rangos nominales con HSP desactivado



## 4.

### Check the reference mark position

To check the reference marks, traverse the entire measuring range.

- In the bar graphs, the drag indicators (black triangles) indicate the minimum and maximum value, respectively.
- The drag indicators must be within the green (good) or yellow (acceptable) areas.

If the signal values cannot be reached, adjust the reference mark position by means of the mounting wizard.

### Referenzmarkenlage prüfen

Zur Prüfung der Referenzmarken über den gesamten Messbereich verfahren.

- In den Balkendiagrammen kennzeichnen die Schleppezeiger (schwarze Dreiecke) jeweils die Minimum- und Maximum-Werte.
- Die Schleppezeiger müssen im grünen (gut) oder gelben Bereich (akzeptabel) liegen.

Wenn die Signalwerte nicht erreicht werden, die Referenzmarkenlage mit dem Anbauassistenten abgleichen.

### Vérifier la position de la marque de référence

Pour vérifier les marques de référence, parcourir l'ensemble de la plage de mesure.

- Dans les diagrammes à barre, les deux curseurs de poursuite (triangles noirs) correspondent respectivement aux valeurs minimale et maximale.
- Les curseurs de poursuite doivent se trouver soit dans la plage verte (bon), soit dans la plage jaune (acceptable).

Si les valeurs de signal ne sont pas atteintes, régler la position de la marque de référence à l'aide de l'assistant au montage.

RM.Pos.



RM.ZC.



### Verificare la posizione degli indici di riferimento

Per verificare gli indici di riferimento traslare sull'intera corsa utile.

- Nei diagrammi a barre, gli indicatori di inseguimento (triangoli neri) contraddistinguono di volta in volta i valori minimi e massimi.
- Gli indicatori di inseguimento devono trovarsi nel campo verde (ok) o giallo (accettabile).

Se non si raggiungono i valori del segnale, tarare la posizione degli indici di riferimento con il wizard di supporto al montaggio.

### Comprobar la posición de la marca de referencia

Para la comprobación de las marcas de referencia, desplazarse por todo el área de medición.

- En los diagramas de barras, los indicadores de seguimiento (triángulos negros) identifican respectivamente los valores mínimo y máximo.
- Los punteros deben estar situados en el área verde (correcto) o en la amarilla (acceptable).

Si no se alcanzan los valores de la señal, ajustar la posición de la marca de referencia con la ayuda del asistente de montaje.

## 5.

### **Activate HSP**

Signal amplitudes must lie between 0.95 V and 1.05 V.

### ***HSP aktivieren***

*Signalamplituden müssen zwischen 0,95 V und 1,05 V liegen.*

### **Activer le HSP**

Les amplitudes de signal doivent se trouver entre 0,95 V et 1,05 V.

### ***Attivare HSP***

*Le ampiezze del segnale devono essere comprese tra 0,95 V e 1,05 V.*

### **Activar HSP**

Las amplitudes de la señal deben oscilar entre 0,95V y 1,05V.

## Status Display

### Funktionsanzeige

### Affichage fonctionnel

### Visualizzazione della funzionalità

### Indicador de función

The integrated function display permits both an assessment of the incremental signals as well as a check of the reference mark signal, and enables a fast functional check in the field without technical aid.

*Die integrierte Funktionsanzeige erlaubt sowohl eine Beurteilung der Inkrementalsignale als auch eine Kontrolle des Referenzmarkensignals und ermöglicht eine schnelle Funktionskontrolle im Feld ohne Hilfsmittel.*

Le témoin fonctionnel intégré permet à la fois d'évaluer les signaux incrémentaux, de contrôler le signal de référence et de s'assurer rapidement du bon fonctionnement de l'appareil sur site, sans qu'aucun autre équipement ne soit nécessaire.

*La visualizzazione funzionale integrata consente sia una valutazione dei segnali incrementali sia un controllo del segnale degli indici di riferimento, permettendo un rapido controllo funzionale sul campo senza strumenti accessori.*

La visualización de la función integrada permite tanto la evaluación de las señales incrementales como un control de la señal de la marca de referencia y permite una rápida comprobación del funcionamiento en campo sin ayuda.



### LED indicator for incremental signals

#### LED-Anzeige Inkrementalsignale

#### Témoin LED des signaux incrémentaux

#### Indicatore a LED dei segnali incrementali

#### LED de las señales incrementales

	●	●	●	●
Quality of the scanning signals	Optimal	Pass	Acceptable	Unsatisfactory
<i>Qualität der Abtastsignale</i>	<i>optimal</i>	<i>gut</i>	<i>akzeptabel</i>	<i>unzureichend</i>
Qualité des signaux de balayage	Optimale	Bonne	Acceptable	Insuffisante
<i>Qualità dei segnali di scansione</i>	<i>ottimale</i>	<i>buona</i>	<i>accettabile</i>	<i>insoddisfacente</i>
Calidad de la señal de captación	Óptimo	Bien	Aceptable	insuficiente

### LED indicator for reference mark signal

*When a reference mark is traversed, the LED lights up briefly in blue or red.*

#### LED-Anzeige Referenzmarkensignal

*Beim Überfahren einer Referenzmarke schaltet die LED kurze Zeit auf Blau bzw. Rot.*

#### Témoin LED du signal de référence

La LED s'allume brièvement en bleu ou en rouge au franchissement d'une marque de référence.

#### Indicatore a LED del segnale degli indici di riferimento

*Al superamento di un indice di riferimento il LED si accende brevemente in blu o rosso.*

#### LED de las señal de la marca de referencia

Al sobrepasar una marca de referencia el LED cambia por un breve espacio de tiempo a color azul o rojo.

●	●
Out of tolerance	Within tolerance
<i>außer Toleranz</i>	<i>in Toleranz</i>
En dehors des tolérances	Dans les tolérances
<i>fuori tolleranza</i>	<i>in tolleranza</i>
fuera de la tolerancia	dentro de la tolerancia

### Compressed air

The compressed air brought directly to the encoders must be cleaned by a microfilter and must comply with the following quality classes as per **ISO 8573-1** (2010 edition):

- Solid contaminants: Class 1  
Particle size Number of particles per m<sup>3</sup>  
0.1 µm to 0.5 µm ≤ 20 000  
0.5 µm to 1.0 µm ≤ 400  
1.0 µm to 5.0 µm ≤ 10
- Max. pressure dew point: Class 4  
(pressure dew point at 3 °C)
- Total oil content: Class 1  
(max. oil concentration 0.01 mg/m<sup>3</sup>)

At a pressure of approx.  $1 \times 10^5$  Pa (1 bar), a flow rate of approx. 33 liters/min is established with the HEIDENHAIN connecting pieces with integrated throttle.

### Druckluftzufuhr

*Die direkt an die Messgeräte zugeführte Druckluft muss durch einen Mikrofilter gereinigt sein und folgenden Qualitätsklassen nach **ISO 8573-1** (Ausgabe 2010) entsprechen:*

- *feste Verunreinigungen: Klasse 1  
Teilchengröße Anzahl Teilchen pro m<sup>3</sup>  
0,1 µm bis 0,5 µm ≤ 20 000  
0,5 µm bis 1,0 µm ≤ 400  
1,0 µm bis 5,0 µm ≤ 10*
- *max. Drucktaupunkt: Klasse 4  
(Drucktaupunkt bei 3 °C)*
- *Gesamt-Ölgehalt: Klasse 1  
(max. Ölkonzentration 0,01 mg/m<sup>3</sup>)*

*Bei einem Druck von ca.  $1 \times 10^5$  Pa (1 bar) stellt sich mit dem HEIDENHAIN-Anschlussstück mit integrierter Drossel eine Durchflussmenge von ca. 33 Liter/min ein.*

### Alimentation en air comprimé

L'air comprimé qui est directement injecté dans les systèmes de mesure doit être purifié via un microfiltre et être conforme aux classes de qualité suivantes, selon la norme **ISO 8573-1** (édition 2010) :

- Impuretés solides : Classe 1  
Taille des particules Nombre de particules par m<sup>3</sup>  
0,1 µm à 0,5 µm ≤ 20 000  
0,5 µm à 1,0 µm ≤ 400  
1,0 µm à 5,0 µm ≤ 10
- Point de rosée sous pression max. : Classe 4  
(point de rosée à 3 °C)
- Teneur totale en huile : Classe 1 (concentration max. en huile 0,01 mg/m<sup>3</sup>)

Sous l'effet d'une pression d'environ  $1 \times 10^5$  Pa (1 bar), il se forme un flux d'environ 33 litres/min avec les pièces de raccordement HEIDENHAIN avec réducteur intégré.

### **Alimentazione dell'aria compressa**

L'aria compressa alimentata direttamente ai sistemi di misura

deve essere purificata con un microfiltro ed essere conforme alle seguenti classi di qualità a norma **ISO 8573-1** (edizione 2010):

- **impurità solide: classe 1**  
dimensione particelle numero particelle per m<sup>3</sup>  
da 0,1 µm a 0,5 µm ≤ 20.000  
da 0,5 µm a 1,0 µm ≤ 400  
da 1,0 µm a 5,0 µm ≤ 10
- **punto di rugiada max: classe 4**  
(punto di rugiada a 3 °C)
- **volume di olio complessivo classe 1**  
(concentrazione di olio max 0,01 mg/m<sup>3</sup>)  
Con una pressione di ca.  $1 \times 10^5$  Pa (1 bar) si definisce una portata di ca. 33 litri/min con raccordo HEIDENHAIN dotato di riduttore integrato.

### **Suministro de aire comprimido**

El aire comprimido suministrado directamente a los sistemas de medida debe ser purificado mediante un microfiltro y cumplir con las siguientes categorías de calidad según la norma

**ISO 8573-1** (Versión 2010):

- **Impurezas sólidas: Categoría 1**  
Tamaño de partícula Cantidad de partículas por m<sup>3</sup>  
0,1 µm hasta 0,5 µm ≤ 20000  
0,5 µm hasta 1,0 µm ≤ 400  
1,0 µm hasta 5,0 µm ≤ 10
- **Máx. punto de rocío a presión: Clase 4** (punto de rocío a presión a 3 °C)
- **Contenido total de aceite: Clase 1**  
(concentración de aceite máxima 0,01 mg/m<sup>3</sup>)  
Con una presión de aprox.  $1 \times 10^5$  Pa (1 bar), se consigue un caudal de aprox. 33 litros/min con el racor HEIDENHAIN con estrangulador integrado.



HEIDENHAIN recommends the DA 400 compressed air unit

HEIDENHAIN empfiehlt die Druckluftanlage DA 400

HEIDENHAIN recommande le dispositif de pressurisation DA 400

HEIDENHAIN raccomanda l'impianto di pressurizzazione DA 400

 
HEIDENHAIN recomienda el sistema de aire comprimido DA 400



**DA 400** ID 894602-01

## Pin layout 1Vpp with HSP


### ① M23 Coupling, 12-pin





### ① M23 Connector, 12-pin


 
### ② M12 Coupling, 12-pin



### ③ D-sub connector, 15-pin

  

	Power supply				Incremental signals						Other signals		
①	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	9	7	/
②	1	11	12	5	10	2	3	4	7	8	9	6	/
③	4	12	2	10	1	9	3	11	14	7	13	15	5/6/8
	brown/ green	blue	white/ green	white	brown	green	grey	pink	red	black	yellow	violet	
	<b>U<sub>P</sub></b> 	<b>Sensor</b> U <sub>P</sub> 	<b>0V</b> 	<b>Sensor</b> 0V 	<b>A+</b>	<b>A-</b>	<b>B+</b>	<b>B-</b>	<b>R+</b>	<b>R-</b>	Serial interface serial Data	Serial interface Clock	vacant


**Shield** connected to housing; **U<sub>P</sub>** = Power supply

**Sensor:** For remote-sense operation of the power supply, the sensor lines are connected with the power lines in the encoder. This remote-sense operation cannot be used on encoders with M23 coupling or M23 connector. Therefore, the affected pins are bridged in the M23 coupling or M23 connector of the encoders.


Vacant pins or wires must not be used!

## Anschlussbelegung 1Vss mit HSP
 
### ① Kupplung M23, 12-polig





### ① Stecker M23, 12-polig

 

### ② Kupplung M12, 12-polig


  
### ③ Stecker Sub-D, 15-polig



	Spannungsversorgung				Inkrementalsignale						sonstige Signale		
①	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	9	7	/
②	1	11	12	5	10	2	3	4	7	8	9	6	/
③	4	12	2	10	1	9	3	11	14	7	13	15	5/6/8
	braun/ grün	blau	weiß/ grün	weiß	braun	grün	grau	rosa	rot	schwarz	gelb	violett	
	<b>U<sub>p</sub></b>	<b>Sensor</b> U <sub>p</sub>	<b>0V</b>	<b>Sensor</b> 0V	<b>A+</b>	<b>A-</b>	<b>B+</b>	<b>B-</b>	<b>R+</b>	<b>R-</b>	serielle Schnitt- stelle serial Data	serielle Schnitt- stelle Takt	frei
	●	●	●	●									


**Schirm** mit Gehäuse verbunden; **U<sub>p</sub>** = Spannungsversorgung

**Sensor:** Für einen Remote-Sense-Betrieb der Versorgung sind im Messgerät die Versorgungsleitungen mit den Sensorleitungen verbunden. Bei Messgeräten mit M23-Kupplung und M23-Stecker kann dieser Remote-Sense-Betrieb nicht genutzt werden. Daher werden bei den Messgeräten mit M23-Kupplung und M23-Stecker die betroffenen Pins im Steckverbinder gebrückt.


Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

## Raccordements 1Vcc avec HSP

 
### ① Prise d'accouplement M23, 12 plots





### ① Connecteur M23, 12 plots

 

### ② Prise d'accouplement M12, 12 plots

 

### ③ Connecteur Sub-D, 15 plots

  

	Alimentation en tension				Signaux incrémentaux						Autres signaux		
①	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	9	7	/
②	1	11	12	5	10	2	3	4	7	8	9	6	/
③	4	12	2	10	1	9	3	11	14	7	13	15	5/6/8
	brun/ vert	bleu	blanc/ vert	blanc	brun	vert	gris	rose	rouge	noir	jaune	violet	
	$U_p$	Détecteur $U_p$	0V	Détecteur 0V	A+	A-	B+	B-	R+	R-	Interface série serial Data	Interface série Horloge	libre


Blindage relié au boîtier;  $U_p$  = Alimentation en tension

**Capteur :** Pour un fonctionnement en mode „remote-sense“ de l'alimentation, les lignes d'alimentation sont reliées aux lignes de mesure à l'intérieur du codeur. Le mode de fonctionnement „remote-sense“ ne peut pas être utilisé avec des codeurs qui sont dotés d'une prise M23 femelle ou d'un connecteur M23 mâle. Pour cette raison, les broches des connecteurs mâle/femelle concernées sont pontées sur ces codeurs.

Les broches et les fils non affectés doivent rester libres !

## Piedinatura 1Vpp con HSP

 
### ① Connettore M23, 12 poli





### ① Connettore con ghiera M23, 12 poli


 
### ② Connettore M12, 12 poli



### ③ Connettore Sub-D, 15 poli

  

	Tensione di alimentazione				Segnali incrementali						Altri segnali		
①	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	9	7	/
②	1	11	12	5	10	2	3	4	7	8	9	6	/
③	4	12	2	10	1	9	3	11	14	7	13	15	5/6/8
	marrone/ verde	blu	bianco/ verde	bianco	marrone	verde	grigio	rosa	rosso	nero	giallo	viola	
	<b>U<sub>p</sub></b>	<b>Sensore</b> U <sub>p</sub>	<b>0V</b>	<b>Sensore</b> 0V	<b>A+</b>	<b>A-</b>	<b>B+</b>	<b>B-</b>	<b>R+</b>	<b>R-</b>	Interfaccia seriale serial Data	Interfaccia seriale Clock	libero


**Schermatura** è sull'alloggiamento del connettore; **U<sub>p</sub>** = Tensione di alimentazione

**Sensore:** Per un funzionamento Remote-Sense dell'alimentazione le linee di alimentazione nel sistema di misura sono collegate con le linee dei sensori. In sistemi di misura con connettore senza ghiera M23 e connettore con ghiera M23 questo funzionamento Remote-Sense non è utilizzabile. Quindi nei sistemi di misura con connettore senza ghiera M23 e connettore con ghiera M23 i relativi pin nel connettore devono essere ponticellati.


Lasciare liberi i pin e i conduttori inutilizzati!

## Asignación de las contactos 1Vpp con HSP

 
### ① Acoplamiento M23, 12 polos





### ① Conector M23, 12 polos

 

### ② Acoplamiento M12, 12 polos

 

### ③ Conector Sub-D, 15 polos

  

	Tensión de alimentación				Señal incremental						Otras señales		
①	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	9	7	/
②	1	11	12	5	10	2	3	4	7	8	9	6	/
③	4	12	2	10	1	9	3	11	14	7	13	15	5/6/8
	marrón/ verde	azul	blanco/ verde	blanco	marrón	verde	gris	rosa	rojo	negro	amarillo	violeta	
	<b>U<sub>P</sub></b> 	<b>Sensor</b> U <sub>P</sub> 	<b>0V</b> 	<b>Sensor</b> 0V 	<b>A+</b>	<b>A-</b>	<b>B+</b>	<b>B-</b>	<b>R+</b>	<b>R-</b>	Interfaz en serie serial Data	Interfaz en serie Paso	libro

**Pantalla** unido con la carcasa; **U<sub>P</sub>** = Tensión de alimentación

**Sensor:** Para el funcionamiento con detección remota de la fuente de alimentación, las líneas del sensor se conectan con las líneas de alimentación del sistema de medida. Este funcionamiento con detección remota no se puede utilizar en sistemas de medida con acoplamiento M23 o conector M23. Por lo tanto, los pines afectados se puentean en el acoplamiento M23 o en el conector M23 de los sistemas de medida.


No se deben utilizar los contactos o hilos que no queden ocupados.

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

**Technical support**  +49 8669 32-1000

**Encoder support**  +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

**NC support**  +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming**  +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming**  +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

**Lathe controls**  +49 8669 31-3105

service.lathe-support@heidenhain.de

**www.heidenhain.com**