




HEIDENHAIN

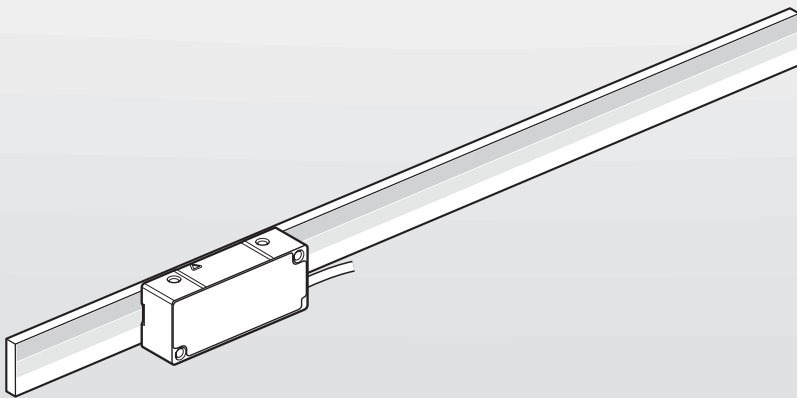

LIC 4113
LIC 4133
LIC 4193
安装说明

中文 (zh-CN)
11/2024

目录

1	基本信息	4
1.1	本文档适用性	4
1.2	“安装说明”的目标用户	4
1.3	有关阅读本文档的说明	5
1.4	标记文字的图符和字体	6
1.5	文档说明	7
1.6	单位和公差	7
2	安全性	8
2.1	人员资质	8
2.2	公认的安全注意事项	8
3	零部件和辅件	10
3.1	零部件	10
3.1.1	随LIC 4003直线光栅尺提供的零部件	10
3.1.2	零部件：LIC 411、LIC 413、LIC 419读数头	11
3.1.3	LIC 411 V、LIC 419 FV、MV、PV读数头的零部件	12
3.2	安装辅件	13
3.2.1	安装直线光栅尺的辅件	13
3.2.2	读数头安装的辅件	13
3.2.3	定位粘结的附件	14
4	安装	15
4.1	要求和注意事项	15
4.2	安装直线光栅尺	16
4.2.1	选择安装方式	16
4.2.2	方式：用背胶安装	17
4.2.3	方式：用安装架安装	21
4.3	安装读数头	27
4.3.1	选择产品版本	27
4.3.2	安装LIC 411、LIC 413、LIC 419读数头	28
4.3.3	安装LIC 411 V、419 FV、MV、PV读数头	41

5	调试和诊断	51
5.1	要求和注意事项	51
5.2	连通性检查	51
5.2.1	测量电阻	51
5.3	将编码器连接ATS	52
5.3.1	连接编码器	52
5.3.2	选择连接	52
5.3.3	用其ID连接编码器	53
5.3.4	手动连接编码器	54
5.4	安装读数头	57
5.4.1	选择读数头	57
5.4.2	安装LIC 411或LIC 419x读数头	58
5.4.3	安装LIC 413读数头	60
5.4.4	安装LIC 413读数头进行总线型工作	63
6	最后步骤	66
6.1	将编码器连接后续电子电路	66
7	拆卸	67
7.1	有关拆卸的安全注意事项	67
7.2	拆下读数头	67
7.3	拆下光栅尺	67

1 基本信息


本章提供有关本产品及其“安装说明”的信息。

1.1 本文档适用性

这些“安装说明”适用于LIC 4113, LIC 4133, LIC 4193系列产品，其。

- ▶ 使用本文档前，请检查本文档与产品型号的相符性
- 产品标识打印在ID标签上。

ID标签

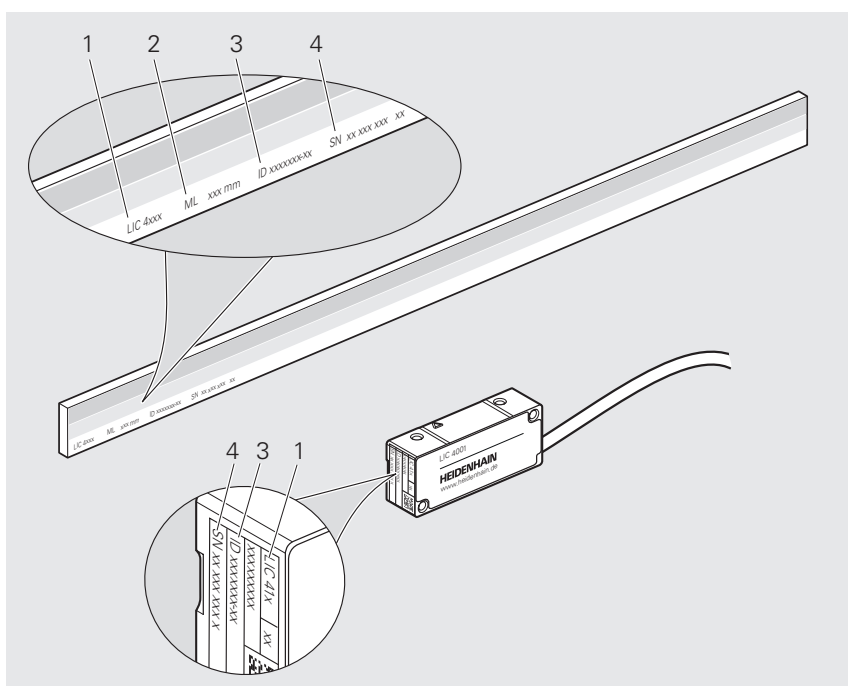

ID标签及图例


- 1 产品名
- 2 测量长度 (ML)
- 3 零件号 (ID)
- 4 序列号 (SN)

1.2 “安装说明”的目标用户

执行以下任何任务之一的每名人员都必须阅读和遵守这些“安装说明”的要求：

- 设计
- 安装
- 拆卸

1.3 有关阅读本文档的说明

 警告
<p>如果未遵守文档说明要求，可能造成严重事故、人员伤害或财产损失！</p> <p>如果未遵守文档要求，可导致严重事故、人员伤害或财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 认真并完整阅读本文档 ▶ 保留本文档，以便未来查看

下表为文档的不同组成部分，依阅读的优先级顺序排列。

文档类型	描述
补充说明	补充说明提供“操作说明”中内容的相应补充信息或替换信息，根据情况，也包括有关“安装说明”中的内容。 随产品一起提供的补充说明是需阅读的最优先信息。全部其它文档的内容均保持有效。
操作说明	“操作说明”提供有关本设备正确和预期操作需要的全部信息和安全注意事项信息。“操作说明”（英语版）随产品一起提供，其它语言版文件可下载，下载地址为 www.heidenhain.com/documentation 。调试产品前，必须阅读“操作说明”。 “操作说明”的阅读优先级为第二。
安装说明	“安装说明”提供有关产品正确安装和系统安装所需的全部信息和安全注意事项信息。“安装说明”不随产品一起提供，需要下载，下载地址为 www.heidenhain.com/documentation 。 “安装说明”的阅读优先级为第三。

是否发现任何错误或有任何修改建议？

我们致力于不断改进我们的文档手册。如果您有建议，请将您的建议发至以下电子邮箱：
userdoc@heidenhain.de

1.4 标记文字的图符和字体

在这些说明中，用以下图符和字体标记文字：

格式	含义
▶ ... > ...	表示一项操作和操作的结果 举例： ▶ 倾斜安装辅件，将其拆下 (c) > 现在，安装辅件已被拆下
■ ... ■ ...	表示列表项 举例： ■ 固体杂质：3级 ■ 最大压力结露点：4级
粗体	表示图中和插图中元素，例如位置、尺寸和操作步骤 举例： S 表示测量长度 (ML) 的起点。

1.5 文档说明

安全注意事项

注意事项是有关操作本设备中可能发生危险情况的警告并提供避免危险的方法。根据危险的严重程度，注意事项分为以下几类：

危险

危险表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险将**导致人员死亡或严重伤害**。

警告

警告表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员死亡或严重伤害**。

小心


小心表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员轻微或一定伤害**。

注意

注意表示物体或数据危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人伤害之外的其它伤害，例如财产损失**。

提示信息

提示信息用于确保本设备可靠和高效地工作。提示信息分为以下几类：

 信息符表示**提示信息**。
提示信息提供重要的补充或辅助信息。

 图书符号代表**交叉引用**。
交叉引用指向外部文档，例如HEIDENHAIN或其它供应商的详细说明文档。

1.6 单位和公差

除非另有规定，这些“安装说明”中的尺寸单位均为毫米。

除非另有规定，这些“安装说明”中的公差均以ISO 8015和ISO 2768标准为基础。

mm

 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm

2 安全性

本章介绍有关本产品正确安装和系统安装的重要安全信息。

2.1 人员资质

安装、初始配置和拆下时，必须符合当地有关安全监管要求且必须由具有合格资质的专业人员操作。

2.2 公认的安全注意事项

警告

连接不适当的后续电子电路可造成触电的危险！

如果将编码器连接不适当的后续电子电路，可能发生严重事故或严重人身伤害。

- ▶ 连接编码器的后续电子电路只允许由PELV系统供电。

警告

带电插头连接！

如果在设备带电情况下拔下插头，可导致严重事故或严重人员伤害。

- ▶ 产品带电时，严禁连接任何连接件或断开连接件的连接

警告

故障件或磨损件可造成人身伤害！

如果安装了故障件或磨损件，安全功能可失效。安全功能失效可造成伤亡或严重人身伤害。

- ▶ 检查部件是否损坏。
- ▶ 严禁使用任何故障件或磨损件
- ▶ 如果更换，维修螺纹
- ▶ 使用新螺栓、弹簧销和螺母
- ▶ 用适当防松固定剂牢固固定螺栓和螺母

注意

机械应力可造成财产损失！

- ▶ 严禁编码器坠落或受到严重振动
- ▶ 严禁编码器受到机械应力作用
- ▶ 严禁改变本产品的机械结构

注意

电气应力可造成财产损失！

- ▶ 产品带电时，严禁连接任何连接件或断开连接件的连接
- ▶ 严禁接触插头的触点

注意**静电放电 (ESD) !**

本产品中的部分零部件对静电放电敏感，可被静电放电 (ESD) 损坏。

- ▶ 必须遵守静电放电敏感部件操作的安全注意事项
- ▶ 如果未正确接地，严禁接触接头针脚
- ▶ 连接产品时，必须佩戴接地的ESD腕带

3 零部件和辅件

本章内容包括随产品一起提供的零部件和辅件的信息。


3.1 零部件

3.1.1 随LIC 4003直线光栅尺提供的零部件


部件

图

直线栅尺

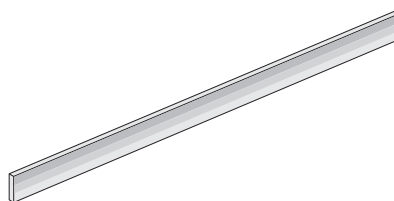







操作说明

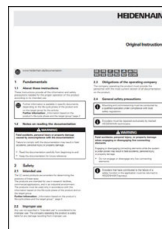

质检合格证



   3.1.2 零部件 : LIC 411、LIC 413、LIC 419读数头

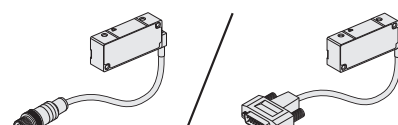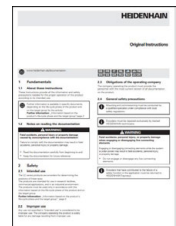部件	图
读数头	
或者 读数头 带直角电缆出线	
间隔片0.15 mm (不需要)	
间隔片0.75 mm	
操作说明	
制造商质检证	

3.1.3 LIC 411 V、LIC 419 FV、MV、PV读数头的零部件

注意


不当打开包装可造成污染！

全部真空设备均由两层保护膜包装

保护膜 (1) : 真空

保护膜 (2) : 内含氮气


- ▶ 仅允许在洁净工作间内打开第二层保护膜 (2) 并需佩戴手套 (乳胶)

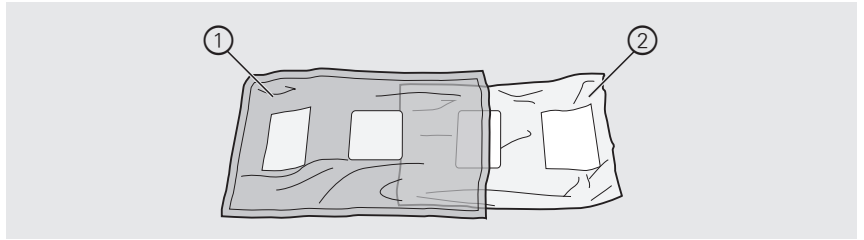


部件

图

 
读数头




间隔片0.15 mm
(不需要)

 


间隔片0.75 mm

 

操作说明

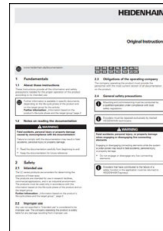

制造商质检证

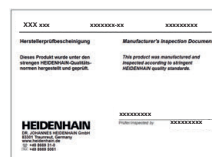

3.2 安装辅件

海德汉可单独提供以下辅件。




有关所示产品的更多信息，请参见相应的“安装说明”和**Exposed Linear Encoders**样本。

▶ www.heidenhain.com/documentation




▶ 输入文档ID号**208960**

3.2.1 安装直线光栅尺的辅件

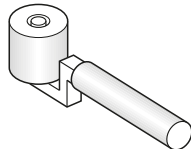
用背胶安装的辅件

标识	ID	图
滚子	276885-01	

用安装架安装的辅件

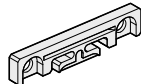
标识	ID	图
间隔片	1176441-xx	
安装架	1176458-xx	
定位件	1176475-xx	

3.2.2 读数头安装的辅件



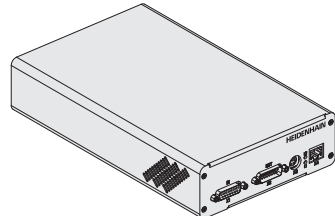
标识	ID	图
PWM 21检测设备	1200635-51	

Adjusting and Testing Software (ATS)

ATS软件可免费下载，下载地址为www.heidenhain.com/service/downloads/software。

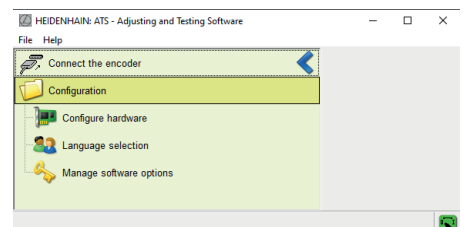

  3.2.3 定位粘结的附件

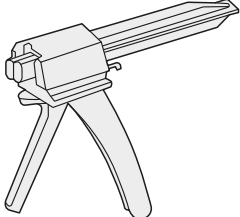标识	ID	图
出料嘴和混合管	1176444-01	
粘结剂3M DP 460 EG	1180444-01	
双筒枪	1180450-01	

4 安装

本章介绍安装注意事项、不同安装方式和安装时的其它所需的全部操作。


4.1 要求和注意事项

注意

使用不当工具可导致财产损失！

使用不当工具安装或拆下编码器可导致编码器损坏。


- ▶ 严禁使用锤子
- ▶ 不允许使用尖头或锋利的刀具

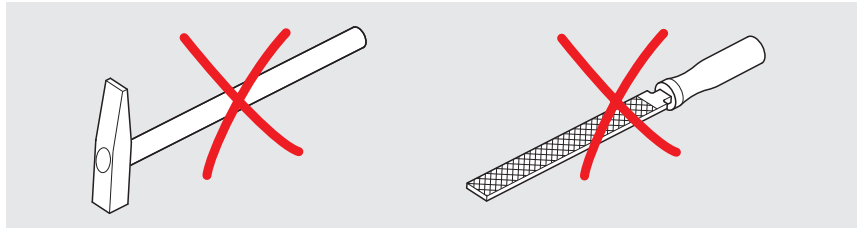

选择安装姿态，确保行程范围不超过直线光栅尺的测量长度（ML）。


妥善保护光栅，避免污染。

(S) = 测量长度（ML）的起点

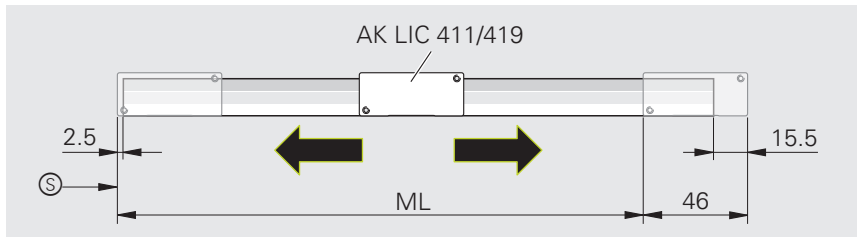

要确保直线光栅尺正常工作，必须正确定位栅尺或尺带，使其位于相对读数头的位置正确。

如果电缆出线在右侧，条形码位于顶面。

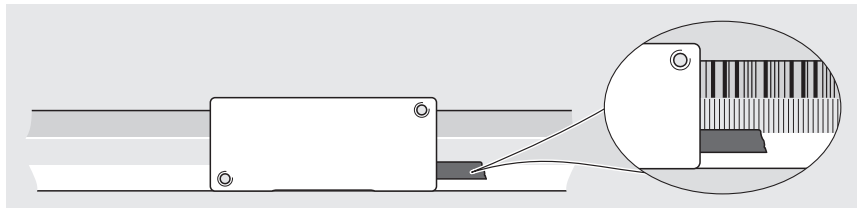

为避免信号干扰，观察距干扰源的最小间距。



有关干扰源的更多信息，参见 **Interfaces of HEIDENHAIN Encoders** 样本。


- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**1078628**

4.2 安装直线光栅尺

4.2.1 选择安装方式


直线光栅尺的安装方式

用背胶安装

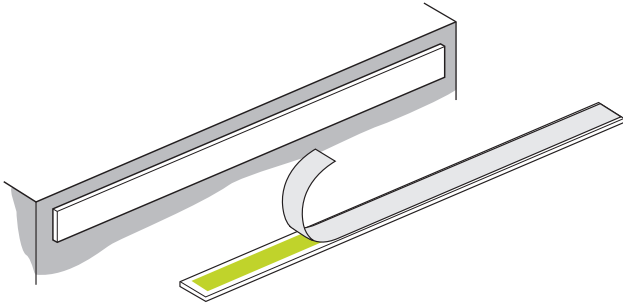

17 页

用安装架安装

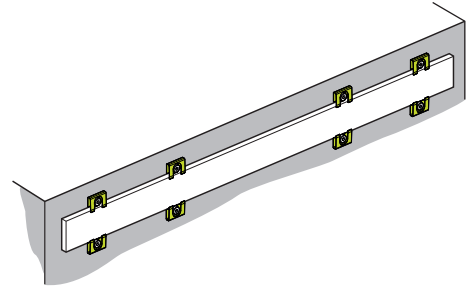


21 页

4.2.2 方式：用背胶安装


本章所介绍的安装方式是指使用背胶安装直线光栅尺。

有关安装方式的概要信息，参见16页。

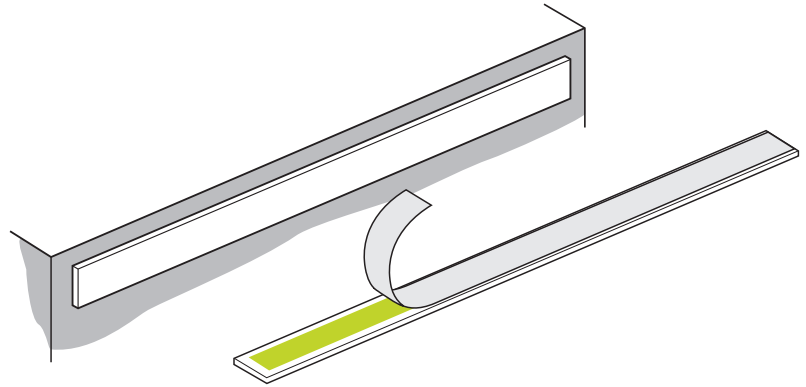


有关用背胶安装的注意事项

注意安装面和光栅尺的表面必须干净，无任何油漆、灰尘或润滑脂。

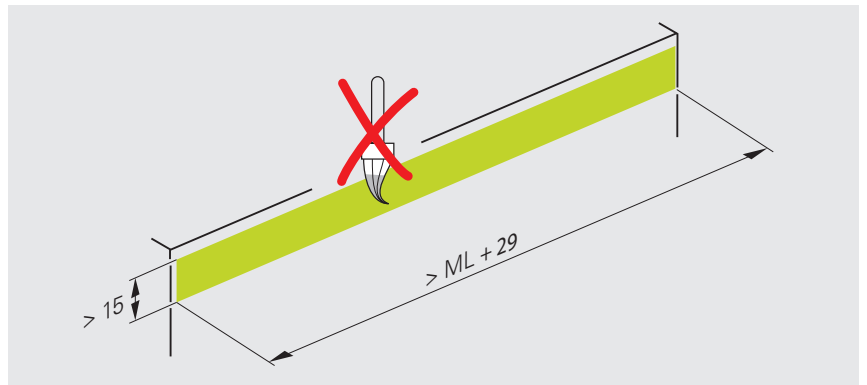

i 可用定位销或找正轨安装光栅尺。


安装公差是相对机床导轨（F）。

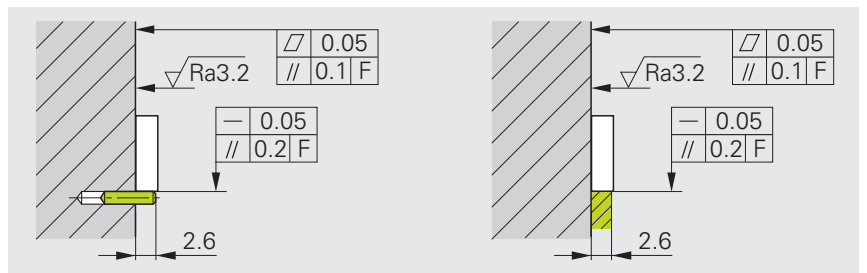


需要使用的定位销数量

推荐的定位销直径：3 mm。

如果测量长度 $ML \leq 2040$ ，
用三个定位销足以稳定光栅尺。

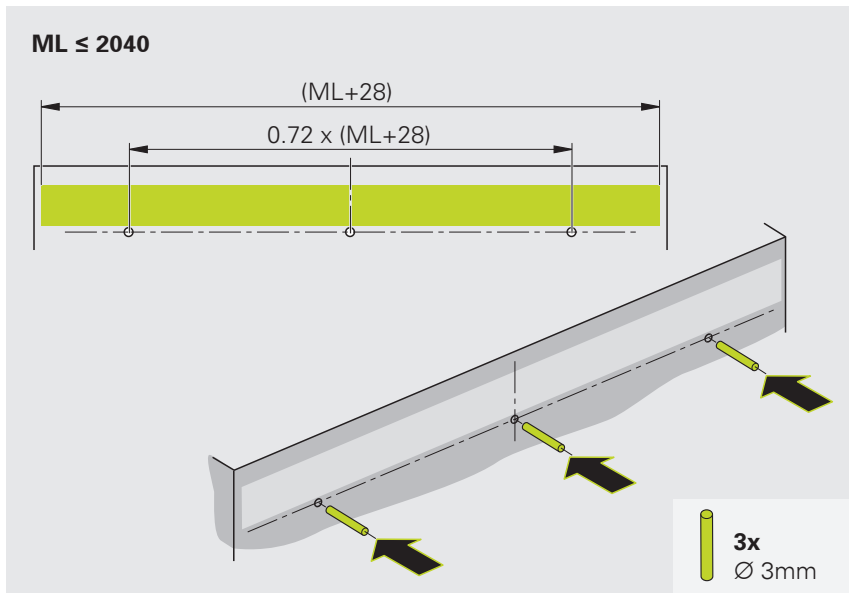

如果测量长度 $ML > 2040$ ，
用五个定位销足以稳定光栅尺。

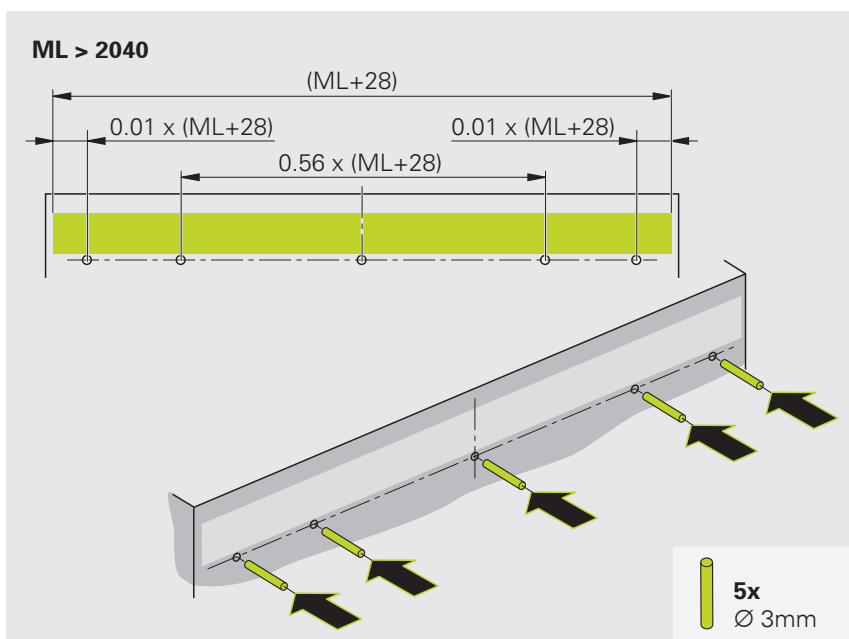

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中

需单独提供

- 定位销
- 滚子
- 出料嘴和混合管
- 粘结剂3M DP 460 EG
- 双筒枪

粘贴直线光栅尺

仅在 > 15 °C 温度下，用背胶固定光栅尺。




注意包装上标注的到期日期。

- ▶ 插入定位销
- ▶ 剥离背胶的保护膜

- ▶ 小心地将光栅尺放在定位销上
- ▶ 从中间位置开始，用滚子均匀碾压光栅尺到安装面上
- ▶ 拆下定位销


- ▶ 达到最大粘结力前，严禁在直线光栅尺上进行任何其它操作

i 在室温条件下和大约70小时后，背胶粘合力可达到最大。

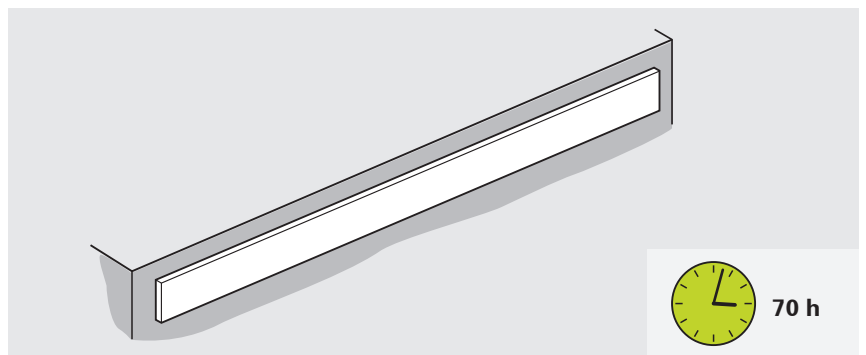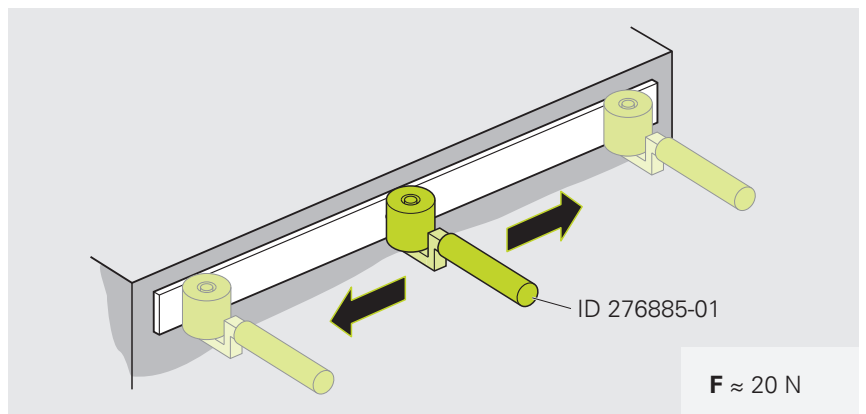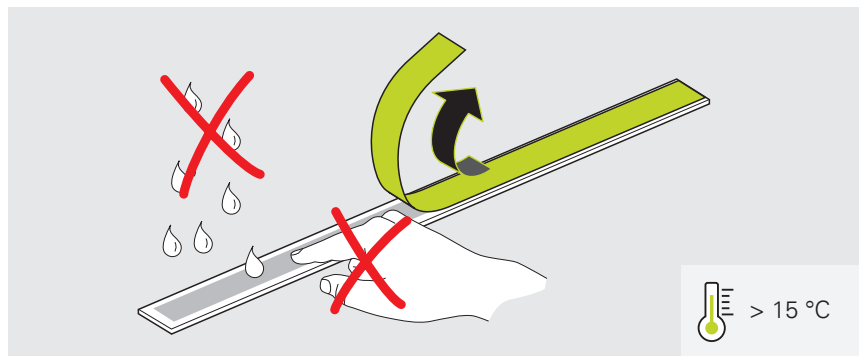

粘结固定点


由于可能存在的热效应，HEIDENHAIN建议在中心位置粘结固定点。

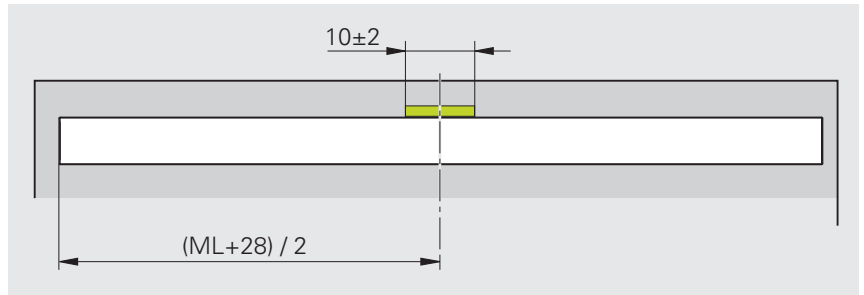

i 注意相应文档中的工作说明。

i 严禁事后添加更多的粘合剂。

- ▶ 用双筒枪和出料嘴涂上一条粘合剂。
- ▶ 待粘合剂硬化到与目标工作温度相适应的程度

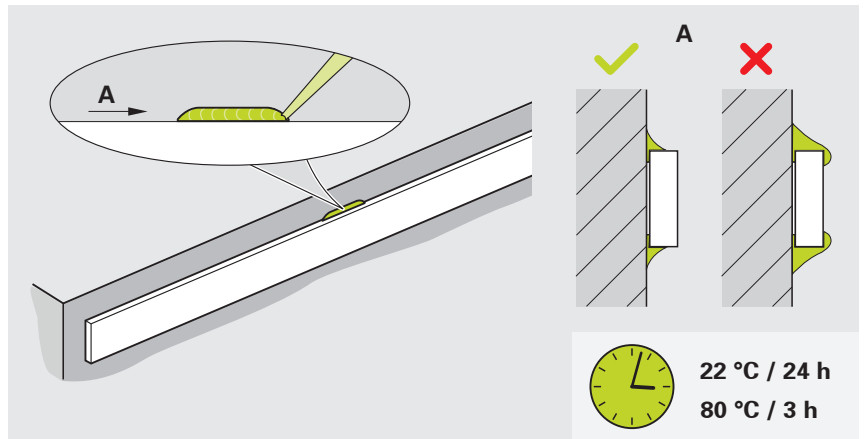

为确保定位点刚性，注意固化温度和固化时间要求。


工作温度	固化温度	固化时间
-10 °C至+30 °C	22 °C	24小时
-10 °C至+70 °C	80 °C	3小时

下一步：“安装读数头”，27 页

4.2.3 方式：用安装架安装


本章所介绍的安装方式是指使用安装架安装直线光栅尺。

有关安装方式的概要信息，参见16页。

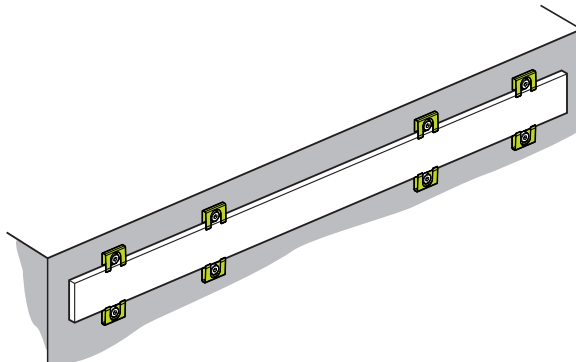


用安装架安装的注意事项

注意安装面和光栅尺的表面必须干净，无任何油漆、灰尘或润滑脂。

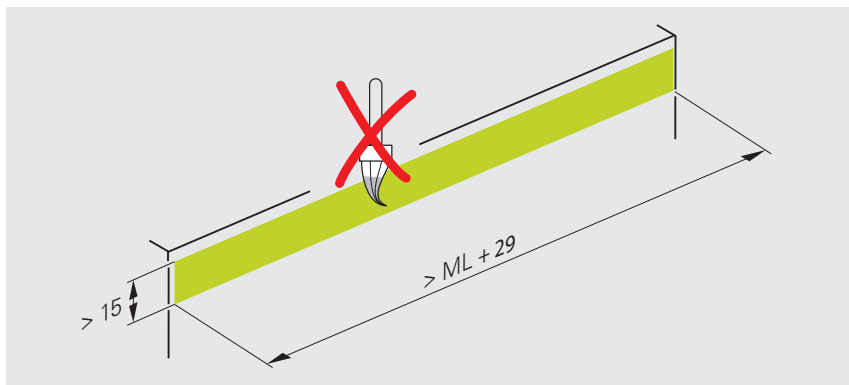


安装公差是相对机床导轨（F）。

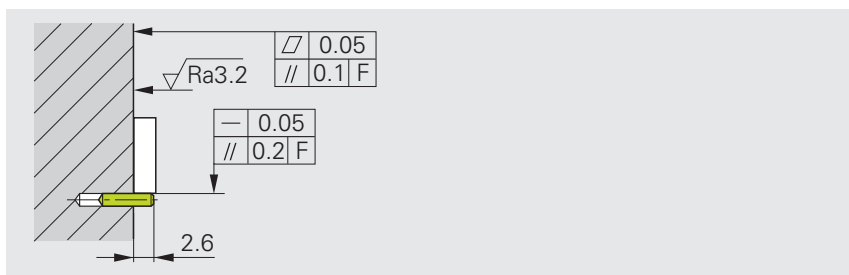


需要使用的定位销数量

推荐的定位销直径：3 mm。

如果测量长度 $ML \leq 2040$ ，
用三个定位销足以稳定光栅尺。

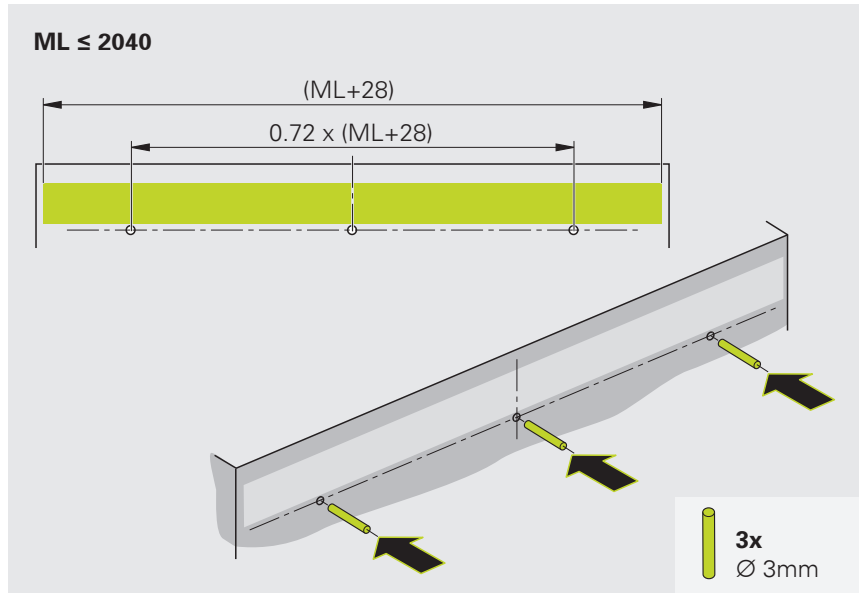

如果测量长度 $ML > 2040$ ，
用五个定位销足以稳定光栅尺。

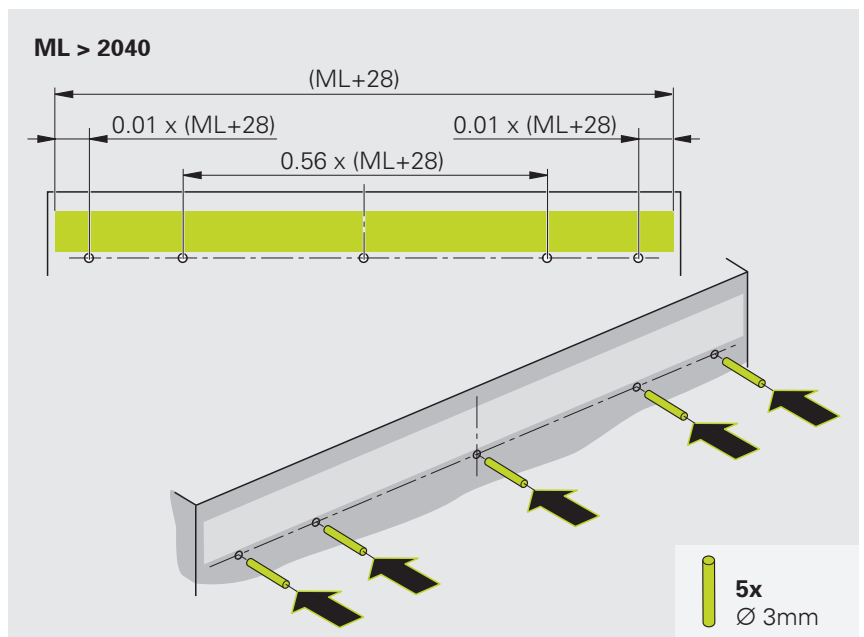

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：


包括在交货中

需单独提供


- 安装架
- 间隔片
- 定位销
- 定位件
- 螺栓 (DIN 7984 – M3×6)
- 垫圈 (ISO 7092 – 3)
- 扭力扳手 (2.5 mm的内六角)
- 出料嘴和混合管
- 粘结剂3M DP 460 EG
- 双筒枪

安装安装架

- ▶ 插入定位销
- ▶ 剥离光栅尺的保护膜
- ▶ 小心地将光栅尺放在定位销上

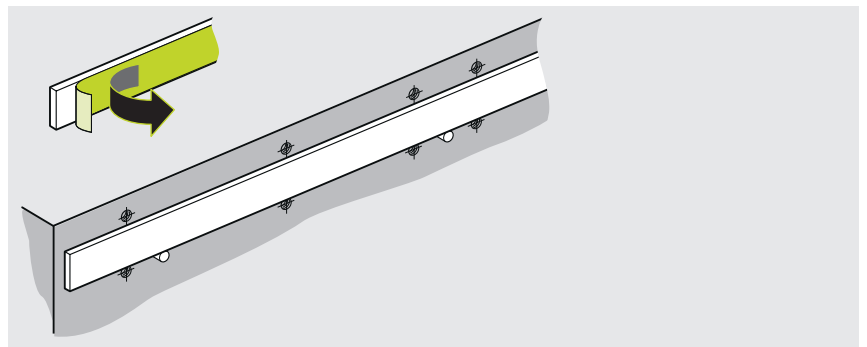


- ▶ 在光栅尺方向压下全部安装架并用螺栓和垫圈固定。仅轻轻紧固螺栓

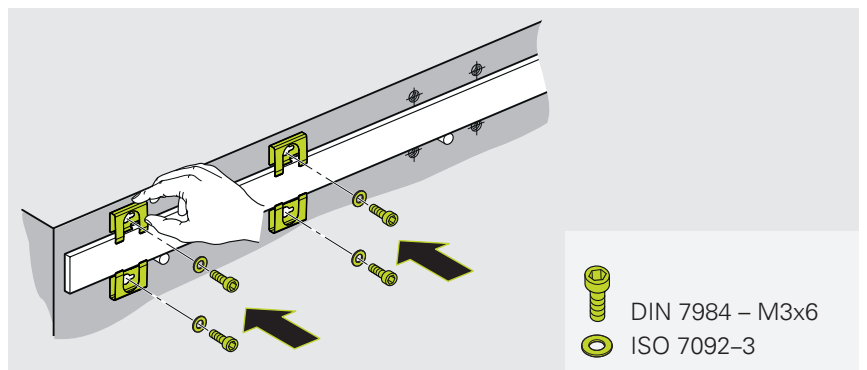

仅使用距定位销最近但位于其对面的安装架执行以下操作步骤：

- i** 如果测量长度 $ML \leq 2040$,
= 2个安装架
如果测量长度 $ML > 2040$,
= 4个安装架

 ML ≤ 2040
= 2x




ML > 2040
= 4x




- ▶ 将间隔片放在安装架与光栅尺之间
- ▶ 找正安装架并使其与光栅尺垂直
- ▶ 用要求的扭矩紧固螺栓

i 严禁拆下间隔片。

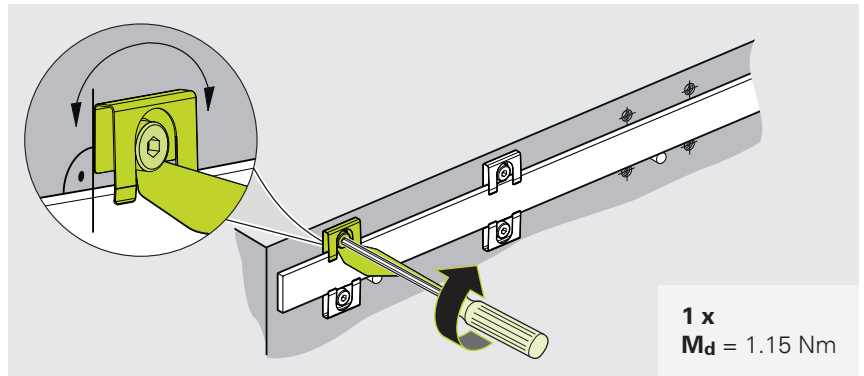


安装定位件


注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

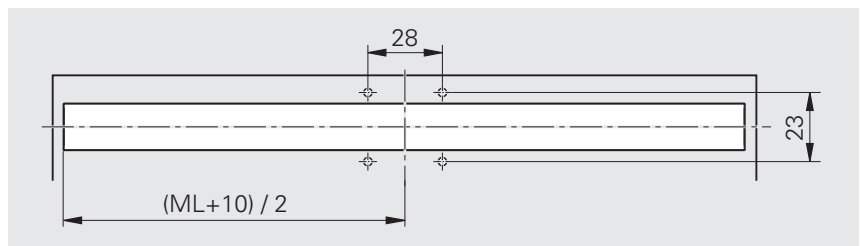


- ▶ 平行找正定位件
- ▶ 轻轻将上端定位件压向光栅尺并用螺栓和要求的扭矩固定

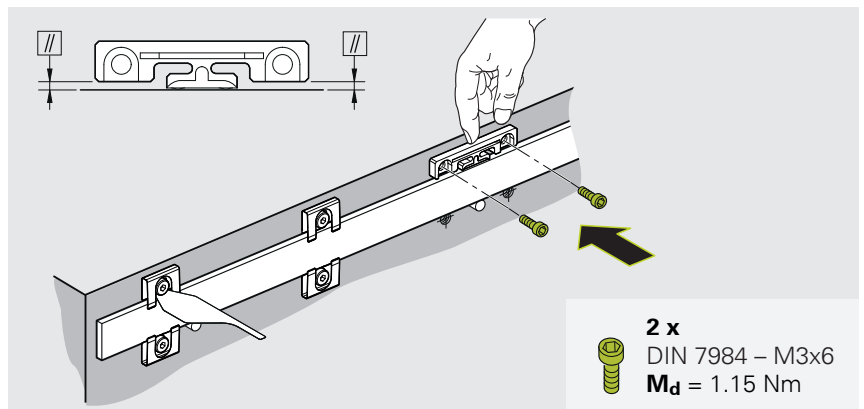

- ▶ 拆下定位销

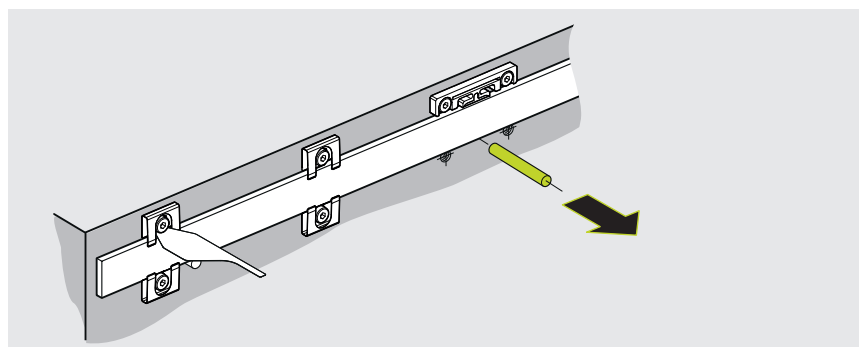


- ▶ 平行找正定位件
- ▶ 轻轻将下端定位件压向光栅尺并用螺栓和要求的扭矩固定

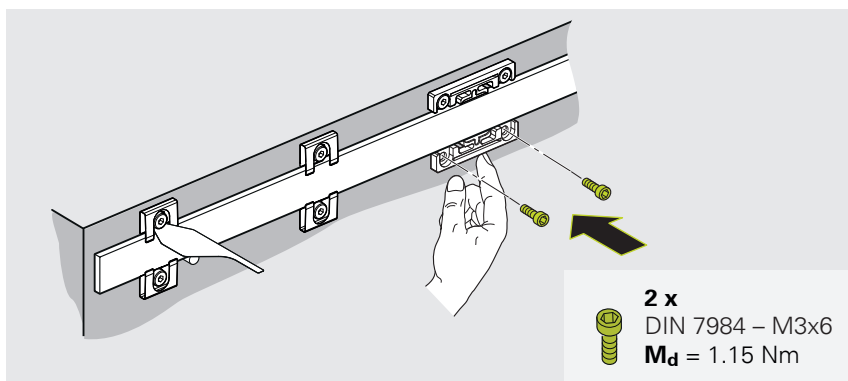

紧固安装架


- i**
- 图示为示例。安装架和定位销的数量和位置取决于直线光栅尺的长度。
 - 必须成对紧固安装架。

- ▶ 将间隔片放在每对安装架与光栅尺之间
- ▶ 用要求的扭矩紧固螺栓
- ▶ 拆下间隔片并将其用在下对安装架上
- ▶ 用图示顺序紧固螺栓

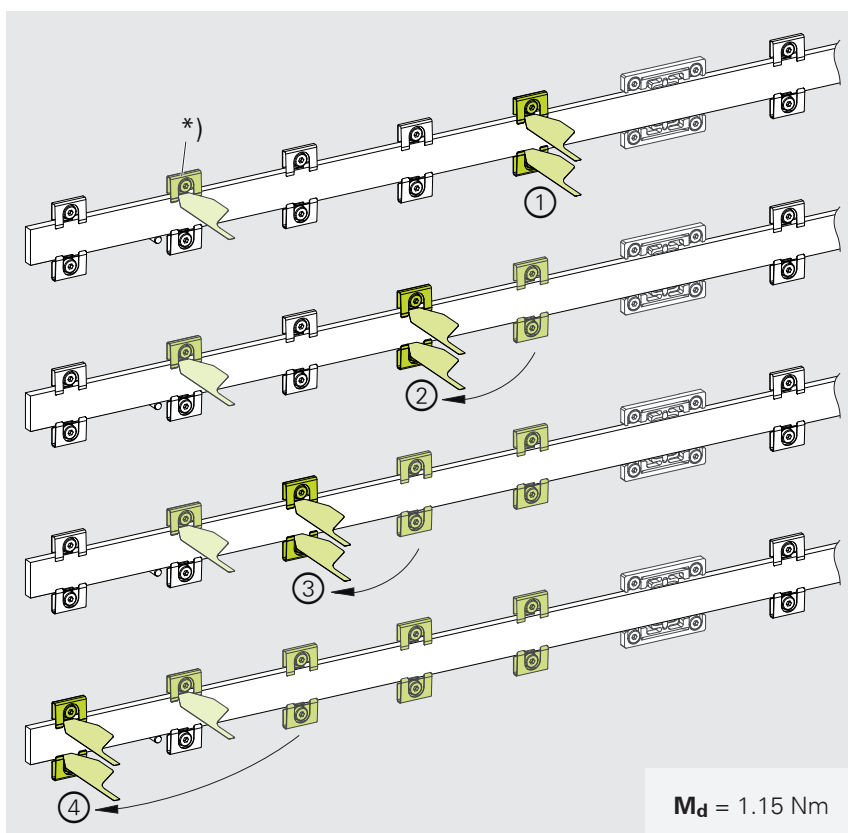

*) 安装架全部被紧固前，严禁拆下第一个被紧固的安装架的间隔片。

- ▶ 拆下定位销
- ▶ 最后，紧固位于第一个被紧固的安装架对面的安装架
- ▶ 用相同方式，紧固定位件对面的螺栓

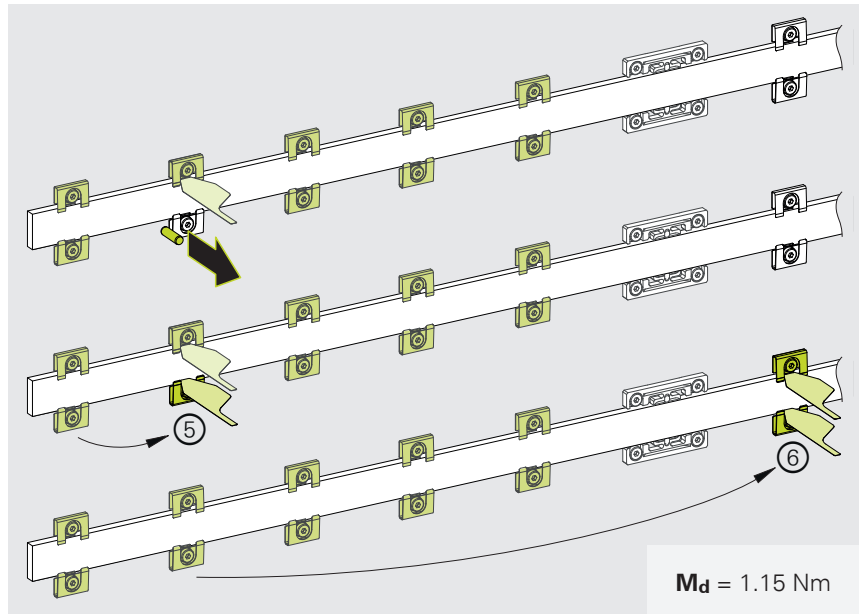


将粘合剂涂在定位件上

i 注意相应文档中的工作说明。

i 严禁事后添加更多的粘合剂。

- ▶ 用双筒枪和出料嘴涂上一条粘合剂。
- ▶ 待粘合剂硬化到与目标工作温度相适应的程度

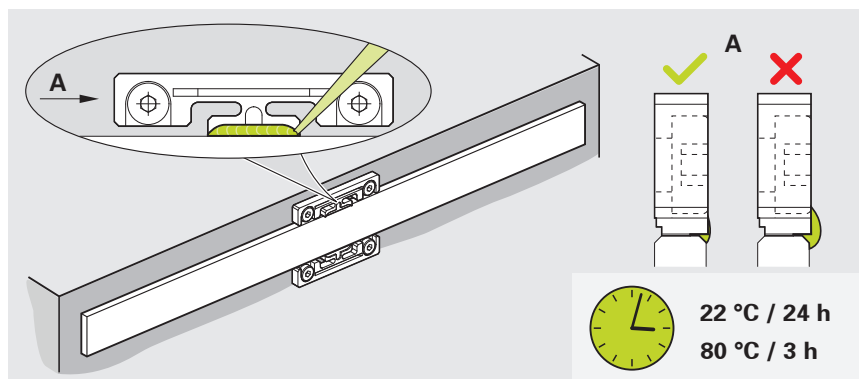



为确保定位点刚性，注意固化温度和固化时间要求。

工作温度	固化温度	固化时间
-10 °C至+30 °C	22 °C	24小时
-10 °C至+70 °C	80 °C	3小时

下一步：“安装读数头”，27 页

4.3 安装读数头


4.3.1 选择产品版本

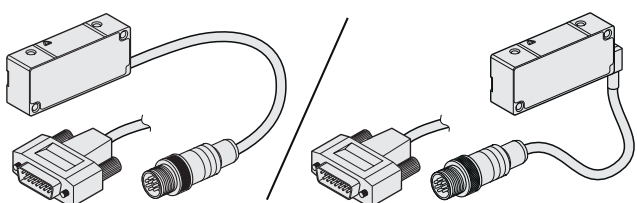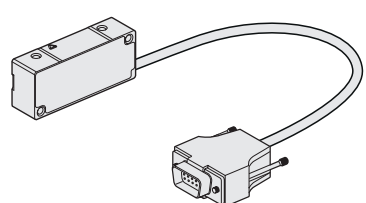读数头版本	
LIC 411 , LIC 413 , LIC 419	LIC 411V , 419FV , MV , PV
	
28 页	41 页

4.3.2 安装LIC 411、LIC 413、LIC 419读数头




本章所介绍的安装步骤适用于LIC 411、LIC 413和LIC 419读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见27页。

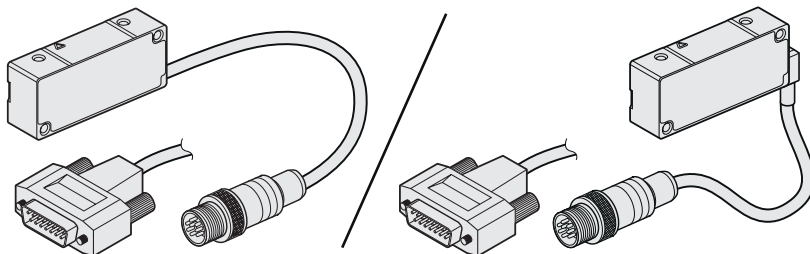

选择安装方式


读数头的安装方式

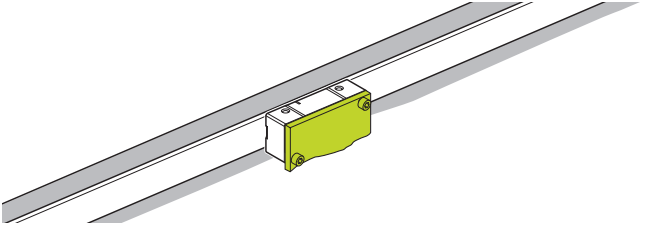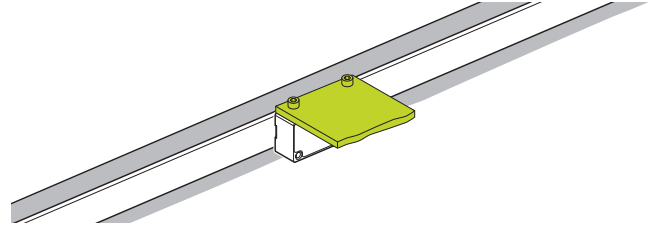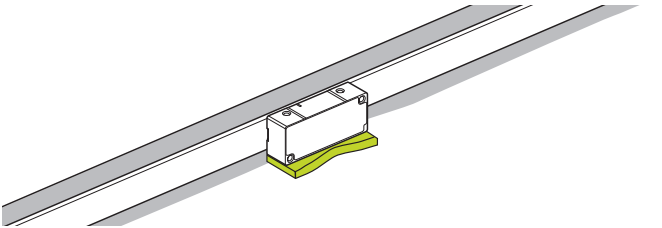安装座在侧面	安装座在顶面
 <p data-bbox="113 1106 181 1137">29 页</p>	 <p data-bbox="809 1106 877 1137">33 页</p>
<h4 data-bbox="373 1153 537 1187">安装座在底面</h4>  <p data-bbox="113 1451 181 1482">37 页</p>	

方式：安装座在侧面的安装

本章介绍的安装方式是指安装座在侧面读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见28页。

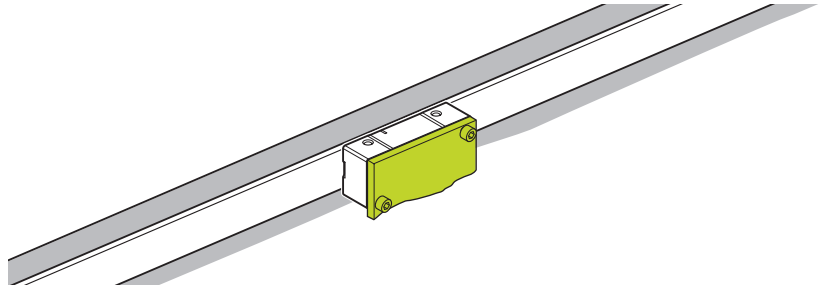

有关安装座在侧面的读数头安装的注意事项


i 安装螺栓的紧固扭矩仅适用于在钢材上安装。

i 根据需要，用无絮布和异丙醇清洁光栅和读数头。


注意

当心不当的清洁剂可导致财产损失！


- ▶ 只允许用异丙醇清洁编码器
- ▶ 用无絮清洁布清洁编码器

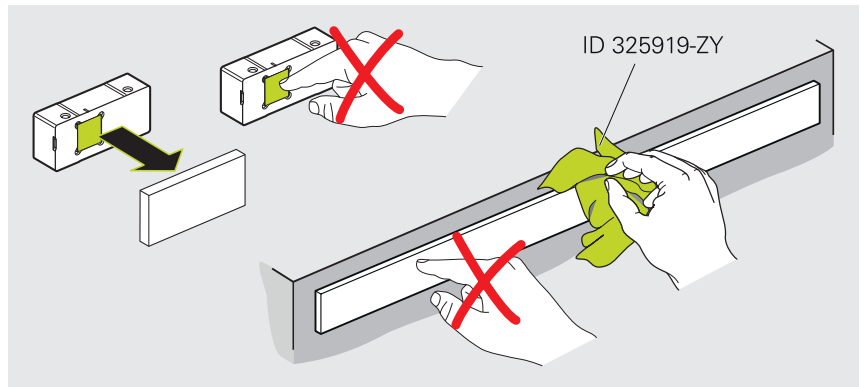

注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

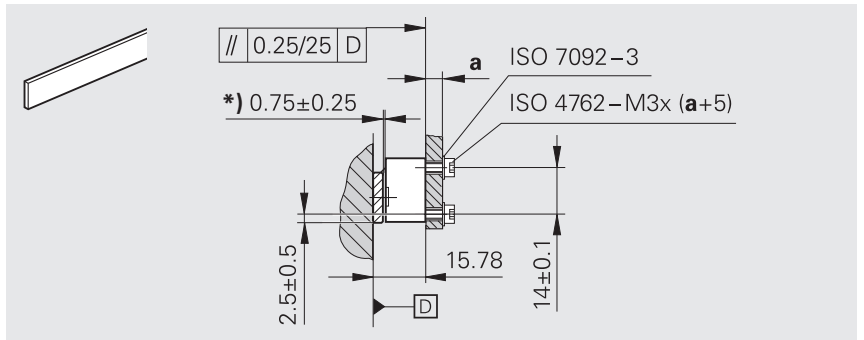


*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

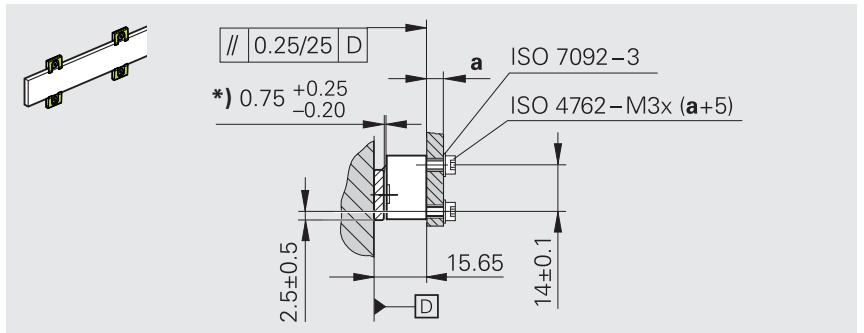


*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

ID 1196309-xx为特例

代码连接扩展被取消，因此安装公差有限

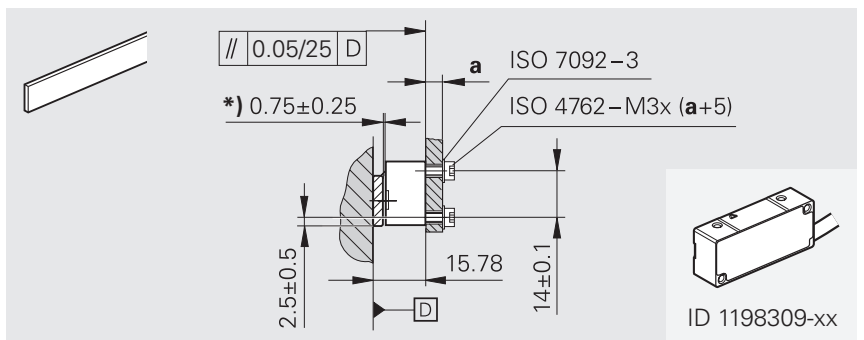

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

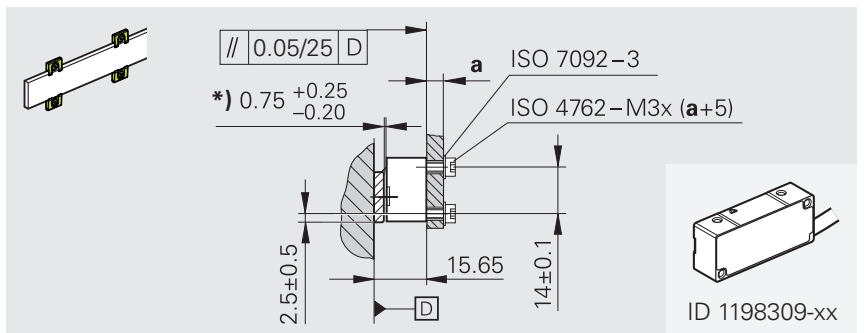

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。


有关直角电缆出线读数头安装的补充说明

注意

机械应力可造成财产损失！


如果超过转动范围，可能损坏读数头。

- 禁止拉扯电缆
- 遵守可调电缆出线最大允许转动范围的要求（0°至180°）
- 仅允许旋转电缆有限次数（少于10次）

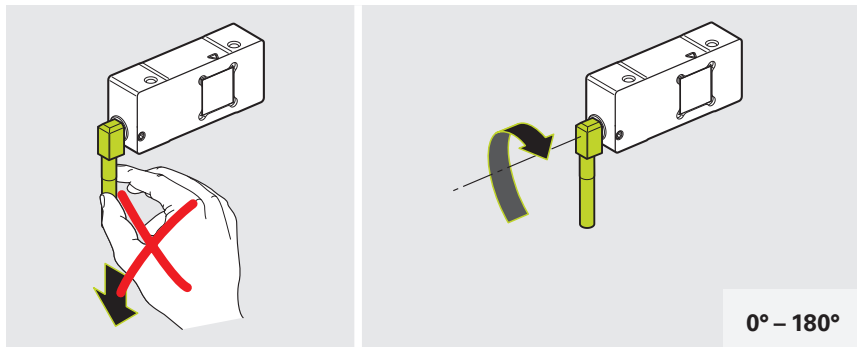


调整电缆的角度位置

- ▶ 松开固定螺钉

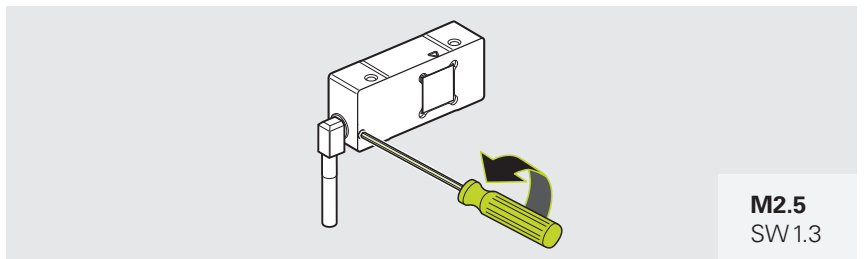


- ▶ 向需要的角度位置转动电缆

i 根据需要，使用扁平扳手旋转衬套

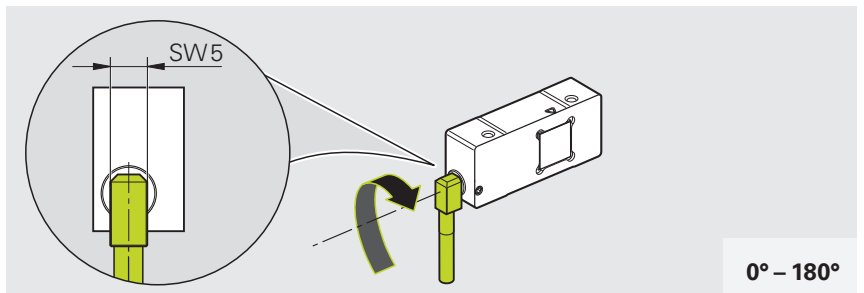

- ▶ 用要求的扭矩紧固固定螺钉

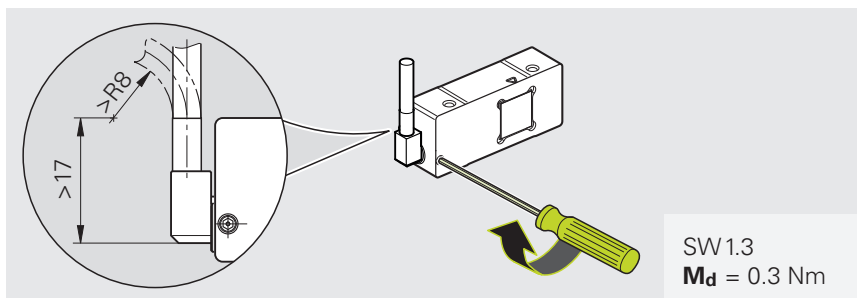

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中


- 间隔片

需单独提供


- 两个螺栓（ISO 4762-M3x(a+5)）
- 两个垫圈（ISO 7092-3）
- 力矩扳手（2.5 mm的六角套筒）

安装读数头

- ▶ 根据需要，拆下读数头上的保护盖
- ▶ 根据需要，拆下栅尺的保护膜

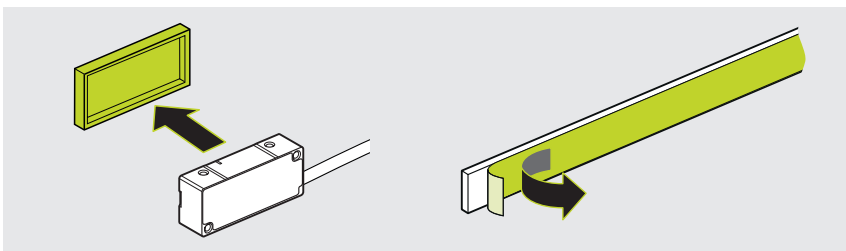


- ▶ 准备间隔片

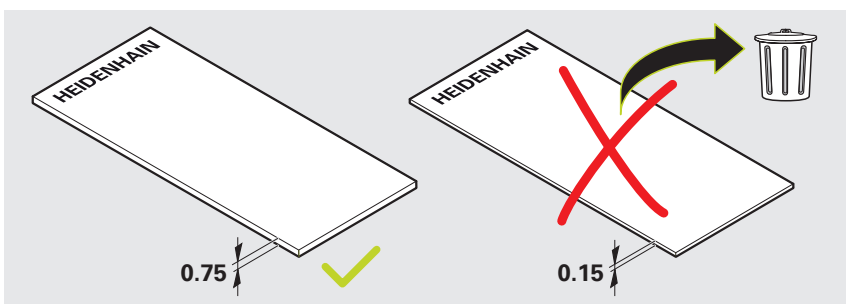

使用安装架安装直线光栅尺时：
严禁在安装架旁插入间隔片。

- ▶ 用间隔片调整安装间隙
- ▶ 轻轻紧固读数头
- ▶ 拆下间隔片

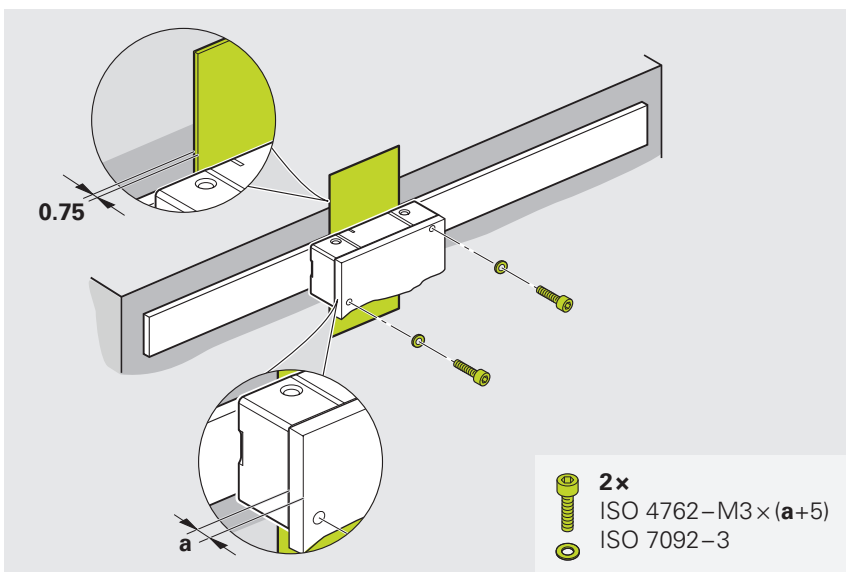


2x
ISO 4762-M3×(a+5)
ISO 7092-3

下一步：“调试和诊断”，51 页

方式：安装座在顶面的安装

本章所介绍的安装方式是指安装座在顶面读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见28页。

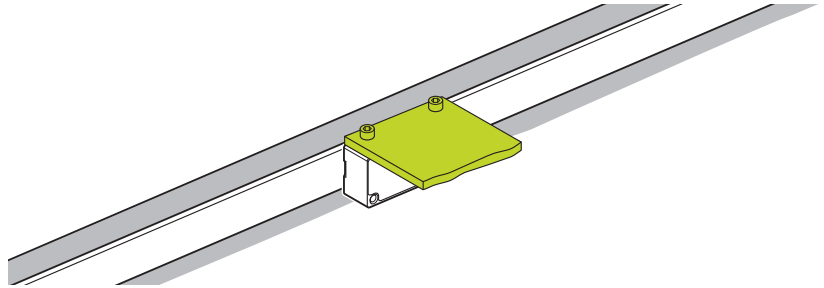

有关安装座在顶面的读数头安装的注意事项


i 安装螺栓的紧固扭矩仅适用于在钢材上安装。

i 根据需要，用无絮布和异丙醇清洁光栅和读数头。


注意

当心不当的清洁剂可导致财产损失！


- ▶ 只允许用异丙醇清洁编码器
- ▶ 用无絮清洁布清洁编码器

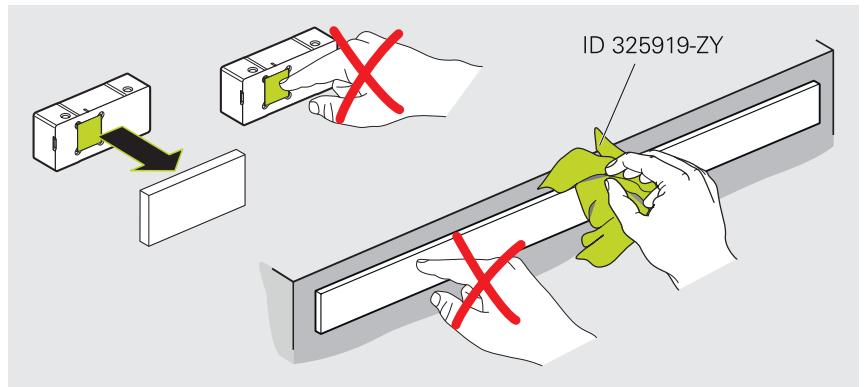

注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

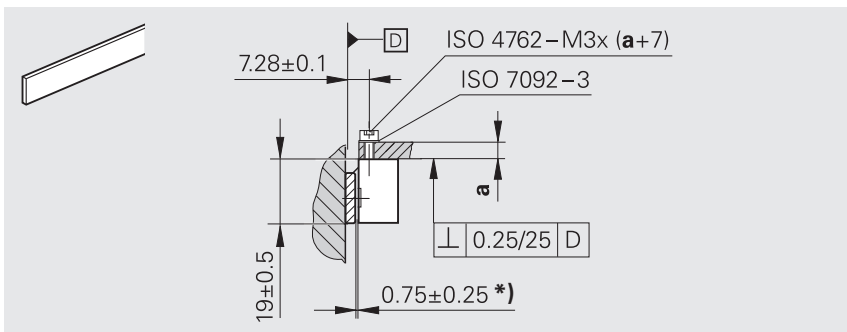


*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

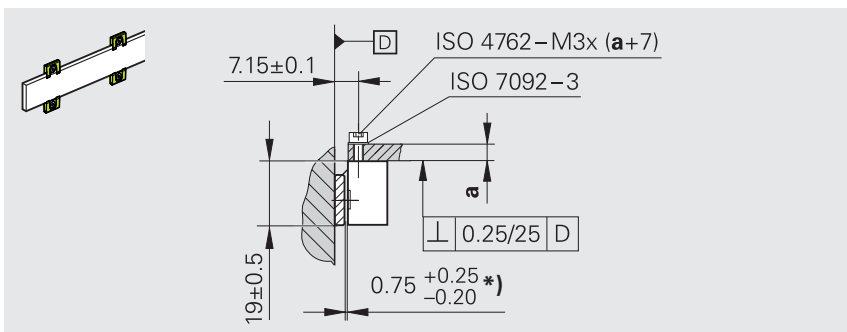


*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

ID 1196309-xx为特例

代码连接扩展被取消，因此安装公差有限

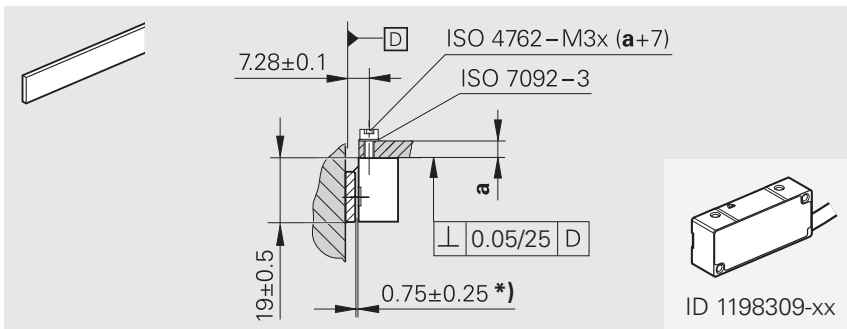

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

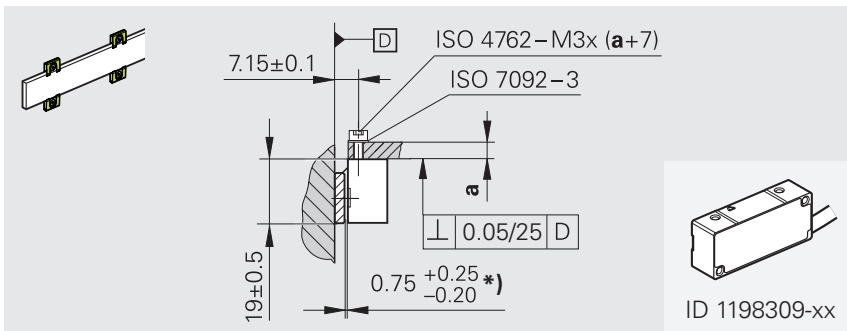

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。


有关直角电缆出线读数头安装的补充说明

注意

机械应力可造成财产损失！


如果超过转动范围，可能损坏读数头。

- 禁止拉扯电缆
- 遵守可调电缆出线最大允许转动范围的要求（0°至180°）
- 仅允许旋转电缆有限次数（少于10次）

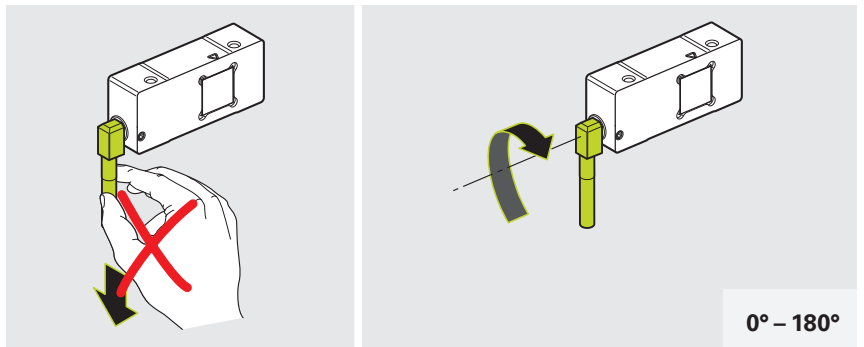


调整电缆的角度位置

- ▶ 松开固定螺钉

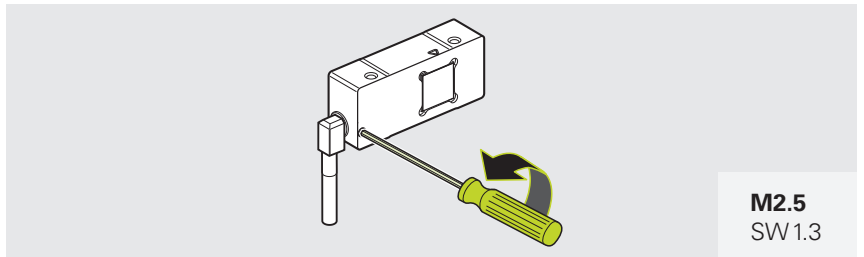


- ▶ 向需要的角度位置转动电缆

i 根据需要，使用扁平扳手旋转衬套

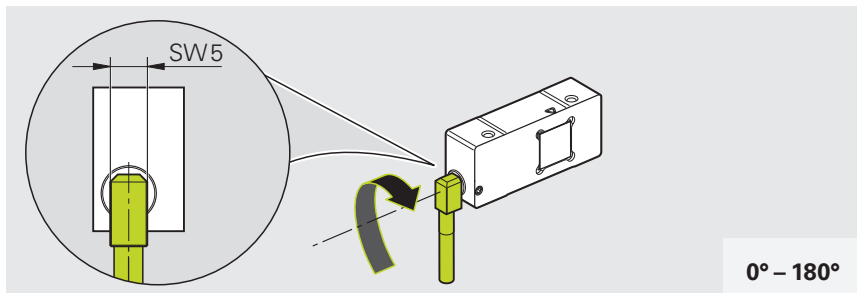

- ▶ 用要求的扭矩紧固固定螺钉

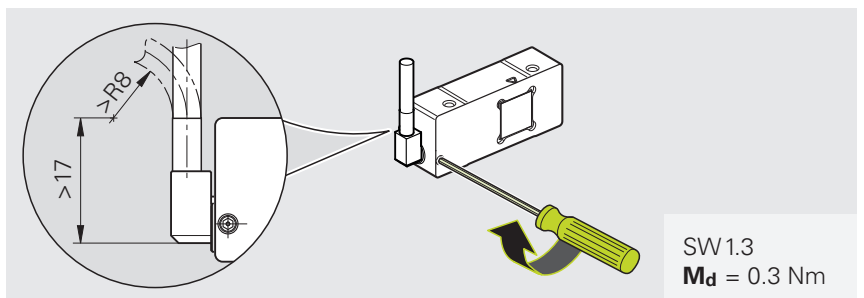

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中


- 间隔片

需单独提供


- 两个螺栓（ISO 4762-M3x(a+7)）
- 两个垫圈（ISO 7092-3）
- 力矩扳手（2.5 mm的六角套筒）

安装读数头

- ▶ 根据需要，拆下读数头上的保护盖
- ▶ 根据需要，拆下栅尺的保护膜

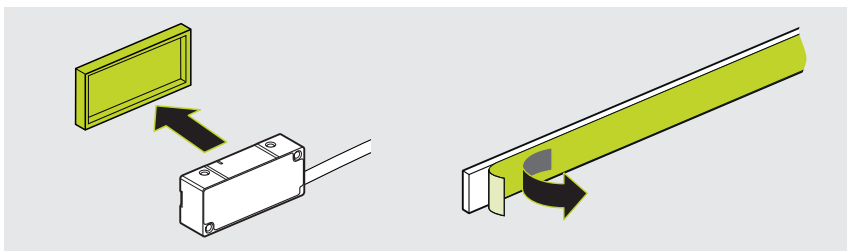


- ▶ 准备间隔片

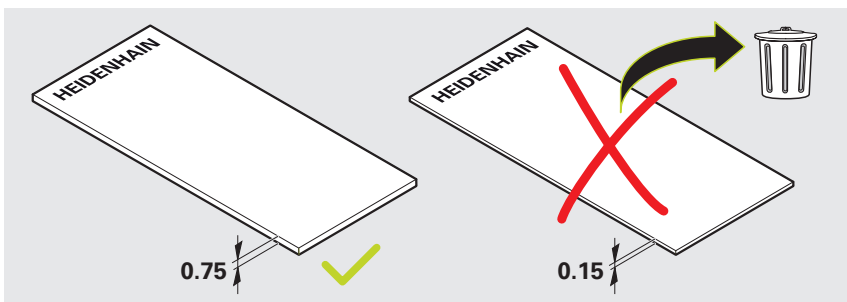

使用安装架安装直线光栅尺时：
严禁在安装架旁插入间隔片。

- ▶ 用间隔片调整安装间隙
- ▶ 轻轻紧固读数头
- ▶ 拆下间隔片

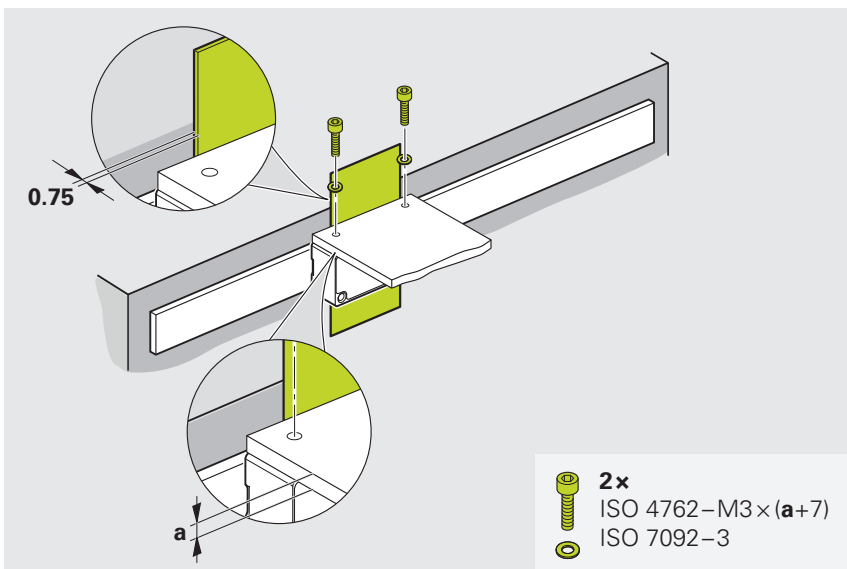


下一步：“调试和诊断”，51 页

方式：安装座在底面的安装

本章所介绍的安装方式是指安装座在底面读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见28页。

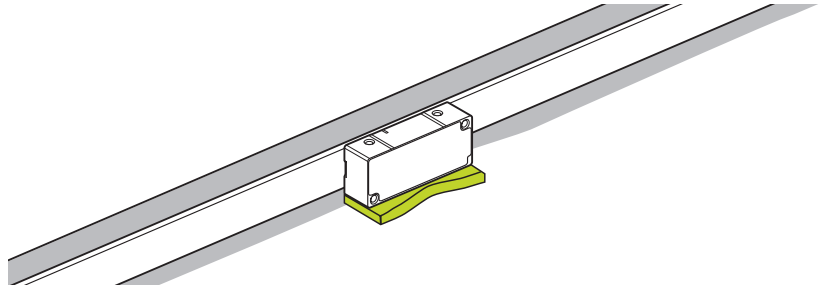

有关安装座在底面的读数头安装的注意事项


i 安装螺栓的紧固扭矩仅适用于在钢材上安装。

i 根据需要，用无絮布和异丙醇清洁光栅和读数头。


注意

当心不当的清洁剂可导致财产损失！


- ▶ 只允许用异丙醇清洁编码器
- ▶ 用无絮清洁布清洁编码器

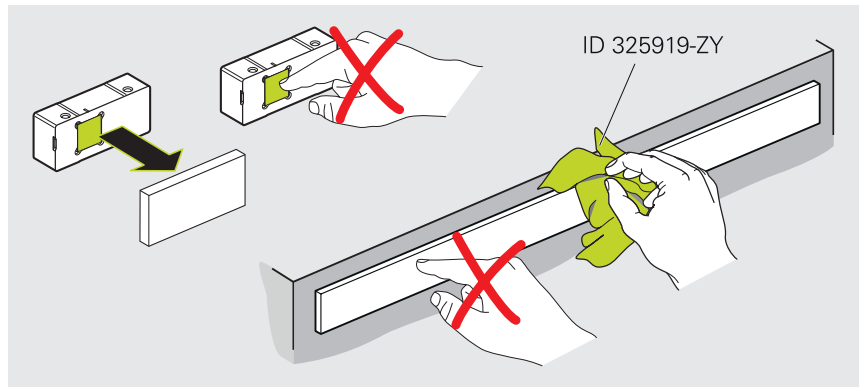

注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

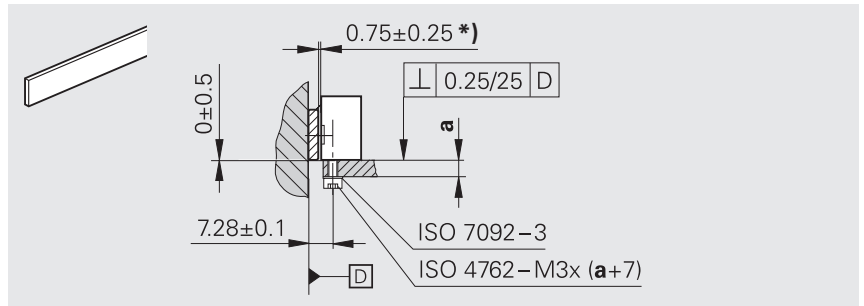


*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

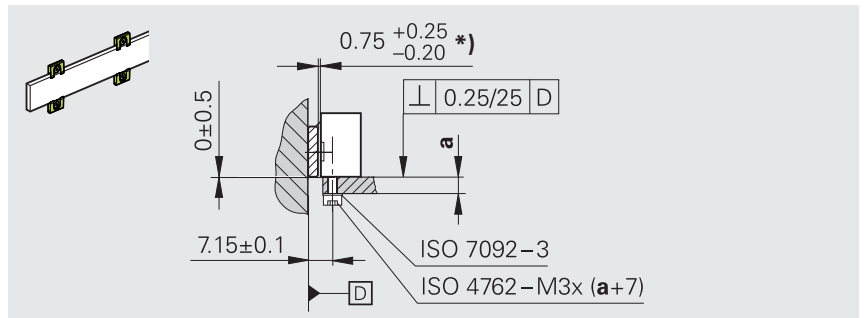

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。


ID 1196309-xx为特例

代码连接扩展被取消，因此安装公差有限

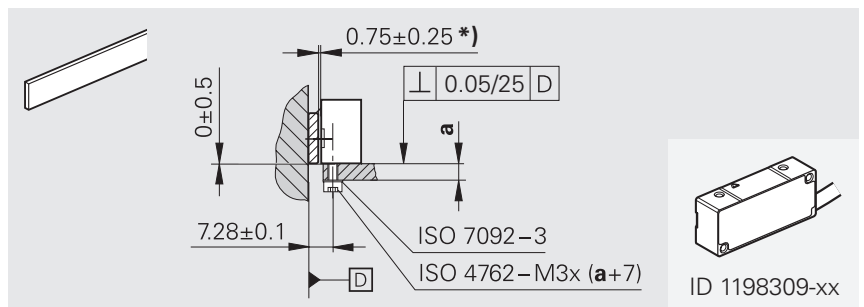

ID 1198309-xx

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

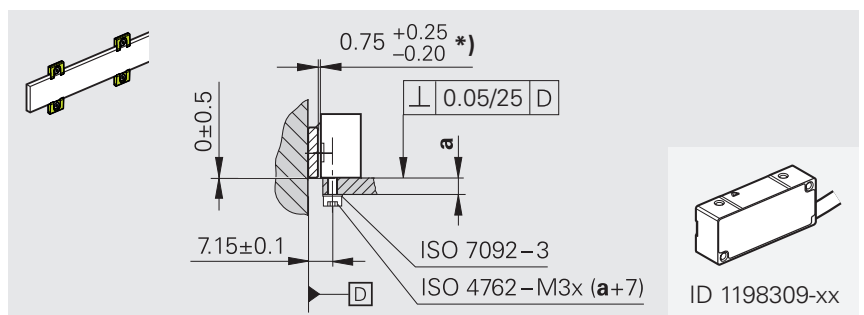

ID 1198309-xx

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。


有关直角电缆出线读数头安装的补充说明

注意

机械应力可造成财产损失！


如果超过转动范围，可能损坏读数头。

- 禁止拉扯电缆
- 遵守可调电缆出线最大允许转动范围的要求（0°至180°）
- 仅允许旋转电缆有限次数（少于10次）

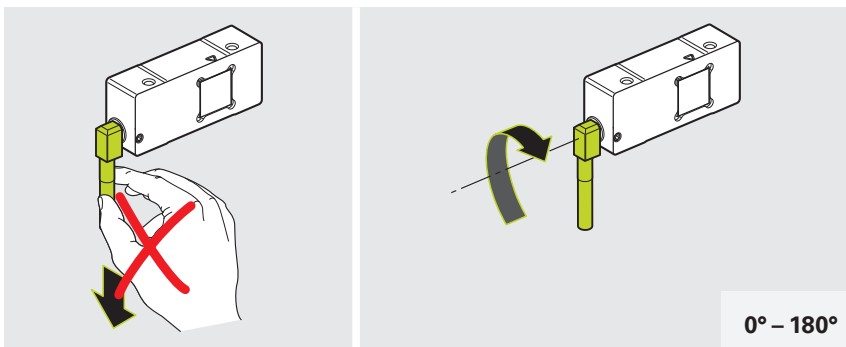


调整电缆的角度位置

- ▶ 松开固定螺钉

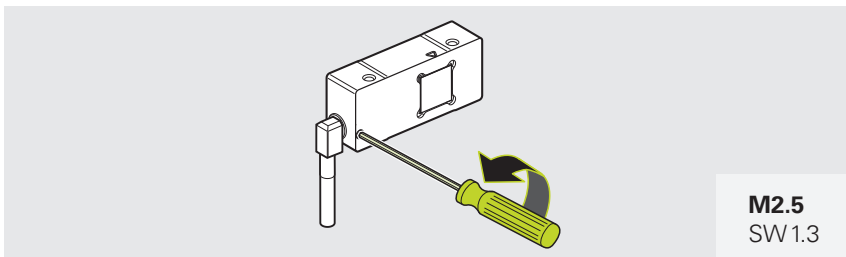


- ▶ 向需要的角度位置转动电缆

i 根据需要，使用扁平扳手旋转衬套

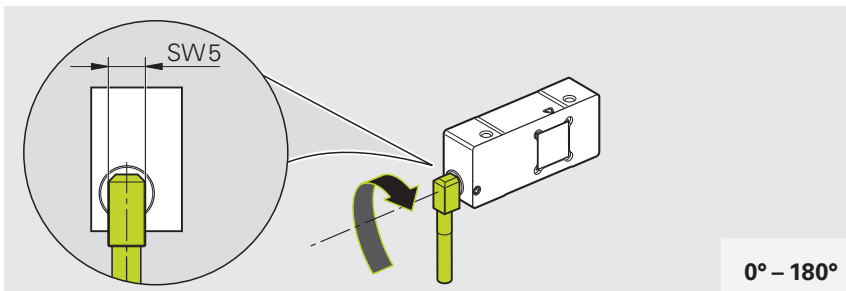

- ▶ 用要求的扭矩紧固固定螺钉

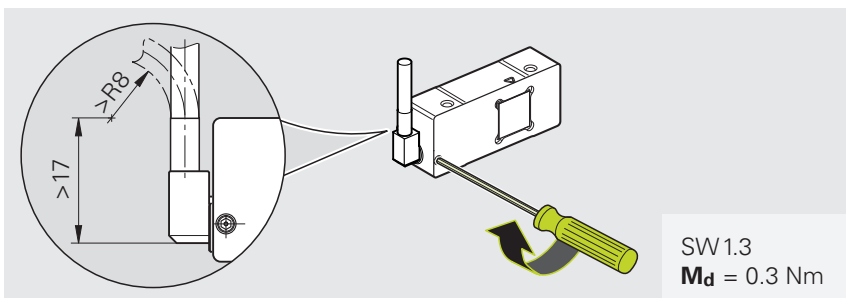

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中


- 间隔片

需单独提供


- 两个螺栓（ISO 4762-M3x(a+7)）
- 两个垫圈（ISO 7092-3）
- 力矩扳手（2.5 mm的六角套筒）

安装读数头

- ▶ 根据需要，拆下读数头上的保护盖
- ▶ 根据需要，拆下栅尺的保护膜

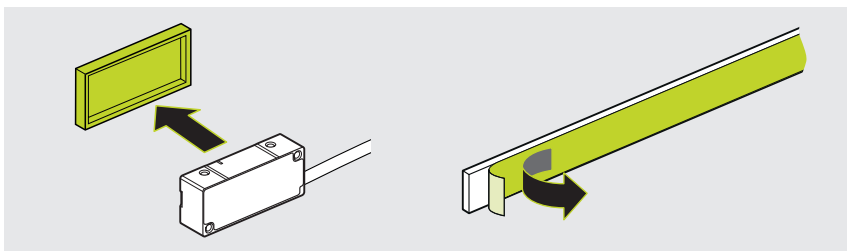


- ▶ 准备间隔片

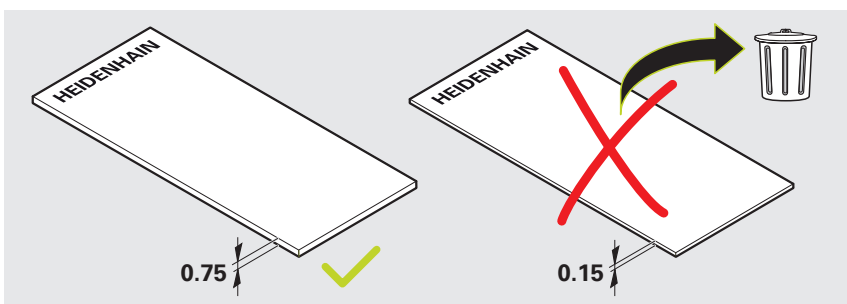

i 使用安装架安装直线光栅尺时：
严禁在安装架旁插入间隔片。


- ▶ 用间隔片调整安装间隙
- ▶ 轻轻紧固读数头
- ▶ 拆下间隔片

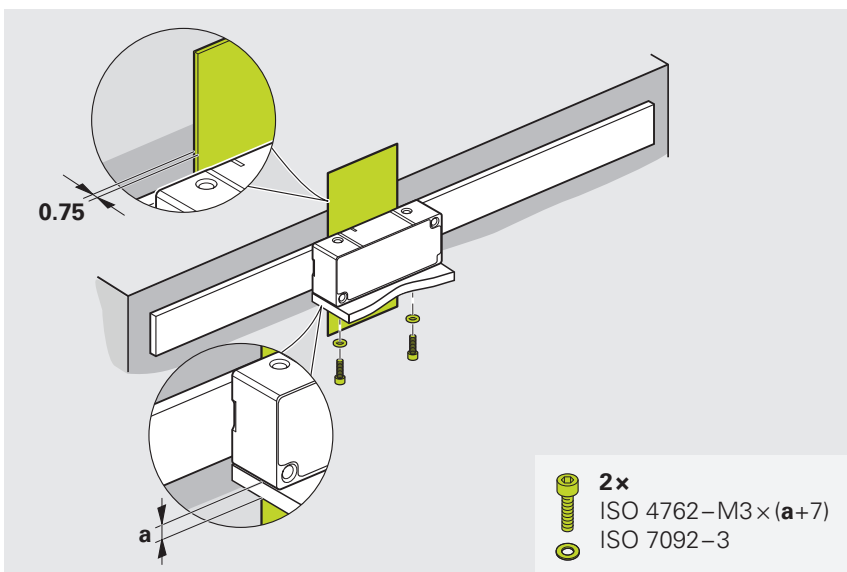

下一步：“调试和诊断”，51 页




4.3.3 安装LIC 411 V、419 FV、MV、PV读数头

本章所介绍的安装步骤适用于LIC 411 V、419 FV、MV、PV读数头的安装。
有关安装方式的概要信息，参见27页。

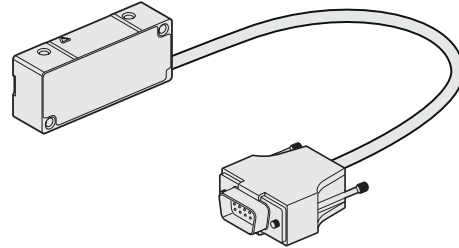

选择安装方式


读数头的安装方式

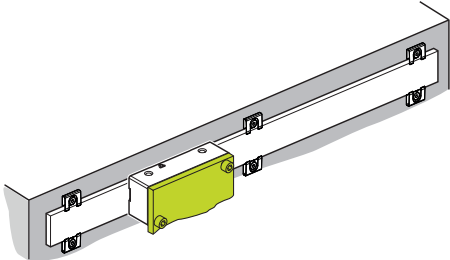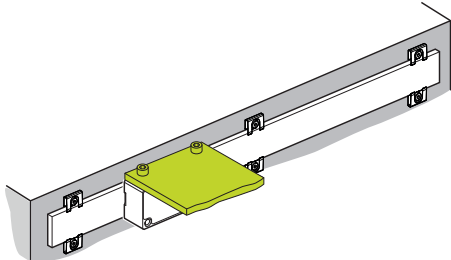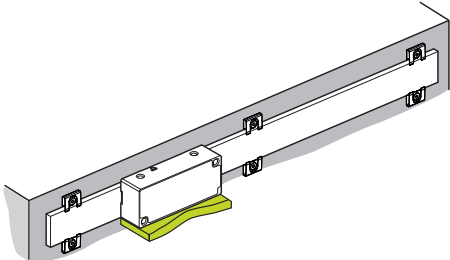安装座在侧面	安装座在顶面
 <p data-bbox="113 1153 181 1187">42 页</p>	 <p data-bbox="799 1153 868 1187">45 页</p>
<h4 data-bbox="373 1198 536 1232">安装座在底面</h4>  <p data-bbox="113 1547 181 1581">48 页</p>	

方式：安装座在侧面的安装

本章介绍的安装方式是指安装座在侧面读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见41页。

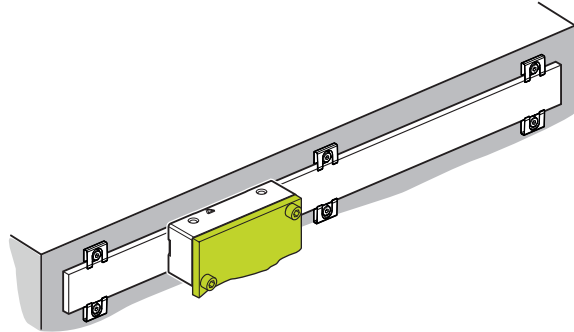

有关安装座在侧面的读数头安装的注意事项

i 安装螺栓的紧固扭矩仅适用于在钢材上安装。

注意

当心抽真空可造成财产损失！


- ▶ 将空气送入真空箱中或抽出空气前，必须断开光栅尺与电源的连接

i 根据需要，用无絮布和异丙醇清洁光栅和读数头。

注意

当心不当的清洁剂可导致财产损失！


- ▶ 只允许用异丙醇清洁编码器
- ▶ 用无絮清洁布清洁编码器

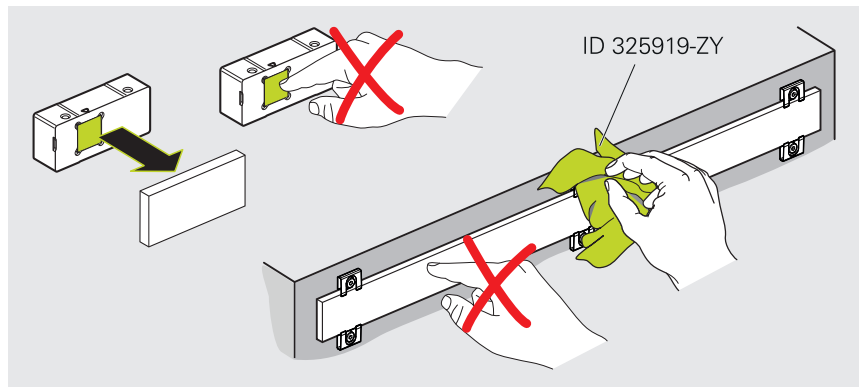


注意

机械应力可造成财产损失！

- ▶ 严禁拉伸或扭转真空型电缆

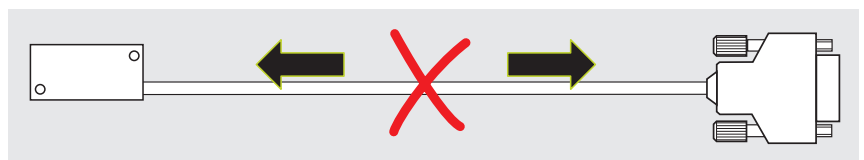

注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

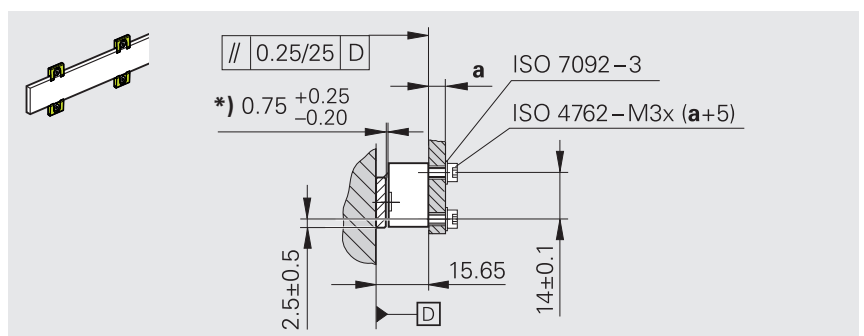

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中


- 间隔片

需单独提供


- 两个螺栓 (ISO 4762-M3x(a+5))
- 两个垫圈 (ISO 7092-3)
- 力矩扳手 (2.5 mm的六角套筒)

安装读数头

- ▶ 根据需要，拆下读数头上的保护盖

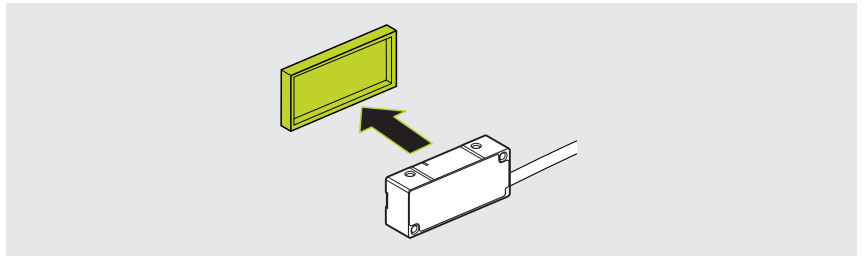


- ▶ 准备间隔片

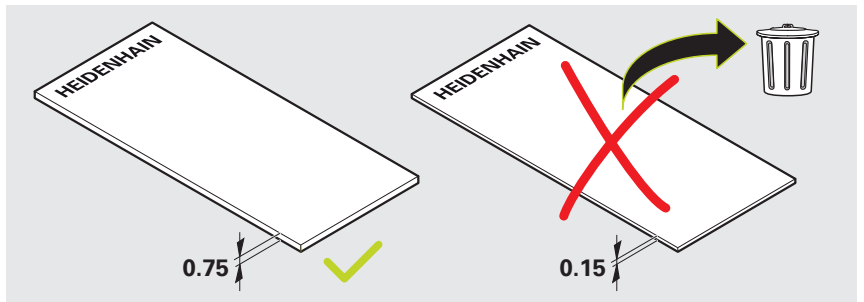


i 严禁在安装架旁插入间隔片。

- ▶ 用间隔片调整安装间隙
- ▶ 轻轻紧固读数头
- ▶ 拆下间隔片

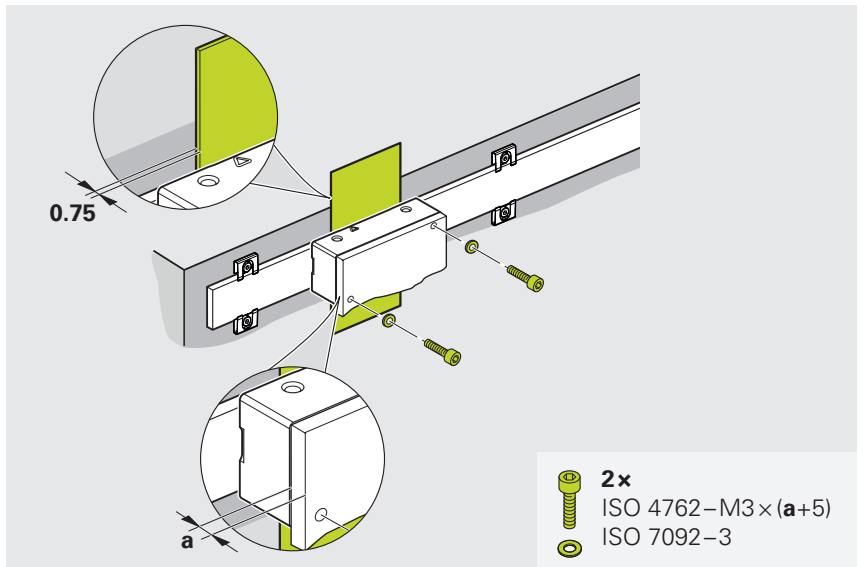

- ▶ 检查真空箱与读数头固定件之间的电阻

i 真空箱与读数头固定件之间的电阻必须 $< 1 \Omega$ 。

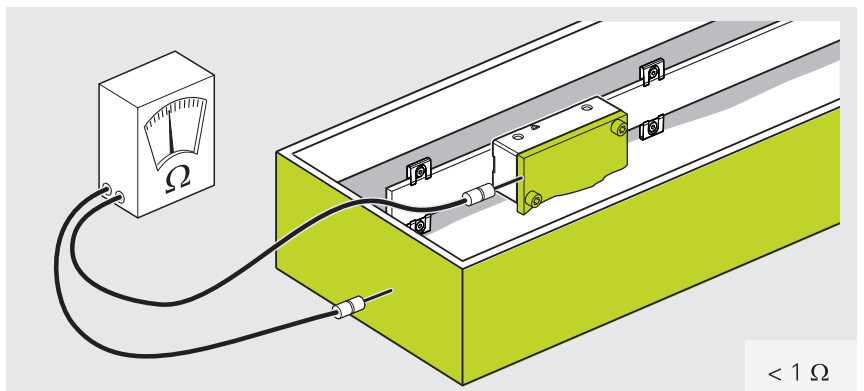


下一步：“调试和诊断”，51 页

方式：安装座在顶面的安装

本章所介绍的安装方式是指安装座在顶面读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见41页。

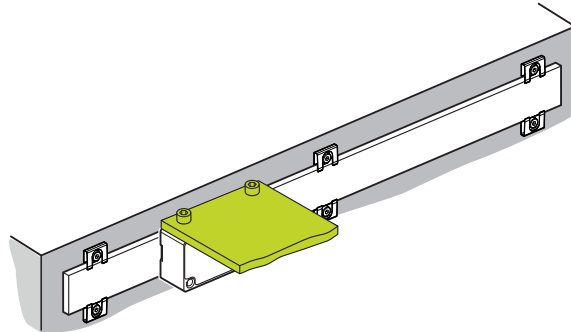

有关安装座在顶面的读数头安装的注意事项

i 安装螺栓的紧固扭矩仅适用于在钢材上安装。

注意

当心抽真空可造成财产损失！


- ▶ 将空气送入真空箱中或抽出空气前，必须断开光栅尺与电源的连接

i 根据需要，用无絮布和异丙醇清洁光栅和读数头。

注意

当心不当的清洁剂可导致财产损失！


- ▶ 只允许用异丙醇清洁编码器
- ▶ 用无絮清洁布清洁编码器

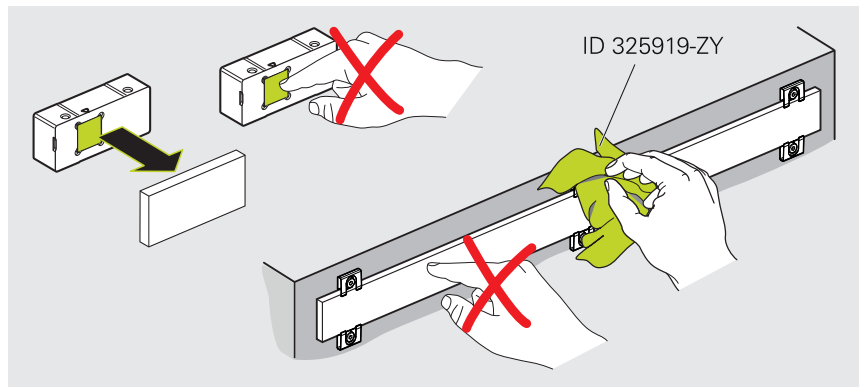


注意

机械应力可造成财产损失！

- ▶ 严禁拉伸或扭转真空型电缆

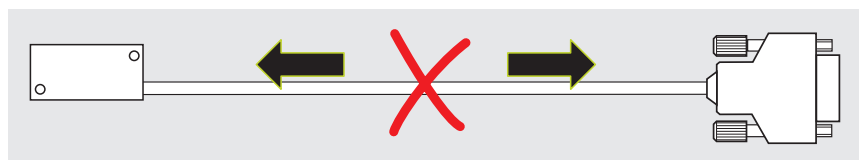

注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

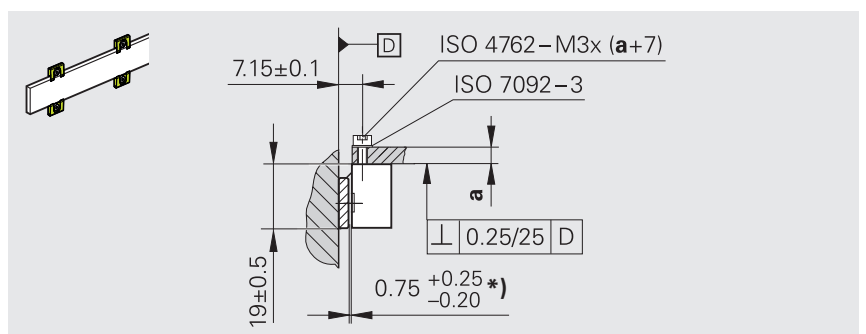

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中


- 间隔片

需单独提供


- 两个螺栓 (ISO 4762-M3x(a+7))
- 两个垫圈 (ISO 7092-3)
- 力矩扳手 (2.5 mm的六角套筒)

安装读数头

- ▶ 根据需要，拆下读数头上的保护盖

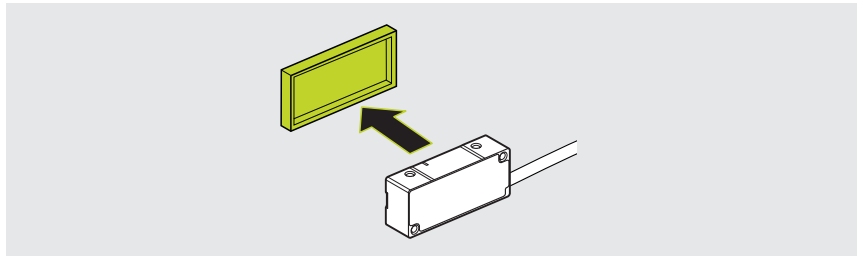


- ▶ 准备间隔片

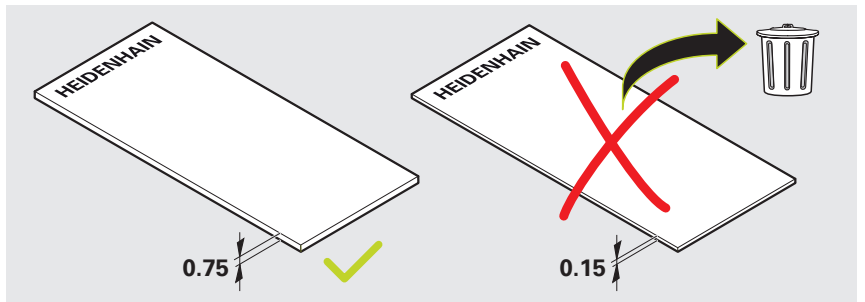


i 严禁在安装架旁插入间隔片。

- ▶ 用间隔片调整安装间隙
- ▶ 轻轻紧固读数头
- ▶ 拆下间隔片

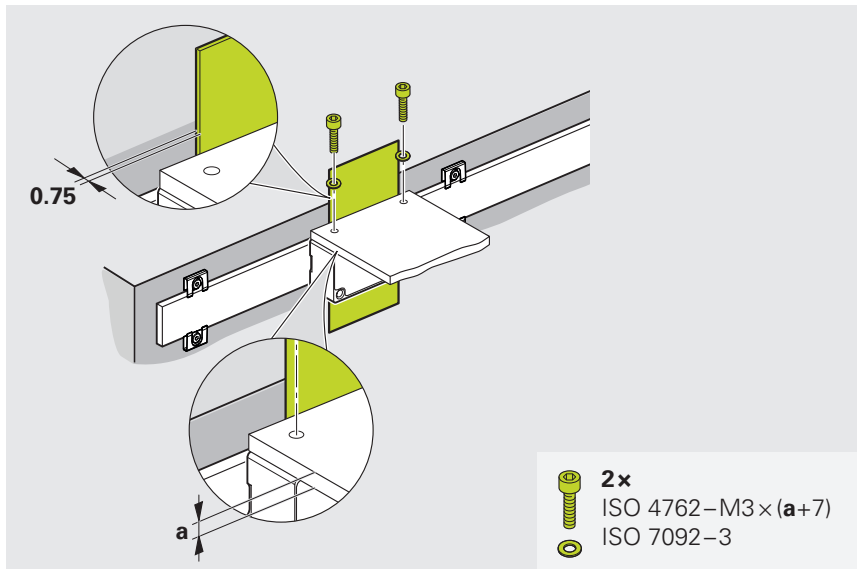

- ▶ 检查真空箱与读数头固定件之间的电阻

i 真空箱与读数头固定件之间的电阻必须 $< 1 \Omega$ 。

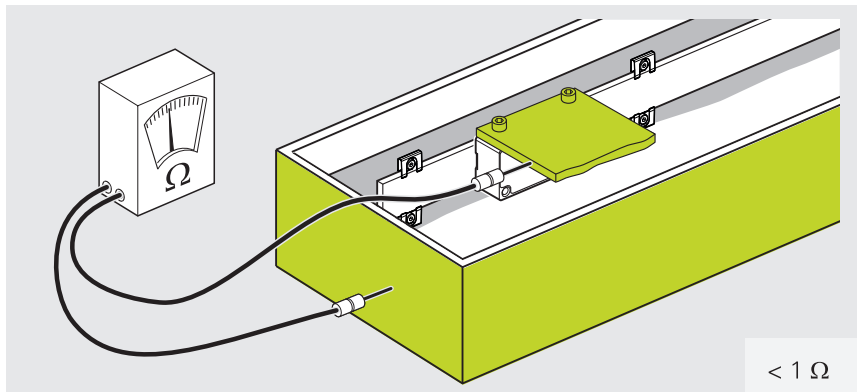


下一步：“调试和诊断”，51 页

方式：安装座在底面的安装

本章所介绍的安装方式是指安装座在底面读数头的安装。

有关安装方式的概要信息，参见41页。

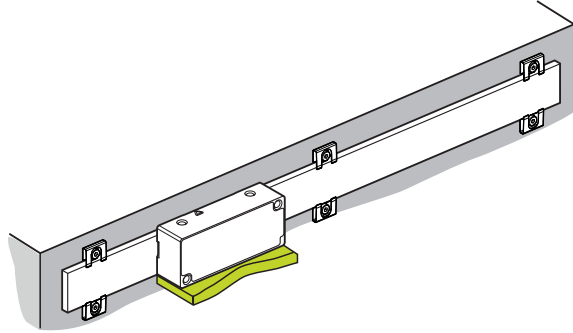

有关安装座在底面的读数头安装的注意事项

i 安装螺栓的紧固扭矩仅适用于在钢材上安装。

注意

当心抽真空可造成财产损失！


- ▶ 将空气送入真空箱中或抽出空气前，必须断开光栅尺与电源的连接

i 根据需要，用无絮布和异丙醇清洁光栅和读数头。

注意

当心不当的清洁剂可导致财产损失！

- ▶ 只允许用异丙醇清洁编码器
- ▶ 用无絮清洁布清洁编码器

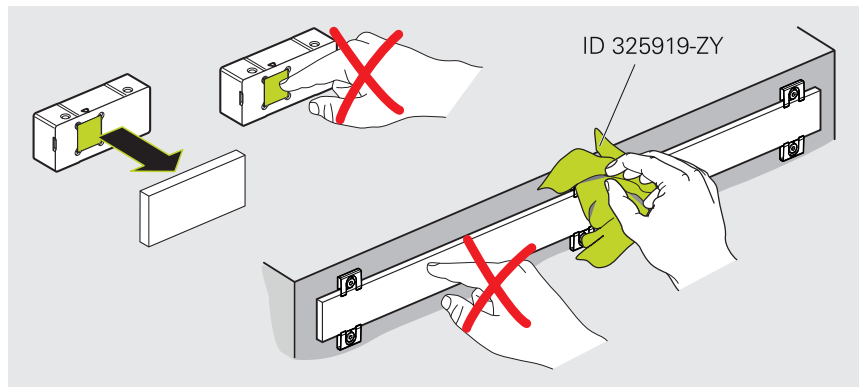


注意

机械应力可造成财产损失！

- ▶ 严禁拉伸或扭转真空型电缆



注意安装尺寸。如果安装尺寸不同，可导致使用期间测量结果不准。

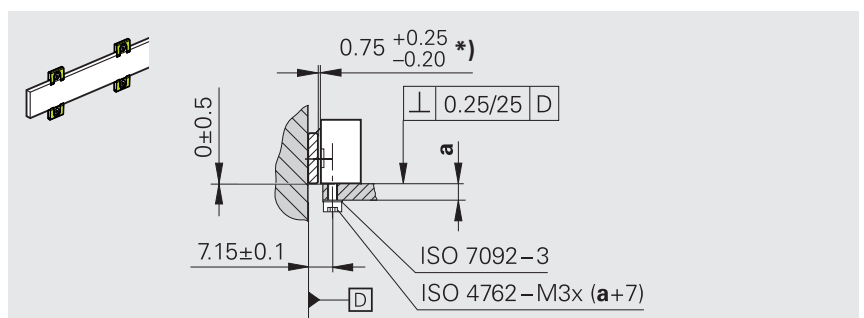

*) 读数头与光栅尺之间的安装间隙。

材料和工具

此操作需要以下材料和工具：

包括在交货中


- 间隔片

需单独提供


- 两个螺栓 (ISO 4762-M3x(a+7))
- 两个垫圈 (ISO 7092-3)
- 力矩扳手 (2.5 mm的六角套筒)

安装读数头

- ▶ 根据需要，拆下读数头上的保护盖

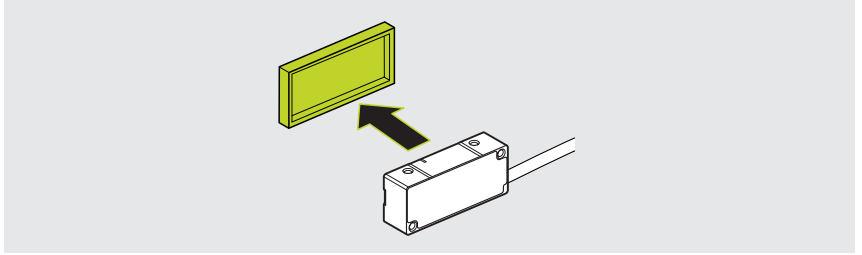


- ▶ 准备间隔片

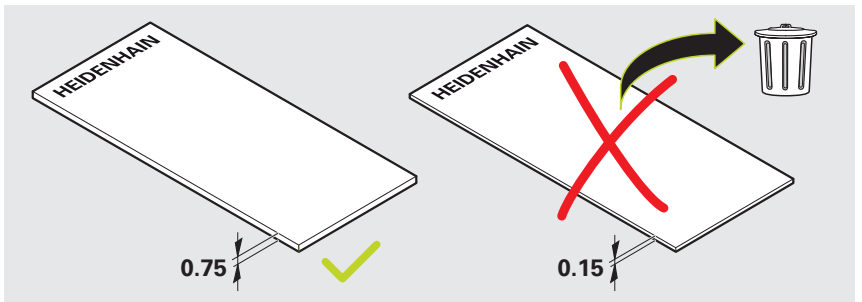


i 严禁在安装架旁插入间隔片。

- ▶ 用间隔片调整安装间隙
- ▶ 轻轻紧固读数头
- ▶ 拆下间隔片

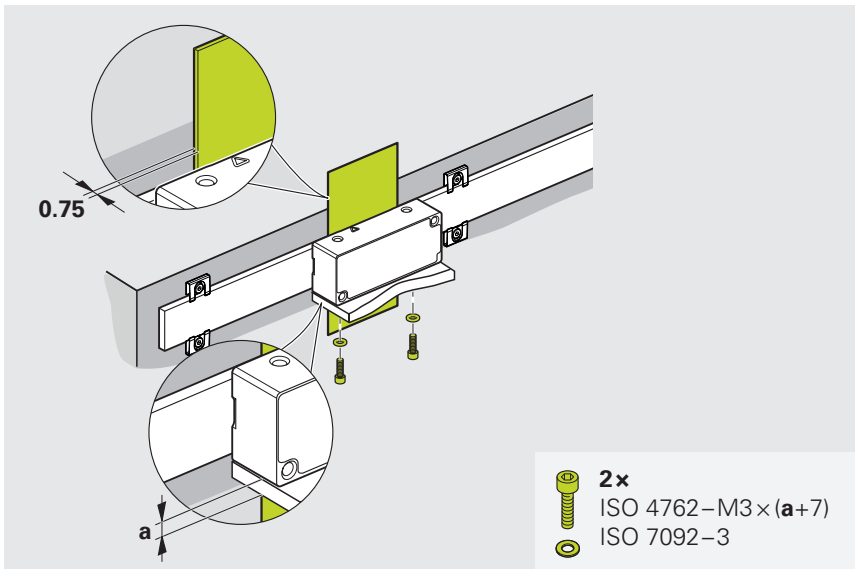

- ▶ 检查真空箱与读数头固定件之间的电阻

i 真空箱与读数头固定件之间的电阻必须 $< 1 \Omega$ 。

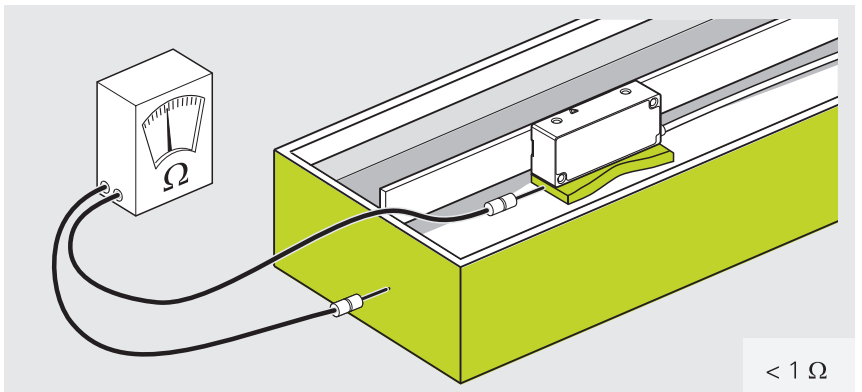

下一步：“调试和诊断”，51 页

5 调试和诊断

本章介绍连通性测试和使用PWM 21及调试和测试软件 (ATS) 的调试和诊断方法。

5.1 要求和注意事项

PWM 21测试设备与Adjusting and Testing Software (ATS) 一起可诊断和调试HEIDENHAIN编码器。需要以下部件：

- PWM 21
- ATS软件3.2.xx版和更高版：自带编码器数据库，可自动识别编码器

ATS软件可免费下载，下载地址为www.heidenhain.com/service/downloads/software。



更多信息，参见**Exposed Linear Encoders**样本。

- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**208960**



更多信息，参见相关的**Adjusting and Testing Software**文档。

- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**543734**

5.2 连通性检查

材料和工具

此安装步骤需要使用以下材料和工具：

包括在交货中

需单独提供


- 电阻测量设备

5.2.1 测量电阻

- ▶ 检查接头壳与机床间的电阻



接头壳与机床间的电阻必须 $< 1 \Omega$ 。

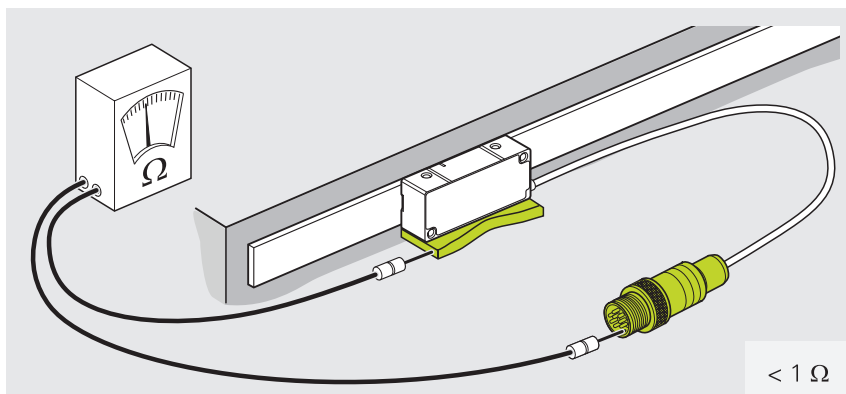

5.3 将编码器连接ATS

5.3.1 连接编码器


- ▶ 将编码器连接PWM 21
- ▶ 开启PWM 21

5.3.2 选择连接

连接方式	
用其ID连接编码器	手动连接编码器
推荐的连接方式，可自动读取测量参数。 53 页	备用方式，如果无法使用编码器的ID连接编码器时。 54 页


5.3.3 用其ID连接编码器

- ▶ 双击功能菜单中的**连接编码器**
- ▶ **编码器选择**对话框打开

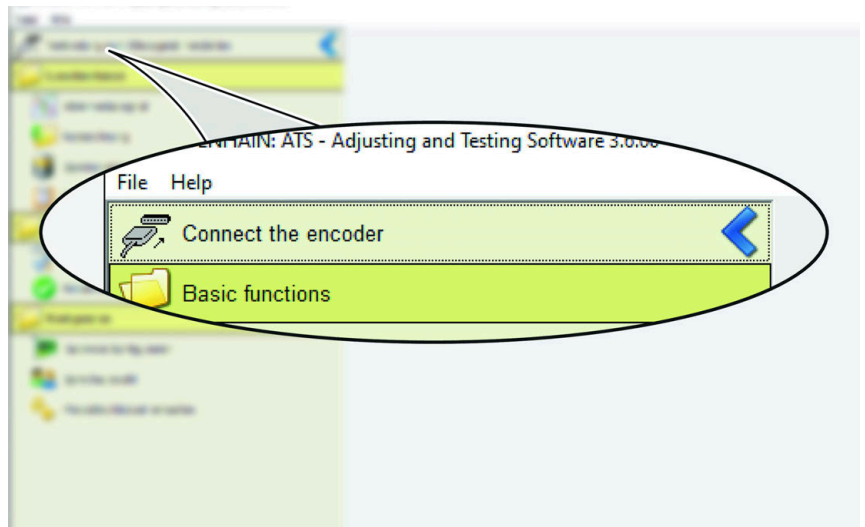

功能菜单

- ▶ 在**ID号**输入框中输入产品ID
- ▶ 确定后的编码器参数显示在**编码器数据**框中。
- ▶ 点击**连接**
- ▶ 连接上编码器。

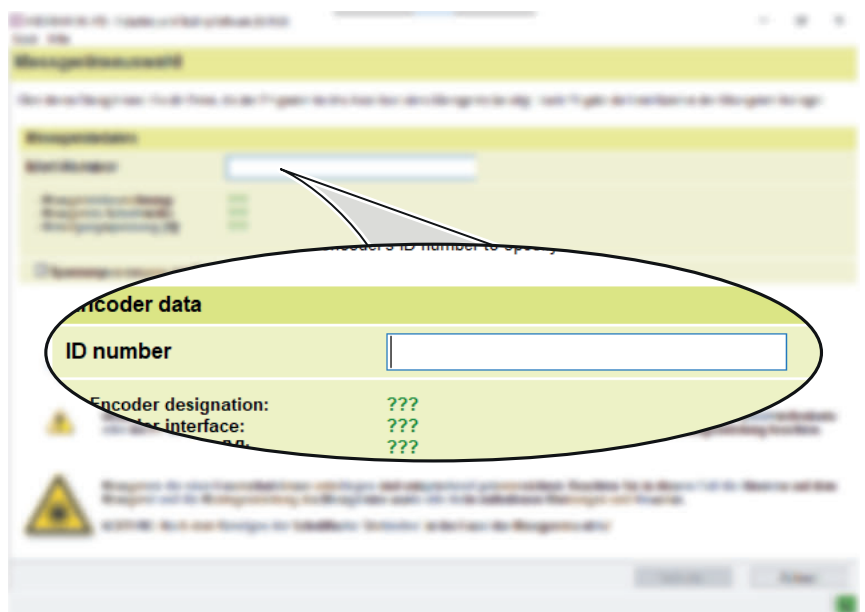

编码器选择对话框


- ▶ **LIC 411、LIC 419x读数头**：功能菜单打开。
下一步：“安装LIC 411或LIC 419x读数头”，58 页
- ▶ **LIC 413读数头**：位置显示屏打开。
下一步：“安装LIC 413读数头”，60 页
- ▶ **总线型LIC 413读数头**：总线地址概要打开。
下一步：“安装LIC 413读数头进行总线型工作”，63 页



如果用编码器ID无法连接编码器，执行“**手动连接编码器**”章节中介绍的操作。


5.3.4 手动连接编码器

- ▶ 双击功能菜单中的**连接编码器**
- ▶ **编码器选择**对话框打开。

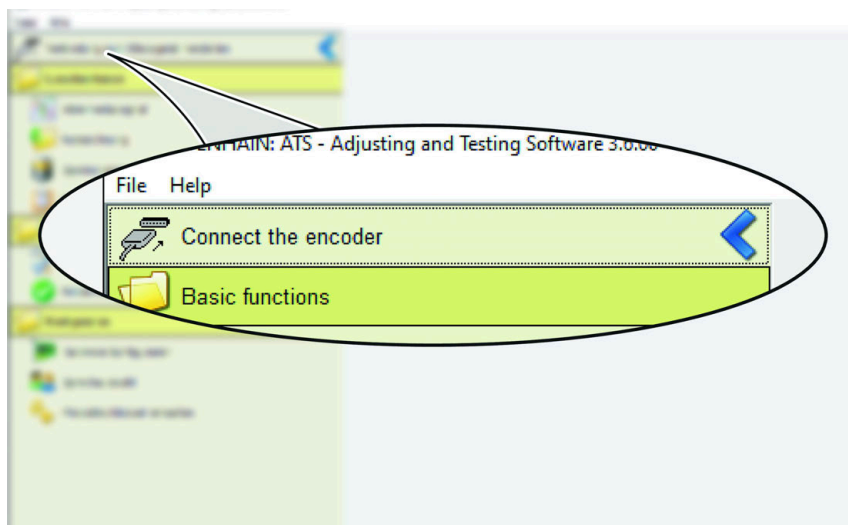


功能菜单

- ▶ 点击**手动设置**
- ▶ **编码器选择**对话框打开。

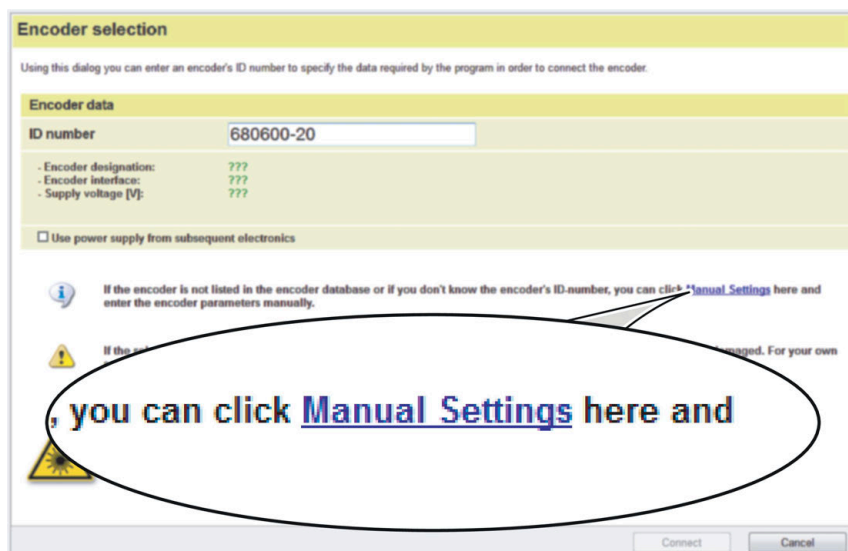

编码器选择对话框

- ▶ 遵守安全说明要求
- ▶ 点击**下一步**
- ▶ **编码器选择**对话框打开。

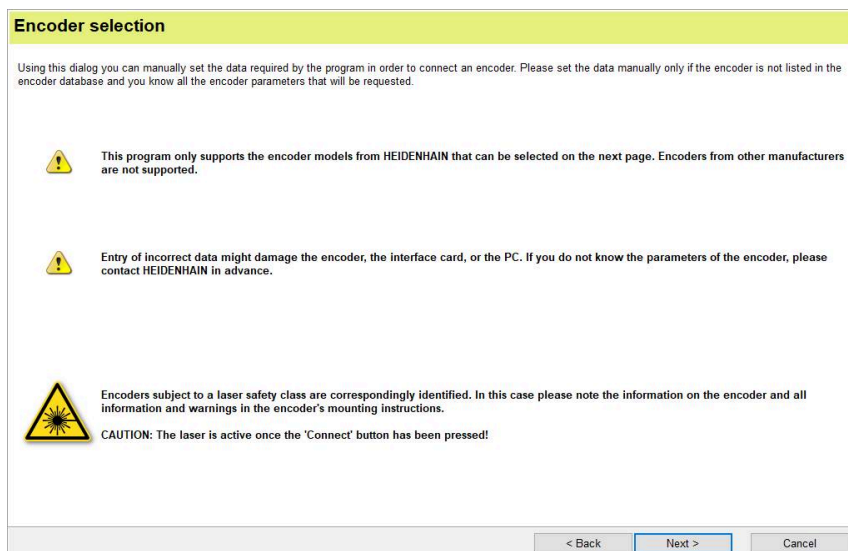


编码器选择对话框



有关供电电压和接口的更多信息，参见**Exposed Linear Encoders**样本。


- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**208960**

- ▶ 选择**编码器供电电压**部分中所允许的编码器供电电压
- ▶ 根据需要，取消激活**通过传感器导线调整电压**
- ▶ 选择**编码器接口**部分中的接口类型
如果选择了EnDat 3接口，自动输入安装码。点击**下一步**，继续章节“安装LIC 413读数头”或“安装LIC 413读数头进行总线型工作”。
如果选择了不同的接口：
 - ▶ 点击**安装码**
 - ▶ 显示**ATS码输入**的提示信息。

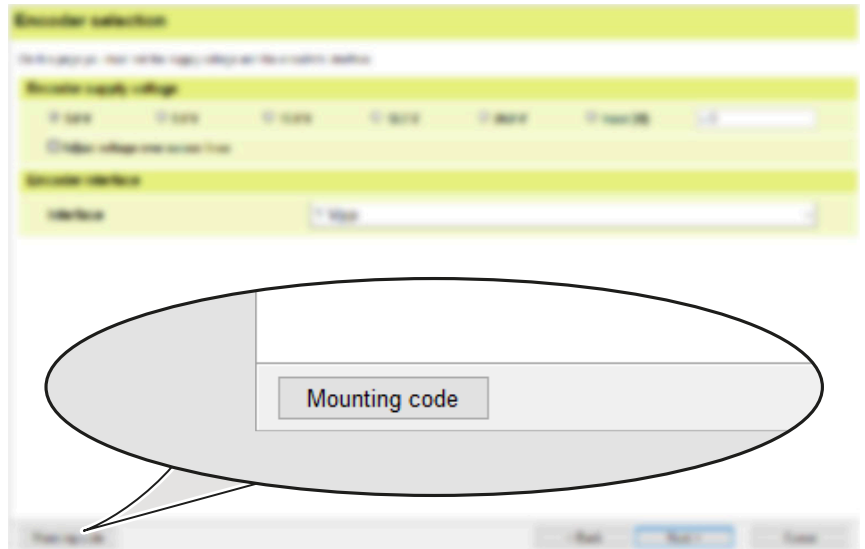


编码器选择对话框

- ▶ 点击**确定**
- ▶ **编码器选择**对话框及安装码打开。

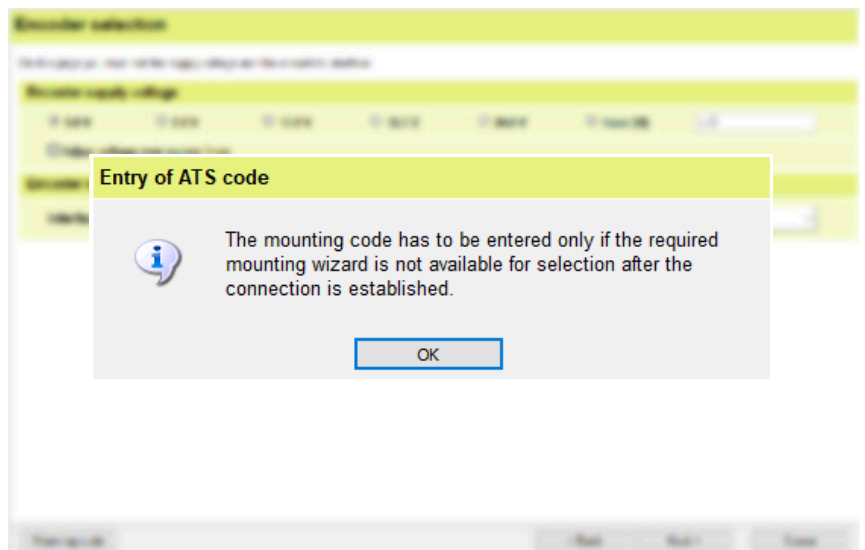

ATS码输入的说明

- ▶ 对于**安装码**，输入码值：
 - LIC 411: E001-A005
 - LIC 413: E003-A005
 - LIC 419x: E002-A005
- ▶ 点击**下一步**
- > **编码器选择**对话框及编码器数据打开。

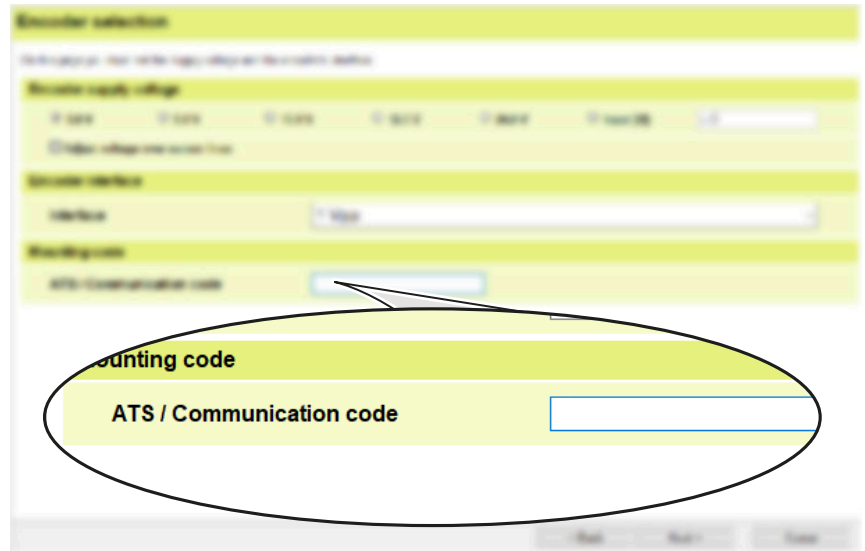

编码器选择对话框及安装码

注意


当心不正确的参数设置可导致财产损失！

当心不正确的参数设置可损坏接口卡或计算机。

- ▶ 连接编码器前，检查编码器参数

编码器接口：	EnDat22	EnDat3
供电电压 [V]：	5.0	12.0
电压调整：	无	无

- ▶ 点击**连接**
- > 连接上编码器。

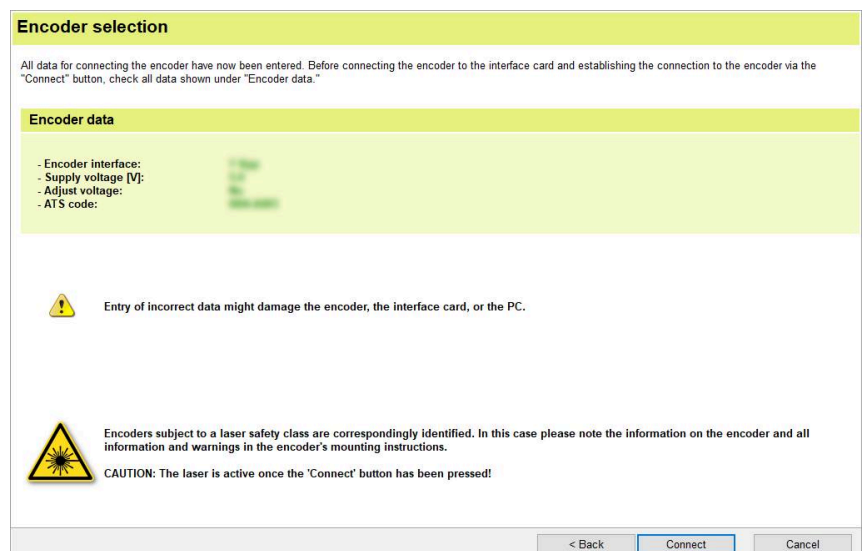

编码器选择对话框及编码器数据

- > **LIC 411、LIC 419x读数头**：功能菜单打开。
下一步：“安装LIC 411或LIC 419x读数头”，58 页
- > **LIC 413读数头**：位置显示屏打开。
下一步：“安装LIC 413读数头”，60 页
- > **总线型LIC 413读数头**：总线地址概要打开。
下一步：“安装LIC 413读数头进行总线型工作”，63 页

5.4 安装读数头


5.4.1 选择读数头

读数头版本		
LIC 411 , LIC 419x	LIC 413	LIC 413总线型工作
读数头 配EnDat 2.2、发那科、三菱、松下或安川接口 58 页	读数头配EnDat 3接口 60 页	读数头配EnDat 3接口及总线型工作 63 页

5.4.2 安装LIC 411或LIC 419x读数头

使用安装向导

- ▶ 双击LIC安装
- ▶ LIC安装向导打开。

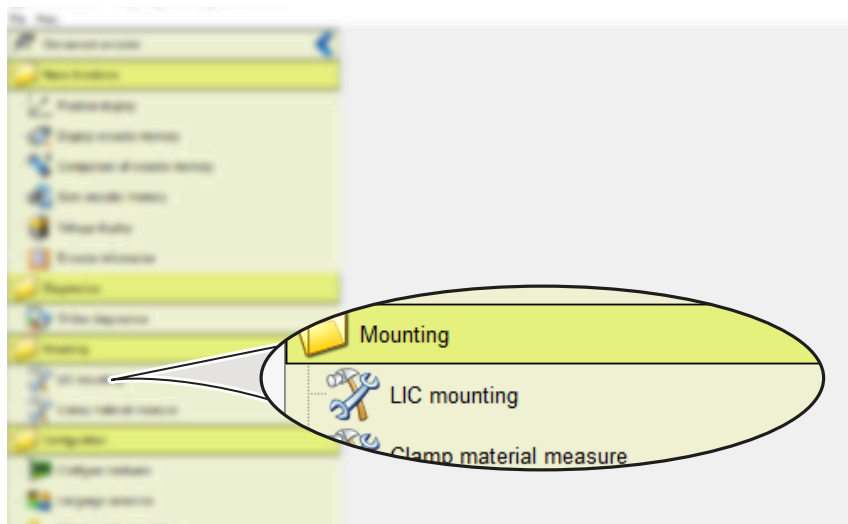


功能菜单

在测量长度中点部位调整读数头。

- ▶ 轻微转动读数头，直到绝对刻轨达到最大可获得的条形长度
- ▶ 用指定的扭矩紧固螺栓
- ▶ 点击下一步
- ▶ **第2步：校验安装对话框打开。**

i 如果显示出错信息，则是因为增量信号未达到最大。


- ▶ 重新安装

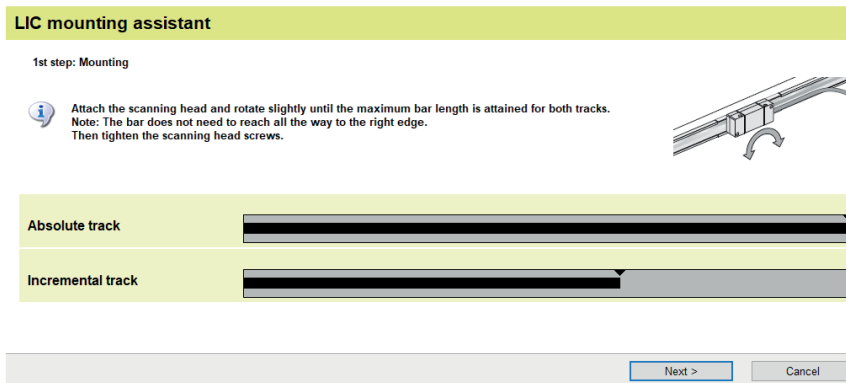


- ▶ 将读数头在整个测量长度上运动
- ▶ 必须确保最小标记在绿色区内

i 如果在整个测量长度上未达到绿色区或如果信号严重波动，检查安装公差并检查是否污染。


- ▶ 点击退出
- ▶ **安装成功**信息显示。

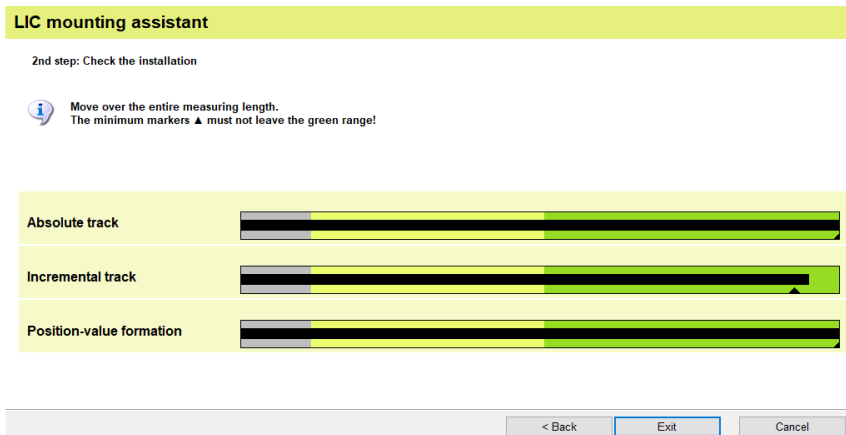

- ▶ 点击**确定**
- > **功能菜单**打开。
- > 成功完成安装。

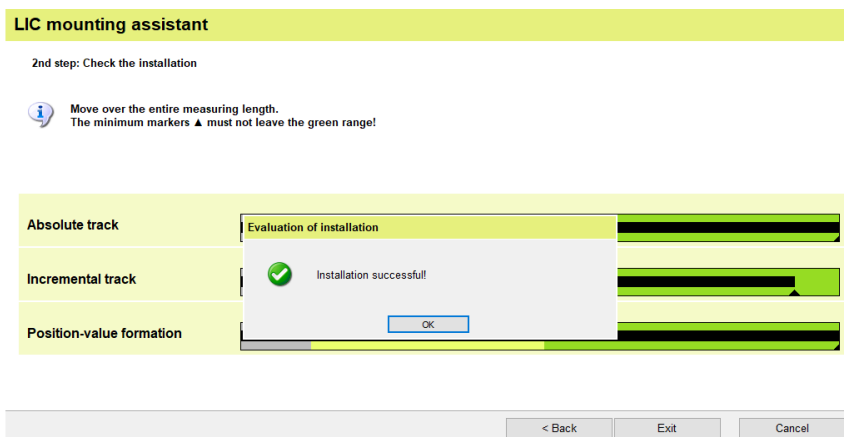

- ▶ 双击**断开编码器连接**

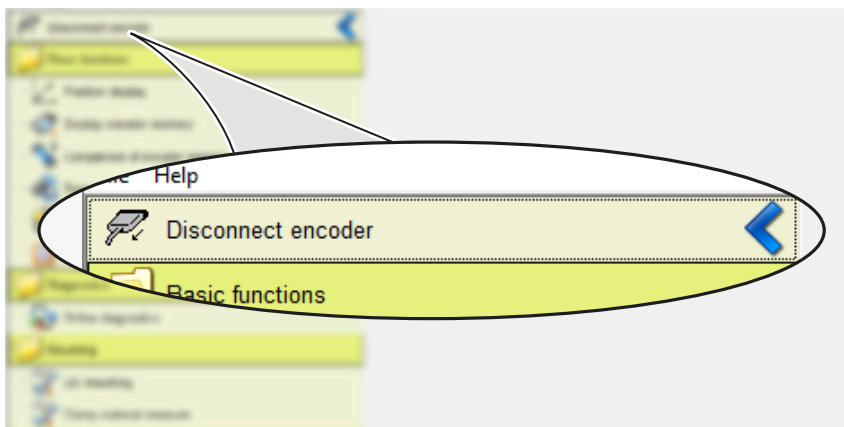


下一步 "最后步骤", 66 页

5.4.3 安装LIC 413读数头


使用安装向导

▶ 点击向导

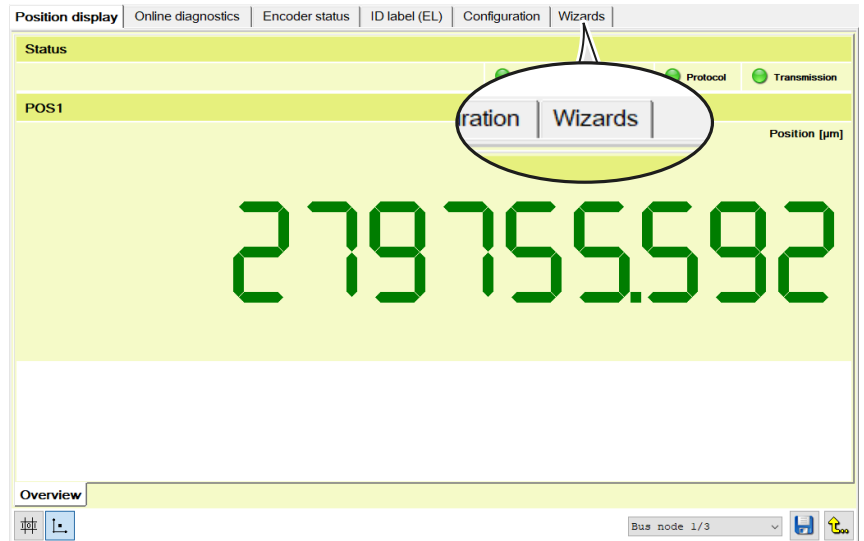

▶ 点击LIC安装向导

> 第1步：安装对话框打开。

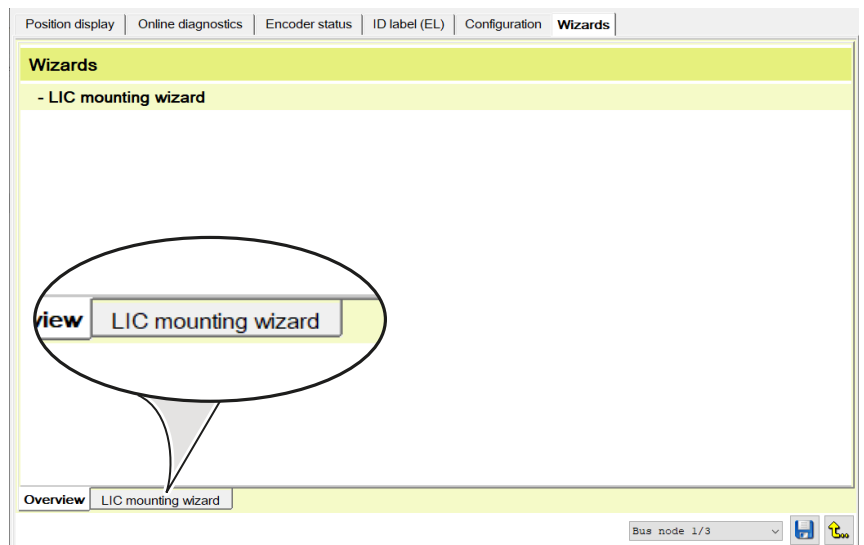


在测量长度中点部位调整读数头。

- ▶ 轻微转动读数头，直到绝对刻轨达到最大可获得的条形长度
- ▶ 用指定的扭矩紧固螺栓
- ▶ 点击下一步
- > **第2步：校验安装**对话框打开。

i 如果显示出错信息，则是因为增量信号未达到最大。


- ▶ 重新安装

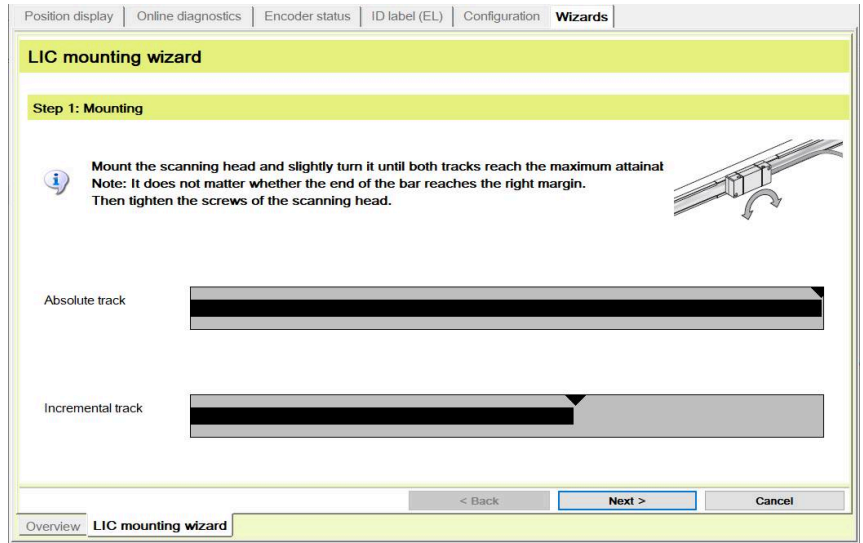


- ▶ 将读数头在整个测量长度上运动
- ▶ 必须确保最小标记在绿色区内

i 如果在整个测量长度上未达到绿色区或如果信号严重波动，检查安装公差并检查是否污染。


- ▶ 点击下一步
- > **安装成功**信息显示。

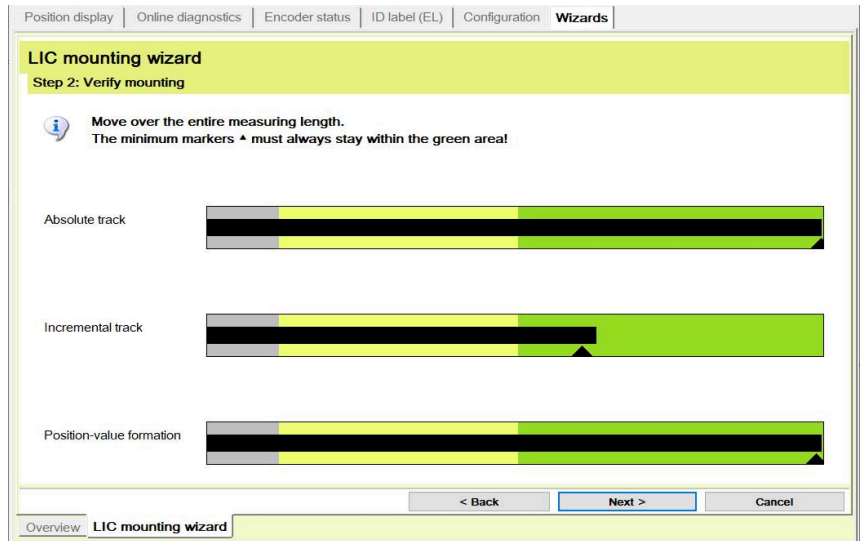

- ▶ 点击退出
- > 功能菜单打开。
- > 成功完成安装。

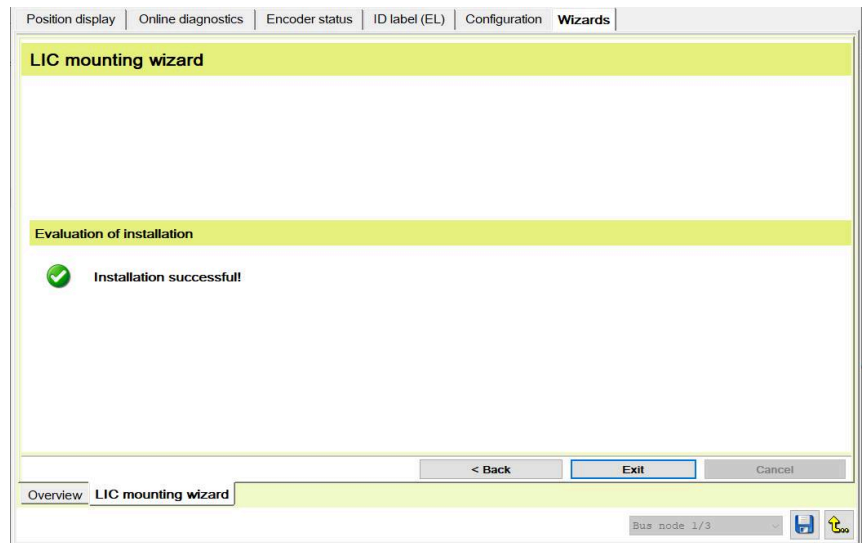

- ▶ 双击断开编码器连接

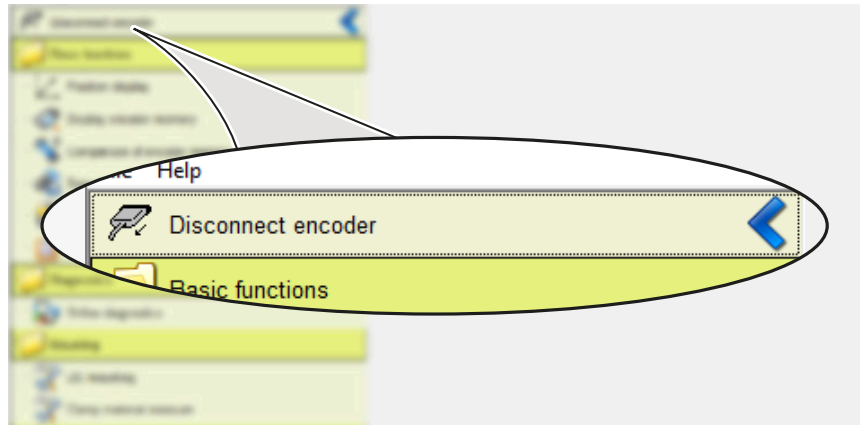


下一步 "最后步骤", 66 页


5.4.4 安装LIC 413读数头进行总线型工作

使用安装向导


- ▶ 点击确定
- ▶ 位置显示打开。

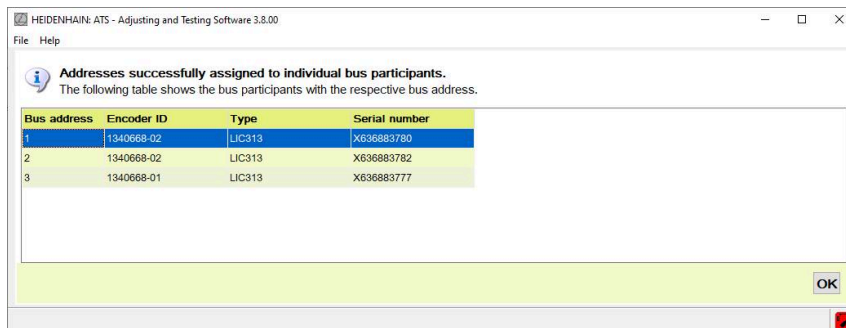


- ▶ 点击向导

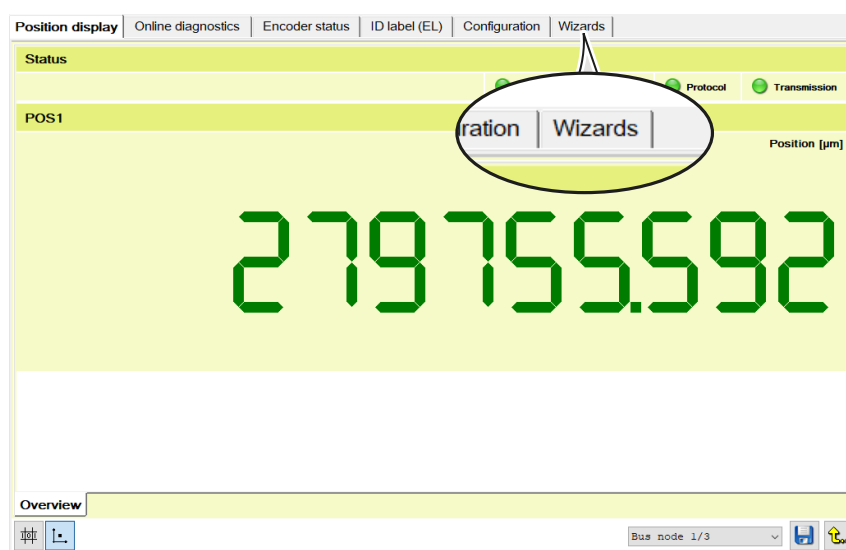

- ▶ 选择总线节点1/3

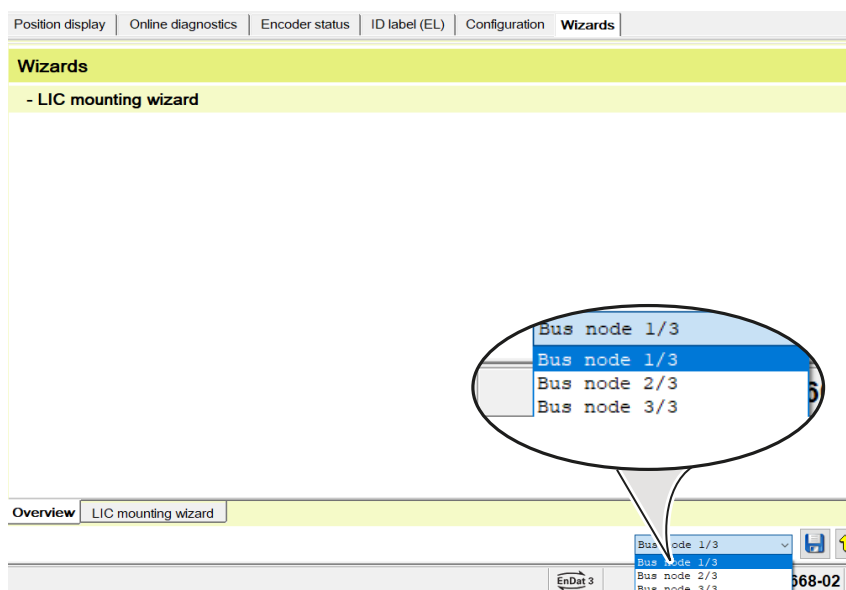

- ▶ 点击**LIC安装向导**
- > **第1步：安装**对话框打开。

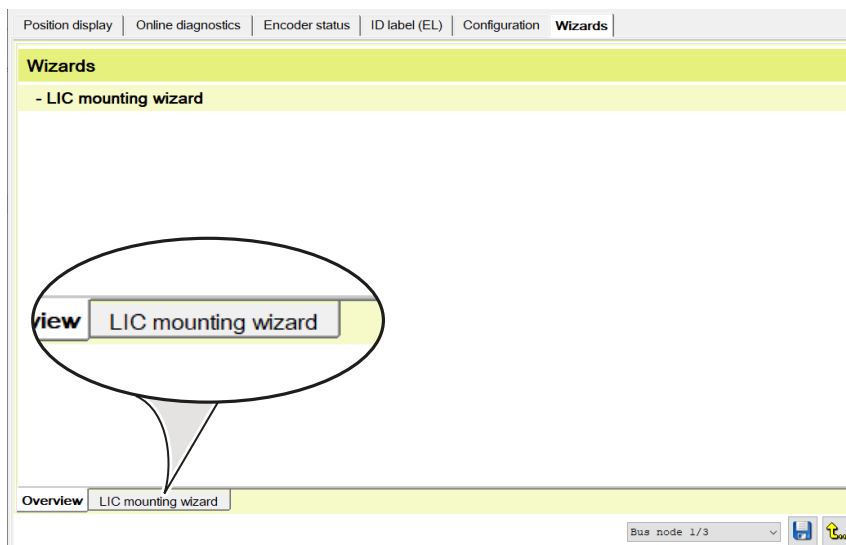


在测量长度中点部位调整读数头。

- ▶ 轻微转动读数头，直到绝对刻轨达到最大可获得的条形长度
- ▶ 用指定的扭矩紧固螺栓
- ▶ 点击**下一步**
- > **第2步：校验安装**对话框打开。



如果显示出错信息，则是因为增量信号未达到最大。


- ▶ 重新安装

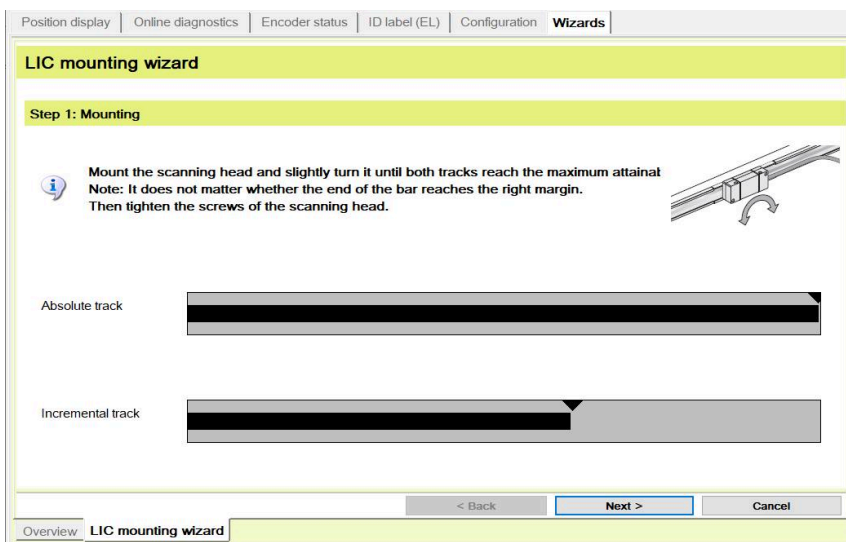


- ▶ 将读数头在整个测量长度上运动
- ▶ 必须确保最小标记在绿色区内

i 如果在整个测量长度上未达到绿色区或如果信号严重波动，检查安装公差并检查是否污染。


- ▶ 点击**下一步**
- ▶ **安装成功**信息显示。

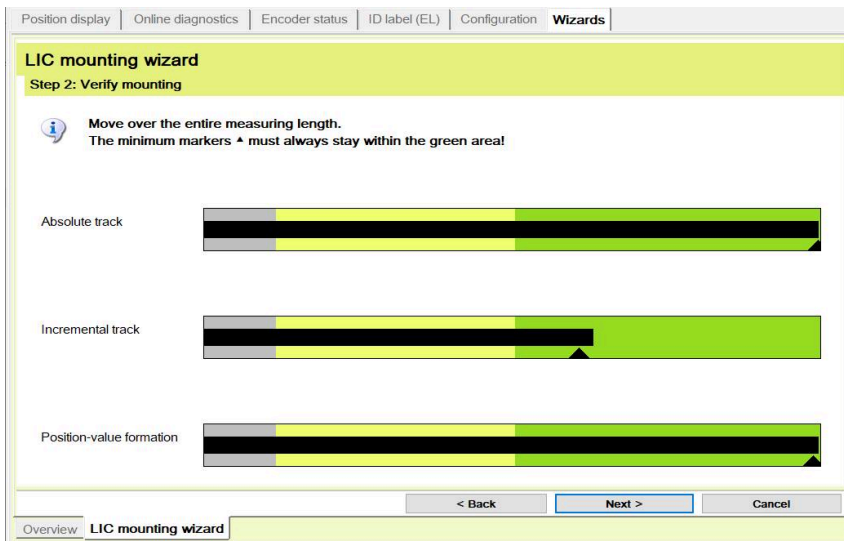

- ▶ 点击**退出**
- ▶ **功能菜单**打开。
- ▶ 成功完成安装。

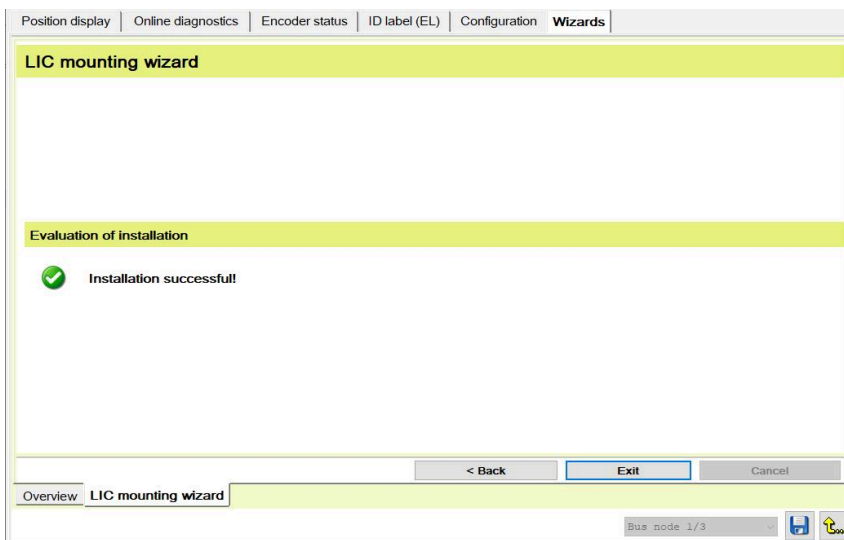

- ▶ 对于**总线节点2/3**和**总线节点3/3**，执行相同的操作步骤
- ▶ 双击**断开编码器连接**

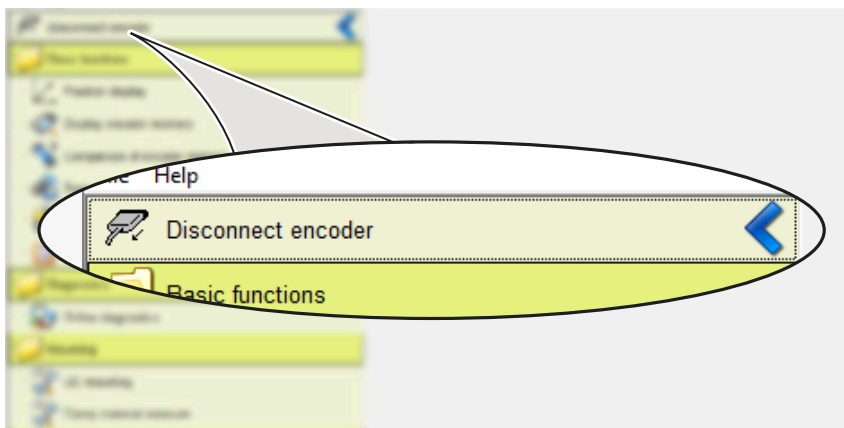

下一步 "最后步骤", 66 页

6 最后步骤

6.1 将编码器连接后续电子电路

警告

带电连接插头有触电危险

连接和断开设备上带电电缆和插头的连接可导致伤亡或严重人身伤害。

- 仅允许在无电流流过情况下，才能连接和断开电缆和插头的连接
- 连接编码器前，断开后续电子电路与电源的连接
- 对于无接头的电缆，注意引脚编号

- ▶ 将编码器连接后续电子电路

注意

不正确的连接电缆布线可导致财产损失

不正确的电缆布线可导致连接电缆损坏。

- ▶ 遵守最大允许弯曲半径的要求
- ▶ 严禁拖链中的连接电缆相互交叉
- ▶ 应专业进行电缆布线



有关电缆特性和电缆布线的更多信息，参见**Cables and Connectors**样本。

- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**1206103**



有关引脚编号的更多信息，参见**Cables and Connectors**样本。

- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**1206103**



有关干扰源的更多信息，参见**Interfaces of HEIDENHAIN Encoders**样本。

- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号**1078628**

7 拆卸

本章介绍本产品的拆卸。

7.1 有关拆卸的安全注意事项

警告

带电插头连接！

如果在设备带电情况下拔下插头，可导致严重事故或严重人员伤害。

- ▶ 产品带电时，严禁连接任何连接件或断开连接件的连接

警告

运动机床零件！

根据安装位置和应用情况，运动机床零件时，可能存在人身伤害危险

- ▶ 遵守机床制造商有关在机床上工作的说明，例如必须断开机床的电源连接

小心

当心栅尺基体材料易碎！

当心基体材料的碎屑和锐棱可造成人员伤害

- ▶ 佩戴防护手套和护目镜
- ▶ 严禁弯曲测量基准，否则将造成其严重变形

7.2 拆下读数头

- ▶ 用与安装时的相反顺序拆下读数头。更多信息: "安装读数头", 27 页

7.3 拆下光栅尺



更多信息，参见“拆解说明”。

- ▶ www.heidenhain.com/documentation
- ▶ 输入文档ID号1185755

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com