



HEIDENHAIN



POSITIP 8000 Demo

用户手册
铣削

数显装置
固件版本1252216.1.5.x

中文 (zh-CN)
11/2024

目录

1	基础知识.....	7
1.1	概要.....	8
1.2	产品上的信息.....	8
1.2.1	演示设备功能的演示软件.....	8
1.2.2	演示软件功能.....	8
1.3	目标用途.....	8
1.4	不当使用.....	8
1.5	文档阅读说明.....	8
1.6	标识文字的图符和字体.....	9
2	软件安装.....	11
2.1	概要.....	12
2.2	下载安装文件.....	12
2.3	系统要求.....	12
2.4	在Microsoft Windows下安装POSITIP 8000 Demo.....	13
2.5	卸载POSITIP 8000 Demo.....	15

3	基本操作.....	17
3.1	概要.....	18
3.2	使用触摸屏显示器和输入设备.....	18
3.2.1	触控屏和输入设备.....	18
3.2.2	手势和鼠标操作.....	18
3.3	常规操作件和功能.....	20
3.4	POSITIP 8000 Demo – 开机和关机.....	22
3.4.1	启动POSITIP 8000 Demo.....	22
3.4.2	关机POSITIP 8000 Demo.....	23
3.5	用户登录和退出用户登录.....	24
3.5.1	用户登录.....	24
3.5.2	用户退出.....	24
3.6	设置语言.....	24
3.7	用户界面.....	25
3.7.1	启动后的用户界面.....	25
3.7.2	用户界面的主菜单主菜单.....	25
3.7.3	手动操作菜单.....	27
3.7.4	MDI菜单.....	28
3.7.5	程序运行菜单.....	30
3.7.6	程序编辑菜单.....	31
3.7.7	文件管理菜单.....	33
3.7.8	用户登录菜单.....	34
3.7.9	设置菜单.....	35
3.7.10	关机菜单.....	36
3.8	位置显示.....	37
3.8.1	位置显示区的操作件.....	37
3.8.2	位置显示功能.....	38
3.9	状态栏.....	39
3.9.1	状态栏操作件.....	39
3.9.2	设置进给速率值.....	40
3.9.3	输入和激活点动增量.....	40
3.9.4	手动操作模式下的附加功能.....	41
3.10	OEM栏.....	41
3.10.1	OEM栏的操作件.....	41

4	软件配置.....	43
4.1	概要.....	44
4.2	设置语言.....	44
4.3	激活软件选装项.....	44
4.4	选择产品版本（可选）.....	45
4.5	选择应用.....	46
4.6	复制配置文件.....	46
4.7	上传配置数据.....	47

5	应用举例.....	49
5.1	概要.....	50
5.2	应用示例中的登录.....	51
5.3	要求.....	52
5.4	确定预设点（手动操作模式）.....	54
5.5	加工通孔（手动操作模式）.....	55
5.5.1	预钻通孔.....	55
5.5.2	镗通孔.....	56
5.6	加工矩形型腔（MDI操作模式）.....	56
5.6.1	定义矩形型腔.....	57
5.6.2	铣削矩形型腔.....	58
5.7	加工配合孔（MDI操作模式）.....	58
5.7.1	定义配合孔.....	59
5.7.2	铰孔配合孔.....	59
5.8	确定预设点（手动操作模式）.....	60
5.9	编写螺栓孔圆和排孔的程序（编程）.....	61
5.9.1	创建程序头.....	61
5.9.2	编写刀具程序.....	62
5.9.3	编写螺栓孔圆程序.....	62
5.9.4	编写刀具程序.....	63
5.9.5	编写排孔程序.....	63
5.9.6	仿真程序运行.....	64
5.10	加工螺栓孔圆和排孔（程序运行）.....	65
5.10.1	打开程序.....	65
5.10.2	运行程序.....	65

6 ScreenshotClient.....	67
6.1 概要.....	68
6.2 有关ScreenshotClient的信息.....	68
6.3 启动ScreenshotClient.....	69
6.4 将ScreenshotClient连接演示软件.....	69
6.5 将ScreenshotClient连接本产品.....	70
6.6 为截屏配置ScreenshotClient.....	70
6.6.1 配置保存位置和截屏的名称.....	70
6.6.2 配置截屏的用户界面语言.....	70
6.7 创建截屏.....	71
6.8 退出ScreenshotClient.....	72
7 索引.....	73
8 图目录.....	75

1

基础知识

1.1 概要

本章提供有关本产品的信息及其说明。

1.2 产品上的信息

1.2.1 演示设备功能的演示软件

POSITIP 8000 Demo软件可安装在独立于该设备的计算机中。POSITIP 8000 Demo帮助您熟悉本设备、试用本设备或演示本设备的功能。

1.2.2 演示软件功能

由于缺乏硬件环境，演示软件的部分功能不代表本设备的完整功能范围。然而，可用该说明熟悉最重要的功能和用户界面。

1.3 目标用途

POSITIP 8000系列产品是技术先进的数显装置，适用于手动机床应用。结合直线光栅尺和角度编码器，该系列数显装置显示刀具在一个以上轴的位置并提供操作机床的其它功能。

POSITIP 8000 Demo软件用于演示POSITIP 8000系列产品的基本功能。POSITIP 8000 Demo可能仅适用于演示、培训或测试的应用目的。

1.4 不当使用

POSITIP 8000 Demo不适用于任何其它非目的用途的应用。严禁用于其它目的，特别是：

- 生产系统的生产性应用目的
- 用作生产系统的一部分

1.5 文档阅读说明

是否发现任何错误或有任何修改建议？

我们致力于不断改进我们的文档手册。如果您有建议，请将您的建议发至以下电子邮箱：

userdoc@heidenhain.de

1.6 标识文字的图符和字体

在这些说明中，用以下图符和字体标识文字：

图示	含义
▶ ... > ...	标识一项操作和操作的结果 举例： ▶ 点击确定 > 信息关闭
■ ... ■ ...	表示列表项 举例： ■ TTL接口 ■ EnDat接口 ■ ...
粗体	表示菜单、显示和按钮 举例： ▶ 点击关机 > 操作系统关闭。 ▶ 关闭电源开关

2

软件安装

2.1 概要

本章提供下载和将POSITIP 8000 Demo正确安装在计算机中需要的全部信息。

2.2 下载安装文件

在计算机中安装演示软件前，需要从HEIDENHAIN网站下载和安装文件。

i 要从HEIDENHAIN网站下载安装文件，需要**Software**相应产品目录的网络文件夹的访问权限。
如果没有网站的**Software**文件夹访问权限，请向HEIDENHAIN联系人索取该权限。

- ▶ 下载最新版POSITIP 8000 Demo 软件，下载地址：
www.heidenhain.com.cn
- ▶ 在浏览器中选择下载文件夹
- ▶ 将扩展名为**.zip**的下载文件解压缩到临时保存的文件夹中
- ▶ 以下文件将解压缩到该临时保存的文件夹中：
 - 安装文件，扩展名为 **.exe**
 - 文件 **DemoBackup.mcc**

2.3 系统要求

如果要将POSITIP 8000 Demo软件安装在计算机中，计算机系统必须满足以下要求：

- Microsoft Windows 7或更高
- 建议显示器分辨率不低于1280 × 800

2.4 在Microsoft Windows下安装POSITIP 8000 Demo

- ▶ 选择临时保存的文件夹，在该文件夹下解压缩下载的.zip扩展名的文件
更多信息: "下载安装文件", 12 页
- ▶ 运行安装文件，扩展名为 .exe
- ▶ 打开安装向导：

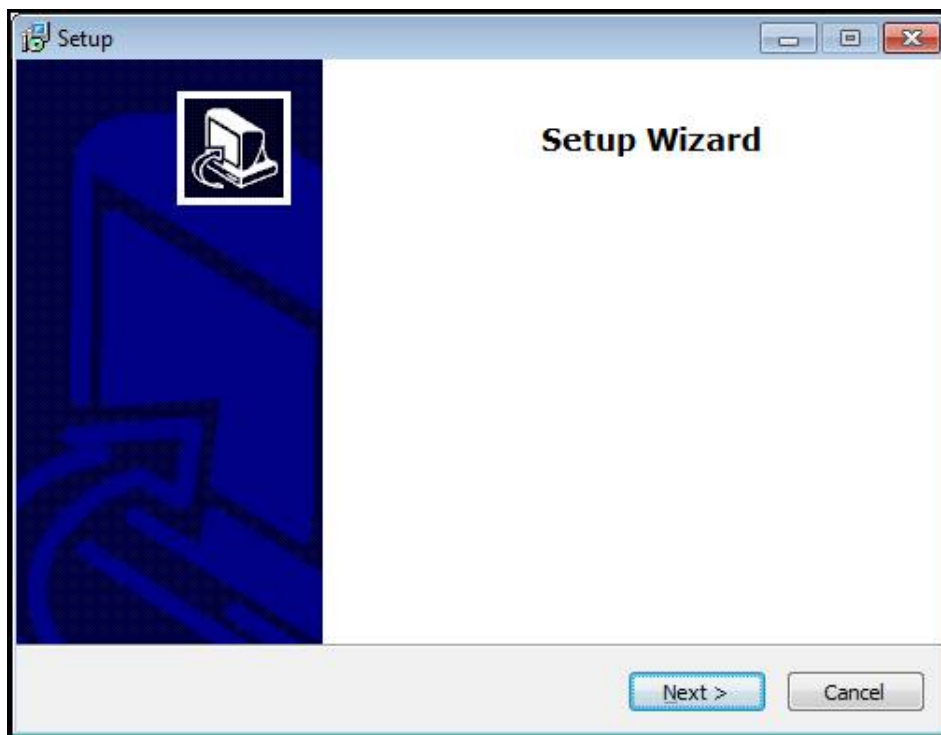


图 1: 安装向导

- ▶ 点击 **Next**
- ▶ 在**License Agreement**安装步骤中，接受许可证条件
- ▶ 点击 **Next**

i 在**Select Destination Location**安装步骤，安装向导推荐存储位置。
我们建议使用建议的存放位置。

- ▶ 在**Select Destination Location**安装步骤中，选择POSITIP 8000 Demo软件要保存的位置
- ▶ 点击 **Next**

i 在**Select Components**安装步骤中，还默认安装ScreenshotClient程序。ScreenshotClient用于当前屏幕的截屏操作。
如果要安装ScreenshotClient

- ▶ 在**Select Components**安装步骤中，保持默认设置不变

更多信息: "ScreenshotClient", 67 页

- ▶ 在**Select Components**安装步骤中：
 - 选择安装类型
 - 激活或取消激活选装项 **Screenshot Utility**

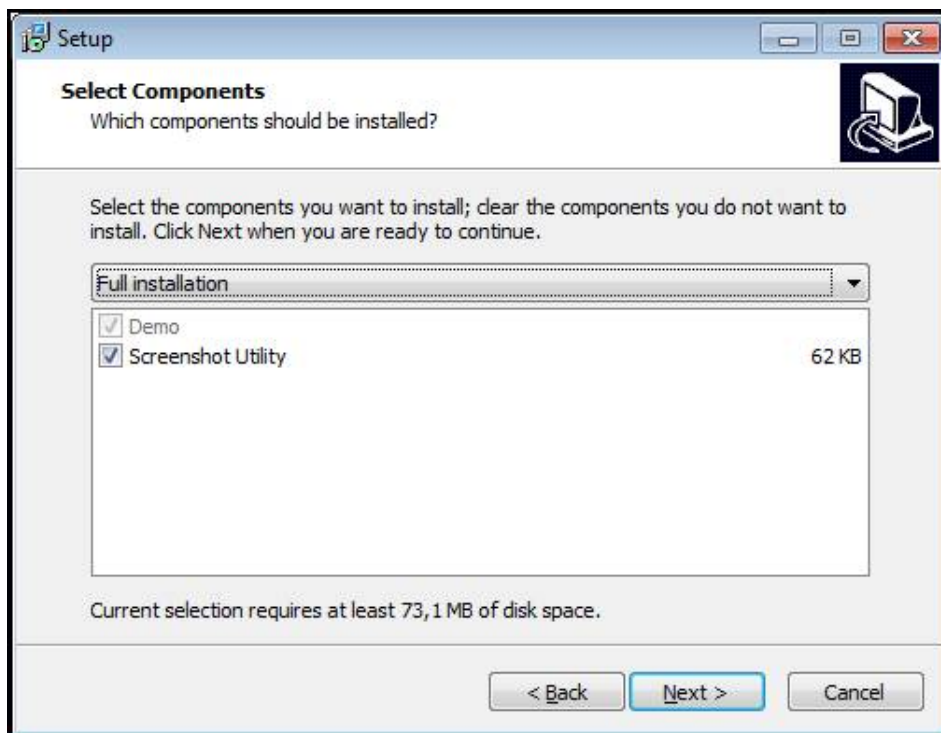


图 2: 已激活选装项的安装向导**演示软件**和 **Screenshot Utility**

- ▶ 点击 **Next**
- ▶ 在**Select Start Menu Folder**安装步骤中，选择保存位置，在该位置创建开始菜单文件夹
- ▶ 点击 **Next**
- ▶ 在**Select Additional Tasks**安装步骤中，选择或取消选择 **Desktop icon**
- ▶ 点击 **Next**
- ▶ 点击 **Install**
- > 安装开始 — 进度条显示安装状态。
- ▶ 安装成功后，用**Finish**关闭安装向导
- > 该程序成功安装在计算机中。

2.5 卸载POSITIP 8000 Demo

- ▶ 点击Windows任务栏的搜索窗口
- ▶ 输入“删除”的搜索文字
- ▶ 连续点击这些元素：
 - 添加或删除程序
 - POSITIP 8000 Demo
 - 卸载
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- > 该程序成功从计算机中删除。

3

基本操作

3.1 概要

本章介绍POSITIP 8000 Demo所用的用户界面、操作件和基本功能。


3.2 使用触摸屏显示器和输入设备



3.2.1 触控屏和输入设备

POSITIP 8000 Demo的本用户界面中的操作件由触控屏或相连的鼠标操作。
要输入数据，用触控屏的软键盘或相连的键盘键盘输入。

3.2.2 手势和鼠标操作

要激活、切换或移动用户界面中的操作件，用POSITIP 8000 Demo的触控屏或鼠标操作。用手势操作触控屏和鼠标。

 操作触控屏的手势可能与操作鼠标的手势不同。
如果操作触控屏的手势与操作鼠标的手势不同，那么本说明将把两种操作方式作为其它操作。
操作触控屏或鼠标的其它操作方式用以下图标表示：

	用触控屏操作
	用鼠标操作

以下是有关不同手势的触摸屏或鼠标操作的简要介绍：

单击



即指用指尖快速触碰显示屏



即按下鼠标左键一次

点击可激活的操作包括

- 菜单、几何元素或参数的选择
- 用软键盘输入字符
- 关闭对话框

按住

也即触摸屏幕并保持手指在屏幕上按住数秒钟时间



也即按下鼠标左键一次并保持按住

按住可激活的操作

- 用正负号按钮快速修改输入框内数字

拖动

是长按和在触控屏上滑动的组合操作，同时至少在定义的运动起点位置时手指在触控屏上移动



是指按下鼠标左键一次并将其按住；同时至少在定义的起点位置时移动鼠标

拖动可激活的操作包括

- 浏览列表和文字

3.3 常规操作件和功能

用触控屏或输入设备配置和使用本产品时，可用以下介绍的操作件。




软键盘


 
 

可用软键盘在用户界面的输入框中输入文字。根据输入框，显示数字或显示字符软键盘。

软键盘

- ▶ 要输入数值，点击输入框
- > 输入框被高亮。
- > 显示软键盘。
- ▶ 输入文字或数字
- > 如果输入的内容正确和完整，如果适用，将显示绿色对号。
- > 如果输入的内容不完整或数据不正确，如果适用，将显示红色感叹号。如为该情况，无法完成输入。
- ▶ 要使数据生效，用**RET**确认
- > 显示数值
- > 软键盘不再显示。

操作件

操作件	功能
	带正负号按钮的输入框 要调整数字值，用数字值左侧和右侧的“+”（加号）和“-”（减号）按钮。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击+或-直到显示所需值 ▶ 长按+或-以更快的速度调整数值 > 显示所选值。
	切换开关 用切换开关在两个功能之间切换。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击所需功能 > 当前功能用绿色显示。 > 不可用功能用浅灰色显示。
	滑动开关 用滑动开关可激活和关闭一个功能。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 拖动滑块移至所需位置 或者 ▶ 点击滑动开关 > 功能被激活或取消激活。

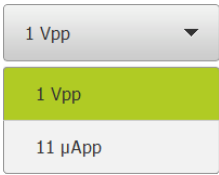操作件	功能
	下拉列表 可打开下拉列表的按钮显示一个向下的三角。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击按钮 > 下拉列表打开。 > 当前输入项被绿色高亮。 ▶ 点击所需项 > 所选输入项被应用。
	撤销 该按钮可撤销最后的操作。 已完成的操作不能撤销。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击撤销 > 最后的操作被撤销。
	添加 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击添加，添加功能特性 > 添加一个新特征。
	关闭 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击关闭，关闭对话框
	确认 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击确认，结束操作
	返回 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击返回，退回到该菜单的上一级

3.4 POSITIP 8000 Demo – 开机和关机

3.4.1 启动POSITIP 8000 Demo

i 使用POSITIP 8000 Demo前，需要执行该软件的配置操作。

PT

- ▶ 点击**POSITIP 8000 Demo**Microsoft Windows桌面或者
- ▶ 在Microsoft Windows中依次打开以下内容：
 - **开始**
 - **全部程序**
 - **HEIDENHAIN**
 - **POSITIP 8000 Demo**

i

不同模样模式的两个可执行文件：

- **POSITIP 8000 Demo**在Microsoft Windows窗口内启动
- **POSITIP 8000 Demo (全屏)**：全屏模式启动

PT

- ▶ 点击**POSITIP 8000 Demo**或**POSITIP 8000 Demo (全屏)**
- > POSITIP 8000 Demo在后台启动输出窗口。输出窗口与操作无关，并将在POSITIP 8000 Demo关机时再次关闭。
- > POSITIP 8000 Demo启动带**用户登录**菜单的用户界面

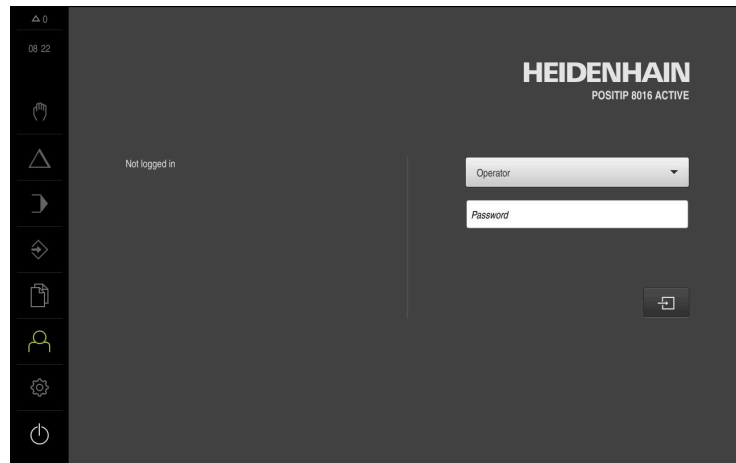


图 3: 用户登录菜单

3.4.2 关机POSITIP 8000 Demo



- ▶ 点击主菜单中的**关机**



- ▶ 点击**关机**
- > POSITIP 8000 Demo被关闭



要在POSITIP 8000 DemoMicrosoft Windows窗口中关机，也用**关机**菜单。
如果使用**关闭**功能，关闭Microsoft Windows窗口，所有设置将全部丢失。

3.5 用户登录和退出用户登录

在**用户登录**菜单，可用用户身份登录和退出本产品。

一次只允许一名用户登录本产品。显示已登录的用户。新用户登录前，已登录的用户必须退出。



本产品提供多种权限，每一种权限分别拥有管理和操作功能的全部或限制功能。

3.5.1 用户登录



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 在下拉列表中，选择**OEM**用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入**OEM**用户的“oem”密码
- ▶ 用**RET**确认输入



- ▶ 点击**登录**
- ▶ 用户登录进入系统并显示**手动操作**菜单。

3.5.2 用户退出



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**



- ▶ 点击**退出**
- ▶ 用户退出。
- ▶ 主菜单的全部功能未激活，但不包括**关机**。
- ▶ 本产品只能在用户登录后才能再次使用。

3.6 设置语言

用户界面为英语。可根据需要改为其它语言。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- ▶ 登录的用户用对号表示。
- ▶ 选择登录用户
- ▶ 用户选择的语言由**语言**下拉列表的国旗代表。
- ▶ 在**语言**下拉列表中选择需要语言的国旗
- ▶ 用户界面用所选的语言显示。

3.7 用户界面

3.7.1 启动后的用户界面

启动后的用户界面

如果已激活用户自动登录功能且最后一次登录的用户是**Operator**类的用户，本产品启动后显示**手动操作菜单**。

如果未激活用户自动登录功能，本产品打开**用户登录菜单**。

更多信息: "用户登录菜单", 34 页

3.7.2 用户界面的主菜单主菜单

用户界面（手动操作模式）

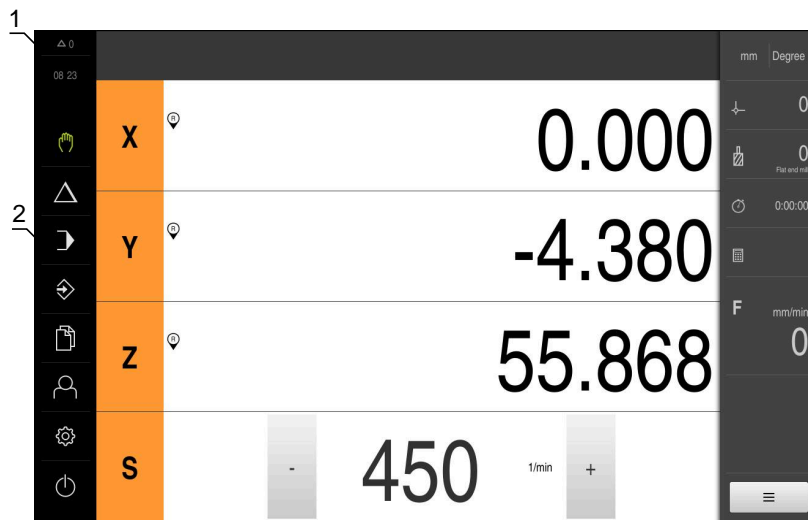


图 4: 用户界面（手动操作模式）

- 1 提示信息显示区，显示时间和未关闭的提示信息数量
- 2 带操作件的主菜单

主菜单操作件

操作件	功能
	显示信息 显示所有提示信息的概要和未被关闭的提示信息数量
	手动操作 人工定位机床轴 更多信息: "手动操作菜单", 27 页
	MDI模式 直接输入轴需要运动的距离（手动数据输入）；计算和显示待移动距离 更多信息: "MDI菜单", 28 页
	程序运行 在用户界面中执行已创建的程序 更多信息: "程序运行菜单", 30 页

操作件	功能
	<p>编程 编写和管理各个程序 更多信息: "程序编辑菜单", 31 页</p>
	<p>文件管理 管理本产品内的文件 更多信息: "文件管理菜单", 33 页</p>
	<p>用户登录 用户的登录和退出 更多信息: "用户登录菜单", 34 页</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> 如果有其它许可的用户 (Setup或OEM用户类型) 已登录, 显示齿轮图标。</p> </div>
	<p>设置 本产品的设置, 例如设置用户、配置传感器或更新固件 更多信息: "设置菜单", 35 页</p>
	<p>关机 关闭操作系统或激活节能模式 更多信息: "关机菜单", 36 页</p>

3.7.3 手动操作菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作模式的**用户界面**。

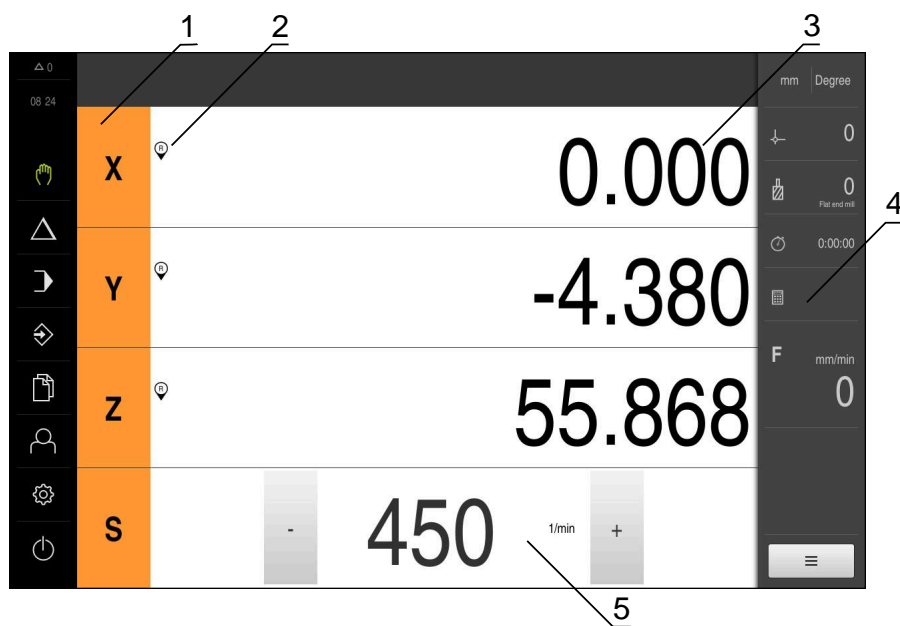


图 5: 手动操作菜单

- 1 轴键
- 2 参考
- 3 位置显示
- 4 状态栏
- 5 主轴转速（机床）

在**手动操作**菜单中，工作区显示机床轴的位置测量值。
状态栏提供辅助功能。

单程序段对话框



▶ 点击主菜单中的**MDI**



▶ 点击状态栏的**创建**
 > 显示MDI模式的**用户界面**。

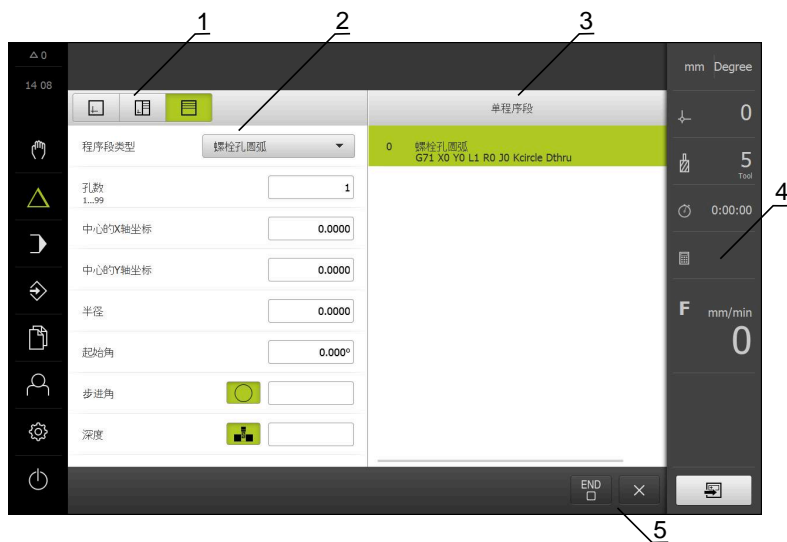


图 7: 单程序段对话框

- 1 视图栏
- 2 程序段参数
- 3 MDI程序段
- 4 状态栏
- 5 程序段工具

MDI (手动数据输入) 菜单用于直接输入轴需要的运动距离。定义到目标点的距离, 然后计算和显示待移动距离。

状态栏提供其它测量值和功能。

3.7.5 程序运行菜单

调用



- ▶ 点击主菜单中的**程序运行**
- > 显示程序运行的用户界面。



图 8: 程序运行菜单

- 1 视图栏
- 2 状态栏
- 3 程序控制
- 4 主轴转速（机床）
- 5 程序管理

程序运行菜单可以执行程序编辑操作模式下已创建的程序。执行期间，操作向导帮助用户完成各个程序步骤。

在**程序运行**菜单中，显示仿真窗口，在该窗口中显示选定的程序段。

状态栏提供其它测量值和功能。

3.7.6 程序编辑菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序编辑**
- > 显示程序编辑的用户界面。

i 在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。



图 9: 程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 工具栏
- 3 程序管理

可在可选的仿真窗口中看到选定程序段的显示。

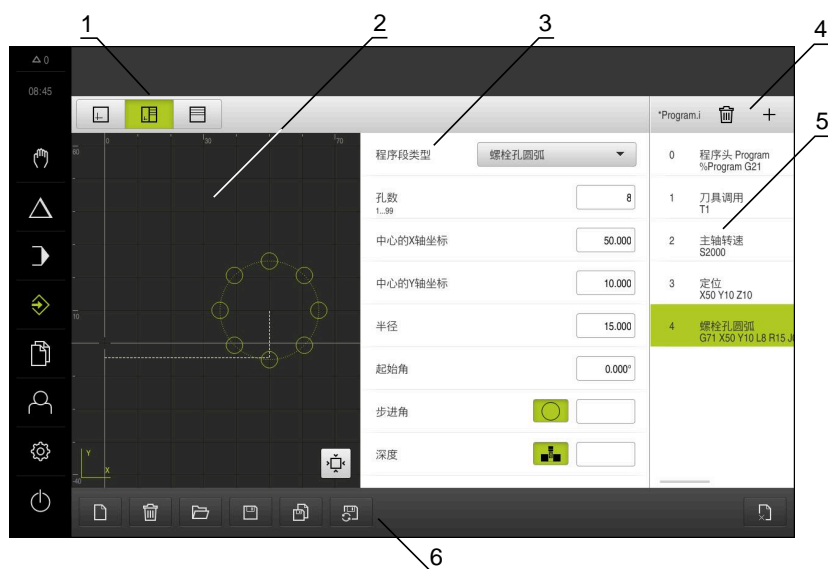


图 10: 已打开仿真窗口的**程序编辑**菜单

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口 (可选)
- 3 程序段参数
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 程序管理

在**程序编辑**菜单中，可编写和管理程序。将每一个加工步骤或加工阵列定义为程序段。程序段组成程序。

3.7.7 文件管理菜单

调用



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- > 显示文件管理的用户界面。

简要说明

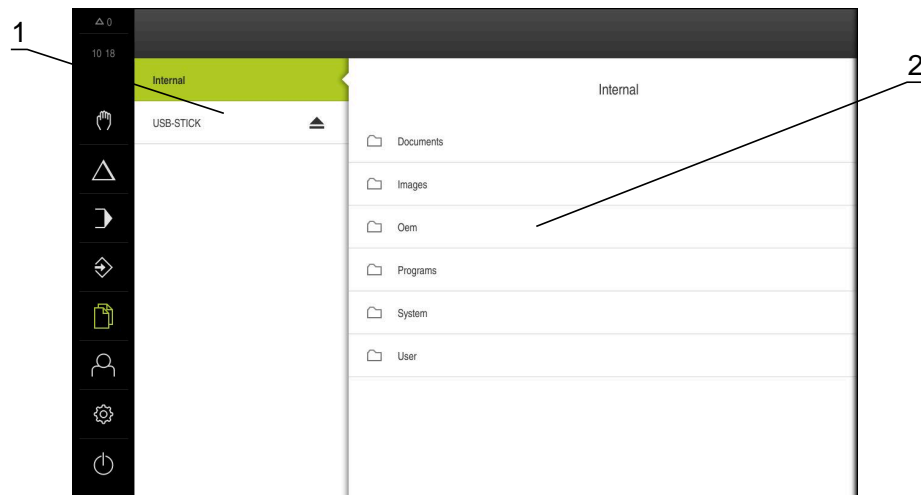


图 11: 文件管理菜单

- 1 可用保存位置列表
- 2 所选保存位置文件夹列表

文件管理菜单显示本产品 存储器中所保存文件的全貌。

3.7.8 用户登录菜单

调用



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- > 显示用户登录和退出的用户界面。

简要说明

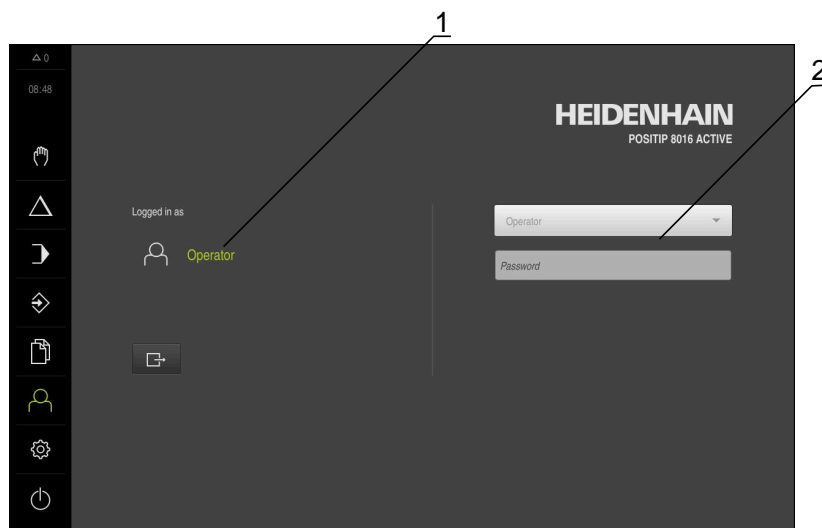


图 12: 用户登录菜单

- 1 已登录用户的显示
- 2 用户登录

用户登录菜单在左侧栏显示登录的用户。新用户的登录信息显示在右侧栏中。

要用另一个用户身份登录，已登录用户必须先退出。

更多信息: "用户登录和退出用户登录", 24 页

3.7.9 设置菜单

调用



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- > 显示产品设置的用户界面。

简要说明



图 13: 设置菜单

- 1 设置选项列表
- 2 设置参数列表

设置菜单显示本产品的全部配置选项。根据现场要求，设置参数可调整本产品。



本产品提供多种权限，每一种权限分别拥有管理和操作功能的全部或限制功能。

3.7.10 关机菜单

调用



- ▶ 点击主菜单中的**关机**
- > 显示将操作系统关机、激活节能模式和激活清洁模式的操作件。

简要说明

关机菜单提供以下以下选项：

操作件	功能
	关机 关闭POSITIP 8000 Demo
	节能模式 关闭显示屏和将操作系统切换到节电模式
	清洁模式 关闭显示屏；操作系统保持不变

更多信息: "POSITIP 8000 Demo – 开机和关机", 22 页

3.8 位置显示

本产品的位置显示区显示轴位置和有关已配置轴的附加信息（如果适用）。

 
3.8.1 位置显示区的操作件

图标	含义
	轴键 轴键功能： <ul style="list-style-type: none"> ■ 点击轴键：打开位置值的输入框（手动模式）或对话框单程序段（MDI模式） ■ 按住轴件：将当前位置设置为零点 ■ 向右拖动轴键：如果该轴提供该功能，打开菜单
	已成功执行参考点回零
	尚未执行参考点回零或未检测到参考点
	选择齿轮主轴的挡位 更多信息: "设置齿轮主轴的挡位", 38 页
	该主轴转速无法由被选挡位达到 ▶ 选择更高挡位
	该主轴转速无法由被选挡位达到 ▶ 选择更低挡位
	在MDI模式和程序运行操作模式下，缩放系数适用于该轴
	轴为反馈控制
1250 <small>1/min</small>	实际主轴转速
	控制主轴转速的输入框 更多信息: "设置主轴转速", 38 页
	操作NC数控轴的虚拟轴按键

3.8.2 位置显示功能

设置主轴转速

根据相连机床的配置，控制主轴转速。



- ▶ 要从主轴转速显示切换至输入框（根据需要），向右拖动该显示。
- ▶ 显示**主轴转速**输入框。
- ▶ 点击或长按+或-设置需要的主轴转速或者
- ▶ 点击**主轴转速**输入框
- ▶ 输入所需值
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 本产品将输入的主轴转速作为名义值，相应地控制机床的主轴。
- ▶ 要返回显示实际主轴转速，向左拖动该输入框



设置齿轮主轴的挡位

如果机床使用齿轮主轴，可选使用的挡位。



挡位的选择也能由外部信号进行控制。



- ▶ 在工作区内，将**S轴键**拖到右侧



- ▶ 点击**挡位**
- ▶ 显示**设置挡位**对话框。
- ▶ 点击需要的挡位



- ▶ 点击**确认**
- ▶ 被选的挡位现在被选为新值。



- ▶ 将**S轴键**拖到左侧
- ▶ 被选挡位的图标显示在**S轴符**旁。






如果选择的挡位不能获得需要的主轴转速，挡位图标将与向上箭头（更高挡位）或向下箭头一起闪亮（更低挡位）。

用虚拟轴按键进行运动

如果本产品配置了虚拟轴，可用虚拟轴按键移动NC数控轴。


例如：Y轴负方向运动

-  在工作区内，将**Y轴按键**拖到右侧
-  显示操作件**减号**和**加号**。
- 根据需要，按下按键，激活轴按键（仅当已配置时）
- 长按**负号**

 根据配置，虚拟轴按键可为按钮（长按）或开关（点击）。

- > Y轴沿负方向运动。

3.9 状态栏



 在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

在状态栏，本产品显示进给速率和运动速度。用状态栏的操作件也可以直接访问预设表和刀具表，以及计时表和几何元素计算器。

3.9.1 状态栏操作件

状态栏提供以下操作件：


操作件	功能
	快捷菜单 设置直线值和角度值的单位，配置缩放系数；点击打开快捷菜单
	原点表 显示当前预设点；点击后打开预设表
	刀具表 显示当前刀具；点击后打开刀具表
	计时表 显示开始 / 停止时间的功能，时间格式为h:mm:ss
	计算器 带最重要数学函数的计算器和转速计算器
	进给速率 显示最快直线轴的当前进给速率 如果直线轴全部静止，显示最快旋转轴的进给速率 在 手动操作 和 MDI操作模式 下，可设置进给速率值；点击打开对话框

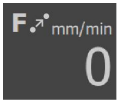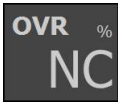操作件	功能
	<p>点动增量</p> <p>输入点动增量并在手动操作模式下激活点动增量功能；点击打开对话框</p> <p>如果该功能已激活，显示相应图标</p>
	<p>倍率调节</p> <p>显示最快直线轴变化的运动速度。</p> <p>如果直线轴全部静止，显示最快旋转轴变化的运动速度</p> <p>在NC数控机床上用外部控制系统调整</p>
	<p>辅助功能</p> <p>手动操作模式的辅助功能</p>
	<p>单程序段</p> <p>在MDI模式下创建加工程序段</p>

3.9.2 设置进给速率值

设置进给速率值


对于**手动操作**和**MDI操作模式**，可在**进给速率**对话框中设置进给速率值。

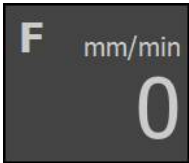对话	功能
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击状态栏的进给速率 <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于直线轴，用mm/min输入框 ■ 对于旋转轴，用°/min输入框

3.9.3 输入和激活点动增量

输入和激活点动增量

在**手动操作**模式下，可用**进给速率/点动增量**对话框输入和激活点动增量。

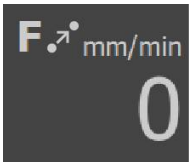对话	功能
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 点击状态栏的进给速率 / 点动增量 ▶ 用ON/OFF滑动开关激活点动增量 <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于直线轴，用点动增量mm/min输入框 ■ 对于旋转轴，用点动增量输入框

3.9.4 手动操作模式下的附加功能



▶ 为调用附加功能，点击状态栏中的**附加功能**

提供以下操作件：

操作件	功能
	参考点 开始执行参考点回零
	探测 探测工件边
	探测 探测工件中心线
	探测 确定圆弧几何元素的中心点（孔或圆柱）

3.10 OEM栏

在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

可选的OEM栏用于独立于相连机床配置对该机床的功能进行配置。

3.10.1 OEM栏的操作件

OEM栏的操作件取决于设备配置和相连的机床。

通常**OEM栏**提供以下操作件：

操作件	功能
	标志 显示配置的OEM徽标
	主轴转速 显示主轴转速的一个或多个默认值

4

软件配置

4.1 概要



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。

更多信息：“基本操作”，17 页

成功安装后，正确地使用POSITIP 8000 Demo前，需要配置POSITIP 8000 Demo。本章介绍如何进行以下设置：

- 设置语言
- 激活软件选装项
- 选择产品版本（可选）
- 选择应用
- 复制配置文件
- 上传配置数据

4.2 设置语言

用户界面为英语。可根据需要改为其它语言。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- > 登录的用户用对号表示。
- ▶ 选择登录用户
- > 用户选择的语言由**语言**下拉列表的国旗代表。
- ▶ 在**语言**下拉列表中选择需要语言的国旗
- > 用户界面用所选的语言显示。

4.3 激活软件选装项

对于POSITIP 8000 Demo，还能根据软件选装项仿真性能特性和功能。为此，必须用许可证密钥激活软件选装项。要激活已有的软件选装项，必须创建许可证文件并上传此文件。

创建许可证文件



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- > 显示产品设置。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 点击**软件选装项**
- ▶ 点击**请求选项**
- ▶ 选择需要的软件选装项
- ▶ 点击**创建请求**
- ▶ 选择需要的保存位置
- ▶ 点击**另存为**
- > 许可证文件已创建。

读取许可证文件

- ▶ 点击主菜单的**设置**

- > 显示产品设置。



- ▶ 点击**服务**

- ▶ 点击**软件选装项**

- ▶ 点击**激活选项**

- ▶ 选择需要的软件选装项

- ▶ 点击**创建请求**

- ▶ 点击**读取许可证文件**

- > 选择原已定义的保存位置并选择许可证文件

- ▶ 用**选择**确认选择

- > 许可证密钥被激活。

- ▶ 点击**确定**

- > 提示执行重新启动。

- ▶ **重新启动**

- > 取决于软件选装项的功能已可用

4.4 选择产品版本（可选）

POSITIP 8000有多种版本。这些版本之间的区别是可连接的编码器接口不同：

在**设置**菜单中，选择用POSITIP 8000 Demo仿真的版本



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**

- ▶ 点击**产品标识**

- ▶ 选择需要的版本

- > 现在提示执行重新启动

- > POSITIP 8000 Demo可使用需要的版本

4.5 选择应用

用演示版软件可以仿真本产品支持的多种应用。



车削应用模式另有单独说明。

有关该说明，请访问HEIDENHAIN官网 www.heidenhain.com/documentation



改变本产品的应用模式时，将重置轴的全部设置。

设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ 设置

参数	说明
应用	应用模式类型；重新启动后修改生效 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 铣削 ■ 车削 默认值：铣削

4.6 复制配置文件

在POSITIP 8000 Demo中加载配置数据前，必须首先将下载的配置文
件**DemoBackup.mcc**复制到POSITIP 8000 Demo可访问的位置。

- ▶ 转到临时保存文件夹
- ▶ 例如，将配置文件**DemoBackup.mcc**复制到以下文件夹：C: ▶ HEIDENHAIN
▶ [产品名] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [产品简写] ▶ user ▶ 用户



为POSITIP 8000 Demo访问配置文件**DemoBackup.mcc**，保存文件
时必须保留以下路径部分：▶ [产品名] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom
▶ [产品缩写] ▶ user ▶ 用户。

- > 配置文件可被POSITIP 8000 Demo访问

4.7 上传配置数据

i 上传配置数据前，必须首先激活许可证密钥。
 更多信息: "激活软件选装项", 44 页

为配置POSITIP 8000 Demo计算机的使用，必须上传**DemoBackup.mcc**配置文件。



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- > 显示产品设置



图 14: 设置菜单



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开：
 - **备份和还原配置**
 - **还原配置**
 - **完成还原**
- ▶ 在该对话框中，选择保存位置：
 - **Internal**
 - **User**
- ▶ 选择**DemoBackup.mcc**配置文件
- ▶ 用**选择**确认选择
- > 设置生效
- > 提示关闭该应用程序
- ▶ 点击**确定**
- > POSITIP 8000 Demo关机，Microsoft Windows窗口关闭
- ▶ 重新启动POSITIP 8000 Demo
- > POSITIP 8000 Demo现在使用就绪

5

应用举例

5.1 概要

本章介绍示例工件的加工并分步骤地介绍本产品不同操作模式的使用。成功生产该法兰需要执行以下加工步骤：

加工步骤	操作模式
确定预设点0	手动操作
加工通孔	手动操作
加工矩形型腔	MDI模式
加工配合尺寸	MDI模式
确定预设点1	手动操作
加工螺栓孔圆	编写程序和程序运行
加工一排孔	程序编辑和程序运行

i 这里介绍的加工步骤不能完全用POSITIP 8000 Demo进行仿真。然而，可用该说明熟悉最重要的功能和用户界面。

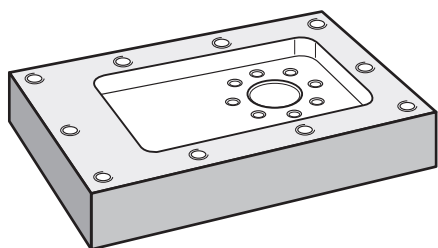


图 15: 工件举例

i 本章不介绍样件外轮廓的加工操作。假设外轮廓已加工完成。

📖 有关各项操作的详细说明，参见操作说明POSITIP 8000中的“手动操作”和“MDI模式”章以及“程序编辑”和“程序运行”章。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息：“基本操作”，17 页

5.2 应用示例中的登录

用户登录

在应用示例中，**Operator**用户必须登录。



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 根据需要，当前已登录的用户退出
- ▶ 选择**Operator**用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入密码 “operator”



如果密码与默认密码不同，请联系**Setup**用户或**OEM**用户，索取分配的密码。
如果忘记了密码，联系HEIDENHAIN服务部。



- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**登录**

5.3 要求

要加工铝法兰，用手动操作或NC数控机床。该法兰的带尺寸技术图为：

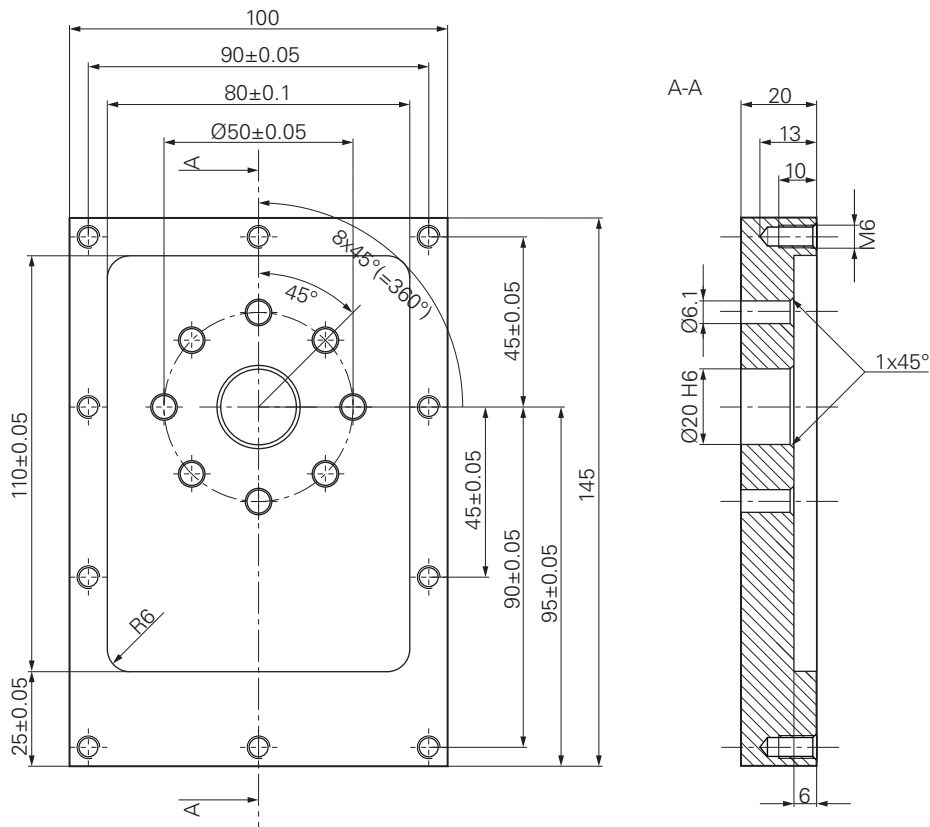


图 16: 示例工件 - 技术图

机床

- 机床开机启动
- 预加工的工件毛坯夹持在机床上

产品

- 主轴坐标轴已配置
- 该轴已执行参考点回零
- 配海德汉KT 130找边器

刀具

提供以下刀具：

- 钻头Ø 5.0 mm
- 钻头Ø 6.1 mm
- 钻头Ø 19.8 mm
- 铰刀Ø 20 mm H6
- 端铣刀Ø 12 mm
- 镗孔刀Ø 25 mm 90°
- M6丝锥

刀具表

该例假定加工使用的刀具尚未定义。

因此，必须为每一把使用的刀具在本产品的刀具表中定义其特定的参数。后续加工中，可用状态栏访问刀具表中的参数。



▶ 点击状态栏的**刀具**

> 显示**刀具**对话框。



▶ 点击**打开表**

> 显示**刀具表**对话框。



▶ 点击**添加**

▶ 在**刀具类型**输入框中，输入名称**钻头5.0**

▶ 用**RET**确认输入

▶ 在**直径**输入框中，输入数值**5.0**

▶ 用**RET**确认输入

▶ 在**长度**输入框中，输入钻头长度

▶ 用**RET**确认输入

> 已定义的Ø 5.0 mm钻头被添加到刀具表中。

▶ 对于其它刀具重复该操作程序并使用名称转换**[类型] [直径]**



▶ 点击**关闭**

> **刀具表**对话框关闭。

5.4 确定预设点 (手动操作模式)

首先需要确定第一预设点。基于该预设点，本产品计算相对坐标系的全部值。用海德汉KT 130找边器确定预设点。

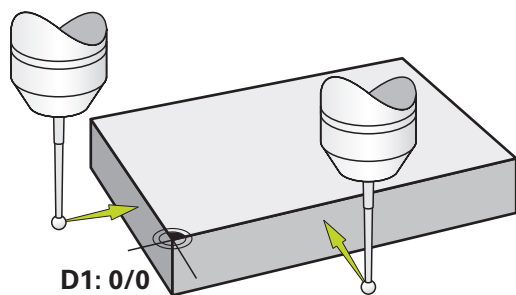


图 17: 示例工件 – 确定预设点D1

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作模式的用户界面。

探测预设点D1



- ▶ 在机床上，将海德汉KT 130找边器插入主轴中并连接本产品
- ▶ 点击状态栏的**辅助功能**



- ▶ 在该对话框中，点击**探测边**
- > 打开**选择刀具**对话框。
- ▶ 在**选择刀具**对话框中，激活**用测头**选项
- ▶ 按照操作向导的说明操作并在X轴方向探测以定义预设点
- ▶ 将找边器移向工件边直到找边器上的LED指示灯亮
- > 打开**选择原点**对话框。
- ▶ 将找边器退离工件边



- ▶ 在**被选原点**字段，从预设表中选择预设点**0**
- ▶ 在**设置位置值**字段中，输入X轴方向的数据**0**并用**RET**确认
- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测的坐标值用于预设点**0**。
- ▶ 重复该操作并在Y轴方向探测以定义预设点

5.5 加工通孔 (手动操作模式)

第一步的加工是在手动操作模式下用 \varnothing 5.0 mm钻头钻通孔。然后，用 \varnothing 19.8 mm钻头钻通孔。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

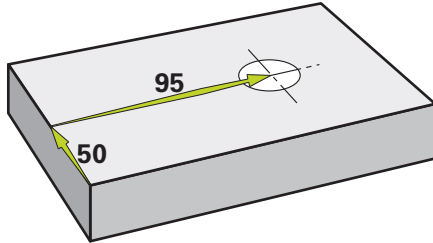


图 18: 示例工件 – 钻通孔

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作模式的用户界面。

5.5.1 预钻通孔



- ▶ 在机床上，将 \varnothing 5.0 mm钻头插入到主轴中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框。
- ▶ 点击**钻头5.0**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的刀具参数。
- > **刀具**对话框关闭。



3500

- ▶ 在本产品上，设置主轴转速为3500 1/min
- ▶ 在机床上，用以下方法移动主轴：
 - X轴方向：95 mm
 - Y轴方向：50 mm
- ▶ 预钻通孔
- ▶ 将主轴移到安全位置
- ▶ 保持X轴和Y轴位置不变
- > 成功预钻通孔。

5.5.2 镗通孔



▶ 在机床上，将 \varnothing 19.8 mm钻头插入到主轴中

▶ 点击状态栏的**刀具**

> 显示**刀具**对话框。

▶ 点击**钻头19.8**



▶ 点击**确认**

> 将自动应用相应的刀具参数。

> **刀具**对话框关闭。



▶ 在本产品上，设置主轴转速为400 rpm

▶ 镗通孔并退离主轴

> 成功镗通孔。

5.6 加工矩形型腔 (MDI操作模式)

用MDI操作模式加工矩形型腔。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

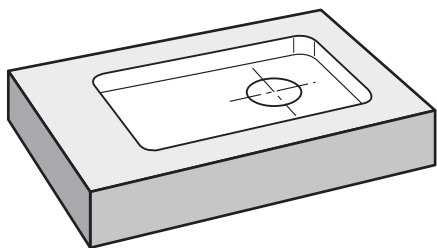


图 19: 示例工件 – 加工矩形型腔

激活



▶ 点击主菜单中的**MDI**

> 显示MDI模式的用户界面。

5.6.1 定义矩形型腔



▶ 点击状态栏的**刀具**

> 显示**刀具**对话框

▶ 点击**端铣刀**



▶ 点击**确认**

> 将自动应用相应的机床参数

> **刀具**对话框关闭



▶ 移动刀具直到刀具接触到法兰的表面

▶ 按下和按住位置显示区的**Z**轴键

> 本产品显示Z轴为0



▶ 点击状态栏的**创建**

> 显示新程序段

▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**矩形型腔**程序段类型

▶ 根据尺寸数据，输入以下参数：

■ **安全高度**：10

■ **深度**：-6

■ **中心的X轴坐标**：80

■ **中心的Y轴坐标**：50

■ **X轴侧边长度**：110

■ **Y轴侧边长度**：80

■ **方向**：顺时针

■ **精加余量**：0.2

▶ 如果刀具轴为NC数控轴，再输入以下参数：

■ **开始深度**：0.5

■ **切入深度**：4

■ **铣削进给速率**：800

■ **切入进给速率**：260

▶ 用**RET**确认每项输入

▶ 要运行该程序段，点击**END**



> 显示定位辅助

> 如果已激活仿真窗口，显示矩形型腔

5.6.2 铣削矩形型腔

i 主轴转速值、铣削深度值和进给速率值取决于端铣刀的金属切削速度和机床。



- ▶ 在机床上，将 $\varnothing 12$ mm端铣刀插入到主轴中
- ▶ 在本产品上，将主轴转速设置为标准值
- ▶ 如果本产品或机床配NC数控轴，点击或按下**NC START key** (NC启动) 按键
- ▶ 启动加工 – 按照操作向导的说明操作
- ▶ 本产品执行铣削操作的各个步骤。
- ▶ **点击关闭**
- ▶ 程序运行终止。
- ▶ 操作向导关闭。
- ▶ 成功完成矩形型腔的加工。



5.7 加工配合孔 (MDI操作模式)

用MDI操作模式加工配合孔。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

i 铰孔前，应加工通孔的倒角。倒角有利于铰刀的第一刀加工和避免形成毛刺。

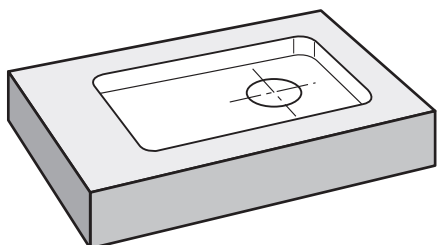


图 20: 示例工件 – 加工配合孔

激活



- ▶ 点击主菜单中的**MDI**
- ▶ 显示MDI模式的用户界面。

5.7.1 定义配合孔



▶ 点击状态栏的**刀具**

> 显示**刀具**对话框。



▶ 点击**铰刀**

▶ 点击**确认**

> 将自动应用相应的刀具参数。

> **刀具**对话框关闭。



▶ 点击状态栏的**创建**

> 显示新程序段。

▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**孔**程序段类型

▶ 根据尺寸数据，输入以下参数：

■ **X轴坐标**：95

■ **Y轴坐标**：50

■ **Z轴坐标**：钻通孔

▶ 如果刀具轴为NC数控轴，输入以下参数：

■ **Z轴坐标**：-25

▶ 用**RET**确认每项输入

▶ 要运行该程序段，点击**END**

> 显示定位辅助。

> 如果仿真窗口已激活，显示位置和运动路径。



5.7.2 铰孔配合孔



▶ 在机床，将 $\varnothing 20$ mm H6铰刀插入主轴中

▶ 如果本产品或机床配NC数控轴，点击或按下**NC START key** (NC启动) 按键



▶ 在本产品上，设置主轴转速为250 rpm

▶ 启动加工 – 按照操作向导的说明操作

▶ 点击**关闭**

> 程序运行终止。

> 操作向导关闭。

> 成功完成配合尺寸的加工。



5.8 确定预设点 (手动操作模式)

要找正螺栓孔圆与孔框，必须将配合孔的圆心设置为预设点。基于该预设点，本产品计算相对坐标系的全部值。用海德汉KT 130找边器确定预设点。

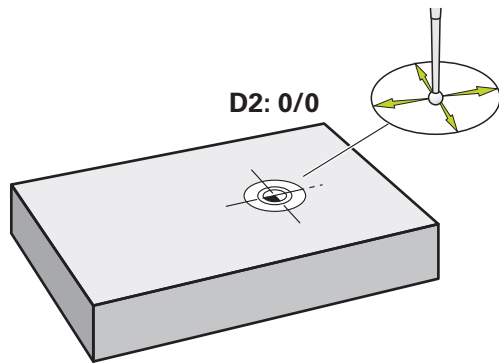


图 21: 示例工件 – 确定预设点D2

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作模式的用户界面。

探测预设点D2

- ▶ 在机床上，将海德汉KT 130找边器插入主轴中并连接本产品



- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 点击对话框中的**找圆心**
- > 打开**选择刀具**对话框。
- ▶ 在**选择刀具**对话框中，激活**用测头**选项
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- ▶ 将找边器移向工件边直到找边器上的LED指示灯亮
- > 打开**选择原点**对话框。
- ▶ 将找边器退离工件边
- ▶ 在**被选原点**字段，选择预设点**1**
- ▶ 在**设置位置值**字段，输入X轴和Y轴位置值为**0**并用**RET**确认
- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测的坐标值用于预设点**1**。



激活预设点

- ▶ 点击状态栏的**原点**
- > 打开**原点**对话框。



- ▶ 点击**预设点1**
- ▶ 点击**确认**
- > 预设点已设置。
- > 在状态栏，显示**1**为预设点。

5.9 编写螺栓孔圆和排孔的程序（编程）

在程序编辑操作模式下，加工螺栓孔圆和排孔。小批量生产中，可以重用该程序。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

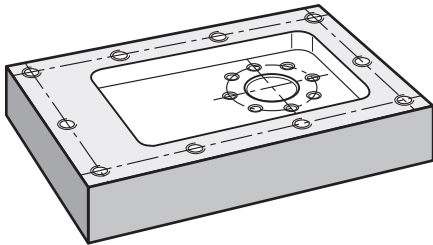


图 22: 示例工件 – 编程螺栓孔阵列和排孔

激活

- ▶ 点击主菜单中的**程序编辑**
- > 显示程序编辑的用户界面。

5.9.1 创建程序头

- ▶ 在程序管理器中，点击**创建新程序**
- > 打开对话框。
- ▶ 在对话框中，选择程序的保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 输入程序的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**创建**
- > 含**程序头**启动程序段的新程序被创建。
- ▶ 在**名称**中输入名称**举例**
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 在**直线值单位**中选择**mm**尺寸单位
- > 成功创建程序；然后可以开始程序编辑。

5.9.2 编写刀具程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下。
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**刀具调用**程序段类型



- ▶ 点击**当前刀具的刀号**
- > 显示**刀具**对话框。
- ▶ 点击**钻头6.1**
- > 将自动应用相应的刀具参数。
- > **刀具**对话框关闭。



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下。
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**主轴转速**程序段类型
- ▶ 在**主轴转速**中，输入数字**3000**
- ▶ 用**RET**确认输入

5.9.3 编写螺栓孔圆程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下。
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**螺栓孔圆**程序段类型
- ▶ 输入以下值：

- **孔数**：8
- **中心的X轴坐标**：0
- **中心的Y轴坐标**：0
- **半径**：25
- **起始角**：0°
- **步进角**：整圆
- **深度**：-25

- ▶ 如果刀具轴为NC数控轴，再输入以下参数：
- **安全高度**：10
- **进给速率**：2000
- **切入进给速率**：600
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- ▶ 点击**END**，结束输入操作



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存。

5.9.4 编写刀具程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下。
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**刀具调用**程序段类型



- ▶ 点击**当前刀具的刀号**
- > 显示**刀具**对话框。
- ▶ 点击**钻头5.0**
- > 将自动应用相应的刀具参数。
- > **刀具**对话框关闭。



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下。
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**主轴转速**程序段类型
- ▶ 在**主轴转速**中，输入数字**3000**
- ▶ 用**RET**确认输入

5.9.5 编写排孔程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下。
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**孔排**程序段类型
- ▶ 输入以下值：

- **第1孔的X轴坐标**：-90
- **第1孔的Y轴坐标**：-45
- **每行孔数**：4
- **孔间距**：45
- **角度**：0°
- **深度**：-13
- **行数**：3
- **行间距**：45
- **填入模式**：螺栓孔圆

- ▶ 如果刀具轴为NC数控轴，再输入以下参数：
- **安全高度**：10
- **进给速率**：2000
- **切入进给速率**：600
- ▶ 用**RET**确认每项输入



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存。

5.9.6 仿真程序运行

成功完成螺栓孔圆和孔排的编程后，可在仿真窗口中仿真程序的运行。

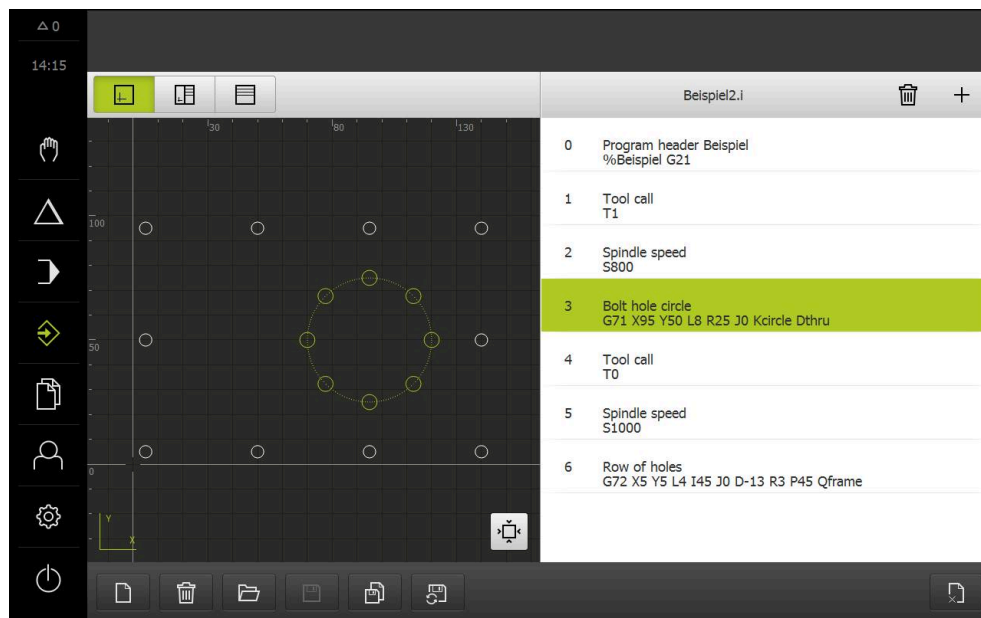


图 23: 示例工件 - 仿真窗口



- ▶ 点击**仿真窗口**
- > 显示仿真窗口。
- ▶ 点击每一个程序段，逐一点击
- > 点击的加工步骤在仿真窗口中用彩色显示。
- ▶ 在视图中检查程序错误，例如刀具路径与孔相交
- > 如果无程序错误，可以加工螺栓孔圆和排孔。

5.10 加工螺栓孔圆和排孔 (程序运行)

在程序中已定义了螺栓孔圆和排孔的一个加工步骤。在程序运行操作模式下，执行编写的程序。

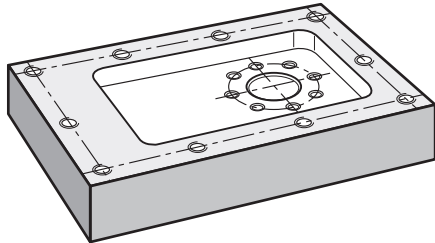


图 24: 示例工件 – 钻孔加工螺栓孔阵列和排孔

5.10.1 打开程序



- ▶ 点击主菜单中的**程序运行**
- > 显示程序运行的用户界面。
- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- > 打开对话框。
- ▶ 在对话框中选择**Internal/Programs**保存位置
- ▶ 点击文件**举例i**
- ▶ 点击**打开**
- > 打开选定的程序。



5.10.2 运行程序



- ▶ 在机床上，将 $\varnothing 6.1$ mm钻头插入到主轴中
- ▶ 点击程序控制上的**NC START** (NC启动) 或者
- ▶ 在机床上，按下**NC START** (NC启动) 按键
- > 产品选择程序的第一次刀具调用程序段。
- > 操作向导显示相应说明。
- ▶ 再次点击**NC START** (NC启动)，开始加工 或者
- ▶ 在机床上，按下**NC START** (NC启动) 按键
- > 主轴转速已设置并选定了螺栓孔圆的第一个加工程序段。
- > 显示螺栓孔圆加工程序段的一个步骤。
- ▶ 点击**NC START** (NC启动)，移动轴 或者
- ▶ 在机床上，按下**NC START** (NC启动) 按键
- > 执行运动。
- ▶ 根据机床情况，执行手动操作，例如钻通孔时手动移动Z轴





- ▶ 用**下一步**调用螺栓孔圆加工程序段的下个步骤
- > 下一步被调用。
- ▶ 点击**NC START** (NC启动) , 执行下个运动或者
- ▶ 在机床上, 按下**NC START** (NC启动) 按键
- ▶ 按照操作向导的说明操作



- ▶ 执行螺栓孔圆加工程序段的全部步骤后, 点击**下个程序步骤**
- > 下个加工程序段 (排孔) 被选定。
- > 显示排孔加工程序段的一个步骤。
- ▶ 在机床上, 将 \varnothing 5.0 mm钻头插入到主轴中
- ▶ 对于排孔加工程序段, 重复该操作



- ▶ 排孔钻孔后, 点击**关闭**
- > 加工结束。
- > 程序被重置。
- > 操作向导关闭。

6

ScreenshotClient

6.1 概要

POSITIP 8000 Demo的标准安装也含ScreenshotClient程序。ScreenshotClient用于对演示软件或本产品进行截屏。

本章介绍如何配置和使用ScreenshotClient。

6.2 有关ScreenshotClient的信息

ScreenshotClient用于在计算机上对于演示软件或本产品的当前界面进行截屏。截屏前，选择所需的用户界面语言，以及用于保存截屏文件的文件名和位置。

ScreenshotClient创建需要界面的图像文件：

- 格式为.PNG
- 带配置名
- 带相应的语言代码
- 带年月日小时分钟和秒钟的时间信息

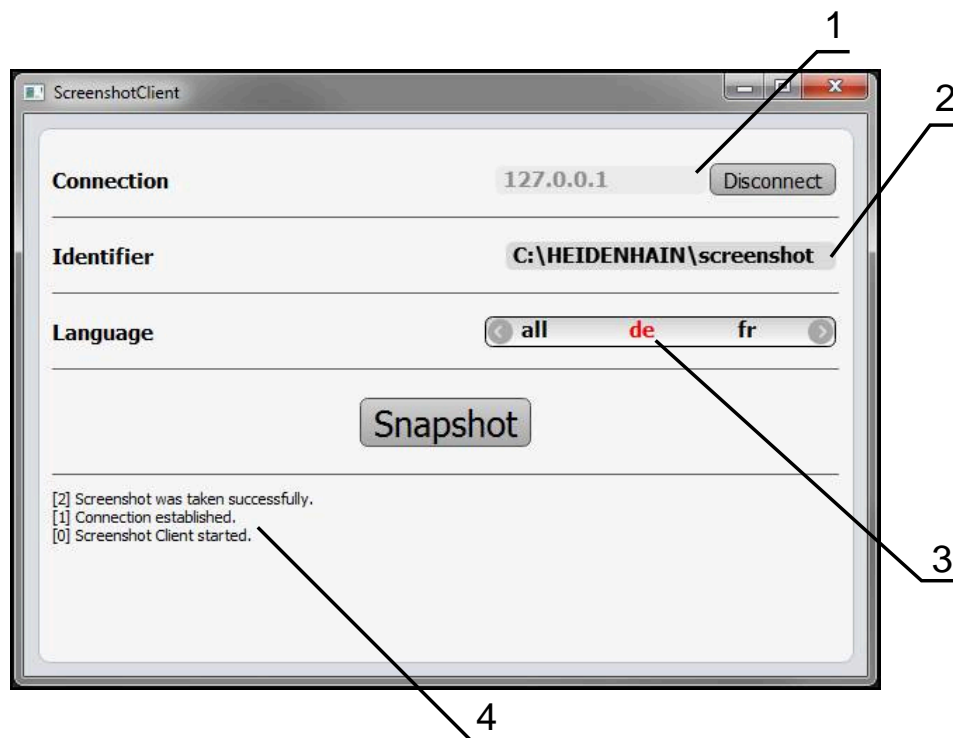


图 25: ScreenshotClient用户界面

- 1 连接状态
- 2 文件路径或文件名
- 3 语言选择
- 4 状态信息

6.3 启动ScreenshotClient

- ▶ 在Microsoft Windows中连续选择：
 - 开始
 - 全部程序
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo
 - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient启动：



图 26: ScreenshotClient已启动（尚未连接）

- > 现在可将ScreenshotClient连接演示软件或本产品

6.4 将ScreenshotClient连接演示软件

i 用ScreenshotClient建立连接前，首先启动演示软件或开机启动本产品。否则，进行连接时，ScreenshotClient将显示状态信息**Connection close**。

- ▶ 如果尚未启动演示软件，启动演示软件
更多信息: "启动POSITIP 8000 Demo", 22 页
- ▶ 点击**Connect**
- > 与演示软件的连接建立
- > 状态信息更新
- > **Identifier**和**Language**输入框生效

6.5 将ScreenshotClient连接本产品

前提条件：必须在本设备上配置网络。



有关本产品网络配置的详细信息，参见POSITIP 8000操作说明中的“设置”章。



用ScreenshotClient建立连接前，首先启动演示软件或开机启动本产品。否则，进行连接时，ScreenshotClient将显示状态信息**Connection close**。

- ▶ 如果尚未开机启动本产品，现在启动
- ▶ 在**连接**输入框中输入接口的**IPv4地址**。
其地址显示在设备设置下：**接口 ▶ 网络 ▶ X116**
- ▶ 点击**Connect**
- > 与本产品的连接建立
- > 状态信息更新
- > **Identifier**和**Language**输入框生效

6.6 为截屏配置ScreenshotClient

启动ScreenshotClient后，进行以下配置：

- 保存截屏的位置和文件名为
- 创建截屏的用户界面语言

6.6.1 配置保存位置和截屏的名称

默认情况下，ScreenshotClient保存截屏到以下保存位置：

C : ▶ **HEIDENHAIN** ▶ **[产品标识]** ▶ **ProductsMGE5** ▶ **Mom** ▶ **[产品代码]**
▶ **sources** ▶ **[文件名]**

根据需要，定义不同的保存位置。

- ▶ 点击**Identifier**输入框
- ▶ 在**Identifier**输入框中输入截屏保存位置的路径和文件名



用以下语言输入截屏的路径和文件名：
[驱动器符]:\[文件夹]\[文件名]

- > ScreenshotClient将在输入的保存位置保存全部截屏

6.6.2 配置截屏的用户界面语言

Language输入框显示演示软件或本产品的全部可用用户界面语言。选择语言代码后，ScreenshotClient将用相应语言进行截屏。



在演示软件或本产品上使用的用户界面语言对于截屏无任何影响。只在ScreenshotClient中选择的语言创建截屏

所需用户界面语言的截图

用所需的用户界面语言截屏



- ▶ 用箭头键在**Language**输入字段选择需要的语言代码
- ▶ 被选的语言代码用红色显示
- ▶ ScreenshotClient创建所需用户界面语言的截屏

所有可用用户界面语言的截图

创建全部可用用户界面语言的截屏



- ▶ 用箭头键在**Language**输入框中选择**all**
- ▶ **all**语言代码用红色显示
- ▶ ScreenshotClient创建全部可用用户界面语言的截屏

6.7 创建截屏

- ▶ 在演示软件或本产品上，调用需要截屏的视图
- ▶ 切换到**ScreenshotClient**
- ▶ 点击**Snapshot**
- ▶ 截屏文件被创建并保存在配置的保存位置处

i 截屏文件的保存格式为：[文件名]_[语言代码]_[YYYYMMDDhhmmss]
(例如screenshot_en_20170125114100)

- > 状态信息更新：

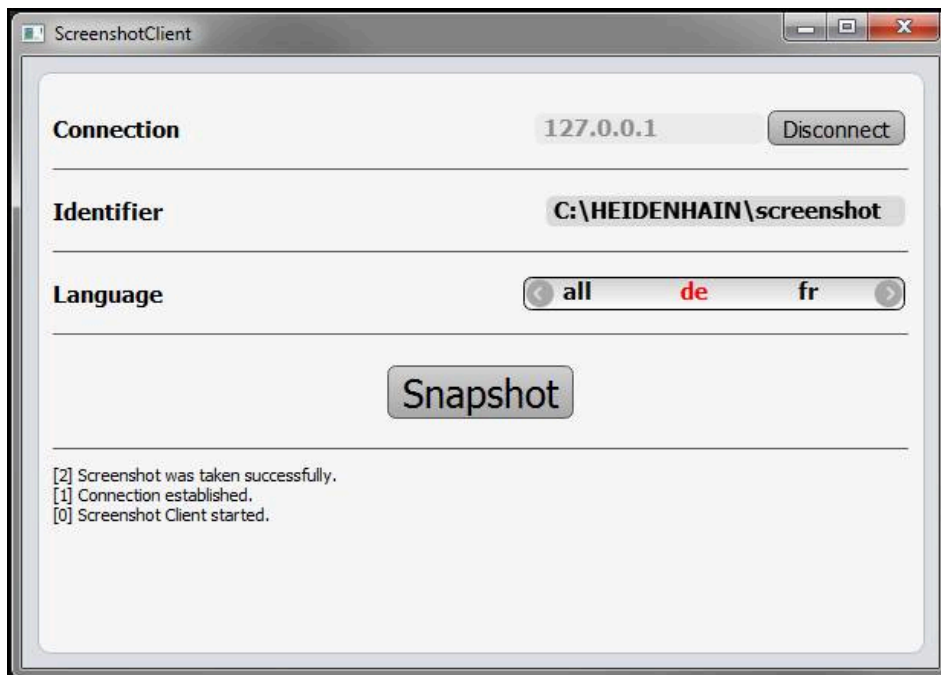


图 27: 成功创建截屏后，ScreenshotClient

6.8 退出ScreenshotClient

- ▶ 点击 **Disconnect**
- > 演示软件或本产品的连接被终止
- ▶ 点击**关闭**
- > 退出ScreenshotClient

7 索引

M			
MDI：菜单.....	28		
MDI操作模式：举例.....	56, 58		
O			
OEM栏.....	41		
OEM栏：操作件.....	41		
S			
ScreenshotClient.....	68		
ScreenshotClient：创建截屏.....	71		
ScreenshotClient：连接.....	69		
ScreenshotClient：配置.....	70		
ScreenshotClient：启动.....	69		
ScreenshotClient：退出.....	72		
ScreenshotClient：信息.....	68		
:			
：程序运行.....	30		
安			
安装文件：下载.....	12		
按			
按住.....	19		
编			
编程：举例.....	61		
标			
标识文字的图符和字体.....	9		
菜			
菜单：MDI.....	28		
菜单：程序编辑.....	31		
菜单：关机.....	36		
菜单：设置.....	35		
菜单：手动操作.....	27		
菜单：文件管理.....	33		
菜单：用户登录.....	34		
操			
操作：操作件.....	20		
操作：常规操作.....	18		
操作：触控屏和输入设备.....	18		
操作：手势和鼠标操作.....	18		
操作件：OEM栏.....	41		
操作件：撤销.....	21		
操作件：返回.....	21		
操作件：关闭.....	21		
操作件：滑动开关.....	20		
操作件：切换开关.....	20		
操作件：确认.....	21		
操作件：软键盘.....	20		
操作件：添加.....	21		
操作件：下拉列表.....	21		
操作件：正/负按钮.....	20		
操作件：主菜单.....	25		
操作件：状态栏.....	39		
产			
产品版本.....	45		
程			
程序编辑：菜单.....	31		
程序运行：菜单.....	30		
程序运行：举例.....	65		
触			
触控屏：操作.....	18		
刀			
刀具表：创建.....	53		
点			
点击.....	18		
关			
关机：菜单.....	36		
关机：软件.....	23		
截			
截屏：创建.....	71		
截屏：配置保存位置.....	70		
截屏：配置文件名.....	70		
截屏：配置用户界面语言.....	70		
进			
进给速率值：设置.....	40		
举			
举例：法兰图纸.....	52		
举例：工件.....	50		
举例：矩形型腔（MDI操作模式）... 56			
举例：螺栓孔圆，排孔（编程）... 61			
举例：螺栓孔圆，排孔（程序运 行）.....	65		
举例：配合孔（MDI操作模式）... 58			
举例：通孔（手动操作模式）..... 55			
举例：预设点（手动操作模式）..... 54, 60			
密			
密码.....	24		
密码：默认密码.....	51		
密码号.....	24		
配			
配置：ScreenshotClient.....	70		
配置：保存截屏位置.....	70		
配置：截屏的文件名.....	70		
配置：截屏的用户界面语言.....	70		
配置：软件.....	44		
配置数据：复制文件.....	46		
配置数据：上传文件.....	47		
启			
启动：ScreenshotClient.....	69		
启动：软件.....	22		
软			
软件：安装.....	13		
软件：关机.....	23		
软件：激活功能.....	44		
软件：配置数据.....	46, 47		
软件：启动.....	22		
软件：系统要求.....	12		
软件：下载安装文件.....	12		
软件：卸载.....	15		
软件选装项：激活.....	44		
设			
设置：菜单.....	35		
使			
使用：不当使用.....	8		
使用：目标用途.....	8		
手			
手动操作.....	27		
手动操作：菜单.....	27		
手动操作模式：举例.....	54, 55, 60		
手势：按住.....	19		
手势：操作.....	18		
手势：点击.....	18		
手势：拖动.....	19		
输			
输入设备：操作.....	18		
鼠			
鼠标操作：按住.....	19		
鼠标操作：操作.....	18		
鼠标操作：点击.....	18		
鼠标操作：拖动.....	19		
退			
退出：ScreenshotClient.....	72		
拖			
拖动.....	19		
文			
文档：阅读说明.....	8		
文件管理：菜单.....	33		
演			
演示软件：功能.....	8		
演示软件：目标用途.....	8		
应			
应用：选择.....	46		
应用举例.....	50		

用

用户：登录.....	24
用户：默认密码.....	24
用户：退出.....	24
用户：用户登录.....	24
用户登录.....	34
用户接口：文件管理菜单.....	33
用户界面：MDI菜单.....	28
用户界面：程序编辑菜单.....	31
用户界面：程序运行菜单.....	30
用户界面：关机菜单.....	36
用户界面：启动后.....	25
用户界面：设置菜单.....	35
用户界面：手动操作菜单.....	27
用户界面：用户登录菜单.....	34

语

语言：设置.....	24, 44
------------	--------

预

预设点：探测.....	41
-------------	----

状

状态栏.....	39
状态栏：操作件.....	39
状态栏：点动增量.....	40
状态栏：进给速率.....	40

8 图目录

图 1:	安装向导	13
图 2:	已激活选装项的安装向导 演示软件和 Screenshot Utility	14
图 3:	用户登录菜单	22
图 4:	用户界面（手动操作模式）.....	25
图 5:	手动操作菜单	27
图 6:	MDI菜单	28
图 7:	单程序段对话框	29
图 8:	程序运行菜单	30
图 9:	程序编辑菜单	31
图 10:	已打开仿真窗口的 程序编辑菜单	32
图 11:	文件管理菜单	33
图 12:	用户登录菜单	34
图 13:	设置菜单	35
图 14:	设置菜单	47
图 15:	工件举例.....	50
图 16:	示例工件 - 技术图.....	52
图 17:	示例工件 - 确定预设点D1.....	54
图 18:	示例工件 - 钻通孔.....	55
图 19:	示例工件 - 加工矩形型腔.....	56
图 20:	示例工件 - 加工配合孔.....	58
图 21:	示例工件 - 确定预设点D2.....	60
图 22:	示例工件 - 编程螺栓孔阵列和排孔.....	61
图 23:	示例工件 - 仿真窗口.....	64
图 24:	示例工件 - 钻孔加工螺栓孔阵列和排孔.....	65
图 25:	ScreenshotClient用户界面.....	68
图 26:	ScreenshotClient已启动（尚未连接）.....	69
图 27:	成功创建截屏后，ScreenshotClient.....	71

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

