



HEIDENHAIN



ND 7000

Návod k obsluze
Frézování

Indikace polohy

Česky (cs)
08/2023

Pokyny ke složení dokumentace

Tato dokumentace se skládá ze tří hlavních částí:

| Část | Kapitola |
|--|---|
| I Všeobecné informace | |
| V této části najdete obecné informace pro všechny osoby, které přijdou s přístrojem do styku. | <ul style="list-style-type: none"> ■ "Základy", Stránka 7 ■ "Bezpečnost", Stránka 14 ■ "Všeobecná obsluha", Stránka 18 |
| II Informace pro OEM a Setup (Nastavení) | |
| V této části najdete informace pro instalaci, uvedení do provozu a seřizování přístroje. | <ul style="list-style-type: none"> ■ "Přeprava a skladování", Stránka 54 ■ "Montáž", Stránka 59 ■ "Instalace", Stránka 65 ■ "Uvedení do provozu", Stránka 77 ■ "Seřizování", Stránka 128 ■ "Správa souborů", Stránka 147 ■ "Nastavení", Stránka 154 ■ "Servis a údržba", Stránka 175 ■ "Demontáž a likvidace", Stránka 187 ■ "Technické údaje", Stránka 189 |
| III Informace pro operátora | |
| V této části najdete informace o obsluze přístroje. Tato část vás provází při každodenní práci s přístrojem. | <ul style="list-style-type: none"> ■ "Ruční režim", Stránka 201 ■ "MDI-režim", Stránka 214 ■ "Provádění programu (opční software)", Stránka 228 ■ "Programování (opční software)", Stránka 236 ■ "Příkladpoužití", Stránka 252 ■ "Co dělat když ...", Stránka 270 |
| Dodatek | <ul style="list-style-type: none"> ■ "Rejstřík", Stránka 275 ■ "Seznam obrázků", Stránka 278 |



**Všeobecné
informace**

Přehled

Tato část dokumentace obsahuje obecné informace pro OEM, Setup (Nastavení) a Operátora.

Obsahy kapitol v části „Obecné informace“.

Následující tabulka ukazuje:

- z kterých kapitol se předkládaná část „Obecné informace“ skládá
- jaké informace kapitoly obsahují
- kterých cílových skupin se kapitoly primárně týkají

| Kapitola | Obsah | Cílová skupina | | |
|---|---|----------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| Tato kapitola obsahuje informace o ... | | | | |
| 1 "Základy" | ... předkládaný produkt ... předkládaný Návod | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 "Bezpečnost" | ... Bezpečnostní předpisy a opatření <ul style="list-style-type: none"> ■ pro montáž produktu ■ pro instalaci produktu ■ pro provoz produktu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 "Všeobecná obsluha" | ... ovládací prvky uživatelského rozhraní produktu ... uživatelské rozhraní produktu ... Základní funkce produktu | ✓ | ✓ | ✓ |

Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Základy..... | 7 |
| 1.1 | Přehled..... | 8 |
| 1.2 | Informace o produktu..... | 8 |
| 1.3 | Přehled nových a revidovaných funkcí..... | 8 |
| 1.4 | Demo-software k produktu..... | 9 |
| 1.5 | Dokumentace k produktu..... | 9 |
| | 1.5.1 Platnost dokumentace..... | 9 |
| | 1.5.2 Pokyny pro čtení dokumentace..... | 10 |
| | 1.5.3 Uložení a předávání dokumentace..... | 10 |
| 1.6 | O tomto návodu..... | 11 |
| | 1.6.1 Typ dokumentu..... | 11 |
| | 1.6.2 Cílové skupiny návodu..... | 11 |
| | 1.6.3 Cílové skupiny podle typu uživatelů..... | 12 |
| | 1.6.4 Všeobecné pokyny..... | 12 |
| | 1.6.5 Textová označení..... | 13 |
| 2 | Bezpečnost..... | 14 |
| 2.1 | Přehled..... | 15 |
| 2.2 | Všeobecná bezpečnostní opatření..... | 15 |
| 2.3 | Použití k určenému účelu..... | 15 |
| 2.4 | Použití v rozporu s daným účelem..... | 15 |
| 2.5 | Kvalifikace personálu..... | 15 |
| 2.6 | Povinnosti provozovatele..... | 16 |
| 2.7 | Všeobecné bezpečnostní pokyny..... | 16 |
| | 2.7.1 Symboly na přístroji..... | 16 |
| | 2.7.2 Bezpečnostní doporučení ohledně elektřiny..... | 17 |
| 3 | Všeobecná obsluha..... | 18 |
| 3.1 | Přehled..... | 19 |
| 3.2 | Obsluha pomocí dotykové obrazovky a zadávacích zařízení..... | 19 |
| | 3.2.1 Dotyková obrazovka a zadávací zařízení..... | 19 |
| | 3.2.2 Gesta a operace s myší..... | 19 |
| 3.3 | Hlavní ovládací prvky a funkce..... | 21 |
| 3.4 | ND 7000 zapnutí a vypnutí..... | 23 |
| | 3.4.1 ND 7000 zapnout..... | 23 |
| | 3.4.2 Úsporný režim povolit a zakázat..... | 23 |
| | 3.4.3 ND 7000 vypnout..... | 24 |
| 3.5 | Přihlášení a odhlášení uživatele..... | 24 |
| | 3.5.1 Přihlášení uživatele..... | 25 |
| | 3.5.2 Odhlášení uživatele..... | 25 |
| 3.6 | Nastavení jazyka..... | 25 |
| 3.7 | Hledání referenčních značek po spuštění..... | 26 |
| 3.8 | Uživatelské rozhraní..... | 27 |
| | 3.8.1 Uživatelské rozhraní po Zapnutí..... | 27 |
| | 3.8.2 Hlavní menu uživatelského rozhraní..... | 28 |
| | 3.8.3 Menu Ruční režim..... | 30 |
| | 3.8.4 Menu MDI-režim..... | 31 |
| | 3.8.5 Nabídka Provádění programu (opční software)..... | 33 |
| | 3.8.6 Nabídka Programování (opční software)..... | 34 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.8.7 | Menu Správa souborů..... | 36 |
| 3.8.8 | Menu Přihlášení uživatele..... | 37 |
| 3.8.9 | Menu Nastavení..... | 38 |
| 3.8.10 | Menu Vypnout..... | 39 |
| 3.9 | Indikace polohy..... | 39 |
| 3.9.1 | Ovládací prvky indikace polohy..... | 39 |
| 3.9.2 | Funkce indikace polohy..... | 40 |
| 3.10 | Stavový řádek..... | 41 |
| 3.10.1 | Ovládací prvky stavového řádku..... | 42 |
| 3.10.2 | Úprava nastavení menu Rychlého přístupu..... | 42 |
| 3.10.3 | Stopky..... | 44 |
| 3.10.4 | Počítač..... | 44 |
| 3.10.5 | Doplňkové funkce v ručním režimu..... | 45 |
| 3.11 | OEM-Lišta..... | 45 |
| 3.11.1 | Ovládací prvky Nabídka OEM..... | 46 |
| 3.11.2 | Vyvolání funkcí Nabídka OEM..... | 46 |
| 3.12 | Hlášení a akustická zpětná vazba..... | 47 |
| 3.12.1 | Hlášení..... | 47 |
| 3.12.2 | Průvodce..... | 48 |
| 3.12.3 | Zvuková zpětná vazba..... | 48 |

1

Základy

1.1 Přehled


Tato kapitola obsahuje informace o výrobku a o tomto návodu.

1.2 Informace o produktu

| Označení produktu | ID | Verze firmwaru | Index |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------|
| ND 7000 | 1089178-xx, 1089179-xx | 1235720.1.5.x | --- |

Typový štítek se nachází na zadní stěně přístroje.

Příklad:

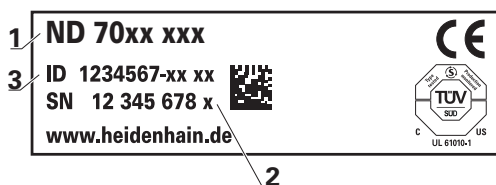

- 1 Označení výrobku
- 2 Rejstřík
- 3 Identifikační číslo (ID)

1.3 Přehled nových a revidovaných funkcí

Tento dokument dává stručný přehled nových a revidovaných funkcí nebo nastavení ve verzi 1235720.1.5.x.

Konfigurovatelné časové intervaly pro nulování a převod hodnot

S touto verzí jsou zavedeny dva nové parametry, které umožňují nastavit časové intervaly pro vynulování prostřednictvím štítku osy a přenosu hodnoty do panelu OEM.

Další informace: "User interface", Stránka 160

Oblast zobrazení pro okno Simulace

Tato verze zavádí nový parametr (**Minimum display range**), ve kterém lze nastavit minimální zobrazovací plochu okna Simulace. S tímto parametrem můžete zajistit, že budete mít v simulaci vždy vše na očích.

Další informace: "Okno simulace", Stránka 159

Převzetí otáček vřetena prostřednictvím Teach

Nyní je možné přímo převzít aktuální otáčky vřetena pomocí tlačítka Skutečná poloha.

M-funkce: Texty specifické pro OEM

OEM-výrobci mají nyní možnost zobrazovat informační texty pro M-funkce. Lze nakonfigurovat ID-textu (závislé na jazyku) nebo pevný text.

Další informace: "Konfigurace M-funkce", Stránka 122

1.4 Demo-software k produktu

ND 7000 Demo je software, který můžete nainstalovat samostatně v počítači. Pomocí ND 7000 Demo se můžete seznámit s funkcemi přístroje, testovat je nebo předvádět.

Aktuální verzi softwaru si můžete stáhnout zde: www.heidenhain.de



Ke stažení instalačního souboru z portálu HEIDENHAIN potřebujete přístupové oprávnění ke složce v portálu **Software** v adresáři příslušného produktu.

Pokud nemáte přístupové oprávnění ke složce v portálu **Software**, můžete požádat o přístup u svého kontaktního partnera fy HEIDENHAIN.

1.5 Dokumentace k produktu

1.5.1 Platnost dokumentace

Před použitím dokumentace a zařízení musíte zkontrolovat, zda dokumentace a zařízení souhlasí.

- ▶ Porovnejte ID-číslo a index uvedený v dokumentaci s údaji na typovém štítku zařízení
- ▶ Porovnejte verzi firmwaru uvedenou v dokumentaci s verzí firmwaru v přístroji
Další informace: "Informace zařízení", Stránka 156
- > Jestliže ID-čísla a indexy, jakož i verze firmwaru souhlasí, je dokumentace platná.



Pokud ID-čísla a indexy nesouhlasí tak je dokumentace neplatná a hledejte aktuální dokumentaci pod www.heidenhain.com.

1.5.2 Pokyny pro čtení dokumentace

VAROVÁNÍ

Nerespektováním dokumentace může dojít k nehodám s úmrtím, zraněním nebo věcným škodám!

Nebudete-li respektovat dokumentaci, může dojít k nehodám s úmrtím, zraněním nebo věcným škodám

- ▶ Pečlivě si přečtete celou dokumentaci.
- ▶ Dokumentaci uložte k pozdějšímu používání.

Následující tabulka obsahuje části dokumentace, seřazené podle jejich důležitosti při čtení.

| Dokumentace | Popis |
|-------------------|--|
| Dodatek | Dodatek doplňuje nebo nahrazuje odpovídající obsah Návodu k obsluze a příp. také Instalačního návodu. Jestliže dodávka obsahuje dodatek, má při čtení nejvyšší prioritu. Všechny ostatní části dokumentace si zachovávají svoji platnost. |
| Instalační pokyny | Návod na instalaci obsahují všechny informace a bezpečnostní pokyny pro odbornou montáž a instalaci přístroje. Návod na instalaci je součástí každé dodávky ve formě výtahu z Návodu k obsluze. Návod na instalaci je při čtení druhý nejdůležitější. |
| Návod k obsluze | Návod k obsluze obsahuje všechny informace a bezpečnostní pokyny pro odbornou obsluhu přístroje a používání k určenému účelu. Návod k obsluze je obsažen na dodaném CD a můžete si ho také stáhnout na adrese www.heidenhain.com v části Download. Před uvedením přístroje do provozu si musíte Návod k obsluze přečíst. Návod k obsluze je třetí nejdůležitější dokument. |

Přejete si změnu nebo jste zjistili chybu?

Neustále se snažíme o zlepšování naší dokumentace pro vás. Pomozte nám přitom a sdělte nám prosím vaše návrhy na změny na tuto e-mailovou adresu:

userdoc@heidenhain.de

1.5.3 Uložení a předávání dokumentace

Tento návod musí být uložen v bezprostřední blízkosti pracoviště a musí být vždy k dispozici celému personálu. Provozovatel musí informovat personál o místě uložení tohoto návodu. Pokud se stane návod nečitelným, tak si musí provozovatel obstarat u výrobce náhradu.

Při předání nebo prodeji zařízení na třetí osobu se musí předávat novému majiteli následující dokumenty:

- Dodatek (pokud je součástí dodávky)
- Instalační návod
- Návod k obsluze

1.6 O tomto návodu

Tento návod obsahuje všechny informace a bezpečnostní pokyny pro odbornou obsluhu přístroje.

1.6.1 Typ dokumentu

Návod k obsluze

Tato příručka je **Návod k obsluze** produktu.

Návod k obsluze

- orientuje se na životní cyklus produktu
- obsahuje všechny potřebné informace a bezpečnostní pokyny pro odborný provoz přístroje k určenému účelu

1.6.2 Cílové skupiny návodu

Tento Návod musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřená některou z následujících prací:

- Montáž
- Instalace
- Uvedení do provozu a konfigurace
- Ovládání
- Servis, čištění a údržba
- Odstraňování poruch
- Demontáž a likvidace

1.6.3 Cílové skupiny podle typu uživatelů

Cílové skupiny tohoto Návodu jsou různé typy uživatelů přístroje a oprávnění uživatelů.

Přístroj má následující typy uživatelů:

Uživatel OEM

Uživatel **OEM** (Original Equipment Manufacturer - výrobce) má nejvyšší úroveň oprávnění. Smí provádět hardwarovou konfiguraci přístroje (např. připojení měřicích zařízení a snímačů). Může vytvářet uživatele typu **Setup** a **Operator** a konfigurovat uživatele **Setup** a **Operator**. Uživatele **OEM** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

Uživatel Setup

Uživatel **Setup** konfiguruje přístroj pro použití na pracovišti. Může zakládat nové uživatele typu **Operator**. Uživatele **Setup** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

Uživatel Operator

Uživatel **Operator** má oprávnění k provádění základních funkcí přístroje. Uživatel typu **Operator** nemůže zakládat další uživatele ale může změnit své jméno nebo jazyk. Uživatel ze skupiny **Operator** se může přihlašovat automaticky po zapnutí přístroje.

1.6.4 Všeobecné pokyny

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny varují před nebezpečím při zacházení s přístrojem a dávají pokyny jak se jim vyhnout. Bezpečnostní pokyny jsou klasifikovány podle závažnosti nebezpečí a dělí se do následujících skupin:

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí označuje rizika pro osoby. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **jistě k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví**.

VAROVÁNÍ

Varování signalizuje ohrožení osob. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví**.

POZOR

Upozornění signalizuje ohrožení osob. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k lehké újmě na zdraví**.

UPOZORNĚNÍ

Poznámka signalizuje ohrožení předmětů nebo dat. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k věcným škodám**.

Informační pokyny

Informační pokyny zajišťují bezchybné a efektivní použití přístroje. Informační pokyny jsou rozčleněny do následujících skupin:



Symbol Informace představuje **Tip**.
Tip uvádí důležité dodatečné či doplňující informace.



Symbol ozubeného kola znamená funkci **závislou na provedení stroje**.
Popsaná funkce je závislá na provedení stroje, když např.:

- Váš stroj je vybaven potřebným softwarem nebo hardwarem
- Chování funkcí závisí na konfigurovatelných nastaveních stroje



Symbol knihy představuje **Odkaz**.
Odkaz vede na externí dokumentaci, např. dokumentaci výrobce vašeho stroje nebo třetí strany.

1.6.5 Textová označení

V tomto návodu se používají následující textová označení:

| Zobrazení | Význam |
|--------------|--|
| ▶ ... | označuje určitý krok akce a výsledek akce |
| > ... | Příklad: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klepněte na OK > Hlášení se uzavře. |
| ■ ... | označuje výčet |
| ■ ... | Příklad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozhraní TTL ■ Rozhraní EnDat ■ ... |
| tučně | označuje nabídky, indikace a softwarová tlačítka Příklad: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klepněte na Vypnout > Operační systém se vypne. ▶ Vypněte přístroj síťovým vypínačem. |

2

Bezpečnost

2.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnosti pro řádné provozování.

2.2 Všeobecná bezpečnostní opatření

Pro provoz systému platí obecně uznávaná bezpečnostní opatření, která jsou potřeba zvláště pro manipulaci se zařízením pod proudem. Nedodržení těchto opatření může mít za důsledek poškození přístroje nebo zranění.

Bezpečnostní opatření se mohou v různých podnicích lišit. V případě konfliktu mezi obsahem tohoto návodu a interními směrnici podniku, kde se tento přístroj používá, platí přísnější pravidla.

2.3 Použití k určenému účelu

Přístroje modelové řady ND 7000 jsou vysoce hodnotné digitální indikace polohy pro provoz na ručně ovládaných obráběcích strojích. V kombinaci s délkovými a úhlovými snímači nabízí přístroje modelové řady ND 7000 indikaci polohy nástroje v několika osách a další funkce k ovládání obráběcích strojů.

Přístroje této modelové řady

- smějí být používány pouze v komerčních aplikacích a v průmyslovém prostředí
- musí být pro použití dle daného účelu namontovány na vhodném stojánku nebo držáku
- jsou určeny k používání ve vnitřních prostorách a v prostředí, kde zatížení vlhkostí, špínou, olejem a mazivy odpovídá údajům v technických údajích



Přístroje podporují používání periferních přístrojů od různých výrobců. HEIDENHAIN nemůže uvést k používání těchto přístrojů dle určeného účelu žádné stanovisko. Je nutno dodržovat informace pro používání dle určeného účelu, uvedené v příslušné dokumentaci.

2.4 Použití v rozporu s daným účelem

Pro všechny přístroje modelové řady ND 7000 jsou nepřípustné zvláště následující aplikace:

- Použití a skladování mimo provozní podmínky podle "Technické údaje"
- Použití v exteriéru
- Použití v místech ohrožených výbuchem
- Použití přístrojů modelové řady ND 7000 jako součást bezpečnostní funkce

2.5 Kvalifikace personálu

Personál pro montáž, instalaci, obsluhu, servis a demontáž musí mít odpovídající kvalifikaci pro tyto práce a musí se dostatečně informovat pomocí dokumentace zařízení a připojených periferních zařízení.

Požadavky na personál, který je potřeba pro jednotlivé činnosti na přístroji, jsou uvedené v příslušných kapitolách tohoto návodu.

V následující části jsou skupiny osob blíže specifikovány z hlediska jejich kvalifikací a úkolů.

Obsluha

Obsluha využívá a obsluhuje přístroj v rámci použití k určenému účelu. Provozovatel ho musí informovat o speciálních úkolech a z nich vyplývajících rizicích při neodborném chování.

Odborný personál

Odborný personál vyškolí provozovatel pro rozšířenou obsluhu a nastavování parametrů. Odborný personál je schopen na základě svého vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalostí platných směrnic, schopen provádět svěřené práce z daných aplikací a samostatně rozpoznávat a bránit vzniku nebezpečí.

Odborný elektrikář

Odborný elektrikář je schopen na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalostí platných norem a směrnic, schopen provádět práce na elektrickém zařízení a samostatně rozpoznávat a bránit vzniku možných nebezpečí. Elektrikář má speciální vzdělání pro pracovní prostředí, v němž je činný.

Elektrikář musí splňovat nařízení platných zákonných předpisů o bezpečnosti práce.

2.6 Povinnosti provozovatele

Provozovatel vlastní přístroj a periferní zařízení nebo si oboje pronajal. Je vždy zodpovědný za použití k určenému účelu.

Provozovatel musí:

- pověřit různými úkoly na přístroji kvalifikovaný, vhodný a autorizovaný personál,
- prokazatelně poučit personál o oprávněních a úkolech
- dát k dispozici veškeré prostředky, které personál používá ke splnění jemu přidělených úkolů.
- zajistit, aby byl přístroj provozován výlučně v technicky bezvadném stavu
- zajistit, aby byl přístroj chráněn proti neoprávněnému použití

2.7 Všeobecné bezpečnostní pokyny



Odpovědnost za každý systém, ve kterém je tento výrobek používán, má montér nebo instalatér tohoto systému.



Přístroj podporuje používání řady periferních přístrojů od různých výrobců. HEIDENHAIN nemůže uvést ke specifickým bezpečnostním pokynům těchto přístrojů žádné stanovisko. Bezpečnostní pokyny z příslušné dokumentace se musí dodržovat. Pokud není dokumentace k dispozici, je nutno si ji vyžádat od výrobců.

Specifické bezpečnostní pokyny, které jsou potřeba pro jednotlivé činnosti na přístroji, jsou uvedené v příslušných kapitolách tohoto návodu.

2.7.1 Symboly na přístroji

Přístroj je označen následujícími symboly:

| Symbol | Význam |
|--------|--|
| | Před připojením přístroje respektujte bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny a připojení k rozvodné síti. |
| | Přípojka uzemnění dle IEC/EN 60204-1. Věnujte pozornost pokynům pro instalaci. |
| | Pečeť výrobku. Poškozením nebo odstraněním pečeti výrobku zaniká záruka. |

2.7.2 Bezpečnostní doporučení ohledně elektřiny

VAROVÁNÍ

Při otevření přístroje hrozí nebezpečí dotyku s vodivými součástmi.

Následkem mohou být elektrické šoky, popáleniny nebo úmrtí.

- ▶ V žádném případě skříňku neotevírejte.
- ▶ Zákroky nechte provádět pouze od výrobce.

VAROVÁNÍ

Při přímém či nepřímém dotyku se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí průchodu elektrického proudu tělem.

Následkem mohou být elektrické šoky, popáleniny nebo úmrtí.

- ▶ Práce na elektrickém zařízení nechte provádět pouze vyškoleným odborníkem.
- ▶ Pro připojení k síti a pro všechny přípojky rozhraní používejte výhradně normované kabely a konektory.
- ▶ Vadné elektrické komponenty nechte okamžitě vyměnit od výrobce.
- ▶ Pravidelně kontrolujte všechny přípojné kabely a konektory přístroje. Nedostatky, jako jsou volná spojení, popř. spálené kabely, se musí ihned odstranit.

UPOZORNĚNÍ

Poškození vnitřních součástí přístroje!

Otevřením přístroje zaniká záruka.

- ▶ V žádném případě skříňku neotevírejte.
- ▶ Zákroky nechejte provádět pouze výrobcem.

3

Všeobecná obsluha

3.1 Přehled

Tato kapitola popisuje uživatelské rozhraní a prvky ovládání jakož i základní funkce přístroje.

3.2 Obsluha pomocí dotykové obrazovky a zadávacích zařízení

3.2.1 Dotyková obrazovka a zadávací zařízení

Obsluha ovládacích prvků v uživatelském rozhraní přístroje se provádí pomocí dotykové obrazovky nebo připojené USB-myši.

K zadání dat můžete použít klávesnici na dotykové obrazovce nebo připojenou USB-klávesnici.

UPOZORNĚNÍ

Chybná funkce dotykového displeje způsobená vlhkostí nebo působením vody!

Vlhkost nebo voda může zhoršit funkci dotykové obrazovky.

- Chraňte dotykovou obrazovku před vlhkem, nebo kontaktem s vodou

Další informace: "Údaje přístroje", Stránka 190

3.2.2 Gesta a operace s myší

Chcete-li aktivovat ovládací prvky uživatelského rozhraní, přepnout je nebo přesunout, můžete použít dotykovou obrazovku přístroje nebo pomocí myši. Ovládání dotykové obrazovky a myši probíhá gesty.

i Gesta pro ovládání dotykové obrazovky se mohou lišit od gest používaných k ovládání myši.

Pokud jsou gesta pro ovládání dotykové obrazovky a myši rozdílná, popisuje tato příručka obě možnosti ovládání jako alternativní kroky.

Alternativní kroky ovládání dotykové obrazovky a myši jsou označeny následujícími symboly:



Ovládání pomocí dotykové obrazovky



Ovládání pomocí myši

Následující přehled popisuje různá gesta pro ovládání dotykové obrazovky a myši:

Ťuknutí



označuje krátký dotyk na dotykové obrazovce



označuje jeden stisk levého tlačítka myši

Kliknutí spouští mezi jiným následující činnosti

- Volba nabídek, prvků nebo parametrů
- Zadávání znaků z klávesnice na obrazovce
- Zavření dialogu

Držení

označuje delší dotyk na dotykové obrazovce

označuje jednotlivý stisk a navazující podržení levého tlačítka myši

Držení spouští mezi jiným následující činnosti

- Rychlá změna hodnot ve vstupních políčkách s tlačítky Plus a Mínus

Tažení

označuje pohyb prstem přes dotykovou obrazovku, kde alespoň počátek je jednoznačně definován



označuje jednotlivé stisknutí a podržení levého tlačítka myši se současným pohybem myši; nejméně počáteční bod pohybu je jednoznačně definován

Tažení spouští mezi jiným následující činnosti


- Rolování v seznamech a textech

3.3 Hlavní ovládací prvky a funkce

Následující ovládací prvky umožňují konfiguraci a ovládání přes dotykovou obrazovku nebo zadávací zařízení.

Klávesnice na obrazovce

Klávesnicí na obrazovce zadáváte text do zadávacích políček uživatelského rozhraní. V závislosti na zadávacím políčku se zobrazí numerická nebo alfanumerická klávesnice.

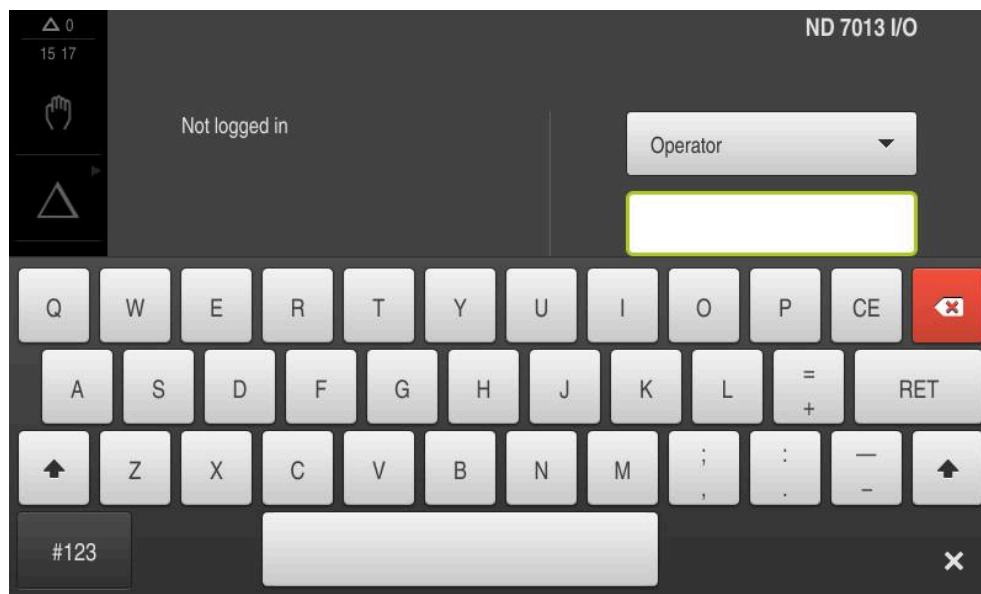

Obrázek 1: Klávesnice na obrazovce

Používání klávesnice na obrazovce

- ▶ Chcete-li zadat hodnotu, ťukněte do zadávacího políčka
- > Zadávací políčko se zvýrazní.
- > Zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- ▶ Zadejte text nebo čísla
- > Pokud je zadání správné a úplné, může se zobrazit zelené zaškrtnutí.
- > Neúplné zadání nebo zadání chybné hodnoty je případně indikováno červeným vykřičníkem. Zadávání pak nelze ukončit.
- ▶ K převzetí hodnot potvrďte zadání s **RET**
- > Hodnoty se zobrazí.
- > Klávesnice zmizí z obrazovky.

Ovládací prvek









Funkce



Zadávací políčka s tlačítky Plus a Mínus

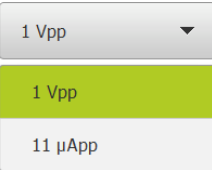Tlačítky Plus + a Mínus - na obou stranách čísla je možné hodnotu čísla upravit.

- ▶ Klepejte na + nebo -, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
- ▶ Podržením + nebo - lze hodnoty měnit rychleji
- > Zvolená hodnota se zobrazí.

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
|  | <p>Přepínač</p> <p>Přepínačem lze přepínat mezi dvěma funkcemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klepněte na požadovanou funkci > Aktivní funkce bude zobrazena zeleně > Neaktivní funkce bude zobrazena světle-šedě |
|  | <p>Posuvný přepínač</p> <p>Posuvným přepínačem povolíte nebo zakážete funkci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Přetáhněte posuvný přepínač do požadované polohy nebo ▶ Ťukněte na posuvný přepínač > Funkce se aktivuje nebo deaktivuje |
|  | <p>Rozevírací seznam</p> <p>Tlačítka rozevíracích seznamů jsou označeny trojúhelníčkem směřujícím dolů.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klepněte na tlačítko > Rozevírací seznam se otevře > Aktivní záznam je označen zeleně ▶ Klepněte na požadovaný záznam > Požadovaný záznam se převezme |
| Ovládací prvek | Funkce |
|  | <p>Zpět</p> <p>Poslední krok vykonaný tlačítkem lze vrátit zpět. Již provedené postupy nelze vrátit zpět.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klepněte na Zpět > Poslední krok bude vrácen zpět. |
|  | <p>Přidat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chcete-li přidat další prvek, ťukněte na Přidat > Bude přidán nový prvek. |
|  | <p>Zavřít</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chcete-li zavřít dialog, klepněte na Zavřít. |
|  | <p>Potvrdit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chcete-li zavřít určitou akci, ťukněte na Potvrdit. |
|  | <p>Zpět</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klepnutím na Zpět se vrátíte do nadřazené úrovně ve struktuře menu |

3.4 ND 7000 zapnutí a vypnutí

3.4.1 ND 7000 zapnout



Před vlastním použitím přístroje je nutno provést kroky pro uvedení do provozu a seřízení. V závislosti na účelu použití může být nutné konfigurování přídavných parametrů nastavení.

Další informace: "Uvedení do provozu", Stránka 77

- ▶ Zapněte síťový vypínač přístroje
Síťový vypínač se nachází na zadní straně přístroje
- ▶ Přístroj se spustí. To může chvíli trvat.
- ▶ Pokud je aktivní automatické přihlášení uživatele a jako poslední uživatel byl přihlášen uživatel typu **Operator** tak se zobrazí uživatelské rozhraní v nabídce **Ruční režim**
- ▶ Pokud není povoleno automatické přihlášení, zobrazí se nabídka **Přihlášení uživatele**.
Další informace: "Přihlášení a odhlášení uživatele", Stránka 24

3.4.2 Úsporný režim povolit a zakázat

Jestliže nebudete přístroj přechodně používat, měli byste aktivovat režim úspory energie. Přitom přejde přístroj do neaktivního stavu bez přerušení napájení. V tomto stavu je obrazovka vypnutá.

Aktivace režimu úspory energie



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Vypnout**



- ▶ Ťukněte na **Režim úspory energie**
- Obrazovka se vypne.

Deaktivace režimu úspory energie



- ▶ Ťukněte na libovolné místo dotykové obrazovky
- Na dolním okraji se zobrazí šipka.
- ▶ Vytáhněte šipku nahoru
- Obrazovka se zapne a objeví se poslední zobrazené uživatelské rozhraní.

3.4.3 ND 7000 vypnout

UPOZORNĚNÍ

Poškození operačního systému!

Jestliže zapnutý přístroj odpojíte od elektrického napájení, může dojít k poškození operačního systému přístroje.

- ▶ Přístroj ukončete prostřednictvím menu **Vypnout**
- ▶ Neodpojujte přístroj od zdroje napájení, dokud je zapnutý
- ▶ Až po ukončení činnosti přístroj vypněte síťovým vypínačem



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Vypnout**



- ▶ Ťukněte na **Vypnout**
- > Operační systém se vypne.
- ▶ Vyčkejte až obrazovka ukáže hlášení:
Nyní můžete zařízení vypnout.
- ▶ Vypněte přístroj síťovým vypínačem

3.5 Přihlášení a odhlášení uživatele

V nabídce **Přihlášení uživatele** se na přístroji přihlašujete a odhlašujete jako uživatel.

K přístroji může být přihlášen pouze jeden uživatel. Přihlášený uživatel se zobrazí. Pro přihlášení nového uživatele se musí přihlášený uživatel odhlásit.



Přístroj je vybaven několika úrovněmi oprávnění, které definují rozsáhlou nebo omezenou správu a obsluhu uživatelem.

3.5.1 Přihlášení uživatele



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ V rozbalovacím seznamu zvolte uživatele
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo uživatele

| Uživatel | Výchozí heslo | Cílová skupina |
|-----------------|---------------|---|
| OEM | oem | Technik uvádějící přístroj do provozu, výrobce stroje |
| Setup | setup | Seřizovač, konfigurátor systému |
| Operator | operator | Obsluha |

Další informace: "Přihlášení pro příklad použití", Stránka 254



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).
Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**.
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**
- ▶ Uživatel se přihlásí a zobrazí se Menu **Ruční režim**.

Další informace: "Cílové skupiny podle typu uživatelů", Stránka 12

3.5.2 Odhlášení uživatele



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**



- ▶ Ťukněte na **Odhlásit**
- ▶ Uživatel bude odhlášen.
- ▶ Všechny funkce hlavního menu kromě **Vypnutí** jsou vypnuté.
- ▶ Příklad se může znovu použít až po přihlášení uživatele.

3.6 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- ▶ Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** (Jazyk) zobrazí s odpovídající vlaječkou.
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- ▶ Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

3.7 Hledání referenčních značek po spuštění

i Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95

i U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.


- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference neblíká.

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 39

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

3.8.2 Hlavní menu uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní (v ručním provozu)

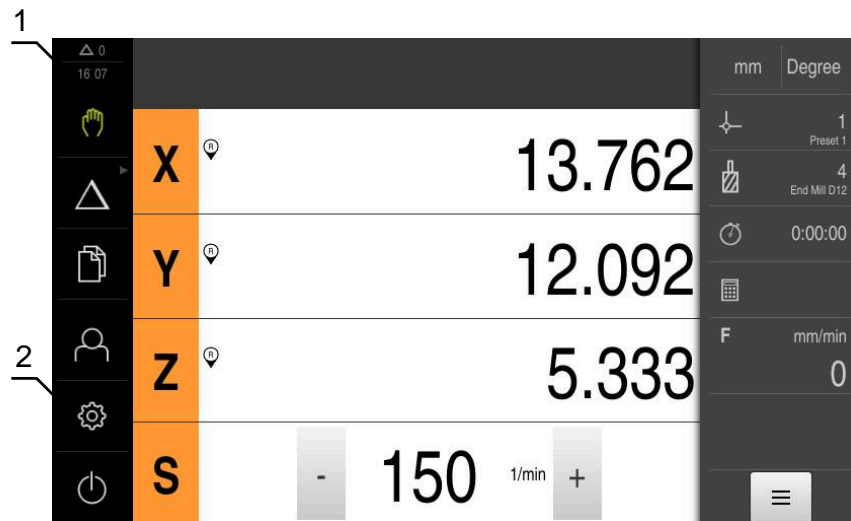






Obrázek 3: Uživatelské rozhraní (v ručním provozu)

- 1 Oblast hlášení, zobrazuje čas a počet uzavřených hlášení
- 2 Hlavní nabídka s ovládacími prvky

Ovládací prvky hlavního menu

| Ovládací prvek | Funkce |
|----------------|--|
| | Hlášení Zobrazí přehled všech hlášení a počet neuzavřených hlášení Další informace: "Hlášení", Stránka 47 |
| | Ruční režim Ruční polohování strojních os Další informace: "Menu Ruční režim", Stránka 30 |
| | MDI-režim Přímé zadávání požadovaných osových pohybů (Manual Data Input = ruční zadání dat); zbývající vzdálenost bude vypočtena a zobrazena Další informace: "Menu MDI-režim", Stránka 31 |
| | Provádění programu (opční software) Provedení předem připraveného programu s vedením uživatele Další informace: "Nabídka Provádění programu (opční software)", Stránka 33 |
| | Programování (opční software) Vytváření a správa jednotlivých programů Další informace: "Nabídka Programování (opční software)", Stránka 34 |
| | Správa souborů Správa souborů, které jsou v přístroji k dispozici Další informace: "Menu Správa souborů", Stránka 36 |



| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
|  | <p>Přihlášení uživatele</p> <p>Přihlášení a odhlášení uživatele</p> <p>Další informace: "Menu Přihlášení uživatele", Stránka 37</p> |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Pokud je přihlášen uživatel s rozšířenými oprávněními (uživatelský typ Setup nebo OEM), zobrazí se ikona ozubeného kola.</p> </div> |
|  | <p>Nastavení</p> <p>Nastavení přístroje, jako např. zřizování uživatelů, konfigurování snímačů nebo aktualizace firmwaru</p> <p>Další informace: "Menu Nastavení", Stránka 38</p> |
|  | <p>Vypnutí</p> <p>Ukončení činnosti operačního systému nebo aktivování úsporného režimu</p> <p>Další informace: "Menu Vypnout", Stránka 39</p> |

Výběr seskupených ovládacích prvků

Pokud je aktivováno **Software-Option ND 7000 PGM**, jsou v hlavní nabídce seskupeny následující ovládací prvky:

- **MDI-režim**
- **Provádění programu**
- **Programování**

 Skupinové ovládací prvky poznáte podle symbolu šipky.


- 
 - ▶ Chcete-li vybrat ovládací prvek ze skupiny, ťukněte na ovládací prvek s ikonou šipky, např. **MDI-režim**
 - > Ovládací prvek se zobrazí jako aktivní.
- 
 - ▶ Znovu ťukněte na ovládací prvek
 - > Otevře se skupina.
 - ▶ Vyberte požadovaný ovládací prvek
 - > Vybraný ovládací prvek se zobrazí jako aktivní.

3.8.3 Menu Ruční režim

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

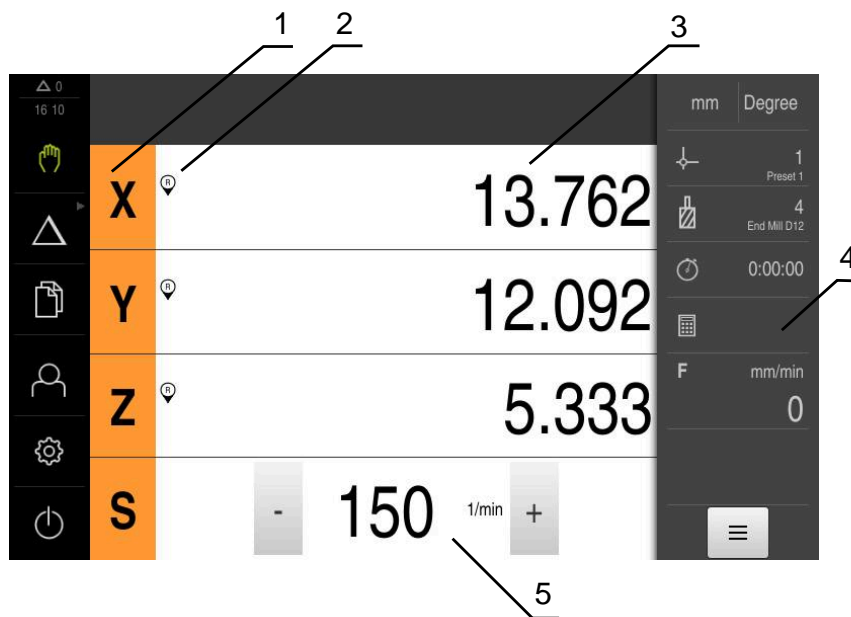

Obrázek 4: Menu **Ruční režim**

- 1 Osově tlačítko
- 2 Reference
- 3 Indikace polohy
- 4 Stavový řádek
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

Menu **Ruční režim** ukazuje v pracovní oblasti hodnoty polohy, naměřené ve strojních osách.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další funkce.

Další informace: "Ruční režim", Stránka 201

3.8.4 Menu MDI-režim

Vyvolání




- ▶ V hlavním menu ťukněte na **MDI-režim**



Ovládací prvek může patřit do skupiny (v závislosti na konfiguraci).

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim.

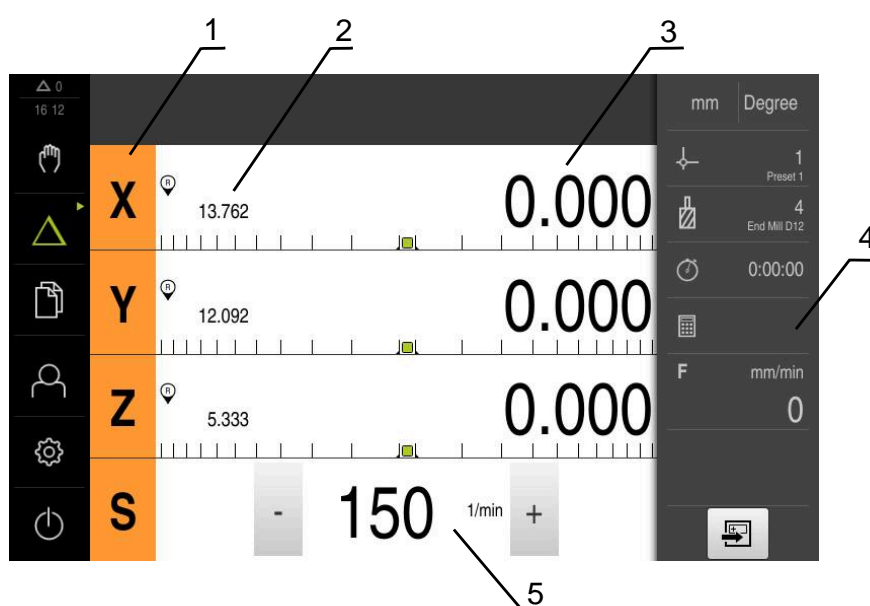

Obrázek 5: Menu **MDI-režim**

- 1 Osové tlačítko
- 2 Aktuální poloha
- 3 Zbývající dráha
- 4 Stavový řádek
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

Dialog MDI blok



- ▶ V hlavním menu klepněte na **MDI-režim**




Ovládací prvek může patřit do skupiny (v závislosti na konfiguraci).

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29



- ▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Založit**
- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim.

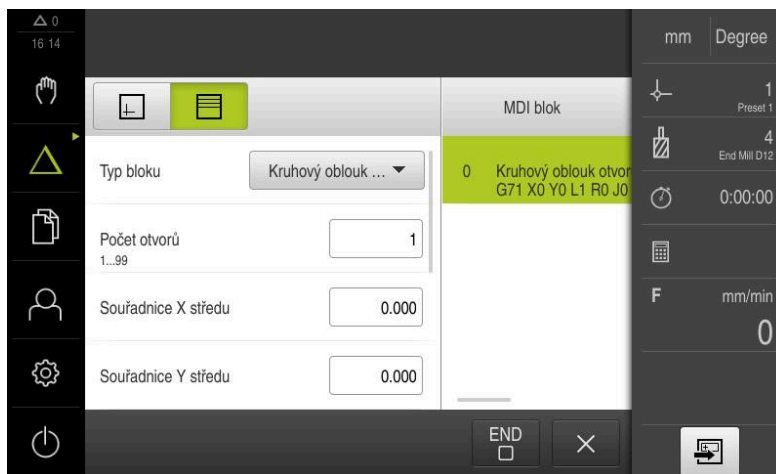

Obrázek 6: Dialog **MDI blok**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Parametry bloku
- 3 MDI-blok
- 4 Stavový řádek
- 5 Bloky nástroje

Menu **MDI-režim** umožňuje přímé zadání požadovaných osových pohybů (MDI = Manual Data Input - ruční vložení dat). Přitom je předvolená vzdálenost k cílovému bodu; zbývající vzdálenost bude vypočtena a zobrazena.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další naměřené hodnoty a funkce.

Další informace: "MDI-režim", Stránka 214

3.8.5 Nabídka Provádění programu (opční software)

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu klepněte na **Provádění programu**



Ovládací prvek náleží do skupiny.

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro Provádění programu.



Obrázek 7: Menu **Provádění programu**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Stavový řádek
- 3 Ovládání programu
- 4 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 5 Správa programů

Menu **Provádění programu** umožňuje provedení programu připraveného předem v režimu Programování. Při provádění vás Průvodce provede jednotlivými kroky.

V nabídce **Provádění programu** můžete zobrazit okno simulace, které vizualizuje vybraný blok.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další naměřené hodnoty a funkce.

Další informace: "Provádění programu (opční software)", Stránka 228

3.8.6 Nabídka Programování (opční software)

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Programování**



Ovládací prvek náleží do skupiny.


Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro programování.




Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

V opčním okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.

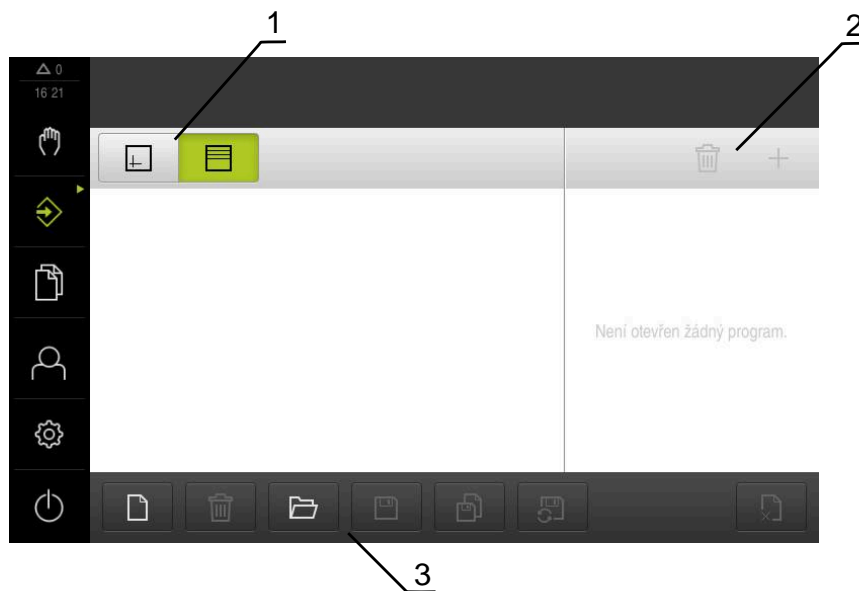

Obrázek 8: Menu **Programování**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Lišta nástrojů
- 3 Správa programů

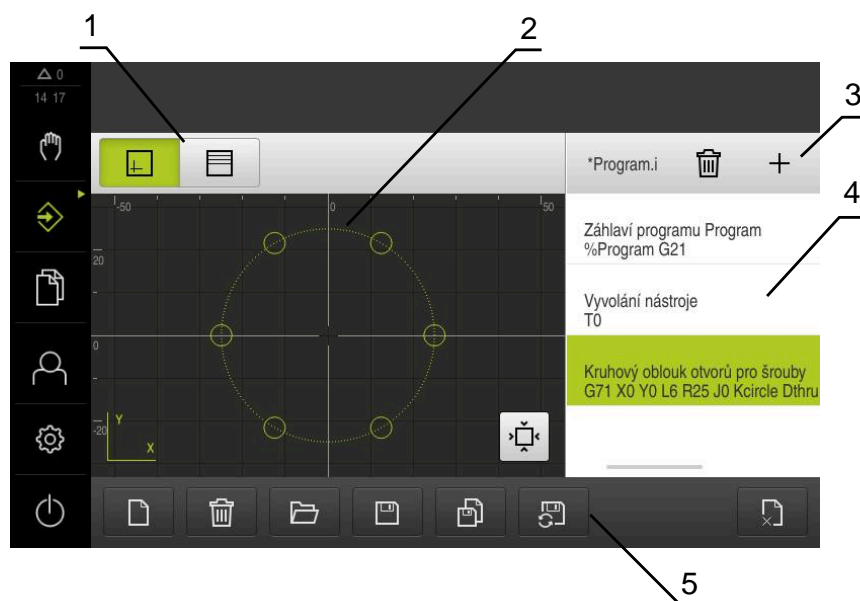

Obrázek 9: Nabídka **Programování** s otevřeným oknem simulace

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Simulační okno (opce)
- 3 Panel nástrojů
- 4 Bloky programu
- 5 Správa programů

Menu **Programování** umožňuje přípravu a správu programů. K tomu účelu definujete jednotlivé obráběcí operace nebo obráběcí vzory jako bloky. Posloupnost řady bloků pak tvoří program.

Další informace: "Programování (opční software)", Stránka 236


3.8.7 Menu Správa souborů

Vyvolání



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní správy souborů.

Stručný popis

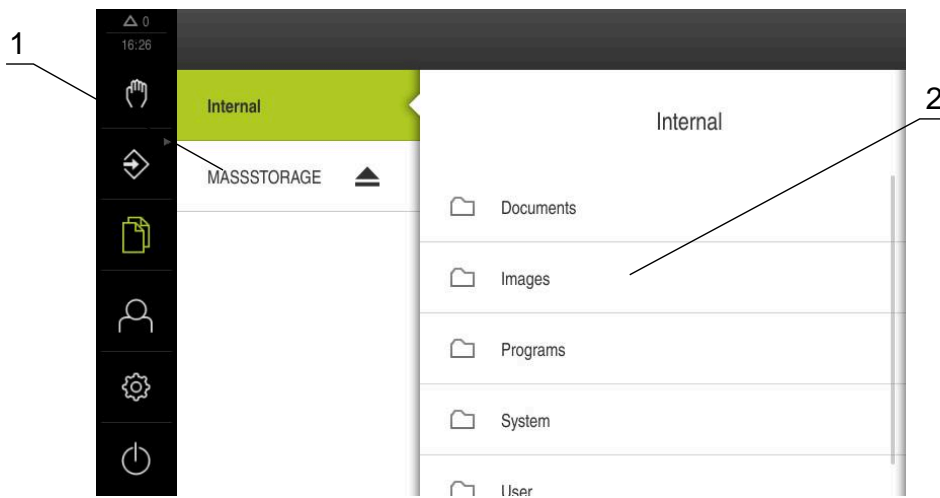

Obrázek 10: Menu **Správa souborů**

- 1 Seznam dostupných paměťových míst
- 2 Seznam složek ve zvoleném paměťovém místě

Menu **Správa souborů** zobrazuje přehled souborů uložených v paměti přístroje . Případně připojený USB-flashdisk (FAT32-formát) a dostupné síťové jednotky se zobrazí v seznamu úložišť. USB-flashdisk a síťové jednotky se zobrazují s názvem nebo s označením jednotky.

Další informace: "Správa souborů", Stránka 147


3.8.8 Menu Přihlášení uživatele

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro přihlášení a odhlášení uživatele.

Stručný popis

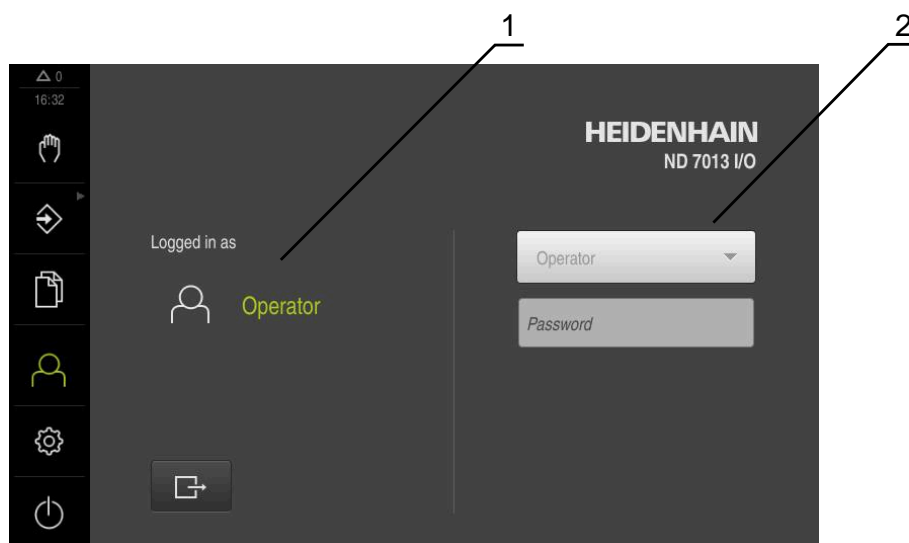

Obrázek 11: Menu **Přihlášení uživatele**

- 1 Zobrazení přihlášeného uživatele
- 2 Přihlášení uživatele

Nabídka **Přihlášení uživatele** zobrazí přihlášeného uživatele v levém sloupci. Přihlášení nového uživatele bude zobrazeno v pravém sloupci.

Pro přihlášení nového uživatele se musí přihlášený uživatel odhlásit.

Další informace: "Přihlášení a odhlášení uživatele", Stránka 24


3.8.9 Menu Nastavení

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení** (Nastavení)
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní nastavení přístroje

Stručný popis

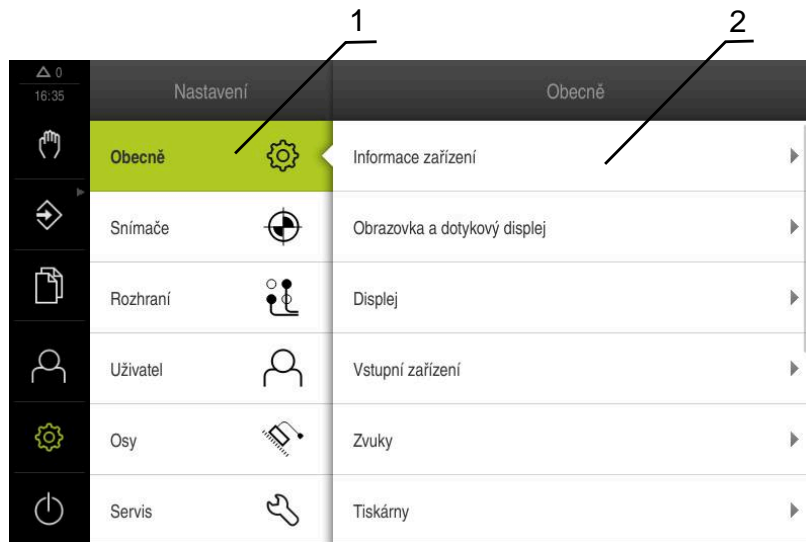

Obrázek 12: Menu **Nastavení**

- 1 Seznam možností nastavení
- 2 Seznam parametrů nastavení

Menu **Nastavení** ukáže všechny možnosti konfigurace přístroje. Pomocí parametrů nastavení přizpůsobíte přístroj požadavkům na místě použití.

Další informace: "Nastavení", Stránka 154

Příklad: Přístroj je vybaven několika úrovněmi oprávnění, které definují rozsáhlou nebo omezenou správu a obsluhu uživatelem.

3.8.10 Menu Vypnout

Vyvolání



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Vypnout**
- Zobrazí se ovládací prvky pro vypnutí operačního systému, pro aktivaci energeticky úsporného režimu a pro aktivaci režimu čištění.

Stručný popis

Nabídka **Vypnout** ukáže následující možnosti:

| Ovládací prvek | Funkce |
|----------------|---|
| | Vypnout Ukončí činnost operačního systému |
| | Energeticky úsporný režim Odpojí obrazovku, uvede operační systém do úsporného režimu |
| | Režim čištění Odpojí obrazovku, operační systém běží dále |

Další informace: "ND 7000 zapnutí a vypnutí", Stránka 23




Další informace: "Čištění obrazovky", Stránka 176

3.9 Indikace polohy

V indikaci polohy přístroj ukazuje polohy os a případně přídavné informace pro konfigurované osy.

3.9.1 Ovládací prvky indikace polohy

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| | Osové tlačítko Funkce tlačítka osy: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ťkněte na tlačítko osy: otevře se zadávací políčko pro polohu (Ruční režim) nebo dialog MDI blok (MDI-režim) ■ Podržte tlačítko osy: nastaví aktuální polohu jako nulový bod ■ Přetáhněte osové tlačítko doprava: otevře menu, pokud jsou pro osu k dispozici funkce |
| | Hledání referenčních značek proběhlo úspěšně |
| | Hledání referenčních značek neproběhlo nebo nebyla žádná referenční značka rozpoznána |
| | Zvolený převodový stupeň pohonu vřetena Další informace: "Nastavení převodového stupně pohonu vřetena", Stránka 41 |
| | Otáčky vřetena není možné se zvoleným převodovým stupněm dosáhnout <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte vyšší převodový stupeň |

| Symbol | Význam |
|---|---|
|  | Otáčky vřetena není možné se zvoleným převodovým stupněm dosáhnout ▶ Zvolte nižší převodový stupeň |
|  | V MDI-režimu a za Provádění Programu se aplikuje na osu koeficient změny měřítka Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 42 |
| 1250 <small>mm</small> | Aktuální otáčky vřetena |
|  | Zadávací políčko pro řízení otáček vřetena Další informace: "Nastavení otáček vřetena", Stránka 40 |

 
3.9.2 Funkce indikace polohy

Nastavení otáček vřetena



Následující informace jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089179_xx.

V závislosti na konfiguraci připojeného obráběcího stroje můžete řídit otáčky vřetena.



- ▶ Pokud chcete případně přejít z indikace otáček vřetena do zadávacího políčka, přetáhněte indikaci doprava.
- > Objeví se zadávací políčko **Otáčky vřetena**.
- ▶ Nastavte otáčky vřetena klepnutím nebo podržením **+** nebo **-** na požadované otáčky nebo
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Otáčky vřetena**
- ▶ Zadejte požadovanou hodnotu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- > Zadané otáčky vřetena jednotka přijme jako cílovou hodnotu a najede je.
- ▶ Pro návrat do indikace Aktuálních otáček vřetena přetáhněte zadávací políčko doleva



Nastavení převodového stupně pohonu vřetena



Následující informace jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089179_xx.

Pokud váš obráběcí stroj používá pohon vřetena, můžete zvolit použitý převodový stupeň.



Výběr převodových stupňů se může řídit také externím signálem.

Další informace: "Osa vřetena S", Stránka 102



▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava



▶ Ťkněte na **Převodový stupeň**

> Ukáže se dialog **Nastavit převodový stupeň**.

▶ Ťkněte na požadovaný převodový stupeň



▶ Ťkněte na **Potvrdit**

> Zvolený převodový stupeň se převezme jako nová hodnota.

▶ Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva



> Symbol zvoleného převodového stupně se zobrazí vedle **osového tlačítka S**.



Pokud nelze dosáhnout požadované otáčky vřetena se zvoleným převodovým stupněm, bliká symbol převodového stupně se šipkou nahoru (vyšší převodový stupeň) nebo se šipkou dolů (nižší převodový stupeň).

3.10 Stavový řádek



Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

Ve stavovém řádku přístroj ukazuje posuv a rychlost pojezdu. Mimoto máte také pomocí ovládacích prvků ve stavovém řádku přímý přístup k tabulce referenčních bodů a tabulce nástrojů ale i k pomocným programům Stopky a Kalkulátor.

3.10.1 Ovládací prvky stavového řádku

Ve stavovém řádku máte k dispozici tyto ovládací prvky:

| Ovládací prvek | Funkce |
|----------------|---|
| | <p>Nabídka rychlého přístupu Nastavení jednotek pro lineární hodnoty a úhlové hodnoty, konfigurace koeficientu měřítka; ťuknutí otevře nabídku Rychlého přístupu Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 42</p> |
| | <p>Nulový bod stolu Zobrazení aktuálního referenčního bodu; ťuknutí otevře tabulku vztažných bodů Další informace: "Vytvoření tabulky vztažných bodů", Stránka 141</p> |
| | <p>Tabulka nástrojů Zobrazení aktuálního nástroje; ťuknutí otevře tabulku nástrojů Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139</p> |
| | <p>Stopky Zobrazení času s funkcemi start/stop ve formátu h:mm:ss Další informace: "Stopky", Stránka 44</p> |
| | <p>Počítač Kalkulačka s nejdůležitějšími matematickými funkcemi a kalkulačka otáček Další informace: "Počítač", Stránka 44</p> |
| | <p>Rychlost posuvu Indikace aktuálního posuvu nejrychlejší hlavní osy Pokud všechny hlavní osy stojí, tak se zobrazí posuv nejrychlejší rotační osy</p> |
| | <p>Přídavné funkce Přídavné funkce v ručním provozu Další informace: "Doplňkové funkce v ručním režimu", Stránka 45</p> |
| | <p>MDI blok Založení obráběcích bloků v režimu MDI</p> |

 
3.10.2 Úprava nastavení menu Rychlého přístupu

V nabídce Rychlý přístup můžete přizpůsobit tato nastavení:

Dostupnost jednotlivých nastavení v menu Rychlého přístupu závisí na přihlášeném uživateli.

- Jednotka délkových rozměrů (**Milimetry** nebo **Palce**)
- Měrná jednotka úhlových hodnot (**Radiant**, **Desítkové stupně** nebo **Stupně-minuty-vteřiny**)
- **Měřítka**, které se při zpracování **MDI-bloku** nebo **Bloku programu** násobí s uloženou polohou

Nastavení jednotek




- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na menu **Rychlý přístup**
- ▶ Zvolte požadovanou **Jednotka lineárních hodnot**
- ▶ Zvolte požadovanou **Jednotka úhlových hodnot**
- ▶ Chcete-li zavřít nabídku Rychlého přístupu, ťukněte na **Zavřít**.
- ▶ Zvolené měrné jednotky se zobrazí v menu **Rychlý přístup**.



Měřitko aktivovat

 Měřitko se při zpracování **MDI-bloku** nebo **Bloku programu** násobí s polohou uloženou v bloku. Takto můžete **MDI blok** nebo **Blok programu** zrcadlit nebo měnit jeho velikost v jedné či více osách, beze změny bloku.




- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na menu **Rychlý přístup**
- ▶ Pro přechod do požadovaného nastavení přetáhněte náhled doleva
- ▶ **Měřitko** aktivujte pomocí posuvného přepínače **ON/OFF**
- ▶ Pro každou osu zadejte požadované **Měřitko**
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Chcete-li zavřít nabídku Rychlého přístupu, ťukněte na **Zavřít**.






- ▶ Pokud je aktivní koeficient změny měřítka $\neq 1$ objeví se v indikaci polohy příslušný symbol.

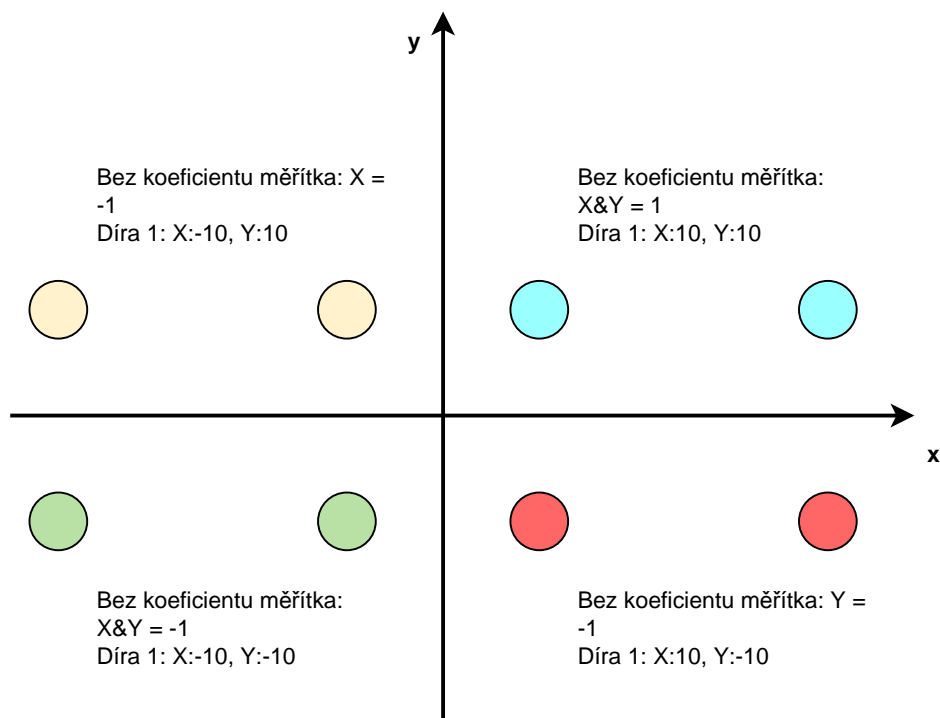Příklad: Použití koeficientu změny měřítka k zrcadlení



3.10.3 Stopky

Pro měření času obrábění a.p. nabízí přístroj ve stavovém řádku stopky. Časové zobrazení ve formátu h:mm:ss pracuje v principu jako normální stopky, to znamená že měří uplynulý čas.

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|--|
|  | Start Spustí měření času nebo pokračuje v měření po přestávce |
|  | Pauza Přerušuje měření času |
|  | Stop Zastaví měření času a vynuluje ho na 0:00:00 |

3.10.4 Počítač

Pro výpočty přístroj nabízí ve stavovém řádku různé kalkulačky. K zadávání čísel použijte číselné klávesy jako na normálním kalkulátoru.


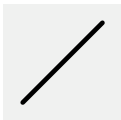
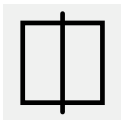

| Kalkulátor | Funkce |
|--------------------------|--|
| Standard | Má nejdůležitější matematické funkce |
| Kalkulátor otáček | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Do předvolených políček zadejte Průměr (mm) a Rezná rychlost (m/min) > Otáčky se vypočítají automaticky. |

3.10.5 Doplnkové funkce v ručním režimu



- Chcete-li vyvolat přidavné funkce, ťukněte na tlačítko **Přidavné funkce** ve stavovém řádku

K dispozici jsou následující ovládací prvky:

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
|  | <p>Referenční značky Spuštění hledání referenčních značek Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113</p> |
|  | <p>Snímání sondou Sejmutí hrany obrobku Další informace: "Definovat vztažné body", Stránka 204</p> |
|  | <p>Snímání sondou Určení středové osy obrobku Další informace: "Definovat vztažné body", Stránka 204</p> |
|  | <p>Snímání sondou Určení středu kružnice (otvoru nebo válce) Další informace: "Definovat vztažné body", Stránka 204</p> |

3.11 OEM-Lišta




Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování k** dispozici.

S opční OEM-lištou můžete podle konfigurace funkcí řídit připojený obráběcí stroj.

3.12 Hlášení a akustická zpětná vazba

3.12.1 Hlášení

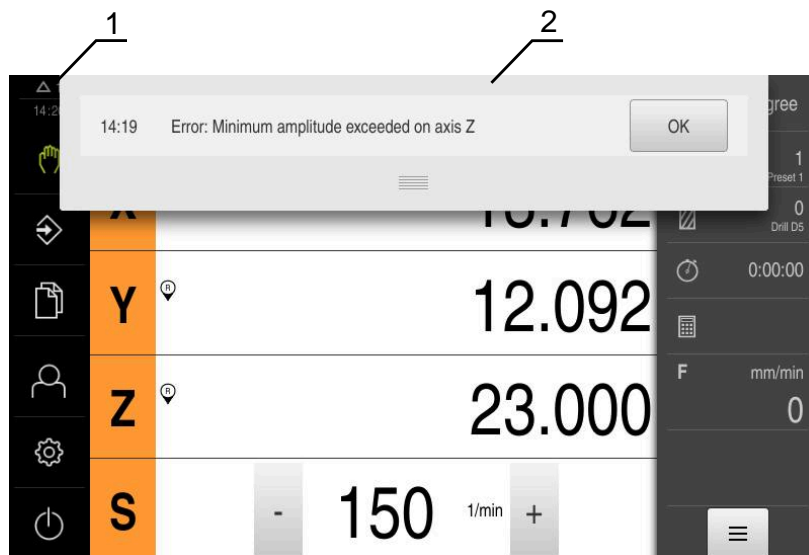


Obrázek 13: Zobrazení hlášení v pracovní oblasti

- 1 Rozsah zobrazování hlášení
- 2 Seznam hlášení

Zprávy v horní části pracovního prostoru mohou být vyvolány např. omylem obsluhy nebo neuzavřenými procesy.

Hlášení se zobrazí po výskytu příčiny hlášení nebo ťuknutím na oblast **Hlášení** na horním okraji obrazovky.

 Vyvolání hlášení



- ▶ Klepněte na **Hlášení**
- > Otevře se seznam hlášení.

Přizpůsobení oblasti zobrazení



- ▶ Chcete-li oblast zobrazení hlášení zvětšit, táhněte za **úchyt** dolů.
- ▶ Chcete-li oblast zobrazení hlášení zmenšit, táhněte za **úchyt** nahoru.
- ▶ Chcete-li oblast zobrazení zavřít, odtáhněte **úchyt** nahoru mimo obrazovku.
- > Počet neuzavřených hlášení bude zobrazen v **Hlášení**.


Uzavření hlášení

V závislosti na obsahu můžete hlášení ukončit následujícími ovládacími prvky:



- ▶ Chcete-li zavřít hlášení s pokynem ťukněte na **Zavřít**
 - > Hlášení se již nebude zobrazovat.
- nebo
- ▶ Chcete-li zavřít hlášení s možným účinem na aplikaci ťukněte na **OK**
 - > Hlášení pak může aplikace vzít do úvahy.
 - > Hlášení se již nebude zobrazovat.

3.12.2 Průvodce

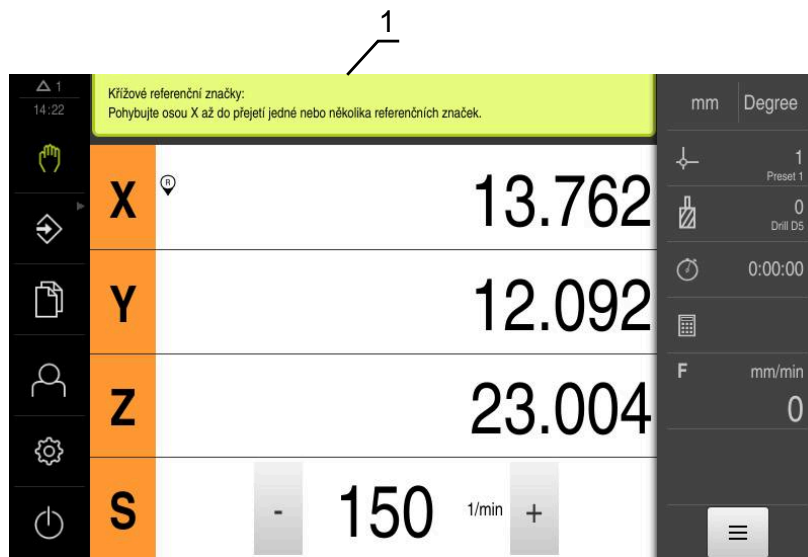

Obrázek 14: Podpora při činnostech od Průvodce

1 Průvodce (příklad)

Asistent vás podporuje při práci s kroky a programy nebo při procesu učení.

Následující ovládací prvky průvodce jsou zobrazeny v závislosti na aktuálním kroku nebo operaci.



- ▶ Ke zrušení poslední pracovní operace nebo její opakování ťukněte na **Zpět**



- ▶ Chcete-li zobrazený pracovní krok potvrdit, ťukněte na **Potvrdit**.
- Průvodce přejde k následujícímu kroku nebo ukončí postup.



- ▶ K přechodu na další zobrazení ťukněte na **Další**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Předchozí**



- ▶ Chcete-li Průvodce zavřít, ťukněte na **Zavřít**.


3.12.3 Zvuková zpětná vazba

Přístroj může vydávat zvuková hlášení k signalizaci činnosti obsluhy, dokončení procesů nebo poruch.

Dostupné tóny jsou sdruženy do tématických oblastí. V rámci jedné tématické oblasti se tóny liší.

Nastavení akustické zpětné vazby lze definovat v nabídce **Nastavení**.

Další informace: "Zvuky", Stránka 161

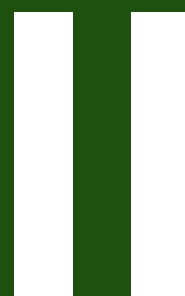

**Informace pro OEM
a Setup (Nastavení)**

Přehled

Tato část dokumentace obsahuje důležité body pro uživatele OEM a Setup, aby mohli zařízení uvést do provozu a seřídit.

Obsah kapitol v části "Informace pro OEM a Setup".

Následující tabulka ukazuje:

- ze kterých kapitol se skládá tato část "Informace pro OEM a Setup".
- jaké informace kapitoly obsahují
- kterých cílových skupin se kapitoly primárně týkají

| Kapitola | Obsah | Cílová skupina | | |
|---|--|----------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| Tato kapitola obsahuje informace o ... | | | | |
| 1 "Přeprava a skladování" | ... transport produktu ... skladování produktu ... obsah dodávky produktu ... Příslušenství pro produkt | ✓ | ✓ | |
| 2 "Montáž" | ... montáž produktu dle daného účelu | ✓ | ✓ | |
| 3 "Instalace" | ... instalace produktu dle daného účelu | ✓ | ✓ | |
| 4 "Uvedení do provozu" | ... uvedení produktu do provozu | ✓ | | |
| 5 "Seřizování" | ... seřízení produktu dle daného účelu | | ✓ | |
| 6 "Správa souborů" | ... funkce menu "Správa souborů" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 "Nastavení" | ... Možnosti nastavení a příslušné parametry nastavení produktu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 "Servis a údržba" | ... obecná údržba produktu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 "Demontáž a likvidace" | ... demontáž a likvidace produktu ... Pokyny k ochraně životního prostředí | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 "Technické údaje" | ... technická data produktu ... Rozměry produktu a přípojek (výkresy) | ✓ | ✓ | ✓ |

Obsah

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Přeprava a skladování..... | 54 |
| 1.1 | Přehled..... | 55 |
| 1.2 | Vybalení přístroje..... | 55 |
| 1.3 | Obsah dodávky a příslušenství..... | 55 |
| 1.3.1 | Rozsah dodávky..... | 55 |
| 1.3.2 | Příslušenství..... | 56 |
| 1.4 | Když dojde k poškození během dopravy..... | 57 |
| 1.5 | Opětovné zabalení a skladování..... | 57 |
| 1.5.1 | Zabalit přístroj..... | 58 |
| 1.5.2 | Skladování přístroje..... | 58 |
| 2 | Montáž..... | 59 |
| 2.1 | Přehled..... | 60 |
| 2.2 | Sestavení přístroje..... | 60 |
| 2.2.1 | Montáž na stojánek Single-Pos..... | 61 |
| 2.2.2 | Montáž na stojánek Duo-Pos..... | 62 |
| 2.2.3 | Montáž na stojánek Multi-Pos..... | 63 |
| 2.2.4 | Montáž na držáku Multi-Pos..... | 64 |
| 3 | Instalace..... | 65 |
| 3.1 | Přehled..... | 66 |
| 3.2 | Všeobecné pokyny..... | 66 |
| 3.3 | Přehled zařízení..... | 67 |
| 3.4 | Připojení snímačů..... | 69 |
| 3.5 | Připojení dotykových sond..... | 70 |
| 3.6 | Zapojení spínacích vstupů a výstupů..... | 71 |
| 3.7 | Připojení zadávacího přístroje..... | 75 |
| 3.8 | Připojení síťové periferie..... | 75 |
| 3.9 | Připojte síťové napětí..... | 76 |
| 4 | Uvedení do provozu..... | 77 |
| 4.1 | Přehled..... | 78 |
| 4.2 | Přihlášení pro uvedení do provozu..... | 78 |
| 4.2.1 | Přihlášení uživatele..... | 78 |
| 4.2.2 | Hledání referenčních značek po spuštění..... | 79 |
| 4.2.3 | Nastavení jazyka..... | 79 |
| 4.2.4 | Změna hesla..... | 79 |
| 4.3 | Jednotlivé kroky pro Uvedení do provozu..... | 80 |
| 4.4 | Zvolte Aplikace..... | 82 |
| 4.5 | Základní nastavení..... | 82 |
| 4.5.1 | Aktivovat Softwarové možnosti..... | 82 |
| 4.5.2 | Nastavení Datumu a času..... | 85 |
| 4.5.3 | Nastavení měrných jednotek..... | 85 |
| 4.6 | Konfigurování dotykové sondy..... | 87 |
| 4.7 | Konfigurování os..... | 87 |
| 4.7.1 | Základy konfigurace os..... | 87 |
| 4.7.2 | Přehled typických měřidel..... | 89 |
| 4.7.3 | Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat..... | 90 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 4.7.4 | Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V _{SS} nebo 11 uA _{SS} | 91 |
| 4.7.5 | Provedení korekce chyb..... | 96 |
| 4.7.6 | Konfigurování Osy vřetena..... | 101 |
| 4.7.7 | Spínací funkce..... | 109 |
| 4.7.8 | Propojení os..... | 111 |
| 4.7.9 | Referenční značky..... | 112 |
| 4.8 | Konfigurování M-funkcí..... | 113 |
| 4.8.1 | Standardní M-funkce..... | 114 |
| 4.8.2 | M-funkce výrobce..... | 114 |
| 4.9 | OEM oblast..... | 114 |
| 4.9.1 | Přidat dokumentaci..... | 114 |
| 4.9.2 | Přidat startovní obrazovku..... | 115 |
| 4.9.3 | Konfigurovat Nabídka OEM..... | 115 |
| 4.9.4 | Přizpůsobit zobrazení..... | 121 |
| 4.9.5 | Přizpůsobení provádění programu..... | 121 |
| 4.9.6 | Úprava chybových hlášení..... | 122 |
| 4.9.7 | Uložení a obnovení OEM-nastavení..... | 124 |
| 4.9.8 | Konfigurace přístroje pro snímky obrazovky..... | 125 |
| 4.10 | Zálohování dat..... | 126 |
| 4.10.1 | Zálohování konfigurace..... | 126 |
| 4.10.2 | Zálohovat uživatelské soubory..... | 127 |

5 Seřizování..... 128

| | | |
|-------|--|-----|
| 5.1 | Přehled..... | 129 |
| 5.2 | Přihlášení pro seřizování..... | 129 |
| 5.2.1 | Přihlášení uživatele..... | 129 |
| 5.2.2 | Hledání referenčních značek po spuštění..... | 130 |
| 5.2.3 | Nastavení jazyka..... | 130 |
| 5.2.4 | Změna hesla..... | 130 |
| 5.3 | Jednotlivé kroky k seřízení..... | 131 |
| 5.3.1 | Základní nastavení..... | 131 |
| 5.3.2 | Příprava obrábění..... | 139 |
| 5.4 | Zálohování konfigurace..... | 145 |
| 5.5 | Zálohovat uživatelské soubory..... | 146 |

6 Správa souborů..... 147

| | | |
|-----|---------------------------------|-----|
| 6.1 | Přehled..... | 148 |
| 6.2 | Typy souborů..... | 149 |
| 6.3 | Spravovat složky a soubory..... | 149 |
| 6.4 | Náhled souborů..... | 152 |
| 6.5 | Export souborů..... | 152 |
| 6.6 | Import souborů..... | 153 |

7 Nastavení..... 154

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 7.1 | Přehled..... | 155 |
| 7.2 | Obecně..... | 156 |
| 7.2.1 | Informace zařízení..... | 156 |
| 7.2.2 | Obrazovka a dotykový displej..... | 157 |
| 7.2.3 | Displej..... | 158 |
| 7.2.4 | Okno simulace..... | 159 |
| 7.2.5 | User interface..... | 160 |
| 7.2.6 | Zvuky..... | 161 |
| 7.2.7 | Tiskárny..... | 161 |

| | | | |
|-----------|--------|--|------------|
| | 7.2.8 | Autorská práva..... | 161 |
| | 7.2.9 | Servisní informace..... | 162 |
| | 7.2.10 | Dokumentace..... | 162 |
| 7.3 | | Snímače..... | 163 |
| 7.4 | | Rozhraní..... | 164 |
| | 7.4.1 | USB..... | 164 |
| | 7.4.2 | Osy (spínací funkce)..... | 164 |
| | 7.4.3 | Polohově závislé spínací funkce..... | 164 |
| 7.5 | | Uživatel..... | 166 |
| | 7.5.1 | OEM..... | 166 |
| | 7.5.2 | Setup..... | 167 |
| | 7.5.3 | Operator..... | 168 |
| 7.6 | | Osy..... | 169 |
| | 7.6.1 | Informace..... | 171 |
| 7.7 | | Servis..... | 172 |
| | 7.7.1 | Informace o firmwaru..... | 173 |
| 8 | | Servis a údržba..... | 175 |
| | 8.1 | Přehled..... | 176 |
| | 8.2 | Čistění..... | 176 |
| | 8.3 | Plán údržby..... | 177 |
| | 8.4 | Opětné uvedení do provozu..... | 177 |
| | 8.5 | Aktualizace firmwaru..... | 177 |
| | 8.6 | Diagnostika snímačů..... | 179 |
| | 8.6.1 | Diagnostika pro měřidla s rozhraním 1 V _{SS} /11 μA _{SS} | 179 |
| | 8.6.2 | Diagnostika pro snímače s rozhraním EnDat..... | 180 |
| | 8.7 | Obnovení souborů a nastavení..... | 182 |
| | 8.7.1 | Obnovení specifických složek a souborů OEM..... | 183 |
| | 8.7.2 | Obnovit uživatelské soubory..... | 184 |
| | 8.7.3 | Obnovit konfiguraci..... | 185 |
| | 8.8 | Reset všech nastavení..... | 186 |
| | 8.9 | Obnovení továrního nastavení..... | 186 |
| 9 | | Demontáž a likvidace..... | 187 |
| | 9.1 | Přehled..... | 188 |
| | 9.2 | Demontáž..... | 188 |
| | 9.3 | Likvidace..... | 188 |
| 10 | | Technické údaje..... | 189 |
| | 10.1 | Přehled..... | 190 |
| | 10.2 | Údaje přístroje..... | 190 |
| | 10.3 | Rozměry přístroje a připojovací rozměry..... | 192 |
| | 10.3.1 | Rozměry se stojánkem Single-Pos..... | 194 |
| | 10.3.2 | Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos..... | 195 |
| | 10.3.3 | Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos..... | 195 |
| | 10.3.4 | Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos..... | 196 |

1

**Přeprava a
skladování**

1.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje informace o dopravě a skladování, jakož i rozsahu dodávky a příslušenství přístroje.



Následující kroky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

1.2 Vybalení přístroje

- ▶ Obal otevřete nahoře.
- ▶ Odstraňte obalový materiál.
- ▶ Vyjměte obsah.
- ▶ Zkontrolujte úplnost dodávky.
- ▶ Zkontrolujte dodávku, zda nebyla poškozená při dopravě.

1.3 Obsah dodávky a příslušenství

1.3.1 Rozsah dodávky

Dodávka zahrnuje tyto položky:

| Označení | Popis |
|---------------------|---|
| Dodatek (volitelný) | Doplňuje nebo nahrazuje obsah provozních pokynů a příp. také instalačních pokynů. |
| Návod k obsluze | PDF-verze Návodu k obsluze na datovém nosiči v aktuálně dostupných jazycích |
| Přístroj | Indikace polohy ND 7000 |
| Instalační návod | Papírové vydání Návodu pro instalaci v aktuálně dostupných jazycích |
| Stojánek Single-Pos | Stojánek pro pevnou montáž, se sklonem 20°, rastr úchytných děr 50 mm x 50 mm |

1.3.2 Příslušenství



Opční software musí být na přístroji odemčen pomocí licenčního klíče. Související hardwarové komponenty lze používat pouze po aktivaci příslušného opčního softwaru.

Další informace: "Aktivovat Softwarové možnosti", Stránka 82

Dále uvedené příslušenství můžete objednat také u fy HEIDENHAIN:

| Příslu- šenství | Označení | Popis | ID |
|--------------------|---|---|------------|
| k provozu | | | |
| | Volitelný software ND 7000 PGM | Zadávání programů pro výrobu obrobků, časově omezená zkušební verze (60 dnů) | 1089225-52 |
| | Volitelný software ND 7000 PGM | Zadávání programů pro výrobu obrobků | 1089225-02 |
| | Volitelný software ND 7000 RD | Podpora radiálních vrtaček a rychlovrtaček | 1089225-01 |
| | Volitelný software ND 7000 RD Trial | Podpora radiálních vrtaček a rychlovrtaček, časově omezená zkušební verze (60 dnů) | 1089225-51 |
| pro instalaci | | | |
| | Dotyková sonda na hrany KT 130 | Dotyková sonda pro snímání obrobku (vytvoření vztažných bodů) | 283273-xx |
| | Dotyková sonda TS 248 | Dotyková sonda pro snímání obrobku (vytváření vztažných bodů), axiální kabelový výstup | 683110-xx |
| | Dotyková sonda TS 248 | Dotyková sonda pro snímání obrobku (vytváření vztažných bodů), radiální kabelový výstup | 683112-xx |
| | Kabel adaptéru přípojky dotykové sondy DIN, 5-pólová zdířka | Převod osazení z rozhraní HEIDENHAIN-dotykové sondy na rozhraní Renishaw-dotykové sondy | 1095709-xx |
| | Přípojovací kabel | Přípojný kabel viz prospekt "Kabel a spojovací zástrčka produktů HEIDENHAIN" | --- |
| | Síťový kabel | Síťový kabel s Euro-zástrčkou (typ F), 3 m dlouhý | 223775-01 |
| | Spojovací kabel USB | Spojovací kabel USB se zástrčkou typu A a se zástrčkou typu B | 354770-xx |
| pro montáž | | | |

| Příslušenství | Označení | Popis | ID |
|---------------|---------------------|---|------------|
| | Držák Multi-Pos | Držák pro upevnění přístroje na rameno, plynule naklopitelný, rozsah naklonění 90°, rastr úchytných děr 50 mm x 50 mm | 1089230-08 |
| | Montážní rameno | Montážní rameno pro upevnění na stroji | 1089207-01 |
| | Stojánek Duo-Pos | Stojánek pro pevnou montáž, se sklonem 20° nebo 45°, rastr úchytných děr 50 mm x 50 mm | 1089230-06 |
| | Stojánek Multi-Pos | Stojánek pro plynule naklopitelnou montáž, rozsah naklonění 90°, rastr úchytných děr 50 mm x 50 mm | 1089230-07 |
| | Stojánek Single-Pos | Stojánek pro pevnou montáž, se sklonem 20°, rastr úchytných děr 50 mm x 50 mm | 1089230-05 |
| | Vestavný rám | Vestavný rám pro montáž následných elektronik QUADRA-CHEK 2000 a ND 7000 do panelu | 1089208-01 |

1.4 Když dojde k poškození během dopravy

- ▶ Nechte si potvrdit poškození od dopravce.
- ▶ Uložte obalový materiál pro vyšetření.
- ▶ Informujte odesílatele o poškození.
- ▶ Pro náhradní díly kontaktujte obchodníka společnosti



Při poškození během dopravy:

- ▶ Uložte obalový materiál k prošetření.
- ▶ HEIDENHAIN nebo výrobce stroje

To platí rovněž pro poškození náhradních dílů během dopravy.

1.5 Opětné zabalení a skladování

Přístroj zabalte a skladujte obezřetně a v souladu se zde uvedenými podmínkami.

1.5.1 Zabalit přístroj

Nové balení by mělo co nejvíce odpovídat původnímu balení.

- ▶ Všechny doplňkové díly a protiprachové krytky upevněte na přístroj tak, jak byly upevněné při dodávce přístroje nebo je zase zabalte tak, jak byly zabalené.
- ▶ Zabalte přístroj tak, aby
 - byly nárazy a otřesy během dopravy utlumeny,
 - do něho nemohl vniknout prach a vlhkost.
- ▶ Všechny dodané části příslušenství uložte do obalu,
Další informace: "Obsah dodávky a příslušenství", Stránka 55
- ▶ Přiložte veškerou dokumentaci, která byla v původní dodávce
Další informace: "Uložení a předávání dokumentace ", Stránka 10



Odeslání přístroje do opravy v servisu:

- ▶ Zašlete přístroj bez příslušenství, snímačů a periferních zařízení.

1.5.2 Skladování přístroje

- ▶ Zabalte přístroj jak bylo výše popsáno
- ▶ Dodržujte stanovené podmínky prostředí
Další informace: "Technické údaje", Stránka 189
- ▶ Po každé přepravě a delším skladování přístroj zkontrolujte, zda není poškozený

2

Montáž

2.1 Přehled


Tato kapitola popisuje montáž přístroje. Zde najdete návod jak řádně namontujete váš přístroj na stojánek nebo na držák.

i Následující kroky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

2.2 Sestavení přístroje

Všeobecné montážní pokyny

Úchyt montážních variant se nachází na zadní straně přístroje. Vzor úchytných otvorů odpovídá rastru 50 mm x 50 mm.

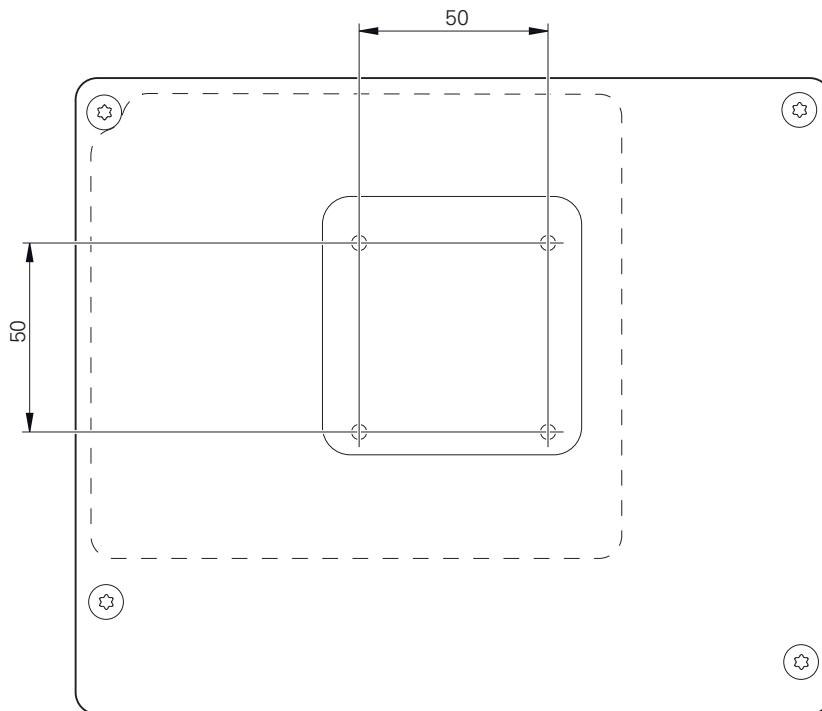

Obrázek 15: Rozměry zadní strany přístroje

Materiál pro uchycení montážních variant k přístroji je přiložen k příslušenství.

Dodatečně použijte:

- Šroubovák Torx T20
- Šroubovák Torx T25
- Klíč s vnitřním šestihranem, otvor klíče 2,5 (stojánek Duo-Pos)
- Materiál pro upevnění na pracovní plochu

i Pro použití v souladu s daným účelem musí být přístroj upevněn na stojánku nebo v držáku.

2.2.1 Montáž na stojánek Single-Pos


Stojánek Single-Pos můžete na přístroj našroubovat se sklonem 20°.

- ▶ Stojánek upevníte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou M4x8 ISO 14581 do horních otvorů se závitem na zadní straně přístroje




Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm

- ▶ Stojánek přišroubujte dvěma vhodnými šrouby shora na plochu nebo
- ▶ Umístěte samolepicí gumové podložky na spodní stranu stojánu
- ▶ Kabel uložte zezadu skrze otvor stojánu a poté ho ved'te k přípojkám.

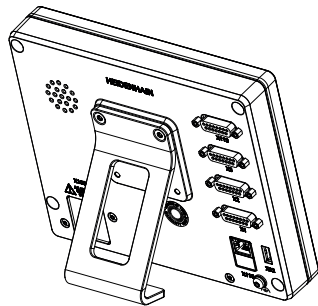

Obrázek 16: Přístroj je namontovaný na stojánek Single-Pos

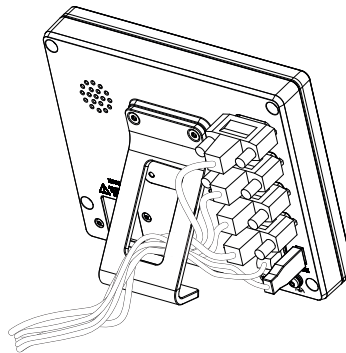

Obrázek 17: Vedení kabelu u stojánu Single-Pos

Další informace: "Rozměry se stojánkem Single-Pos", Stránka 194

2.2.2 Montáž na stojánek Duo-Pos


Stojánek Duo-Pos lze na přístroj našroubovat buď se sklonem 20° nebo se sklonem 45°.

i Pokud našroubujete stojánek Duo-Pos se sklonem 45° na přístroj, tak musíte přístroj upevnit na horním konci montážního zářezu. Použijte síťovou šňůru s úhlovou zástrčkou.


- ▶ Stojánek upevněte pomocí přiložených šroubů s vnitřním šestihranem M4x8 ISO 7380 do spodních otvorů se závitem na zadní straně přístroje

i Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm

- ▶ Stojánek našroubujte přes montážní zářezy (šířka = 4,5 mm) na pracovní plochu nebo
- ▶ Přístroj postavte na požadované místo
- ▶ Kabel uložte zezadu skrze obě opěrky stojánku a poté vedte přes boční otvory k přípojkám.

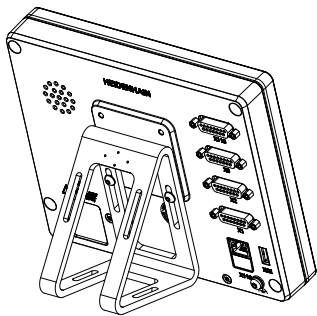

Obrázek 18: Přístroj namontovaný na stojánek Duo-Pos

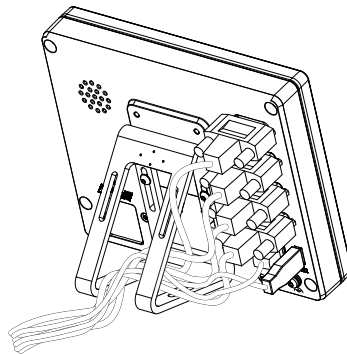

Obrázek 19: Vedení kabelu u stojánku Duo-Pos

Další informace: "Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos", Stránka 195

2.2.3 Montáž na stojánek Multi-Pos

- ▶ Stojánek upevníte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou M4x8 ISO 14581 (černé) do otvorů se závitem na zadní straně přístroje


i Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm

- ▶ Opční stojánek přišroubujte dvěma M5 šrouby zespodu na pevnou plochu
- ▶ Nastavte požadovaný úhel naklonění
- ▶ Zajištění stojánku: pevně dotáhněte šroub T25


i Dbejte na utahovací moment pro šroub T25

- Doporučený utahovací moment: 5,0 Nm
- Maximální povolený utahovací moment: 15,0 Nm

- ▶ Kabel uložte zezadu skrze obě opěrky stojánku a poté vedte přes boční otvory k přípojkám.

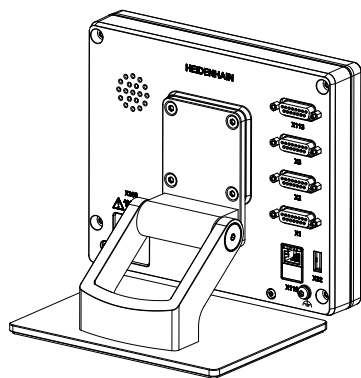

Obrázek 20: Příklad přístroje namontovaného na stojánek Multi-Pos

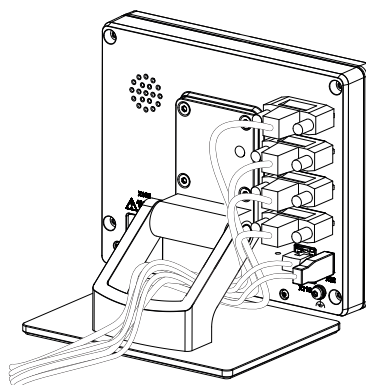

Obrázek 21: Vedení kabelu u stojánku Multi-Pos

Další informace: "Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos", Stránka 195

2.2.4 Montáž na držáku Multi-Pos

- ▶ Držák upevníte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou M4x8 ISO 14581 (černé) do otvorů se závitem na zadní straně přístroje


i Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm

- ▶ Držák namontujte pomocí přiloženého šroubu M8, podložek, rukojeti a šestihranné matice M8 na rameno nebo
- ▶ Přimontujte držák dvěma šrouby < 7 mm přes obě díry k požadované ploše.
- ▶ Nastavte požadovaný úhel naklonění
- ▶ Zajištění držáku: pevně dotáhněte šroub T25


i Dbejte na utahovací moment pro šroub T25

- Doporučený utahovací moment: 5,0 Nm
- Maximální povolený utahovací moment: 15,0 Nm

- ▶ Kabel uložte zezadu skrze obě opěrky držáku a poté ved'te přes boční otvory k přípojkám.

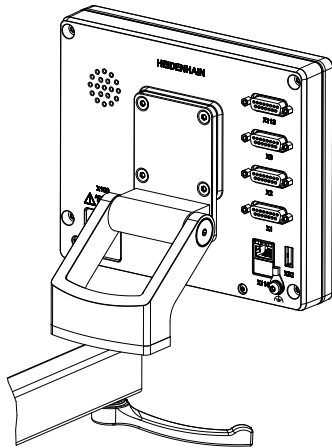

Obrázek 22: Přístroj namontovaný na držáku Multi-Pos

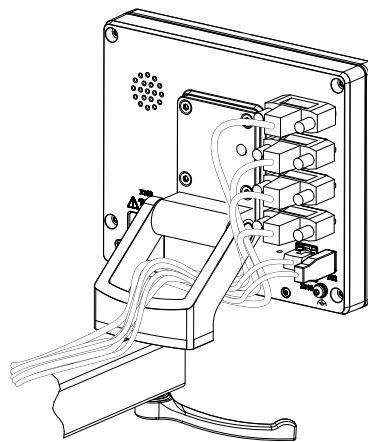

Obrázek 23: Vedení kabelu u držáku Multi-Pos

Další informace: "Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos", Stránka 196

3

Instalace

3.1 Přehled

Tato kapitola popisuje instalaci přístroje. Zde naleznete informace o přípojkách přístroje a návody, jak řádně připojit periferní přístroje.



Následující kroky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

3.2 Všeobecné pokyny

UPOZORNĚNÍ

Rušení od zdrojů silných elektromagnetických emisí!

Periferní zařízení, jako jsou měniče kmitočtu nebo pohony, mohou způsobovat rušení.

Pro zvýšení odolnosti vůči působení elektromagnetických vlivů:

- ▶ používejte volitelnou přípojku uzemnění dle normy IEC/EN 60204-1.
- ▶ Používejte výhradně USB-periferie s průchozím stíněním, např. kovovou fólií a kovovým opletením, nebo kovovým pouzdem. Stupeň pokrytí stínícím opletením musí být 85 % nebo více. Stínění musí být napojeno kolem konektoru (napojení 360°).

UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje spojováním a rozpojováním konektorů během provozu!

Mohly by se poškodit vnitřní komponenty.

- ▶ Konektory spojíte nebo rozpojíte pouze při vypnutém přístroji!

UPOZORNĚNÍ

Elektrostatický výboj (ESD)!

Výrobek obsahuje součástky, které mohou být zničeny elektrostatickým výbojem.

- ▶ Musíte dodržovat bezpečnostní opatření pro zacházení se součástkami citlivými na elektrostatický výboj.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte přípojných kolíčků bez řádného uzemnění.
- ▶ Při pracích na přípojkách přístroje noste uzemněný ESD-náramek.

UPOZORNĚNÍ**Poškození přístroje způsobené nesprávným zapojením!**

Pokud vstupy nebo výstupy špatně připojíte, může dojít k poškození přístroje nebo periferních zařízení.

- ▶ Dbejte na připojení přívodů a technické údaje přístroje
- ▶ Obsazujte výhradně použité piny nebo vodiče

Další informace: "Technické údaje", Stránka 189

3.3 Přehled zařízení

Přípojky na zadní straně přístroje jsou chráněny krytkami proti zašpinění a poškození.

UPOZORNĚNÍ**Znečištění a poškození kvůli chybějícím prachovým krytkám!**


Pokud nenasadíte na nepoužívané přípojky prachové krytky, může to ovlivnit funkci přípojných kontaktů nebo se zničí.

- ▶ Prachové krytky sundávejte pouze pro připojení snímačů nebo periferních přístrojů.
- ▶ Po odpojení snímače nebo periferního zařízení nasadte na přípojku opět ochrannou krytku.




Druh přípojek pro snímače se může lišit v závislosti na provedení přístroje.

Zadní strana přístroje bez protiprachových krytek

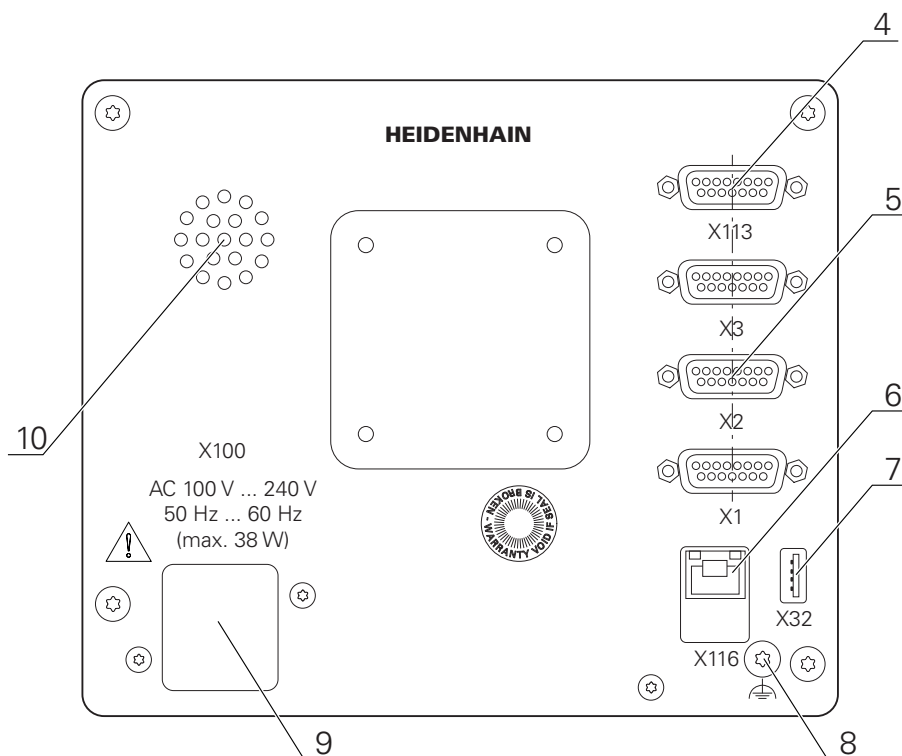

Obrázek 24: Zadní strana u přístrojů s ID 1089178-xx

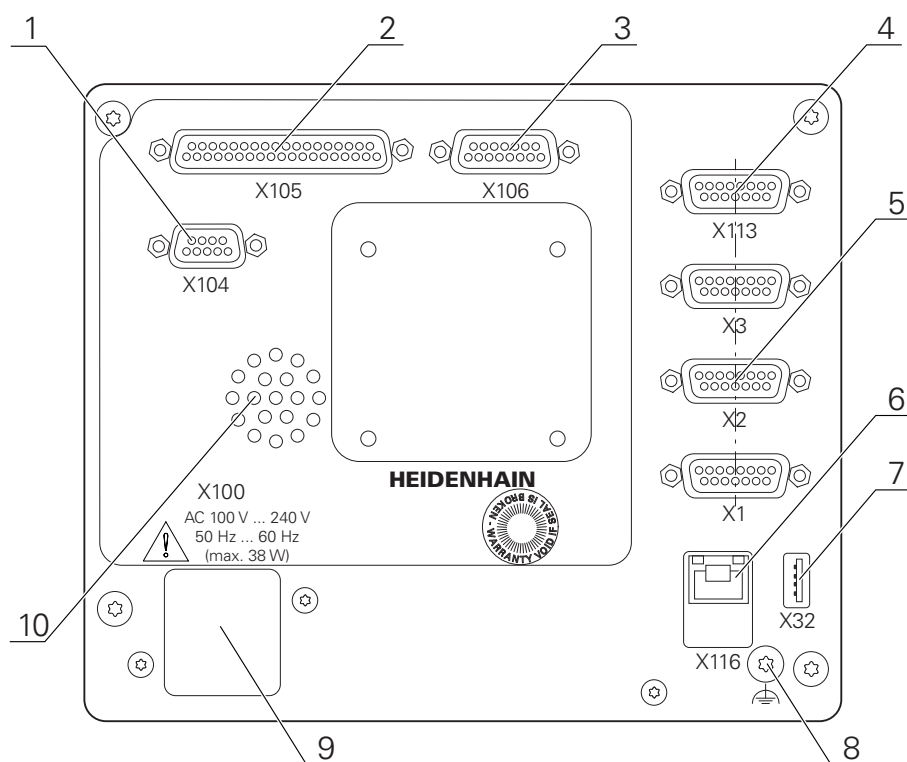

Obrázek 25: Zadní strana přístrojů s ID 1089179-xx

Konektory:

- 5 **X1-X3:** Varianta přístroje s 15pinovým konektorem Sub-D pro snímače s rozhraním $1 V_{SS}$, $11 \mu A_{SS}$ nebo s rozhraním EnDat 2.2
- 7 **X32:** USB 2.0 Hi-Speed-přípojka (typ A) pro tiskárnu, zadávací přístroj nebo USB-flash-disk
- 10 Reproduktor
- 8 Přípojka uzemnění dle IEC/EN 60204-1.
- 6 **X116:** Konektor RJ45-Ethernet pro komunikaci a výměnu dat s následnými systémy, popř. s PC
- 4 **X113:** 15pinový konektor Sub-D pro dotykové sondy (např. HEIDENHAIN)
- 9 **X100:** Síťový vypínač a přípojka

Přídavné konektory u přístrojů s ID 1089179-xx:

- 2 **X105:** 37pinový konektor Sub-D pro digitální rozhraní (24 V DC; 24 spínacích vstupů, 8 spínaných výstupů)
- 3 **X106:** 15pinový konektor Sub-D pro analogové rozhraní (4 vstupy, 4 výstupy)
- 1 **X104:** 9pinový konektor Sub-D pro rozhraní univerzálního relé (2 kontakty střídavého proudu relé)

3.4 Připojení snímačů



U snímačů s rozhraním EnDat-2.2.: Když je jedna osa v nastavení přístroje již přidělena příslušnému vstupu snímače, tak se snímač při novém spuštění rozpozná automaticky a nastavení se upraví. Případně můžete vstup snímače přiřadit, po připojení snímače.

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
- ▶ Sundejte krytky a uložte je
- ▶ Položte kabel podle varianty montáže
Další informace: "Sestavení přístroje", Stránka 60
- ▶ Připojte snímače napevno k danému konektoru.
Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 67
- ▶ U konektorů se šrouby: nedotahujte šrouby příliš silně.

Osazení konektorů X1, X2, X3

| 1 V _{PP} , 11 μA _{PP} , EnDat 2.2 | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 V _{PP} | A | 0 V | B+ | U _P | / | / | R- | / |
| 11 μA _{PP} | I ₁₊ | | I ₂₊ | | / | Interní stínění | I ₀₋ | / |
| EnDat | / | | / | | DATA | | / | CLOCK |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 V _{PP} | A- | Senzor 0 V | B- | Senzor U _P | / | R+ | / | |
| 11 μA _{PP} | I ₁₋ | | I ₂₋ | | / | I ₀₊ | / | |
| EnDat | / | | / | | DATA | / | CLOCK | |

3.5 Připojení dotykových sond

- i** K přístroji můžete připojit následující dotykové sondy:
- Dotyková sonda TS 248 HEIDENHAIN
 - Dotyková sonda KT 130 HEIDENHAIN
 - Dotyková sonda Renishaw
- Další informace:** "Obsah dodávky a příslušenství", Stránka 55


- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
- ▶ Sundejte krytky a uložte je
- ▶ Položte kabel podle varianty montáže
Další informace: "Sestavení přístroje", Stránka 60
- ▶ Připojte dotykovou sondou pevně ke konektoru
Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 67
- ▶ U konektorů se šrouby: nedotahujte šrouby příliš silně.

Osazení přípojky X113


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|-----|
| LED+ | B 5 V | B 12 V | Dout 0 | 12 V DC | 5 V DC | Din 0 | ZEM |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Din 1 | Din 2 | TP | ZEM | TP | Din 3 | LED- | |

B - Signály sondy, připravenost
 TP - Touch Probe (Dotyková sonda), normálně sepnuté


Digitální vstupy:

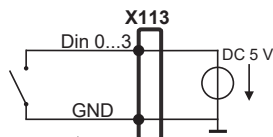

Digitální výstupy:

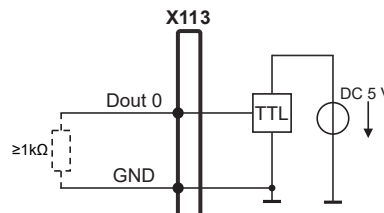

Touch Probe (Dotyková sonda):

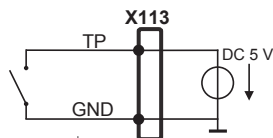

3.6 Zapojení spínacích vstupů a výstupů

i V závislosti na připojovaném periferním zařízení bude možná nutné připojení odborníkem.
 Příklad: Překročení ochranného nízkého napětí (SELV)
Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

i Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61010-1, pokud je napájecí zdroj napájen ze sekundárního obvodu s omezenou energií podle normy IEC 61010-13. vydání bod 9.4 nebo ze sekundárního obvodu 2. třídy podle UL1310.
 Namísto IEC 61010-13. vyd., bod 9.4 se mohou použít také odpovídající úseky norem DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 a CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1.

- ▶ Připojte spínací vstupy a výstupy podle následujícího osazení konektorů
 - ▶ Sundejte krytky a uložte je
 - ▶ Položte kabel podle varianty montáže
- Další informace:** "Sestavení přístroje", Stránka 60

- ▶ Připojte připojovací kabel periférie napevno k dané přípojce.

Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 67

- ▶ U konektorů se šrouby: nedotahujte šrouby příliš silně.



Digitálním nebo analogovým vstupům a výstupům musíte přiřadit v nastavení přístroje příslušné spínací funkce.

Osazení přípojky X104


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| R-0 NO | R-0 NC | / | R-1 NO | R-1 NC | R-0 CO | / | / | R-1 CO |

CO - Change Over

NO - Normally Open

NC - Normally Closed


Výstupy relé:

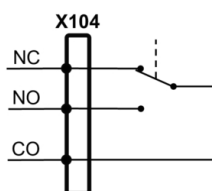


Osazení přípojky X105

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Din 0 | Din 2 | Din 4 | Din 6 | Din 8 | Din 10 | Din 12 | Din 14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Din 16 | Din 18 | Din 20 | Din 22 | Dout 0 | Dout 2 | Dout 4 | Dout 6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 V DC | 24 V DC | ZEM | Din 1 | Din 3 | Din 5 | Din 7 | Din 9 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Din 11 | Din 13 | Din 15 | Din 17 | Din 19 | Din 21 | Din 23 | Dout 1 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | |
| Dout 3 | Dout 5 | Dout 7 | 24 V DC | ZEM | | | |

Digitální vstupy:

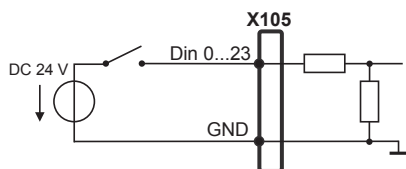


Digitální výstupy:

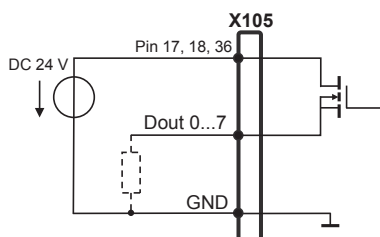


Osazení přípojky X106

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aout 0+ | Aout 1+ | Aout 2+ | Aout 3+ | GND | GND | Ain 1 | Ain 3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Aout 0- | Aout 1- | Aout 2- | Aout 3- | 5 V DC | Ain 0 | Ain 2 | |

Analogové vstupy:

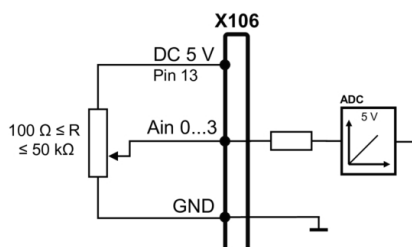

Analogové výstupy:

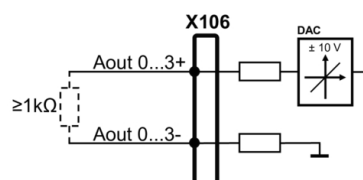


Osazení přípojky X113

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LED+ | B 5 V | B 12 V | Dout 0 | 12 V DC | 5 V DC | Din 0 | ZEM |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Din 1 | Din 2 | TP | ZEM | TP | Din 3 | LED- | |


B - Signály sondy, připravenost

TP - Touch Probe (Dotyková sonda), normálně sepnuté


Digitální vstupy:

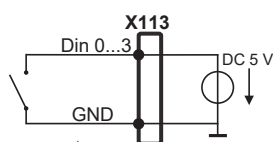

Digitální výstupy:

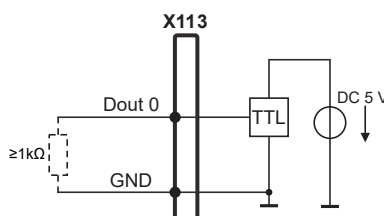


Touch Probe (Dotyková sonda):

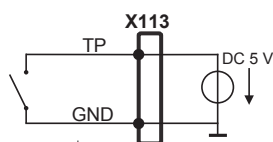

3.7 Připojení zadávacího přístroje

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
 - ▶ Sundejte krytky a uložte je
 - ▶ Položte kabel podle varianty montáže
- Další informace:** "Sestavení přístroje", Stránka 60
- ▶ Připojte USB-myš nebo USB-klávesnici k některé přípojce USB typu A (, X32). Zástrčka USB-kabelu musí být úplně zasunutá
- Další informace:** "Přehled zařízení", Stránka 67

 
Osazení konektorů X32

|  | | | |
|---|----------|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 V DC | Data (-) | Data (+) | ZEM |

3.8 Připojení síťové periferie

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
 - ▶ Sundejte krytky a uložte je
 - ▶ Položte kabel podle varianty montáže
- Další informace:** "Sestavení přístroje", Stránka 60
- ▶ Připojte síťové periferní zařízení běžným kabelem CAT.5 k přípojce Ethernetu X116. Zástrčka kabelu musí pevně zaskočit do přípojky
- Další informace:** "Přehled zařízení", Stránka 67

 Osazení přípojky X116

|  | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D1+ (TX+) | D1- (TX-) | D2+ (RX+) | D3+ | D3- | D2- (RX-) | D4+ | D4- |

3.9 Připojte síťové napětí

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nesprávně uzemněná zařízení mohou způsobit vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem.

- ▶ Zásadně používejte 3vodičový síťový kabel.
- ▶ Zajistěte správné připojení ochranného vodiče k instalaci budovy.

VAROVÁNÍ

Riziko požáru při vadné napájecí šňůře!


Používání napájecí šňůry, která nesplňuje místní předpisy, může vést k riziku požáru.

- ▶ Používejte pouze napájecí šňůru, která splňuje alespoň národní požadavky na místě instalace

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
- ▶ Napájecí přípojku připojte napájecí šňůrou, která splňuje požadavky, k síťové zásuvce s ochranným vodičem

Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 67

Osazení přípojky X100
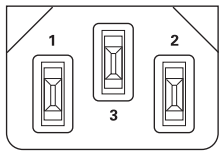
| | | |
|---|-----|---|
|  | | |
| 1 | 2 | 3 |
| L/N | N/L | ⊕ |

4

Uvedení do provozu

4.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje všechny informace o uvedení přístroje do provozu.

Při uvádění do provozu konfiguruje technik výrobce (**OEM**) přístroj pro používání u příslušného obráběcího stroje.

Nastavení lze resetovat zpět na tovární nastavení.

Další informace: "Reset všech nastavení", Stránka 186



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18



Následující kroky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

4.2 Přihlášení pro uvedení do provozu

4.2.1 Přihlášení uživatele

Pro uvedení do provozu se musí uživatel **OEM** přihlásit.



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Případně přihlášeného uživatele odhlaste
- ▶ Zvolte uživatele **OEM**
- ▶ Ťkněte do zadávacího pole **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "**oem**"




Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).

Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťkněte na **Přihlásit**
- > Uživatel se přihlásí.
- > Přístroj otevře režim **Ručně**.

4.2.2 Hledání referenčních značek po spuštění

 Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95

 U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference neblíká.

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 39

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

4.2.3 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- > Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** (Jazyk) zobrazí s odpovídající vlaječkou.
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- > Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

4.2.4 Změna hesla

Aby se zabránilo zneužití konfigurace, musíte změnit heslo.

Heslo je důvěrné a nesmí být předáváno dále.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel je zaškrtnutý.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Ťukněte na **Heslo**
- ▶ Zadejte aktuální heslo
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte nové heslo a zopakujte je
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- > Nové heslo bude k dispozici při příštím přihlášení.

4.3 Jednotlivé kroky pro Uvedení do provozu



Následující jednotlivé kroky pro uvedení do provozu následují za sebou.

- ▶ Chcete-li přístroj správně uvést do provozu, proveďte kroky v uvedeném pořadí

Předpoklad: Jste přihlášen jako uživatel typu **OEM** (viz "Přihlášení pro uvedení do provozu", Stránka 78).

Vybrat aplikaci

- Zvolte Aplikace

Základní nastavení

- Aktivovat Softwarové možnosti
- Nastavení Datumu a času
- Nastavení měrných jednotek

Konfigurujte dotykovou sondu

- Konfigurování dotykové sondy

Konfigurování os

Při EndDat-rozhraní:

- Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EndDat
- Provedení korekce chyb
- Zjištění počtu čárek na otáčku

Při rozhraní 1 V_{SS} nebo 11 μA_{SS}:

- Zapnutí hledání referenčních značek
- Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V_{SS} nebo 11 μA_{SS}
- Provedení korekce chyb
- Zjištění počtu čárek na otáčku

- Konfigurování Osy vřetena
- Propojení os

Konfigurování M-funkcí

- Standardní M-funkce
- M-funkce výrobce

Oblast OEM

- Přidat dokumentaci
- Přidat startovní obrazovku
- Konfigurovat Nabídka OEM
- Přizpůsobit zobrazení
- Úprava chybových hlášení
- Uložení a obnovení OEM-nastavení
- Konfigurace přístroje pro snímky obrazovky

Zálohovat data

- Zálohování konfigurace
- Zálohovat uživatelské soubory

UPOZORNĚNÍ

Ztráta nebo poškození konfiguračních dat!

Když je přístroj odpojen od zdroje napájení během zapnutí, tak se mohou konfigurační data ztratit nebo poškodit.

- ▶ Proveďte zálohu konfiguračních dat a uložte je pro obnovení

4.4 Zvolte Aplikace

Při uvádění přístroje do provozu si můžete vybrat mezi standardními aplikacemi **Frézování** a **Soustružení**.

Při dodání je v přístroji nastavena aplikace **Frézování**.



Pro aplikaci **Soustružení** lze objednat samostatný návod. Návod najdete na webu fy HEIDENHAIN na adrese www.heidenhain.com/documentation



Když změníte režim aplikace přístroje, tak se všechna nastavení os resetují.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------|--|
| Aplikace | Typ aplikačního režimu; po restartu se změna aktivuje Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Frézování ■ Soustružení ■ Radiální vrtání (opční software) Standardní nastavení: Frézování |

4.5 Základní nastavení

4.5.1 Aktivovat Softwarové možnosti

Další **Softwarové možnosti** se aktivují pomocí **Licenční klíč**.



Aktivované **Softwarové možnosti** můžete zkontrolovat na stránce s přehledem.

Další informace: "Zkontrolujte Softwarové možnosti", Stránka 84

Požádat o licenční klíč

Licenční klíč si můžete vyžádat následujícím postupem:

- Přečtete z paměti přístroje informace pro vyžádání licenčního klíče
- Vytvoříte žádost pro vyžádání licenčního klíče

Přečtete z paměti přístroje informace pro vyžádání licenčního klíče



- Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- Ťukněte na **Obecně**
- Ťukněte na **Informace zařízení**
- > Otevře se přehled informací o přístroji
- > Zobrazí se označení přístroje, ID-číslo, výrobní číslo a verze firmwaru
- Kontaktujte servis fy HEIDENHAIN a s uvedením zobrazených informací o přístroji si vyžádejte jeho licenční klíč
- > Licenční klíč a licenční soubor bude vygenerován a poslán přes e-mail

Vytvořte žádost pro vyžádání licenčního klíče



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Ťukněte na **Softwarové možnosti**
- ▶ Pro vyžádání placeného volitelného softwaru ťukněte na **Vyžádejte si licenční klíč**
- ▶ K vyžádání testovací verze zdarma ťukněte na **Požadavek možnosti pokusu**
- ▶ Chcete-li zvolit požadovaný volitelný software, ťukněte na odpovídající háček, popř. s + a - zvolte počet opcí



- ▶ Chcete-li zadání resetovat, ťukněte u daného opčního softwaru na háček

- ▶ Ťukněte na **Vytvoření požadavku**
- ▶ Zvolte v dialogu místo, kam se má žádost o licenci uložit.
- ▶ Zadejte vhodný název souboru
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Vytvoří se žádost o licenci a uloží se do zvolené složky.
- ▶ Když je žádost o licenci v přístroje, tak soubor přesuňte na připojený USB-flashdisk (FAT32-formát) nebo na síťovou jednotku
- ▶ **Další informace:** "Spravovat složky a soubory", Stránka 149
- ▶ Bezpečně odpojit USB-flash disk
- ▶ Kontaktujte servisní pobočku HEIDENHAIN, odešlete žádost o licenci a vyžádejte si licenční klíč
- ▶ Licenční klíč a licenční soubor bude vygenerován a poslán přes e-mail

Povolit licenční klíč

Licenční klíč je možno povolit prostřednictvím následujících možností:

- Načíst licenční klíč do přístroje z dodaného licenčního souboru
- Ruční zadání licenčního klíče do přístroje

Načíst licenční klíč ze souboru



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Zadejte licenční klíč**
- ▶ Ťukněte na **Číst licenční soubor**
- ▶ V souborovém systému, USB paměti nebo v síťové jednotce vyberte licenční soubor
- ▶ Volbu potvrďte s **Výběr**
- ▶ Klepněte na **OK**
- > Licenční klíč se aktivuje
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > V závislosti na softwarové opci může být nutný restart.
- ▶ Restart potvrďte s **OK**.
- > Aktivovaná softwarová opce je k dispozici.

Zadání licenčního klíče ručně



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Zadejte licenční klíč**
- ▶ Zadejte licenční klíč do zadávacího políčka **Licenční klíč**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > Licenční klíč se aktivuje
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > V závislosti na softwarové opci může být nutný restart.
- ▶ Restart potvrďte s **OK**.
- > Aktivovaná softwarová opce je k dispozici.

Zkontrolujte Softwarové možnosti

Na stránce s přehledem můžete zkontrolovat které **Softwarové možnosti** přístroje jsou povolené.



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Přehled**
- > Zobrazí se seznam povolených **Softwarové možnosti**

4.5.2 Nastavení Datumu a času

Nastavení ► Obecně ► Datum a čas

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------|--|
| Datum a čas | Aktuální datum a čas přístroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: rok, měsíc, den, hodina, minuta ■ Standardní nastavení: aktuální systémový čas |
| Formát data | Formát zobrazení data Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-RRRR: měsíc, den, rok ■ DD-MM-RRRR: den, měsíc, rok ■ RRRR-MM-DD: rok, měsíc, den ■ Standardní nastavení: YYYY-MM-DD (např. "2016-01-31") |

4.5.3 Nastavení měrných jednotek

Můžete nastavit různé parametry pro jednotky, zaokrouhlování a desetinná místa.

Nastavení ► Obecně ► Jednotky

| Parametry | Vysvětlení |
|---|---|
| Jednotka lineárních hodnot | Jednotka lineárních hodnot <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Milimetry nebo Palce ■ Standardní nastavení: Milimetry |
| Metoda zaokrouhlování lineárních hodnot | Metoda zaokrouhlování lineárních hodnot Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Komerční: Desetinná místa 1 až 4 budou zaokrouhlena dolů, desetinná místa 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena dolů ■ Zaokrouhlit nahoru: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa budou oříznuta bez zaokrouhlení ■ Zaokrouhlit na 0 a 5: Desetinná místa ≤ 24 nebo ≥ 75 se zaokrouhlí na 0, desetinná místa ≥ 25 nebo ≤ 74 se zaokrouhlí na 5 (švýcarské "Rappenrundung") ■ Standardní nastavení: Komerční |
| Desetinná místa lineárních hodnot | Počet desetinných míst lineárních hodnot Rozsah nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Milimetry: 0 ... 5 ■ Palce: 0 ... 7 Standardní hodnota: <ul style="list-style-type: none"> ■ Milimetry: 4 ■ Palce: 6 |

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Jednotka úhlových hodnot | <p>Jednotka úhlových hodnot</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radian: Úhel v radiánech (rad) ■ Desítkové stupně: Úhel ve stupních (°) s desetinnými místy ■ Stupně-minuty-vteřiny: Úhel ve stupních (°), minutách ['] a vteřinách ["] ■ Standardní nastavení: Desítkové stupně |
| Metoda zaokrouhlování úhlových hodnot | <p>Metoda zaokrouhlování desetinných úhlových hodnot</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komerční: Desetinná místa 1 až 4 budou zaokrouhlena dolů, desetinná místa 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena dolů ■ Zaokrouhlit nahoru: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa budou oříznuta bez zaokrouhlení ■ Zaokrouhlit na 0 a 5: Desetinná místa ≤ 24 nebo ≥ 75 se zaokrouhlí na 0, desetinná místa ≥ 25 nebo ≤ 74 se zaokrouhlí na 5 (švýcarské "Rappenrundung") ■ Standardní nastavení: Komerční |
| Desetinná místa úhlových hodnot | <p>Počet desetinných míst úhlových hodnot</p> <p>Rozsah nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radian: 0 ... 7 ■ Desítkové stupně: 0 ... 5 ■ Stupně-minuty-vteřiny: 0 ... 2 <p>Standardní hodnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radian: 5 ■ Desítkové stupně: 3 ■ Stupně-minuty-vteřiny: 0 |
| Desetinná čárka | <p>Oddělovač pro zobrazení hodnot</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Bod nebo Desetinná čárka ■ Standardní nastavení: Bod |

4.6 Konfigurování dotykové sondy

Dotykovou sondu můžete použít ke snímání vztažných bodů. Stylus dotykové sondy může být dodatečně vybaven rubínovou kuličkou. Při použití dotykové sondy musíte konfigurovat příslušné parametry.

Nastavení ► Snímače ► Dotyková sonda

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Dotyková sonda | Aktivuje popř. deaktivuje připojenou dotykovou sondu pro použití <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF |
| Pro snímání vždy použijte vyhledávač hrany | Možnost nastavení, zda se má snímač hrany vždy používat pro snímání <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF |
| Délka | Délkové přesazení snímače hran <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ≥0,0001 ■ Standardní hodnota: 0.0000 |
| Průměr | Průměr snímače hran <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ≥ 0,0001 ■ Standardní hodnota: 6,0000 |
| Evaluation of the ready signal | Možnost nastavení pro vyhodnocení signálu připravenosti dotykové sondy v závislosti na dotykové sondě <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |

4.7 Konfigurování os

Postup je závislý na typu rozhraní připojeného snímače a typu osy:

- Měřidla s rozhraním typu EnDAT:
Parametry převezme měřidlo automaticky
Další informace: "Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat", Stránka 90
- Měřidla s rozhraním typu 1 V_{ss} nebo 11 μA_{ss}:
Parametry se musí konfigurovat ručně
- Typ osy **Vřeteno, Převod vřetena**
Vstupy a výstupy a další parametry se musí konfigurovat ručně
Další informace: "Osa vřetena S", Stránka 102

Parametry snímačů fy HEIDENHAIN, které jsou obvykle k přístroji připojené, najdete v přehledu typických snímačů.

Další informace: "Přehled typických měřidel", Stránka 89


4.7.1 Základy konfigurace os



Chcete-li využít výhod funkcí, jako je zpracování bloků, musí konfigurace os odpovídat konvencím pro příslušnou aplikaci.

Vztažný systém u frézek

Jako mnemotechnická pomůcka poslouží při obrábění obrobku na fríze pravidlo tří prstů pravé ruky: ukazuje-li prostředník ve směru osy nástroje od obrobku k nástroji, pak ukazuje ve směru Z+, palec ve směru X+ a ukazovák ve směru Y+.

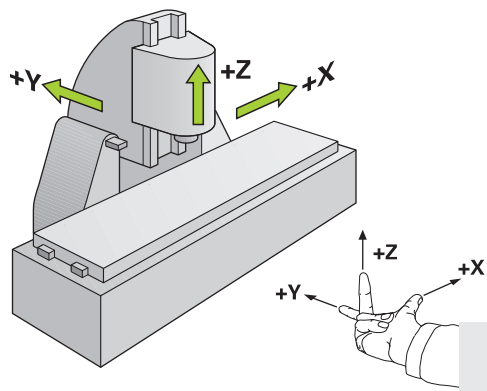

Obrázek 26: Přiřazení pravoúhlého souřadného systému ke strojním osám

4.7.2 Přehled typických měřidel

Následující přehled obsahuje parametry měřidel fy HEIDENHAIN, která se obvykle k přístroji připojují.



Pokud se připojí jiná měřidla, hledejte potřebné parametry v příslušné dokumentaci přístroje.

Lineární snímače polohy

Příklady obvykle používaných inkrementálních měřidel

| Snímače-Řada | Rozhraní | Perioda signálu | Referenční značka | Maximální dráha pojezdu |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| LS 383C | 1 V _{SS} | 20 μm | Kódováno | 20 mm |
| LS 683C | 1 V _{SS} | 20 μm | Kódováno | 20 mm |
| LS 187/487C | 1 V _{SS} | 20 μm | Kódováno | 20 mm |
| LB 383C | 1 V _{SS} | 40 μm | Kódováno | 80 mm |

Příklady obvykle používaných absolutních snímačů

| Snímače-Řada | Rozhraní | Krok měření |
|--------------|-----------|-------------|
| LC 415 | EnDat 2.2 | 5 nm |

Úhlová měřidla a rotační snímač

Příklady obvykle používaných inkrementálních měřidel

| Snímače-Řada | Rozhraní | Dělení/ Výstupních signálů na otáčku | Referenční značka | Základní interval |
|--------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| RON 285C | 1 V _{SS} | 18000 | Kódováno | 20° |
| RON 886C | 1 V _{SS} | 18000 | Kódováno | 20° |
| ROD 280C | 1 V _{SS} | 18000 | Kódováno | 20° |
| ROD 480 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Jedna | - |
| ERN 180 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Jedna | - |
| ERN 480 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Jedna | - |



Pomocí následující rovnice můžete vypočítat základní rozteč distančně kódovaných referenčních značek u úhlových měřidel:

Základní rozteč = $360^\circ \div \text{Počet referenčních značek} \times 2$

Základní rozteč = $(360^\circ \times \text{Základní rozteč v periodách signálu}) \div \text{Počet čárek}$

Příklady obvykle používaných absolutních snímačů

| Snímače-Řada | Rozhraní | Krok měření |
|--------------|-----------|-------------|
| ROC 425 | EnDat 2.2 | 25 bitů |
| RCN 5310 | EnDat 2.2 | 26 bitů |

4.7.3 Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat

Když je jedna osa již přidělena příslušnému vstupu snímače, tak se připojený snímač s rozhraním EnDat při novém spuštění rozpozná automaticky a nastavení se upraví. Případně můžete vstup snímače přiřadit, po připojení snímače.

Předpoklad: K přístroji je připojen snímač s rozhraním EnDat.

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------------|--|
| Vstup snímače | Přiřazení přístrojového vstupu snímače k ose Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Není spojeno ■ X1 ■ X2 ■ X3 Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 67 |
| Připojení | Automaticky rozpoznaný typ rozhraní EnDat |
| Štítek ID | Informace o snímači, které byly přečteny z elektronického typového štítku |
| Diagnostika | Výsledky diagnostiky snímačů, posouzení funkce snímače, např. s funkčními rezervami Další informace: "Diagnostika pro snímače s rozhraním EnDat", Stránka 180 |
| Typ snímače polohy | Typ připojeného snímače Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lineární snímač: lineární osa ■ Úhlový snímač: rotační osa ■ Úhlový snímač jako lineární snímač: Rotační osa se bude zobrazovat jako lineární osa ■ Standardní hodnota: závisí na připojeném snímači |
| Mechanický poměr | Pro zobrazení rotační osy jako lineární osy: Pojezdová dráha v mm na otáčku <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.1 mm ... 1 000 mm ■ Standardní hodnota: 1.0 |
| Interval referenčních bodů | Konfigurace offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem Další informace: "Interval referenčních bodů", Stránka 91 |

Použití Úhlový snímač jako lineární snímač

Při konfiguraci úhlového nebo otočného snímače jako měřiče délky je třeba dodržet určité parametry, aby se zabránilo přetečení systému.

- Převodový poměr musí být zvolen tak, aby se nepřekročila maximální pojezdová oblast 21 474,483 mm.
- Posun referenčního bodu by měl být nastaven s ohledem na maximální rozsah pojezdu $\pm 21\,474,483$ mm, protože tento limit působí jak při posunu referenčního bodu, tak i bez něho
- **Pouze u rotačních snímačů Multiturn s EnDat 2.2:** Rotační snímač musí být namontovaný tak, aby přeběh rotačního snímače nepůsobil rušivě na strojní souřadnice

Interval referenčních bodů

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač ► Referenční značky ► Interval referenčních bodů

| Parametry | Vysvětlení |
|--|---|
| Interval referenčních bodů | Aktivace výpočtu offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem stroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF |
| Interval referenčních bodů | Ruční zadání offsetu (v mm nebo ve stupních, v závislosti na zvoleném typu měřicího přístroje) mezi referenční značkou a nulovým bodem Standardní hodnota: 0.00000 |
| Aktuální pozice pro posunutí referenčního bodu | Použití přebere aktuální polohu jako offset (v mm nebo ve stupních, v závislosti na zvoleném typu snímače) mezi referenční značkou a nulovým bodem |


4.7.4 Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V_{ss} nebo 11 uA_{ss}

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------|--|
| Vstup snímače | Přiřazení přístrojového vstupu snímače k ose Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Není spojeno ■ X1 ■ X2 ■ X3 Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 67 |
| Inkrementální signál | Signál připojeného snímače Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Vpp: sinusový napěťový signál ■ 11 μA: sinusový proudový signál ■ Standardní nastavení: 1 Vpp |
| Typ snímače polohy | Typ připojeného snímače Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lineární snímač: lineární osa ■ Úhlový snímač: rotační osa ■ Úhlový snímač jako lineární snímač: Rotační osa se bude zobrazovat jako lineární osa ■ Standardní hodnota: závisí na připojeném snímači |
| Perioda signálu | U lineárních snímačů: Délka jedné periody signálu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,001 μm ... 1 000 000.000 μm ■ Standardní hodnota: 20 000 |
| Počet řádků | Pro úhlové snímače a zobrazení rotační osy jako lineární osy. Počet čárek <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1 ... 1 000 000 ■ Standardní hodnota: 1000 |

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------|--|
| Posloupnost učení | Spustí učení ke zjištění Počet řádků pro úhlový snímač na základě předvoleného úhlu natočení. |
| Režim zobrazení | Pro úhlové snímače a indikaci rotační osy jako lineární osy. Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ $-\infty \dots \infty$ ■ $0^\circ \dots 360^\circ$ ■ $-180^\circ \dots 180^\circ$ ■ Standardní hodnota: $-\infty \dots \infty$ |
| Mechanický poměr | Pro zobrazení rotační osy jako lineární osy: Pojezdová dráha v mm na otáčku <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.1 mm ... 1 000 mm ■ Standardní hodnota: 1.0 |
| Referenční značky | Konfigurace Referenční značky Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95 |
| Frekvence analogového filtru | Frekvence u analogového filtru dolní propusti Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz: potlačení rušivých frekvencí nad 33 kHz ■ 400 kHz: potlačení rušivých frekvencí nad 400 kHz ■ Standardní hodnota: 400 kHz |
| Ukončovací odpor | Náhradní zátěž pro zamezení odrazů <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |

i U přírůstkových signálů typu Proudový signál ($11 \mu A_{ss}$) se zakončovací odpor deaktivuje automaticky.

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------------------|---|
| <p>Monitor chyb</p> | <p>Monitorování chyb signálu</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyp.: Monitorování chyb není aktivní ■ Znečištění: Monitorování chyb amplitudy signálu ■ Frekvence: Monitorování chyb frekvence signálu ■ Četnost & znečištění: Monitorování chyb amplitudy a frekvence signálu ■ Standardní hodnota: Četnost & znečištění <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Pokud dojde k překročení jedné z mezních hodnot pro monitorování poruch, zobrazí se upozornění nebo chybové hlášení.</p> </div> <p>Meze jsou závislé na signálu připojeného čidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Signál 1 Vpp, nastavení Znečištění <ul style="list-style-type: none"> ■ Výstražné hlášení při napětí $\leq 0,45$ V ■ Chybové hlášení při napětí $\leq 0,18$ V nebo $\geq 1,34$ V ■ Signál 1 Vpp, nastavení Frekvence <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybové hlášení při frekvenci ≥ 400 kHz ■ Signál 11 μA, nastavení Znečištění <ul style="list-style-type: none"> ■ Výstražné hlášení při proudu $\leq 5,76$ μA ■ Chybové hlášení při proudu $\leq 2,32$ μA nebo $\geq 17,27$ μA ■ Signál 11 μA, nastavení Frekvence <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybové hlášení při frekvenci ≥ 150 kHz |
| <p>Směr načítání</p> | <p>Rozpoznání signálu během pohybu osy</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Positivní: směr pohybu odpovídá směru načítání snímače ■ Negativní: směr pohybu neodpovídá směru načítání snímače ■ Standardní hodnota: Positivní |
| <p>Diagnostika</p> | <p>Výsledky diagnostiky snímačů; posouzení funkce snímače, např. s Lissajousovými obrazci</p> <p>Další informace: "Diagnostika pro měřidla s rozhraním 1 V_{ss}/11 μA_{ss}", Stránka 179</p> |

Zjištění počtu čárek na otáčku

U úhlových měřidel s rozhraním typu 1 V_{SS} nebo 11 μA_{SS} můžete během učení zjistit přesný počet čárek na otáčku

Nastavení ▶ Osy ▶ <Achsname> ▶ Snímač

- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ snímací polohy** zvolte typ **Úhlový snímač**
- ▶ Pro **Režim zobrazení** zvolte možnost **-∞ ... ∞**
- ▶ Ťkněte na **Referenční značky**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Referenční značka** vyberte některou z následujících možností:
 - **Žádný**: Žádné referenční značky nejsou k dispozici
 - **Jeden**: Měřidlo disponuje jednou referenční značkou
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťkněte na **Zpět**
- ▶ Chcete-li spustit proces učení, ťkněte na **Start**
- > Spustí se učení a zobrazí se průvodce.
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- > Počet čárek, zjištěný během učení, se převezme do políčka **Počet řádků**.



Pokud zvolíte po učení jiný režim zobrazení, zůstane zjištěný počet čárek uložen.

Referenční značky (Snímač)

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač ► Referenční značky



U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------------------------|---|
| Referenční značka | <p>Definování typu referenční značky</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný: Žádné referenční značky nejsou k dispozici ■ Jeden: Měřidlo disponuje jednou referenční značkou ■ Kódováno: Snímač má distančně kódované referenční značky ■ Standardní nastavení: Jeden |
| Maximální dráha přejetí | <p>U lineárních snímačů s kódovanými referenčními značkami: Maximální dráha pojezdu pro určení absolutní polohy</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.1 mm ... 10000.0 mm ■ Standardní hodnota: 20.0 |
| Jmenovitý inkrement | <p>U úhlových snímačů s kódovanými referenčními značkami: Maximální základní vzdálenost pro určení absolutní polohy</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: > 0° ... 360° ■ Standardní hodnota: 10.0 |
| Inverze impulsů referenční značky | <p>Určení, zda budou vyhodnoceny inverzní impulsy referenčních značek</p> <p>Nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Inverzní referenční impulsy budou vyhodnocené ■ OFF: Inverzní referenční impulsy nebudou vyhodnocené ■ Standardní nastavení: OFF |
| Interval referenčních bodů | <p>Konfigurace offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem</p> <p>Další informace: "Interval referenčních bodů", Stránka 91</p> |

Interval referenčních bodů

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač ► Referenční značky ►

Interval referenčních bodů

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Interval referenčních bodů | <p>Aktivace výpočtu offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem stroje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF |
| Interval referenčních bodů | <p>Ruční zadání offsetu (v mm nebo ve stupních, v závislosti na zvoleném typu měřicího přístroje) mezi referenční značkou a nulovým bodem</p> <p>Standardní hodnota: 0.00000</p> |
| Aktuální pozice pro posunutí referenčního bodu | <p>Použit přebere aktuální polohu jako offset (v mm nebo ve stupních, v závislosti na zvoleném typu snímače) mezi referenční značkou a nulovým bodem</p> |

4.7.5 Provedení korekce chyb

Mechanické vlivy jako např. chyba vedení, odklopení v koncových polohách, tolerance dosedacích ploch nebo nepříznivé sestavení (Abbeho chyba) mohou vést k chybám měření. Korekcí chyby může přístroj automaticky vyrovnávat systematické chyby měření již během obrábění obrobků. Pomocí porovnání cílových a skutečných hodnot lze definovat jeden či více kompenzačních koeficientů.

Přitom se rozlišuje mezi následujícími metodami:

- Lineární korekce chyby (LEC): Kompenzační koeficient se vypočítá z délky předem určeného měřicího standardu (cílová délka) a skutečného pojezdu (skutečná délka). Kompenzační koeficient se aplikuje lineárně na celý rozsah měření.
- Úseková lineární korekce chyby (SLEC): Osa se rozdělí pomocí max. 200 pomocných bodů do řady úseků. Pro každý úsek se definuje a aplikuje samostatný kompenzační koeficient.

UPOZORNĚNÍ

Následné změny nastavení měřidel mohou vést k chybám měření

Pokud dojde ke změně nastavení měřidel, jako vstupu, typu snímače, periody signálu nebo referenčních značek, tak již nemusí platit předtím zjištěné korekční koeficienty.

- ▶ Pokud změníte nastavení snímače, překonfigurujte kompenzaci chyb



U všech metod se musí skutečný průběh chybové křivky přesně změřit, např. s použitím komparátoru nebo kalibračního normálu.



Lineární korekci chyb a úsekovou korekci chyb nelze kombinovat.





Pokud aktivujete posun referenčního bodu, tak musíte znovu konfigurovat korekci chyby. Tím zabráníte chybám měření.

Konfigurace lineární korekce chyby (LEC)

Při lineární korekci chyby (LEC) přístroj používá kompenzační koeficient vypočtený z předvolené délky nebo úhlu měřicího kalibru (požadovaná délka nebo požadovaný úhel) a skutečné dráhy pojezdu (skutečná délka nebo skutečný úhel). Kompenzační koeficient se aplikuje na celý rozsah měření.

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Kompenzace chyb ► Kompenzace lineárních chyb (LEC)

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------|--|
| Kompenzace | <p>Kompenzování mechanických vlivů na osy stroje.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Kompenzace je aktivní ■ OFF: Kompenzace není aktivní ■ Výchozí hodnota: OFF |
| | <p> Když je Kompenzace aktivní, nelze Jmenovitá délka a Skutečná délka upravovat ani tvořit.</p> |
| Jmenovitá délka | <p>Zadávací políčko pro délku měřicího standardu podle údajů výrobce</p> <p>Jednotka: milimetr nebo stupeň (podle snímače)</p> |
| Skutečná délka | <p>Zadávací políčko pro měřenou délku (skutečná pojezdová dráha)</p> <p>Jednotka: milimetr nebo stupeň (podle snímače)</p> |

 **Kompenzace lineárních chyb (LEC)** můžete používat také u úhlových snímačů, pokud je úhel rotace menší než 360°.

Konfigurace úsekové lineární korekce chyby (SLEC)

U úsekové lineární korekce chyby (SLEC) se osa rozdělí pomocí max. 200 pomocných bodů do řady krátkých úseků. Odchylky skutečné dráhy pojezdu v příslušném úseku dávají hodnoty korekce, které kompenzují mechanické vlivy v ose.

i Pokud je pro úhlový snímač zvolený režim zobrazení $-\infty \dots \infty$ nepůsobí korekce chyby úhlových snímačů na záporné hodnoty v tabulce pomocných bodů.

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► **Kompenzace chyb ►
Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)**

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------|---|
| Kompenzace | <p>Kompenzování mechanických vlivů na osy stroje.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Kompenzace je aktivní ■ OFF: Kompenzace není aktivní ■ Standardní nastavení: OFF |
| | <p>i Když je Kompenzace aktivní, nelze Tabulka kompenzačních bodů upravovat ani tvořit.</p> |

| | |
|---|---|
| Tabulka kompenzačních bodů | <p>Otevře tabulku pomocných bodů pro ruční zpracování</p> <p>V tabulce jsou uvedeny příslušné úseky dráhy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Polohy pomocných bodů (P) ■ Kompenzační hodnoty (D) |
| Vytvořte tabulku podpůrných bodů | <p>Otevře nabídku pro vytvoření nové Tabulka kompenzačních bodů</p> <p>Další informace: "Vytvořte tabulku podpůrných bodů", Stránka 99</p> |

Vytvoření tabulky pomocných bodů

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► **Kompenzace chyb ►
Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC) ► Vytvořte tabulku podpůrných bodů**

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------------|---|
| Počet kompenzačních bodů | <p>Počet pomocných bodů na mechanické ose stroje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 2 ... 200 ■ Standardní hodnota: 2 |
| Interval kompenzačních bodů | <p>Rozteč pomocných bodů na mechanické ose stroje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 100,00000 |
| Vychozí bod | <p>Startovní bod určuje od které polohy bude aplikována korekce na ose</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 0.00000 |
| Vytvoř | Vytvoří podle zadání novou tabulku pomocných bodů. |

- ▶ Zadejte hodnotu korekce (D) "**0,0**" pro pomocný bod **0**
- ▶ Zadejte korekce stanovené měřením do **Korekční hodnoty (D)** pro vytvořené pomocné body
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**

Vytvořte tabulku podpůrných bodů

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Kompenzace chyb ►

Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC) ► Vytvořte tabulku podpůrných bodů

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------------|--|
| Počet kompenzačních bodů | Počet pomocných bodů na mechanické ose stroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 2 ... 200 ■ Standardní hodnota: 2 |
| Interval kompenzačních bodů | Rozteč pomocných bodů na mechanické ose stroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 100,00000 |
| Vychozí bod | Startovní bod určuje od které polohy bude aplikována korekce na ose <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 0,00000 |
| Vytvoř | Vytvoří podle zadání novou tabulku pomocných bodů. |

Přizpůsobení stávající tabulky pomocných bodů

Po vytvoření tabulky pomocných bodů pro dílčí lineární kompenzaci chyb můžete v případě potřeby tuto tabulku upravit.

**Nastavení ▶ Osy ▶ <Achsname> ▶ Kompenzace chyb ▶
Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)**

- ▶ **Kompenzace** deaktivujte pomocí posuvného přepínače **ON/OFF**
- ▶ Ťkněte na **Tabulka kompenzačních bodů**
- ▶ V tabulce opěrných bodů se zobrazí **polohy opěrných bodů (P)** a **korekční hodnoty (D)** příslušných úseků trasy.
- ▶ Upravte **hodnoty korekce (D)** pro opěrné body
- ▶ Zadáání potvrďte s **RET**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťkněte na **Zpět**
- ▶ **Kompenzace** aktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- ▶ Použije se upravená korekce chyby pro danou osu.



Další informace: "Konfigurace úsekové lineární korekce chyby (SLEC)", Stránka 98

4.7.6 Konfigurování Osy vřetena


Podle konfigurace připojeného obráběcího stroje musíte před provozem konfigurovat vstupy a výstupy a další parametry osy vřetena. Pokud váš obráběcí stroj používá **Převod vřetena**, můžete také konfigurovat odpovídající převodové stupně.

Osu vřetena lze spustit nebo zastavit ručně nebo přes **M funkce** M3/M4.

Pokud není k dispozici žádná **M funkce** M3/M4 tak můžete vřeteno ovládat pouze ručně. K tomu konfiguruje parametry digitálních vstupů **Start vřetena** a **vřeteno stop**.

| Ovládání osy vřetena | Analogový výstup | Vstupy | |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | Start vřetena | vřeteno stop |
| Ručně | přiřazeno | přiřazeno | přiřazeno |
| M funkce M3/M4 | přiřazeno | není spojeno | není spojeno |

Níže uvedený obrázek ukazuje proces konfigurace:

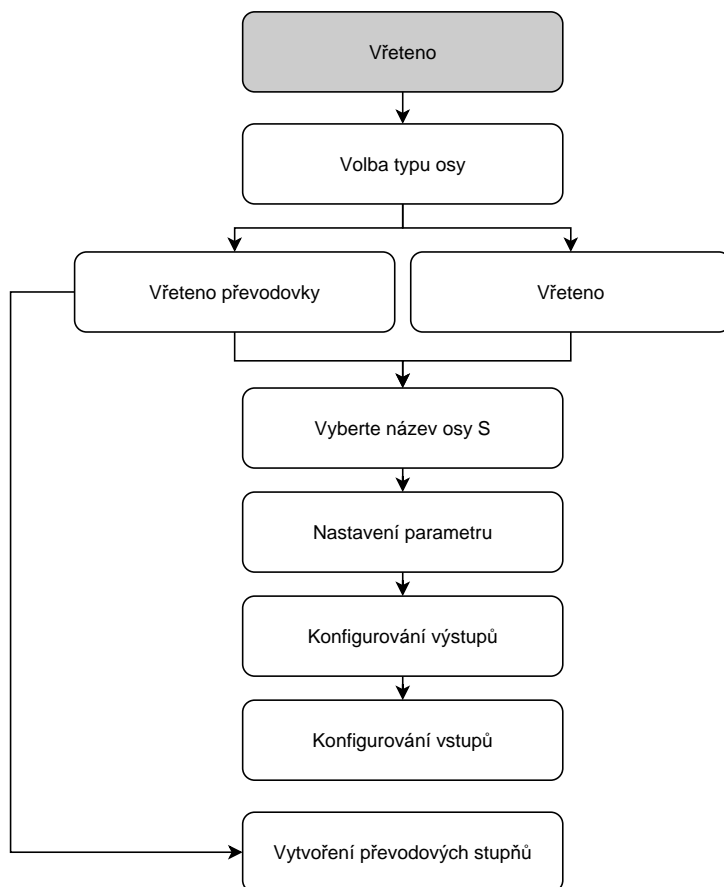

Osa vřetena S


Nastavení ► Osy ► Osa vřetena S

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Název osy | Definice názvu osy, který bude zobrazen v náhledu polohy Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ S ■ Standardní nastavení: S |
| Typ osy | Definice typu osy Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Není definováno ■ Vřeteno ■ Převod vřetena |
| Snímač | Konfigurace připojeného snímače Další informace: "Přehled typických měřidel", Stránka 89 |
| Kompensace chyb | Konfigurace lineární korekce chyb LEC nebo úseková lineární korekce chyb SLEC Další informace: "Provedení korekce chyb", Stránka 96 |
| Výstupy | Konfigurace Výstupy pro vřeteno Další informace: "Výstupy (S)", Stránka 103 |
| Vstupy | Konfigurace Vstupy pro vřeteno Další informace: "Vstupy (S)", Stránka 106 |
| Převodové stupně | Konfigurace Převodové stupně pro Převod vřetena Další informace: "Převodové stupně", Stránka 109 |
| Volba převodového stupně externím signálem | Volba Převodové stupně pro Převod vřetena externím signálem Aby bylo možné Převodové stupně změnit, musí být na pinu X105.17/18/36 přítomno 24 V DC Nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Volba Převodové stupně se provede externím signálem ■ OFF: Volba Převodové stupně se provede ručně během provozu ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena | Nastavení Čas spuštění z klidu do maximálních otáček Smax pro horní rozsah otáček <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500 |
| Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena | Nastavení Čas spuštění z klidu do maximálních otáček Smax pro spodní rozsah otáček <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500 |
| Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění | Definice hranice mezi horním a dolním rozsahem otáček vřetena. Hodnota doby plného chodu musí být přizpůsobena k Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 2000 1/min ■ Standardní hodnota: 1500 |

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Minimální otáčky vřetena | Nastavení minimálních otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 500 1/min ■ Standardní hodnota: 50 |
| Maximální otáčky vřetena pro orientované zastavení vřetena | Nastavení maximálních otáček vřetena pro orientované zastavení vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 500 1/min ■ Standardní hodnota: 30 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>i Abyste mohli funkci využít, musíte parametru Poloha vřetena přiřadit vstup. Další informace: "Vstupy (S)", Stránka 106</p> </div> | |
| Maximální otáčky vřetena pro řezání závitů | Nastavení maximálních otáček vřetena pro řezání závitů při řezání závitů v otvoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 1/min ... 2000 1/min ■ Standardní hodnota: 1000 |

Volba převodového stupně externím signálem

Aby bylo možné **Převodové stupně** změnit, musí být na pinu X105.17, X105.18 nebo X105.36 přítomno externích 24 V DC.

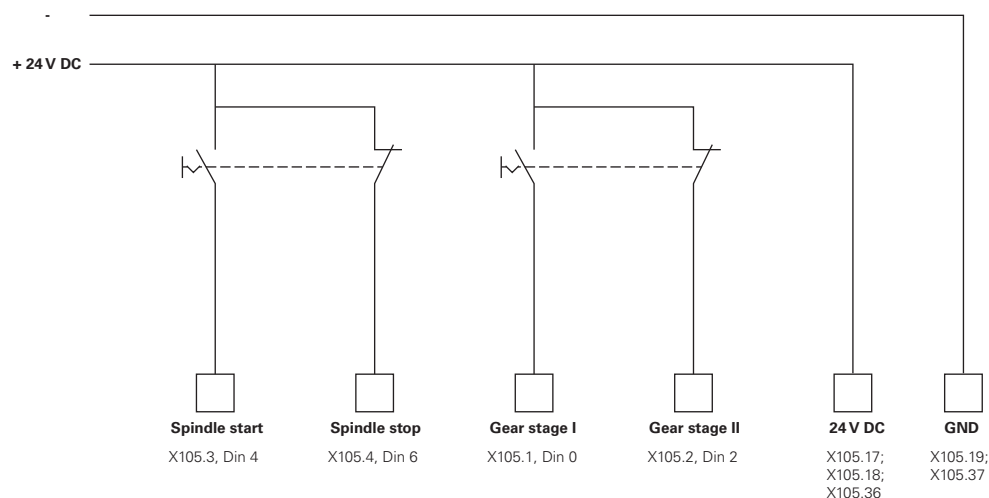

Doba náběhu vřetena

Hodnota **Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění** rozděluje otáčky vřetena do dvou oblastí. Pro každou oblast můžete definovat samostatnou dobu náběhu:

- **Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena:** Doba, za kterou pohon zrychlí z klidového stavu na maximální otáčky **S_{max}**
- **Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena:** Doba, za kterou pohon zrychlí z klidového stavu na maximální otáčky **S_{max}**

Výstupy (S)

Svůj motor konfigurujte v nastavení pro výstupy. V závislosti na typu motoru musíte provést různá nastavení.

Nastavení ► Osy ► S ► Výstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|------------|--|
| Typ motoru | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bipolární servomotor: -10 V ... 10 V ■ Unipolární servomotor: 0 V ... 10 V ■ Krokový motor |

Typ motoru: Bipolární servomotor

Nastavení ► Osy ► S ► Výstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|--------------------------------|--|
| Analogový výstup | <p>Přiřazení analogových výstupů podle osazení pinů</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno |
| Analogový výstup je invertován | <p>Je-li tato funkce aktivována, je analogový signál na výstupu invertovaný</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno |
| Smax | <p>Definice Otáčky vřetene které se dosáhnou při Umax</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1 1/min ... 10 000 1/min ■ Standardní hodnota: 2000 |
| Umax | <p>Maximální napětí, které se objeví na analogovém výstupu, aby se dosáhlo Smax</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1 000 mV ... 10 000 mV ■ Standardní hodnota: 9 000 |
| Pohon aktivní | <p>Přiřazení digitálního výstupu pro povolení pohonů podle osazení pinů</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno |

Typ motoru: Unipolární servomotor

Nastavení ► Osy ► S ► Výstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|--|---|
| Analogový výstup | Přiřazení analogových výstupů podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Analogový výstup je invertován | Je-li tato funkce aktivována, je analogový signál na výstupu invertovaný <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není aktivováno |
| Smax | Definice Otáčky vřetene které se dosáhnou při Umax <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 1 1/min ... 10 000 1/min Standardní hodnota: 2000 |
| Umax | Maximální napětí, které se objeví na analogovém výstupu, aby se dosáhlo Smax <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 1 000 mV ... 10 000 mV Standardní hodnota: 9 000 |
| Povolit otáčení po směru hodinových ručiček | Přiřazení digitálního výstupu pro povolení chodu doprava Vstup musí být při výběru typu motoru Unipolární servomotor konfigurován <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |
| Povolit otáčení proti směru hodinových ručiček | Přiřazení digitálního výstupu pro povolení chodu doprava Vstup musí být při výběru typu motoru Unipolární servomotor konfigurován <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |
| Pohon aktivní | Přiřazení digitálního výstupu pro povolení pohonů podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |

Typ motoru: Krokový motor

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------|--|
| Výstup pro krokový motor | Přiřazení výstupu krokového motoru podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |
| Minimální kroková frekvence | Definování minimální krokové frekvence připojeného krokovacího motoru <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 0 kHz ... 1000 kHz Standardní hodnota: 0,000 |
| Maximální kroková frekvence | Definování maximální krokové frekvence připojeného krokovacího motoru <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 0 kHz ... 1000 kHz Standardní hodnota: 20,000 |
| Směrový signál je invertován | Aktivace funkce, chcete-li změnit směr otáčení připojeného krokového motoru <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není aktivováno |
| Smax | Definice Otáčky vřetene které se dosáhnou při Umax <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 1 1/min ... 10 000 1/min Standardní hodnota: 2000 |
| Pohon aktivní | Přiřazení digitálního výstupu pro povolení pohonů podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |

Vstupy (S)

Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|---|--|
| Příkazy pohybu z digitálního vstupu | Konfigurace pohybových příkazů pro digitální vstup vřetena; např. Jog-tlačítek (krokovací tlačítka) pro spuštění a zastavení vřetena |
| Digitální aktivní vstupy | Konfigurace digitálních vstupů pro uvolnění vřetena |
| Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup | Konfigurace indikace skutečné rychlosti; Přiřazení vstupu, pokud mají být zobrazeny skutečné otáčky; Uvedení otáček při vstupním napětím 5 V |


Pohybové příkazy z digitálního vstupu (S)

Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy ► Příkazy pohybu z digitálního vstupu

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------------------|---|
| Povolit digitální příkazy pohybu | Použití digitálních příkazů pohybu <ul style="list-style-type: none"> Nastavení: ON nebo OFF Standardní nastavení: OFF |
| Start vřetena | Přiřazení digitálního vstupu pro start vřetena podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| vřeteno stop | Přiřazení digitálního vstupu pro stop vřetena podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |

Digitální povolované vstupy (S)

Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy ► Digitální aktivní vstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------------------|--|
| Vřeteno je připraveno | <p>Přiřazení digitálního vstupu; ukazuje, že vřeteno je v pořádku</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Vřeteno je přerušeno | <p>Přiřazení digitálního vstupu; odpojí v aktivním stavu konfigurovaný analogový výstup vřetene okamžitě od proudu. Pohyb vřetena je zastaven bez rampy, případně automaticky jedoucí osy se zastaví a je zabráněno aktivaci vřetena.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Za okamžité zastavení vřetena je odpovědný výrobce stroje.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Ochranné zařízení vřetene | <p>Přiřazení digitálního vstupu; indikuje, zda je stávající ochranné zařízení vřetena otevřené nebo zavřené. Tento signál ovlivňuje chybová hlášení a chod programu.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Za okamžité zastavení vřetena při otevřené ochraně vřetena je odpovědný výrobce stroje.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Koncová poloha objímky vřetena + | <p>Přiřazení digitálního vstupu hornímu koncovému vypínači pinole. Vstup se používá k obrácení vřetena při řezání závitu</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno |
| Koncová poloha objímky vřetena - | <p>Přiřazení digitálního vstupu spodnímu koncovému vypínači pinole. Vstup se používá k obrácení vřetena při řezání závitu</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Poloha vřetena | <p>Přiřazení digitálního vstupu; signál vypne vřeteno při otáčkách nastavených v Maximální otáčky vřetena pro orientované zastavení vřetena při zastavení v požadované poloze</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Aktivovat vřeteno CCW | <p>Přiřazení digitálního vstupu pro směr otáčení vřetena vlevo podle osazení pinů</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Není spojeno <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Externí vstupní signál má přednost před nastaveným směrem otáčení v Nabídka OEM nebo v menu Programování</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Externí signál se vyhodnotí pouze tehdy, když je na digitálním vstupu pro Start vřetena konstantně High-Pegel (vysoká úroveň).</p> </div> |

Indikace otáček přes analogový vstup (S)

Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy ► Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup


| Parametry | Vysvětlení |
|---|--|
| Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup | Aktivování indikace otáček vřetena v indikaci polohy <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Vstup pro zobrazení otáček vřetena | Přiřazení analogového vstupu podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno |
| Otáčky vřetena při vstupním napětí 5 V | Zadání otáček vřetena při vstupním napětí 5 V <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 2000 |



Naměřené vstupní napětí se započte s koeficientem **Otáčky vřetena při vstupním napětí 5 V**. Výsledek se zobrazí v indikaci polohy jako aktuální otáčky.

Přidat Převodové stupně

 Nastavení ► Osy ► S ► Převodové stupně ► +

| Parametry | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Přidání nového převodového stupně se standardním názvem |

Převodové stupně

Nastavení ► Osy ► S ► Převodové stupně

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Jméno | Zadání názvu převodového stupně <ul style="list-style-type: none"> Standardně: Převod [n] |
| Smax | Definice Otáčky vřetene , které se dosáhnou při Umax <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 1 1/min ... 10 000 1/min Standardní hodnota: 2000 |
| Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena | Nastavení požadovaného Čas spuštění až do dosažení Smax <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms Standardní hodnota: 500 |
| Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena | Nastavení požadovaného Čas spuštění až do dosažení Smax <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms Standardní hodnota: 500 |
| Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění | Nastavení otáček vřetena, které značí přechod z horní do spodní oblasti otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 0 1/min ... 2000 1/min Standardní hodnota: 1500 |
| Minimální otáčky vřetena | Nastavení minimálních otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení: 0 1/min ... 10 000 1/min Standardní hodnota: 50 |
| Odstranit | Odstranění vybraného převodového stupně |

4.7.7 Spínací funkce


Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Spínací funkce



Spínací funkce se nesmějí používat jako součást bezpečnostní funkce.

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------|---|
| Vstupy | Přiřazení digitálního vstupu dané spínací funkci podle osazení pinů Další informace: "Vstupy (Spínací funkce)", Stránka 110 |
| Výstupy | Přiřazení digitálního výstupu dané spínací funkci podle osazení pinů Další informace: "Výstupy (Spínací funkce)", Stránka 110 |


Vstupy (Spínací funkce)

 Spínací funkce se nesmějí používat jako součást bezpečnostní funkce.

Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Spínací funkce ► Vstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------|---|
| Řídicí napětí zap | Přiřazení digitálního vstupu k dotazu na vnější řídicí napětí (např. pro řízený stroj) <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Nouzové zastavení je aktivní | Přiřazení digitálního vstupu k dotazu, zda byl aktivován externě připojený spínač nouzového vypnutí <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |

Výstupy (Spínací funkce)

 Spínací funkce se nesmějí používat jako součást bezpečnostní funkce.

Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Spínací funkce ► Výstupy

| Parametry | Vysvětlení |
|--------------------------------------|---|
| Chlazení | Přiřazení digitálního výstupu pro aktivování nebo deaktivování přívodu chladiva obráběcího stroje <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |
| Spínací funkce definovaná uživatelem | Přidělení reléového výstupu, který se zapne několik sekund po vypnutí zařízení. Příklad: Tento obvod může propojit zapínání a vypínání přístroje se zapínáním a vypínáním ovládaného obráběcího stroje <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Není spojeno |

4.7.8 Propojení os

Když osy spolu propojíte, počítá přístroj polohy obou os podle zvoleného typu počítání. V indikaci polohy je zobrazena pouze hlavní osa s vypočtenou polohou.

Nastavení ► Osy ► <NázevOsy>

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------------|--|
| Typ osy | <p>Definice typu osy</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spřažená osa : Osa jejíž poloha bude započítána s hlavní osou <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>i Propojené osy se neobjevují v indikaci polohy. Indikace polohy ukazuje pouze hlavní osu se započtenou polohou obou os.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i V případě spřažených os zařízení automaticky přizpůsobí název osy. Název propojených os se skládá z názvu hlavní osy a zvoleného způsobu započítávání, např. +X.</p> </div> |
| Spřažená hlavní osa | <p>Volba hlavní osy, s níž se osa propojí.</p> <p>Standardní hodnota: Žádný</p> |
| Výpočet s hlavní osou | <p>Způsob započítávání poloh hlavní a propojené osy</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ + : Polohy se sečtou (hlavní osa + propojená osa) ■ - : Polohy se odečtou (hlavní osa - propojená osa) ■ Standardní nastavení: + |

4.7.9 Referenční značky

Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Referenční značky


| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Hledání referenčních značek po spuštění jednotky | <p>Nastavení referenčních značek po spuštění přístroje.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Hledání referenčních značek musí být provedeno po startu ■ OFF: Po startu přístroj není vyžadováno hledání referenčních značek ■ Standardní nastavení: ON |
| Všichni uživatelé mohou stornovat hledání referenční značky | <p>Stanovení, zda může být hledání referenční značky přerušeno všemi uživateli.</p> <p>Nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Každý typ uživatele může přerušit hledání referenčních značek ■ OFF: Pouze typ uživatele OEM nebo Setup může přerušit hledání referenčních značek ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Hledání referenční značky | Start spustí hledání referenční značky a otevře pracovní oblast |
| Stav hledání referenčních značek | <p>Indikace, zda bylo hledání referenčních značek úspěšné</p> <p>Indikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Úspěšně ■ Neúspěšně |
| Stop hledání referenčních značek | <p>Indikace, zda bylo hledání referenčních značek přerušeno</p> <p>Indikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ano ■ Ne |

Zapnutí hledání referenčních značek

Pomocí referenčních značek může přístroj nastavit referenci strojního stolu vůči stroji. Při zapnutém hledání referenčních značek se po startu přístroje zobrazí Průvodce, který vyzve k pojezdu os pro hledání referenčních značek.

Předpoklad: Zamontovaná měřidla mají referenční značky, které jsou konfigurovány v osových parametrech.

 U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

 V závislosti na konfiguraci lze automatické hledání referenčních značek po startu přístroje také přerušit.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95



▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



▶ Ťukněte na **Osy**

▶ Otevřete postupně:

■ **Obecná nastavení**

■ **Referenční značky**

▶ **Hledání referenčních značek po spuštění jednotky**

aktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**


> Referenční značky se musí přejíždět po každém startu přístroje.

> Funkce jednotky jsou k dispozici až po vyhledání referenčních značek.

> Po úspěšném vyhledání referenčních značek již symbol reference neblíká.

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 39

4.8 Konfigurování M-funkcí

 Následující informace jsou platné pouze v omezeném rozsahu pro přístroje s indexem 1089178_xx.

Pro obrábění můžete také použít M-funkce (strojní funkce), v závislosti na konfiguraci stroje. S M-funkcemi můžete ovlivnit následující faktory:

- funkce obráběcího stroje, jako zapnutí a vypnutí otáčení vřetena a chladicí kapaliny
- dráhové chování nástroje
- průběh programu

Můžete používat všechny M-funkce jako typ bloku v programování a při provádění programu.

Další informace: "Strojní funkce", Stránka 240

Pro vyvolání M-funkce v průběhu programu můžete případně zobrazit grafiku.

Další informace: "Konfigurace M-funkce", Stránka 122

V přístroji se rozlišuje mezi standardními M-funkcemi a M-funkcemi specifickými pro jednotlivé výrobce.

4.8.1 Standardní M-funkce

Přístroj podporuje následující standardní M-funkce (podle normy DIN 66025/ISO 6983):

| Kód | Popis |
|-----|---|
| M2 | Program STOP, vřeteno STOP, chladicí médium VYP |
| M3 | Otáčení vřetene ve směru hodinových ručiček |
| M4 | Otáčení vřetene proti směru hodinových ručiček |
| M5 | Vřeteno STOP |
| M8 | Chladicí médium ZAP |
| M9 | Chladicí médium VYP |
| M30 | Program STOP, vřeteno STOP, chladicí médium VYP |

Tyto M-funkce jsou sice strojově nezávislé, ale některé M-funkce závisí na konfiguraci obráběcího stroje (např. funkce vřetena).

4.8.2 M-funkce výrobce



M-funkce výrobců M100 až M120 jsou k dispozici pouze v případě, že propojený výstup byl nakonfigurován předem.

Zařízení také podporuje M-funkce jednotlivých výrobců s následujícími vlastnostmi:

- Číselný rozsah je definovatelný od M100 do M120
- Funkce je závislá na výrobci stroje
- Použití v tlačítku na liště OEM

Další informace: "Konfigurovat Nabídka OEM", Stránka 115

4.9 OEM oblast

V **OEM oblast** má technik uvádějící přístroj do provozu možnost provést specifická nastavení:

- **Dokumentace:** OEM-dokumentace, např. přidat servisní pokyny
- **Spouštěcí obrazovka:** Definovat úvodní obrazovku s vlastním firemním logem
- **Nabídka OEM:** Konfigurovat OEM-lištu se specifickými funkcemi
- **Nastavení:** Zvolit aplikaci a přizpůsobit prvky zobrazení
- **Snímky obrazovky:** Konfigurovat přístroj pro snímky obrazovky s programem ScreenshotClient

4.9.1 Přidat dokumentaci

Dokumentaci přístroje můžete uložit do přístroje a prohlížet ji přímo v přístroji.



Jako dokumentaci můžete přidat pouze dokumenty formátu *.pdf. Dokumenty s jiným formátem souboru přístroj nebude zobrazovat.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Dokumentace

Parametry

Vysvětlení

Vyberte dokumentaci

Výběr souboru (typ souboru: PDF). Soubor se po zvolení automaticky zkopíruje do příslušné složky přístroje

4.9.2 Přidat startovní obrazovku

Při zapnutí přístroje se může zobrazit OEM-specifická startovní obrazovka, např. s názvem nebo logem firmy. K tomu musíte do přístroje uložit obrazový soubor s následujícími vlastnostmi:

- Typ souboru: PNG nebo JPG
- Rozlišení: 96 dpi
- Formát obrázku: 16:10 (pro jiné formáty se proporcionálně změní měřítko)
- Velikost obrazu: max. 1280 x 800 px

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Spouštěcí obrazovka

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------------|---|
| Vyberte spouštěcí obrazovku | Volba obrazového souboru, který se má zobrazovat jako úvodní obrazovka (typ souboru: PNG nebo JPG) Další informace: "Přidat startovní obrazovku", Stránka 115 |
| Smazat spouštěcí obrazovku | Smazat smaže startovní obrazovku definovanou uživatelem a obnoví standardní náhled |



Když uložíte uživatelské soubory, tak se uloží také OEM-specifická úvodní obrazovka a může se obnovit.

Další informace: "Zálohovat uživatelské soubory", Stránka 127

4.9.3 Konfigurovat Nabídka OEM

Můžete konfigurovat vzhled a položky nabídky OEM-lišty.



Když konfiguruje více položek menu, než se může zobrazit v **Nabídka OEM**, můžete **Nabídka OEM** posouvat vertikálně.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------|--|
| Zobrazit nabídku | Zobrazení Nabídka OEM Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Nabídka OEM se zobrazí na ploše příslušných provozních režimů ■ OFF: Nabídka OEM se nezobrazí Standardní hodnota: OFF |
| Položky nabídky | Konfigurace Položky nabídky v Nabídka OEM |

Přidání položek na panel

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► +

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------|--|
| Popis | Popis položky lišty v Nabídka OEM |
| Typ | Popis nové položky lišty v Nabídka OEM Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prázdný ■ Logo ■ Otáčky vřetene ■ M funkce ■ Specialni funkce ■ Dokument Standardní nastavení: Prázdný |
| Parametry | Dostupné parametry závisí na typu vybrané položky lišty: <ul style="list-style-type: none"> ■ Logo ■ Otáčky vřetene ■ M funkce ■ Specialni funkce ■ Dokument |

Odstranit položku nabídky Odstranění položky lišty z **Nabídka OEM**

Konfigurovat OEM-logo

V OEM-liště můžete zobrazit specifické firemní logo (OEM). Případně můžete klepnutím na OEM-logo otevřít soubor PDF s OEM-dokumentací.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Logo

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------------------|--|
| Popis | Popis položky lišty v Nabídka OEM |
| Typ | Logo |
| Zvolit logo | Vyberte požadovaný obrázek pro zobrazení |
| Odkaz na dokumentaci | Logo použijte k vyvolání propojené dokumentace Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný ■ Návod k obsluze ■ Servisní informace OEM Standardní nastavení: Žádný |
| Načíst obrazový soubor | Kopírování zvoleného souboru obrázku do místa uložení /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 140 x 70 px |
| Odstranit položku nabídky | Odstranění položky lišty z Nabídka OEM |

Konfigurace cílových hodnot pro otáčky vřetena

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které ovládají otáčky vřetena v závislosti na konfiguraci stroje.



Nakonfigurované otáčky vřetena můžete podržením políčka **Otáčky vřetene** přepsat hodnotou aktuálně nastavených otáček vřetena.

Další informace: "Vyvolání funkcí Nabídka OEM", Stránka 46

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Otáčky vřetene

| Parametry | Vysvětlení |
|---------------------------|--|
| Popis | Popis položky lišty v Nabídka OEM |
| Typ | Otáčky vřetene |
| Vřeteno | S |
| Otáčky vřetene | Nastavení otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: Závisí na konfiguraci osy vřetena S ■ Standardní hodnota: 0 |
| Odstranit položku nabídky | Odstranění položky lišty z Nabídka OEM |

Konfigurace M-funkcí

i Následující informace jsou platné pouze v omezeném rozsahu pro přístroje s indexem 1089178_xx.

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které řídí používání M-funkcí v závislosti na konfiguraci stroje.

i M-funkce výrobců M100 až M120 jsou k dispozici pouze v případě, že propojený výstup byl nakonfigurován předem.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► M funkce

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------------------------|--|
| Popis | Popis položky lišty v Nabídka OEM |
| Typ | M funkce |
| Číslo M funkce | Volba požadované M-funkce Rozsahy nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ... 120.T (TOGGLE): přepíná stiskem mezi stavy) ■ 100.P ... 120.P (PULSE): Délku lze nastavit přes Doba pulzu) ■ Standardní hodnota: Prázdná |
| Doba pulzu | Zvolte délku (high-) aktivního impulzu Rozsah nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms ... 1500 ms ■ Standardní hodnota: 500 ms |
| Restart | Nový start trvání impulzu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Zvolte obraz pro aktivní funkci | Vyberte požadovaný obrázek pro zobrazení aktivní funkce |
| Zvolte obraz pro neaktivní funkci | Vyberte požadovaný obrázek pro zobrazení neaktivní funkce |
| Načíst obrazový soubor | Kopírování zvoleného souboru obrázku do místa uložení /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 100 x 70 px |
| Odstranit položku nabídky | Odstranění položky lišty z Nabídka OEM |

Konfigurace speciálních funkcí



Následující informace jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089179_xx.

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které ovládají speciální funkce připojeného obráběcího stroje.



Dostupné funkce závisí na konfiguraci přístroje a připojeného obráběcího stroje.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Speciální funkce

| Parametry | Vysvětlení |
|---|--|
| Popis | Popis položky lišty v Nabídka OEM |
| Typ | Speciální funkce |
| Funkce | Volba požadované speciální funkce Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ rezani zavitu ■ Směr otáčení vřetena ■ Chlazení ■ Chladivo během provozu vřetena ■ Nulová osa nástroje Standardní hodnota: rezani zavitu |
| Vřeteno | Pouze při funkci Směr otáčení vřetena: S |
| Zvolte obraz pro směr otáčení vřetena po směru hod. ručiček | Pouze při funkci Směr otáčení vřetena: Vyberte požadovaný snímek pro otáčení vřetena ve směru hodinových ručiček |
| Zvolte obraz pro směr otáčení vřetena proti směru hod. ručiček | Pouze při funkci Směr otáčení vřetena: Vyberte požadovaný obraz pro otáčení vřetena proti směru hodinových ručiček |
| Zvolte obraz pro aktivní funkci | Vyberte požadovaný obrázek pro zobrazení aktivní funkce |
| Zvolte obraz pro neaktivní funkci | Vyberte požadovaný obrázek pro zobrazení neaktivní funkce |
| Načíst obrazový soubor | Kopírování zvoleného souboru obrázku do místa uložení /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 100 x 70 px |
| Odstranit položku nabídky | Odstranění položky lišty z Nabídka OEM |

Konfigurování dokumentů

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které zobrazí dodatečné dokumenty. K tomu musíte v přístroji uložit odpovídající soubor ve formátu PDF.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Dokument

| Parametry | Vysvětlení |
|---------------------------|---|
| Popis | Popis položky lišty v Nabídka OEM |
| Typ | Dokument |
| Zvolit dokument | Vyberte požadovaný dokument |
| Zvolit obraz pro displej | Vyberte požadovaný obraz pro zobrazení funkce |
| Načíst obrazový soubor | Kopírování zvoleného souboru obrázku do místa uložení /Oem/Images |
| Odstranit položku nabídky | Odstranění položky lišty z Nabídka OEM |

4.9.4 Přizpůsobit zobrazení

Můžete přizpůsobit přepsání indikace (Override) v nabídkách **Ruční režim** a **MDI-režim**. Můžete také definovat rozložení kláves na klávesnici na obrazovce.

Definování designu klávesnice

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------|--|
| Téma klávesnice | Volba rozložení klávesnice Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: Potvrzení zadání s (Return) ■ TNC: Potvrzení zadání s (Enter) Výchozí nastavení: Standard |

4.9.5 Přizpůsobení provádění programu

Jako OEM můžete nakonfigurovat způsob provádění programu. Můžete například konfigurovat M-funkce.


Provádění programu

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Běh programu

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Use rapid traverse key to ignore programmed feed rate | Nastavený nebo naprogramovaný posuv se v provozních režimech MDI nebo za chodu programu při stisknutí tlačítka rychloposuvu ignoruje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Automatický postup po dosažení horní koncové polohy objímky vřetena | Automatické přepínání během zpracování vzoru děr se provádí vždy tehdy, když je dosažen horní koncový vypínač pinole <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF |
| M funkce | Konfigurace viz "Konfigurace M-funkce", Stránka 122 |

Konfigurace M-funkce

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Běh programu ► M funkce

| Parametry | Vysvětlení |
|--|---|
| Číslo M funkce | <p>Zadání čísla nové M-funkce</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: M2.0 ... M120.0 (0: výstup přiřazený M-funkci se vypne) ■ Rozsah nastavení: M2.1 ... M120. (1: výstup přiřazený M-funkci se zapne) ■ Rozsah nastavení: M2.2 ... M120.2 (2 : výstup přiřazený M-funkci vydá vysoce intenzivní impuls 8 ms) |
| Automatický běh | <p>Nastavení, zda se budou jednotlivé M-funkce provádět během chodu programu automaticky nebo zda se musí potvrdit příslušné hlášení.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF Provádění se musí potvrdit ■ ON Provádění se nemusí potvrdit |
| Během chodu programu zvolte obraz pro dialog | <p>Vyberte požadovaný obraz pro znázornění během chodu programu</p> |
| Načíst obrazový soubor | <p>Kopírování zvoleného souboru obrázku do místa uložení /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 160 x 160 px |
| Help text ID or help text for programming | <p>Volba zobrazovaného textu. Můžete zadat ID-textu a tím zvolit text z vaší textové databanky. Alternativně můžete zadat přímo nový text</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Pokud změníte jazyk uživatele přístroje, použijí se překlady textů hlášení z databáze. Přímě zadané texty se zobrazují bez překladu.</p> </div> <p>Další informace: "Vytvoření Textová databáze ", Stránka 123</p> |
| Odstranit zadání | <p>Odstranění položky</p> |

4.9.6 Úprava chybových hlášení

Jako OEM, můžete definovat určitá chybová hlášení, která buď přepíšu standardní chybová hlášení nebo se vydají jako přídatná hlášení pomocí definovaných vstupních signálů. K tomu můžete vytvořit textovou databázi, která obsahuje vaše chybová hlášení.

Vytvoření Textová databáze

Přístroj nabízí možnost importování vlastní textové databanky. Pomocí parametru **Hlášení** můžete nechat zobrazovat různá hlášení.

Pro textovou databázi OEM-chybových hlášení vytvořte na počítači soubor typu "*.xml" a vytvořte v něm položky pro texty jednotlivých zpráv.

XML-soubor musí mít kódování UTF-8. Následující obrázek ukazuje správnou strukturu XML-souboru:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L&agrave;apos;arr&eacute;t d&agrave;apos;urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L&agrave;apos;arresto d&agrave;apos;emergenza è attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia est&eacute; activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです。</text>
11     <text lang="pl">Wy&ogonek;łączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência est&eacute; ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активный аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活。</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動。</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="cs">Není použito žádné řídící nap&eacute;tí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n&agrave;apos;est appliqu&eacute;e.</text>
25     <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No est&eacute; aplicada la tensi&oacute;n de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません。</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">N&agrave;o existe tens&agrave;o de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压。</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓。</text>
33     <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut de&gilde;il.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

Obrázek 27: Příklad –XML-souboru pro textovou databázi

Tento XML-soubor pak importujete do přístroje pomocí USB-flash disku (s formátem FAT32) a zkopírujete jej například do místa uložení **Internal/Oem**.


Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Textová databáze

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|---|
| Vybrat textovou databázi | Výběr textové databanky, uložené v přístroji, s typem souboru ".xml". Další informace: "Vytvoření Textová databáze ", Stránka 123 |
| Zrušit výběr textové databáze | Výběr aktuálně vybraných textových databank. |

Konfigurace chybových hlášení

OEM-specifická chybová hlášení se mohou propojit jako přídavná hlášení se vstupy. Chybová hlášení se pak zobrazí po aktivaci vstupu. K tomu potřebujete chybová hlášení přiřadit požadovaným vstupním signálům.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Hlášení

| Parametry | Vysvětlení |
|--------------------|---|
| Jméno | Popis hlášení |
| ID textu nebo text | Volba zobrazovaného hlášení. Můžete také zadat ID-textu a tím zvolit text hlášení z vaší textové databanky. Alternativně můžete zadat přímo nový text hlášení. |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Pokud změníte jazyk uživatele přístroje, použijí se překlady textů hlášení z databáze. Přímo zadané texty hlášení se zobrazují bez překladu.</p> </div> |
| | Další informace: "Vytvoření Textová databáze ", Stránka 123 |
| Typ hlášení | Volba požadovaného typu hlášení Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: Hlášení se bude zobrazovat dokud bude vstup aktivní ■ Potvrzení uživatelem: Hlášení se bude zobrazovat až do potvrzení a zrušení uživatelem ■ Standardní hodnota: Standard |
| Vstup | Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů pro zobrazení hlášení <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno |
| Odstranit zadání | Odstranění zadaného hlášení |

4.9.7 Uložení a obnovení OEM-nastavení

Všechna nastavení OEM-oblasti se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.

Nastavení OEM-oblasti lze uložit jako ZIP-soubor na USB-flashdisk nebo na připojenou síťovou jednotku.


Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|--|---|
| Zálohování složek a souborů specifických pro OEM | Zálohování nastavení OEM-oblasti do ZIP-souboru |
| Obnovení složek a souborů specifických pro OEM | Obnovení nastavení OEM-oblasti ze ZIP-souboru |

4.9.8 Konfigurace přístroje pro snímky obrazovky

ScreenshotClient

S PC-softwarem ScreenshotClient můžete zhotovit na počítači snímky aktivní obrazovky přístroje.

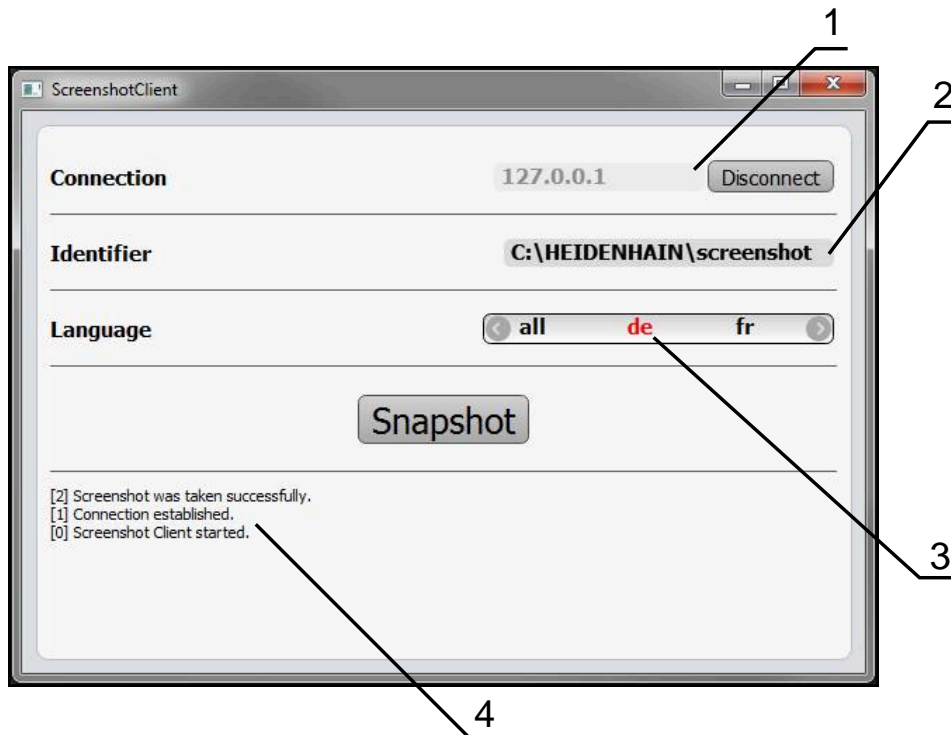

Obrázek 28: Uživatelské rozhraní ScreenshotClient

- 1 Stav připojení
- 2 Cesta k souboru a název souboru
- 3 Výběr jazyka
- 4 Hlášení stavu

i Program ScreenshotClient je součástí standardní instalace **ND 7000 Demo**.

b Podrobný popis najdete v **Příručce pro uživatele ND 7000 Demo**.

- ▶ https://www.heidenhain.de/de_DE/software/
- ▶ Volba kategorie
- ▶ Volba modelové řady
- ▶ Volba jazyka


Další informace: "Demo-software k produktu", Stránka 9

Aktivovat vzdálený přístup pro snímek obrazovky

Abyste mohli ScreenshotClient připojit z počítače k zařízení, je třeba v přístroji povolit **Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky**.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky | <p>Povolit síťové spojení s programem ScreenshotClient, aby mohl ScreenshotClient provést z počítače snímek obrazovky přístroje</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Vzdálený přístup je možný ■ OFF: Vzdálený přístup není možný ■ Výchozí hodnota: OFF |

 Při ukončování činnosti přístroje se **Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky** automaticky deaktivuje.

4.10 Zálohování dat

4.10.1 Zálohování konfigurace

Nastavení přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.

Nastavení ► Servis ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zálohování konfigurace | Zálohování nastavení přístroje |

Provést Kompletní zálohování

Při kompletním zálohování konfigurace se zálohují všechna nastavení přístroje.

- ▶ Ťukněte na **Kompletní zálohování**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (s formátem FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má konfigurace zkopírovat.
- ▶ Zadejte požadovaný název konfiguračních dat, např. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování konfigurace potvrďte s **OK**
- > Soubor s konfigurací byl zálohovaný.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

4.10.2 Zálohovat uživatelské soubory

Uživatelské soubory přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení. V souvislosti se zálohováním nastavení může být zálohována kompletní konfigurace přístroje.



Jako uživatelské soubory se zálohují všechny soubory všech uživatelských skupin, které jsou uloženy v příslušných složkách a mohou být obnoveny. Soubory ve složce **System** nelze obnovit.

Nastavení ► Servis ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|--|
| Zálohovat uživatelské soubory | Zálohování uživatelských souborů přístroje |

Provést zálohování

Uživatelské soubory lze uložit jako ZIP-soubor na USB-flashdisk nebo na připojenou síťovou jednotku.

- ▶ Otevřete postupně:
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Zálohovat uživatelské soubory**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (FAT32-formát) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má ZIP-soubor zkopírovat
- ▶ Zadejte požadovaný název ZIP-souboru, např. "<rrrr-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování uživatelských souborů potvrďte s **OK**
- > Soubory uživatelů byly zálohovány.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

5

Seřizování

5.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje všechny informace o seřizování přístroje.

Při seřizování konfiguruje seřizovač (**Setup**) přístroj pro použití na obráběcím stroji v příslušných aplikacích. To zahrnuje například seřízení operátorů a vytvoření tabulky vztažných bodů a tabulky nástrojů.



Kapitulu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18



Následující kroky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

5.2 Přihlášení pro seřizování

5.2.1 Přihlášení uživatele

Pro seřizování přístroje se musí přihlásit uživatel **Setup**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Případně přihlášeného uživatele odhlaste
- ▶ Zvolte uživatele **Setup**
- ▶ Klepněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "**setup**"




Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).

Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**

5.2.2 Hledání referenčních značek po spuštění

 Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95

 U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference neblíká.

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 39

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

5.2.3 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- > Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** (Jazyk) zobrazí s odpovídající vlaječkou.
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- > Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

5.2.4 Změna hesla

Aby se zabránilo zneužití konfigurace, musíte změnit heslo.

Heslo je důvěrné a nesmí být předáváno dále.



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťkněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel je zaškrtnutý.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Ťkněte na **Heslo**
- ▶ Zadejte aktuální heslo
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte nové heslo a zopakujte je
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťkněte na **OK**
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- > Nové heslo bude k dispozici při příštím přihlášení.

5.3 Jednotlivé kroky k seřízení



Následující jednotlivé kroky pro seřízení následují za sebou.

- ▶ Chcete-li přístroj správně seřídít, proveďte kroky v uvedeném pořadí

Předpoklad: Jste přihlášen jako uživatel typu **Setup** (viz "Přihlášení pro seřizování", Stránka 129).

Základní nastavení

- Nastavení Datumu a času
- Nastavení měrných jednotek
- Vytvoření a konfigurace uživatele
- Přidat Návod k obsluze
- Konfigurace sítě
- Konfigurovat síťovou jednotku
- Konfigurace ovládání myši, klávesnicí nebo přes dotykovou obrazovku

Příprava obrábění

- Vytvoření tabulky nástrojů
- Vytvoření tabulky vztažných bodů

Zálohovat data

- Zálohování konfigurace
- Zálohovat uživatelské soubory

UPOZORNĚNÍ

Ztráta nebo poškození konfiguračních dat!

Když je přístroj odpojen od zdroje napájení během zapnutí, tak se mohou konfigurační data ztratit nebo poškodit.

- ▶ Proveďte zálohu konfiguračních dat a uložte je pro obnovení

5.3.1 Základní nastavení



Možná již provedl technik uvádějící přístroj do provozu (**OEM**) některá základní nastavení.

Nastavení Datumu a času

Nastavení ► Obecně ► Datum a čas

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------|--|
| Datum a čas | Aktuální datum a čas přístroje <ul style="list-style-type: none"> Nastavení: rok, měsíc, den, hodina, minuta Standardní nastavení: aktuální systémový čas |
| Formát data | Formát zobrazení data Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> MM-DD-RRRR: měsíc, den, rok DD-MM-RRRR: den, měsíc, rok RRRR-MM-DD: rok, měsíc, den Standardní nastavení: YYYY-MM-DD (např. "2016-01-31") |

Nastavení měrných jednotek

Můžete nastavit různé parametry pro jednotky, zaokrouhlování a desetinná místa.

Nastavení ► Obecně ► Jednotky

| Parametry | Vysvětlení |
|---|---|
| Jednotka lineárních hodnot | Jednotka lineárních hodnot <ul style="list-style-type: none"> Nastavení: Milimetry nebo Palce Standardní nastavení: Milimetry |
| Metoda zaokrouhlování lineárních hodnot | Metoda zaokrouhlování lineárních hodnot Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> Komerční: Desetinná místa 1 až 4 budou zaokrouhlena dolů, desetinná místa 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru Zaokrouhlit: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena dolů Zaokrouhlit nahoru: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena nahoru Zaokrouhlit: Desetinná místa budou oříznuta bez zaokrouhlení Zaokrouhlit na 0 a 5: Desetinná místa ≤ 24 nebo ≥ 75 se zaokrouhlí na 0, desetinná místa ≥ 25 nebo ≤ 74 se zaokrouhlí na 5 (švýcarské "Rappenrundung") Standardní nastavení: Komerční |
| Desetinná místa lineárních hodnot | Počet desetinných míst lineárních hodnot Rozsah nastavení: <ul style="list-style-type: none"> Milimetry: 0 ... 5 Palce: 0 ... 7 Standardní hodnota: <ul style="list-style-type: none"> Milimetry: 4 Palce: 6 |
| Jednotka úhlových hodnot | Jednotka úhlových hodnot Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> Radiant: Úhel v radiánech (rad) Desítkové stupně: Úhel ve stupních (°) s desetinnými místy Stupně-minuty-vteřiny: Úhel ve stupních (°), minutách ['] a vteřinách ["] Standardní nastavení: Desítkové stupně |

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Metoda zaokrouhlování úhlových hodnot | <p>Metoda zaokrouhlování desetinných úhlových hodnot</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komerční: Desetinná místa 1 až 4 budou zaokrouhlena dolů, desetinná místa 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena dolů ■ Zaokrouhlit nahoru: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa budou oříznuta bez zaokrouhlení ■ Zaokrouhlit na 0 a 5: Desetinná místa ≤ 24 nebo ≥ 75 se zaokrouhlí na 0, desetinná místa ≥ 25 nebo ≤ 74 se zaokrouhlí na 5 (švýcarské "Rappenrundung") ■ Standardní nastavení: Komerční |
| Desetinná místa úhlových hodnot | <p>Počet desetinných míst úhlových hodnot</p> <p>Rozsah nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiant: 0 ... 7 ■ Desítkové stupně: 0 ... 5 ■ Stupně-minuty-vteřiny: 0 ... 2 <p>Standardní hodnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiant: 5 ■ Desítkové stupně: 3 ■ Stupně-minuty-vteřiny: 0 |
| Desetinná čárka | <p>Oddělovač pro zobrazení hodnot</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Bod nebo Desetinná čárka ■ Standardní nastavení: Bod |

Vytvoření a konfigurace uživatele

Ve stavu při dodání přístroje jsou definovány následující typy uživatelů s různými oprávněními:

- **OEM**
- **Setup**
- **Operator**

Vytvoření uživatele a hesla

Můžete zakládat nové uživatele typu **Operator**. Pro ID-uživatele a heslo jsou povoleny všechny znaky. Přitom se rozlišují malá a velká písmena.

Předpoklad: Je přihlášen uživatel typu **OEM** nebo **Setup**.



Nové uživatele typu **OEM** nebo **Setup** nelze vytvořit.

Nastavení ► Uživatel ► +

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------|---|
| | Přidání nového uživatele typu Operator Nelze přidat další uživatele typu OEM a Setup . |
| ID uživatele | ID uživatele se zobrazí pro volbu uživatele, např. při přihlášení uživatele. ID uživatele nelze dodatečně změnit. |
| Jméno | Jméno uživatele |
| Heslo | Zadat heslo pro přihlášení |
| Zopakujte heslo | Opakovat heslo pro potvrzení |
| Zobrazit heslo | Můžete zobrazit obsah políček s heslem jako prostý text a znovu je skrýt. |

Konfigurace a mazání uživatele

Nastavení ► Uživatel ► Jméno uživatele

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|--|
| Jméno | Příjmení uživatele |
| Jméno | Jméno uživatele |
| Oddělení | Oddělení uživatele |
| Skupina | Údaj o tom, do které skupiny uživatel patří |
| Heslo | Definované heslo lze změnit |
| Jazyk | Volba, které jazyky se mají uživateli zobrazit |
| Automatické přihlášení | Volba, zda se má uživatel přihlásit automaticky bez zadání hesla. Před vypnutím přístroje musí být uživatel přihlášen. |



Pokud je aktivováno automatické přihlášení jednoho nebo více uživatelů, tak při zapnutí se poslední přihlášený uživatel automaticky přihlásí k přístroji. Přitom není třeba zadávat ID-uživatele ani heslo.

Odstranit uživatelský účet

Uživatele může odebrat OEM-uživatel nebo Setup-uživatel.



Uživatele typu **OEM** a **Setup** nelze smazat.

Přidat Návod k obsluze

Přístroj poskytuje možnost načíst příslušný návod k obsluze v požadovaném jazyku. Návod k obsluze lze do přístroje zkopírovat z USB-flashdisku, který je součástí dodávky.

Nejnovější verzi si můžete stáhnout v **www.heidenhain.com** v části se soubory ke stažení.

Nastavení ► Servis ► Dokumentace

Parametry**Vysvětlení**

Přidat provozní pokyny

Vložení Návodu k obsluze v požadovaném jazyce

Konfigurace sítě

Nastavení sítě



Chcete-li zjistit správné nastavení sítě pro konfiguraci přístroje, obraťte se na vašeho správce sítě.

Nastavení ► Rozhraní ► Sít' ► X116

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------------|--|
| Adresa MAC | Jednoznačná hardwarová adresa síťového adaptéru |
| DHCP | Dynamicky přiřazená síťová adresa přístroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |
| Adresa IPv4 | Síťová adresa se čtyřmi bloky číslic Síťová adresa je při aktivním DHCP přiřazena automaticky, nebo ji lze zadat ručně. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.0.0.1 ... 255.255.255.255 |
| Maska podsítě IPv4 | Identifikace v rámci sítě čtyřmi bloky číslic Maska podsítě je při aktivním DHCP přiřazena automaticky, nebo ji lze zadat ručně. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.0.0.0 ... 255.255.255.255 |
| Standardní brána IPv4 | Síťová adresa routeru, který spojuje síť. <div data-bbox="699 1189 754 1243" data-label="Image"> </div> Síťová adresa se uděluje při povoleném DHCP automaticky nebo se může zadat ručně. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.0.0.1 ... 255.255.255.255 |
| IPv6 SLAAC | Síťová adresa s rozšířeným adresním prostorem Je nutná, pouze když ji síť podporuje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Adresa IPv6 | Při aktivním IPv6 SLAAC je zadána automaticky |
| Délka předpony podsítě IPv6 | Předpona podsítě v sítích IPv6 |
| Standardní brána IPv6 | Síťová adresa routeru, který spojuje síť. |
| Preferovaný DNS server | Primární server pro konverzi IP-adresy |
| Alternativní DNS server | Volitelný server pro konverzi IP-adresy |

Konfigurovat síťovou jednotku

Chcete-li nakonfigurovat síťovou jednotku, budete potřebovat následující údaje:

- **Jméno**
- **IP adresa serveru nebo název hosta**
- **Sdílená složka**
- **Uživatelské jméno**
- **Heslo**
- **Kopírovat šablonu**

Další informace: "Připojení síťové periferie", Stránka 75



Chcete-li zjistit správné nastavení sítě pro konfiguraci přístroje, obraťte se na vašeho správce sítě.

Nastavení ► Rozhraní ► Síťová jednotka

| Parametry | Vysvětlení |
|---|--|
| Jméno | Název adresáře pro zobrazení ve správě souborů Standardní hodnota: Share (sdílet – nelze změnit) |
| IP adresa serveru nebo název hosta | Název nebo síťová adresa serveru |
| Sdílená složka | Název sdílené složky |
| Uživatelské jméno | Jméno autorizovaného uživatele |
| Heslo | Heslo autorizovaného uživatele |
| Zobrazit heslo | Zobrazení hesla v nekódovaném textu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF |
| Kopírovat šablonu | Konfigurace Autentizace pro šifrování hesla v síti Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný ■ Ověření Kerberos V5 ■ Ověření Kerberos V5 a označení paketu ■ Hašování hesla NTLM ■ Hašování hesla NTLM s označením ■ Hašování hesla NTLMv2 ■ Hašování hesla NTLMv2 s označením ■ Standardní hodnota: Žádný Konfigurace Možnosti montáže Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: nounix,noserverino |

Konfigurace ovládání myši, klávesnicí nebo přes dotykovou obrazovku

Přístroj lze ovládat buď pomocí Touchscreenu nebo připojené myši (USB). Když je přístroj ve stavu po dodání, tak dotyk na Touchscreen vypne myš. Případně můžete určit, že přístroj lze ovládat buď jen myší nebo pouze přes Touchscreen.

Předpoklad: K přístroji je připojena USB-myš.

Další informace: "Připojení zadávacího přístroje", Stránka 75

Nastavení ► Obecně ► Vstupní zařízení

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------------------|---|
| Náhrada vícedotykových gest myší | <p>Předvolba, zda má ovládání myši nahradit dotykové ovládání na obrazovce (Multitouch)</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (až do prvního vícedotyku): Dotyk obrazovky deaktivuje myš ■ Zap (žádný vícedotyk): Ovládání je možné pouze s myší, dotyková obrazovka je vypnutá ■ Vyp (pouze vícedotyk): Ovládání je možné pouze s dotykovou obrazovkou, myš je vypnutá ■ Standardní nastavení: Auto (až do prvního vícedotyku) |
| Rozložení USB klávesnice | <p>Je-li připojena USB-klávesnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Volba jazyka klávesnice |

5.3.2 Příprava obrábění

V závislosti na zamýšleném účelu může seřizovač (**Setup**) připravit přístroj vytvořením tabulek nástrojů a tabulek vztažných bodů pro určitý obráběcí postup.


i Následující činnosti mohou provádět také uživatelé typu **Operator**.

Vytvoření tabulky nástrojů

Souřadnice se obvykle zadávají tak, jak je obrobek okótován na výkresu.

Přístroj může vypočítat dráhu středu nástroje pomocí takzvané korekce rádiusu nástroje. K tomu musíte uvést **Délka nástroje** a **Průměr** pro každý nástroj.

Ve stavovém řádku máte přístup k tabulce nástrojů obsahující tyto specifické parametry pro každý použitý nástroj. Přístroj ukládá max. 99 nástrojů do tabulky nástrojů.

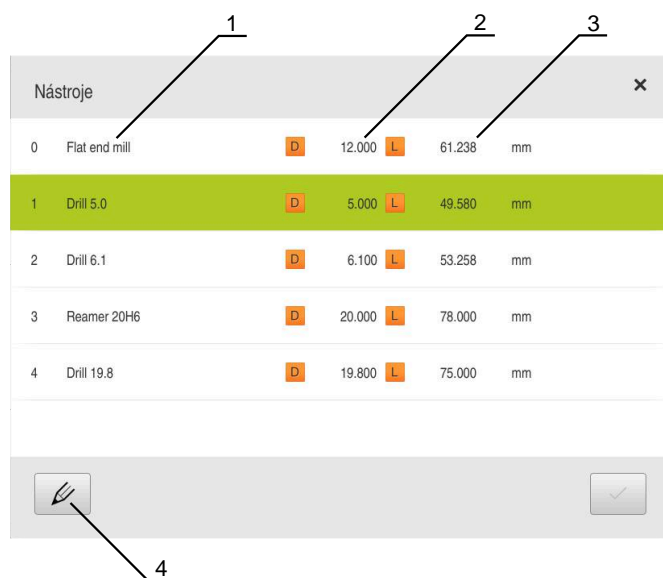

Obrázek 29: Nástrojová tabulka a parametry

- 1 Typ nástroje
- 2 Průměr nástroje
- 3 Délka nástroje
- 4 Zpracování tabulky nástrojů

Nástrojové parametry

Můžete definovat následující parametry:

| Popis | Parametry |
|---|--|
| Typ nástroje Označení, které jednoznačně identifikuje nástroj | Průměr D Průměr dosedací plochy nástroje |
| | Délka L Délka nástroje ve směru jeho osy |

Vytváření nástrojů



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Ukáže se dialog **Nástroje**.



- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Ukáže se dialog **Tabulka nástrojů**.



- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Postupně ťukajte do zadávacích políček a zadávejte příslušné hodnoty
- ▶ Případně změňte jednotky v menu výběru
- > Přepočítají se zadané hodnoty.
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- > Definovaný nástroj se přidá do tabulky nástrojů.



- ▶ Abyste zablokovali nástroj proti náhodným změnám a smazání, ťukněte po zadání nástroje na **Zablokovat** (Sperrern)



- > Symbol se změní a záznam je chráněn.



- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře.

Smazání nástrojů



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Ukáže se dialog **Nástroje**.



- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Ukáže se dialog **Tabulka nástrojů**.
- ▶ Pro zvolení jednoho či více nástrojů ťukněte na čtvereček příslušného řádku.
- > Barva pozadí aktivovaného čtverečku se znázorní zeleně.



Položku nástroje lze uzamknout proti náhodným změnám a odstranění.

- ▶ Klepněte po zadání na **Odblokovat** (Entsperren)
- > Symbol se změní a záznam je k dispozici.




- ▶ Klepněte na **Smazat**
- > Zobrazí se hlášení.
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- > Zvolený nástroj se smaže z tabulky nástrojů.



- ▶ Klepněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře.

Vytvoření tabulky vztažných bodů

Ve stavovém řádku máte přístup k tabulce vztažných bodů. Tabulka vztažných bodů obsahuje absolutní polohy referenčních bodů vzhledem k referenční značce. Přístroj ukládá max. 99 vztažných bodů do tabulky vztažných bodů.

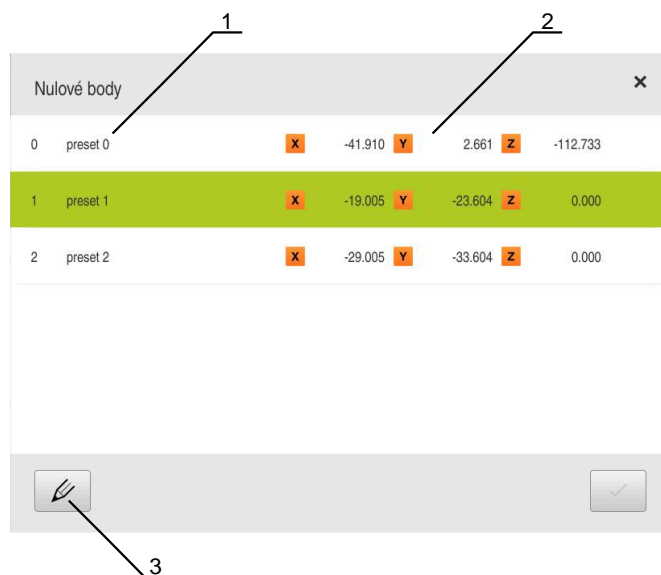

Obrázek 30: Tabulka vztažných bodů s absolutními polohami

- 1 Označení
- 2 Souřadnice
- 3 Zpracovat tabulku vztažných bodů

Vytvořit vztažný bod

Tabulku vztažných bodů můžete definovat pomocí následujících metod:

| Označení | Popis |
|----------------|--|
| Snímání | Snímání obrobku s dotykovou sondou HEIDENHAINKT 130. Přístroj přebere vztažné body automaticky do tabulky vztažných bodů |
| Naškrábnutí | Snímání obrobku s nástrojem. Danou polohu nástroje musíte definovat ručně jako vztažný bod |
| Číselné zadání | Numerické hodnoty vztažných bodů musíte do tabulky vztažných bodů zadat ručně |


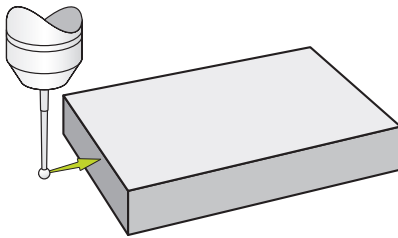
 
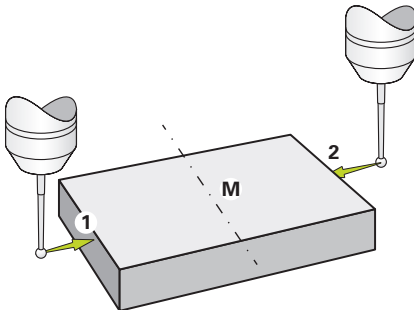

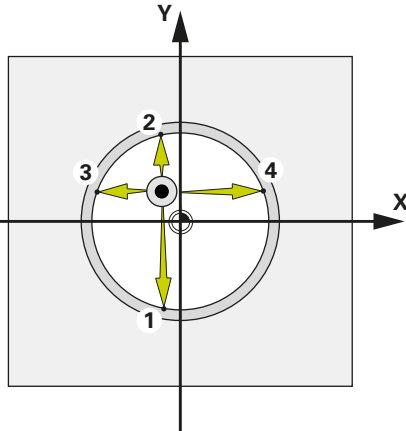


Definování vztažných bodů se provádí v závislosti na aplikaci také uživatelem typu **Operator**.

Funkce pro snímání vztažných bodů

Přístroj podporuje definování vztažných bodů snímáním s Průvodcem.

Pro snímání obrobku přístroj nabízí následující funkce:

| Symbol | Funkce | Schéma |
|---|--|--|
|  | Snímání hrany obrobku (1 snímací operace) |  |
|  | Určení středové osy obrobku (2 snímací operace) |  |
|  | Určení středu kruhového tvaru (vrtání nebo válce) (3 snímací operace s nástrojem, 4 snímací operace se sondou na hrany) |  |



V kapitole Ruční režim najdete několik příkladů, jak můžete snímat vztažný bod.

Snímání nebo naškrábnutí vztažných bodů



- ▶ V hlavním menu klepněte na **Ruční režim**
- ▶ Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ V dialogovém okně pod **Snímání sondou** ťukněte na požadovanou funkci, např. **snímání hrany**
- ▶ V dialogu **Vyberte nástroj** zvolte upnutý nástroj:
 - ▶ Když se použije sonda na hrany HEIDENHAINKT 130: aktivujte **Použití dotykové sondy**



- ▶ Když se použije nástroj:
 - ▶ Deaktivujte **Použití dotykové sondy**
 - ▶ Do zadávací políčka **Průměr nástroje** zadejte požadovanou hodnotu nebo
 - ▶ Zvolte příslušný nástroj z tabulky nástrojů



- ▶ V Průvodci klepněte na **Potvrdit**
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Při postupu snímání dbejte na následující:
 - ▶ Jeďte sondou proti hraně obrobku až se rozsvítí červená LEDka ve snímači hrany nebo
 - ▶ Jeďte nástrojem proti hraně obrobku až ho naškrábne
 - ▶ Každý krok potvrďte v Průvodci
 - ▶ Po posledním sejmutí odjeďte dotykovou sondou nebo nástrojem pryč
- ▶ Po posledním snímání se objeví dialog **Zvolte nulový bod**.
- ▶ V zadávacím políčku **Zvolený nulový bod** zvolte požadovaný vztažný bod:
 - ▶ Chcete-li přepsat existující vztažný bod, vyberte položku z tabulky vztažných bodů
 - ▶ K vytvoření nového vztažného bodu zadejte ještě nepřirazené číslo v tabulce vztažných bodů
 - ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Do zadávací políčka **Nastavit polohové hodnoty** zadejte požadovanou hodnotu:
 - ▶ Pro převzetí naměřené hodnoty nechte zadávací políčko prázdné
 - ▶ Chcete-li definovat novou hodnotu, zadejte požadovanou hodnotu
 - ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V Průvodci klepněte na **Potvrdit**
- ▶ Nová souřadnice se převezme jako vztažný bod.



Ruční vytvoření vztažných bodů

Když tvoříte vztažné body v tabulce vztažných bodů ručně, tak platí následující:

- Zadání do tabulky vztažných bodů přiřadí aktuální pozici jednotlivých os nové hodnoty polohy
- Smazání zadání s **CE** resetuje polohy jednotlivých os zpátky na nulový bod stroje. Tím se vztahují nové hodnoty polohy vždy k nulovému bodu stroje



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nulové body**

> Ukáže se dialog **Nulové body**.



- ▶ Ťukněte na **Zpracování tabulky vztažných bodů**

> Ukáže se dialog **Nulový bod stolu**.



- ▶ Ťukněte na **Vložit**

> Zadejte do zadávacího políčka **Popis** pojmenování

> Ťukněte do zadávacího políčka jedné nebo více požadovaných os a zadejte odpovídající polohy

> Zadání potvrďte s **RET**

> Definovaný referenční bod se přidá do tabulky vztažných bodů.



> Abyste zablokovali zadání vztažného bodu proti náhodným změnám a smazání, ťukněte za položkou vztažného bodu na **Sperren** (Zablokovat)



> Symbol se změní a záznam je chráněn.



- ▶ Ťukněte na **Zavřít**

> Dialog **Nulový bod stolu** se zavře.

Smazat vztažné body



- ▶ Ve stavové liště ťukněte na **Nulové body**

> Ukáže se dialog **Nulové body**.



- ▶ Ťukněte na **Zpracování tabulky vztažných bodů**

> Ukáže se dialog **Nulový bod stolu**.



Položky v tabulce vztažných bodů mohou být zablokovány proti náhodným úpravám nebo smazání. Chcete-li položku upravit, bude ji pravděpodobně nutné nejprve odemknout.



- ▶ V případě potřeby klepněte na **Odemknout** na konci řádku



> Symbol se změní a záznam je možné upravovat.

> Klepnutím na čtvereček v příslušné řádce vyberete jeden nebo více vztažných bodů

> Barva pozadí aktivovaného políčka se znázorní zeleně.



- ▶ Klepněte na **Smazat**

> Zobrazí se hlášení.

> Hlášení uzavřete s **OK**

> Zvolený bod (nebo body) se smaže z tabulky vztažných bodů.



- ▶ Klepněte na **Zavřít**

> Dialog **Nulový bod stolu** se zavře.

5.4 Zálohování konfigurace

Nastavení přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.

Nastavení ► Servis ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------|--------------------------------|
| Zálohování konfigurace | Zálohování nastavení přístroje |

Provést Kompletní zálohování

Při kompletním zálohování konfigurace se zálohují všechna nastavení přístroje.

- ▶ Ťukněte na **Kompletní zálohování**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (s formátem FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má konfigurace zkopírovat.
- ▶ Zadejte požadovaný název konfiguračních dat, např. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování konfigurace potvrďte s **OK**
- > Soubor s konfigurací byl zálohovaný.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

5.5 Zálohovat uživatelské soubory

Uživatelské soubory přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení. V souvislosti se zálohováním nastavení může být zálohována kompletní konfigurace přístroje.



Jako uživatelské soubory se zálohují všechny soubory všech uživatelských skupin, které jsou uloženy v příslušných složkách a mohou být obnoveny. Soubory ve složce **System** nelze obnovit.

Nastavení ► Servis ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

Parametry

Vysvětlení

Zálohovat uživatelské soubory

Zálohování uživatelských souborů přístroje

Provést zálohování

Uživatelské soubory lze uložit jako ZIP-soubor na USB-flashdisk nebo na připojenou síťovou jednotku.

- ▶ Otevřete postupně:
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Zálohovat uživatelské soubory**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (FAT32-formát) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má ZIP-soubor zkopírovat
- ▶ Zadejte požadovaný název ZIP-souboru, např. "<rrrr-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování uživatelských souborů potvrďte s **OK**
- > Soubory uživatelů byly zálohovány.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

6

Správa souborů

6.1 Přehled

Tato kapitola popisuje menu **Správa souborů** a funkce v této nabídce.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsanych činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18


Stručný popis

Menu **Správa souborů** zobrazuje přehled souborů uložených v paměti přístroje . Případně připojený USB-flashdisk (FAT32-formát) a dostupné síťové jednotky se zobrazí v seznamu úložišť. USB-flashdisk a síťové jednotky se zobrazují s názvem nebo s označením jednotky.

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní správy souborů.

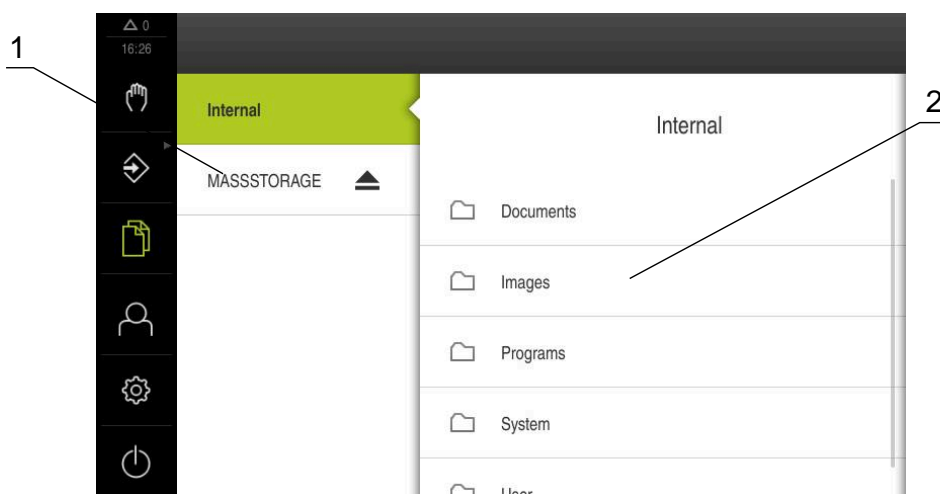

Obrázek 31: Menu **Správa souborů**

- 1 Seznam dostupných paměťových míst
- 2 Seznam složek ve zvoleném paměťovém místě

6.2 Typy souborů

V menu **Správy souborů** můžete pracovat s následujícími typy souborů:


| Typ | Použití | Spravovat | Zobrazit | Otevřít | Tisk |
|------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|------|
| *.i | Programy | ✓ | – | – | – |
| *.mcc | Konfigurační soubory | ✓ | – | – | – |
| *.dro | Soubory firmwaru | ✓ | – | – | – |
| *.svg, *.ppm | Obrazové soubory | ✓ | – | – | – |
| *.jpg, *.png, *.bmp | Obrazové soubory | ✓ | ✓ | – | – |
| *.csv | Textové soubory | ✓ | – | – | – |
| *.txt, *.log, *.xml | Textové soubory | ✓ | ✓ | – | – |
| *.pdf | Soubory PDF | ✓ | ✓ | – | ✓ |






6.3 Spravovat složky a soubory




Struktura složek

V nabídce **Správy souborů** se soubory ukládají na místo **Internal** do následujících složek:

| Složka | Použití |
|------------------|--|
| Documents | Soubory dokumentů |
| Images | Soubory obrázků |
| Oem | Soubory pro konfigurace panelu OEM (viditelné pouze pro uživatele typu OEM) |
| System | Zvukové soubory a systémové soubory |
| User | Data uživatelů |

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
|  | <p>Vytvoření nové složky</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol složky, ve které chcete vytvořit novou složku, přetáhněte doprava ▶ Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Vytvořit novou složku ▶ V dialogu ťukněte na zadávací políčko a novou složku pojmenujte ▶ Zadání potvrďte s RET ▶ Ťukněte na OK ▶ Vytvoří se nová složka. |

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
|  | <p>Posunutí složky</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol složky, kterou chcete přesunout, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Přesunout do ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete složku přesunout ▶ Ťukněte na Výběr > Složka se přemístí. |
|  | <p>Kopírování složky</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol složky, kterou chcete kopírovat, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Kopírovat do ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete složku kopírovat ▶ Ťukněte na Výběr > Složka se zkopíruje. |
|  | <p>Přejmenování složky</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol složky, kterou chcete přejmenovat, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Přejmenování složky ▶ V dialogu ťukněte na zadávací políčko a novou složku pojmenujte ▶ Zadání potvrďte s RET ▶ Ťukněte na OK > Složka se přejmenuje. |
|  | <p>Přesunutí souboru</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol souboru, který chcete přesunout, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Přesunout do ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete soubor přesunout ▶ Ťukněte na Výběr > Soubor se přemístí. |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p> Pokud přesunete soubor do složky, ve které je již uložen pod stejným názvem, bude soubor přepsán.</p> </div> | |

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
|  | <p>Kopírování souboru</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol souboru, který chcete kopírovat, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete soubor kopírovat ▶ Ťukněte na Výběr > Soubor se zkopíruje. |
|  | <p>Přejmenování souboru</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol souboru, který chcete přejmenovat, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Přejmenovat soubor ▶ V dialogu ťukněte na zadávací políčko a nový soubor pojmenujte ▶ Zadání potvrďte s RET ▶ Ťukněte na OK > Soubor se přejmenuje. |
|  | <p>Smazání složky nebo souboru</p> <p>Když smažete složku nebo soubor, bude složka a soubor nenávratně odstraněna. Všechny podsložky a soubory obsažené v odstraněné složce budou také smazány.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Symbol složky nebo souboru, který chcete smazat, přetáhněte doprava > Zobrazí se ovládací prvky. ▶ Ťukněte na Smazat výběr ▶ Ťukněte na Vymazat > Složka nebo soubor se smaže. |

6.4 Náhled souborů

Zobrazení souborů



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte k místu uložení požadovaného souboru
- ▶ Klepněte na soubor
- Zobrazí se náhled (pouze soubory PDF a obrazové soubory) a informace o souboru.



Obrázek 32: Nabídka **Správa souborů** s náhledem a informacemi o souboru

- ▶ Ťkněte na **Náhled**
- Zobrazí se obsah souboru.
- ▶ Chcete-li náhled zavřít, ťkněte na **Zavřít**



6.5 Export souborů

Soubory můžete exportovat na USB-fashdisk (FAT32-formát) nebo na síťovou jednotku. Můžete soubory zkopírovat nebo přesunout:

- Při kopírování souborů zůstanou duplicitní soubory v přístroji
- Pokud přesunete soubory, tak původní soubory jsou z přístroje odstraněny



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ V místě uložení **Internal** přejděte na soubor, který chcete exportovat
- ▶ Odtáhněte symbol souboru doprava
- Zobrazí se ovládací prvky.
- ▶ Chcete-li kopírovat soubor, klepněte na **Kopírovat soubor**



- ▶ Chcete-li soubor přesunout, ťkněte na **Přesunout soubor**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, do kterého chcete soubor exportovat
- ▶ Klepněte na **Výběr**
- Soubor se bude exportovat na USB-fashdisk nebo na síťovou jednotku.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**

▶ Přejděte do seznamu míst uložení



▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**

> Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**

▶ Vytáhněte USB-flashdisk

6.6 Import souborů

Soubory můžete importovat do přístroje z USB-flashdisku (FAT32-formát) nebo ze síťové jednotky. Můžete soubory zkopírovat nebo přesunout:

- Při kopírování souborů zůstanou duplicitní soubory na USB-flashdisku nebo na síťové jednotce
- Pokud přesunete soubory, tak původní soubory jsou z USB-flashdisku nebo síťové jednotky odstraněny



▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**

▶ Na USB-flashdisku nebo síťové jednotce přejděte na soubor, který chcete importovat

▶ Odtáhněte symbol souboru doprava

> Zobrazí se ovládací prvky.



▶ Chcete-li kopírovat soubor, klepněte na **Kopírovat soubor**



▶ Chcete-li soubor přesunout, ťukněte na **Přesunout soubor**

▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, kam chcete soubor uložit

▶ Klepněte na **Výběr**

> Soubor se uloží do přístroje.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**

▶ Přejděte do seznamu míst uložení



▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**

> Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**

▶ Vytáhněte USB-flashdisk

7

Nastavení

7.1 Přehled

Tato kapitola popisuje možnosti nastavení a odpovídající parametry pro přístroj.

Základní možnosti nastavení a nastavení parametrů pro uvedení do provozu a nastavení přístroje najdete souhrnně v příslušných kapitolách :

Další informace: "Uvedení do provozu", Stránka 77

Další informace: "Seřizování", Stránka 128

Stručný popis



Nastavení a nastavovací parametry mohou být v závislosti na typu přihlášeného uživatele upravovány a měněny (oprávnění k editaci). Pokud uživatel přihlášený k přístroji nemá oprávnění pro editaci nastavení nebo nastavování parametrů, tak je toto nastavení nebo nastavování parametrů šedivé a nelze je otevřít ani upravit.



V závislosti na volitelných programech, aktivovaných v přístroji, jsou v nastavení k dispozici různá nastavení a parametry nastavení. Pokud například není u přístroje aktivovaný, tak se parametry nastavení potřebné pro tento volitelný software u přístroje nezobrazí

| Funkce | Popis |
|----------|--|
| Obecně | Obecná nastavení a informace |
| Snímače | Konfigurace snímačů a s nimi souvisejících funkcí |
| Rozhraní | Konfigurace rozhraní a síťových jednotek |
| Uživatel | Konfigurace uživatele |
| Osy | Konfigurace připojených snímačů a kompenzací chyb |
| Servis | Konfigurace možností softwaru, servisních funkcí a informací |

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**

7.2 Obecně

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci obsluhy, vzhledu.

| Parametry | Další informace |
|------------------------------|--|
| Informace zařízení | "Informace zařízení", Stránka 156 |
| Obrazovka a dotykový displej | "Obrazovka a dotykový displej", Stránka 157 |
| Displej | "Displej", Stránka 158 |
| User interface | "User interface", Stránka 160 |
| Okno simulace | "Okno simulace", Stránka 159 |
| Vstupní zařízení | "Konfigurace ovládání myši, klávesnicí nebo přes dotykovou obrazovku", Stránka 138 |
| Zvuky | "Zvuky", Stránka 161 |
| Tiskárny | "Tiskárny", Stránka 161 |
| Datum a čas | "Nastavení Datumu a času", Stránka 85 |
| Jednotky | "Nastavení měrných jednotek", Stránka 85 |
| Autorská práva | "Autorská práva", Stránka 161 |
| Servisní informace | "Servisní informace", Stránka 162 |
| Dokumentace | "Dokumentace", Stránka 162 |

7.2.1 Informace zařízení

Nastavení ► Obecně ► Informace zařízení

V přehledu jsou zobrazeny všechny základní informace o softwaru.

| Parametry | Zobrazuje informace |
|-----------------------------------|---|
| Typ zařízení | Produktové označení přístroje |
| Číslo dílce | Identifikační číslo přístroje |
| Výrobní číslo | Sériové číslo přístroje |
| Verze firmware | Číslo verze firmwaru |
| Firmware vytvořen dne | Datum vytvoření firmwaru |
| Poslední aktualizace firmwaru dne | Datum poslední aktualizace firmwaru |
| Volný paměťový prostor | Volné Internal místo k uložení v přístroji |
| Volná pracovní paměť (RAM) | Volná pracovní paměť přístroje |
| Počet spuštění jednotky | Počet spuštění přístroje s aktuálním firmwarem |
| Provozní čas | Provozní čas přístroje s aktuálním firmwarem |





7.2.2 Obrazovka a dotykový displej

Nastavení ► Obecně ► Obrazovka a dotykový displej

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------------|--|
| Jas | Jas obrazovky <ul style="list-style-type: none">■ Rozsah nastavení: 1 % ... 100 %■ Standardní nastavení: 85 % |
| Prodleva režimu pro úsporu energie | Doba do aktivace energeticky úsporného režimu <ul style="list-style-type: none">■ Rozsah nastavení: 0 min ... 120 min Hodnota "0" deaktivuje úsporný režim■ Standardní nastavení: 30 minut |
| Konec energeticky úsporného režimu | Potřebné akce pro aktivaci obrazovky <ul style="list-style-type: none">■ Ťuknutí a tažení: Dotkněte se displeje a přetáhněte šipku zdola nahoru■ Závitník: Dotyk na obrazovce■ Ťuknutí nebo pohyb osy: Dotyk na obrazovce nebo pohyb osou■ Standardní nastavení: Ťuknutí a tažení |

7.2.3 Displej

Nastavení ► Obecně ► Displej
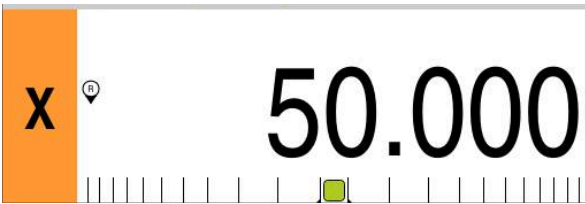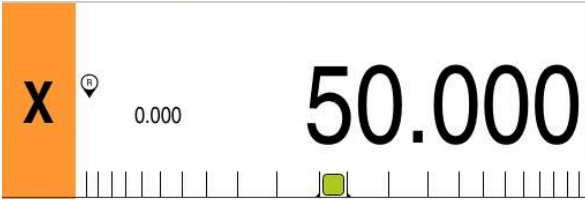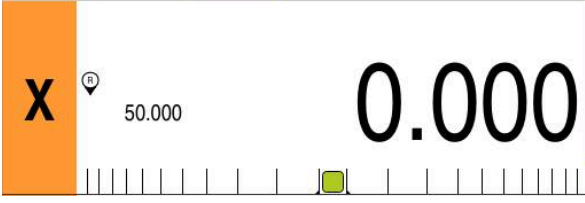
| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|---|
| Zobrazení polohy | <p>Konfigurace indikace polohy v režimech MDI a Provádění programu. Konfigurace určí také výzvy k akci Průvodce v provozních režimech MDI a Provádění programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloha se vzdáleností k ujetí – Průvodce vyzve k přejezdu osou do zobrazené polohy. ■ Vzdálenost k ujetí s polohou – Průvodce vyzve k přejezdu osou do 0, a objeví se polohovací pomůcka. <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloha: Zobrazení polohy se zvětší  <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloha se vzdáleností k ujetí: Indikace polohy se zvětší, zbývající dráha se zobrazí malým písmem  <ul style="list-style-type: none"> ■ Vzdálenost k ujetí s polohou: Zbývající vzdálenost se zobrazí velká, poloha se zobrazí malá  <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Vzdálenost k ujetí s polohou |
| Polohové hodnoty | <p>Polohové hodnoty mohou odrážet skutečné hodnoty nebo cílové hodnoty os.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Skutečná hodnota ■ Jmenovitá hodnota ■ Standardní nastavení: Skutečná hodnota |
| Indikátor vzdálenosti k ujetí | <p>Zobrazení indikátoru zbývající dráhy v MDI-režimu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |

| Parametry | Vysvětlení |
|--|--|
| Číslice před desetinnou čárkou pro zobrazení nastavené velikosti osy | Počet míst před desetinnou čárkou určuje jak velké se zobrazí polohy. Pokud je překročen počet míst před desetinnou čárkou, tak se zobrazení zmenší, aby se mohla zobrazit všechna místa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1 ... 6 ■ Standardní hodnota: 3 |
| Okno simulace | Konfigurace okna simulace pro MDI-režim a Provádění programu. Další informace: "Okno simulace", Stránka 159 |

7.2.4 Okno simulace

Nastavení ► Obecně ► Displej ► Okno simulace

| Parametry | Vysvětlení |
|---|--|
| Tloušťka čáry polohy nástroje | Tloušťka čar pro znázornění polohy nástroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard nebo Tučně ■ Výchozí nastavení: Standard |
| Barva polohy nástroje | Definice barvy pro znázornění polohy nástroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: Barevná škála ■ Standardní nastavení: Oranžová |
| Tloušťka čáry aktuálního obrysového prvku | Tloušťka čar pro znázornění aktuálního prvku obrysu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard nebo Tučně ■ Výchozí nastavení: Standard |
| Barva aktuálního obrysového prvku | Definice barvy pro znázornění aktuálního obrysového prvku <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: Barevná škála ■ Standardní nastavení: Zelená |
| Dráha nástroje | Použití stop nástroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |
| Nástroj je vždy viditelný | Nástroj je vždy viditelný v okně simulace. Znázorňuje se obrys a aktuální poloha nástroje. Během pojezdu se mění měřítko zobrazení oblasti <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF |
| Horizontální vyrovnání | Horizontální vyrovnání souřadného systému v okně simulace Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nakloněně: Hodnoty doprava rostou ■ Vlevo: Hodnoty doleva rostou ■ Standardní nastavení: Nakloněně |
| Vertikální vyrovnání | Vertikální vyrovnání souřadného systému v okně simulace Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nahoru: Hodnoty nahoru rostou ■ Dolů: Hodnoty dolů rostou ■ Standardní nastavení: Nahoru |

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------|--|
| Minimum display range | Oblast v okně simulace, která se již dále nepřibližuje. Oblast zůstává vždy viditelná <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 mm ... 1 000 mm ■ Standardní hodnota: 0 |



Tlačítka **Vrátit zpět** lze resetovat definované barvy pro okno simulace zpátky na výchozí (tovární) nastavení.

7.2.5 User interface

Nastavení ► Obecně ► User interface

| Parametry | Vysvětlení |
|---|---|
| Response time for zeroing via axis label | Doba, jak dlouho se musí podržet štítek osy pro vynulování <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 500 ms ... 5000 ms ■ Standardní hodnota: 500 |
| Response time for applying values in OEM bar | Doba, jak dlouho je třeba podržet položku panelu OEM, aby byla hodnota přijata; parametr se zobrazí, pokud je v OEM-oblasti aktivován panel OEM. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 500 ms ... 5000 ms ■ Standardní hodnota: 2000 |

7.2.6 Zvuky

Nastavení ► Obecně ► Zvuky

Dostupné tóny jsou sdruženy do tématických oblastí. V rámci jedné tématické oblasti se tóny liší.

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|--|
| Reproduktor | Použití vestavěného reproduktoru na zadní straně přístroje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |
| Hlasitost reproduktoru | Hlasitost reproduktoru přístroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 % ... 100 % ■ Standardní nastavení: 50 % |
| Hlášení a chyba | Téma signálního tónu při zobrazení hlášení Při výběru zazní signální tón zvoleného tématu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard, Kytara, Robot, Vnější prostor, Není zvuk ■ Standardní nastavení: Standard |
| Dotyková sonda | Téma pípnutí při dotyku Při výběru zazní signální tón zvoleného tématu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard, Kytara, Robot, Vnější prostor, Není zvuk ■ Standardní nastavení: Standard |
| Dotykový tón | Téma signálního tónu při dotyku ovládacího políčka Při výběru zazní signální tón zvoleného tématu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard, Kytara, Robot, Vnější prostor, Není zvuk ■ Standardní nastavení: Standard |

7.2.7 Tiskárny

Nastavení ► Obecně ► Tiskárny



Aktuální firmware přístroje této modelové řady tuto funkci nepodporuje.

7.2.8 Autorská práva

Nastavení ► Obecně ► Autorská práva

| Parametry | Význam a funkce |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Otevřít zdrojový software | Zobrazení licencí použitého software |

7.2.9 Servisní informace

Nastavení ► Obecně ► Servisní informace

| Parametry | Význam a funkce |
|------------------------|--|
| HEIDENHAIN | Zobrazení dokumentu se servisními adresami HEIDENHAIN |
| Servisní informace OEM | Zobrazení dokumentu se servisními pokyny výrobce stroje <ul style="list-style-type: none"> Standard: Dokument se servisními adresami HEIDENHAIN Další informace: "Přidat dokumentaci", Stránka 114 |

7.2.10 Dokumentace

Nastavení ► Obecně ► Dokumentace

| Parametry | Význam a funkce |
|-----------------|--|
| Návod k obsluze | Zobrazení návodu k obsluze uloženého v přístroji <ul style="list-style-type: none"> Standard: Žádný dokument není k dispozici, dokument v požadovaném jazyku se může přidat Další informace: "Přidat Návod k obsluze", Stránka 135 |

7.3 Snímače

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci senzorů.

| Parametry | Další informace |
|----------------|--|
| Dotyková sonda | "Konfigurování dotykové sondy", Stránka 87 |

7.4 Rozhraní

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci sítí, síťových jednotek a USB-flashdisků.

| Parametry | Další informace |
|---------------------------------|--|
| Sít' | "Konfigurace sítě", Stránka 136 |
| Síťová jednotka | "Konfigurovat síťovou jednotku", Stránka 137 |
| USB | "USB", Stránka 164 |
| Osy (spínací funkce) | "Osy (spínací funkce)", Stránka 164 |
| Polohově závislé spínací funkce | "Polohově závislé spínací funkce", Stránka 164 |

7.4.1 USB

Nastavení ► Rozhraní ► USB

| Parametry | Vysvětlení |
|---|---|
| Automatická detekce připojených paměťových zařízení USB | Automatické rozpoznání USB-flashdisku <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |

7.4.2 Osy (spínací funkce)

Nastavení ► Rozhraní ► Spínací funkce ► Osy

V provozních režimech Ručně a MDI-režim můžete všechny nebo jednotlivé osy vynulovat, nastavením přiřazeného digitálního vstupu.



V závislosti na provedení produktu, konfiguraci a připojených měřidlech nemusí být všechny popsané parametry a opce na výběr.

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------|--|
| Obecná nastavení | Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů pro vynulování všech os Standardní nastavení: Není spojeno |
| <Achsname> | Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů pro vynulování osy Standardní nastavení: Není spojeno |

7.4.3 Polohově závislé spínací funkce

Nastavení ► Rozhraní ► Polohově závislé spínací funkce ► +

Spínacími funkcemi, které jsou závislé na poloze, můžete v závislosti na poloze některé osy nastavit v určitém referenčním systému logické výstupy. K dispozici máte spínací polohy a intervaly poloh.



V závislosti na provedení produktu, konfiguraci a připojených měřidlech nemusí být všechny popsané parametry a opce na výběr.

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------|----------------------|
| Jméno | Název spínací funkce |

| Parametry | Vysvětlení |
|----------------------|---|
| Spínací funkce | Volba, zda je spínací funkce aktivní nebo není <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |
| Referenční systém | Volba požadovaného referenčního systému <ul style="list-style-type: none"> ■ Souřadný systém stroje ■ Předvolba ■ Cílová poloha ■ Špička nástroje |
| Osa | Volba požadované osy |
| Bod sepnutí | Volba osové polohy spínacího bodu Standardní nastavení: 0,0000 |
| Typ sepnutí | Volba požadovaného způsobu sepnutí <ul style="list-style-type: none"> ■ Flanke (bok) z Low do High ■ Flanke (bok) z High do Low ■ Interval z Low do High ■ Interval z High do Low ■ Standardní nastavení: Flanke z Low do High |
| Výstup | Volba požadovaného výstupu <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0, Dout 2, Dout 4, Dout 6) ■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0) |
| Výstup je invertován | Při aktivované funkci se výstup nastaví pokud není spínací podmínka splněna nebo pokud není funkce spínání aktivní <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno |
| Puls | Volba, zda je impulz aktivní nebo není <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON |
| Doba pulzu | Volba požadované délky impulzu <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 s ... 999 s ■ Standardní nastavení: 0,0 s |
| Dolní mez | Volba dolní meze osové polohy, na které se má spínat (pouze pro druh sepnutí Interval) |
| Horní mez | Volba horní meze osové polohy, na které se má spínat (pouze pro druh sepnutí Interval) |
| Odstranit zadání | Odstranění spínacích funkcí, závislých na poloze |

7.5 Uživatel

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci uživatelů a skupin uživatelů.

| Parametry | Další informace |
|------------------------|--|
| OEM | "OEM", Stránka 166 |
| Setup | "Setup", Stránka 167 |
| Operator | "Operator", Stránka 168 |
| Přidat Uživatel | "Vytvoření uživatele a hesla", Stránka 134 |

7.5.1 OEM

Nastavení ► Uživatel ► OEM

Uživatel **OEM** (Original Equipment Manufacturer - výrobce) má nejvyšší úroveň oprávnění. Smí provádět hardwarovou konfiguraci přístroje (např. připojení měřicích zařízení a snímačů). Může vytvářet uživatele typu **Setup** a **Operator** a konfigurovat uživatele **Setup** a **Operator**. Uživatele **OEM** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

| Parametry | Vysvětlení | Oprávnění k editaci |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Jméno | Jméno uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: OEM | – |
| Jméno | Jméno uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: – | – |
| Oddělení | Oddělení uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: – | – |
| Skupina | Skupina uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: oem | – |
| Heslo | Heslo uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: oem | OEM |
| Jazyk | Jazyk uživatele | OEM |
| Automatické přihlášení | Při novém spuštění přístroje: automatické přihlášení posledně přihlášeného uživatele <ul style="list-style-type: none"> Výchozí hodnota: OFF | – |
| Odstranit uživatelský účet | Odstranění uživatelského účtu | – |

7.5.2 Setup

Nastavení ► Uživatel ► Setup

Uživatel **Setup** konfiguruje přístroj pro použití na pracovišti. Může zakládat nové uživatele typu **Operator**. Uživatele **Setup** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

| Parametry | Vysvětlení | Oprávnění k editaci |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Jméno | Jméno uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: Setup | – |
| Jméno | Jméno uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: – | – |
| Oddělení | Oddělení uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: – | – |
| Skupina | Skupina uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: setup | – |
| Heslo | Heslo uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní nastavení: setup | Setup, OEM |
| Jazyk | Jazyk uživatele | Setup, OEM |
| Automatické přihlášení | Při novém spuštění přístroje: automatické přihlášení posledně přihlášeného uživatele <ul style="list-style-type: none"> Výchozí hodnota: OFF | – |
| Odstranit uživatelský účet | Odstranění uživatelského účtu | – |

7.5.3 Operator

Nastavení ► Uživatel ► Operator

Uživatel **Operator** má oprávnění k provádění základních funkcí přístroje. Uživatel typu **Operator** nemůže zakládat další uživatele ale může změnit své jméno nebo jazyk. Uživatel ze skupiny **Operator** se může přihlašovat automaticky po zapnutí přístroje.

| Parametry | Vysvětlení | Oprávnění k editaci |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| Jméno | Jméno uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: Operator | Operator, Setup, OEM |
| Jméno | Jméno uživatele | Operator, Setup, OEM |
| Oddělení | Oddělení uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: – | Operator, Setup, OEM |
| Skupina | Skupina uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: operator | – |
| Heslo | Heslo uživatele <ul style="list-style-type: none"> Standardní hodnota: operator | Operator, Setup, OEM |
| Jazyk | Jazyk uživatele | Operator, Setup, OEM |
| Automatické přihlášení | Při novém spuštění přístroje: automatické přihlášení posledně přihlášeného uživatele <ul style="list-style-type: none"> Nastavení: ON nebo OFF Výchozí hodnota: OFF | Operator, Setup, OEM |
| Odstranit uživatelský účet | Odstranění uživatelského účtu | Setup, OEM |

7.6 Osy

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci os a přiřazených přístrojů.



V závislosti na provedení produktu, konfiguraci a připojených měřidlech nemusí být všechny popsané parametry a opce na výběr.

Obecná nastavení

Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení

| Parametry | Další informace |
|--------------------------|---|
| Referenční značky | "Referenční značky", Stránka 112 |
| Informace | "Informace", Stránka 171 |
| Spínací funkce | "Spínací funkce", Stránka 109 |
| Vstupy (Spínací funkce) | "Vstupy (Spínací funkce)", Stránka 110 |
| Výstupy (Spínací funkce) | "Výstupy (Spínací funkce)", Stránka 110 |
| M funkce přidat | "Konfigurování M-funkcí", Stránka 113 |
| M funkce konfigurovat | "Konfigurování M-funkcí", Stránka 113 |

Specifická nastavení pro osu

Nastavení ► Osy ► <Achsname> (Název - Nastavení osy)

| Parametry | Další informace |
|--|--|
| <Achsname> (Název - Nastavení osy) | "Konfigurování os", Stránka 87 |
| Snímač | "Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat", Stránka 90 "Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V _{SS} nebo 11 uA _{SS} ", Stránka 91 |
| Referenční značky (Snímač) | 1 V _{SS} : "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95 |
| Interval referenčních bodů | EnDat: "Interval referenčních bodů", Stránka 91 1 V _{SS} : "Interval referenčních bodů", Stránka 91 |
| Diagnostika pro snímače s EnDat | "Diagnostika pro snímače s rozhraním EnDat", Stránka 180 |
| Diagnostika pro snímače s 1 V _{SS} /11 uA _{SS} | "Diagnostika pro měřidla s rozhraním 1 V _{SS} /11 uA _{SS} ", Stránka 179 |
| Kompenzace lineárních chyb (LEC) | "Konfigurace lineární korekce chyby (LEC)", Stránka 97 |
| Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC) | "Konfigurace úsekové lineární korekce chyby (SLEC)", Stránka 98 |
| Vytvořte tabulku podpůrných bodů | "Vytvořte tabulku podpůrných bodů", Stránka 99 |
| Osa vřetena S | "Osa vřetena S", Stránka 102 |
| Výstupy (S) | "Výstupy (S)", Stránka 103 |
| Vstupy (S) | "Vstupy (S)", Stránka 106 |
| Příkazy pohybu z digitálního vstupu (S) | "Pohybové příkazy z digitálního vstupu (S)", Stránka 106 |
| Digitální aktivní vstupy (S) | "Digitální povolované vstupy (S)", Stránka 107 |
| Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup (S) | "Indikace otáček přes analogový vstup (S)", Stránka 108 |
| Převodové stupně přidat | "Přidat Převodové stupně", Stránka 108 |
| Převodové stupně | "Převodové stupně", Stránka 109 |

7.6.1 Informace

Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Informace

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------------|---|
| Přiřazení vstupů snímačů osám | Zobrazí přiřazení vstupů snímačů osám. |
| Přiřazení analogových výstupů osám | Zobrazí přiřazení analogových výstupů osám. |
| Přiřazení analogových vstupů osám | Zobrazí přiřazení analogových vstupů osám. |
| Přiřazení digitálních výstupů osám | Zobrazí přiřazení digitálních výstupů osám. |
| Přiřazení digitálních vstupů osám | Zobrazí přiřazení digitálních vstupů osám. |



Tlačítka **Reset** lze resetovat přiřazení vstupů a výstupů.

7.7 Servis

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci přístroje, údržbu firmwaru a aktivaci volitelných programů.

| Parametry | Další informace |
|---|---|
| Informace o firmwaru | "Informace o firmwaru", Stránka 173 |
| Zálohovat a obnovit konfiguraci | "Zálohování konfigurace", Stránka 126 "Zálohovat uživatelské soubory", Stránka 127 "Obnovit uživatelské soubory", Stránka 184 "Obnovit konfiguraci", Stránka 185 |
| Aktualizace firmware | "Aktualizace firmwaru", Stránka 177 |
| Reset | "Reset všech nastavení", Stránka 186 "Obnovení továrního nastavení", Stránka 186 |
| OEM oblast | "OEM oblast", Stránka 114 |
| Dokumentace (Servisní informace OEM) | "Přidat dokumentaci", Stránka 114 |
| Spouštěcí obrazovka | "Přidat startovní obrazovku", Stránka 115 |
| Nabídka OEM | "Konfigurovat Nabídka OEM", Stránka 115 |
| Přidání položek OEM-panelu | "Konfigurovat Nabídka OEM", Stránka 115 |
| Položky OEM-panelu Logo | "Konfigurovat OEM-logo", Stránka 116 |
| Položky OEM-panelu Otáčky vřetene | "Konfigurace cílových hodnot pro otáčky vřetena", Stránka 117 |
| Položky OEM-panelu M funkce | "Konfigurace M-funkcí", Stránka 118 |
| Položky OEM-panelu Specialni funkce | "Konfigurace speciálních funkcí", Stránka 119 |
| Položky OEM-panelu Dokument | "Konfigurování dokumentů", Stránka 120 |
| Nastavení (OEM oblast) | "OEM oblast", Stránka 114 |
| Běh programu | "Přizpůsobení provádění programu", Stránka 121 |
| M funkce přidat | "Konfigurace M-funkce", Stránka 122 |
| Textová databáze | "Vytvoření Textová databáze ", Stránka 123 |
| Hlášení | "Konfigurace chybových hlášení", Stránka 124 |
| Zálohovat a obnovit konfiguraci (OEM oblast) | "Uložení a obnovení OEM-nastavení", Stránka 124 |
| Dokumentace | "Přidat Návod k obsluze", Stránka 135 |
| Softwarové možnosti | "Aktivovat Softwarové možnosti", Stránka 82 |

7.7.1 Informace o firmwaru

Nastavení ► Servis ► Informace o firmwaru

Pro servis a údržbu se u jednotlivých softwarových modulů zobrazují následující informace.

| Parametry | Vysvětlení |
|---|--|
| Core version | Číslo verze mikrojádra |
| Microblaze bootloader version | Číslo verze spouštěcího programu Microblaze |
| Microblaze firmware version | Číslo verze firmwaru Microblaze |
| Extension PCB bootloader version | Číslo verze spouštěcího programu (rozšiřující deska) |
| Extension PCB firmware version | Číslo verze firmwaru (rozšiřující deska) |
| Boot ID | Identifikační číslo postupu spouštění |
| HW Revision | Číslo revize hardwaru |
| C Library Version | Číslo verze C-knihovny |
| Compiler Version | Číslo verze kompilátoru |
| Touchscreen Controller version | Číslo verze ovladače dotykového displeje |
| Number of unit starts | Počet sepnutí přístroje |
| Qt build system | Číslo verze Qt kompilačního softwaru |
| Qt runtime libraries | Číslo verze Qt runtime knihoven |
| Jádro | Číslo verze jádra Linuxu |
| Login status | Informace o přihlášeném uživateli |
| SystemInterface | Číslo verze modulu systémového rozhraní |
| BackendInterface | Číslo verze modulu Backend rozhraní |
| GuiInterface | Číslo verze modulu uživatelského rozhraní |
| TextDataBank | Číslo verze modulu textové databáze |
| Optical edge detection | Číslo verze modulu optické detekce hran |
| NetworkInterface | Číslo verze modulu síťového rozhraní |
| OSInterface | Číslo verze modulu rozhraní operačního systému |
| PrinterInterface | Číslo verze modulu rozhraní tiskárny |
| system.xml | Číslo verze systémových parametrů |
| axes.xml | Číslo verze osových parametrů |
| encoders.xml | Číslo verze parametrů snímačů |
| ncParam.xml | Číslo verze NC-parametrů |
| spindle.xml | Číslo verze parametrů osy vřetena |
| io.xml | Číslo verze parametrů vstupů a výstupů |
| mFunctions.xml | Číslo verze parametrů pro M-funkce |
| peripherals.xml | Číslo verze parametrů pro periférie |
| slec.xml | Číslo verze parametrů úsekové lineární korekce chyb SLEC |
| lec.xml | Číslo verze parametrů lineární korekce chyb LEC |
| microBlazePVRegister.xml | Číslo verze "Processor Version Register" od MicroBlaze |

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------------|--|
| info.xml | Číslo verze informačních parametrů |
| audio.xml | Číslo verze audio-parametrů |
| network.xml | Číslo verze síťových parametrů |
| os.xml | Číslo verze parametrů operačního systému |
| runtime.xml | Číslo verze rurtimových parametrů |
| users.xml | Číslo verze uživatelských parametrů |
| GI Patch Level | Stav Patche Zlatého obrazu (GI) |

8

Servis a údržba

8.1 Přehled

Tato kapitola popisuje obecnou údržbu přístroje.



Následující kroky smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15



Tato kapitola obsahuje pouze popis údržby přístroje. Údržba periferních přístrojů nebude v této kapitole popsána.

Další informace: Dokumentace výrobce předmětného periferního zařízení

8.2 Čistění

UPOZORNĚNÍ

Čištění ostrými nebo agresivními čisticími prostředky

Nesprávné čištění může přístroj poškodit.

- ▶ Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- ▶ Silně ulpělé nečistoty neodstraňujte ostrými předměty.

Čištění tělesa

- ▶ Otřete vnější povrch hadříkem navlhčeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem.

Čištění obrazovky

K čištění obrazovky byste měli aktivovat režim čištění. Přitom přejde přístroj do neaktivního stavu bez přerušování napájení. V tomto stavu je obrazovka vypnutá.



- ▶ Chcete-li aktivovat režim čištění, ťukněte v hlavním menu na **Vypnout**



- ▶ Klepněte na **Režim čištění**
- ▶ Obrazovka se vypne.
- ▶ Displej čistěte netřepivým hadříkem a běžným čističem na okna.




- ▶ Pro vypnutí režimu čištění, klepněte na kterékoliv místo na dotykové obrazovce
- ▶ Na dolním okraji se zobrazí šipka.
- ▶ Vytáhněte šipku nahoru
- ▶ Obrazovka se zapne a objeví se poslední zobrazené uživatelské rozhraní.

8.3 Plán údržby

Přístroj téměř nevyžaduje údržbu.

| UPOZORNĚNÍ | |
|---|--|
| Provoz vadných přístrojů | |
| Provoz vadných přístrojů může vést k závažným následným škodám. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poškozený přístroj neopravujte a odstavte ho z provozu ▶ Vadné přístroje okamžitě vyměňte nebo kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN | |

| | |
|---|---|
|  | Následující postupy smí provádět pouze odborný elektrikář. Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15 |
|---|---|

| Krok údržby | Interval | Odstranění chyby |
|---|----------|---|
| ▶ Kontrola čitelnosti všech značek, štítků a symbolů na přístroji | ročně | ▶ Kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN |
| ▶ Zkontrolujte poškození a funkci elektrického zapojení | ročně | ▶ Vyměňte vadná vedení. V případě potřeby kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN |
| ▶ Zkontrolujte vadnou izolaci nebo jiné závady síťové šňůry. | ročně | ▶ Síťovou šňůru vyměňte podle specifikace |

8.4 Opětné uvedení do provozu

Při obnovení provozu, např. při nové instalaci po opravě nebo po nové montáži jsou u přístroje nutná stejná opatření a stejné nároky na personál, jako při montáži a instalaci.

Další informace: "Montáž", Stránka 59


Další informace: "Instalace", Stránka 65


Provozovatel musí zajistit, s ohledem na požadavky týkající se periférií (např. snímače), bezpečné obnovení provozu připojeného zařízení a používat autorizované pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Další informace: "Povinnosti provozovatele", Stránka 16

8.5 Aktualizace firmwaru

Firmware je operační systém přístroje. Nové verze firmwaru je možno importovat prostřednictvím USB-konektoru přístroje nebo přes síťové připojení.

| | |
|---|--|
|  | Před aktualizací firmwaru je nutné se seznámit s poznámkami (Release Notes) k dané verzi firmwaru a respektovat tam obsažené informace s ohledem na zpětnou kompatibilitu. |
|---|--|

| | |
|---|--|
|  | Když je firmware přístroje aktualizován, musí být aktuální nastavení pro jistotu zálohována. |
|---|--|

Předpoklad

- Nový firmware je k dispozici jako soubor *.dro
- Pro aktualizaci firmwaru přes USB-rozhraní je třeba uložit aktuální firmware na USB-flashdisk (formát FAT32)
- Pro aktualizaci firmwaru přes síťové rozhraní musí být k dispozici aktuální firmware ve složce na síťové jednotce

Spuštění aktualizace firmwaru



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťkněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Aktualizace firmware**
 - **Pokračovat**
- > Spustí se servisní aplikace.

Provedení aktualizace firmwaru

Aktualizace firmware se může provést z USB-flashdisku (formát FAT32) nebo ze síťové jednotky.



- ▶ Ťkněte na **Aktualizace firmware**
- ▶ Ťkněte na **Vybrat**
- ▶ Zasuňte případně do USB-rozhraní přístroje USB-flashdisk.
- ▶ Přejděte do adresáře, který obsahuje nový firmware.



Pokud se při volbě adresáře spletete, můžete navigovat zpět k původnímu adresáři.

- ▶ Ťkněte na název souboru v seznamu.

- ▶ Zvolte firmware
- ▶ Pro potvrzení výběru klepněte na **Výběr**
- > Zobrazí se informace o verzi firmwaru.
- ▶ Chcete-li zavřít dialog, Ťkněte na **OK**



Po spuštění přenosu dat již nelze aktualizaci firmwaru přerušit.

- ▶ Chcete-li spustit aktualizaci, Ťkněte na **Start**
- > Na obrazovce se zobrazí postup aktualizace.
- ▶ Pro potvrzení úspěšné aktualizace Ťkněte na **OK**
- ▶ Pro ukončení servisní aplikace Ťkněte na
- > Servisní aplikace se ukončí.
- > Spustí se hlavní aplikace.
- > Je-li povoleno automatické přihlášení uživatele, tak se zobrazí uživatelské rozhraní v nabídce **Ruční provoz**.
- > Když není aktivní automatické přihlašování uživatele, zobrazí se nabídka **Přihlášení uživatele**.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

8.6 Diagnostika snímačů


Pomocí funkce diagnostiky můžete důkladně přezkoušet funkci připojených snímačů. U absolutních snímačů s rozhraním EnDat se vám zobrazí jak hlášení snímače tak funkční rezervy. U inkrementálních snímačů s rozhraním 1 V_{SS} nebo 11 uA_{SS} můžete zjistit základní funkci snímače na základě zobrazovaných veličin. Na základě této první možnosti diagnostiky pro snímače můžete zvážit postupy dalšího testování nebo opravy.



Další možnosti kontroly a testování vám nabízí PWT 101 nebo PWM 21 od fy HEIDENHAIN. Podrobnosti naleznete na www.heidenhain.com.

8.6.1 Diagnostika pro měřidla s rozhraním 1 V_{SS}/11 μA_{SS}

U snímačů s rozhraním 1 V_{SS}/11 μA_{SS} lze funkci snímače provést vyhodnocením amplitud signálu, odchylky symetrie a odchylky fáze. Tyto hodnoty se zobrazí také graficky jako Lissajousovy obrazce.

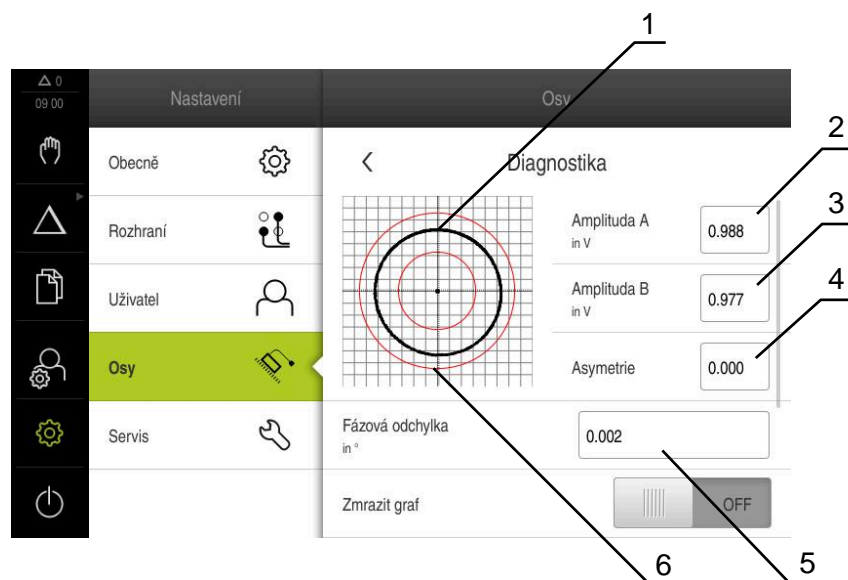

- 1 Lissajousův-obrazec
- 2 Amplituda A
- 3 Amplituda B
- 4 Odchylka symetrie
- 5 Odchylka fáze
- 6 Tolerance amplitud

Nastavení ▶ Osy ▶ <Achname> ▶ Snímač ▶ Diagnostika


| Parametry | Vysvětlení |
|---------------------------------------|--|
| Amplituda A | Indikace amplitudy A ve V |
| Amplituda B | Indikace amplitudy B ve V |
| Asymetrie | Hodnota odchylky symetrie |
| Fázová odchylka | Odchylka fáze od 90° |
| Zmrazit graf | Zmrazení Lissajousova obrazce Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Grafika je zmrazená a nebude při pohybu aktualizovaná ■ OFF: Grafika není zmrazená a bude při pohybu aktualizovaná ■ Standardní hodnota: OFF |
| Zobrazit rozsah tolerance | Zobrazení tolerančních kruhů při 0,6 V ... 1,2 V Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Zobrazí se dva červené kruhy ■ OFF: Toleranční kruhy jsou skryté ■ Standardní hodnota: OFF |
| Vstup snímače pro komparativní měření | Nechat zobrazit pro porovnání jiný snímač na jiném vstupu pro snímač; kruhy mohou být položeny přes sebe, k tomu použijte parametr Zmrazit grafiku Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Výběr požadovaného vstupu snímače ■ Standardní hodnota: nespřaženo <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud je připojen jiný snímač s rozhraním 1 V_{SS} nebo 11 uA_{SS}.</p> </div> |
| Zmrazit komparativní graf | Zmrazení Lissajousova obrazce snímače na vstupu snímače pro srovnávací měření Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Grafika je zmrazená a nebude při pohybu aktualizovaná ■ OFF: Grafika není zmrazená a bude při pohybu aktualizovaná ■ Standardní hodnota: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud je připojen jiný snímač s rozhraním 1 V_{SS} nebo 11 uA_{SS}.</p> </div> |

8.6.2 Diagnostika pro snímače s rozhraním EnDat

U snímačů s rozhraním EnDat se funkce zkontroluje odečtením chyby nebo varování a posouzením funkčních rezerv.

V závislosti na snímači nejsou podporovány všechny funkční rezervy a hlášení.

Rezervy funkcí

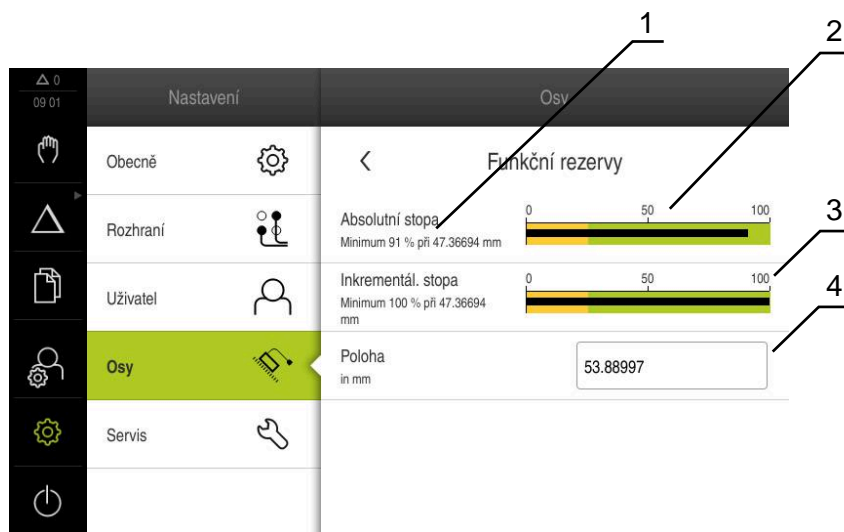

Obrázek 33: Příklad funkčních rezerv dotykové sondy

- 1 Uvedení minimální hodnoty pro polohu
- 2 Absolutní stopa
- 3 Inkrementální stopa
- 4 Aktuální poloha snímače

Cesta: **Nastavení ▶ Osy ▶ <Achsname> ▶ Snímač ▶ Diagnostika Funkční rezervy**

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------|--|
| Absolutní stopa | Zobrazuje funkční rezervu absolutní stopy |
| Inkrementál. stopa | Zobrazuje funkční rezervu přírůstkové stopy |
| Výpočet hodnoty polohy | Zobrazuje funkční rezervu tvoření hodnoty polohy |
| Poloha | Zobrazuje skutečnou aktuální polohu snímače |

Přístroj zobrazuje funkční rezervu jako sloupcovou indikaci:

| Rozsah barev | Rozsah | Hodnocení |
|--------------|----------------|--|
| Žlutá | 0 % ... 25 % | Doporučený servis / údržba; vhodné provedení např. s PWT 101 |
| Zelená | 25 % ... 100 % | Snímač je v rámci specifikace |

Chyby a výstrahy

Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač ► Diagnostika

| Hlášení | Popis |
|----------------------|---|
| Chyby snímače | Chyby snímače indikují chybnou funkci snímače Zobrazit se mohou např. následující chyby snímačů: <ul style="list-style-type: none"> ■ Výpadek osvětlení ■ Chybná amplituda signálu ■ Chybná poloha ■ Příliš velké napětí ■ Nízké napájecí napětí ■ Nadměrný proud ■ Chyba baterie |
| Výstrahy pro snímače | Výstrahy pro snímače indikují dosažení nebo překročení určitých tolerančních mezí snímače. Zobrazit se mohou např. následující výstrahy snímačů: <ul style="list-style-type: none"> ■ Frekvenční kolize ■ Překročení teploty ■ Regulační rezerva osvětlení ■ Nabíjení baterie ■ Vztažný bod |

Hlášení mohou mít následující stav:

| Status | Hodnocení |
|-------------------------|--|
| OK! | Snímač je v rámci specifikace |
| Není podporováno | Snímač toto hlášení nepodporuje |
| Chyba! | Doporučený servis / údržba; Je vhodné podrobnější prověření, např. s PWT 101 |

8.7 Obnovení souborů a nastavení

Máte možnost obnovit soubory a nastavení, uložené v přístroji.

Při obnově byste měli dodržovat následující pořadí:

- Obnovení specifických složek a souborů OEM
- Obnovit uživatelské soubory
- Obnovit konfiguraci

Zařízení se restartuje automaticky až po obnovení nastavení.

8.7.1 Obnovení specifických složek a souborů OEM

Uložené OEM-specifické složky a soubory zařízení lze načíst do přístroje. Ve spojení s obnovením nastavení tak může být obnovena konfigurace přístroje.

Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 185

V případě servisního zákroku lze náhradní jednotku po obnovení provozovat s konfigurací porouchaného přístroje. Předpokladem je, že verze firmwaru si odpovídají nebo jsou kompatibilní.

Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|--|---|
| Obnovení složek a souborů specifických pro OEM | Obnovení nastavení OEM-oblasti ze ZIP-souboru |

- ▶ **Obnovení složek a souborů specifických pro OEM**
- ▶ Ťukněte na **Načíst ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou
- ▶ Zvolte soubor se zálohou
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**



Při obnovení OEM-specifických složek a souborů nedochází k automatickému restartování. To se provádí po obnovení nastavení.

Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 185

- ▶ Pro nové spuštění přístroje s přenesenými OEM-specifickými složkami a soubory jej vypněte a znovu zapněte.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk



8.7.2 Obnovit uživatelské soubory

Zálohované soubory uživatele přístroje lze nahrát zpět do přístroje. Existující soubory uživatele se přitom přepíší. Ve spojení s obnovením nastavení tak může být obnovena kompletní konfigurace přístroje.

V případě servisního zákroku lze náhradní jednotku po obnovení provozovat s konfigurací porouchaného přístroje. Předpokladem je, že stará verze firmwaru je stejná jako nový firmware nebo že jsou verze kompatibilní.



Jako uživatelské soubory se zálohují všechny soubory všech uživatelských skupin, které jsou uloženy v příslušných složkách a mohou být obnoveny. Soubory ve složce **System** nelze obnovit.

Nastavení ► Servis ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|-----------------------------|--|
| Obnovit uživatelské soubory | Obnovení uživatelských souborů přístroje |

- ▶ **Obnovit uživatelské soubory**
- ▶ Ťukněte na **Načíst ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou
- ▶ Zvolte soubor se zálohou
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**



Při obnovení uživatelských souborů nedochází k automatickému restartování. To se provádí po obnovení nastavení.
"Obnovit konfiguraci"

- ▶ Pro nové spuštění přístroje s přenesenými uživatelskými soubory jej vypněte a znovu zapněte.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

8.7.3 Obnovit konfiguraci

Zálohovaná nastavení lze nahrát zpět do přístroje. Přitom bude nahrazena aktuální konfigurace přístroje.



Opční programy, které byly aktivovány při zálohování nastavení, musí být povoleny před obnovením nastavení.

Obnovení konfigurace může být nutné v následujících případech:

- Při uvedení do provozu se nastavení provede na jednom přístroji a pak se přenesou na všechny identické jednotky.
Další informace: "Jednotlivé kroky pro Uvedení do provozu", Stránka 80
- Po resetování se nastavení zkopírují zpět do přístroje
Další informace: "Reset všech nastavení", Stránka 186

Nastavení ▶ Servis ▶ Zálohovat a obnovit konfiguraci

| Parametry | Vysvětlení |
|---------------------|---------------------------------|
| Obnovit konfiguraci | Obnovení zálohovaných nastavení |

- ▶ **Obnovit konfiguraci**
- ▶ Ťukněte na **Kompletní obnovení**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (s formátem FAT32) do USB-konektoru přístroje
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou
- ▶ Zvolte soubor se zálohou
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**
- > Systém ukončí činnost.
- ▶ Pro nové spuštění přístroje s přenesenými konfiguračními daty přístroj vypněte a znovu zapněte.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se zpráva **Paměťové médium lze nyní vyjmout..**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk



8.8 Reset všech nastavení

V případě potřeby lze nastavení přístroje resetovat zpět na tovární nastavení. Opční programy se deaktivují a musíte je znovu aktivovat s licenčním klíčem.

Nastavení ► Servis ► Reset

| Parametry | Vysvětlení |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Reset všech nastavení | Resetování do továrního nastavení |

- ▶ **Reset všech nastavení**
- ▶ Zadání hesla
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Chcete-li heslo zobrazit v nekódovaném textu, aktivujte **Zobrazit heslo**.
- ▶ Pro potvrzení akce ťukněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení resetu ťukněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení vypnutí přístroje ťukněte na **OK**
- > Příklad se vypne.
- > Všechna nastavení budou resetována.
- > Pro nové spuštění přístroje jej vypněte a znovu zapněte.

8.9 Obnovení továrního nastavení

Můžete podle potřeby resetovat zařízení do továrního nastavení, a nastavení a soubory uživatele odstranit z úložiště v přístroji. Opční programy se deaktivují a musíte je znovu aktivovat s licenčním klíčem.

Nastavení ► Servis ► Reset

| Parametry | Vysvětlení |
|-------------------------------------|---|
| Obnovení továrního nastavení | Resetování na tovární nastavení a smazání uživatelských souborů z úložného prostoru přístroje |

- ▶ **Obnovení továrního nastavení**
- ▶ Zadání hesla
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Chcete-li heslo zobrazit v nekódovaném textu, aktivujte **Zobrazit heslo**.
- ▶ Pro potvrzení akce klepněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení resetu klepněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení vypnutí přístroje klepněte na **OK**
- > Příklad se vypne.
- > Všechna nastavení se resetují a uživatelské soubory se smažou.
- > Pro nové spuštění přístroje jej vypněte a znovu zapněte.

9

**Demontáž a
likvidace**

9.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje pokyny a úkoly na ochranu životního prostředí, které musíte dodržovat při řádné demontáži a likvidaci přístroje.

9.2 Demontáž



Demontáž přístroje smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

V závislosti na připojených periferních zařízeních bude možná nutná demontáž odborným elektrikářem.

Je rovněž nutno dodržovat bezpečnostní pokyny, které jsou uvedené pro montáž a instalaci příslušných komponentů,

Demontáž přístroje

Přístroj demontujte v opačném pořadí než při instalaci a montáži.

Další informace: "Instalace", Stránka 65

Další informace: "Montáž", Stránka 59

9.3 Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Nesprávná likvidace přístroje!

Nesprávná likvidace přístroje může způsobit škody na životním prostředí.



- ▶ Elektrický odpad a elektronické součásti nevyhazujte do domácího odpadu.
- ▶ Zabudovanou záložní baterii zlikvidujte odděleně od přístroje
- ▶ Přístroj a zálohovací baterii předejte v souladu se směnicemi pro likvidaci do recyklování odpadu.

- ▶ S dotazy ohledně likvidace přístroje kontaktujte servis HEIDENHAIN.

10

Technické údaje

10.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje přehled technických údajů a výkresy s montážními rozměry i rozměry přístroje.

10.2 Údaje přístroje

Přístroj

| | |
|---|--|
| Skříňka | Těleso z hliníku a odlitku |
| Rozměry skříňky | 200 mm x 169 mm x 41 mm U přístrojů s ID 1089179-xx: 200 mm x 169 mm x 47 mm |
| Způsob uchycení, Připojovací rozměry | Vzor úchytných otvorů 50 mm x 50 mm |

Indikace

| | |
|----------------------|--|
| Obrazovka | <ul style="list-style-type: none"> ■ LCD širokoúhlá obrazovka (15:9) Barevná obrazovka 17,8 cm (7") ■ 800 x 480 pixelů |
| Krok indikace | nastavitelný, min. 0,00001 mm |
| Uživatelské rozhraní | Uživatelské rozhraní (GUI) s dotykovou obrazovkou |

Hodnoty elektrického připojení

| | |
|----------------------------|--|
| Napájecí napětí | <ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ... 240 V ($\pm 10\%$) ■ 50 Hz ... 60 Hz ($\pm 5\%$) ■ Vstupní výkon max. 38 W |
| Záložní baterie | Lithiová baterie typu CR2032; 3,0 V |
| Kategorie přepětí | II |
| Počet vstupů měřidel | 3 |
| Rozhraní snímačů | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: Maximální proud 300 mA, max. vstupní frekvence 400 kHz ■ 11 μA_{SS}: Maximální proud 300 mA, max. vstupní frekvence 150 kHz ■ EnDat 2.2: Maximální proud 300 mA |
| Interpolace při 1 V_{SS} | 4096 násobná |
| Přípojka dotykové sondy | <ul style="list-style-type: none"> ■ Napájecí napětí 5 V DC nebo 12 V DC ■ Spínací výstup 5 V nebo bez napětí ■ 4 digitální vstupy TTL DC 0 V ... +5 V low-aktiv ■ 1 digitální výstup TTL DC 0 V ... +5 V Maximální zátěž 1 kΩ ■ Max. délka kabelu HEIDENHAIN je 30 m |
| Digitální vstupy | U přístrojů s ID 1089179-xx: |
| | Úroveň Rozsah napětí Rozsah proudu |
| | High DC 11 V ... 30 V 2,1 mA ... 6,0 mA |
| | Low DC 3 V ... 2,2 V 0,43 mA |

Hodnoty elektrického připojení

| | |
|----------------------|--|
| Digitální výstupy | U přístrojů s ID 1089179-xx: Rozsah napětí DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V) Výstupní proud max. 150 mA v každém kanálu |
| Reléové výstupy | U přístrojů s ID 1089179-xx: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. spínané napětí 30 V AC / 30 V DC ■ Max. spínaný proud 0,5 A ■ Max. spínaný výkon 15 W ■ Max. trvalý proud 0,5 A |
| Analogové vstupy | U přístrojů s ID 1089179-xx: Rozsah napětí DC 0 V ... +5 V Odpor $100 \Omega \leq R \leq 50 \text{ k}\Omega$ |
| Analogové výstupy | U přístrojů s ID 1089179-xx: Napěťový rozsah DC -10 V ... +10 V Maximální zátěž 1 k Ω |
| Napěťové výstupy 5 V | U přístrojů s ID 1089179-xx: Tolerance napětí $\pm 5 \%$, maximální proud 100 mA |
| Datové rozhraní | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), maximální proud 500 mA ■ 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45) |

Prostředí

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Provozní teplota | 0 °C ... +45 °C |
| Skladovací teplota | -20 °C ... +70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 10 % ... 80 % r.v. nekondenzující |
| Výška | $\leq 2000 \text{ m}$ |

Obecné informace


| | |
|-------------------------|---|
| Směrnice | <ul style="list-style-type: none"> ■ Směrnice EMV 2014/30/EU ■ Směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2014/35/EU ■ Směrnice RoHS 2011/65/EU |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stupeň ochrany EN 60529 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přední a boční strany: IP65 ■ Zadní: IP40 |

Obecné informace


| | |
|----------|---|
| Hmotnost | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,3 kg ■ se stojánkem Single-Pos: 1,35 kg ■ se stojánkem Duo-Pos: cca 1,45 kg ■ se stojánkem Multi-Pos: cca 1,95 kg ■ s držákem Multi-Pos: 1,65 kg |
| | U přístrojů s ID 1089179-xx: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,5 kg ■ se stojánkem Single-Pos: 1,55 kg ■ se stojánkem Duo-Pos: cca 1,65 kg ■ se stojánkem Multi-Pos: cca 2,15 kg ■ s držákem Multi-Pos: 1,85 kg |

10.3 Rozměry přístroje a připojovací rozměry


Všechny rozměry na výkresech jsou v mm.

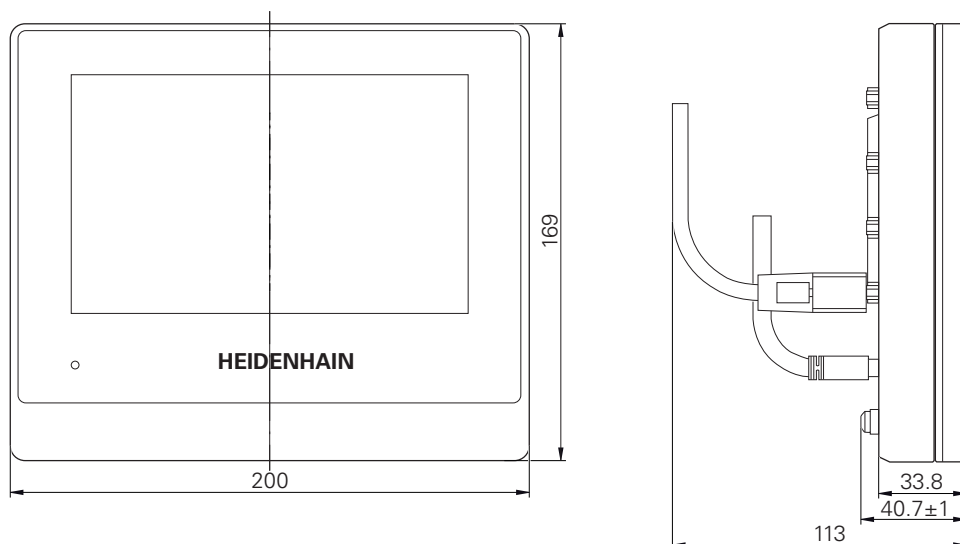


Obrázek 34: Kótování skříňky přístroje s ID 1089178-xx

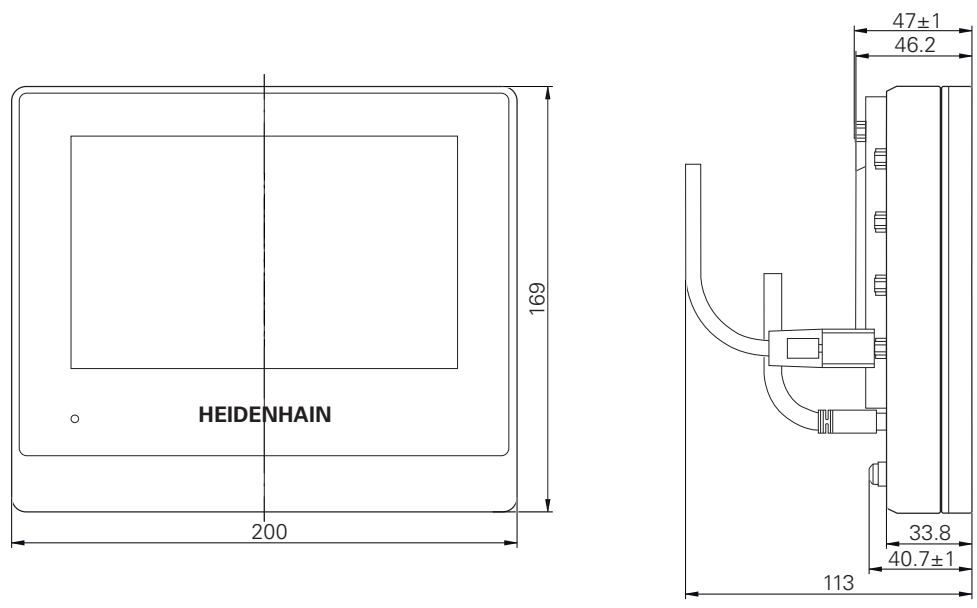

Obrázek 35: Kótování skříňky přístroje s ID 1089179-xx

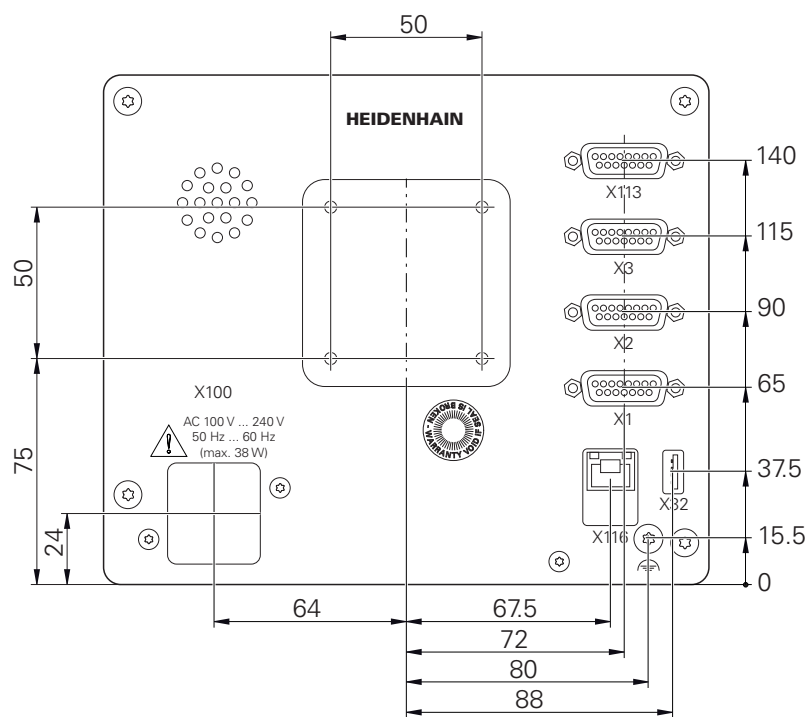


Obrázek 36: Kótování zadní strany přístrojů s ID 1089178-xx

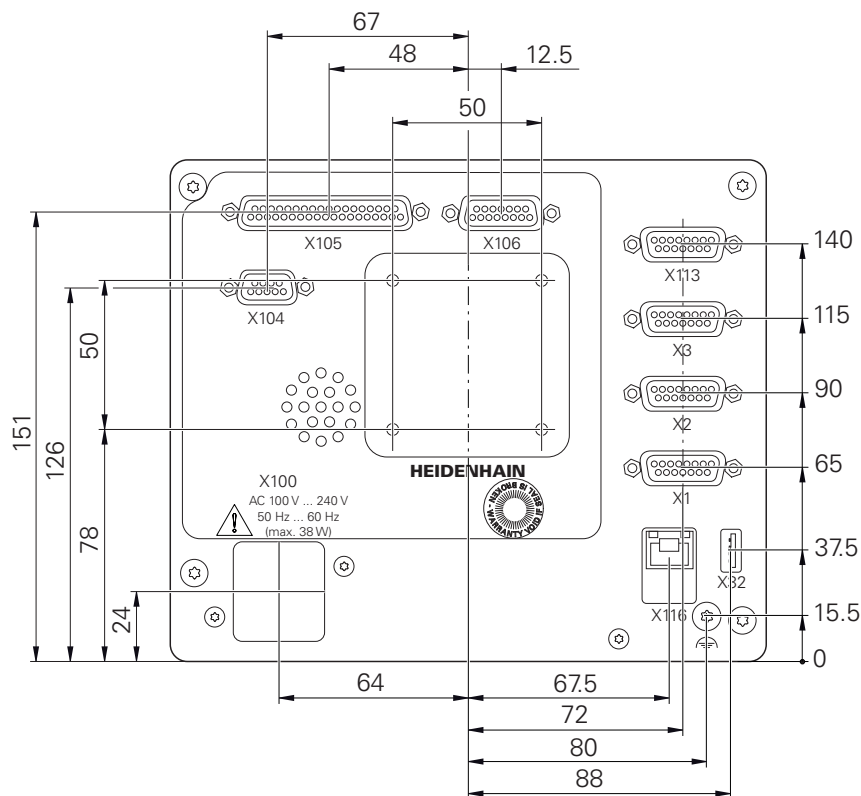


Obrázek 37: Kótování zadní strany přístrojů s ID 1089179-xx

10.3.1 Rozměry se stojánkem Single-Pos

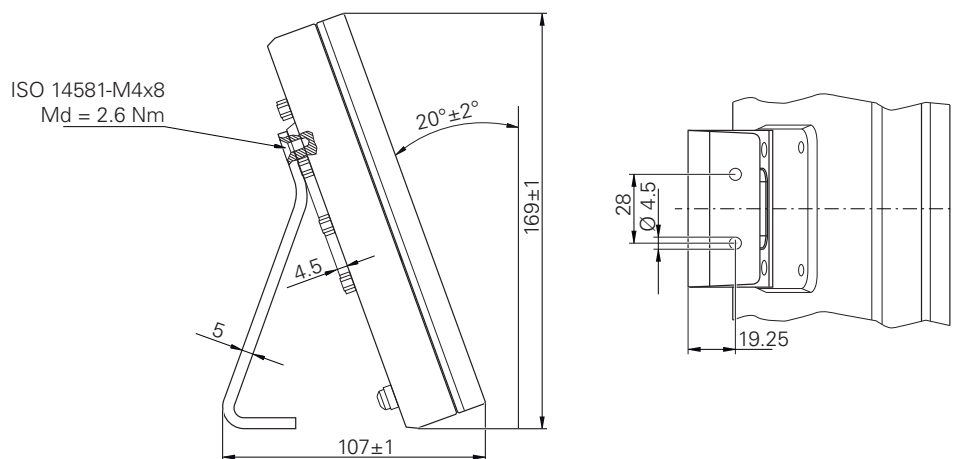


Obrázek 38: Rozměry se stojánkem Single-Pos

10.3.2 Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos

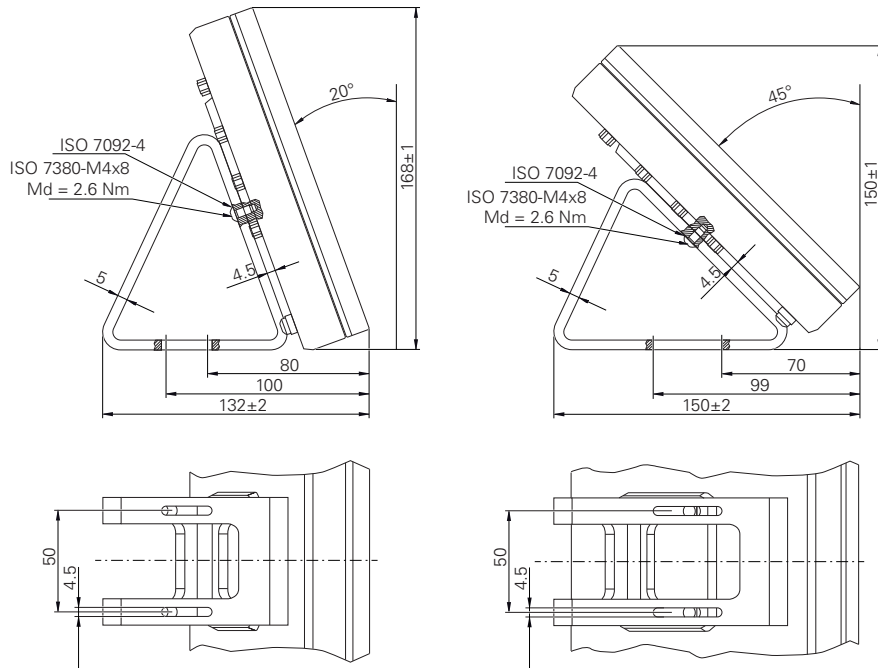


Obrázek 39: Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos

10.3.3 Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos

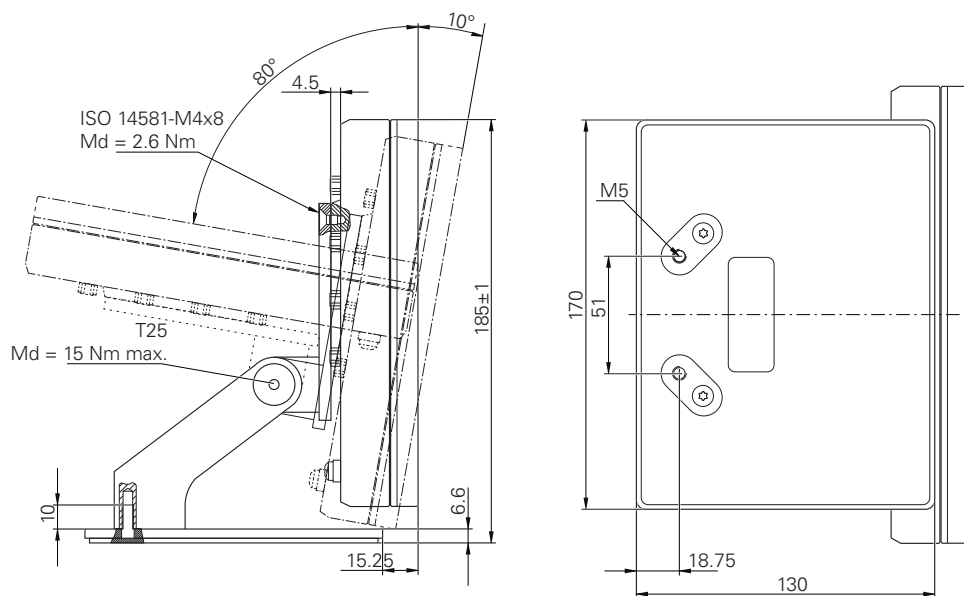

Obrázek 40: Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos

10.3.4 Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos

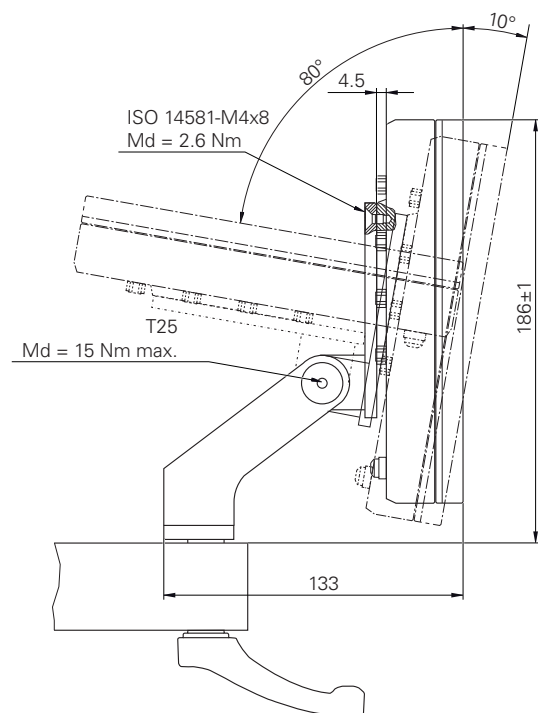

Obrázek 41: Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos



**Informace pro
operátora**

Přehled

Tato část dokumentace obsahuje důležité body pro Operátora uživatele, aby mohl zařízení obsluhovat.

Tato část dokumentace obsahuje informace o jednotlivých provozních režimech:

- "Ruční režim", Stránka 201
- "MDI-režim", Stránka 214
- "Provádění programu (opční software)", Stránka 228
- "Programování (opční software)", Stránka 236

Dále zde najdete příklad aplikace a obsah týkající se servisu a údržby, a obsah týkající se řešení problémů:

- "Příkladpoužití", Stránka 252
- "Servis a údržba", Stránka 175
- "Co dělat když ...", Stránka 270

Obsah kapitol v části "Informace pro Operátora"

Následující tabulka ukazuje:

- ze kterých kapitol se skládá tato část "Informace pro Operátora".
- jaké informace kapitoly obsahují
- kterých cílových skupin se kapitoly primárně týkají

| Kapitola | Obsah | Cílová skupina | | |
|--|--|----------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| Tato kapitola obsahuje informace o ... | | | | |
| 1 "Ruční režim" | ... režim "Ruční provoz" ... použití režimu "Ruční provoz" | | ✓ | ✓ |
| 2 "MDI-režim" | ... režim "MDI-provoz" ... použití režimu "MDI-provoz" ... zpracování jednotlivých bloků | | ✓ | ✓ |
| 3 "Provádění programu (opční software)" | ... režim "Provádění programu" ... aplikace režimu "Provádění programu" ... provedení předem připravených programů | | ✓ | ✓ |
| 4 "Programování (opční software)" | ... režim "Provádění programu" ... aplikace režimu "Provádění programu" ... provedení předem připravených programů | | ✓ | ✓ |
| 5 "Příkladpoužití" | ... typický průběh výroby s příkladem obrobku | | | ✓ |
| 6 "Co dělat když ..." | ... Příčiny poruch funkce produktu ... Opatření k odstraňování poruch funkce produktu | ✓ | ✓ | ✓ |

Obsah

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Ruční režim..... | 201 |
| 1.1 | Přehled..... | 202 |
| 1.2 | Hledání referenční značky..... | 203 |
| 1.3 | Definovat vztažné body..... | 204 |
| 1.3.1 | Funkce pro snímání vztažných bodů..... | 205 |
| 1.3.2 | Snímání nebo naškrábnutí vztažných bodů..... | 206 |
| 1.3.3 | Příklad 1: Nastavení vztažného bodu do rohu..... | 207 |
| 1.3.4 | Příklad 2: Nastavení vztažného bodu doprostřed hrany..... | 208 |
| 1.3.5 | Příklad 3: Nastavení vztažného bodu jako středu kruhu..... | 209 |
| 1.3.6 | Příklad 4: Nastavení vztažného bodu doprostřed obrobku..... | 210 |
| 1.3.7 | Nastavení polohy jako vztažného bodu..... | 211 |
| 1.4 | Založení nástrojů..... | 212 |
| 1.5 | Volba nástroje..... | 213 |
| 2 | MDI-režim..... | 214 |
| 2.1 | Přehled..... | 215 |
| 2.2 | Typy bloků..... | 217 |
| 2.2.1 | Polohování..... | 217 |
| 2.2.2 | Vzor obrábění..... | 217 |
| 2.3 | Provádění bloků..... | 223 |
| 2.4 | Použití simulačního okna..... | 224 |
| 2.4.1 | Znázornění jako obrysový náhled..... | 225 |
| 2.5 | Práce s polohovací pomůckou..... | 226 |
| 2.6 | Používání Měřítka..... | 226 |
| 3 | Provádění programu (opční software)..... | 228 |
| 3.1 | Přehled..... | 229 |
| 3.2 | Použití programu..... | 230 |
| 3.2.1 | Zpracování programu..... | 231 |
| 3.2.2 | Přechod na další bloky programu..... | 231 |
| 3.2.3 | Přerušit zpracování..... | 231 |
| 3.2.4 | Použití simulačního okna..... | 232 |
| 3.2.5 | Používání Měřítka..... | 234 |
| 3.2.6 | Nastavení otáček vřetena..... | 234 |
| 3.3 | Správa programů..... | 235 |
| 3.3.1 | Otevření programu..... | 235 |
| 3.3.2 | Zavřít program..... | 235 |
| 4 | Programování (opční software)..... | 236 |
| 4.1 | Přehled..... | 237 |
| 4.2 | Typy bloků..... | 239 |
| 4.2.1 | Polohování..... | 239 |
| 4.2.2 | Souřadné systémy..... | 239 |
| 4.2.3 | Strojní funkce..... | 240 |
| 4.2.4 | Vzor obrábění..... | 240 |
| 4.3 | Vytvoření programu..... | 246 |
| 4.3.1 | Podpora programování..... | 246 |
| 4.3.2 | Vytvoření záhlaví programu..... | 247 |
| 4.3.3 | Přidat bloky..... | 247 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.3.4 | Mazání bloků..... | 247 |
| 4.3.5 | Uložit program..... | 247 |
| 4.4 | Používání okna simulace..... | 248 |
| 4.4.1 | Znázornění jako obrysový náhled..... | 249 |
| 4.4.2 | Aktivování okna simulace..... | 249 |
| 4.4.3 | Kontrola programu v okně simulace..... | 250 |
| 4.5 | Správa programů..... | 250 |
| 4.5.1 | Otevření programu..... | 250 |
| 4.5.2 | Zavřít program..... | 250 |
| 4.5.3 | Uložit program..... | 250 |
| 4.5.4 | Uložení programu pod jiným názvem..... | 250 |
| 4.5.5 | Automatické ukládání programu..... | 251 |
| 4.5.6 | Smazání programu..... | 251 |
| 4.6 | Zpracování bloků programu..... | 251 |

5 Příkladpoužití..... 252

| | | |
|--------|---|-----|
| 5.1 | Přehled..... | 253 |
| 5.2 | Přihlášení pro příklad použití..... | 254 |
| 5.3 | Předpoklady..... | 254 |
| 5.4 | Určení vztažného bodu (ruční provoz)..... | 257 |
| 5.5 | Zhotovení průchozí díry (ruční provoz)..... | 258 |
| 5.5.1 | Předvrtání průchozího otvoru..... | 258 |
| 5.5.2 | Navrtání průchozí díry..... | 259 |
| 5.6 | Zhotovit pravoúhlou kapsu (režim MDI)..... | 259 |
| 5.6.1 | Definování pravoúhlé kapsy..... | 260 |
| 5.6.2 | Frézování pravoúhlé kapsy..... | 260 |
| 5.7 | Zhotovit lícování (režim MDI)..... | 261 |
| 5.7.1 | Definování lícování..... | 261 |
| 5.7.2 | Vystružení s lícováním..... | 262 |
| 5.8 | Určení vztažného bodu (ruční provoz)..... | 262 |
| 5.9 | Zhotovit roztečnou kružnici (režim MDI)..... | 264 |
| 5.9.1 | Definování roztečné kružnice..... | 265 |
| 5.9.2 | Vrtání roztečné kružnice..... | 265 |
| 5.10 | Programování řady děr (programování)..... | 266 |
| 5.10.1 | Vytvoření záhlaví programu..... | 266 |
| 5.10.2 | Programování nástrojů..... | 267 |
| 5.10.3 | Programování řady otvorů..... | 267 |
| 5.10.4 | Simulovat chod programu..... | 268 |
| 5.11 | Zhotovení řady otvorů (provádění programu)..... | 268 |
| 5.11.1 | Otevření programu..... | 269 |
| 5.11.2 | Zpracování programu..... | 269 |

6 Co dělat když 270

| | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| 6.1 | Přehled..... | 271 |
| 6.2 | Export souborů přihlašování..... | 271 |
| 6.3 | Výpadek systému nebo napájení..... | 271 |
| 6.3.1 | Obnovení firmwaru..... | 272 |
| 6.3.2 | Obnovit konfiguraci..... | 272 |
| 6.4 | Poruchy..... | 272 |
| 6.4.1 | Odstranění poruch..... | 272 |

1

Ruční režim

1.1 Přehled

Tato kapitola popisuje režim "Ruční provoz" a jak můžete provádět v tomto režimu jednoduché obrábění obrobku.

i Kapitulu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18

Stručný popis

Přejetím referenčních značek na měřítkách měřidel umožníte nastavení absolutní polohy. V Ručním provozu nastavte po hledání referenčních značek vztažné body, které slouží jako základ pro obrábění obrobku podle výkresu.

i Nastavení vztažných bodů v ručním provozu je předpokladem pro použití přístroje v MDI-režimu.


i U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Pro jednoduché obrábění v ručním provozu bude popsáno měření polohy a volba nástroje.

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

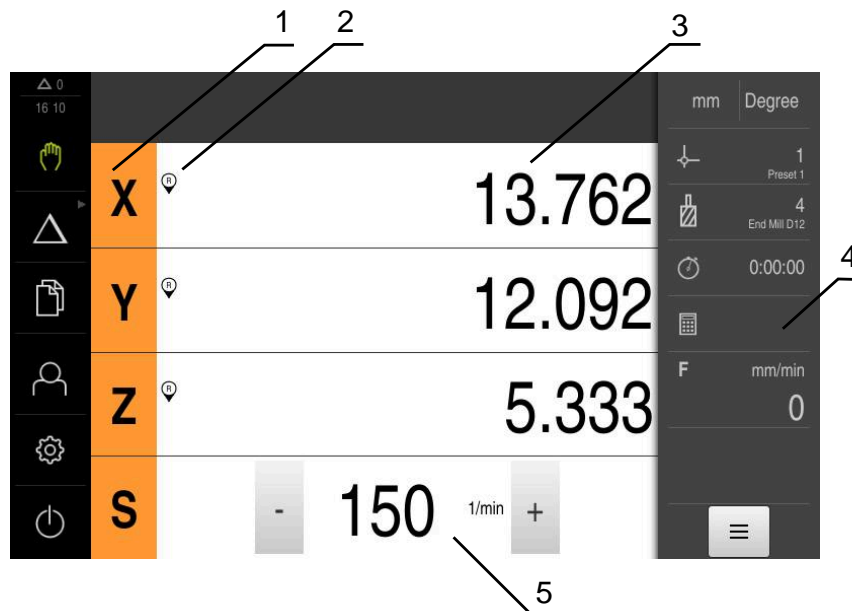

Obrázek 42: Menu **Ruční režim**

- 1 Osově tlačítko
- 2 Reference
- 3 Indikace polohy
- 4 Stavový řádek
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

1.2 Hledání referenční značky

Referenční značky umožňují přístroji přiřadit osové polohy snímačů ke stroji.

Pokud nejsou žádné referenční značky pro snímač v definovaném souřadném systému k dispozici, tak musíte před začátkem měření provést hledání referenčních značek.



Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 95



U snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference neblinká.

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 39

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

Ruční spuštění hledání referenčních značek

Nebylo-li hledání referenčních značek provedeno po spuštění, můžete spustit jejich hledání později ručně.



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přidavné funkce**



- ▶ Ťukněte na **Referenční značky**
- > Existující referenční značky se smažou.
- > Symbol reference bliká.
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- > Po úspěšném vyhledání referenčních značek již symbol reference neblinká.

1.3 Definovat vztažné body

Vztažné body můžete definovat na obrobku pomocí následujících metod v ručním provozu:

- Sejmutí obrobku s dotykovou sondou HEIDENHAINKT 130. Přístroj přitom přebere vztažné body automaticky do tabulky vztažných bodů.
- Snímání obrobku s nástrojem ("naškrábnutí"). Přitom musíte definovat danou polohu nástroje jako vztažný bod.
- Najet do polohy a nastavit ji jako vztažný bod nebo přepsat polohu



Nastavení v tabulce vztažných bodů již byla možná provedena seřizovačem (**Setup**).

Další informace: "Vytvoření tabulky vztažných bodů", Stránka 141



Při snímání („naškrábnutí“) s nástrojem přístroj používá parametry, uložené v tabulce nástrojů.


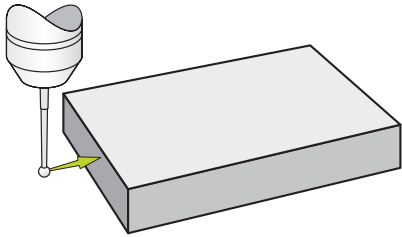
 
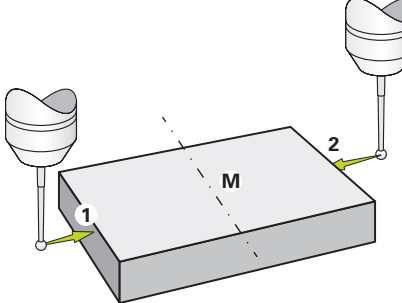

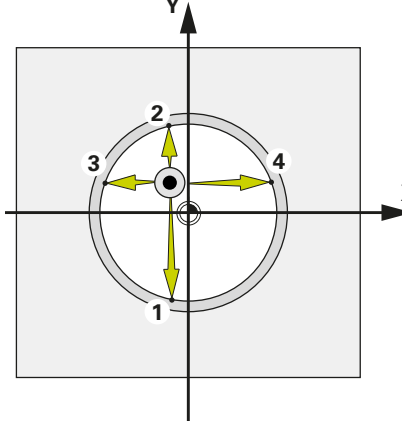
Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139

Předpoklad:

- Na stroji je upnutý obrobek
- Osy mají nastavenou referenci

1.3.1 Funkce pro snímání vztažných bodů

Přístroj podporuje definování vztažných bodů snímáním s Průvodcem.
Pro snímání obrobku přístroj nabízí následující funkce:

| Symbol | Funkce | Schéma |
|---|--|--|
|  | Snímání hrany obrobku (1 snímací operace) |  |
|  | Určení středové osy obrobku (2 snímací operace) |  |
|  | Určení středu kruhového tvaru (vrtání nebo válce) (3 snímací operace s nástrojem, 4 snímací operace se sondou na hrany) |  |

1.3.2 Snímání nebo naškrábnutí vztažných bodů



- ▶ V hlavním menu klepněte na **Ruční režim**
- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ V dialogovém okně pod **Snímání sondou** ťukněte na požadovanou funkci, např. **snímání hrany**
- ▶ V dialogu **Vyberte nástroj** zvolte upnutý nástroj:
 - ▶ Když se použije sonda na hrany HEIDENHAINKT 130: aktivujte **Použití dotykové sondy**
 - ▶ Když se použije nástroj:
 - ▶ Deaktivujte **Použití dotykové sondy**
 - ▶ Do zadávací políčka **Průměr nástroje** zadejte požadovanou hodnotu nebo
 - ▶ Zvolte příslušný nástroj z tabulky nástrojů







- ▶ V Průvodci klepněte na **Potvrdit**
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Při postupu snímání dbejte na následující:
 - ▶ Jedte sondou proti hraně obrobku až se rozsvítí červená LEDka ve snímači hrany nebo
 - ▶ Jedte nástrojem proti hraně obrobku až ho naškrábne
 - ▶ Každý krok potvrďte v Průvodci
 - ▶ Po posledním sejmutí odjedte dotykovou sondou nebo nástrojem pryč
- Po posledním snímání se objeví dialog **Zvolte nulový bod**.
- ▶ V zadávacím políčku **Zvolený nulový bod** zvolte požadovaný vztažný bod:
 - ▶ Chcete-li přepsat existující vztažný bod, vyberte položku z tabulky vztažných bodů
 - ▶ K vytvoření nového vztažného bodu zadejte ještě nepřirazené číslo v tabulce vztažných bodů
 - ▶ Zadáání potvrďte s **RET**
- ▶ Do zadávací políčka **Nastavit polohové hodnoty** zadejte požadovanou hodnotu:
 - ▶ Pro převzetí naměřené hodnoty nechte zadávací políčko prázdné
 - ▶ Chcete-li definovat novou hodnotu, zadejte požadovanou hodnotu
 - ▶ Zadáání potvrďte s **RET**



- ▶ V Průvodci klepněte na **Potvrdit**
- Nová souřadnice se převezme jako vztažný bod.


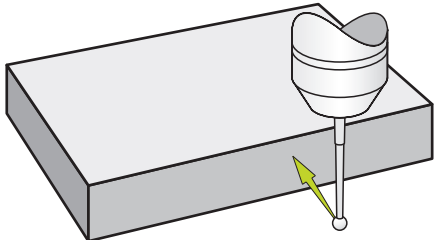

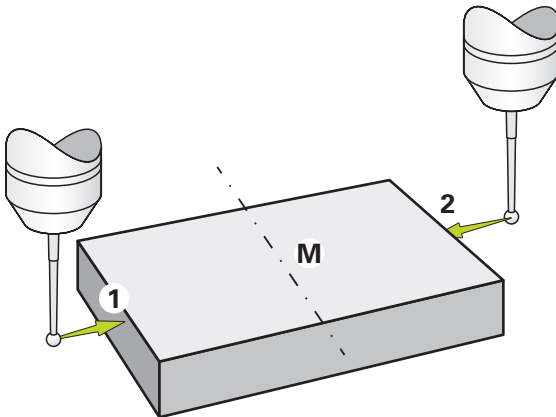

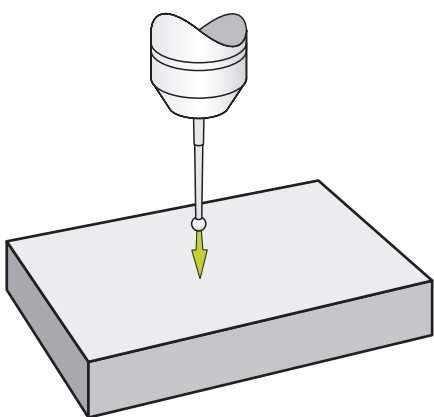
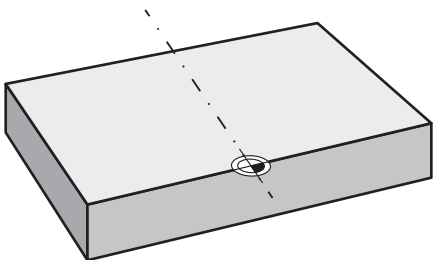
1.3.3 Příklad 1: Nastavení vztažného bodu do rohu

Chcete-li vztažný bod umístit do rohu obrobku, jsou nutné následující kroky:
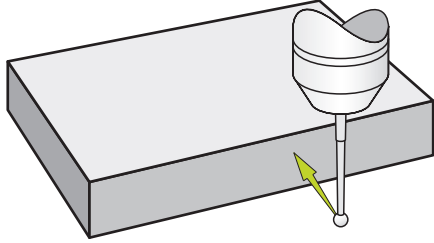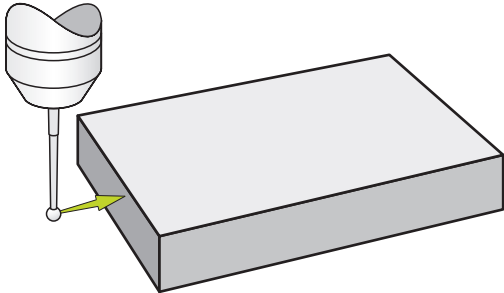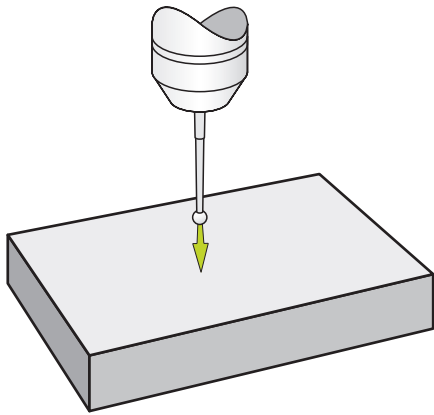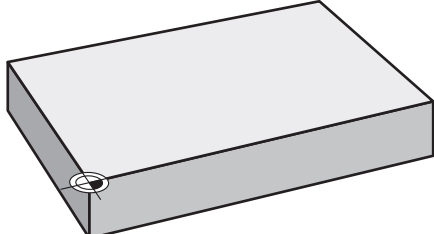
| Funkce snímání | Kroky | Obrázek |
|----------------|--|---|
| / | ▶ Sejmout hranu ve směru Y+ |  |
| / | ▶ Sejmout hranu ve směru X+ |  |
| / | ▶ Sejmout hranu ve směru Z+ |  |
| | ▶ Přístroj definuje vztažný bod v rohu obrobku |  |


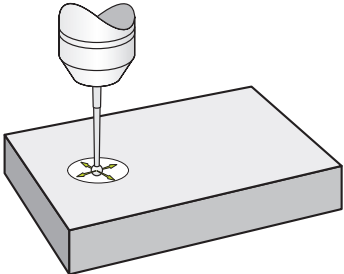

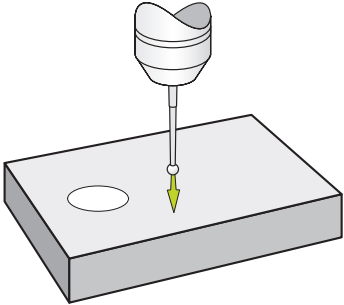
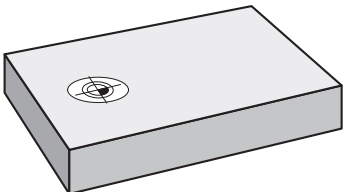
1.3.4 Příklad 2: Nastavení vztažného bodu doprostřed hrany

Chcete-li vztažný bod umístit doprostřed hrany obrobku, jsou nutné následující kroky:

| Funkce snímání | Kroky | Obrázek |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejmout hranu ve směru Y+ |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejměte hrany ve směru X+ a směru X- |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejmout hranu ve směru Z+ |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Přístroj definuje vztažný bod doprostřed hrany obrobku |  |

 

 


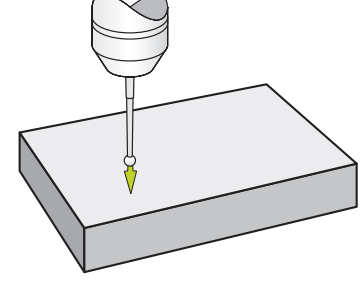
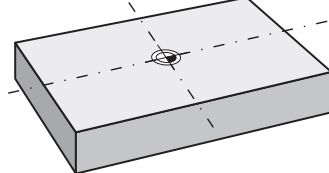
1.3.5 Příklad 3: Nastavení vztažného bodu jako středu kruhu

Chcete-li vztažný bod umístit do středu kruhu obrobku, jsou nutné následující kroky:

| Funkce snímání | Kroky | Obrázek |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejměte otvor ve čtyřech bodech |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejmout hranu ve směru Z+ |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> > Přístroj definuje vztažný bod dprostřed díry obrobku |  |

1.3.6 Příklad 4: Nastavení vztažného bodu doprostřed obrobku

Chcete-li vztažný bod umístit doprostřed obrobku, jsou nutné následující kroky:
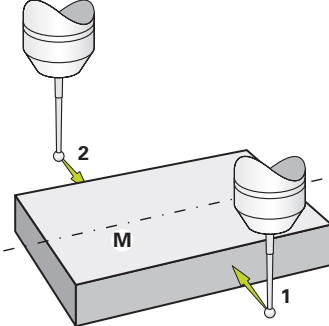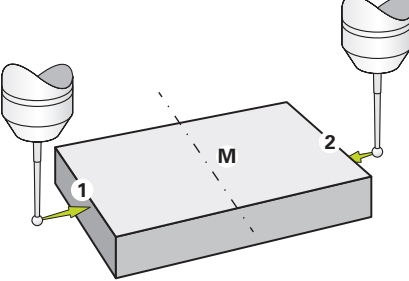
| Funkce snímání | Kroky | Obrázek |
|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejměte hrany ve směru Y+ a směru Y- |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejměte hrany ve směru X+ a směru X- |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sejmout hranu ve směru Z+ |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Přístroj definuje vztažný bod doprostřed obrobku |  |

1.3.7 Nastavení polohy jako vztažného bodu

Pro jednoduché obrábění můžete použít aktuální polohu jako vztažný bod a provést jednoduchý výpočet polohy.

Předpoklad:

- Na stroji je upnutý obrobek
- Osy mají nastavenou referenci



V systému s referenčními značkami je možné vynulování a nastavení vztažných bodů pouze po předchozím nastavení referencí.

Po restartování přístroje by tyto vztažné body nemohly být bez nastavení referencí použitelné. Kromě toho ztratí tabulka vztažných bodů bez nastavených referencí platnost, protože uložené body nelze správně najíždět.

Další informace: "Hledání referenční značky", Stránka 203

Nastavte aktuální polohu jako nulový bod



- ▶ Najed'te do požadované polohy
- ▶ Podr'zte **Osové tlačítko**
- ▶ Aktuální poloha přepíše v tabulce vztažných bodů aktivní vztažný bod.
- ▶ Aktivní vztažný bod se převezme jako nová hodnota.
- ▶ Proveďte požadované obrábění

Definujte hodnoty aktuální polohy



- ▶ Najed'te do požadované polohy
- ▶ Ťukněte v pracovní oblasti na **Osové tlačítko** nebo Polohu
- ▶ Zadejte požadovanou polohu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Hodnota pozice se převezme jako aktuální poloha.
- ▶ Zadaná polohová hodnota se spojí s aktuální polohou a přepíše v tabulce vztažných bodů aktivní vztažný bod.
- ▶ Aktivní vztažný bod se převezme jako nová hodnota.
- ▶ Proveďte požadované obrábění

1.4 Založení nástrojů

Použité nástroje můžete vytvořit v ručním provozu v tabulce nástrojů.



Nastavení v tabulce nástrojů již byla možná provedena seřizovačem (**Setup**).

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139

- Na stroji je upnutý obrobek
- Osy mají nastavenou referenci



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Ukáže se dialog **Nástroje**.



- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Ukáže se dialog **Tabulka nástrojů**.



- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Postupně ťukajte do zadávacích políček a zadávejte příslušné hodnoty
- ▶ Případně změňte jednotky v menu výběru
- > Přepočítají se zadané hodnoty.
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- > Definovaný nástroj se přidá do tabulky nástrojů.



- ▶ Abyste zablokovali nástroj proti náhodným změnám a smazání, ťukněte po zadání nástroje na **Zablokovat** (Sperren)
- > Symbol se změní a záznam je chráněn.



- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře.

1.5 Volba nástroje

Ve stavovém řádku se zobrazí aktuálně vybraný nástroj. Máte zde také přístup k tabulce nástrojů, ve které můžete vybrat požadovaný nástroj. Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.

Přístroj má korekci rádiusu nástroje, která vám umožňuje zadávat přímo rozměry z výkresu. Přístroj pak zobrazuje při obrábění automaticky dráhu pojezdu, která je prodloužena (R+) nebo zkrácena (R-) o rádius nástroje.



Nastavení v tabulce nástrojů již byla možná provedena seřizovačem (**Setup**).

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139



▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**

> Ukáže se dialog **Nástroje**.

▶ Ťukněte na požadovaný nástroj



▶ Ťukněte na **Potvrdit**

> Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.

> Zvolený nástroj se zobrazí ve Stavové řádce.

▶ Požadovaný nástroj namontovat na obráběcí stroj

2

MDI-režim

2.1 Přehled

Tato kapitola popisuje provoz v „MDI-režimu“ (Manual Data Input – Ruční Zadávání Dat) a jak spustíte v tomto režimu kroky obrábění v jednotlivých blocích.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18

Stručný popis

MDI-režim poskytuje možnost provádění přesně jednoho obráběcího bloku. Zadávané hodnoty můžete přebírat z jednoznačně kótovaných, výrobních výkresů přímo do zadávacích políček.



Předpokladem pro použití přístroje v MDI-režimu je nastavení vztažných bodů v ručním provozu.

Další informace: "Definovat vztažné body", Stránka 204

Funkce MDI-režimu umožňují efektivní výrobu jednotlivých součástek. Pro malé série můžete naprogramovat v programovacím režimu operace obrábění a pak je znovu použít v provozním režimu Provádění programu.

Další informace: "Programování (opční software)", Stránka 236

Další informace: "Provádění programu (opční software)", Stránka 228

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu klepněte na **MDI-režim**




Ovládací prvek může patřit do skupiny (v závislosti na konfiguraci).

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29



- ▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Založit**
- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim.

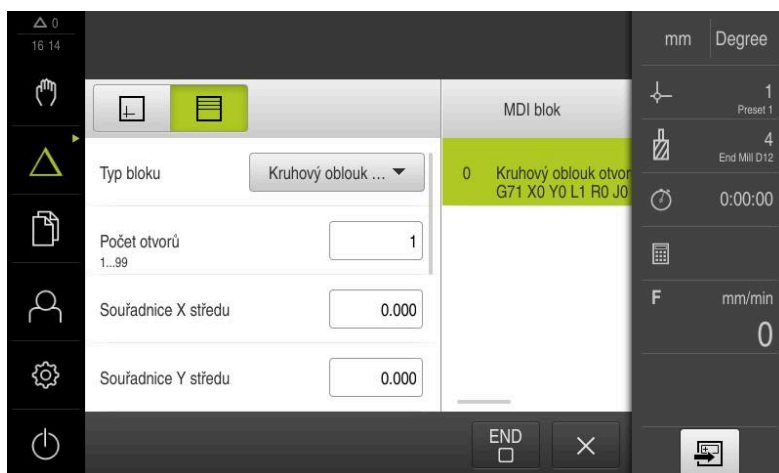

Obrázek 43: Menu **MDI-režim**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Parametry bloku
- 3 MDI-blok
- 4 Stavový řádek
- 5 Bloky nástroje

2.2 Typy bloků

Pro obrábění v MDI-režimu můžete používat následující typy bloků:


- Polohovací funkce
- Vzor obrábění

2.2.1 Polohování

Pro polohování můžete definovat polohy ručně. Podle konfigurace připojeného obráběcího stroje pak můžete tyto polohy nechat automaticky najet nebo je najet sami.

K dispozici jsou následující parametry:

Typ bloku Polohování

| Parametry | Popis |
|---|---|
| R0 | Korekce rádiusu nástroje je vypnutá (výchozí nastavení) |
| R+ | Korekce rádiusu je kladná, dráha pojezdu se prodlouží o poloměr nástroje (vnější obrys) |
| R- | Korekce rádiusu je záporná, dráha pojezdu se zkrátí o poloměr nástroje (vnitřní obrys) |
| I | Přírůstková hodnota polohy, vztahuje se tedy k aktuální poloze |
|  | Provrtání bez zadání polohy |

2.2.2 Vzor obrábění

Pro obrábění složitých tvarů můžete definovat různé obráběcí vzory (rastry).

Přístroj vypočítá z předvoleb příslušnou geometrii obráběcích vzorů, které lze také vizualizovat v okně simulace.


Všechny vzory obrábění jsou platné pouze v případě, že je osa Z ve svislé poloze. Jakmile je osa nástroje natočená, nejsou již informace v obráběcích vzorech platné.



Než budete definovat obráběcí vzory, musíte


- definovat vhodný nástroj v tabulce nástrojů
- zvolit nástroj ve stavovém řádku

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139

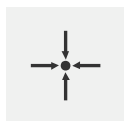

Aktuální poloha


Převezme aktuální polohu osy nebo aktuální otáčky vřetena do zadávacích políček různých typů bloků.

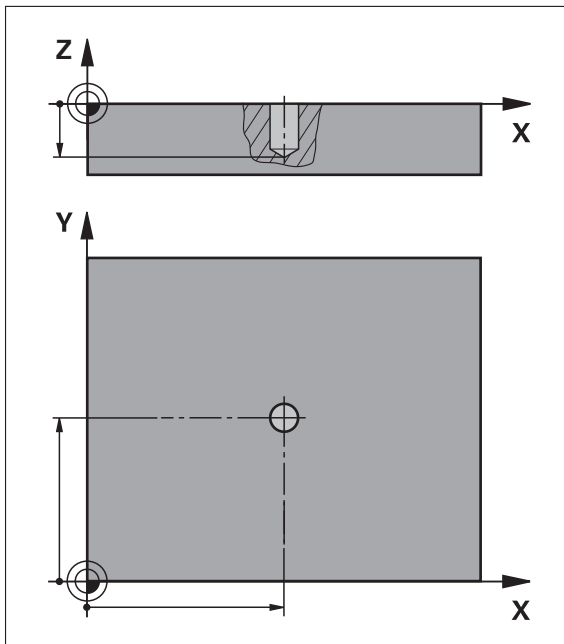Blok DíraObrázek 44: Schematické znázornění bloku **Díra**


| Parametry | Popis |
|-----------|---|
| X | Střed díry v X-rovině |
| Y | Střed díry v Y-rovině |
| Hloubka | Koncová hloubka pro vrtání v Z-rovině Výchozí hodnota: Provrtání |




Blok Kruhový oblouk otvorů pro šrouby

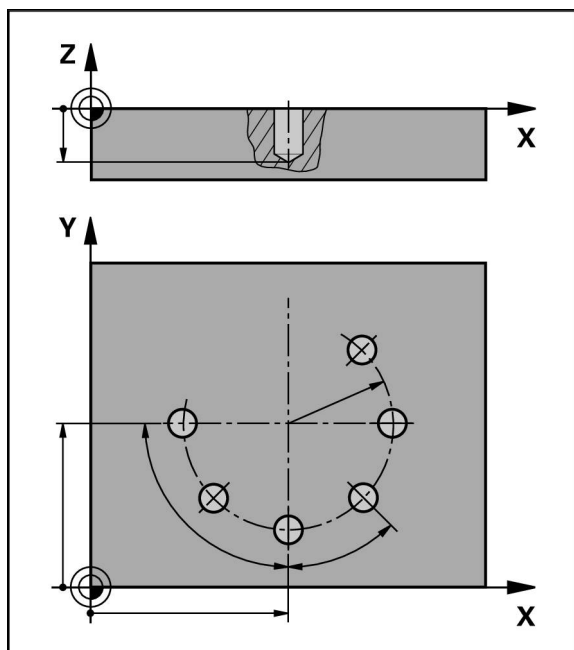



Obrázek 45: Schematické znázornění bloku roztečné kružnice

| Parametry | Popis |
|---|--|
| Počet otvorů | Počet děr |
| Souřadnice X středu | Střed oblouku otvorů v X-rovině |
| Souřadnice Y středu | Střed oblouku otvorů v Y-rovině |
| Poloměr | Rádus oblouku otvorů |
| Počáteční úhel | Úhel 1. otvoru oblouku otvorů |
| Úhlový krok | Úhel kruhového segmentu Výchozí: roztečná kružnice |
|  | |
| Hloubka | Koncová hloubka pro vrtání v Z-rovině Výchozí hodnota: Provrtání otvorů |
|  | |

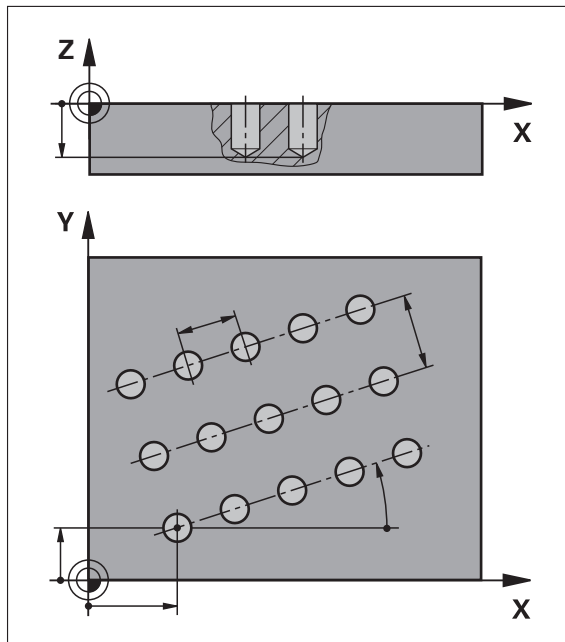
Blok Řada otvorů



Obrázek 46: Schematické znázornění bloku řady otvorů

| Parametry | Popis |
|---|---|
| Souřadnice X 1. otvoru | 1. otvor řady otvorů v X-rovině |
| Souřadnice Y 1. otvoru | 1. otvor řady otvorů v Y-rovině |
| Otvorů v řadě | Počet otvorů v každé řadě otvorů |
| Rozteče otvorů | Rozestup nebo přesazení mezi jednotlivými otvory v řadě otvorů |
| Úhel | Úhel natočení řady otvorů |
| Hloubka | Koncová hloubka pro vrtání v Z-rovině Výchozí hodnota: Provrtání otvorů |
|  | |
| Počet řad | Počet řad otvorů ve vzoru |
| Rozteče řad | Vzájemná vzdálenost jednotlivých řad |
| Režim plnění | Rozdělení otvorů |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Všechny otvory ■ Prstenec otvorů |

Blok Pravoúhla kapsa

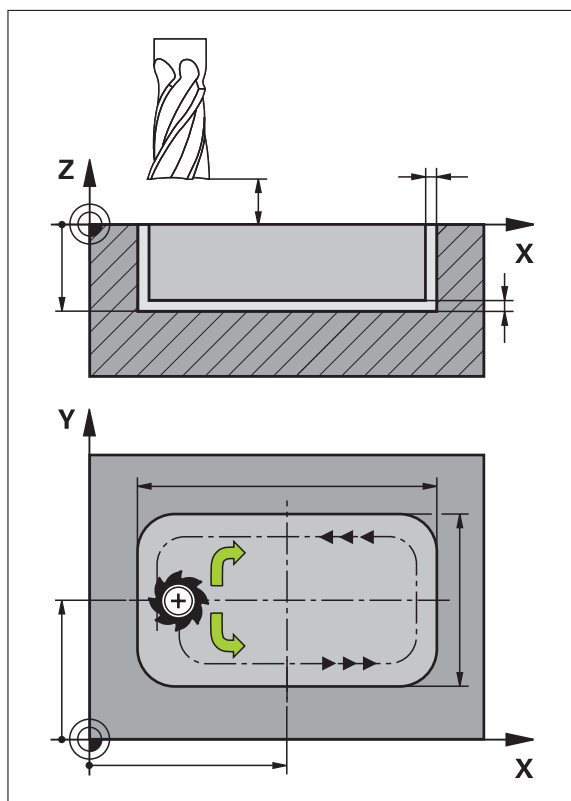

Obrázek 47: Schematické znázornění bloku pravoúhlé kapsy

| Parametry | Popis |
|-----------------------------|---|
| Typ obrábění | Způsob obrábění, kterým chcete vyrobit pravoúhlou kapsu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompletní obrábění (hrubování a dokončování) ■ Hrubování ■ Obrábění načisto |
| Bezpečná výška | Z-rovina nad obrobkem, na které lze pojet s maximální rychlostí |
| Hloubka | Cílová hloubka pro frézování v ose nástroje Výchozí hodnota: Provrtání |
| Souřadnice X středu | Střed pravoúhlé kapsy v X-rovině |
| Souřadnice Y středu | Střed pravoúhlé kapsy v Y-rovině |
| Délka strany v ose X | Délka pravoúhlé kapsy ve směru osy X. |
| Délka strany v ose Y | Délka pravoúhlé kapsy ve směru osy Y. |
| Směr | Směr, ve kterém se bude pravoúhlá kapsa hrubovat (ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček) Výchozí: proti směru hodinových ručiček |

| Parametry | Popis |
|--|--|
| Přídavek na dokončení | Přídavek na dokončení je materiál, který zůstane stát kolem pravouhlé kapsy a je odstraněn až v poslední pracovní operaci |
| Překrytí dráhy 0,0001 x R ... 1,4100 x R | Překrývání drah udává, jak daleko přesahuje nástroj při hrubování obráběcí roviny do již odfrézované dráhy Výchozí hodnota: 0,5 |

Při obrábění pravouhlé kapsy v režimech MDI a Provádění programu platí tyto body:

- Nájezd do startovní polohy se provádí v bezpečné výšce a rychloposuvem
- Pokud je definována cílová hloubka, tak na konci obrábění se polohuje do **Bezpečná výška**

Způsoby obrábění pravouhlé kapsy

Máte možnost volby mezi třemi způsoby obrábění:

- Kompletní obrábění
- Hrubování
- Obrábění načisto

Kompletní obrábění (hrubování a dokončování)



- V každé rovině se hrubuje až na zadaný **Přídavek na dokončení**
- Vycházejí z **Přídavek na dokončení** se dokončuje na cílový obrys

Pravouhlá kapsa se zhotoví takto:

- Rovina 1 hrubování a dokončení
- Roviny 2 ... n hrubování a dokončení + dokončení dna

Hrubování



- V každé rovině obrábění se hrubuje až na zadaný **Přídavek na dokončení** popř. **Přídavek na dokončení dna**

Obrábění načisto



- Vycházejí z **Přídavek na dokončení** se dokončuje na cílový obrys
- Při poslední operaci obrábění načisto se obrobí dno pravouhlé kapsy na cílovou hloubku

2.3 Provádění bloků

Můžete zvolit polohovací funkci nebo obráběcí vzor a provést tento blok.



Pokud chybí signály povolení, aktuální program a pohony stroje se zastaví.

Další informace: Dokumentace výrobce stroje

Provádění bloků



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Založit**
- > Zobrazí se nový blok
nebo
- > Nahraje se poslední naprogramovaný MDI -blok, včetně parametrů.
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ bloku** zvolte požadovaný typ bloku
- ▶ Definujte v závislosti na typu bloku příslušné parametry



- ▶ Chcete-li přejmout aktuální polohy osy, ťukněte v příslušných zadávacích políčkách na **Převzít aktuální polohu**
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**




- ▶ Ke zpracování bloku ťukněte na **END**
- > Zobrazí se polohovací pomůcka.
- > Když je aktivní okno Simulace, tak se vizualizuje aktuální blok.
- > Případně je v závislosti na bloku nutný zákrok obsluhy; Průvodce zobrazí odpovídající pokyny.



- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ U víceúrovňových bloků, , skočte v Průvodci pomocí **Další** na další příkaz

i Pomocí **tlačítka NC-START** restartujte MDI-blok poté, co dojde k chybě a opravíte ji.

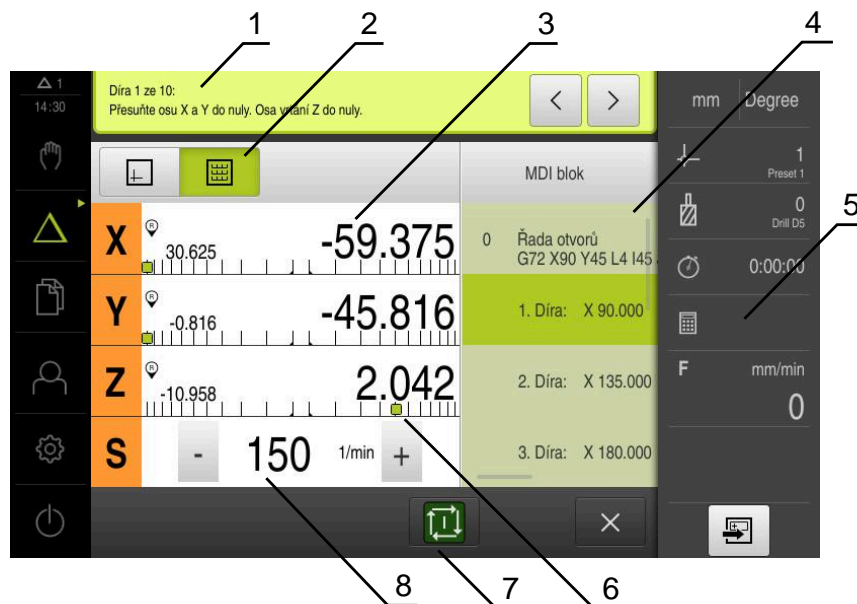

Obrázek 48: Příklad bloku v režimu **MDI**

- 1 Průvodce
- 2 Lišta voleb zobrazení
- 3 Zobrazení zbývajících dráh
- 4 MDI-blok
- 5 Stavový řádek
- 6 Polohovací pomůcka
- 7 Tlačítko NC-START
- 8 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

2.4 Použití simulačního okna

V opčním okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.


V liště náhledů jsou k dispozici tyto možnosti:

| Ovládací prvek | Funkce |
|----------------|---|
| | Grafika Zobrazení simulace a bloků |
| | Pozice Zobrazení parametrů (příp. hodnoty polohy při provádění) a bloky |

2.4.1 Znázornění jako obrysový náhled

Okno simulace ukazuje obrysový náhled. Obrysový náhled pomáhá při přesném polohování nástroje nebo při sledování obrysu v rovině obrábění.

V obrysovém náhledu se používají tyto barvy (standardní hodnoty):

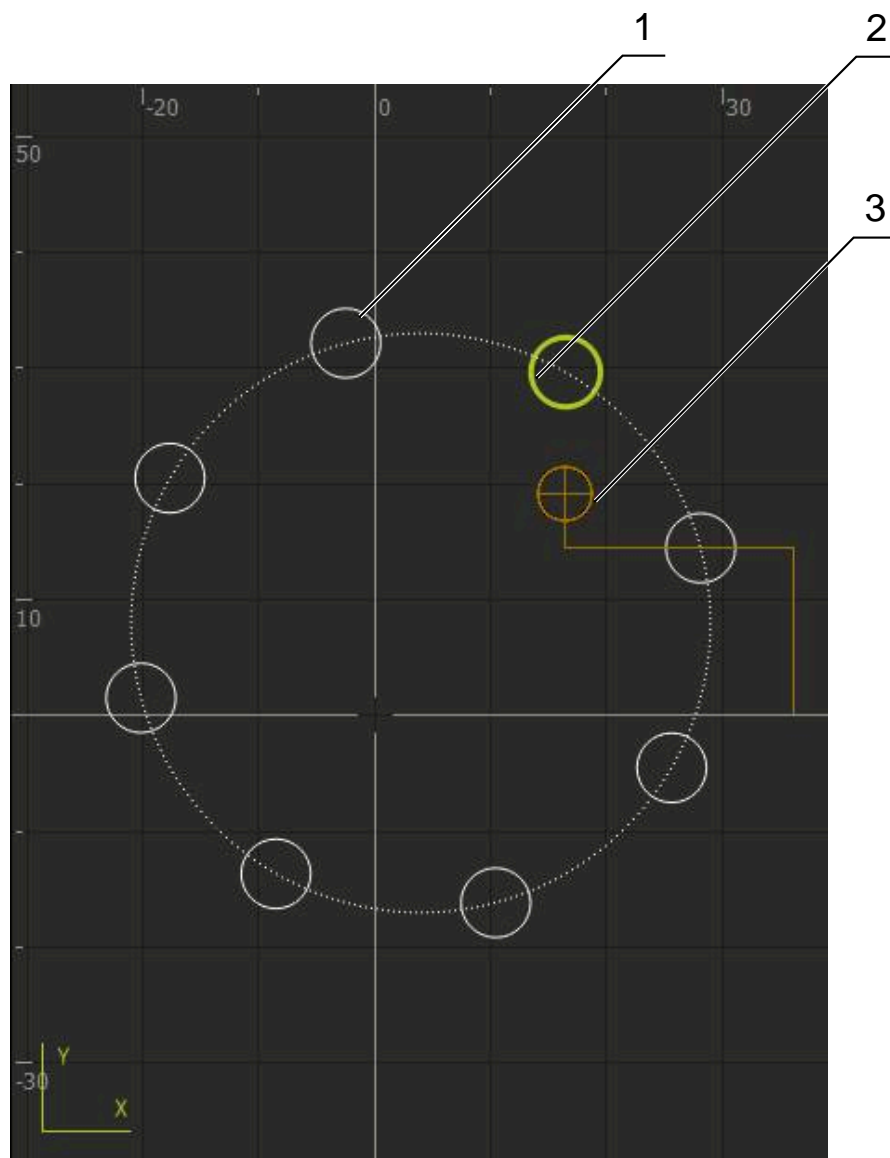

Obrázek 49: Okno simulace s obrysovým náhledem

- 1 Obráběcí vzor (bílá)
- 2 Aktuální blok nebo obráběcí poloha (zelená)
- 3 Obrys nástroje, poloha nástroje a stopa nástroje (oranžová)


Aktivování okna simulace



- ▶ Ťukněte na **Grafika**
- > Zobrazí se okno Simulace pro aktuálně označený blok.

2.5 Práce s polohovací pomůckou

Při polohování do další požadované polohy vás přístroj podporuje zobrazováním grafické polohovací pomůcky („Dojždění do nuly“). Přístroj zobrazí pod osami stupnicí, na které jedete do nuly. Jako grafická polohovací pomůcka se používá malý čtvereček, který symbolizuje cílovou polohu nástroje.

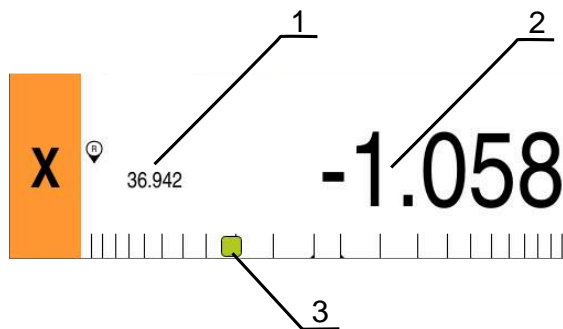

Obrázek 50: Náhled **Vzdálenost k ujetí s polohou** s grafickou polohovací pomůckou

- 1 Aktuální hodnota
- 2 Zbývající dráha
- 3 Polohovací pomůcka

Polohovací pomůcka se pohybuje podél stupnice, když je střed nástroje asi ± 5 mm od požadované polohy. Kromě toho se mění barva následujícím způsobem:

| Zobrazení polohovací pomůcky | Význam |
|------------------------------|--|
| Červená | Střed nástroje se pohybuje směrem od požadované polohy |
| Zelená | Střed nástroje se pohybuje směrem k požadované poloze |

2.6 Používání Měřítka


Pokud je pro jednu nebo několik os aktivovaný koeficient změny měřítka, tak se tento koeficient násobí při provádění bloku s uloženou cílovou polohou. Tak můžete blok zrcadlit nebo měnit jeho velikost.

Koeficient změny měřítka můžete aktivovat v menu Rychlého přístupu.

Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 42

Příklad:

Je naprogramovaný následující **MDI blok**:

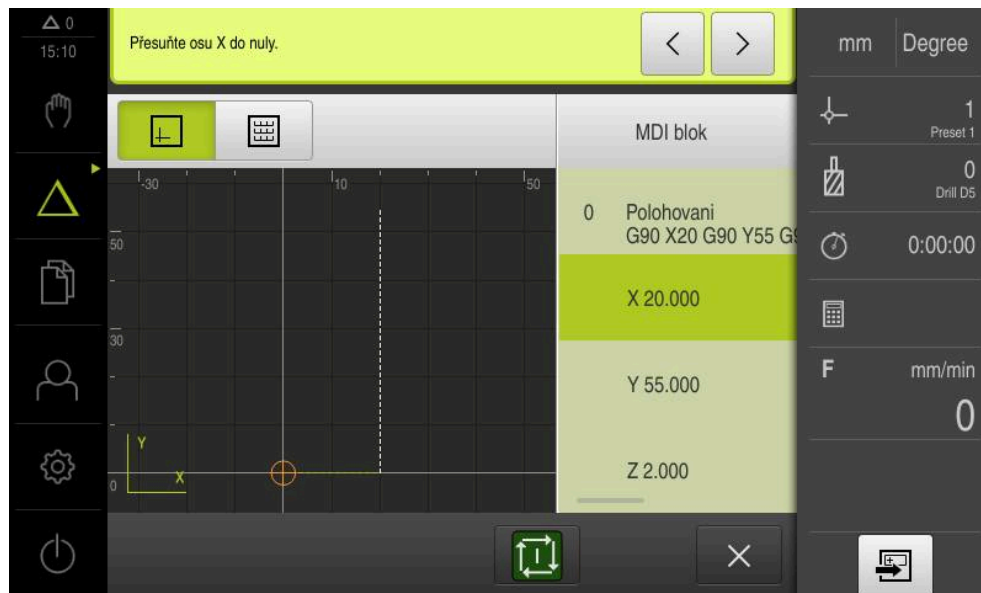

Obrázek 51: Příklad – MDI-bloku

Pro osu **X** je aktivované **Měřitko-0.5**. Proto se provede následující **MDI blok**:



Obrázek 52: Příklad – Provedení MDI-bloku s koeficientem změny měřítka

i Pokud vypočítané rozměry nelze dosáhnout se zvoleným nástrojem, tak se provádění bloku přeruší.

i Během provádění bloku nelze koeficient změny měřítka změnit.

3

**Provádění programu
(opční software)**

3.1 Přehled

Tato kapitola popisuje režim "Provádění programu" a jak můžete provádět v tomto režimu předem připravený program.

i Kapitulu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.
Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18

Krátký popis

V režimu Provádění programu využijete předem vytvořený program k výrobě dílců. Přitom nemůžete program změnit, ale máte za chodu programu možnost ovládání v podobě režimu jednotlivých kroků.

Další informace: "V režimu jednotlivých bloků", Stránka 231

Při zpracování programu vás Průvodce provede jednotlivými kroky programu. Opční simulační okno vám slouží jako grafická polohovací pomůcka pro osy, kterými musíte pojíždět.

Vyvolání



- V hlavním menu klepněte na **Provádění programu**

i Ovládací prvek náleží do skupiny.
Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro Provádění programu.



- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Stavový řádek
- 3 Ovládání programu
- 4 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 5 Správa programů

3.2 Použití programu

Přístroj zobrazí načtený program s bloky a případně s jednotlivými kroky bloků.




Pokud chybí signály povolení, aktuální program a pohony stroje se zastaví.

Další informace: Dokumentace výrobce stroje

Předpoklad:

- Je upnutý odpovídající obrobek a nástroj
- Je nahraný soubor programu typu *.i

Další informace: "Správa programů", Stránka 235

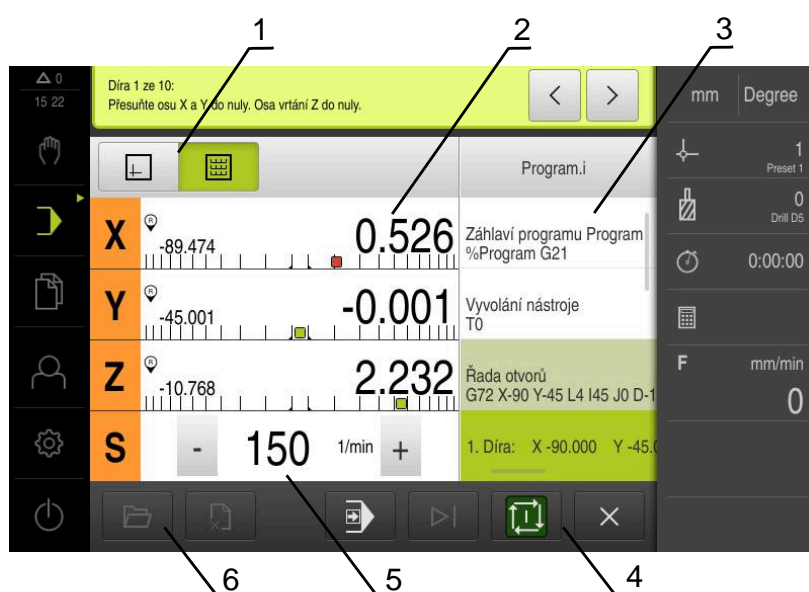

Obrázek 53: Příklad programu v režimu **Provádění programu**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Zobrazení zbývajících dráh
- 3 Bloky programu
- 4 Ovládání programu
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 6 Správa programů

3.2.1 Zpracování programu



- ▶ V programovém řízení klepněte na **NC-START**
- ▶ Přístroj označí první blok programu.
- ▶ V programovém řízení klepněte ještě jednou na **NC-START**
- ▶ Případně je nutný zákrok obsluhy, v závislosti na bloku. Průvodce zobrazí odpovídající pokyn. Tak se např. při vyvolání nástroje automaticky zastaví vřeteno a objeví se výzva k výměně příslušného nástroje.



- ▶ U vícestupňových bloků, jako např. obráběcích rastrů, skočte v Průvodci s **Další** na další pokyn
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce pro blok



Bloky bez zákroku uživatele (např. nastavení vztažného bodu) jsou zpracovány automaticky.



- ▶ Pro zpracování dalších bloků vždy klepněte na **NC-START**



M-funkce jsou buď spouštěny automaticky za chodu programu, nebo musí být potvrzovány. Příslušnou M-funkci můžete příslušně konfigurovat v nastavení.

Další informace: "Konfigurace M-funkce", Stránka 122

V režimu jednotlivých bloků



- ▶ V programovém řízení klepněte na **Jeden krok** k aktivaci režimu jednotlivých kroků
- ▶ Program se zastaví při aktivním režimu Po krocích po každém bloku řídicího programu (i u bloků bez zásahu uživatele).

3.2.2 Přejít na další bloky programu

K přechodu na jednotlivé bloky nebo jejich přeskočení můžete v rámci programu vždy skočit o jeden blok dále. Zpětný skok v programu není možný.



- ▶ V programovém řízení klepněte na **Další krok programu**
- ▶ Označí se vždy další blok.

3.2.3 Přerušit zpracování

Pokud dojde k chybě nebo problémům, tak můžete zpracování programu přerušit. Pokud přerušíte zpracování, tak se poloha nástroje a otáčky vřetena nezmění.



Zpracování nemůžete přerušit, pokud aktuální blok provádí pojezdový pohyb.





- ▶ Ve správě programů klepněte na **Přerušit program**
- ▶ Obrábění se přeruší.

3.2.4 Použití simulačního okna

V opčním okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.


V liště náhledů jsou k dispozici tyto možnosti:

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|--|
|  | Grafika Zobrazení simulace a bloků |
|  | Pozice Zobrazení poloh a bloků |

Znázornění jako obrysový náhled

Okno simulace ukazuje obrysový náhled. Obrysový náhled pomáhá při přesném polohování nástroje nebo při sledování obrysu v rovině obrábění.

V obrysovém náhledu se používají tyto barvy (standardní hodnoty):

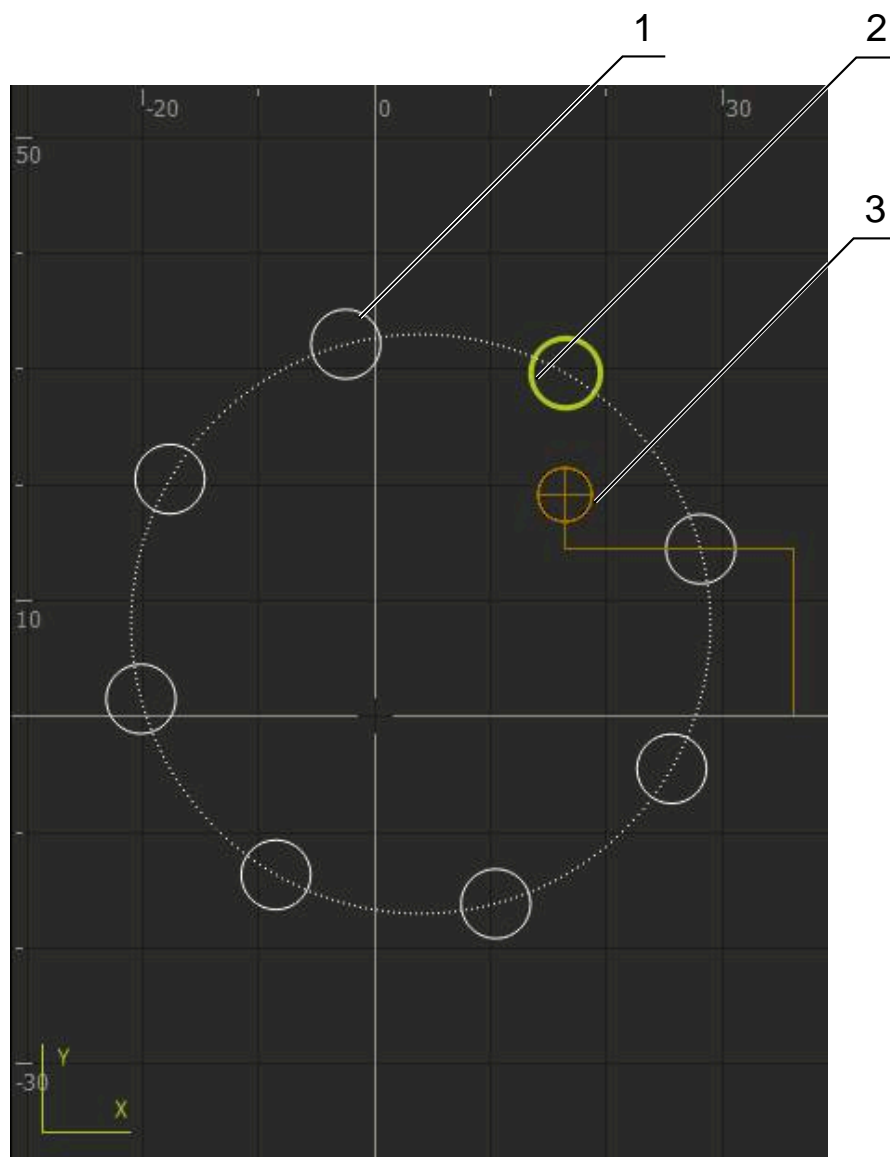

Obrázek 54: Okno simulace s obrysovým náhledem

- 1 Obráběcí vzor (bílá)
- 2 Aktuální blok nebo obráběcí poloha (zelená)
- 3 Obrys nástroje, poloha nástroje a stopa nástroje (oranžová)



Barvy a tloušťky čar, použité při obrysovém náhledu, si můžete přizpůsobit.

Další informace: "Okno simulace", Stránka 159

Aktivovat okno simulace



- ▶ Chcete-li přejít do okna simulace, ťukněte na **Grafiku**
- Okno Simulace graficky zobrazí aktuální blok.



- ▶ Chcete-li se vrátit do indikace polohy, ťukněte na **Poloha**

Přizpůsobit náhled obrysu



- ▶ Klepněte na **Podrobný náhled**
- Podrobné zobrazení ukáže dráhu nástroje a možné polohy obrábění pro aktuálně označený blok.



- ▶ Klepněte na **Přehled**
- Přehled ukáže kompletní obrobek.

3.2.5 Používání Měřítka

Pokud je pro jednu nebo několik os aktivovaný koeficient změny měřítka, tak se tento koeficient násobí při provádění bloku s uloženou cílovou polohou. Tak můžete blok zrcadlit nebo měnit jeho velikost.

Koeficient změny měřítka můžete aktivovat v menu Rychlého přístupu.

Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 42



Pokud vypočítané rozměry nelze dosáhnout se zvoleným nástrojem, tak se provádění bloku přeruší.



 
Během provádění bloku nelze koeficient změny měřítka změnit.

3.2.6 Nastavení otáček vřetena



Následující informace jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089179_xx.

V závislosti na konfiguraci připojeného obráběcího stroje můžete řídit otáčky vřetena.



- ▶ Pokud chcete případně přejít z indikace otáček vřetena do zadávacího políčka, přetáhněte indikaci doprava.
- Objeví se zadávací políčko **Otáčky vřetena**.
- ▶ Nastavte otáčky vřetena klepnutím nebo podržením **+** nebo **-** na požadované otáčky nebo
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Otáčky vřetena**
- ▶ Zadejte požadovanou hodnotu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- Zadané otáčky vřetena jednotka přijme jako cílovou hodnotu a najede je.
- ▶ Pro návrat do indikace Aktuálních otáček vřetena přetáhněte zadávací políčko doleva



3.3 Správa programů

Ke zpracování programu musíte otevřít programové soubory typu *.i.



Výchozí umístění pro programy je **Internal/Programs**.

3.3.1 Otevření programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Otevřít program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk
- ▶ Klepněte na složku, ve které se soubor nachází
- ▶ Klepněte na soubor
- ▶ Ťukněte na **Otevřít**
- > Nahraje se zvolený program.

3.3.2 Zavřít program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Zavřít program**
- > Otevřený program se zavře.

4

**Programování (opční
software)**

4.1 Přehled

Tato kapitola popisuje režim "Programování" a jak můžete v tomto režimu tvořit nové programy a zpracovávat stávající programy.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18

Krátký popis

Přístroj používá pro opakující se úkoly programy. Pro vytváření se generují různé bloky, jako například polohování nebo strojní funkce; z posloupnosti více bloků pak vzniká program. Přístroj ukládá max. 100 bloků do jednoho programu.



Pro programování není nutné připojit přístroj k obráběcímu stroji.



Pro lepší přehled v průběhu programování ho můžete provádět softwarem ND 7000 Demo . Vytvořené programy můžete exportovat a nahrát do přístroje.

Vyvolání




- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Programování**



Ovládací prvek náleží do skupiny.

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro programování.

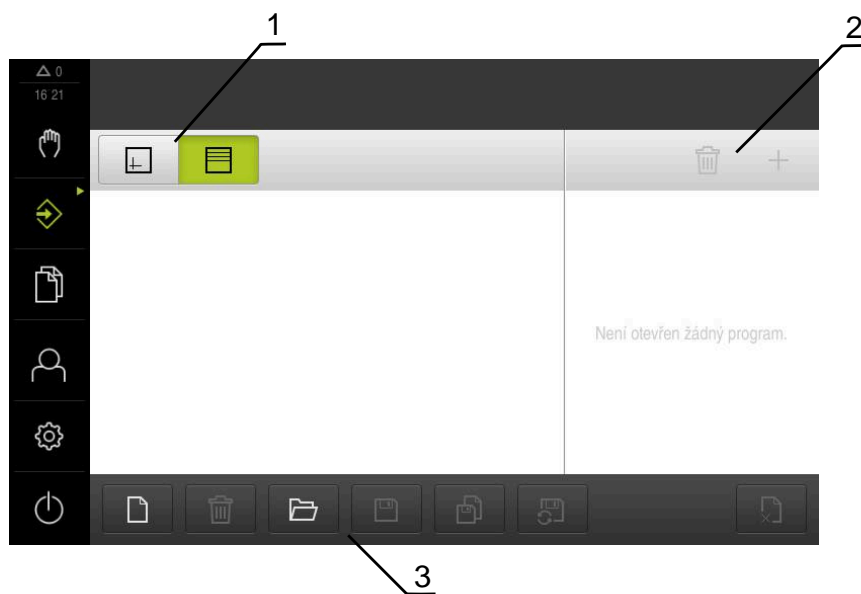

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Lišta nástrojů
- 3 Správa programů



Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

4.2 Typy bloků

Pro programování můžete používat následující typy bloků:


 



- Polohovací funkce
- Změna souřadného systému (vztažný bod)
- Strojní funkce
- Vzor obrábění

4.2.1 Polohování

Pro polohování můžete definovat polohy ručně. Podle konfigurace připojeného obráběcího stroje pak můžete tyto polohy nechat automaticky najet nebo je najet sami.

K dispozici jsou následující parametry:

Typ bloku Polohovani


| Parametry | Popis |
|---|---|
|  | Korekce rádiusu nástroje je vypnutá (výchozí nastavení) |
|  | Korekce rádiusu je kladná, dráha pojezdu se prodlouží o poloměr nástroje (vnější obrys) |
|  | Korekce rádiusu je záporná, dráha pojezdu se zkrátí o poloměr nástroje (vnitřní obrys) |
|  | Přírůstková hodnota polohy, vztahuje se tedy k aktuální poloze |
|  | Provrtání bez zadání polohy |

4.2.2 Souřadné systémy

Pro změnu souřadného systému můžete vyvolávat vztažné body z tabulky vztažných bodů. Po vyvolání se pak použije souřadný systém vybraného vztažného bodu.

Další informace: "Definovat vztažné body", Stránka 204



Typ bloku Referenční bod

| Parametry | Popis |
|---|---|
|  | Číslo nulového bodu ID z tabulky vztažných bodů Opčně: Výběr z tabulky vztažných bodů |

4.2.3 Strojní funkce

Pro obrábění obrobku můžete vyvolávat strojní funkce.

Dostupné funkce závisí na konfiguraci připojeného obráběcího stroje. K dispozici jsou následující bloky a parametry:

| Typ bloku | Parametr/Popis |
|---|--|
| Otáčky vřetene | Otáčky vřetena nástroje |
| Vyvolání nástroje  | Číslo nástroje Opčně: Výběr z tabulky nástrojů Další informace: "Volba nástroje", Stránka 213 Při zpracování vyvolání nástroje se vřeteno automaticky zastaví a uživatel je vyzván k výměně odpovídajícího nástroje. |
| M funkce  | Číslo M-funkce Opčně: Výběr z tabulky funkcí |
| Casova prodleva | Časový interval mezi kroky obrábění |

4.2.4 Vzor obrábění

Pro obrábění složitých tvarů můžete definovat různé obráběcí vzory (rastry).

Přístroj vypočítá z předvoleb příslušnou geometrii obráběcích vzorů, které lze také vizualizovat v okně simulace.


Všechny vzory obrábění jsou platné pouze v případě, že je osa Z ve svislé poloze. Jakmile je osa nástroje natočená, nejsou již informace v obráběcích vzorech platné.



Než budete definovat obráběcí vzory, musíte

- definovat vhodný nástroj v tabulce nástrojů
- zvolit nástroj ve stavovém řádku


Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139

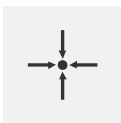

Aktuální poloha

Převezme aktuální polohu osy nebo aktuální otáčky vřetena do zadávacích políček různých typů bloků.

Blok Díra

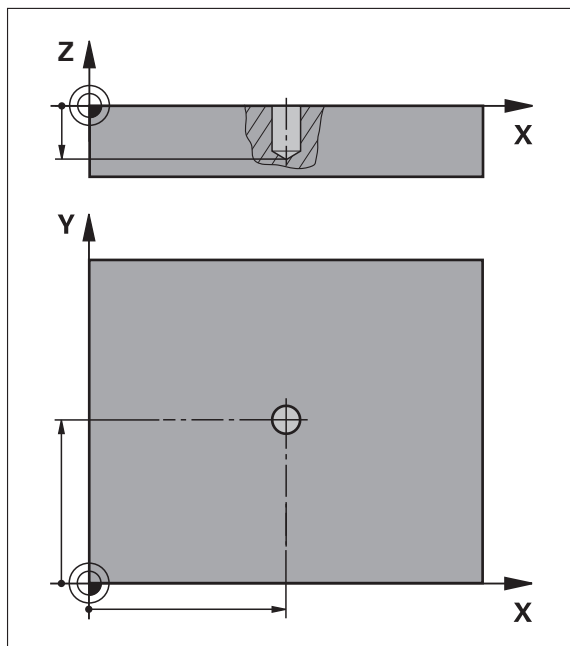


Obrázek 55: Schematické znázornění bloku **Díra**



| Parametry | Popis |
|----------------|---|
| X | Střed díry v X-rovině |
| Y | Střed díry v Y-rovině |
| Hloubka | Koncová hloubka pro vrtání v Z-rovině Výchozí hodnota: Provrtání |

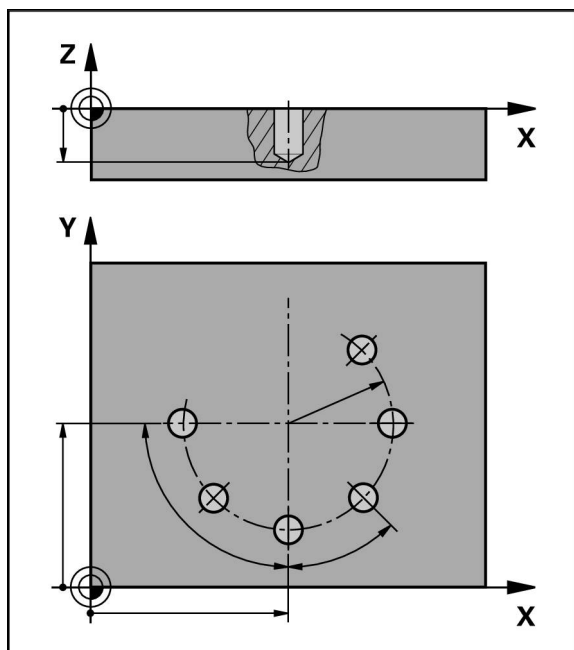


Blok Kruhový oblouk otvorů pro šrouby




 
Obrázek 56: Schematické znázornění bloku roztečné kružnice

| Parametry | Popis |
|---|--|
| Počet otvorů | Počet děr |
| Souřadnice X středu | Střed oblouku otvorů v X-rovině |
| Souřadnice Y středu | Střed oblouku otvorů v Y-rovině |
| Poloměr | Rádus oblouku otvorů |
| Počáteční úhel | Úhel 1. otvoru oblouku otvorů |
| Úhlový krok | Úhel kruhového segmentu Výchozí: roztečná kružnice |
|  | |
| Hloubka | Koncová hloubka pro vrtání v Z-rovině Výchozí hodnota: Provrtání otvorů |
|  | |


Blok Řada otvorů

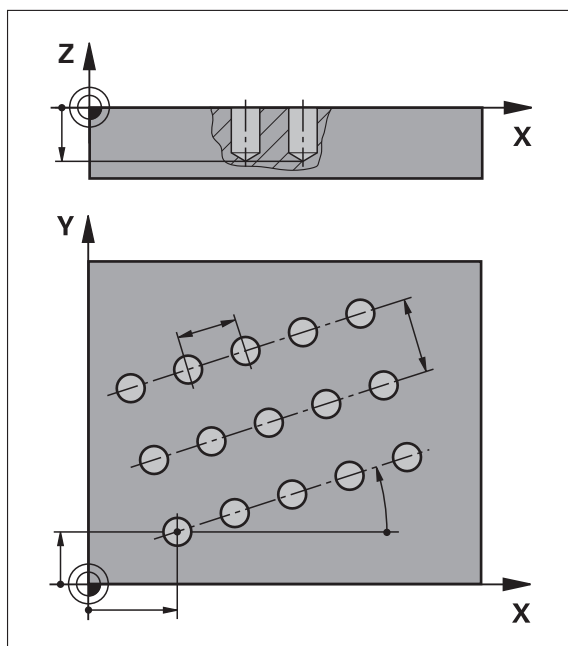

Obrázek 57: Schematické znázornění bloku řady otvorů

| Parametry | Popis |
|---|--|
| Souřadnice X 1. otvoru | 1. otvor řady otvorů v X-rovině |
| Souřadnice Y 1. otvoru | 1. otvor řady otvorů v Y-rovině |
| Otvorů v řadě | Počet otvorů v každé řadě otvorů |
| Rozteče otvorů | Rozestup nebo přesazení mezi jednotlivými otvory v řadě otvorů |
| Úhel | Úhel natočení řady otvorů |
| Hloubka | Koncová hloubka pro vrtání v Z-rovině Výchozí hodnota: Provrtání otvorů |
|  | |
| Počet řad | Počet řad otvorů ve vzoru |
| Rozteče řad | Vzájemná vzdálenost jednotlivých řad |
| Režim plnění | Rozdělení otvorů <ul style="list-style-type: none"> ■ Všechny otvory ■ Prstenec otvorů |
|  | |

Blok Pravoúhla kapsa

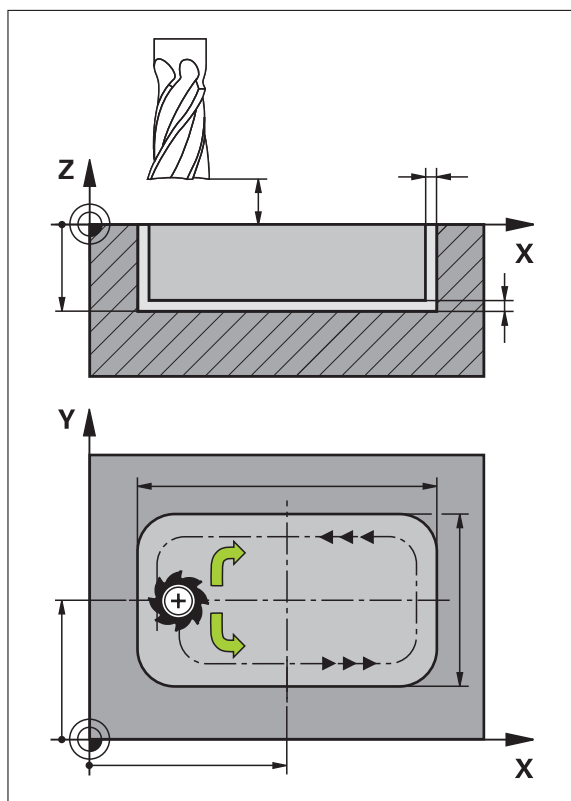

Obrázek 58: Schematické znázornění bloku pravoúhlé kapsy

| Parametry | Popis |
|-----------------------------|--|
| Typ obrábění | Způsob obrábění, kterým chcete vyrobit pravoúhlou kapsu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompletní obrábění (hrubování a dokončování) ■ Hrubování ■ Obrábění načisto |
| Bezpečná výška | Z-rovina nad obrobkem, na které lze pojet s maximální rychlostí |
| Hloubka | Cílová hloubka pro frézování v ose nástroje Výchozí hodnota: Provrtání |
| Souřadnice X středu | Střed pravoúhlé kapsy v X-rovině |
| Souřadnice Y středu | Střed pravoúhlé kapsy v Y-rovině |
| Délka strany v ose X | Délka pravoúhlé kapsy ve směru osy X. |
| Délka strany v ose Y | Délka pravoúhlé kapsy ve směru osy Y. |
| Směr | Směr, ve kterém se bude pravoúhlá kapsa hrubovat (ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček) Výchozí: proti směru hodinových ručiček |

| Parametry | Popis |
|--|--|
| Přídavek na dokončení | Přídavek na dokončení je materiál, který zůstane stát kolem pravouhlé kapsy a je odstraněn až v poslední pracovní operaci |
| Překrytí dráhy 0,0001 x R ... 1,4100 x R | Překrývání drah udává, jak daleko přesahuje nástroj při hrubování obráběcí roviny do již odfrézované dráhy Výchozí hodnota: 0,5 |

Při obrábění pravouhlé kapsy v režimech MDI a Provádění programu platí tyto body:

- Nájezd do startovní polohy se provádí v bezpečné výšce a rychloposuvem
- Pokud je definována cílová hloubka, tak na konci obrábění se polohuje do **Bezpečná výška**

Způsoby obrábění pravouhlé kapsy

Máte možnost volby mezi třemi způsoby obrábění:

- Kompletní obrábění
- Hrubování
- Obrábění načisto

Kompletní obrábění (hrubování a dokončování)



- V každé rovině se hrubuje až na zadaný **Přídavek na dokončení**
- Vycházejí z **Přídavek na dokončení** se dokončují na cílový obrys

Pravouhlá kapsa se zhotoví takto:

- Rovina 1 hrubování a dokončení
- Roviny 2 ... n hrubování a dokončení + dokončení dna

Hrubování



- V každé rovině obrábění se hrubuje až na zadaný **Přídavek na dokončení** popř. **Přídavek na dokončení dna**

Obrábění načisto



- Vycházejí z **Přídavek na dokončení** se dokončují na cílový obrys
- Při poslední operaci obrábění načisto se obrobí dno pravouhlé kapsy na cílovou hloubku

4.3 Vytvoření programu

Program je tvořen vždy záhlavím programu a posloupností bloků. Můžete přitom definovat různé typy bloků, upravovat odpovídající parametry bloků a jednotlivé bloky z programu zase mazat.



Obrázek 59: Příklad programu v režimu **Programování**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Parametry bloku
- 3 Panel nástrojů
- 4 Bloky programu
- 5 Správa programů

4.3.1 Podpora programování

Přístroj vám pomůže vytvořit program následovně:

- Průvodce zobrazuje při přidávání u každého typu bloku příslušné informace o potřebných parametrech.
- Zobrazení bloků, které mají chyby, nebo potřebují ještě parametry, se v seznamu změní na červené písmo.
- Pomocník ukáže při problémech hlášení **Program obsahuje neúplné programové bloky**. Klepnutím na směrová tlačítka můžete přepínat mezi příslušnými bloky programu.
- Volitelné okno simulace zobrazí vizualizaci aktuálního bloku.

Další informace: "Použití simulačního okna", Stránka 224



Všechny změny programu mohou být uloženy automaticky.

- ▶ Ve správě programů klepněte na **Program ukládat automaticky**
- ▶ Všechny změny se budou okamžitě ukládat automaticky

4.3.2 Vytvoření záhlaví programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Vytvořit nový program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, například **Internal/Programs**, na které se má program uložit
- ▶ Zadejte název programu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Vytvoř**
- ▶ Vytvoří se nový program se startovním blokem **Záhlaví programu**.
- ▶ Název programu se zobrazí v panelu nástrojů.
- ▶ Do políčka **Jméno** zadejte jedinečný název
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Případně změňte posuvným přepínačem měrnou jednotku

4.3.3 Přidat bloky



- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Přidat blok**
- ▶ Nový blok se založí pod aktuální polohou.
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ bloku** zvolte požadovaný typ bloku
- ▶ Definujte v závislosti na typu bloku příslušné parametry
Další informace: "Typy bloků", Stránka 239
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Když je aktivní okno Simulace, tak se vizualizuje aktuální blok.

4.3.4 Mazání bloků



- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Smazat**
- ▶ Bloky, které jsou v programu k dispozici, se označí symbolem smazání.
- ▶ V programu klepněte na ikonu smazání u požadovaných bloků
- ▶ Zvolené bloky se z programy smažou.
- ▶ V liště nástrojů klepněte ještě jednou na **Smazat**

4.3.5 Uložit program





- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program**
- ▶ Program se uloží.

4.4 Používání okna simulace

Okno simulace vizualizuje zvolený blok. Okno simulace můžete použít také pro postupnou kontrolu vytvořeného programu.


V liště náhledů jsou k dispozici tyto možnosti:

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|--|
|  | Grafika Zobrazení simulace a bloků |
|  | Poloha Zobrazení poloh a bloků |

4.4.1 Znázornění jako obrysový náhled

Okno simulace ukazuje obrysový náhled. Obrysový náhled pomáhá při přesném polohování nástroje nebo při sledování obrysu v rovině obrábění.

V obrysovém náhledu se používají tyto barvy (standardní hodnoty):

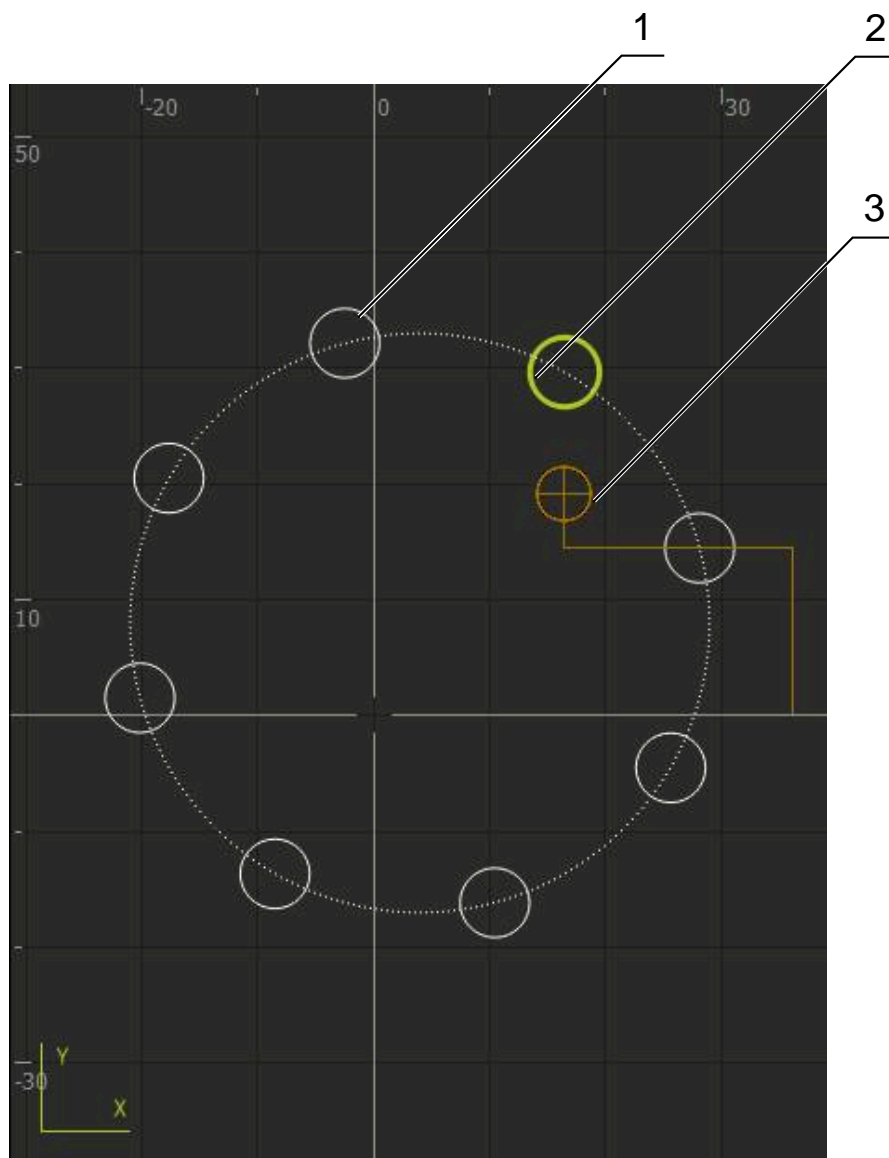

Obrázek 60: Okno simulace s obrysovým náhledem

- 1 Obráběcí vzor (bílá)
- 2 Aktuální blok nebo obráběcí poloha (zelená)
- 3 Obrys nástroje, poloha nástroje a stopa nástroje (oranžová)

4.4.2 Aktivování okna simulace



- ▶ Ťukněte na **Grafika**
- > Zobrazí se okno Simulace pro označený blok.



- ▶ Chcete-li opustit okno simulace, ťukněte na **Poloha** v liště náhledu
- > Zobrazení náhledu parametrů

4.4.3 Kontrola programu v okně simulace



- ▶ Ťukněte na **Grafika**
- > Zobrazí se okno Simulace pro aktuální program.
- ▶ Postupně klepejte na každý blok programu
- > Kroky programu se zobrazí v okně Simulace; v případě potřeby zvětšete odpovídajícím způsobem detailní náhled.



- ▶ Chcete-li náhled zvětšit, ťukněte na **Zobrazení podrobností**



- ▶ Chcete-li se vrátit do celkového zobrazení, ťukněte na **Přehled**

4.5 Správa programů

Programy můžete po vytvoření uložit pro automatické provedení programu nebo k pozdějšímu zpracování.

 Výchozí umístění pro programy je **Internal/Programs**.

4.5.1 Otevření programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Otevřít program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk
- ▶ Klepněte na složku, ve které se soubor nachází
- ▶ Klepněte na soubor
- ▶ Ťukněte na **Otevřít**
- > Nahraje se zvolený program.

4.5.2 Zavřít program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Zavřít program**
- > Otevřený program se zavře.

4.5.3 Uložit program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program**
- > Program se uloží.

4.5.4 Uložení programu pod jiným názvem



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program jako**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk, kam se má program uložit
- ▶ Zadejte název programu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- > Program se uloží.
- > Název programu se zobrazí v panelu nástrojů.

4.5.5 Automatické ukládání programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Program ukládat automaticky**
- > Všechny změny programu se budou okamžitě ukládat automaticky.

4.5.6 Smazání programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Smazat program**
- ▶ Klepněte na **Smazat výběr**
- ▶ Pro potvrzení smazání ťukněte na **OK**
- > Program se smaže.

4.6 Zpracování bloků programu

Každý blok programu můžete upravit také později. Aby se změny převzaly do programu, musíte ho znovu po úpravě uložit.

Zpracování bloků programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Otevřít program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs**
- ▶ Klepněte na složku, ve které se soubor nachází
- ▶ Klepněte na soubor
- ▶ Ťukněte na **Otevřít**
- > Nahraje se zvolený program.
- ▶ Klepněte na požadovaný blok
- > Zobrazí se parametry vybraného bloku.
- ▶ Zpracujte příslušné parametry v závislosti na typu bloku
- ▶ Zadáání potvrďte vždy s **RET**



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program**
- > Zpracovávaný program se uloží.


5

Příklad použití

5.1 Přehled

Tato kapitola popisuje příklad výroby obrobku. Při výrobě příkladového dílce vás tato kapitola seznámí krok za krokem s provozními režimy přístroje při různém obrábění. Pro úspěšnou výrobu příruby je třeba provést následující obráběcí kroky:

| Krok obrábění | Provozní režim |
|-----------------------------|--|
| Určete vztažný bod 0 | Ruční režim |
| Zhotovte průchozí díru | Ruční režim |
| Zhotovte pravouhlou kapsu | MDI-režim |
| Zhotovte lícování | MDI-režim |
| Určete vztažný bod 1 | Ruční režim |
| Zhotovte roztečnou kružnici | MDI-režim |
| Zhotovte řadu otvorů | Programování a provádění programu (opční software) |

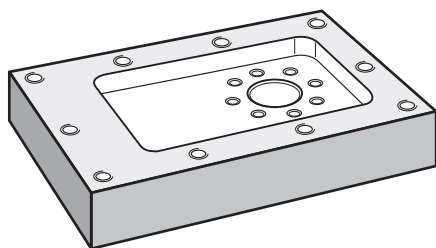

Obrázek 61: Příklad obrobku



Tato kapitola nepopisuje zhotovení vnějšího obrysu příkladu obrobku. Vnější obrys se předpokládá jako existující.



Podrobný popis příslušných činností najdete v kapitolách "Ruční režim", "MDI-režim", "Programování (opční software)" a "Provádění programu (opční software)".



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18

5.2 Přihlášení pro příklad použití

Přihlášení uživatele

Pro příklad použití se musí uživatel **Operator** přihlásit.



- ▶ Ťkněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Odhlášení případně přihlášeného uživatele
- ▶ Zvolte uživatele **Operator**
- ▶ Ťkněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "operator"



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).


Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.

- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťkněte na **Přihlásit**



5.3 Předpoklady

Při výrobě hliníkové příruby pracujete na ručně ovládaném obráběcím stroji. Pro přírubu je k dispozici následující technický výkres s rozměry:

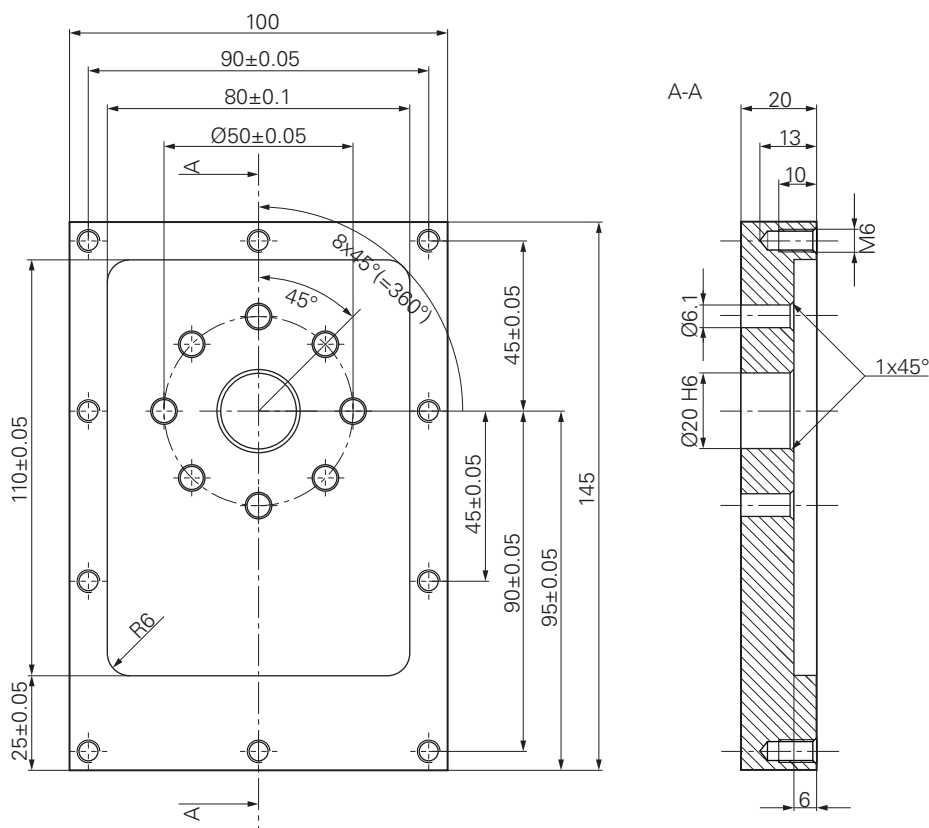

Obrázek 62: Příklad obrobku – Technický výkres

Obráběcí stroj

- Obráběcí stroj je zapnutý.
- Na stroji je upnutý předběžně obrobený polotovar obrobku

Přístroj

- Jedna osa vřetene je konfigurována (pouze pro přístroj s ID 1089179-xx)
- Osy mají nastavenou referenci
 - **Další informace:** "Hledání referenční značky", Stránka 203
- Dotyková sonda HEIDENHAINKT 130 je k dispozici.

Nástroje

K dispozici jsou následující nástroje:

- Vrták Ø 5,0 mm
- Vrták Ø 6,1 mm
- Vrták Ø 19,8 mm
- Výstružník Ø 20 mm H6
- Stopková fréza Ø 12 mm
- Kuželový záhlubník Ø 25 mm 90°
- Závitník M6

Tabulka nástrojů

V příkladu se předpokládá, že nástroje pro obrábění nejsou ještě definovány.

Pro každý jednotlivý nástroj proto musíte nejdříve definovat specifické parametry v tabulce nástrojů přístroje. Při pozdějším obrábění máte přes stavový řádek přístup k parametrům v tabulce nástrojů.

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 139



▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**

> Ukáže se dialog **Nástroje**.



▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**

> Ukáže se dialog **Tabulka nástrojů**.



▶ Ťukněte na **Vložit**

> Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování **Vrták 5,0**

▶ Zadáání potvrďte s **RET**.

▶ Do zadávacího políčka **Průměr** zadejte hodnotu **5,0**

▶ Zadáání potvrďte s **RET**.

▶ Do zadávacího políčka **Délka** zadejte délku vrtáku

▶ Zadáání potvrďte s **RET**.

> Definovaný vrták Ø 5,0 mm se přidá do tabulky nástrojů.

▶ Tento postup opakujte pro ostatní nástroje, dodržujte přitom konvenci pro názvy **[Typ] [Průměr]**




▶ Ťukněte na **Zavřít**

> Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře.

5.4 Určení vztažného bodu (ruční provoz)

Nejdříve musíte určit první vztažný bod. Zařízení vypočítá všechny hodnoty pro relativní souřadný systém vycházející ze vztažného bodu. Vztažný bod zjistíte dotykovou sondou na hrany HEIDENHAINKT 130.

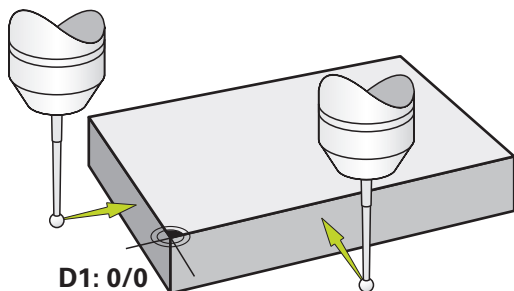

Obrázek 63: Příklad obrobku – Určení vztažného bodu D1

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

Sejmutí vztažného bodu D1



- ▶ Na obráběcím stroji vložte sondu pro hledání hran HEIDENHAINKT 130 do vřetena a připojte ji k přístroji
Další informace: "Konfigurování dotykové sondy", Stránka 87
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přidavné funkce**




- ▶ Ťukněte v dialogu na **Sejmout hranu**
- Otevře se dialog **Vyberte nástroj**.
- ▶ V dialogu **Vyberte nástroj** aktivujte opci **Použití dotykové sondy**
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce a definujte vztažný bod sejmutím ve směru X
- ▶ Jedte sondou proti hraně obrobku až se rozsvítí červená LEDka v dotykové sondě
- Otevře se dialog **Zvolte nulový bod**.
- ▶ Odjedte dotykovou sondou od hrany obrobku
- ▶ V políčku **Zvolený nulový bod** zvolte vztažný bod **0** z tabulky vztažných bodů
- ▶ V políčku **Nastavit polohové hodnoty** zadejte hodnotu **0** pro X-směr a potvrďte s **RET**



- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**
- Sejmutá souřadnice se převezme jako vztažný bod **0**.
- ▶ Opakujte postup a sejmutím definujte vztažný bod ve směru Y

5.5 Zhotovení průchozí díry (ruční provoz)

V první pracovní operaci předvrtáte průchozí díru v ručním režimu vrtákem $\varnothing 5,0$ mm. Průchozí otvor pak vyvrtáte vrtákem $\varnothing 19,8$ mm. Hodnoty můžete převzít z kótovaného výkresu a zadat je do zadávacích políček.

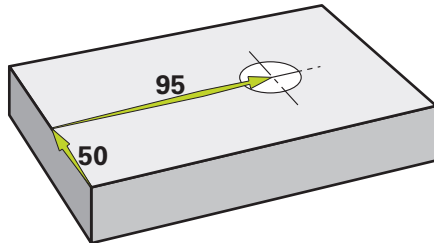

Obrázek 64: Příklad obrobku – Zhotovení průchozího otvoru

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

5.5.1 Předvrtání průchozího otvoru



- ▶ Na obráběcím stroji vložte vrták $\varnothing 5,0$ mm do vřetena
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Ukáže se dialog **Nástroje**.
- ▶ Klepněte na **vrták 5,0**



- ▶ Klepněte na **Potvrdit**
- > Příklad automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.
- > Dialog **Nástroje** se zavře.



- ▶ Na přístroji nastavte otáčky vřetena 3500 1/min
- ▶ Pojízďte vřetenem na obráběcím stroji:
 - X-směr: 95 mm
 - Y-směr: 50 mm
- ▶ Předvrtání průchozího otvoru
- ▶ Přejezd vřetenem do bezpečné polohy
- ▶ Zachovejte polohy X a Y
- > Úspěšně jste předvrtali průchozí otvor.

5.5.2 Navrtání průchozí díry




- ▶ Na obráběcím stroji vložte vrták Ø 19,8 mm do vřetena
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- ▶ Ukáže se dialog **Nástroje**.
- ▶ Klepněte na **vrták 19,8**
- ▶ Klepněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.
- ▶ Dialog **Nástroje** se zavře.
- ▶ Na přístroji nastavte otáčky vřetena 400 1/min
- ▶ Navrtejte průchozí otvor a vřetenem znovu odjedťte
- ▶ Úspěšně jste navrtali průchozí otvor.



400

5.6 Zhotovit pravouhlou kapsu (režim MDI)

Pravouhlou kapsu zhotovíte v režimu MDI. Hodnoty můžete převzít z kótovaného výkresu a zadat je do zadávacích políček.

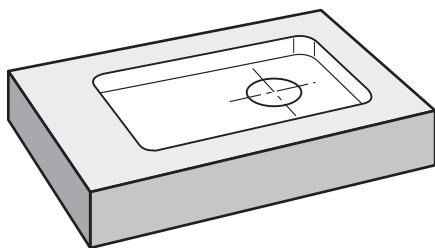

Obrázek 65: Příklad obrobku – Zhotovení pravouhlé kapsy

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **MDI-režim**



Ovládací prvek může patřit do skupiny (v závislosti na konfiguraci).

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- ▶ Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim.

5.6.1 Definování pravoúhlé kapsy



▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**

> Ukáže se dialog **Nástroje**.

▶ Ťukněte na **Stopkovou frézu**



▶ Ťukněte na **Potvrdit**

> Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.

> Dialog **Nástroje** se zavře.



▶ Nástrojem naškrábněte povrch příruby

▶ V indikaci polohy držte tlačítko osy **Z**

> Přístroj ukazuje v ose Z „0“.



▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Založit**

> Zobrazí se nový blok.

▶ V rozbalovacím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Pravouhla kapsa**

▶ Podle kótovaných rozměrů zadejte následující parametry:

■ **Typ obrábění:** Kompletní obrábění

■ **Bezpečná výška:** 10

■ **Hloubka:** -6

■ **Souřadnice X středu:** 80

■ **Souřadnice Y středu:** 50

■ **Délka strany v ose X:** 110

■ **Délka strany v ose Y:** 80

■ **Směr:** Ve směru hodinových ručiček

■ **Přídavek na dokončení:** 0,2

■ **Překrytí dráhy:** 0,5

▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**



▶ Ke zpracování bloku ťukněte na **END**

> Zobrazí se polohovací pomůcka.

> Když je aktivní okno Simulace, tak se vizualizuje pravoúhlá kapsa.

5.6.2 Frézování pravoúhlé kapsy



Hodnoty otáček vřetena, hloubka frézování a rychlost posuvu jsou závislé na rezném výkonu stopkové frézy a obráběcího stroje.

▶ Na obráběcím stroji vložte stopkovou frézu \varnothing 12 mm do vřetena

▶ V přístroji nastavte otáčky vřetena na odpovídající hodnotu

▶ Začněte s obráběním, postupujte podle pokynů Průvodce.

> Přístroj prochází jednotlivé kroky frézování.



▶ Ťukněte na **Uzavřít**

> Zpracování se ukončí.


> Průvodce se zavře.

> Úspěšně jste zhotovili pravoúhlou kapsu.

5.7 Zhotovit lícování (režim MDI)

Lícování zhotovíte v režimu MDI. Hodnoty můžete převzít z kótovaného výkresu a zadat je do zadávacích políček.

i Průchozí díře byste měli srazit hranu před vystružováním. Zkosení umožní lepší záběr výstružníku a zabrání tvorbě otřepů.

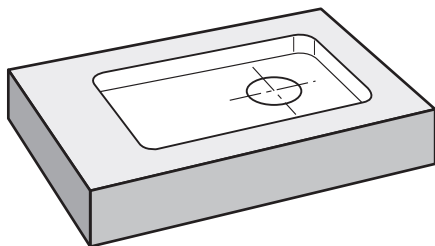

Obrázek 66: Příklad obrobku – Zhotovení lícování

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **MDI-režim**

i Ovládací prvek může patřit do skupiny (v závislosti na konfiguraci).

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim.

5.7.1 Definování lícování



- ▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Nástroje**
- > Ukáže se dialog **Nástroje**.
- ▶ Klepněte na **Výstružník**



- ▶ Klepněte na **Potvrdit**
- > Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.
- > Dialog **Nástroje** se zavře.



- ▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Založit**
- > Zobrazí se nový blok.
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Díra**
- ▶ Podle kótovaných rozměrů zadejte následující parametry:
 - **X-souřadnice:** 95
 - **Y-souřadnice:** 50
 - **Z-souřadnice:** Provrtání



- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Ke zpracování bloku klepněte na **END**
- > Zobrazí se polohovací pomůcka.
- > Když je aktivní okno Simulace, tak se vizualizuje poloha a pojezdová dráha.

5.7.2 Vystružení s lícováním


250



- ▶ Na obráběcím stroji vložte výstružník $\varnothing 20$ mm H6 do vřetena
- ▶ Na přístroji nastavte otáčky vřetena 250 1/min
- ▶ Začněte s obráběním, postupujte podle pokynů Průvodce.
- ▶ Ťkněte na **Uzavřít**
- > Zpracování se ukončí.
- > Průvodce se zavře.
- > Úspěšně jste zhotovili lícování.

5.8 Určení vztažného bodu (ruční provoz)

Chcete-li vyrovnat roztečnou kružnici a věnec s otvory, musíte určit střed kružnice lícování jako vztažný bod. Zařízení vypočítá všechny hodnoty pro relativní souřadný systém vycházející ze vztažného bodu. Vztažný bod zjistíte dotykovou sondou na hrany HEIDENHAINKT 130.

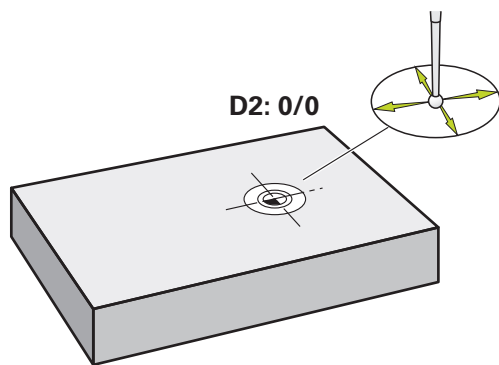

Obrázek 67: Příklad obrobku – Určení vztažného bodu D2

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťkněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

Sejmutí vztažného bodu D2



- ▶ Na obráběcím stroji vložte sondu pro hledání hran HEIDENHAINKT 130 do vřetena a připojte ji k přístroji
Další informace: "Konfigurování dotykové sondy", Stránka 87
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přidavné funkce**
- ▶ Ťukněte v dialogu na **Určení středu kruhu**
- > Otevře se dialog **Vyberte nástroj**.
- ▶ V dialogu **Vyberte nástroj** aktivujte opci **Použití dotykové sondy**
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Jeďte sondou proti hraně obrobku až se rozsvítí červená LEDka v dotykové sondě
- > Otevře se dialog **Zvolte nulový bod**.
- ▶ Odjedťte dotykovou sondou od hrany obrobku
- ▶ V políčku **Zvolený nulový bod** zvolte vztažný bod **1**
- ▶ V políčku **Nastavit polohové hodnoty** zadejte **0** pro polohu v X-směru a pro polohu v Y-směru a potvrďte s **RET**
- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**
- > Sejmuté souřadnice se převezmou jako vztažný bod **1**.

Aktivace vztažného bodu



▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Nulové body**

> Otevře se dialog **Nulové body**.

▶ Klepněte na vztažný bod **1**




▶ Klepněte na **Potvrdit**

> Nastaví se vztažný bod.

> Ve stavovém řádku se zobrazí ve vztažném bodu **1**.

5.9 Zhotovit roztečnou kružnici (režim MDI)

Roztečnou kružnici zhotovíte v režimu MDI. Hodnoty můžete převzít z kótovaného výkresu a zadat je do zadávacích políček.

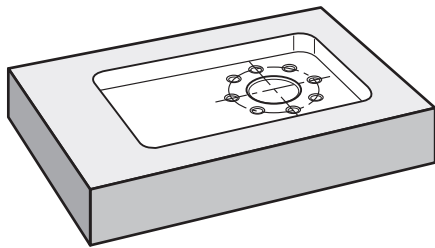

Obrázek 68: Příklad obrobku – Zhotovení roztečné kružnice

Vyvolání



▶ V hlavním menu ťukněte na **MDI-režim**



Ovládací prvek může patřit do skupiny (v závislosti na konfiguraci).

Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

> Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim.

5.9.1 Definování roztečné kružnice



▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**

> Ukáže se dialog **Nástroje**.

▶ Ťukněte na **vrták 6,1**



▶ Ťukněte na **Potvrdit**

> Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.

> Dialog **Nástroje** se zavře.



▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Založit**

> Zobrazí se nový blok.

▶ V rozevíracím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Kružnice otvorů pro šrouby**

▶ Podle kótovaných rozměrů zadejte následující parametry:

■ **Počet děr:** 8

■ **X-souřadnice středu:** 0

■ **Y-souřadnice středu:** 0

■ **Rádus:** 25

▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**

▶ Všechna ostatní políčka nechte s výchozími hodnotami

▶ Ke zpracování bloku ťukněte na **END**



> Zobrazí se polohovací pomůcka.

> Když je aktivní okno Simulace, tak se vizualizuje pravoúhlá kapsa.

5.9.2 Vrtání roztečné kružnice

▶ Na obráběcím stroji vložte vrták $\varnothing 6,1$ mm do vřetena

▶ Na přístroji nastavte otáčky vřetena 3500 1/min



▶ Vyvrtejte díry na roztečné kružnici a vřetenem znovu odjed'te



▶ Ťukněte na **Uzavřít**

> Zpracování se ukončí.

> Průvodce se zavře.


> Úspěšně jste zhotovili roztečnou kružnici.

5.10 Programování řady děr (programování)

Předpoklad: Opční software PGM je aktivní

i Pro lepší přehled v průběhu programování ho můžete provádět softwarem ND 7000 Demo . Vytvořené programy můžete exportovat a nahrát do přístroje.

Řadu děr zhotovíte v režimu Programování. Program můžete znovu použít v malosériové výrobě. Hodnoty můžete převzít z kótovaného výkresu a zadat je do zadávacích políček.

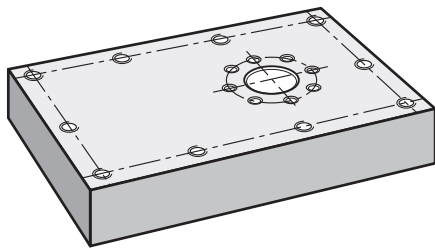

Obrázek 69: Příklad obrobku – Programovat roztečnou kružnici a řadu děr

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Programování**

i Ovládací prvek náleží do skupiny.
Další informace: "Výběr seskupených ovládacích prvků", Stránka 29

- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro programování.

5.10.1 Vytvoření záhlaví programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Vytvořit nový program**
- > Otevře se dialog.
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo například **Internal/Programs**, kam se má program uložit
- ▶ Zadejte název programu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Klepněte na **Vytvoř**
- > Vytvoří se nový program se startovním blokem **Záhlaví programu**.
- ▶ Do zadávací políčka **Jméno** zadejte název **Příklad**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V **Jednotka lineárních hodnot** zvolte měrnou jednotku **mm**
- > Program jste úspěšně vytvořili a nyní můžete začít programovat.

5.10.2 Programování nástrojů



- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Přidat blok**
- > Nový blok se založí pod aktuální polohou.
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Vyvolání nástroje**



- ▶ Ťukněte na **Číslo aktivního nástroje**
- > Ukáže se dialog **Nástroje**.
- ▶ Klepněte na **vrták 5,0**
- > Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry.
- > Dialog **Nástroje** se zavře.



- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Přidat blok**
- > Nový blok se založí pod aktuální polohou.
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Otáčky vřetene**
- ▶ Do políčka **Otáčky vřetene** zadejte **3000**
- ▶ Zadáání potvrďte s **RET**

5.10.3 Programování řady otvorů




- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Přidat blok**
- > Nový blok se založí pod aktuální polohou.
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Řada otvorů**
- ▶ Zadejte následující hodnoty:
 - **Souřadnice X 1. otvoru:** -90
 - **Souřadnice Y 1. otvoru:** -45
 - **Otvorů v řadě:** 4
 - **Rozteče otvorů:** 45
 - **Úhel:** 0°
 - **Hloubka:** -13
 - **Počet řad:** 3
 - **Rozteče řad:** 45
 - **Režim plnění:** Věvec otvorů
- ▶ Zadáání potvrďte vždy s **RET**



- ▶ Ve správě programů ťukněte na **Uložit program**
- > Program se uloží.

5.10.4 Simulovat chod programu

Když jste úspěšně naprogramovali roztečnou kružnici a řadu otvorů, můžete simulovat chod vytvořeného programu v okně simulace.

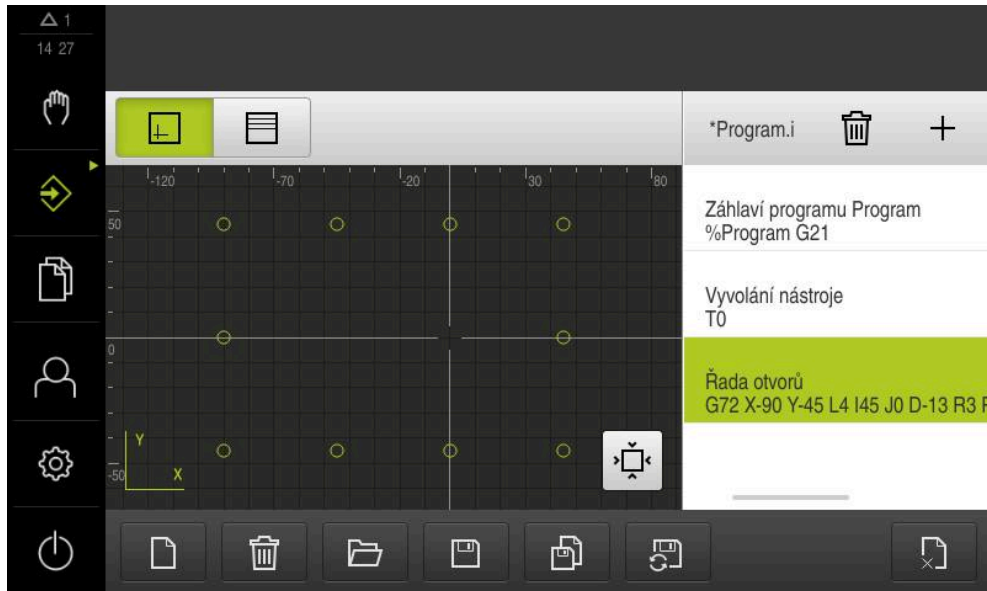


Obrázek 70: Příklad obrobku – okno simulace



- ▶ Klepněte na **Okno simulace**
- > Zobrazí se okno Simulace.
- ▶ Postupně klepejte na každý blok programu
- > Krok obrábění, na který jste klikli, se znázorní v okně Simulace barevně.
- ▶ Kontrolujte v zobrazení chyby jako například naprogramování překrývajících se děr
- > Pokud tam nejsou žádné programové chyby, můžete roztečnou kružnici a řadu otvorů vyrobit.

5.11 Zhotovení řady otvorů (provádění programu)

Definovali jste jednotlivé kroky obrábění pro řadu otvorů v programu. Za chodu programu můžete vytvořený program zpracovat.

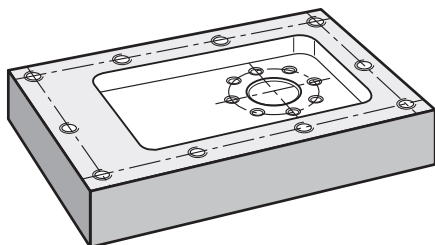

Obrázek 71: Příklad obrobku – Zhotovení řady otvorů

5.11.1 Otevření programu



- ▶ Na přístroji klepněte v hlavní nabídce na **Provádění programu**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro Provádění programu



- ▶ Ve správě programů ťukněte na **Otevřít program**
- > Otevře se dialog.
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk.
- ▶ Klepněte na soubor **Příklad.i**
- ▶ Klepněte na **Otevřít**
- > Zvolený program se otevře.

5.11.2 Zpracování programu



- ▶ Do vřetena stroje vsadíte vrták Ø 5,0 mm
- ▶ V programovém řízení klepněte na **NC-START**
- > Přístroj označí první blok **Vyvolání nástroje** programu.
- > Průvodce zobrazí příslušné pokyny.



- ▶ K zahájení obrábění klepněte znovu na **NC-START**
- > Nastaví se otáčky vřetene a označí se první obráběcí blok.
- > Zobrazí se jednotlivé kroky obráběcího bloku **Řada otvorů**.
- ▶ Přesunout osy do první polohy
- ▶ Provrtat s osou Z



- ▶ Vyvolat další krok obrábění **Řada otvorů** pomocí **Dále**
- > Vyvolá se další krok.
- ▶ Přesunout osy do další polohy
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce



- ▶ Po vyvrtání řady otvorů ťukněte na **Zavřít**
- > Obrábění se ukončí.
- > Program se resetuje.
- > Průvodce se zavře.

6

Co dělat když ...

6.1 Přehled

Tato kapitola popisuje příčiny funkčních poruch přístroje a opatření k nápravě.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 18

6.2 Export souborů přihlašování

Po poruše zařízení mohou soubory přihlašovacích protokolů podpořit hledání chyby se systémem HEIDENHAIN. Za tímto účelem je nutné exportovat soubory přihlašování ihned po opětovném zapnutí přístroje.

Export do velkokapacitního paměťového zařízení USB

Předpoklad: Velkokapacitní paměťové zařízení USB je v konektoru.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ V místě uložení **Internal** ťukněte na **System**
- ▶ Přetáhněte složku **Logging** doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky.



- ▶ Ťukněte na **Kopírovat do**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení vašeho připojeného flashdisku USB.
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Složka se zkopíruje.



Pošlete složku na **service.ms-support@heidenhain.de**. Uveďte přitom typ přístroje a verzi použitého softwaru.

6.3 Výpadek systému nebo napájení

V následujících případech může dojít k poškození dat operačního systému:

- Výpadek systému nebo napájení
- Vypnutí přístroje bez předchozího vypnutí operačního systému

Při poškození firmwaru spustí přístroj Recovery System, který ukazuje na obrazovce stručný návod.

Při obnovování přepíše Recovery System poškozený firmware s novým firmwarem, který byl předem uložen na USB-flashdisku. Při této operaci se smažou nastavení přístroje.

6.3.1 Obnovení firmwaru

- ▶ V počítači založte na USB-flashdisku (formát FAT32) složku "heidenhain"
- ▶ Do složky "heidenhain" založte složku "update"
- ▶ Do složky "update" zkopírujte nový firmware
- ▶ Firmware přejmenujte podle "recovery.dro"
- ▶ Vypněte přístroj
- ▶ Zastrčte USB-flashdisk do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zapněte přístroj
- > Přístroj spustí Recovery System.
- > USB-úložiště se rozpozná automaticky.
- > Firmware se automaticky nainstaluje.
- > Po úspěšné aktualizaci se firmware automaticky přejmenuje na "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]".
- ▶ Po dokončení instalace restartujte přístroj
- > Přístroj se spustí s továrním nastavením.

6.3.2 Obnovit konfiguraci

Nová instalace firmwaru obnoví tovární nastavení přístroje. Tím se nastavení, včetně korekce chyb a aktivovaných opčních programů smažou.

Chcete-li obnovit nastavení, musíte znovu provést nastavení na přístroji nebo obnovit dříve zálohovaná nastavení.

i Opční programy, které byly aktivovány při zálohování nastavení, musí být povoleny v přístroji před obnovením nastavení.

- ▶ Aktivování opcí softwaru
Další informace: "Aktivovat Softwarové možnosti", Stránka 82
- ▶ Obnovení nastavení
Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 185

6.4 Poruchy

V případě poruch nebo narušení funkcí během provozu, které nejsou zahrnuty v níže uvedené tabulce "Odstranění poruch" si prostudujte dokumentaci výrobce stroje nebo kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN.

6.4.1 Odstranění poruch

i Následující kroky pro odstranění závad smí provádět pouze personál uvedený v tabulce.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 15

| Chyba | Zdroj chyby | Odstraňování chyb | Personál |
|--|---------------------------|---|--------------------|
| Stavová LEDka zůstane po zapnutí tmavá | Chybí napájecí napětí | ▶ Zkontrolujte síťovou šňůru | Odborný elektrikář |
| | Funkce přístroje je vadná | ▶ Kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN | Odborný personál |

| Chyba | Zdroj chyby | Odstraňování chyb | Personál |
|---|--|--|-----------------------------|
| Při spuštění přístroje se zobrazí modrá obrazovka | Chyba firmware při startu | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při prvním výskytu přístroj vypněte a znovu zapněte. ▶ Při opakovaném výskytu kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN | Odborný personál |
| Po spuštění přístroje nejsou rozpoznána žádná zadání na dotykovém displeji. | Chybná inicializace hardwaru | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vypněte a znovu zapněte přístroj. | Odborný personál |
| Osy se nepočítají, i přes pohyb měřidla | Chybné připojení snímače | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Opravte připojení ▶ Kontaktujte servisní pobočku výrobce snímače | Odborný personál |
| Osy se počítají chybně | Chybná nastavení snímače | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte nastavení snímače Stránka 91 | Odborný personál |
| Chyba vřetena | Chybné nastavení osy vřetena | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte nastavení osy vřetena Stránka 102 | Odborný personál, příp. OEM |
| | Externí periferní zařízení | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provést systematické hledání poruchy | Odborný personál, příp. OEM |
| Připojení k síti není možné | Vadná přípojka | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte připojovací kabel a správné připojení k X116. | Odborný personál |
| | Chybné nastavení sítě | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte nastavení sítě Stránka 136 | Odborný personál |
| Chyba sítě: Host is down | Chybné nastavení možností síťové jednotky | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Doplnit vers=2.1 do možností připojení Stránka 137 | Odborný personál |
| Chyba sítě: Host is down | Chybné nastavení možností síťové jednotky | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Doplnit vers=2.1 do možností připojení Stránka 137 | Odborný personál |
| Připojený USB-flashdisk nebyl rozpoznán | Vadný USB-port | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte správnou polohu USB-flashdisku v portu ▶ Použijte jiný USB-port | Odborný personál |
| | Typ nebo formátování USB-flashdisku není podporováno | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte jiný USB-flashdisk ▶ USB-flashdisk formátujte s formátem FAT32 | Odborný personál |
| Přístroj se spouští v režimu zotavení (pouze textový režim) | Chyba firmware při startu | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při prvním výskytu přístroj vypněte a znovu zapněte. ▶ Při opakovaném výskytu kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN | Odborný personál |

| Chyba | Zdroj chyby | Odstraňování chyb | Personál |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------|
| Přihlášení uživatele není možné | Heslo není k dispozici | <ul style="list-style-type: none">▶ Jako uživatel s nadřazeným stupněm oprávnění resetujte heslo Stránka 133▶ K resetování hesla OEM kontaktujte servisní pobočku HEIDENHAIN | Odborný personál |

IV Rejstřík

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| A | | | |
| Akce myší | | | |
| Držení..... | 20 | | |
| Konfigurace..... | 138 | | |
| Tažení..... | 20 | | |
| Ťuknutí..... | 19 | | |
| Aktivovat Softwarové možnosti... | 82 | | |
| Aktualizace firmwaru..... | 177 | | |
| B | | | |
| Bezpečnostní opatření..... | 15 | | |
| Bezpečnostní pokyny..... | 12 | | |
| Periferní přístroje..... | 16 | | |
| Všeobecné..... | 16 | | |
| Blok obrábění | | | |
| Změna měřítka..... | 43 | | |
| Zrcadlení..... | 43 | | |
| C | | | |
| Cykly..... | 217, 240 | | |
| Č | | | |
| Číslo klíče..... | 25 | | |
| Čistění..... | 176 | | |
| Čistění obrazovky..... | 176 | | |
| D | | | |
| Datumu a času..... | 85, 132 | | |
| desetinná místa..... | 85, 132 | | |
| Diagnostika | | | |
| 1 V ss/11 µA ss..... | 179 | | |
| EnDat..... | 180 | | |
| Dokumentace | | | |
| Download..... | 9 | | |
| OEM..... | 114 | | |
| Příloha..... | 10 | | |
| Dotyková obrazovka | | | |
| Konfigurace..... | 138 | | |
| Obsluha..... | 19 | | |
| Držení..... | 20 | | |
| Duo-Pos..... | 62 | | |
| E | | | |
| EnDat | | | |
| Chyby a výstrahy..... | 182 | | |
| Rezervy funkcí..... | 181 | | |
| G | | | |
| Gesta | | | |
| Držení..... | 20 | | |
| Obsluha..... | 19 | | |
| Tažení..... | 20 | | |
| Ťuknutí..... | 19 | | |
| H | | | |
| Heslo..... | 25 | | |
| Standardní nastavení..... | | | |
| 25, 78, 129, 254 | | | |
| Uživatel | | | |
| Smazat..... | 134 | | |
| Vytvoření..... | 134 | | |
| Změna..... | 79, 130, 134 | | |
| Hlášení | | | |
| Uzavření..... | 47 | | |
| Vyvolání..... | 47 | | |
| Hlavní menu..... | 28 | | |
| Hledání referenčních značek | | | |
| Proveďte po startu..... | 26, 79, 130, 203 | | |
| Zapnutí..... | 113 | | |
| Hnací vřeteno..... | 101 | | |
| Chod programu | | | |
| Krátký popis..... | 229 | | |
| Chybová hlášení..... | 47, 122 | | |
| Konfigurace..... | 124 | | |
| Chyby a výstrahy..... | 182 | | |
| I | | | |
| ID-uživatele..... | 134 | | |
| Informační pokyny..... | 13 | | |
| instalaci..... | 66 | | |
| Instalační pokyny..... | 10 | | |
| J | | | |
| Jazyk | | | |
| Nastavení..... | 25, 79, 130 | | |
| Jednotky..... | 85, 132 | | |
| Nastavení..... | 43 | | |
| K | | | |
| Konfigurace | | | |
| Dotyková obrazovka..... | 138 | | |
| Klávesnice..... | 138 | | |
| Konfigurace lineární korekce chyby (LEC)..... | 97 | | |
| Konfigurace nastavení sítě..... | 136 | | |
| Konfigurování | | | |
| Vztažné body..... | 141 | | |
| Konfigurování dotykové sondy..... | 87 | | |
| Korekce chyb | | | |
| Provedení..... | 96 | | |
| Tabulka podpůrných bodů..... | 99 | | |
| Korekce chyby | | | |
| Lineární korekce chyby..... | 97 | | |
| Metody..... | 96 | | |
| Úseková lineární korekce chyby..... | 98 | | |
| Kvalifikace personálu..... | 15 | | |
| L | | | |
| Licenční klíč | | | |
| Povolení..... | 83 | | |
| Požádat..... | 82 | | |
| Zadat..... | 84 | | |
| Lissajousovi obrazce..... | 179 | | |
| M | | | |
| MDI-režim | | | |
| Menu..... | 31 | | |
| Použití koeficientu změny měřítka..... | 226, 234 | | |
| Přehled..... | 215 | | |
| Příklad..... | 259, 261, 264 | | |
| Menu | | | |
| MDI-režim..... | 31, 215 | | |
| Nastavení..... | 38 | | |
| Programování..... | 34 | | |
| Provádění programu..... | 33, 229 | | |
| Přihlášení uživatele..... | 37 | | |
| Ruční režim..... | 30 | | |
| Správa souborů..... | 36 | | |
| Vypnout..... | 39 | | |
| Měřidla HEIDENHAIN..... | 89 | | |
| M-funkce | | | |
| Jednotlivých výrobců..... | 114 | | |
| Konfigurace..... | 122 | | |
| Konfigurování..... | 118 | | |
| Přehled..... | 113 | | |
| Standardní..... | 114 | | |
| montáž..... | 60 | | |
| Držák Multi-Pos..... | 64 | | |
| Stojánek Duo-Pos..... | 62 | | |
| Stojánek Multi-Pos..... | 63 | | |
| Stojánek Single-Pos..... | 61 | | |
| Multi-Pos..... | 63, 64 | | |
| N | | | |
| Nabídka | | | |
| Programování..... | 237 | | |
| Ruční provoz..... | 202 | | |
| Načíst licenční soubor..... | 84 | | |
| Náhled obrysu | | | |
| Podrobný náhled..... | 234 | | |
| Přehled..... | 234 | | |
| Nastavení | | | |
| Menu..... | 38 | | |
| Menu Rychlého přístupu..... | 42 | | |
| Obnovení..... | 185 | | |
| Zálohování..... | 126, 145 | | |
| Nástroj | | | |
| Volba..... | 213 | | |
| Založení..... | 212 | | |
| Návod k obsluze..... | 10 | | |
| Aktualizovat..... | 135 | | |
| Nové zabalení..... | 58 | | |
| O | | | |
| Obrysový náhled..... | 225, 233, 249 | | |
| Obsluha..... | 15 | | |
| Dotykový displej a zadávací zařízení..... | 19 | | |
| Gesta a operace s myší..... | 19 | | |

| | |
|---|---------------|
| Obecná obsluha..... | 19 |
| Průvodce..... | 48 |
| Zvuková zpětná vazba..... | 48 |
| Odborný elektrikář..... | 16 |
| Odborný personál..... | 16 |
| OEM | |
| Definovat design klávesnice.. | 121 |
| Přidat dokumentaci..... | 114 |
| Přizpůsobit startovní obrazovku... | 115 |
| Přizpůsobit zobrazení..... | 121 |
| OEM-Lišta..... | 45 |
| Funkce..... | 46 |
| Konfigurace M-funkcí..... | 118 |
| Konfigurovat..... | 115 |
| Ovládací prvky..... | 46 |
| Zobrazit OEM-logo..... | 116 |
| Okno simulace | |
| Aktivovat..... | 234 |
| Operace s myší | |
| Obsluha..... | 19 |
| os..... | 91 |
| Osazení konektoru | |
| Snímače..... | 69 |
| Osazení konektorů | |
| Spínací vstupy..... | 71 |
| Osazení přípojky | |
| Síť..... | 75 |
| Síťové napětí..... | 76 |
| Osy vřetena..... | 101 |
| Otáčky vřetena | |
| Programování..... | 46 |
| Předvolba..... | 46 |
| Ovládací prvky | |
| Hlavní menu..... | 28 |
| Klávesnice na obrazovce..... | 21 |
| OEM-lišta..... | 46 |
| Posuvný přepínač..... | 22 |
| Potvrdit..... | 22 |
| Přepínač..... | 22 |
| Přidat..... | 22 |
| Rozevírací seznam..... | 22 |
| Stavový řádek..... | 42 |
| Tlačítka Plus/Minus..... | 21 |
| Zavřít..... | 22 |
| Zpět..... | 22, 22 |
| Ovládání | |
| Hlášení..... | 47 |
| Ovládací prvky..... | 21 |
| Úsporný režim..... | 23 |
| P | |
| Plán údržby..... | 177 |
| Počítač..... | 75 |
| Podmínky prostředí..... | 191 |
| Podpora programování..... | 246 |
| Poruchy..... | 272 |
| Poškození během dopravy..... | 57 |
| Použití koeficientu změny měřítka..... | 226, 234 |
| Povinnosti provozovatele..... | 16 |
| Program | |
| Mazání bloků..... | 247 |
| Otevření..... | 235, 250 |
| Použití..... | 230 |
| Použití koeficientu změny měřítka..... | 226, 234 |
| Přechod na další blok..... | 231 |
| Přerušit zpracování..... | 231 |
| Přidat bloky..... | 247 |
| Smazání..... | 251 |
| Uložit..... | 247, 250 |
| Vytvoření..... | 246 |
| Vytvoření záhlaví programu... | 247 |
| Zavřít..... | 235, 250 |
| Zpracování (jednotlivé kroky) | 231 |
| Zpracování bloků..... | 251 |
| Programování | |
| Krátký popis..... | 237 |
| Menu..... | 34 |
| Používání okna simulace..... | 248 |
| Příklad..... | 266 |
| Strojní funkce..... | 240 |
| Propojené osy..... | 111 |
| Provádění programu..... | 121, 229 |
| Menu..... | 33 |
| Příklad..... | 268 |
| Průvodce..... | 48 |
| Přehled nových a revidovaných funkcí..... | 8 |
| Přehled připojení..... | 67 |
| Převodové stupně | |
| Konfigurování..... | 109 |
| Přidat startovní obrazovku..... | 115 |
| Přihlášení | |
| Výchozí heslo..... | 25 |
| Přihlášení uživatele..... | 24, 37 |
| Příklad | |
| Lícování (režim MDI)..... | 261 |
| Obrobek..... | 253 |
| Pravoúhlá kapsa (režim MDI) | 259 |
| Průchozí díra (ruční provoz).. | 258 |
| Roztečná kružnice (MDI-režim)..... | 264 |
| Řada děr (programování)..... | 266 |
| Řada otvorů (provádění programu)..... | 268 |
| Výkres příruby..... | 254 |
| Vztažný bod (ruční provoz).... | 257, 262 |
| Příklad použití..... | 253 |
| Připojení | |
| počítače..... | 75 |
| Připojení dotykových sond..... | 70 |
| Připojení snímačů..... | 69 |
| Příslušenství..... | 56 |
| Přístroj | |
| instalovat..... | 66 |
| Seřízení..... | 131 |
| Uvedení do provozu..... | 80 |
| Vypnout..... | 24 |
| zapnout..... | 23 |
| R | |
| Rezervy funkcí..... | 181 |
| Rozsah dodávky..... | 55 |
| Ruční provoz | |
| Menu..... | 30 |
| Příklad..... | 257, 258, 262 |
| Ruční režim..... | 30 |
| S | |
| ScreenshotClient | |
| Informace..... | 125 |
| Seřízení..... | 131 |
| Sestavení..... | 60 |
| Simulační okno..... | 232 |
| Single-Pos..... | 61 |
| Síťová jednotka..... | 137 |
| Síťová zástrčka..... | 76 |
| Skládání..... | 58 |
| Složka | |
| Kopírování..... | 150 |
| Posunutí..... | 150 |
| Přejmenování..... | 150 |
| Smazání..... | 151 |
| Vytvoření..... | 149 |
| Složky | |
| Správa..... | 149 |
| Snímače | |
| Konfigurace parametrů osy (1 V ss, 11 μA ss)..... | 91 |
| Konfigurování osových parametrů (EnDat)..... | 90 |
| Soubor | |
| Exportovat..... | 152 |
| Importovat..... | 153 |
| Kopírování..... | 151 |
| Otevřít..... | 152 |
| Přejmenování..... | 151 |
| Přesunutí..... | 150 |
| Smazání..... | 151 |
| Soubory uživatele | |
| Obnovení..... | 184 |
| Souřadnicový systém | |
| Definování vztažného bodu... | 204 |
| Souřadný systém | |
| V programech..... | 239 |
| Spojení s kostrou, 3vodičové..... | 76 |
| Správa programů..... | 250 |
| Správa souborů | |
| Menu..... | 36 |
| Stručný popis..... | 148 |

| | |
|---|-----|
| Typy souborů..... | 149 |
| Stavový řádek..... | 41 |
| Kalkulačka..... | 44 |
| Ovládací prvky..... | 42 |
| Stopky..... | 44 |
| Úprava nastavení menu Rychlého přístupu..... | 42 |
| Struktura složek..... | 149 |
| Symboly na přístroji..... | 16 |

T

| | |
|------------------------|-----|
| Tabulka nástrojů | |
| Vytvoření..... | 256 |
| Tabulka pomocných bodů | |
| Přizpůsobení..... | 100 |
| Vytvoření..... | 97 |
| Vytvořit..... | 98 |
| Tabulka vztažných bodů | |
| Vytvoření..... | 141 |
| Tažení..... | 20 |
| Textová databáze | |
| Vytvoření..... | 123 |
| Textová označení..... | 13 |

Ť

| | |
|-----------------|-----|
| Ťuknutí..... | 19 |
| Typy bloků..... | 239 |

Ú

| | |
|---|-----|
| Údaje přístroje..... | 190 |
| Úseková lineární korekce chyby (SLEC)..... | 98 |
| Úspěšný režim..... | 23 |

U

| | |
|--------------------------------|----------|
| Uvedení do provozu..... | 80 |
| Uživatel | |
| Konfigurování..... | 134 |
| Odhlášení..... | 25 |
| Přihlášení..... | 25 |
| Přihlášení uživatele..... | 24 |
| Typy uživatelů..... | 133 |
| Vytvoření..... | 134 |
| Uživatelské rozhraní | |
| Hlavní menu..... | 28 |
| Menu MDI-režim..... | 31 |
| Menu Nastavení..... | 38 |
| Menu provádění programu..... | 33 |
| Menu Přihlášení uživatele..... | 37 |
| Menu Ruční režim..... | 30 |
| Menu Správa souborů..... | 36 |
| Menu Vypnout..... | 39 |
| Nabídka Programování..... | 34 |
| Po spuštění..... | 27 |
| Při dodání..... | 27 |
| Uživatelské soubory | |
| Zálohování..... | 127, 146 |

V

| | |
|--|-----|
| Volbu aplikace..... | 82 |
| Vřeteno | |
| Konfigurování vstupů a výstupů..... | 101 |
| Vypnout | |
| Menu..... | 39 |
| Vztažný bod | |
| Definování..... | 204 |
| Snímání..... | 45 |
| V programech..... | 239 |

Z

| | |
|---|----------|
| Zadávací přístroj | |
| Připojení..... | 75 |
| Zadávací zařízení | |
| Obsluha..... | 19 |
| Zálohování dat..... | 127, 146 |
| zакrouhlování..... | 85, 132 |
| Zapojení spínacích vstupů a výstupů..... | 71 |
| Zvuková zpětná vazba..... | 48 |

V Seznam obrázků

| | | |
|-------------|---|-----|
| Obrázek 1: | Klávesnice na obrazovce..... | 21 |
| Obrázek 2: | Uživatelské rozhraní ve stavu jako při dodání přístroje..... | 27 |
| Obrázek 3: | Uživatelské rozhraní (v ručním provozu)..... | 28 |
| Obrázek 4: | Menu Ruční režim | 30 |
| Obrázek 5: | Menu MDI-režim | 31 |
| Obrázek 6: | Dialog MDI blok | 32 |
| Obrázek 7: | Menu Provádění programu | 33 |
| Obrázek 8: | Menu Programování | 34 |
| Obrázek 9: | Nabídka Programování s otevřeným oknem simulace..... | 35 |
| Obrázek 10: | Menu Správa souborů | 36 |
| Obrázek 11: | Menu Přihlášení uživatele | 37 |
| Obrázek 12: | Menu Nastavení | 38 |
| Obrázek 13: | Zobrazení hlášení v pracovní oblasti..... | 47 |
| Obrázek 14: | Podpora při činnostech od Průvodce..... | 48 |
| Obrázek 15: | Rozměry zadní strany přístroje..... | 60 |
| Obrázek 16: | Přístroj je namontovaný na stojánek Single-Pos..... | 61 |
| Obrázek 17: | Vedení kabelu u stojánku Single-Pos..... | 61 |
| Obrázek 18: | Přístroj namontovaný na stojánek Duo-Pos..... | 62 |
| Obrázek 19: | Vedení kabelu u stojánku Duo-Pos..... | 62 |
| Obrázek 20: | Přístroj namontovaný na stojánek Multi-Pos..... | 63 |
| Obrázek 21: | Vedení kabelu u stojánku Multi-Pos..... | 63 |
| Obrázek 22: | Přístroj namontovaný na držáku Multi-Pos..... | 64 |
| Obrázek 23: | Vedení kabelu u držáku Multi-Pos..... | 64 |
| Obrázek 24: | Zadní strana u přístrojů s ID 1089178-xx..... | 68 |
| Obrázek 25: | Zadní strana přístrojů s ID 1089179-xx..... | 68 |
| Obrázek 26: | Přiřazení pravouhlého souřadného systému ke strojním osám..... | 88 |
| Obrázek 27: | Příklad –XML-souboru pro textovou databázi..... | 123 |
| Obrázek 28: | Uživatelské rozhraní ScreenshotClient..... | 125 |
| Obrázek 29: | Nástrojová tabulka a parametry..... | 139 |
| Obrázek 30: | Tabulka vztažných bodů s absolutními polohami | 141 |
| Obrázek 31: | Menu Správa souborů | 148 |
| Obrázek 32: | Nabídka Správa souborů s náhledem a informacemi o souboru..... | 152 |
| Obrázek 33: | Příklad funkčních rezerv dotykové sondy..... | 181 |
| Obrázek 34: | Kótování skříňky přístroje s ID 1089178-xx..... | 192 |
| Obrázek 35: | Kótování skříňky přístroje s ID 1089179-xx..... | 193 |
| Obrázek 36: | Kótování zadní strany přístrojů s ID 1089178-xx..... | 193 |
| Obrázek 37: | Kótování zadní strany přístrojů s ID 1089179-xx..... | 194 |
| Obrázek 38: | Rozměry se stojánkem Single-Pos..... | 194 |
| Obrázek 39: | Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos..... | 195 |
| Obrázek 40: | Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos..... | 195 |
| Obrázek 41: | Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos..... | 196 |
| Obrázek 42: | Menu Ruční režim | 202 |
| Obrázek 43: | Menu MDI-režim | 216 |
| Obrázek 44: | Schematické znázornění bloku Díra | 218 |
| Obrázek 45: | Schematické znázornění bloku roztečné kružnice..... | 219 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Obrázek 46: | Schematické znázornění bloku řady otvorů..... | 220 |
| Obrázek 47: | Schematické znázornění bloku pravoúhlé kapsy..... | 221 |
| Obrázek 48: | Příklad bloku v režimu MDI | 224 |
| Obrázek 49: | Okno simulace s obrysovým náhledem..... | 225 |
| Obrázek 50: | Náhled Vzdálenost k ujetí s polohou s grafickou polohovací pomůckou..... | 226 |
| Obrázek 51: | Příklad – MDI-bloku..... | 227 |
| Obrázek 52: | Příklad – Provedení MDI-bloku s koeficientem změny měřítka..... | 227 |
| Obrázek 53: | Příklad programu v režimu Provádění programu | 230 |
| Obrázek 54: | Okno simulace s obrysovým náhledem..... | 233 |
| Obrázek 55: | Schematické znázornění bloku Díra | 241 |
| Obrázek 56: | Schematické znázornění bloku roztečné kružnice..... | 242 |
| Obrázek 57: | Schematické znázornění bloku řady otvorů..... | 243 |
| Obrázek 58: | Schematické znázornění bloku pravoúhlé kapsy..... | 244 |
| Obrázek 59: | Příklad programu v režimu Programování | 246 |
| Obrázek 60: | Okno simulace s obrysovým náhledem..... | 249 |
| Obrázek 61: | Příklad obrobku..... | 253 |
| Obrázek 62: | Příklad obrobku – Technický výkres..... | 254 |
| Obrázek 63: | Příklad obrobku – Určení vztažného bodu D1 | 257 |
| Obrázek 64: | Příklad obrobku – Zhotovení průchozího otvoru..... | 258 |
| Obrázek 65: | Příklad obrobku – Zhotovení pravoúhlé kapsy..... | 259 |
| Obrázek 66: | Příklad obrobku – Zhotovení lícování..... | 261 |
| Obrázek 67: | Příklad obrobku – Určení vztažného bodu D2..... | 262 |
| Obrázek 68: | Příklad obrobku – Zhotovení roztečné kružnice..... | 264 |
| Obrázek 69: | Příklad obrobku – Programovat roztečnou kružnici a řadu děr..... | 266 |
| Obrázek 70: | Příklad obrobku – okno simulace..... | 268 |
| Obrázek 71: | Příklad obrobku – Zhotovení řady otvorů..... | 268 |

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

