



HEIDENHAIN



ND 7000

Инструкция по эксплуатации
Сверление с помощью
радиальных сверлильных
станков

Индикатор положения

Оглавление

1 Основные положения.....	15
2 Безопасность.....	25
3 Транспортировка и хранение.....	31
4 Монтаж.....	37
5 Подключение.....	43
6 Основные операции.....	57
7 Ввод в эксплуатацию.....	89
8 Наладка.....	153
9 Быстрый запуск.....	177
10 Ручное управление.....	193
11 Режим ручного ввода данных.....	205
12 Отработка программы (опция ПО).....	217
13 Программирование (опция ПО).....	225
14 Управление файлами.....	239
15 Настройки.....	247
16 Сервис и техническое обслуживание.....	303
17 Что делать, если.....	319
18 Демонтаж и утилизация.....	323
19 Технические характеристики.....	325
20 Указатель.....	333
21 Указатель изображений.....	336

1 Основные положения.....	15
1.1 Обзор.....	16
1.2 Информация о продукте.....	16
1.3 Обзор новых и изменённых функций.....	16
1.4 Демоверсия программного обеспечения к продукту.....	16
1.5 Документация по продукту.....	17
1.5.1 Действительность документации.....	17
1.5.2 Указания при чтении документации.....	18
1.5.3 Хранение и передача документации.....	19
1.6 О настоящей инструкции.....	19
1.6.1 Тип документа.....	19
1.6.2 Целевые группы инструкции.....	19
1.6.3 Целевые группы по типам пользователей.....	20
1.6.4 Содержание глав.....	20
1.6.5 Используемые указания.....	23
1.6.6 Разметка текста.....	24
2 Безопасность.....	25
2.1 Обзор.....	26
2.2 Общие правила техники безопасности.....	26
2.3 Использование по назначению.....	26
2.4 Использование не по назначению.....	26
2.5 Квалификация персонала.....	27
2.6 Обязанности пользователя.....	27
2.7 Общие указания по безопасности.....	28
2.7.1 Символы на устройстве.....	28
2.7.2 Указания по безопасности для электрической части.....	29

3 Транспортировка и хранение.....	31
3.1 Обзор.....	32
3.2 Распаковка устройства.....	32
3.3 Комплект поставки и принадлежности.....	32
3.3.1 Комплект поставки.....	32
3.3.2 Принадлежности.....	33
3.4 Если присутствуют повреждения при транспортировке.....	34
3.5 Повторная упаковка и хранение.....	34
3.5.1 Упаковать прибор.....	35
3.5.2 Хранение прибора.....	35
4 Монтаж.....	37
4.1 Обзор.....	38
4.2 Сборка устройства.....	38
4.2.1 Монтаж на подставке Single-Pos.....	39
4.2.2 Монтаж на подставке Duo-Pos.....	40
4.2.3 Монтаж на подставке Multi-Pos.....	41
4.2.4 Монтаж на креплении Multi-Pos.....	42
5 Подключение.....	43
5.1 Обзор.....	44
5.2 Общие указания.....	44
5.3 Обзор прибора.....	45
5.4 Подключение измерительных датчиков.....	47
5.5 Подключение измерительных щупов.....	48
5.6 Электромонтаж проводами коммутационных входов и выходов.....	50
5.7 Подключение устройств ввода.....	54
5.8 Подключить сетевую периферию.....	54
5.9 Подключение сетевого напряжения.....	55

6 Основные операции.....	57
6.1 Обзор.....	58
6.2 Работа с сенсорным экраном и устройствами ввода.....	58
6.2.1 Сенсорный экран и устройства ввода.....	58
6.2.2 Жесты и движения мышью.....	58
6.3 Общие элементы управления и функциональные возможности.....	60
6.4 ND 7000 включить и выключить.....	62
6.4.1 ND 7000 включить.....	62
6.4.2 Режим энергосбережения активировать и деактивировать.....	62
6.4.3 ND 7000 выключить.....	63
6.5 Регистрация и выход пользователя.....	63
6.5.1 Регистрация пользователя.....	64
6.5.2 Выход пользователя.....	64
6.6 Установка языка.....	65
6.7 Выполнение поиска референтных меток после запуска оборудования.....	65
6.8 Интерфейс пользователя.....	65
6.8.1 Интерфейс пользователя после Включить.....	66
6.8.2 Главное меню интерфейса пользователя.....	67
6.8.3 Меню Ручное управление.....	69
6.8.4 Меню Режим ручного ввода данных.....	70
6.8.5 Меню отработка программы (опция ПО).....	72
6.8.6 Меню Программирование (опция ПО).....	73
6.8.7 Меню Управление файлами.....	75
6.8.8 Меню Регистрация пользователя.....	76
6.8.9 Меню Настройки.....	77
6.8.10 Меню Выключение.....	78
6.9 Индикация позиции.....	78
6.9.1 Элементы управления индикатора положения.....	78
6.9.2 Функции индикатора положения.....	79
6.10 Страна состояния.....	80
6.10.1 Элементы управления строки состояния.....	80
6.10.2 Изменение настроек меню быстрого доступа.....	82
6.10.3 Секундомер.....	83

6.10.4 Калькулятор.....	83
6.10.5 Дополнительные в ручном режиме работы.....	84
6.11 OEM-строка.....	85
6.11.1 Элементы управления OEM гориз. меню.....	85
6.11.2 Вызвать функции OEM гориз. меню.....	85
6.12 Сообщения и звуковая обратная связь.....	86
6.12.1 Сообщения.....	86
6.12.2 Ассистент.....	88
6.12.3 Звуковая обратная связь.....	88

7 Ввод в эксплуатацию.....	89
7.1 Обзор.....	90
7.2 Для ввода в эксплуатацию войти в систему.....	90
7.2.1 Регистрация пользователя.....	90
7.2.2 Выполнение поиска референтных меток после запуска оборудования.....	91
7.2.3 Установка языка.....	91
7.2.4 Изменение пароля.....	92
7.3 Отдельные шаги по Вводу в эксплуатацию.....	92
7.4 Выбор Применение.....	94
7.5 Базовые настройки.....	94
7.5.1 Активация Опции программного обеспечения.....	94
7.5.2 Настроить Дату и время.....	97
7.5.3 Настройка единиц измерения.....	97
7.6 Настройка измерительного щупа.....	98
7.7 Конфигурирование осей.....	98
7.7.1 Обзор типичных измерительных датчиков.....	99
7.7.2 Конфигурирование оси для измерительных датчиков с интерфейсом EnDat.....	101
7.7.3 Конфигурировать оси для измерительных датчиков с интерфейсами 1 V _{SS} или 11 mKA _{SS}	103
7.7.4 Реализация компенсации ошибок.....	107
7.7.5 Конфигурирование оси шпинделя.....	111
7.7.6 Сопряжение осей.....	114
7.7.7 Калибровка осей.....	115
7.7.8 Включить поиск референтной метки.....	131
7.8 Конфигурирование М-функций.....	132
7.8.1 Стандартные М-функции.....	132
7.8.2 М-функции, заданные производителем.....	133
7.9 Область OEM.....	133
7.9.1 Добавить документацию.....	134
7.9.2 Добавить Стартовое окно.....	135
7.9.3 Конфигурирование OEM гориз. меню.....	136
7.9.4 Отрегулировать отображение.....	142
7.9.5 Настроить сообщения об ошибках.....	142
7.9.6 Сохранить или восстановить OEM-настройки.....	146
7.9.7 Конфигурирование устройства для создания снимков экрана.....	148
7.10 Сохранение данных.....	149
7.10.1 Резервное копирование конфигурации.....	149
7.10.2 Сохранить данные пользователя.....	150

8 Наладка.....	153
8.1 Обзор.....	154
8.2 Для наладки войти в систему.....	154
8.2.1 Регистрация пользователя.....	154
8.2.2 Выполнение поиска референтных меток после запуска оборудования.....	155
8.2.3 Установка языка.....	155
8.2.4 Изменение пароля.....	156
8.3 Отдельные шаги по наладке.....	157
8.3.1 Базовые настройки.....	157
8.3.2 Подготовка технологического процесса.....	166
8.4 Резервное копирование конфигурации.....	175
8.5 Сохранить данные пользователя.....	176
9 Быстрый запуск.....	177
9.1 Обзор.....	178
9.2 Зарегистрироваться в системе для быстрого запуска.....	179
9.3 Предварительные условия:.....	180
9.4 Определение точки привязки (ручное управление).....	181
9.5 Изготовить сквозное отверстие (ручное управление).....	183
9.5.1 Предварительно засверлить сквозное отверстие.....	183
9.5.2 Рассверлить сквозное отверстие.....	184
9.6 Изготовить посадочное место (Режим ручного ввода).....	184
9.6.1 Определить посадочное место.....	185
9.6.2 Обработать разверткой посадочное место.....	185
9.7 Изготовление отверстий на окружности (ручной ввод данных).....	186
9.7.1 Определение отверстий на окружности.....	187
9.7.2 Сверление отверстий на окружности.....	187
9.8 Программирование ряда отверстий (программирование).....	188
9.8.1 Создать заголовок программы.....	189
9.8.2 Программирование инструмента.....	189
9.8.3 Программирование ряда из отверстий.....	190
9.8.4 Симулировать выполнение программы.....	191
9.9 Изготовление ряда отверстий (выполнение программы).....	191
9.9.1 Открыть программу.....	192
9.9.2 Отработка программы.....	192

10 Ручное управление.....	193
10.1 Обзор.....	194
10.2 Проведение поиска референтной метки.....	195
10.3 Определение точки привязки.....	197
10.3.1 Функции для нахождения точек привязки.....	198
10.3.2 Нахождение точки привязки с помощью щупа или инструмента.....	200
10.3.3 Установка позиции в качестве точки привязки.....	201
10.4 Создание инструментов.....	203
10.5 Выбор инструмента.....	204
11 Режим ручного ввода данных.....	205
11.1 Обзор.....	206
11.2 Типы кадров.....	207
11.2.1 Позиционирование.....	208
11.2.2 Пример обработки.....	208
11.3 Отработка кадров.....	212
11.4 Использовать окно моделирования.....	213
11.4.1 Изображение в виде контура.....	214
11.5 Работа с помощью при позиционировании.....	215
11.6 Использование Коэффицент масштаб.....	215
12 Отработка программы (опция ПО).....	217
12.1 Обзор.....	218
12.2 Использование программы.....	219
12.2.1 Отработка программы.....	220
12.2.2 Настраивать кадры программы.....	220
12.2.3 Прервать обработку.....	221
12.2.4 Использовать окно моделирования.....	221
12.2.5 Использование Коэффицент масштаб.....	223
12.2.6 Настройка частоты вращения шпинделя.....	224
12.3 Управление программами.....	224
12.3.1 Открыть программу.....	224
12.3.2 Закрыть программу.....	224

13 Программирование (опция ПО).....	225
13.1 Обзор.....	226
13.2 Типы кадров.....	227
13.2.1 Позиционирование.....	227
13.2.2 Система координат.....	228
13.2.3 Функции станка.....	228
13.2.4 Пример обработки.....	229
13.3 Создать программу.....	232
13.3.1 Поддержка программирования.....	232
13.3.2 Создание заголовка программы.....	233
13.3.3 Добавление кадров.....	233
13.3.4 Удаление кадров.....	233
13.3.5 Сохранение программы.....	233
13.4 Использовать окно моделирования.....	234
13.4.1 Изображение в виде контура.....	235
13.4.2 Активировать окно моделирования.....	236
13.4.3 Проверить программу в окне моделирования.....	236
13.5 Управление программами.....	236
13.5.1 Открыть программу.....	236
13.5.2 Закрыть программу.....	236
13.5.3 Сохранение программы.....	237
13.5.4 Сохранить программу под новым именем.....	237
13.5.5 Автоматическое сохранение программы.....	237
13.5.6 Удаление программы.....	237
13.6 Редактирование кадров программы.....	237
14 Управление файлами.....	239
14.1 Обзор.....	240
14.2 Типы файлов.....	241
14.3 Управление папками и файлами.....	241
14.4 Файлы просмотреть.....	244
14.5 Экспортировать файл.....	244
14.6 Импортировать файл.....	245

15 Настройки.....	247
15.1 Обзор.....	248
15.2 Общие сведения.....	249
15.2.1 Информация о приборе.....	249
15.2.2 Индикация и сенсорный экран.....	249
15.2.3 Представление.....	250
15.2.4 Окно моделирования.....	251
15.2.5 Устройства ввода.....	253
15.2.6 Звуки.....	253
15.2.7 Принтеры.....	254
15.2.8 Дата и время.....	254
15.2.9 Единицы измерения.....	254
15.2.10 Авторские права.....	256
15.2.11 Сервисная информация.....	256
15.2.12 Документация.....	256
15.3 Сенсоры.....	257
15.3.1 Измерительный щуп.....	257
15.4 Интерфейсы.....	258
15.4.1 Сеть.....	258
15.4.2 Сетевой дисковод.....	259
15.4.3 USB.....	260
15.4.4 Оси (функции переключения).....	260
15.4.5 Функции переключения, зависящие от координаты.....	260
15.5 Пользоват.....	262
15.5.1 OEM.....	262
15.5.2 Setup.....	263
15.5.3 Operator.....	264
15.5.4 Пользоват. добавить.....	264
15.6 Оси.....	265
15.6.1 Основы конфигурации осей.....	265
15.6.2 Референтная метка.....	266
15.6.3 Информация.....	267
15.6.4 Функции переключения.....	267
15.6.5 Входы (Функции переключения).....	267
15.6.6 Выходы (Функции переключения).....	268
15.6.7 Добавить M-функции.....	269
15.6.8 Конфигурировать M-функцию.....	269
15.6.9 Калибровка.....	270
15.6.10 Выравнивание прямоугольной системы координат.....	270
15.6.11 <Имя оси> (Настройки оси).....	271
15.6.12 Измерительный датчик.....	273

15.6.13	Референтная метка (Измерительный датчик).....	276
15.6.14	Расстояние между референтными метками.....	277
15.6.15	Диагностика измерительных датчиков с интерфейсом EnDat.....	278
15.6.16	Диагностика измерительных датчиков с интерфейсом 1 V _{PP} / 11 μA _{PP}	280
15.6.17	Линейная компенсация ошибки (LEC).....	281
15.6.18	Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC).....	282
15.6.19	Создать таблицу опорных точек.....	282
15.6.20	Ось шпинделя S.....	283
15.6.21	Выходы (S).....	284
15.6.22	Входы (S).....	286
15.6.23	Команды движения от цифрового входов (S).....	286
15.6.24	Цифровые входы разрешения (S).....	286
15.6.25	Индикация частоты вращения через аналоговый вход (S).....	288
15.6.26	Добавление Ступени передачи.....	288
15.6.27	Ступени передачи.....	289
15.7	Сервис.....	290
15.7.1	Информация о прошивке.....	290
15.7.2	Сохранение и восстановление конфигурации.....	291
15.7.3	Обновление прошивки.....	292
15.7.4	Сброс.....	292
15.7.5	Область OEM.....	293
15.7.6	Экранная заставка.....	293
15.7.7	OEM гориз. меню.....	294
15.7.8	Добавление OEM-Пункты гориз. меню.....	294
15.7.9	OEM-ввод данных в строку Logo.....	295
15.7.10	Ввод данных в строку OEMЧаст. врац. шпин.....	295
15.7.11	OEM-ввод данных в строку M-функция.....	296
15.7.12	Ввод данных в строку OEM Спецфункции.....	297
15.7.13	OEM-ввод данных в строку Документ.....	298
15.7.14	Настройки (Область OEM).....	299
15.7.15	Выполнение программы.....	299
15.7.16	Конфигурировать M-функцию.....	300
15.7.17	Текстовая база данных.....	300
15.7.18	Сообщения.....	301
15.7.19	Сохранение и восстановление конфигурации (область OEM).....	301
15.7.20	Документация.....	302
15.7.21	Опции программного обеспечения.....	302

16 Сервис и техническое обслуживание.....	303
16.1 Обзор.....	304
16.2 Очистка.....	304
16.3 График технического обслуживания.....	306
16.4 Возобновление работы.....	306
16.5 Обновление встроенного ПО.....	307
16.6 Диагностика измерительных датчиков.....	309
16.6.1 Диагностика измерительных датчиков с интерфейсами 1 V _{PP} /11 μA _{PP}	309
16.6.2 Диагностика измерительных датчиков с интерфейсом EnDat.....	311
16.7 Восстановление файлов и настроек.....	313
16.7.1 Восстановление из резервной копии OEM папок и файлов.....	314
16.7.2 Восстановление файлов пользователя.....	315
16.7.3 Восстановление конфигурации.....	316
16.8 Сбросить все настройки.....	317
16.9 Сброс до заводских параметров.....	317
17 Что делать, если.....	319
17.1 Обзор.....	320
17.2 Сбой системы или электропитания.....	320
17.2.1 Восстановление встроенного ПО.....	320
17.2.2 Восстановление конфигурации.....	321
17.3 Неполадки.....	321
17.3.1 Устранение неполадок.....	321
18 Демонтаж и утилизация.....	323
18.1 Обзор.....	324
18.2 Демонтаж.....	324
18.3 Утилизация.....	324

19 Технические характеристики.....	325
19.1 Обзор.....	326
19.2 Характеристики прибора.....	326
19.3 Размеры устройства и установочные размеры.....	328
19.3.1 Размеры устройства с подставкой Single-Pos.....	330
19.3.2 Размеры устройства с подставкой Duo-Pos.....	331
19.3.3 Размеры устройства с подставкой Multi-Pos.....	331
19.3.4 Размеры устройства с креплением Multi-Pos.....	332
20 Указатель.....	333
21 Указатель изображений.....	336

1

**Основные
положения**

1.1 Обзор

Данная глава содержит сведения о представленном продукте и настоящей инструкции.

1.2 Информация о продукте

Наименование изделия	ID	Версия встроенного ПО	Указатель
ND 7000	1089178-xx, 1089179-xx	1235720.1.4.x	---

Шильдик находится на задней стороне устройства.

Пример:



- 1 Наименование продукта
- 2 Индекс
- 3 Идентификационный номер (ID)

1.3 Обзор новых и изменённых функций

Данный документ представляет краткий обзор новых и изменённых функций или настроек для версии 1235720.1.4.x.

1.4 Демоверсия программного обеспечения к продукту

ND 7000 Демоверсия программного обеспечения представляет собой программное обеспечение, которое можно установить на компьютер вне зависимости от устройства. С помощью демоверсии программного обеспечения ND 7000 можно ознакомиться, протестировать или продемонстрировать функциональные возможности устройства.

Актуальную версию программного обеспечения можно скачать здесь:
www.heidenhain.ru



Для скачивания установочного файла с портала HEIDENHAIN необходим доступ к папке на портале **Software** в папке соответствующего продукта.

Если у вас нет доступа на портал к папке **Software**, можно запросить права доступа у контактного лица на фирме HEIDENHAIN.

1.5 Документация по продукту

1.5.1 Действительность документации

Прежде чем пользоваться документацией и устройством, вы должны проверить, соответствует ли документация устройству.

- ▶ Сравнить указанный в документации идентификационный номер и индекс с данными на фирменной табличке устройства.
- ▶ Сравните указанную в документации версию встроенного ПО с версией встроенного ПО устройства

Дополнительная информация: "Информация о приборе", Стр. 249

- ▶ Если идентификационный номер и индексы, а также версии встроенного ПО соответствуют друг другу, документация является достоверной.



Если идентификационные номера и индексы не совпадают, и в следствии этого документация не доступна, вы найдете актуальную документацию в разделах www.heidenhain.ru.

1.5.2 Указания при чтении документации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несчастные случаи со смертельным исходом, травмы или материальный ущерб при несоблюдении указаний документации!

Если требования документации не соблюдаются, возможны несчастные случаи со смертельным исходом, травмы или материальный ущерб.

- ▶ Документацию необходимо прочесть внимательно и полностью
- ▶ Хранить документацию для дальнейшего использования в качестве справочного материала

Следующая таблица содержит составные части документации, расположенные по их приоритету при чтении.

Документация	Описание
Продолжение	<p>Приложение дополняет или заменяет соответствующие тексты инструкции по эксплуатации, а также, при необходимости, инструкции по установке.</p> <p>Если приложение содержится в комплекте поставки, то она имеет наивысший приоритет при чтении. Все прочие части документации сохраняют свою силу.</p>
Инструкция по установке	<p>Инструкция по установке содержит все сведения и указания по безопасности для того, чтобы смонтировать и установить прибор надлежащим образом. В качестве выдражек из инструкции по эксплуатации в каждый комплект поставки входит инструкция по установке.</p> <p>Инструкция по установке имеет второй по значимости приоритет при чтении.</p>
Инструкция по эксплуатации	<p>Инструкция по эксплуатации содержит все сведения и указания по безопасности для того, чтобы эксплуатировать прибор надлежащим образом и по назначению. Инструкция по эксплуатации содержится на поставляемом в комплекте носителе данных и может быть www.heidenhain.ru скачана из раздела загрузок. Перед вводом прибора в эксплуатацию нужно прочитать инструкцию по эксплуатации.</p> <p>Инструкция по эксплуатации имеет третий приоритет при чтении.</p>

Вы хотите оставить отзыв или обнаружили ошибку?

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу документацию для вас.

Вы можете помочь нам в этом и сообщить о необходимости изменений по следующему адресу электронной почты:

userdoc@heidenhain.de

1.5.3 Хранение и передача документации

Настоящая инструкция должна храниться в непосредственной близости от рабочего места и всегда быть доступной для всего персонала.

Эксплуатационник должен проинформировать персонал о месте хранения данной инструкции. Если инструкция стала непригодной для чтения, то эксплуатационник должен заказать у производителя экземпляр на замену.

При передаче или перепродаже устройства третьим лицам новому владельцу необходимо передать следующие документы:

- Приложение (если было в комплекте)
- Инструкция по установке
- Инструкции по эксплуатации

1.6 О настоящей инструкции

Настоящая инструкция содержит все сведения и указания по безопасности для обеспечения надлежащей эксплуатации устройства.

1.6.1 Тип документа

Инструкция по эксплуатации

Настоящая инструкция является **инструкцией по эксплуатации** продукта.

Инструкция по эксплуатации

- ориентирована на жизненный цикл продукта
- содержит все необходимые сведения и указания по безопасности для надлежащей эксплуатации продукта в соответствии с назначением.

1.6.2 Целевые группы инструкции

Настоящая инструкция должна быть прочитана и подлежит выполнению каждым, кому поручена одна из следующих задач:

- Монтаж
- Установка
- Ввод в эксплуатацию и конфигурация
- Эксплуатация
- Программирование
- Сервис, очистка и уход
- Устранение неисправностей
- Демонтаж и утилизация

1.6.3 Целевые группы по типам пользователей

Целевые группы данной инструкции основываются на различных типах пользователей устройства и правах типов пользователей.

Существуют следующие типы пользователей устройства:

Пользователь OEM

Пользователь **OEM** (Original Equipment Manufacturer — производитель оригинального оборудования) обладает правами самого высокого уровня. Он может конфигурировать аппаратное обеспечение устройства (например, подключение кодовых датчиков положения и сенсоров). Он может создать пользователя типа **Setup** и **Operator** сконфигурировать пользователя **Setup** и **Operator**. Пользователя **OEM** невозможно дублировать или удалять. Он не может автоматически войти в систему.

Пользователь Setup

Пользователь **Setup** конфигурирует устройство для эксплуатации в месте применения. Он может создавать пользователей типа **Operator**. Пользователя **Setup** невозможно дублировать или удалять. Он не может автоматически войти в систему.

Пользователь Operator

Пользователь **Operator** обладает правом выполнять операции из основных функциональных возможностей устройства.

Пользователь с типом **Operator** не может создавать других пользователей, но может, например, изменять свое имя или язык. Пользователь из группы **Operator** может автоматически входить в систему, когда устройство включено.

1.6.4 Содержание глав

Следующая таблица показывает:

- из каких глав состоит настоящая инструкция
- какие сведения содержатся в главах инструкции
- на какие целевые группы преимущественно распространяются главы инструкции

Глава	Содержание	Целевая аудитория
Данная глава содержит сведения о...		
1 "Основные положения"	... представленном продукте ... настоящей инструкции	OEM Setup Operator
2 "Безопасность"	... Правила техники безопасности и мероприятия по технике безопасности ■ для монтажа продукта ■ для установки продукта ■ для эксплуатации продукта	✓ ✓ ✓

Глава	Содержание	Целевая аудитория
	Данная глава содержит сведения о...	OEM Setup Operator
	... транспортировке продукта	
3 "Транспортировка и хранение"	... хранении продукта ... комплекте поставки продукта ... Принадлежности для продукта	✓ ✓
4 "Монтаж"	... надлежащего монтажа продукта	✓ ✓
5 "Подключение"	... надлежащей установки продукта	✓ ✓
	... элементов управления в интерфейсе пользователя	
6 "Основные операции"	продукта ... интерфейса пользователя продукта ... Основные функциональные возможности продукта	✓ ✓ ✓
7 "Ввод в эксплуатацию"	... ввода в эксплуатацию продукта	✓
8 "Наладка"	... надлежащей наладки продукта	✓
9 "Быстрый запуск"	... о стандартном производственном процессе на примере типовой заготовки	✓
10 "Ручное управление"	... режим работы «Ручное управление» ... использование режима работы «Ручное управление»	✓ ✓
	... режим работы «Ручной ввод данных»	
11 "Режим ручного ввода данных"	... использование режима работы «Ручной ввод данных» ... отработка покадровой отработки программы	✓ ✓
	... режим работы «Выполнение программы»	
12 "Отработка программы (опция ПО)"	... использование режима работы «Выполнение программы» ... выполнение предварительно созданной программы	✓ ✓
	... режим работы «Выполнение программы»	
13 "Программирование (опция ПО)"	... использование режима работы «Выполнение программы» ... выполнение предварительно созданной программы	✓ ✓
14 "Управление файлами"	... функции меню «Управление файлами»	✓ ✓ ✓
15 "Настройки"	... Опции установки и установочные параметры для продукта	✓ ✓ ✓
16 "Сервис и техническое обслуживание"	... общие работы по техническому обслуживанию продукта	✓ ✓ ✓
	... причины ненадлежащей наладки продукта	
17 "Что делать, если..."	... мероприятия для устранения ненадлежащей наладки продукта	✓ ✓ ✓

Глава	Содержание	Целевая аудитория		
	Данная глава содержит сведения о...	OEM	Setup	Operator
18 "Демонтаж и утилизация"	... демонтаж и утилизация продукта ... предписания по защите окружающей среды	✓	✓	✓
19 "Технические характеристики"	... технические данные продукта ... Размеры продукта и установочные размеры (изображения)	✓	✓	✓
20 "Указатель"	Данная глава обеспечивает возможность ориентированного по темам доступа к содержанию настоящего руководства.	✓	✓	✓

1.6.5 Используемые указания

Рекомендации по технике безопасности

Указания по безопасности предостерегают от опасностей при обращении с прибором и описывают, как их избежать. Указания по безопасности классифицируются по степени опасности и подразделяются на следующие группы:

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность - указание на опасность для людей. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это наверняка может привести к **тяжким телесным повреждениям или даже к смерти**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предостережение - указание на опасность для людей. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это **с известной вероятностью может привести к тяжким телесным повреждениям или даже к смерти**.

⚠ ОСТОРОЖНО

Осторожно - указание на опасность для людей. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это **предположительно может привести к легким телесным повреждениям**.

УКАЗАНИЕ

Указание - указание на опасность для предметов или данных. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это **предположительно может привести к нанесению материального ущерба**.

Информационные указания

Информационные указания обеспечивают правильное и эффективное использование прибора. Информационные указания разделены на следующие группы:



Символ информации обозначает **совет**.

Совет содержит важную добавочную или дополняющую информацию.



Символ зубчатого колеса указывает на то, что описанная функция **зависит от станка**, например:

- Станок должен быть оснащен необходимым опциональным программным или аппаратным обеспечением
- Работа функций зависит от конфигурируемых настроек станка



Значок в виде книги обозначает **Перекрестную ссылку** на внешнюю документацию, например, документацию производителя или поставщика станка.

1.6.6 Разметка текста

В данной инструкции используются следующая разметка текста

Знак	Значение
► ...	обозначает этап действия и результат действия
> ...	Пример: ► Нажать OK ► Сообщение закрывается
■ ...	обозначает перечисление Пример: ■ Интерфейс TTL ■ Интерфейс EnDat ■ ...
жирный шрифт	обозначает меню, индикацию и экранные клавиши Пример: ► Нажмите на Завершение работы ► Операционная система завершит работу ► Выключите устройство с помощью сетевого выключателя

2

Безопасность

2.1 Обзор

Данная глава содержит важные сведения по безопасности для надлежащей эксплуатации устройства.

2.2 Общие правила техники безопасности

Для эксплуатации системы имеют силу те же общепринятые правила техники безопасности, как при обращении с токопроводящими устройствами. Пренебрежение правилами техники безопасности может повлечь за собой повреждение устройства или травмы.

Правила техники безопасности могут отличаться в зависимости от предприятия. В случае противоречия между содержанием настоящей инструкции и внутренними правилами предприятия, на котором используется данное устройство, действуют более строгие правила.

2.3 Использование по назначению

Устройства типового ряда ND 7000 представляют собой высокотехнологичные цифровые индикаторы положения для эксплуатации на металлорежущих станках с ручным управлением. В комбинации с датчиками линейных перемещений и датчиками угловых перемещений устройства типового ряда ND 7000 отображают позицию инструмента по нескольким осям и предлагают дополнительные функциональные возможности для эксплуатации металлорежущего станка.

Устройства данного типового ряда

- могут применяться только в производственной сфере и в промышленной среде
- должны монтироваться на специальную подставку или держатель для использования по назначению
- предназначены для применения внутри помещений и в среде, где содержание влаги, частиц грязи, масла и смазочных материалов соответствует предписаниям, указанным в технических характеристиках



Устройства поддерживают использование периферийных устройств различных производителей. HEIDENHAIN не может судить о правильном использовании этих устройств. Необходимо учитывать информацию об использовании по назначению из соответствующей документации.

2.4 Использование не по назначению

Недопустимыми для всех устройств типового ряда ND 7000 являются, в частности, следующие варианты использования:

- использование и хранение, выходящее за пределы технических характеристик "Технические характеристики"
- использование на открытом воздухе
- использование во взрывоопасных зонах
- использование устройства типового ряда ND 7000 в качестве элемента функции обеспечения безопасности

2.5 Квалификация персонала

Персонал для монтажа, установки, управления, сервиса, технического обслуживания и демонтажа должен иметь соответствующую квалификацию для этих работ и быть достаточным образом ознакомленным с устройством и подключаемой периферией с помощью документации.

Требования к персоналу, предъявляемые для отдельных операций на устройстве, указаны в соответствующих главах настоящей инструкции.

Далее группы лиц будут охарактеризованы более подробно с точки зрения их квалификации и задач.

Оператор

Оператор пользуется и обслуживает устройство в рамках использования по назначению. Эксплуатационник инструктирует его по специальным задачам и связанных с этим возможных рисках при неправильном образе действий.

Квалифицированные специалисты

Квалифицированные специалисты проходят обучение со стороны эксплуатационника расширенному управлению и заданию параметров технологического процесса. Квалифицированные специалисты на основе своего профессионального образования, знаний и опыта, а также знания действующих предписаний в состоянии выполнять порученные им работы в отношении данных приложений и самостоятельно распознавать возможные риски и избегать их.

Специалисты-электрики

Специалисты-электрики на основе своего профессионального образования, знаний и опыта, а также знания действующих стандартов и предписаний в состоянии выполнять работы на электрооборудовании и самостоятельно распознавать возможные риски и избегать их. Специалисты-электрики имеют специальное образование для своей сферы деятельности.

Специалисты-электрики должны выполнять положения действующих законодательных норм по предотвращению несчастных случаев.

2.6 Обязанности пользователя

Пользователь владеет прибором и периферией или их арендует. Он всегда отвечает за использование прибора по назначению.

Пользователь обязан:

- назначать для выполнения заданий с прибором квалифицированный, пригодный персонал, имеющий на это разрешение
- документировано инструктировать персонал о правах и задачах
- предоставлять все оснащение, необходимое для выполнения задач, для которых назначен персонал
- убедиться, что прибор эксплуатируется исключительно в безупречном техническом состоянии
- убедиться, что прибор защищено от несанкционированного использования

2.7 Общие указания по безопасности



Ответственность за каждую систему, в которой используется данный продукт, возлагается на монтажника или сборщика данной системы.



прибор поддерживает использование большого количества периферийных устройств различных производителей. HEIDENHAIN не может судить о специфических указаниях по безопасности для данных устройств. Должны соблюдаться указания по безопасности из соответствующей документации. Если эта документация отсутствует, то ее нужно запросить у производителя.

Специфические указания по безопасности, которые нужно соблюдать при выполнении отдельных операций с прибором, приведены в соответствующих главах настоящей инструкции.

2.7.1 Символы на устройстве

Устройство обозначается следующими символами:

Символ	Значение
	Выполните указания по безопасности для электротехники и подключения к электросети, прежде чем подсоединить устройство.
	Вывод функционального заземления согласно IEC/EN 60204-1. Соблюдайте указания по установке.
	Этикетка изделия. В случае повреждения или удаления гарантийной пломбы действие гарантийных обязательств и гарантии прекращается.

2.7.2 Указания по безопасности для электрической части

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасный контакт с находящимися под напряжением деталями при открывании прибора.

В результате может произойти удар электрическим током, ожоги и смерть.

- ▶ Категорически запрещено открывать корпус прибора
- ▶ Любое вмешательство должно осуществляться только производителем

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск опасного прохождения тока по телу при прямом или опосредованном контакте с находящимися под напряжением частями.

Следствием может быть удар электрическим током, ожоги или смерть.

- ▶ Работы на электрическом оборудовании и деталях, находящихся под напряжением, должны выполнять только специально обученные специалисты.
- ▶ Для подключения электросети и интерфейсных входов использовать только кабели и штекеры, изготовленные в соответствии со стандартами
- ▶ Неисправные электрические элементы должны немедленно заменяться через производителя
- ▶ Регулярно проверять все подключенные кабели и соединительные разъёмы прибора. Немедленно устранять дефекты, например, слабые соединения или подгоревшие кабели

УКАЗАНИЕ

Повреждение внутренних элементов прибора!

Если вы вскрыли прибор, то действие гарантийных обязательств и гарантии прекращается.

- ▶ Категорически запрещено вскрывать корпус прибора
- ▶ Любое вмешательство должно осуществляться только производителем прибора

3

**Транспортировка
и хранение**

3.1 Обзор

Данная глава содержит сведения о транспортировке и хранении, а также о комплекте поставки и принадлежностях прибора.



Следующие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала",
Стр. 27

3.2 Распаковка устройства

- ▶ Открыть сверху упаковочный картонный ящик
- ▶ Убрать упаковочный материал
- ▶ Извлечь содержимое
- ▶ Проверить поставку на комплектность
- ▶ Проверить поставку на отсутствие повреждений при транспортировке

3.3 Комплект поставки и принадлежности

3.3.1 Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие позиции:

Обозначение	Описание
Подставка Single-Pos	Подставка для фиксированного монтажа, угол наклона 20°, набор крепежных отверстий 50 мм x 50 мм
Инструкция по установке	Печатное издание инструкции по эксплуатации на доступных в актуальной версии языках
Устройство	Индикатор положения ND 7000
Инструкция по эксплуатации	Издание инструкции по эксплуатации в формате PDF на носителе данных на доступных в актуальной версии языках
Дополнение (опция)	Дополняет или заменяет содержание инструкции по эксплуатации, а также, при необходимости, инструкции по установке

3.3.2 Принадлежности



Опции программного обеспечения устройства должны активироваться с помощью лицензионного ключа. Комплектные компоненты аппаратного обеспечения могут использоваться только после активации соответствующей опции программного обеспечения.

Дополнительная информация: "Активация Опции программного обеспечения", Стр. 94

Указанные ниже принадлежности можно заказать в HEIDENHAIN как опции:

Принад- лежно- сти	Обозначение	Описание	ID
для производства			
	Опция ПО ND 7000 PGM	Ввод управляющих программ для изготовления деталей	1089225-02
	Опция ПО ND 7000 PGM	Ввод управляющих программ для изготовления деталей; ограниченная во времени тестовая версия (60 дней)	1089225-52
	Опция ПО ND 7000 RD	Поддержка (лёгких) радиально-сверлильных станков	1089225-01
	Опция ПО ND 7000 RD Trial	Поддержка (лёгких) радиально-сверлильных станков; ограниченная во времени тестовая версия (60 дней)	1089225-51
для установки			
	Кабель питания	Кабель питания с сетевой вилкой Euro (тип F) длиной 3 м	223775-01
	Кромочный щуп KT 130	Измерительный щуп для ощупывания заготовки (создание предустановок)	283273-xx
	Соединительный USB-кабель	Соединительный USB-кабель, переход со штекера типа А на штекер типа В	354770-xx
	Соединительный кабель	Соединительный кабель см. проспект «Кабели и соединительные штекеры для продуктов HEIDENHAIN»	---
для монтажа			
	Держатель Multi-Pos	Держатель для крепления устройства на штангу, с бесступенчатым опрокидыванием, угол опрокидывания 90°, рисунок соединительных отверстий для закрепления 50 мм x 50 мм	1089230-08

Принадлежности	Обозначение	Описание	ID
	Стойка Duo-Pos	Стойка для фиксированного монтажа, угол наклона 20° или 45°, рисунок соединительных отверстий для закрепления 50 мм x 50 мм	1089230-06
	Стойка Multi-Pos	Стойка для монтажа с бесступенчатым опрокидыванием, угол опрокидывания 90°, рисунок соединительных отверстий для закрепления 50 мм x 50 мм	1089230-07
	Стойка Single-Pos	Стойка для фиксированного монтажа, угол наклона 20°, рисунок соединительных отверстий для закрепления 50 мм x 50 мм	1089230-05

3.4 Если присутствуют повреждения при транспортировке

- ▶ Перевозчик должен признать ущерб
- ▶ Сохраните упаковочные материалы для исследования.
- ▶ Уведомите отправителя об ущербе
- ▶ Обратитесь к дилеру или производителю станка по вопросу запасных частей



При повреждении во время транспортировки:

- ▶ Сохраните упаковочные материалы для исследования
- ▶ Свяжитесь с HEIDENHAIN или производителем станка

То же самое относится и к повреждениям при транспортировке при заказе запасных частей.

3.5 Повторная упаковка и хранение

Запаковывайте и храните прибор аккуратно и в соответствии с описанными здесь условиями.

3.5.1 Упаковать прибор

Повторная упаковка должна максимально соответствовать оригинальной упаковке.

- ▶ Все навесные элементы и пылезащитные колпачки установить на прибор так, как они были установлены при поставке прибора, или упаковать их так, как они были упакованы.
- ▶ Упаковать прибор так, чтобы
 - удары и вибрация при транспортировке амортизировались
 - пыль и влага не могли попасть внутрь
- ▶ Уложите в упаковку все входящие в комплект поставки принадлежности
Дополнительная информация: "Комплект поставки и принадлежности", Стр. 32
- ▶ Приложите всю документацию, которая была упакована вместе с изделием на момент поставки
Дополнительная информация: "Хранение и передача документации", Стр. 19



При пересылке прибора обратно в отдел клиентской поддержки для ремонта:

- ▶ Отправить прибор без принадлежностей, без измерительных датчиков и без периферийного оборудования

3.5.2 Хранение прибора

- ▶ Упаковать прибор, как описано выше
- ▶ Соблюдать предписания по условиям окружающей среды
Дополнительная информация: "Технические характеристики", Стр. 325
- ▶ Проверять прибор после каждой транспортировки и после длительного хранения на отсутствие повреждений

4

Монтаж

4.1 Обзор

В данной главе описывается монтаж устройства. Здесь представлена инструкция по надлежащему монтажу устройства на стойке или держателе.



Следующие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала",
Стр. 27

4.2 Сборка устройства

Общие указания по монтажу

Гнездо для средств монтажа находится на задней стороне устройства.
Шаблон крепежных отверстий соответствует раstralной сетке 50 мм x 50 мм.

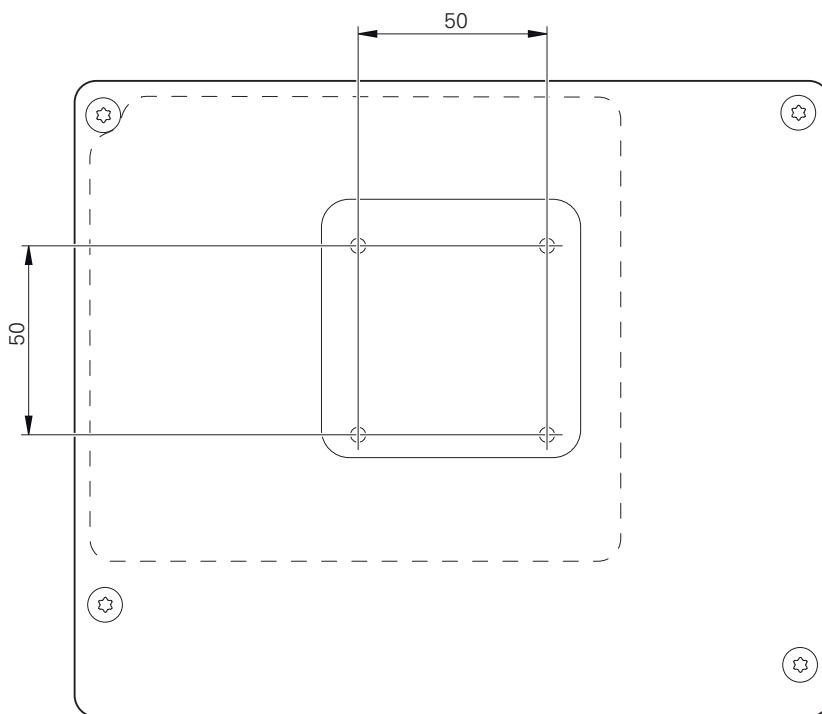


Рисунок 1: Размеры задней стороны устройства

Материал для крепления средств монтажа на устройстве поставляется упакованным вместе с принадлежностями.

Дополнительно вам требуется:

- отвертка Torx T20
- Отвертка Torx T25
- Внутренний шестигранный ключ SW 2,5 (стойка Duo-Pos)
- материал для крепления на опорную поверхность



Для использования устройства по назначению оно должно быть смонтировано на стойке или держателе.

4.2.1 Монтаж на подставке Single-Pos

Стойка Single-Pos может привинчиваться к устройству под углом наклона 20°.

- ▶ Закрепить подставку с помощью поставляемых в комплекте винтов с потайной головкой M4 x 8 ISO 14581 в верхних резьбовых отверстиях на задней панели устройства.



Допустимый момент затяжки составляет 2,6 Нм

- ▶ Привинтить стойку сверху к опорной поверхности с помощью соответствующих винтов
- ИЛИ
- ▶ прикрепить самоклеящиеся резиновые накладки на нижнюю сторону стойки
- ▶ Кабели прокладываются сзади через отверстие подставки и проводятся к разъемам

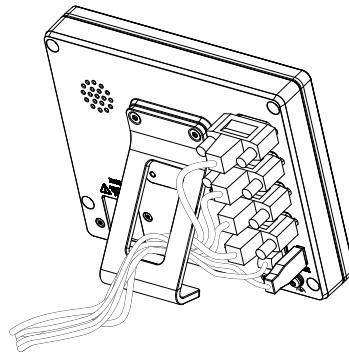
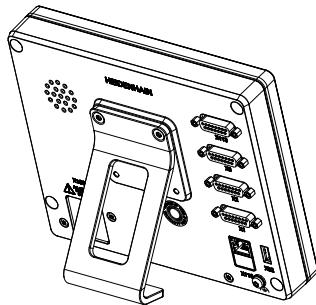


Рисунок 2: Монтаж устройства на подставке Single-Pos

Рисунок 3: Кабельный желоб на подставке Single-Pos

Дополнительная информация: "Размеры устройства с подставкой Single-Pos", Стр. 330

4.2.2 Монтаж на подставке Duo-Pos

Стойка Duo-Pos может привинчиваться к устройству под углом наклона 20° или 45°.



Если подставка Duo-Pos привинчивается к устройству под углом наклона 45°, устройство должно быть закреплено на верхнем конце монтажного паза. Следует использовать сетевой кабель с угловым штекером.

- ▶ Закрепить подставку с помощью поставляемых в комплекте винтов с внутренним шестигранником M4 x 8 ISO 7380 в нижних резьбовых отверстиях на задней панели устройства.



Допустимый момент затяжки составляет 2,6 Нм

- ▶ Привинтить стойку к опорной поверхности через монтажный паз (ширина = 4,5 мм).

ИЛИ

- ▶ Установить устройство в любом удобном месте.
- ▶ Кабели прокладываются сзади через обе ножки стойки и направляются через боковые отверстия к разъемам

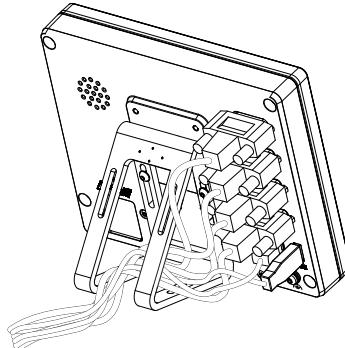
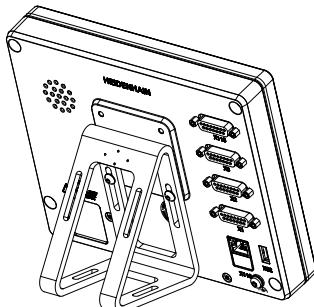


Рисунок 4: Монтаж устройства на подставке Duo-Pos

Рисунок 5: Кабельный желоб на подставке Duo-Pos

Дополнительная информация: "Размеры устройства с подставкой Duo-Pos",
Стр. 331

4.2.3 Монтаж на подставке Multi-Pos

- ▶ Закрепить подставку с помощью поставляемых в комплекте винтов с потайной головкой M4 x 8 ISO 14581 (черные) в резьбовых отверстиях на задней панели устройства.



Допустимый момент затяжки составляет 2,6 Нм

- ▶ По желанию стойку можно привинтить снизу к опорной поверхности с помощью двух винтов M5.
- ▶ Отрегулировать желаемый угол наклона .
- ▶ Зафиксировать стойку: затянуть до отказа винт T25



Соблюдать момент затяжки для винта T25

- Рекомендованный момент затяжки: 5,0 Нм
- Максимально допустимый момент затяжки: 15,0 Нм

- ▶ Кабели прокладываются сзади через обе ножки стойки и направляются через боковые отверстия к разъемам

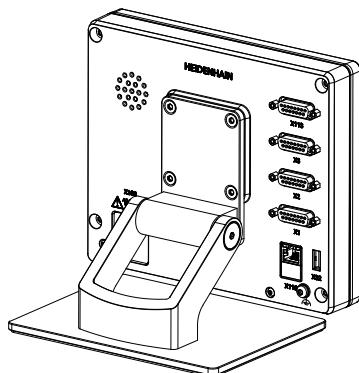


Рисунок 6: Монтаж устройства на подставке Multi-Pos



Рисунок 7: Кабельный желоб на подставке Multi-Pos

Дополнительная информация: "Размеры устройства с подставкой Multi-Pos", Стр. 331

4.2.4 Монтаж на креплении Multi-Pos

- ▶ Закрепить держатель с помощью поставляемых в комплекте винтов с потайной головкой M4 x 8 ISO 14581 (черные) в резьбовых отверстиях на задней панели устройства.



Допустимый момент затяжки составляет 2,6 Нм

- ▶ Смонтировать держатель с помощью поставляемых в комплекте винтов M8, шайб, рукоятки и шестигранной гайки M8 на штангу или
- ▶ зафиксировать держатель на желаемой поверхности с помощью двух винтов <7, вкрученных через два отверстия.
- ▶ Отрегулировать желаемый угол наклона .
- ▶ Зафиксировать держатель: затянуть до отказа винт T25



Соблюдать момент затяжки для винта T25

- Рекомендованный момент затяжки: 5,0 Нм
- Максимально допустимый момент затяжки: 15,0 Нм

- ▶ Кабели прокладываются сзади через обе ножки держателя и направляются через боковые отверстия к разъемам

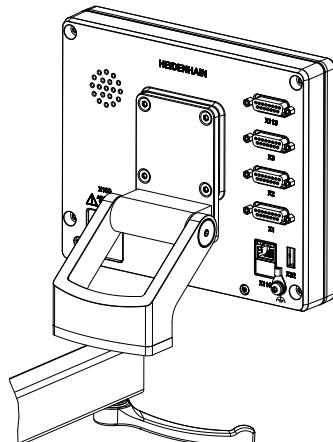


Рисунок 8: Монтаж устройства на креплении Multi-Pos

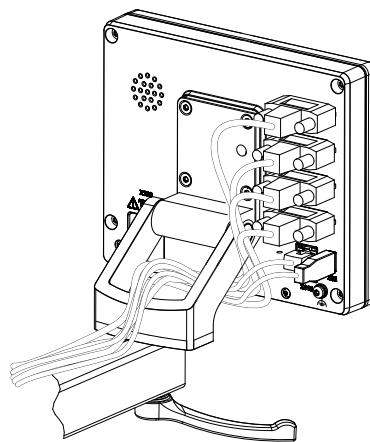


Рисунок 9: Кабельный желоб на креплении Multi-Pos

Дополнительная информация: "Размеры устройства с креплением Multi-Pos", Стр. 332

5

Подключение

5.1 Обзор

В данной главе описывается установка устройства. Здесь указаны сведения по установке устройства и инструкции по надлежащему присоединению периферийных устройств.



Следующие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала",
Стр. 27

5.2 Общие указания

УКАЗАНИЕ

Помехи из-за источников сильного электромагнитного излучения!

Периферийные устройства, например, частотные преобразователи или приводы, могут вызвать помехи.

Чтобы повысить нечувствительность к помехам, вызванным электромагнитными воздействиями:

- ▶ использовать optionalный вывод функционального заземления согласно IEC/EN 60204-1;
- ▶ использовать только периферийное оборудование USB со сплошным экранированием металлизированной фольгой и металлической оплеткой или металлическим корпусом. Степень покрытия экранирующей оплетки должна быть на уровне 85 % или выше. Экран должен соединяться со штекерами со всех сторон (соединение на 360°).

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства при вставке и извлечении штекеров в процессе эксплуатации!

Риск повреждения внутренних компонентов.

- ▶ Подключайте и отключайте разъемы только при выключенном устройстве

УКАЗАНИЕ

Электростатический разряд (ESD)!

Прибор содержит чувствительные к разрядам конструктивные элементы, которые может повредить электростатический разряд.

- ▶ Обязательно соблюдайте правила техники безопасности при обращении с чувствительными к электростатическому разряду элементами
- ▶ Категорически запрещено прикасаться к штырьковым выводам без надлежащего заземления
- ▶ При подключении устройств обязательно одевайте антистатический браслет с заземлением

УКАЗАНИЕ

Риск повреждения устройства из-за неправильного кабельного подключения!

В случае неправильного кабельного подключения входов или выходов возможны повреждения устройства или периферийного оборудования.

- ▶ Учитывать схему расположения разъемов и технические характеристики устройства
- ▶ Задействовать только используемые контакты или жилы

Дополнительная информация: "Технические характеристики", Стр. 325

5.3 Обзор прибора

Разъемы на задней стороне устройства закрыты пылезащитными колпачками от загрязнений и повреждения.

УКАЗАНИЕ

Загрязнение и повреждение из-за отсутствия пылезащитных колпачков!

Отсутствие защитных колпачков на неиспользуемых разъемах может привести к повреждению контактов разъемов или их разрушению.

- ▶ Снимайте пылезащитные колпачки только при подсоединении измерительных датчиков или периферийных устройств.
- ▶ При снятии измерительного датчика или периферийного устройства снова установите пылезащитный колпачок на место.



Типы разъемов для измерительных датчиков могут различаться в зависимости от модели устройства.

Задняя панель устройства без пылезащитных колпачков

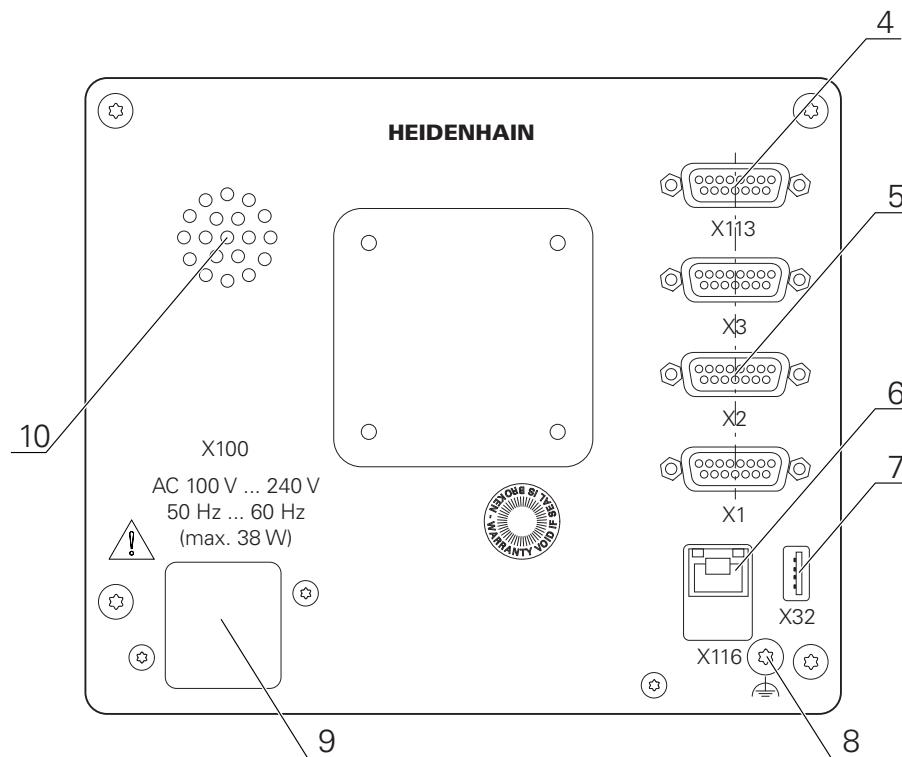


Рисунок 10: Задняя панель устройства для устройств с ID 1089179-xx

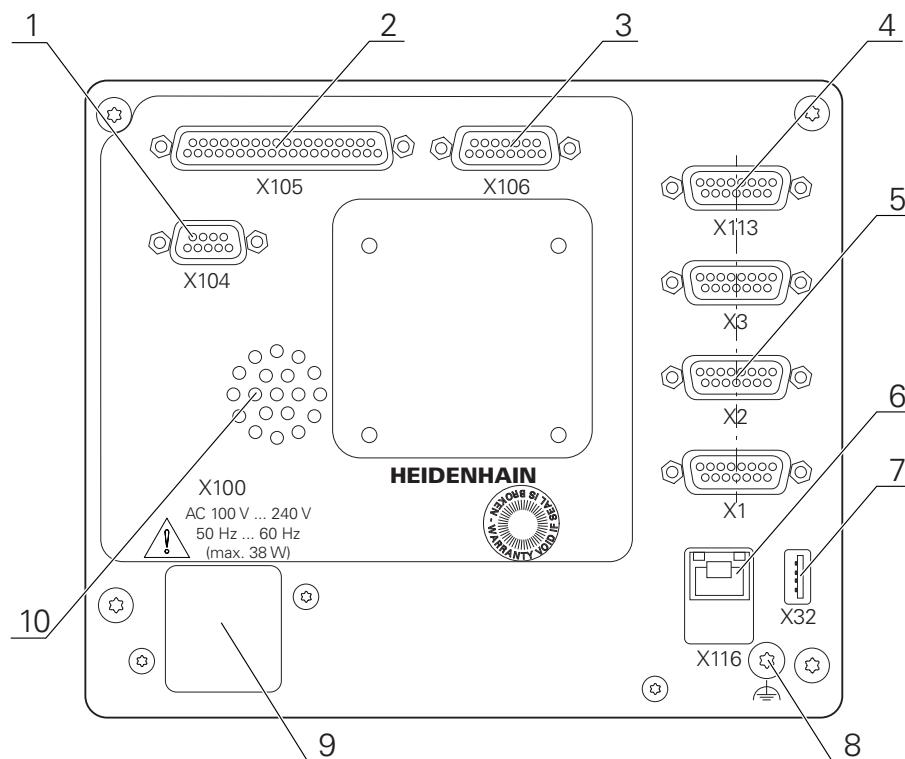


Рисунок 11: Задняя панель устройства для устройств с ID 1089179-xx

Разъемы:

- 5 X1-X3:** вариант устройства с 15-полюсными разъемами Sub-D для измерительных устройств с интерфейсом 1 B_{SS}, 11 µA_{SS} или EnDat 2.2

- 7 **X32:** высокоскоростной USB-разъем 2.0 (тип A) для принтера, устройства ввода или USB-накопителя большой емкости
- 10 **Динамик**
- 8 Вывод функционального заземления согласно IEC/EN 60204-1.
- 6 **X116:** разъем RJ45-Ethernet для связи и обмена данными с последующими системами или ПК
- 4 **X113:** 15-полюсный разъем Sub-D для измерительного щупа (например, измерительного щупа HEIDENHAIN)
- 9 **X100:** Сетевой выключатель и сетевой разъем

Дополнительные разъемы для устройств с ID 1089179-xx

- 2 **X105:** 37-полюсный разъем Sub-D для цифрового интерфейса (постоянный ток 24 В; 24 коммутационных входа, 8 коммутационных выходов)
- 3 **X106:** 15-полюсный разъем Sub-D для аналогового интерфейса (4 входа, 4 выхода)
- 1 **X104:** 9-полюсный разъем Sub-D для универсального релейного интерфейса (2 переключающих релейных контакта)

5.4 Подключение измерительных датчиков



В случае измерительных устройств с интерфейсом EnDat-2.2: если одной оси в настройках устройства уже присвоен соответствующий вход измерительного устройства, то это измерительное устройство при перезапуске распознается автоматически, и настройки адаптируются соответствующим образом. Вход измерительного устройства можно также назначить после подключения измерительного устройства.

- Необходимо соблюдать приведенное ниже назначение контактов.
- Снять и сохранить пылезащитный колпачок
- Прокладывать кабели в зависимости от варианта монтажа.

 
Дополнительная информация: "Сборка устройства", Стр. 38

- Надежно присоединить измерительные приборы к соответствующим разъемам.

Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45

- Для штекеров с винтами: винты затягивать не слишком туго

Назначение контактов X1, X2, X3

1 V _{PP} , 11 µA _{PP} , EnDat 2.2									
									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 V _{PP}	A+	0 В	B+	U _P	/	/	R-	/	
11 µA _{PP}	I ₁₊		I ₂₊		/	Внутренний экран	I ₀₋	/	
EnDat	/		/		DATA		/	CLOCK	
	9	10	11	12	13	14	15		
1 V _{PP}	A-	Сенсор 0 В	B-	Сенсор U _P	/	R+	/		
11 µA _{PP}	I ₁₋		I ₂₋		/	I ₀₊	/		
EnDat	/		/		DATA	/	CLOCK		

5.5

Подключение измерительных щупов



К устройству могут быть подключены следующие измерительные щупы:

- Кромочный щуп KT 130 HEIDENHAIN

Дополнительная информация: "Комплект поставки и принадлежности", Стр. 32

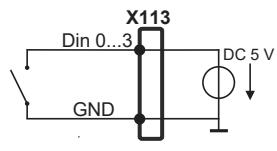
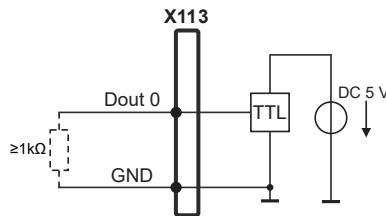
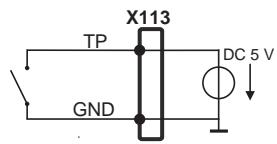
- ▶ Необходимо соблюдать приведенное ниже назначение контактов.
 - ▶ Снять и сохранить пылезащитный колпачок
 - ▶ Прокладывать кабели в зависимости от варианта монтажа
- Дополнительная информация:** "Сборка устройства", Стр. 38
- ▶ Измерительный щуп прочно присоединить к разъему.
- Дополнительная информация:** "Обзор прибора", Стр. 45
- ▶ Для разъемов с винтами: не затягивать винты слишком туго

Схема расположения разъемов X113

	1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 B	B 12 B	Dout 0	DC 12 B	DC 5 B	Din 0	GND	
9	10	11	12	13	14	15		
Din 1	Din 2	TP	GND	TP	Din 3	LED-		

B — сигнал касания щупом, готовность

TP — контактный щуп, закрыт в обычных условиях

Цифровые входы:**Цифровые выходы:****Контактный щуп:**

5.6 Электромонтаж проводами коммутационных входов и выходов



В зависимости от подключаемой периферии для операций по подключению могут потребоваться специалисты-электрики.

Пример: превышение защитного сверхнизкого напряжения (SELV)

Дополнительная информация: "Квалификация персонала",
Стр. 27



Устройство соответствует требованиям стандарта IEC 61010-1 только в том случае, если периферийное оборудование получает питание от вторичной цепи с ограниченным энергопотреблением по стандарту IEC 61010-13-е изд., раздел 9.4, или с ограниченной мощностью по стандарту IEC 60950-12-е изд., раздел 2.5, или от вторичной цепи класса 2 по стандарту UL1310.

Вместо стандарта IEC 61010-13-е изд., раздел 9.4 могут применяться соответствующие разделы стандартов DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 и CAN/CSA-C22.2 № 61010-1 или вместо стандарта IEC 60950-12-е изд., раздел 2.5 - соответствующие разделы стандартов DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1.

- ▶ Подключать коммутационные выходы согласно приведенной ниже схеме назначения контактов.
- ▶ Снять и сохранить пылезащитный колпачок
- ▶ Прокладывать кабели в зависимости от варианта монтажа

Дополнительная информация: "Сборка устройства", Стр. 38

- ▶ Прочно присоединить соединительные кабели периферийных устройств к соответствующим разъемам

 
Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45

- ▶ Для разъемов с винтами: не затягивать винты слишком тую



Цифровые или аналоговые входы и выходы должны быть присвоены в установках устройства соответствующей переключательной функции.

Схема расположения разъемов X104

								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R-0 NO	R-0 NC	/	R-1 NO	R-1 NC	R-0 CO	/	/	R-1 CO

CO - Change Over

NO - Normally Open

NC - Normally Closed

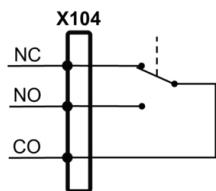
Выходы реле:

Схема расположения разъемов X105

							
1	2	3	4	5	6	7	8
Din 0	Din 2	Din 4	Din 6	Din 8	Din 10	Din 12	Din 14
9	10	11	12	13	14	15	16
Din 16	Din 18	Din 20	Din 22	Dout 0	Dout 2	Dout 4	Dout 6
17	18	19	20	21	22	23	24
Посто-янный ток 24 В	Посто-янный ток 24 В	GND	Din 1	Din 3	Din 5	Din 7	Din 9
25	26	27	28	29	30	31	32
Din 11	Din 13	Din 15	Din 17	Din 19	Din 21	Din 23	Dout 1
33	34	35	36	37			
Dout 3	Dout 5	Dout 7	Посто-янный ток 24 В	GND			

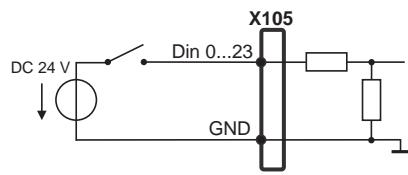
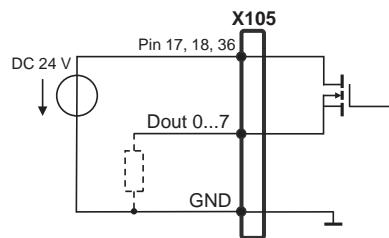
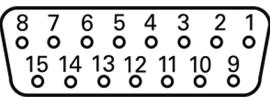
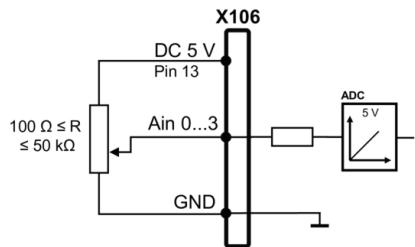
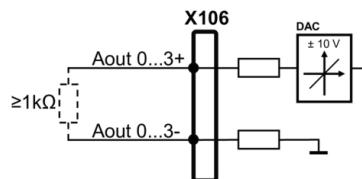
 
Цифровые входы:**Цифровые выходы:**

Схема расположения разъемов X106


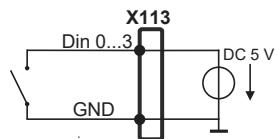
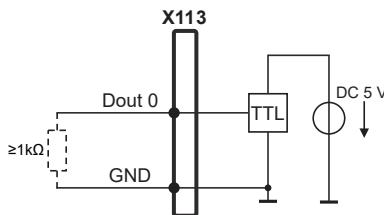
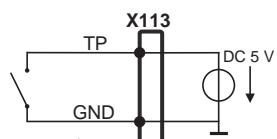
1	2	3	4	5	6	7	8
Aout 0+	Aout 1+	Aout 2+	Aout 3+	GND	GND	Ain 1	Ain 3
9	10	11	12	13	14	15	
Aout 0-	Aout 1-	Aout 2-	Aout 3-	DC 5 V	Ain 0	Ain 2	

Аналоговые входы:**Аналоговые выходы:****Схема расположения разъемов X113**


1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 V	B 12 V	Dout 0	DC 12 V	DC 5 V	Din 0	GND
9	10	11	12	13	14	15	
Din 1	Din 2	TP	GND	TP	Din 3	LED-	

B — сигнал касания щупом, готовность

TP — контактный щуп, закрыт в обычных условиях

Цифровые входы:**Цифровые выходы:****Контактный щуп:**

5.7 Подключение устройств ввода

- ▶ Необходимо соблюдать приведенное ниже назначение контактов.
- ▶ Снять и сохранить пылезащитный колпачок
- ▶ Прокладывать кабели в зависимости от варианта монтажа.

Дополнительная информация: "Сборка устройства", Стр. 38

- ▶ Подключить USB-мышку или USB-клавиатуру к USB-разъему типа А (X32.). Штекер USB-кабеля должен быть вставлен полностью.

Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45

Схема расположения разъемов X32

1	2	3	4
DC 5 V	Data (-)	Data (+)	GND

5.8 Подключить сетевую периферию

- ▶ Необходимо соблюдать приведенное ниже назначение контактов.
 - ▶ Снять и сохранить пылезащитный колпачок
 - ▶ Прокладывать кабели в зависимости от варианта монтажа
- Дополнительная информация:** "Сборка устройства", Стр. 38
- ▶ Подключить сетевые периферийные устройства с помощью стандартного кабеля CAT.5 к разъему Ethernet X116. Штекер кабеля должен бытьочно зафиксирован в разъеме.

Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45

Схема расположения разъемов X116

1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.9 Подключение сетевого напряжения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удара током!

Неправильно заземленные устройства могут привести к серьезным травмам или смерти вследствие удара током.

- ▶ Как правило, следует использовать 3-контактный сетевой кабель.
- ▶ Убедитесь в правильном подключении защитного провода к электропроводке здания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возникновения пожара из-за несоответствующего сетевого кабеля!


Использование сетевого кабеля, не соответствующего требованиям места для монтажа, может привести к опасности возникновения пожара.

- ▶ Используйте только сетевой кабель, который по меньшей мере соответствует национальным требованиям в месте установки устройства.

- ▶ Необходимо соблюдать приведенное ниже назначение контактов.
- ▶ Подключить электропитание с помощью кабеля, соответствующего требованиям, к розетке, оснащенной заземлением

Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45

Схема расположения разъемов X100

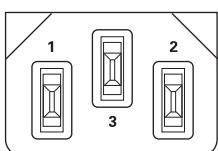		
1	2	3
L/N	N/L	

6

**Основные
операции**

6.1 Обзор

В данной главе описаны интерфейс пользователя и элементы управления, а также основные функциональные возможности устройства.

6.2 Работа с сенсорным экраном и устройствами ввода

6.2.1 Сенсорный экран и устройства ввода

Управление с помощью элементов в интерфейсе пользователя устройства осуществляется через сенсорный экран или подключенную USB-мышь.

Для ввода данных можно использовать экранную клавиатуру или подключенную USB-клавиатуру.

УКАЗАНИЕ

Нарушения работы сенсорного экрана из-за влаги или контакта с водой!

Влага или вода оказывают отрицательное воздействие на работу сенсорного экрана.

- ▶ Следует защитить сенсорный экран от влаги или контакта с водой
- Дополнительная информация:** "Характеристики прибора", Стр. 326

6.2.2 Жесты и движения мышью

Для активации, переключения или перемещения элементов управления в интерфейсе пользователя вы можете использовать сенсорный экран устройства или мышь. Управление сенсорным экраном и мышью осуществляется с помощью жестов.



Жесты для управления сенсорным экраном могут отличаться от жестов для управления мышью.

Для случаев отличающихся жестов для управления сенсорным экраном и мышью данное руководство описывает обе возможности управления в виде альтернативных шагов выполнения действий.

Альтернативные шаги выполнения действий для управления сенсорным экраном и мышью обозначаются следующими символами:



Управление с помощью сенсорного экрана



Управление с помощью мыши

Приведенный ниже обзор описывает различные жесты при управлении сенсорным экраном и мышью:

Нажатие



означает короткое касание сенсорного экрана

Нажатие

означает однократный щелчок левой кнопкой мыши

Нажатия запускают, помимо прочего, следующие действия

- Выбор меню, элементов или параметров
- Ввод символов с помощью экранной клавиатуры
- Закрытие диалоговых окон

Удержание

означает длительное касание сенсорного экрана



означает однократный щелчок с дальнейшим нажатием левой кнопки мыши

Удержания запускают, помимо прочего, следующие действия

- Быстрое изменение значений в полях ввода с экранными кнопками плюс и минус

Прокрутка

означает движение пальца по сенсорному экрану, при котором однозначно определена по крайней мере начальная точка движения



означает однократный щелчок и нажатие левой кнопки мыши с одновременным перемещением мыши; однозначно определена, по крайней мере, начальная точка движения

Прокрутка запускает, помимо прочего, следующие действия

- Пролистывание списков и текста

6.3 Общие элементы управления и функциональные возможности

Следующие элементы управления дают возможность настройки и управления с использованием сенсорного экрана или устройств ввода.

Экранная клавиатура

С помощью экранной клавиатуры можно вводить текст в поля ввода интерфейса пользователя. В зависимости от поля ввода подсвечивается числовая или буквенно-числовая экранная клавиатура.

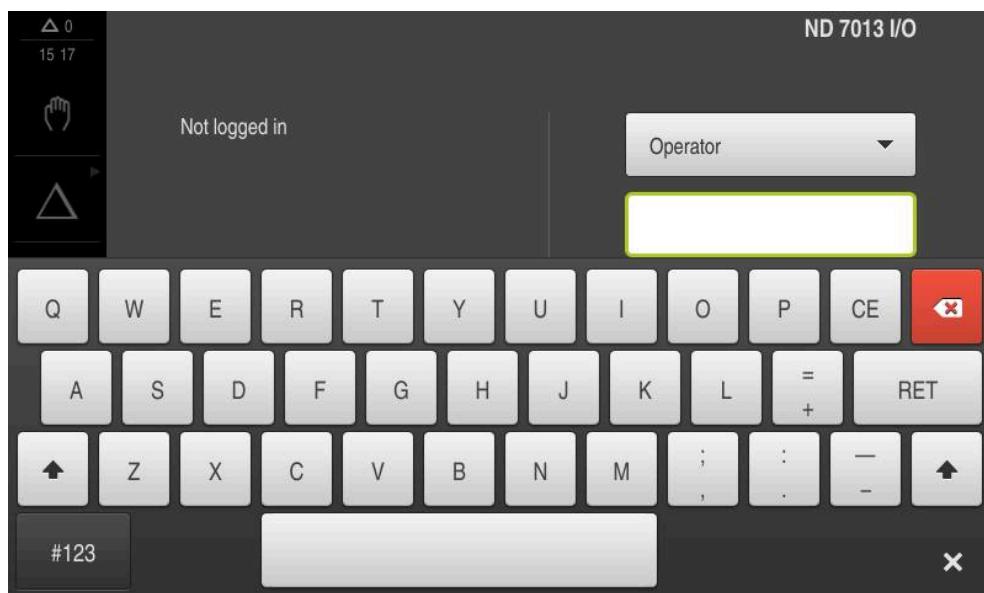


Рисунок 12: Экранная клавиатура

- ▶ Чтобы ввести значения, нажмите на поле ввода
- Поле ввода выделится цветом
- Экранная клавиатура появится на экране
- ▶ Введите текст или числовые значения
- Правильность ввода в поле ввода отображается зеленой галочкой (при наличии)
- При неполном вводе или неверных значениях появляется красный восклицательный знак (при наличии). В этом случае ввод данных не может быть завершен
- ▶ Для сохранения значений подтвердите ввод нажатием **RET**
- Значения будут отображены
- Экранная клавиатура будет скрыта

Поля ввода с экранными кнопками плюс и минус

Экранные кнопки плюс + и минус - с обеих сторон числового значения позволяют легко подогнать числовые значения.



- ▶ Нажимайте + или - до тех пор, пока не появится нужное значение
- ▶ Удерживайте + или -, чтобы значения быстрее изменялись
- Отобразится выбранное значение

Переключатель

Переключателем выполняется переход между функциями.



- ▶ Нажмите на нужную функцию
- > Активированная функция отобразится зеленым
- > Неактивная функция отобразится светло-серым

Позиционный переключатель

Позиционный переключатель служит для активации или деактивации функции.



- ▶ Переместить позиционный переключатель в желаемую позицию
- или
- ▶ нажать на позиционный переключатель.
- > Функция будет активирована или деактивирована

Выпадающее меню

Экранные кнопки с выпадающим меню отмечены треугольником, указывающим вниз.



- ▶ Нажмите экранную кнопку
- > Откроется выпадающее меню
- > Активная запись отмечена зеленым
- ▶ Нажмите на нужную запись
- > Запись принимается

Отмена

 
Экранная кнопка служит для отмены последнего действия.

Уже завершенные процессы невозможно отменить.



 
- ▶ Нажмите на Отмена
- > Последнее действие будет отменено

Добавить



 
- ▶ Чтобы добавить еще один элемент, нажмите на Добавить
- > Добавляется новый элемент

Закрыть



- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите Закрыть

Подтвердить



- ▶ Чтобы завершить действие, нажмите Подтвердить

Назад

- ▶ Для возврата на вышестоящий уровень в структуре меню нажмите **Назад**

6.4 ND 7000 включить и выключить

6.4.1 ND 7000 включить



Перед использованием устройства необходимо выполнить процедуры ввода в эксплуатацию и наладки. В зависимости от цели применения может потребоваться создание конфигурации дополнительных начальных параметров настройки.

Дополнительная информация: "Ввод в эксплуатацию", Стр. 89

- ▶ Включить устройство сетевым выключателем
Сетевой выключатель находится на задней стороне устройства.
- ▶ Устройство запускается. Это может занять какое-то время
- ▶ Если активировалась автоматическая регистрация пользователя и последним типом пользователя в системе был зарегистрирован **Operator**, интерфейс пользователя появляется в меню **Ручное управление**
- ▶ Если автоматическая регистрация не активировалась, появляется меню **Регистрация пользователя**
Дополнительная информация: "Регистрация и выход пользователя", Стр. 63

6.4.2 Режим энергосбережения активировать и деактивировать

Если устройство временно не используется, нужно активировать режим энергосбережения. При этом устройство переходит в неактивное состояние без прерывания подачи электропитания. В этом состоянии экран отключается.

Активация режима энергосбережения



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**



- ▶ Нажмите на **Режим энергосбережения**
- ▶ Экран отключается

Деактивация режима энергосбережения



- ▶ Нажмите на любую точку сенсорного экрана
- ▶ На нижнем крае появится стрелка
- ▶ Потяните стрелку вверх
- ▶ Экран включится, и появится последний показанный интерфейс пользователя

6.4.3 ND 7000 выключить

УКАЗАНИЕ

Повреждение операционной системы!

Если отсоединить включенное устройство от источника тока, возможно повреждение операционной системы устройства.

- ▶ Завершите работу устройства через меню **Выключение**
- ▶ Не отсоединяйте устройство от источника тока, пока оно включено.
- ▶ Выключать устройство с помощью сетевого выключателя только после завершения работы.



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**



- ▶ Нажмите на **Завершение работы**
- ▶ Операционная система завершит работу
- ▶ Подождите, пока на экране не появится сообщение:
Теперь вы можете выключить прибор.
- ▶ Выключите устройство с помощью сетевого выключателя

6.5 Регистрация и выход пользователя

Регистрируйтесь и выходите из устройства через меню **Регистрация пользователя**.

Единовременно в системе устройства может быть зарегистрирован только один пользователь. Зарегистрированный пользователь отображается. Для входа в систему нового пользователя уже зарегистрированный пользователь должен выйти из нее.



В устройстве есть уровни допуска, которые предоставляют пользователю права на полное или ограниченное управление и использование системы.

6.5.1 Регистрация пользователя



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- ▶ Выберите в выпадающем меню пользователя
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Введите пароль пользователя

Пользо- ватель	Пароль по умолчанию	Целевая аудитория
OEM	oem	Пусконаладчик, производитель станка
Setup	setup	Специалист по наладке, конфигуратор системы
Operator	operator	Оператор

Дополнительная информация: "Зарегистрироваться в системе для быстрого запуска", Стр. 179



Если пароль не совпадает со стандартными настройками, следует отправить запрос наладчику (**Setup**) или производителю станка (**OEM**).
Если пароль утерян, обратитесь в сервисное отделение HEIDENHAIN.



- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Вход в систему**
- ▶ Пользователь входит в систему и отображается

Дополнительная информация: "Целевые группы по типам пользователей", Стр. 20

6.5.2 Выход пользователя



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**



- ▶ Нажмите на **Выход из системы**
- ▶ Пользователь выходит из системы
- ▶ Функции главного меню, кроме функции **Выключение**, неактивны
- ▶ Использование устройства станет возможным только после повторной регистрации в качестве пользователя

6.6 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Пользоват.**
- ▶ Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- ▶ Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- ▶ Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке



6.7 Выполнение поиска референтных меток после запуска оборудования



Если после запуска устройства активирован поиск референтных меток, то все функции устройства блокируются до тех пор, пока поиск референтных меток не будет успешно завершен.

Дополнительная информация: "Референтная метка (Измерительный датчик)", Стр. 276



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.

Если на устройстве включен поиск референтных меток, мастер настройки потребует компенсации референтных меток осей.

- ▶ После входа в систему следовать указаниям мастера настройки
- ▶ После успешного поиска референтных меток символ указателя перестает мигать

Дополнительная информация: "Элементы управления индикатора положения", Стр. 78

Дополнительная информация: "Включить поиск референтной метки", Стр. 131

6.8 Интерфейс пользователя



Прибор доступен в различном исполнении с различным оснащением. В зависимости от исполнения и оснащения интерфейс пользователя и набор функций могут отличаться.

6.8.1 Интерфейс пользователя после Включить

Интерфейс пользователя при поставке

Отображаемый интерфейс пользователя соответствует состоянию устройства на момент поставки.

Этот интерфейс пользователя также выводится после того, как устройство сброшено к заводским настройкам.

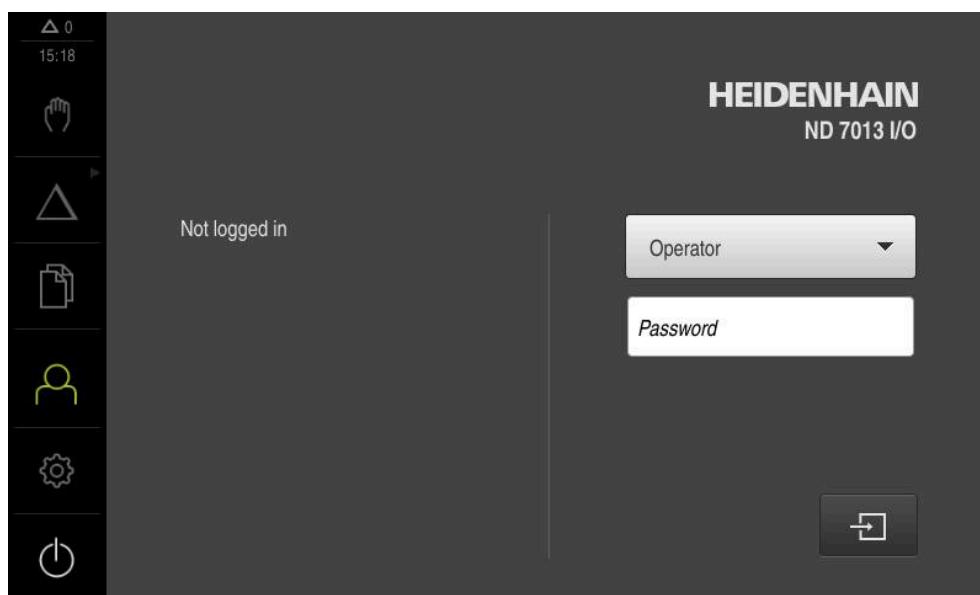


Рисунок 13: Интерфейс пользователя при поставке устройства

Интерфейс пользователя после запуска

Если в последний раз в системе был зарегистрирован пользователь с типом **Operator** и автоматической регистрацией пользователя, устройство показывает после запуска меню **Ручное управление**.


Дополнительная информация: "Меню Ручное управление", Стр. 69

Если автоматическая регистрация пользователя не активирована, устройство откроется с меню **Регистрация пользователя**.

Дополнительная информация: "Меню Регистрация пользователя", Стр. 76

6.8.2 Главное меню интерфейса пользователя

Интерфейс пользователя (в режиме ручного управления)

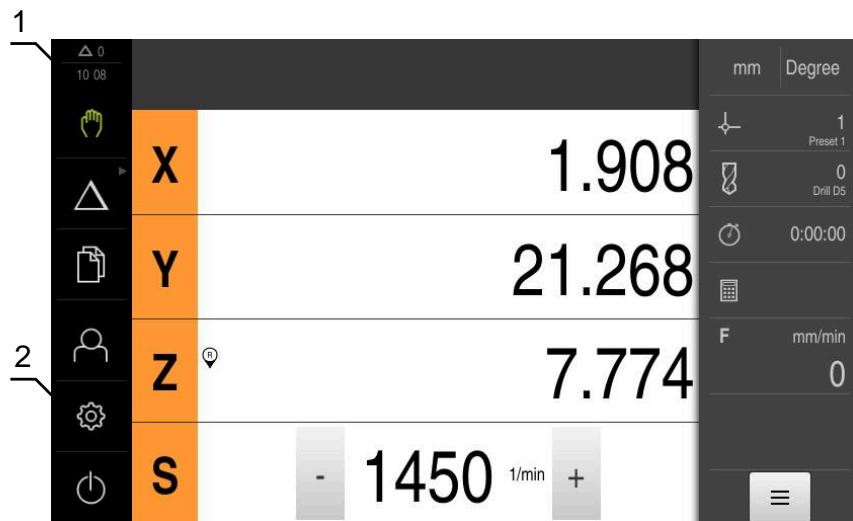

- 1 Область просмотра сообщений, показывает время и количество незакрытых сообщений
- 2 Главное меню с элементами управления

Элементы управления главного меню

Элемент управления	Функция
	Сообщение Открывает обзор всех сообщений и отображает количество незакрытых сообщений Дополнительная информация: "Сообщения", Стр. 86
	Ручное управление Ручное позиционирование машинной оси Дополнительная информация: "Меню Ручное управление", Стр. 69
	Режим ручного ввода данных Непосредственный ввод желаемого перемещения оси (MDI, ручной ввод данных); оставшийся участок перемещения будет рассчитан и показан Дополнительная информация: "Меню Режим ручного ввода данных", Стр. 70
	Отработка программы (опция ПО) Выполнение предварительно составленной программы с инструкцией пользователю Дополнительная информация: "Меню отработка программы (опция ПО)", Стр. 72
	Программирование (опция ПО) Создание и управление отдельных программ Дополнительная информация: "Меню Программирование (опция ПО)", Стр. 73

Элемент управления	Функция
	Управление файлами Управление файлами, доступными в устройстве Дополнительная информация: "Меню Управление файлами", Стр. 75
	Авторизация пользователя Регистрация и выход пользователя Дополнительная информация: "Меню Регистрация пользователя", Стр. 76
	Настройки Настройки устройства, например, создание структуры пользователей, конфигурирование сенсоров или обновление встроенного ПО Дополнительная информация: "Меню Настройки", Стр. 77
	Выключение Завершение работы операционной системы или активация режима энергосбережения Дополнительная информация: "Меню Выключение", Стр. 78

Выбор сгруппированных элементов управления

При активной опции **Software-Option ND 7000 PGM** следующие элементы управления в главном меню сгруппированы:

- **Режим ручного ввода данных**
- **Выполнение программы**
- **Программирование**

Сгруппированные элементы управления вы можете опознать по стрелке.


- ▶ Чтобы выбрать элемент управления из группы, нажмите на элемент управления со стрелкой, например на **Режим ручного ввода данных**
- Элемент управления будет показан активным
- ▶ Снова нажмите на элемент управления
- Откроется группа
- Выберите желаемый элемент управления
- Выбранный элемент управления будет показан активным

6.8.3 Меню Ручное управление

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

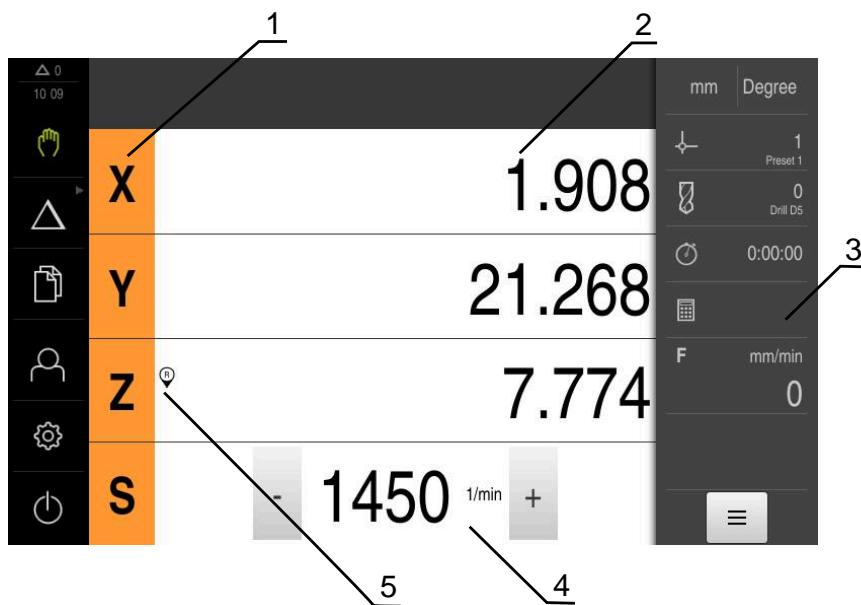

- 1 Кнопка оси
- 2 Индикация позиции
- 3 Страна состояния
- 4 Частота вращения шпинделя (станка)
- 5 Реферированиe

Меню **Ручное управление** показывает измеренные позиционные значения на осях устройства в рабочей области.

В строке состояния доступны дополнительные функции.

Дополнительная информация: "Ручное управление", Стр. 193

6.8.4 Меню Режим ручного ввода данных

Вызов




- ▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**



Элемент управления может принадлежать к группе (зависит от конфигурации)

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68

- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

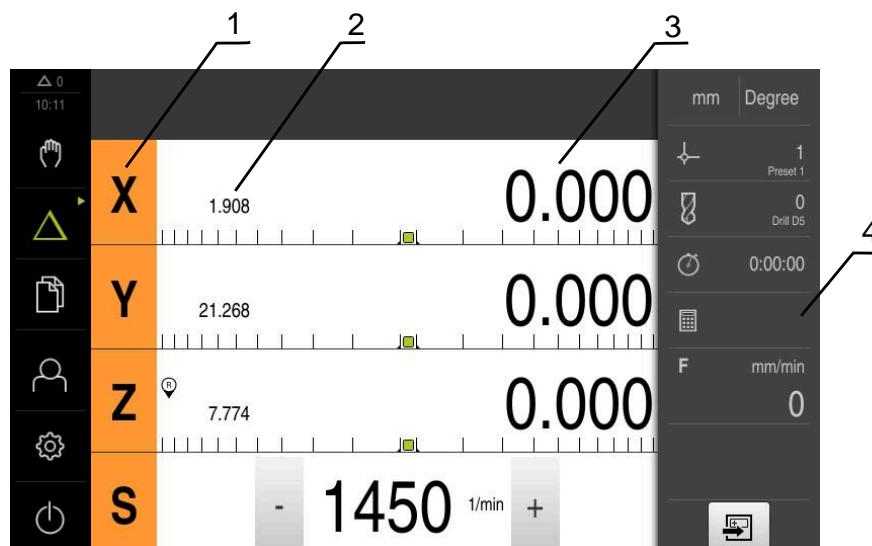

- 1 Кнопка оси
- 2 Фактическое положение
- 3 Остаточный путь
- 4 Стока состояния

Диалоговое окно Кадр MDI

- В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**



Элемент управления может принадлежать к группе (зависит от конфигурации)

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68



- В строке состояния нажмите на **Создать**

- > Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

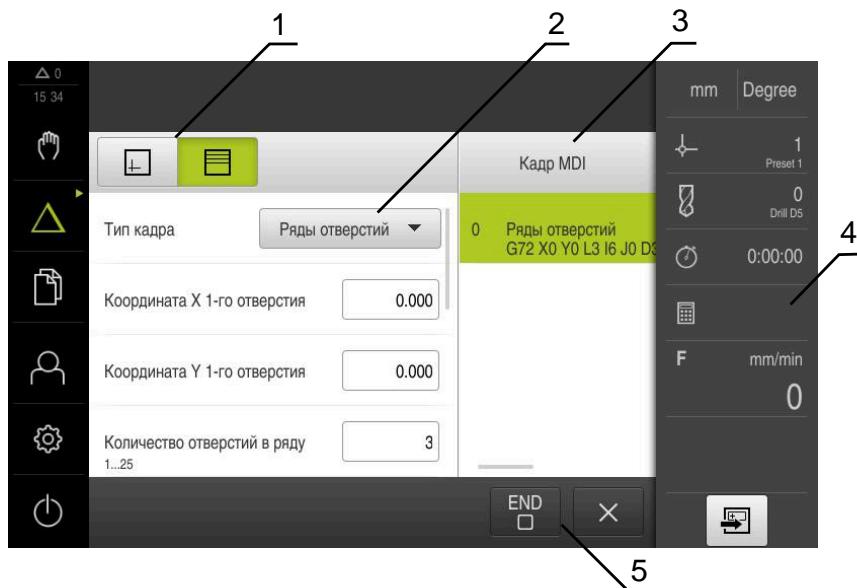


Рисунок 14: Диалоговое окно Кадр MDI

- 1 Страна вида
- 2 Параметр кадра
- 3 Страна ручного ввода данных
- 4 Страна состояния
- 5 Средства обработки кадра

Меню **Режим ручного ввода данных** позволяет непосредственный ввод значений для желаемого перемещения оси (ручной ввод данных). При этом задается расстояние до конечной цели, рассчитывается и отображается оставшийся участок перемещения.

В строке состояния доступны результаты измерений и дополнительные функции.

Дополнительная информация: "Режим ручного ввода данных", Стр. 205

6.8.5 Меню отработки программы (опция ПО)

Вызов

- ▶ В главном меню нажмите на Отработка программы



Элемент управления находится в группе.

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68

- > Отобразится интерфейс пользователя для режима отработки программы



Рисунок 15: Меню Отработка программы

- 1 Стока вида
- 2 Стока состояния
- 3 Программное управление
- 4 Частота вращения шпинделя (станка)
- 5 Управление программами

Меню **Выполнение программы** позволяет выполнить ранее составленную в режиме работы «Программирование» программу. При выполнении мастер настройки выполняет их по отдельным шагам программы.

В меню **Отработка программы** вы можете открыть окно симуляции, чтобы визуализировать выбранные кадры.

В строке состояния доступны результаты измерений и дополнительные функции.

Дополнительная информация: "Отработка программы (опция ПО)", Стр. 217

6.8.6 Меню Программирование (опция ПО)

Вызов



► В главном меню нажмите на **Программирование**



Элемент управления находится в группе.

Дополнительная информация: "Выбор
сгруппированных элементов управления", Стр. 68

> Отобразится интерфейс пользователя для режима
программирования

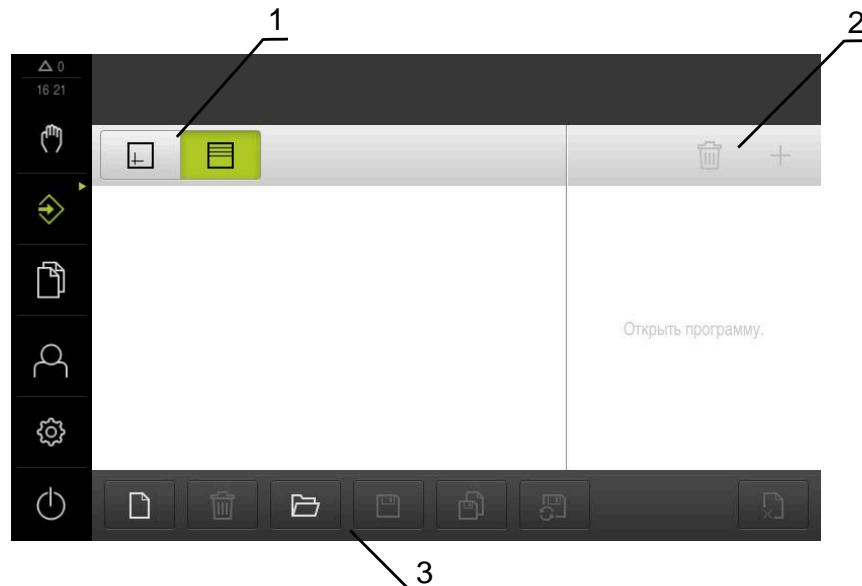
 


Рисунок 16: Меню Программирование

- 1 Страна вида
- 2 Страна инструментов
- 3 Управление программами

В окне моделирования можно видеть визуализацию выбранного кадра.

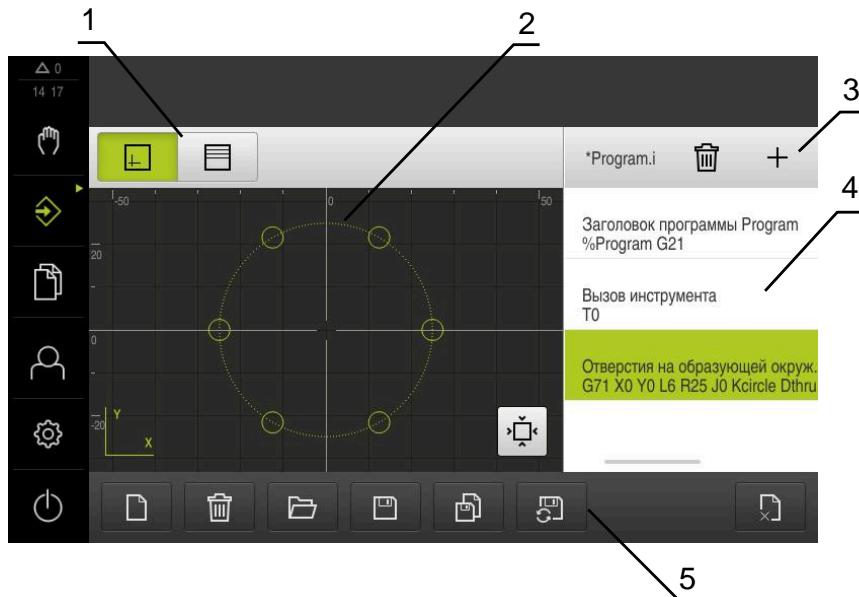


Рисунок 17: Меню Программирование с открытым окном моделирования

- 1 Страна вида
- 2 Окно симуляции (опционально)
- 3 Список инструментов
- 4 Кадры программы
- 5 Управление программами

Меню **Программирование** позволяет создавать программы и управлять ими. Для этого необходимо описать отдельные шаги обработки или образцы обработки в виде отдельных строк. Последовательность многих строк образует программу.

Дополнительная информация: "Программирование (опция ПО)", Стр. 225

6.8.7 Меню Управление файлами

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Управление файлами**
- > Отобразится интерфейс пользователя для режима **Управление файлами**

Краткое описание

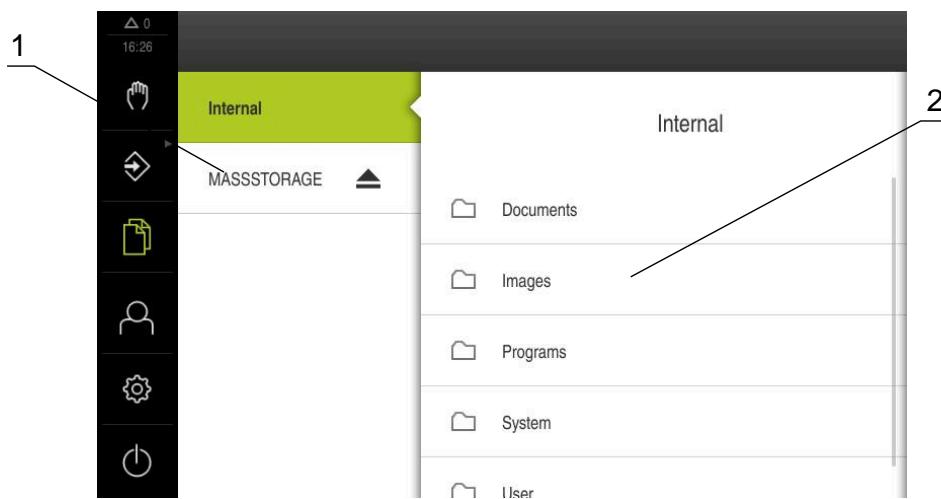


Рисунок 18: Меню Управление файлами

- 1 Список доступных мест сохранения
- 2 Список директорий в выбранном месте сохранения

В меню **Управление файлами** отображаются файлы в системе ЧПУ, сохраненные в устройства .

В списке мест сохранения также отображаются, если присутствуют, подсоединенные USB-накопители (формат FAT32) и доступные сетевые диски. USB-накопители и сетевые диски отображаются с указанием имени или с обозначением диска.

Дополнительная информация: "Управление файлами", Стр. 239

6.8.8 Меню Регистрация пользователя

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- Появится пользовательский интерфейс для входа пользователей в систему и выхода из нее

Краткое описание

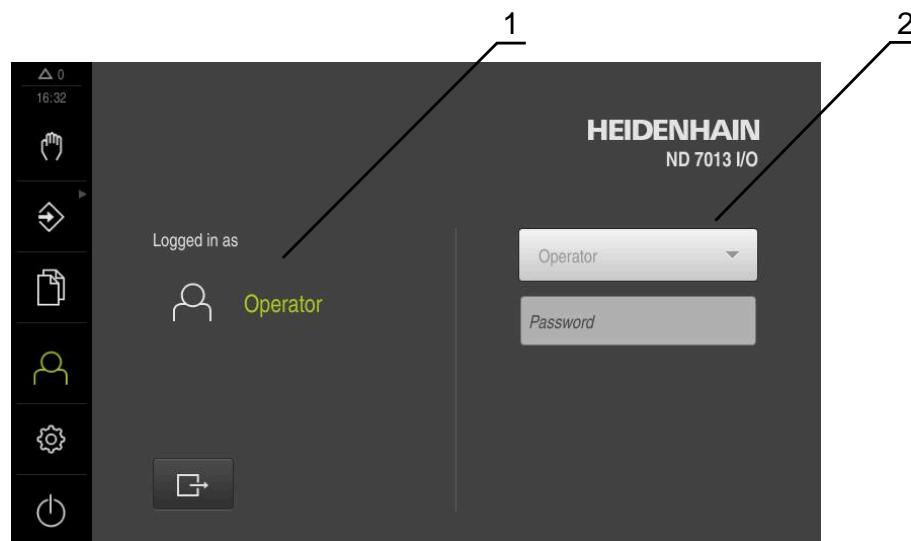


Рисунок 19: Меню Регистрация пользователя

- 1 Индикация зарегистрированного пользователя
- 2 Регистрация пользователя

В меню **Регистрация пользователя** зарегистрированный пользователь показан в левом столбце. Регистрация нового пользователя в системе отражается в правом столбце.

Для регистрации другого пользователя уже зарегистрированный в системе пользователь должен выйти из нее.

Дополнительная информация: "Регистрация и выход пользователя", Стр. 63

6.8.9 Меню Настройки

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- > Отобразится интерфейс пользователя для настройки устройства.

Краткое описание

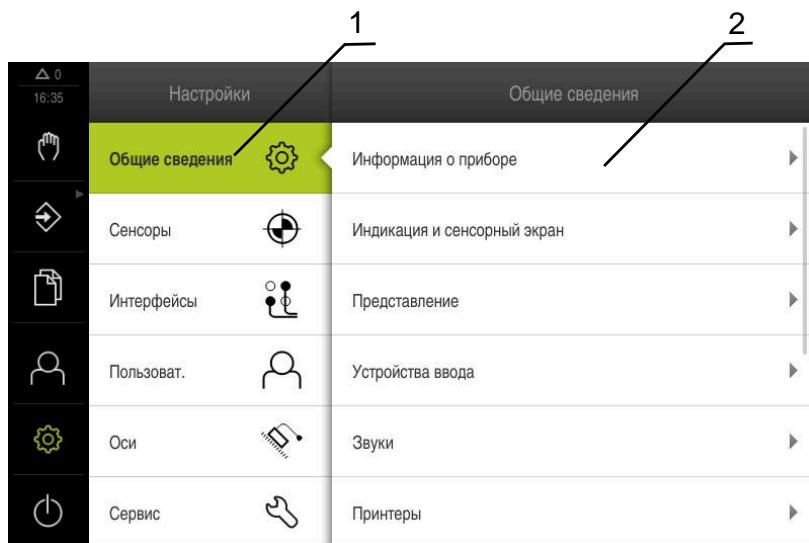


Рисунок 20: Меню Настройки

- 1 Список опций настройки
- 2 Список параметров настройки

Меню **Настройки** отражает все опции для конфигурации устройства. С помощью параметров настройки адаптируйте устройство к требованиям в месте применения.

Дополнительная информация: "Настройки", Стр. 247



В устройстве есть уровни допуска, которые предоставляют пользователю права на полное или ограниченное управление и использование системы.

6.8.10 Меню Выключение

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Выключение**
- Появляются элементы управления для завершения работы операционной системы, для активации режима энергосбережения и для активации режима очистки.

Краткое описание

Меню **Выключение** отражает следующие опции:

Элемент управления	Функция
	Завершение работы Завершает работу операционной системы устройства.
	Режим энергосбережения Выключает экран, переводит операционную систему в режим энергосбережения
	Режим очистки Выключает экран, операционная система продолжает работать без изменений

Дополнительная информация: "ND 7000 включить и выключить", Стр. 62

Дополнительная информация: "Очистка экрана", Стр. 305

6.9 Индикация позиции

Индикатор положения отображает положение осей и при необходимости дополнительную информацию для сконфигурированных осей.

6.9.1 Элементы управления индикатора положения

Символ	Значение
	Кнопка оси Функции кнопки оси: <ul style="list-style-type: none"> ■ Нажмите на кнопку оси: откроется поле для ввода значения позиции (ручной режим) или диалоговое окно Кадр MDI (режим ручного ввода данных) ■ Удерживать кнопку оси: скопировать текущее положение в качестве нулевой точки ■ Потянуть кнопку оси направо: откроется меню при наличии для оси доступных функций
	Поиск референтных меток проведен успешно
	Поиск референтных меток не проведен или референтные метки не распознаны
	Выбранная ступень передачи для шпинделя передачи Дополнительная информация: "Настроить ступень передачи для шпинделя передачи", Стр. 80

Символ	Значение
	Частота вращения шпинделя не может быть достигнута с выбранной ступенью передачи <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбрать более высокую ступень передачи
	Частота вращения шпинделя не может быть достигнута с выбранной ступенью передачи <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбрать более низкую ступень передачи
	В режимах «Ручной ввод данных» и «Выполнение программы» применяется коэффициент масштабирования по оси Дополнительная информация: "Изменение настроек меню быстрого доступа", Стр. 82
1250	Текущая частота вращения шпинделя
1250 <small>1mm +</small>	Поле ввода для управления частотой вращения шпинделя Дополнительная информация: "Настройка частоты вращения шпинделя", Стр. 79

6.9.2 Функции индикатора положения

Настройка частоты вращения шпинделя



Информация ниже относится только к устройствам с идентификационным номером 1089179-xx.

В зависимости от конфигурации подключенного станка можно управлять частотой вращения шпинделя.

1250 1mm +

- ▶ Чтобы переключить индикацию частоты вращения шпинделя на поле ввода, потяните индикацию вправо
- ▶ Появится поле ввода **Частота вращения шпинделя**
- ▶ Установить частоту вращения шпинделя нажатием или удерживанием + или - на нужное значение
- или
- ▶ Коснитесь поля ввода **Частота вращения шпинделя**
- ▶ Введите желаемое значение
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Указанная частота вращения шпинделя будет принята и взята для управления устройством в качестве заданного значения
- ▶ Чтобы вернуться на индикацию частоты вращения, потяните поле ввода влево



Если в поле ввода **Частота вращения шпинделя** не осуществляется ввод в течении трёх секунд, то устройство переключает на индикацию текущей частоты вращения.

Настроить ступень передачи для шпинделя передачи



Информация ниже относится только к устройствам с идентификационным номером 1089179-xx.

При использовании на станке шпинделя передачи можно выбирать используемые ступени передачи.



Выбор передач можно также активировать через внешний сигнал.

Дополнительная информация: "Ось шпинделя S", Стр. 283



- ▶ В рабочей области потянуть **кнопку оси S** направо



- ▶ Нажать на **Ступень передачи**
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Задать ступень передачи**
- ▶ Нажать на нужную ступень передачи



- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- ▶ Выбранная ступень передачи будет принята в качестве нового значения



- ▶ Потянуть **кнопку оси S** налево
- ▶ Символ выбранной ступени передачи будет отображен рядом с **кнопкой оси S**



Если невозможно достичь требуемого значения частоты вращения, начинает мигать символ передачи со стрелкой вверх (более высокая передача) или вниз (более низкая передача).

6.10 Стока состояния

 


Строка состояния и опциональная строка OEM в меню
Программирование недоступны

В строке состояния указываются скорость подачи и скорость перемещения. Кроме того, с помощью элементов управления строки состояния у вас есть прямой доступ к таблице точек привязки и таблице инструментов, а также к вспомогательным программам – секундомеру и калькулятору.

6.10.1 Элементы управления строки состояния

Следующие элементы управления имеются в распоряжении на строке состояния:

Элемент управления	Функция
	<p>Меню быстрого доступа Настройка единиц измерения для линейных и угловых значений, настройка коэффициента масштабирования; нажатие открывает меню быстрого доступа Дополнительная информация: "Изменение настроек меню быстрого доступа", Стр. 82</p>
	<p>Таблица точек привязки Индикация актуальных точек привязки; нажатие открывает таблицу предустановок Дополнительная информация: "Создание таблицы точек привязки", Стр. 168</p>
	<p>Таблица инструмента Индикация актуальных инструментов; нажатие открывает таблицу инструмента Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166</p>
	<p>Секундомер Индикация времени с функцией запуск/стоп в формате ч:мм:сс Дополнительная информация: "Секундомер", Стр. 83</p>
	<p>Калькулятор Калькулятор с основными математическими функциями и калькулятор частоты вращения Дополнительная информация: "Калькулятор", Стр. 83</p>
	<p>Скорость подачи Индикация текущей скорости подачи самой быстрой линейной оси Если все линейные оси находятся в покое, то отображается скорость подачи самой быстрой оси вращения</p>
	<p>Дополнительные функции Дополнительные функции в режиме ручного управления Дополнительная информация: "Дополнительные в ручном режиме работы", Стр. 84</p>
	<p>Кадр MDI Создание кадров обработки в режиме ручного ввода данных</p>

6.10.2 Изменение настроек меню быстрого доступа

С помощью меню быстрого доступа можно адаптировать следующие настройки:



Доступность определённых настроек в меню быстрого доступа зависит от зарегистрированного пользователя.

- Единица измерения для линейных величин (**Миллиметр или Дюйм**)
- Единица измерения для угловых величин (**Радианы, Десятич. градусы или Град-мин-сек**)
- Вид системы координат
- Коэффициент масштаб., который перемножается с сохраненной позицией при отработке кадра ручного ввода данных или кадра программы

Настройка единиц измерения



- ▶ В строке состояния нажмите на **Меню быстрого доступа**
- ▶ Выберите нужный **Блок для линейных значений**
- ▶ Выберите нужный **Блок для угловых значений**
- ▶ Чтобы закрыть меню быстрого доступа, нажмите на **Закрыть**
- Выбранные единицы измерения отображаются в **Меню быстрого доступа**

Выбор Тип системы координат для отработки программы

При отработке кадров программы вы можете переключаться между декартовыми и полярными системами координат.



- ▶ В строке состояния нажмите на **Меню быстрого доступа**
- ▶ Выберите необходимую опцию
- ▶ Чтобы закрыть меню быстрого доступа, нажмите на **Закрыть**
- Система координат будет соответствовать выбранной опции

Выбор Вид системы координат

Для отображения осей R и A вы можете во время ввода в эксплуатацию переключаться между декартовой и полярной системой координат.



- ▶ В строке состояния нажмите на **Меню быстрого доступа**
- ▶ Выберите необходимую опцию
- ▶ Чтобы закрыть меню быстрого доступа, нажмите на **Закрыть**
- Система координат будет соответствовать выбранной опции

Активация Коэффицент масштаб.

Коэффицент масштаб. при отработке кадра ручного ввода данных или кадра программы умножается на введенную в кадре позицию. Таким образом, вы можете отобразить или масштабировать Кадр MDI или кадр программы по одной или нескольким осям без изменения кадра.



- ▶ В строке состояния нажмите на **Меню быстрого доступа**
- ▶ Для перехода к нужной настройке потяните по экрану налево
- ▶ Активируйте **Коэффицент масштаб.** с помощью позиционного переключателя ON/OFF
- ▶ Для каждой оси укажите необходимый **Коэффицент масштаб.**
- ▶ Каждый раз подтверждайте ввод нажатием **RET**
- ▶ Чтобы закрыть меню быстрого доступа, нажмите на **Закрыть**
- ▶ При активном коэффициенте масштабирования $\neq 1$ появляется соответствующий символ в индикаторе положения



6.10.3 Секундомер

Для измерения времени обработки и т. п. устройство предлагает секундомер на строке состояния. Он работает как обычный секундомер, то есть отсчитывает прошедшее время с индикацией в формате ч:мм:сс.

Элемент управления	Функция
	Запуск Запускает отсчет времени или продолжает его после Паузы
	Пауза Прерывает отсчет времени
	Стоп Останавливает отсчет времени и обнуляется 0:00:00

6.10.4 Калькулятор

Устройство предлагает для расчётов в строке состояния различные калькуляторы. Для ввода числовых значений используется числовая клавиатура как и у обычного калькулятора.

Калькулятор	Функция
Стандартный	Обладает важнейшими математическими функциями
Калькулятор частоты вращения	<ul style="list-style-type: none"> ▶ В имеющиеся поля введите Диаметр (мм) и Скорость резания (м/мин) ▶ Частота вращения рассчитывается автоматически

6.10.5 Дополнительные в ручном режиме работы



- ▶ Чтобы вызвать дополнительные функции, в строке состояния нажмите на **Дополнительные функции**

Доступны следующие элементы управления:

Элемент управления	Функция
	Референтная метка Запуск поиска референтных меток Дополнительная информация: "Включить поиск референтной метки", Стр. 131
	Ощупывание Ощупать кромку детали Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197
	Ощупывание Определить среднюю линию детали Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197
	Ощупывание Определить центр окружности (отверстие или цилиндр) Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197
	Ощупывание Определение ориентации и точки привязки по граням (2 измерения по первой оси и 1 измерение по второй оси) Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197
	Ощупывание Определение ориентации через грани (2 измерения) Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197
	Ощупывание Определение ориентации через точку центра отверстий (на каждое отверстие 3 измерения с инструментом, 4 измерения с кромочным щупом) Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197

6.11 OEM-строка



Строка состояния и optionalная строка OEM в меню
Программирование недоступны

С помощью optionalной строки OEM вы можете в зависимости от конфигурации управлять функциями подключенного станка и получать доступ к .

6.11.1 Элементы управления OEM гориз. меню



Доступные элементы управления строки OEM зависят от конфигурации устройства и подключенного станка.

Дополнительная информация: "Конфигурирование OEM гориз. меню", Стр. 136

В OEM гориз. меню доступны следующие типовые элементы управления:

Элемент управления	Функция
	Нажатие на закладку выводит или скрывает строку OEM
	Logo Показывает конфигурируемый логотип OEM
	Част. врац. шпин. Показывает одно или несколько заданных значений для частоты вращения шпинделя Дополнительная информация: "Конфигурировать заданные для частоты вращения шпинделя значения", Стр. 137

6.11.2 Вызвать функции OEM гориз. меню



Доступные элементы управления строки OEM зависят от конфигурации устройства и подключенного станка.

Дополнительная информация: "Конфигурирование OEM гориз. меню", Стр. 136

Вы можете управлять специальными функциями с помощью элементов управления в строке OEM, такими как функции шпинделя.

Дополнительная информация: "Конфигурирование специальных функций", Стр. 140

Установка частоты вращения шпинделя

1500
1/min

- ▶ Нажмите на заданное поле **Частота вращения шпинделя** на строке OEM
- > Устройство задает значение напряжения, которое обеспечивает на холостом ходу шпинделя выбранную частоту вращения шпинделя подключенного станка

Программировать частоту вращения шпинделя

- 1500 +

1500
1/min

- ▶ Установите необходимую частоту вращения шпинделя нажатием или удержанием + или -
- ▶ Удерживайте нужное поле **Частота вращения шпинделя** на строке OEM
- > Цветом фона поля станет зеленый
- > Актуальная скорость вращения шпинделя будет использована устройством как заданное значение и показана в поле **Частота вращения шпинделя**

6.12 Сообщения и звуковая обратная связь

6.12.1 Сообщения

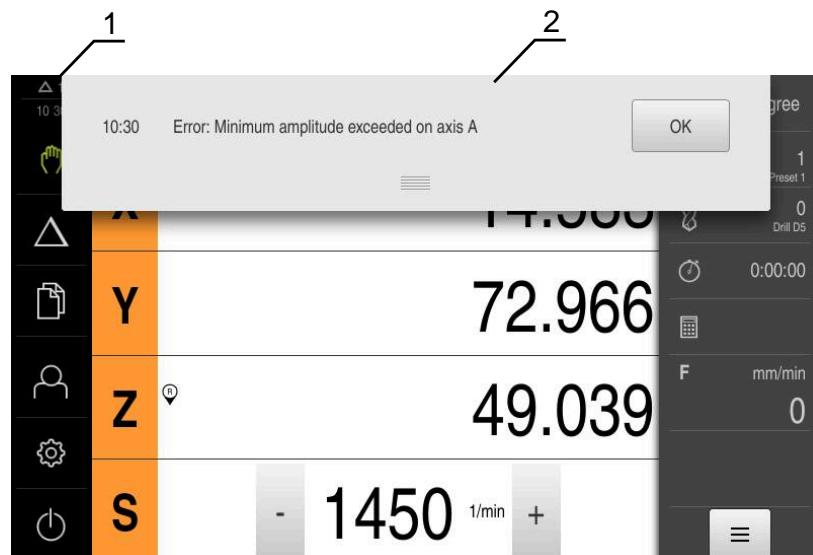


Рисунок 21: Индикация сообщений в рабочей области

- 1 Области просмотра Сообщения
- 2 Список сообщений

Сообщения на верхней границе рабочей области могут быть вызваны, например, ошибками управления или незавершенными процессами.

Сообщения отображаются при появлении причины или при нажатии на область просмотра **Сообщения** в левой верхней части экрана.

Вызвать сообщения

△3

- ▶ Нажмите на **Сообщения**
- > Откроется список сообщений

Регулировать область просмотра



- ▶ Для увеличения области просмотра сообщений потяните **Маркер** вниз.
- ▶ Для уменьшения области просмотра сообщений потяните **Маркер** наверх.
- ▶ Чтобы закрыть область просмотра, нужно переместить **Маркер** наверх из области экрана
- > Количество незакрытых сообщений отображается в области **Сообщения**

Закрыть сообщения

В зависимости от содержания сообщений их можно закрыть с помощью следующих элементов управления:



- ▶ нажать на **Закрыть**, чтобы закрыть сообщение с указанием,
 - > Сообщение исчезнет с экрана
- или
- ▶ Чтобы закрыть сообщение, которое может повлиять на приложение, нажмите на **OK**
 - > Сообщение будет учтено в приложении при необходимости
 - > Сообщение больше не появится на экране

6.12.2 Ассистент

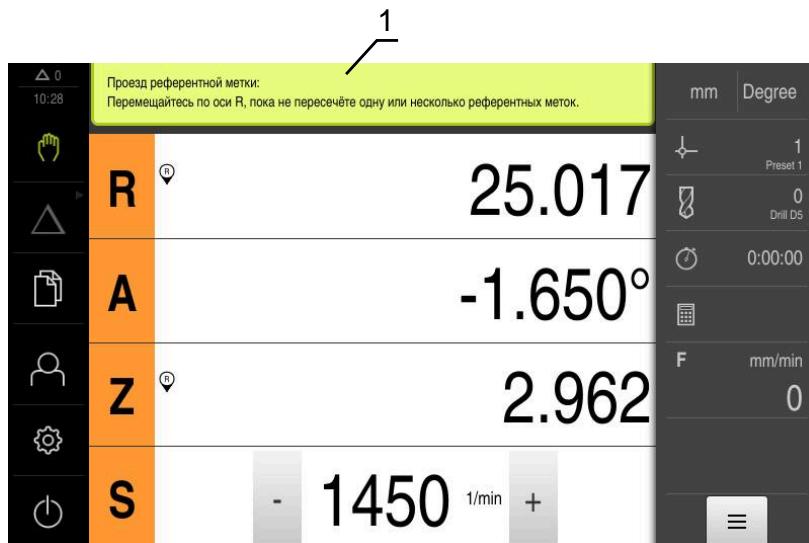


Рисунок 22: Поддержка рабочих операций с помощью ассистента

1 Мастер настройки (пример)

Мастер настройки поддерживает пользователя при отработке рабочих операций и программ или при проведении процесса обучения.

Следующие элементы управления мастера настройки отображаются в зависимости от рабочей операции или процесса.



- ▶ Для того чтобы вернуться к последней рабочей операции или повторить процесс нажмите на **Отмена**



- ▶ Для подтверждения показанной рабочей операции нажмите на **Подтвердить**
- ▶ Мастер настройки перейдет к следующему шагу или завершит процесс



- ▶ Для перехода к следующему отображению нажмите на **Следующий**



- ▶ Для возврата к предыдущему отображению нажмите на **Предыдущий**



- ▶ Для выхода из мастера настройки нажмите на **Закрыть**

6.12.3 Звуковая обратная связь

Устройство может сигнализировать об управляющих действиях, завершенных процессах или неполадках с помощью звуковых сообщений обратной связи.

Доступные звуковые сигналы объединены в тематические группы. Внутри тематической группы сигналы различаются между собой.

Настройки звуковой обратной связи можно задать в меню **Настройки**.

Дополнительная информация: "Звуки", Стр. 253

7

**Ввод в
эксплуатацию**

7.1 Обзор

В данной главе представлена вся информация о вводе устройства в эксплуатацию.

При вводе в эксплуатацию инженер производителя станка (**OEM**) по вводу в эксплуатацию конфигурирует устройство для применения на соответствующем станке.

Настройки можно вернуть к заводским настройкам по умолчанию.

Дополнительная информация: "Сброс", Стр. 292



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57



Следующие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала", Стр. 27

7.2 Для ввода в эксплуатацию войти в систему

7.2.1 Регистрация пользователя

Для ввода устройства в эксплуатацию пользователь **OEM** должен зарегистрироваться.



- ▶ В главном меню нажать на **Регистрация пользователя**
- ▶ Зарегистрированный ранее пользователь должен, при наличии, выйти из системы
- ▶ Выбрать пользователя **OEM**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Ввести пароль «**oem**»



Если пароль не совпадает со стандартными настройками, следует отправить запрос наладчику (**Setup**) или производителю станка (**OEM**).

Если пароль утерян, обратитесь в сервисное отделение HEIDENHAIN.



- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Вход в систему**
- ▶ Пользователь входит в систему
- ▶ Устройство открывает Режим работы **Ручное управление**

7.2.2 Выполнение поиска референтных меток после запуска оборудования



Если после запуска устройства активирован поиск референтных меток, то все функции устройства блокируются до тех пор, пока поиск референтных меток не будет успешно завершен.

Дополнительная информация: "Референтная метка (Измерительный датчик)", Стр. 276



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.

Если на устройстве включен поиск референтных меток, мастер настройки потребует компенсации референтных меток осей.

- ▶ После входа в систему следовать указаниям мастера настройки
- ▶ После успешного поиска референтных меток символ указателя перестает мигать

Дополнительная информация: "Элементы управления индикатора положения", Стр. 78

Дополнительная информация: "Включить поиск референтной метки", Стр. 131

7.2.3 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользователь**.
- ▶ Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- ▶ Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- ▶ Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке

7.2.4 Изменение пароля

Чтобы предотвратить неправомерное использование конфигурации, пароль необходимо изменить.

Пароль является конфиденциальной информацией и не должен разглашаться.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользовател.**
- ▶ Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выбрать зарегистрированного пользователя
- ▶ Нажмите на **Пароль**
- ▶ Введите действующий пароль
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Введите и повторите новый пароль
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **OK**
- ▶ Закройте сообщение нажатием **OK**
- ▶ Новый пароль будет действовать при следующей регистрации

7.3 Отдельные шаги по Вводу в эксплуатацию



Последующие отдельные шаги по вводу в эксплуатацию строятся последовательно друг за другом.

- ▶ Для того чтобы правильно ввести устройство в эксплуатацию необходимо проведение рабочих операций в описанной последовательности.

Условие: пользователь должен быть зарегистрирован под типом **OEM**.
(смотри "Для ввода в эксплуатацию войти в систему", Стр. 90).

Выбор приложения

- Выбор Применение

Базовые настройки

- Активация Опции программного обеспечения
- Настроить Дату и время
- Настройка единиц измерения

Конфигурирование измерительного щупа

- Настройка измерительного щупа

Конфигурирование осей

Для интерфейса EnDat:

- Конфигурирование оси для измерительных датчиков с интерфейсом EnDat
- Калибровка осей
- Реализация компенсации ошибок
- Определение количества штрихов на оборот

Для интерфейса 1 V_{SS} или

$11 \mu A_{SS}$:

- Включить поиск референтной метки
- Конфигурировать оси для измерительных датчиков с интерфейсами 1 V_{SS} или $11 \mu A_{SS}$
- Калибровка осей
- Реализация компенсации ошибок
- Определение количества штрихов на оборот

- Конфигурирование оси шпинделя
- Сопряжение осей

Конфигурирование M-функций

- Стандартные M-функции
- M-функции, заданные производителем

Область OEM

- Добавить документацию
- Добавить Стартовое окно
- Конфигурирование OEM гориз. меню
- Отрегулировать отображение
- Настроить сообщения об ошибках
- Сохранить в резервную копию OEM папки и файлы
- Конфигурирование устройства для создания снимков экрана

Сохранение данных.

- Резервное копирование конфигурации
- Сохранить данные пользователя

УКАЗАНИЕ

Потеря или повреждение данных конфигурации!

Если включенное устройство будет отключено от источника электропитания, данные конфигурации могут быть потеряны или повреждены.

- ▶ Обеспечить защиту и сохранение данных конфигурации для возможности их восстановления.

7.4 Выбор Применение

При пуске устройства в эксплуатацию вы можете выбирать между стандартными приложениями **Фрезерование** и **Точение**. Приложение для **Рад. сверление** доступно для выбора после активации соответствующей опции ПО.

Дополнительная информация: "Запросить лицензионный ключ", Стр. 94
В состоянии поставки по умолчанию выбрано приложение **Фрезерование**.



При смене режима применения устройства выполняется сброс всех настроек осей.



► В главном меню нажмите на **Настройки**



- Нажмите на **Сервис**
- Последовательно откройте:
 - **Область OEM**
 - **Настройки**
- В выпадающем меню **Применение** выберите приложение **Рад. сверление** (опция ПО).

7.5 Базовые настройки

7.5.1 Активация Опции программного обеспечения

Дополнительные Опции программного обеспечения активируются в устройстве с помощью **Лицензионный ключ**.



Активированные Опции программного обеспечения можно проверить на странице обзора.

Дополнительная информация: "Проверить Опции программного обеспечения", Стр. 97

Запросить лицензионный ключ

Вы можете запросить лицензионный ключ следующим образом:

- Выполнить считывание информации с устройства для запроса лицензионного ключа
- Создать заявку для запроса лицензионного ключа

Выполнить считывание информации устройства для запроса лицензионного ключа



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Информация о приборе**
- ▶ Откроется обзор с информацией об устройстве
- ▶ Будут показаны наименование продукта, идентификационный номер, серийный номер и версия встроенного ПО
- ▶ Необходимо обратиться в сервисное отделение HEIDENHAIN, чтобы после ввода отображенной информации об устройстве получить для него лицензионный ключ
- ▶ Лицензионный ключ и файл лицензии генерируются и передаются по электронной почте

Создать заявку для запроса лицензионного ключа



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Нажмите на **Опции программного обеспечения**
- ▶ Чтобы запросить платную опцию ПО, нужно нажать на **Запросить лицензионный ключ**
- ▶ Чтобы запросить бесплатную тестовую версию, нужно нажать на **Запрос временных опций**
- ▶ Для выбора необходимой опции нажать на соответствующую галочку.



▶ Чтобы сбросить данные ввода, нажать на галочку у соответствующей опции ПО

- ▶ Нажмите на **Создание запроса**
- ▶ В диалоговом окне выбрать желаемое место сохранения, в котором требуется сохранить заявку на лицензию
- ▶ Ввести соответствующее имя файла
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ Заявка на лицензию создается и сохраняется в выбранной папке
- ▶ Если заявка на лицензию находится на устройстве, переместить файл на подсоединенный USB-накопитель (формат FAT32) большой емкости или сетевой дисковод **Дополнительная информация:** "Перемещение файла", Стр. 242
- ▶ Необходимо обратиться в сервисное отделение HEIDENHAIN, отправить заявку на лицензию и запросить лицензионный ключ для устройства
- ▶ Лицензионный ключ и файл лицензии генерируются и передаются по электронной почте

Активировать лицензионный ключ

Лицензионный ключ можно активировать следующими способами:

- скопировать лицензионный ключ в устройство из файла лицензий
- ввести лицензионный ключ в устройство вручную

Считывание лицензионного ключа из лицензионного файла



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Опции программного обеспечения**
 - **Ввести лицензионный ключ**
- ▶ Нажмите на **Читать файл лицензии**
- ▶ Выберите лицензионный файл в файловой системе, на USB-накопителе большой емкости или на сетевом диске
- ▶ Подтвердите выбор **Выбрать**
- ▶ Нажмите на **OK**
- ▶ Лицензионный ключ активируется
- ▶ Нажмите на **OK**
- ▶ В зависимости от опции ПО может потребоваться перезапуск
- ▶ Подтвердите перезапуск нажатием на **OK**
- ▶ Доступна активированная опция ПО

Ручной ввод лицензионного ключа



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Опции программного обеспечения**
 - **Ввести лицензионный ключ**
- ▶ В поле ввода **Лицензионный ключ** введите лицензионный ключ
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **OK**
- ▶ Лицензионный ключ активируется
- ▶ Нажмите на **OK**
- ▶ В зависимости от опции ПО может потребоваться перезапуск
- ▶ Подтвердите перезапуск нажатием на **OK**
- ▶ Доступна активированная опция ПО

Проверить Опции программного обеспечения

На странице обзора вы можете проверить, какие **Опции программного обеспечения** активированы на устройстве.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**

- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Опции программного обеспечения**
 - **Обзор**
- ▶ Отобразится список активированных опций ПО **Опции программного обеспечения**



7.5.2 Настроить Дату и время



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**

- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Дата и время**
- ▶ Настраиваемые значения указываются в формате: год, месяц, день, час, минута
- ▶ Чтобы настроить дату и время в средней строке, потянуть столбцы вверх или вниз
- ▶ Для подтверждения нажмите на **Установить**
- ▶ Выберите нужный **Формат даты** в списке:
 - ММ-ДД-ГГГГ: месяц, день, год
 - ДД-ММ-ГГГГ: день, месяц, год
 - ГГГГ-ММ-ДД: год, месяц, день

Дополнительная информация: "Дата и время", Стр. 254

7.5.3 Настройка единиц измерения

Для единиц измерения, способов округления и разрядов после запятой можно настроить различные параметры.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**

- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Единицы измерения**
- ▶ Чтобы настроить единицы измерения, нажать на соответствующий выпадающий список и выбрать единицу измерения
- ▶ Чтобы настроить способы округления, нажать на соответствующий выпадающий список и выбрать способ округления
- ▶ Для настройки отражаемого количества разрядов после запятой нажать на - или +



Дополнительная информация: "Единицы измерения", Стр. 254

7.6 Настройка измерительного щупа

Точки привязки могут быть установлены при выполнении устройством функций ощупывания с помощью кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130. Наконечник кромочного щупа может быть дополнительно оснащен рубиновым шариком.

При активации контактного щупа, диаметр кромочного щупа KT 130 устанавливается автоматически.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сенсоры**
- ▶ Нажмите на **Измерительный щуп**.
- ▶ Активируйте или деактивируйте с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**
- ▶ При необходимости активируйте или деактивируйте опцию **Всегда использовать для ощупывания контактный щуп** с помощью переключателя **ON/OFF**
- ▶ В поле ввода **Длина** введите разницу в длине для измерительного щупа
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Активируйте или деактивируйте опцию **Обработка сигнала готовности** с помощью переключателя **ON/OFF**

7.7 Конфигурирование осей

Процедура зависит от типа интерфейса подключенного измерительного датчика и типа оси:

- Измерительные датчики с интерфейсом типа EnDat: параметры автоматически считываются с измерительного датчика
Дополнительная информация: "Конфигурирование оси для измерительных датчиков с интерфейсом EnDat", Стр. 101
- Измерительные датчики с интерфейсами типа 1 V_{SS} или 11 мкА_{SS}: Параметры должны конфигурироваться вручную/
- Тип оси **Шпиндель**, **Передача шпинделя** и **Шпиндель с ориентацией**
Входы/выходы и дополнительные параметры должны быть настроены вручную

Дополнительная информация: "Ось шпинделя S", Стр. 283

Параметры измерительных датчиков HEIDENHAIN, которые обычно подключаются к устройству, можно найти в обзоре стандартных измерительных датчиков.

Дополнительная информация: "Обзор типичных измерительных датчиков", Стр. 99

7.7.1 Обзор типичных измерительных датчиков

Следующий обзор содержит параметры измерительных датчиков HEIDENHAIN, которые обычно подключаются к устройству.



При подключении других измерительных датчиков найдите необходимые параметры в соответствующей документации устройства.

датчики линейных перемещений

Примеры применяемых обычно инкрементных измерительных датчиков.

Типовой ряд: измерительные датчики	Интерфейс	Период сигнала	Референтная метка	Максимальная длина переме- щения
LS 388C/688C	1 V _{SS}	20 µм	Кодированная	20 мм
LS 187/487C	1 V _{SS}	20 µм	Кодированная	20 мм
LB 382C	1 V _{SS}	40 µм	Кодированная	80 мм

Примеры применяемых обычно абсолютных измерительных датчиков

Типовой ряд: измеритель- ные датчики	Интерфейс	Шаг измерения
LC 415	EnDat 2.2	5 нм

Датчик угловых перемещений и датчик угла поворота

Типовой ряд: измерительные датчики	Интерфейс	Количество штрихов/ Выходные сигналы на оборот	Референтная метка	Базовое расстояние
RON 285C	1 V _{ss}	18 000	Кодированная	20°
ROD 280C	1 V _{ss}	18 000	Кодированная	20°
ROD 480	1 V _{ss}	1 000 ... 5 000	Одна	-
ERN 180	1 V _{ss}	1 000 ... 5 000	Одна	-
ERN 480	1 V _{ss}	1 000 ... 5 000	Одна	-



С помощью следующих формул можно рассчитать базовое расстояние референтной метки с кодированным расстоянием для датчиков угловых перемещений:

$$\text{Базовое расстояние} = 360^\circ \div \text{количество референтных меток} \times 2$$

$$\text{Базовое расстояние} = (360^\circ \times \text{базовое расстояние в периодах сигнала}) \div \text{количество штрихов}$$

Примеры применяемых обычно абсолютных измерительных датчиков

Типовой ряд: измерительные датчики	Интерфейс	Шаг измерения
ROC 425	EnDat 2.2	25 бит
RCN 5310	EnDat 2.2	26 бит

7.7.2 Конфигурирование оси для измерительных датчиков с интерфейсом EnDat

Если за одной осью уже закреплен соответствующий вход измерительного датчика, подключенный измерительный датчик с интерфейсом EnDat будет распознан при перезапуске автоматически, и будет выполнена регулировка настроек. В качестве альтернативы за измерительным датчиком можно закрепить вход после его подключения.

Предварительное условие: Измерительный датчик с интерфейсом EnDat подключен к устройству.



Способ настройки идентичен для всех осей. Ниже описаны примеры процедур для одной оси.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Нажмите на имя оси или, если имеет место, на **Не определен**
- ▶ Если имеет место, выберите в выпадающем списке **Имя оси** имя для оси
- ▶ Нажмите на **Измерительный датчик**
- ▶ В выпадающем списке **Входы датчиков** задайте разъем для соответствующего измерительного датчика:
 - X1
 - X2
 - X3
- ▶ Доступная информация по измерительным датчикам будет перенесена на устройство
- ▶ Настройки будут обновлены
- ▶ В выпадающем списке **Тип датчика** выберите тип измерительного датчика:
 - **Датчик линейных перемещений**
 - **Датчик угла**
 - **Угловой датчик в качестве линейного**



Для приложения Рад. сверление следующие настройки обязательны:

- Ось R: **Датчик линейных перемещений**
- Ось A: **Датчик угла**
- Ось Z: **Датчик линейных перемещений** или **Угловой датчик в качестве линейного**

- ▶ При выборе **Угловой датчик в качестве линейного** введите **Механическое передаточное число**
- ▶ При выборе **Датчик угла** выберите **Режим индикации**



Для оси A обязателен режим $-\infty \dots \infty$.

- ▶ Нажмите на **Расстояние между референтными метками**

- ▶ Активируйте или деактивируйте **Расстояние между референтными метками** (расчет смещения между референтной меткой и нулем станка) с помощью переключателя ON/OFF
- ▶ При активации следует ввести значение смещения для **Расстояние между референтными метками**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
или
- ▶ Для внесения текущей позиции в качестве значения смещения в **Текущая позиция для смещения нулевой точки** нажмите на **Применить**.
- ▶ Для возвращения к предыдущему отображению нажать на **Назад**
- > Для просмотра электронного шильдика измерительного датчика нажмите на **Шильдик**
- > Для просмотра результатов диагностики измерительного датчика нажмите на **Диагноз**

Дополнительная информация: "<Имя оси> (Настройки оси)", Стр. 271



7.7.3 Конфигурировать оси для измерительных датчиков с интерфейсами 1 V_{ss} или 11 мкA_{ss}



Способ настройки идентичен для всех осей. Ниже описаны примеры процедур для одной оси.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
-  ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Нажмите на имя оси или, если имеет место, на **Не определен**
- ▶ Если имеет место, выберите в выпадающем списке **Имя оси** имя для оси
- ▶ Нажмите на **Тип оси**
- ▶ Выберите **Тип оси Ось**
-  ▶ Для возвращения к предыдущему отображению нажать на **Назад**
- ▶ Нажмите на **Измерительный датчик**
- ▶ В выпадающем списке **Входы датчиков** задайте разъем для соответствующего измерительного датчика:

- X1
- X2
- X3

- ▶ В выпадающем списке **Инкрементальный сигнал** выберите тип сигнала в приращениях:
 - 1 V_{ss}: синусоидальный сигнал напряжения
 - 11 мкA: токовый синусоидальный сигнал
- ▶ В выпадающем списке **Тип датчика** выберите тип измерительного датчика:
 - **Датчик линейных перемещений**: линейная ось
 - **Датчик угла**: вращающаяся ось
 - **Угловой датчик в качестве линейного**: вращающаяся ось отображается в качестве линейной оси



Для приложения Рад. сверление следующие настройки обязательны:

- Ось R: **Датчик линейных перемещений**
- Ось A: **Датчик угла**
- Ось Z: **Датчик линейных перемещений** или **Угловой датчик в качестве линейного**

- ▶ В зависимости от выбора ввести дополнительные параметры:

- При выборе **Датчик линейных перемещений** введите **Период сигнала** (смотри "датчики линейных перемещений", Стр. 99)
- В **Датчик угла** внесите **Число штрихов** (смотри "Датчик угловых перемещений и датчик угла поворота", Стр. 100) или определите в процессе обучения (смотри "Определение количества штрихов на оборот", Стр. 106)
- Для **Угловой датчик** в качестве линейного следует указать **Число штрихов** и **Механическое передаточное число**
- ▶ Каждый раз подтверждайте ввод нажатием **RET**
- ▶ В **Датчик угла**, при необходимости, выберите **Режим индикации**



Для оси A обязателен режим - ∞ ... ∞.

- ▶ Нажмите на **Референтная метка**
- ▶ В выпадающем списке **Референтная метка** выберите референтную метку:
 - **Нет**: референтная метка отсутствует
 - **Одна**: измерительный датчик с одной референтной меткой
 - **Кодированная**: измерительный датчик с дистанционно-кодированными референтными метками
- ▶ Если датчик линейных перемещений оснащен кодированными референтными метками, задайте **Максимальная длина перемещения** (смотри "датчики линейных перемещений", Стр. 99)
- ▶ Если датчик угловых перемещений оснащен кодированными референтными метками, задайте параметр для **Базовое расстояние** (смотри "Датчик угловых перемещений и датчик угла поворота", Стр. 100)
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Активируйте или деактивируйте **Инвертирование сигнала референтной метки** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**
- ▶ Нажмите на **Расстояние между референтными метками**
- ▶ Активируйте или деактивируйте **Расстояние между референтными метками** (расчет смещения между референтной меткой и нулем станка) с помощью переключателя **ON/OFF**
- ▶ При активации следует ввести значение смещения для **Расстояние между референтными метками**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Для внесения текущей позиции в качестве значения смещения в **Текущая позиция для смещения нулевой точки** нажмите на **Применить**.



- ▶ Для возврата к предыдущему отображению дважды нажать на **Назад**
- ▶ В выпадающем списке **Частота аналогового фильтра** выберите частоту фильтра низких частот для подавления высокочастотных сигналов помех:
 - **33 kHz**: частота помех свыше 33 кГц
 - **400 kHz**: частота помех свыше 400 kHz
- ▶ Активируйте или деактивируйте **Нагрузочный резистор (терминатор)** с помощью позиционного переключателя ON/OFF



Для инкрементальных сигналов типа сигнала тока ($11 \mu A_{SS}$) автоматически деактивируется нагрузочный резистор.

- ▶ В выпадающем списке **Мониторинг ошибок** выберите тип контроля ошибок:
 - **Выключить**: контроль ошибок неактивен
 - **Загрязнение**: контроль ошибок амплитуды сигнала
 - **Частота**: контроль ошибок частоты сигнала
 - **Частота & Загрязнение**: контроль ошибок амплитуды сигнала и частоты сигнала
- ▶ В выпадающем списке **Направление счета** выберите желаемое направление счета:
 - **Позитив**: направление перемещения в направлении счета измерительного датчика
 - **Негатив**: направление перемещения против направления счета измерительного датчика

Дополнительная информация: "<Имя оси> (Настройки оси)", Стр. 271

Определение количества штрихов на оборот

Для датчиков угловых перемещений типа 1 V_{SS} или 11 μA_{SS} точное количество штрихов на оборот может быть определено во время функции обучения.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Нажмите на обозначение оси или при необходимости на **Не определен**.
- ▶ При необходимости в выпадающем списке **Имя оси** выберите обозначение для оси
- ▶ Нажмите на **Измерительный датчик**
- ▶ В выпадающем списке **Тип датчика** выберите тип **Датчик угла**.
- ▶ Для режима **Режим индикации** выберите опцию - $\infty \dots \infty$.
- ▶ Нажмите на **Референтная метка**
- ▶ В выпадающем меню **Референтная метка** выберите одну из следующих опций:
 - **Нет**: референтная метка отсутствует
 - **Одна**: измерительный датчик с одной референтной меткой
- ▶ Для возвращения к предыдущему отображению нажмите на **Назад**
- ▶ Для запуска функции обучения нажмите на **Старт**
- ▶ Запускается функция обучения, отображается мастер настройки.
- ▶ Следуйте указаниям мастера настройки
- ▶ Определенное во время функции обучения количество штрихов сохраняется в поле **Число штрихов**.



Если по окончании функции обучения будет выбран другой режим отображения, полученное количество штрихов будет сохранено.

Дополнительная информация: "Настройки для измерительных датчиков с интерфейсами типа 1 B_{SS} и 11 μA_{SS} ", Стр. 274

7.7.4 Реализация компенсации ошибок

Механические воздействия, такие как погрешность направляющей, опрокидывание в конечных позициях, допуски площадки контакта или неподходящий вариант монтажа снаружи (погрешность Аббе), могут привести к погрешностям измерения. Благодаря компенсации ошибок устройство может автоматически компенсировать систематические погрешности измерения уже во время обработки деталей. Использование сравнения заданных и фактических значений помогает определить один или несколько факторов компенсации.

При этом различают следующие методы:

- Линейная компенсация ошибок (LEC): фактор компенсации рассчитывается исходя из заданной длины измерительного эталона (заданная длина) и фактического пути (фактическая длина) перемещения. Фактор компенсации используется линейно на всем диапазоне измерения.
- Сегментированная линейная компенсация ошибок (SLEC): ось делится на несколько отрезков с помощью макс. 200 опорных точек. Для каждого отрезка определяется и используется собственный фактор компенсации.

УКАЗАНИЕ

Последующие изменения настроек измерительного датчика могут привести к погрешностям измерения

При изменении таких настроек измерительного датчика, как вход измерительного датчика, тип измерительного датчика, период сигнала или референтных меток, ранее полученные коэффициенты компенсации могут в дальнейшем не соответствовать действительности.

- ▶ После изменения настройки измерительного датчика следует заново сконфигурировать компенсацию ошибок.



Фактическое отклонение погрешности должно быть точно измерено для всех методов, например с помощью прибора для сравнительного измерения или калибровочного эталона.



Простая компенсация линейных погрешностей и сегментированная компенсация линейных погрешностей не должны комбинироваться друг с другом.



После активации смещения референтной точки необходимо заново конфигурировать компенсацию ошибок. Это позволит избежать погрешностей измерения.

Линейная компенсация ошибок (LEC) конфигурировать

В случае линейной компенсации ошибок (LEC) устройство использует коэффициент компенсации, который рассчитывается исходя из заданной длины или угла измерительного эталона (заданная длина или угол) и фактического перемещения (фактическая длина или угол). Коэффициент компенсации используется на всем диапазоне измерения.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Выберите ось
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Компенсация погрешностей**
 - **Линейная компенсация ошибки (LEC)**
- ▶ Введите длину или угол эталона (заданная длина или угол)
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Введите определенные в результате измерения действительные перемещения (фактическая длина или угол)
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Активируйте **Компенсация** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**



Линейная компенсация ошибки (LEC) можно также использовать, если угол поворота составляет менее 360°.

Дополнительная информация: "Линейная компенсация ошибки (LEC)", Стр. 281

Конфигурировать сегментированную линейную компенсацию ошибок (SLEC)

Для проведения сегментированной компенсации линейных погрешностей (SLEC) ось с помощью опорных точек (макс. 200 опорных точек) делится на произвольные короткие отрезки. Величины расхождений между фактическим путем перемещения и длиной отрезка в соответствующем сегменте отрезка представляют собой значения компенсации, с помощью которых компенсируются механические воздействия на ось.



Если для датчика угла выбран режим индикации - $\infty \dots \infty$, то компенсация ошибок датчика угла не действует на отрицательное значение таблицы опорных точек.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
-
- ▶ Нажмите на **Оси**
 - ▶ Выберите ось
 - ▶ Последовательно открыть:
 - **Компенсация погрешностей**
 - **Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)**
 - ▶ Деактивируйте **Компенсация** с помощью позиционного переключателя ON/OFF
 - ▶ Нажмите на **Создать таблицу опорных точек**
 - ▶ Настройте нажатием на + или - необходимое **Количество базовых точек** (макс. 200)
 - ▶ Введите необходимое **Расстояние между базовыми точками**
 - ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
 - ▶ Введите **Точка старта**
 - ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
 - ▶ Чтобы создать таблицу опорных точек, нажмите на **Создать**
 - ▶ Создается таблица опорных точек
 - ▶ В таблице опорных точек отображаются **позиции опорных точек (P)** и **значения компенсации (D)** соответствующих сегментов отрезка
 - ▶ Ввести значение компенсации (D) «**0,0**» для опорной точки **0**
 - ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
 - ▶ Ввести полученные в процессе измерения значения компенсации в **значения компенсации (D)** для полученных опорных точек
 - ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**



- ▶ Для возврата к предыдущему отображению дважды нажмите на **Назад**
- ▶ Активируйте **Компенсация** с помощью позиционного переключателя ON/OFF
 - > Будет применена компенсация ошибок для оси

Дополнительная информация: "Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)", Стр. 282

Настроить существующую таблицу опорных точек

После создания таблицы опорных точек для сегментированной линейной компенсации ошибок эту таблицу можно настраивать при необходимости.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- 
- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Выберите ось
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Компенсация погрешностей**
 - **Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)**
- ▶ Деактивируйте **Компенсация** с помощью позиционного переключателя ON/OFF
- ▶ Нажмите на **Таблица базовых точек**
- ▶ В таблице опорных точек отображаются **позиции опорных точек (P)** и **значения компенсации (D)** соответствующих сегментов отрезка
- ▶ Адаптируйте **значение компенсации (D)** для опорных точек
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- 
- ▶ Для возврата к предыдущему отображению нажмите на **Назад**
- ▶ Активируйте **Компенсация** с помощью позиционного переключателя ON/OFF
- ▶ Будет применена адаптированная компенсация линейных погрешностей для оси

Дополнительная информация: "Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)", Стр. 282

7.7.5 Конфигурирование оси шпинделя

В зависимости от конфигурации подключенного станка перед вводом в эксплуатацию сконфигурируйте входы и выходы, а также дополнительные параметры оси шпинделя. Если в станке используется **Передача шпинделя**, доступна возможность настройки ступеней передачи.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- 
- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Нажмите на **S** или при необходимости на **Не определен**
- ▶ Нажмите на **Тип оси**
- ▶ Выберите **Тип оси:**
 - **Шпиндель**
 - **Передача шпинделя**
- ▶ Для возврата к предыдущему отображению нажмите на **Назад**
- ▶ При необходимости в выпадающем меню **Имя оси** выберите для оси обозначение **S**

Базовая конфигурация оси шпинделя

Чтобы использовать шпиндель вы должны настроить основные параметры. Ниже приведен обзор базовой конфигурации шпинделя.



Описания дополнительных возможностей вы найдёте в главе Настройки.

Дополнительная информация: "Оси", Стр. 265

Ось шпинделя запускается и останавливается с помощью **M-функции M3/M4** или вручную.

Если **M-функции M3/M4** не доступны, то вы можете управлять шпинделем только вручную. Для этого настройте параметры цифровых входов **Пуск шпинделя** и **Шпиндель стоп**.

Управление осью шпинделя	Аналоговые выходы	Входы	
		Пуск шпинделя	Шпиндель стоп
Ручное	присвоено	присвоено	присвоено
M-функции M3/M4	присвоено	не связан	не связан

Выходы

Для управления шпинделем назначьте оси шпинделя как минимум один аналоговый выход.

Путь: **Настройки ► Оси ► S ► Выходы**

- **Тип двигателя**
- **Аналоговые выходы или Выход для шагового двигателя**
- **Минимальная частота шагов:** если тип двигателя - шаговый двигатель
- **Минимальная частота шагов:** если тип двигателя - шаговый двигатель
- **Открытый контур управления положением:** не активирован (контур положения замкнут); только для типа оси **Шпиндель с ориентацией**
- **Smax**
- **Umax:** если тип двигателя: серводвигатель униполярный или биполярный
- **Разрешение правого вращения:** назначение входа, если тип мотора - униполярный сервомотор
- **Разрешение левого вращения:** назначение входа, если тип мотора - униполярный сервомотор

Дополнительная информация: "Выходы (S)", Стр. 284

Входы

Путь: **Настройки ► Оси ► S ► Входы**

- **Команды движения от цифрового входа:** например, клавиши для запуска и останова шпинделя.
- **Цифровые входы активации**
- **Индикация частоты вращения через аналоговый вход:** назначение входа, если нужна индикация актуальной частоты вращения; передача частоты вращения через входное напряжение 5 В.

Дополнительная информация: "Команды движения от цифрового входов (S)", Стр. 286

Дополнительная информация: "Ввод данных в строку OEM Спецификации", Стр. 297

Параметр для типа оси Шпиндель

Путь: **Настройки ► Оси ► Ось шпинделя S**

- Время запуска для верхней границы частоты вращения шпинделя
- Время запуска для нижней границы частоты вращения шпинделя
- Точка перегиба кривой времени запуска
- Минимальная частота вращения шпинделя

Дополнительная информация: "Ось шпинделя S", Стр. 283

Параметр для типа оси Шпиндель с ориентацией

Путь: **Настройки ► Оси ► Ось шпинделя S**

- Время запуска для верхней границы частоты вращения шпинделя
- Время запуска для нижней границы частоты вращения шпинделя
- Точка перегиба кривой времени запуска
- Минимальная частота вращения шпинделя
- Kv-фактор P
- Kv-фактор L

Дополнительная информация: "Ось шпинделя S", Стр. 283

Параметр для типа оси Передача шпинделя

Путь: **Настройки ► Оси ► S ► Ступени передачи**

- Имя
- Smax
- Время запуска для верхней границы частоты вращения шпинделя
- Время запуска для нижней границы частоты вращения шпинделя
- Точка перегиба кривой времени запуска
- Минимальная частота вращения шпинделя

Дополнительная информация: "Добавление Ступени передачи", Стр. 288

Дополнительная информация: "Ступени передачи", Стр. 289

7.7.6 Сопряжение осей

Если вы сопрягаете оси друг с другом, то устройство вычисляет значения положения обеих осей в соответствии с выбранным типом расчета. В индикации положения отображается только главная ось с рассчитанным значением позиции. Сопрягаемая оси не отображаются в индикации положения.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ У оси, которую вы хотите связать с главной, нажмите на <Имя оси> или на **Не определен**



- ▶ Нажмите на **Тип оси**
- ▶ Выберите тип оси **Сопряжённые оси**
- ▶ Для возвращения к предыдущему отображению нажмите на **Назад**
- ▶ В выпадающем списке **Сопряжённые главные оси** выберите желаемую главную ось
- ▶ В выпадающем списке **Вычисления с главной осью** выберите желаемый тип вычисления:
 - +: главная ось + связанная ось
 - -: главная ось - связанная ось
- ▶ Значения позиций обеих осей пересчитываются друг относительно друга в соответствии с выбранным типом вычисления

Дополнительная информация: "<Имя оси> (Настройки оси)", Стр. 271

7.7.7 Калибровка осей

Пересчёт полярных координат в прямоугольную

Радиальные сверлильные станки из-за своей механической конструкции работают с полярными координатами. Устройство пересчитывает полярные координаты в прямоугольные, так что вы можете напрямую брать размеры из чертежа детали и перемещаться в позиции на станке.

Для корректного пересчёта вы должны откалибровать оси. Для этого необходимо сохранить различные параметры в устройстве и измерить эталонную деталь в процессе обучения.

После калибровки устройство вместо полярных координат A и R отобразит рассчитанные прямоугольные координаты X и Y.

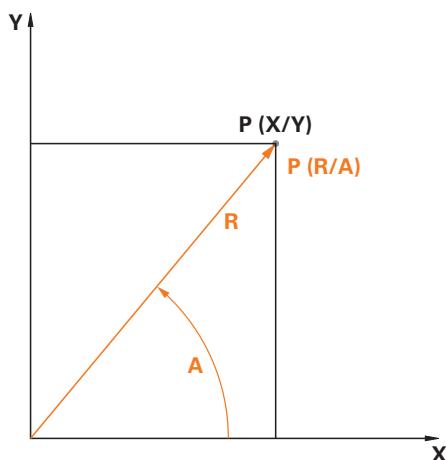


Рисунок 23: Полярные и прямоугольные координаты

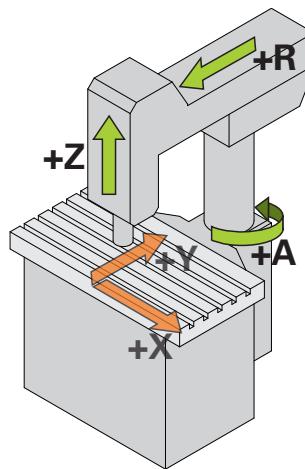


Рисунок 24: Конструкция лёгких радиальных сверлильных станков

Подготовка к калибровке



Убедитесь, что все измерительные датчики корректно сконфигурированы:

- Ось R: Датчик линейных перемещений
- Ось A: Датчик угла в режиме индикации $- \infty \dots \infty$
- Ось Z: Датчик линейных перемещений или Угловой датчик в качестве линейного

Дополнительная информация: "Конфигурирование осей", Стр. 98

Переключение типа системы координат

Параметры Pv и Rv вы можете определить в меню Ручной режим. Для этого вам необходимы позиционные значения осей R и A. Если индикация позиции вместо них отображает оси X и Y, то переключите индикацию на полярные координаты в меню быстрого доступа.



Когда активна Полярная индикация, действуют следующие ограничения:

- Функции клавиш осей R и A деактивированы
Дополнительная информация: "Элементы управления индикатора положения", Стр. 78
- Позиционные значения осей R и A не могут быть перезаписаны.

mm Degree



- ▶ В строке состояния нажмите на **Меню быстрого доступа**
- ▶ В **Вид системы координат** выберите **Полярная**
- ▶ Чтобы закрыть меню быстрого доступа, нажмите на **Закрыть**
- ▶ В индикации положения отобразятся оси R и A

Определение параметров

Для корректного пересчёта в прямоугольную систему координат устройству требуются следующие параметры:

- **Pv**: боковое смещение шпинделя относительно консоли
- **Rv**: расстояние по линейному датчику до точки вращения оси колонны
- **Af**: передаточный угловой коэффициент между осью колонны и датчиком угла

Определение смещения шпинделя (Pv)

Смещение шпинделя (Pv) определяется следующим образом:



- ▶ Нажмите на **ручной режим**
- ▶ Переместите консоль в середину рабочего стола
- ▶ Проверьте, составляет ли позиция оси A приблизительно 0°



Если отображаемый угол не составляет примерно 0° , то выполните смещение референтной метки.

Дополнительная информация: "Расстояние между референтными метками", Стр. 277

- ▶ С помощью линейки измерьте расстояние **Pv** (см. рисунок); допуск = ± 2 см

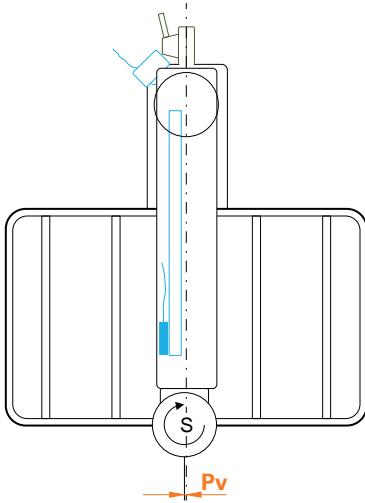


Рисунок 25: Вид сверху: легкий радиально-сверлильный станок

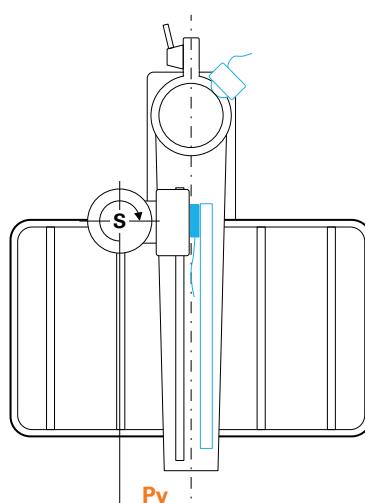


Рисунок 26: Вид сверху: радиально-сверлильный станок

Определение смещения в консоли (Rv)

Определите смещение в консоли (Rv) следующим образом:



- ▶ Нажмите на **ручной режим**



- ▶ Переместите ось R близко к нулю



i Если из-за конструкции невозможно перемещение линейной оси в нулевую точку, то переместите насколько это возможно в направлении нуля.

- ▶ С помощью линейки измерьте расстояние **Rv** (см. рисунок); допуск = ± 2 см
- ▶ Если отображаемое на индикации позиционное значение оси **R** не равно приблизительно нулю, то прибавьте отображаемое позиционное значение к измеренному расстоянию **Rv**

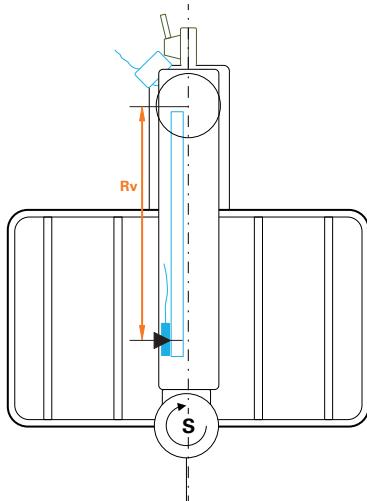


Рисунок 27: Вид сверху: легкий радиально-сверлильный станок

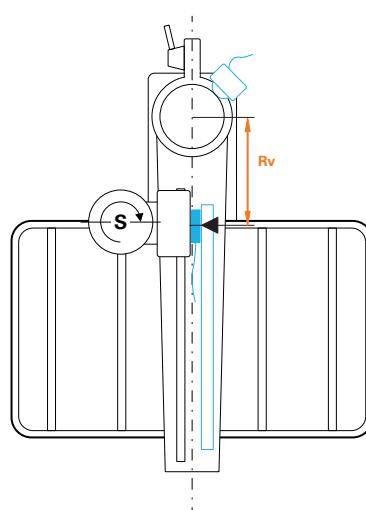


Рисунок 28: Вид сверху: радиально-сверлильный станок

Расчёт передаточного углового коэффициента (Af)

Рассчитайте соотношение датчика угла к оси колонны следующим образом:

Af = Диаметр оси колонны / Диаметр датчика угла



Используйте значения из документации производителя станка.

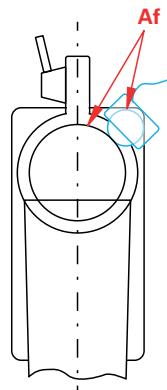


Рисунок 29: Соотношение датчика угла к оси колонны

Установка эталонной детали

В качестве эталонной детали вы можете использовать, например, плиту с отверстиями. Точные позиции отверстий вы можете определить, например, с помощью измерительной машины.

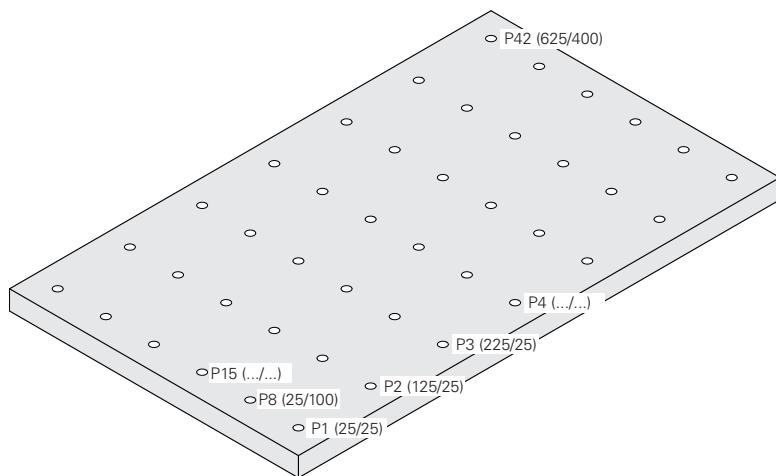


Рисунок 30: Пример плиты с отверстиями и позиционными значениями

- Надёжно закрепите эталонную деталь на рабочем столе

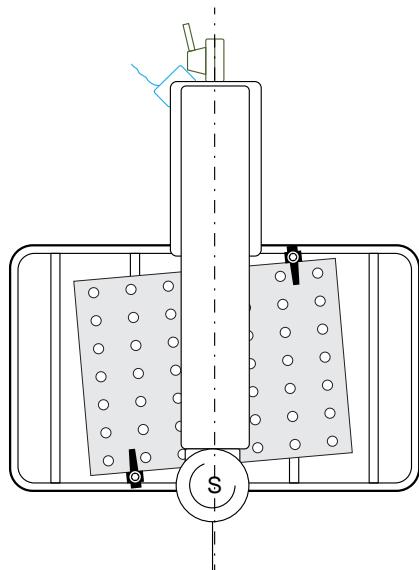


Рисунок 31: Плита с отверстиями на рабочем столе

Выполните калибровку

Условие: не активная компенсация ошибок для всех осей

Дополнительная информация: "Реализация компенсации ошибок", Стр. 107

Чтобы полностью завершить процедуру обучения, вы должны измерить как минимум 3 отверстия. Вы можете увеличить точность, измерив для этого большее число отверстий, равномерно распределённых по всей плите с отверстиями. Количество и заданные позиции отверстий введите в процедуру обучения.

Вы можете использовать для калибровки следующие типы инструментов:

- Щуп, например KT 130
- Инструмент, например, сверло
- Центрирующий конус

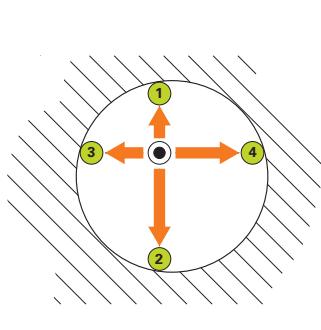


Рисунок 32: Измерение с помощью щупа или инструмента

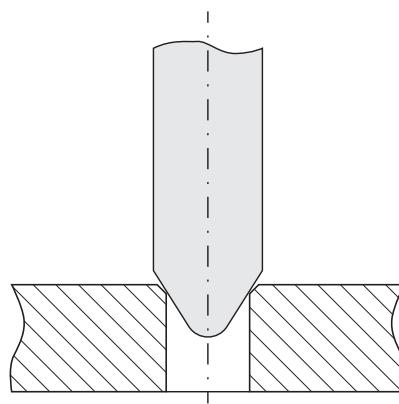


Рисунок 33: Измерение с помощью центрирующего конуса

С помощью щупа или инструмента в процессе обучения измерьте несколько точек в каждом отверстии. Центрирующий конус перемещайте в центр отверстия.

Ввод калибровочных параметров



Во время ввода параметров задайте знак числа следующим образом:

- **Pv**: если шпиндель находится слева от консоли, то задавайте значения с отрицательным знаком; в противном случае вводите значение без знака
- **Rv**: задавайте значение без знака
- **Af**: задавайте значение без знака



► Нажмите на **Настройки**.



- Нажмите на **Оси**
- Последовательно откройте:
 - **Общие настройки**
 - **Система координат**
 - **Калибровка**
- Внесите **Смещение шпинделя (Pv)**
- Внесите **Смещение в консоли (Rv)**
- Внесите **Угловой коэф. передаточного числа (Af)**
- Каждый раз подтверждайте ввод нажатием **RET**
- Активируйте или деактивируйте функцию **Оптим. коэф. передаточного числа** с помощью переключателя **ON/OFF**
 - **ON**: устройство оптимизирует значение Af в процессе обучения
 - **OFF**: устройство использует введённое значение Af

Запуск процесса обучения



► Нажмите на **Настройки**.



- Нажмите на **Оси**
- Последовательно откройте:
 - **Общие настройки**
 - **Система координат**
 - **Калибровка**
- Нажмите на **Старт**
- > В меню **Ручное управление** откроется ассистент

Этап выбора типа инструмента

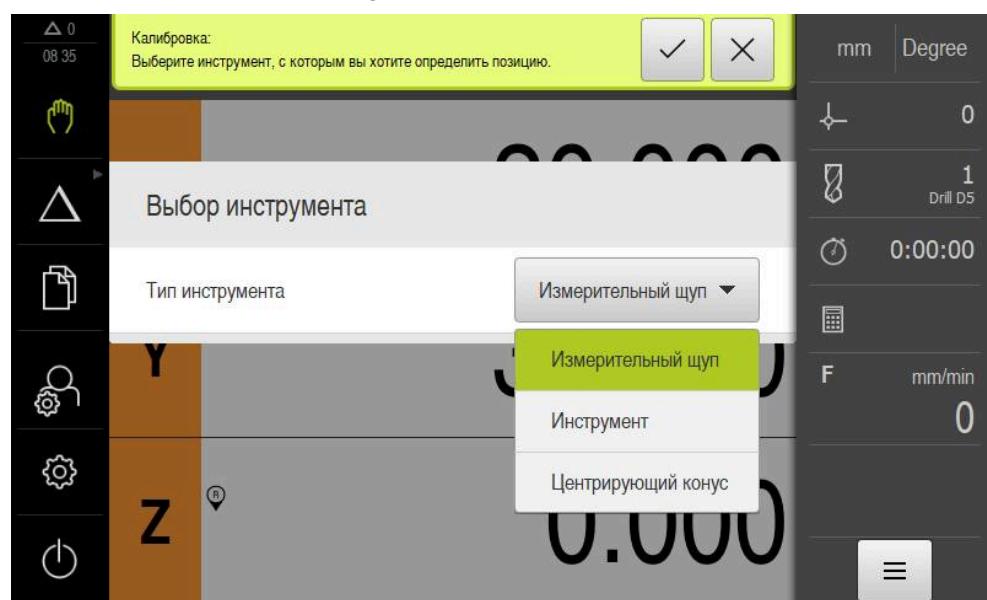


Рисунок 34: Этап выбора типа инструмента

- ▶ В выпадающем списке выберите **Тип инструмента**, с которым будете выполнять калибровку
- ▶ Для продолжения нажмите в ассистенте на **Подтвердить**



Блок Калибровочные позиции

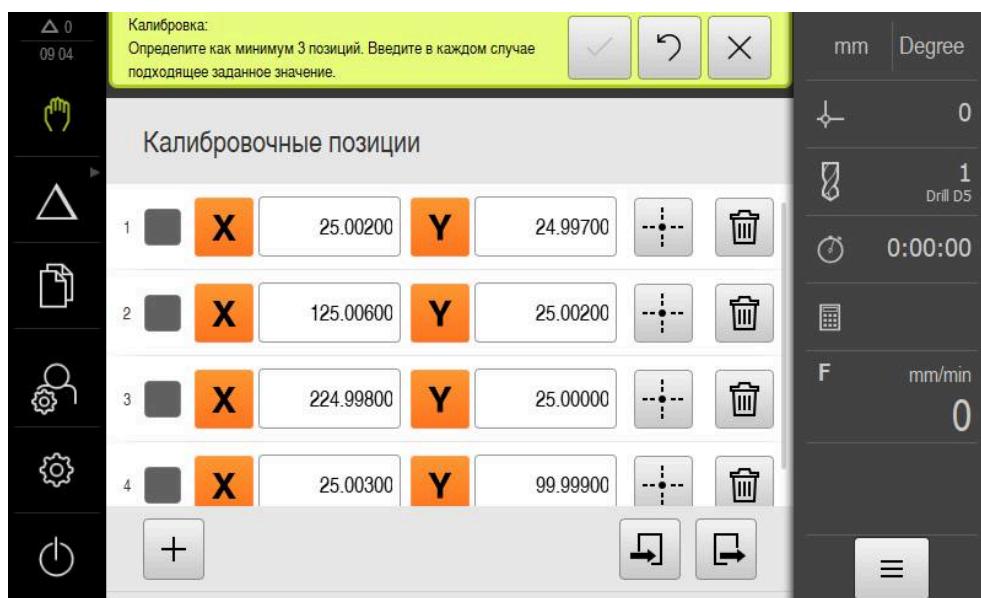


Рисунок 35: Блок Калибровочные позиции

Для каждого отверстия, которое вы хотите измерить, задайте калибровочную позицию. Калибровочная позиция соответствует точке центра отверстия.

Для того чтобы выполнить операцию обучения, требуется как минимум три калибровочные позиции.

- ▶ Задайте калибровочные позиции в той последовательности, в которой хотите измерять отверстия
- ▶ Для каждого отверстия введите значения позиции X и Y
- ▶ Каждый раз подтверждайте ввод нажатием RET
- ▶ Чтобы добавить дополнительную калибровочную позицию, нажмите на **Добавить**
- ▶ Чтобы удалить калибровочную позицию, нажмите **Удалить**



Если вы сохранили калибровочные позиции в файл XML, который соответствует импортируемой схеме устройства, вы можете импортировать калибровочные позиции из файла. Также вы можете создать XML файл с помощью программного обеспечения **ND 7000 Demo** на компьютере и перенести его на устройство.

Дополнительная информация: "Импортируемая схема XML", Стр. 125

Дополнительная информация: "Демоверсия программного обеспечения к продукту", Стр. 16

Сохранение таблицы калибровочных позиций в файл

Вы можете сохранить калибровочные позиции в файл XML, чтобы снова их использовать для повторных калибровок.



- ▶ Чтобы сохранить таблицу в файл, нажмите на **Экспортировать**
- ▶ Перейдите в желаемую директорию, например, Internal/User
- ▶ Нажмите в поле ввода
- ▶ Введите имя файла
- ▶ Подтвердите ввод нажатием RET
- ▶ Нажмите на **Экспортировать**
- > Файл будет сохранён

Импорт таблицы калибровочных позиций из файла

Условие: таблица доступна, как файл XML, который соответствует схеме импорта устройства.



- ▶ Чтобы импортировать таблицу из файла, нажмите на **Импортировать**
- ▶ Перейдите к месту хранения файла
- ▶ Нажмите на нужный файл
- ▶ Нажмите на **Импортировать**

Дополнительная информация: "Импортировать файл", Стр. 245

Импортируемая схема XML

Файл XML содержит параметры калибровки, а также калибровочные позиции пластины с отверстиями в координатах X и Y.

Следующий пример показывает некоторую таблицу с тремя калибровочными позициями.

Пример

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Calibration>
  <Parameter>
    <Rv>0</Rv>
    <Pv>0</Pv>
    <Af>1</Af>
    <aLinear>1</aLinear>
    <aQuadratic>0</aQuadratic>
  </Parameter>
  <PointList>
    <nMiddlePoints>3</nMiddlePoints>
    <nTriggerPoints>1</nTriggerPoints>
    <point><x>0</x>
      <y>0</y>
      <measuredHole>
        <a>nan</a>
        <r>nan</r>
      </measuredHole>
    </point>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point>1<x>0</x>
<y>1</y>
<measuredHole>
<a>nan</a>
<r>nan</r>
</measuredHole>
</point>
<point>2<x>0</x>
<y>2</y>
<measuredHole>
<a>nan</a>
<r>nan</r>
</measuredHole>
</point>
</PointList>
</Calibration>
```

Пояснение

В следующий перечень описывает параметры и значения, которые вы можете настраивать. Остальные элементы, которые не указаны, должны быть скопированы из примера.

Раздел	Параметры и значения (пример)	Пояснение
<Parameter> </Parameter>	<Rv>0</Rv>	Смещение в консоли (Rv) Единица измерения: миллиметр
	<Pv>0</Pv>	Смещение шпинделья (Pv) Единица измерения: миллиметр
	<Af>1</Af>	Коэффициент преобразования угла
<PointList> </PointList>	<nMiddlePoints>3</nMiddlePoints>	Количество содержащихся в таблице позиций (точек центра отверстий)
	<nTriggerPoints>1</nTriggerPoints>	Количество точек измерения для каждой центральной точки Значение зависит от выбранного инструмента: <ul style="list-style-type: none"> ■ Щуп: 4 точки измерения ■ Инструмента: 3 точки измерения ■ Центрирующий конус: 1 точка измерения



Раздел <PointList></PointList> содержит для каждой калибровочной позиции раздел <point></point> со следующими описанными параметрами.

<point> </point>	0	Номер калибровочной позиции
	<x>0</x>	Позиция на оси X
	<y>0</y> ...</point>	Позиция на оси Y
	<measuredHole> <a>nan <r>nan</r> </measuredHole>	Измеренные реальные позиции углового датчика (a) и линейного датчика (r) на каждую точку Количество измеренных позиций соответствует значению параметра "nTriggerPoints".

Этап перемещения в калибровочную позицию

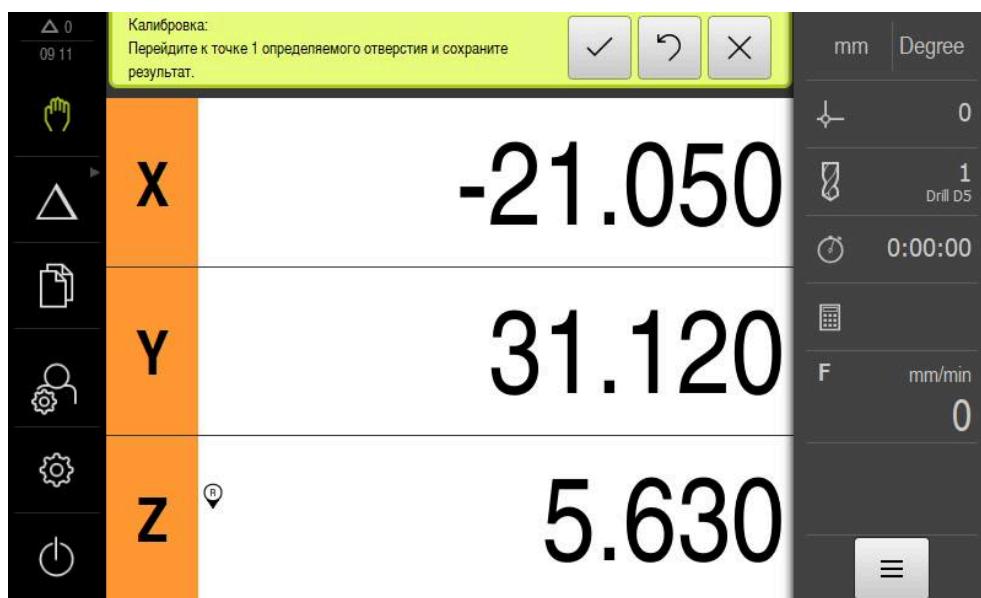


Рисунок 36: Этап перемещения в калибровочную позицию



- ▶ Нажмите на **Измерить** для первой калибровочной позиции
- ▶ Следуйте указаниям ассистента



i Количество точек измерения на отверстие и процедура регистрации измерительной точки зависит от выбранного типа инструмента.



- ▶ При использовании щупа:
 - Измеряйте в 4 точках на каждое отверстие
 - Точки измерения автоматически регистрируются при отклонении щупа
- ▶ При использовании инструмента, например, сверла
 - Измеряйте в 3 точках на каждое отверстие
 - Для регистрации позиции, нажмите в ассистенте на **Подтвердить**
- ▶ При использовании центрирующего конуса
 - Помещайте центрирующий конус в середину отверстия
 - Для регистрации позиции, нажмите в ассистенте на **Подтвердить**
- ▶ Повторите процесс для всех калибровочных позиций
- ▶ Когда вы измерите все точки, нажмите в ассистенте на **Подтвердить**
- ▶ Ассистент отобразит результат процесса обучения
- ▶ Чтобы завершить процесс обучения, нажмите **Подтвердить**



Переключение типа системы координат

После завершения калибровки переключитесь на индикацию декартовой системы координат в меню быстрого доступа.



- ▶ В строке состояния нажмите на **Меню быстрого доступа**
- ▶ В **Вид системы координат** выберите **Прямоугольная**
- ▶ Чтобы закрыть меню быстрого доступа, нажмите на **Закрыть**
- ▶ Индикация положения отобразит оси X и Y

Адаптация ориентации прямоугольной системы координат

Направления осей X и Y должны соответствовать следующему представлению. В противном случае вы можете инвертировать направление отдельной оси или повернуть систему координат.

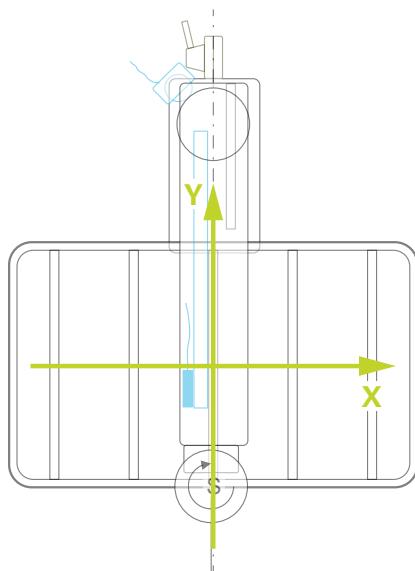


Рисунок 37: Вид сверху: легкий радиально-сверлильный станок с осями координат



- ▶ Нажмите на **Настройки**.



- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Последовательно откройте:
 - **Общие настройки**
 - **Система координат**
 - **Выравнивание прямоугольной системы координат**
- ▶ Инвертируйте направление оси с помощью переключателя **ON/OFF**:
 - **ON**: устройство отображает направление перемещения инверсно
 - **OFF**: устройство отображает действительное направление оси
- ▶ Чтобы повернуть систему координат, нажмите на поле ввода
- ▶ Введите нужное значение
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**

Проверка калибровки

Проверьте калибровку, например, с помощью эталонной детали и центрирующего конуса.



- ▶ Нажмите на **ручной режим**



- ▶ Поместите центрирующий конус в центр отверстия
- ▶ Чтобы обнулить оси X и Y, удерживайте соответствующую кнопку оси
- ▶ Переместите центрирующий конус в центр следующего отверстия
- ▶ Сравните отображаемые на индикации значения с заданными
- ▶ Повторите процедуру с другими отверстиями



Если индуцируемое значение не совпадает с заданным, повторите процесс обучения.

Постоянная активация калибровки

Чтобы активировать калибровку на постоянной основе, требуется перезапуск.

Дополнительная информация: "ND 7000 выключить", Стр. 63



Перед перезагрузкой рекомендуется сохранить настройки.

Дополнительная информация: "Сохранение и восстановление конфигурации", Стр. 291

7.7.8 Включить поиск референтной метки

С помощью референтных меток устройство может, , сопоставить рабочий стол и станок. При включенном поиске референтных меток после запуска устройства отображается мастер настройки, который запрашивает перемещение осей измерительного датчика.

Предварительное условие: встроенные измерительные датчики имеют референтные метки, которые необходимо сконфигурировать в параметры осей.



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.



В зависимости от конфигурации автоматический поиск референтных точек после запуска устройства может быть прерван.

Дополнительная информация: "Референтная метка (Измерительный датчик)", Стр. 276



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Последовательно открывте:
 - **Общие настройки**
 - **Референтная метка**
- ▶ Активируйте **Поиск референтной метки после запуска оборудования** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**
- > Референтные метки нужно пересекать после каждого запуска устройства
- > Функции устройства доступны только после поиска референтных меток
- > После успешного поиска нулевых меток символа указателя перестает мигать
- Дополнительная информация:** "Элементы управления индикатора положения", Стр. 78
- > После успешного поиска референтной метки устройство отобразит оси X, Y и Z



Для точного пересчёта полярных координат в прямоугольные координаты, требуется одноразовая калибровка осей.

Дополнительная информация: "Калибровка осей", Стр. 115

7.8 Конфигурирование М-функций



Информация ниже относится только к устройствам с идентификационным номером 1089178-xx только в ограниченном объеме.

В зависимости от конфигурации станка для обработки можно использовать также М-функции (функции станка). С помощью М-функций можно оказывать влияние на следующие факторы:

- функции станка, например включение и выключение вращения шпинделя и подача СОЖ
- отработка программы

Все М-функции могут использоваться как тип кадра при программировании и выполнении программы.

Дополнительная информация: "Функции станка", Стр. 228

Для вызова М-функций при выполнении программы можно дополнительно использовать просмотр в графическом режиме.

Дополнительная информация: "Конфигурировать М-функцию", Стр. 300

В устройстве различают стандартные М-функции и М-функции, заданные производителем.

7.8.1 Стандартные М-функции

Устройство поддерживает следующие стандартные М-функции (ориентированы на DIN 66025/ISO 6983):

Код	Описание
M2	Программа СТОП, шпиндель СТОП, подача СОЖ ВЫКЛ
M3	Вращение шпинделя по часовой стрелке
M4	Вращение шпинделя против часовой стрелки
M5	Останов шпинделя
M8	Включение подачи СОЖ
M9	Выключение подачи СОЖ
M30	Программа СТОП, шпиндель СТОП, подача СОЖ ВЫКЛ

Хотя эти М-функции и не зависят от станка, некоторые М-функции, однако, зависят от конфигурации станка (например, функции шпинделя).

7.8.2 М-функции, заданные производителем



Заданные производителем М-функции с номерами от M100 до M120 доступны только в том случае, если связанный выход был предварительно сконфигурирован.

Дополнительная информация: "Конфигурировать М-функцию",
Стр. 269

Устройство поддерживает также заданные производителем М-функции со следующими характеристиками:

- номер определяется в диапазоне M100–M120
- функция зависит от производителя станка
- используется в экранных кнопках OEM-строки

Дополнительная информация: "Конфигурирование OEM гориз. меню",
Стр. 136

7.9 Область OEM

В поле **Область OEM** специалист по вводу в эксплуатацию имеет возможность выполнить специальные настройки устройства:

- **Документация:** добавить OEM-документацию, такую как инструкции по обслуживанию
- **Экранная заставка:** определить стартовое окно с собственным логотипом фирмы
- **OEM гориз. меню:** конфигурировать строку OEM со специальными функциями
- **Настройки:** выбрать приложение, регулировать элементы отображения и сообщения
- **Записи экрана:** конфигурировать устройство для записей с экрана с помощью программы ScreenshotClient

7.9.1 Добавить документацию

Документация по устройству может быть записана и просмотрена непосредственно на этом устройстве.



Вы можете добавить к документации только документы в формате .pdf. Устройство не показывает документы других форматов.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 - **Документация**
 - **Добавить сервисную информацию OEM**
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Чтобы перейти к нужному файлу, нажать на соответствующее место сохранения



В случае опечатки при выборе директории вы можете выполнить навигацию обратно в исходную директорию.

- ▶ Нажать на имя файла через список

- ▶ Перейти к папке с файлом
- ▶ Нажать на имя файла
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- ▶ Файл копируется в область устройства **Сервисная информация**
Дополнительная информация: "Сервисная информация", Стр. 256
- ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**

Дополнительная информация: "Документация", Стр. 302

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- ▶ Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

7.9.2 Добавить Стартовое окно

При включении устройства может быть показано стартовое окно, специфическое для OEM-производителя, например название фирмы или ее логотип. Для этого в устройстве должен быть сохранен графический файл со следующими характеристиками:

- Тип файла: PNG или JPG
- Разрешение: 96 пикселей на дюйм
- Формат изображения: 16:10 (отличающиеся форматы масштабируются пропорционально)
- Размер изображения: макс. 1280 x 800 пикселей

Добавить стартовое окно



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 - **Экранная заставка**
 - **Выбрать экранную заставку**
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Чтобы перейти к нужному файлу, нажать на соответствующее место сохранения



В случае опечатки при выборе директории вы можете выполнить навигацию обратно в исходную директорию.

- ▶ Нажать на имя файла через список

- ▶ Перейти к папке с файлом
- ▶ Нажать на имя файла
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- ▶ Графический файл будет скопирован на устройство и показан при следующем включении устройства в качестве стартового окна
- ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель



При сохранении файла пользователя сохраняется также специфическая для OEM экранная заставка, которая может быть восстановлена.

Дополнительная информация: "Сохранить данные пользователя", Стр. 150

7.9.3 Конфигурирование OEM гориз. меню

Внешний вид и пункты меню OEM-строки могут быть сконфигурированы.



Если вы сконфигурируете больше записей меню, чем возможно отобразить в OEM гориз. меню, OEM гориз. меню можно прокрутить по вертикали.

Отображение или скрытие OEM гориз. меню



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 - **OEM гориз. меню**
- ▶ Активируйте или деактивируйте **Показать гориз. меню с помощью позиционного переключателя ON/OFF**

Конфигурировать OEM-логотип

В OEM-строке вы можете показывать специальный фирменный OEM-логотип. По выбору вы можете открывать PDF-файл с OEM-документацией нажатием на OEM-логотип.

Конфигурирование OEM-логотипа



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно откройте:
 - **Область OEM**
 - **OEM гориз. меню**
 - **Пункты гориз. меню**



- ▶ Нажмите на **Добавить**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Описание**
- ▶ Ввести описание для пункта меню
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ В выпадающем списке **Тип** нажмите на **Logo**
- ▶ Выберите уже сохраненный графический файл с помощью **Выбрать логотип**
- ▶ При необходимости, выберите новый графический файл с помощью **Загрузить файл с изображением**
Дополнительная информация: "OEM-ввод данных в строку Logo", Стр. 295
- ▶ Перейти к папке, содержащей графический файл, и выбрать его
- ▶ Нажмите на **Выбрать.**
- ▶ В выпадающем меню **Ссылка на документацию** выберите необходимую опцию

Конфигурировать заданные для частоты вращения шпинделя значения

В OEM-строке можно определить пункты меню, которые в зависимости от конфигурации станка управляют частотой вращения шпинделя.



Вы можете перезаписать сконфигурированную частоту вращения шпинделя значением текущей выставленной частоты вращения оси шпинделя удерживанием поля **Частота вращения шпинделя**.

Дополнительная информация: "Вызвать функции OEM гориз. меню", Стр. 85

Конфигурировать заданные для частоты вращения шпинделя значения

- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно откройте:
 - **Область OEM**
 - **OEM гориз. меню**
 - **Пункты гориз. меню**



- ▶ Нажмите на **Добавить**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Описание**
- ▶ Ввести описание для пункта меню
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ В выпадающем списке **Тип** нажмите на **Част. вращ. шпин.**
- ▶ В выпадающем меню **Шпиндель** нажмите на изображение шпинделя
- ▶ В поле ввода **Частота вращения шпинделя** введите необходимое заданное значение

Конфигурировать M-функции



Информация ниже относится только к устройствам с идентификационным номером 1089178-xx только в ограниченном объеме.

В OEM-строке можно определить пункты меню, которые будут в зависимости от конфигурации станка управлять использованием M-функций.



Заданные производителем M-функции с номерами от M100 до M120 доступны только в том случае, если связанный выход был предварительно сконфигурирован.

Дополнительная информация: "Конфигурировать M-функцию", Стр. 269

Конфигурирование M-функций



► В главном меню нажмите на **Настройки**



► Нажмите на **Сервис**

► Последовательно открыть:

- **Область OEM**
- **OEM гориз. меню**
- **Пункты гориз. меню**



► Нажмите на **Добавить**

► Нажмите в поле ввода **Описание**

► Ввести описание для пункта меню

► Подтвердить ввод нажатием **RET**

► В выпадающем меню **Тип** нажмите на **M-функция**

► Введите номер в поле ввода **Номер функции M:**

- **100.T ... 120.T** (TOGGLE переключает управление между состояниями)
- **100.P ... 120.P** (PULSE выдает при управлении короткий импульс, который может быть удлинен с помощью настройки **Длительность (ширина) импульса**)

► Подтвердить ввод нажатием **RET**

► Для каждой M-функции можно определить дополнительно с помощью **Выбрать изображение для активной функции** и **Выбрать изображение для не активной функции** соответствующие изображения для отражения статуса

Дополнительная информация: "OEM-ввод данных в строку M-функция", Стр. 296

Конфигурирование специальных функций



Информация ниже относится только к устройствам с идентификационным номером 1089179-xx.

В OEM-строке можно определить пункты меню, которые управляют специальными функциями подсоединеного станка.



Доступные функции зависят от конфигурации устройства и подключенного станка.

Конфигурирование специальных функций



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**

- ▶ Последовательно открыть:

- **Область OEM**
- **OEM гориз. меню**
- **Пункты гориз. меню**



- ▶ Нажмите на **Добавить**

- ▶ Нажмите в поле ввода **Описание**

- ▶ Ввести описание для пункта меню

- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**

- ▶ В выпадающем списке **Тип** нажмите на **Спецфункции**

- ▶ В выпадающем меню **Функция** нажмите на необходимую специальную функцию

- **Резьбонарезание**
- **Напр. врац. шпин.**
- **Охладитель**
- **СОЖ при работе шпинделя**
- **Обнулить ось инструмента**

- ▶ Для каждой специальной функции можно определить дополнительно с помощью **Выбрать изображение для активной функции** и **Выбрать изображение для не активной функции** соответствующие изображения для отражения статуса

Дополнительная информация: "Ввод данных в строку OEM Спецфункции", Стр. 297

Конфигурирование документов

В OEM-строке можно определить пункты меню, которые показывают дополнительные документы. Для этого в устройстве должен быть сохранен соответствующий файл в формате PDF.

Конфигурирование документов



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:

- **Область OEM**
- **OEM гориз. меню**
- **Пункты гориз. меню**



- ▶ Нажмите на **Добавить**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Описание**
- ▶ Ввести описание для пункта меню
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ В выпадающем списке **Тип** нажмите на **Документ**
- ▶ Выберите ранее сохраненный документ с помощью **Выбрать документ**
- ▶ Выберите необходимый графический файл для индикации с помощью **Выбрать изображение для индикации**
- ▶ Перейти к папке, содержащей графический файл, и выбрать его
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.

Удаление пунктов меню

Существующие пункты меню OEM-строки могут быть удалены по отдельности.

Удаление пунктов меню



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:

- **Область OEM**
- **OEM гориз. меню**
- **Пункты гориз. меню**

- ▶ Нажмите на нужный пункт меню
- ▶ Нажмите на **Удалить пункт гориз. меню.**
- ▶ Для подтверждения удаления нажать на **OK**
- ▶ Пункт меню будет удален из OEM-строки

7.9.4 Отрегулировать отображение

Можно настроить отображение коррекции в меню **Ручное управление** и **Ручной ввод данных**. Кроме того, можно определить дизайн экранной клавиатуры.

Определить дизайн клавиатуры



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 - **Настройки**
- ▶ В выпадающем меню **Вид клавиатуры** выберите необходимую раскладку экранной клавиатуры



7.9.5 Настроить сообщения об ошибках

В качестве пользователя OEM можно определять специфические сообщения об ошибках, которые либо перезаписывают стандартные сообщения об ошибках, либо вызываются в качестве дополнительных сообщений с помощью определенных входных сигналов. Для этих целей можно создать текстовую базу данных, которая будет содержать специфические сообщения об ошибках.

Создание Текстовая база данных

Для текстовой базы данных OEM-специфических сообщений об ошибках необходимо создать на компьютере файл с типом «*.xml» и внести в него записи отдельных текстовых сообщений.

XML-файл должен иметь кодирование UTF-8: Следующее изображение показывает корректную структуру XML-файла:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3      <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4          <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5          <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6          <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7          <text lang="fr">L'est arrêt d';urgence est actif.</text>
8          <text lang="it">L'è arresto d';emergenza è attivo.</text>
9          <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10         <text lang="ja">緊急停止がアクティブです。</text>
11         <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12         <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13         <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14         <text lang="zh">急停激活。</text>
15         <text lang="zh-tw">緊急停止啟動。</text>
16         <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17         <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18         <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19     </entry>
20     <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21         <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22         <text lang="cs">Není použito žádné řídící napětí.</text>
23         <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24         <text lang="fr">Aucune tension de commande n'est appliquée.</text>
25         <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26         <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27         <text lang="ja">御電圧は適用されません。</text>
28         <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29         <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30         <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31         <text lang="zh">无控制电压。</text>
32         <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓。</text>
33         <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34         <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35         <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36     </entry>
37 </source>
```

Рисунок 38: Пример –XML-файл для текстовой базы данных

Этот XML-файл импортируется затем посредством USB-накопителя большой емкости (формат FAT32) на устройство и копируется для сохранения в папке, например, **Internal/Oem**.

Импорт Текстовая база данных



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 -
 - **Текстовая база данных**
- ▶ Чтобы перейти к нужному файлу, нажать на соответствующее место сохранения



В случае опечатки при выборе директории вы можете выполнить навигацию обратно в исходную директорию.

- ▶ Нажать на имя файла через список

- ▶ Перейти к папке с XML-файлом
- ▶ Нажать на имя файла
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**
- ▶ **Текстовая база данных** импортирована успешно

Дополнительная информация: "Текстовая база данных", Стр. 300

Конфигурировать сообщения об ошибках

OEM-специфические сообщения об ошибках могут быть связаны в качестве дополнительных сообщений с входами. В этом случае сообщения об ошибке будут отображаться, как только вход будет включен как активный. Для этого сообщения об ошибках нужно привязать к необходимым входным сигналам.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:

- **Область OEM**
- **Настройки**
- **Сообщения**



- ▶ Нажмите на **Добавить**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Имя**
- ▶ Ввести уникальное имя
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Текстовый ID или текст**
- ▶ Введите новый текст сообщения

или

- ▶ задайте текстовый идентификатор для текстового сообщения из базы данных текста.
- ▶ В выпадающем списке **Тип сообщения** выберите нужный тип сообщения:
 - **Стандарт**: сообщение будет отображаться, пока вход активен
 - **КвирированоПользователь**: сообщение будет отображаться, пока пользователь его не подтвердит
- ▶ Нажмите на **Вход**
- ▶ Выбрать нужный цифровой вход
- ▶ Для возвращения к предыдущему отображению нажать на **Назад**



Дополнительная информация: "Сообщения", Стр. 301

Удалить сообщения об ошибках

Существующие сообщения об ошибках могут быть удалены по отдельности.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:

- **Область OEM**
- **Настройки**
- **Сообщения**

- ▶ Нажать на нужную запись сообщения
- ▶ Нажмите на **Удалить запись**.
- ▶ Для подтверждения удаления нажать на **OK**

> Сообщение об ошибке будет удалено

7.9.6 Сохранить или восстановить OEM-настройки

Все настройки области OEM можно сохранить в виде файла, чтобы они были доступны после сброса при возврате к заводским настройкам или для установки на несколько разных устройств.

Сохранить в резервную копию OEM папки и файлы

Настройки области OEM можно сохранить в виде ZIP-файла на USB-накопителе большой емкости или на подсоединененный сетевой диск.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**

- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Сохранить в резервную копию OEM папки и файлы**
 - **Сохранить в ZIP**
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Выбрать папку, в которую необходимо скопировать файл
- ▶ Ввести необходимое имя файла, например, «<уууу-мм-дд>_OEM_config»
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ Подтвердить успешное сохранение данных с помощью **OK**
- > Данные были сохранены

Восстановить из резервной копии OEM папки и файлы



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**

- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Область OEM**
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Восстановить из резервной копии OEM папки и файлы**
 - **Загрузить в формате ZIP**
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Перейти к папке, содержащей резервную копию файла
- ▶ Выбрать резервную копию файла
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

7.9.7 Конфигурирование устройства для создания снимков экрана

ScreenshotClient

С помощью ПО ScreenshotClient можно с компьютера создавать снимки экрана устройства.

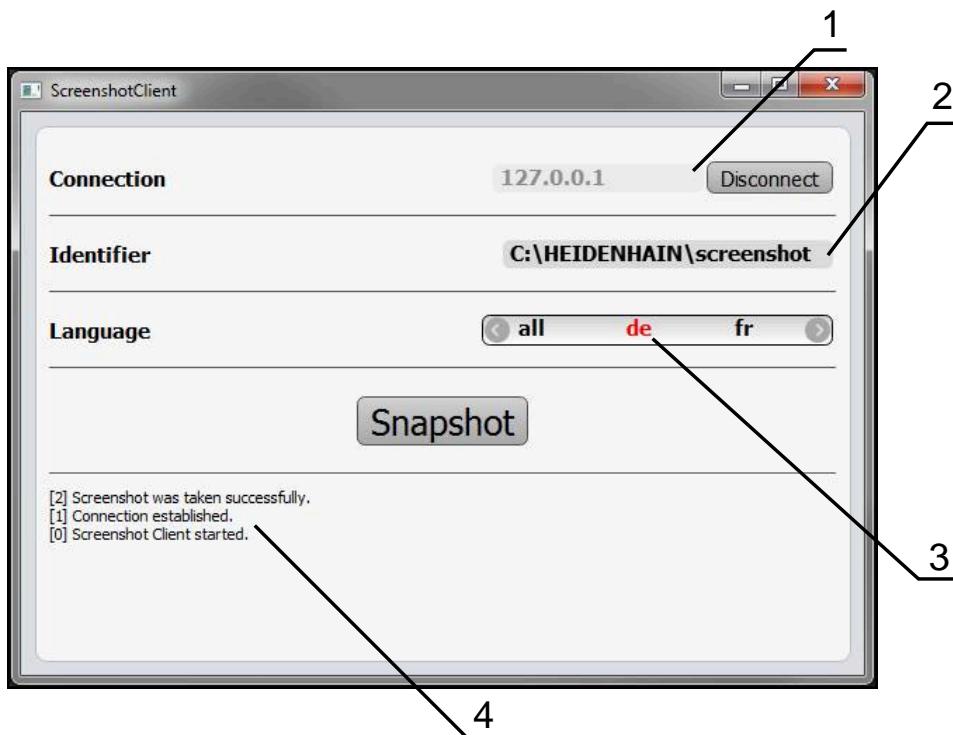


Рисунок 39: Интерфейс пользователя ScreenshotClient

- 1 Состояние соединения
- 2 Путь к файлу и имя файла
- 3 Выбор языка
- 4 Сообщения о статусе



Программа ScreenshotClient содержится в стандартном установочном пакете **ND 7000 демоверсии программного обеспечения**.



Подробное описание приведено в **Руководстве пользователя ND 7000 демоверсии программного обеспечения**. Руководство пользователя находится в папке «Документация» на веб-сайте продукта.

Дополнительная информация: "Демоверсия программного обеспечения к продукту", Стр. 16

Активировать удаленный доступ к снимкам экрана

Чтобы иметь возможность соединения ScreenshotClient с устройством непосредственно с компьютера, необходимо активировать на устройстве **Удалённый доступ к снимкам экрана**.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
-
-
- ▶ Нажмите на **Сервис**
 - ▶ Нажмите на **Область OEM**.
 - ▶ Активируйте **Удалённый доступ к снимкам экрана** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**

Дополнительная информация: "Область OEM", Стр. 293

7.10 Сохранение данных.

7.10.1 Резервное копирование конфигурации

Настройки устройства можно сохранить в виде файла, чтобы они были доступны после сброса при возврате к заводским настройкам или для установки на несколько разных устройств.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
-
-
- ▶ Нажмите на **Сервис**
 - ▶ Последовательно открыть:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Резервное копирование конфигурации**

Проведите Полное сохранение

При полном сохранении конфигурации все настройки устройства сохраняются в виде копии.

- ▶ Нажмите на **Полное сохранение**.
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Выбрать директорию, в которую требуется скопировать данные конфигурации
- ▶ Ввести желаемое имя данных конфигурации, например, "<уууу-мм-дд>_config"
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ Подтвердить успешное сохранения конфигурации нажатием на **OK**
- ▶ Файл конфигурации сохранен

Дополнительная информация: "Сохранение и восстановление конфигурации", Стр. 291

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

7.10.2 Сохранить данные пользователя

Файлы пользователя устройства можно сохранить в виде файла, чтобы они были доступны после сброса при возврате к состоянию при поставке. В связи с созданием резервной копии настроек так может быть сохранена вся конфигурация устройства.

Дополнительная информация: "Резервное копирование конфигурации", Стр. 149



В качестве файлов пользователя будут сохранены и могут быть восстановлены все файлы любых групп пользователей, которые сохранены в соответствующих папках.

Файлы в папке **System** восстановлены не будут.

Выполнение сохранения

Файлы пользователя можно сохранить в виде ZIP-файла на USB-накопитель большой емкости или подсоединеный сетевой диск.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- > Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Сохранить данные пользователя**
- ▶ Нажмите на **Сохранить в ZIP**.
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Выбрать папку, в которую необходимо скопировать ZIP-файл
- ▶ Ввести необходимое имя ZIP-файла, например «<гггг-мм-дд>_config»
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ Подтвердить успешное сохранение файлов пользователя с помощью **OK**
- > Файлы пользователя были сохранены

Дополнительная информация: "Сохранение и восстановление конфигурации", Стр. 291

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

8

Наладка

8.1 Обзор

В данной главе представлена вся информация о наладке устройства.

При наладке специалист по наладке (**Setup**) конфигурирует устройство для использования на станке в соответствующих областях применения. Сюда относится, например, создание структуры пользователей, а также создание таблицы предустановок и таблицы инструмента.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57



Следующие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала", Стр. 27

8.2 Для наладки войти в систему

8.2.1 Регистрация пользователя

Для наладки устройства пользователь должен зарегистрироваться **Setup**.



- ▶ В главном меню нажать на **Регистрация пользователя**
- ▶ Зарегистрированный ранее пользователь должен, при наличии, выйти из системы
- ▶ Выбрать пользователя **Setup**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Ввести пароль «**setup**»



Если пароль не совпадает со стандартными настройками, следует отправить запрос наладчику (**Setup**) или производителю станка (**OEM**).

Если пароль утерян, обратитесь в сервисное отделение HEIDENHAIN.



- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Вход в систему**.

8.2.2 Выполнение поиска референтных меток после запуска оборудования



Если после запуска устройства активирован поиск референтных меток, то все функции устройства блокируются до тех пор, пока поиск референтных меток не будет успешно завершен.

Дополнительная информация: "Референтная метка (Измерительный датчик)", Стр. 276



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.

Если на устройстве включен поиск референтных меток, мастер настройки потребует компенсации референтных меток осей.

- ▶ После входа в систему следовать указаниям мастера настройки
- ▶ После успешного поиска референтных меток символ указателя перестает мигать

Дополнительная информация: "Элементы управления индикатора положения", Стр. 78

Дополнительная информация: "Включить поиск референтной метки", Стр. 131

8.2.3 Установка языка

При поставке языком интерфейса пользователя является английский. Вы можете изменить язык для интерфейса пользователя на желаемый.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользовател.**
- ▶ Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- ▶ Выберите зарегистрированного пользователя
- ▶ Выбранный для пользователя язык отобразится в выпадающем меню **Язык** соответствующим флагом
- ▶ В выпадающем меню **Язык** выберите флаг для нужного языка
- ▶ Интерфейс пользователя будет отображаться на выбранном языке

8.2.4 Изменение пароля

Чтобы предотвратить неправомерное использование конфигурации, пароль необходимо изменить.

Пароль является конфиденциальной информацией и не должен разглашаться.



► В главном меню нажмите на **Настройки**



- Нажмите на **Пользоватат.**
- > Зарегистрированный пользователь отмечен галочкой
- Выбрать зарегистрированного пользователя
- Нажмите на **Пароль**
- Введите действующий пароль
- Подтвердить ввод нажатием **RET**
- Введите и повторите новый пароль
- Подтвердить ввод нажатием **RET**
- Нажмите на **OK**
- Закройте сообщение нажатием **OK**
- > Новый пароль будет действовать при следующей регистрации

8.3 Отдельные шаги по наладке



Последующие отдельные шаги по наладке строятся последовательно друг за другом.

- ▶ Для того чтобы правильно наладить устройство необходимо проведение рабочих операций в описанной последовательности.

Условие: пользователь должен быть зарегистрирован под типом Setup(смотри "Для наладки войти в систему", Стр. 154).

Базовые настройки

- Настроить Дату и время
- Настройка единиц измерения
- Создание и конфигурирование пользователей
- Добавить инструкцию по эксплуатации
- Настройка сети
- Сетевой диск конфигурировать
- Конфигурировать: управление с помощью мыши или сенсорного экрана
- Конфигурировать USB-клавиатуру

Подготовка рабочих шагов

- Создание таблицы инструмента
- Создание таблицы точек привязки

Сохранение данных.

- Резервное копирование конфигурации
- Сохранить данные пользователя

УКАЗАНИЕ

Потеря или повреждение данных конфигурации!

Если включенное устройство будет отключено от источника электропитания, данные конфигурации могут быть потеряны или повреждены.

- ▶ Обеспечить защиту и сохранение данных конфигурации для возможности их восстановления.

8.3.1 Базовые настройки



Специалист по вводу в эксплуатацию уже выполнил по возможности некоторые базовые настройки (**OEM**).

Настроить Дату и время



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- 
- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Дата и время**
- ▶ Настраиваемые значения указываются в формате: год, месяц, день, час, минута
- ▶ Чтобы настроить дату и время в средней строке, потянуть столбцы вверх или вниз
- ▶ Для подтверждения нажмите на **Установить**
- ▶ Выберите нужный **Формат даты** в списке:
 - ММ-ДД-ГГГГ: месяц, день, год
 - ДД-ММ-ГГГГ: день, месяц, год
 - ГГГГ-ММ-ДД: год, месяц, день

Дополнительная информация: "Дата и время", Стр. 254

Настройка единиц измерения

Для единиц измерения, способов округления и разрядов после запятой можно настроить различные параметры.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- 
- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Единицы измерения**
- ▶ Чтобы настроить единицы измерения, нажать на соответствующий выпадающий список и выбрать единицу измерения
- ▶ Чтобы настроить способы округления, нажать на соответствующий выпадающий список и выбрать способ округления
- ▶ Для настройки отражаемого количества разрядов после запятой нажать на - или +

Дополнительная информация: "Единицы измерения", Стр. 254

Создание и конфигурирование пользователей

На момент поставки устройства определены следующие типы пользователей с различными правами:

- OEM
- Setup
- Operator

Создать пользователя и пароль

Вы можете создать нового пользователя с типом **Operator**. Для идентификатора пользователя и пароля подходят все символы. При этом существует различие между заглавными и строчными буквами.

Предварительное условие: пользователь с типом **OEM** или **Setup** зарегистрирован.



Новый пользователь с типом **OEM** или **Setup** не может быть создан.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Пользовател.**



- ▶ Нажать **Добавить**
- ▶ Нажмите в поле ввода **ID пользователя**



Отобразится **ID пользователя** для выбора пользователя, например, в области авторизации пользователя.

ID пользователя в дальнейшем нельзя изменить.

- ▶ Ввод идентификатора пользователя
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Имя**
- ▶ Ввести фамилию нового пользователя
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Введите и повторите новый пароль
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**



Содержимое полей пароля можно просмотреть как открытый текст и снова скрыть.

- ▶ Отобразить или скрыть с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**

- ▶ Нажмите на **OK**.
- ▶ Будет отображено сообщение
- ▶ Закройте сообщение нажатием **OK**
- ▶ Создан пользователь с основными данными. Дальнейшие настройки пользователь может выполнить позднее самостоятельно

Конфигурировать пользователя

При создании нового пользователя с типом **Operator** вы можете добавить или изменить следующие данные:

- Фамилия
- Имя
- Отдел
- Пароль
- Язык
- Автоматический вход в систему



Если для одного или нескольких пользователей активирован автоматический вход в систему, то при включении устройства автоматически регистрируется последний из зарегистрированных пользователей. При этом не нужно вводить ни идентификатор пользователя, ни пароль.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Пользоват.**
- ▶ Выбрать пользователя
- ▶ Нажмите на поле ввода, содержимое которого требуется изменить: **Имя, Имя, Отдел**
- ▶ Отредактировать содержимое и подтвердить с помощью **RET**
- ▶ Чтобы изменить пароль, нажмите на **Пароль**
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Изменение пароля**
- ▶ Если пароль авторизованного пользователя изменяется, ввести действующий пароль
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Введите и повторите новый пароль
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **OK**.
- ▶ Будет отображено сообщение
- ▶ Закройте сообщение нажатием **OK**
- ▶ Чтобы изменить язык, нужно в выпадающем списке **Язык** выбрать флаг нужного языка
- ▶ Активируйте или деактивируйте **Автоматический вход в систему** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**

Удалить пользователя

Не используемые далее пользователи типа **Operator** могут быть удалены.



Пользователи типа **OEM** и **Setup** не могут быть удалены.

Предварительное условие: пользователь с типом **OEM** или **Setup** зарегистрирован.



► В главном меню нажмите на **Настройки**



- Нажмите на **Пользоватат.**
- Нажать на пользователя, которого нужно удалить
- Нажмите на **Удалить учётную запись пользователя.**
- Ввести пароль пользователя, обладающего полномочиями (**OEM** или **Setup**)
- Нажмите на **OK**.
- Пользователь удаляется

Добавить инструкцию по эксплуатации

Устройство позволяет загрузить соответствующую инструкцию по эксплуатации на нужном языке. Инструкцию по эксплуатации с USB-накопителя большой емкости, входящего в комплект поставки, можно скопировать на устройство.

Самую актуальную версию инструкции по эксплуатации можно найти по адресу www.heidenhain.ru.

Предварительное условие: инструкция по эксплуатации представлена в виде PDF-файла.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Документация**
 - **Добавить руководство по эксплуатации**
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Перейти к папке, содержащей новую инструкцию по эксплуатации



В случае опечатки при выборе директории вы можете выполнить навигацию обратно в исходную директорию.

- ▶ Нажать на имя файла через список

- ▶ Выбрать файл
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- > Скопировать инструкцию по эксплуатации на устройство
- > Уже существующая инструкция (при наличии) будет перезаписана
- ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**
- > Инструкцию по эксплуатации можно открыть и просмотреть на устройстве

Настройка сети

Сетевые настройки конфигурировать



Обратитесь к администратору вашей сети, чтобы узнать точные сетевые настройки для конфигурирования устройства.

Предварительное условие: устройство подключено к компьютерной сети.

Дополнительная информация: "Подключить сетевую периферию", Стр. 54



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Интерфейсы**.
- ▶ Нажмите на **Сеть**.
- ▶ Нажать на интерфейс **X116**
- > MAC-адрес распознается автоматически
- > В зависимости от сетевого окружения активировать или деактивировать **DHCP** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**
- > При активированном DHCP настройка сети выполняется автоматически, если назначен IP-адрес
- > При неактивном DHCP введите **IPv4-адрес**, **IPv4 маска подсети** и **IPv4 стандартный шлюз**
- > Подтвердить ввод нажатием **RET**
- > В зависимости от сетевого окружения активировать или деактивировать **IPv6-SLAAC** с помощью позиционного переключателя **ON/OFF**
- > При активированном IPv6-SLAAC настройка сети выполняется автоматически, если назначен IP-адрес
- > При неактивном IPv6-SLAAC введите **IPv6-адрес**, **IPv6 длина префикса подсети** и **IPv6 стандартный шлюз**
- > Подтвердить ввод нажатием **RET**
- > **Предпочтительный DNS-сервер** и, при необходимости, **Альтернативный DNS-сервер**
- > Подтвердить ввод нажатием **RET**
- > Конфигурация сетевого подключения принимается

Дополнительная информация: "Сеть", Стр. 258

Сетевой диск конфигурировать

Для конфигурирования сетевого диска требуются следующие данные:

- **Имя**
- **IP-адрес сервера или имя хоста**
- **Разрешенная (разблокированная) директория**
- **Имя пользователя**
- **Пароль**
- **Копировать шаблон**



Обратитесь к администратору вашей сети, чтобы узнать точные сетевые настройки для конфигурирования устройства.

Предварительное условие: устройство подключено к компьютерной сети и сетевой диск доступен.

Дополнительная информация: "Подключить сетевую периферию", Стр. 54



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Интерфейсы**.
- ▶ Нажмите на **Сетевой дисковод**.
- ▶ Ввести данные по сетевому диску
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Активируйте или деактивируйте **Отобразить пароль с помощью позиционного переключателя ON/OFF**
- ▶ При необходимости выберите **Копировать шаблон**
 - Для шифрования пароля в сети выберите **Аутентификация**
 - Сконфигурируйте **Опции соединения**
 - Нажмите на **OK**.
- ▶ Нажмите на **Соединить**.
- ▶ Установится соединение с сетевым диском

Дополнительная информация: "Сетевой дисковод", Стр. 259

Конфигурировать: управление с помощью мыши или сенсорного экрана

Устройство может управляться либо с помощью сенсорного экрана, либо с помощью мыши (USB). В состоянии при поставке устройства касание экрана приводит к деактивации мыши. В качестве альтернативы можно установить, что устройство может управляться либо только мышью, либо только сенсорным экраном.

Предварительное условие: USB-мышь подключена к устройству.

Дополнительная информация: "Подключение устройств ввода", Стр. 54



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Устройства ввода**.
- ▶ В выпадающем меню **Замена мыши для мультитач жестов** выберите нужную опцию

Дополнительная информация: "Устройства ввода", Стр. 253

Конфигурировать USB-клавиатуру

Устройство поставляется с английской раскладкой клавиатуры. Вы можете изменить раскладку клавиатуры на необходимый язык.

Предварительное условие: USB-клавиатура подключена к устройству.

Дополнительная информация: "Подключение устройств ввода", Стр. 54



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Общие сведения**
- ▶ Нажмите на **Устройства ввода**.
- ▶ В выпадающем меню **Раскладка USB клавиатуры** выберите флаг для желаемого языка
- ▶ Раскладка клавиатуры соответствует выбранному языку.

Дополнительная информация: "Устройства ввода", Стр. 253

8.3.2 Подготовка технологического процесса

В зависимости от цели использования специалист по наладке (**Setup**) может подготовить устройство для специального использования путем создания таблиц инструментов и таблиц точек привязки.



Следующие действия может также произвести пользователь с типом **Operator**.

Создание таблицы инструмента

Как правило, координаты задаются в соответствии с размерами детали, приведенными на чертеже.

Устройство может с помощью коррекции радиуса инструмента рассчитывать траекторию центральной точки инструмента. Для этого должны быть заданы **Длина инструмента** и **Диаметр** для каждого инструмента.

В строке состояния есть доступ к таблице инструмента, которая содержит эти специфические параметры для каждого используемого инструмента.

Устройство хранит в таблице инструмента макс. 99 инструментов.

Параметры инструментов

Могут быть определены следующие параметры:

Описание	Параметр	
Тип инструмента Обозначение, которое однозначно идентифицирует инструмент	Диаметр D Диаметр инструмента	Длина L Длина инструмента по оси инструмента

Создание инструментов



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**

- ▶ Нажмите на **Открыть таблицу**.
- > Отобразится диалоговое окно **Таблица инструмента**
- ▶ Нажать **Добавить**
- ▶ В поле ввода **Тип инструмента** введите обозначение
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения, например **RET**
- ▶ Поочередно нажмите на поля и внесите соответствующие значения
- ▶ При необходимости измените единицу измерения в меню выбора
- > Заданные значения будут пересчитаны
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения, например **RET**
- > Определенный инструмент будет добавлен к таблице инструментов



- ▶ Для предотвращения ошибочного внесения и удаления инструмента следует нажать на **Блокировать** в строке за записью регистрации инструмента
- > Символ изменится, запись регистрации будет защищена
- ▶ Нажмите на **Закрыть**
- > Диалоговое окно **Таблица инструмента** будет закрыто



Удаление инструментов



- ▶ Нажмите на **Открыть таблицу**.
- > Отобразится диалоговое окно **Таблица инструмента**
- ▶ Для выбора одного или нескольких инструментов отметить флажком соответствующую строку
- > Цветом фона активированного флажка станет зеленый



Запись регистрации инструмента может быть защищена от ошибочного изменения или удаления.

- ▶ После записи регистрации нажмите на **Разблокировать**
- > Символ изменится, и запись регистрации будет разблокирована



- ▶ Нажать на **Удалить**
- > Будет отображено сообщение
- ▶ Закройте сообщение нажатием **OK**
- > Определенный инструмент будет удален из таблицы инструмента
- ▶ Нажать на **Закрыть**
- > Диалоговое окно **Таблица инструмента** будет закрыто

Создание таблицы точек привязки

В строке состояния есть доступ к таблице предустановок. Таблица предустановок содержит абсолютные позиционные значения точек привязки по отношению к референтной метке. Устройство сохраняет макс. 99 точек привязки в таблице предустановок.

0	preset 0	x	-25.00	y	-35.47	z	24.65		3.56°
1	preset 1	x	-30.00	y	-60.00	z	27.00		4.00°
2	preset 2	x	22.00	y	43.00	z	16.00		10.20°

4

Рисунок 40: Таблица точек привязки с абсолютными позициями

- 1 Bezeichnung
- 2 Koordinaten
- 3 Ausrichtung
- 4 Bezugspunkttabelle bearbeiten

Создать точку привязки

Таблица предустановок может быть определена следующими методами:

Обозначение	Описание
Ощупывание	Ощупать деталь с помощью кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130. Устройство принимает точки привязки в таблицу предустановок автоматически
Касание	Ощупывание детали с инструментом. При этом необходимо вручную определить соответствующее положение инструмента в качестве точки привязки
Числовой ввод	Числовые значения точек привязки должны быть занесены в таблицу предустановок вручную









Определение точек привязки осуществляется в зависимости от области применения также пользователем типа **Operator**.

Функции для нахождения точек привязки

Устройство поддерживает определение точек привязки с помощью ощупывания мастером настроек.

Устройство предлагает следующие функции для ощупывания детали:

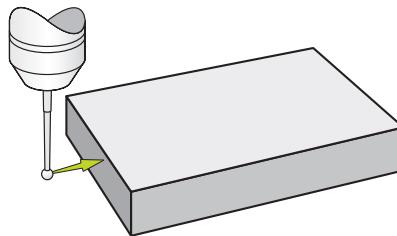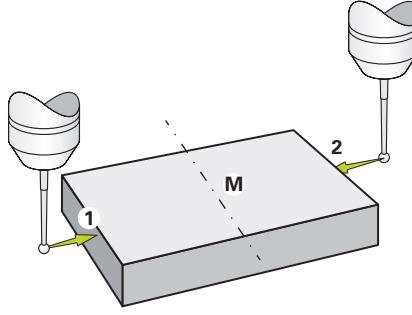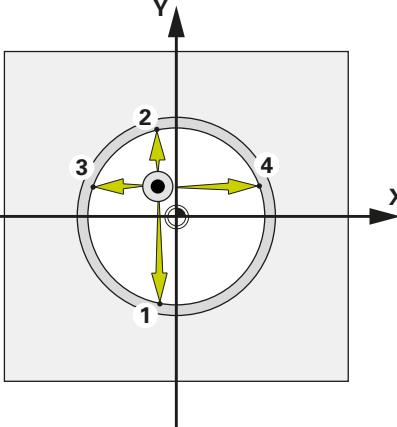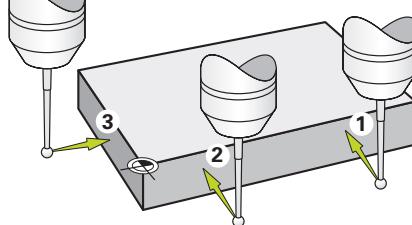Символ	Функция	Схема
	Ощупать кромку детали (1 операция ощупывания)	
	Определить среднюю линию детали (2 операции ощупывания)	
	Определить центральную точку элемента в форме окружности (отверстие или цилиндр) (3 операции касания с инструментом, 4 операции ощупывания с кромочным щупом)	
	Выравнивание детали по двум осям (2 измерения по первой оси и 1 измерение по второй оси)	

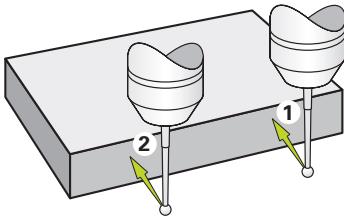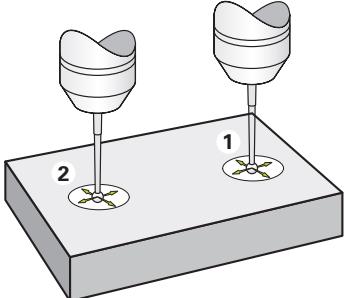Символ	Функция	Схема
	Выравнивание детали по одной оси (2 измерения)	
	Выравнивание отверстий по одной оси (на каждое отверстие 3 измерения с инструментом, 4 измерения с кромочным щупом)	

Нахождение точки привязки с помощью щупа или инструмента



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления
- ▶ В строке состояния нажать на **Дополнительные функции**



- ▶ В диалоге **Ощупывание** нажмите на желаемую функцию, например, **Ощупывание грани**
- ▶ В диалоговом окне **Выбор инструмента** выберите закрепленный инструмент:



- ▶ При использовании кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130: активируйте **Использовать контактный щуп**
- ▶ При использовании инструмента:
 - ▶ деактивируйте **Использовать контактный щуп**
 - ▶ Введите необходимое значение в поле ввода **Диаметр инструмента**

или

- ▶ выбрать соответствующий инструмент из таблицы инструмента



- ▶ Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек
- ▶ Следуйте указаниям помощника
- ▶ При выполнении рабочих шагов по ощупыванию следует соблюдать следующее:

- ▶ При необходимости, задайте направление перемещения в диалоговом окне
- ▶ Перемещайте кромочный щуп к кромке детали, до загорания красного светодиода кромочного щупа

или

- ▶ перемещать инструмент к кромке детали до касания
- ▶ Подтверждать каждый рабочий шаг в мастере настройки
- ▶ После последнего измерения отведите кромочный щуп или инструмент

- ▶ После последнего измерения будет показано диалоговое окно **Выберите точку привязки**

- ▶ В поле ввода **Выбранная точка привязки** следует выбрать нужную точку привязки:

- ▶ Для перезаписи существующей точки привязки выбрать запись из таблицы предустановок
- ▶ Для создания новой точки привязки ввести еще не присвоенный в таблице предустановок номер
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**

- ▶ В поле ввода **Установить значение положения** введите необходимое значение:

- ▶ Для того чтобы принять измеренное значение, оставить поле ввода пустым
- ▶ Для определения нового значения следует ввести нужное значение
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**



В функциях **Ощупывание кромки**, **Определение средней линии** и **Определение центра окружности** вы можете сохранить актуальную ориентацию в выбранную точку привязки. Если настройка **Принять выравнивание** активна, то устройство сохраняет параметр после завершения измерения в таблицу точек привязки.

- ▶ Чтобы сохранить актуальную ориентацию для выбранной точки привязки, активируйте настройку **Принять выравнивание** с помощью переключателя ON/OFF (настройка по умолчанию)
- ▶ Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек
 - > Новые координаты будут сохранены в качестве точки привязки



Создание точек привязки вручную

При создании точек привязки в таблице предустановок вручную действуют следующие правила:

- Ввод в таблицу предустановок присваивает текущему фактическому положению отдельных осей новые позиционные значения
- Удаление ввода с помощью **CE** сбрасывает позиционные значения для отдельных осей снова к нулю станка. Таким образом, новые позиционные значения всегда относятся к нулю станка



- ▶ В строке состояния нажмите на **Точки привязки**
- > Отобразится диалоговое окно **Точки привязки**
- ▶ Нажмите на **Редактировать таблицу точек привязки**
- > Отобразится диалоговое окно **Таблица точек привязки**
- ▶ Нажмите **Добавить**
- ▶ В поле ввода **Описание** введите обозначение
- ▶ Нажать на поле ввода для одной или нескольких нужных осей и ввести соответствующее позиционное значение
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- > Определенная точка привязки будет добавлена к таблице предустановок
- ▶ Чтобы изменить параметр ориентации в точке привязки, нажмите в поле ввода **Ориентация**
- ▶ Введите желаемое значение в градусах.

или



- ▶ Чтобы записать актуальную ориентацию, нажмите на **Текущее значение**
- > Текущее значение будет записано в поле ввода
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- > Новая ориентация для точки привязки будет сохранена
- ▶ Для предотвращения ошибочного внесения и удаления точки привязки следует нажать на **Блокировать** в строке за записью регистрации точки привязки
- > Символ изменится, и запись регистрации будет защищена
- ▶ Нажмите на **Закрыть**
- > Диалоговое окно **Таблица точек привязки** будет закрыто



Удалить точку привязки



- ▶ В строке состояния нажмите на **Точки привязки**
- > Отобразится диалоговое окно **Точки привязки**
- ▶ Нажмите на **Редактировать таблицу точек привязки**
- > Отобразится диалоговое окно **Таблица точек привязки**



Записи в таблице точек привязки могут быть защищены от ошибочного изменения или удаления. Для редактирования записи ее сначала следует разблокировать.



- ▶ В конце строки нажмите на **Разблокировать**



- > Символ изменится, запись будет разблокирована для редактирования
- ▶ Для выбора одной или нескольких точек привязки отметьте флагжком соответствующую строку
- ▶ Цветом фона активированного флагжка станет зеленый
- ▶ Нажать на **Удалить**
- > Будет отображено сообщение
- ▶ Закройте сообщение нажатием **OK**
- > Выбранные точки привязки (одна или несколько) будут удалены из таблицы предустановок
- ▶ Нажать на **Закрыть**
- > Диалоговое окно **Таблица точек привязки** будет закрыто



8.4 Резервное копирование конфигурации

Настройки устройства можно сохранить в виде файла, чтобы они были доступны после сброса при возврате к заводским настройкам или для установки на несколько разных устройств.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
-
-
- ▶ Нажмите на **Сервис**
 - ▶ Последовательно открыть:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Резервное копирование конфигурации**

Проведите Полное сохранение

При полном сохранении конфигурации все настройки устройства сохраняются в виде копии.

- ▶ Нажмите на **Полное сохранение**.
- ▶ При необходимости, подключите USB-накопитель (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Выбрать директорию, в которую требуется скопировать данные конфигурации
- ▶ Ввести желаемое имя данных конфигурации, например, "<уууу-мм-дд>_config"
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ Подтвердить успешное сохранения конфигурации нажатием на **OK**
- ▶ Файл конфигурации сохранен

Дополнительная информация: "Сохранение и восстановление конфигурации", Стр. 291

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- ▶ Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

8.5 Сохранить данные пользователя

Файлы пользователя устройства можно сохранить в виде файла, чтобы они были доступны после сброса при возврате к состоянию при поставке. В связи с созданием резервной копии настроек так может быть сохранена вся конфигурация устройства.

Дополнительная информация: "Резервное копирование конфигурации", Стр. 149



В качестве файлов пользователя будут сохранены и могут быть восстановлены все файлы любых групп пользователей, которые сохранены в соответствующих папках.

Файлы в папке **System** восстановлены не будут.

Выполнение сохранения

Файлы пользователя можно сохранить в виде ZIP-файла на USB-накопитель большой емкости или подсоединеный сетевой диск.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Сохранить данные пользователя**
- ▶ Нажмите на **Сохранить в ZIP**.
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Выбрать папку, в которую необходимо скопировать ZIP-файл
- ▶ Ввести необходимое имя ZIP-файла, например «<гггг-мм-дд>_config»
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- ▶ Подтвердить успешное сохранение файлов пользователя с помощью **OK**
- > Файлы пользователя были сохранены

Дополнительная информация: "Сохранение и восстановление конфигурации", Стр. 291

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель



9

Быстрый запуск

9.1 Обзор

В данной главе описывается изготовление образцовой детали. Во процессе изготовления примера детали, данная глава шаг за шагом проведёт вас через режимы работы устройства, благодаря различным возможностям обработки. Для успешного изготовления детали необходимо выполнить следующие этапы обработки:

Шаг обработки	Режим работы
Определение точки привязки	Ручное управление
Изготовление сквозного отверстия	Ручное управление
Изготовление посадки	Режим ручного ввода данных
Изготовление отверстий на окружности	Режим ручного ввода данных
Изготовление отверстий на окружности	Программирование и выполнение программы (опция ПО)

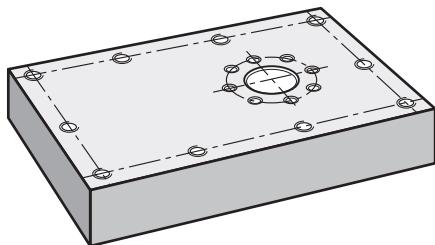


Рисунок 41: Пример детали



В данной главе не описывается изготовление внешнего контура примера детали. Предполагается, что внешний контур уже изготовлен.



Подробное описание соответствующих действий можно найти в главах "Ручное управление", "Режим ручного ввода данных", "Программирование (опция ПО)" и "Отработка программы (опция ПО)".



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".
Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

9.2 Зарегистрироваться в системе для быстрого запуска

Регистрация пользователя

Для быстрого запуска пользователь **Operator** должен зарегистрироваться.



- ▶ В главном меню нажмите на **Регистрация пользователя**
- ▶ Зарегистрированный ранее пользователь должен, при наличии, выйти из системы
- ▶ Выбрать пользователя **Operator**
- ▶ Нажмите в поле ввода **Пароль**
- ▶ Ввести пароль «operator»



Если пароль не совпадает со стандартными настройками, следует отправить запрос наладчику (**Setup**) или производителю станка (**OEM**).
Если пароль утерян, обратитесь в сервисное отделение HEIDENHAIN.



- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Вход в систему**.

9.3

Предварительные условия:

При изготовлении алюминиевого фланца вы работаете на станке с ручным приводом . Для фланца представлен следующий технический чертеж с указанием размеров:

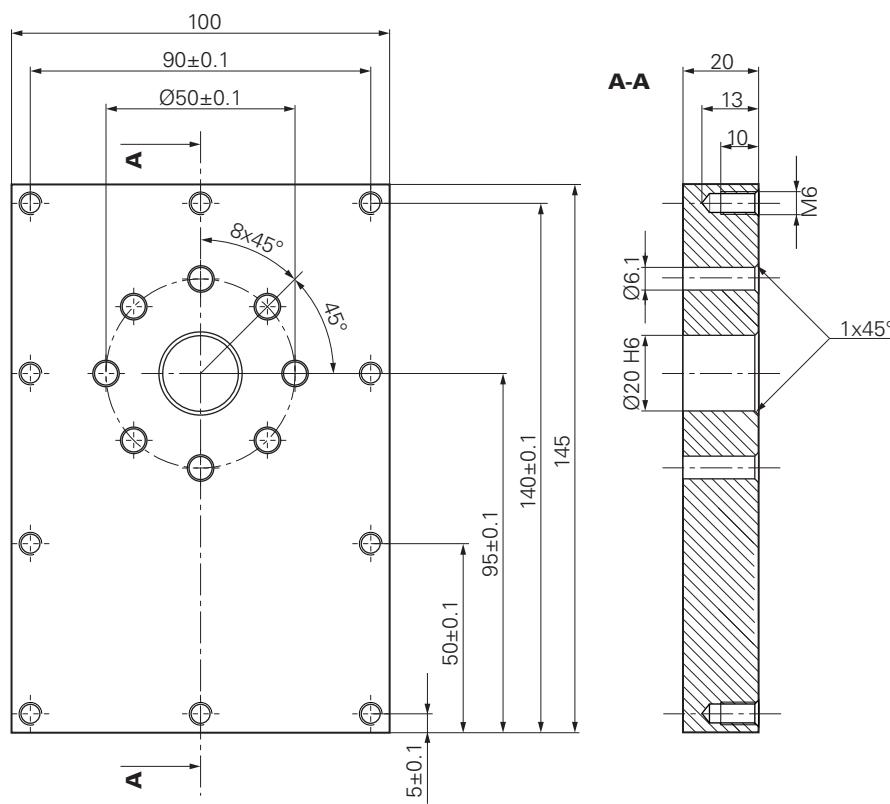


Рисунок 42: Пример детали – технический чертеж

Станок

- Станок включен
- Предварительно обработанная заготовка детали закреплена на станке

Устройство

- Сконфигурирована ось шпинделя (только для устройств с ID 1089179-xx)
- Калибровочные процедуры выполнены
- Оси привязаны
- Дополнительная информация:** "Проведение поиска референтной метки", Стр. 195
- Доступен кромочный щуп HEIDENHAIN KT 130

Инструменты

Доступны следующие инструменты:

- Сверло Ø 5,0 мм
- Сверло Ø 6,1 мм
- Сверло Ø 19,8 мм
- Развертка Ø 20 мм Н6
- Конический зенкер Ø 25 мм 90°
- Метчик М6

Таблица инструментов

Для примера исходим из того, что инструменты для обработки еще не определены.

Для каждого используемого инструмента необходимо сначала определить специфические параметры в таблице инструментов устройства. При дальнейшей обработке у вас будет через строку состояния доступ к параметрам в таблице инструментов.

Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажмите на **Открыть таблицу**.
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Таблица инструмента**
- ▶ Нажмите **Добавить**
- ▶ В поле ввода **Тип инструмента** внесите название **Сверло 5,0**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле ввода **Диаметр** внесите значение **5,0**
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле ввода **Длина** внесите длину сверла
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- ▶ Определенное сверло Ø 5,0 мм будет добавлено в таблицу инструментов
- ▶ Повторите операцию для других инструментов, используя при этом для названия следующий формат: [тип] [диаметр]
- ▶ Нажмите на **Закрыть**
- ▶ Диалоговое окно **Таблица инструмента** будет закрыто



9.4

Определение точки привязки (ручное управление)

Сначала необходимо определить точку привязки. На основании точки привязки устройство рассчитывает все значения для относительной системы координат. Точка привязки определяется с помощью кромочного щупа HEIDENHAIN K 130.

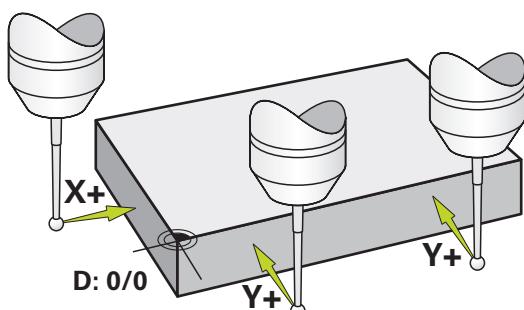


Рисунок 43: Пример детали – Определение точки привязки

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

Измерение точки привязки



- ▶ Установите кромочный щуп HEIDENHAIN KT 130 в шпиндель станка и подключите к устройству
Дополнительная информация: "Настройка измерительного щупа", Стр. 98
- ▶ В строке состояния нажмите на **Дополнительные функции**



- ▶ Нажмите на **Ориентация и точка привязки по граням**
- > Откроется диалоговое окно **Выбор инструмента**
- ▶ В диалоговом окне **Выбор инструмента** активируйте опцию **Использовать контактный щуп**
- ▶ Чтобы определить ориентацию оси X, выберите направление измерения **Y+** (см. чертёж)



- ▶ Нажмите на **Подтвердить** в мастере настроек
- ▶ Перемещайте кромочный щуп к грани детали, пока не загорится красный светодиод кромочного щупа
- > Точка измерения 1 будет зарегистрирована
- ▶ Перемещайте кромочный щуп к грани детали на следующей позиции, пока не загорится красный светодиод кромочного щупа
- > Точка измерения 2 будет зарегистрирована
- ▶ Чтобы определить ориентацию оси Y, выберите направление измерения **X+** (см. чертёж)



- ▶ Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек
- ▶ Перемещайте кромочный щуп к грани детали, пока не загорится красный светодиод кромочного щупа
- > Точка 3 будет записана
- ▶ Откроется диалоговое окно **Выберите точку привязки**
- ▶ В поле **Выбранная точка привязки** внесите "0"
- ▶ Нажмите на **Подтвердить** в ассистенте



- > Новая точка привязки будет сохранена

9.5 Изготовить сквозное отверстие (ручное управление)

На первом шаге обработки предварительно засверлить сквозное отверстие в режиме ручного управления с помощью сверла Ø 5,0 мм. Затем рассверлить сквозное отверстие с помощью сверла Ø 19,8 мм. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.

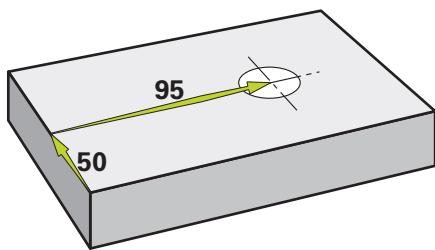


Рисунок 44: Образцовая деталь – Изготовление сквозного отверстия

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

9.5.1 Предварительно засверлить сквозное отверстие



- ▶ Установите сверло Ø 5,0 мм в шпиндель станка
- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Сверло 5,0**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ Установить в устройство частоту оборотов шпинделя 3500 1/мин
- ▶ Переместить шпиндель на радиально-сверлильном станке:
 - по оси X: 95 мм
 - по оси Y: 50 мм
- ▶ Выполните засверливание сквозного отверстия
- ▶ Переместите шпиндель в безопасное положение
- ▶ Сохранить положение по осям X и Y
- > Вы успешно предварительно засверлили сквозное отверстие



3500

9.5.2 Рассверлить сквозное отверстие



- ▶ Установите сверло Ø 19,8 мм в шпиндель станка
- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **сверло 19,8**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ Установить в устройстве частоту вращения шпинделя 400 1/мин
- ▶ Рассверлить сквозное отверстие и снова отвести шпиндель
- > Сквозное отверстие рассверлено успешно



- 400 +

9.6 Изготовить посадочное место (Режим ручного ввода)

Посадочное место изготавливается в режиме ручного ввода данных. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.



Перед развертыванием необходимо снять фаску со сквозного отверстия. Фаска обеспечивает лучшее врезание развертки и предотвращает образование заусенцев.

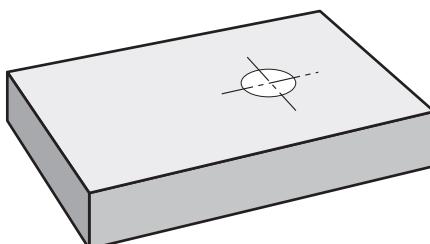


Рисунок 45: Пример детали – Изготовление посадочного места

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**



Элемент управления может принадлежать к группе (зависит от конфигурации)

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68

- > Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

9.6.1 Определить посадочное место



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Развертка**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто



- ▶ В строке состояния нажмите на **Создать**
- > Будет показан новый кадр
- > В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Отверстие**
- ▶ Задать следующие параметры в соответствии с нанесенными размерами:



- **Координата X:** 95
- **Координата Y:** 50
- **Координата Z:** просверлить насеквось



- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием RET
- ▶ Для отработки кадра нажмите на **END**
- > Будет отображена помощь при позиционировании
- > Если окно моделирования активировано, будут визуализированы позиция и путь подвода

9.6.2 Обработать разверткой посадочное место



- ▶ Установите развертку Ø 20 мм H6 в шпиндель станка
- ▶ Установить в устройство частоту оборотов шпинделя 250 1/мин



- ▶ Начать обработку, следовать для этого указаниям мастера настройки
- ▶ Нажмите на **Закрыть**.
- > Отработка будет завершена
- > Мастер настроек закроется
- > Вы успешно изготовили посадочное место

9.7 Изготовление отверстий на окружности (ручной ввод данных)

Отверстие на окружности изготавливается в режиме ручного ввода данных. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.

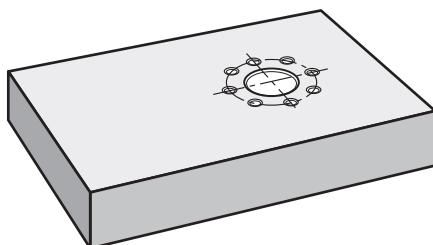


Рисунок 46: Пример детали – Изготовление отверстия на окружности

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**
- i** Элемент управления может принадлежать к группе (зависит от конфигурации)
Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68
- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

9.7.1 Определение отверстий на окружности



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажмите на **Сверло 6,1**
- ▶ Нажать на **Подтвердить**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- > Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто
- ▶ В строке состояния нажмите на **Создать**
- > Будет показан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Отверстия на образующей окруж.**
- ▶ Задать следующие параметры в соответствии с нанесенными размерами:
 - **Количество отверстий:** 8
 - **Координата X центральной точки:** 95
 - **Координата Y центральной точки:** 50
 - **Радиус:** 25
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- ▶ Для всех остальных значений используйте значения по умолчанию
- ▶ Для отработки кадра нажмите на **END**
- > Будет отображена помощь при позиционировании
- > Если окно моделирования активировано, будет визуализирован прямоугольный карман



9.7.2 Сверление отверстий на окружности

3500

- ▶ Установите сверло Ø 6,1 мм в шпиндель станка
- ▶ Установить в устройство частоту оборотов шпинделя 3500 1/мин
- ▶ Сверление отверстий на окружности и последующее отведение шпинделя
- ▶ Нажмите на **Закрыть**.
- > Отработка будет завершена
- > Мастер настроек закроется
- > Отверстия на окружности изготовлены успешно



9.8 Программирование ряда отверстий (программирование)

Условие: опция ПО PGM активна



Для лучшего понимания материала при программировании, вы можете выполнять его с программным обеспечением ND 7000 Demo Созданные программы вы можете экспортить и загрузить на устройство.

Вы можете изготовить ряд отверстий в режиме работы программирование. Вы можете повторно использовать программу для возможного мелкосерийного производства. Вы можете взять значения с чертежа и занести в поля ввода.

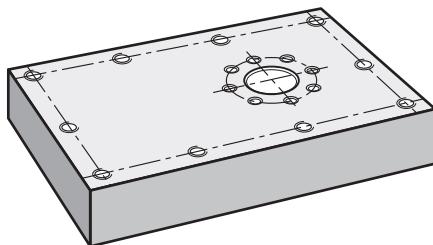


Рисунок 47: Образцовая деталь – Программирование отверстий на окружности и ряда из отверстий

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Программирование**



Элемент управления находится в группе.

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68

- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима программирования

9.8.1 Создать заголовок программы



- ▶ Нажать на **Создать новую программу** в управлении программами
- > Откроется диалоговое окно
- ▶ В диалоговом окне выбрать место сохранения, например **Internal/Programs**, где должна быть сохранена программа
- ▶ Задать имя программы
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Создать.**
- > Будет создана новая программа с кадром запуска **Заголовок программы**
- ▶ В поле **Имя** ввести имя **пример**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле **Блок для линейных значений** выбрать единицу измерения **мм**
- > Вы успешно создали программу и можете вслед за этим начинать программирование

9.8.2 Программирование инструмента



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Вызов инструмента**
- ▶ Нажмите на **Номер инструмента.**



- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажать на **Сверло 5,0**
- > Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства
- ▶ Диалоговое окно **Инструменты** будет закрыто



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Частота вращения шпинделя**
- ▶ В поле **Частота вращения шпинделя** введите значение **3000**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**

9.8.3 Программирование ряда из отверстий



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите тип кадра **Ряды отверстий**
- ▶ Введите следующие значения:
 - **Координата X 1-го отверстия:** 5
 - **Координата Y 1-го отверстия:** 5
 - **Количество отверстий в ряду:** 4
 - **Расстояние между отверстиями:** 45
 - **Угол:** 0°
 - **Глубина:** -13
 - **Количество рядов:** 3
 - **Расстояние между рядами:** 45
 - **Режим заполнения:** рамка из отверстий
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- ▶ В управлении программами нажмите на **Сохранение программы**
- > Программа будет сохранена



9.8.4 Симулировать выполнение программы

Если вы успешно запрограммировали ряд из отверстий, вы можете смоделировать выполнение составленной программы с помощью окна моделирования.

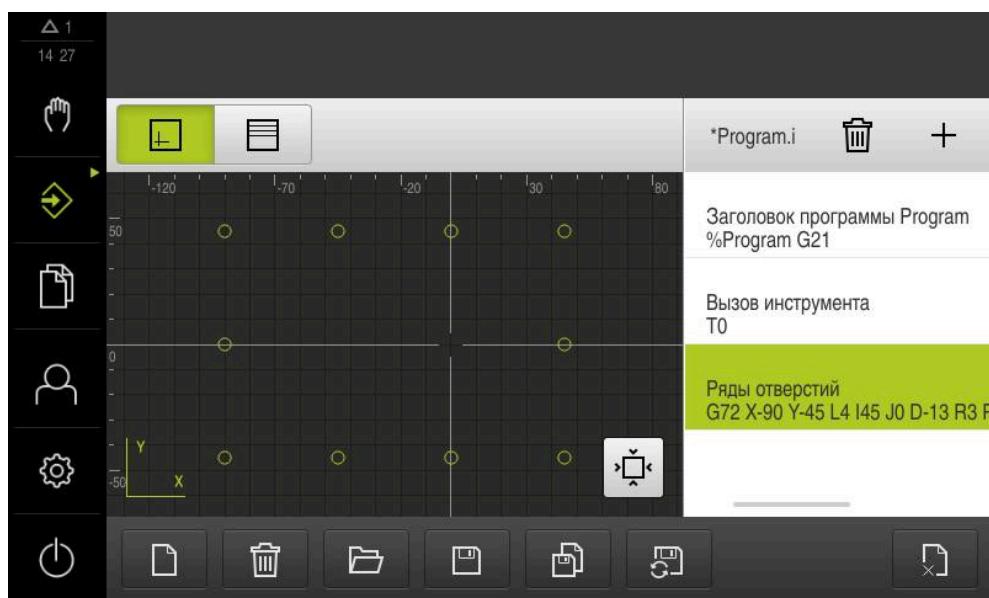


Рисунок 48: Пример детали - окно моделирования



- ▶ Нажать на **Окно моделирования**
- ▶ Будет отображено окно моделирования
- ▶ Последовательно нажать на каждый кадр программы
- ▶ Указанный нажатием шаг обработки подсвечивается цветом в окне моделирования
- ▶ Проверить отображение на ошибки программирования, например пересечение отверстий
- ▶ Если не возникло ошибок программирования, вы можете подготовить ряд отверстий

9.9 Изготовление ряда отверстий (выполнение программы)

Вы задаёте отдельные шаги обработки для ряда отверстий в программе. Можете выполнить созданную программу в отработке программы

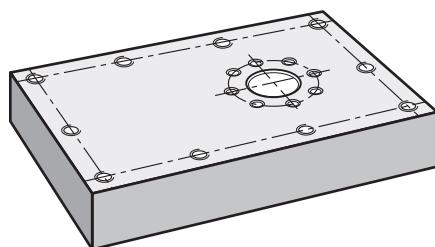


Рисунок 49: Пример детали – Изготовление ряда отверстий

9.9.1 Открыть программу



- ▶ В главном меню нажмите на **Отработка программы**



Элемент управления находится в группе.

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68



- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима отработки программы
- ▶ Нажать на **Открыть программу** в управлении программами
- ▶ Откроется диалоговое окно
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения **Internal/Programs**
- ▶ Нажмите на файл **Пример.i**
- ▶ Нажмите на **Открыть**
- ▶ Выбранная программа будет открыта

9.9.2 Отработка программы



- ▶ Установите сверло Ø 5,0 мм в шпиндель радиально-сверлильного станка
- ▶ В программном управлении нажмите на **NC-START**
- ▶ Устройство выделит первый кадр программы **Вызов инструмента**
- ▶ Мастер настроек отобразит соответствующие указания
- ▶ Для того чтобы начать обработку, снова нажмите на **NC-START**
- ▶ Будет установлена частота вращения шпинделя и выделен первый кадр обработки
- ▶ Будут отображены отдельные шаги кадра обработки **Ряды отверстий**
- ▶ Переместите оси в первую позицию
- ▶ Выполните сверление с помощью оси Z
- ▶ Вызовите следующий шаг кадра обработки **Ряды отверстий** с помощью **Далее**
- ▶ Будет вызван следующий шаг
- ▶ Переместите оси в следующую позицию
- ▶ Следуйте указаниям ассистента



- ▶ После того как ряд отверстий будет просверлен, нажмите на **Закрыть**
- ▶ Обработка будет завершена
- ▶ Программа будет сброшена
- ▶ Ассистент будет закрыт

10

**Ручное
управление**

10.1 Обзор

В данной главе описан режим работы «Ручное управление», а также описано, как в данном режиме работы проводить простую обработку детали.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

Краткое описание

С помощью пересечения референтных меток на шкалах измерительных датчиков обеспечивается определение абсолютного положения. В режиме ручного управления после поиска референтных меток вы определяете точки привязки, которые служат основой для обработки детали в соответствии с чертежом.



Определение точек привязки в режиме ручного управления является предпосылкой для использования устройства в режиме ручного ввода данных.



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.

Для простой обработки в режиме ручного управления описаны измерение положения и выбор инструмента.

Вызов

- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления

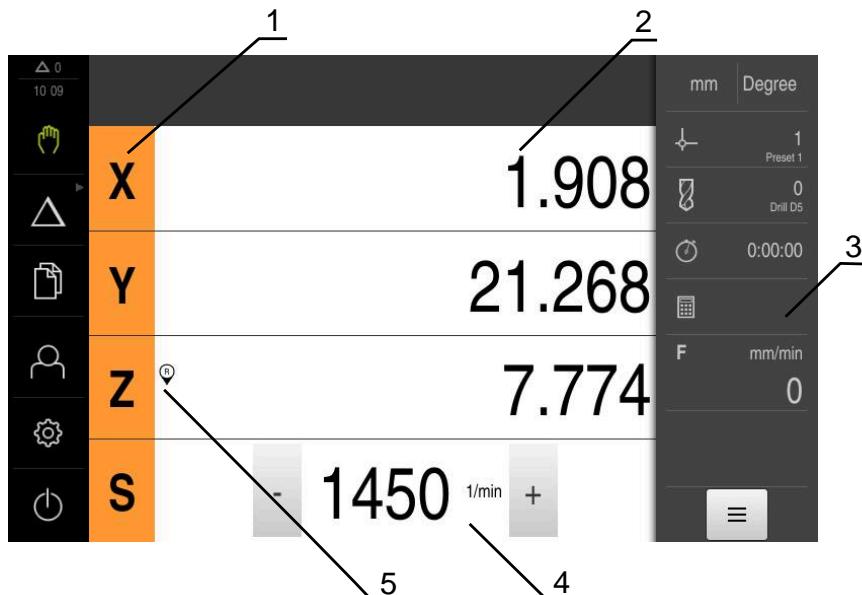


Рисунок 50: Меню Ручное управление

- 1 Кнопка оси
- 2 Индикация позиции
- 3 Страна состояния
- 4 Частота вращения шпинделя (станка)
- 5 Реферированиe

10.2 Проведение поиска референтной метки

С помощью референтных меток устройство может привязать позиции осей измерительного датчика к станку.

Если референтные метки для измерительного датчика не установлены с помощью определенной системы координат, то перед началом измерения нужно провести поиск референтных меток.



Если после запуска устройства активирован поиск референтных меток, то все функции устройства блокируются до тех пор, пока поиск референтных меток не будет успешно завершен.

Дополнительная информация: "Референтная метка (Измерительный датчик)", Стр. 276



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.

Если на устройстве включен поиск референтных меток, мастер настройки потребует компенсации референтных меток осей.

- ▶ После входа в систему следовать указаниям мастера настройки
- ▶ После успешного поиска референтных меток символ указателя перестает мигать

Дополнительная информация: "Элементы управления индикатора положения", Стр. 78

Дополнительная информация: "Включить поиск референтной метки", Стр. 131

Ручной запуск поиска референтных меток

Если поиск референтных меток не выполнен после запуска, его можно позже запустить в ручном режиме.



- ▶ В главном меню нажать на **Ручное управление**
- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления
- ▶ В строке состояния нажать на **Дополнительные функции**



- ▶ Нажмите на **Референтная метка**
- ▶ Имеющиеся нулевые метки будут удалены
- ▶ Символ указателя мигает
- ▶ Следуйте указаниям мастера настройки
- ▶ После успешного поиска нулевых меток символа указателя перестает мигать
- ▶ После успешного поиска референтной метки устройство отобразит оси X, Y и Z

10.3 Определение точки привязки

Вы можете определить точки привязки на детали в режиме ручного управления следующими методами:

- Ощупайте деталь с помощью кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130. Устройство принимает при этом точки привязки в таблицу предустановок автоматически.
- Ощупывание детали с инструментом («Касание»). При этом необходимо определить соответствующее положение инструмента в качестве точки привязки.
- Переместитесь в позицию и установите её как точку привязки или перезапишите позиционное значение



Настройки в таблице точек привязки выполняются по возможности заранее специалистом по наладке (**Setup**).

Дополнительная информация: "Создание таблицы точек привязки", Стр. 168



При ощупывании («Касании») с помощью инструмента устройство использует параметры, сохраненные в таблице инструмента.

Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166





Предварительное условие:



- Деталь закреплена на станке
- Оси привязаны

10.3.1 Функции для нахождения точек привязки

Устройство поддерживает определение точек привязки с помощью ощупывания мастером настроек.

Устройство предлагает следующие функции для ощупывания детали:

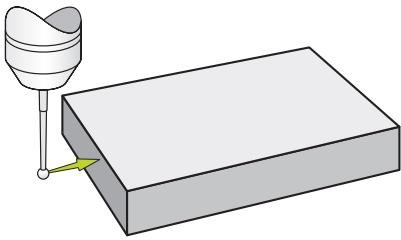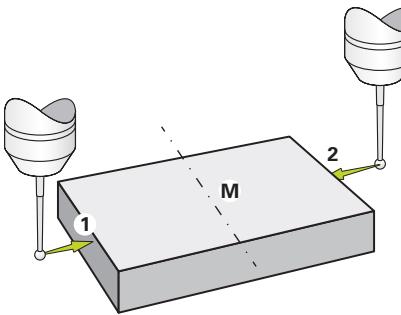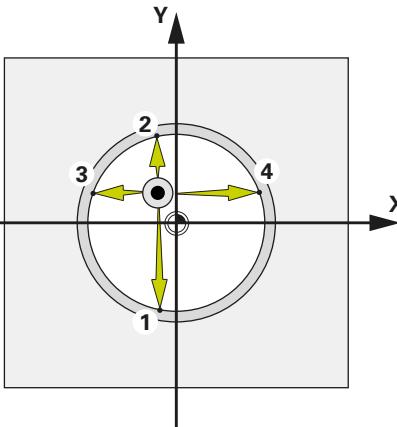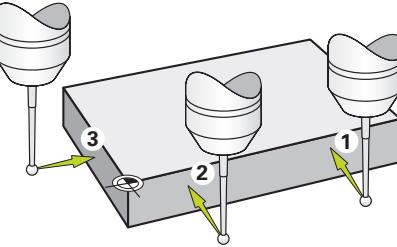Символ	Функция	Схема
	Ощупать кромку детали (1 операция ощупывания)	
	Определить среднюю линию детали (2 операции ощупывания)	
	Определить центральную точку элемента в форме окружности (отверстие или цилиндр) (3 операции касания с инструментом, 4 операции ощупывания с кромочным щупом)	
	Выравнивание детали по двум осям (2 измерения по первой оси и 1 измерение по второй оси)	

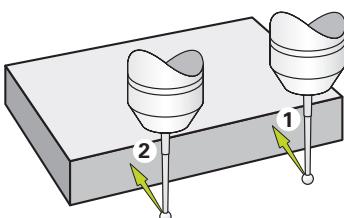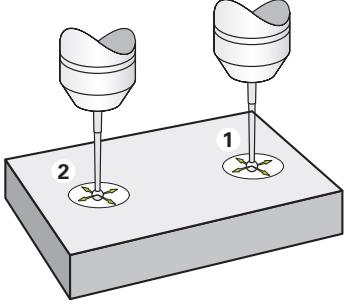Символ	Функция	Схема
	Выравнивание детали по одной оси (2 измерения)	
	Выравнивание отверстий по одной оси (на каждое отверстие 3 измерения с инструментом, 4 измерения с кромочным щупом)	

10.3.2 Нахождение точки привязки с помощью щупа или инструмента



- ▶ В главном меню нажмите на **Ручное управление**
- > Отобразится интерфейс пользователя для ручного управления
- ▶ В строке состояния нажать на **Дополнительные функции**



- ▶ В диалоге **Ощупывание** нажмите на желаемую функцию, например, **Ощупывание грани**
- ▶ В диалоговом окне **Выбор инструмента** выберите закрепленный инструмент:



- ▶ При использовании кромочного щупа HEIDENHAIN KT 130: активируйте **Использовать контактный щуп**
- ▶ При использовании инструмента:
 - ▶ деактивируйте **Использовать контактный щуп**
 - ▶ Введите необходимое значение в поле ввода **Диаметр инструмента**
- или
- ▶ выбрать соответствующий инструмент из таблицы инструмента



- ▶ Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек
- ▶ Следуйте указаниям помощника
- ▶ При выполнении рабочих шагов по ощупыванию следует соблюдать следующее:
 - ▶ При необходимости, задайте направление перемещения в диалоговом окне
 - ▶ Перемещайте кромочный щуп к кромке детали, до загорания красного светодиода кромочного щупа
- или
- ▶ перемещать инструмент к кромке детали до касания
- ▶ Подтверждать каждый рабочий шаг в мастере настройки
- ▶ После последнего измерения отведите кромочный щуп или инструмент
- ▶ После последнего измерения будет показано диалоговое окно **Выберите точку привязки**
- ▶ В поле ввода **Выбранная точка привязки** следует выбрать нужную точку привязки:
 - ▶ Для перезаписи существующей точки привязки выбрать запись из таблицы предустановок
 - ▶ Для создания новой точки привязки ввести еще не присвоенный в таблице предустановок номер
 - ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ В поле ввода **Установить значение положения** введите необходимое значение:

- ▶ Для того чтобы принять измеренное значение, оставить поле ввода пустым
- ▶ Для определения нового значения следует ввести нужное значение
- ▶ Подтвердить ввод нажатием RET



В функциях Ощупывание кромки, Определение средней линии и Определение центра окружности вы можете сохранить актуальную ориентацию в выбранную точку привязки. Если настройка **Принять выравнивание** активна, то устройство сохраняет параметр после завершения измерения в таблицу точек привязки.



- ▶ Чтобы сохранить актуальную ориентацию для выбранной точки привязки, активируйте настройку **Принять выравнивание** с помощью переключателя ON/OFF (настройка по умолчанию)
- ▶ Нажать на **Подтвердить** в мастере настроек
- ▶ Новые координаты будут сохранены в качестве точки привязки

10.3.3 Установка позиции в качестве точки привязки

Для простой обработки можно использовать в качестве точки привязки текущую позицию и провести простые расчеты положения.

Условие:

- Деталь закреплена на станке
- Оси реферированы



В системе с референтными метками обнуление и установка точек привязки возможно только после предварительного реферирования.

После перезапуска устройства точки привязки не могут быть воспроизведены без реферирования. К тому же таблица точек привязки теряет свою достоверность, так как сохранённые точки не могут корректно воспроизведены.

Дополнительная информация: "Проведение поиска референтной метки", Стр. 195

Скопировать текущее положение в качестве точки привязки



- ▶ Переместиться к нужному положению
- ▶ Удерживать **кнопку оси**
- ▶ Текущее положение перезапишет активную точку привязки в таблице предустановок
- ▶ Активная точка привязки будет принята в качестве нового значения
- ▶ Провести необходимую обработку

Определить позиционные значения актуального положения

Z

- ▶ Переместиться к нужному положению
- ▶ В рабочей области нажать на **кнопку оси** или позиционное значение
- ▶ Ввести необходимое позиционное значение
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- > Позиционное значение будет принято в актуальную позицию
- > Указанное позиционное значение привязывается к текущей позиции и перезаписывает активную точку привязки в таблице предустановок.
- > Активная точка привязки будет принята в качестве нового значения
- ▶ Провести необходимую обработку

10.4 Создание инструментов

Вы можете завести используемые инструменты в таблицу инструментов в режиме ручного управления.



Настройки таблицы инструментов выполняются по возможности заранее специалистом по наладке (**Setup**).

Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166

- Деталь закреплена на станке
- Оси привязаны



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- > Отобразится диалоговое окно **Инструменты**



- ▶ Нажмите на **Открыть таблицу**.
- > Отобразится диалоговое окно **Таблица инструмента**



- ▶ Нажать **Добавить**
- ▶ В поле ввода **Тип инструмента** введите обозначение
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения, например **RET**
- ▶ Поочередно нажмите на поля и внесите соответствующие значения
- ▶ При необходимости измените единицу измерения в меню выбора
- > Заданные значения будут пересчитаны
- ▶ В диалоговом окне выберите место сохранения, например **RET**
- > Определенный инструмент будет добавлен к таблице инструментов



- ▶ Для предотвращения ошибочного внесения и удаления инструмента следует нажать на **Блокировать** в строке за записью регистрации инструмента



- > Символ изменится, запись регистрации будет защищена



- ▶ Нажмите на **Закрыть**
- > Диалоговое окно **Таблица инструмента** будет закрыто

10.5 Выбор инструмента

В строке состояния отразится выбранный в настоящий момент инструмент. У вас здесь также есть доступ к таблице инструмента, в которой вы можете выбрать необходимый инструмент. Соответствующие параметры инструмента автоматически принимаются от устройства



Настройки таблицы инструментов выполняются по возможности заранее специалистом по наладке (**Setup**).

Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166



- ▶ В строке состояния нажмите на **Инструменты**
- ▶ Отобразится диалоговое окно **Инструменты**
- ▶ Нажмите на нужный инструмент
- ▶ Нажмите на **Подтвердить**
- ▶ Соответствующие параметры инструмента автоматически применяются из устройства
- ▶ В строке состояния появится выбранный инструмент
- ▶ Монтаж необходимого инструмента на станок



11

**Режим ручного
ввода данных**

11.1 Обзор

В данной главе описан режим работы «Ручной ввод данных» (Manual Data Input, режим MDI) и процесс покадровой отработки блоков программы в данном режиме работы.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

Краткое описание

Ручной ввод данных предлагает возможность в каждом случае провести точно один кадр обработки. Однозначно указанные размеры с технологического чертежа можно занести непосредственно в поля ввода.



Предпосылкой для использования устройства в режиме ручного ввода данных является определение точек привязки в режиме ручного управления.

Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197

Функции режима ручного ввода данных обеспечивают эффективность штучного производства. Для мелкосерийного производства можно запрограммировать шаги обработки в режиме работы «Программирование» и снова воспроизводить данные шаги обработки в режиме работы «Выполнение программы».

Дополнительная информация: "Программирование (опция ПО)", Стр. 225

Дополнительная информация: "Отработка программы (опция ПО)", Стр. 217

Вызов

- В главном меню нажмите на **Режим ручного ввода данных**



Элемент управления может принадлежать к группе (зависит от конфигурации)

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68



- В строке состояния нажмите на **Создать**

- > Отобразится интерфейс пользователя для режима ручного ввода данных

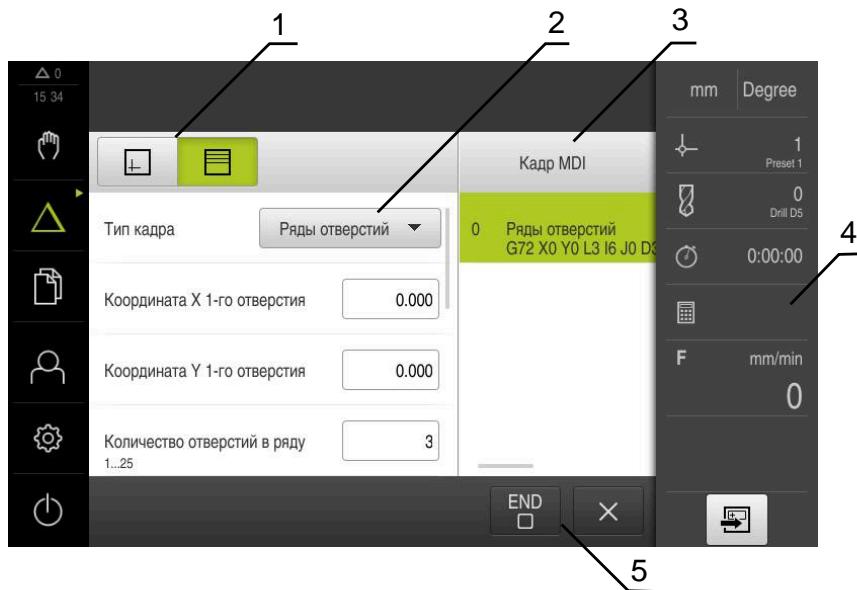


Рисунок 51: Меню Режим ручного ввода данных

- 1 Страна вида
- 2 Параметр кадра
- 3 Страна ручного ввода данных
- 4 Страна состояния
- 5 Средства обработки кадра

11.2 Типы кадров

Для обработки в режиме ручного ввода данных можно использовать следующие типы кадров:

- Функции позиционирования
- Пример обработки

11.2.1 Позиционирование

Для позиционирования вы можете определить позиционные значения вручную. В зависимости от конфигурации подключенного станка вы сможете далее автоматически переместиться в эти позиции или сделать это вручную. Доступны следующие параметры:

Тип кадра Позиционирование

Параметр	Описание
	Приращение позиционного значения отсчитывается, таким образом, от текущего положения
	Сквозное сверления без указания позиционного значения

11.2.2 Пример обработки

Для обработки сложных форм можно определять различные образцы обработки. Исходя из заданных значений, устройство рассчитывает соответствующую геометрию образца обработки, которая по желанию может также отражаться в окне моделирования.

 
Все шаблоны обработки действительны только в том случае, если ось Z - вертикальная. Если ось инструмента повернута, то параметры в шаблонах обработки больше не действительны.



Перед определением образца обработки вам необходимо

- определить подходящий инструмент в таблице инструмента
- выбрать инструмент в строке состояния

Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166



Фактическая позиция

Поместить в поле ввода различных типов кадров текущую позицию оси

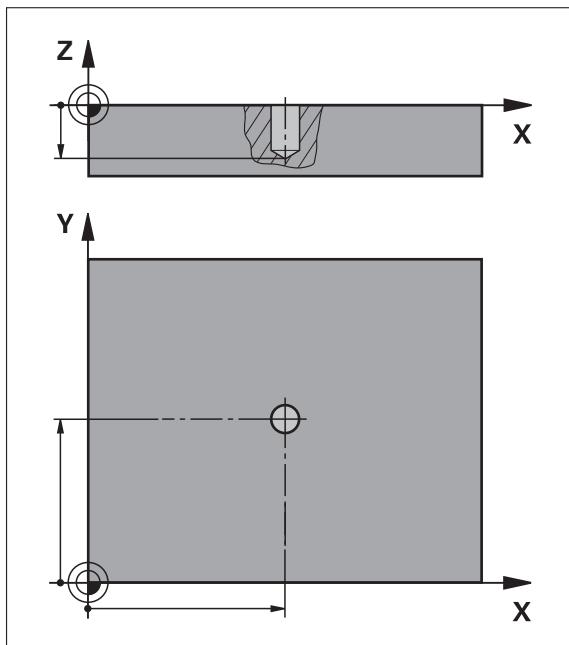
Кадр Отверстие

Рисунок 52: Схематичное представление кадра Отверстие

Параметр	Описание
X	Центральная точка отверстия в плоскости X
Y	Центральная точка отверстия в плоскости Y
Глубина	Конечная глубина отверстия в плоскости Z По умолчанию: сквозное отверстие

Кадр Отверстия на образующей окруж.

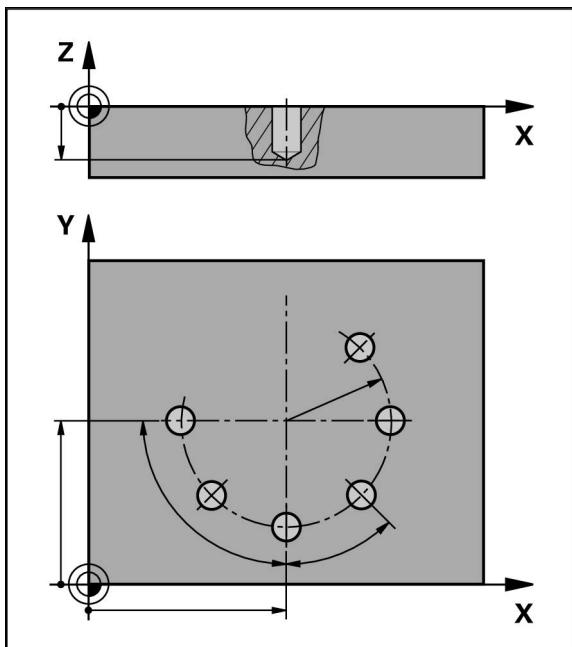


Рисунок 53: Схематичное представление кадра Отверстия на окружности

Параметр	Описание
Количество отверстий	Количество отверстий
Координата X точки центра	Центральная точка дуги из отверстий в плоскости X
Координата Y точки центра	Центральная точка дуги из отверстий в плоскости Y
Радиус	Радиус дуги из отверстий
Угол старта	Угол первого отверстия дуги из отверстий
Шаг угла	Угол кругового сегмента Значение по умолчанию: отверстия на окружности
Глубина	Конечная глубина сверления в плоскости Z По умолчанию: сквозное сверление отверстий

Кадр Ряды отверстий

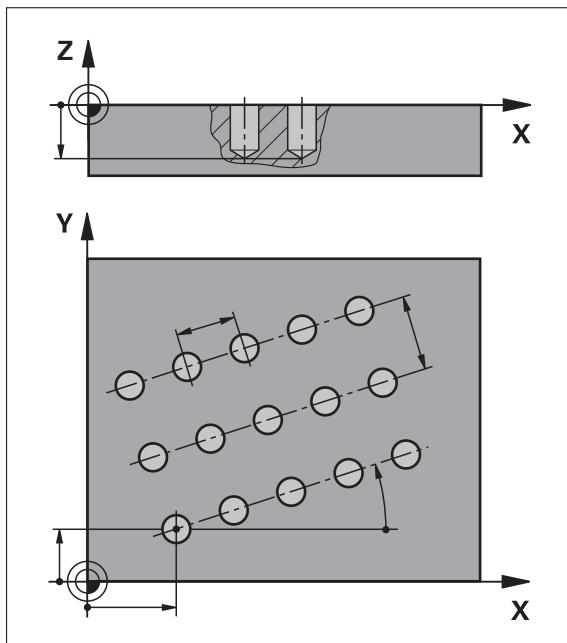


Рисунок 54: Схематичное представление кадра Ряд из отверстий

Параметр	Описание
Координата X 1-го отверстия	Первое отверстие ряда из отверстий в плоскости X
Координата Y 1-го отверстия	Первое отверстие ряда из отверстий в плоскости Y
Количество отверстий в ряду	Число отверстий в каждом ряду отверстий
Расстояние между отверстиями	Расстояние или смещение между отдельными отверстиями в ряду отверстий
Угол	Угол поворота ряда отверстий
Глубина	Конечная глубина сверления в плоскости Z По умолчанию: сквозное сверление отверстий
Количество рядов	Количества рядов из отверстий в рисунке соединительных отверстий
Расстояние между рядами	Расстояние между отдельными рядами отверстий
Режим заполнения	Распределение отверстий <ul style="list-style-type: none"> ■ Все отверстия ■ Рамка из отверстий

11.3 Отработка кадров

Вы можете выбрать функцию позиционирования или шаблона обработки и выполнить этот кадр.



При отсутствии разрешающих сигналов работающая программа приостанавливается, и приводы станка будут остановлены

Дополнительная информация: документация производителя станка

Отработка кадров



- ▶ В строке состояния нажмите на **Создать**
 - ▶ Появится новый кадр
- или
- ▶ Будет загружен последний запрограммированный кадр ручного ввода данных вместе с параметрами
 - ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите нужный тип кадра
 - ▶ В зависимости от типа кадра определите соответствующие параметры
 - ▶ Чтобы принять текущее положение оси, нажмите на **Принять фактическую позицию** в соответствующих полях ввода
 - ▶ Каждый раз подтверждайте ввод нажатием **RET**




END
□



- ▶ Для отработки кадра нажмите на **END**
- ▶ Будет отображена помощь при позиционировании
- ▶ Если окно моделирования активировано, будет визуализирован текущий кадр
- ▶ В зависимости от кадра может потребоваться участие оператора, ассистент отобразит соответствующее указание
- ▶ Следуйте указаниям мастера настройки
- ▶ При многоуровневых кадрах, например, шаблонах обработки, перейдите к следующему указанию в ассистенте с помощью **Следующий**

i Заново запустите кадр MDI с помощью **клавиши NC-СТАРТ** после появления и устранения ошибки.

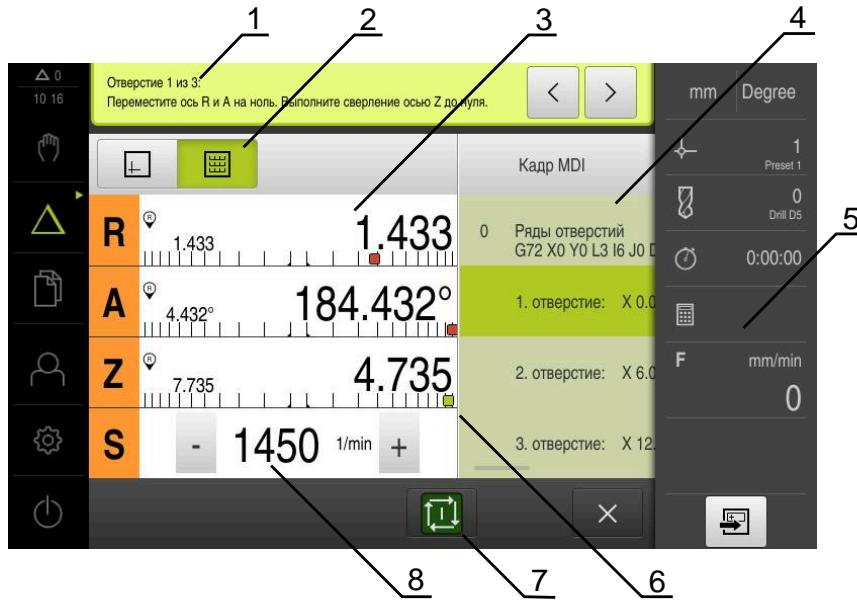

- 1 Ассистент
- 2 Стока вида
- 3 Индикация остаточного пути
- 4 Кадр ручного ввода данных
- 5 Стока состояния
- 6 Ассистент позиционирования
- 7 Клавиша NC-START
- 8 Частота вращения шпинделя (станка)

11.4 Использовать окно моделирования

В опциональном окне моделирования можно видеть визуализацию выбранного кадра.

Следующие опции имеются в распоряжении на строке вида:

Элемент управления	Функция
	Графика Индикация моделирования и кадров
	Позиция Индикация параметров (при необходимости, позиционных значений при выполнении) и кадров

11.4.1 Изображение в виде контура

Окно моделирования представляет изображение в виде контура. Представление в виде контура помогает при точном позиционировании инструмента или при ориентации контура в плоскости обработки. Для представления в виде контура используются следующие цвета (стандартные значения):

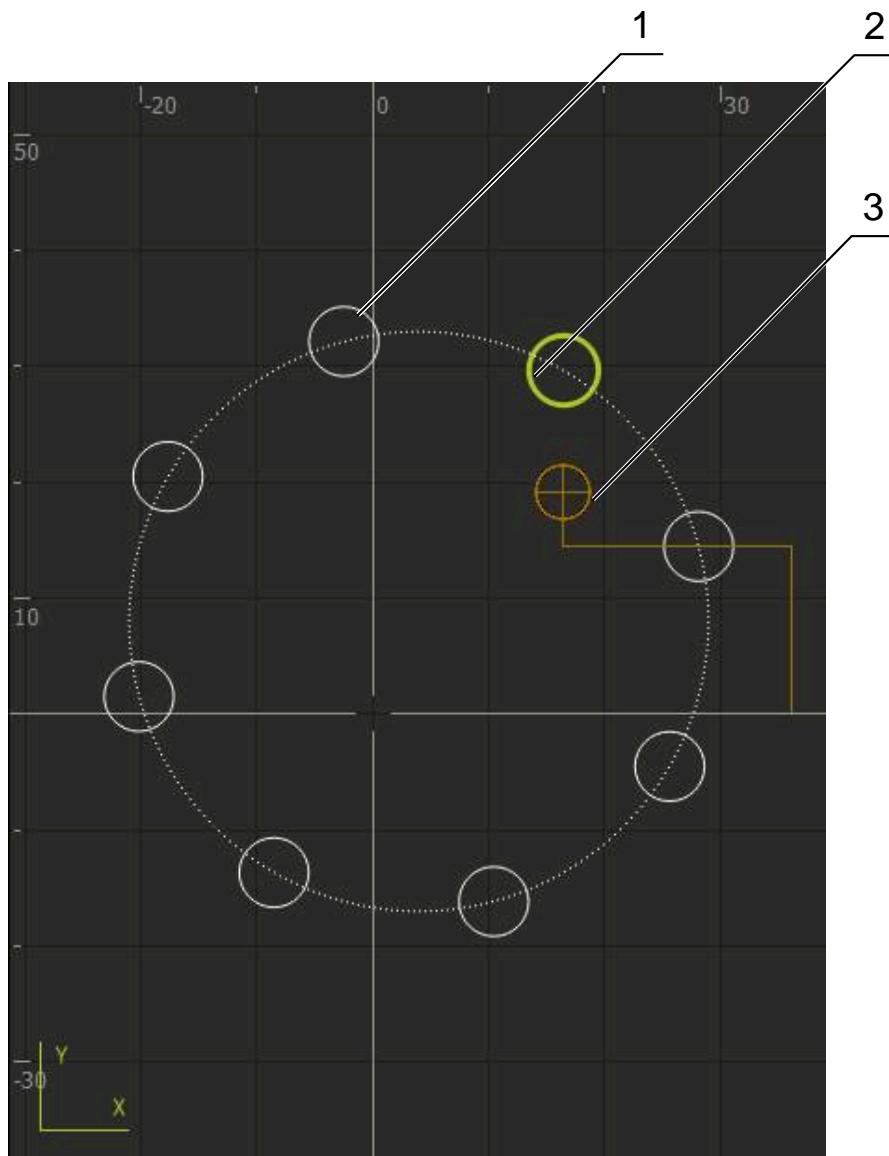


Рисунок 55: Окно моделирования с представлением в виде контура

- 1 Образец обработки (белый)
- 2 Текущий кадр или позиция обработки (зеленый)
- 3 Контур инструмента, положение инструмента и след инструмента (оранжевый)

Активация окна моделирования



- ▶ Нажмите на Графика
- > Отобразится окно моделирования и текущий выделенный кадр

11.5 Работа с помощью при позиционировании

При позиционировании в следующем заданном положении устройство оказывает поддержку, отображая графическую помощь при позиционировании («Перемещение в нулевую точку»). Устройство показывает под осями измерительную шкалу, по которой осуществляется перемещение в нулевую точку. В качестве графической помощи при позиционировании служит небольшой квадрат, который символизирует целевое положение инструмента.

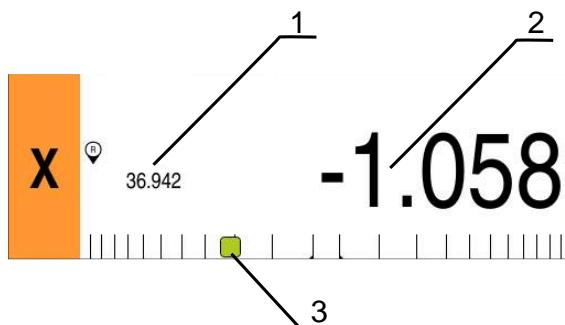


Рисунок 56: Отображение Ост. путь и позиция с графической помощью при позиционировании

- 1 Факт.знач
- 2 Остаточный путь
- 3 Помощь при позиционировании

Помощь при позиционировании перемещается вдоль измерительной шкалы, если Центр инструмента расположено в области 5 мм от заданного положения \pm . Цвет изменяется дополнительно следующим образом:

Индикация помощи при позиционировании	Значение
Красный	Центр инструмента удаляется от заданного положения
Зеленый	Центр инструмента двигается в направлении заданного положения

11.6 Использование Коэффицент масштаб.

Если коэффициент масштабирования активирован для одной или нескольких осей, данный коэффициент масштабирования перемножается с сохраненным заданным положением при выполнении кадра. Кадр можно отобразить или масштабировать.

Коэффициент масштабирования можно активировать в меню быстрого доступа.

Дополнительная информация: "Изменение настроек меню быстрого доступа", Стр. 82

Пример:

Запрограммирован следующий Кадр MDI:

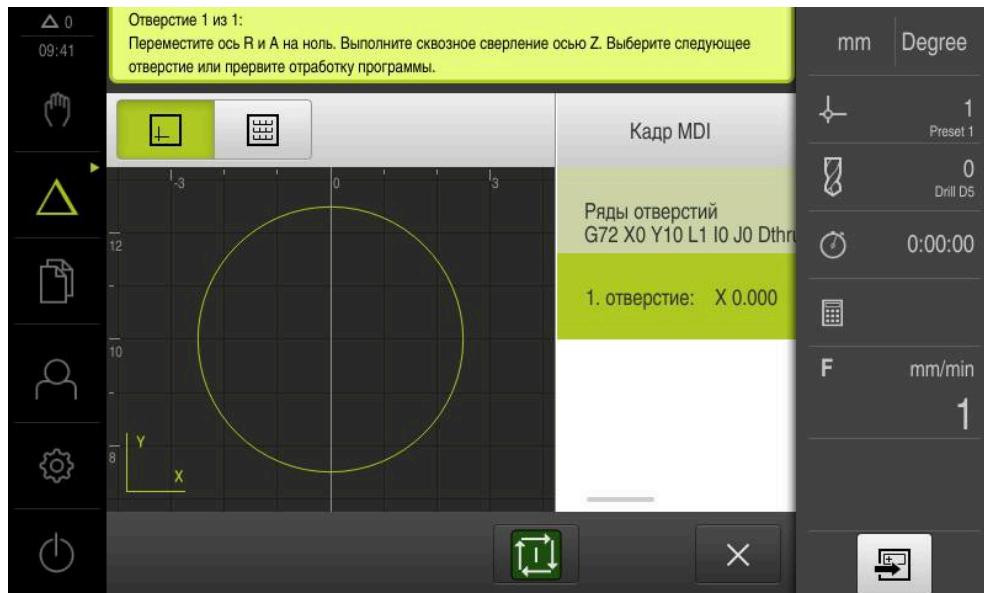


Рисунок 57: Пример – Выполнение кадра ручного ввода данных с коэффициентом масштабирования

Для оси X активирован **Коэффициент масштаб.-0,5**. Поэтому выполняется следующий Кадр MDI:

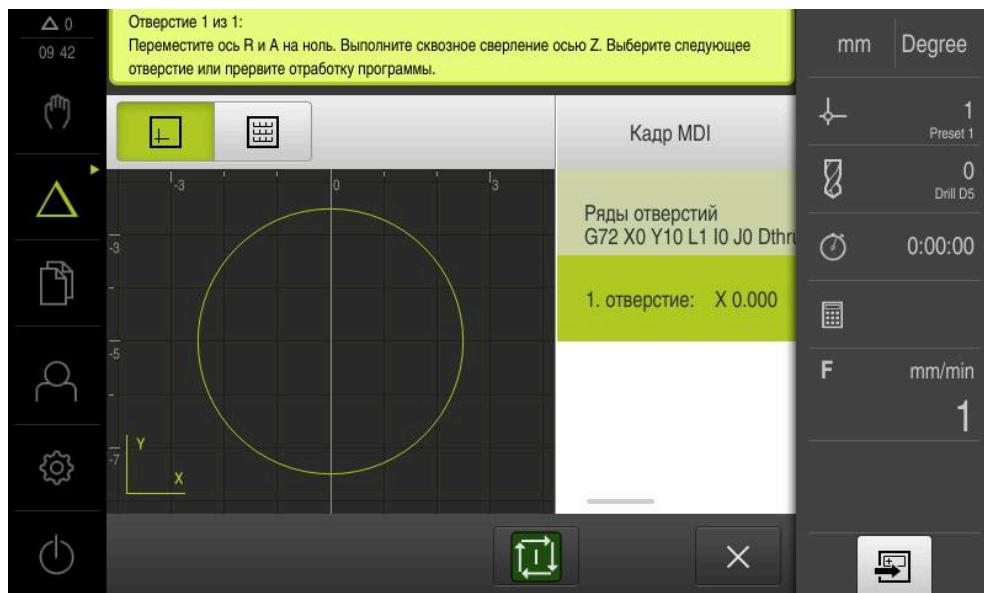


Рисунок 58: Пример – Выполнение кадра ручного ввода данных с коэффициентом масштабирования



Если с выбранным инструментом нельзя достичь рассчитанных масштабов, выполнение кадра прерывается.



Коэффициент масштабирования не может быть изменен во время выполнения кадра.

12

Отработка
программы
(опция ПО)

12.1 Обзор

В данной главе описан режим работы «Отработка программы» и то, как отработать предварительно созданную программу в этом режиме.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

Краткое описание

В режиме работы «Отработка программы» вы используете предварительно созданные программы для серийного производства. При этом вы не можете изменять программу, но при выполнении программы имеется возможность контроля в виде режима отдельных кадров программы.

Дополнительная информация: "В пошаговом режиме", Стр. 220

При отработке программы ассистент проводит вас через отдельные программные шаги. Опциональное окно моделирования служит вам графическим помощником позиционирования для осей, которые вы должны переместить.

Вызов



► В главном меню нажмите на **Отработка программы**



Элемент управления находится в группе.

Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68

► Отобразится интерфейс пользователя для режима отработки программы



1 Стока вида

2 Стока состояния

3 Программное управление

4 Частота вращения шпинделя (станка)

5 Управление программами

12.2 Использование программы

Устройство показывает загруженную программу с кадрами и, если применимо, с отдельными рабочими шагами кадров.



При отсутствии разрешающих сигналов работающая программа приостанавливается, и приводы станка будут остановлены

Дополнительная информация: документация производителя станка

Условие:

- Соответствующая деталь и инструмент закреплены
- Программный файл типа *.i загружен

Дополнительная информация: "Управление программами", Стр. 224

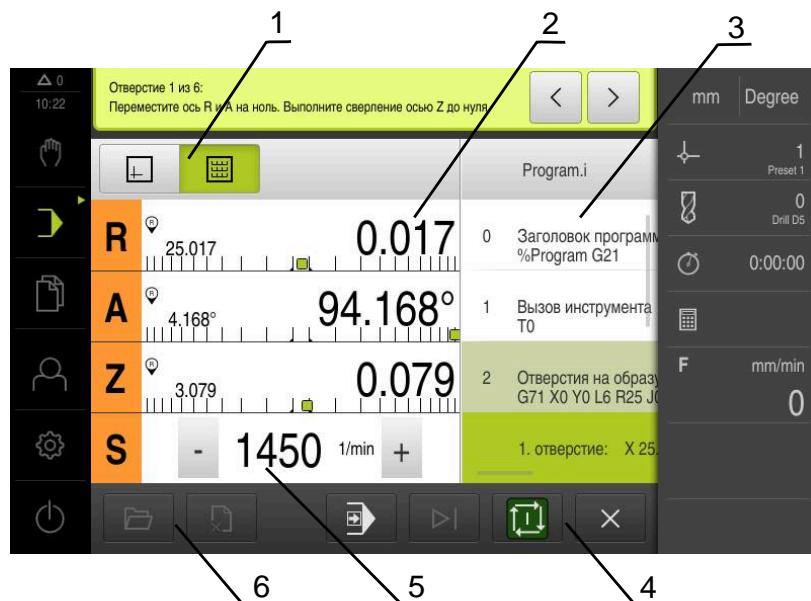


Рисунок 59: Пример программы в рабочем режиме **Выполнение программы**

- 1 Страна вида
- 2 Индикация остаточного пути
- 3 Строки программы
- 4 Программное управление
- 5 Частота вращения шпинделя (станка)
- 6 Управление программами

12.2.1 Отработка программы



- ▶ В программном управлении нажать на **NC-START**
- > Устройство маркирует первый кадр программы
- ▶ В программном управлении еще раз нажать на **NC-START**
- > В зависимости от кадра может потребоваться участие оператора. Мастер настроек показывает соответствующее указание.
Так, например, при вызове инструмента шпиндель автоматически останавливается, и требуется смена соответствующего инструмента
- ▶ При многоуровневых кадрах, например, шаблонах обработки, перейдите к следующему указанию в ассистенте с помощью **Следующий**
- ▶ Следовать указаниям для кадра в мастере настройки



Кадры без участия пользователя (например, определение точки привязки) отрабатываются автоматически.



- ▶ Для отработки дальнейших кадров в каждом случае нажать на **NC-START**



М-функции при выполнении программ либо выполняются автоматически, либо должны быть квотированы. Вы можете соответствующим образом сконфигурировать каждую М-функцию в настройках.

Дополнительная информация: "Конфигурировать М-функцию",
Стр. 300

В пошаговом режиме



- ▶ В программном управлении нажать на **Отдельный шаг** для активации пошагового режима
- > При активированном пошаговом режиме программа останавливается после каждого кадра управления программой (также для кадров без участия пользователя)

12.2.2 Настраивать кадры программы

Для того чтобы настроить или перепрыгнуть отдельные кадры, вы можете каждый раз перепрыгивать на один кадр вперед внутри программы. Обратный скачок в программе невозможен.



- ▶ Нажать в управлении программой на **Следующий шаг программы**
- > Будет маркирован каждый следующий кадр

12.2.3 Прервать обработку

При возникновении ошибки или проблемы отработку программы можно прервать. Если вы прерываете обработку, положение инструмента и частота вращения шпинделя не изменяются.



Вы не можете прервать обработку, если текущий кадр производит перемещение.



- ▶ В управлении программами нажать на **Остановить программу**
- > Отработка будет прервана

12.2.4 Использовать окно моделирования

В опциональном окне моделирования можно видеть визуализацию выбранного кадра.

Следующие опции имеются в распоряжении на строке вида:

Элемент управления	Функция
	Графика Индикация моделирования и кадров
	Позиция Индикация позиционных значений и кадров

Изображение в виде контура

Окно моделирования представляет изображение в виде контура. Представление в виде контура помогает при точном позиционировании инструмента или при ориентации контура в плоскости обработки. Для представления в виде контура используются следующие цвета (стандартные значения):

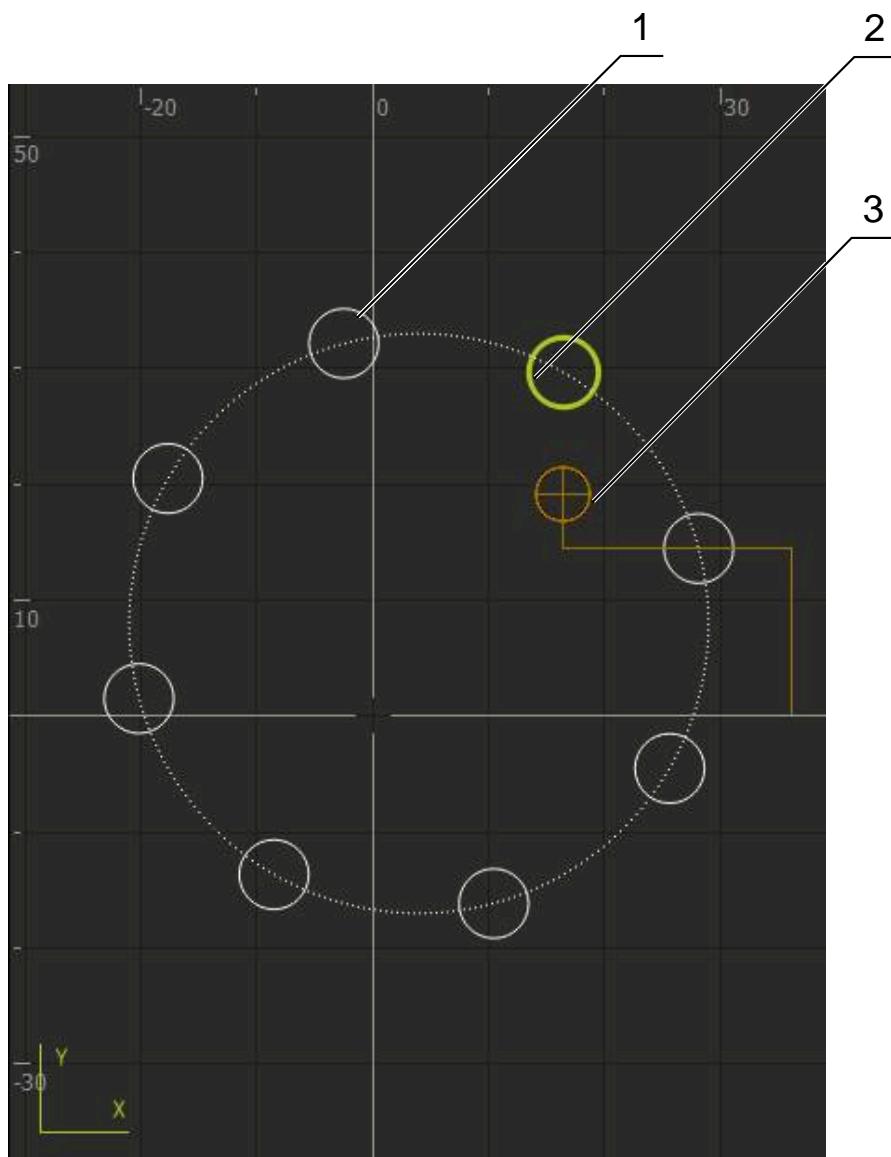


Рисунок 60: Окно моделирования с представлением в виде контура

- 1 Образец обработки (белый)
- 2 Текущий кадр или позиция обработки (зеленый)
- 3 Контур инструмента, положение инструмента и след инструмента (оранжевый)



Вы можете регулировать цвета и толщину линий, которые используются в представлении в виде контура.

Дополнительная информация: "Окно моделирования", Стр. 251

Активировать окно моделирования



- ▶ Чтобы переключиться к окну моделирования нажмите на **Графика**
- > Окно моделирования графически отобразит текущий кадр
- ▶ Для возврата к индикации позиции, нажмите на **Позиция**



Отрегулировать представление в виде контура



- ▶ Нажать на **Детальное отображение**
- > Детальное отображение показывает траекторию хода инструмента и возможные положения обработки для текущего выделенного кадра
- ▶ Нажать на **Обзор**
- > Обзор показывает детали в комплекте



12.2.5 Использование Коэффициент масштаба.

Если коэффициент масштабирования активирован для одной или нескольких осей, данный коэффициент масштабирования перемножается с сохраненным заданным положением при выполнении кадра. Кадр можно отобразить или масштабировать.

Коэффициент масштабирования можно активировать в меню быстрого доступа.

Дополнительная информация: "Изменение настроек меню быстрого доступа", Стр. 82



Если с выбранным инструментом нельзя достичь рассчитанных масштабов, выполнение кадра прерывается.



Коэффициент масштабирования не может быть изменен во время выполнения кадра.

12.2.6 Настройка частоты вращения шпинделя



Информация ниже относится только к устройствам с идентификационным номером 1089179-xx.

В зависимости от конфигурации подключенного станка можно управлять частотой вращения шпинделя.

1250

1min +

- ▶ Чтобы переключить индикацию частоты вращения шпинделя на поле ввода, потяните индикацию вправо
- > Появится поле ввода **Частота вращения шпинделя**
- ▶ Установить частоту вращения шпинделя нажатием или удерживанием + или - на нужное значение
- или
- ▶ Коснитесь поля ввода **Частота вращения шпинделя**
- ▶ Введите желаемое значение
- ▶ Подтвердите ввод нажатием **RET**
- > Указанная частота вращения шпинделя будет принята и взята для управления устройством в качестве заданного значения
- ▶ Чтобы вернуться на индикацию частоты вращения, потяните поле ввода влево



Если в поле ввода **Частота вращения шпинделя** не осуществляется ввод в течении трёх секунд, то устройство переключает на индикацию текущей частоты вращения.

12.3 Управление программами

Для отработки программы нужно открыть файлы программы типа *.i.



Стандартное место хранения для программы **Internal/Programs**.

12.3.1 Открыть программу



- ▶ Нажать на **Открыть программу** в управлении программами
- ▶ В диалоговом окне выберите место для сохранения, например, **Internal/Programs** или USB-диск
- ▶ Нажать на папку, в которой находится файл
- ▶ Нажать на файл
- ▶ Нажмите на **Открыть**
- > Выбранная программа будет загружена

12.3.2 Закрыть программу



- ▶ В управлении программами нажать на **Закрыть программу**
- > Открытая программа будет закрыта

13

Программиро-
вание (опция ПО)

13.1 Обзор

В данной главе описан режим работы «Программирование», а также создание новых и редактирование существующих программ в данном режиме работы.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

Краткое описание

Устройство используется для программ с повторяющимися задачами. Для создания определяются различные кадры, например функции позиционирования или функции станка, из последовательности нескольких кадров складывается программа. Устройство сохраняет в одной программе максимально 100 кадров.



Для программирования не требуется подключать устройство к станку.



Для лучшего понимания материала при программировании, вы можете выполнять его с программным обеспечением ND 7000 Demo Созданные программы вы можете экспортовать и загрузить на устройство.

Вызов




- В главном меню нажмите на **Программирование**



Элемент управления находится в группе.
Дополнительная информация: "Выбор сгруппированных элементов управления", Стр. 68

- Отобразится интерфейс пользователя для режима программирования

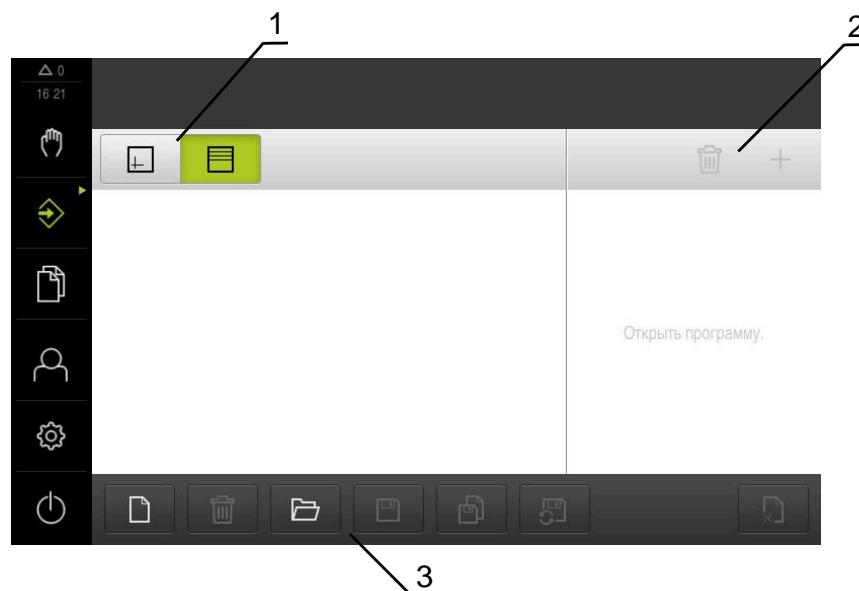

- 1 Страна вида
- 2 Страна инструментов
- 3 Управление программами



Страна состояния и опциональная страна OEM в меню
Программирование недоступны

13.2 Типы кадров

Для программирования можно использовать следующие типы кадров:

- Функции позиционирования
- Смена системы координат (точка привязки)
- Функции станка
- Пример обработки

13.2.1 Позиционирование

Для позиционирования вы можете определить позиционные значения вручную. В зависимости от конфигурации подключенного станка вы сможете далее автоматически переместиться в эти позиции или сделать это вручную.

Доступны следующие параметры:

Тип кадра Позиционирование

Параметр	Описание
	Приращение позиционного значения отсчитывается, таким образом, от текущего положения
	Сквозное сверление без указания позиционного значения

13.2.2 Система координат

Для смены системы координат вы можете вызвать точки привязки из таблицы предустановок. После вызова будет использоваться система координат выбранной точки привязки.

Дополнительная информация: "Определение точки привязки", Стр. 197

Тип кадра Базовая точка

Параметр	Описание
Номер точки привязки	Идентификатор из таблицы предустановок Опционально: выбор из таблицы предустановок 

13.2.3 Функции станка

Для обработки детали вы можете вызывать функции станка.

Доступные функции зависят от конфигурации подключенного станка.

Доступны следующие кадры и параметры:

Тип кадра	Параметр/описание
Частота вращения шпинделя	Частота вращения шпинделя инструмента
Вызов инструмента	Номер инструмента Опционально: выбор из таблицы инструмента Дополнительная информация: "Выбор инструмента", Стр. 204 При отработке вызова инструмента шпиндель автоматически останавливается, и пользователь приглашается сменить соответствующий инструмент. 
M-функция	Номер M-функции Опционально: выбор из таблицы функций 
Выдержка времени	Интервал времени между шагами обработки

13.2.4 Пример обработки

Для обработки сложных форм можно определять различные образцы обработки. Исходя из заданных значений, устройство рассчитывает соответствующую геометрию образца обработки, которая по желанию может также отражаться в окне моделирования.

 
Все шаблоны обработки действительны только в том случае, если ось Z - вертикальная. Если ось инструмента повернута, то параметры в шаблонах обработки больше не действительны.



Перед определением образца обработки вам необходимо

- определить подходящий инструмент в таблице инструмента
- выбрать инструмент в строке состояния

Дополнительная информация: "Создание таблицы инструмента", Стр. 166



Фактическая позиция

Поместить в поле ввода различных типов кадров текущую позицию оси

Кадр Отверстие

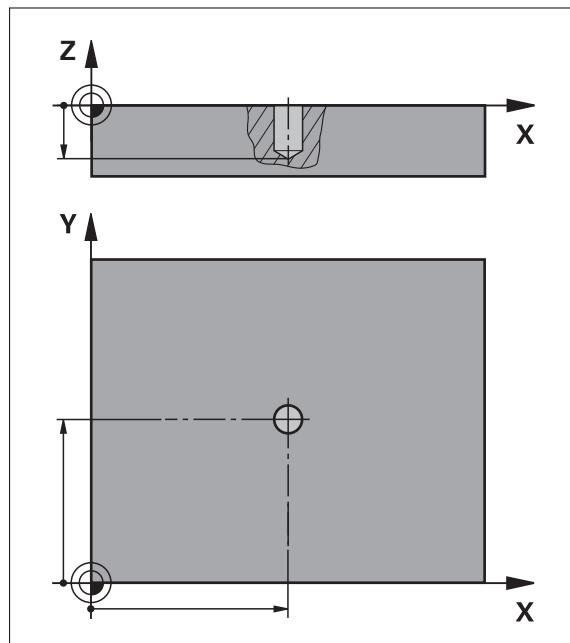


Рисунок 61: Схематичное представление кадра Отверстие

Параметр	Описание
X	Центральная точка отверстия в плоскости X
Y	Центральная точка отверстия в плоскости Y
Глубина	Конечная глубина отверстия в плоскости Z По умолчанию: сквозное отверстие



Кадр Отверстия на образующей окруж.

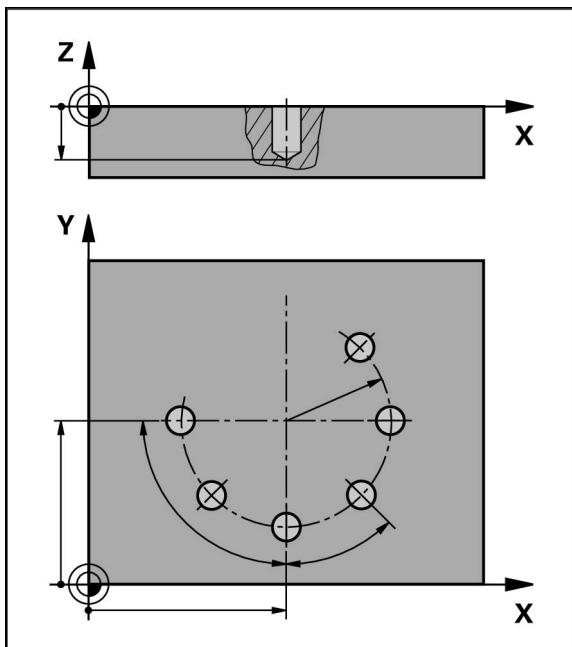


Рисунок 62: Схематичное представление кадра Отверстия на окружности

Параметр	Описание
Количество отверстий	Количество отверстий
Координата X точки центра	Центральная точка дуги из отверстий в плоскости X
Координата Y точки центра	Центральная точка дуги из отверстий в плоскости Y
Радиус	Радиус дуги из отверстий
Угол старта	Угол первого отверстия дуги из отверстий
Шаг угла	Угол кругового сегмента Значение по умолчанию: отверстия на окружности
Глубина	Конечная глубина сверления в плоскости Z По умолчанию: сквозное сверление отверстий

Кадр Ряды отверстий

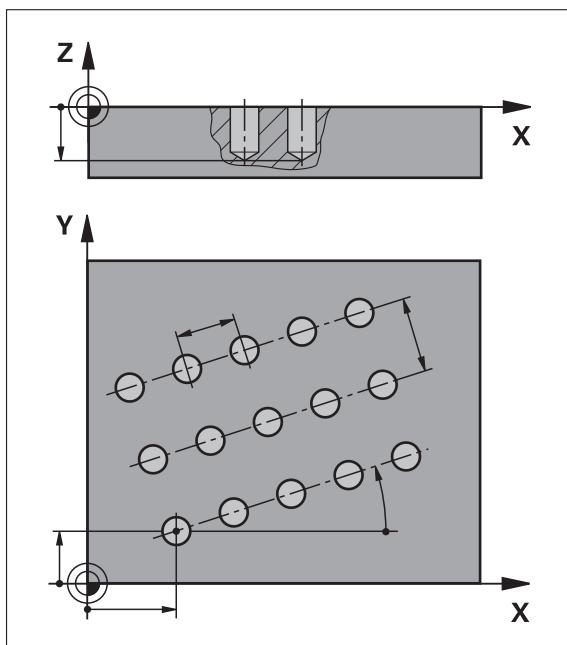


Рисунок 63: Схематичное представление кадра Ряд из отверстий

Параметр	Описание
Координата X 1-го отверстия	Первое отверстие ряда из отверстий в плоскости X
Координата Y 1-го отверстия	Первое отверстие ряда из отверстий в плоскости Y
Количество отверстий в ряду	Число отверстий в каждом ряду отверстий
Расстояние между отверстиями	Расстояние или смещение между отдельными отверстиями в ряду отверстий
Угол	Угол поворота ряда отверстий
Глубина	Конечная глубина сверления в плоскости Z По умолчанию: сквозное сверление отверстий
Количество рядов	Количества рядов из отверстий в рисунке соединительных отверстий
Расстояние между рядами	Расстояние между отдельными рядами отверстий
Режим заполнения	Распределение отверстий <ul style="list-style-type: none"> ■ Все отверстия ■ Рамка из отверстий

13.3 Создать программу

Программа всегда состоит из заголовка программы и последовательности нескольких кадров. При этом вы можете определить различные типы кадров, отредактировать соответствующие параметры кадров и снова удалить отдельные кадры из программы.

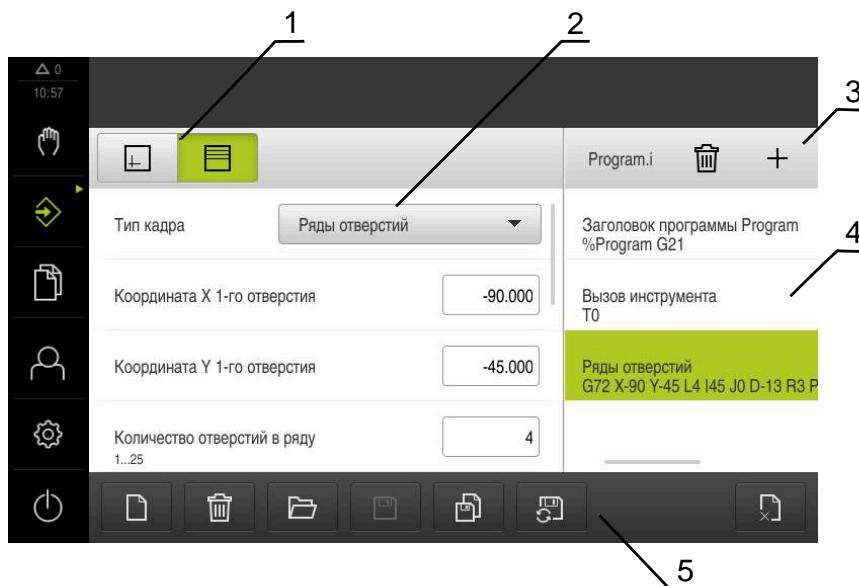


Рисунок 64: Пример программы в режиме работы **Программирование**

- 1 Страна вида
- 2 Параметры строки
- 3 Страна инструментов
- 4 Строки программы
- 5 Управление программами

13.3.1 Поддержка программирования

Устройство поддерживает вас при создании программы следующим образом:

- При добавлении каждого типа кадра мастер настроек показывает соответствующие указания к необходимым параметрам.
- Индикация кадров, в которых обнаружены ошибки или требуется ввод параметров, меняется в строке на индикацию красным шрифтом.
- При возникновении ошибок Ассистент покажет сообщение **Программа содержит кадры с ошибками..** При помощи нажатия на клавиши со стрелками вы можете перемещаться между затронутыми кадрами программы.
- Опциональное окно моделирования отображает визуализацию текущего кадра.

Дополнительная информация: "Использовать окно моделирования",
Стр. 213



Все изменения программы могут быть сохранены автоматически.

- ▶ В управлении программами нажать на **Автоматически сохранить программу**
- ▶ Все изменения будут немедленно сохранены автоматически

13.3.2 Создание заголовка программы



- ▶ Нажать на **Создать новую программу** в управлении программами
- ▶ В диалоговом окне выбрать место сохранения, например **Internal/Programs**, где должна быть сохранена программа
- ▶ Задать имя программы
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Создать**.
- > Будет создана новая программа с начальным кадром **Заголовок программы**
- > Имя программы будет показано в списке инструмента
- ▶ Введите уникальное имя в поле **Имя**
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Изменить при необходимости единицу измерения с помощью позиционного переключателя

13.3.3 Добавление кадров



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Добавить кадр**
- > Ниже текущей позиции будет создан новый кадр
- ▶ В выпадающем меню **Тип кадра** выберите нужный тип кадра
- ▶ В зависимости от типа кадра определить соответствующие параметры
Дополнительная информация: "Типы кадров", Стр. 227
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- > Если окно моделирования активировано, будет визуализирован текущий кадр

13.3.4 Удаление кадров



- ▶ В строке инструментов нажмите на **Удалить**
- > Кадры программы будут отмечены символом удаления.
- ▶ Нажмите в программе на символ удаления нужного кадра
- > Выбранные кадры будут удалены из программы
- ▶ В строке инструментов нажмите на **Удалить** еще раз

13.3.5 Сохранение программы



- ▶ В управлении программами нажать на **Сохранить программу**
- > Программа будет сохранена

13.4 Использовать окно моделирования

Окно моделирования визуализирует выбранный кадр. Окно моделирования может быть также использовано для пошаговой проверки созданной программы.

В строке вида доступны следующие опции:

Элемент управления	Функция
	Графика Индикация моделирования и кадров
	Позиция Индикация позиционных значений и кадров

13.4.1 Изображение в виде контура

Окно моделирования представляет изображение в виде контура. Представление в виде контура помогает при точном позиционировании инструмента или при ориентации контура в плоскости обработки. Для представления в виде контура используются следующие цвета (стандартные значения):

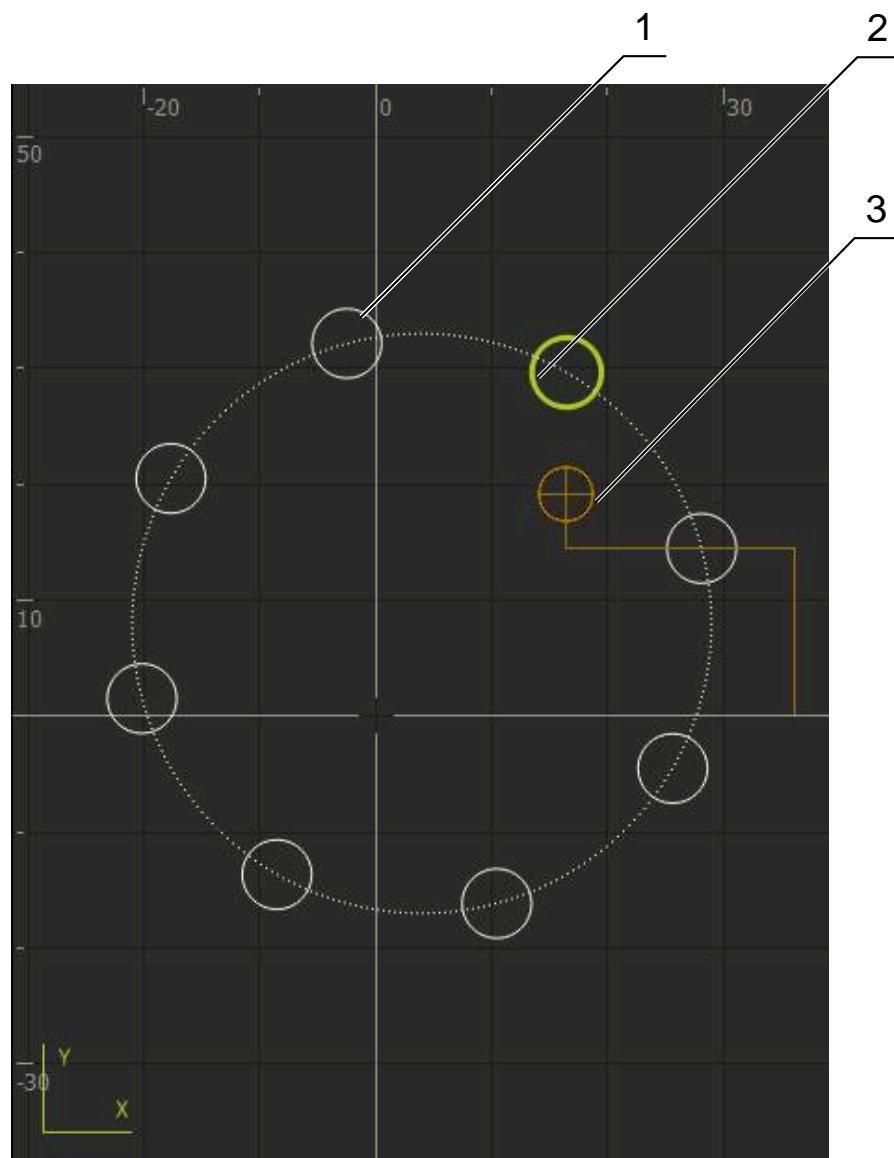


Рисунок 65: Окно моделирования с представлением в виде контура

- 1 Образец обработки (белый)
- 2 Текущий кадр или позиция обработки (зеленый)
- 3 Контур инструмента, положение инструмента и след инструмента (оранжевый)

13.4.2 Активировать окно моделирования



- ▶ Нажмите на **Графика**
- > Отобразится окно моделирования для выделенного кадра
- ▶ Чтобы выйти из окна моделирования, в панели вида нажмите на **Позиция**
- > Отобразится представление параметров



13.4.3 Проверить программу в окне моделирования



- ▶ Нажать на **Графика**
- > Отобразится окно моделирования для текущей программы
- ▶ Последовательно нажать на каждый кадр программы
- > В окне моделирования будут отражены шаги программы; при необходимости нужно увеличить Детальное отображение соответствующим образом
- ▶ Чтобы увеличить представление, нажмите на **Подробный вид**
- > Для возврата к общему виду, нажмите на **Обзор**



13.5 Управление программами

Вы можете сохранить программы после создания для автоматического выполнения или для более поздней обработки



Стандартное место хранения для программы **Internal/Programs**.

13.5.1 Открыть программу



- ▶ Нажать на **Открыть программу** в управлении программами
- > В диалоговом окне выберите место для сохранения, например, **Internal/Programs** или USB-диск
- ▶ Нажать на папку, в которой находится файл
- ▶ Нажать на файл
- ▶ Нажмите на **Открыть**
- > Выбранная программа будет загружена

13.5.2 Закрыть программу



- ▶ В управлении программами нажать на **Закрыть программу**
- > Открытая программа будет закрыта

13.5.3 Сохранение программы



- ▶ В управлении программами нажать на **Сохранить программу**
- > Программа будет сохранена

13.5.4 Сохранить программу под новым именем



- ▶ В управлении программами нажать на **Сохранить программу как**
- ▶ В диалоговом окне выберете место в котором программа должна быть сохранена, например, **Internal/Programs** или **USB-диск**
- ▶ Задать имя программы
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **Сохранить как**
- > Программа будет сохранена
- > Имя программы будет показано в списке инструмента

13.5.5 Автоматическое сохранение программы



- ▶ В управлении программами нажать на **Автоматически сохранить программу**
- > Все изменения программы будут немедленно сохранены автоматически

13.5.6 Удаление программы



- ▶ В управлении программами нажмите на **Удаление программ**
- ▶ Нажать на **Удалить выделенное**
- ▶ Для подтверждения удаления нажать на **OK**
- > Программа будет удалена

13.6 Редактирование кадров программы

Каждый кадр программы может быть также отредактирован позднее. Чтобы изменения были приняты в программу, необходимо после редактирования заново сохранить программу в памяти.

Редактирование кадров программы



- ▶ Нажать на **Открыть программу** в управлении программами
- ▶ В диалоговом окне выбрать, например, **Internal/Programs**
- ▶ Нажать на папку, в которой находится файл
- ▶ Нажать на файл
- ▶ Нажмите на **Открыть**
- Выбранная программа будет загружена
- ▶ Нажмите на нужный кадр
- Отобразятся параметры выбранных кадров
- ▶ В зависимости от типа кадра будут отредактированы соответствующие параметры
- ▶ Каждый раз подтверждать ввод нажатием **RET**
- ▶ В управлении программами нажать на **Сохранить программу**
- Отредактированная программа будет сохранена



14

**Управление
файлами**

14.1 Обзор

В данной главе описывается меню Управление файлами и функции данного меню.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

Краткое описание

В меню Управление файлами отображаются файлы в системе ЧПУ, сохраненные в устройства .

В списке мест сохранения также отображаются, если присутствуют, подсоединенные USB-накопители (формат FAT32) и доступные сетевые диски. USB-накопители и сетевые диски отображаются с указанием имени или с обозначением диска.

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на Управление файлами
- ▶ Отобразится интерфейс пользователя для режима Управление файлами

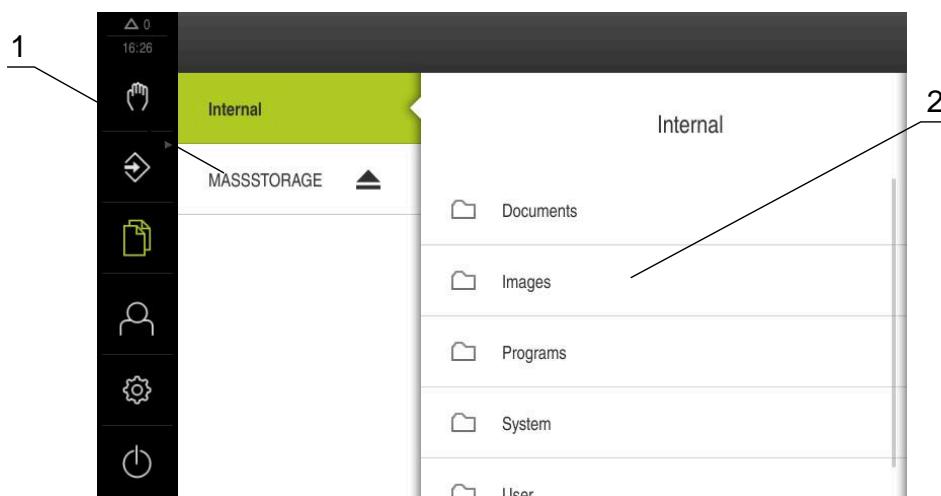


Рисунок 66: Меню Управление файлами

- 1 Список доступных мест сохранения
- 2 Список директорий в выбранном месте сохранения

14.2 Типы файлов

В меню Управление файлами можно работать со следующими типами файлов:

Тип	Область применения	Управление	Просмотр	Открыть	Печать
*.i	Программы	✓	-	-	-
*.mcc	Файлы конфигурации	✓	-	-	-
*.dro	Файлы встроенного ПО	✓	-	-	-
*.svg, *.ppm	Файлы изображений	✓	-	-	-
*.jpg, *.png, *.bmp	Файлы изображений	✓	✓	-	-
*.csv	Текстовые файлы	✓	-	-	-
*.txt, *.log, *.xml	Текстовые файлы	✓	✓	-	-
*.pdf	PDF-файлы	✓	✓	-	✓

14.3 Управление папками и файлами

Структура папок

В меню Управление файлами файлы сохраняются под **Internal** в следующих папках:

Папка	Область применения
Documents	Файлы документов
Images	Файлы изображений
Oem	Файлы для конфигурирования OEM-строки (видимы только для пользователей типа OEM)
System	Аудиофайлы и системные файлы
User	Данные пользователей

Создание новой папки

- ▶ Потянуть вправо символ папки, в которой вы хотите создать новую папку
- ▶ Отображаются элементы управления
- ▶ Нажать на **Создать новую папку**
- ▶ В диалоговом окне нажать на область ввода и задать имя новой папки
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **OK**.
- ▶ Создается новая папка



Перемещение папки



- ▶ Потянуть вправо символ папки, которую вы хотите переместить
- > Будут отображены элементы управления
- ▶ Нажать на **Переместить в**
- ▶ В диалоговом окне выбрать папку, в которую вы хотите перенести отмеченную папку
- ▶ Нажмите на **Выбрать.**
- > Директория перемещается

Копирование папки



- ▶ Потянуть вправо символ папки, которую вы хотите скопировать
- > Отображаются элементы управления
- ▶ Нажать на **Копировать в**
- ▶ В диалоговом окне выбрать папку, в которую вы хотите скопировать отмеченную папку
- ▶ Нажмите на **Выбрать.**
- > Папка будет скопирована



Если вы копируете папку в ту же самую папку, где она сохранена, в конец имени копируемой папки будет добавлено дополнение «_1».

Переименование папки



- ▶ Потянуть вправо символ папки, которую вы хотите переименовать
- > Будут отображены элементы управления
- ▶ Нажать на **Переименовать директорию**
- ▶ В диалоговом окне нажать на область ввода и задать имя новой папки
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **OK.**
- > Директория переименовывается

Перемещение файла



- ▶ Потянуть вправо символ файла, который вы хотите переместить
- > Будут отображены элементы управления
- ▶ Нажать на **Переместить в**
- ▶ В диалоговом окне выбрать папку, в которую вы хотите перенести отмеченный файл
- ▶ Нажмите на **Выбрать.**
- > Файл перемещается



Если вы переместите файл в директорию, в которой он сохранен с тем же именем, то файл будет перезаписан.

Копирование файла



- ▶ Потянуть вправо символ файла, который вы хотите скопировать
- > Отображаются элементы управления
- ▶ Нажмите на
- ▶ В диалоговом окне выбрать папку, в которую вы хотите скопировать отмеченный файл
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- > Файл копируется



Если вы копируете файл в ту же самую папку, где он сохранен, в конец имени копируемого файла будет добавлено дополнение «_1».

Переименование файла



- ▶ Потянуть вправо символ файла, который вы хотите переименовать
- > Отображаются элементы управления
- ▶ Нажмите на **Переименовать файл**.
- ▶ В диалоговом окне нажать на область ввода и задать имя нового файла
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Нажмите на **OK**.
- > Файл переименовывается

Удаление папки или файла

Если вы удаляете папки или файлы, они будут удалены безвозвратно. Все вложенные папки и файлы внутри удаляемой папки будут удалены вместе с ней.



- ▶ Потянуть вправо символ папки или файла, который вы хотите удалить
- > Будут отображены элементы управления
- ▶ Нажать на **Удалить выделенное**
- ▶ Нажмите на **Удалить**
- > Папка или файл будут удалены

14.4 Файлы просмотреть

Просмотр файлов



- ▶ В главном меню нажмите на Управление файлами
- ▶ Перейдите к месту хранения файла
- ▶ Нажмите на файл
- Появится предварительный просмотр (только для файлов PDF и файлов изображений) и информация о файле



Рисунок 67: Меню Управление файлами с предпросмотром и информацией о файле

- ▶ Нажмите на Просмотр.
- Отображается содержимое файла
- ▶ Чтобы закрыть изображение вида, нажмите на Закрыть



14.5 Экспортировать файл

Вы можете экспортировать файлы на USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) или на сетевой диск. Вы можете либо копировать, либо перемещать файлы:

- при копировании файлов их копии остаются на устройстве
- при перемещении файлов эти файлы с устройства удаляются



- ▶ В главном меню нажать на Управление файлами
- ▶ В папке Internal перейти к файлу, который вы хотите экспортить
- ▶ Перенести символ файла вправо
- Отображаются элементы управления
- ▶ Чтобы скопировать файл, нажать на Копировать файл



- ▶ Чтобы переместить файл, нажать на Переместить файл
- ▶ В диалоговом окне выбрать место, в которое вы хотите экспортить файл
- ▶ Нажмите на Выбрать.
- Файл экспортируется на USB-накопитель большой емкости или сетевой дисковод

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель



14.6 Импортировать файл

Вы можете импортировать на устройство файлы с USB-накопителя большой емкости (формат FAT32) или с сетевого диска. Вы можете либо копировать, либо перемещать файлы:

- при копировании файлов их копии остаются на USB-накопителе большой емкости или сетевом диске
- при перемещении файлов эти файлы с USB-накопителя большой емкости или сетевого диска удаляются



- ▶ В главном меню нажмите на **Управление файлами**
- ▶ Перейти к файлу, который вы хотите импортировать, на USB-накопителе большой емкости или сетевом диске
- ▶ Перенести символ файла вправо
- > Будут отображены элементы управления
- ▶ Чтобы скопировать файл, нажать на **Копировать файл**



- ▶ Чтобы переместить файл, нажать на **Переместить файл**
- ▶ В диалоговом окне выбрать место, где вы хотите сохранить файл
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- > Файл будет сохранен на устройстве

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- > Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель



15

Настройки

15.1 Обзор

Данная глава описывает опции настройки и относящиеся к ним параметры настройки для устройства.

Основные опции настройки и параметры настройки для ввода в эксплуатацию и наладки устройства вы найдете объединенными в соответствующие главы:

Дополнительная информация: "Ввод в эксплуатацию", Стр. 89

Дополнительная информация: "Наладка", Стр. 153

Краткое описание



В зависимости от типа зарегистрированного на устройстве пользователя, настройки и параметры настройки можно обрабатывать и изменять (права доступа для редактирования). Если зарегистрированный на устройстве пользователь не имеет полномочий для редактирования в отношении настройки или параметра настройки, то эта настройка или параметр настройки выделяются серым и не могут быть открыты или отредактированы.



В зависимости от активированных на устройстве опций ПО в настройках доступны различные варианты настройки и параметры настройки. Например, если на устройстве не активирована, то необходимые для этой опции программного обеспечения параметры настройки на устройстве не отображаются.

Функция	Описание
Общие сведения	Общие настройки и информация
Сенсоры	Конфигурация сенсоров и зависящих от сенсоров функций
Интерфейсы	Конфигурация интерфейсов и сетевых дисков
Пользоват.	Конфигурация пользователей
Оси	Конфигурация подключаемых измерительных датчиков и компенсации погрешностей
Сервис	Конфигурация опций ПО, функций сервиса и информации

Вызов



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**

15.2 Общие сведения

Данная глава описывает настройки конфигурации управления и представления.

15.2.1 Информация о приборе

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Информация о приборе

Обзор содержит основную информацию по программному обеспечению.

Параметр	Отображаемая информация
Тип оборудования	Наименование изделия (устройства)
Номер детали	Идентификационный номер устройства
Серийный номер	Серийный номер устройства
Версия прошивки	Номер версии встроенного ПО
Прошивка от	Дата создания встроенного ПО
Последнее обновление прошивки	Дата последнего обновления встроенного ПО
Свободная память	Свободный объем памяти во внутреннем хранилище Internal
Свободная оперативная память (RAM)	Свободная оперативная память системы
Кол-во запусков прибора	Количество запусков устройства с текущим встроенным ПО
Рабочее время	Время работы устройства с текущим встроенным ПО


15.2.2 Индикация и сенсорный экран

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Индикация и сенсорный экран

Параметр	Пояснение
Яркость	<p>Яркость экрана</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 1 % ... 100 % ■ Стандартная настройка: 85 %
Активация режима сохранения энергии	<p>Длительность интервала до момента активации режима энергосбережения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 мин ... 120 мин Значение «0» деактивирует режим энергосбережения ■ Стандартная настройка: 30 минут
Выход из режима сохранения энергии	<p>Необходимые действия для повторной активации экрана</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Нажать и потянуть: коснуться сенсорного экрана и потянуть стрелку от нижнего края наверх ■ Нажать: коснуться сенсорного экрана ■ Нажать или движение оси: коснуться сенсорного экрана или переместить оси ■ Стандартная настройка: Нажать и потянуть

15.2.3 Представление

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Представление

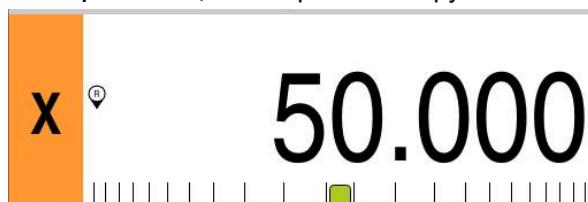Параметр	Пояснение
Индикация позиции	<p>Конфигурация индикаторов положения в режиме работы «Ручной ввод данных» и режиме работы «Выполнение программы». Конфигурация определяет также требования к действиям мастера настроек для режима работы «Ручной ввод данных» и режима работы «Выполнение программы»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Позиция и ост. путь - ассистент приглашает подвести оси к указанным позициям. ■ Ост. путь и позиция - ассистент предлагает переместить оси на 0 и показывает графическую помощь в позиционировании. <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Позиция: позиция отображается крупно  <ul style="list-style-type: none"> ■ Позиция и ост. путь: позиция отображается крупно, остаточный путь отражается мелко  <ul style="list-style-type: none"> ■ Ост. путь и позиция: остаточный путь отражается крупно, позиция отражается мелко  <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартная настройка: Ост. путь и позиция
Значения положения	<p>Позиционные значения могут возвращать фактические или заданные значения осей.</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Факт.знач ■ Заданное значение ■ Стандартная настройка: Факт.знач

Параметр	Пояснение
Индикатор остаточного пути	<p>Отображение индикатора остаточного пути в режиме ручного ввода данных</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: ON
Количество знаков перед запятой для подстраиваемого отображения оси	<p>Количество знаков перед запятой задает размер символа позиционного значения. Когда количество знаков перед запятой будет превышено, размер символа уменьшится, чтобы могли быть показаны все разряды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 ... 6 ■ Стандартное значение: 3
Окно моделирования	<p>Конфигурация окна моделирования для режимов «Ручной ввод данных» и «Выполнение программы».</p> <p>Дополнительная информация: "Окно моделирования", Стр. 251</p>
Тип системы координат для отработки программы	<p>Отображаемая в меню Отработка программы система координат</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Прямоугольная: будут показаны рассчитанные устройством позиционные значения X и Y ■ Полярная: будут показаны позиционные значения станочных осей R и A ■ Стандартное значение: Прямоугольная
Вид системы координат	<p>Во время процедуры пуска в эксплуатацию пользователь OEM или Setup может изменить индикацию системы координат.</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Прямоугольная: будут показаны рассчитанные устройством позиционные значения X и Y ■ Полярная: будут показаны позиционные значения станочных осей R и A ■ Стандартное значение: Прямоугольная

15.2.4 Окно моделирования

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Представление ► Окно моделирования

Параметр	Пояснение
Толщина линий позиции инструмента	<p>Толщина линий для представления положения инструмента</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Стандартный или Жирный шрифт ■ Стандартное значение: Стандартный
Цвет позиции инструмента	<p>Определение цвета для представления положения инструмента</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: Цветовая шкала ■ Стандартная настройка: Оранжевый

Параметр	Пояснение
Толщина линии текущего эл. контура	Толщина линий для представления актуального контура элемента <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Стандартный или Жирный шрифт ■ Стандартное значение: Стандартный
Цвет текущего элемента контура	Определение цвета для представления актуального контура элемента <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: Цветовая шкала ■ Стандартная настройка: Зеленый
Траектория инструмента	Использование следа инструмента <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: ON
Tool always visible	Инструмент всегда виден в окне моделирования. Отображаются контур и текущее положение инструмента. Область масштабируется во время процесса <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Горизонтальное выравнивание	Горизонтальное выравнивание системы координат в окне моделирования <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вправо: значения вправо по возрастанию ■ Влево: значения влево по возрастанию ■ Стандартное значение: Вправо
Вертикальное выравнивание	Вертикальное выравнивание системы координат в окне моделирования <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вверх: значения вверх по возрастанию ■ Вниз: значения вниз по возрастанию ■ Стандартное значение: Вверх



С помощью экранных кнопок определение цветов для окна моделирования можно сбросить снова к заводским настройкам.

15.2.5 Устройства ввода

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Устройства ввода

Параметр	Пояснение
Замена мыши для мультитач жестов	<p>Критерий, должно ли управление с помощью мыши заменить управление с помощью сенсорного экрана (Multitouch) Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Авто (до первого мультитач): касание сенсорного экрана приводит к деактивации мыши ■ Вкл (без мультитач): возможно только управление с помощью мыши, сенсорный экран деактивирован ■ Выкл (только мультитач): возможно только управление с помощью сенсорного экрана, мышь деактивирована ■ Стандартная настройка: Авто (до первого мультитач)
Раскладка USB клавиатуры	<p>Если подключена USB-клавиатура:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ выбор языка раскладки клавиатуры

15.2.6 Звуки

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Звуки

Доступные звуковые сигналы объединены в тематические группы. Внутри тематической группы сигналы различаются между собой.

Параметр	Пояснение
Динамик	<p>Использование встроенного динамика на задней стороне устройства</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартная настройка: ON
Громкость	<p>Сила звука динамика устройства</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 % ... 100 % ■ Стандартная настройка: 50 %
Сообщения / ошибки	<p>Тема звукового сигнала при появлении сообщения При выборе звучит сигнал с определенной темой</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Стандарт, Гитара, Робот, Космос, Нет звука ■ Стандартная настройка: Стандарт
Измерительный щуп	<p>Тема звукового сигнала при прикосновении При выборе звучит сигнал с выбранной темой</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Стандарт, Гитара, Робот, Космос, Нет звука ■ Стандартная настройка: Стандарт
Звук касания	<p>Тема звукового сигнала при действии с пультом управления При выборе звучит сигнал с определенной темой</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Стандарт, Гитара, Робот, Космос, Нет звука ■ Стандартная настройка: Стандарт

15.2.7 Принтеры

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Принтер



Текущая версия встроенного ПО устройств этой серии не поддерживает эту функцию.

15.2.8 Дата и время

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Дата и время

Параметр	Пояснение
Дата и время	<p>Текущая дата и текущее время устройства</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Год, Месяц, День, Час, Минута ■ Стандартная настройка: текущее системное время
Формат даты	<p>Формат представления даты</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ММ-ДД-ГГГГ: месяц, день, год ■ ДД-ММ-ГГГГ: день, месяц, год ■ ГГГГ-ММ-ДД: год, месяц, день ■ Стандартная настройка: ГГГГ-ММ-ДД (например, «2016-01-31»)

15.2.9 Единицы измерения

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Единицы измерения

Параметр	Пояснение
Блок для линейных значений	<p>Ед. измерения линейных значений</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Миллиметр или Дюйм ■ Стандартная настройка: Миллиметр
Способ округления линейных значений	<p>Способ округления линейных значений</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Коммерческий: Округление в меньшую сторону от 1 до 4 разрядов после запятой, округление в большую сторону от 5 до 9 разрядов после запятой ■ В меньш. сторону: Округляются в меньшую сторону разряды с 1 по 9 ■ В больш. сторону: Округляются в большую сторону разряды с 1 по 9 ■ Отбрасывание: Разряды после запятой отбрасываются без округления в большую или меньшую сторону ■ Округл. до 0 и 5: Разряды после запятой ≤ 24 или ≥ 75 будут округлены до 0, разряды после запятой ≥ 25 или ≤ 74 будут округлены до 5 («округление на швейцарский сантим») ■ Стандартная настройка: Коммерческий

Параметр	Пояснение
Кол-во знаков после запятой для линейных значений	<p>Количество разрядов после запятой для линейных значений</p> <p>Диапазон настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миллиметр: 0 ... 5 ■ Дюйм: 0 ... 7 <p>Стандартное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миллиметр: 4 ■ Дюйм: 6
Блок для угловых значений	<p>Блок для угловых значений</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Радианы: Угол в радианах (рад) ■ Десятич. градусы: Угол в градусах ($^{\circ}$) с разрядами после запятой ■ Град-мин-сек: Угол в градусах ($^{\circ}$), минутах ('') и секундах ('") ■ Стандартная настройка: Десятич. градусы
Способ округления угловых значений	<p>Способ округления для десятичных угловых значений</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Коммерческий: Округление в меньшую сторону от 1 до 4 разрядов после запятой, округление в большую сторону от 5 до 9 разрядов после запятой ■ В меньш. сторону: Округляются в меньшую сторону разряды с 1 по 9 ■ В больш. сторону: Округляются в большую сторону разряды с 1 по 9 ■ Отбрасывание: Разряды после запятой отбрасываются без округления в большую или меньшую сторону ■ Округл. до 0 и 5: Разряды после запятой ≤ 24 или ≥ 75 будут округлены до 0, разряды после запятой ≥ 25 или ≤ 74 будут округлены до 5 («округление на швейцарский сантим») ■ Стандартная настройка: Коммерческий
Кол-во знаков после запятой для угловых значений	<p>Количество разрядов после запятой для угловых значений</p> <p>Диапазон настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Радианы: 0 ... 7 ■ Десятич. градусы: 0 ... 5 ■ Град-мин-сек: 0 ... 2 <p>Стандартное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Радианы: 5 ■ Десятич. градусы: 3 ■ Град-мин-сек: 0
Десятичный разделитель	<p>Разделительный знак для отображения значений</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: Точка или Запятая ■ Стандартная настройка: Точка

15.2.10 Авторские права

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Авторские права

Параметр	Назначение и функция
Программное обеспечение с открытым кодом	Указываются лицензии на используемое программное обеспечение

15.2.11 Сервисная информация

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Сервисная информация

Параметр	Назначение и функция
Информация общего характера	Указывается документ с адресами сервисных отделений HEIDENHAIN
Сервисная информация для OEM	<p>Указывается документ с информацией производителя станка о сервисе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандарт: документ с адресами сервисных отделений HEIDENHAIN <p>Дополнительная информация: "Добавить документацию", Стр. 134</p>

15.2.12 Документация

Путь: Настройки ► Общие сведения ► Документация

Параметр	Назначение и функция
Инструкция по эксплуатации	<p>Указывается хранящаяся в устройстве инструкция по эксплуатации</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандарт: документ отсутствует; можно добавить документ на нужном языке <p>Дополнительная информация: "Документация", Стр. 302</p>

15.3 Сенсоры

В данной главе описываются настройки для конфигурации сенсоров.

15.3.1 Измерительный щуп

Путь: Настройки ► Сенсоры ► Измерительный щуп

Параметр	Пояснение
Измерительный щуп	<p>Активирует или деактивирует подключенный измерительный щуп</p> <p>После активации настройки соответствуют кромочному щупу КТ 130</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Всегда использовать для ощупывания контактный щуп	<p>Возможность настройки, должен ли будет кромочный щуп все время использоваться для ощупывания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Длина	<p>Смещение длины кромочного щупа</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: $\geq 0,0001$ ■ Стандартное значение: 0,0000
Диаметр	<p>Диаметр кромочного щупа</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: $\geq 0,0001$ ■ Стандартное значение при активации щупа соответствует кромочному щупу. КТ 130: 6,0000
Evaluation of the ready signal	<p>Настройки обработки сигнала готовности измерительного щупа</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: ON

15.4 Интерфейсы

В данной главе описываются настройки для конфигурации сети, сетевых дисков и накопителей USB.

15.4.1 Сеть

Путь: Настройки ► Интерфейсы ► Сеть ► X116



Обратитесь к администратору вашей сети, чтобы узнать точные сетевые настройки для конфигурирования устройства.

Параметр	Пояснение
MAC-адрес	Однозначный аппаратный адрес сетевого адаптера
DHCP	Динамически назначенный сетевой адрес устройства <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: ON
IPv4-адрес	Сетевой адрес с четырьмя числовыми блоками Сетевой адрес при активированном DHCP назначается автоматически или может вводиться в ручном режиме <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0.0.0.1...255.255.255.255
IPv4 маска подсети	Идентификатор внутри сети с четырьмя числовыми блоками Маска подсети при активированном DHCP назначается автоматически или может вводиться в ручном режиме <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0.0.0.0 ... 255.255.255.255
IPv4 стандартный шлюз	Сетевой адрес маршрутизатора, который соединяет сеть <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> i Сетевой адрес при активированном DHCP назначается автоматически или может вводиться в ручном режиме <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0.0.0.1...255.255.255.255 </div>
IPv6-SLAAC	Сетевой адрес с расширенным адресным пространством Требуется только в том случае, если поддерживается в сети <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
IPv6-адрес	При активном IPv6-SLAAC назначается автоматически
IPv6 длина префикса подсети	Префикс подсети в сетях IPv6
IPv6 стандартный шлюз	Сетевой адрес маршрутизатора, который соединяет сеть
Предпочтительный DNS сервер	Основной сервер для переноса IP-адреса
Альтернативный DNS сервер	Опциональный сервер для переноса IP-адреса

15.4.2 Сетевой дисковод

Путь: Настройки ► Интерфейсы ► Сетевой дисковод



Обратитесь к администратору вашей сети, чтобы узнать точные сетевые настройки для конфигурирования устройства.

Параметр	Пояснение
Имя	Имя директории для показа в области управления файлами Стандартное значение: Share (не может быть изменено)
IP-адрес сервера или имя хоста	Имя или сетевой адрес сервера
Разрешенная (разблокированная) директория	Имя разрешенной (разблокированной) директории
Имя пользователя	Фамилия авторизованного пользователя
Пароль	Пароль авторизованного пользователя
Отобразить пароль	Отображение пароля открытым текстом <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Копировать шаблон	Конфигурация Аутентификация для шифрования пароля в сети Настройки: <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Авторизация Kerberos V5 ■ Авторизация и подпись пакетов Kerberos V5 ■ Хэширование пароля NTLM ■ Хэширование пароля NTLM с подписью ■ Хэширование пароля NTLMv2 ■ Хэширование пароля NTLMv2 с подписью ■ Стандартное значение: Нет Конфигурация Опции соединения Настройки: <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: nounix,noserverino

15.4.3 USB

Путь: Настройки ► Интерфейсы ► USB

Параметр	Пояснение
Подключенный USB-носитель автоматически распознан	<p>Автоматическое распознавание USB-накопителя большой емкости</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартная настройка: ON

15.4.4 Оси (функции переключения)

Путь: Настройки ► Интерфейсы ► Функции переключения ► Оси

В режимах работы «Ручное управление» и «Ручной ввод данных» все оси или отдельные оси могут быть обнулены, при этом будет установлен присвоенный цифровой вход.



В зависимости от версии продукта, конфигурации и подключенных измерительных датчиков для выбора могут быть доступны не все описанные параметры и опции.

Параметр	Пояснение
Общие настройки	<p>Присваивание цифрового входа в соответствии со схемой распиновки разъема для обнуления всех осей</p> <p>Стандартная настройка: Не соединено</p>
<Имя оси>	<p>Присваивание цифрового входа в соответствии со схемой распиновки разъема для обнуления оси</p> <p>Стандартная настройка: Не соединено</p>

15.4.5 Функции переключения, зависящие от координаты

Путь: Настройки ► Интерфейсы ► Функции переключения, зависящие от координаты ► +

С зависимыми от положения функциями переключения можно установить логические выходы в зависимости от положения оси в определенной референтной системе. Для этого в распоряжении есть позиции переключения и интервалы положений.



В зависимости от версии продукта, конфигурации и подключенных измерительных датчиков для выбора могут быть доступны не все описанные параметры и опции.

Параметр	Пояснение
Имя	Наименование функции переключения
Функция переключения	<p>Выбор, будет ли функция переключения активирована или деактивирована</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартная настройка: ON

Параметр	Пояснение
Система отсчета	<p>Выбор нужных референтных систем</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Система координат станка ■ Точка привязки ■ Целевая позиция ■ Вершина
инструмента
Ось	Выбор нужной оси
Точка переключения	<p>Выбор положения оси для точки переключения Стандартная настройка: 0,0000</p>
Тип переключения	<p>Выбор нужного типа переключения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Фронт с низкого на высокий ■ Фронт с высокого на низкий ■ Интервал с низкого на высокий ■ Интервал с высокого на низкий ■ Стандартная настройка: фронт с низкого на высокий
Выход	<p>Выбор нужных выходов</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0, Dout 2, Dout 4, Dout 6) ■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0)
Выход инвертирован	<p>При активированной функции выход устанавливается, если условие переключения не выполнено или функция переключения не активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не активировано
Импульс	<p>Выбор, будет ли импульс активирован или деактивирован</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартная настройка: ON
Длительность (ширина) импульса	<p>Выбор нужной длительности импульса</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 с ... 999 с ■ Стандартная настройка: 0,0 с
Нижняя граница (предел)	Выбор нижней границы положения оси, в которой должно быть произведено переключение (только для типа переключения Интервал)
Верхняя граница (предел)	Выбор верхней границы положения оси, в которой должно быть произведено переключение (только для типа переключения Интервал)
Удалить запись	Удаление зависимой от положения функции переключения

15.5 Пользоват.

Данная глава описывает настройки для конфигурации пользователей и групп пользователей.

15.5.1 OEM

Путь: Настройки ► Пользоват. ► OEM

Пользователь **OEM** (Original Equipment Manufacturer — производитель оригинального оборудования) обладает правами самого высокого уровня. Он может конфигурировать аппаратное обеспечение устройства (например, подключение кодовых датчиков положения и сенсоров). Он может создать пользователя типа **Setup** и **Operator** сконфигурировать пользователя **Setup** и **Operator**. Пользователя **OEM** невозможно дублировать или удалять. Он не может автоматически войти в систему.

Параметр	Пояснение	Права редактирования
Имя	Фамилия пользователя ■ Стандартное значение: OEM	—
Имя	Имя пользователя ■ Стандартное значение: —	—
Отдел	Отдел пользователя ■ Стандартное значение: —	—
Группа	Группа пользователя ■ Стандартное значение: oem	—
Пароль	Пароль пользователя ■ Стандартное значение: oem	OEM
Язык	Язык пользователя	OEM
Автоматический вход в систему	При перезапуске устройства: автоматический вход в систему последнего авторизованного пользователя ■ Стандартное значение: OFF	—
Удалить учётную запись пользователя	Удаление учетной записи пользователя	—

15.5.2 Setup

Путь: Настройки ► Пользоват. ► Setup

Пользователь **Setup** конфигурирует устройство для эксплуатации в месте применения. Он может создавать пользователей типа **Operator**. Пользователя **Setup** невозможно дублировать или удалять. Он не может автоматически войти в систему.

Параметр	Пояснение	Права редактирования
Имя	Фамилия пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Стандартное значение: Setup	–
Имя	Имя пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Стандартное значение: –	–
Отдел	Отдел пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Стандартное значение: –	–
Группа	Группа пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Стандартное значение: setup	–
Пароль	Пароль пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Стандартное значение: setup	Setup, OEM
Язык	Язык пользователя	Setup, OEM
Автоматический вход в систему	При перезапуске устройства: автоматический вход в систему последнего авторизованного пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Стандартное значение: OFF	–
Удалить учётную запись пользователя	Удаление учетной записи пользователя	–

15.5.3 Operator

Путь: Настройки ► Пользоват. ► Operator

Пользователь **Operator** обладает правом выполнять операции из основных функциональных возможностей устройства.

Пользователь с типом **Operator** не может создавать других пользователей, но может, например, изменять свое имя или язык. Пользователь из группы **Operator** может автоматически входить в систему, когда устройство включено.

Параметр	Пояснение	Права редактирования
Имя	Фамилия пользователя ■ Стандартное значение: Operator	Operator, Setup, OEM
Имя	Имя пользователя	Operator, Setup, OEM
Отдел	Отдел пользователя ■ Стандартное значение: –	Operator, Setup, OEM
Группа	Группа пользователя ■ Стандартное значение: operator	–
Пароль	Пароль пользователя ■ Стандартное значение: operator	Operator, Setup, OEM
Язык	Язык пользователя	Operator, Setup, OEM
Автоматический вход в систему	При перезапуске устройства: автоматический вход в систему последнего авторизовавшегося пользователя ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF	Operator, Setup, OEM
Удалить учётную запись пользователя	Удаление учетной записи пользователя	Setup, OEM

15.5.4 Пользоват. добавить

Путь: Настройки ► Пользоват. ► +

Параметр	Пояснение
	Добавление нового пользователя типа Operator Дополнительная информация: "Создание и конфигурирование пользователей", Стр. 158 Пользователи с типом OEM и Setup не могут быть добавлены в дальнейшем.

15.6 Оси

Данная глава описывает настройки для конфигурации осей и пользователей и назначенных устройств.



В зависимости от версии продукта, конфигурации и подключенных измерительных датчиков для выбора могут быть доступны не все описанные параметры и опции.

15.6.1 Основы конфигурации осей



Для того чтобы иметь возможность использовать такие функции как отработка кадров, конфигурация осей должна соответствовать соглашениям для соответствующего применения.

Обозначение осей на радиально-сверлильном станке

Радиально-сверлильные станки оснащены поворотной осью A в колонне и консольной осью с обозначением R. Ось сверления обозначается Z.

Если вы выполнили калибровку, то радиальные оси A и R преобразуются в прямоугольную систему координат с осями X и Y.

Дополнительная информация: "Калибровка осей", Стр. 115

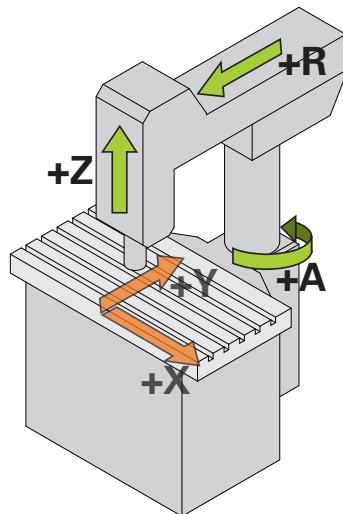


Рисунок 68: Назначение осей лёгкого радиально-сверлильного станка

15.6.2 Референтная метка

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Референтная метка

Параметр	Пояснение
Поиск референтной метки после запуска оборудования	<p>Настройка поиска референтных меток после запуска устройства</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: поиск референтных меток должен выполняться после запуска ■ OFF: после запуска поиск референтных меток не требуется ■ Стандартное значение: ON
Возможность прерыв. поиска референ. метки для всех пользоват.	<p>Определяет, может ли поиск референтных меток прерываться всеми типами пользователей</p> <p>Настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: пользователь любого типа может прервать поиск референтных меток ■ OFF: только пользователи типа OEM или Setup могут прервать поиск референтных меток ■ Стандартное значение: OFF
Поиск референтной метки	<p>Старт запускает поиск референтной метки и открывает рабочую область</p>
Режим поиска референтной метки	<p>Информация о том, успешно ли выполнен поиск референтной метки</p> <p>Индикация:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Успешно ■ Не успешно
Прервать поиск референтной метки	<p>Информация о том, прерывался ли поиск референтной метки</p> <p>Индикация:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Да ■ Нет

15.6.3 Информация

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Информация

Параметр	Пояснение
Назначение входов датчиков осям	Назначение входов измерительных датчиков осям
Назначение аналоговых выходов осям	Назначение аналоговых выходов осям
Назначение аналоговых входов осям	Назначение аналоговых входов осям
Назначение цифровых выходов осям	Назначение дискретных выходов осям
Назначение цифровых входов осям	Назначение дискретных входов осям

i С помощью экранных кнопок **Сброс** соответствие входов и выходов можно снова сбросить к заводским настройкам.

15.6.4 Функции переключения

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Функции переключения

Параметр	Пояснение
Входы	Назначение цифрового входа соответствующей функции переключения в соответствии со схемой расположения разъемов Дополнительная информация: "Входы (Функции переключения)", Стр. 267
Выходы	Назначение цифрового выхода соответствующей функции переключения в соответствии со схемой расположения разъемов Дополнительная информация: "Выходы (Функции переключения)", Стр. 268

15.6.5 Входы (Функции переключения)

i	Функции переключения не должны использоваться в качестве составных частей функции обеспечения надежности.
----------	---

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Функции переключения ► Входы

Параметр	Пояснение
Включение питания системы ЧПУ	<p>Присваивание цифрового входа для снятия внешнего управляющего напряжения (например, для управляемого станка)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Аварийный стоп активен	<p>Присваивание цифрового входа для запроса, был ли активирован внешний подключенный выключатель аварийного останова</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
	<p>Присваивание цифрового входа для измерительного щупа со следующим эффектом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ручной режим: Нажатие клавиши останавливает автоматическую подачу во время перемещения осей, которые приводятся в движение клавишами ручного перемещения ■ Режим ручного ввода данных и выполнение программы: клавиша функционирует в качестве кнопки NC-STOPP. Нажатие клавиши останавливает и прерывает циклы блоков программы ■ Стандартное значение: Не соединено

15.6.6 Выходы (Функции переключения)



Функции переключения не должны использоваться в качестве составных частей функции обеспечения надежности.

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Функции переключения ► Выходы

Параметр	Пояснение
Охладитель	<p>Присваивание цифрового выхода для активации или деактивации обеспечения станка СОЖ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Функции переключения заданные пользователем	<p>Назначение релейного выхода, который включается через несколько секунд после завершения работы устройства. Реле подключено на схему с самозапирающей функцией, которая при подаче этого сигнала обесточивает устройство и станок.</p> <p>Пример: эта схема может связать включение и выключение устройства с системой включения и выключения управляемого станка.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено

15.6.7 Добавить M-функции

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► M-функции ► +

Параметр	Пояснение
Имя	Ввод имени для новой M-функции <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: M100 ... M120 Конфигурация смотри "Конфигурировать M-функцию", Стр. 269

15.6.8 Конфигурировать M-функцию

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► M-функции ► M100 ... M120

Параметр	Пояснение
Имя	Ввод имени для M-функции <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: M100 ... M120
Цифровой выход	Присваивание цифрового выхода для M-функции в соответствии со схемой расположения разъемов <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Restore switching state after device restart	Идентификация функции M как постоянной Настройки: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: M функция сохраняется постоянно ■ OFF: M функция не сохраняется постоянно ■ Стандартное значение: ON
Digital input for switching enable	Назначение входа для активации M-функции <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Удалить	Удаление выбранных M-функций

15.6.9 Калибровка

Путь: Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Система координат ► Калибровка

Параметр	Пояснение
Смещение шпинделя	<p>Боковое смещение (Rv) шпинделя на консоли; смещение компенсируется вводом положительного или отрицательного значения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Значение по умолчанию 0.00
Смещение в консоли	<p>Расстояние (Rv) между нулевой точкой линейного датчика положения и осью вращения оси колонны</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Значение по умолчанию 0.00
Угловой коэф. передаточного числа	<p>Коэффициент по которому угол поворота датчика на фрикционном шкиве преобразуется в угол поворота оси колонны.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Значение по умолчанию 0.00
Оптим. коэф. передаточного числа	<p>Установка, должен ли передаточный угловой коэффициент быть автоматически оптимизирован</p> <p>Настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: передаточный угловой коэффициент оптимизируется ■ OFF: передаточный угловой коэффициент не оптимизируется; используется введённое значение ■ Стандартное значение: OFF
Порядок обучения	Запуск процедуры обучения для калибровки

15.6.10 Выравнивание прямоугольной системы координат

Путь Настройки ► Оси ► Общие настройки ► Система координат ► Выравнивание доступа прямоугольной системы координат

Параметр	Пояснение
Зеркальное отображение ось X	<p>Инверсия направления оси X прямоугольной системы координат. Положительные значения становятся отрицательными, отрицательные - положительными.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: ось X инвертирована ■ OFF: ось X не инвертирована ■ Стандартное значение: OFF
Зеркальное отображение ось Y	<p>Инверсия направления оси Y прямоугольной системы координат. Положительные значения становятся отрицательными, отрицательные - положительными.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: ось Y инвертирована ■ OFF: ось Y не инвертирована ■ Стандартное значение: OFF
Поворот системы координат	<p>Настройка вращения прямоугольной системы координат на введённое количество градусов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: -90 ° ... 90 ° ■ Стандартное значение: 0 °

15.6.11 <Имя оси> (Настройки оси)

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси>



Для того чтобы иметь возможность использовать такие функции как отработка кадров, конфигурация осей должна соответствовать соглашениям для соответствующего применения.

Дополнительная информация: "Основы конфигурации осей", Стр. 265

Параметр	Пояснение
Имя оси	<p>Выбор наименования оси, которое отображается в области просмотра позиции Стандартная настройка: Не определен</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Вы можете сконфигурировать следующие оси: R, A, Z, S.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Имя оси S появляется для выбора, если вы выбрали в настройке тип оси Шпиндель, Передача шпинделя.</p> </div>
Тип оси	<p>Определение типа оси Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не определен ■ Ось ■ Сопряжённые оси: ось, чье значение положения должно быть рассчитано вместе с главной осью <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Сопряжённая ось не появляется в индикации положения. Индикация положения отображает только главную ось с рассчитанным позиционным значением обеих осей.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Для сопряженной оси устройство автоматически задаёт имя оси. Имя оси составляется из имени главной оси и выбранного способа расчёта +X.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Шпиндель ■ Передача шпинделя ■ Стандартное значение: Ось
Измерительный датчик	<p>Конфигурация подсоединенного измерительного датчика Дополнительная информация: "Измерительный датчик", Стр. 273</p>

Параметр	Пояснение
Компенсация погрешностей	<p>Конфигурация линейной компенсации ошибок LEC или сегментированной линейной компенсации ошибок SLEC</p> <p>Дополнительная информация: "Линейная компенсация ошибки (LEC)", Стр. 281</p> <p>Дополнительная информация: "Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)", Стр. 282</p>
Окно позиционирования	<p>Ввод коэффициента масштабирования для помощи при позиционировании в режиме ручного ввода данных</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0,020 мм ... 2,000 мм ■ Стандартное значение: 0,100
Минимальное время выдержки в ручном окне позиционирования	<p>Ввод периода времени, как долго ось должна находиться в окне позиционирования, чтобы кадр был завершён</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 мс ... 10000 мс ■ Стандартное значение: 0 мс
Сопряжёные главные оси	<p>Для оси типа Сопряжёные оси:</p> <p>Выбор главной оси, с которой ось будет сопряжена</p> <p>Стандартное значение: Отсутствует</p>
Вычисления с главной осью	<p>Для оси типа Сопряжёные оси:</p> <p>Тип пересчёта значения положения главной и сопряжённой оси</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ +: значение положения суммируются (главная ось + сопряжённая ось) ■ -: значение положения вычитаются (главная ось - сопряжённая ось) ■ Стандартное значение: +

15.6.12 Измерительный датчик

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Измерительный датчик

Настройки для измерительных датчиков с интерфейсом типа EnDat 2.2

Параметр	Пояснение
Входы датчиков	<p>Назначение входа измерительного датчика оси устройства</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не соединено ■ X1 ■ X2 ■ X3 <p>Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45</p>
Интерфейс	Автоматически распознаваемый тип интерфейса EnDat
Шильдик	Информация по измерительному датчику, которая может быть считана из электронного фирменного шильдика
Диагноз	Результаты диагностики измерительного датчика, оценка функционирования измерительного датчика, например, с помощью запаса работоспособности
Тип датчика	<p>Тип подсоединеного измерительного датчика</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик линейных перемещений: линейная ось ■ Датчик угла: вращающаяся ось ■ Угловой датчик в качестве линейного: вращающаяся ось отображается в качестве линейной оси ■ Стандартное значение: зависит от подсоединеного измерительного датчика
Механическое передаточное число	<p>Для индикации вращающейся оси в качестве линейной оси: путь подвода в мм на оборот</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0,1 мм ... 1 000 мм ■ Стандартное значение: 1,0
Расстояние между референтными метками	<p>Конфигурация смещения между референтной меткой и нулевой точкой</p> <p>Дополнительная информация: "Расстояние между референтными метками", Стр. 277</p>

Применение Угловой датчик в качестве линейного

При настройке датчика угла или датчика вращения в качестве датчика линейного перемещения необходимо соблюдать определенные параметры, чтобы предотвратить переполнение системы.

- Передаточное отношение должно быть выбрано таким образом, чтобы не превышался максимальный диапазон перемещения 21474,483 мм.
- При смещении точки привязки следует учитывать максимальный диапазон перемещения $\pm 21474,483$ мм, так как чтобы этот предел действовал, как со смещением точки привязки, так и без него.
- **Только для многооборотных датчиков с EnDat 2.2:** Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы переполнение датчика не влияло на координаты станка

Настройки для измерительных датчиков с интерфейсами типа 1 B_{ss} и $11 \mu A_{ss}$

Параметр	Пояснение
Входы датчиков	<p>Назначение входа измерительного датчика оси устройства</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не соединено ■ X1 ■ X2 ■ X3 <p>Дополнительная информация: "Обзор прибора", Стр. 45</p>
Инкрементальный сигнал	<p>Сигнал подсоединенного измерительного датчика</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{ss}: синусоидальный сигнал напряжения ■ 11 мкА: синусоидальный сигнал тока ■ Стандартное значение: 1 V_{ss}
Тип датчика	<p>Тип подсоединеного измерительного датчика</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик линейных перемещений: линейная ось ■ Датчик угла: вращающаяся ось ■ Угловой датчик в качестве линейного: вращающаяся ось отображается в качестве линейной оси ■ Стандартное значение: зависит от подсоединеного измерительного датчика
Период сигнала	<p>Для датчиков линейных перемещений</p> <p>Длина периода сигнала</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0.001 мкм ... 1000000,000 мкм ■ Стандартное значение: 20.000
Число штрихов	<p>Для датчиков угловых перемещений и индикации вращающейся оси в качестве линейной оси.</p> <p>Количество штрихов</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 1 ... 1000000 ■ Стандартное значение: 1000
Порядок обучения	<p>Запускает функцию обучения, чтобы определить Число штрихов для датчиков угловых перемещений на основании предварительно введенного угла поворота.</p>
Режим индикации	<p>Для датчиков угловых перемещений и индикации вращающейся оси в качестве линейной оси.</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ -∞ ... ∞ ■ 0° ... 360° ■ -180° ... 180° ■ Стандартное значение: -∞ ... ∞
Механическое передаточное число	<p>Для индикации вращающейся оси в качестве линейной оси: путь подвода в мм на оборот</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0.1 мм ... 1000 мм ■ Стандартное значение: 1.0

Параметр	Пояснение
Референтная метка	<p>Конфигурация Референтная метка Дополнительная информация: "Референтная метка (Измерительный датчик)", Стр. 276</p>
Частота аналогового фильтра	<p>Значение частоты аналогового фильтра низких частот Настройки: ■ 33 kHz: подавление частот помех выше 33 кГц ■ 400 kHz: подавление частот помех выше 400 кГц ■ Стандартное значение: 400 kHz</p>
Нагрузочный резистор (терминатор)	<p>Эквивалентная нагрузка для предотвращения отражений ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: ON</p>
Мониторинг ошибок	<p>Контроль ошибок сигнала Настройки: ■ Выключить: контроль ошибок неактивен ■ Загрязнение: контроль ошибок амплитуды сигнала ■ Частота: контроль ошибок частоты сигнала ■ Частота & Загрязнение: контроль ошибок амплитуды сигнала и частоты сигнала ■ Стандартное значение: Частота & Загрязнение</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i При превышении порогового значения для контроля ошибок появляется предупреждение или сообщение об ошибке. </div> <p>Пороговые значения зависят от сигнала подключенного измерительного датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сигнал 1 Vss, настройка Загрязнение <ul style="list-style-type: none"> ■ Предупреждение при напряжении $\leq 0,45$ В ■ Сообщение об ошибке при напряжении $\leq 0,18$ В или $\geq 1,34$ В ■ Сигнал 1 Vss, настройка Частота <ul style="list-style-type: none"> ■ Сообщение об ошибке при частоте ≥ 400 кГц ■ Сигнал 11 мА, настройка Загрязнение <ul style="list-style-type: none"> ■ Предупреждение при токе $\leq 5,76$ мА ■ Сообщение об ошибке при токе $\leq 2,32$ мА или $\geq 17,27$ мА ■ Сигнал 11 мА, настройка Частота <ul style="list-style-type: none"> ■ Сообщение об ошибке при частоте ≥ 150 кГц
Направление счета	<p>Распознавание сигналов во время перемещения оси Настройки: ■ Позитив: направление перемещения соответствует направлению счета измерительного датчика ■ Негатив: направление перемещения не соответствует направлению счета измерительного датчика ■ Стандартное значение: Позитив</p>

Параметр	Пояснение
Диагноз	Результаты диагностики измерительного датчика; оценка функционирования измерительного датчика, например, с помощью фигур Лиссажу.

15.6.13 Референтная метка (Измерительный датчик)

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Измерительный датчик ► Референтная метка



Для серийных измерительных датчиков с интерфейсом EnDat поиск референтных меток отсутствует, так как оси привязываются автоматически.

Параметр	Пояснение
Референтная метка	<p>Определяет тип референтной метки</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет: референтная метка отсутствует ■ Одна: измерительный датчик с одной референтной меткой ■ Кодированная: измерительный датчик с дистанционно-кодированными референтными метками ■ Стандартное значение: Одна
Максимальная длина перемещения	<p>Для датчиков линейных перемещений с кодированными референтными метками:</p> <p>максимальная длина перемещения для определения абсолютного положения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0,1 мм ... 10 000,0 мм ■ Стандартное значение: 20,0
Базовое расстояние	<p>Для датчиков угловых перемещений с кодированными референтными метками:</p> <p>максимальное базовое расстояние для определения абсолютного положения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: > 0 ° ... 360 ° ■ Стандартное значение: 10,0
Интерполяция	<p>Для измерительных датчиков с интерфейсом TTL:</p> <p>Значение (коэффициент) интерполяции измерительных датчиков и встроенная интерполяция для анализа кодированных референтных меток.</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствует ■ 2-кратн. ■ 5-кратн. ■ 10-кратн. ■ 20-кратн. ■ 50-кратн. ■ Стандартное значение: Отсутствует

Параметр	Пояснение
Инвертирование сигнала референтной метки	<p>Определяет, обрабатывается ли импульс референтной метки в инвертированном виде</p> <p>Настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: референтные импульсы обрабатываются в инвертированном виде ■ OFF: референтные импульсы обрабатываются в неинвертированном виде ■ Стандартное значение: OFF
Расстояние между референтными метками	<p>Конфигурация смещения между референтной меткой и нулевой точкой</p> <p>Дополнительная информация: "Расстояние между референтными метками", Стр. 277</p>

15.6.14 Расстояние между референтными метками

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Измерительный датчик ► Референтная метка ► Расстояние между референтными метками

Параметр	Пояснение
Расстояние между референтными метками	<p>Активация расчета смещения между референтной меткой и нулевой точкой станка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Расстояние между референтными метками	<p>Ручной ввод смещений (в мм или градусах, в зависимости от выбранного типа измерительного датчика) между референтной меткой и нулевой точкой</p> <p>Стандартное значение: 0,00000</p>
Текущая позиция для смещения нулевой точки	<p>Применить принимает актуальную позицию в качестве смещения (в мм или градусах в зависимости от выбранного типа измерительного датчика) между референтной меткой и нулевой точкой</p>

15.6.15 Диагностика измерительных датчиков с интерфейсом EnDat

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Измерительный датчик ► Диагноз

Сообщение	Описание
Ошибка измерительного датчика	<p>Ошибки измерительного датчика указывают на наличие нарушения в работе датчика.</p> <p>Могут быть показаны, например, следующие ошибки измерительного датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Неисправность источника света ■ Неправильная амплитуда сигнала ■ Неверное положение ■ Превышение напряжения ■ Пониженное напряжение ■ Перегрузка по току ■ Выход из строя батареи
Предупреждения измерительного датчика	<p>Предупреждения измерительного датчика указывают на то, что достигнуты или превышены определенные пределы допусков датчика.</p> <p>Могут выводиться на экран, например, следующие предупреждения измерительного датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Частотные аномалии ■ Превышение температуры ■ Запас управления источником света ■ Разрядка батареи ■ Референтная точка

Сообщения могут иметь следующие состояния:

Состояние	Оценка
OK!	Измеренное значение находится внутри спецификации
не поддерживается	Сообщение не поддерживается измерительным устройством
Ошибка!	Рекомендуется сервисное / техническое обслуживание; Для более подробного исследования рекомендуется, например, PWT 101

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Измерительный датчик ► Диагноз ► Functional reserves

Параметр	Пояснение
Абсолютная дорожка	Показывает запас работоспособности абсолютной дорожки датчика
Incremental track	Показывает запас работоспособности инкрементальной дорожки
Образование значения позиции	Показывает запас работоспособности формирования значения позиции
Позиция	Показывает фактическую текущую позицию измерительного датчика

Прибор отображает запас работоспособности в виде линейного индикатора:

Цветовая гамма	Диапазон	Оценка
Желтый	0 % ... 25 %	Рекомендуется сервисное / техническое обслуживание; рекомендуется проверка, например, с помощью PWT 101
Зел.	25 % ... 100 %	Измеренное значение находится внутри спецификации

15.6.16 Диагностика измерительных датчиков с интерфейсом 1 V_{PP}/ 11 µA_{PP}

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Измерительный датчик ► Диагноз

Параметр	Пояснение
Amplitude A	Отображение амплитуды А в В
Amplitude B	Отображение амплитуды В в В
Asymmetry	Величина отклонения симметрии
Rapid traverse speed for radial movements	Отклонение фазы от 90 °
Freeze graph	<p>Замораживание фигуры Лиссажу</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: График заморожен и не обновляется при перемещении ■ OFF: График не заморожен и обновляется при движении ■ Стандартное значение: OFF
Show tolerance range	<p>Отображение кругов допуска при 0,6 ... 1,2 В</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Два красных круга отображаются на графике ■ OFF: Круги допусков скрыты ■ Стандартное значение: OFF
Encoder input for comparative measurement	<p>Можно отобразить другой измерительный датчик с другого входа в качестве сравнения; круги могут быть помещены друг на друга, для этого используйте параметр заморозки графики</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите желаемые входы датчиков ■ Стандартное значение: Не соединено <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Параметр доступен, только если подключен другой измерительный датчик с интерфейсом 1 V_{PP} или 11 µA_{PP}. </div>
Freeze comparative graph	<p>Заморозка фигуры Лиссажу измерительного датчика с другого входа измерительного устройства для сравнительного измерения</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: График заморожен и не обновляется при перемещении ■ OFF: График не заморожен и обновляется при движении ■ Стандартное значение: OFF

Параметр	Пояснение
	<p>i Параметр доступен, только если подключен другой измерительный датчик с интерфейсом 1 V_{PP} или 11 µA_{PP}.</p>

15.6.17 Линейная компенсация ошибки (LEC)

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Компенсация погрешностей ► Линейная компенсация ошибки (LEC)

Параметр	Пояснение
Компенсация	<p>Механические воздействия на оси станка компенсируются</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Компенсация активна ■ OFF: Компенсация неактивна ■ Стандартное значение: OFF <p>i Если Компенсация активна, Номинальная длина и Фактическая длина могут не обрабатываться или не создаваться.</p>
Номинальная длина	<p>Поле ввода длины эталона измерения согласно данным производителя.</p> <p>Единица измерения: миллиметр или градус (в зависимости от измерительного датчика)</p>
Фактическая длина	<p>Поле ввода для измеренной длины (фактический диапазон перемещения).</p> <p>Единица измерения: миллиметр или градус (в зависимости от измерительного датчика)</p>

15.6.18 Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Компенсация погрешностей ► Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)

Параметр	Пояснение
Компенсация	<p>Механические воздействия на оси станка компенсируются</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Компенсация активна ■ OFF: Компенсация неактивна ■ Стандартное значение: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> i Если Компенсация активна, Таблица базовых точек может не обрабатываться или не создаваться. </div>
Таблица базовых точек	Открывает таблицу опорных точек для ручной обработки
Создать таблицу опорных точек	<p>Открывает меню для создания новой таблицы в настройке Таблица базовых точек</p> <p>Дополнительная информация: "Создать таблицу опорных точек", Стр. 282</p>

15.6.19 Создать таблицу опорных точек

Путь: Настройки ► Оси ► <Имя оси> ► Компенсация погрешностей ► Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC) ► Создать таблицу опорных точек

Параметр	Пояснение
Количество базовых точек	<p>Количество опорных точек на механической оси станка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 2 ... 200 ■ Стандартное значение: 2
Расстояние между базовыми точками	<p>Расстояние опорных точек на механической оси станка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: 100,00000
Точка старта	<p>Стартовая точка определяет, начиная с какой позиции начинает применяться компенсация на оси</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: 0,00000
Создать	С помощью вводимой информации составляется новая таблица опорных точек

15.6.20 Ось шпинделя S

Путь: Настройки ► Оси ► Ось шпинделя S

Параметр	Пояснение
Имя оси	<p>Определение имени оси, которое отображается в области просмотра позиции</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не определен ■ S ■ Стандартная настройка: S
Тип оси	<p>Определение типа оси</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не определен ■ Ось ■ Шпиндель ■ Передача шпинделя ■ Стандартная настройка: Шпиндель
Измерительный датчик	<p>Конфигурация подсоединенного измерительного датчика</p> <p>Дополнительная информация: "Измерительный датчик", Стр. 273</p>
Компенсация погрешностей	<p>Конфигурация линейной компенсации ошибок LEC или сегментированной линейной компенсации ошибок SLEC</p> <p>Дополнительная информация: "Линейная компенсация ошибки (LEC)", Стр. 281</p> <p>Дополнительная информация: "Сегментированная компенсация линейных погрешностей (SLEC)", Стр. 282</p>
Выходы	<p>Конфигурация Выходы для шпинделя</p> <p>Дополнительная информация: "Выходы (S)", Стр. 284</p>
Входы	<p>Конфигурация Входы для шпинделя</p> <p>Дополнительная информация: "Входы (S)", Стр. 286</p>
Ступени передачи	<p>Конфигурация Ступени передачи для Передача шпинделя</p> <p>Дополнительная информация: "Ступени передачи", Стр. 289</p>
Выбор ступени передачи через внешний сигнал	<p>Выбор Ступени передачи Передача шпинделя посредством внешних сигналов</p> <p>Настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: выбор Ступени передачи осуществляется посредством внешних сигналов ■ OFF: выбор Ступени передачи осуществляется вручную в режимах ■ Стандартное значение: OFF
Время запуска для верхней границы частоты вращения шпинделя	<p>Настройка Время запуска от покоя до максимальной частоты вращения S_{max} для верхнего диапазона частоты вращения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 50 мс ... 10 000 мс ■ Стандартное значение: 500

Параметр	Пояснение
Время запуска для нижней границы частоты вращения шпинделя	Настройка Время запуска от покоя до максимальной частоты вращения Smax для нижнего диапазона частоты вращения <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 50 мс ... 10 000 мс ■ Стандартное значение: 500
Точка перегиба кривой времени запуска	Задание границы между верхнем и нижнем диапазоном частоты вращения шпинделя <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 1/мин ... 2 000 1/мин ■ Стандартное значение: 1 500
Минимальная частота вращения шпинделя	Настройка минимальной частоты вращения шпинделя <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 1/мин ... 500 1/мин ■ Стандартное значение: 50
Макс. частота вращения шпинделя для останова с ориентацией	Настройка максимальной частоты вращения шпинделя для направленного останова шпинделя <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 1/мин ... 500 1/мин ■ Стандартное значение: 30
	<p>i Чтобы использовать функцию вы должны назначить вход параметру Позиция шпинделя. Дополнительная информация: "Входы (S)", Стр. 286</p>
Макс. частота вращения шпинделя при нарезании резьбы	Настройка для максимальной частоты вращения шпинделя при нарезании резьбы в приложении "Фрезерование" <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 100 1/мин ... 2 000 1/мин ■ Стандартное значение: 1 000

Время запуска шпинделя

Значение **Точка перегиба кривой времени запуска** разделяет частоты вращения шпинделя на два диапазона. Для каждого диапазона вы можете задать собственное время запуска:

- **Время запуска для верхней границы частоты вращения шпинделя:** отрезок времени, за который привод ускоряется из состояния покоя до **Smax**
- **Время запуска для нижней границы частоты вращения шпинделя:** отрезок времени, за который привод ускоряется из состояния покоя до **Smax**

15.6.21 Выходы (S)

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Выходы

Параметр	Пояснение
Тип двигателя	Для осей управляемых серводвигателем: <ul style="list-style-type: none"> ■ Сервомотор биполярный: -10 В ... 10 В ■ Сервомотор униполярный: 0 В ... 10 В ■ Шаговый двигатель

Параметр	Пояснение
Аналоговые выходы	Присваивание аналогового выхода в соответствии со схемой расположения разъемов <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Выход для шагового двигателя	Назначение выхода в соответствии со схемой расположения разъемов шагового привода <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Минимальная частота шагов	Задание минимальной частоты импульсов подключенного шагового двигателя <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 кГц ... 1000 кГц ■ Стандартное значение: 0,000
Максимальная частота шагов	Задание максимальной частоты импульсов подключенного шагового двигателя <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 кГц ... 1000 кГц ■ Стандартное значение: 20.000
Аналоговые выходы инвертированы	При активации этой функции аналоговый сигнал на выходе инвертируется. <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не активировано
Сигнал направления инвертирован	Активируйте функцию, если вы хотите инвертировать направление вращения подключенного шагового двигателя <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не активировано
Открытый контур управления положением	При активной функции ось управляет с разомкнутым контуром положения <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не активировано <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i При настройке устройства вы можете перемещать ось с разомкнутым контуром управления положением. При этом задайте сопутствующие параметры для Smax и Umax.</p> </div>
Smax	Определение Частота вращения шпинделя , которое достигается при Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 100 1/мин ... 10 000 1/мин ■ Стандартное значение: 2 000
Umax	Максимальное напряжение, подающееся на аналоговый выход для достижения Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 1 000 мВ ... 10 000 мВ ■ Стандартное значение: 9 000
Разрешение правого вращения	Назначение цифрового выхода для разрешения вращения вправо Вход должен быть сконфигурирован при выборе типа мотора Сервомотор униполярный <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Разрешение левого вращения	Назначение цифрового выхода для разрешения вращения влево Вход должен быть сконфигурирован при выборе типа мотора Сервомотор униполярный <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено

Параметр	Пояснение
Активация приводов	Присваивание цифрового выхода для разблокирования приводов в соответствии со схемой расположения разъемов <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено

15.6.22 Входы (S)

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Входы

Параметр	Пояснение
Команды движения от цифрового входа	Конфигурация команд движения для цифровых входов шпинделя
Цифровые входы активации	Конфигурация цифровых входов для разблокирования шпинделя
Индикация частоты вращения через аналоговый вход	Конфигурация индикации текущей частоты вращения через аналоговый вход

15.6.23 Команды движения от цифрового входов (S)

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Входы ► Команды движения от цифрового входа

Параметр	Пояснение
Активация цифровых команд движения	Использование цифровых команд перемещения <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Пуск шпинделя	Назначение цифрового входа для запуска шпинделя в соответствии со схемой расположения разъемов <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Шпиндель стоп	Назначение цифрового входа для останова шпинделя в соответствии со схемой расположения разъемов <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено

15.6.24 Цифровые входы разрешения (S)

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Входы ► Цифровые входы активации

Параметр	Пояснение
Шпиндель готов	Назначение цифрового входа; показывает, что шпиндель находится в исправном состоянии <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено

Параметр	Пояснение
Прерывание шпинделя	<p>Назначение цифрового входа; немедленно обесточивает в активном состоянии аналоговый выход шпинделя. Движение шпинделя останавливается без кривой торможения, при необходимости, автоматически останавливаются движущиеся оси, и снимается активация шпинделя.</p> <p>i За немедленный останов шпинделя отвечает производитель станка.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Устройство защиты шпинделя	<p>Назначение цифрового входа; показывает, открыто ли или закрыто предусмотренное предохранительное устройство шпинделя. Данный сигнал влияет на сообщения об ошибке и выполнение программы.</p> <p>i За немедленный останов шпинделя при открытом предохранительном устройстве отвечает производитель станка.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Конечное положение пиноли +	<p>Назначение цифрового входа для верхнего ограничителя пиноли. Вход используется для реверса шпинделя при нарезании резьбы</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Конечное положение пиноли -	<p>Назначение цифрового входа для нижнего ограничителя пиноли. Вход используется для реверса шпинделя при нарезании резьбы</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Позиция шпинделя	<p>Назначение цифрового входа; сигнал позиционирования при частоте вращения шпинделя ниже Макс. частота вращения шпинделя для останова с ориентацией при останове в желаемой позиции.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Активация вращения шпинделя против часовой стрелки	<p>Назначение цифрового входа для направления вращения шпинделя влево в соответствии с расположением выводов разъема</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено <p>i Внешний входной сигнал имеет преимущество перед настроенным направлением вращения в OEM гориз. меню или в меню Программирование</p> <p>i Внешний сигнал учитывается только, если цифровой вход для Пуск шпинделя постоянно установлен в высоком уровне.</p>

15.6.25 Индикация частоты вращения через аналоговый вход (S)

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Входы ► Индикация частоты вращения через аналоговый вход

Параметр	Пояснение
Индикация частоты вращения через аналоговый вход	<p>Активация индикации частоты вращения шпинделя в индикации позиции.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Вход для индикации частоты вращения	<p>Назначение аналогового входа в соответствии со схемой расположения выводов</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Частота вращения при входном напряжении 5В	<p>Задание частоты вращения шпинделя при входном напряжении 5 В</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Измеренное входное напряжение вычисляется с учётом коэффициента в Частота вращения при входном напряжении 5В. Результат выводится в индикацию положения, как текущая частота вращения. </div>

15.6.26 Добавление Ступени передачи

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Ступени передачи ► +

Параметр	Пояснение
	<p>Добавление новой ступени передачи с именем по умолчанию</p> <p>Дополнительная информация: "Ступени передачи", Стр. 289</p>

15.6.27 Ступени передачи

Путь: Настройки ► Оси ► S ► Ступени передачи

Параметр	Пояснение
Имя	Ввод имени для ступени передачи <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: ступень [№]
Smax	Определение Частота вращения шпинделя , которое достигается при Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 100 об/мин ... 10 000 об/мин ■ Стандартное значение: 2 000
Время запуска для верхней границы частоты вращения шпинделя	Настройка необходимого параметра Время запуска до достижения Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 50 мс ... 10 000 мс ■ Стандартное значение: 500
Время запуска для нижней границы частоты вращения шпинделя	Настройка необходимого параметра Время запуска до достижения Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 50 мс ... 10 000 мс ■ Стандартное значение: 500
Точка перегиба кривой времени запуска	Настройка частоты вращения шпинделя, которая отмечает переход от верхнего диапазона частот вращения шпинделя к нижнему <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 об/мин ... 2 000 об/мин ■ Стандартное значение: 1 500
Минимальная частота вращения шпинделя	Настройка минимальной частоты вращения шпинделя <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 0 об/мин ... 10 000 об/мин ■ Стандартное значение: 50
Удалить	Удаление выбранной ступени передачи

15.7 Сервис

Данная глава описывает настройки конфигурации устройства по обслуживанию встроенного программного обеспечения и разблокированию опций программного обеспечения.

Данная глава описывает настройки конфигурации устройства и обслуживания прошивки.

15.7.1 Информация о прошивке

Путь: **Настройки ► Сервис ► Информация о прошивке**

Для сервиса и технического обслуживания отображается следующая информация по отдельным программным модулям.

Параметр	Пояснение
Core version	Номер версии микроядра
Microblaze bootloader version	Номер версии программы пуска Microblaze
Microblaze firmware version	Номер версии встроенного ПО Microblaze
Extension PCB bootloader version	Номер версии программы пуска (плата расширения)
Extension PCB firmware version	Номер версии встроенного ПО (плата расширения)
Boot ID	Идентификационный номер процесса пуска
HW Revision	Номер версии аппаратного обеспечения
C Library Version	Номер версии в С-библиотеке
Compiler Version	Номер версии составителя
Touchscreen Controller version	Номер версии контроллера сенсорного экрана
Number of unit starts	Количество включений устройства
Qt build system	Номер версии программных средств компиляции Qt
Qt runtime libraries	Номер версии библиотек времени работы Qt
Супервизор	Номер версии супервизора Linux
Login status	Информация об авторизованном пользователе
SystemInterface	Номер версии модуля системного интерфейса
BackendInterface	Номер версии модуля интерфейса второго уровня
GuilInterface	Номер версии модуля пользовательского интерфейса
TextDataBase	Номер версии модуля текстовой базы данных
Optical edge detection	Номер версии модуля оптического распознавания кромки
NetworkInterface	Номер версии модуля сетевого интерфейса
OSInterface	Номер версии модуля интерфейса операционной системы
PrinterInterface	Номер версии модуля интерфейса принтера
system.xml	Номер версии параметров системы
axes.xml	Номер версии параметров осей
encoders.xml	Номер версии параметров измерительных приборов
ncParam.xml	Номер версии параметров управления

Параметр	Пояснение
spindle.xml	Номер версии параметров оси шпинделя
io.xml	Номер версии параметров для входов и выходов
mFunctions.xml	Номер версии параметров для M-функций
peripherals.xml	Номер версии параметров для периферийных устройств
slec.xml	Номер версии параметров сегментированной линейной компенсации ошибок SLEC
lec.xml	Номер версии параметров линейной компенсации ошибок LEC
microBlazePVRegister.xml	Номер версии «Processor Version Register» MicroBlaze
info.xml	Номер версии информационных параметров
audio.xml	Номер версии аудиопараметров
network.xml	Номер версии параметров сети
os.xml	Номер версии параметров операционной системы
runtime.xml	Номер версии параметров времени работы
users.xml	Номер версии параметров пользователей
GI Patch Level	Стенд патчей Golden Image (GI)

15.7.2 Сохранение и восстановление конфигурации

Путь: Настройки ► Сервис ► Сохранение и восстановление конфигурации

Настройки или файлы пользователя устройства можно сохранить в виде файла, чтобы они были доступны после сброса при возврате к заводским настройкам или для установки на несколько разных устройств.

Параметр	Пояснение
Восстановление конфигурации	Восстановить защищенные настройки Дополнительная информация: "Восстановление конфигурации", Стр. 316
Резервное копирование конфигурации	Защита настроек устройства Дополнительная информация: "Резервное копирование конфигурации", Стр. 149
Восстановление файлов пользователя	Восстановление файлов пользователя устройства Дополнительная информация: "Восстановление файлов пользователя", Стр. 315
Сохранить данные пользователя	Защита файлов пользователя устройства Дополнительная информация: "Сохранить данные пользователя", Стр. 150

15.7.3 Обновление прошивки

Путь: Настройки ► Сервис ► Обновление прошивки

Встроенное ПО является операционной системой устройства. Можно импортировать новые версии встроенного ПО с помощью USB-разъема устройства или сетевого соединения.



Перед обновлением встроенного ПО необходимо ознакомиться с заявлением производителя в отношении обратной совместимости.



Если встроенное ПО устройства обновляется, для сохранности данных необходимо создать резервную копию текущих настроек.

Дополнительная информация: "Обновление встроенного ПО", Стр. 307

15.7.4 Сброс

Путь: Настройки ► Сервис ► Сброс

При необходимости настройки устройства могут быть сброшены до заводских настроек или состояния при поставке. Опции ПО деактивируются и после этого должны быть заново активированы с помощью соответствующего лицензионного ключа.

Параметр	Пояснение
Сбросить все настройки	Сброс настроек до заводских настроек Дополнительная информация: "Сбросить все настройки", Стр. 317
Сброс до заводских параметров	Сброс настроек до заводских и удаление файлов пользователей из области памяти устройства Дополнительная информация: "Сброс до заводских параметров", Стр. 317

15.7.5 Область OEM

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM

Параметр	Пояснение
Документация	Добавление документации OEM, например, инструкции по обслуживанию Дополнительная информация: "Добавить документацию", Стр. 134
Экранная заставка	Настройка стартового экрана, например с логотипом своей фирмы Дополнительная информация: "Экранная заставка", Стр. 293
OEM гориз. меню	Настройка строки OEM со специальными функциями Дополнительная информация: "OEM гориз. меню", Стр. 294
Настройки	Настройки используемого приложения, отображения коррекции, дизайна клавиатуры и выполнения программы. Управление текстами и сообщениями Дополнительная информация: "Настройки (Область OEM)", Стр. 299
Сохранение и восстановление конфигурации	Сохранение и восстановления настроек области OEM
Удалённый доступ к снимкам экрана	Разрешить сетевое соединение с программой ScreenshotClient, чтобы программа ScreenshotClient могла с компьютера делать записи снимков экрана устройства Настройки: <ul style="list-style-type: none">■ ON: удаленный доступ возможен■ OFF: удаленный доступ не возможен■ Стандартное значение: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i <p>При выключении устройства режим Удалённый доступ к снимкам экрана деактивируется автоматически.</p> </div>

15.7.6 Экранная заставка

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Экранная заставка

Параметр	Пояснение
Выбрать экранную заставку	Выбор графического файла, который должен отображаться в качестве экранной заставки (тип данных: PNG или JPG). Дополнительная информация: "Добавить Стартовое окно", Стр. 135
Удаление экранной заставки	Удаление удаляет экранную заставку, определенную пользователем, и восстанавливает снова вид по умолчанию.

15.7.7 OEM гориз. меню

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню

Параметр	Пояснение
Показать гориз. меню	<p>Индикация OEM гориз. меню</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: OEM гориз. меню будет отображаться на поверхности в соответствующих режимах работы ■ OFF: OEM гориз. меню не будет отображаться <p>Стандартное значение: OFF</p>
Пункты гориз. меню	<p>Конфигурация Пункты гориз. меню в OEM гориз. меню</p> <p>Дополнительная информация: "Добавление OEM-Пункты гориз. меню", Стр. 294</p>

15.7.8 Добавление OEM-Пункты гориз. меню

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню ► Пункты гориз. меню ► +

Параметр	Пояснение
Описание	Описание ввода данных в строку OEM гориз. меню
Тип	<p>Выбор нового ввода данных в строку OEM гориз. меню</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Пустая ■ Logo ■ Частота вращения шпинделя ■ M-функция ■ Спецфункции ■ Документ <p>Стандартное значение: Пустая</p>
Параметр	<p>Доступные параметры зависят от типа выбранного ввода данных в строку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Logo: Дополнительная информация: "OEM-ввод данных в строку Logo", Стр. 295 ■ Частота вращения шпинделя: Дополнительная информация: "Ввод данных в строку OEMЧаст. вращ. шпин.", Стр. 295 ■ M-функции: Дополнительная информация: "OEM-ввод данных в строку M-функция", Стр. 296 ■ Спецфункции: Дополнительная информация: "Ввод данных в строку OEM Спецфункции", Стр. 297 ■ Документ: Дополнительная информация: "OEM-ввод данных в строку Документ", Стр. 298
Удалить пункт гориз. меню	Удаление ввода данных в строку из OEM гориз. меню

15.7.9 OEM-ввод данных в строку Logo

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню ► Пункты гориз. меню ► Logo

Параметр	Пояснение
Описание	Описание ввода данных в строку OEM гориз. меню
Тип	Logo
Выбрать логотип	Выбрать желаемое изображение для представления
Ссылка на документацию	Использование логотипа при вызове документации по ссылке Настройки: <ul style="list-style-type: none">■ Нет■ Инструкция по эксплуатации■ Сервисная информация для OEM Стандартное значение: Нет
Загрузить файл с изображением	Копирование выбранных файлов с изображениями в папку хранения /Oem/Images <ul style="list-style-type: none">■ Тип файлов: PNG, JPG, PPM, BMP или SVG■ Размер изображения: макс. 140 x 70 пикселей
Удалить пункт гориз. меню	Удаление ввода данных в строку из OEM гориз. меню

15.7.10 Ввод данных в строку OEMЧаст. врац. шпин.

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню ► Пункты гориз. меню ► Частота вращения шпинделя

Параметр	Пояснение
Описание	Описание ввода данных в строку OEM гориз. меню
Тип	Частота вращения шпинделя
Шпиндель	S
Частота вращения шпинделя	Настройка частоты вращения шпинделя <ul style="list-style-type: none">■ Диапазон настройки: в зависимости от конфигурации оси шпинделя S■ Стандартное значение: 0
Удалить пункт гориз. меню	Удаление ввода данных в строку из OEM гориз. меню

15.7.11 OEM-ввод данных в строку M-функция

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню ► Пункты гориз. меню ► M-функция

Параметр	Пояснение
Описание	Описание ввода данных в строку OEM гориз. меню
Тип	M-функция
Номер функции M	<p>Выбор нужных M-функций</p> <p>Диапазон настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ... 120.T (TOGGLE: переключает управление между состояниями) ■ 100.P ... 120.P (PULSE: длительность может быть настроена с помощью Длительность (ширина) импульса) ■ Стандартное значение: пусто
Длительность (ширина) импульса	<p>Выбрать длительность высокоактивного импульса</p> <p>Диапазон настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 мс ... 1500 мс ■ Стандартное значение: 500 мс
Перезапустите программу	<p>Перезапуск длительности импульса</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
Выбрать изображение для активной функции	Выбрать желаемое изображение для представления активной функции
Выбрать изображение для не активной функции	Выбрать желаемое изображение для представления неактивной функции
Загрузить файл с изображением	<p>Копирование выбранных файлов с изображениями в папку хранения /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тип файлов: PNG, JPG, PPM, BMP или SVG ■ Размер изображения: макс. 100 x 70 пикселей
Удалить пункт гориз. меню	Удаление ввода данных в строку из OEM гориз. меню

15.7.12 Ввод данных в строку OEM Спецфункции

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню ► Пункты гориз. меню
 ► Спецфункции

Параметр	Пояснение
Описание	Описание ввода данных в строку OEM гориз. меню
Тип	Спецфункции
Функция	<p>Выбор необходимой специальной функции</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Резьбонарезание ■ Напр. враш. шпин. ■ Охладитель ■ СОЖ при работе шпинделя ■ Обнулить ось инструмента <p>Стандартное значение: Резьбонарезание</p>
Шпиндель	<p>Только при функции Напр. враш. шпин.:</p> <p>S</p>
Выбрать изображение для вращения шпинделя по часовой стрелке	<p>Только при функции Напр. враш. шпин.:</p> <p>Выбрать нужное изображение для направления вращения шпинделя по часовой стрелке</p>
Выбрать изображение для вращения шпинделя против ч. стрелки	<p>Только при функции Напр. враш. шпин.:</p> <p>Выбрать нужное изображение для направления вращения шпинделя против часовой стрелки</p>
Выбрать изображение для активной функции	Выбрать желаемое изображение для представления активной функции
Выбрать изображение для не активной функции	Выбрать желаемое изображение для представления неактивной функции
Загрузить файл с изображением	<p>Копирование выбранных файлов с изображениями в папку хранения /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тип файлов: PNG, JPG, PPM, BMP или SVG ■ Размер изображения: макс. 100 x 70 пикселей
Удалить пункт гориз. меню	Удаление ввода данных в строку из OEM гориз. меню

15.7.13 OEM-ввод данных в строку Документ

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► OEM гориз. меню ► Пункты гориз. меню ► Документ

Параметр	Пояснение
Описание	Описание ввода данных в строку OEM гориз. меню
Тип	Документ
Выбрать документ	Выбрать необходимую документацию
Выбрать изображение для индикации	Выбрать желаемое изображение для представления функции
Загрузить файл с изображением	Копирование выбранных файлов с изображениями в папку хранения /Oem/Images
Удалить пункт гориз. меню	Удаление ввода данных в строку из OEM гориз. меню

15.7.14 Настройки (Область OEM)

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Настройки

Параметр	Пояснение
Применение	<p>Тип используемого приложения; изменение будет активно после перезапуска</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Фрезерование ■ Точение ■ Рад. сверление (опция ПО) <p>Стандартное значение: Фрезерование</p>
Индикация ручной коррекции	<p>Тип индикации коррекции в режимах работы Ручное управление и Ручной ввод данных</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Проценты: коррекция отражается в процентах от установленной максимальной подачи ■ Значение: коррекция отражается в мм/мин <p>Стандартное значение: Проценты</p>
Вид клавиатуры	<p>Выбор дизайна клавиатуры</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартный: подтверждение ввода с помощью (Return) ■ TNC: подтверждение ввода с помощью (Enter) <p>Стандартное значение: Стандартный</p>
Отработка программы	<p>Настройка выполнения программы</p> <p>Дополнительная информация: "Выполнение программы", Стр. 299</p>
Текстовая база данных	<p>Текстовая база данных с текстами сообщений, которые используются для OEM-специфических сообщений</p> <p>Дополнительная информация: "Текстовая база данных", Стр. 300</p>
Сообщения	<p>Определение OEM-специфических сообщений</p> <p>Дополнительная информация: "Сообщения", Стр. 301</p>

15.7.15 Выполнение программы

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Настройки ► Отработка программы

Параметр	Пояснение
Автоматическое переключение при достижении верхнего конечного положения пиноли	<p>Автоматическое переключение при отработке рисунка соединительных отверстий образца осуществляется именно тогда, когда будет достигнут верхний ограничитель пиноля</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартное значение: OFF
M-функции	Конфигурация смотри "Конфигурировать M-функцию", Стр. 300

15.7.16 Конфигурировать M-функцию

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Настройки ► Отработка программы ► M-функции

Параметр	Пояснение
Номер функции M	<p>Ввод номера новой M-функции</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: M2.0 ... M120.0 (0: закрепленный за M-функцией выход выключается в неактивном состоянии) ■ Диапазон настройки: M2.1 ... M120.1 (1: закрепленный за M-функцией выход выключается в активном состоянии) ■ Диапазон настройки: M2.2 ... M120.2 (2: закрепленный за M-функцией выход выдает высокоактивный импульс длительностью 8 мс)
Автоматическое выполнение	<p>Настройка, должна ли отдельная M-функция при отработке программы выполняться автоматически или сообщение должно быть квитировано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройки: ON или OFF ■ Стандартная настройка: OFF выполнение должно быть квитировано ■ ON выполнение не квитируется
Выберите изображение для диалога во время отраб. программы	Выбрать желаемое изображение для представления во время выполнения программы
Загрузить файл с изображением	<p>Копирование выбранных файлов с изображениями в папку хранения /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тип файлов: PNG, JPG, PPM, BMP или SVG ■ Размер изображения: макс. 100 x 70 пикселей
Удалить запись	Удаление введенных данных

15.7.17 Текстовая база данных

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Настройки ► Текстовая база данных

Устройство предлагает возможность импортировать собственную текстовую базу данных. С помощью параметров **Сообщения** можно позволить выведение различных сообщений.

Параметр	Пояснение
Выбор текстовой базы данных	<p>Выбор сохраненной на устройстве текстовой базы данных с типом файла «*.xml»</p> <p>Дополнительная информация: "Создание Текстовая база данных", Стр. 143</p>
Отмена выбора текстовой базы данных	Отмена выбора для текущей текстовой базы данных

15.7.18 Сообщения

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Настройки ► Сообщения

Параметр	Пояснение
Имя	Описание сообщения
Текстовый ID или текст	<p>Выбор отображаемого сообщения. Можно ввести идентификатор текста и выбрать таким образом существующий текст сообщения из созданной текстовой базы данных. В качестве альтернативы можно напрямую ввести текст сообщения</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i При смене языка пользователя устройства, используются переводы текстов сообщений из текстовой базы данных. Тексты сообщений, введенные напрямую, отображаются без перевода. </div>
	<p>Дополнительная информация: "Текстовая база данных", Стр. 300</p>
Тип сообщения	<p>Выбор нужных типов сообщений</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандарт: сообщение будет отображаться, пока вход активен ■ Квитировано Пользователь: сообщение будет отображаться, пока пользователь его подтверждает ■ Стандартное значение: Стандарт
Вход	<p>Присваивание цифрового входа в соответствии со схемой расположения разъемов для вывода сообщения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартное значение: Не соединено
Удалить запись	Удаление введенного сообщения

15.7.19 Сохранение и восстановление конфигурации (область OEM)

Путь: Настройки ► Сервис ► Область OEM ► Сохранение и восстановление конфигурации

Параметр	Пояснение
Сохранить в резервную копию OEM папки и файлы	<p>Сохранение настроек области OEM в качестве ZIP-файла</p> <p>Дополнительная информация: "Сохранить в резервную копию OEM папки и файлы", Стр. 146</p>
Восстановить из резервной копии OEM папки и файлы	<p>Восстановление настроек области OEM из ZIP-файла</p> <p>Дополнительная информация: " Восстановить из резервной копии OEM папки и файлы", Стр. 146</p>

15.7.20 Документация

Путь: Настройки ► Сервис ► Документация

Устройство позволяет загрузить соответствующую инструкцию по эксплуатации на нужном языке. Инструкцию по эксплуатации можно скопировать с USB-накопителя большой емкости на устройство.

Наиболее актуальную версию можно скачать из области загрузки на сайте www.heidenhain.ru.

Параметр	Пояснение
Добавить руководство по эксплуатации	Добавление инструкции по эксплуатации на выбранном языке

15.7.21 Опции программного обеспечения

Путь: Настройки ► Сервис ► Опции программного обеспечения



Опции программного обеспечения устройства должны активироваться с помощью лицензионного ключа. Комплектные компоненты аппаратного обеспечения могут использоваться только после активации соответствующей опции программного обеспечения.

Дополнительная информация: "Активация Опции программного обеспечения", Стр. 94

Параметр	Пояснение
Обзор	Обзор всех опций ПО, активированных на устройстве.
Запросить лицензионный ключ	Создание заявки для запроса лицензионного ключа у сервисного отделения HEIDENHAIN Дополнительная информация: "Запросить лицензионный ключ", Стр. 94
Запрос временных опций	Создание заявки для запроса лицензионного ключа у сервисного отделения HEIDENHAIN Дополнительная информация: "Запросить лицензионный ключ", Стр. 94
Ввести лицензионный ключ	Активация опций ПО с помощью лицензионного ключа или файла лицензии Дополнительная информация: "Активировать лицензионный ключ", Стр. 96
Сброс временных опций	Сброс тестовых опций через ввод лицензионного ключа

16

**Сервис и
техническое
обслуживание**

16.1 Обзор

Данная глава описывает работы по общему техническому обслуживанию устройства.



Следующие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала",
Стр. 27



Данная глава содержит только описание работ по техническому обслуживанию устройства. Текущие работы по техническому обслуживанию периферийных устройств в данной главе не описываются.

Дополнительная информация: документация производителя используемых периферийных устройств

16.2 Очистка

УКАЗАНИЕ

Очистка с помощью имеющихся острые кромки или агрессивных средств очистки

Неправильная очистка может привести к повреждению прибора.

- ▶ Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства и растворители
- ▶ Не удаляйте стойкие загрязнения, пользуясь предметами с острыми кромками

Очистить корпус

- ▶ Протирайте наружные поверхности тканью, смоченной водой и мягким моющим средством

Очистка экрана

Для очистки дисплея нужно активировать режим очистки. При этом устройство переходит в неактивное состояние без прерывания подачи электропитания. В этом состоянии экран отключается.



- ▶ Для активации режима очистки нажмите на **Выключение** в главном меню



- ▶ Нажать на **Режим очистки**
- > Экран отключается
- ▶ Очищайте экран тканью без ворса и обычным средством для мытья стекол.
- ▶ Для деактивации режима очистки нажмите на любую точку сенсорного экрана
- > На нижнем крае появится стрелка
- ▶ Потяните стрелку вверх
- > Экран включится, и появится последний показанный интерфейс пользователя



16.3 График технического обслуживания

В целом устройство не требует технического обслуживания.

УКАЗАНИЕ

Эксплуатация неисправных устройств

Эксплуатация неисправных устройств может привести к тяжелому косвенному ущербу.

- ▶ В случае повреждения не ремонтируйте и не эксплуатируйте прибор
- ▶ Неисправный прибор сразу же замените или свяжитесь с сервисной службой HEIDENHAIN



Следующие операции должны выполняться только специалистом-электриком.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала",
Стр. 27

Этап технического обслуживания	Интервал	Устранение ошибок
▶ Проверять все маркировки, надписи и символы устройства на читаемость.	ежегодно	▶ Свяжитесь с сервисной службой HEIDENHAIN
▶ Проверять электрические соединения на отсутствие повреждений и правильность функционирования.	ежегодно	▶ Заменить неисправную проводку При необходимости связаться с сервисной службой HEIDENHAIN
▶ Проверить исправность изоляции сетевого кабеля и отсутствие у кабеля слабых мест	ежегодно	▶ Заменить сетевой кабель в соответствии со спецификацией

16.4 Возобновление работы.

При возобновлении работы, например при повторной установке в связи с ремонтом или после повторного монтажа, необходимо предпринять те же меры и привлечь тот же персонал, что и при первичном монтаже и установке.

Дополнительная информация: "Монтаж", Стр. 37

Дополнительная информация: "Подключение", Стр. 43

При подсоединении периферийных устройств (например, измерительных датчиков) пользователь обязан обеспечить безопасное возобновление работы и привлекать для этого уполномоченный персонал с соответствующей квалификацией.

Дополнительная информация: "Обязанности пользователя", Стр. 27

16.5 Обновление встроенного ПО

Встроенное ПО является операционной системой устройства. Можно импортировать новые версии встроенного ПО с помощью USB-разъема устройства или сетевого соединения.



Перед обновлением встроенного ПО необходимо ознакомиться с заявлением производителя в отношении обратной совместимости.



Если встроенное ПО устройства обновляется, для сохранности данных необходимо создать резервную копию текущих настроек.

Условие

- Новое встроенное ПО представлено в виде файла *.dro
- Для обновления встроенного ПО через USB-интерфейс актуальное встроенное ПО должно быть сохранено на USB-накопителе большой емкости (формат FAT32)
- Для обновления встроенного ПО через сетевой интерфейс актуальное встроенное ПО должно быть доступно в папке на сетевом диске

Запуск обновления встроенного ПО



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Обновление прошивки**
 - **Далее**
- ▶ Запускается сервисное приложение

Проведение обновления встроенного ПО

Обновление встроенного ПО может выполняться с USB-накопителя большой емкости (формат FAT32) или через сетевой диск.



- ▶ Нажмите на **Обновление прошивки**.
- ▶ Нажать на **Выбрать**
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Перейти к папке, содержащей новое встроенное ПО



В случае опечатки при выборе директории вы можете выполнить навигацию обратно в исходную директорию.

- ▶ Нажать на имя файла через список

- ▶ Выбор встроенного ПО
- ▶ Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Выбрать**
- ▶ На экране появится информация о версии встроенного ПО
- ▶ Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите **OK**



Обновление встроенного ПО не должно прерываться после запуска передачи данных.

- ▶ Для запуска обновления нажать на **Start**
- ▶ На экране отображается ход процесса обновления
- ▶ Чтобы подтвердить успешно проведенное обновление, нажмите **OK**
- ▶ Чтобы завершить работу сервисного приложения, нажмите на
- ▶ Работа сервисного приложения будет закончена
- ▶ Запускается главное приложение
- ▶ Если автоматическая регистрация пользователя активирована, появляется пользовательский интерфейс в меню **Ручное управление**
- ▶ Если автоматическая регистрация пользователя не активирована, на экран выводится **Авторизация пользователя**

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- ▶ Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

16.6 Диагностика измерительных датчиков

С помощью функции диагностики вы можете проверить работу подключенных измерительных устройств. В случае абсолютных датчиков с интерфейсом EnDat отображаются сообщения датчика и запас работоспособности. Для инкрементальных датчиков с интерфейсами 1 V_{PP} или 11 µA_{PP} вы можете определить работоспособность измерительных устройств на основе отображаемых величин. Используя эту первичную возможность диагностики измерительных датчиков, вы можете инициировать дальнейшие мероприятия для последующего тестирования или ремонта.




Дополнительные возможности проверки и тестирования предлагаются осуществлять в PWT 101 или PWM 21 от HEIDENHAIN.

Подробности можно найти на www.heidenhain.ru.

16.6.1 Диагностика измерительных датчиков с интерфейсами 1 V_{PP}/11 µA_{PP}

Для измерительных датчиков с интерфейсами 1 V_{PP}/11 µA_{PP} проверка работоспособности измерительного датчика может выполняться путем оценки амплитуд сигналов, отклонения симметрии и отклонения фазы. Эти значения также отображаются графически в виде фигуры Лиссажу.

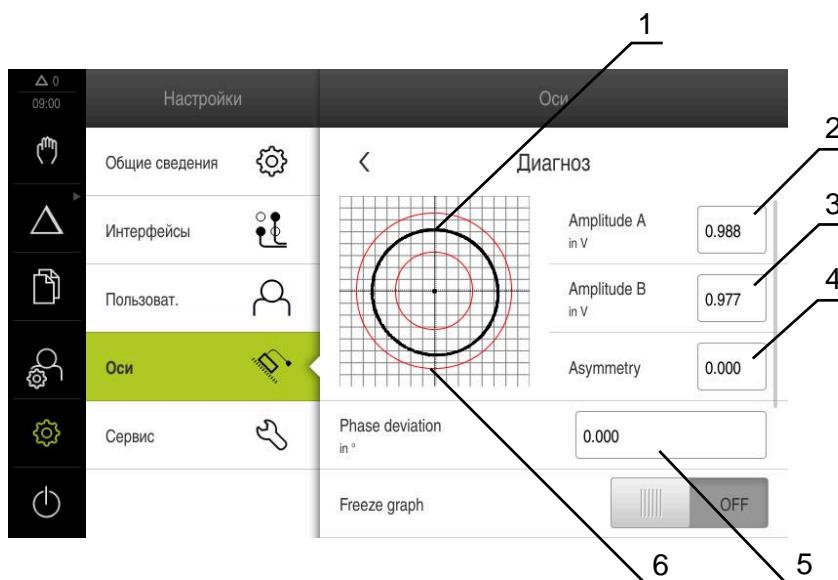

- 1 Фигура Лиссажу
- 2 Амплитуда А
- 3 Амплитуда В
- 4 Отклонение симметрии
- 5 Отклонение фазы
- 6 Допуски по амплитуде

Для измерительных датчиков с интерфейсом 1 V_{PP}/11 µA_{PP} отображаются следующие значения:

- Amplitude A
- Amplitude B
- Asymmetry
- Rapid traverse speed for radial movements

При оценке вы можете использовать следующие параметры:

Параметр	Пояснение
Freeze graph	<p>Замораживание фигуры Лиссажу</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: График заморожен и не обновляется при перемещении ■ OFF: График не заморожен и обновляется при движении ■ Стандартное значение: OFF
Show tolerance range	<p>Отображение диапазона допуска для амплитуд</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{PP}: 0,6 В ... 1,2 В ■ 1 μA_{PP}: 7 μA_{PP}... 16 μA_{PP} <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Отображать диапазон допуска ■ OFF: Скрыть диапазон допуска ■ Стандартное значение: OFF
Encoder input for comparative measurement	<p>Показать на экране измерительный датчик с другого входа измерительного устройства для сравнения; сигналы могут отображаться один над другим для сравнения</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите желаемые входы датчиков ■ Стандартное значение: Не соединено <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Параметр доступен, только если подключен другой измерительный датчик с интерфейсом 1 V_{PP} или 11 μA_{PP}. </div>
Freeze comparative graph	<p>Заморозка фигуры Лиссажу измерительного датчика с другого входа измерительного устройства для сравнительного измерения</p> <p>Настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: График заморожен и не обновляется при перемещении ■ OFF: График не заморожен и обновляется при движении ■ Стандартное значение: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Параметр доступен, только если подключен другой измерительный датчик с интерфейсом 1 V_{PP} или 11 μA_{PP}. </div>



► В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на Оси
- ▶ Последовательно откройте:
 - <Имя оси>
 - Измерительный датчик
 - Диагноз
- ▶ Для отображения сигналов и значений перемещайте измерительный датчик.

16.6.2 Диагностика измерительных датчиков с интерфейсом EnDat

Для измерительных датчиков с интерфейсом EnDat работоспособность проверяется путем считывания ошибок или предупреждений и оценки запаса работоспособности.

В зависимости от измерительного датчика поддерживаются не все показатели запаса работоспособности и сообщения.

Запас работоспособности

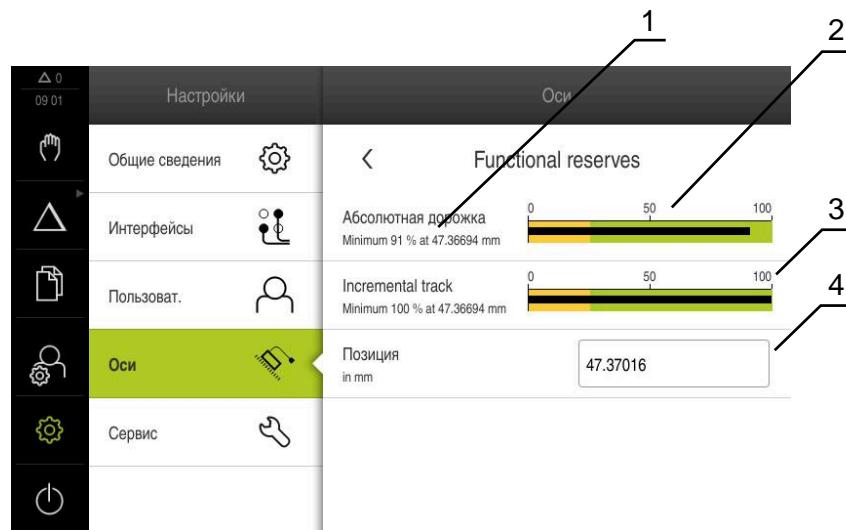


Рисунок 69: Пример запаса работоспособности для некоторого датчика

- 1 Индикация минимального значения при позиции
- 2 Абсолютная дорожка
- 3 Инкрементальная дорожка
- 4 Текущая позиция измерительного датчика

Для абсолютных датчиков с интерфейсом EnDat отображаются следующие показатели запаса работоспособности:

- Абсолютная дорожка
- Incremental track
- Образование значения позиции

Прибор отображает запас работоспособности в виде линейного индикатора:

Цветовая гамма	Диапазон	Оценка
Желтый	0 % ... 25 %	Рекомендуется сервисное / техническое обслуживание
Зел.	25 % ... 100 %	Измеренное значение находится внутри спецификации



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**



- ▶ Нажмите на **Оси**
- ▶ Последовательно откройте:
 - <Имя оси>
 - **Измерительный датчик**
 - **Диагноз**
 - **Functional reserves**
- ▶ Чтобы отобразились **Functional reserves**, перемещайте измерительный датчик

Ошибки и предупреждения

Сообщения выводимые прибором для последовательного интерфейса классифицируются следующим образом:

Сообщение	Описание
Ошибка измерительного датчика	<p>Ошибки измерительного датчика указывают на наличие нарушения в работе датчика.</p> <p>Могут быть показаны, например, следующие ошибки измерительного датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Неисправность источника света ■ Неправильная амплитуда сигнала ■ Неверное положение ■ Превышение напряжения ■ Пониженное напряжение ■ Ток перегрузки ■ Выход из строя батареи
Предупреждения измерительного датчика	<p>Предупреждения измерительного датчика указывают на то, что достигнуты или превышены определенные пределы допусков датчика.</p> <p>Могут выводиться на экран, например, следующие предупреждения измерительного датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Частотные аномалии ■ Температура слишком высокая ■ Запас управления источником света ■ Разрядка батареи ■ Референтная точка

Сообщения могут иметь следующие состояния:

Состояние	Оценка
OK!	Измеренное значение находится внутри спецификации
не поддерживается	Сообщение не поддерживается измерительным устройством
Ошибка!	Рекомендуется сервисное / техническое обслуживание; Для более подробного исследования рекомендуется, например, PWT 101



► В главном меню нажмите на **Настройки**



- Нажмите на **Оси**
- Последовательно откройте:
 - <Имя оси>
 - **Измерительный датчик**
 - **Диагноз**
- Будут показаны ошибки и предупреждения

16.7 Восстановление файлов и настроек

У вас есть возможность восстановить на устройство сохранённые данные и файлы. Придерживайтесь следующей последовательности действий при восстановлении:

- Восстановление из резервной копии OEM папок и файлов
- Восстановление файлов пользователя
- Восстановление конфигурации

После восстановления настроек выполняется автоматическая перезагрузка устройства.

16.7.1 Восстановление из резервной копии OEM папок и файлов

Сохранённые OEM папки и файлы устройства могут быть загружены на устройство. В сочетании с восстановлением настроек, таким образом может быть восстановлена вся конфигурация устройства.

Дополнительная информация: "Восстановление конфигурации", Стр. 316

В сервисном случае таким образом можно запустить замененное устройство после восстановления конфигурации из вышедшего из строя устройства.

Условием является, чтобы версии прошивок устройств были одинаковыми или совместимыми.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Нажмите на **Область OEM**.
- ▶ Последовательно откройте:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Восстановить из резервной копии OEM папки и файлы**
- ▶ Нажмите на **Загрузить в формате ZIP**.
- ▶ При необходимости, подключите USB-накопитель (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Перейдите к папке, содержащей резервную копию файла
- ▶ Выберите резервную копию файла
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- ▶ Подтвердите успешную передачу нажатием **OK**



При восстановлении OEM папок и файлов автоматический перезапуск не выполняется. Он выполняется только при восстановлении настроек.
Дополнительная информация: "Восстановление конфигурации", Стр. 316

- ▶ Чтобы перезапустить устройство с перенесенными OEM папками и файлами, выключите и снова включите устройство

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- ▶ Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

16.7.2 Восстановление файлов пользователя

Сохраненные файлы пользователя устройства можно снова загрузить в устройство. Существующие файлы пользователя будут при этом перезаписаны. В связи с восстановлением настроек таким образом может быть восстановлена вся конфигурация устройства.

Дополнительная информация: "Восстановление конфигурации", Стр. 316

В сервисном случае так может быть введено в эксплуатацию устройство на замену после его восстановления с конфигурацией вышедшего из строя устройства. Предварительным условием является то, что версия старого встроенного ПО соответствует новому встроенному ПО, или версии являются совместимыми.



В качестве файлов пользователя будут сохранены и могут быть восстановлены все файлы любых групп пользователей, которые сохранены в соответствующих папках.

Файлы в папке **System** восстановлены не будут.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Последовательно вызвать:
 - ▶ Нажмите на **Сервис**
 - ▶ Последовательно открыть:
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Восстановление файлов пользователя**
 - ▶ Нажмите на **Загрузить в формате ZIP**.
 - ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
 - ▶ Перейти к папке, содержащей резервную копию файла
 - ▶ Выбрать резервную копию файла
 - ▶ Нажмите на **Выбрать**.
 - ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**



При восстановлении данных пользователя автоматический перезапуск не выполняется. Он выполняется только при восстановлении настроек. "Восстановление конфигурации"

- ▶ Чтобы перезапустить устройство с перенесенными файлами пользователей нужно выключить и снова включить устройство

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- ▶ Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных.**
- ▶ Извлечь USB-накопитель

16.7.3 Восстановление конфигурации

Сохраненные настройки можно снова загрузить в устройство. При этом текущая конфигурация устройства заменяется.



Опции ПО, которые были активированы при создании резервной копии настроек, требуется активировать перед восстановлением настроек.

Восстановление может понадобиться в следующих случаях:

- При вводе в эксплуатацию настройки выполняются на одном устройстве и передаются на все идентичные устройства
Дополнительная информация: "Отдельные шаги по Вводу в эксплуатацию", Стр. 92
- После сброса настройки снова копируются на устройство
Дополнительная информация: "Сбросить все настройки", Стр. 317



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Последовательно вызвать:
 - **Сервис**
 - **Сохранение и восстановление конфигурации**
 - **Восстановление конфигурации**
- ▶ Нажмите на **Полное восстановление**.
- ▶ При необходимости вставить USB-накопитель большой емкости (формат FAT32) в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Перейти к папке, содержащей резервную копию файла
- ▶ Выбрать резервную копию файла
- ▶ Нажмите на **Выбрать**.
- ▶ Подтвердить успешную передачу нажатием **OK**
- ▶ Система завершает работу
- ▶ Чтобы перезапустить устройство с перенесенными данными конфигурации, выключить и снова включить устройство

Безопасное извлечение USB-накопителя



- ▶ В главном меню нажать на **Управление файлами**
- ▶ Выполнить навигацию к списку мест сохранения
- ▶ Нажать на **Безопасно извлечь**
- ▶ Появится сообщение **Теперь вы можете извлечь носитель данных**.
- ▶ Извлечь USB-накопитель

16.8 Сбросить все настройки

Настройки устройства при необходимости можно вернуть к заводским настройкам по умолчанию. Опции ПО деактивируются и после этого должны быть заново активированы с помощью соответствующего лицензионного ключа.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Сброс**
 - **Сбросить все настройки**
- ▶ Введите пароль:
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Чтобы отобразить пароль открытым текстом, активируйте **Отобразить пароль**
- ▶ Для подтверждения действия нажмите на **OK**
- ▶ Чтобы подтвердить сброс, нажать **OK**
- ▶ Чтобы подтвердить завершение работы устройства, нажать **OK**
- > Устройство выключается
- > Происходит сброс всех настроек
- > Чтобы перезапустить устройство, нужно выключить его и снова включить.

16.9 Сброс до заводских параметров

Настройки устройства при необходимости можно сбросить до заводских настроек и стереть файлы пользователей из области памяти устройства. Опции ПО деактивируются и после этого должны быть заново активированы с помощью соответствующего лицензионного ключа.



- ▶ В главном меню нажмите на **Настройки**
- ▶ Нажмите на **Сервис**
- ▶ Последовательно открыть:
 - **Сброс**
 - **Сброс до заводских параметров**
- ▶ Введите пароль:
- ▶ Подтвердить ввод нажатием **RET**
- ▶ Чтобы отобразить пароль открытым текстом, активируйте **Отобразить пароль**
- ▶ Для подтверждения действия нажмите на **OK**
- ▶ Для подтверждения сброса нажмите на **OK**.
- ▶ Чтобы подтвердить завершение работы устройства, нажать **OK**
- > Устройство выключается
- > Все настройки будут сброшены, и файлы пользователей стерты
- > Чтобы перезапустить устройство, нужно выключить его и снова включить.

17

Что делать, если...

17.1 Обзор

Эта глава описывает причины функциональных неисправностей устройства и мероприятия по их устранению.



Прежде чем выполнять описанные ниже действия, вы должны прочесть и изучить главу "Основные операции".

Дополнительная информация: "Основные операции", Стр. 57

17.2 Сбой системы или электропитания

Данные операционной системы могут быть повреждены в следующих случаях:

- Сбой системы или электропитания
- Выключение устройства без завершения работы операционной системы

При повреждениях встроенного ПО устройство запускает Recovery System, которая показывает на экране краткое руководство.

При восстановлении Recovery System перезаписывает поврежденное встроенное ПО на новое, которое до этого было сохранено на USB-накопителе большой емкости. Во время этого процесса настройки устройства удаляются.

17.2.1 Восстановление встроенного ПО

- ▶ В компьютере на USB-накопителе большой емкости (формат FAT32) создать папку «heidenhain»
- ▶ В папке «heidenhain» создать папку «update»
- ▶ Скопировать новое встроенное ПО в папку «update»
- ▶ Переименуйте встроенное ПО в "recovery.dro"
- ▶ Выключить устройство
- ▶ Вставить USB-накопитель большой емкости в USB-интерфейс на устройстве
- ▶ Включить устройство
- ▶ Устройство запускает Recovery System
- ▶ USB-накопитель автоматически распознается
- ▶ Встроенное ПО автоматически устанавливается
- ▶ После успешного обновления встроенное ПО автоматически переименуется в "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]"
- ▶ По окончании установки перезапустить устройство
- ▶ Устройство запускается с заводскими настройками

17.2.2 Восстановление конфигурации

Переустановка встроенного ПО сбрасывает устройство к заводским настройкам. Тем самым удаляются настройки, включая значения компенсации ошибок и активированные опции программного обеспечения.

Для восстановления настроек необходимо либо заново произвести работы по настройке устройства, либо восстановить предварительно сохраненные настройки на устройстве.



Опции ПО, которые были активированы при создании резервной копии настроек, требуется активировать перед восстановлением настроек устройства.

- ▶ Активируйте режим шпинделя CSS

Дополнительная информация: "Активация Опции программного обеспечения", Стр. 94

- ▶ Восстановить настройки

Дополнительная информация: "Восстановление конфигурации", Стр. 316

17.3 Неполадки

В случае неполадок или повреждений во время эксплуатации, которые не представлены в следующей таблице "Устранение неполадок", прибегните к помощи документации производителя станка или свяжитесь с сервисной службой HEIDENHAIN.

17.3.1 Устранение неполадок



Следующие работы по устранению неполадок могут выполняться только тем персоналом, который указан в таблице.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала", Стр. 27

Ошибка	Источник ошибки.	Устранение ошибки.	Персонал
Светодиод состояния не загорается после включения	Отсутствует питающее напряжение. Некорректная работа устройства.	▶ Проверить сетевой кабель ▶ Свяжитесь с сервисной службой HEIDENHAIN	Специалисты-электрики Квалифицированные специалисты
При запуске устройства появляется синий экран	Ошибка встроенного ПО при запуске	▶ При первом появлении выключить и снова включить устройство ▶ При многократном повторении свяжитесь с сервисной службой HEIDENHAIN	Квалифицированные специалисты
После запуска устройства не распознаются никакие данные ввода на сенсорном экране.	Некорректная инициализация аппаратного обеспечения	▶ Выключить и снова включить устройство	Квалифицированные специалисты

Ошибка	Источник ошибки.	Устранение ошибки.	Персонал
По осям ничего не отсчитывается, хотя измерительный датчик перемещается.	Некорректное подсоединение измерительного датчика	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Скорректировать подсоединение ▶ Связаться с сервисным отделением производителя измерительного датчика 	Квалифицированные специалисты
Неправильный отсчет по осям	Некорректные настройки измерительного датчика	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить настройки измерительного датчика Стр. 103 	Квалифицированные специалисты
Ошибка шпинделя	Некорректная настройка оси шпинделя	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить настройки оси шпинделя Стр. 283 	Квалифицированные специалисты, возможно OEM
	Внешние периферийные устройства	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Провести поиск систематических неисправностей 	Квалифицированные специалисты, возможно OEM
Сетевое соединение невозможно	Неисправность подключения	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить соединительный кабель и правильность подсоединения к X116 	Квалифицированные специалисты
	Некорректная настройка сети	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить настройки сети Стр. 163 	Квалифицированные специалисты
Подсоединеный накопитель USB не распознается	Неисправный USB-порт	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить правильность позиции USB-накопителя в точке присоединения ▶ Использовать другой USB-порт 	Квалифицированные специалисты
	Тип или форматирование USB-накопителя большой емкости не поддерживается	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Использовать другой USB-накопитель большой емкости ▶ Форматировать USB-накопитель большой емкости с FAT32 	Квалифицированные специалисты
Устройство запускается в режиме восстановления (только текстовый режим).	Ошибка встроенного ПО при запуске	<ul style="list-style-type: none"> ▶ При первом появлении выключить и снова включить устройство ▶ При многократном повторении свяжитесь с сервисной службой HEIDENHAIN 	Квалифицированные специалисты
Вход пользователя в систему невозможен	Пароль отсутствует	<ul style="list-style-type: none"> ▶ В качестве пользователя с правами более высокого уровня выполнить сброс пароля Стр. 158 ▶ Для сброса пароля OEM связаться с сервисным отделением HEIDENHAIN 	Квалифицированные специалисты

18

**Демонтаж и
утилизация**

18.1 Обзор

В данной главе содержатся указания и правовые предписания по охране окружающей среды, которые должны соблюдаться для корректного демонтажа и утилизации устройства.

18.2 Демонтаж



Демонтаж устройства может осуществляться только квалифицированным персоналом.

Дополнительная информация: "Квалификация персонала", Стр. 27

В зависимости от подключенных периферийных устройств для демонтажа могут быть привлечены специалисты-электрики.

Также следует учсть указания по безопасности, действующие для монтажа и установки применяемых компонентов.

Демонтаж устройства

Демонтируйте устройство в порядке, обратном порядку установки и монтажа.

Дополнительная информация: "Подключение", Стр. 43

Дополнительная информация: "Монтаж", Стр. 37

18.3 Утилизация

УКАЗАНИЕ

Неправильная утилизация устройства!

Неправильная утилизация устройства может нанести вред окружающей среде.



- ▶ Отходы электротехнического оборудования и электронные компоненты нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором
- ▶ Встроенную буферную батарею следует утилизировать отдельно от устройства
- ▶ В соответствии с местными правилами утилизации отходов устройство и батарею следует направить на повторную переработку

- ▶ По вопросам утилизации устройства обращайтесь в сервисную службу HEIDENHAIN

19

**Технические
характеристики**

19.1 Обзор

Данная глава содержит обзор технических данных устройства и чертежи с размерами устройства и установочными размерами.

19.2 Характеристики прибора

Устройство

Корпус	Алюминиевый литой корпус
Размеры корпуса	200 мм x 169 мм x 41 мм В устройствах с ID 1089179-xx: 200 мм x 169 мм x 47 мм
Тип крепления, установочные размеры	Набор крепежных отверстий 50 мм x 50 мм

Отображение

монитора	<ul style="list-style-type: none"> ■ широкоэкранный (15:9) цветной LCD-монитор 17,8 см (7 дюймов) ■ 800 x 480 пикселей
Шаг индикации	регулируемый, мин. 0,00001 мм
Интерфейс пользователя	пользовательский интерфейс (графический интерфейс пользователя) с сенсорным экраном

Электрические характеристики

Напряжение питания	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100 В перем. тока... 240 В ($\pm 10\%$) ■ 50 Гц... 60 Гц ($\pm 5\%$) ■ входная мощность макс. 38 Вт
Буферная батарея	Литиевая батарея CR2032; 3,0 В
Категория перенапряжения	II
Количество входов кодовых датчиков положения	3
Интерфейсы измеритель- ных датчиков	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{PP}: максимальный ток 300 мА, макс. входная частота 400 кГц ■ 11 μA_{PP}: максимальный ток 300 мА, макс. входная частота 150 кГц ■ EnDat 2.2: максимальный ток 300 мА
Интерполяция при 1 B _{SS}	4096 градаций

Электрические характеристики

Подключение измерительных щупов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Напряжение питания: 5 В или 12 В пост. тока ■ Коммутационный выход 5 В или с нулевым потенциалом ■ 4 цифровых входа TTL постоянный ток 0 В ... +5 В низкий активный ■ 1 цифровой выход TTL постоянный ток 0 В ... +5 В максимальная нагрузка 1 кΩ ■ Макс. длина кабеля для кабеля HEIDENHAIN 30 м 									
Цифровые входы	<p>В устройствах с ID 1089179-xx:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Уровень</th> <th style="text-align: left;">Диапазон напряжения</th> <th style="text-align: left;">Диапазон тока</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Высокий</td> <td>Постоянный ток 11 В ... 30 В</td> <td>2,1 мА ... 6,0 мА</td> </tr> <tr> <td>Низкий</td> <td>Постоянный ток 3 В ... 2,2 В</td> <td>0,43 мА</td> </tr> </tbody> </table>	Уровень	Диапазон напряжения	Диапазон тока	Высокий	Постоянный ток 11 В ... 30 В	2,1 мА ... 6,0 мА	Низкий	Постоянный ток 3 В ... 2,2 В	0,43 мА
Уровень	Диапазон напряжения	Диапазон тока								
Высокий	Постоянный ток 11 В ... 30 В	2,1 мА ... 6,0 мА								
Низкий	Постоянный ток 3 В ... 2,2 В	0,43 мА								
Цифровые выходы	<p>В устройствах с ID 1089179-xx:</p> <p>Диапазон напряжения постоянный ток 24 В (20,4 В ... 28,8 В)</p> <p>выходной ток макс. 150 мА на кабельный канал</p>									
Выходы реле	<p>В устройствах с ID 1089179-xx:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. коммутирующее напряжение переменный ток 30 В / постоянный ток 30 В ■ макс. коммутационный ток 0,5 А ■ макс. коммутационная способность 15 Вт ■ макс. установившийся ток 0,5 А 									
Аналоговые входы	<p>В устройствах с ID 1089179-xx:</p> <p>Диапазон напряжения постоянный ток 0 В ... +5 В</p> <p>сопротивление $100 \Omega \leq R \leq 50 \text{ к}\Omega$</p>									
Аналоговые выходы	<p>В устройствах с ID 1089179-xx:</p> <p>Диапазон напряжения постоянный ток -10 В ... +10 В</p> <p>максимальная нагрузка 1 кΩ</p>									
Выходы по напряжению 5 В	<p>В устройствах с ID 1089179-xx:</p> <p>Допуск напряжения $\pm 5\%$, максимальный ток 100 мА</p>									
Интерфейс данных	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 USB 2.0 высокоскоростной (тип A), макс. ток 500 мА ■ 1 Ethernet 10/100 Мбит/1 Гбит (RJ45) 									

Среда

Температура эксплуатации	0 °C ... +45 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C

Среда

Относительная влажность воздуха 10 % ... 80 % относительная влажность без конденсации

Высота ≤ 2000 м

Общие сведения

- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
 - Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
 - Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU

Степень загрязнения 2

- Класс защиты EN 60529
- передняя и боковые стороны: IP65
 - задняя сторона: IP40

- Масса
- 1,3 кг
 - со стойкой Single-Pos: 1,35 кг
 - со стойкой Duo-Pos: 1,45 кг
 - со стойкой Multi-Pos: 1,95 кг
 - с держателем Multi-Pos: 1,65 кг
- Для устройств с ID 1089179-xx:
- 1,5 кг
 - со стойкой Single-Pos: 1,55 кг
 - со стойкой Duo-Pos: 1,65 кг
 - со стойкой Multi-Pos: 2,15 кг
 - с держателем Multi-Pos: 1,85 кг

19.3 Размеры устройства и установочные размеры

Все размеры на чертежах приведены в мм.

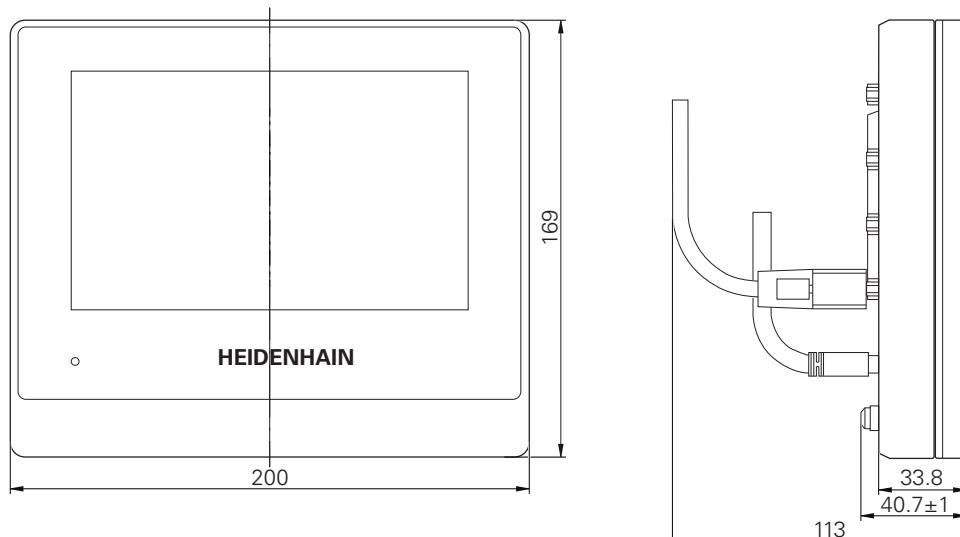


Рисунок 70: Размеры корпуса устройств с ID 1089178-xx

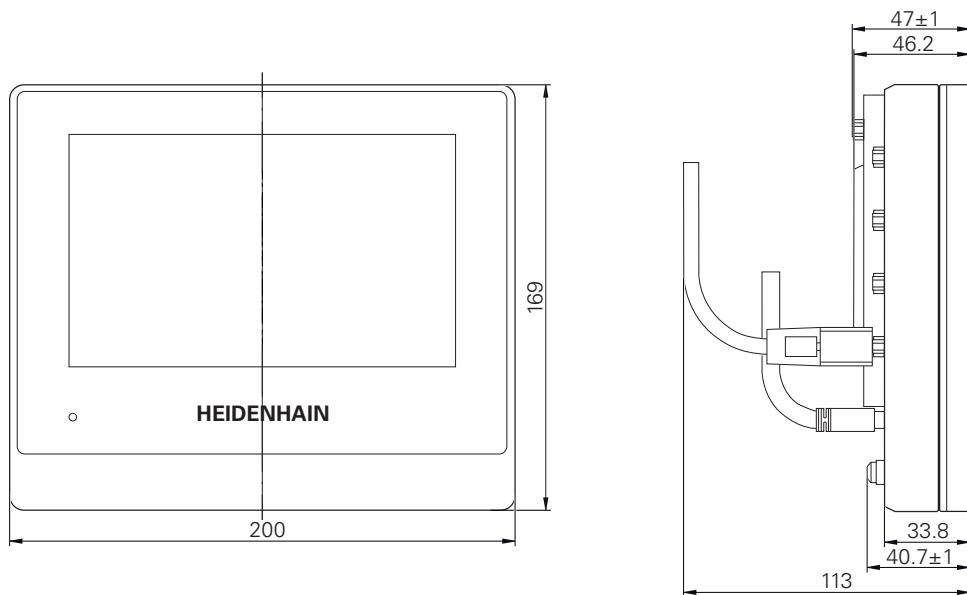


Рисунок 71: Размеры корпуса устройств с ID 1089179-xx

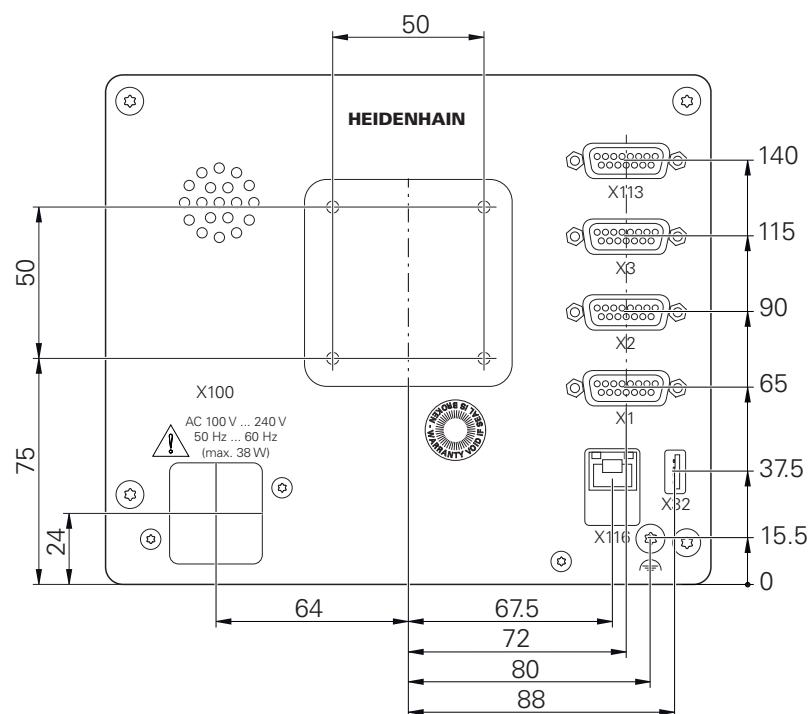


Рисунок 72: Размеры задней панели устройств с ID 1089178-xx

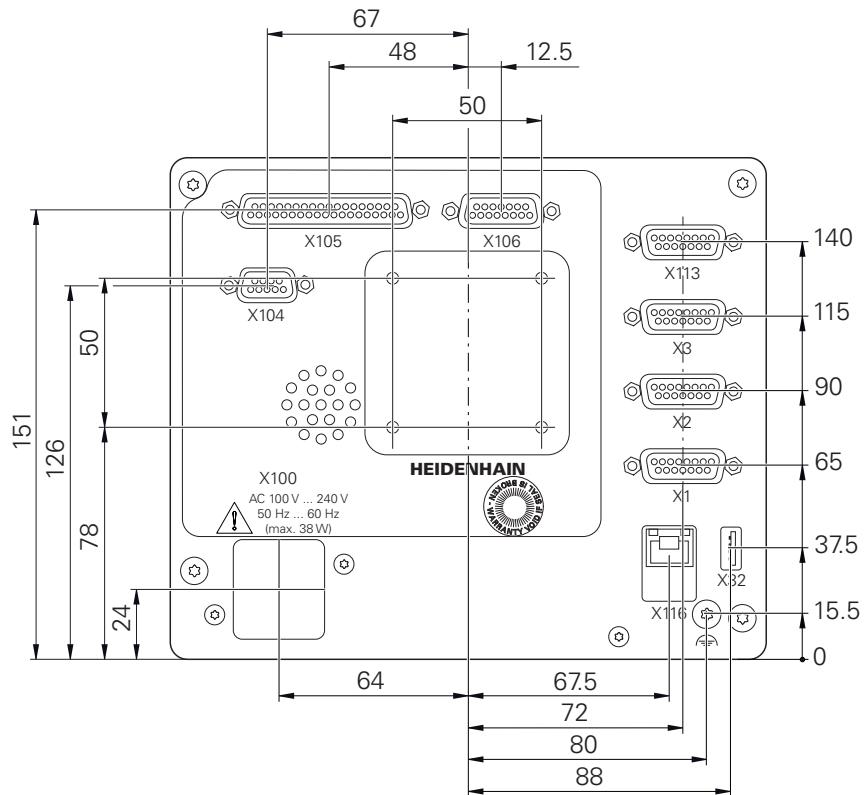


Рисунок 73: Размеры задней панели устройства с ID 1089179-xx

19.3.1 Размеры устройства с подставкой Single-Pos

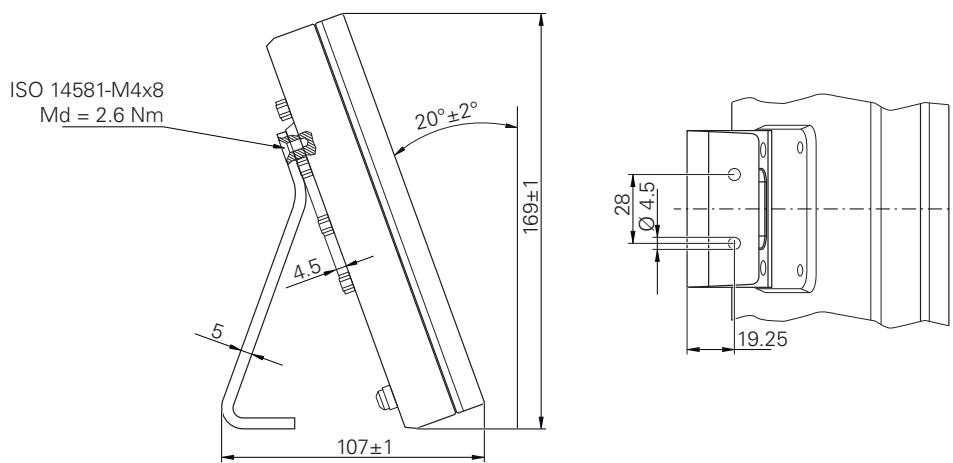


Рисунок 74: Размеры устройства с подставкой Single-Pos

19.3.2 Размеры устройства с подставкой Duo-Pos

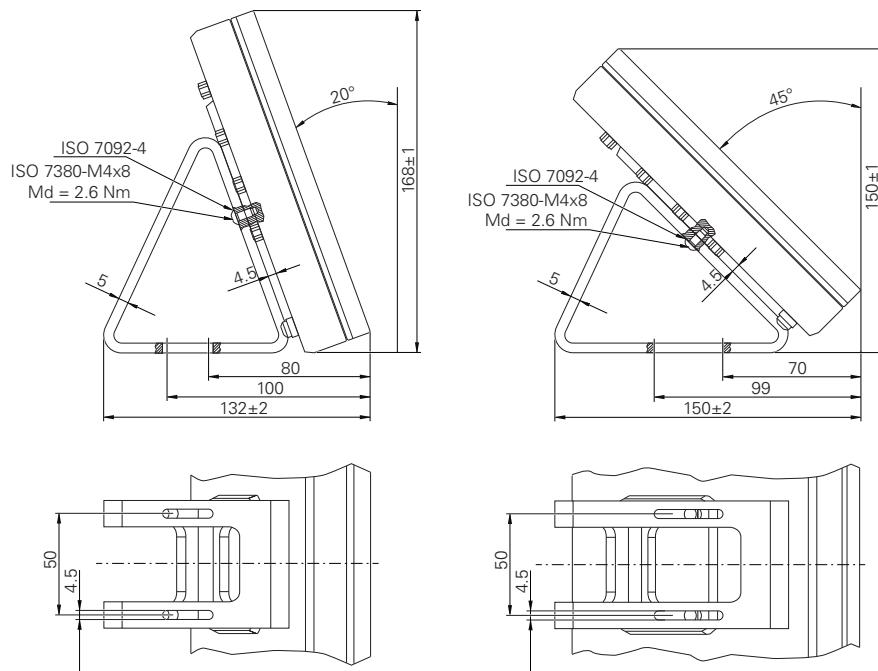


Рисунок 75: Размеры устройства с подставкой Duo-Pos

19.3.3 Размеры устройства с подставкой Multi-Pos

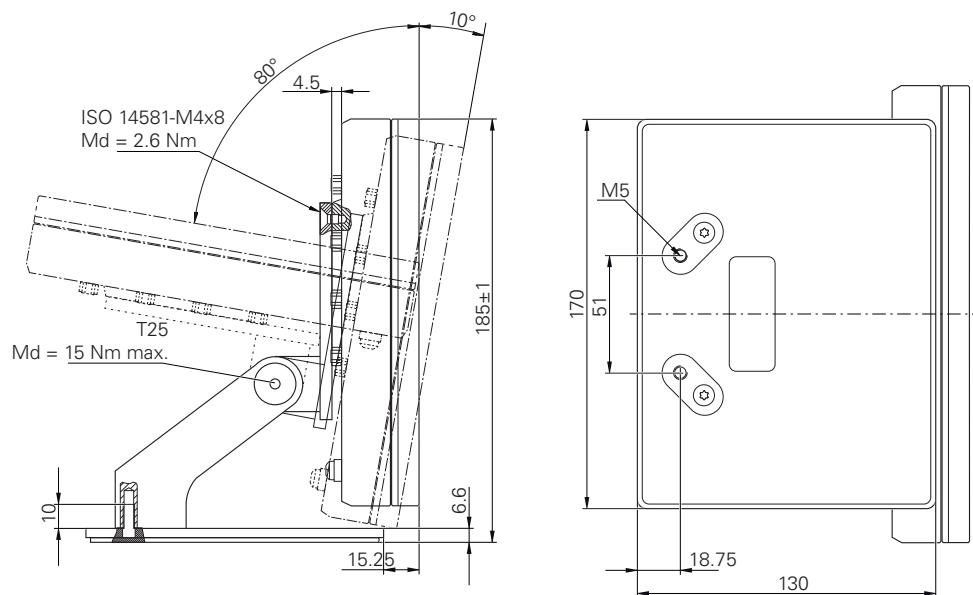


Рисунок 76: Размеры устройства с подставкой Multi-Pos

19.3.4 Размеры устройства с креплением Multi-Pos

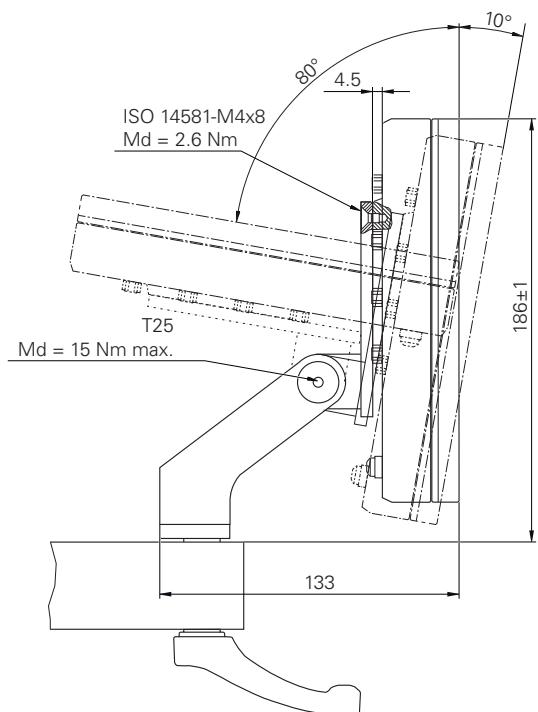


Рисунок 77: Размеры устройства с креплением Multi-Pos

20 Указатель

D

Duo-Pos..... 40

M

Multi-Pos..... 41, 42

O

OEM

- Добавить документацию.... 134
- добавление сообщения.... 301
- Настроить стартовое окно. 135
- Определить дизайн клавиатуры..... 142
- Отображение отрегулировать.. 142
- удаление экранной заставки.... 293
- OEM-строка
 - Конфигурировать M-функции... 139
 - Показать OEM-логотип..... 136

S

- ScreenshotClient
информация..... 148
- Single-Pos..... 39

U

USB-клавиатура..... 165

A

Ассистент..... 88

Б

- Базовая конфигурация
ось шпинделя..... 112
- Быстрый старт..... 178

В

- Ввод в эксплуатацию..... 92
- Виде контура..... 214, 222, 235
- Вид контура
 - Детальное отображение.... 223
 - Обзор..... 223
- Выбор применения..... 94
- Выключение
 - Меню..... 78
- Выполнение программы
 - Пример..... 191

Г

- Главное меню..... 67
- График технического
обслуживания..... 306

Д

Данные пользователя

Восстановление..... 315

Дата и время..... 254

Дату и время..... 97, 158

Движения мышью

- Конфигурировать..... 164
- нажатие..... 58
- прокрутка..... 59
- удержание..... 59
- управление..... 58

Десятичный разделитель..... 254

Диагноз

Зapas работоспособности. 311

Диагностика

ошибки и предупреждения 312

Диагностика измерительных

датчиков с интерфейсом..... 280

Диагностика измерительных

датчиков с интерфейсом

EnDat..... 278

Документация

OEM..... 134

Загрузить..... 17

продолжение..... 18

E

единиц измерения..... 97, 158

Единицы измерения..... 254

настройка..... 82

Ж

Жесты

нажатие..... 58

прокрутка..... 59

удержание..... 59

управление..... 58

З

Завершение

Ассистент..... 88

Зapas работоспособности.... 311

Звуковая обратная связь..... 88

И

Идентификатор пользователя....

159

Измерительные датчики

Конфигурировать параметры

осей (1 Vss, 11 мкAss)..... 103

конфигурировать параметры

оси (EnDat)..... 101

Измерительные датчики

HEIDENHAIN..... 99

Инструкция по установке..... 18

Инструкция по эксплуатации.... 18

Актуализировать..... 162

Интерфейс пользователя

Главное меню..... 67

Меню Выключение..... 78

Меню Настройки..... 77

Меню отработка программы 72

меню Программирование.... 73

меню Регистрация

пользователя..... 76

Меню Режим ручного ввода

данных..... 70

Меню Ручное управление.... 69

меню Управление файлами 75

После запуска..... 66

Состояние при поставке..... 66

Информационные указания.... 23

К

Кадр обработки

зеркальное отображение.... 83

масштабирование..... 83

Калибровка..... 115

Квалификация персонала.... 27

Квалифицированные

специалисты..... 27

Кодовое число..... 64

Количество десятичных знаков....

254

Компенсация ошибок

Линейная компенсация

ошибок..... 108, 281

Методы..... 107

реализация..... 107

Сегментированная

компенсация ошибок..... 282

Сегментированная линейная

компенсация ошибок..... 109

таблица опорных точек..... 282

Комплект поставки..... 32

Компьютер..... 54

Конфигурировать

USB-клавиатуру..... 165

Сенсорный экран..... 164

Конфигурировать OEM-логотип....

136

Конфигурирование

точки привязки..... 168

Л

Линейная компенсация ошибок

(LEC)..... 108

Лицензионный ключ

Активировать..... 96

ввод..... 96

Запросить..... 94

М

Меню

Выключение..... 78

Настройки..... 77

отработка программы.. 72, 218

Программирование.... 73, 226

Регистрация пользователя.....	76	Удалить.....	243	масштабирования.....	215, 223																																																																																																																																																																																																
Режим ручного ввода		Папки		Настройка кадров.....	220																																																																																																																																																																																																
данных.....	70	Управление.....	241	открыть.....	224, 236																																																																																																																																																																																																
Режим ручного ввода данных		Пароль.....	64	Отработка (отдельные шаги)....																																																																																																																																																																																																	
(MDI).....	206	Изменить.....	92, 156, 160	220																																																																																																																																																																																																	
Ручное управление.....	69, 194	Создать.....	159	Отредактировать кадры.....	237																																																																																																																																																																																																
Управление файлами.....	75	Стандартные настройки....		Прервать обработку.....	221																																																																																																																																																																																																
монтаж.....	38	64, 90, 154, 179		Создание.....	232																																																																																																																																																																																																
крепление Multi-Pos.....	42	Повреждения при		Создать заголовок программы.																																																																																																																																																																																																	
подставка Duo-Pos.....	40	транспортировке.....	34	233																																																																																																																																																																																																	
подставка Multi-Pos.....	41	Повторная упаковка.....	35	Сохранить.....	233, 237																																																																																																																																																																																																
подставка Single-Pos.....	39	Поддержка программирования....		Удалить.....	237																																																																																																																																																																																																
M-функции		232		Удалить кадры.....	233																																																																																																																																																																																																
Задано производителем....	133	Подключение		Программирование																																																																																																																																																																																																	
Конфигурировать.....	139	Компьютер.....	54	Краткое описание.....	226																																																																																																																																																																																																
обзор.....	132	Подключение измерительных		Меню.....	73																																																																																																																																																																																																
Стандарт.....	132	датчиков.....	47	Пример.....	188																																																																																																																																																																																																
M-функция		Подключение измерительных		Прокрутка.....	59																																																																																																																																																																																																
конфигурировать	269, 296, 300	щупов.....	48																																																																																																																																																																																																		
Н		Поиск референтной метки																																																																																																																																																																																																			
Нажатие.....	58	Включить.....	131	Разметка текста.....	24																																																																																																																																																																																																
Наладка.....	157	Поиск референтной метки		разрядов после запятой...	97, 158																																																																																																																																																																																																
Настройки		проводить.....	195	Регистрация пользователя.....	63																																																																																																																																																																																																
Восстановление.....	316	Поиск референтных меток		Меню.....	76																																																																																																																																																																																																
Меню.....	77	Провести после запуска....		Режим ручного ввода																																																																																																																																																																																																	
Меню быстрого доступа.....	82	65, 91, 155, 196		резервная копия.....	175	Пользователь		Пример.....	184	резервное копирование.....	149	Выход из системы.....	64	Неполадки	321	Конфигурировать.....	160	О		пароль по умолчанию.....	64	Обзор новых и изменённых		Регистрация.....	64	функций.....	16	Регистрация пользователя..	63	Обзор разъёмов.....	45	Создать.....	159	Обновление встроенного ПО.	307	Типы пользователей.....	158	Обязанности пользователя.....	27	Удалить.....	161	Окно моделирования.....	221	Правила техники безопасности....		активировать.....	223	26		Оператор.....	27	Пример		оси.....	103	Деталь.....	178	калибровка.....	115	отверстие на окружности		Настройки.....	271	(ручной ввод данных).....	186	оси шпинделя.....	111	Посадочное место (Режим		Ось		ручного ввода).....	184	Инвертировать.....	129	ряд отверстий (выполнение		Отработка программы.....	218	программы).....	191	краткое описание.....	218	ряд отверстий		Меню.....	72	(программирование).....	188	Очистка экрана.....	305	Сквозное отверстие (ручное		Ошибки и предупреждения....	312	управление).....	183	П		точка привязки (ручное		Папка		управление).....	181	Копировать.....	242	Чертеж фланца.....	180	Переименовать.....	242	Принадлежности.....	33	Переместить.....	242	Программа		Создать.....	241	Добавить кадры.....	233	С		закрыть.....	224, 236	Сборка.....		Использование.....	219	Сегментированная линейная		Использование коэффициента		компенсация ошибок (SLEC).	109			Сенсорный экран				Конфигурировать.....	164			управление.....	58			Сетевая вилка.....				Сетевой диск.....				Сетевые настройки.....				Символы на устройстве.....	28			Система координат				в программах.....	228			Вращение.....	129			определение точки привязки....				197				переключение индикации....	82			переключение индикации				(отработка программы).....	82		
резервная копия.....	175	Пользователь		Пример.....	184																																																																																																																																																																																																
резервное копирование.....	149	Выход из системы.....	64																																																																																																																																																																																																		
Неполадки	321	Конфигурировать.....	160																																																																																																																																																																																																		
О		пароль по умолчанию.....	64																																																																																																																																																																																																		
Обзор новых и изменённых		Регистрация.....	64																																																																																																																																																																																																		
функций.....	16	Регистрация пользователя..	63																																																																																																																																																																																																		
Обзор разъёмов.....	45	Создать.....	159																																																																																																																																																																																																		
Обновление встроенного ПО.	307	Типы пользователей.....	158																																																																																																																																																																																																		
Обязанности пользователя.....	27	Удалить.....	161																																																																																																																																																																																																		
Окно моделирования.....	221	Правила техники безопасности....																																																																																																																																																																																																			
активировать.....	223	26																																																																																																																																																																																																			
Оператор.....	27	Пример																																																																																																																																																																																																			
оси.....	103	Деталь.....	178																																																																																																																																																																																																		
калибровка.....	115	отверстие на окружности																																																																																																																																																																																																			
Настройки.....	271	(ручной ввод данных).....	186																																																																																																																																																																																																		
оси шпинделя.....	111	Посадочное место (Режим																																																																																																																																																																																																			
Ось		ручного ввода).....	184																																																																																																																																																																																																		
Инвертировать.....	129	ряд отверстий (выполнение																																																																																																																																																																																																			
Отработка программы.....	218	программы).....	191																																																																																																																																																																																																		
краткое описание.....	218	ряд отверстий																																																																																																																																																																																																			
Меню.....	72	(программирование).....	188																																																																																																																																																																																																		
Очистка экрана.....	305	Сквозное отверстие (ручное																																																																																																																																																																																																			
Ошибки и предупреждения....	312	управление).....	183																																																																																																																																																																																																		
П		точка привязки (ручное																																																																																																																																																																																																			
Папка		управление).....	181																																																																																																																																																																																																		
Копировать.....	242	Чертеж фланца.....	180																																																																																																																																																																																																		
Переименовать.....	242	Принадлежности.....	33																																																																																																																																																																																																		
Переместить.....	242	Программа																																																																																																																																																																																																			
Создать.....	241	Добавить кадры.....	233																																																																																																																																																																																																		
С		закрыть.....	224, 236																																																																																																																																																																																																		
Сборка.....		Использование.....	219																																																																																																																																																																																																		
Сегментированная линейная		Использование коэффициента																																																																																																																																																																																																			
компенсация ошибок (SLEC).	109																																																																																																																																																																																																				
Сенсорный экран																																																																																																																																																																																																					
Конфигурировать.....	164																																																																																																																																																																																																				
управление.....	58																																																																																																																																																																																																				
Сетевая вилка.....																																																																																																																																																																																																					
Сетевой диск.....																																																																																																																																																																																																					
Сетевые настройки.....																																																																																																																																																																																																					
Символы на устройстве.....	28																																																																																																																																																																																																				
Система координат																																																																																																																																																																																																					
в программах.....	228																																																																																																																																																																																																				
Вращение.....	129																																																																																																																																																																																																				
определение точки привязки....																																																																																																																																																																																																					
197																																																																																																																																																																																																					
переключение индикации....	82																																																																																																																																																																																																				
переключение индикации																																																																																																																																																																																																					
(отработка программы).....	82																																																																																																																																																																																																				

систему координат.....	115
Соединение на корпус, 3-жильное.....	55
Создание таблицы опорных точек.....	108
Сообщения	
Вызвать.....	86
Закрыть.....	87
Сообщения об ошибках...	86, 142
Конфигурировать.....	145
Удалить.....	145
Сопряжение осей.....	114
Сохранение файлов пользователя.....	150, 176
Специалисты-электрики.....	27
способов округления.....	97, 158
Способ округления.....	254
Стартовое окно.....	135
Строка OEM.....	85
конфигурировать.....	136
функции.....	85
Строка состояния.....	80
Изменение меню быстрого доступа.....	82
калькулятор.....	83
Секундомер.....	83
Элементы управления.....	80
строки OEM	
Элементы управления.....	85
Структура папок.....	241
Ступени передачи	
конфигурация.....	289
Схема расположения разъемов	
измерительные датчики.....	47
коммутационные входы.....	50
сетевое напряжение.....	55
сеть.....	54
Считывание лицензионного файла.....	96

T

Таблица инструментов	
создание.....	181
Таблица опорных точек	
Настроить.....	111
Создать.....	109
таблица точек привязки	
создание.....	168
Текстовая база данных	
Создать.....	143
Типы кадров.....	227
Точка привязки	
Измерение.....	84

У

Удержание.....	59
Указания по безопасности	
Общее.....	28

Периферийные приборы.....	28
Управление	
жесты и движения мышью...	58
Звуковая обратная связь.....	88
Общее управление.....	58
Режим энергосбережения....	62
сенсорный экран и устройства ввода.....	58
Сообщения.....	86
Элементы управления.....	60
Управление программами.....	236
Управление файлами	
краткое описание.....	240
Меню.....	75
типы файлов.....	241
Условия окружающей среды..	327
установка.....	44
Установка эталонной детали.	120
Устройства ввода	
подключение.....	54
управление.....	58
Устройство	
ввести в эксплуатацию.....	92
Включить.....	62
Выключение.....	63
Наладка.....	157
установить.....	44

Ф

Файл	
Импортировать.....	245
Копировать.....	243
Открыть.....	244
Переименовать.....	243
Переместить.....	242
Удалить.....	243
Экспортировать.....	244
Фигуры Лиссажу.....	309

Х

Характеристики прибора.....	326
Хранение.....	35

Ч

Частота вращения шпинделья	
Программировать.....	86
Установить.....	86

Ш

Шпиндель	
конфигурирование входов и выходов.....	111
Шпиндель с редуктором.....	111

Э

Электромонтаж проводами коммутационных входов и выходов.....	50
Элементы управления	

Выпадающее меню.....	61
Главное меню.....	67
Добавить.....	61
Закрыть.....	61
Назад.....	62
Отмена.....	61
Переключатель.....	61
Подтвердить.....	61
Позиционный переключатель...	61
Поля ввода с экранными кнопками плюс и минус.....	60
Строка OEM.....	85
строка состояния.....	80
Экранная клавиатура.....	60

Я

Язык	
Установить.....	65, 91, 155

21 Указатель изображений

Рисунок 1:	Размеры задней стороны устройства.....	38
Рисунок 2:	Монтаж устройства на подставке Single-Pos.....	39
Рисунок 3:	Кабельный желоб на подставке Single-Pos.....	39
Рисунок 4:	Монтаж устройства на подставке Duo-Pos.....	40
Рисунок 5:	Кабельный желоб на подставке Duo-Pos.....	40
Рисунок 6:	Монтаж устройства на подставке Multi-Pos.....	41
Рисунок 7:	Кабельный желоб на подставке Multi-Pos.....	41
Рисунок 8:	Монтаж устройства на креплении Multi-Pos.....	42
Рисунок 9:	Кабельный желоб на креплении Multi-Pos.....	42
Рисунок 10:	Задняя панель устройства для устройств с ID 1089179–xx.....	46
Рисунок 11:	Задняя панель устройства для устройств с ID 1089179–xx.....	46
Рисунок 12:	Экранная клавиатура.....	60
Рисунок 13:	Интерфейс пользователя при поставке устройства.....	66
Рисунок 14:	Диалоговое окно Кадр MDI.....	71
Рисунок 15:	Меню Отработка программы.....	72
Рисунок 16:	Меню Программирование.....	73
Рисунок 17:	Меню Программирование с открытым окном моделирования.....	74
Рисунок 18:	Меню Управление файлами.....	75
Рисунок 19:	Меню Регистрация пользователя.....	76
Рисунок 20:	Меню Настройки.....	77
Рисунок 21:	Индикация сообщений в рабочей области.....	86
Рисунок 22:	Поддержка рабочих операций с помощью ассистента.....	88
Рисунок 23:	Полярные и прямоугольные координаты.....	115
Рисунок 24:	Конструкция лёгких радиальных сверлильных станков.....	115
Рисунок 25:	Вид сверху: легкий радиально-сверлильный станок.....	117
Рисунок 26:	Вид сверху: радиально-сверлильный станок.....	117
Рисунок 27:	Вид сверху: легкий радиально-сверлильный станок.....	118
Рисунок 28:	Вид сверху: радиально-сверлильный станок.....	118
Рисунок 29:	Соотношение датчика угла к оси колонны.....	119
Рисунок 30:	Пример плиты с отверстиями и позиционными значениями.....	120
Рисунок 31:	Плита с отверстиями на рабочем столе.....	120
Рисунок 32:	Измерение с помощью щупа или инструмента.....	121
Рисунок 33:	Измерение с помощью центрирующего конуса.....	121
Рисунок 34:	Этап выбора типа инструмента.....	123
Рисунок 35:	Блок Калибровочные позиции.....	124
Рисунок 36:	Этап перемещения в калибровочную позицию.....	128
Рисунок 37:	Вид сверху: легкий радиально-сверлильный станок с осями координат.....	129
Рисунок 38:	Пример –XML-файл для текстовой базы данных.....	143
Рисунок 39:	Интерфейс пользователя ScreenshotClient.....	148
Рисунок 40:	Таблица точек привязки с абсолютными позициями	168
Рисунок 41:	Пример детали.....	178
Рисунок 42:	Пример детали – технический чертеж.....	180
Рисунок 43:	Пример детали – Определение точки привязки.....	181
Рисунок 44:	Образцовая деталь – Изготовление сквозного отверстия.....	183
Рисунок 45:	Пример детали – Изготовление посадочного места.....	184

Рисунок 46:	Пример детали – Изготовление отверстия на окружности.....	186
Рисунок 47:	Образцовая деталь – Программирование отверстий на окружности и ряда из отверстий.....	188
Рисунок 48:	Пример детали - окно моделирования.....	191
Рисунок 49:	Пример детали – Изготовление ряда отверстий.....	191
Рисунок 50:	Меню Ручное управление	195
Рисунок 51:	Меню Режим ручного ввода данных	207
Рисунок 52:	Схематичное представление кадра Отверстие	209
Рисунок 53:	Схематичное представление кадра Отверстия на окружности.....	210
Рисунок 54:	Схематичное представление кадра Ряд из отверстий.....	211
Рисунок 55:	Окно моделирования с представлением в виде контура.....	214
Рисунок 56:	Отображение Ост. путь и позиция с графической помощью при позиционировании...	215
Рисунок 57:	Пример – Выполнение кадра ручного ввода данных с коэффициентом масштабирования.....	216
Рисунок 58:	Пример – Выполнение кадра ручного ввода данных с коэффициентом масштабирования.....	216
Рисунок 59:	Пример программы в рабочем режиме Выполнение программы	219
Рисунок 60:	Окно моделирования с представлением в виде контура.....	222
Рисунок 61:	Схематичное представление кадра Отверстие	229
Рисунок 62:	Схематичное представление кадра Отверстия на окружности.....	230
Рисунок 63:	Схематичное представление кадра Ряд из отверстий.....	231
Рисунок 64:	Пример программы в режиме работы Программирование	232
Рисунок 65:	Окно моделирования с представлением в виде контура.....	235
Рисунок 66:	Меню Управление файлами	240
Рисунок 67:	Меню Управление файлами с предпросмотром и информацией о файле.....	244
Рисунок 68:	Назначение осей лёгкого радиально-сверлильного станка.....	265
Рисунок 69:	Пример запаса работоспособности для некоторого датчика.....	311
Рисунок 70:	Размеры корпуса устройств с ID 1089178-xx.....	328
Рисунок 71:	Размеры корпуса устройств с ID 1089179-xx.....	329
Рисунок 72:	Размеры задней панели устройств с ID 1089178-xx.....	329
Рисунок 73:	Размеры задней панели устройств с ID 1089179-xx.....	330
Рисунок 74:	Размеры устройства с подставкой Single-Pos.....	330
Рисунок 75:	Размеры устройства с подставкой Duo-Pos.....	331
Рисунок 76:	Размеры устройства с подставкой Multi-Pos.....	331
Рисунок 77:	Размеры устройства с креплением Multi-Pos.....	332

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000

Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de