



HEIDENHAIN



ND 7000

取扱説明書

ラジアルボール盤による穴あけ

ポジション表示

説明書の構成に関する注意事項

本説明書は 3 部構成になっています。

部	章			
I 一般情報	第 1 部には、本装置を使用するすべての人に向けた一般情報が記載されています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ "基本事項", 7 ページ ■ "安全", 13 ページ ■ "操作の概要", 17 ページ 		
	II OEM と Setup のための情報	第 2 部には本装置の設置と使用開始、設定に関する情報が記載されています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ "輸送と保管", 56 ページ ■ "組立て", 59 ページ ■ "設置", 65 ページ ■ "使用開始", 76 ページ ■ "設定", 140 ページ ■ "ファイルマネージャ", 162 ページ ■ "設定", 169 ページ ■ "サービスとメンテナンス", 189 ページ ■ "解体と廃棄", 202 ページ ■ "技術仕様", 204 ページ 	
		III Operator のための情報	第 3 部には本装置の操作に関する情報が記載されています。この部は本装置を使った日常の作業で役立ちます。	<ul style="list-style-type: none"> ■ "手動モード", 217 ページ ■ "MDI モード", 226 ページ ■ "プログラムラン (ソフトウェアオプション)", 238 ページ ■ "プログラミング (ソフトウェアオプション)", 246 ページ ■ "使用例", 259 ページ ■ "故障時の対処方法", 273 ページ
			付録	<ul style="list-style-type: none"> ■ "インデックス", 278 ページ ■ "図のリスト", 281 ページ

I

一般情報

概要

本説明書の第 1 部には OEM、Setup、Operator のための一般情報が含まれています。

第 1 部「一般情報」の章の内容

次の表が示す内容：

- 第 1 部「一般情報」を構成する章
- 各章に含まれる情報
- 各章に主に該当する対象者

章	内容	対象者		
		OEM	Setup	Operator
	この章に含まれる内容			
1 "基本事項"	<ul style="list-style-type: none"> ... 本製品 ... 本説明書 	✓	✓	✓
2 "安全"	<ul style="list-style-type: none"> ...安全規定および安全措置 ■ 製品を取り付ける際 ■ 製品をインストールする際 ■ 製品を運転する際 	✓	✓	✓
3 "操作の概要"	<ul style="list-style-type: none"> ... 製品のユーザーインターフェースの操作エリメント ... 製品のユーザーインターフェース ...製品の基本機能 	✓	✓	✓

目次

1	基本事項	7
1.1	概観	8
1.2	製品情報	8
1.3	新機能と改善された機能の概要	8
1.4	製品のデモソフトウェア	8
1.5	製品の説明書	9
1.5.1	説明書の有効性	9
1.5.2	説明書を読むときの注意事項	9
1.5.3	説明書の保管と譲渡	10
1.6	この説明書について	10
1.6.1	文書タイプ	10
1.6.2	この説明書の対象者	10
1.6.3	ユーザータイプに応じた対象者	11
1.6.4	使用されている注意の表記	11
1.6.5	表記上の規則	12
2	安全	13
2.1	概観	14
2.2	一般的な安全措置	14
2.3	使用上の決まり	14
2.4	決まりに反する使用	14
2.5	作業担当者の資格	14
2.6	装置管理責任者の義務	15
2.7	一般的な安全に関する注意	15
2.7.1	装置の記号	15
2.7.2	電気系統に関する安全上の注意事項	16
3	操作の概要	17
3.1	概要	18
3.2	タッチスクリーンと入力装置による操作	18
3.2.1	入力装置	18
3.2.2	ジェスチャーとマウス動作	18
3.3	操作エレメントおよび機能全般	20
3.4	ND 7000 スイッチオン・オフ	22
3.4.1	ND 7000 スイッチオン	22
3.4.2	節電モード オン/オフ	22
3.4.3	ND 7000 スイッチオフ	23
3.5	ユーザーのログイン/ログアウト	23
3.5.1	ユーザーログイン	24
3.5.2	ユーザーのログアウト	24
3.6	言語の設定	25
3.7	起動後にリファレンスマークの検索を実行する	25
3.8	ユーザーインターフェース	26
3.8.1	スイッチオン後のユーザーインターフェース	26
3.8.2	ユーザーインターフェースのメインメニュー	27
3.8.3	「手動モード」メニュー	29
3.8.4	「MDI モード」メニュー	30
3.8.5	プログラムランメニュー (ソフトウェアオプション)	32
3.8.6	プログラミングメニュー (ソフトウェアオプション)	33

3.8.7	メニュー「ファイル管理」	35
3.8.8	メニュー「ユーザーログイン」	36
3.8.9	メニュー「設定」	37
3.8.10	「スイッチオフ」メニュー	38
3.9	位置値表示	38
3.9.1	位置値表示の操作エレメント	38
3.9.2	位置値表示の機能	39
3.10	ステータスバー	40
3.10.1	ステータスバーの操作エレメント	40
3.10.2	クイックアクセスメニューで設定を調整する	41
3.10.3	ストップウォッチ	44
3.10.4	計算機	44
3.10.5	手動モードの追加機能	45
3.11	OEMバー	45
3.11.1	OEMメニューの操作エレメント	46
3.11.2	OEMメニューの機能呼び出す	46
3.12	メッセージと音声フィードバック	47
3.12.1	メッセージ	47
3.12.2	アシスタント	49
3.12.3	音声フィードバック	49

1

基本事項

1.1 概観


この章には、本製品および本説明書に関する情報が記載されています。

1.2 製品情報

製品名	ID	ファームウェアバージョン	インデックス
ND 7000	1089178-xx, 1089179-xx	1235720.1.5.x	---

銘板は装置の背面に付いています。

例：

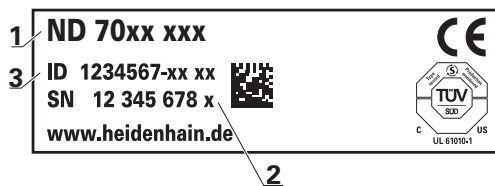

- 1 製品名
- 2 インデックス
- 3 ID 番号 (ID)

1.3 新機能と改善された機能の概要

このドキュメントでは、バージョン1235720.1.5.xで導入された新機能や改善された機能または設定について簡単にご紹介します。

エラーの解決と改善

このバージョンでは、ファームウェアの動作が改善されています。

1.4 製品のデモソフトウェア

ND 7000 デモは、装置に関係なくコンピュータにインストールできるソフトウェアです。ND 7000 デモを利用して、装置の機能を体験、お試し、実演いただけます。

ソフトウェアの最新バージョンは、こちらからダウンロードできます：

www.heidenhain.de



HEIDENHAIN のポータルサイトからインストールファイルをダウンロードするには、対応する製品のディレクトリ中にあるポータルフォルダ **Software** へのアクセス権が必要です。

ポータルフォルダ **Software** へのアクセス権をお持ちでない場合は、HEIDENHAIN のお客様担当窓口へアクセス権を申請ください。

1.5 製品の説明書

1.5.1 説明書の有効性

説明書および装置を使用する前に、説明書と装置が一致することを確認してください。

- ▶ 説明書に記載された ID 番号およびインデックスを装置の銘板の表示と比較します
- ▶ 説明書に記載されたファームウェアバージョンを装置のファームウェアバージョンと比較します

詳細情報: "デバイス情報", 171 ページ

- ▶ ID 番号とインデックスおよびファームウェアバージョンが一致する場合、説明書は有効です



ID 番号とインデックスが一致せず、説明書が有効でない場合は、www.heidenhain.com で最新の説明書を見つけてください。

1.5.2 説明書を読むときの注意事項

⚠ 警告

この説明書の指示に従わないと、死亡事故、負傷事故または物損事故につながるおそれがあります。

この説明書の指示に従わないと、死亡事故、負傷事故または物損事故が発生するおそれがあります。

- ▶ 説明書全体をよく読んでください
- ▶ 説明書は後で参照するために保管してください

以下の表は、この説明書の各部を読む優先順位に従ってまとめたものです。

説明書	説明
付録	付録は、取扱説明書と設置説明書の内容を必要に応じて補完するもの、またはそれに代わる書類です。 付録が納品物に含まれている場合、これは最優先でお読みいただくものです。この説明書のその他の内容すべてについて、その有効性は変わりません。
設置説明書	設置説明書には、装置を適切に組み立てて設置するための情報と安全上の注意事項がすべて記載されています。取扱説明書の抜粋として、どの納品物にも設置説明書が含まれています。 設置説明書は 2 番目の優先順位でお読みいただくものです。
取扱説明書	取扱説明書には、装置を正しく決まりに従って運転するための情報と安全上の注意事項がすべて記載されています。取扱説明書は、納品時に同梱されている記憶媒体に収録されており、 www.heidenhain.com のダウンロードエリアからもダウンロードできます。装置の使用を開始する前に、取扱説明書をお読みください。 取扱説明書は 3 番目の優先順位でお読みいただくものです。

変更を希望される場合やタイプミスを発見した場合

弊社では常にお客様のために、説明書を改善する努力をしています。変更のご希望などがございましたら、次の E メールアドレスまでご連絡ください：

userdoc@heidenhain.de

1.5.3 説明書の保管と譲渡

この説明書を作業場所近くに保管し、装置を使用する全作業員がいつでも手に取って読める状態にしてください。装置管理責任者は、従業員にこの説明書の保管場所を知らせておく必要があります。この説明書が汚れなどで読めない状態になったら、装置管理責任者はメーカーから説明書を入手してください。

装置を第三者に譲渡または転売する場合には、以下の説明書を添えて次の所有者に引き渡します。

- 付録 (納品物に含まれている場合)
- 設置説明書
- 取扱説明書

1.6 この説明書について

この説明書には、装置を適切に運転するための情報と安全上の注意事項がすべて記載されています。

1.6.1 文書タイプ

取扱説明書

本説明書は、製品の**取扱説明書**です。

取扱説明書は、

- 製品ライフサイクルをもとにしています
- 製品を正しく決まりに従って運転するために必要な情報と安全上の注意事項がすべて記載されています

1.6.2 この説明書の対象者

以下の作業を担当する人は本説明書を読み、その内容に十分に注意してください。

- 組立て
- 設置
- 使用開始および設定
- 操作
- プログラミング
- サービス、清掃およびメンテナンス
- 修理
- 解体と廃棄

1.6.3 ユーザータイプに応じた対象者

本説明書の対象者は、装置の異なるユーザータイプおよびユーザータイプの権限に関連します。

本装置のユーザータイプは以下のとおりです。

ユーザー OEM

「OEM」（相手先ブランド製造業者）ユーザーは最高の権限レベルを保有します。OEM ユーザーは、装置のハードウェア設定（たとえば、エンコーダやセンサーの接続）を行えます。OEM ユーザーは、「Setup」および「Operator」タイプのユーザーを作成し、「Setup」および「Operator」ユーザーを設定することができます。「OEM」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

ユーザー Setup

「Setup」ユーザーは、装置を使用場所で使用するために設定します。また「Operator」タイプのユーザーを作成できます。「Setup」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

ユーザー Operator

「Operator」ユーザーは装置の基本機能を実行する権限を有します。「Operator」タイプのユーザーは他のユーザーを作成することはできませんが、その名前や言語を変更することはできます。「Operator」グループのユーザーは、装置のスイッチをオンにすれば、自動的にログインできます。

1.6.4 使用されている注意の表記




安全上の注意事項

安全上の注意事項は、装置を取り扱う際の危険に対して注意を喚起し、危険の回避法を指摘します。安全上の注意事項は危険度によって以下のように分類されています。

▲ 危険
危険： 人に対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、 確実に死亡事故または重傷事故につながります。
▲ 警告
警告： 人に対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、 死亡事故または重傷事故につながる ことが予想されます。
▲ 注意
注意： 人に対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、 軽傷を負う ことが予想されます。
注意事項
注意事項： 物またはデータに対する危険を示します。危険を回避するための指示に従わない場合、 物的損害が発生すると 予想されます。

注意情報

注意情報に従うことにより、本装置を支障なく、かつ効率的に使用することができます。注意情報は以下のグループに分類されています。

	<p>この記号はヒントを表します。 ヒントでは、重要な補足情報を提供します。</p>
	<p>歯車の記号は、記載された機能がたとえば次のように機械によって異なることを示しています：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ご利用の機械で必要なソフトウェアまたはハードウェアオプションを使用する必要があります ■ 機能の動作は構成可能な機械の設定により異なります
	<p>本の記号は、ご利用の機械メーカーやサードパーティなどの外部文書へのクロスリファレンスを表します。</p>

1.6.5 表記上の規則

本説明書では、以下の表記上の規則を使用します：

表示	意味
<p>▶ ... > ...</p>	<p>操作手順と操作の結果を表示します 例： ▶ 「OK」をタップします > メッセージが消えます</p>
<p>■ ... ■ ...</p>	<p>箇条書きのリストを表示します 例： ■ TTL インタフェース ■ EnDat インタフェース ■ ...</p>
<p>太字</p>	<p>メニュー、表示およびボタンを示します 例： ▶ 「シャットダウン」をタップします > オペレーティングシステムがシャットダウンします ▶ 装置の電源スイッチをオフにします</p>

2

安全

2.1 概観

この章には、装置を適切に運転するための安全上の重要な情報が記載されています。

2.2 一般的な安全措置

システムの運転にあたり、一般に認知されている、特に通電装置の取扱い時に必要な安全措置を適用します。この安全措置に従わなければ、装置を損傷または負傷するおそれがあります。

安全規定は企業によってさまざまです。装置を使用する企業の社内規則がこの説明書と異なる場合には、厳しい方の規則を適用します。

2.3 使用上の決まり

ND 7000 シリーズの装置は、手動操作の工作機械を運転するための高品質デジタル式ポジション表示装置です。リニアエンコーダおよび角度エンコーダとの併用により、ND 7000 シリーズの装置は、複数の軸での工具位置をもたらし、工作機械を操作するためのさらなる機能を提供します。

このシリーズの装置は、

- 産業上の用途および産業環境でのみご使用ください
- 使用上の決まりに合わせて、適した台座やブラケットに取り付けてください
- 室内および湿気、汚れ、油や潤滑剤による負荷が技術データの基準に対応する環境での使用を想定しています



この装置は、さまざまなメーカーの周辺機器に対応しています。ハイデンハインはそれらの装置の使用上の決まりについては言及できません。付属説明書中の使用上の決まりを必ず守ってください。

2.4 決まりに反する使用

ND 7000 シリーズのすべての装置について、特に次の使用を禁じます。

- "技術仕様" に基づく運転条件の範囲外での使用および保管
- 戸外での使用
- 爆発の危険のあるエリアでの使用
- 安全機能の一部としての ND 7000 シリーズの装置の使用

2.5 作業担当者の資格

組立て、設置、操作、サービス、メンテナンスおよび解体を担当する作業者は、これらの作業にふさわしい資格を有し、装置および接続周辺機器の説明書の内容を十分に理解する必要があります。

装置での個々の作業を行う作業者に必要な要件は、この説明書の当該作業の章に記載されています。

以下に、人員をその資格および任務に関して詳細に特定します。

オペレータ

オペレータは装置を使用上の決まりに従って使用および操作します。オペレータは装置管理責任者から担当業務の指示を受け、装置の不適切な取扱いによって生じる危険について説明を受けます。

専門担当者

専門担当者は、装置管理責任者が指定する訓練を受けて、より複雑な操作とパラメータ設定の方法を習得します。専門担当者はその職業教育、専門知識および経験、さらには関連規則に関する知識により、任された仕事を指定アプリケーションを使用して行うとともに、考えられる危険を自ら認識して回避できる能力を有する作業員です。

電気技術者

電気技術者はその職業教育、専門知識および経験、さらには関連規格および規則に関する知識により、電気設備の工事をし、考えられる危険を自ら認識して回避できる能力を有する作業員です。電気技術者は、その業務を行う作業環境に特化した職業教育を受けた作業員です。

電気技術者は、適用される安全作業に関する法規則の規定を守らねばなりません。

2.6 装置管理責任者の義務

装置および周辺機器は装置管理責任者の所有物あるいは賃借物です。責任者は常に、使用上の決まりを徹底させる責任を負います。

装置管理責任者の義務は以下のとおりです。

- 装置へのさまざまな作業を、それにふさわしい資格を認定された作業員に担当させること
- 権限と役割を担当者に明確に教示すること
- 担当者が割り当てられた任務を遂行するために必要なあらゆる手段を提供すること
- 装置を故障や不具合がなく正常に機能する状態で使用できるようにすること
- 不正に装置が使用されないように対策を講じること

2.7 一般的な安全に関する注意



この製品を使用するシステムについてはいずれも、システムの組立て作業員または設置作業員がシステムの責任を負います。



本装置は、さまざまなメーカーの多数の周辺機器に対応しています。ハイデンハインはこれらの装置の安全上の注意事項については言及できません。添付されている説明書の安全上の注意事項を必ず守ってください。説明書がない場合には、装置メーカーにお問合せください。

装置での個々の作業に特有の安全上の注意事項は、この説明書の当該作業の章に記載されています。

2.7.1 装置の記号

装置には、次の記号が表示されています。

記号	意味
	装置を接続する前に、電気および電源接続に関する安全上の注意事項をよくお読みください。
	IEC/EN 60204-1 に準拠した機能接地端子。取付けに関する注意事項を守ってください。
	製品シール。製品シールが破れているか剥がれている場合、保証が失効します。

2.7.2 電気系統に関する安全上の注意事項

警告

装置を開ける際に、通電部品に触れるおそれがあります。

感電、やけどまたは死亡につながるおそれがあります。

- ▶ 装置を決して開かないでください
- ▶ 装置内部の作業は必ずメーカーに依頼してください

警告

通電部品に直接または間接的に触れることにより、感電するおそれがあります。

感電、やけどまたは死亡につながるおそれがあります。

- ▶ 電気系統および通電中の部品への作業は、必ず専門知識を有する技術者に任せてください
- ▶ 電源への接続および全インタフェースへの接続には、必ず規格に準拠して製造されたケーブルおよびコネクタを使用してください。
- ▶ 電気部品が故障した場合はすぐにメーカーに交換を依頼してください。
- ▶ 接続しているケーブルおよび装置のソケットや端子などの接続部を定期的に点検してください。接続が緩んでいたり、ケーブルが焦げているなどの問題がある場合は、すぐに解決してください

注意事項

装置の内部部品が損傷するおそれがあります！

装置を開いてしまうと、保証が失効します。

- ▶ 装置を決して開かないでください
- ▶ 装置内部の作業は必ず装置メーカーに依頼してください

3

操作の概要

3.1 概要

この章では、の装置の操作エレメントならびに基本機能について説明します。

3.2 タッチスクリーンと入力装置による操作

3.2.1 入力装置

装置のユーザーインターフェースの操作エレメントの操作は、タッチスクリーンまたは接続された USB マウスを介して行います。

データを入力するには、タッチスクリーンのスクリーンキーボードまたは接続された USB キーボードを使用します。

注意事項

湿気または水との接触によりタッチスクリーンが誤作動するおそれがあります！

湿気または水は、タッチスクリーンの機能を損なうことがあります。

- ▶ タッチスクリーンが湿気や水に触れないように保護してください

詳細情報: "装置データ", 205 ページ

3.2.2 ジェスチャーとマウス動作

ユーザーインターフェースの操作エレメントの有効化、切替え、移動には、装置のタッチスクリーンまたはマウスを使用します。タッチスクリーンやマウスの操作はジェスチャーで行います。

i タッチスクリーンで操作する際のジェスチャーは、マウスで操作する際のジェスチャーとは異なる場合があります。
タッチスクリーンおよびマウスで操作する際にジェスチャーが異なる場合は、両方の操作オプションともが代替りの動作手順として説明されます。
タッチスクリーンおよびマウスで操作する際の代案的な動作手順は、次のアイコンで示されます。



タッチスクリーンでの操作



マウスでの操作

次の一覧は、タッチスクリーンおよびマウスで操作する際のさまざまなジェスチャーを説明します。

タップ



タッチスクリーンに軽くタッチすることを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押すことを意味します

タップにより、とくに以下の操作が行われます

- - メニュー、要素、パラメータの選択
 - スクリーンキーボードでの記号入力
 - ダイアログボックスを閉じる

ホールド



タッチスクリーンを長押しすることを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押してから押したままにすることを意味します

ホールドにより、特に以下の操作が行われます

- - 「+」ボタンと「-」ボタンのある入力フィールドの値のすばやい変更

ドラッグ



タッチスクリーン上で動きの始点を一意に定めて、1 本の指を動かすことを意味します



マウスの左ボタンを 1 回押してから押したままにすると同時に、マウスの動きの始点を一意に定めて動かすことを意味します

ドラッグにより、特に以下の操作が行われます



- リストとテキストのスクロール

3.3 操作エレメントおよび機能全般

以下の操作エレメントにより、タッチスクリーンまたは入力装置を介した設定と操作が可能です。

スクリーンキーボード

スクリーンキーボードを使って、ユーザーインターフェースの入力フィールドにテキストを入力できます。入力フィールドに応じて、数字または英数字のスクリーンキーボードが表示されます。





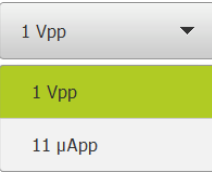







図 1: スクリーンキーボード

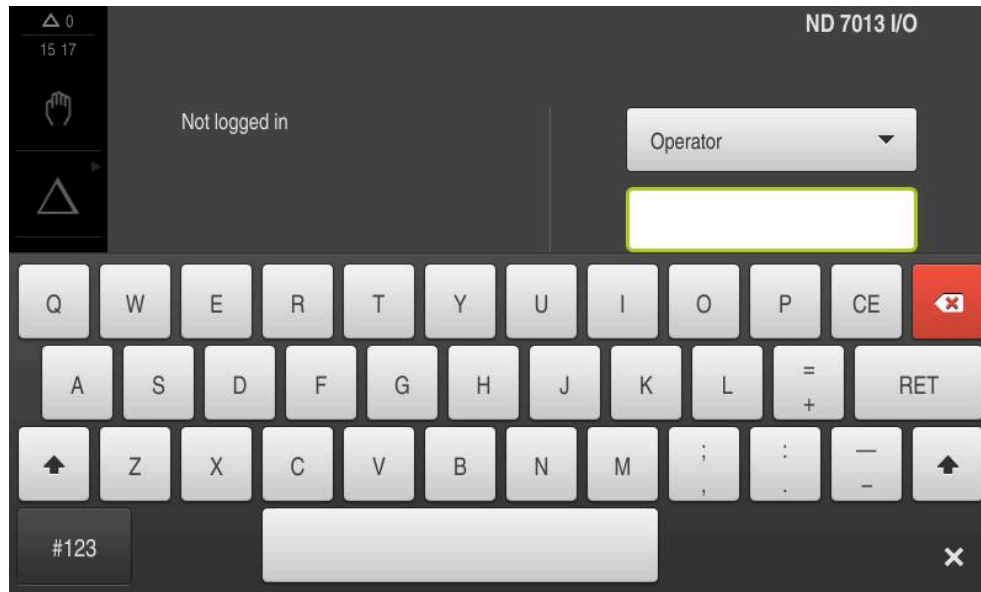
- ▶ 値を入力するには、入力フィールドをタップします
- > 入力フィールドが前面に表示されます
- > スクリーンキーボードが表示されます
- ▶ テキストまたは数字を入力します
- > 入力が正しく完全な場合は、緑色のチェックマークが表示されます
- > 入力が不完全な場合や誤った値が入力された場合、赤色の感嘆符が表示されます。その場合、入力を終了することはできません
- ▶ 値を適用するには、「RET」で入力を確定します
- > 値が表示されます
- > スクリーンキーボードが非表示になります

操作エレメント	機能
	<p>「+」ボタンと「-」ボタンのある入力フィールド</p> <p>数値の両側のプラス「+」ボタンとマイナス「-」ボタンで数値を調整できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 希望の値が表示されるまで、「+」または「-」をタップします ▶ 値をより速く変更するには、「+」または「-」をタップし続けます > 選択した値が表示されます

操作エレメント	機能
	<p>切替えスイッチ</p> <p>切替えスイッチで機能を切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 希望する機能をタップします > 有効になった機能は、緑色で表示されます > 無効な機能は、ライトグレーで表示されます
	<p>スライドスイッチ</p> <p>スライドスイッチで機能をオンまたはオフにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ スライドスイッチを希望の位置にスライドさせます あるいは ▶ スライドスイッチをタップします > 機能がオンまたはオフになります
	<p>ドロップダウンリスト</p> <p>ドロップダウンリストのボタンには下向きの三角マークが付いています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ボタンをタップします > ドロップダウンリストが表示されます > 有効なエントリは緑色でマークされています ▶ 希望のエントリをタップします > 希望のエントリが適用されます
操作エレメント	機能
	<p>元に戻す</p> <p>このボタンで直前のステップを元に戻します。</p> <p>すでに完了したプロセスを元に戻すことはできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 「元に戻す」をタップします > 直前のステップがリセットされます
	<p>追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 要素を追加するには、「追加」をタップします > 新しい要素が追加されます
	<p>終了</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ダイアログボックスを終了するには、「終了」をタップします
	<p>確定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 操作を終了するには、「確定」をタップします
	<p>戻る</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ メニュー構造の上位レベルに戻るには、「戻る」をタップします

3.4 ND 7000 スイッチオン・オフ

3.4.1 ND 7000 スイッチオン

 装置を使用する前に、使用開始と調整のための手順を実行する必要があります。使用目的に応じて、追加の設定パラメータの設定が必要な場合があります。

詳細情報: "使用開始", 76 ページ

- ▶ 装置の電源スイッチをオンにします
電源スイッチは装置の背面にあります
- ▶ 装置が起動します。起動には少し時間がかかる場合があります
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっており、最終ユーザーとして **Operator** タイプのユーザーがログインしていた場合、「**手動モード**」メニューのユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっていない場合、「**ユーザーログイン**
詳細情報: "ユーザーのログイン/ログアウト", 23 ページ」メニューが表示されます

3.4.2 節電モード オン/オフ

装置を一時的に使用しない場合、節電モードをオンにしてください。そうすると、電源供給の中断なく、装置が非アクティブな状態に切り替わります。この状態では画面がオフになります。

節電モードをオンにする



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします



- ▶ 「**節電モード**」をタップします
- ▶ 画面がオフになります

節電モードをオフにする



- ▶ タッチスクリーンの任意の箇所をタッチします
- ▶ 下端に矢印が表示されます
- ▶ 矢印を上へドラッグします
- ▶ 画面が切り替わり、最後に表示したユーザーインターフェースが表示されます

3.4.3 ND 7000 スイッチオフ

注意事項

オペレーティングシステムが破損するおそれがあります！

装置の電源が入った状態で電源を切り離すと、装置のオペレーティングシステムを破損するおそれがあります。

- ▶ 装置は、「**スイッチオフ**」メニューからシャットダウンすること
- ▶ スイッチが入っている状態で、装置を電源から切り離さないこと
- ▶ 必ず装置をシャットダウンしてから、電源スイッチをオフにすること



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします



- ▶ 「**シャットダウン**」をタップします
- ▶ オペレーティングシステムがシャットダウンします
- ▶ 画面に次のメッセージが表示されるまで待ちます：
デバイスのスイッチをオフにすることができます。
- ▶ 装置の電源スイッチをオフにします

3.5 ユーザーのログイン/ログアウト

「**ユーザーログイン**」メニューでユーザーとして装置にログインとログアウトを行います。

装置にログインできるユーザーは 1 人だけです。ログインしたユーザーが表示されます。新規ユーザーをログインするには、ログインしているユーザーをログアウトする必要があります。



本装置は、権限レベルを使用して、ユーザーによる包括的または限定された管理と操作を設定します。

3.5.1 ユーザーログイン



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ ドロップダウンリストでユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」入力フィールドをタップします
- ▶ ユーザーのパスワードを入力します

ユーザー	デフォルトのパスワード	対象者
OEM	oem	セットアップエンジニア、 機械メーカー
Setup	setup	設定者、 システムコンフィギュレータ
Operator	operator	オペレータ

i パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (**Setup**) または機械メーカー (**OEM**) にお問い合わせください。
パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。

- ▶ 入力を「**RET**」で確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします
- > ユーザーがログインされ、が表示されます



詳細情報: "ユーザータイプに応じた対象者", 11 ページ

3.5.2 ユーザーのログアウト



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします



- ▶ 「**ログアウト**」をタップします
- > ユーザーがログアウトします
- > 「**スイッチオフ**」を除き、メインメニューのすべての機能が無効になります
- > 装置は、ユーザーがログインすることによって、再度使用できるようになります

3.6 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインターフェースの言語は英語です。ユーザーインターフェースは希望の言語に切り替えることができます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザー用に選択した言語が、「言語」ドロップダウンリストに、対応するフラグと共に表示されます
- ▶ 「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインターフェースが表示されます

3.7 起動後にリファレンスマークの検索を実行する



装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。

詳細情報: "原点 (エンコーダ)", 94 ページ



EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 38 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 125 ページ

3.8 ユーザーインターフェース

i この装置は、バージョンおよび装備をさまざまに変更して入手できます。ユーザーインターフェースおよび機能範囲は、バージョンおよび装備に応じて異なることがあります。

3.8.1 スイッチオン後のユーザーインターフェース

工場出荷状態のユーザーインターフェース

図のユーザーインターフェースは装置の工場出荷状態を示しています。

このユーザーインターフェースは、装置を工場出荷時設定にリセットした後も表示されます。

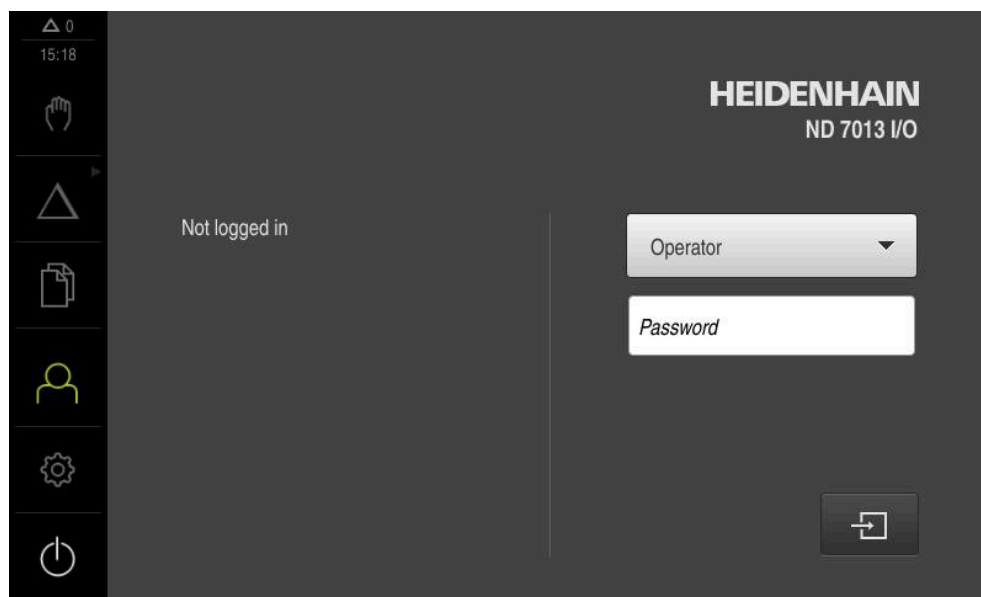


図 2: 装置の工場出荷状態でのユーザーインターフェース

起動後のユーザーインターフェース

最後に、Operator タイプのユーザーが、有効な自動ユーザーログインによってログインしていた場合、起動後に、「**手動モード**」メニューが表示されます。


詳細情報: "「手動モード」メニュー", 29 ページ

自動ユーザーログインが無効になっている場合、「**ユーザーログイン**」メニューが表示されます。

詳細情報: "メニュー「ユーザーログイン」", 36 ページ

3.8.2 ユーザーインターフェースのメインメニュー



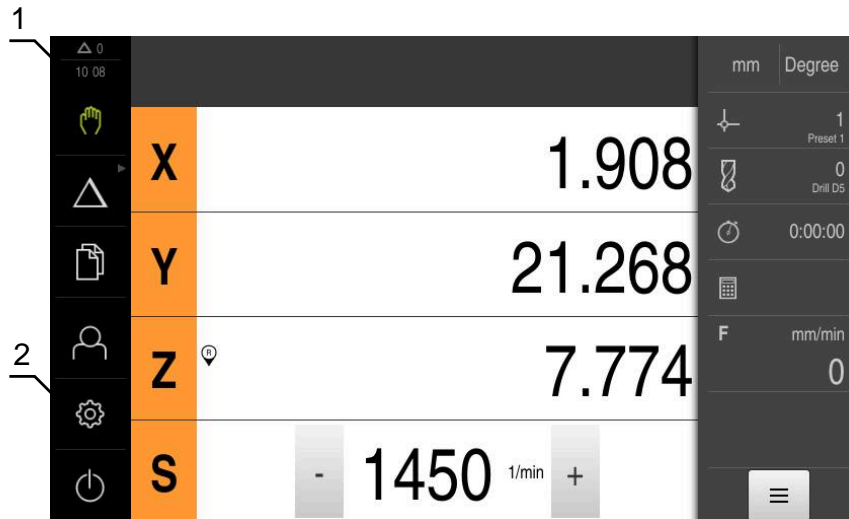


ユーザーインターフェース (手動モード)



- 1 時刻と閉じられていないメッセージの数を表示するメッセージ表示エリア
- 2 操作エレメントを示すメインメニュー

メインメニューの操作エレメント


操作エレメント	機能
	メッセージ すべてのメッセージの一覧表示と閉じられていないメッセージ数の表示 詳細情報: "メッセージ", 47 ページ
	手動モード 機械軸の手動位置決め 詳細情報: "「手動モード」メニュー", 29 ページ
	MDI モード 希望する軸動作の直接入力 (Manual Data Input) ; 残存距離の算出および表示 詳細情報: "「MDI モード」メニュー", 30 ページ
	プログラムラン (ソフトウェアオプション) 操作ガイダンスによる、あらかじめ作成したプログラムの実行 詳細情報: "プログラムランメニュー (ソフトウェアオプション)", 32 ページ
	プログラミング (ソフトウェアオプション) 個々のプログラムの作成および管理 詳細情報: "プログラミングメニュー (ソフトウェアオプション)", 33 ページ
	ファイルマネージャ 装置で使用できるファイルの管理 詳細情報: "メニュー「ファイル管理」", 35 ページ



操作エレメント	機能
	<p>ユーザーのログイン ユーザーのログイン/ログアウト 詳細情報: "メニュー「ユーザーログイン」", 36 ページ</p>
	<p> ユーザーが拡張された権限 (ユーザータイプ Setup または OEM) でログインしている場合、歯車アイコンが表示されます。</p>
	<p>設定 装置の設定 (ユーザーの調整、センサーの設定、ファームウェアの更新など) 詳細情報: "メニュー「設定」", 37 ページ</p>
	<p>スイッチオフ オペレーティングシステムのシャットダウンまたは節電モードのオン 詳細情報: "「スイッチオフ」メニュー", 38 ページ</p>

グループ化された操作エレメントの選択

「Software-Option ND 7000 PGM」が有効になっている場合、以下の操作エレメントがメインメニューでグループ化されます。

- MDI モード
- プログラムラン
- プログラミング

 グループ化された操作エレメントは矢印アイコンで表示されます。


- 
 - ▶ グループから操作エレメントを選択するには、矢印アイコンの付いた操作エレメント (**MDI モード**など) をタップします
 - > 操作エレメントがアクティブ化されて表示されます
- 
 - ▶ もう一度操作エレメントをタップします
 - > グループが開かれます
 - ▶ 希望の操作エレメントを選択します
 - > 選択した操作エレメントがアクティブ化されて表示されます

3.8.3 「手動モード」メニュー

呼出し



- ▶ メインメニューで「手動モード」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

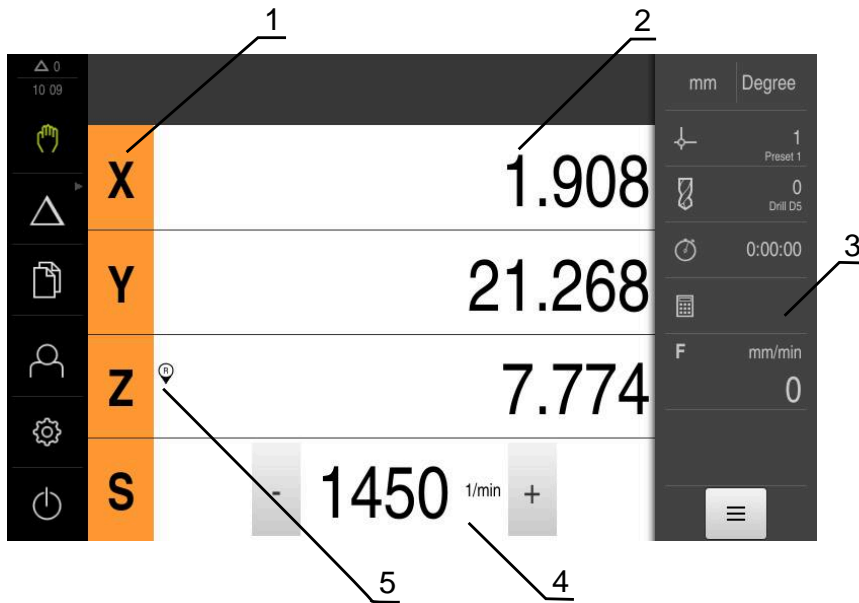

- 1 軸ボタン
- 2 位置表示
- 3 ステータスバー
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 リファレンス

「手動モード」メニューは、作業エリアに機械軸で測定した位置値を表示します。

ステータスバーには、追加機能が提供されます。

詳細情報: "手動モード", 217 ページ

3.8.4 「MDI モード」メニュー


呼出し



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます (設定により異なる)。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

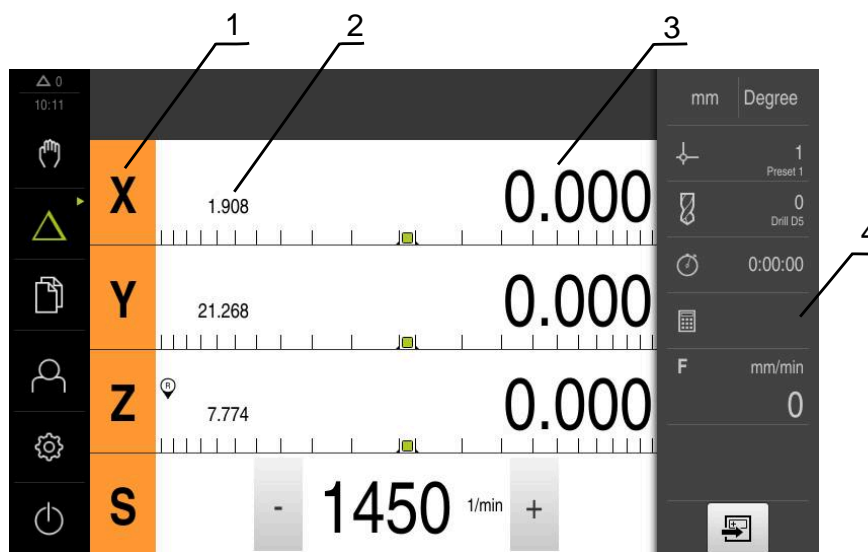

- 1 軸ボタン
- 2 現在位置
- 3 残り距離
- 4 ステータスバー

「MDIブロック」ダイアログボックス



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます (設定により異なる)。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします
- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます



図 3: 「MDIブロック」ダイアログボックス

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 MDI データレコード
- 4 ステータスバー
- 5 ブロック工具

「MDI モード」メニューでは、希望する軸動作を直接指定できます (Manual Data Input)。その際、目標点までの距離を設定すると、残存距離が算出されて表示されます。

ステータスバーには、追加の測定値と機能が提供されます。

詳細情報: "MDI モード", 226 ページ

3.8.5 プログラムランメニュー (ソフトウェアオプション)

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラムラン」をタップします



操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- > プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます



図 4: 「プログラムラン」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

「プログラムラン」メニューにより、あらかじめプログラミングモードで作成したプログラムを実行します。実行する間、アシスタントが個々のプログラムステップをガイドします。

「プログラムラン」メニューでシミュレーションウィンドウを表示して、選択したブロックを視覚化することができます。

ステータスバーには、追加の測定値と機能が提供されます。

詳細情報: "プログラムラン (ソフトウェアオプション)", 238 ページ

3.8.6 プログラミングメニュー (ソフトウェアオプション)

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラミング」をタップします



操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。

詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- > プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます



ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。



図 5: 「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

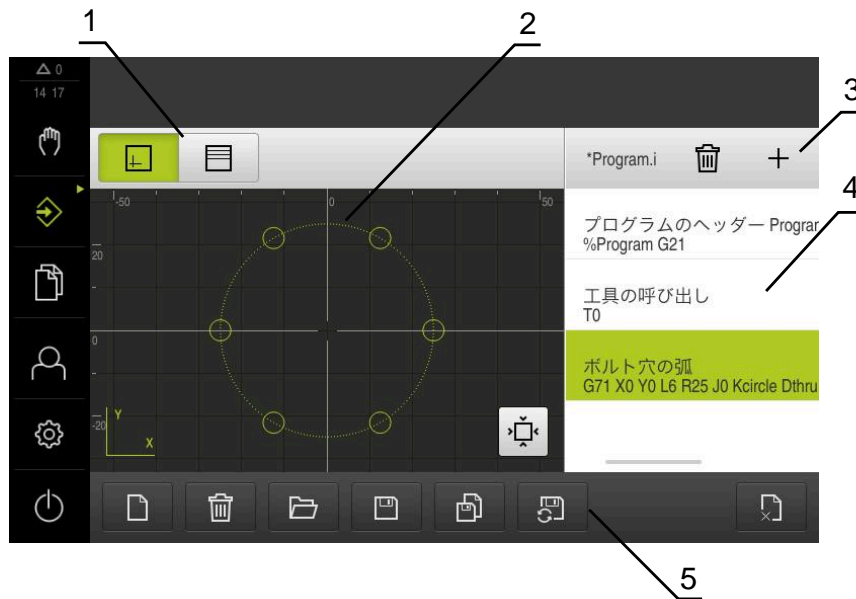


図 6: シミュレーションウィンドウが開いている「プログラミング」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 シミュレーションウィンドウ (オプション)
- 3 ツールバー
- 4 プログラムブロック
- 5 プログラム管理

「プログラミング」メニューで、プログラムの作成と管理ができます。そのためには、個々の加工ステップまたは加工パターンをブロックとして定義します。連続する複数のブロックが 1 つのプログラムを形成します。

詳細情報: "プログラミング (ソフトウェアオプション)", 246 ページ

3.8.7 メニュー「ファイル管理」

呼出し



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- > ファイルマネージャのユーザーインターフェースが表示されます

概略説明

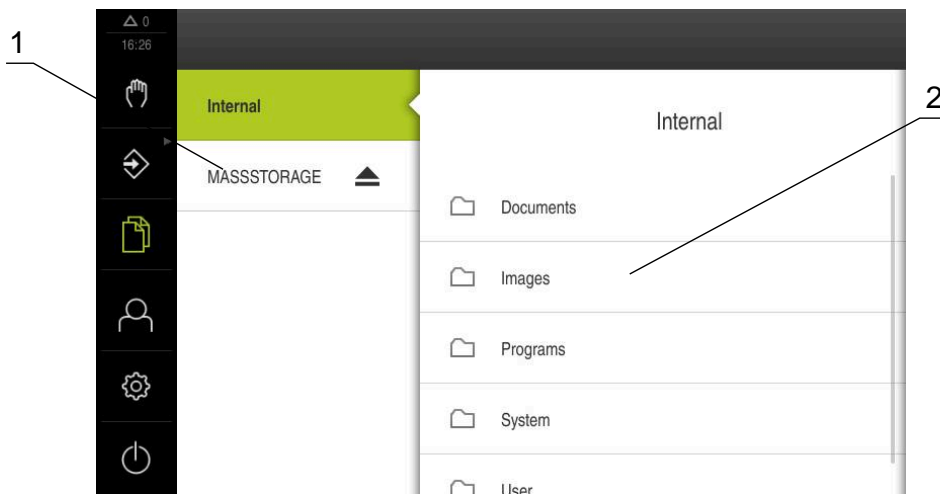


図 7: 「ファイルマネージャ」メニュー

- 1 使用可能な保存場所のリスト
- 2 選択した保存場所のフォルダのリスト

ファイル管理メニューには、制御のメモリに保存されているファイルの一覧が表示されます。

場合によっては接続された USB メモリー (FAT32 形式) および使用可能なネットワークドライブが、保存場所のリストに表示されます。USB メモリーおよびネットワークドライブは、名前またはドライブ名で表示されます。

詳細情報: "ファイルマネージャ", 162 ページ

3.8.8 メニュー「ユーザーログイン」

呼出し



- ▶ メインメニューで「ユーザーログイン」をタップします
- > ユーザーログイン/ログアウト用のユーザーインターフェースが表示されます

概略説明

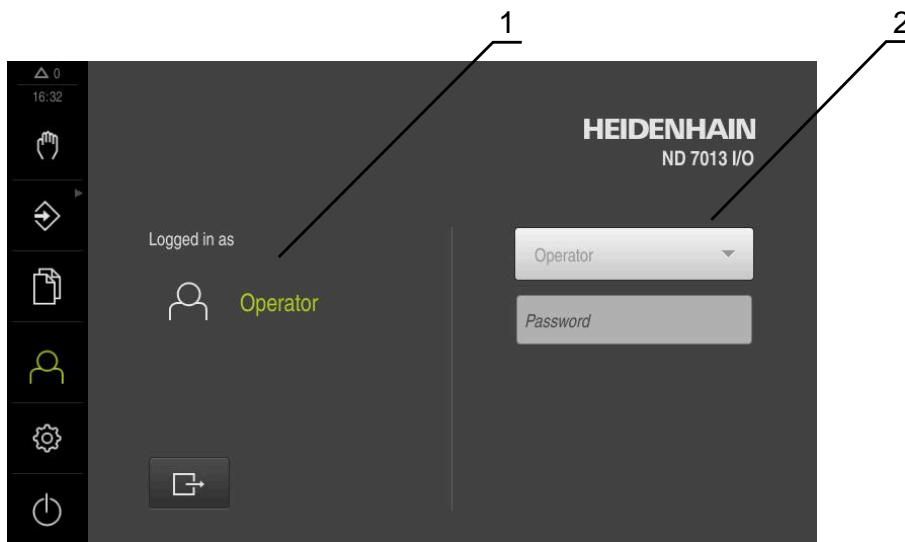


図 8: 「ユーザーログイン」メニュー

- 1 ログインユーザーの表示
- 2 ユーザーのログイン

「ユーザーログイン」メニューの左の列に、ログインしたユーザーが表示されます。新しいユーザーのログインは、右の列に表示されます。

別のユーザーをログインするには、ログインしているユーザーをログアウトする必要があります。

詳細情報: "ユーザーのログイン/ログアウト", 23 ページ

3.8.9 メニュー「設定」

呼出し



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします
- > 装置設定用のユーザーインターフェースが表示されます

概略説明



図 9: 「設定」メニュー

- 1 設定オプションのリスト
- 2 設定パラメータのリスト

「設定」メニューには、装置を設定するためのすべてのオプションが表示されます。設定パラメータで、装置を使用場所のニーズに合わせて調整します。

詳細情報: "設定", 169 ページ

i 本装置は、権限レベルを使用して、ユーザーによる包括的または限定された管理と操作を設定します。

3.8.10 「スイッチオフ」メニュー

呼出し



- ▶ メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします
- > オペレーティングシステムのシャットダウン、節電モードの有効化、クリーニングモードの有効化のための操作エLEMENTが表示されます

概略説明

「**スイッチオフ**」メニューには、次のオプションが表示されます。

操作エLEMENT	機能
	シャットダウン オペレーティングシステムがシャットダウンします
	節電モード 画面がオフになり、オペレーティングシステムが節電モードになります
	クリーニングモード 画面がオフになり、オペレーティングシステムはそのまま進行します

詳細情報: "ND 7000 スイッチオン・オフ", 22 ページ





詳細情報: "画面の清掃", 190 ページ

3.9 位置値表示

位置値表示には、軸の位置や、設定されている軸の付加情報が表示されます。


3.9.1 位置値表示の操作エLEMENT

記号	意味
	軸ボタン 軸ボタンの機能: <ul style="list-style-type: none"> ■ 軸ボタンをタップ: 位置値の入力フィールド (手動モード) または「MDIブロック」ダイアログボックス (MDIモード) が開く ■ 軸ボタンをホールド: 現在の位置がデータムに設定される ■ 軸ボタンを右にドラッグ: その軸で使用できる機能がある場合はメニューが開く
	リファレンスマーク検索が正常に実行されました
	リファレンスマーク検索が実行されなかったか、リファレンスマークが認識されませんでした
	選択されているスピンドルのギア 詳細情報: "スピンドルのギアの設定", 40 ページ
	選択されているギアでは指定のスピンドル回転数に達しません ▶ より高いギアを選択してください

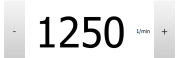記号	意味
	選択されているギアでは指定のスピンドル回転数に達しません ▶ より低いギアを選択してください
	MDI モードとプログラムランでは、軸にスケーリングが適用されます 詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 41 ページ
1250 <small>rpm</small>	スピンドルの実際回転数
 1250 <small>rpm</small> 	スピンドル回転数の制御用の入力フィールド 詳細情報: "スピンドル回転数の設定", 39 ページ

3.9.2 位置値表示の機能

スピンドル回転数の設定


 以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。

接続された工作機械の設定に応じて、スピンドル回転数を制御できます。


- ▶ 必要に応じてスピンドル回転数の表示から入力フィールドに切り替えるには、表示を右へドラッグします
 - ▶ 「**スピンドル回転数**」入力フィールドが表示されます
 - ▶ 「+」または「-」をタップあるいはホールドして、スピンドル回転数を希望の値に設定します
- あるいは
- ▶ 「**スピンドル回転数**」入力フィールドをタップします
 - ▶ 希望する値を入力します
 - ▶ 「RET」で入力を確定します
 - ▶ 入力されたスピンドル回転数が目標値として適用され、制御されます
 - ▶ 実際のスピンドル回転数の表示に戻るには、入力フィールドを左へドラッグします








スピンドルのギアの設定

 以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。


お使いの工作機械がギアスピンドルを使用している場合、使用するギアを選択することができます。

 ギアの選択は、外部信号で制御することも可能です。
詳細情報: "スピンドル軸 S", 101 ページ

-  ▶ 作業エリアで軸ボタン「S」を右にドラッグします
-  ▶ 「**ギア**」をタップします
 > 「**ギアステージを設定**」ダイアログボックスが表示されます
 ▶ 希望するギアをタップします
-  ▶ 「**確定**」をタップします
 > 選択したギアが新しい値として適用されます
 ▶ 軸ボタン「S」を左にドラッグします
-  > 選択したギアのアイコンが軸ボタン「S」の隣に表示されます

 選択したギアでは希望のスピンドル回転数に達しない場合は、ギアのアイコンが点滅し、上矢印 (より高いギア) または下矢印 (より低いギア) が表示されます。



3.10 ステータスバー




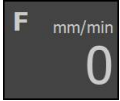


 ステータスバーとオプションの OEM バーは、「**プログラミング**」メニューでは使用できません。

ステータスバーには、送り速度および走査速度が表示されます。さらに、ステータスバーの操作エレメントにより、基準点表および工具表、ならびに補助プログラムのストップウォッチや電卓に直接アクセスできます。

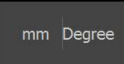3.10.1 ステータスバーの操作エレメント


ステータスバーでは、以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	クイックアクセスメニュー リニア値と角度値の単位の設定、スケーリングの設定： タップするとクイックアクセスメニューが開きます 詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 41 ページ
	基準点テーブル 現在の基準点表の表示；タップすると基準点表が開きます 詳細情報: "プリセット表の作成", 153 ページ

操作エレメント	機能
	工具表 現在の工具表の表示 ; タップすると工具表が開きます 詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ
	ストップウォッチ スタート/ストップ機能のある時間表示 (h:mm:ss 形式) 詳細情報: "ストップウォッチ", 44 ページ
	計算機 主要な数学関数を含む計算機および回転数計算機 詳細情報: "計算機", 44 ページ
	送り速度 最速のリニア軸の現在送り速度の表示 すべてのリニア軸が停止すると、最速の回転軸の送り速度が表示されます
	追加機能 手動モードの追加機能 詳細情報: "手動モードの追加機能", 45 ページ
	MDIブロック MDIモードでの加工ブロックの生成

 
3.10.2 クイックアクセスメニューで設定を調整する

クイックアクセスメニューで次の設定を調整できます :

 クイックアクセスメニュー内の設定の各使用可能性は、ログインしたユーザーによって異なります。

- リニア値の単位 (ミリメートル またはインチ)
- 角度値の単位 (放射、度(10進数) または度-分-秒)
- 座標システムの種類
- MDI ブロックまたはプログラムブロックの処理時に指定の位置に掛け合わせるスケーリング係数

単位の設定




- ▶ ステータスバーの「クイックアクセスメニュー」をタップします
- ▶ 希望の「線形値の単位」を選択します
- ▶ 希望の「角度値の単位」を選択します
- ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「終了」をタップします
- ▶ 選択した単位が「クイックアクセスメニュー」に表示されます



プログラム実行用座標系の種類の選択

 
プログラムブロックを処理するために、デカルト座標系と極座標系を切り替えることができます。



- ▶ ステータスバーの「**クイックアクセスメニュー**」をタップします
- ▶ 希望のオプションを選択します
- ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「**終了**」をタップします
- ▶ 座標系は選択したオプションに対応しています

座標システムの種類 選択

 
試運転において軸 R および A を表示するため、デカルト座標系と極座標系を切り替えることができます。



- ▶ ステータスバーの「**クイックアクセスメニュー**」をタップします
- ▶ 希望のオプションを選択します
- ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「**終了**」をタップします
- ▶ 座標系は選択したオプションに対応しています

スケーリング係数 有効化

 スケーリング係数は、MDIブロックまたはプログラムブロックの処理時にブロックで指定されている位置に掛け合わされます。これにより、MDIブロックまたはプログラムブロックを、ブロックに変更を加えることなく1つまたは複数の軸でミラーリングまたはスケーリングすることができます。



- ▶ ステータスバーの「クイックアクセスメニュー」をタップします
- ▶ 希望の設定に移動するには、ビューを左にドラッグします
- ▶ スケーリング係数を「ON/OFF」スライドスイッチで有効にします。
- ▶ 各軸に対して希望のスケーリング係数を入力します
- ▶ 各入力値を「RET」で確定します




- ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「終了」をタップします






- ▶ スケーリング係数≠1が有効な場合、位置値表示に該当するアイコンが表示されます

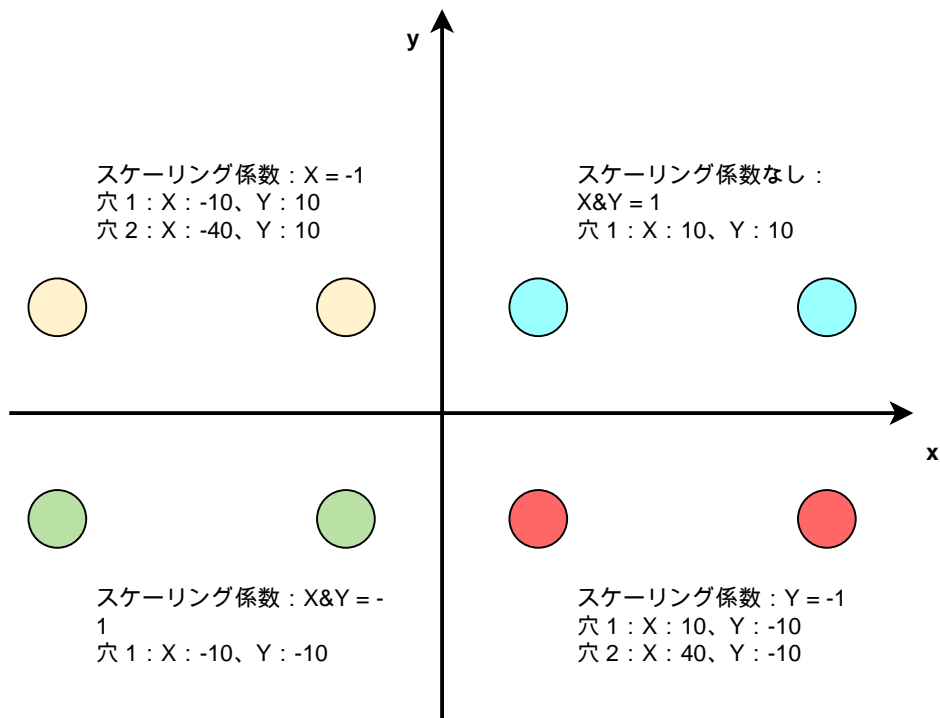例：スケーリング係数の使用



3.10.3 ストップウォッチ

加工時間等々を測定するために、ステータスバーにはストップウォッチがあります。h:mm:ss 形式の時間表示は、普通のストップウォッチと同じ原則に従い、経過時間を計ります。

操作エレメント	機能
	スタート 時間測定を開始するか、または 中断 後に時間測定を継続します
	中断 時間測定を中断します
	停止 時間測定を停止して 0:00:00 にリセットします

3.10.4 計算機

計算のために、ステータスバーには計算機があります。数値の入力には、普通の計算機同様にテンキーを使用します。

計算機	機能
標準	主要な数学関数を備えています
速度計算機能	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 所定のフィールドに直径 (mm) と切削速度 (m/min) を入力します > 回転数が自動的に計算されます

3.10.5 手動モードの追加機能



- ▶ 追加機能呼び出すには、ステータスバーの「追加機能」をタップします

以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	<p>原点 リファレンスマークの検索を開始する 詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 125 ページ</p>
	<p>プロービング ワークのエッジをプロービング 詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ</p>
	<p>プロービング ワークの中心線を指定 詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ</p>
	<p>プロービング 円形 (穴またはシリンダ) の中心点を指定 詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ</p>
	<p>プロービング エッジを介してアライメントおよび基準点を指定 (1 番目の軸で 2 回のプロービングプロセス、2 番目の軸で 1 回のプロービングプロセス) 詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ</p>
	<p>プロービング エッジを介してアライメントを指定 (2 回のプロービングプロセス) 詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ</p>
	<p>プロービング 円形状の中心点を介してアライメントを指定 (工具を使った 3 回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った 4 回のプロービングプロセス) 詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ</p>

3.11 OEMバー




ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

オプションの OEM バーを使うと、設定に応じて、接続された工作機械の機能を制御すること。

3.11.1 OEMメニューの操作エレメント

i OEM バーで使用できる操作エレメントは、装置および接続された工作機械の設定に応じます。
詳細情報: "OEMメニュー の設定", 128 ページ

OEMメニューでは、典型的には以下の操作エレメントを使用できます。

操作エレメント	機能
	OEM バーは、つまみをタップすると表示と非表示が切り替わります
	ロゴ 設定された OEM ロゴを表示します
	スピンドル速度 スピンドル回転数の 1 つまたは複数の初期値を示します 詳細情報: "スピンドル回転数の目標値の設定", 129 ページ


3.11.2 OEMメニューの機能呼び出す

i OEM バーで使用できる操作エレメントは、装置および接続された工作機械の設定に応じます。
詳細情報: "OEMメニュー の設定", 128 ページ



OEM バーの操作エレメントを用いて、スピンドルの機能など、特殊機能を制御できます。

詳細情報: "特殊機能の設定", 131 ページ

スピンドル回転数の設定

- 
- ▶ OEM バーで、「**スピンドル速度**」フィールドをタップします
 - ▶ スピンドルに負荷がかかっていない場合に、接続された工作機械の選択されたスピンドル回転数に達する電圧値が設定されます

スピンドル回転数のプログラミング

- 
- ▶ 「+」または「-」をタップまたはホールドして、スピンドルを希望の回転数にします
- 
- ▶ OEM バーで、「**スピンドル速度**」フィールドをホールドします
 - ▶ フィールドの背景色が緑色で表示されます
 - ▶ 現在のスピンドル回転数が、公称値として適用され、「**スピンドル速度**」フィールドに表示されます

3.12 メッセージと音声フィードバック

3.12.1 メッセージ

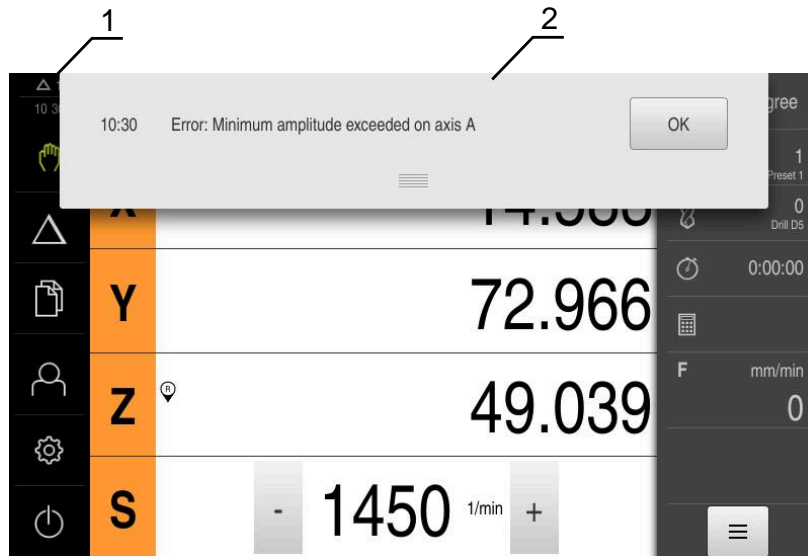



図 10: 作業エリアでのメッセージの表示

- 1 メッセージ表示エリア
- 2 メッセージのリスト

作業エリアの上縁部に、たとえば、操作エラー、終了していないプロセスが原因でメッセージが表示されることがあります。

これらのメッセージは、メッセージの原因の発生により、または画面の左上の「メッセージ」表示エリアをタップすることにより表示されます。

 メッセージの呼出し



- ▶ 「メッセージ」をタップします
- メッセージのリストが表示されます

表示エリアの調整



- ▶ メッセージの表示エリアを拡大するには、**ドラッグポイント**を下にドラッグします
- ▶ メッセージの表示エリアを縮小するには、**ドラッグポイント**を上ドラッグします
- ▶ 表示エリアを閉じるには、**ドラッグポイント**を上方向に画面の外に向かってドラッグします
- 閉じられていないメッセージの数が「メッセージ」に表示されます

メッセージの終了

メッセージの内容によっては、以下の操作エレメントを使ってメッセージを閉じることができます。



- ▶ 通知が目的であるメッセージを閉じるには、「**終了**」をタップします
- > メッセージは表示されなくなります

あるいは

- ▶ アプリケーションに作用する可能性があるメッセージを閉じるには、「**OK**」をタップします
- > メッセージがアプリケーションによって考慮されます
- > メッセージは表示されなくなります

3.12.2 アシスタント

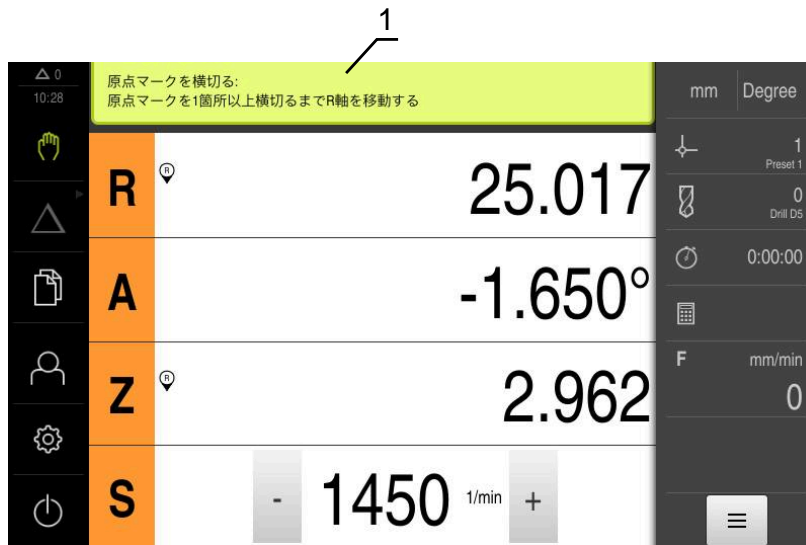


図 11: アシスタントによる動作手順のサポート

1 アシスタント (例)

アシスタントが動作手順やプログラムの処理、学習プロセスの実行をサポートします。

アシスタントの、以下の操作エレメントが、動作手順やプロセスに応じて表示されます。



- ▶ 直前の作業手順に戻る、またはプロセスを繰り返すには、「**元に戻す**」をタップします



- ▶ 表示された作業手順を確定するには、「**承認**」をタップします
- ▶ アシスタントは次の手順にジャンプするか、プロセスを終了します



- ▶ 次の表示に切り替えるには、「**次へ**」をタップします
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「**前へ**」をタップします



- ▶ アシスタントを終了するには、「**終了**」をタップします

3.12.3 音声フィードバック

本装置は、操作、終了したプロセスまたはエラーを知らせるための音声フィードバックを提供します。

利用可能な音声は、テーマ分野別にまとめられています。1つのテーマ分野内でも音声異なります。

音声フィードバックの設定は、「**設定**」メニューで確定できます。

詳細情報: "音", 175 ページ

II

OEM と Setup の
ための情報

概要

本説明書のこの部は OEM と Setup のユーザーを対象とし、装置の使用開始や設定に重要なポイントを含みます。

第 2 部「OEM と Setup のための情報」の章の内容

次の表が示す内容：

- 第 2 部「OEM と Setup のための情報」を構成する章
- 各章に含まれる情報
- 各章に主に該当する対象者

章	内容	対象者		
		OEM	Setup	Operator
	この章に含まれる内容			
1 "輸送と保管"	... 製品の輸送 ... 製品の保管 ... 製品の同梱品 ...製品用のアクセサリ	✓	✓	
2 "組立て"	... 決まりに従った製品の取付け	✓	✓	
3 "設置"	... 決まりに従った製品のインストール	✓	✓	
4 "使用開始"	... 製品の使用開始	✓		
5 "設定"	... 決まりに従った製品の設定		✓	
6 "ファイルマネージャ"	... 「ファイルマネージャ」メニューの機能	✓	✓	✓
7 "設定" 製品の設定オプションおよび関連する設定パラメータ	✓	✓	✓
8 "サービスとメンテナンス"	... 製品の全般的なメンテナンス作業	✓	✓	✓
9 "解体と廃棄"	... 製品の解体と廃棄 ...環境保護に関するガイドライン	✓	✓	✓
10 "技術仕様"	... 製品の技術データ ...製品寸法および接続寸法 (図面)	✓	✓	✓

目次

1	輸送と保管	56
1.1	概要.....	57
1.2	装置の開梱.....	57
1.3	同梱品およびアクセサリ.....	57
1.3.1	同梱品.....	57
1.3.2	アクセサリ.....	58
1.4	輸送による損傷がある場合.....	58
1.5	再梱包と保管.....	58
1.5.1	装置を梱包する.....	58
1.5.2	装置を保管する.....	58
2	組立て	59
2.1	概観.....	60
2.2	装置の組立て.....	60
2.2.1	取付けブラケット Single-Pos の取付け.....	61
2.2.2	取付けブラケット Duo-Pos の取付け.....	62
2.2.3	取付けブラケット Multi-Pos の取付け.....	63
2.2.4	ホルダ Multi-Pos の取付け.....	64
3	設置	65
3.1	概観.....	66
3.2	一般的な注意事項.....	66
3.3	装置の概要.....	67
3.4	エンコーダを接続する.....	69
3.5	タッチプローブの接続.....	70
3.6	切替え入出力の配線.....	71
3.7	入力装置を接続する.....	74
3.8	ネットワーク周辺機器の接続.....	74
3.9	電源の接続.....	75
4	使用開始	76
4.1	概観.....	77
4.2	使用開始のためのログイン.....	77
4.2.1	ユーザーのログイン.....	77
4.2.2	起動後にリファレンスマークの検索を実行する.....	78
4.2.3	言語の設定.....	78
4.2.4	パスワードの変更.....	79
4.3	個別手順 使用開始.....	79
4.4	応用例の選択.....	81
4.5	基本設定.....	81
4.5.1	ソフトウェアオプションを有効にする.....	81
4.5.2	日時の設定.....	84
4.5.3	単位の設定.....	84
4.6	タッチプローブの設定.....	86
4.7	軸の設定.....	86
4.7.1	軸の設定に関する基盤.....	86
4.7.2	一般的なエンコーダの一覧.....	88
4.7.3	EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定する.....	89

4.7.4	軸を 1 V _{pp} または 11 μA _{pp} インタフェースを持つエンコーダに対して設定する	90
4.7.5	誤差補正の実行	95
4.7.6	スピンドル軸の設定	100
4.7.7	切替え機能	107
4.7.8	軸の連結	109
4.7.9	軸の校正	110
4.7.10	原点	124
4.8	M 機能の設定	126
4.8.1	標準 M 機能	126
4.8.2	メーカー独自の M 機能	126
4.9	OEMエリア	127
4.9.1	文書の追加	127
4.9.2	スタート画面の追加	127
4.9.3	OEMメニュー の設定	128
4.9.4	表示の調整	133
4.9.5	プログラム実行の調整	133
4.9.6	エラーメッセージの調整	134
4.9.7	OEM 設定のバックアップおよび復元	136
4.9.8	スクリーンショット用に装置を設定する	137
4.10	データのバックアップ	138
4.10.1	バックアップ設定	138
4.10.2	ユーザーファイルをバックアップ	139

5 設定..... 140

5.1	概観	141
5.2	設定のためのログイン	141
5.2.1	ユーザーのログイン	141
5.2.2	起動後にリファレンスマークの検索を実行する	142
5.2.3	言語の設定	142
5.2.4	パスワードの変更	143
5.3	設定の個別ステップ	144
5.3.1	基本設定	144
5.3.2	加工プロセスの準備	152
5.4	バックアップ設定	160
5.5	ユーザーファイルをバックアップ	161

6 ファイルマネージャ..... 162

6.1	概観	163
6.2	ファイルタイプ	164
6.3	フォルダとファイルの管理	164
6.4	ファイルを表示	167
6.5	ファイルのエクスポート	167
6.6	ファイルのインポート	168

7 設定..... 169

7.1	概要	170
7.2	一般事項	171
7.2.1	デバイス情報	171
7.2.2	スクリーンおよびタッチスクリーン	172
7.2.3	表示	173
7.2.4	シミュレーションウィンドウ	174
7.2.5	音	175
7.2.6	プリンタ	176

7.2.7	著作権.....	176
7.2.8	サービス情報.....	176
7.2.9	文書.....	176
7.3	センサ.....	177
7.4	インターフェース.....	178
7.4.1	USB.....	178
7.4.2	軸（切替え機能）.....	178
7.4.3	位置による切替え機能.....	178
7.5	ユーザー.....	180
7.5.1	OEM.....	180
7.5.2	Setup.....	181
7.5.3	Operator.....	182
7.6	軸.....	183
7.6.1	情報.....	185
7.7	サービス.....	186
7.7.1	ファームウェア情報.....	187
8	サービスとメンテナンス.....	189
8.1	概観.....	190
8.2	クリーニング.....	190
8.3	メンテナンスプラン.....	191
8.4	稼働の再開.....	191
8.5	ファームウェアの更新.....	192
8.6	エンコーダの診断.....	194
8.6.1	1 V _{PP} /11 μA _{PP} インターフェース付きエンコーダの診断.....	194
8.6.2	EnDat インタフェース付きエンコーダの診断.....	195
8.7	ファイルおよび設定の復元.....	198
8.7.1	OEM 固有フォルダとファイルの復元.....	198
8.7.2	ユーザーファイルの復元.....	199
8.7.3	リストア設定.....	200
8.8	すべての設定をリセット.....	201
8.9	工場出荷時のデフォルト設定にリセット.....	201
9	解体と廃棄.....	202
9.1	概要.....	203
9.2	解体.....	203
9.3	廃棄処分.....	203
10	技術仕様.....	204
10.1	概観.....	205
10.2	装置データ.....	205
10.3	装置および接続寸法.....	207
10.3.1	取付けブラケット Single-Pos での装置寸法.....	209
10.3.2	取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法.....	210
10.3.3	取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法.....	210
10.3.4	ホルダ Multi-Pos での装置寸法.....	211

1

輸送と保管

1.1 概要

この章には、装置の輸送および保管、ならびに同梱品とアクセサリに関する情報が記載されています。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

1.2 装置の開梱

- ▶ 梱包箱の上側を開きます。
- ▶ 梱包材を取り除きます。
- ▶ 内容物を取り出します。
- ▶ 納品物がすべて揃っているか確認します。
- ▶ 納品物に輸送による損傷がないか点検します。

1.3 同梱品およびアクセサリ

1.3.1 同梱品

納品内容物は、以下の製品です。

名称	説明
付録 (オプション)	取扱説明書の内容、また、場合によっては設置説明書の内容を補完するか、その代用となります
取扱説明書	記憶媒体に収録されている、現在提供可能な言語での取扱説明書の PDF 版
装置	ポジション表示 ND 7000
設置説明書	現在提供可能な言語での設置説明書の印刷版
取付けブラケット Single-Pos	固定取付け用取付けブラケット、傾斜 20°、取付け穴パターン 50 mm x 50 mm

1.3.2 アクセサリ

i ライセンスキーを使用して、装置のソフトウェアオプションを有効にする必要があります。付属のハードウェアコンポーネントは、各ソフトウェアオプションを有効化してからはじめて使用できます。
詳細情報: "ソフトウェアオプションを有効にする", 81 ページ

以下に記載のアクセサリは、HEIDENHAIN にオプションで注文できます。

1.4 輸送による損傷がある場合

- ▶ 損傷を輸送業者に確認してもらいます。
- ▶ 梱包材は検査のために保管しておきます。
- ▶ 発送者に損傷があったことを知らせます。
- ▶ 小売店または機械メーカーに交換部品を依頼します。

i 輸送による損傷の場合：
 ▶ 梱包材は検査のために保管しておきます
 ▶ ハイデンハインまたは機械メーカーに連絡してください
 これは、交換部品が必要になる輸送時の損傷の場合でも同じです。

1.5 再梱包と保管

装置をここで示す条件に従って、慎重に梱包し、保管してください。

1.5.1 装置を梱包する

再梱包はできるだけ元の梱包と同じになるようにしてください。

- ▶ 装置のすべての取付け部品およびダストキャップを装置の納入時に取り付けられていたとおりに取り付けます。つまり、装置を最初に梱包されていたとおりに梱包します
- ▶ 装置を梱包する際には、
 - 輸送中の衝突や振動を抑えるようにします
 - ほこりや湿気が侵入しないようにします
- ▶ 同梱のアクセサリ部品をすべて梱包に入れます
詳細情報: "同梱品およびアクセサリ", 57 ページ
- ▶ 納入時に同梱されていた説明書もすべて同梱します
詳細情報: "説明書の保管と譲渡", 10 ページ

i 修理のために装置をカスタマーサービスに返送する場合：
 ▶ 装置はアクセサリや測定装置および周辺機器なしで送付します

1.5.2 装置を保管する

- ▶ 装置を上記のとおり梱包します
- ▶ 環境条件の規定を守ってください
詳細情報: "技術仕様", 204 ページ
- ▶ 輸送後および長期保管後には、装置に損傷がないか確認してください

2

組立て

2.1 概観

この章では、装置の組立てを説明します。装置を適切に台座またはブラケットに取り付けるための手引きとなります。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

2.2 装置の組立て

組立てに関する一般的な注意事項

組立ての種類に関する記載は、装置の背面にあります。取付け穴パターンは、50 mm x 50 mm のパターンに対応しています。

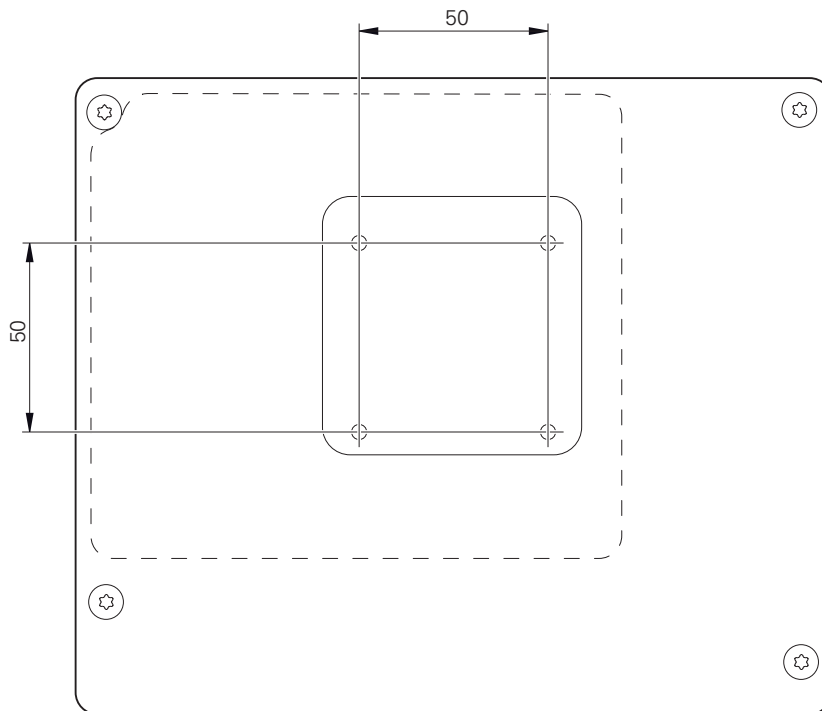


図 12: 装置背面の寸法

組立ての種類に応じて装置に固定するための材料は、付属品に同梱されています。

さらに次のものがが必要です：

- トルクスドライバー T20
- トルクスドライバー T25
- 六角棒スパナ SW 2.5 (台座 Duo-Pos)
- 土台に固定するための材料



装置の使用上の決まりに合わせて、装置を台座やブラケットに取り付けてください。

2.2.1 取付けブラケット Single-Pos の取付け

台座 Single-Pos は、20 度の傾斜で装置にねじ固定できます。

- ▶ 取付けブラケットを付属の皿ネジ M4 x 8 ISO 14581 で装置背面の上部 ネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ 2 つの適したねじを用いて、上方から台座を土台にねじ固定します
あるいは
- ▶ 台座の下側にシール式ゴムパッドを取り付けます
- ▶ ケーブルは、後方から台座の開口部に通し、接続部へと取り回します

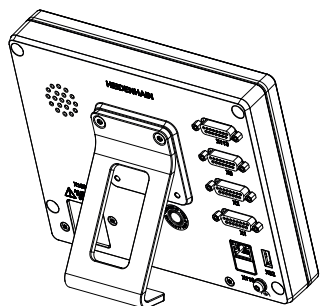


図 13: 取付けブラケット Single-Pos に取り付けた装置

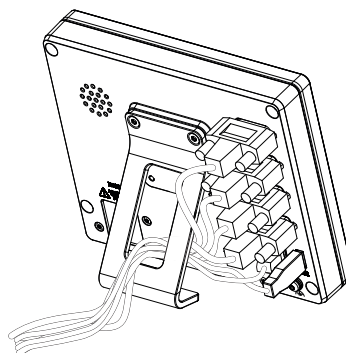


図 14: 取付けブラケット Single-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "取付けブラケット Single-Pos での装置寸法", 209 ページ

2.2.2 取付けブラケット Duo-Pos の取付け

台座 Duo-Pos は、20 度または 45 度のいずれかの傾斜で装置にねじ固定できます。

i 取付けブラケット Duo-Pos を 45° の角度で装置にネジ止めする場合、装置を取付けスロットの上端に固定する必要があります。アングルプラグ付き電源ケーブルを使用してください。

- ▶ 取付けブラケットを付属の六角穴付きネジ M4 x 8 ISO 7380 で装置背面の下部ネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ 装着スロット (幅 = 4.5 mm) を利用して、台座を土台にねじ固定します
あるいは
- ▶ 装置を希望の位置に自由に設置する
- ▶ ケーブルは、後方から台座の 2 本の支柱の間を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

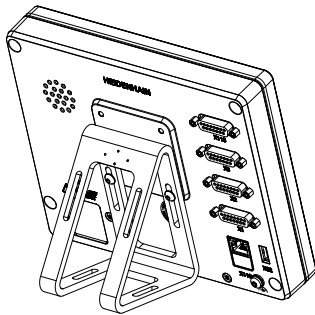


図 15: 取付けブラケット Duo-Pos に取り付けた装置

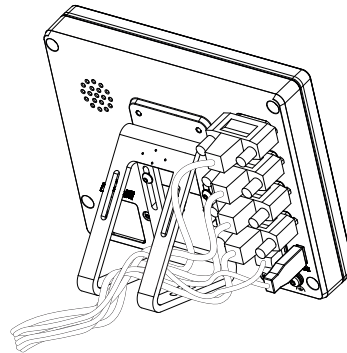


図 16: 取付けブラケット Duo-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法", 210 ページ

2.2.3 取付けブラケット Multi-Pos の取付け

- ▶ 取付けブラケットを付属の皿ネジ M4 x 8 ISO 14581 (黒) で装置背面のネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ オプションで 2 つの M5 ねじを用いて、下方から台座を土台にねじ固定します
- ▶ で希望の傾斜角度を設定します
- ▶ 台座を固定：ねじ T25 を締めます

i ねじ T25 の締付けトルクに注意してください

- 推奨締付けトルク：5.0 Nm
- 最大許容締付けトルク：15.0 Nm

- ▶ ケーブルは、後方から台座の 2 本の支柱の間を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

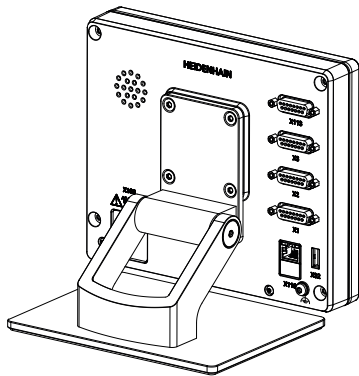


図 17: 取付けブラケット Multi-Pos に取り付けた装置

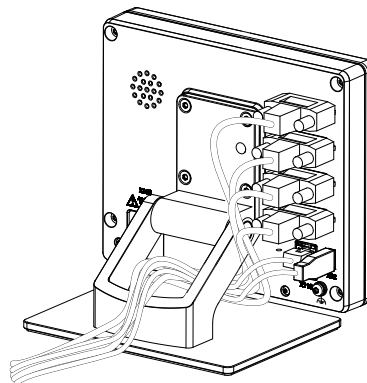


図 18: 取付けブラケット Multi-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法", 210 ページ

2.2.4 ホルダ Multi-Pos の取付け

- ▶ ホルダを付属の皿ネジ M4 x 8 ISO 14581 (黒) で装置背面のネジ穴に取り付けます

i 2.6 Nm の許容締付けトルクに注意してください

- ▶ 同梱の M8 ねじ、ワッシャー、グリップおよび M8 六角ナットを用いて、ブラケットをアームに取り付けます

あるいは

- ▶ 7 ミリ以下のネジ 2 本を使って、ブラケットを任意の面の穴に取り付けます
- ▶ で希望の傾斜角度を設定します
- ▶ ブラケットを固定：ねじ T25 を締めます

i ねじ T25 の締付けトルクに注意してください

- 推奨締付けトルク：5.0 Nm
- 最大許容締付けトルク：15.0 Nm

- ▶ ケーブルは、後方からブラケットの 2 本の支柱の間を通し、側面の開口部から接続部へと取り回します

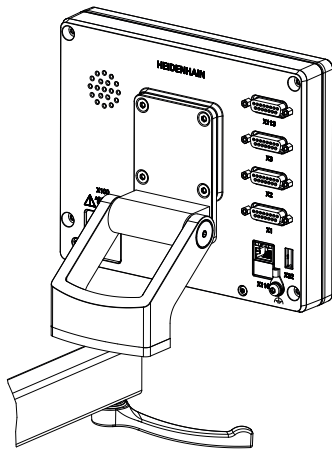


図 19: ホルダ Multi-Pos に取り付けられた装置

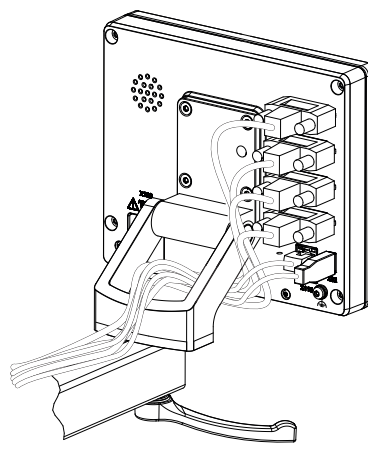


図 20: ホルダ Multi-Pos でのケーブル取回し

詳細情報: "ホルダ Multi-Pos での装置寸法", 211 ページ

3

設置

3.1 概観

この章では、装置の設置について説明します。この章は、装置の接続に関する情報を含み、周辺機器を適切に接続するための手引きとなります。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

3.2 一般的な注意事項

注意事項

高い電磁放射の発生源により障害が生じるおそれがあります！

周波数インバータや駆動装置などの周辺機器により、障害が発生するおそれがあります。

電磁波の影響に対する耐性を高くするには、

- ▶ オプションの IEC/EN 60204-1 に準拠した機能接地端子を使用してください
- ▶ たとえば、金属積層フィルムおよび金属メッシュまたは金属ハウジングによって全体がシールドされた USB 周辺機器のみを使用してください。編組シールドの遮蔽率は 85 % 以上です。シールドはコネクタの全周に接続される必要があります (360° 接続)。

注意事項

稼働中のコネクタの接続と解除による装置の損傷！

内部構成部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ プラグ類は必ず装置のスイッチを切った状態で接続したり外したりしてください

注意事項

静電気放電 (ESD) !

この装置には、静電気放電で破壊されるおそれのある静電気に弱い部品が取り付けられています。

- ▶ ESD に弱い部品の取扱いに関する安全措置を必ず取ってください
- ▶ 規則に準じて接地していない端子ピンに決して触れないでください
- ▶ 装置の接続部での作業時は、放電リストバンドを装着してください

注意事項

間違った配線による装置の損傷！

入力または出力を誤って配線すると、装置や周辺機器に損傷が生じるおそれがあります。

- ▶ 装置のピン配列および技術データに注意してください
- ▶ 使用するピンまたは心線のみを配線してください

詳細情報: "技術仕様", 204 ページ

3.3 装置の概要

装置背面の接続部には、汚れや損傷を防ぐダストキャップが付いています。

注意事項

ダストキャップが外れていることによる汚れや損傷！

使用しない接続部にダストキャップをかぶせないと、接続接点の機能が損なわれたり使用不能になるおそれがあります。

- ▶ ダストキャップは、エンコーダや周辺機器の接続時以外は外さないでください
- ▶ エンコーダまたは周辺機器を取り外す場合は、ダストキャップを再び接続部に取り付けてください

i エンコーダ用の接続部の種類は、装置の仕様によって異なる場合があります。

ダストキャップなしの装置背面

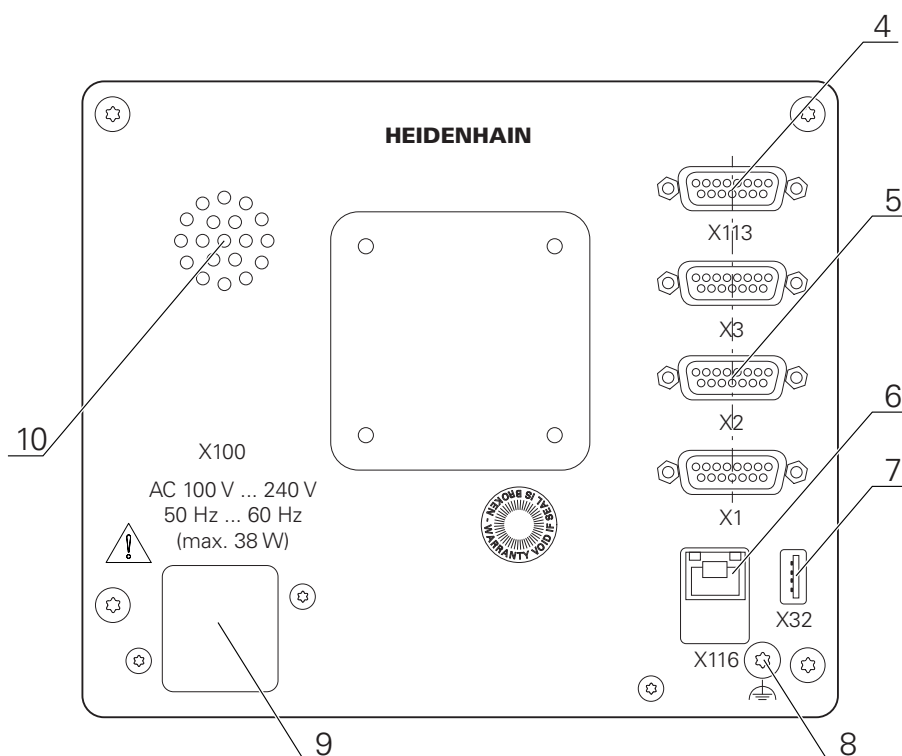


図 21: ID 1089178-xx の装置における装置背面

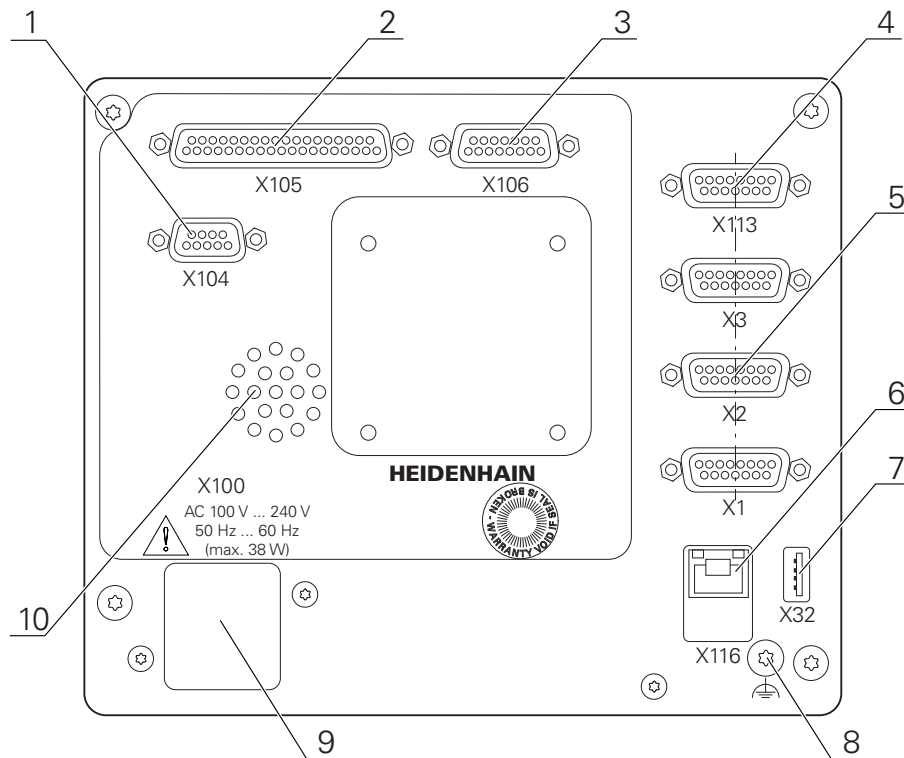


図 22: ID 1089179-xx の装置における装置背面

接続：

- 5 **X1~X3**：1 V_{SS}、11 μA_{SS} または EnDat 2.2 インタフェースを備えたエンコーダ用の 15 ピン D-Sub ポート付き装置バリエーション
- 7 **X32**：プリンタ、入力装置または USB 大容量記憶装置用 USB 2.0 ハイスピードポート (タイプ A)
- 10 スピーカー
- 8 IEC/EN 60204-1 に準拠した機能接地端子
- 6 **X116**：後続システムや PC との通信およびデータ交換用 RJ45 イーサネットポート
- 4 **X113**：タッチプローブ (HEIDENHAIN タッチプローブなど) 用 15 ピン D-Sub ポート
- 9 **X100**：電源スイッチと電源接続口

追加の接続部 (ID 1089179-xx の装置の場合)：

- 2 **X105**：デジタルインタフェース用の 37 ピン D-Sub ポート (DC 24 V、切替え入力部 24 点、切替え出力部 8 点)
- 3 **X106**：アナログインタフェース用の 15 ピン D-Sub ポート (入力部 4 点、出力部 4 点)
- 1 **X104**：汎用リレーインタフェース用の 9 ピン D-Sub ポート (リレー切換接点 2 点)

3.4 エンコーダを接続する

i EnDat-2.2 インタフェースを持つエンコーダの場合：装置設定における軸に、該当するエンコーダ入力がすでに割り当てられている場合、再起動時にそのエンコーダが自動的に認識され、設定が調整されます。その代わりに、エンコーダを接続してからエンコーダ入力を割り当ててもかまいません。

- ▶ 以下のピン配列に注意します
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 60 ページ

- ▶ エンコーダケーブルを対応する接続部にしっかり接続します

詳細情報: "装置の概要", 67 ページ

- ▶ ねじ付きプラグの場合：ねじを強く締めすぎないでください

ピン配列 X1、X2、X3

1 V _{pp} 、11 μA _{pp} 、EnDat 2.2								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 V_{pp}	A+	0 V	B+	U _p	/	/	R-	/
11 μA_{pp}	I ₁₊		I ₂₊		/	内部 シールド	I ₀₋	/
EnDat	/	/	/	データ	/		ク ロック	
	9	10	11	12	13	14	15	
1 V_{pp}	A-	セン サー 0 V	B-	セン サー U _p	/	R+	/	
11 μA_{pp}	I ₁₋		I ₂₋		/	I ₀₊	/	
EnDat	/	/	/	データ	/	ク ロック		

3.5 タッチプローブの接続

i 次のタッチプローブを装置に接続できます。

- HEIDENHAIN タッチプローブ TS 248
- HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130
- Renishaw 長さゲージ

詳細情報: "同梱品およびアクセサリ", 57 ページ

- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 60 ページ

- ▶ タッチプローブを接続部にしっかりと接続します

詳細情報: "装置の概要", 67 ページ

- ▶ ねじ付きプラグの場合：ねじを強く締めすぎないでください


接続部割当て X113

1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 V	B 12 V	Dout 0	DC 12 V	DC 5 V	Din 0	GND
9	10	11	12	13	14	15	
Din 1	Din 2	TP	GND	TP	Din 3	LED-	


B - Probe signals、readiness

TP - Touch Probe、normally closed


デジタル入力：

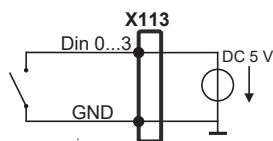

デジタル出力：

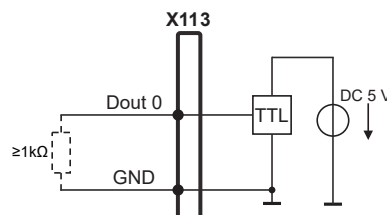

タッチプローブ：

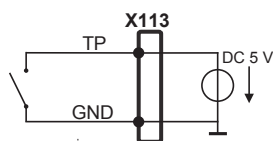

3.6 切替え入出力の配線

i 接続する周辺機器に応じて、接続作業に電気技術者が必要になることがあります。
 例：安全特別低電圧 (SELV) を超えたとき
詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

i 本装置は、電源が二次回路から IEC 61010-1 第 3 版 9.4 項に準拠する制限エネルギーの供給を受けるか、あるいは UL1310 に準拠するクラス 2 の二次回路から電源供給を受ける場合に、IEC 61010-1 の要件を満たします。
 IEC 61010-1 第 3 版 9.4 項の代わりに、規格 DIN EN 61010-1、EN 61010-1、UL 61010-1 および CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 の該当する項も使用できます。

- ▶ 切替え入出力は、以下の接続部割当てに従って配線されます
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 60 ページ


- ▶ 周辺機器の接続ケーブルをそれぞれの接続口にしっかり接続します

詳細情報: "装置の概要", 67 ページ

- ▶ ねじ付きプラグの場合：ねじを強く締めすぎないでください


i 装置設定で、デジタルまたはアナログ入出力をそれぞれの切替え機能に割り当てる必要があります。

接続部割当て X104

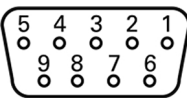								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R-0 NO	R-0 NC	/	R-1 NO	R-1 NC	R-0 CO	/	/	R-1 CO

CO - Change Over
 NO - Normally Open
 NC - Normally Closed


リレー出力：

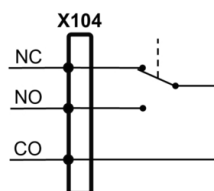


接続部割当て X105

1	2	3	4	5	6	7	8
Din 0	Din 2	Din 4	Din 6	Din 8	Din 10	Din 12	Din 14
9	10	11	12	13	14	15	16
Din 16	Din 18	Din 20	Din 22	Dout 0	Dout 2	Dout 4	Dout 6
17	18	19	20	21	22	23	24
DC 24 V	DC 24 V	GND	Din 1	Din 3	Din 5	Din 7	Din 9
25	26	27	28	29	30	31	32
Din 11	Din 13	Din 15	Din 17	Din 19	Din 21	Din 23	Dout 1
33	34	35	36	37			
Dout 3	Dout 5	Dout 7	DC 24 V	GND			

デジタル入力 :

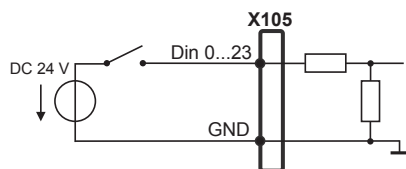


デジタル出力 :

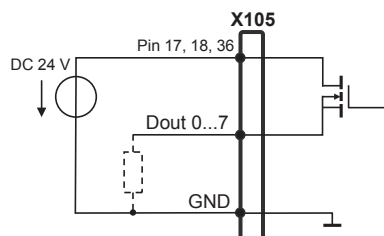


接続部割当て X106

1	2	3	4	5	6	7	8
Aout 0+	Aout 1+	Aout 2+	Aout 3+	GND	GND	Ain 1	Ain 3
9	10	11	12	13	14	15	
Aout 0-	Aout 1-	Aout 2-	Aout 3-	DC 5 V	Ain 0	Ain 2	

アナログ入力 :

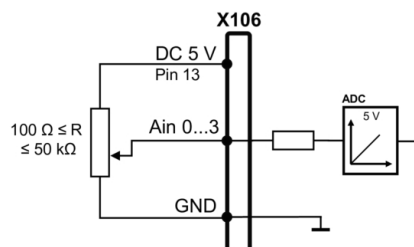

アナログ出力 :

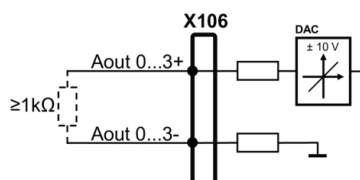


接続部割当て X113


1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 V	B 12 V	Dout 0	DC 12 V	DC 5 V	Din 0	GND
9	10	11	12	13	14	15	
Din 1	Din 2	TP	GND	TP	Din 3	LED-	

B - Probe signals、readiness
 TP - Touch Probe、normally closed


デジタル入力 :

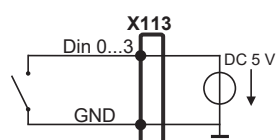

デジタル出力 :

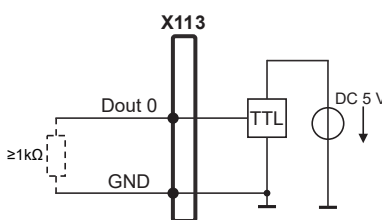

タッチプローブ:

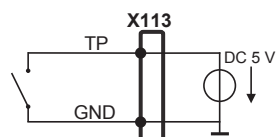

3.7 入力装置を接続する


- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 60 ページ

- ▶ USB マウスまたは USB キーボードをタイプ A の USB ポート (X32) に接続します。USB ケーブルプラグを完全に差し込んでください

詳細情報: "装置の概要", 67 ページ

接続部割当て X32

			
1	2	3	4
DC 5 V	データ (-)	データ (+)	GND

3.8 ネットワーク周辺機器の接続


- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ ダストキャップを取り外し、保管します
- ▶ 組立てバリエーションに応じてケーブルを取り回します

詳細情報: "装置の組立て", 60 ページ

- ▶ 市販の CAT.5 ケーブルを使用してネットワーク周辺機器をイーサネットポート X116 に接続します。ケーブルプラグがポートにカチッとハマるまで押し込んでください

詳細情報: "装置の概要", 67 ページ

接続部割当て X116

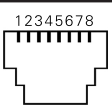							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

3.9 電源の接続

警告

感電の危険！

装置を正しく設置しないと、感電して重傷を負ったり死亡したりするおそれがあります。

- ▶ 原則として、3 線式電源ケーブルを使用します。
- ▶ 建物設備の保護接地導体の接続端子が適切なものか確認してください

警告

誤った電源ケーブルによる火災の危険！


設置場所の要件を満たさない電源ケーブルを使用すると、火災を招く危険があります。

- ▶ 少なくとも設置する国の要件に準拠している電源ケーブルのみを使用してください

- ▶ 以下の接続部割当てに注意してください
- ▶ 要求を満たしている電源ケーブルを用いて、電源接続口を保護接地導体付き電源コンセントに接続します

詳細情報: "装置の概要", 67 ページ

接続部割当て X100

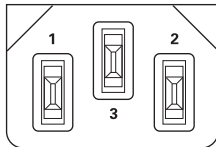		
1	2	3
L/N	N/L	⊕

4

使用開始

4.1 概観

この章には、装置の使用開始に関する情報がすべて記載されています。

使用開始の際には、機械メーカーの試運転エンジニア (OEM) が、各工作機械での使用に備えて装置を設定します。

設定は、後で工場出荷時設定に戻すことができます。

詳細情報: "すべての設定をリセット", 201 ページ



以下で説明する操作を実行する前に、"操作の概要" の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

4.2 使用開始のためのログイン

4.2.1 ユーザーのログイン

装置の使用を開始するには、「OEM」ユーザーがログインします。



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「OEM」ユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「oem」を入力します




パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (Setup) または機械メーカー (OEM) にお問い合わせください。


パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。



- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします
- ▶ ユーザーがログインします
- ▶ 「**手動モード**」操作モードが開きます

4.2.2 起動後にリファレンスマークの検索を実行する

 装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。
詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 94 ページ

 EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 38 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 125 ページ

4.2.3 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインタフェースの言語は英語です。ユーザーインタフェースは希望の言語に切り替えることができます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザー用に選択した言語が、「言語」ドロップダウンリストに、対応するフラグと共に表示されます
- ▶ 「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインタフェースが表示されます

4.2.4 パスワードの変更

設定の悪用を防止するためには、パスワードを変更する必要があります。
パスワードは秘密にして、人に知られないようにしてください。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしたユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」をタップします
- ▶ 現在のパスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 新しいパスワードを入力し、パスワードの入力を繰り返します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「OK」をタップします
- ▶ 「OK」でメッセージを終了します
- > 新しいパスワードは次のログイン時に使用できます

4.3 個別手順 使用開始

i 使用開始のための以下の個別手順には、決められた順序があります。

- ▶ 本装置を正しく使用開始するためには、記載されている順序で動作手順を実行します

条件：「OEM」タイプのユーザーとしてログインしていること(参照 "使用開始のためのログイン", 77 ページ)。

アプリケーションを選択する

- 応用例の選択

基本設定

- ソフトウェアオプションを有効にする
- 日時の設定
- 単位の設定

タッチプローブの設定

- タッチプローブの設定

軸の設定

- | | |
|--|--|
| <p>EnDat インタフェースの場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定する ■ 軸の校正 ■ 誤差補正の実行 ■ 1 回転あたりの目盛線本数の算出 | <p>1 V_{pp} または 11 μA_{pp} インタフェースの場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ リファレンスマーク検索をオンにする ■ 軸を 1 V_{pp} または 11 μA_{pp} インタフェースを持つエンコーダに対して設定する ■ 軸の校正 ■ 誤差補正の実行 ■ 1 回転あたりの目盛線本数の算出 |
|--|--|

- スピンドル軸の設定
 - 軸の連結
 - 軸の校正
-

M 機能の設定

- 標準 M 機能
 - メーカー独自の M 機能
-

OEM エリア

- 文書の追加
 - スタート画面の追加
 - OEMメニュー の設定
 - 表示の調整
 - エラーメッセージの調整
 - OEM 設定のバックアップおよび復元
 - スクリーンショット用に装置を設定する
-

データのバックアップ

- バックアップ設定
- ユーザーファイルをバックアップ

注意事項

設定データが消失または破損するおそれがあります。

装置がスイッチオンの状態で装置を電源から外すと、設定データが失われるか損なわれるおそれがあります。

- ▶ 設定データのバックアップを作成し、復元用に保存してください

4.4 応用例の選択

装置の使用を開始するときに、標準アプリケーションの「ミリング加工」および「旋盤」を選択できます。「ラジアルボール盤加工」アプリケーションは、該当するソフトウェアオプションを有効にした後に選択できます。

詳細情報: "ライセンスキーの請求", 81 ページ

工場出荷時の装置では、「ミリング加工」が選択されています。



装置の使用方法を切り替えると、軸の設定がすべてリセットされま
す。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定

パラメータ	説明
応用例	アプリケーションの種類 (変更は再起動後に有効になります) 設定 : <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリング加工 ■ 旋盤 ■ ラジアルボール盤加工 (ソフトウェアオプション) 標準値 : ミリング加工

4.5 基本設定

4.5.1 ソフトウェアオプションを有効にする

追加のソフトウェアオプションはライセンスキーで有効にします。



有効にしたソフトウェアオプションは、一覧ページで確認できます。
詳細情報: "ソフトウェアオプションの確認", 84 ページ

ライセンスキーの請求

ライセンスキーは、次の方法で請求できます。

- ライセンスキー申請に必要なデバイス情報を収集します
- ライセンスキー申請の作成

ライセンスキー申請に必要なデバイス情報を収集します



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「一般事項」をタップします
- ▶ 「デバイス情報」をタップします
- > デバイス情報の一覧が表示されます
- > 製品名、部品番号、ID番号、シリアル番号、ファームウェアバージョンが表示されます
- ▶ HEIDENHAIN のサービス窓口へ連絡し、表示されたデバイス情報を申告し、装置のライセンスキーを請求します
- > ライセンスキーとライセンスファイルが生成され、電子メールで届きます

ライセンスキー申請の作成



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 「ソフトウェアオプション」をタップします
- ▶ 有料のソフトウェアオプションをリクエストするには、「リクエストオプション」をタップします
- ▶ 無料のテストオプションをリクエストするには、「トライアルオプションのリクエスト」をタップします
- ▶ 希望のソフトウェアオプションを選択するには、該当するチェックマークをタップします



- ▶ 入力内容を取り消すには、該当するソフトウェアオプションのチェックマークをタップします

- ▶ 「リクエストの作成」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでライセンス申請の保存場所を選択します
- ▶ 適切なファイル名を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「別名で保存」をタップします
- ▶ ライセンス申請が生成され、選択したフォルダに保存されます
- ▶ 装置上にライセンス申請がある場合は、接続した USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブにそのファイルを移動させます
詳細情報: "フォルダとファイルの管理", 164 ページ
- ▶ ハイデンハインのサービス窓口へ連絡し、ライセンス申請を送付し、ライセンスキーを請求します
- ▶ ライセンスキーとライセンスファイルが生成され、電子メールで届きます

ライセンスキーの有効化

ライセンスキーは、次の方法で有効にすることができます。

- 受け取ったライセンスファイルを使って、ライセンスキーを装置に読み込みます
- ライセンスキーを手動で装置に入力します

ライセンスファイルからのライセンスキーの読み込み



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **ソフトウェアオプション**
 - **アクティブ化オプション**
- ▶ 「**ライセンスファイルの読み込み**」をタップします
- ▶ ファイルシステム、USB メモリー、ネットワークドライブ上にあるライセンスファイルを選択します
- ▶ 「**選択**」で選択を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > ライセンスキーが有効になります
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > ソフトウェアオプションの種類によっては、再起動が必要になることがあります
- ▶ 「**OK**」で再起動を確定します
- > ソフトウェアオプションが有効になります

ライセンスキーの手動入力



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **ソフトウェアオプション**
 - **アクティブ化オプション**
- ▶ 「**ライセンスキー**」入力フィールドにライセンスキーを入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > ライセンスキーが有効になります
- ▶ 「**OK**」をタップします
- > ソフトウェアオプションの種類によっては、再起動が必要になることがあります
- ▶ 「**OK**」で再起動を確定します
- > ソフトウェアオプションが有効になります

ソフトウェアオプションの確認

一覧ページで、装置に対して有効になっているソフトウェアオプションを確認できます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「サービス」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - ソフトウェアオプション
 - 概要
- > 有効なソフトウェアオプションのリストが表示されます

4.5.2 日時の設定

設定 ▶ 一般事項 ▶ 日時

パラメータ	説明
日時	装置の現在の日時 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：年、月、日、時間、分 ■ 標準設定：現在のシステム時間
日付のフォーマット	日付表示のフォーマット 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-YYYY：月、日、年 ■ DD-MM-YYYY：日、月、年 ■ YYYY-MM-DD：年、月、日 ■ 標準設定：YYYY-MM-DD (例：2016-01-31)

4.5.3 単位の設定

単位、丸め方および小数位に関するさまざまなパラメータを設定できます。

設定 ▶ 一般事項 ▶ Units

パラメータ	説明
線形値の単位	線形値の単位 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ミリメートル または インチ ■ 標準設定：ミリメートル
線形値の丸め方	線形値の丸め方 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：小数位の 1~4 は切り捨てられ、小数位の 5~9 は切り上げられます ■ 切り捨て：小数位の 1~9 が切り捨てられます ■ 切り上げ：小数位の 1~9 が切り上げられます ■ 切り捨て：小数位は、切上げも切り捨てもせず、切り取られます ■ 0および5に丸めます：小数位 ≤ 24 または ≥ 75 は 0 に丸め、小数位 ≥ 25 または ≤ 74 は 5 に丸めます (「ラッペン丸め法」) ■ 標準設定：商用

パラメータ	説明
線形値の小数点以下の桁数	<p>線形値の小数点以下の桁数</p> <p>設定範囲：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートル：0 ～ 5 ■ インチ：0 ～ 7 <p>標準値：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートル：4 ■ インチ：6
角度値の単位	<p>角度値の単位</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：弧度での角度 (rad) ■ 度(10進数)：小数位付きの度での角度 (°) ■ 度-分-秒：度 (°)、分 ['] および秒 ["] での角度 ■ 標準設定：度(10進数)
角度値の丸め方	<p>角度値 (10 進表記) の丸め方</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：小数位の 1～4 は切り捨てられ、小数位の 5～9 は切り上げられます ■ 切り捨て：小数位の 1～9 が切り捨てられます ■ 切り上げ：小数位の 1～9 が切り上げられます ■ 切り捨て：小数位は、切上げも切り捨てもせず、切り取られます ■ 0および5に丸めます：小数位 ≤ 24 または ≥ 75 は 0 に丸め、小数位 ≥ 25 または ≤ 74 は 5 に丸めます (「ラッペン丸め法」) ■ 標準設定：商用
角度値の小数点以下の桁数	<p>角度値の小数点以下の桁数</p> <p>設定範囲：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：0 ～ 7 ■ 度(10進数)：0 ～ 5 ■ 度-分-秒：0 ～ 2 <p>標準値：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：5 ■ 度(10進数)：3 ■ 度-分-秒：0
小数点の記号	<p>値表示の区切り文字</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ポイントまたはコンマ ■ 標準設定：ポイント

4.6 タッチプローブの設定

タッチプローブは基準点のプロービングに使用できます。タッチプローブのスタイラスには、さらにルビーボールを装備することができます。タッチプローブの使用時には、対応するパラメータを設定する必要があります。

設定 ▶ センサ ▶ タッチプローブ

パラメータ	説明
タッチプローブ	接続されているタッチプローブを使用するために、タッチプローブを有効または無効にします <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準値：OFF
調査には常にエッジファインダを使用	プロービングの際に常にエッジファインダを使用するかの設定オプション <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準値：OFF
長さ	エッジファインダの長さオフセット <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：≥0.0001 ■ 標準値：0.0000
直径	のエッジファインダーの直径 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：≥ 0.0001 ■ 標準値：6.0000
Evaluation of the ready signal	タッチプローブに応じてレディ信号を評価するための設定オプション <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準値：ON

4.7 軸の設定

その方法は、接続されたエンコーダのインタフェース型式および軸タイプに応じて異なります。

- 型式 EnDat のインタフェースを持つエンコーダ：
パラメータは自動的にエンコーダによって適用されます
詳細情報: "EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定する", 89 ページ
- 型式 1 V_{pp} または 11 μA_{pp} のインタフェースを持つエンコーダ：
パラメータは手動で設定する必要があります
- 軸タイプ「スピンドル」、「ギアスピンドル」：
入力と出力および追加パラメータは手動で設定する必要があります
詳細情報: "スピンドル軸 S", 101 ページ

一般的に装置に接続される HEIDENHAIN エンコーダのパラメータは、一般的なエンコーダの一覧をご覧ください。

詳細情報: "一般的なエンコーダの一覧", 88 ページ

4.7.1 軸の設定に関する基盤



ブロックの実行のような機能を利用するには、軸の設定が、各使用方法の取り決めに相当している必要があります。

ラジアルボール盤の軸の名称

ラジアルボール盤は、円柱軸に回転軸 A と名称 R のアウトリガー軸があります。ドリル軸は Z と名付けられています。

校正プロセスを実行すると、A 軸と R 軸がデカルト座標系で X 軸と Y 軸に変換されます。

詳細情報: "軸の校正", 110 ページ

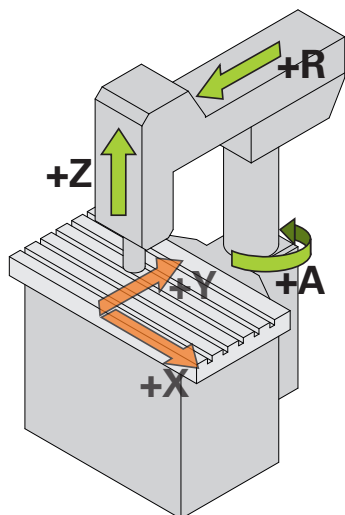


図 23: 高速ラジアルボール盤の軸の割り当て

4.7.2 一般的なエンコーダの一覧

次の一覧は、一般的に装置に接続される HEIDENHAIN エンコーダのパラメータを含みます。



その他のエンコーダを接続する場合は、対応する装置の文書で必要なパラメータを調べてください。

測長器

典型的に使用されるインクリメンタルエンコーダの例

エンコーダシリーズ	インタフェース	信号周期	リファレンスマーク	最大移動距離
LS 383	1 V _{PP}	20 μm	1	リファレンスマーク中央
LS 383C	1 V _{PP}	20 μm	コード化	20 mm
LS 187/487C	1 V _{PP}	20 μm	コード化	20 mm
LB 382C	1 V _{PP}	40 μm	コード化	80 mm

典型的に使用されるアブソリュートエンコーダの例

エンコーダシリーズ	インターフェース	測定ステップ
LC 415	EnDat 2.2	5 nm

角度エンコーダおよびロータリエンコーダ

典型的に使用されるインクリメンタルエンコーダの例

エンコーダシリーズ	インタフェース	目盛線本数/ 1 回転あたりの出力信号	リファレンスマーク	基本間隔
RON 285C	1 V _{PP}	18000	コード化	20°
RON 886C	1 V _{PP}	18000	コード化	20°
ROD 280C	1 V _{PP}	18000	コード化	20°
ROD 480	1 V _{PP}	1000~5000	1	-
ERN 180	1 V _{PP}	1000~5000	1	-
ERN 480	1 V _{PP}	1000~5000	1	-



次の式を使って、角度エンコーダにおいて距離コード化されたリファレンスマークの基本間隔を計算できます。

$$\text{基本間隔} = 360^\circ \div \text{リファレンスマークの数} \times 2$$

$$\text{基本間隔} = (360^\circ \times \text{信号周期の基本間隔}) \div \text{目盛線本数}$$

典型的に使用されるアブソリュートエンコーダの例

エンコーダシリーズ	インターフェース	測定ステップ
ROC 425	EnDat 2.2	25 ビット
RCN 5310	EnDat 2.2	26 ビット

4.7.3 EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定する

ある軸に、該当するエンコーダ入力がすでに割り当てられている場合、再起動時には、EnDat インタフェースを持つエンコーダが自動的に認識され、設定が調整されません。その代わりに、エンコーダを接続してからエンコーダ入力を割り当ててもかまいません。

前提条件： EnDat インタフェースを持つエンコーダが装置に接続されていること。

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー

パラメータ	説明
エンコーダ入力	装置の軸へのエンコーダ入力の割当て 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 接続されていません ■ X1 ■ X2 ■ X3 詳細情報： "装置の概要", 67 ページ
インターフェイス	自動的に認識されるインタフェース型式 EnDat
IDラベル	電子銘板から読み取られた、エンコーダに関する情報
診断	エンコーダ診断の結果、たとえば機能リザーブによるエンコーダの機能判定 詳細情報： "EnDat インタフェース付きエンコーダの診断", 195 ページ
エンコーダー・タイプ	接続されたエンコーダのタイプ 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ リニアエンコーダ：直線軸 ■ 角度エンコーダ：回転軸 ■ リニアエンコーダとしての角度エンコーダ：回転軸が直線軸として表示されます ■ 標準値：接続されたエンコーダにより異なる <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 「ラジアルボール盤加工」アプリケーションには、以下の設定が必須です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ R 軸：リニアエンコーダ ■ A 軸：角度エンコーダ ■ Z 軸：リニアエンコーダ または リニアエンコーダとしての角度エンコーダ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i A 軸には表示モード「-∞ ... ∞」が必須です。</p> </div>
機械比	直線軸としての回転軸の表示用： 回転あたりの移動距離 (mm) <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0.1 mm~1000 mm ■ 標準値：1.0
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの設定 詳細情報： "原点移動", 90 ページ

リニアエンコーダとしての角度エンコーダの使用

角度エンコーダまたはロータリエンコーダをリニアエンコーダとして設定する場合、システムのオーバーフローを排除するために、特定のパラメータを遵守する必要があります。

- ギア比は、21474.483 mm の最大移動範囲を超えないように選択する必要があります
- 基準点移動は、 ± 21474.483 mm の最大移動範囲を考慮して設定しなければなりません。この制限は、基準点移動の有無にかかわらず有効だからです。
- **EnDat 2.2 装備のマルチターンロータリエンコーダの場合のみ**：ロータリエンコーダのオーバーフローが機械座標に影響を与えないように、ロータリエンコーダを取り付けなければなりません

原点移動

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー ▶ 原点 ▶ 原点移動

パラメータ	説明
原点移動	リファレンスマークと機械のゼロ点の間のオフセット計算の有効化 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準値：OFF
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの手動入力 (選択したエンコーダタイプにより、mm または度) 標準値：0.00000
基準点シフトの現在の位置	適用 は、リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットとして現在位置を適用します (mm または度、選択したエンコーダタイプに依存)

4.7.4 軸を 1 V_{pp} または 11 μ A_{pp} インタフェースを持つエンコーダに対して設定する

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー

パラメータ	説明
エンコーダ入力	装置の軸へのエンコーダ入力の割当て 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 接続されていません ■ X1 ■ X2 ■ X3 詳細情報 : "装置の概要", 67 ページ
インクリメンタル信号	接続されたエンコーダの信号 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{pp} : 正弦波電圧信号 ■ 11μA : 正弦波電流信号 ■ 標準値：1 V_{pp}

パラメータ	説明
エンコーダー・タイプ	<p>接続されたエンコーダのタイプ 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ リニアエンコーダ：直線軸 ■ 角度エンコーダ：回転軸 ■ リニアエンコーダとしての角度エンコーダ：回転軸が直線軸として表示されます ■ 標準値：接続されたエンコーダにより異なる <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 「ラジアルボール盤加工」アプリケーションには、以下の設定が必須です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ R 軸：リニアエンコーダ ■ A 軸：角度エンコーダ ■ Z 軸：リニアエンコーダ または リニアエンコーダとしての角度エンコーダ </div>
信号周期	<p>リニアエンコーダ用 信号周期の長さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0.001 μm～1000000.000 μm ■ 標準値：20.000
目盛線本数	<p>角度エンコーダおよび直線軸としての回転軸の表示用。 目盛線の数</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：1～1000000 ■ 標準値：1000
シーケンスの入力	<p>既存の回転角に基づいて角度エンコーダの「目盛線本数」を検出するため、学習プロセスをスタートします。</p>
表示モード	<p>角度エンコーダおよび直線軸としての回転軸の表示用。 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ -∞ ... ∞ ■ 0° ... 360° ■ -180° ... 180° ■ 標準値：-∞ ... ∞ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i A 軸には表示モード「-∞ ... ∞」が必須です。</p> </div>
機械比	<p>直線軸としての回転軸の表示用： 回転あたりの移動距離 (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0.1 mm～1000 mm ■ 標準値：1.0
原点	<p>原点の設定 詳細情報："原点 (エンコーダー)", 94 ページ</p>
アナログフィルタ周波数	<p>アナログローパスフィルタの周波数値 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz：33 kHz を超える妨害信号の抑制 ■ 400 kHz：400 kHz を超える妨害信号の抑制 ■ 標準値：400 kHz

パラメータ	説明
端末レジスタ	<p>反射を防止するための代替負荷</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：ON <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 電流信号タイプ (11 μA_{SS}) のインクリメンタル信号の場合、負荷抵抗は自動的に無効になります。</p> </div>
エラー監視	<p>信号エラーの監視</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ オフ：エラー監視は無効です ■ 汚れ：信号振幅のエラー監視 ■ 周波数：信号周波数のエラー監視 ■ 頻度&汚れ：信号振幅と信号周波数のエラー監視 ■ 標準値：頻度&汚れ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i エラー監視の限界値の 1 つを上回ると、警告メッセージまたはエラーメッセージが現れます。</p> </div> <p>限界値は、接続されたエンコーダの信号に応じて異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 信号 1 V_{pp}、設定「汚れ」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電圧 $\leq 0.45\text{ V}$ のときに警告メッセージ ■ 電圧 $\leq 0.18\text{ V}$ または $\geq 1.34\text{ V}$ のときにエラーメッセージ ■ 信号 1 V_{pp}、設定「周波数」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 周波数 $\geq 400\text{ kHz}$ のときにエラーメッセージ ■ 信号 11μA、設定「汚れ」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流 $\leq 5.76\text{ }\mu\text{A}$ のときに警告メッセージ ■ 電流 $\leq 2.32\text{ }\mu\text{A}$ または $\geq 17.27\text{ }\mu\text{A}$ のときにエラーメッセージ ■ 信号 11μA、設定「周波数」 <ul style="list-style-type: none"> ■ 周波数 $\geq 150\text{ kHz}$ のときにエラーメッセージ
計算方向	<p>軸動作中の信号検知</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 正：エンコーダの移動方向が計算方向と同じです ■ 負：エンコーダの移動方向が計算方向と違います ■ 標準値：正
診断	<p>エンコーダ診断の結果、たとえばリサージュ図形によるエンコーダの機能判定</p> <p>詳細情報： "1 V_{pp}/11 μA_{pp} インターフェース付きエンコーダの診断", 194 ページ</p>

1 回転あたりの目盛線本数の算出

型式 1 V_{pp} または 11 μA_{pp} のインタフェースを持つ角度エンコーダでは、学習プロセスで 1 回転あたりの目盛線本数を正確に算出することができます。

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー

- ▶ 「エンコーダー・タイプ」ドロップダウンリストでタイプ「角度エンコーダ」を選択します
- ▶ 「表示モード」でオプション「-∞ ... ∞」を選択します
- ▶ 「原点」をタップします
- ▶ 「リファレンスマーク」ドロップダウンリストで以下のいずれかのオプションを選択します：
 - なし：リファレンスマークがありません
 - 1個：エンコーダにリファレンスマークが 1 つあります
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 学習プロセスを開始するには、「開始」をタップします
- > 学習プロセスが開始され、アシスタントが表示されます
- ▶ アシスタントの指示に従います
- > 学習プロセスで算出された目盛線本数が、「目盛線本数」フィールドに適用されます



学習プロセスの後に他の表示モードを選択すると、算出された目盛線本数は保存されたままになります。

原点（エンコーダー）

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー ▶ 原点



EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

パラメータ	説明
リファレンスマーク	リファレンスマークタイプの設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ なし：リファレンスマークがありません ■ 1個：エンコーダにリファレンスマークが 1 つあります ■ コード：エンコーダに距離コード化されたリファレンスマークがあります ■ 標準値：1個
最大移動距離	コード化されたリファレンスマークを持つリニアエンコーダ用： 絶対位置を算出するための最大移動距離 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0.1 mm～ 10000.0 mm ■ 標準値：20.0
標準間隔	コード化されたリファレンスマークを持つ角度エンコーダ用： 絶対位置を算出するための最大基本間隔 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：> 0°～ 360° ■ 標準値：10.0
基準マークパルスの逆転	リファレンスマークパルスを反転して評価するかの指定 設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：リファレンスパルスを反転して評価します ■ OFF：リファレンスパルスを反転せずに評価します ■ 標準値：OFF
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの設定 詳細情報: "原点移動", 90 ページ

原点移動

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー ▶ 原点 ▶ 原点移動

パラメータ	説明
原点移動	リファレンスマークと機械のゼロ点の間のオフセット計算の有効化 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：ON または OFF ■ 標準値：OFF
原点移動	リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットの手動入力 (選択したエンコーダタイプにより、mm または度) 標準値：0.00000
基準点シフトの現在の位置	適用は、リファレンスマークとゼロ点の間のオフセットとして現在位置を適用します (mm または度、選択したエンコーダタイプに依存)

4.7.5 誤差補正の実行

たとえば、案内誤差や終端位置でのティッピング、接触面の許容誤差、不都合な設置（アッベエラー）といった機械的な影響が、測定誤差を招きます。誤差補正を用いて、ワークの加工中にすでに、体系的な測定誤差を自動的に補正できます。目標値と実際値との比較により、1 つまたは複数の補正係数を定義することができます。

その際、次の方法を区別します。

- 直線性誤差補正 (LEC) : 補正係数は、測定標準の設定された長さ (目標長さ) と実際の移動距離 (実際長さ) から算出します。補正係数は、測定範囲全体に対して直線的に使用されます。
- 部分直線性誤差補正 (SLEC) : 最大 200 個の補正点を使って軸を複数の部分に分割します。各部分ごとに固有の補正係数を定義して適用します。

注意事項

エンコーダの設定を後から変更すると、測定誤差につながる場合があります

エンコーダ入力部、エンコーダタイプ、信号周期またはリファレンスマークなどのエンコーダ設定を変更すると、その前に算出した補正係数が当てはまらなくなる可能性があります。

- ▶ エンコーダの設定を変更する場合は、その後に誤差補正を新しく設定してください

i あらゆる方法に関して、たとえば、比較エンコーダや校正基準器を使って、実際の誤差推移を正確に測定する必要があります。

i 直線性誤差補正と部分直線性誤差補正は、互いに組み合わせることができません。

i リファレンス点移動を有効にする場合は、その後に誤差補正を新しく設定する必要があります。そうすることで測定誤差を回避します。

直線性誤差補正 (LEC) の設定

直線性誤差補正 (LEC) の場合、測定標準の設定された長さまたは角度 (目標長さまたは目標角度) と実際の移動距離 (実際長さまたは実際角度) から算出される誤差補正を使用します。補正係数は、測定範囲全体に対して使用されます。

設定 ▶ 軸 ▶ <Achsname> ▶ 誤差補正 ▶ 直線性誤差補正 (LEC)

パラメータ	説明
補正	<p>機械が軸に及ぼす機械的影響が補正されます</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：補正が有効です ■ OFF：補正が無効です ■ 標準値：OFF
基準の長さ	<p>メーカーのデータによる測定基準長さ用の入力フィールド</p> <p>単位：ミリメートルまたは度 (エンコーダによって異なる)</p>
実際の長さ	<p>測定した長さ用の入力フィールド (実際の移動距離)</p> <p>単位：ミリメートルまたは度 (エンコーダによって異なる)</p>



補正が有効な場合、**基準の長さ**および**実際の長さ**を編集したり、作成することはできません。



直線性誤差補正 (LEC) は、回転角度が 360 度未満であれば角度エンコーダでも使用できます。

部分直線性誤差補正 (SLEC) の設定

部分直線性誤差補正 (SLEC) では、最大 200 個の補正点を使って軸を短い距離部分に分割します。各距離部分での距離の長さを実際の移動距離との差が、軸に対する機械的な影響を補正するための補正值となります。

i 角度エンコーダに対して表示モード $-\infty \dots \infty$ が選択されている場合、角度エンコーダの誤差補正は補正点表の負の値に影響を与えません。

設定 ▶ 軸 ▶ <Achsname> ▶ 誤差補正 ▶ 部分直線性誤差補正 (SLEC)

パラメータ	説明
補正	<p>機械が軸に及ぼす機械的影響が補正されます 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：補正が有効です ■ OFF：補正が無効です ■ 標準値：OFF

i 補正が有効な場合、補正点の表を編集したり、作成することはできません。

補正点の表	<p>手動編集のために補正点表を開きます この表では、経路の各区間での次の値が表示されます：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 補正点位置 (P) ■ 補正值 (D)
-------	---

支点のテーブルを作成
新しい補正点の表を作成するためのメニューを開きます
詳細情報: "支点のテーブルを作成", 98 ページ

補正点表の作成

設定 ▶ 軸 ▶ <Achsname> ▶ 誤差補正 ▶
部分直線性誤差補正 (SLEC) ▶ 支点のテーブルを作成

パラメータ	説明
補正点の数	<p>機械の機械軸上の補正点の数</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：2～200 ■ 標準値：2
補正点の間隔	<p>機械の機械軸上の補正点の間隔</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：100.00000
開始点	<p>開始点は、軸上で補正が適用され始める位置を定義します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：0.00000

作成
入力に従って、新しい補正点表を作成します

- ▶ 補正点「0」の補正值 (D) 「0,0」を入力します
- ▶ 生成された補正点の「補正值 (D)」に、測定により算出された補正值を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します

支点のテーブルを作成

設定 ▶ 軸 ▶ <Achsname> ▶ 誤差補正 ▶

部分直線性誤差補正 (SLEC) ▶ 支点のテーブルを作成

パラメータ	説明
補正点の数	機械の機械軸上の補正点の数 ■ 設定範囲：2～200 ■ 標準値：2
補正点の間隔	機械の機械軸上の補正点の間隔 ■ 標準値：100.00000
開始点	開始点は、軸上で補正が適用され始める位置を定義します ■ 標準値：0.00000
作成	入力に従って、新しい補正点表を作成します

既存の補正点表の調整

部分直線性誤差補正のための補正点表は、作成後、必要に応じて調整できます。

設定 ▶ 軸 ▶ <Achsname> ▶ 誤差補正 ▶ 部分直線性誤差補正 (SLEC)

- ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで無効にします
- ▶ 「補正点の表」をタップします
- > 補正点表には、各距離部分の「補正点位置 (P)」と「補正值 (D)」が表示されます
- ▶ 補正点の「補正值 (D)」を調整します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ その前の表示に切り替えるには、「戻る」をタップします
- ▶ 「補正」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効にします
- > 軸に対して調整した誤差補正が適用されます



詳細情報: "部分直線性誤差補正 (SLEC) の設定", 97 ページ

4.7.6 スピンドル軸の設定


接続されている工作機械の設定によっては、運転を開始する前に、入出力などのスピンドル軸のパラメータを設定する必要があります。お使いの工作機械が「**ギアスピンドル**」を使用している場合は、ギアを設定することもできます。

スピンドル軸は、「**M機能**」M3/M4 により、または手動で開始および停止できます。

「**M機能**」M3/M4 を使用できない場合、スピンドルは手動でしか操作できません。その場合は、デジタル入力のパラメータである「**スピンドル始動**」と「**スピンドルストップ**」を設定する必要があります。

スピンドル軸の制御	アナログ出力	入力	
		スピンドル始動	スピンドルストップ
手動	割当て済み	割当て済み	割当て済み
M機能 M3/M4	割当て済み	未接続	未接続


次の図は設定の手順を示しています。

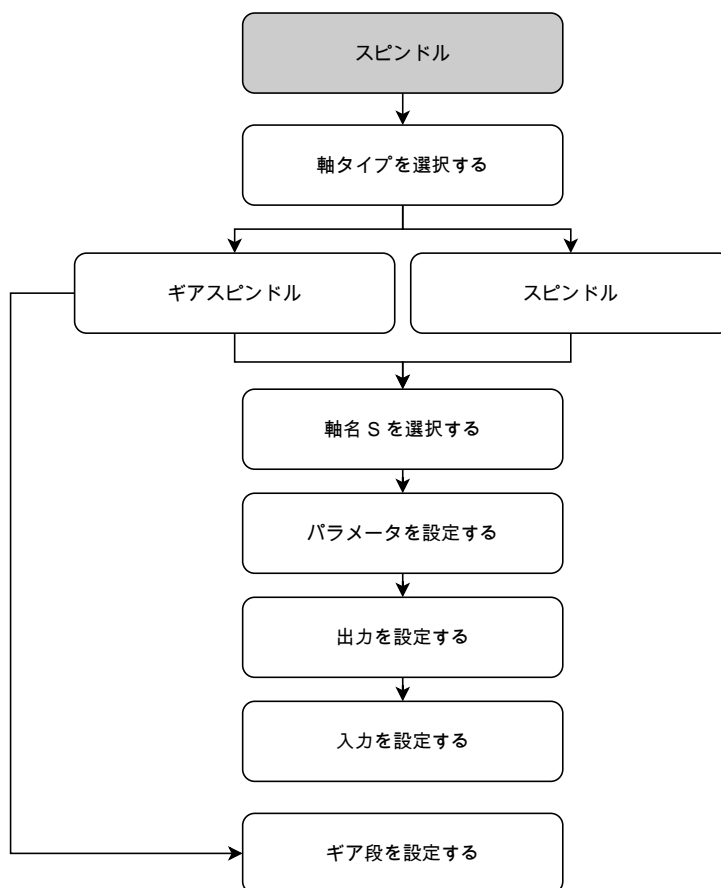

スピンドル軸 S

設定 ▶ 軸 ▶ スピンドル軸 S

パラメータ	説明
軸名	位置プレビューに表示される軸名の定義 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ S ■ 標準設定：S
軸タイプ	軸タイプの定義 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 定義されていません ■ スピンドル ■ ギアスピンドル
エンコーダー	接続されたエンコーダの設定 詳細情報: "一般的なエンコーダの一覧", 88 ページ
誤差補正	直線性誤差補正 LEC または部分直線性誤差補正 SLEC の設定 詳細情報: "誤差補正の実行", 95 ページ
出力	スピンドル用の出力の設定 詳細情報: "出力 (S)", 102 ページ
入力	スピンドル用の入力の設定 詳細情報: "入力 (S)", 104 ページ
ギアステージ	ギアスピンドル用のギアステージの設定 詳細情報: "ギアステージ", 107 ページ
外部信号でのギアステージの選択	外部信号を通じたギアスピンドルのギアステージの選択。ギアステージを変更するには、ピン X105.17/18/36 に DC 24 V が印加されている必要があります 設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：ギアステージの選択が外部信号を通じて行われます ■ OFF：ギアステージの選択が操作モードで手動で行われます ■ 標準値：OFF
上部スピンドル速度範囲の試運転時間	上部回転数範囲の「起動時間」（停止状態から最大回転数「Smax」まで）の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：50 ms～ 10000 ms ■ 標準値：500
下部スピンドル速度範囲の試運転時間	下部回転数範囲の「起動時間」（停止状態から最大回転数「Smax」まで）の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：50 ms～ 10000 ms ■ 標準値：500
試運転時間の特性曲線の中止点	上部スピンドル回転数範囲と下部スピンドル回転数範囲間の限界の定義。起動時間の値が Smax に調整されている必要があります <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 1/min～ 2000 1/min ■ 標準値：1500

パラメータ	説明
最小スピンドル速度	最小スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲 : 0 1/min ~ 500 1/min ■ 標準値 : 50
志向性スピンドル停止の最大スピンドル速度	有向スピンドル停止のための最大スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲 : 0 1/min ~ 500 1/min ■ 標準値 : 30
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>この機能を使用するには、パラメータ「スピンドル位置」に入力を割り当てる必要があります。 詳細情報: "入力 (S)", 104 ページ</p> </div>	

スレッド裁断の最大スピンドル速度	タッピング加工する場合のねじ切り用最大スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲 : 100 1/min ~ 2000 1/min ■ 標準値 : 1000
------------------	--

スピンドルのランプアップ時間

値「**試運転時間の特性曲線の中止点**」でスピンドル回転数を 2 つの範囲に分割します。それぞれの範囲に固有のランプアップ時間を定義できます：

- **上部スピンドル速度範囲の試運転時間**：ドライブが停止状態から最大回転数「Smax」まで加速する時間
- **下部スピンドル速度範囲の試運転時間**：ドライブが停止状態から最大回転数「Smax」まで加速する時間

出力 (S)

出力関連の設定で、モーターの設定を行います。モータータイプに応じて異なる設定を行う必要があります。

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 出力

パラメータ	説明
モータのタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 二極式サーボモーター : -10 V ~ 10 V ■ 単極式サーボモーター : 0 V ~ 10 V ■ ステッピングモーター

モータータイプ：二極式サーボモーター

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 出力

パラメータ	説明
アナログ出力	ピン配列に基づくアナログ出力の割当て ■ 標準値：接続されていません
アナログ出力が反転されました	機能を有効にすると、出力部のアナログ信号が反転されます ■ 標準値：無効
Smax	Umax で達成されるスピンドル速度の定義 ■ 設定範囲：1 rpm ~ 10000 rpm ■ 標準値：2000
Umax	Smax に達するために、アナログ出力で出力される最高電圧 ■ 設定範囲：1000 mV ~ 10000 mV ■ 標準値：9000
ドライブの有効化	ピン配列に基づく駆動装置許可用のデジタル出力の割当て ■ 標準値：接続されていません

モータータイプ：単極式サーボモーター

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 出力

パラメータ	説明
アナログ出力	ピン配列に基づくアナログ出力の割当て ■ 標準値：接続されていません
アナログ出力が反転されました	機能を有効にすると、出力部のアナログ信号が反転されます ■ 標準値：無効
Smax	Umax で達成されるスピンドル速度の定義 ■ 設定範囲：1 rpm ~ 10000 rpm ■ 標準値：2000
Umax	Smax に達するために、アナログ出力で出力される最高電圧 ■ 設定範囲：1000 mV ~ 10000 mV ■ 標準値：9000
時計回りの有効化	時計回りの許可用のデジタル出力の割当て この入力、モータータイプ「 単極式サーボモーター 」の選択時に設定する必要があります ■ 標準値：接続されていません
反時計回りの有効化	時計回りの許可用のデジタル出力の割当て この入力、モータータイプ「 単極式サーボモーター 」の選択時に設定する必要があります ■ 標準値：接続されていません
ドライブの有効化	ピン配列に基づく駆動装置許可用のデジタル出力の割当て ■ 標準値：接続されていません

モータータイプ：ステッピングモーター

パラメータ	説明
ステッピングモーターの出力	ピン配列に基づくステッピングモーターの出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
最低ステップ周波数	接続されたステッピングモーターの最小ステップ周波数の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 kHz～1000 kHz ■ 標準値：0.000
最大ステップ周波数	接続されたステッピングモーターの最大ステップ周波数の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 kHz～1000 kHz ■ 標準値：20.000
方向信号が反転されました	接続されたステッピングモーターの回転方向を変更する場合は、この機能を有効化 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：無効
Smax	Umax で達成されるスピンドル速度の定義 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：1 rpm～10000 rpm ■ 標準値：2000
ドライブの有効化	ピン配列に基づく駆動装置許可用のデジタル出力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

入力 (S)

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 入力

パラメータ	説明
デジタル入力からの移動コマンド	スピンドルのデジタル入力用の移動コマンドの設定。スピンドルの開始および停止用の JOG キーなど
デジタル有効化入力	スピンドルの使用許可用のデジタル入力の設定
アナログ出力を介してスピンドル速度が表示されます	実際回転数の表示の設定。実際回転数を表示する必要がある場合、入力を割り当てる。入力電圧 5 V の場合、回転数の指定

デジタル入力 (S) による移動コマンド

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 入力 ▶ デジタル入力からの移動コマンド

パラメータ	説明
デジタル移動コマンド有効	デジタル移動コマンドの使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
スピンドル始動	ピン配列に基づくスピンドルの始動用のデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル-ストップ	ピン配列に基づくスピンドルの停止用のデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

デジタル有効化入力 (S)

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 入力 ▶ デジタル有効化入力

パラメータ	説明
スピンドル準備完了	<p>デジタル入力の割当てであり、スピンドルが不具合のない状態にあることを示します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル中断	<p>デジタル入力の割当てであり、有効な状態では、設定されたスピンドルのアナログ出力の通電を直ちに切ります。スピンドル動作はランプなしで停止し、場合によっては、自動的に移動する軸が停止し、スピンドルの作動を防ぎます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i スピンドルの即時停止については、機械メーカーが責任を負います。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル保護装置	<p>デジタル入力の割当てであり、既存のスピンドル保護装置が開放状態であるか閉鎖状態であるかを示します。この信号は、エラーメッセージおよびプログラムランに影響を及ぼします。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i スピンドル保護が開いた状態でのスピンドルの即時停止については、機械メーカーが責任を負います。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドルスリーブの最終位置+	<p>スリーブの上限リミットスイッチ用のデジタル入力の割当て。入力は、ねじ切り時にスピンドルを逆転させるために使用します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドルスリーブの最終位置-	<p>スリーブの下限リミットスイッチ用のデジタル入力の割当て。入力は、ねじ切り時にスピンドルを逆転させるために使用します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドル位置	<p>デジタル入力の割当て。回転数が「志向性スピンドル停止の最大スピンドル速度」未満に設定されている場合、信号はスピンドルを停止時に希望の位置に位置決めします</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
スピンドルCCWを有効化	<p>ピン配列に基づく反時計回りのスピンドル回転方向用のデジタル入力の割当て</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 外部入力信号は、「OEMメニュー」または「プログラミング」メニューで設定された回転方向よりも優先されます。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 外部信号は、「スピンドル始動」のデジタル入力に一貫して高レベルが適用されている場合にのみ評価されます。</p> </div>

アナログ入力 (S) による回転数表示

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ 入力 ▶ アナログ出力を介してスピンドル速度が表示されます

パラメータ	説明
アナログ出力を介してスピンドル速度が表示されます	位置値表示でのスピンドル回転数表示の有効化 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準値 : OFF
スピンドル速度表示の入力	ピン配列に基づくアナログ入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値 : 接続されていません
入力電圧 5 V でのスピンドル速度	入力電圧 5 V 時のスピンドル回転数の入力 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値 : 2000



測定された入力電圧は、係数「**入力電圧 5 V でのスピンドル速度**」で計算されます。結果が位置値表示に実際回転数として表示されます。

ギアステージの追加

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ ギアステージ ▶ +

パラメータ	説明
+	新規ギアをデフォルト名で追加

ギアステージ

設定 ▶ 軸 ▶ S ▶ ギアステージ

パラメータ	説明
名前	ギアの名前の入力 ■ 標準値 : Stage [n]
Smax	Umax で達成されるスピンドル速度の定義 ■ 設定範囲 : 1 rpm ~ 10000 rpm ■ 標準値 : 2000
上部スピンドル速度範囲の試運転時間	Smax に達するまでに必要な起動時間の設定 ■ 設定範囲 : 50 ms ~ 10000 ms ■ 標準値 : 500
下部スピンドル速度範囲の試運転時間	Smax に達するまでに必要な起動時間の設定 ■ 設定範囲 : 50 ms ~ 10000 ms ■ 標準値 : 500
試運転時間の特性曲線の中止点	上側スピンドル回転数範囲から下側スピンドル回転数範囲への移行部をマークするスピンドル回転数の設定 ■ 設定範囲 : 0 1/min ~ 2000 1/min ■ 標準値 : 1500
最小スピンドル速度	最小スピンドル回転数の設定 ■ 設定範囲 : 0 rpm ~ 10000 rpm ■ 標準値 : 50
削除	選択したギアの削除

4.7.7 切替え機能

設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 切替え機能



切替え機能は、安全機能の一部として使用しないでください。

パラメータ	説明
入力	ピン配列に基づく各切替え機能用のデジタル入力の割当て 詳細情報: "入力 (切替え機能)", 108 ページ
出力	ピン配列に基づく各切替え機能用のデジタル出力の割当て 詳細情報: "出力 (切替え機能)", 108 ページ

入力（切替え機能）



切替え機能は、安全機能の一部として使用しないでください。

設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 切替え機能 ▶ 入力

パラメータ	説明
制御電圧オン	外部制御電圧（たとえば、制御される機械用）を照会するためのデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
緊急停止有効	外部接続された緊急停止スイッチがオンになったかを照会するためのデジタル入力の割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

出力（切替え機能）



切替え機能は、安全機能の一部として使用しないでください。

設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 切替え機能 ▶ 出力

パラメータ	説明
冷却剤	工作機械の冷却剤供給をオンまたはオフにするためのデジタル出力の割当て。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
ユーザー定義の切替え機能	装置のシャットダウンの数秒後にオンになるリレー出力の割当て。 例：この回路は、装置のスイッチのオン/オフを、制御される工作機械のスイッチのオン/オフと連結することができます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません

4.7.8 軸の連結

軸を互いに連結する場合、装置は選択された計算方法に従って、両方の軸の位置値を計算します。位置値表示には、主軸のみが計算された位置値と共に表示されます。

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名>

パラメータ	説明
軸タイプ	<p>軸タイプの定義 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 連結軸：位置値が主軸で計算される軸 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i 連結軸は位置値表示に表示されません。位置軸は、主軸のみを両方の軸の計算された位置値と共に示します。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i 連結軸の場合、装置が自動的に軸名を調整します。軸名は、主軸の軸名と選択された計算方法（「+X」など）で構成されます。</p> </div>
連結主軸	<p>軸が連結される主軸の選択 標準値：なし</p>
主軸の計算	<p>主軸と連結軸の位置値の計算方法 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ +：位置値が加算されます（主軸 + 連結軸） ■ -：位置値が減算されます（主軸 - 連結軸） ■ 標準値：+

4.7.9 軸の校正

極座標のデカルト座標への変換

ラジアルボール盤は、機械構造に応じて極座標で動作します。デバイスは製造図面から直接寸法を取得して、機械上の位置に接近できるように、極座標をデカルト座標に変換します。

正確に変換するために、軸を校正する必要があります。これを行うには、様々なパラメータをデバイスに保存し、学習プロセスで基準ワークを測定します。

校正後に、極座標 A および R の代わりにデカルト座標 X および Y が表示されます。

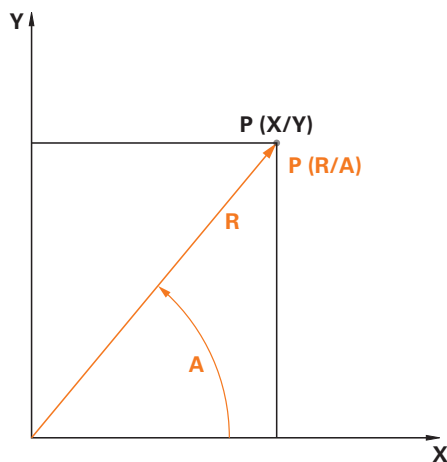


図 24: 極座標とデカルト座標

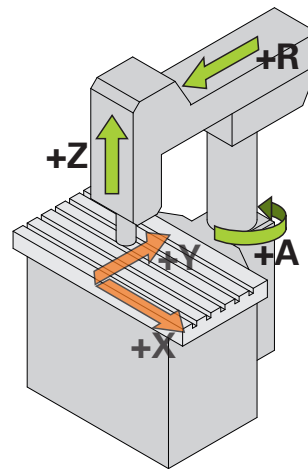


図 25: 高速ラジアルボール盤の構造

校正の準備

- i** すべてのエンコーダが正しく構成されていることを事前に確認してください。
- R 軸：リニアエンコーダ
 - 軸 A：角度エンコーダ (表示モード $-\infty \dots \infty$)
 - Z 軸：リニアエンコーダ または リニアエンコーダとしての角度エンコーダ
- 詳細情報: "軸の設定", 86 ページ

 
座標系の種類の切替え

「**手動モード**」メニューでパラメータ Pv および Rv を求めます。それには、軸 R および A の位置値が必要です。その代わりに、位置値表示が軸 X および Y を表示する場合、クイックアクセスメニューによって極座標系の表示に切り替えます。



表示を **極座標** に切り替える場合、以下の制限があります：

- 軸ボタン R および A の機能は無効になります
詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 38 ページ
- 軸 R および A の位置値を上書きすることはできません



- ▶ ステータスバーの「**クイックアクセスメニュー**」をタップします
- ▶ 「**座標システムの種類**」で、オプション「**極座標**」を選択します



- ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「**終了**」をタップします
- > 位置値表示が、軸 R および A を表示します

パラメータを求める

デカルト座標に正確に変換するには、以下のパラメータが必要です。

- **Pv** : アウトリガーへのスピンドルの横オフセット
- **Rv** : リニアエンコーダの円柱軸の旋削点までの距離
- **Af** : 円柱軸と角度エンコーダ間の角度変換係数

スピンドルオフセット (Pv) を求める

スピンドルオフセット (Pv) は次のように求めます。



- ▶ 「**手動モード**」をタップします
- ▶ 作業台の中央にアウトリガーを配置します
- ▶ 表示された A 軸の位置値がほぼ 0° か確認します



表示された角度値がほぼ 0° でない場合、基準点シフトを実行します。

詳細情報: "原点移動", 90 ページ

- ▶ 巻き尺で距離 **Pv** を測定します (図を参照) ; 公差 = ± 2 cm

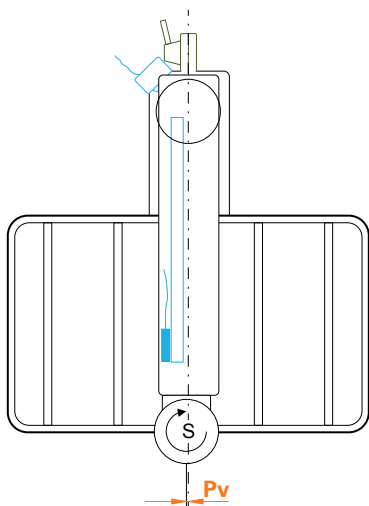


図 26: 高速ラジアルボール盤の平面図

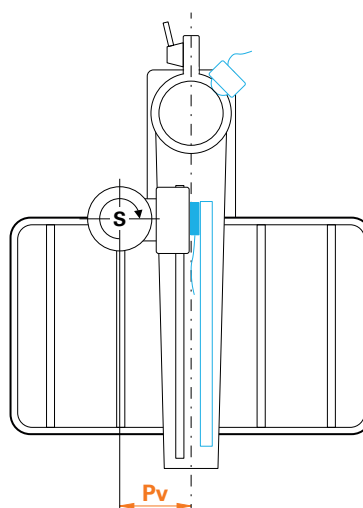


図 27: ラジアルボール盤の平面図

アウトリガーのオフセット (Rv) を求める

アウトリガーのオフセット (Rv) は次のように求めます。



- ▶ 「**手動モード**」をタップします



- ▶ R 軸をほぼゼロに移動させます

i 構造の制約によりリニアエンコーダのゼロ点に移動できない場合、できるだけゼロに近い方向に移動させます。

- ▶ 巻き尺で距離 **Rv** を測定します (図を参照) ; 公差 = ± 2 cm
- ▶ 表示された **R** 軸の位置値がほぼゼロでない場合、表示された位置値を測定された距離 **Rv** に追加します

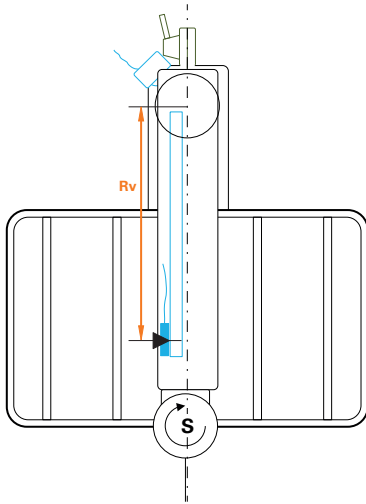


図 28: 高速ラジアルボール盤の平面図

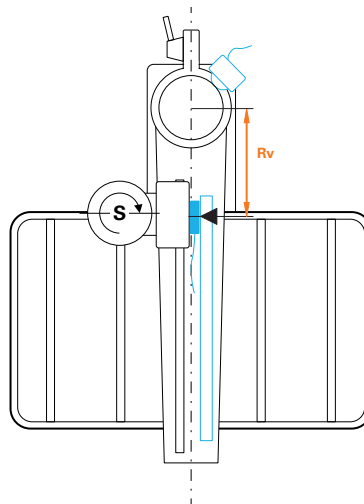


図 29: ラジアルボール盤の平面図

角度変換係数 (Af) を計算する

円柱軸に対する角度エンコーダの比率は、次のように計算します。

Af = 角度エンコーダの直径 / 円柱軸の直径

(**Af = 角度エンコーダの摩擦車の直径 / 円柱軸の直径**)

アングルレシオ係数 **Af** は 0 ~ 1 の間でなければなりません。



各メーカーの文書に記載された値を参照してください。

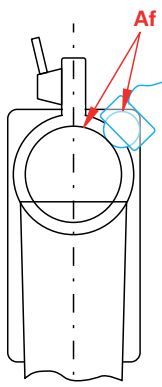


図 30: 角度エンコーダの円柱軸に対する比率

基準ワークの固定

例えば、有孔板を基準ワークとして使用できます。穴の正確な位置は測定機で求めることができます。

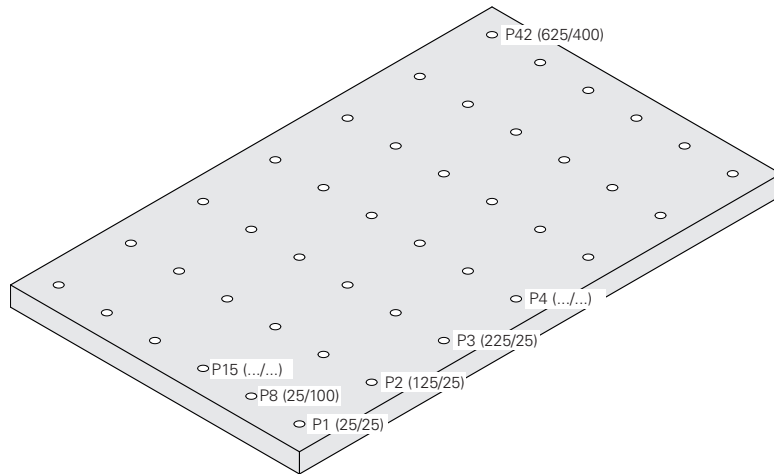


図 31: 位置値を記した有孔板の例

- ▶ 基準ワークを作業台の上に滑らないように固定します

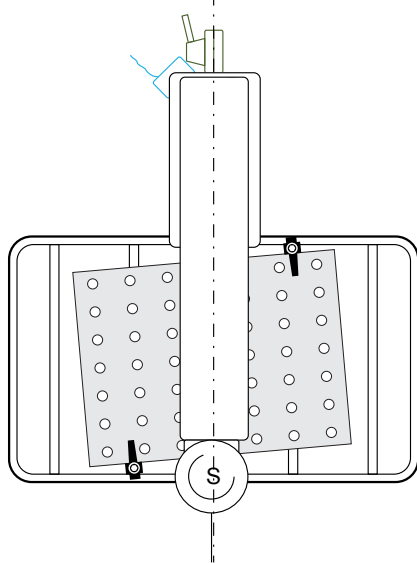


図 32: 作業台上の有孔板

校正を実行します

前提条件：すべての軸で誤差補正が無効になっている

詳細情報："誤差補正の実行", 95 ページ

学習プロセスを完了するには、3 つ以上の穴を測定する必要があります。有孔板全体に分散した多数の穴を測定することにより、精度を高めることができます。学習プロセスで穴の数と目標位置を指定します。

校正には以下の工具タイプを使用できます。

- タッチプローブ (KT 130 など)
- 工具 (ドリルなど)
- センタリングコーン

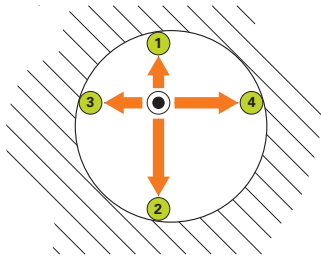


図 33: タッチプローブまたは工具によるブローピング

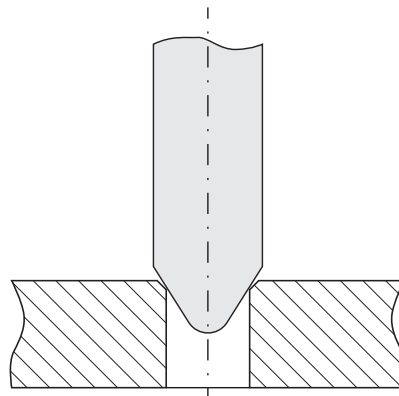


図 34: センタリングコーンによるブローピング

タッチプローブまたは工具を使用して、学習プロセスで、穴ごとに複数の点をブローピングします。センタリングコーンを穴の中心に配置します。

校正パラメータの入力



パラメータを入力するときに、次のように記号を設定します。

- **Pv** : スピンドルがアウトリガーの左にある場合は、値にマイナス記号を付けて入力します。それ以外の場合は、記号なしで値を入力します。
- **Rv** : 記号なしで値を入力します
- **Af** : 記号なしで値を入力します



- ▶ 「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 一般設定
 - 座標系
 - 校正
- ▶ 「スピンドルオフセット」(Pv) を入力します
- ▶ 「延長部のオフセット」(Rv) を入力します
- ▶ 「アングル歯車比係数」(Af) を入力します
- ▶ 入力をそのつど「RET」で確定します
- ▶ 「アングル歯車比係数の最適化」を「ON/OFF」スライドスイッチで有効または無効にします
 - ON : 学習プログラムで値 Af を最適化します
 - OFF : 入力された Af を使用します

学習プロセスの開始



- ▶ 「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - 一般設定
 - 座標系
 - 校正
- ▶ 「開始」をタップします
- ▶ 「手動モード」メニューにアシスタントが表示されます

「工具の選択」手順



図 35: 「工具の選択」手順

- ▶ ドロップダウンリストで、校正を実行する「**工具種類**」を選択します
- ▶ 続行するには、アシスタントで「**確定**」をタップします



「校正位置」手順



図 36: 「校正位置」手順

測定する穴ごとに校正位置を定義します。校正位置は、穴の中心点に対応しています。学習プロセスを実行するには、3 つ以上の穴を測定する必要があります。

- ▶ 穴を測定する順序で校正位置を記録します
- ▶ 穴ごとに、位置値 **X** と **Y** を入力します
- ▶ 入力をそのつど「RET」で確定します
- ▶ さらに校正位置を追加するには、「追加」をタップします
- ▶ 校正位置を削除するには、「削除」をタップします



装置のインポート形式に該当する XML ファイルに校正位置がある場合、ファイルから校正位置をインポートできます。コンピュータ上で **ND 7000 デモ** ソフトウェアを使用して XML ファイルを作成し、装置に転送することもできます。

詳細情報: "XML インポート形式", 119 ページ

詳細情報: "製品のデモソフトウェア", 8 ページ

校正位置表をファイルとして保存する

校正位置表は、後の校正で再使用するために XML ファイルとして保存できます。



- ▶ 表をファイルとして保存するには、「**エクスポート**」をタップします
- ▶ 希望するフォルダへ移動します (例えば、Internal/User)
- ▶ 入力フィールドをタップします
- ▶ ファイル名を入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「**エクスポート**」をタップします
- ▶ ファイルが保存されます

校正位置表をファイルからインポートする

前提条件：表が、装置のインポート形式に該当する XML ファイルで存在すること。



- ▶ ファイルから校正位置をインポートするには、「**インポート**」をタップします
- ▶ ファイルの保存場所に移動します
- ▶ 希望するファイルをタップします
- ▶ 「**インポート**」をタップします

詳細情報: "ファイルのインポート", 168 ページ

XML インポート形式

XML ファイルには、有孔板の校正パラメータと校正位置が X 座標と Y 座標で含まれます。

次の例は、3 つの校正位置の表を示しています。

例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Calibration>
<Parameter>
<Rv>0</Rv>
<Pv>0</Pv>
<Af>1</Af>
<aLinear>1</aLinear>
<aQuadratic>0</aQuadratic>
</Parameter>
<PointList>
<nMiddlePoints>3</nMiddlePoints>
<nTriggerPoints>1</nTriggerPoints>
<point>0<x>0</x>
<y>0</y>
<measuredHole>
<a>nan</a>
<r>nan</r>
</measuredHole>
</point>
<point>1<x>0</x>
<y>1</y>
<measuredHole>
<a>nan</a>
<r>nan</r>
</measuredHole>
</point>
<point>2<x>0</x>
<y>2</y>
<measuredHole>
<a>nan</a>
<r>nan</r>
</measuredHole>
</point>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
</PointList>
</Calibration>
```

説明

以下の一覧表には、調整できるパラメータが示されています。記載のないすべての要素は、例から適用する必要があります。

セクション	パラメータおよび値 (例)	説明
<Parameter> </Parameter>	<Rv> 0 </Rv>	アウトリガーのオフセット (Rv) 単位：ミリメートル
	<Pv> 0 </Pv>	スピンドルオフセット (Pv) 単位：ミリメートル
	<Af> 1 </Af>	角度変換係数 (Af)
<PointList> </PointList>	<nMiddlePoints> 3 </nMiddlePoints>	表に含まれる校正位置の数 (中心点)
	<nTriggerPoints> 1 </nTriggerPoints>	中心点ごとのプロービング点の個数 この値は、選択した工具によって異なります： <ul style="list-style-type: none"> ■ タッチプローブ: 4 個のプロービング点 ■ 工具: 3 個のプロービング点 ■ センタリングテーパー: 1 個のプロービング点

i <PointList></PointList> セクションには、校正位置ごとに以下で説明するパラメータを含む <point></point> セクションが含まれます。

<point> </point>	0	校正位置の番号
	<x> 0 </x>	X 軸上の位置
	<y> 0 </y> ...</point>	Y 軸上の位置
	<measuredHole> <a>nan <r>nan</r> </measuredHole>	中心点ごとの角度エンコーダ (a) とリニアエンコーダ (r) の実測位置 測定位置の数は、パラメータ「nTriggerPoints」の値に一致しています。

「校正位置のプロベリング」手順

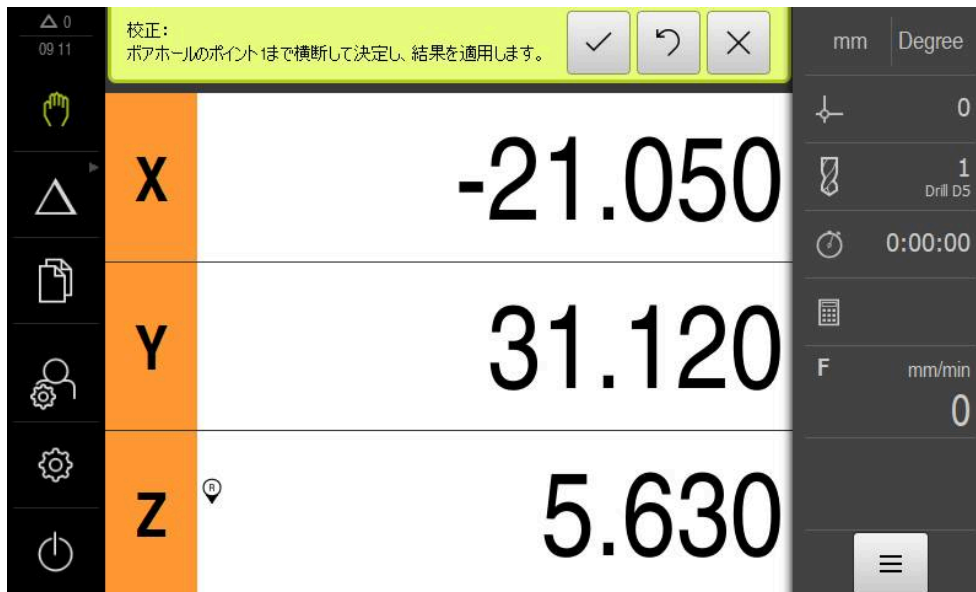


図 37: 「校正位置のプロベリング」手順



- ▶ 最初の校正位置で「測定」をタップします
- ▶ アシスタントの指示に従います



 
穴ごとの測定点の数と測定点の記録の手順は、選択した工具タイプによって異なります。

- ▶ タッチプローブを使用する場合：
 - 穴ごとに 4 つの測定点をプロベリングします
 - スタイラスを偏向するときに、測定点が自動的に記録されます
- ▶ 工具（ドリルなど）を使用する場合：
 - 穴ごとに 3 つの測定点をプロベリングします
 - 位置を記録するには、アシスタントで「確定」をタップします
- ▶ センタリングコーンを使用する場合：
 - 穴の中心にセンタリングコーンを配置します
 - 位置を記録するには、アシスタントで「確定」をタップします
- ▶ すべての校正位置で手順を繰り返します
- ▶ すべての測定点をプロベリングしたら、アシスタントで「確定」をタップします
- ▶ 学習プロセスの結果がアシスタントに表示されます
- ▶ 学習プロセスを終了するには、「確定」をタップします



座標系の種類の切替え

校正終了後、クイックアクセスメニューによってデカルト座標系の表示に切り替えます。



- ▶ ステータスバーの「クイックアクセスメニュー」をタップします

- ▶ 「座標システムの種類」で、オプション「デカルト座標」を選択します



- ▶ クイックアクセスメニューを終了するには、「終了」をタップします

- ▶ 位置値表示が、軸 X と Y を表示します

デカルト座標系のアライメントの調整

X 軸と Y 軸のカウント方向は、次の図に対応しています。それ以外の場合は、個々の軸のカウント方向を逆にするか、座標系を回転できます。

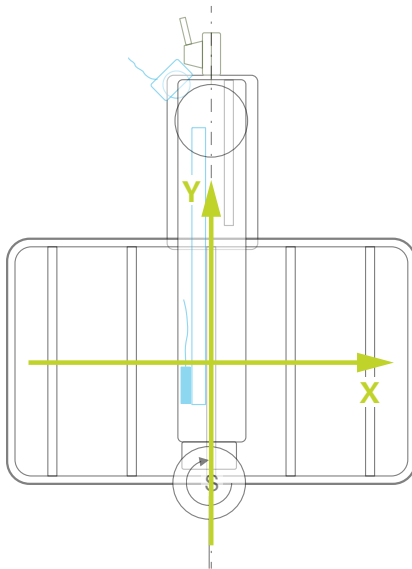


図 38: カウント方向を示した高速ラジアルボール盤の平面図



- ▶ 「設定」をタップします



- ▶ 「軸」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。

- 一般設定
- 座標系
- デカルト座標系の向き

- ▶ 軸のカウント方向をスライドスイッチ ON/OFF で逆にします。

- ON : 反転した移動方向を示します
- OFF : 実際の移動方向を示します

- ▶ 座標系を回転させるには、入力フィールドをタップします

- ▶ 希望する値を入力します

- ▶ 「RET」で入力を確定します

校正の確認

基準ワークやセンタリングコーンなどを使用して、校正を確認します。



- ▶ 「**手動モード**」をタップします



- ▶ センタリングコーンを穴にセンタリングします
- ▶ X 軸と Y 軸をゼロにするために、それぞれの軸キーを押したままにします
- ▶ センタリングコーンを次の穴にセンタリングします
- ▶ 表示された位置値を目標値と比較します
- ▶ 複数の穴で手順を繰り返します



表示された値が目標値と一致しない場合は、学習プロセスを繰り返します。

校正の継続的な有効化

校正を継続的に有効にするには、再起動が必要です。

詳細情報: "ND 7000 スイッチオフ", 23 ページ



再起動の前に、設定を保存することをお勧めします。
詳細情報: "バックアップ設定", 138 ページ

4.7.10 原点

設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 原点

パラメータ	説明
ユニット起動後の原点検索	装置の起動後のリファレンスマーク検索の設定 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：起動後にリファレンスマークの検索を実行します ■ OFF：装置の起動後にリファレンスマークの検索は要求されません ■ 標準値：ON
すべてのユーザーがリファレンスマーク検索をキャンセルできます	すべてのユーザータイプがリファレンスマークの検索を中止できるかどうかの設定 設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：各ユーザータイプがリファレンスマークの検索を中止できます ■ OFF：「OEM」または「Setup」タイプのユーザーだけがリファレンスマークの検索を中止できます ■ 標準値：OFF
原点の検索	「開始」でリファレンスマークの検索を開始して、作業エリアを開きます
原点検索ステータス	リファレンスマーク検索に成功したかどうかの表示 表示： <ul style="list-style-type: none"> ■ 成功 ■ 失敗
原点検索の停止	リファレンスマークの検索を中止したかどうかの表示 表示： <ul style="list-style-type: none"> ■ はい ■ いいえ

リファレンスマーク検索をオンにする

リファレンスマークを使って、機械テーブルを機械に対して原点復帰させることができます。リファレンスマーク検索がオンになっていると、装置の起動後に、リファレンスマーク検索のために軸を動かすように要求するアシスタントが表示されます。

前提条件： 設置されたエンコーダが、軸パラメータで設定されているリファレンスマークを使用できること。



EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。



設定に応じて、自動リファレンスマーク検索は、装置の起動後に中断することもできます。

詳細情報： "原点（エンコーダー）", 94 ページ



▶ メインメニューで「設定」をタップします



▶ 「軸」をタップします

▶ 次の項目を順番に開きます。

■ 一般設定

■ 原点

▶ **ユニット起動後の原点検索**を、「ON/OFF」スライドスイッチを使って有効にします

> 装置を起動するたびに、リファレンスマークを通過する必要があります

> 装置の機能は、リファレンスマークの検索後にはじめて使用できます

> リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンが点滅しなくなります

詳細情報： "位置値表示の操作エレメント", 38 ページ

> リファレンスマーク検索に成功すると、X、Y および Z 軸が表示されます



極座標をデカルト座標に正確に変換するには、軸を一度だけ校正する必要があります。

詳細情報： "軸の校正", 110 ページ

4.8 M 機能の設定

i 以下の情報は、ID 番号が 1089178-xx である装置にのみ該当します。

工作機械の構成に応じて、加工に M 機能 (機械機能) も利用することができます。M 機能を使うと、以下の要素に影響を与えることができます。

- 工作機械の機能 (スピンドル回転やクーラントのオン/オフなど)
- プログラムラン

すべての M 機能が、ブロックタイプとしてプログラミングおよびプログラムランで使用できます。

詳細情報: "機械機能", 249 ページ

プログラムランで M 機能呼び出すために、オプションでグラフィックを表示できます。

詳細情報: "M 機能の設定", 134 ページ

装置では、標準 M 機能とメーカー独自の M 機能との間で区別します。

4.8.1 標準 M 機能

装置は、次の標準 M 機能をサポートしています (DIN 66025/ISO 6983 に対応)。

コード	説明
M2	プログラム停止、スピンドル停止、クーラントオフ
M3	右回り方向のスピンドル回転
M4	左回り方向のスピンドル回転
M5	スピンドル停止
M8	クーラントオン
M9	クーラントオフ
M30	プログラム停止、スピンドル停止、クーラントオフ

これらの M 機能は機械に依存しませんが、いくつかの M 機能は工作機械の設定に依存します (たとえば、スピンドル機能)。

4.8.2 メーカー独自の M 機能

i メーカー独自の M 機能 M100~M120 は、関連する出力部が事前に設定される場合にのみ使用可能です。

装置は、次の特性を有するメーカー独自の M 機能にも対応しています。

- M100~M120 の定義可能な番号範囲
- 機械メーカーに応じた機能
- OEM バーのボタンの使用

詳細情報: "OEMメニュー の設定", 128 ページ

4.9 OEMエリア

「OEMエリア」では、スタートアップエンジニアが装置の固有の調整を行います。

- **文書**：OEM 文書、たとえば、サービスに関する注意事項を追加
- **起動画面**：自社のロゴによりスタート画面を定義
- **OEMメニュー**：特殊機能を含む OEM メニューを設定
- **設定**：使用方法を選択し、表示エレメントおよびメッセージを調整
- **スクリーンショット**：ScreenshotClient プログラムを使ったスクリーンショット作成のための設定

4.9.1 文書の追加

装置に関する文書は、装置に格納し、装置上で直接閲覧できます。



文書として追加できるのは、ファイル形式 *.pdf の文書のみです。その他のファイル形式の文書は表示されません。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 文書

パラメータ	説明
ドキュメントの選択	ファイルの選択 (ファイルタイプ：PDF)。ファイルは選択時に装置の該当フォルダに自動的にコピーされます

4.9.2 スタート画面の追加

装置のスイッチを入れたときに、OEM 固有のスタート画面、たとえば、社名または会社ロゴを表示できます。それには、次の特性を有する画像ファイルを装置に格納します。

- ファイルタイプ：PNG または JPG
- 解像度：96 ppi
- 画像フォーマット：16:10 (その他のフォーマットは、比率を維持したままスケール調整されます)
- 画像サイズ：最大 1280 x 800 ピクセル

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 起動画面

パラメータ	説明
起動画面の選択	スタート画面として表示される画像ファイルの選択 (ファイル形式：PNG または JPG) 詳細情報: "スタート画面の追加", 127 ページ
起動画面を削除	削除は、ユーザー定義のスタート画面を削除し、標準ビューを復元します



ユーザーファイルをバックアップすると OEM 固有のスタート画面もバックアップされ、復元できます。

詳細情報: "ユーザーファイルをバックアップ", 139 ページ

4.9.3 OEMメニュー の設定

OEM バーの外観およびメニュー項目を設定できます。



OEMメニューに表示できるより多くのメニュー項目を設定する場合は、OEMメニューを縦にスクロールすることができます。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー

パラメータ	説明
メニューを表示	<p>OEMメニューの表示 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：OEMメニューが、対応する操作モードのインタフェースに表示されます ■ OFF：OEMメニューが表示されません <p>標準値：OFF</p>
メニュー項目	OEMメニューのメニュー項目の設定
バー項目の追加	
設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ +	
パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	<p>OEMメニューの新しいバー項目の選択 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 空き ■ ロゴ ■ スピンドル速度 ■ M機能 ■ 特殊機能 ■ 文書 <p>標準値：空き</p>
パラメータ	<p>使用可能なパラメータは、選択したバー項目の種類によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ロゴ ■ スピンドル速度 ■ M機能 ■ 特殊機能 ■ 文書
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

OEM ロゴの設定

OEM バーに、OEM 固有の会社ロゴを表示させることができます。オプションで、OEM ロゴをタップすることにより、OEM 文書を含む PDF ファイルを開くことができます。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ ロゴ

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	ロゴ
ロゴを選択	表示用に希望する画像を選択します
文書にリンク	リンクされた文書の呼び出しにロゴを使用 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ なし ■ 取扱説明書 ■ OEMサービス情報 標準値：なし
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ：PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ：最大 140 x 70 ピクセル
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

スピンドル回転数の目標値の設定

OEM バーでは、工作機械の設定に応じてスピンドル回転数を制御するメニュー項目を定義できます。



「スピンドル速度」フィールドをホールドすることにより、設定したスピンドル回転数を、現在設定されているスピンドル軸回転数の値で上書きできます。

詳細情報: "OEMメニューの機能呼び出す", 46 ページ

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ スピンドル速度

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	スピンドル速度
スピンドル	S
スピンドル速度	スピンドル回転数の設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：スピンドル軸 S の設定によって異なります ■ 標準値：0
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

M 機能の設定

i 以下の情報は、ID 番号が 1089178-xx である装置にのみ該当します。

OEM バーでは、工作機械の設定に応じて M 機能の使用を制御するメニュー項目を定義できます。

i メーカー独自の M 機能 M100～M120 は、関連する出力部が事前に設定される場合にのみ使用可能です。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ M機能

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	M機能
M機能の数	希望する M 機能の選択 設定範囲 <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ~ 120.T (TOGGLE : 操作時に状態間を切り替えます) ■ 100.P ~ 120.P (PULSE : 長さはパルス時間から設定できません) ■ 標準値 : 空き
パルス時間	ハイアクティブなパルスの長さの選択 設定範囲 <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms~1500 ms ■ 標準値 : 500 ms
再起動	パルス幅の再起動 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準値 : OFF
有効機能のイメージを選択	有効機能の表示用に希望する画像を選択します
無効機能のイメージを選択	無効機能の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ : PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ : 最大 100 x 70 ピクセル
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

特殊機能の設定

i 以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。

OEM バーでは、接続された工作機械の特殊機能を制御するメニュー項目を定義できます。

i 使用可能な機能は、装置および接続された工作機械の設定に応じて異なります。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ 特殊機能

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	特殊機能
機能	希望する特殊機能の選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ ねじ切り加工 ■ スピンドルの方向 ■ 冷却剤 ■ スピンドル操作中の冷却材 ■ ゼロの工具軸 標準値：ねじ切り加工
スピンドル	スピンドルの方向機能でのみ： S
スピンドル方向時計回りのイメージを選択	スピンドルの方向機能でのみ： 時計回りのスピンドル回転方向用に希望する画像を選択します
スピンドル方向反時計回りのイメージを選択	スピンドルの方向機能でのみ： 反時計回りのスピンドル回転方向用に希望する画像を選択します
有効機能のイメージを選択	有効機能の表示用に希望する画像を選択します
無効機能のイメージを選択	無効機能の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ：PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ：最大 100 x 70 ピクセル
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

文書の設定

OEM バーでは、追加文書を表示するメニュー項目を定義できます。それには、PDF ファイル形式のファイルを装置に保存します。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ OEMメニュー ▶ メニュー項目 ▶ 文書

パラメータ	説明
説明	OEMメニューのバー項目の説明
種類	文書
ドキュメントを選択	希望する文書を選択します
表示するイメージを選択	機能の表示用に希望する画像を選択します
イメージファイルをアップロード	選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします
メニュー項目を削除	OEMメニューからのバー項目の削除

4.9.4 表示の調整

「**手動モード**」および「**MDI モード**」メニューでは、オーバーライド表示を調整できます。さらに、スクリーンキーボード用のキーボードデザインを定義できます。

キーボードデザインの定義

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定

パラメータ	説明
キーボードのテーマ	キーボードデザインの選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：入力内容を(Return)で確定 ■ TNC：入力内容を(Enter)で確定 標準値： 標準

4.9.5 プログラム実行の調整

OEM はプログラム実行の種類を設定できます。M 機能などを設定できます。

プログラム実行

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ プログラム実行

パラメータ	説明
スリーブの最終位置に達すると自動的に前進する	穴パターンの実行時には、上限スリーブリミットスイッチに達すると常に自動的に前進します <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
M機能	設定 参照 "M 機能の設定", 134 ページ

M 機能の設定

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ プログラム実行 ▶ M機能

パラメータ	説明
M機能の数	<p>新しい M 機能の番号の入力</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：M2.0～ M120.0 (0：M 機能に割り当てられた出力が無効になります) ■ 設定範囲：M2.1～ M120.1 (1：M 機能に割り当てられた出力が有効になります) ■ 設定範囲：M2.2～ M120.2 (2：M 機能に割り当てられた出力が 8 ms のハイアクティブパルスを出力します)
自動実行	<p>プログラム起動時に個々の M 機能を自動的に実行するかどうか、またはメッセージを確定する必要があるかどうかの設定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準設定：OFF 実行を確定する ■ ON 実行を確定しない
プログラムの実行中にダイアログのイメージを選択	<p>プログラムラン中の表示用に希望する画像を選択します</p>
イメージファイルをアップロード	<p>選択した画像ファイルを保存場所 /Oem/Images にコピーします</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルタイプ：PNG、JPG、PPM、BMP または SVG ■ 画像サイズ：最大 160 x 160 ピクセル
入力を削除	<p>エントリの削除</p>

4.9.6 エラーメッセージの調整

OEM は、独自のエラーメッセージを定義することができ、それによって標準エラーメッセージを上書きするか、または追加メッセージとして、定義した入力番号により表示させます。それには、独自のエラーメッセージを含むテキストデータベースを作成します。

テキストデータベースの作成

本装置には、独自のテキストデータベースをインポートする機能があります。パラメータ「メッセージ」を使用して、さまざまなメッセージを表示させることができます。

OEM 独自のエラーメッセージのテキストデータベース用には、コンピュータ上で「*.xml」タイプのファイルを生成し、その中で、個々のメッセージテキスト用エントリを作成します。

XML ファイルのファイルエンコーディングは UTF-8 です。次の図は、XML ファイルの正しい構造を示します。

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L'arrêt d'urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L'arresto d'emergenza è attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです。</text>
11     <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活。</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動。</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="cs">Není použito žádné řídicí napětí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n'est appliquée.</text>
25     <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません。</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压。</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓。</text>
33     <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

図 39: 例-テキストデータベース用の XML ファイル

続いて、USB メモリー (FAT32 形式) を使ってこの XML ファイルを装置にインポートし、たとえば保存場所 **Internal/Oem** にコピーします。


設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ テキストデータベース

パラメータ	説明
テキストデータベースの選択	装置に保存されている「*.xml」ファイルタイプのテキストデータベースの選択 詳細情報: "テキストデータベースの作成", 135 ページ
テキストデータベースの選択解除	現在選択中のテキストデータベースの選択解除

エラーメッセージの設定

OEM 独自のエラーメッセージは、追加メッセージとして入力とリンク可能です。その場合、入力が有効に切り替わると直ちにエラーメッセージが表示されます。そのためには、希望の入力信号に対してエラーメッセージを割り当てる必要があります。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ 設定 ▶ メッセージ

パラメータ	説明
名前	メッセージの説明
テキストIDまたはテキスト	表示させるメッセージの選択。Text ID を入力して、既存のメッセージテキストをテキストデータベースから選択します。その代わりに新規メッセージテキストを直接に入力してもかまいません
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> 装置の言語を切り替えると、テキストデータベースからのメッセージテキストの翻訳が使用されます。直接に入力したメッセージテキストは、翻訳されずに表示されます。</p> </div>
	<p>詳細情報: "テキストデータベースの作成", 135 ページ</p>
メッセージのタイプ	希望するメッセージタイプの選択 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：入力が有効である限り、メッセージが表示されます ■ ユーザーによるフィードバック：ユーザーがメッセージを確定するまで、メッセージが表示されます ■ 標準値：標準
入力	メッセージを表示させるために、ピン配列に基づいてデジタル入力を割当て <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値：接続されていません
入力を削除	メッセージエントリの削除

4.9.7 OEM 設定のバックアップおよび復元

OEM エリアのすべての設定をファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できます。

OEM エリアの設定を ZIP ファイルとして USB メモリーまたは接続されたネットワークドライブにバックアップできます。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
OEM固有のフォルダおよびファイルをバックアップ	OEM エリアの設定を ZIP ファイルとしてバックアップ
OEM固有のフォルダおよびファイルを復元	OEM エリアの設定を ZIP ファイルから復元

4.9.8 スクリーンショット用に装置を設定する

ScreenshotClient

PC ソフトウェア ScreenshotClient を使って、コンピュータから装置の現在画面のスクリーンショットを作成できます。

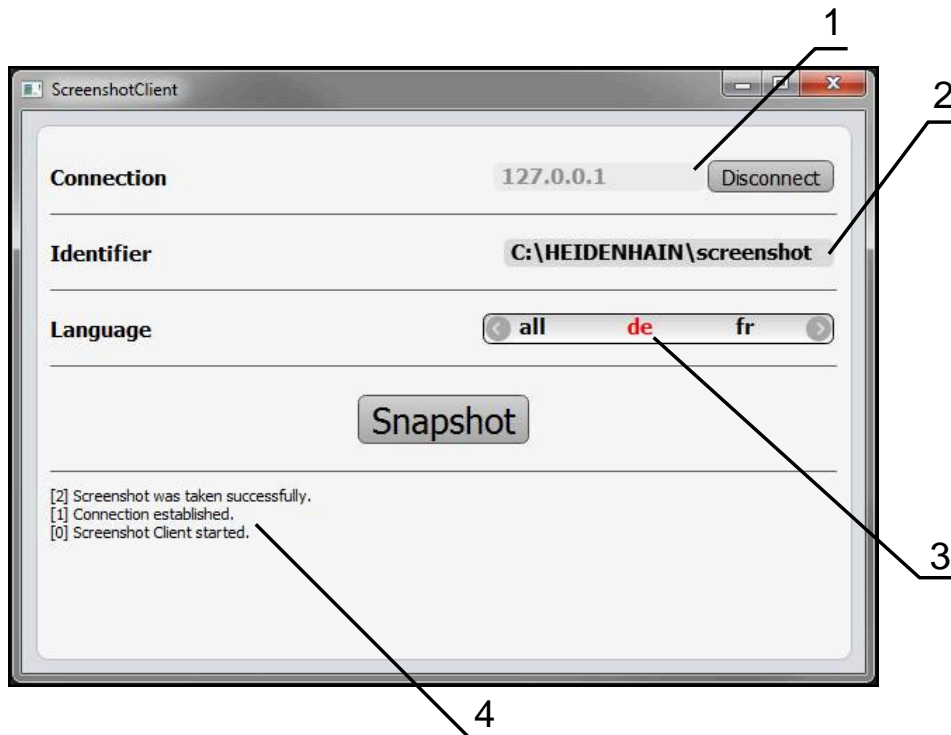


図 40: ScreenshotClient のユーザーインターフェース

- 1 接続ステータス
- 2 ファイルパスとファイル名
- 3 言語選択
- 4 ステータスメッセージ



ScreenshotClientは、**ND 7000 Demo**のデフォルトインストールに含まれています。



詳細な説明は、**ユーザーマニュアル ND 7000 Demo** に記載されています。

- ▶ https://www.heidenhain.de/de_DE/software/
- ▶ カテゴリを選択する
- ▶ 製品ファミリーを選択する
- ▶ 言語を選択する

詳細情報: "製品のデモソフトウェア", 8 ページ

スクリーンショット用のリモートアクセスの有効化

ScreenshotClient をコンピュータから装置と接続するには、装置で「**スクリーンショットのリモートアクセス**」を有効にする必要があります。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア

パラメータ	説明
スクリーンショットのリモートアクセス	<p>「ScreenshotClient」プログラムとのネットワーク接続を許容し、「ScreenshotClient」が、コンピュータから装置のスクリーンショットを撮影できるようにする</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：リモートアクセスが可能です ■ OFF：リモートアクセスが不可能です ■ 標準値：OFF



装置のシャットダウン時に、**スクリーンショットのリモートアクセス**は自動的に無効になります。

4.10 データのバックアップ

4.10.1 バックアップ設定

装置の設定をファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できます。

設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
バックアップ設定	装置の設定のバックアップ

完全バックアップの実行

設定の完全バックアップを実行すると、装置のすべての設定が保存されます。

- ▶ 「**完全バックアップ**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、制御の USB インターフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 設定データのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 設定データに任意の名前を入力します (例：「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ **別名で保存** をタップします
- ▶ 設定のバックアップに成功したことを「**OK**」で確定します
- ▶ 設定ファイルが保存されました

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます



4.10.2 ユーザーファイルをバックアップ

装置のユーザーファイルをファイルにバックアップすることで、出荷時状態へのリセット後に使用できます。設定のバックアップに伴い、装置の完全な設定がバックアップされます。



ユーザーファイルとしては、該当するフォルダに保存してある、あらゆるユーザーグループのすべてのファイルをバックアップして、復元できます。

System フォルダ内のファイルは復元されません。

設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ

説明

ユーザーファイルをバックアップ 装置のユーザーファイルのバックアップ

バックアップの実行

ユーザーファイルを ZIP ファイルとして USB メモリーまたは接続されたネットワークドライブにバックアップできます。

- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **バックアップおよびリストア設定**
 - **ユーザーファイルをバックアップ**
- ▶ 「ZIPとして保存」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ ZIP ファイルのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ ZIP ファイルの任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「別名で保存」をタップします
- ▶ ユーザーファイルのバックアップに成功したことを「OK」で確定します
- ▶ ユーザーファイルがバックアップされました

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

5

設定

5.1 概観

この章には、装置の設定に関する情報がすべて記載されています。

設定の際には、設定者 (**Setup**) が、それぞれの用途における工作機械での使用に備えて装置を設定します。その設定作業には、たとえば、オペレータの設定および基準点表や工具表の作成などがあります。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

5.2 設定のためのログイン

5.2.1 ユーザーのログイン

装置を設定するには、「**Setup**」ユーザーがログインする必要があります。



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「**Setup**」ユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「**setup**」を入力します




パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、機械設置 / 調整業者 (**Setup**) または機械メーカー (**OEM**) にお問い合わせください。


パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。



- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします

5.2.2 起動後にリファレンスマークの検索を実行する

 装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。
詳細情報: "原点 (エンコーダー)", 94 ページ

 EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 38 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 125 ページ

5.2.3 言語の設定

工場出荷状態では、ユーザーインタフェースの言語は英語です。ユーザーインタフェースは希望の言語に切り替えることができます。



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします



- ▶ 「ユーザー」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしているユーザーを選択します
- > ユーザー用に選択した言語が、「言語」ドロップダウンリストに、対応するフラグと共に表示されます
- ▶ 「言語」ドロップダウンリストで希望の言語のフラグを選択します
- > 選択した言語でユーザーインタフェースが表示されます

5.2.4 パスワードの変更

設定の悪用を防止するためには、パスワードを変更する必要があります。
パスワードは秘密にして、人に知られないようにしてください。



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします



- ▶ 「**ユーザー**」をタップします
- > ログインしているユーザーにはチェックマークが付いています
- ▶ ログインしたユーザーを選択します
- ▶ 「**パスワード**」をタップします
- ▶ 現在のパスワードを入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 新しいパスワードを入力し、パスワードの入力を繰り返します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**OK**」をタップします
- ▶ 「**OK**」でメッセージを終了します
- > 新しいパスワードは次のログイン時に使用できます

5.3 設定の個別ステップ

- i** 設定のための以下の個別手順には、決められた順序があります。
- ▶ 本装置を正しく設定するためには、記載されている順序で動作手順を実行します

条件：「Setup」タイプのユーザーとしてログインしていること(参照 "設定のためのログイン", 141 ページ)。

基本設定

- 日時の設定
- 単位の設定
- ユーザーの作成と設定
- 操作説明書の追加
- ネットワークの設定
- ネットワークドライブ設定
- マウス、キーボードまたはタッチスクリーンによる操作の設定

加工プロセスの準備

- 工具表の作成
- プリセット表の作成

データのバックアップ

- バックアップ設定
- ユーザーファイルをバックアップ

注意事項

設定データが消失または破損するおそれがあります。

装置がスイッチオンの状態で装置を電源から外すと、設定データが失われるか損なわれるおそれがあります。

- ▶ 設定データのバックアップを作成し、復元用に保存してください

5.3.1 基本設定

- i** 場合によっては、試運転エンジニア (OEM) がすでにいくつかの基本設定を行ってある可能性があります。

日時の設定

設定 ▶ 一般事項 ▶ 日時

パラメータ	説明
日時	装置の現在の日時 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：年、月、日、時間、分 ■ 標準設定：現在のシステム時間
日付のフォーマット	日付表示のフォーマット 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-YYYY：月、日、年 ■ DD-MM-YYYY：日、月、年 ■ YYYY-MM-DD：年、月、日 ■ 標準設定：YYYY-MM-DD (例：2016-01-31)

単位の設定

単位、丸め方および小数位に関するさまざまなパラメータを設定できます。

設定 ▶ 一般事項 ▶ Units

パラメータ	説明
線形値の単位	線形値の単位 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ミリメートル または インチ ■ 標準設定：ミリメートル
線形値の丸め方	線形値の丸め方 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：小数位の 1~4 は切り捨てられ、小数位の 5~9 は切り上げられます ■ 切り捨て：小数位の 1~9 が切り捨てられます ■ 切り上げ：小数位の 1~9 が切り上げられます ■ 切り捨て：小数位は、切上げも切り捨てもせず、切り取られます ■ 0および5に丸めます：小数位 ≤ 24 または ≥ 75 は 0 に丸め、小数位 ≥ 25 または ≤ 74 は 5 に丸めます (「ラッペン丸め法」) ■ 標準設定：商用
線形値の小数点以下の桁数	線形値の小数点以下の桁数 設定範囲： <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートル：0 ~ 5 ■ インチ：0 ~ 7 標準値： <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートル：4 ■ インチ：6

パラメータ	説明
角度値の単位	角度値の単位 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：弧度での角度 (rad) ■ 度(10進数)：小数位付きの度での角度 (°) ■ 度-分-秒：度 (°)、分 ['] および秒 ["] での角度 ■ 標準設定：度(10進数)
角度値の丸め方	角度値 (10 進表記) の丸め方 設定： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：小数位の 1~4 は切り捨てられ、小数位の 5~9 は切り上げられます ■ 切り捨て：小数位の 1~9 が切り捨てられます ■ 切り上げ：小数位の 1~9 が切り上げられます ■ 切り捨て：小数位は、切上げも切り捨てもせず、切り取られます ■ 0および5に丸めます：小数位 ≤ 24 または ≥ 75 は 0 に丸め、小数位 ≥ 25 または ≤ 74 は 5 に丸めます (「ラッペン丸め法」) ■ 標準設定：商用
角度値の小数点以下の桁数	角度値の小数点以下の桁数 設定範囲： <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：0 ~ 7 ■ 度(10進数)：0 ~ 5 ■ 度-分-秒：0 ~ 2 標準値： <ul style="list-style-type: none"> ■ 放射：5 ■ 度(10進数)：3 ■ 度-分-秒：0
小数点の記号	値表示の区切り文字 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ポイントまたはコンマ ■ 標準設定：ポイント

ユーザーの作成と設定

装置の工場出荷状態では、権限の異なる次のユーザータイプが定義されています。

- OEM
- Setup
- Operator

ユーザーとパスワードの生成

「Operator」タイプの新しいユーザーを作成できます。ユーザー ID とパスワードにはあらゆる文字を使用できます。その際、大文字と小文字が区別されます。

前提条件：「OEM」または「Setup」タイプのユーザーがログインしていること。



「OEM」または「Setup」タイプの新規ユーザーは作成できません。

設定 ▶ ユーザー ▶ +

パラメータ	説明
+	「Operator」タイプの新規ユーザーの追加 「OEM」および「Setup」タイプの他のユーザーは追加できません。
ユーザーID	「ユーザーID」は、ユーザー選択のためにユーザーログインなどに表示されます。「ユーザーID」は後から変更することはできません。
名前	ユーザーの名前
パスワード	ログイン用パスワードの指定
パスワード再入力	確認用パスワードの入力
パスワードを表示	パスワードフィールドの内容は、プレーンテキストで表示してから、再び非表示にすることができます。

ユーザーの設定と削除

設定 ▶ ユーザー ▶ ユーザー名

パラメータ	説明
名前	ユーザーの名前
名	ユーザーの名
部門	ユーザーの部門
グループ	ユーザーの所属グループの指定
パスワード	指定したパスワードは変更できません
言語	そのユーザーに対して表示する言語の選択
オートログイン	パスワードを入力せずに自動的にログインするかどうかの選択。 装置をオフにする前にログイン状態になっている必要があります。

i 1 人または複数のユーザーで自動ユーザーログインが有効になっている場合、電源投入時には、最後にログインしたユーザーが自動的に装置にログインされます。その際、ユーザー ID もパスワードも入力する必要がありません。

ユーザーアカウントを削除

OEM または Setup のユーザーは、ユーザーを削除できます。

i 「OEM」および「Setup」タイプのユーザーは削除できません。

操作説明書の追加

本装置は、付属の取扱説明書を希望の言語でアップロードする方法を提供します。取扱説明書は、同梱の USB メモリーから装置にコピーできます。

最新バージョンは、www.heidenhain.com のダウンロードエリアからダウンロードできます。

設定 ▶ サービス ▶ 文書

パラメータ	説明
取扱説明書を追加	希望する言語での取扱説明書の追加

ネットワークの設定

ネットワーク設定 設定



装置を設定するための正しいネットワーク設定は、ネットワーク管理者にお尋ねください。

設定 ▶ インターフェース ▶ ネットワーク ▶ X116

パラメータ	説明
MACアドレス	ネットワークアダプタの一意のハードウェアアドレス
DHCP	動的に割り当てられる、装置のネットワークアドレス <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準値 : ON
IPv4アドレス	4つの数字ブロックによるネットワークアドレス ネットワークアドレスは DHCP が有効な場合に自動的に指定されるか、手動で入力できます <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定値の範囲 : 0.0.0.1 ~ 255.255.255.255
IPv4サブネットマスク	4つの数字ブロックによるネットワーク内の ID サブネットマスクは DHCP が有効な場合に自動的に指定されるか、手動で入力できます <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定値の範囲 : 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255
IPv4標準ゲートウェイ	ネットワークを接続するルーターのネットワークアドレス <div data-bbox="699 1211 758 1267" data-label="Image"> </div> ネットワークアドレスは DHCP が有効な場合に自動的に指定されるか、手動で入力できます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定値の範囲 : 0.0.0.1 ~ 255.255.255.255
IPv6 SLAAC	拡張アドレス空間によるネットワークアドレス ネットワークで対応している場合のみ必要 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準値 : OFF
IPv6アドレス	IPv6 SLAAC が有効な場合、自動的に指定されます
IPv6サブネットプレフィックス長	IPv6 ネットワークのサブネットプレフィックス
IPv6標準ゲートウェイ	ネットワークを接続するルーターのネットワークアドレス
優先DNSサーバ	IP アドレスを変換するためのプライマリサーバー
代替DNSサーバ	IP アドレスを変換するための代替のサーバー

ネットワークドライブ設定

ネットワークドライブを設定するには、次のデータが必要です。

- 名前
- サーバーIPアドレスまたはホスト名
- 共有フォルダ
- ユーザ名
- パスワード
- ネットワークドライブオプション

詳細情報: "ネットワーク周辺機器の接続", 74 ページ



装置を設定するための正しいネットワーク設定は、ネットワーク管理者にお尋ねください。

設定 ▶ インターフェース ▶ ネットワーク・ドライブ

パラメータ	説明
名前	ファイルマネージャで表示するためのフォルダ名 標準値: Share (変更できません)
サーバーIPアドレスまたはホスト名	サーバーの名前またはネットワークアドレス
共有フォルダ	共有フォルダの名前
ユーザ名	権限を持つユーザーの名前
パスワード	権限を持つユーザーのパスワード
パスワードを表示	プレーンテキストでのパスワードの表示 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定: ON または OFF ■ 標準値: OFF
ネットワークドライブオプション	ネットワーク内でパスワードをコーディングするための「 認証 」の設定 設定: <ul style="list-style-type: none"> ■ なし ■ Kerberos V5認証 ■ Kerberos V5認証およびパケット署名 ■ NTLMパスワードハッシュ ■ 署名によるNTLMパスワードハッシュ ■ NTLMv2パスワードハッシュ ■ 署名によるNTLMv2パスワードハッシュ ■ 標準値: なし マウントオプションの設定 設定: <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値: nounix,noserverino

マウス、キーボードまたはタッチスクリーンによる操作の設定

装置は、タッチスクリーンまたは接続されたマウス (USB) のいずれか一方を使って操作します。工場出荷状態の装置では、タッチスクリーンに触るとマウスが無効になります。その代わりに、装置をマウスによってのみ、またはタッチスクリーンによってのみ操作できるように指定することができます。

前提条件： USB マウスが装置に接続されていること。

詳細情報： "入力装置を接続する", 74 ページ

設定 ▶ 一般事項 ▶ 入力デバイス

パラメータ	説明
マルチタッチジェスチャーのマウス代用	<p>マウス操作がタッチスクリーン (マルチタッチ) による操作を代用するかの設定</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 自動 (最初のマルチタッチまで)：タッチスクリーンに触ると、マウスが無効になります ■ On (マルチタッチなし)：操作はマウスでのみ可能であり、タッチスクリーンは無効です ■ Off (マルチタッチのみ)：操作はタッチスクリーンでのみ可能であり、マウスは無効です <p>標準設定：自動 (最初のマルチタッチまで)</p>
USBキーボードレイアウト	<p>USB キーボードが接続されている場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ キーボードレイアウトの言語選択

5.3.2 加工プロセスの準備

使用目的に応じて、設定者 (Setup) は、工具表および基準点表の作成により、特殊な加工プロセス用に装置を準備することができます。



次の操作は、「Operator」タイプのユーザーも実行できます。

工具表の作成

通常は、図面のワークの寸法通りに座標を入力します。

装置がいわゆる工具半径補正を使用して工具中心点のパスを計算します。それには、各工具に対して**工具の長さ**と**直径**を指定する必要があります。

ステータスバーでは、使用する工具ごとにそれらの固有のパラメータを含む工具表にアクセスできます。装置は、工具表に最大 99 個の工具を保存します。

工具パラメータ

以下のパラメータを定義できます。

説明	パラメータ	
工具種類 工具を一意に識別する名前	直径 D 工具基部の直径	長さ L 工具軸における工具の長さ

工具の作成



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 入力フィールドを順にタップし、該当する値を入力します
- ▶ 必要に応じて、選択メニューで寸法単位を切り替えます
- > 入力した値が換算されます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した工具が工具表に追加されます



- ▶ 工具のエントリを誤った変更および削除からロックするために、工具のエントリの後方の「**ロック**」をタップします



- > 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

工具の削除



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- ▶ 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 1 つまたは複数の工具を選択するには、該当する行のチェックボックスをタップします
- ▶ アクティブなチェックボックスの背景色は緑色で表示されます



工具のエントリは、誤った変更および削除からロックされていることがあります。

- ▶ エントリの後方の「**アンロック**」をタップします
- ▶ 記号が変わり、エントリがロック解除されます



- ▶ 「**削除**」をタップします
- ▶ メッセージが表示されます
- ▶ 「**OK**」でメッセージを終了します
- ▶ 選択した工具が工具表から削除されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- ▶ 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

プリセット表の作成

ステータスバーでは、基準点表にアクセスできます。基準点表は、リファレンスマークに対する基準点の絶対位置を含みます。装置は、基準点表に最大 99 個の基準点を保存します。

	1			2			3
0	preset 0	X	-25.00	Y	-35.47	Z	24.65
1	preset 1	X	-30.00	Y	-60.00	Z	27.00
2	preset 2	X	22.00	Y	43.00	Z	16.00



図 41: 絶対位置を含む基準点表

- 1 Bezeichnung
- 2 Koordinaten
- 3 Ausrichtung
- 4 Bezugspunktabelle bearbeiten

基準点の作成

以下の方法で基準点表を定義できます。

名称	説明
プロービング	HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 によるワークのプロービング。基準点は装置によって自動的に基準点表に取り込まれます。
スクラッチ	工具を使ったワークのプロービング。手動でそれぞれの工具位置を基準点として定義する必要があります。
数字による入力	基準点の数値を手動で基準点表に入力する必要があります


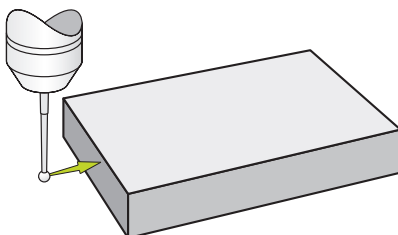
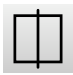
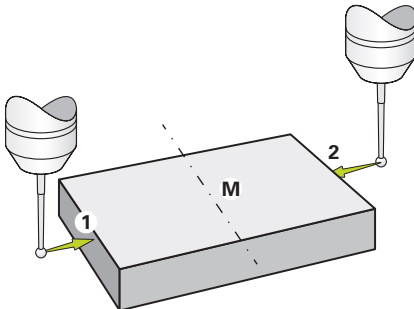

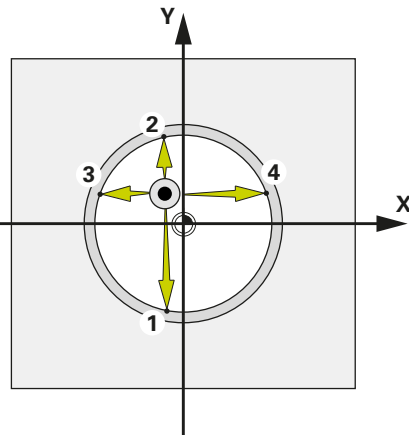

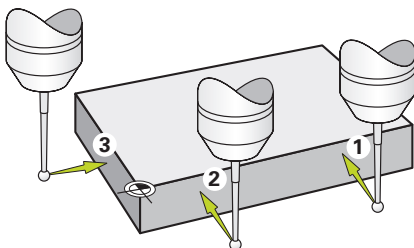



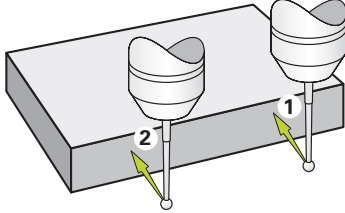

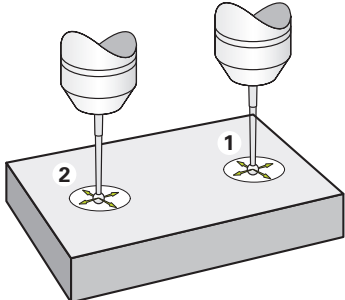
基準点の定義は、使用方法によっては **Operator** タイプのユーザーも実行できます。

基準点をプロービングするための機能

この装置は、プロービングによる基準点の定義をアシスタントでサポートします。

ワークのプロービングには、以下の機能が提供されます。

記号	機能	図
	ワークのエッジをプロービング (1 回のプロービングプロセス)	
	ワークの中心線を指定 (2 回のプロービングプロセス)	
	円形状 (穴またはシリンダ) の中心点を指定 (工具を使った 3 回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った 4 回のプロービングプロセス)	
	2 つの軸でのワークのアライメント (1 番目の軸で 2 回のプロービングプロセス、2 番目の軸で 1 回のプロービングプロセス)	

記号	機能	図
	<p>1 つの軸でのワークのアライメント (2 回のプロービングプロセス)</p>	
	<p>1 つの軸での穴のアライメント (工具を使った 3 回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った 4 回のプロービングプロセス)</p>	

基準点のプロローピングまたはスクラッチング



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- ▶ 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします

- ▶ ダイアログボックスの「**プロローピング**」で希望する機能（「**エッジのプロローピング**」など）をタップします
- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスで、固定される工具を選択します。
 - ▶ HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 を使用する場合：「**タッチプローブの使用**」を有効にします
 - ▶ 工具を使用する場合：
 - ▶ 「**タッチプローブの使用**」を無効にします
 - ▶ 「**工具の直径**」入力フィールドに希望の値を入力します
 - あるいは
 - ▶ 適切な工具を工具表から選択します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ アシスタントの指示に従います
- ▶ プロローピングのための作業ステップでは、以下のことに注意します。
 - ▶ 必要に応じて、ダイアログで軸の移動方向を指定します
 - ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます
 - あるいは
 - ▶ 工具がスクラッチするまで、工具をワークエッジに向かって移動させます
 - ▶ アシスタントの各作業ステップを確定します
 - ▶ 最後のプロローピング後に、エッジファインダまたは工具を退避させます
- ▶ 最後のプロローピング後に、「**基準点を選択**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで希望の基準点を選択します。
 - ▶ 既存の基準点を上書きするには、基準点表から 1 つのエントリを選択します
 - ▶ 新しい基準点を作成するには、基準点表でまだ使用されていない番号を入力します
 - ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**位置値の設定**」入力フィールドに希望の値を入力します。
 - ▶ 測定した値を適用するには、入力フィールドを空のままにします
 - ▶ 新しい値を定義するには、希望の値を入力します
 - ▶ 「**RET**」で入力を確定します

i プロービング機能「**エッジのプロービング**」、「**中心線の決定**」、「**円の中心の決定**」では、現在の調整を選択したプリセットに適用することができます。設定 **調整を適用** が有効になっていると、デバイスはプロービングプロセスの終了時にプリセット表にパラメータを保存します。

- ▶ 選択したプリセットの現在の調整を適用するため、設定 **調整を適用** をスライドスイッチ **ON/OFF** で有効にします (標準設定)
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ 新しい座標が基準点として適用されます



基準点の手動作成

基準点表の基準点を手動で作成する場合、以下のことが該当します。

- 基準点表に入力すると、個々の軸の現在の実際位置に新しい位置値が割り当てられます
- 「**CE**」で入力を削除すると、個々の軸の位置値が再び機械ゼロ点にリセットされます。それにより、新しい位置値は常に機械ゼロ点を基準とします



- ▶ ステータスバーの「**データム数**」をタップします
- ▶ 「**データム数**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**プリセット表の編集**」をタップします
- ▶ 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**説明**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 希望する 1 つまたは複数の軸の入力フィールドをタップし、対応する位置値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 定義した基準点が基準点表に追加されます



- ▶ プリセットのパラメータ調整を変更するには、入力フィールド「**調整**」をタップします
- ▶ 希望する値を度単位で入力します

あるいは



- ▶ 現在の調整を適用するため、「**実測値**」をタップします
- ▶ 現在の値が入力フィールドに適用されます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 新しい調整がプリセット用に保存されます



- ▶ 基準点のエントリを誤った変更および削除からロックするために、基準点のエントリの後方の「**ロック**」をタップします



- ▶ 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- ▶ 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが閉じます

基準点の削除



- ▶ ステータスバーの「**データム数**」をタップします
- > 「**データム数**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**プリセット表の編集**」をタップします
- > 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが表示されます



プリセット表のエントリは、誤った変更または削除が行われないようにロックされていることがあります。エントリを編集するには、必要に応じて最初にこのロックを解除する必要があります。



- ▶ 必要に応じて、行の最後で「**アンロック**」をタップします



- > 記号が変わり、エントリが編集のためにロック解除されます
- ▶ 1 つまたは複数の基準点を選択するには、該当する行のチェックボックスをタップします
- > アクティブなチェックボックスの背景色は緑色で表示されます



- ▶ 「**削除**」をタップします
- > メッセージが表示されます
- ▶ 「**OK**」でメッセージを終了します
- > 選択した基準点が基準点表から削除されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**基準点テーブル**」ダイアログボックスが閉じます

5.4 バックアップ設定

装置の設定をファイルにバックアップすることで、工場出荷時設定へのリセット後、または複数の装置へのインストール用に使用できます。

設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
バックアップ設定	装置の設定のバックアップ

完全バックアップの実行

設定の完全バックアップを実行すると、装置のすべての設定が保存されます。

- ▶ 「**完全バックアップ**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、制御の USB インターフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ 設定データのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ 設定データに任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ **別名で保存** をタップします
- ▶ 設定のバックアップに成功したことを「OK」で確定します
- ▶ 設定ファイルが保存されました

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

5.5 ユーザーファイルをバックアップ

装置のユーザーファイルをファイルにバックアップすることで、出荷時状態へのリセット後に使用できます。設定のバックアップに伴い、装置の完全な設定がバックアップされます。



ユーザーファイルとしては、該当するフォルダに保存してある、あらゆるユーザーグループのすべてのファイルをバックアップして、復元できます。

System フォルダ内のファイルは復元されません。

設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ

説明

ユーザーファイルをバックアップ 装置のユーザーファイルのバックアップ

バックアップの実行

ユーザーファイルを ZIP ファイルとして USB メモリーまたは接続されたネットワークドライブにバックアップできます。

- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **バックアップおよびリストア設定**
 - **ユーザーファイルをバックアップ**
- ▶ 「ZIPとして保存」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ ZIP ファイルのコピー先のフォルダを選択します
- ▶ ZIP ファイルの任意の名前を入力します (例: 「<yyyy-mm-dd>_config」)
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「別名で保存」をタップします
- ▶ ユーザーファイルのバックアップに成功したことを「OK」で確定します
- ▶ ユーザーファイルがバックアップされました

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

6

ファイルマネージャ

6.1 概観

この章では、「**ファイルマネージャ**」メニューおよびそのメニューの機能について説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

概略説明

ファイル管理メニューには、制御のメモリに保存されているファイルの一覧が表示されます。

場合によっては接続された USB メモリー (FAT32 形式) および使用可能なネットワークドライブが、保存場所のリストに表示されます。USB メモリーおよびネットワークドライブは、名前またはドライブ名で表示されます。

呼出し



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ ファイルマネージャのユーザーインターフェースが表示されます

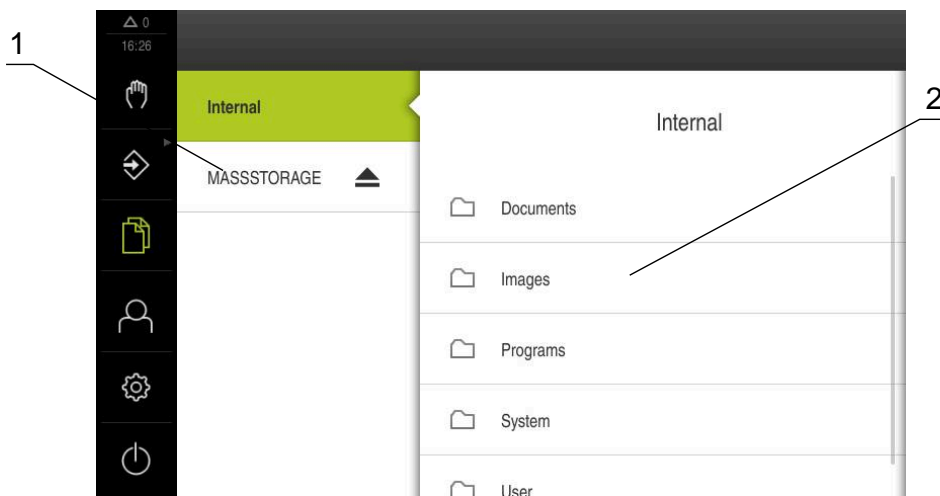


図 42: 「**ファイルマネージャ**」メニュー

- 1 使用可能な保存場所のリスト
- 2 選択した保存場所のフォルダのリスト

6.2 ファイルタイプ

「ファイルマネージャ」メニューでは、次のファイルタイプを処理できます。

タイプ	使用	管理	表示	開く	印刷
*.i	プログラム	✓	-	-	-
*.mcc	設定ファイル	✓	-	-	-
*.dro	ファームウェアファイル	✓	-	-	-
.svg、.ppm	画像ファイル	✓	-	-	-
.jpg、.png、*.bmp	画像ファイル	✓	✓	-	-
*.csv	テキストファイル	✓	-	-	-
.txt、.log、*.xml	テキストファイル	✓	✓	-	-
*.pdf	PDF ファイル	✓	✓	-	✓

6.3 フォルダとファイルの管理

フォルダ構造

「ファイルマネージャ」メニューでは、ファイルが保存場所 **Internal** の次のフォルダに保存されます。

フォルダ	使用
Documents	ドキュメントファイル
Images	画像ファイル
Oem	OEM バーを設定するためのファイル (「OEM」タイプのユーザーにのみ見えます)
System	オーディオファイルとシステムファイル
User	ユーザーデータ






操作エレメント




機能



新規フォルダの作成

- ▶ 中に新規フォルダを作成したいフォルダのアイコンを右へドラッグします
- ▶ 操作エレメントが表示されます
- ▶ 「**新規フォルダの作成**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで入力フィールドをタップして、新しいフォルダに名前を付けます
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「OK」をタップします
- ▶ 新規フォルダが作成されます

操作エレメント	機能
	<p>フォルダの移動</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 移動させたいフォルダのアイコンを右へドラッグします > 操作エレメントが表示されます ▶ 「移動先」をタップします ▶ ダイアログボックスでフォルダの移動先のフォルダを選択します ▶ 「選択」をタップします > フォルダが移動します
	<p>フォルダのコピー</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ コピーしたいフォルダのアイコンを右へドラッグします > 操作エレメントが表示されます ▶ 「コピー先」をタップします ▶ ダイアログボックスでフォルダのコピー先のフォルダを選択します ▶ 「選択」をタップします > フォルダがコピーされます
	<p>フォルダの名前変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 名前を変更したいフォルダのアイコンを右へドラッグします > 操作エレメントが表示されます ▶ 「フォルダの名前変更」をタップします ▶ ダイアログボックスで入力フィールドをタップして、新しいフォルダに名前を付けます ▶ 「RET」で入力を確定します ▶ 「OK」をタップします > フォルダの名前が変更されます
	<p>ファイルの移動</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 移動させたいファイルのアイコンを右へドラッグします > 操作エレメントが表示されます ▶ 「移動先」をタップします ▶ ダイアログボックスでファイルの移動先のフォルダを選択します ▶ 「選択」をタップします > ファイルが移動します
<p> ファイルを、そのファイルが同じ名前で保存されているフォルダに移動すると、ファイルは上書きされます。</p>	

操作エレメント	機能
	ファイルのコピー <ul style="list-style-type: none">▶ コピーしたいファイルのアイコンを右へドラッグします> 操作エレメントが表示されます▶ 「コピー先」をタップします▶ ダイアログボックスでファイルのコピー先のフォルダを選択します▶ 「選択」をタップします> ファイルがコピーされます
	ファイルの名前変更 <ul style="list-style-type: none">▶ 名前を変更したいファイルのアイコンを右へドラッグします> 操作エレメントが表示されます▶ 「ファイル名を変更」をタップします▶ ダイアログボックスで入力フィールドをタップして、新しいファイルに名前を付けます▶ 「RET」で入力を確定します▶ 「OK」をタップします> ファイル名が変更されます
	フォルダまたはファイルの削除 <p>フォルダまたはファイルを削除すると、そのフォルダやファイルを元に戻すことはできません。削除されるフォルダ内に含まれるすべてのサブフォルダおよびファイルが一緒に削除されます。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 削除したいフォルダまたはファイルのアイコンを右へドラッグします> 操作エレメントが表示されます▶ 「選択した内容を削除」をタップします▶ 「削除する」をタップします> フォルダまたはファイルが削除されます

6.4 ファイルを表示

ファイルの表示



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 希望するファイルの保存場所に移動します
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ プレビュー画像 (PDF ファイルと画像ファイルの場合のみ) とファイルに関する情報が表示されます



図 43: プレビュー画像およびファイル情報を含む「**ファイルマネージャ**」メニュー

- ▶ 「**表示**」をタップします
- ▶ ファイルの内容が表示されます
- ▶ 表示を終了するには、「**終了**」をタップします



6.5 ファイルのエクスポート

ファイルを USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブにエクスポートできます。ファイルのコピーまたは移動のいずれかを行えます。

- ファイルをコピーすると、ファイルの写しが装置に残ります
- ファイルを移動させると、ファイルは装置から削除されます



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所 **Internal** で、エクスポートしたいファイルに移動します
- ▶ ファイルのアイコンを右へドラッグします
- ▶ 操作エレメントが表示されます



- ▶ ファイルをコピーするには、「**ファイルをコピー**」をタップします



- ▶ ファイルを移動するには、「**ファイルを移動**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでファイルのエクスポート先の保存場所を選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ ファイルは USB 大容量記憶装置またはネットワークドライブにエクスポートされます

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

6.6 ファイルのインポート

ファイルを USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブから装置にインポートできます。ファイルのコピーまたは移動のいずれかを行えます。

- ファイルをコピーすると、ファイルの写しが USB メモリーまたはネットワークドライブに残ります
- ファイルを移動させると、ファイルは USB メモリーまたはネットワークドライブから削除されます



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ USB メモリーまたはネットワークドライブで、インポートしたいファイルに移動します
- ▶ ファイルのアイコンを右へドラッグします
- ▶ 操作エレメントが表示されます



- ▶ ファイルをコピーするには、「**ファイルをコピー**」をタップします



- ▶ ファイルを移動するには、「**ファイルを移動**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスでファイルの保存先の保存場所を選択します
- ▶ **選択** をタップします
- ▶ ファイルが装置に保存されます

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

7

設定

7.1 概要

この章では、装置の設定オプションとそれに帰属する設定パラメータについて説明します。

装置の使用開始と設定のための基本的な設定オプションと設定パラメータは、それぞれの章にまとめられています。

詳細情報: "使用開始", 76 ページ

詳細情報: "設定", 140 ページ

概略説明

i 装置にログインしているユーザーのタイプによっては、設定および設定パラメータを編集/変更できます (編集権限)。
装置にログインしているユーザーに設定または設定パラメータの編集権限がない場合、その設定/設定パラメータはグレイアウトされ、開いたり編集することができません。

i 装置で有効になっているソフトウェアオプションに応じて、設定にはさまざまな設定および設定パラメータがあります。
Wenn z. B. die が装置で有効になっていない場合、それらのソフトウェアオプションに必要な設定パラメータは装置に表示されません。

関数	説明
一般事項	一般的な設定および情報
センサ	センサの設定およびセンサ依存の機能
インターフェース	インターフェースとネットワークドライブの設定
ユーザー	ユーザーの設定
軸	接続されたエンコーダと誤差補正の設定
サービス	ソフトウェアオプション、サービス機能および情報の設定

呼出し



- ▶ メインメニューで「設定」をタップします

7.2 一般事項

この章では、操作および表示を設定するための調整を説明します。

パラメータ	詳細情報
デバイス情報	"デバイス情報", 171 ページ
スクリーンおよびタッチスクリーン	"スクリーンおよびタッチスクリーン", 172 ページ
表示	"表示", 173 ページ
シミュレーションウィンドウ	"シミュレーションウィンドウ", 174 ページ
入力デバイス	"マウス、キーボードまたはタッチスクリーンによる操作の設定", 151 ページ
音	"音", 175 ページ
プリンタ	"プリンタ", 176 ページ
日時	"日時の設定", 84 ページ
Units	"単位の設定", 84 ページ
著作権	"著作権", 176 ページ
サービス情報	"サービス情報", 176 ページ
文書	"文書", 176 ページ

7.2.1 デバイス情報

設定 ▶ 一般事項 ▶ デバイス情報

この一覧は、ソフトウェアに関する基本情報を示します。

パラメータ	示す情報
デバイスタイプ	装置の製品名
パートナンバー	装置のID番号
シリアル番号	装置のシリアル番号
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョン番号
ファームウェアビルト日	ファームウェア作成日
最新ファームウェア更新日	最新ファームウェア更新日
空きメモリ容量	内部保存場所 Internal の空きメモリースペース
空きワーキングメモリ (RAM)	システムの空きワーキングメモリー
開始する装置の数	現在のファームウェアによるデバイス起動の数
稼動時間	現在のファームウェアによるデバイス稼動時間

7.2.2 スクリーンおよびタッチスクリーン

設定 ▶ 一般事項 ▶ スクリーンおよびタッチスクリーン

パラメータ	説明
輝度	画面の輝度 <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲：1 %～ 100 %■ 標準設定：85 %
省電力モードタイムアウト	節電モードが有効になるまでの時間 <ul style="list-style-type: none">■ 設定範囲：0 min ... 120 min 値「0」は節電モードをオフにします■ 標準設定：30 分
省エネルギーモードを終了	画面を再びオンにするために必要な操作 <ul style="list-style-type: none">■ タップアンドドラッグ：タッチスクリーンに触って、矢印を下端部から上方にドラッグします■ タップ：タッチスクリーンに触ります■ タップまたは 軸の移動：タッチスクリーンに触るか、または軸を移動させます■ 標準設定：タップアンドドラッグ

7.2.3 表示

設定 ▶ 一般事項 ▶ 表示

パラメータ	説明
位置値表示	<p>MDI 操作モードおよびプログラムラン操作モードでの位置値表示の設定。この設定は、MDI 操作モードおよびプログラムラン操作モードにおけるアシスタントの操作要求も指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 移動距離を含む位置 - アシスタントが、表示位置に軸を移動させるよう要求します。 ■ 位置を含む移動距離 - アシスタントが軸を 0 に移動させるよう要求し、位置決め支援が現れます。 <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置：位置が大きく表示されます  <ul style="list-style-type: none"> ■ 移動距離を含む位置：位置が大きく表示され、残存距離が小さく表示されます  <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置を含む移動距離：残存距離が大きく表示され、位置が小さく表示されます  <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準設定：位置を含む移動距離
位置値	<p>位置値は、軸の実際値または目標値を示します。</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 実際値 ■ 公称値 ■ 標準設定：実際値
残り距離インジケータ	<p>MDI モードでの残存距離インジケータの表示</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：ON

パラメータ	説明
サイズ調整された軸表示の小数点以下の桁数	<p>小数点以下の桁数によって、位置値の表示サイズが決まります。小数点以下の桁数を超えると、すべての桁が表示されるようにサイズが縮小されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0～6 ■ 標準値：3
シミュレーションウィンドウ	<p>MDI モードおよびプログラムランのシミュレーションウィンドウの設定。</p> <p>詳細情報: "シミュレーションウィンドウ", 174 ページ</p>
プログラム実行用座標系の種類	<p>「プログラムラン」メニューに表示された座標系設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ デカルト座標：装置によって計算された位置値 X と Y が表示されます ■ 極座標：機械軸 R と A の位置値が表示されます ■ 標準値：デカルト座標
座標システムの種類	<p>試運転では、ユーザータイプ OEM または Setup が座標系の表示を変更できます。</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ デカルト座標：装置によって計算された位置値 X と Y が表示されます ■ 極座標：機械軸 R と A の位置値が表示されます ■ 標準値：デカルト座標

7.2.4 シミュレーションウィンドウ

設定 ▶ 一般事項 ▶ 表示 ▶ シミュレーションウィンドウ

パラメータ	説明
工具位置の線の太さ	<p>工具位置を表示するための線の太さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準 または 太字 ■ 標準値：標準
工具位置の色	<p>工具位置を表示するための色の定義</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：カラースケール ■ 標準設定：オレンジ
現在の輪郭要素の線の太さ	<p>現在の輪郭要素を表示するための線の太さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準 または 太字 ■ 標準値：標準
現在の輪郭要素の色	<p>現在の輪郭要素を表示するための色の定義</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：カラースケール ■ 標準設定：緑
工具パス	<p>工具軌跡の使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：ON

パラメータ	説明
工具が常に見えています	<p>工具は、常にシミュレーションウィンドウに表示されています。輪郭と工具の現在の位置が表示されます。エリアは、プロセス中にレベル階が上がります</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF
水平位置合わせ	<p>シミュレーションウィンドウの座標系の水平方向の位置合わせ設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 右方向：値は右方向に昇順 ■ 左側：値は左方向に昇順 ■ 標準値：右方向
垂直位置合わせ	<p>シミュレーションウィンドウの座標系の垂直方向の位置合わせ設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 垂直上方：値は上方向に昇順 ■ 垂直下方：値は下方向に昇順 ■ 標準値：垂直上方



「元に戻す」ボタンにより、シミュレーションウィンドウの色定義を再び工場出荷時設定にリセットできます。

7.2.5 音

設定 ▶ 一般事項 ▶ 音

利用可能な音は、テーマ分野別にまとめられています。1つのテーマ分野内でも音が異なります。

パラメータ	説明
スピーカー	<p>装置背面に取り付けられたスピーカーの使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：ON または OFF ■ 標準設定：ON
スピーカー音量	<p>装置スピーカーの音量</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定範囲：0 % ~ 100 % ■ 標準設定：50 %
メッセージとエラー	<p>メッセージを表示するときの信号音のテーマ 選択時に、選択したテーマの信号音が鳴ります</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準、ギター、ロボット、外側スペース、音声なし ■ 標準設定：標準
タッチプローブ	<p>プロービング時の信号音のテーマ 選択時に、選択したテーマの信号音が鳴ります</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準、ギター、ロボット、外側スペース、音声なし ■ 標準設定：標準
タッチトーン	<p>操作パネルを操作したときの信号音のテーマ 選択時に、選択したテーマの信号音が鳴ります</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定：標準、ギター、ロボット、外側スペース、音声なし ■ 標準設定：標準

7.2.6 プリンタ

設定 ▶ 一般事項 ▶ プリンタ



このシリーズの装置の現在のファームウェアは、この機能をサポートしていません。

7.2.7 著作権

設定 ▶ 一般事項 ▶ 著作権

パラメータ	意味と機能
オープンソースソフトウェア	使用されるソフトウェアのライセンス表示

7.2.8 サービス情報

設定 ▶ 一般事項 ▶ サービス情報

パラメータ	意味と機能
一般情報	ハイデンハインのサービス窓口住所を記載した文書の表示
OEMサービス情報	機械メーカーのサービス情報を記載した文書の表示 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：ハイデンハインのサービス窓口住所を記載した文書 詳細情報: "文書の追加", 127 ページ

7.2.9 文書

設定 ▶ 一般事項 ▶ 文書

パラメータ	意味と機能
取扱説明書	装置に保存された取扱説明書の表示 <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準：文書なし、希望する言語の文書を追加可能 詳細情報: "操作説明書の追加", 148 ページ

7.3 センサ

この章では、センサーを設定するための調整を説明します。

パラメータ	詳細情報
タッチプローブ	"タッチプローブの設定", 86 ページ

7.4 インターフェース

この章では、ネットワーク、ネットワークドライブおよび USB メモリーを設定するための調整を説明します。

パラメータ	詳細情報
ネットワーク	"ネットワークの設定", 149 ページ
ネットワーク・ドライブ	"ネットワークドライブ設定", 150 ページ
Network protocols	"Network protocols"
USB	"USB", 178 ページ
軸 (切替え機能)	"軸 (切替え機能)", 178 ページ
位置による切替え機能	"位置による切替え機能", 178 ページ

7.4.1 USB

設定 ▶ インターフェース ▶ USB

パラメータ	説明
接続したUSB大容量記憶装置を自動的に検出	USB メモリーの自動検出 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準設定 : ON

7.4.2 軸 (切替え機能)

設定 ▶ インターフェース ▶ 切替え機能 ▶ 軸

手動モードおよび MDI モードの操作モードでは、割り当てられたデジタル入力を設定することにより、すべての軸または個々の軸をゼロにリセットします。



製品バージョン、設定、接続されたエンコーダによっては、説明したすべてのパラメータおよびオプションが選択できるわけではありません。

パラメータ	説明
一般設定	全軸をゼロに設定するためのピン配列に基づくデジタル入力の割当て 標準設定 : 接続されていません
<Achsname>	軸をゼロに設定するためのピン配列に基づくデジタル入力の割当て 標準設定 : 接続されていません

7.4.3 位置による切替え機能

設定 ▶ インターフェース ▶ 位置による切替え機能 ▶ +

位置に依存した切替え機能により、特定の参照系における軸の位置に依存して、論理出力を設定できます。そのためには、切替え位置および位置間隔を使用します。



製品バージョン、設定、接続されたエンコーダによっては、説明したすべてのパラメータおよびオプションが選択できるわけではありません。

パラメータ	説明
名前	切替え機能の名前
切替機能	切替え機能が有効または無効になっているかの選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準設定 : ON
基準系	希望する参照系の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 機械座標系 ■ 事前設定 ■ 目標位置 ■ ツールチップ
軸	希望する軸の選択
切替ポイント	切替え点の軸位置の選択 標準設定 : 0.0000
切替のタイプ	希望する切替え方法の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ Low から High へのエッジ ■ High から Low へのエッジ ■ Low から High への間隔 ■ High から Low への間隔 ■ 標準設定 : Low から High へのエッジ
出力	希望する出力の選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13~ X105.16 (Dout 0、Dout 2、Dout 4、Dout 6) ■ X105.32~ X105.35 (Dout 1、Dout 3、Dout 5、Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0)
出力が反転されました	切替え条件が満たされていない場合や切替え機能が無効になっている場合は、機能を有効にすると、出力が設定されます <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準値 : 無効
パルス	パルスが有効または無効になっているかの選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定 : ON または OFF ■ 標準設定 : ON
パルス時間	希望するパルス長さの選択 <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.1 s ~ 999 s ■ 標準設定 : 0.0 s
下限値	切替えを行う軸位置の下限の選択 (切替え方法間隔のみ)
上限値	切替えを行う軸位置の上限の選択 (切替え方法間隔のみ)
入力を削除	位置に依存した切替え機能の削除

7.5 ユーザー

この章では、ユーザーおよびユーザーグループを設定するための調整を説明します。

パラメータ	詳細情報
OEM	"OEM", 180 ページ
Setup	"Setup", 181 ページ
Operator	"Operator", 182 ページ
ユーザーを追加	"ユーザーとパスワードの生成", 147 ページ

7.5.1 OEM

設定 ▶ ユーザー ▶ OEM

「OEM」（相手先ブランド製造業者）ユーザーは最高の権限レベルを保有します。OEM ユーザーは、装置のハードウェア設定（たとえば、エンコーダやセンサーの接続）を行えます。OEM ユーザーは、「Setup」および「Operator」タイプのユーザーを作成し、「Setup」および「Operator」ユーザーを設定することができます。「OEM」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

パラメータ	説明	編集権限
名前	ユーザーの姓 ■ 標準値：OEM	-
名	ユーザーの名 ■ 標準値：-	-
部門	ユーザーの部門 ■ 標準値：-	-
グループ	ユーザーのグループ ■ 標準値：oem	-
パスワード	ユーザーのパスワード ■ 標準値：oem	OEM
言語	ユーザーの言語	OEM
オートログイン	装置の再起動時：最後にログインしたユーザーの自動ログイン ■ 標準値：OFF	-
ユーザーアカウントを削除	ユーザーアカウントの削除	-

7.5.2 Setup

設定 ▶ ユーザー ▶ Setup

「Setup」ユーザーは、装置を使用場所で使用するために設定します。また「Operator」タイプのユーザーを作成できます。「Setup」ユーザーの複製または削除はできません。このユーザーは自動的にログインできません。

パラメータ	説明	編集権限
名前	ユーザーの姓 ■ 標準値：Setup	-
名	ユーザーの名 ■ 標準値：-	-
部門	ユーザーの部門 ■ 標準値：-	-
グループ	ユーザーのグループ ■ 標準値：setup	-
パスワード	ユーザーのパスワード ■ 標準値：setup	Setup、OEM
言語	ユーザーの言語	Setup、OEM
オートログイン	装置の再起動時：最後にログインしたユーザーの自動ログイン ■ 標準値：OFF	-
ユーザーアカウントを削除	ユーザーアカウントの削除	-

7.5.3 Operator

設定 ▶ ユーザー ▶ Operator

「Operator」ユーザーは装置の基本機能を実行する権限を有します。
 「Operator」タイプのユーザーは他のユーザーを作成することはできませんが、その名前や言語を変更することはできます。「Operator」グループのユーザーは、装置のスイッチをオンにすれば、自動的にログインできます。

パラメータ	説明	編集権限
名前	ユーザーの姓 ■ 標準値：Operator	Operator、Setup、OEM
名	ユーザーの名	Operator、Setup、OEM
部門	ユーザーの部門 ■ 標準値：-	Operator、Setup、OEM
グループ	ユーザーのグループ ■ 標準値：operator	-
パスワード	ユーザーのパスワード ■ 標準値：operator	Operator、Setup、OEM
言語	ユーザーの言語	Operator、Setup、OEM
オートログイン	装置の再起動時：最後にログインしたユーザーの自動ログイン ■ 設定：ON または OFF ■ 標準値：OFF	Operator、Setup、OEM
ユーザーアカウントを削除	ユーザーアカウントの削除	Setup、OEM

7.6 軸

この章では、軸および割り当てられた装置を設定するための調整を説明します。



製品バージョン、設定、接続されたエンコーダによっては、説明したすべてのパラメータおよびオプションが選択できるわけではありません。

一般設定

設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定

パラメータ	詳細情報
原点	"原点", 124 ページ
情報	"情報", 185 ページ
切替え機能	"切替え機能", 107 ページ
入力 (切替え機能)	"入力 (切替え機能)", 108 ページ
出力 (切替え機能)	"出力 (切替え機能)", 108 ページ
M機能を追加	"M 機能の設定", 126 ページ
M機能を設定	"M 機能の設定", 126 ページ
校正	"軸の校正", 110 ページ
デカルト座標系の向き	"デカルト座標系のアライメントの調整", 122 ページ

軸固有の設定

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> (軸の設定)

パラメータ	詳細情報
<軸名> (軸の設定)	"軸の設定", 86 ページ
エンコーダー	"EnDat インタフェースを持つエンコーダに対して軸を設定する", 89 ページ "軸を 1 V _{pp} または 11 μA _{pp} インタフェースを持つエンコーダに対して設定する", 90 ページ
原点 (エンコーダー)	1 V _{pp} : "原点 (エンコーダー)", 94 ページ
原点移動	EnDat : "原点移動", 90 ページ 1 V _{pp} : "原点移動", 90 ページ
EnDat 付きエンコーダの診断	"EnDat インタフェース付きエンコーダの診断", 195 ページ
1 V _{pp} /11 μA _{pp} 付きエンコーダの診断	"1 V _{pp} /11 μA _{pp} インターフェース付きエンコーダの診断", 194 ページ
直線性誤差補正 (LEC)	"直線性誤差補正 (LEC) の設定", 96 ページ
部分直線性誤差補正 (SLEC)	"部分直線性誤差補正 (SLEC) の設定", 97 ページ
支点のテーブルを作成	"支点のテーブルを作成", 98 ページ
スピンドル軸 S	"スピンドル軸 S", 101 ページ
出力 (S)	"出力 (S)", 102 ページ
入力 (S)	"入力 (S)", 104 ページ
デジタル入力からの移動コマンド (S)	"デジタル入力 (S) による移動コマンド", 104 ページ
デジタル有効化入力 (S)	"デジタル有効化入力 (S)", 105 ページ
アナログ出力を介してスピンドル速度が表示されます (S)	"アナログ入力 (S) による回転数表示", 106 ページ
ギアステージ 追加	"ギアステージの追加", 106 ページ
ギアステージ	"ギアステージ", 107 ページ

7.6.1 情報

設定 ▶ 軸 ▶ 一般設定 ▶ 情報

パラメータ	説明
エンコーダ入力の軸への割り当て	エンコーダ入力の軸への割り当てを表示します
アナログ出力の軸への割り当て	アナログ出力の軸への割り当てを表示します
アナログ入力の軸への割り当て	アナログ入力の軸への割り当てを表示します
デジタル出力の軸への割り当て	デジタル出力の軸への割り当てを表示します
デジタル入力の軸への割り当て	デジタル入力の軸への割り当てを表示します



「リセット」ボタンにより、入力および出力の割り当てをリセットできます。

7.7 サービス

この章では、装置設定、ファームウェアのメンテナンスおよびソフトウェアオプションの有効化に関する設定を説明します。

パラメータ	詳細情報
ファームウェア情報	"ファームウェア情報", 187 ページ
バックアップおよびリストア設定	"バックアップ設定", 138 ページ "ユーザーファイルをバックアップ", 139 ページ "ユーザーファイルの復元", 199 ページ "リストア設定", 200 ページ
ファームウェア更新	"ファームウェアの更新", 192 ページ
リセット	"すべての設定をリセット", 201 ページ "工場出荷時のデフォルト設定にリセット", 201 ページ
OEMエリア	"OEMエリア", 127 ページ
文書 (OEMサービス情報)	"文書の追加", 127 ページ
起動画面	"スタート画面の追加", 127 ページ
OEMメニュー	"OEMメニュー の設定", 128 ページ
OEM バー項目の追加	"OEMメニュー の設定", 128 ページ
OEM バー項目「ロゴ」	"OEM ロゴの設定", 129 ページ
OEM バー項目「スピンドル速度」	"スピンドル回転数の目標値の設定", 129 ページ
OEM バー項目「M機能」	"M 機能の設定", 130 ページ
OEM バー項目「特殊機能」	"特殊機能の設定", 131 ページ
OEM バー項目「文書」	"文書の設定", 132 ページ
設定 (OEMエリア)	"OEMエリア", 127 ページ
プログラム実行	"プログラム実行の調整", 133 ページ
M機能 追加	"M 機能の設定", 134 ページ
テキストデータベース	"テキストデータベースの作成", 135 ページ
メッセージ	"エラーメッセージの設定", 136 ページ
バックアップおよびリストア設定 (OEMエリア)	"OEM 設定のバックアップおよび復元", 136 ページ
文書	"操作説明書の追加", 148 ページ
ソフトウェアオプション	"ソフトウェアオプションを有効にする", 81 ページ

7.7.1 ファームウェア情報

設定 ▶ サービス ▶ ファームウェア情報

サービスおよびメンテナンスのために、個々のソフトウェアモジュールに関する以下の情報が表示されます。

パラメータ	説明
コアバージョン	マイクロカーネルのバージョン番号
Microblaze ブートローダーバージョン	Microblaze 起動プログラムのバージョン番号
Microblazeファームウェアバージョン	Microblaze ファームウェアのバージョン番号
拡張 PCB ブートローダーバージョン	起動プログラムのバージョン番号 (拡張ボード)
拡張 PCB のファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョン番号 (拡張ボード)
ブート ID	起動プロセスの ID 番号
HW リビジョン	ハードウェアのリビジョン番号
C Library バージョン	C ライブラリのバージョン番号
Compiler バージョン	コンパイラのバージョン番号
タッチスクリーンコントローラバージョン	タッチスクリーンコントローラのバージョン番号
装置始動の数	装置のスイッチオンプロセスの数
Qt ビルドシステム	Qt コンパイラソフトウェアのバージョン番号
Qt ランタイムライブラリ	Qt ランタイムライブラリのバージョン番号
Kernel	Linux カーネルのバージョン番号
ログインステータス	ログインユーザーに関する情報
システムインタフェース	システムインタフェースモジュールのバージョン番号
バックエンドインタフェース	インタフェースモジュールのバージョン番号
GUI インタフェース	ユーザーインタフェースモジュールのバージョン番号
テキストデータベース	テキストデータベースモジュールのバージョン番号
光学エッジ検出	光学エッジ検出モジュールのバージョン番号
ネットワークインタフェース	ネットワークインタフェースのバージョン番号
OS インタフェース	オペレーティングシステムインタフェースのバージョン番号
プリンタインタフェース	プリンタインタフェースモジュールのバージョン番号
system.xml	システムパラメータのバージョン番号
axes.xml	軸パラメータのバージョン番号
encoders.xml	測定装置パラメータのバージョン番号
ncParam.xml	NC パラメータのバージョン番号
spindle.xml	スピンドル軸パラメータのバージョン番号
io.xml	入出力用パラメータのバージョン番号

パラメータ	説明
mFunctions.xml	M 機能用パラメータのバージョン番号
peripherals.xml	周辺機器用パラメータのバージョン番号
slec.xml	部分直線性誤差補正 SLEC のパラメータのバージョン番号
lec.xml	直線性誤差補正 LEC のパラメータのバージョン番号
microBlazePVRegister.xml	MicroBlazeの「Processor Version Register」のバージョン番号
info.xml	情報パラメータのバージョン番号
audio.xml	オーディオパラメータのバージョン番号
network.xml	ネットワークパラメータのバージョン番号
os.xml	オペレーティングシステムパラメータのバージョン番号
runtime.xml	ランタイムパラメータのバージョン番号
users.xml	ユーザーパラメータのバージョン番号
GI Patch Level	Golden Image (GI) のパッチレベル

8

サービスとメンテナ
ンス

8.1 概観

この章では、装置の一般的なメンテナンス作業について説明します。



以下の作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ



この章に含まれるのは、この装置のメンテナンス作業についてのみです。周辺機器で生じるメンテナンス作業は、この章では説明しません。

詳細情報: 該当周辺機器のメーカーの説明書を参照してください

8.2 クリーニング

注意事項

清掃の際に、先の尖ったものや刺激の強い洗浄剤を使用しないでください

不適切な清掃により、装置が損傷するおそれがあります。

- ▶ 研磨作用のある、または刺激の強い洗浄剤や溶剤を使用しないでください
- ▶ こびりついた汚れを先の尖ったもので削り落とさないでください

ハウジングの清掃

- ▶ 表面は、水と刺激の少ない洗浄剤で湿らせた布で清掃してください

画面の清掃

画面を清掃するには、クリーニングモードをオンにしてください。そうすると、電源供給の中断なく、装置が非アクティブな状態に切り替わります。この状態では画面がオフになります。



- ▶ クリーニングモードをオンにするには、メインメニューで「**スイッチオフ**」をタップします



- ▶ 「**クリーニングモード**」をタップします
- > 画面がオフになります
- ▶ 画面は、けば立ちのない布と市販のガラスクリーナーで清掃してください



- ▶ クリーニングモードをオフにするため、タッチスクリーンの任意の箇所をタップします
- > 下端に矢印が表示されます
- ▶ 矢印を上へドラッグします
- > 画面が切り替わり、最後に表示したユーザーインターフェースが表示されます

8.3 メンテナンスプラン

この装置は、長期間メンテナンスフリーで稼働します。

注意事項

故障した装置の稼働

故障した装置を稼働させると、重大な損傷につながるおそれがあります。

- ▶ 装置が損傷した場合は、自分で修理しようとししないでください。また、装置を稼働させないでください
- ▶ 装置が故障した場合は直ちに交換するか、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡ください



以下の作業は必ず電気技術者に依頼してください
詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

メンテナンス手順	間隔	問題発生時の対処方法
▶ 装置のすべてのマーク、説明、記号が読めることを確認する	年 1 回	▶ ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください
▶ 電気の接続に損傷がないこと、正しく機能することを確認する	年 1 回	▶ 損傷したケーブルは交換してください。必要であれば、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください
▶ 電源ケーブルの絶縁に問題がないか、弱くなっている箇所がないかを確認する	年 1 回	▶ 仕様に従った電源ケーブルと交換してください

8.4 稼働の再開

修理が終了して設置し直した場合や装置を組み立て直した場合など、稼働を再開する場合は、最初の組立てと設置の場合と同じ措置を取り、設置担当者が立ち会ってください。

詳細情報: "組立て", 59 ページ

詳細情報: "設置", 65 ページ

装置の運用者は、周辺機器 (エンコーダなど) の接続時には、確かな稼働再開に配慮し、適切な資格を有する専門の担当者を手配する必要があります。

詳細情報: "装置管理責任者の義務", 15 ページ

8.5 ファームウェアの更新

ファームウェアとは装置のオペレーティングシステムのことです。新しいバージョンのファームウェアを装置の USB 接続またはネットワーク接続経由でインポートできます。



ファームウェアアップデートを行う前に、各ファームウェアバージョンに関するリリースノート、およびその中に含まれる下位互換性に関する情報にご注意ください。



装置のファームウェアを更新する場合、安全のため、現在の設定を保存しておく必要があります。

前提条件

- 新しいファームウェアが *.dro ファイルであること
- USB インタフェース経由のファームウェアアップデートの場合、現在のファームウェアを USB メモリー (FAT32 形式) に保存しておくこと
- ネットワークインタフェース経由のファームウェアアップデートの場合、現在のファームウェアがネットワークドライブ内のフォルダで使用できること

ファームウェアアップデートの開始



- ▶ メインメニューで「**設定**」をタップします
- ▶ 「**サービス**」をタップします
- ▶ 次の項目を順番に開きます。
 - **ファームウェア更新**
 - **続行**
- ▶ サービスアプリケーションが起動されます

ファームウェアアップデートの実行

ファームウェアの更新は USB メモリー (FAT32 形式) またはネットワークドライブから実行できます。



- ▶ 「**ファームウェア更新**」をタップします
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリーを挿入します
- ▶ 新しいファームウェアを含むフォルダに移動します

i 誤ったフォルダを選択してしまった場合は、元のフォルダに戻ることができます。

- ▶ リストのファイル名をタップします

- ▶ ファームウェアを選択します
- ▶ 選択を確定するには、「**選択**」をタップします
- ▶ ファームウェアバージョン情報が表示されます
- ▶ ダイアログボックスを終了するには、「**OK**」をタップします

i ファームウェアの更新は、データ転送開始後に中止することはできません。

- ▶ 更新を開始するには、「**Start**」をタップします
- ▶ 画面に更新の進行状況が表示されます
- ▶ 成功した更新を確定するには、「**OK**」をタップします
- ▶ サービスアプリケーションを終了するには、「**終了**」をタップします
- ▶ サービスアプリケーションが終了します
- ▶ メインアプリケーションが起動されます
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっている場合、「**手動モード**」メニューのユーザーインタフェースが表示されます
- ▶ 自動ユーザーログインが有効になっていない場合、「**ユーザーログイン**」が表示されます

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「**安全に取り外す**」をタップします
- ▶ 「**ストレージメディアが取外しできるようになりました。**」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

8.6 エンコーダの診断


診断機能を使って、接続されているエンコーダの機能を根本的に点検することができます。EnDat インタフェース付きアブソリュートエンコーダの場合は、エンコーダのメッセージおよび機能リザーブが表示されます。1 V_{pp} または 11 μA_{pp} インタフェース付きインクリメンタルエンコーダの場合は、表示されている値に基づいてエンコーダの基本機能を指定することができます。エンコーダのこの最初の診断オプションを用いて、さらなる点検または修理の手順を開始することができます。



その他の点検およびテストオプションは、HEIDENHAIN の PWT 101 または PWM 21 によって提供されます。
詳細は www.heidenhain.com をご覧ください。

8.6.1 1 V_{pp}/11 μA_{pp} インタフェース付きエンコーダの診断

1 V_{pp}/11 μA_{pp} インタフェース付きエンコーダの場合、エンコーダの機能は信号振幅、対称偏差、位相偏差の判定によって行うことができます。これらの値は、リサージュ図形としてグラフィックでも表示されます。

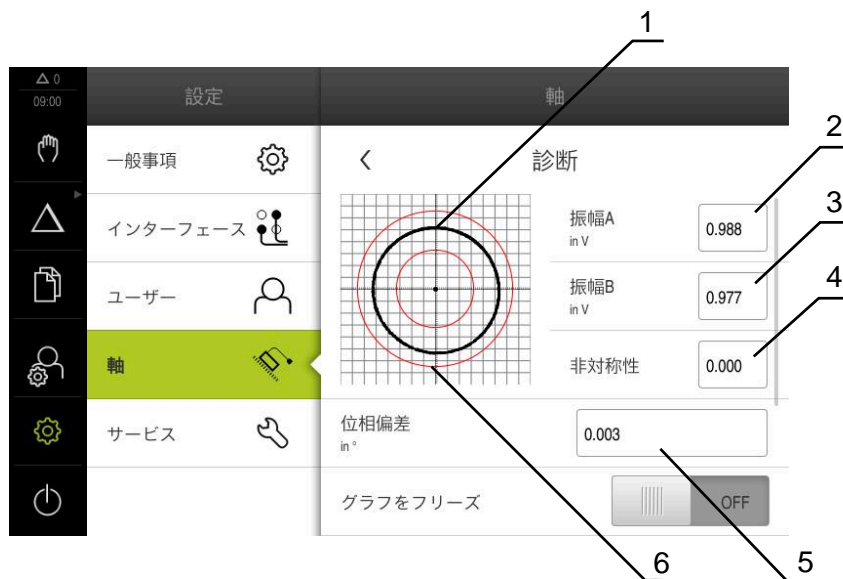

- 1 リサージュ図形
- 2 振幅 A
- 3 振幅 B
- 4 対称偏差
- 5 位相偏差
- 6 振幅公差

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー ▶ 診断

パラメータ	説明
振幅A	振幅 A (V) の表示
振幅B	振幅 B (V) の表示
非対称性	対称偏差の値
位相偏差	90°からの位相の偏差

パラメータ	説明
グラフをフリーズ	<p>リサージュ図形のフリーズ</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：グラフィックがフリーズし、移動しても更新されません ■ OFF：グラフィックはフリーズせず、移動時に更新されます ■ 標準値：OFF
公差範囲を表示	<p>0.6 V ~ 1.2 V での公差範囲円の表示</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：2 つの赤い円が表示されます ■ OFF：公差範囲円は表示されません ■ 標準値：OFF
比較測定用のエンコーダ入力	<p>別のエンコーダ入力の別のエンコーダを比較として表示させます。パラメータグラフィックのフリーズを利用して、円を重ねることができます。</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 希望のエンコーダ入力の選択 ■ 標準値：接続なし <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i パラメータは、別のエンコーダが 1 V_{pp} または 11 μA_{pp} インタフェースに接続されている場合にのみ使用できます。</p> </div>
比較グラフをフリーズ	<p>比較測定のためにエンコーダ入力でエンコーダのリサージュ図形をフリーズします</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：グラフィックがフリーズし、移動しても更新されません ■ OFF：グラフィックはフリーズせず、移動時に更新されます ■ 標準値：OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i パラメータは、別のエンコーダが 1 V_{pp} または 11 μA_{pp} インタフェースに接続されている場合にのみ使用できます。</p> </div>

8.6.2 EnDat インタフェース付きエンコーダの診断

EnDat インタフェース付きエンコーダの場合、エラーまたは警告の読み出しならびに機能リザーブの判定によって機能が点検されます。

エンコーダによっては、一部の機能リザーブおよびメッセージに対応していないことがあります。

機能リザーブ



図 44: 測定プローブの機能リザーブの例

- 1 位置の最小値の指定
- 2 絶対経路
- 3 インクリメンタル経路
- 4 エンコーダの現在位置

パス： 設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダ ▶ 診断 ▶ 機能予約

パラメータ	説明
絶対経路	絶対経路の機能リザーブを表示します
インクリメンタルトラック	インクリメンタル経路の機能リザーブを表示します
ポジション値算定	ポジション値算定の機能リザーブを表示します
位置	エンコーダの実際の現在位置を表示します

この装置は、バー表示として機能リザーブを表示します：

色の範囲	範囲	評価
黄	0 %～25 %	サービス/メンテナンスを推奨、たとえば PWT 101 による点検が推奨されます
緑	25 %～100 %	エンコーダは規定の範囲内にある

エラーと警告

設定 ▶ 軸 ▶ <軸名> ▶ エンコーダー ▶ 診断

メッセージ	説明
エンコーダエラー	エンコーダエラーは、エンコーダに機能不良があることを示します たとえば、次のようなエンコーダエラーが表示されます： <ul style="list-style-type: none"> ■ 照明の故障 ■ 信号振幅エラー ■ 位置のエラー ■ 過電圧 ■ 供給電圧低下 ■ 過電流 ■ バッテリーエラー
エンコーダの警告	エンコーダの警告は、エンコーダの特定の許容制限値に達したか、許容制限値を超えたことを示します たとえば、次のようなエンコーダの警告が表示されます： <ul style="list-style-type: none"> ■ 周波数衝突 ■ 温度超過 ■ 照明の調節容量 ■ バッテリーチャージ ■ 基準点

メッセージのステータスには次のものがあります：

ステータス	評価
OK!	エンコーダは規定の範囲内にあります
サポートされていません	メッセージはエンコーダによってサポートされていません
エラー!	サービス/メンテナンスを推奨、たとえば PWT 101 による詳細な検査が推奨されます

8.7 ファイルおよび設定の復元

保存したファイルや設定を装置で復元することができます。

復元の際は、以下の順序を守ってください：

- OEM 固有フォルダとファイルの復元
- ユーザーファイルの復元
- リストア設定

設定の復元後に初めて、装置の自動再起動が行われます。

8.7.1 OEM 固有フォルダとファイルの復元

装置でバックアップした OEM 固有フォルダとファイルを別の装置にロードすることができます。設定の復元に伴い、装置の構成が復元されます。

詳細情報: "リストア設定", 200 ページ

サービスの際には、代替装置を故障した装置の構成で復元した後に作動させることが可能です。前提条件は、ファームウェアのバージョンが一致するか、またはバージョンに互換性があることです。

設定 ▶ サービス ▶ OEMエリア ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
OEM固有のフォルダおよびファイルを復元	OEM エリアの設定を ZIP ファイルから復元

- ▶ OEM固有のフォルダおよびファイルを復元
- ▶ 「ZIPで読み込み」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ バックアップファイルを含むフォルダに移動します
- ▶ バックアップファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します

i OEM 固有フォルダとファイルの復元時に自動再起動は行われません。自動再起動は設定の復元時に行われます。

詳細情報: "リストア設定", 200 ページ

- ▶ 転送した OEM 固有フォルダとファイルで装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

8.7.2 ユーザーファイルの復元

バックアップした、装置のユーザーファイルは、再び装置にロードすることができます。その際、既存のユーザーファイルは上書きされます。設定の復元に伴い、装置の完全な設定が復元されます。

サービスの際には、そのようにして、代替装置を、復元により、故障した装置の設定で運転することが可能です。前提条件は、旧ファームウェアのバージョンが新ファームウェアと一致するか、またはバージョンに互換性があることです。



ユーザーファイルとしては、該当するフォルダに保存してある、あらゆるユーザーグループのすべてのファイルをバックアップして、復元できます。

System フォルダ内のファイルは復元されません。

設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
ユーザーファイルの復元	装置のユーザーファイルの復元

- ▶ **ユーザーファイルの復元**
- ▶ 「ZIPで読み込み」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ バックアップファイルを含むフォルダに移動します
- ▶ バックアップファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します



ユーザーファイルの復元時に自動再起動は行われません。自動再起動は設定の復元時に行われます。
"リストア設定"

- ▶ 転送したユーザーファイルで装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

8.7.3 リストア設定

バックアップした設定は、再び装置にロードすることができます。その際に装置の現在の設定が置き換えられます。



設定をバックアップする際に有効になっていたソフトウェアオプションは、設定を復元する前に有効にする必要があります。

次のようなケースで復元が必要になる場合があります。

- 使用開始時に 1 台の装置で設定を調整して、同一モデルのすべての装置に転送する場合
詳細情報: "個別手順 使用開始", 79 ページ
- リセット後に設定を再び装置にコピーする場合
詳細情報: "すべての設定をリセット", 201 ページ

設定 ▶ サービス ▶ バックアップおよびリストア設定

パラメータ	説明
リストア設定	バックアップした設定の復元

- ▶ リストア設定
- ▶ 「完全リストア」をタップします
- ▶ 必要に応じて、装置の USB インタフェースに USB メモリー (FAT32 形式) を挿入します
- ▶ バックアップファイルを含むフォルダに移動します
- ▶ バックアップファイルを選択します
- ▶ 「選択」をタップします
- ▶ 転送に成功したら、「OK」で確定します
- ▶ システムがシャットダウンします
- ▶ 転送した設定データで装置を再起動するには、装置 をオフにして、再度オンにします

USB メモリーを安全に取り外す



- ▶ メインメニューで「ファイルマネージャ」をタップします
- ▶ 保存場所のリストに移動します
- ▶ 「安全に取り外す」をタップします
- ▶ 「ストレージメディアが取り外しできるようになりました。」というメッセージが現れます
- ▶ USB メモリーを引き抜きます

8.8 すべての設定をリセット

必要に応じて、装置の設定を工場出荷時の設定にリセットできます。ソフトウェアオプションが非アクティブ化されるため、後で既存のライセンスキーによって、改めてアクティベーションする必要があります。

設定 ▶ サービス ▶ リセット

パラメータ	説明
すべての設定をリセット	設定を工場出荷時の設定にリセット

- ▶ **すべての設定をリセット**
- ▶ パスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ パスワードをプレーンテキストで表示するには、「パスワードを表示」を有効にします
- ▶ 操作を確定するには、「OK」をタップします
- ▶ リセットを確定するには、「OK」をタップします
- ▶ 装置のシャットダウンを確定するには、「OK」をタップします
- > 装置がシャットダウンします
- > すべての設定がリセットされます
- > 装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

8.9 工場出荷時のデフォルト設定にリセット

必要に応じて、装置の設定を工場出荷時の設定にリセットし、装置の記憶領域からユーザーファイルを削除できます。ソフトウェアオプションが非アクティブ化されるため、後で既存のライセンスキーによって、改めてアクティベーションする必要があります。

設定 ▶ サービス ▶ リセット

パラメータ	説明
工場出荷時のデフォルト設定にリセット	設定を工場出荷時の設定にリセットし、装置の記憶領域からユーザーファイルを削除

- ▶ **工場出荷時のデフォルト設定にリセット**
- ▶ パスワードを入力します
- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ パスワードをプレーンテキストで表示するには、「パスワードを表示」を有効にします
- ▶ 操作を確定するには、「OK」をタップします
- ▶ リセットを確定するには、「OK」をタップします
- ▶ 装置のシャットダウンを確定するには、「OK」をタップします
- > 装置がシャットダウンします
- > すべての設定がリセットされ、ユーザーファイルが削除されます
- > 装置を再起動するには、装置の電源を切って入れ直します

9

解体と廃棄

9.1 概要

この章には、装置を正しく解体して廃棄するために顧慮する必要のある注意事項と環境保護法上の規定が含まれます。

9.2 解体



装置の解体作業は必ず専門担当者に依頼してください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

接続されている周辺機器に応じて、解体作業に電気技術者が必要になることがあります。

また、該当するコンポーネントの設置時に指定された適切な安全上の注意事項に注意してください。

装置の撤去

装置の撤去は、設置とは逆の手順で行います。

詳細情報: "設置", 65 ページ

詳細情報: "組立て", 59 ページ

9.3 廃棄処分

注意事項

装置は正しく廃棄してください。

装置を正しい方法で廃棄しないと、環境汚染の原因となるおそれがあります。

- ▶ 電子機器の廃棄物と電子部品は、家庭用ごみとして廃棄しないでください
- ▶ 内蔵されているバックアップバッテリーは装置と別に廃棄してください
- ▶ 装置とバックアップバッテリーは、地域の規定に従ってリサイクルしてください。



- ▶ 装置の廃棄について不明な点がある場合は、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください

10

技術仕様

10.1 概観

この章には、装置データの概要および装置寸法と接続寸法を含む図面が含まれません。

10.2 装置データ

装置

ハウジング	アルミダイカストハウジング
ハウジング寸法	200 mm x 169 mm x 41 mm ID 1089179-xx の装置の場合： 200 mm x 169 mm x 47 mm
固定方式、 接続寸法	取付け穴パターン 50 mm x 50 mm

表示

スクリーン	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCD ワイドスクリーン (15:9) カラースクリーン 17.8 cm (7 インチ) ■ 800 x 480 ピクセル
表示ピッチ	設定可能、最小 0.00001 mm
ユーザーインタフェース	タッチスクリーンを使ったグラフィカルユーザー インタフェース (GUI)

電気仕様

供給電圧	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ~240 V (±10 %) ■ 50 Hz ~60 Hz (±5 %) ■ 最大入力電力 38 W
バックアップバッテリー	リチウムバッテリータイプ CR2032; 3.0 V
過電圧カテゴリ	II
エンコーダ入力部の数	3
エンコーダインタフェース	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS} : 最大電流 300 mA、最大入力周波数 400 kHz ■ 11μA_{SS} : 最大電流 300 mA、最大入力周波数 150 kHz ■ EnDat 2.2 : 最大電流 300 mA
1 V _{PP} での補間	4096 倍
タッチプローブ接続	<ul style="list-style-type: none"> ■ 供給電圧 DC 5 V または DC 12 V ■ スイッチング出力 5 V または無電圧 ■ 4 デジタルインプット TTL DC 0 V ...+5 V low オン ■ 1 デジタルインプット TTL DC 0 V ...+5 V 最大負荷 1 kΩ ■ HEIDENHAIN ケーブル使用時の最大ケーブル 長 30 m

一般事項

質量

- 1.3 kg
 - 台座 Single-Pos を含めて : 1.35 kg
 - 台座 Duo-Pos を含めて : 1.45 kg
 - 台座 Multi-Pos を含めて : 1.95 kg
 - ブラケット Multi-Pos を含めて : 1.65 kg
- ID 1089179-xx の装置の場合 :
- 1.5 kg
 - 台座 Single-Pos を含めて : 1.55 kg
 - 台座 Duo-Pos を含めて : 1.65 kg
 - 台座 Multi-Pos を含めて : 2.15 kg
 - ブラケット Multi-Pos を含めて : 1.85 kg

10.3 装置および接続寸法

図中の寸法はすべて mm 単位で表示しています。

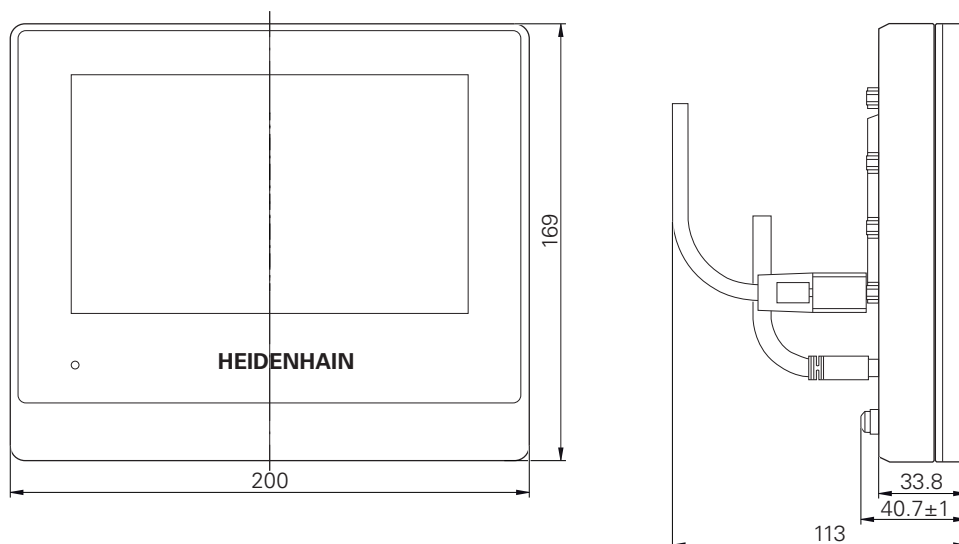


図 45: ID 1089178-xx の装置の筐体の寸法

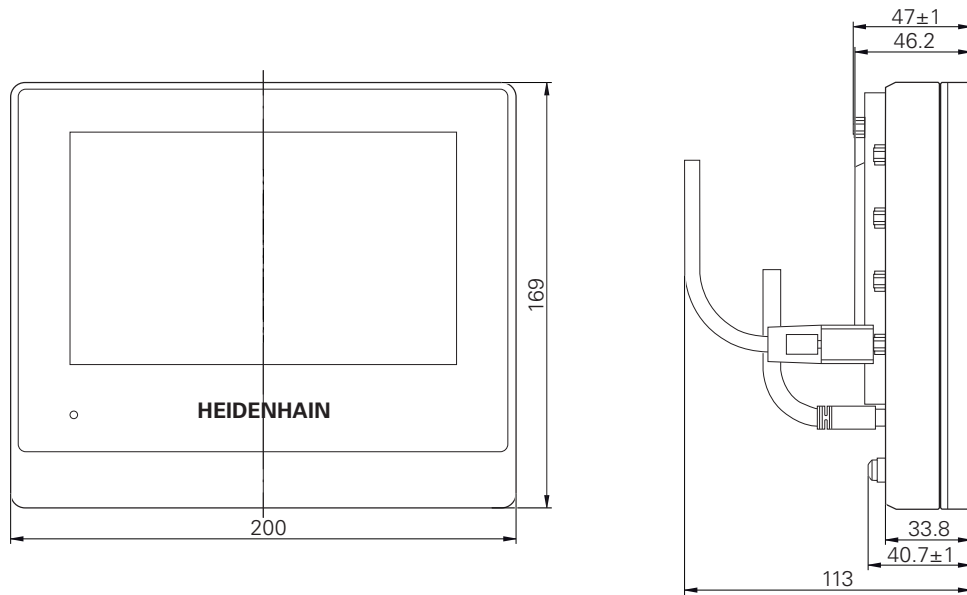


図 46: ID 1089179-xx の装置の筐体の寸法

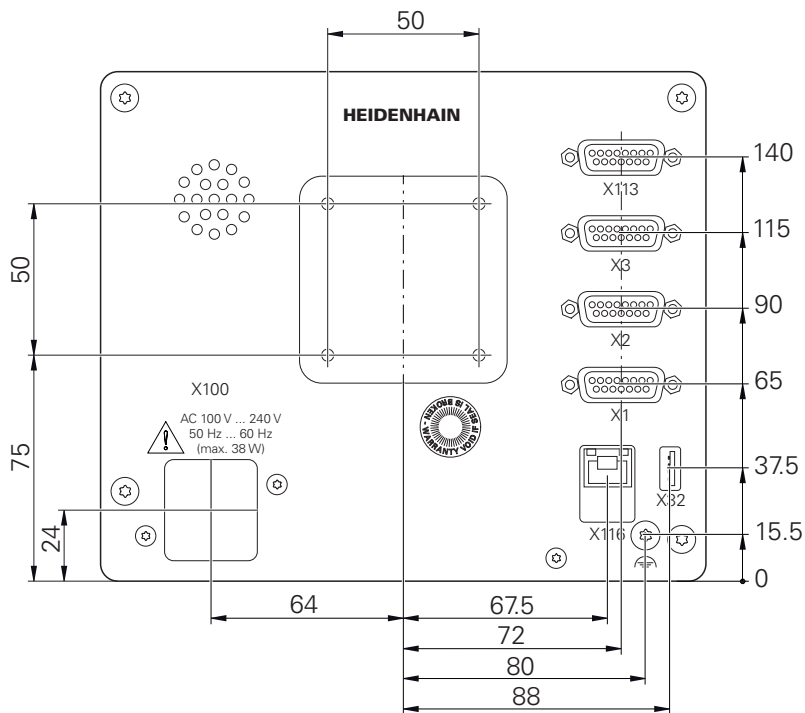


図 47: ID 1089178-xx の装置の装置背面の寸法

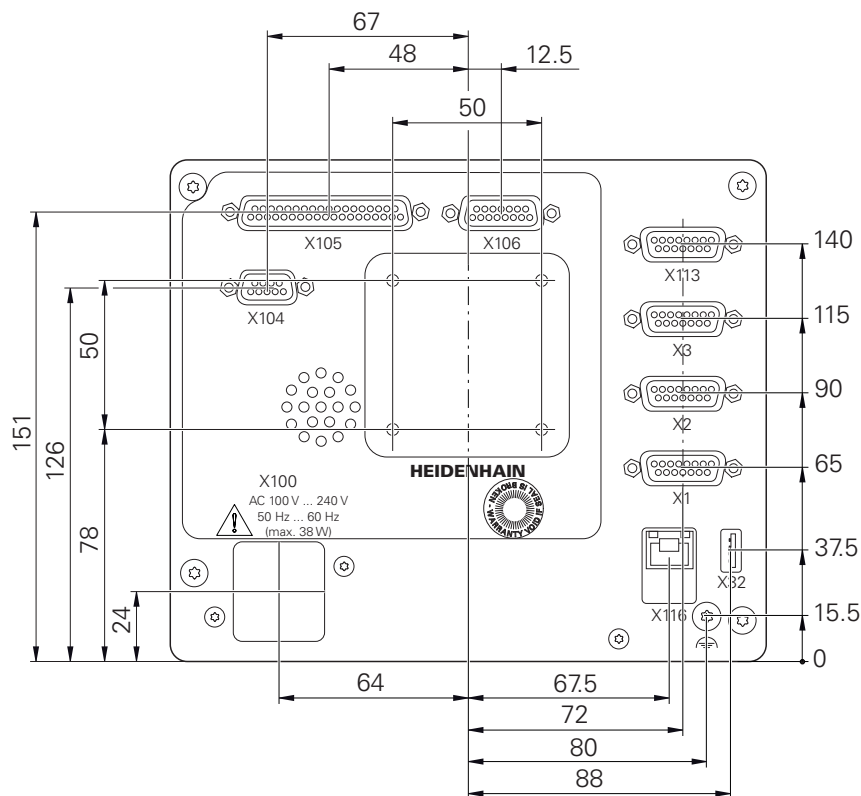


図 48: ID 1089179-xx の装置の装置背面の寸法

10.3.1 取付けブラケット Single-Pos での装置寸法

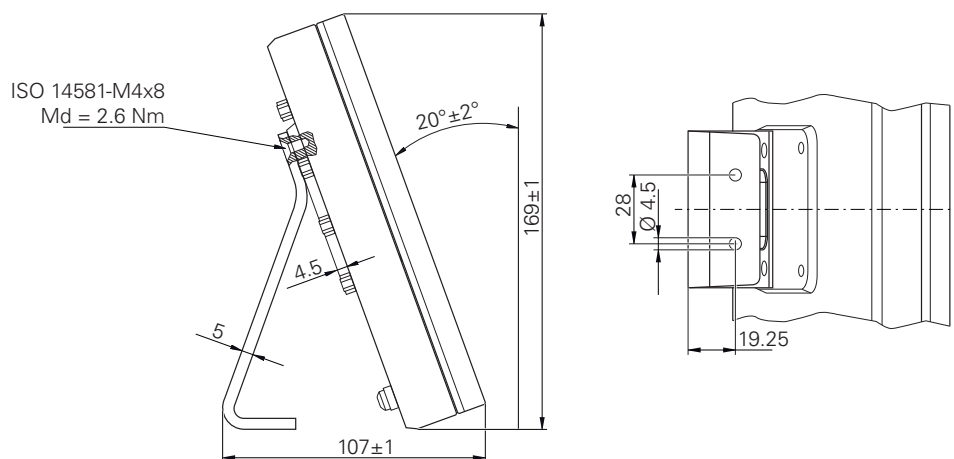


図 49: 取付けブラケット Single-Pos での装置寸法

10.3.2 取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法

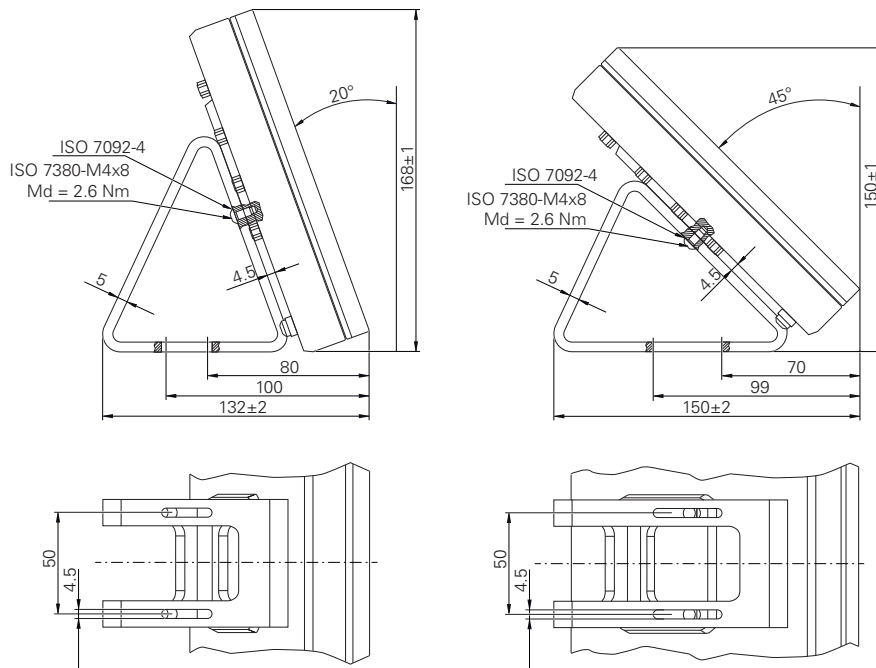


図 50: 取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法

10.3.3 取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法

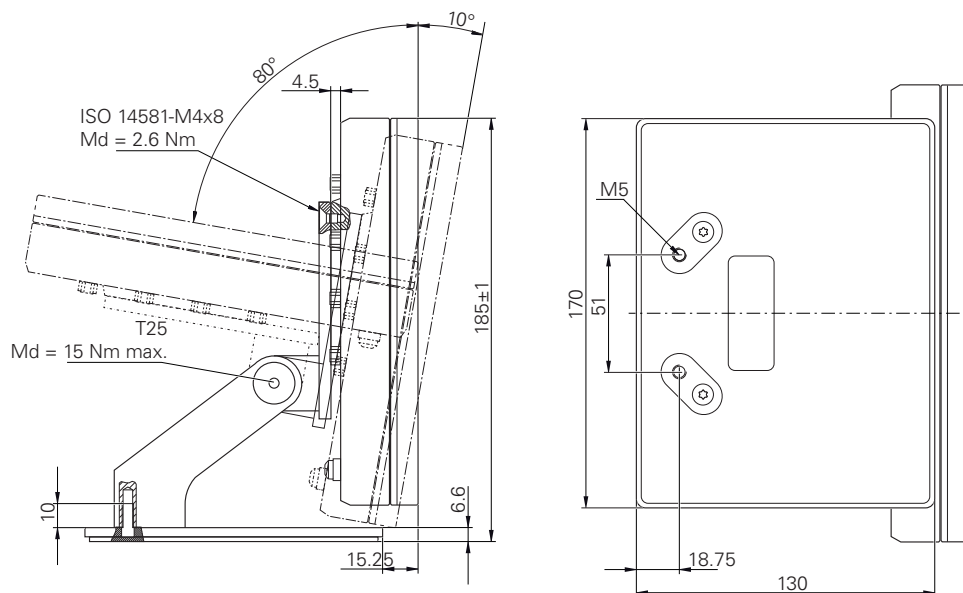


図 51: 取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法

10.3.4 ホルダ Multi-Pos での装置寸法

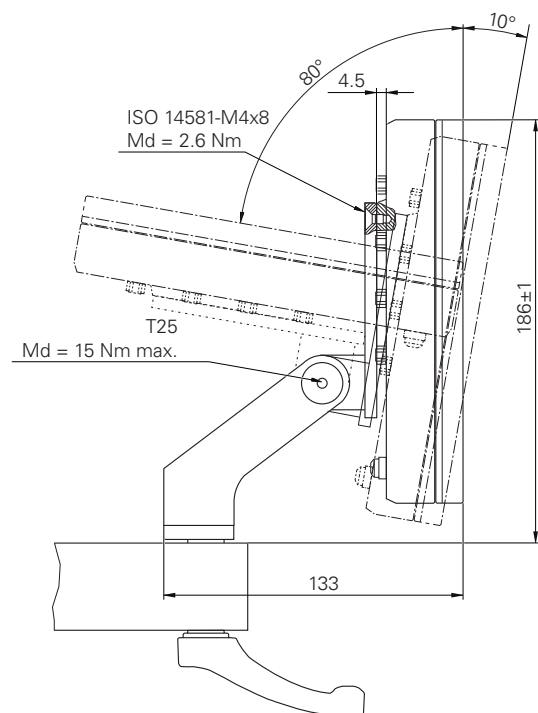


図 52: ホルダ Multi-Pos での装置寸法

III

Operator のための
情報

概要

本説明書のこの部は Operator のユーザーを対象とし、装置の操作に重要なポイントを含みます。

本説明書のこの部では、各操作モードに関する内容が含まれています：

- "手動モード", 217 ページ
- "MDI モード", 226 ページ
- "プログラムラン (ソフトウェアオプション)", 238 ページ
- "プログラミング (ソフトウェアオプション)", 246 ページ

さらに、使用例、サービスやメンテナンスに関する内容、問題解決に関する内容が記載されています：

- "使用例", 259 ページ
- "サービスとメンテナンス", 189 ページ
- "故障時の対処方法", 273 ページ

第 3 部「Operator のための情報」の章の内容

次の表が示す内容：

- 第 3 部「Operator のための情報」を構成する章
- 各章に含まれる情報
- 各章に主に該当する対象者

章	内容	対象者		
		OEM	Setup	Operator
この章に含まれる内容				
1 "手動モード"	... 「手動モード」操作モード ... 「手動モード」操作モードの使用		✓	✓
2 "MDI モード"	... 「MDI モード」操作モード ... 「MDI モード」操作モードの使用 ... シングルブロックの実行		✓	✓
3 "プログラムラン (ソフトウェアオプション)"	... 「プログラムラン」操作モード ... 「プログラムラン」操作モードの使用 ... 事前に作成したプログラムの実行		✓	✓
4 "プログラミング (ソフトウェアオプション)"	... 「プログラムラン」操作モード ... 「プログラムラン」操作モードの使用 ... 事前に作成したプログラムの実行		✓	✓
6 "故障時の対処方法"	... 製品の機能障害の原因 ... 製品の機能障害を解決するための対策	✓	✓	✓

目次

1	手動モード	217
1.1	概要.....	218
1.2	リファレンスマーク検索を実行する.....	219
1.3	基準点の定義.....	220
1.3.1	基準点をプロービングするための機能.....	221
1.3.2	基準点のプロービングまたはスクラッチング.....	223
1.3.3	位置をプリセットとして設定する.....	224
1.4	工具の作成.....	225
1.5	工具の選択.....	225
2	MDI モード	226
2.1	概要.....	227
2.2	ブロックタイプ.....	228
2.2.1	位置決め.....	229
2.2.2	加工パターン.....	229
2.3	ブロックの実行.....	233
2.4	シミュレーションウィンドウの利用.....	234
2.4.1	輪郭ビューとして表示.....	235
2.5	位置決め支援による作業.....	236
2.6	スケーリング係数の使用.....	236
3	プログラムラン (ソフトウェアオプション)	238
3.1	概要.....	239
3.2	プログラムの使用.....	240
3.2.1	プログラムの実行.....	241
3.2.2	プログラムブロックの制御.....	241
3.2.3	実行の中断.....	241
3.2.4	シミュレーションウィンドウの利用.....	242
3.2.5	スケーリング係数の使用.....	244
3.2.6	スピンドル回転数の設定.....	245
3.3	プログラムの管理.....	245
3.3.1	プログラムを開く.....	245
3.3.2	プログラムの終了.....	245
4	プログラミング (ソフトウェアオプション)	246
4.1	概要.....	247
4.2	ブロックタイプ.....	248
4.2.1	位置決め.....	248
4.2.2	座標系.....	249
4.2.3	機械機能.....	249
4.2.4	加工パターン.....	250
4.3	プログラムの作成.....	253
4.3.1	プログラミングサポート.....	253
4.3.2	プログラムヘッドの作成.....	254
4.3.3	ブロックの追加.....	254
4.3.4	ブロックの削除.....	254
4.3.5	プログラムの保存.....	254
4.4	シミュレーションウィンドウの使用.....	255
4.4.1	輪郭ビューとして表示.....	256

4.4.2	シミュレーションウィンドウの有効化.....	256
4.4.3	シミュレーションウィンドウでのプログラムの点検.....	257
4.5	プログラムの管理.....	257
4.5.1	プログラムを開く.....	257
4.5.2	プログラムの終了.....	257
4.5.3	プログラムの保存.....	257
4.5.4	プログラムに新しい名前を付けて保存.....	258
4.5.5	プログラムの自動保存.....	258
4.5.6	プログラムの削除.....	258
4.6	プログラムブロックの編集.....	258
5	使用例.....	259
5.1	概要.....	260
5.2	使用例のためのログイン.....	261
5.3	条件.....	262
5.4	基準点の指定 (手動モード).....	263
5.5	貫通穴の製作 (手動モード).....	264
5.5.1	貫通穴の準備ドリル加工.....	265
5.5.2	貫通穴の拡大ドリル加工.....	265
5.6	はめあいの製作 (MDI モード).....	266
5.6.1	はめあいの定義.....	266
5.6.2	はめあいのリーマ加工.....	267
5.7	穴円の製作 (MDIモード)	267
5.7.1	穴円の定義.....	268
5.7.2	穴円のドリル加工.....	268
5.8	穴列のプログラミング (プログラミング).....	269
5.8.1	プログラムヘッドの作成.....	269
5.8.2	工具のプログラミング.....	270
5.8.3	穴列のプログラミング.....	270
5.8.4	プログラムランのシミュレーション.....	271
5.9	穴列の製作 (プログラムラン).....	271
5.9.1	プログラムを開く.....	272
5.9.2	プログラムの実行.....	272
6	故障時の対処方法.....	273
6.1	概観.....	274
6.2	ログファイルのエクスポート.....	274
6.3	システム障害または停電.....	274
6.3.1	ファームウェアの復元.....	275
6.3.2	リストア設定.....	275
6.4	障害.....	275
6.4.1	障害の解決.....	275

1

手動モード

1.1 概要

この章では、「手動モード」操作モードについて、また、この操作モードでワークの簡単な加工を行う方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

概略説明

エンコーダのスケール上のリファレンスマークを通過することにより、絶対位置の指定が可能になります。手動モードでは、リファレンスマーク検索後に基準点を設定し、図面に応じたワークの加工の基盤として利用します。

i 手動モードでの基準点の設定は、装置を MDI モードで使用するための前提条件です。

i EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

手動モードでの簡単な加工のために、位置測定および工具選択を説明します。

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

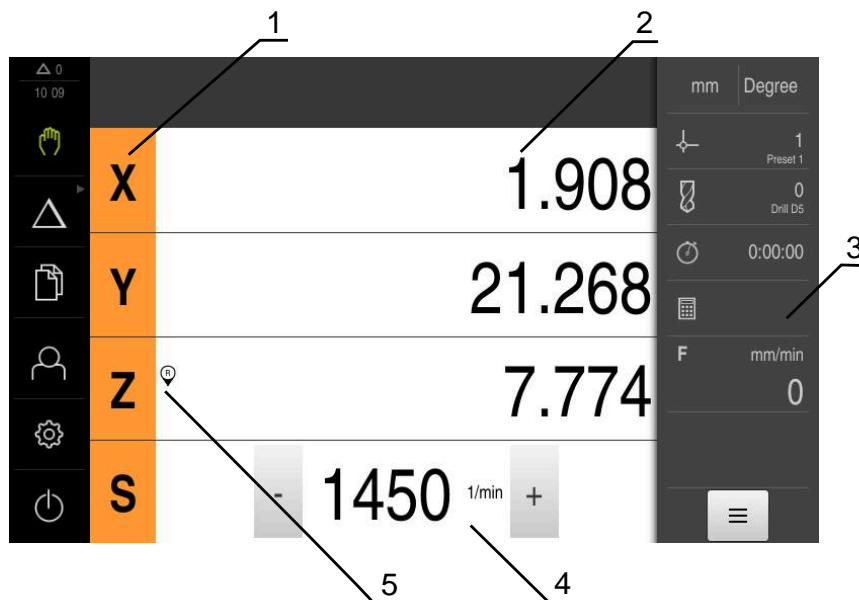


図 53: 「手動モード」メニュー

- 1 軸ボタン
- 2 位置表示
- 3 ステータスバー
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 リファレンス

1.2 リファレンスマーク検索を実行する

この装置で、リファレンスマークを使って測定装置の軸位置を機械に割り当てることができます。

定義された座標系による測定装置用リファレンスマークが提供されていない場合、測定を始める前に、リファレンスマークの検索を実行する必要があります。



装置の起動後にリファレンスマークの検索がオンになっていると、リファレンスマークの検索が終わるまで、装置のすべての機能が停止されます。

詳細情報: "原点 (エンコーダ)", 94 ページ



EnDat インタフェースを持つエンコーダの場合、軸が自動的にリファレンス点復帰するため、リファレンスマーク検索は省略されます。

装置でリファレンスマーク検索がオンになっている場合、軸のリファレンスマークを通過するよう要求されます。

- ▶ ログイン後にアシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンがもう点滅しません

詳細情報: "位置値表示の操作エレメント", 38 ページ

詳細情報: "リファレンスマーク検索をオンにする", 125 ページ

リファレンスマーク検索を手動で開始する

起動後にリファレンスマーク検索が実行されなかった場合、リファレンスマーク検索を後から手動で開始できます。



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします



- ▶ **原点** をタップします
- > 既存のリファレンスマークが削除されます
- > 原点復帰アイコンが点滅します
- ▶ アシスタントの指示に従います
- > リファレンスマーク検索に成功すると、原点復帰アイコンが点滅しなくなります
- > リファレンスマーク検索に成功すると、X、Y および Z 軸が表示されます

1.3 基準点の定義

手動モードでは、以下の方法でワークの基準点を定義できます。

- HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 によるワークのプロービング。その際、基準点は装置によって自動的に基準点表に取り込まれます。
- 工具を使ったワークのプロービング（「スクラッチ」）。その際、それぞれの工具位置を基準点として定義する必要があります。
- 位置に接近して基準点を設定するか、位置値を上書きします



基準点表での設定は、すでに設定者 (Setup) によって行われている可能性があります。

詳細情報: "プリセット表の作成", 153 ページ



工具によるプロービング（「スクラッチ」）の際には、工具表に保存されたパラメータが使用されます。

詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ


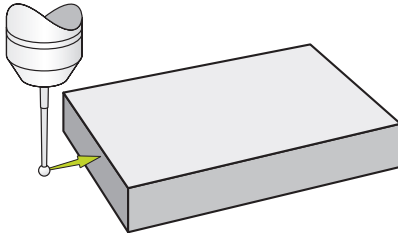

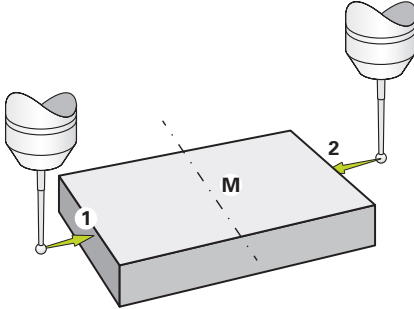

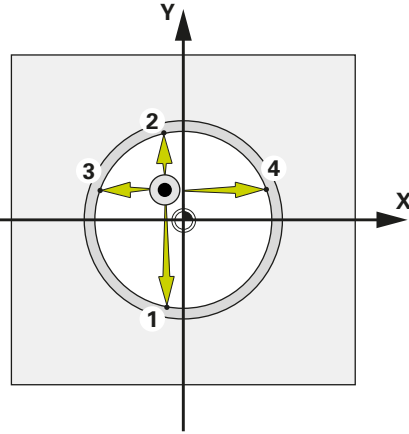

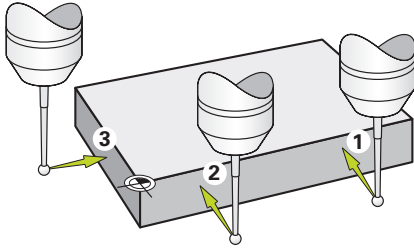
前提条件：


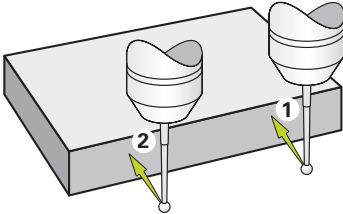

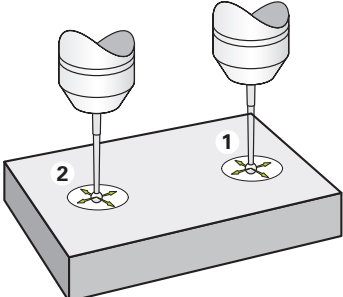
- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること

1.3.1 基準点をプロービングするための機能

この装置は、プロービングによる基準点の定義をアシスタントでサポートします。

ワークのプロービングには、以下の機能が提供されます。

記号	機能	図
	ワークのエッジをプロービング (1回のプロービングプロセス)	
	ワークの中心線を指定 (2回のプロービングプロセス)	
	円形状 (穴またはシリンダ) の中心点を指定 (工具を使った3回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った4回のプロービングプロセス)	
	2つの軸でのワークのアライメント (1番目の軸で2回のプロービングプロセス、2番目の軸で1回のプロービングプロセス)	

記号	機能	図
	<p>1つの軸でのワークのアライメント (2回のプロービングプロセス)</p>	
	<p>1つの軸での穴のアライメント (工具を使った3回のプロービングプロセス、エッジファインダを使った4回のプロービングプロセス)</p>	

1.3.2 基準点のプロービングまたはスクラッチング



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- ▶ 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ ステータスバーの「**追加機能**」をタップします

- ▶ ダイアログボックスの「**プロービング**」で希望する機能（「**エッジのプロービング**」など）をタップします
- ▶ 「**工具の選択**」ダイアログボックスで、固定される工具を選択します。
 - ▶ HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 を使用する場合：「**タッチプローブの使用**」を有効にします
 - ▶ 工具を使用する場合：
 - ▶ 「**タッチプローブの使用**」を無効にします
 - ▶ 「**工具の直径**」入力フィールドに希望の値を入力します
 - あるいは
 - ▶ 適切な工具を工具表から選択します
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ アシスタントの指示に従います
- ▶ プロービングのための作業ステップでは、以下のことに注意します。
 - ▶ 必要に応じて、ダイアログで軸の移動方向を指定します
 - ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます
 - あるいは
 - ▶ 工具がスクラッチするまで、工具をワークエッジに向かって移動させます
 - ▶ アシスタントの各作業ステップを確定します
 - ▶ 最後のプロービング後に、エッジファインダまたは工具を退避させます
- ▶ 最後のプロービング後に、「**基準点を選択**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**選択した基準点**」入力フィールドで希望の基準点を選択します。
 - ▶ 既存の基準点を上書きするには、基準点表から 1 つのエントリを選択します
 - ▶ 新しい基準点を作成するには、基準点表でまだ使用されていない番号を入力します
 - ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**位置値の設定**」入力フィールドに希望の値を入力します。
 - ▶ 測定した値を適用するには、入力フィールドを空のままにします
 - ▶ 新しい値を定義するには、希望の値を入力します
 - ▶ 「**RET**」で入力を確定します

i プロービング機能「**エッジのプロービング**」、「**中心線の決定**」、「**円の中心の決定**」では、現在の調整を選択したプリセットに適用することができます。設定 **調整を適用** が有効になっていると、デバイスはプロービングプロセスの終了時にプリセット表にパラメータを保存します。

- ▶ 選択したプリセットの現在の調整を適用するため、設定 **調整を適用** をスライドスイッチ **ON/OFF** で有効にします (標準設定)
- ▶ アシスタントで「**確定**」をタップします
- ▶ 新しい座標が基準点として適用されます



1.3.3 位置をプリセットとして設定する

単純な加工には、現在位置を基準点として使用し、単純な位置計算を実行することができます。

前提条件：

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がリファレンス点復帰していること

i リファレンスマークのあるシステムでは、事前にリファレンス点復帰している場合のみ、ゼロリセットとプリセットの設定が可能です。リファレンス点復帰を行わないと、装置の再起動後、このプリセットはもはや再現できなくなります。さらに、リファレンス点復帰なしでは、保存されているポイントに正しく到達できないため、プリセット表がその有効性を失います。

詳細情報: "リファレンスマーク検索を実行する", 219 ページ

現在位置を基準点として設定



- ▶ 希望の位置に接近します
- ▶ **軸ボタン**のホールド
- ▶ 現在位置が、基準点表のアクティブな基準点を上書きします
- ▶ アクティブな基準点が新しい値として適用されます
- ▶ 希望する加工を実行します


現在位置の位置値を定義



- ▶ 希望の位置に接近します
- ▶ 作業エリアで「**軸ボタン**」をタップします
- ▶ 希望する位置値を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 位置値が現在位置に適用されます
- ▶ 入力した位置値が、現在位置と関連付けられ、基準点表のアクティブな基準点を上書きします
- ▶ アクティブな基準点が新しい値として適用されます
- ▶ 希望する加工を実行します

1.4 工具の作成

手動モードでは、使用する工具を工具表で作成できます。

 工具表の設定は、すでに設定者 (Setup) によって行われている可能性があります。
詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ

- ワークが工作機械上に固定されていること
- 軸がりファレンス点復帰していること



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 入力フィールドを順にタップし、該当する値を入力します
- ▶ 必要に応じて、選択メニューで寸法単位を切り替えます
- > 入力した値が換算されます
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- > 定義した工具が工具表に追加されます



- ▶ 工具のエントリを誤った変更および削除からロックするため、工具のエントリの後方の「**ロック**」をタップします




- > 記号が変わり、エントリが保護されます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

1.5 工具の選択

ステータスバーに、現在選択されている工具が表示されます。ステータスバーでは、工具表へもアクセスでき、そこで希望する工具を選択できます。対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます。

 工具表の設定は、すでに設定者 (Setup) によって行われている可能性があります。
詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 希望の工具をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 選択した工具がステータスバーに表示されます
- ▶ 希望する工具を工作機械に取り付けます

2

MDI モード

2.1 概要

この章では、「MDI モード (Manual Data Input)」操作モードについて、また、この操作モードでシングルブロックの加工ステップを実行する方法を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

概略説明

MDI モードは、そのつど正確に 1 つの加工ブロックを実行する方法を提供します。入力する値は、一意の寸法の製作用図面から直接、入力フィールドに適用することができます。



装置を MDI モードで使用する前提条件は、手動モードでの基準点の設定です。

詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ

MDI モードの機能は、効率的なバッチ製造を可能にします。小ロットの場合、「プログラミング」操作モードで加工ステップをプログラミングし、後でその加工ステップをプログラムラン操作モードで再使用することができます。

詳細情報: "プログラミング (ソフトウェアオプション)", 246 ページ

詳細情報: "プログラムラン (ソフトウェアオプション)", 238 ページ

呼出し



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます (設定により異なる)。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ



- ▶ ステータスバーの「作成」をタップします
- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます



図 54: 「MDI モード」メニュー

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 MDI データレコード
- 4 ステータスバー
- 5 ブロック工具

2.2 ブロックタイプ

MDI モードでの加工には、次のブロックタイプを使用できます。



- 位置決め機能
- 加工パターン

2.2.1 位置決め

位置決めのために、位置値を手動で定義できます。すると、接続された工作機械の設定に応じて、それらの位置に自動接近させたり、自身で接近することができます。

以下のパラメータが使用できます。


ブロックタイプ 位置付け

パラメータ	説明
	位置値がインクリメンタル、つまり現在位置を基準にします
	位置値のデータのない貫通

2.2.2 加工パターン


複雑な形状の加工のために、さまざまな加工パターンを定義できます。基準から対応する加工パターンの形状が計算され、これはオプションでシミュレーションウィンドウに視覚化もされます。

加工パターンはすべて、Z 軸が垂直の場合にのみ有効です。工具軸が回転するとすぐに、加工パターンの指定は無効になります。

 加工パターンを定義する前に、以下を行ってください

- 適切な工具を工具表で定義する
- 工具をステータスバーで選択する

詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ

	<p>現在位置</p> <p>さまざまなブロックタイプの入力フィールドに現在の軸位置を適用します</p>
---	---

穴ブロック

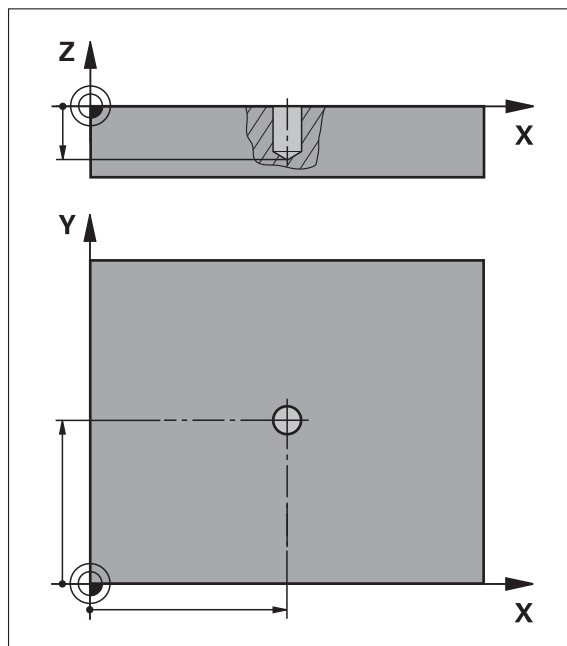


図 55: 穴ブロックの図解

パラメータ	説明
X	X 平面上での穴の中心点
Y	Y 平面上での穴の中心点
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ デフォルト：貫通



ボルト穴の弧ブロック

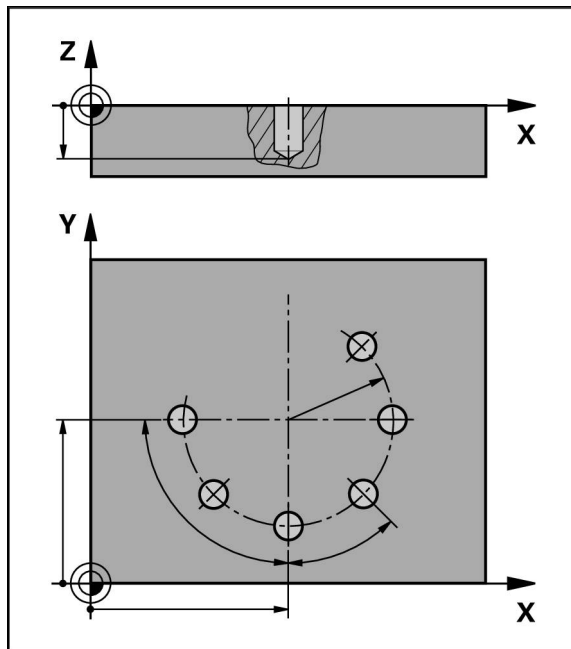


図 56: 穴円ブロックの図解

パラメータ	説明
穴の数	穴数
中心のX座標	X 平面上での穴円弧の中心点
中心のY座標	Y 平面上での穴円弧の中心点
半径	穴円弧の半径
開始角度	穴円弧の最初の穴の角度
角度ステップ	円弧の角度 デフォルト：穴円
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ 標準：穴の貫通



穴の列ブロック

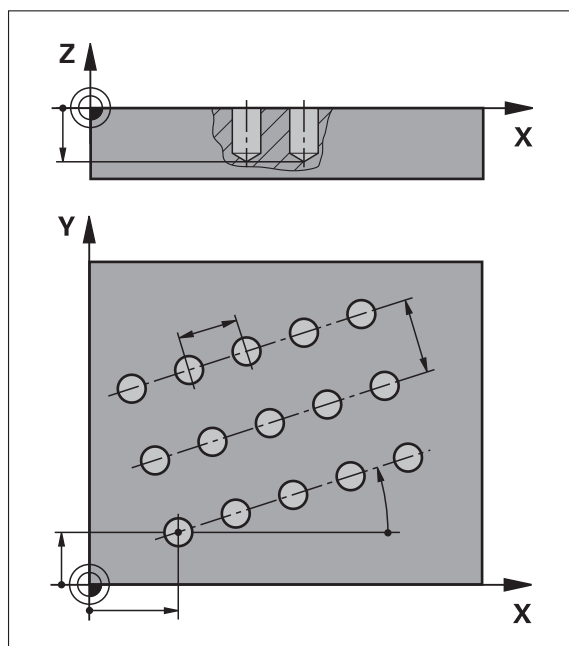


図 57: 穴列ブロックの図解

パラメータ	説明
最初の穴のX座標	X 平面上での穴列の最初の穴
最初の穴のY座標	Y 平面上での穴列の最初の穴
列ごとの穴	各穴列の穴数
穴間隔	穴列の個々の穴間の間隔またはオフセット
角度	穴列の回転角
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ 標準：穴の貫通
列数	穴パターンの穴列の数
列間隔	個々の穴列間の間隔
入力モード	穴の分布 <ul style="list-style-type: none"> ■ すべての穴 ■ 穴環



2.3 ブロックの実行

位置決め機能または加工パターンを選択して、そのブロックを実行できます。



イネーブル信号が欠けていると、進行中のプログラムが停止し、機械の駆動装置が止まります。

詳細情報： 機械のメーカーの説明書

ブロックの実行



▶ ステータスバーの「**作成**」をタップします

> 新規ブロックが表示されます

あるいは

> 最後にプログラミングされた MDI ブロックがパラメータと一緒にロードされます

▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、希望するブロックタイプを選択します

▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを定義します

▶ 現在の軸位置を適用するために、対応する入力フィールドで「**実際位置の適用**」をタップします

▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します



▶ ブロックを実行するには、「**END**」をタップします

> 位置決め支援が表示されます

> シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、現在のブロックが視覚化されます

> 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要であり、アシスタントが対応する指示を表示します


▶ アシスタントの指示に従います



▶ 多段階のブロック (例えば、加工パターン) の場合、アシスタントの「**次へ**」で次の指示にジャンプします



i NC-START キーを使って、エラーの発生および除去後に MDI ブロックを新たにスタートします。

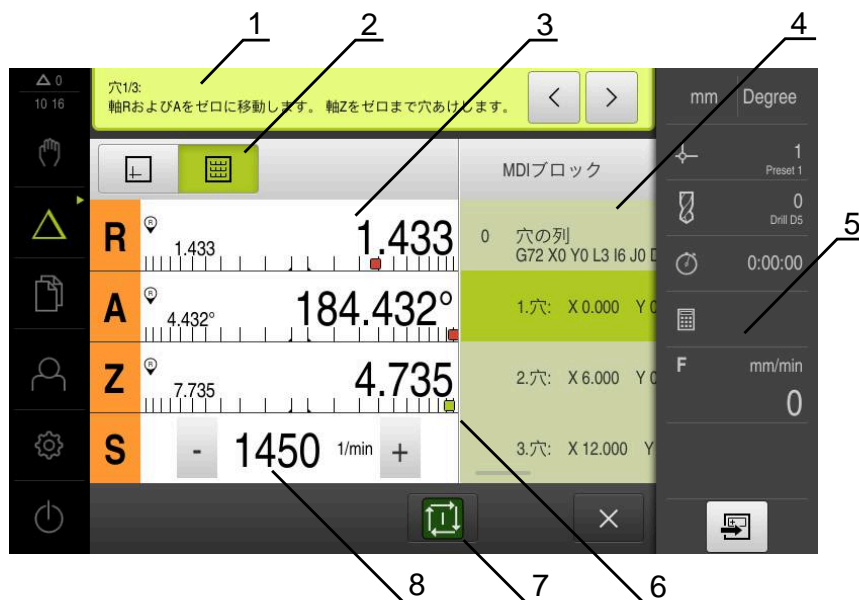



- 1 アシスタント
- 2 ビューバー
- 3 残存距離表示
- 4 MDI ブロック
- 5 ステータスバー
- 6 位置決め支援
- 7 NC-START キー
- 8 スピンドル回転数 (工作機械)

2.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

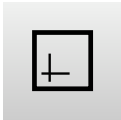操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	位置 パラメータ (場合によっては、実行時の位置値) およびブロックの表示

2.4.1 輪郭ビューとして表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

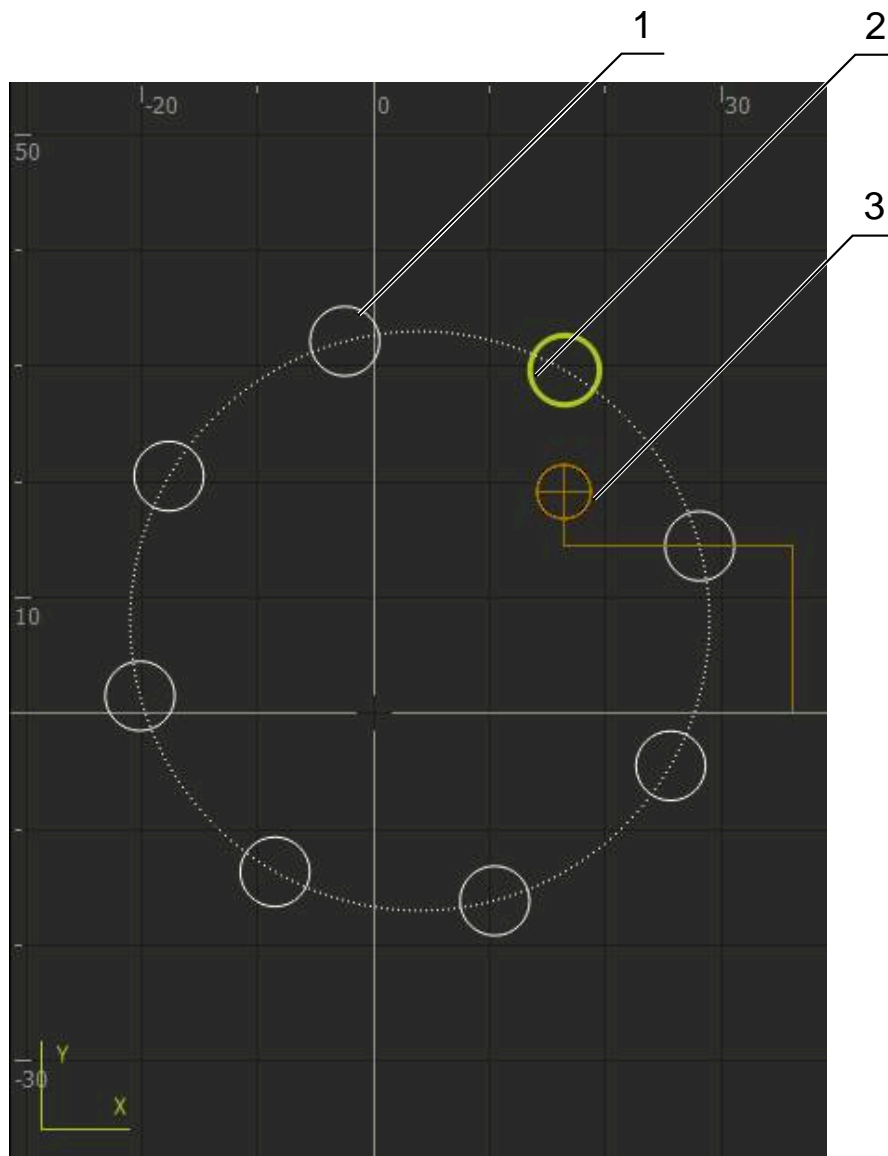


図 58: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)

シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィック」をタップします
- ▶ シミュレーションウィンドウと現在マークされているブロックが表示されます

2.5 位置決め支援による作業

次の目標位置への位置決め時に、装置はグラフィックによる位置決め支援を表示することによってサポートを行います（「ゼロへの移動」）。軸の下側に測定スケールが表示され、それをゼロに移動させます。グラフィックによる位置決め支援として、工具の目標位置を表す小さい正方形を利用します。

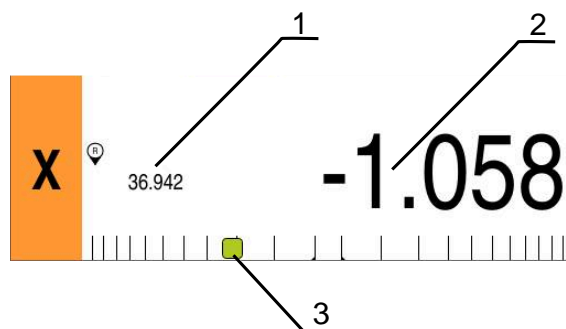


図 59: グラフィックによる位置決め支援が表示された「位置を含む移動距離」のビュー

- 1 実際値
- 2 残存距離
- 3 位置決め支援

工具中心点が規定位置から ± 5 mmの範囲にあると、位置決め支援が測定スケールに沿って移動します。さらに、色が次のように変化します。

位置決め支援の表示	意味
赤	工具中心点が規定位置から遠ざかります
緑	工具中心点が規定位置の方向に移動します

2.6 スケーリング係数の使用

1 つまたは複数の軸でスケーリング係数が有効になっている場合は、ブロックを実行する際、指定の位置にこのスケーリング係数が掛け合わされます。それにより、ブロックのミラーリングまたはスケーリングが可能になります。

スケーリングを有効にするには、クイックアクセスメニューを使用します。

詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 41 ページ

例：

以下のような **MDIブロック** がプログラミングされています。



図 60: 例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行

X 軸に対して **-0.5 のスケーリング係数**が有効になっています。そのため、以下のような **MDIブロック**が実行されます。



図 61: 例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行

i 計算された寸法が、選択されている工具により到達不可能である場合は、ブロックの実行が中断されます。

i ブロックの実行中は、スケーリング係数を変更することができません。

3

プログラムラン (ソ
フトウェアオプショ
ン)

3.1 概要

この章では、「プログラムラン」操作モードについて、また、この操作モードで事前に作成したプログラムを実行する方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

概略説明

「プログラムラン」操作モードでは、事前に作成したプログラムをパーツ製造に利用します。その際、プログラムを変更することはできませんが、プログラムラン時にシングルステップモードの形でコントロールできます。

詳細情報: "シングルステップモード", 241 ページ

プログラムを処理するときに、アシスタントが個々のプログラムステップをガイドします。オプションのシミュレーションウィンドウが、移動させる軸用のグラフィックによる位置決め支援として役立ちます。

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラムラン」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- ▶ プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます



- 1 ビューバー
- 2 ステータスバー
- 3 プログラム制御
- 4 スピンドル回転数 (工作機械)
- 5 プログラム管理

3.2 プログラムの使用

ロードされたプログラムがブロックと共に、そして該当する場合には、ブロックの個々の作業ステップと共に表示されます。



イネーブル信号が欠けていると、進行中のプログラムが停止し、機械の駆動装置が止まります。

詳細情報: 機械のメーカーの説明書

前提条件:

- 対応するワークおよび工具が工作機械上に固定されていること
- *.i タイプのプログラムファイルがロードされていること

詳細情報: "プログラムの管理", 245 ページ

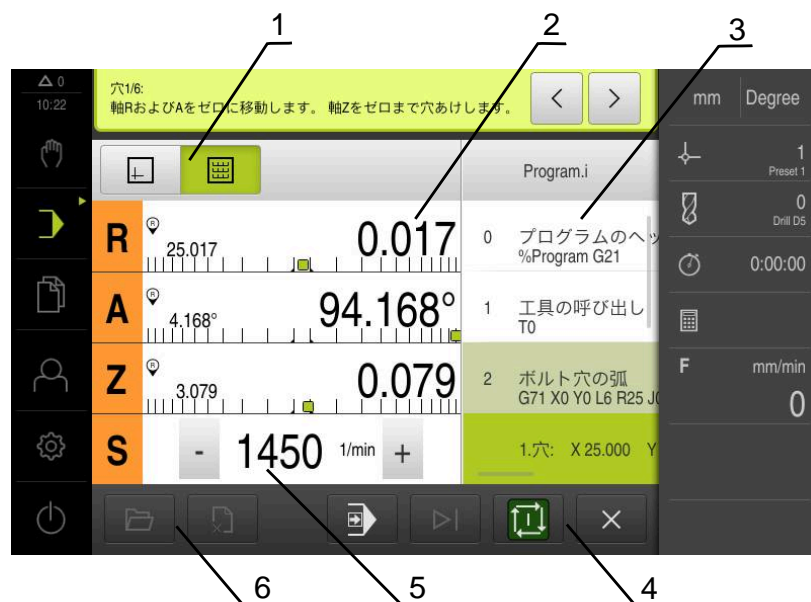


図 62: 「プログラムラン」操作モードのプログラム例

- 1 ビューバー
- 2 残存距離表示
- 3 プログラムブロック
- 4 プログラム制御
- 5 スピンドル回転数 (工作機械)
- 6 プログラム管理

3.2.1 プログラムの実行



- ▶ プログラム制御で「**NC-START**」をタップします
- プログラムの最初のブロックがマークされます
- ▶ プログラム制御でもう一度「**NC-START**」をタップします
- 場合によっては、ブロックに応じて、オペレータによる操作が必要です。アシスタントが対応する指示を表示します
つまり、たとえば、工具呼出し時には、スピンドルが自動的に停止し、適切な工具に交換するよう要求されます



- ▶ 多段階のブロック (たとえば、加工パターン) の場合、アシスタントの「**次へ**」で次の指示にジャンプします
- ▶ ブロックに関するアシスタントの指示に従います



ユーザー操作を伴わないブロック (たとえば、基準点の設定) は自動的に実行されます。



- ▶ 他のブロックを実行するには、そのつど **NC-START** をタップします



M 機能は、プログラム起動時に自動的に実施されるか、または確定する必要があります。設定において、それぞれの M 機能を設定することができます。

詳細情報: "M 機能の設定", 134 ページ

シングルステップモード



- ▶ プログラム制御で「**シングルステップ**」をタップし、シングルステップモードを有効にします
- シングルステップモードが有効になっている場合、プログラム制御のブロックごとにプログラムが停止します (ユーザー操作を伴わないブロックの場合も)

3.2.2 プログラムブロックの制御

個々のブロックを制御またはスキップするには、1 つのプログラム内でそれぞれ 1 ブロック先へジャンプします。プログラム内でジャンプして戻ることはできません。



- ▶ プログラム制御で「**次のプログラムステップ**」をタップします
- それぞれ次のブロックがマークされます

3.2.3 実行の中断

エラーまたは問題が発生した場合は、プログラムの実行を中断できます。実行を中断した場合、工具位置およびスピンドル回転数は変わりません。



現在のブロックが移動動作を実行しているときは、実行を中断できません。





- ▶ プログラム管理で「**プログラムを停止**」をタップします
- 実行が中断されます

3.2.4 シミュレーションウィンドウの利用

オプションのシミュレーションウィンドウで、選択したブロックを視覚化することができます。

ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

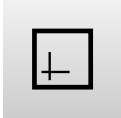操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	位置 位置値およびブロックの表示

輪郭ビューとして表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

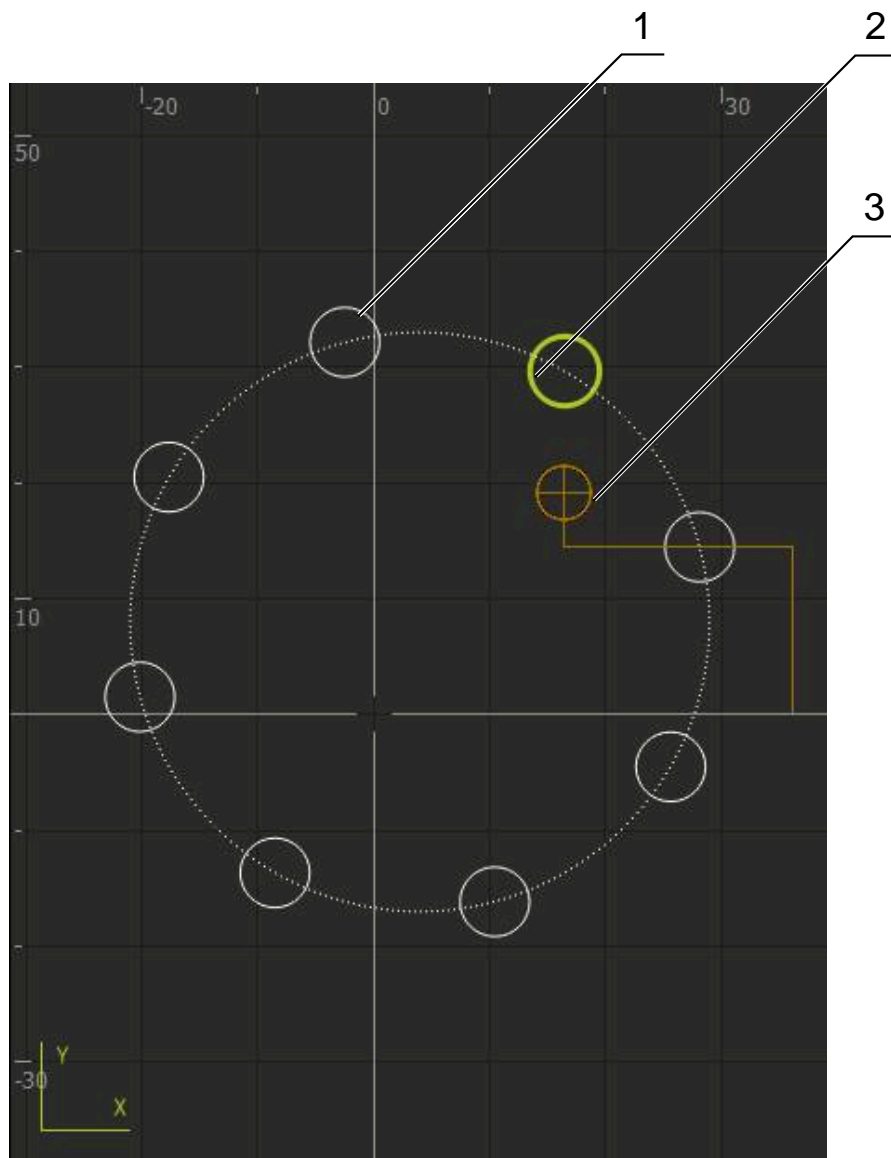


図 63: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)



輪郭ビューで使用する色および線の太さは調整可能です。
詳細情報: "シミュレーションウィンドウ", 174 ページ

シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ シミュレーションウィンドウに切り替えるには、「**グラフィック**」をタップします
- ▶ シミュレーションウィンドウに現在のブロックが表示されます



- ▶ 位置表示をリセットするには、「**位置**」をタップします

輪郭ビューの調整



- ▶ 「**詳細ビュー**」をタップします
- ▶ 詳細ビューが、現在マークされているブロックの工具経路および可能な加工位置を示します



- ▶ 「**概要**」をタップします
- ▶ 概要にはワーク全体が表示されます

3.2.5 スケーリング係数の使用

1 つまたは複数の軸でスケーリング係数が有効になっている場合は、ブロックを実行する際、指定の位置にこのスケーリング係数が掛け合わされます。それにより、ブロックのミラーリングまたはスケーリングが可能になります。

スケーリングを有効にするには、クイックアクセスメニューを使用します。

詳細情報: "クイックアクセスメニューで設定を調整する", 41 ページ



計算された寸法が、選択されている工具により到達不可能である場合は、ブロックの実行が中断されます。





ブロックの実行中は、スケーリング係数を変更することができません。

3.2.6 スピンドル回転数の設定



以下の情報は、ID 番号が 1089179-xx である装置にのみ該当します。

接続された工作機械の設定に応じて、スピンドル回転数を制御できます。

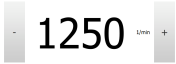-  1250 RPM +
- ▶ 必要に応じてスピンドル回転数の表示から入力フィールドに切り替えるには、表示を右へドラッグします
 - ▶ 「スピンドル回転数」入力フィールドが表示されます
 - ▶ 「+」または「-」をタップあるいはホールドして、スピンドル回転数を希望の値に設定します
- あるいは
- ▶ 「スピンドル回転数」入力フィールドをタップします
 - ▶ 希望する値を入力します
 - ▶ 「RET」で入力を確定します
 - ▶ 入力されたスピンドル回転数が目標値として適用され、制御されます
 - ▶ 実際のスピンドル回転数の表示に戻るには、入力フィールドを左へドラッグします
- 

3.3 プログラムの管理

プログラムの実行には、*.i タイプのプログラムファイルを開く必要があります。



プログラムの標準保存場所は、**Internal/Programs** です。

3.3.1 プログラムを開く



- ▶ プログラム管理で「プログラムを開く」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所を選択します (**Internal/Programs** または USB メモリーなど)
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「開く」をタップします
- ▶ 選択したプログラムがロードされます

3.3.2 プログラムの終了



- ▶ プログラム管理で「プログラムを終了」をタップします
- ▶ 選択したプログラムが終了します

4

プログラミング (ソ
フトウェアオプショ
ン)

4.1 概要

この章では、「プログラミング」操作モードについて、また、この操作モードで新規プログラムを作成し、既存のプログラムを編集する方法を説明します。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。
詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

概略説明

本装置は、反復されるタスクに対してプログラムを使用します。作成のために、位置決め機能や機械機能などのさまざまなブロックが定義され、連続する複数のブロックからプログラムが生成されます。1つのプログラムに最大 100 個のブロックが保存されます。

i プログラミングのために、装置を工作機械に接続する必要はありません。

i プログラミング時のわかりやすい概要のために、ND 7000 Demo ソフトウェアでプログラミングを実行できます。作成したプログラムをエクスポートして、装置にロードすることができます。

呼出し



- ▶ メインメニューで「プログラミング」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- > プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます



- 1 ビューバー
- 2 ツールバー
- 3 プログラム管理

i ステータスバーとオプションの OEM バーは、「プログラミング」メニューでは使用できません。

4.2 ブロックタイプ

プログラミングには、次のブロックタイプを使用できます。



- 位置決め機能
- 座標系切替え (基準点)
- 機械機能
- 加工パターン

4.2.1 位置決め

位置決めのために、位置値を手動で定義できます。すると、接続された工作機械の設定に応じて、それらの位置に自動接近させたり、自身で接近することができます。

以下のパラメータが使用できます。

ブロックタイプ 位置付け


パラメータ	説明
	位置値がインクリメンタル、つまり現在位置を基準にします
	位置値のデータのない貫通

4.2.2 座標系

座標系の切替えには、基準点表から基準点を呼び出します。呼出し後、選択した基準点の座標系を使用します。

詳細情報: "基準点の定義", 220 ページ



「基準点」ブロックタイプ

パラメータ	説明
基準点番号 	基準点表からの ID オプション: 基準点表からの選択

4.2.3 機械機能

ワーク加工には、機械機能呼び出します。

使用可能な機能は、接続された工作機械の設定に応じて異なります。以下のブロックおよびパラメータが使用できます。

ブロックタイプ	パラメータ/説明
スピンドル速度	工具スピンドルの回転数
工具の呼び出し 	工具の番号 オプション: 工具表からの選択 詳細情報: "工具の選択", 225 ページ 工具呼出しの実行時には、スピンドルが自動的に停止し、ユーザーは適切な工具に交換するよう要求されます。
M機能 	M 機能の番号 オプション: 機能表からの選択
滞留時間	加工ステップ間の時間間隔

4.2.4 加工パターン

複雑な形状の加工のために、さまざまな加工パターンを定義できます。基準から対応する加工パターンの形状が計算され、これはオプションでシミュレーションウィンドウに視覚化もされます。


加工パターンはすべて、Z 軸が垂直の場合にのみ有効です。工具軸が回転するとすぐに、加工パターンの指定は無効になります。



加工パターンを定義する前に、以下を行ってください

- 適切な工具を工具表で定義する
- 工具をステータスバーで選択する

詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ

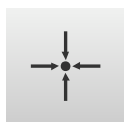

現在位置

さまざまなブロックタイプの入力フィールドに現在の軸位置を適用します

穴ブロック

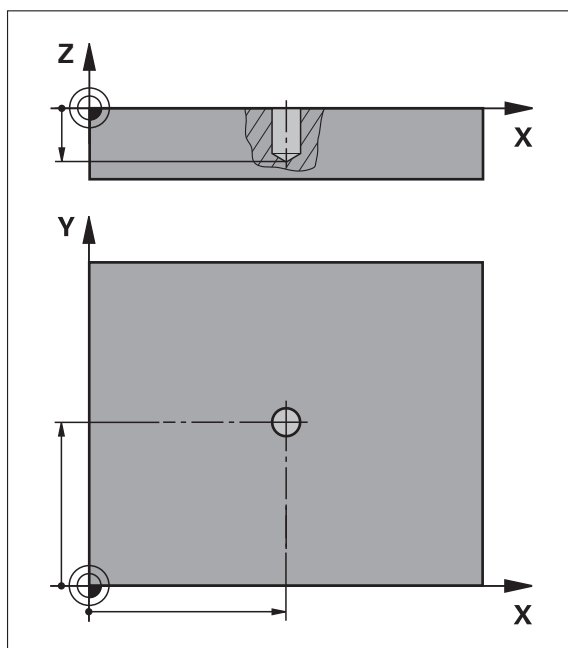


図 64: 穴ブロックの図解

パラメータ	説明
X	X 平面上での穴の中心点
Y	Y 平面上での穴の中心点
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ デフォルト: 貫通



ボルト穴の弧ブロック

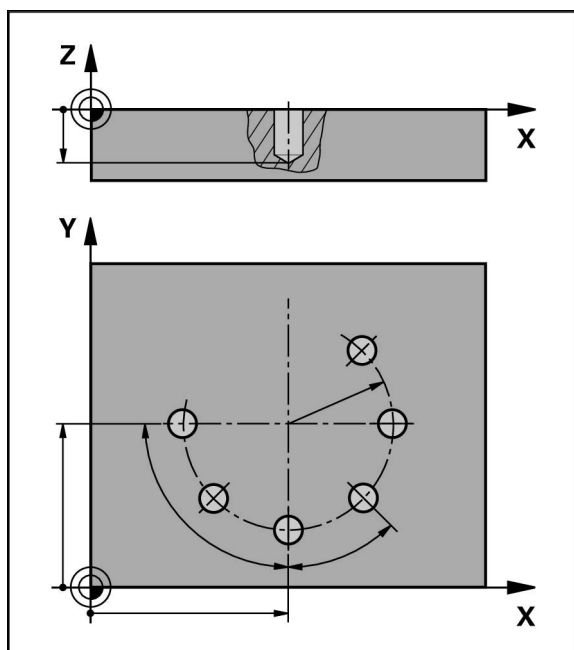


図 65: 穴円ブロックの図解

パラメータ	説明
穴の数	穴数
中心のX座標	X 平面上での穴円弧の中心点
中心のY座標	Y 平面上での穴円弧の中心点
半径	穴円弧の半径
開始角度	穴円弧の最初の穴の角度
角度ステップ	円弧の角度 デフォルト：穴円
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ 標準：穴の貫通



穴の列ブロック

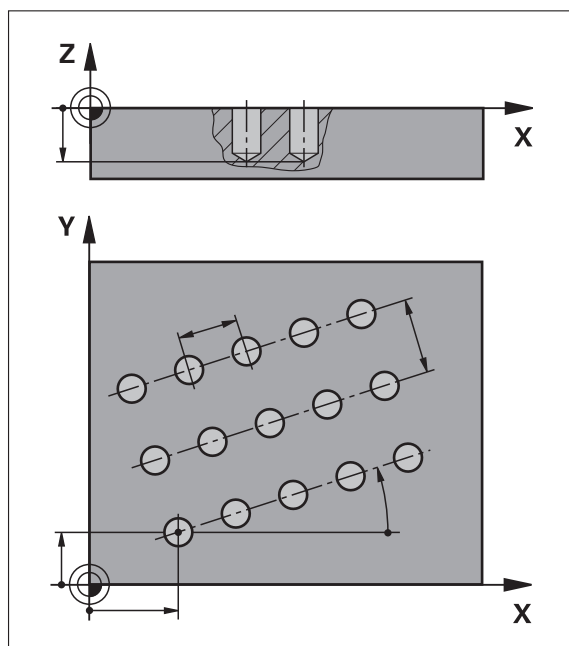




図 66: 穴列ブロックの図解

パラメータ	説明
最初の穴のX座標	X 平面上での穴列の最初の穴
最初の穴のY座標	Y 平面上での穴列の最初の穴
列ごとの穴	各穴列の穴数
穴間隔	穴列の個々の穴間の間隔またはオフセット
角度	穴列の回転角
深さ	Z 平面上での穴の最終深さ 標準：穴の貫通
	
列数	穴パターンの穴列の数
列間隔	個々の穴列間の間隔
入力モード	穴の分布 <ul style="list-style-type: none"> ■ すべての穴 ■ 穴環
	

4.3 プログラムの作成

プログラムは、常にプログラムヘッドと連続する複数のブロックから構成されます。その際、さまざまなブロックタイプを定義し、対応するブロックパラメータを編集し、個々のブロックを再びプログラムから削除することができます。



図 67: 「プログラミング」操作モードのプログラム例

- 1 ビューバー
- 2 ブロックパラメータ
- 3 ツールバー
- 4 プログラムブロック
- 5 プログラム管理

4.3.1 プログラミングサポート

この装置は、プログラムの作成時に次のようにサポートします。

- 追加の際には、アシスタントが各ブロックタイプごとに、必要なパラメータに関する適切な注意事項を表示します。
- エラーを示すブロック、あるいはさらにパラメータを必要とするブロックの表示が、リスト内で赤色に切り替わります。
- 問題が発生した場合、アシスタントにより「プログラムには不完全なプログラムブロックが含まれています。」というメッセージが表示されます。カーソルキーをタップして、該当するプログラムブロック間で切り替えることができます。
- オプションのシミュレーションウィンドウが、現在のブロックを視覚化させます。

詳細情報: "シミュレーションウィンドウの利用", 234 ページ



- プログラムの変更はすべて、自動的に保存できます。
- ▶ プログラム管理で「プログラムを自動保存」をタップします
 - > 変更はすべて、直ちに自動的に保存されます

4.3.2 プログラムヘッドの作成



- ▶ プログラム管理で「**新規プログラムを作成**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**作成**」をタップします
- > 開始ブロック「**プログラムのヘッダー**」を含む新規プログラムが作成されます
- > プログラムの名前がツールバーに表示されます
- ▶ 「**名前**」に一意の名前を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 必要に応じて、スライドスイッチで寸法単位を切り替えます

4.3.3 ブロックの追加



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- > 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、希望するブロックタイプを選択します
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを定義します
詳細情報: "ブロックタイプ", 248 ページ
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、現在のブロックが視覚化されます

4.3.4 ブロックの削除



- ▶ ツールバーで「**削除**」をタップします
- > プログラム中に存在するブロックが、削除アイコンでマークされます
- ▶ プログラムの中で、希望するブロックの削除アイコンをタップします
- > 選択したブロックがプログラムから削除されます
- ▶ ツールバーでもう一度「**削除**」をタップします



4.3.5 プログラムの保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

4.4 シミュレーションウィンドウの使用

シミュレーションウィンドウに選択したブロックが表示されますシミュレーションウィンドウは、作成したプログラムのステップごとの点検にも使用できます。ビューバーでは、以下のオプションを使用できます。

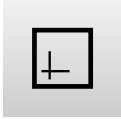操作エレメント	機能
	グラフィック シミュレーションおよびブロックの表示
	位置 位置値およびブロックの表示

4.4.1 輪郭ビューとして表示

シミュレーションウィンドウは、輪郭ビューを示します。輪郭ビューは、工具の正確な位置決めの際、または加工面での輪郭トラッキングの際に役立ちます。

輪郭ビューでは、以下の色 (標準値) を使用します。

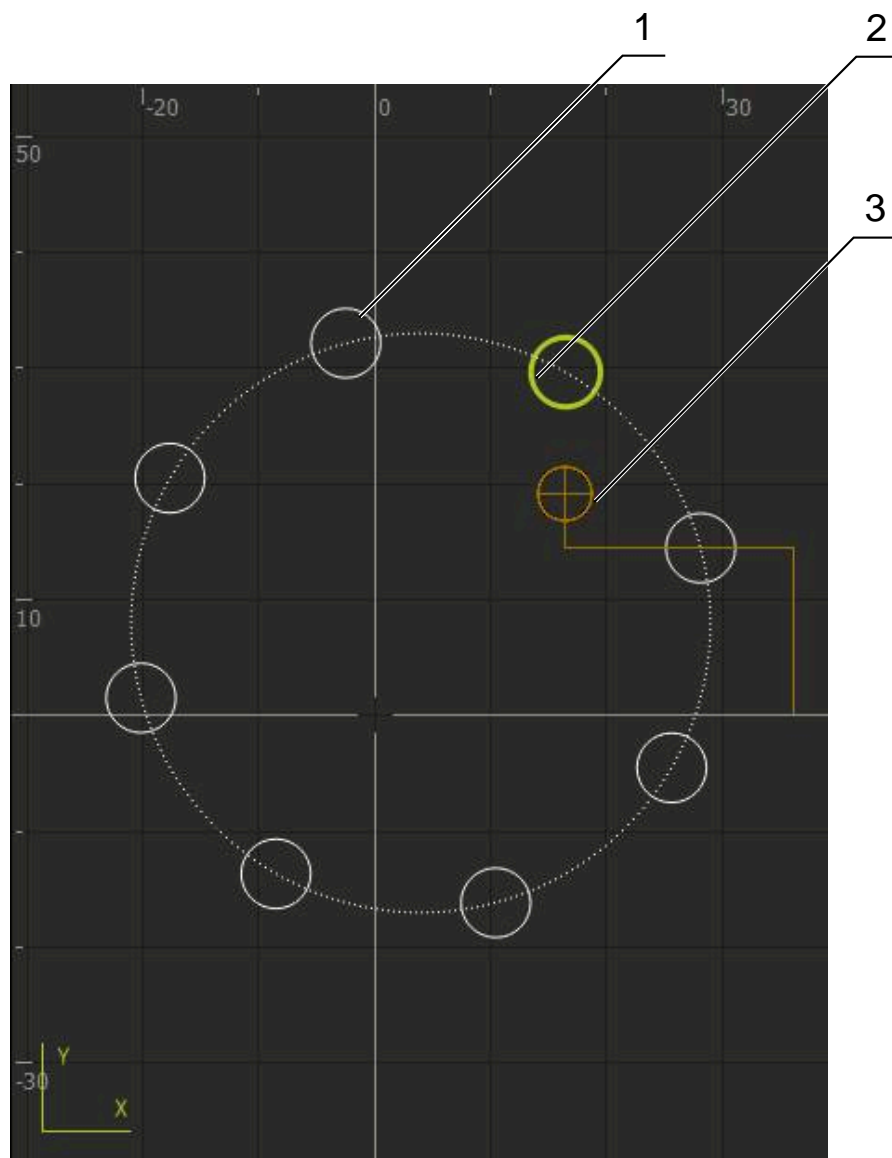


図 68: 輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ

- 1 加工パターン (白色)
- 2 現在のブロックまたは加工位置 (緑色)
- 3 工具輪郭、工具位置および工具軌跡 (オレンジ色)

4.4.2 シミュレーションウィンドウの有効化



- ▶ 「グラフィック」をタップします
- ▶ マークされているブロックのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ シミュレーションウィンドウを終了するには、ビューバーの「位置」をタップします
- ▶ パラメータビューが表示されています

4.4.3 シミュレーションウィンドウでのプログラムの点検



- ▶ 「**グラフィック**」をタップします
- > 現在のプログラムのシミュレーションウィンドウが表示されます



- ▶ 順番にプログラムの各ブロックをタップします
- > プログラムステップがシミュレーションウィンドウに表示されます。必要であれば、詳細ビューを相応に拡大します
- ▶ 表示を拡大するには、「**詳細表示**」をタップします



- ▶ 全体表示をリセットするには、「**概観**」をタップします

4.5 プログラムの管理

プログラムは、作成後に自動プログラムラン用または後の編集用に保存できます。



プログラムの標準保存場所は、**Internal/Programs** です。

4.5.1 プログラムを開く



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所を選択します (**Internal/Programs** または USB メモリーなど)
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます

4.5.2 プログラムの終了



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを終了**」をタップします
- > 選択したプログラムが終了します

4.5.3 プログラムの保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます

4.5.4 プログラムに新しい名前を付けて保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムに名前を付けて保存**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所を選択します (**Internal/Programs** または USB メモリーなど)
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**別名で保存**」をタップします
- > プログラムが保存されます
- > プログラムの名前がツールバーに表示されます

4.5.5 プログラムの自動保存



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを自動保存**」をタップします
- > プログラムの変更がすべて、直ちに自動的に保存されます

4.5.6 プログラムの削除



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを削除する**」をタップします
- ▶ 「**選択した内容を削除**」をタップします
- ▶ 削除を確定するには、「**OK**」をタップします
- > プログラムが削除されます

4.6 プログラムブロックの編集

プログラムの各ブロックは、後からも編集できます。プログラムの変更を適用するには、編集後にプログラムを改めて保存する必要があります。

プログラムブロックの編集



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ ファイルがあるフォルダをタップします
- ▶ ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムがロードされます
- ▶ 希望するブロックをタップします
- > 選択したブロックのパラメータが表示されます
- ▶ ブロックタイプに応じて、対応するパラメータを編集します
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します



- ▶ プログラム管理で「**プログラムを保存**」をタップします
- > 編集したプログラムが保存されます

5

使用例

5.1 概要

この章では、サンプルワークの製作を説明します。サンプルワークを製作しながら、この章では様々な加工オプションに基づいて、装置の操作モードをステップごとに説明します。フランジの効果的な製作には、次の加工ステップが必要です。

加工ステップ	操作モード
基準線の指定	手動モード
貫通穴の製作	手動モード
はめあいの製作	MDI モード
穴円の製作	MDI モード
穴列の製作	プログラミングおよびプログラムラン (ソフトウェアオプション)

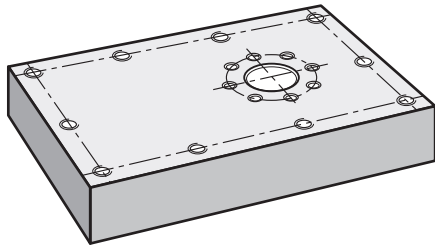


図 69: サンプルワーク

i この章では、サンプルワークの外輪郭の製作は説明しません。外輪郭は、存在することが前提とされます。

i 各操作の詳細な説明については、「手動モード」、「MDI モード」、「プログラミング (ソフトウェアオプション)」および「プログラムラン (ソフトウェアオプション)」の章をご覧ください。

i 以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

5.2 使用例のためのログイン

ユーザーのログイン

使用例に進むには、「Operator」ユーザーがログインする必要があります。



- ▶ メインメニューで「**ユーザーログイン**」をタップします
- ▶ 必要に応じて、ログインしているユーザーをログアウトします
- ▶ 「Operator」ユーザーを選択します
- ▶ 「パスワード」入力フィールドをタップします
- ▶ パスワード「operator」を入力します



パスワードがデフォルト設定と一致しない場合は、**機械設置 / 調整業者 (Setup)** または **機械メーカー (OEM)** にお問い合わせください。
パスワードを忘れた場合は、HEIDENHAIN のサービス窓口にお問い合わせください。



- ▶ 「RET」で入力を確定します
- ▶ 「**ログイン**」をタップします

工具表

サンプルに関しては、加工用の工具がまだ定義されていないと前提します。

そのため、使用する工具ごとに、まず、装置の工具表で固有のパラメータを定義する必要があります。後の加工時には、ステータスバーから工具表のパラメータにアクセスできます。

詳細情報: "工具表の作成", 152 ページ



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**テーブルを開く**」をタップします
- 「**工具表**」ダイアログボックスが表示されます



- ▶ 「**追加**」をタップします
- ▶ 「**工具種類**」入力フィールドに名称「**ドリル 5.0**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**直径**」入力フィールドに値「**5.0**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**長さ**」入力フィールドにドリルの長さを入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- 定義したドリル $\varnothing 5.0$ mm が工具表に追加されます
- ▶ その他の工具に対して工程を繰り返し、その際、命名規則 **[タイプ][直径]** を使用します



- ▶ 「**終了**」をタップします
- 「**工具表**」ダイアログボックスが閉じます

5.4 基準点の指定 (手動モード)

まず、基準点を指定する必要があります。基準点を起点に、相対座標系に必要なすべての値が計算されます。基準点は、HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 で算出します。

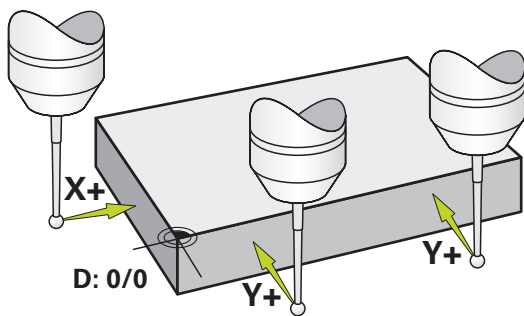


図 71: サンプルワーク - 基準点の指定

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

基準点のプロービング

- ▶ 機械で HEIDENHAIN エッジファインダ KT 130 をスピンドルにはめ込んで、装置に接続します
詳細情報: "タッチプローブの設定", 86 ページ
- ▶ ステータスバーの「追加機能」をタップします
- ▶ 「エッジを介したアライメントと基準点」をタップします
- ▶ 「工具の選択」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 「工具の選択」ダイアログボックスで、「タッチプローブの使用」オプションを有効にします
- ▶ X 軸のアライメントを指定するために、プロービング方向 Y + を選択します (図を参照)
- ▶ アシスタントで「確定」をタップします
- ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます
- ▶ 測定点 1 が検出されます
- ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって、さらなる位置に移動させます
- ▶ 測定点 2 が検出されます
- ▶ X 軸のアライメントを指定するために、プロービング方向 X + を選択します (図を参照)
- ▶ アシスタントで「確定」をタップします
- ▶ エッジファインダの赤色 LED が点灯するまで、エッジファインダをワークエッジに向かって移動させます
- ▶ 点 3 が取得されます
- ▶ 「基準点を選択」ダイアログボックスが開きます
- ▶ 「選択した基準点」フィールドに「0」を入力します
- ▶ アシスタントで「確定」をタップします
- ▶ 新しい基準点が保存されます

5.5 貫通穴の製作 (手動モード)

最初の加工ステップで、ドリル $\varnothing 5.0$ mm を使って手動モードであらかじめ貫通穴をあけます。続いて、ドリル $\varnothing 19.8$ mm を使って貫通穴を大きくします。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

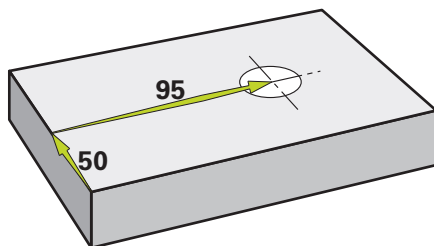


図 72: サンプルワーク - 貫通穴の製作

呼出し



- ▶ メインメニューで「**手動モード**」をタップします
- > 手動モード用のユーザーインターフェースが表示されます

5.5.1 貫通穴の準備ドリル加工



- ▶ 機械でドリル $\varnothing 5.0$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 5.0**」をタップします



- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます

3500

- ▶ 装置でスピンドル回転数 3500 1/min を設定します
- ▶ ラジアルボール盤でスピンドルを移動させます。
 - X 方向 : 95 mm
 - Y 方向 : 50 mm
- ▶ 貫通穴の準備ドリル加工をします
- ▶ スピンドルを安全な位置に移動させます
- ▶ X と Y の位置を維持します
- > 貫通穴の準備ドリル加工に成功しました

5.5.2 貫通穴の拡大ドリル加工



- ▶ 機械でドリル $\varnothing 19.8$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 19.8**」をタップします



- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます

400

- ▶ 装置でスピンドル回転数 400 1/min を設定します
- ▶ 貫通穴を大きくして、スピンドルを再び退避させます
- > 貫通穴の拡大ドリル加工に成功しました

5.6 はめあいの製作 (MDI モード)

はめあいは、MDI モードで製作します。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

i 貫通穴は、リーマ加工前に面取りします。面取りは、リーマの切断面を改善させ、まくれ形成を防止します。

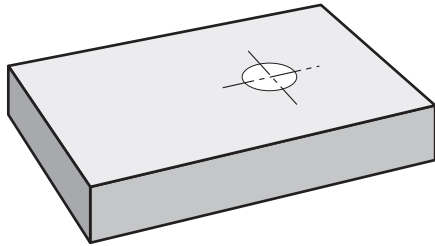


図 73: サンプルワーク - はめあいの製作

呼出し



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます (設定により異なる)。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

5.6.1 はめあいの定義



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**リーマ**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ ステータスバーの「**作成**」をタップします
- > 新規ブロックが表示されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**穴**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 寸法データに応じて、以下のパラメータを入力します。

- **X 座標** : 95
- **Y 座標** : 50
- **Z 座標** : 貫通

- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ ブロックを実行するには、「**END**」をタップします
- > 位置決め支援が表示されます
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、位置および移動距離が視覚化されます



5.6.2 はめあいのリーマ加工

- ▶ 機械でリーマ $\varnothing 20$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ 装置でスピンドル回転数 250 1/min を設定します

250



- ▶ アシスタントの指示に従って、加工を開始します
- ▶ 「終了」をタップします
- > 実行が終了します
- > アシスタントが閉じます
- > はめあいの製作に成功しました

5.7 穴円の製作 (MDIモード)

穴円は、MDI モードで製作します。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

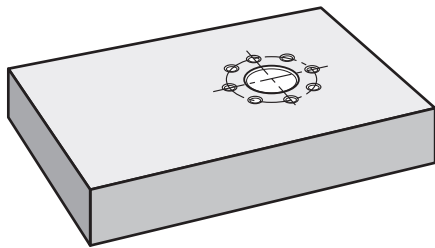


図 74: サンプルワーク – 穴円の製作

呼出し



- ▶ メインメニューで「MDI モード」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます (設定により異なる)。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- > MDI モード用のユーザーインターフェースが表示されます

5.7.1 穴円の定義



- ▶ ステータスバーの「**工具**」をタップします
- > 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 6.1**」をタップします
- ▶ 「**確定**」をタップします
- > 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- > 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ ステータスバーの「**作成**」をタップします
- > 新規ブロックが表示されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**ボルト穴の円**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 寸法データに応じて、以下のパラメータを入力します。
 - **穴の数** : 8
 - **中心の X 座標** : 95
 - **中心の Y 座標** : 50
 - **半径** : 25



- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ その他の値はすべて、デフォルト値のままにします
- ▶ ブロックを実行するには、「**END**」をタップします
- > 位置決め支援が表示されます
- > シミュレーションウィンドウが有効になっている場合、長方形ポケットが視覚化されます

5.7.2 穴円のドリル加工



- ▶ 機械でドリル $\varnothing 6.1$ mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ 装置でスピンドル回転数 3500 1/min を設定します



- ▶ 穴円のドリル加工を行い、スピンドルを再び退避させます



- ▶ 「**終了**」をタップします
- > 実行が終了します
- > アシスタントが閉じます
- > 穴円の製作に成功しました

5.8 穴列のプログラミング (プログラミング)

前提条件：ソフトウェアオプション PGM が有効であること

i プログラミング時のわかりやすい概要のために、ND 7000 Demo ソフトウェアでプログラミングを実行できます。作成したプログラムをエクスポートして、装置にロードすることができます。

「プログラミング」操作モードで穴列を製作します。そのプログラムは、小ロット製作を行う場合に再使用できます。値は、図面の寸法から適用して、入力フィールドに入力します。

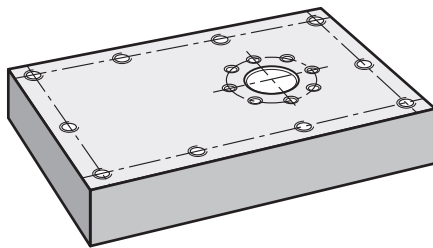


図 75: サンプルワーク – 穴円および穴列のプログラミング

呼出し



- ▶ メインメニューで「**プログラミング**」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択", 28 ページ

- ▶ プログラミング用のユーザーインターフェースが表示されます

5.8.1 プログラムヘッドの作成



- ▶ プログラム管理で「**新規プログラムを作成**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスが開きます
- ▶ ダイアログボックスで、プログラムを保存する保存場所 (たとえば、**Internal/Programs**) を選択します
- ▶ プログラム名を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**作成**」をタップします
- ▶ 開始ブロック「**プログラムのヘッダー**」を含む新規プログラムが作成されます
- ▶ 「**名前**」に、名前「**例**」を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します
- ▶ 「**線形値の単位**」で寸法単位「**mm**」を選択します
- ▶ プログラムの作成に成功し、続いてプログラミングの開始が可能です

5.8.2 工具のプログラミング



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**工具の呼び出し**」ブロックタイプを選択します



- ▶ 「**アクティブな工具の数**」をタップします
- 「**工具**」ダイアログボックスが表示されます
- ▶ 「**ドリル 5.0**」をタップします
- 対応する工具パラメータが、自動的に装置から適用されます
- 「**工具**」ダイアログボックスが閉じます



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**スピンドル速度**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 「**スピンドル速度**」に値 **3000** を入力します
- ▶ 「**RET**」で入力を確定します

5.8.3 穴列のプログラミング



- ▶ ツールバーで「**ブロックの追加**」をタップします
- 新規ブロックが現在位置の下側に作成されます
- ▶ 「**ブロックタイプ**」ドロップダウンリストで、「**穴の列**」ブロックタイプを選択します
- ▶ 次の値を入力します。
 - **最初の穴のX座標** : 5
 - **最初の穴のY座標** : 5
 - **列ごとの穴** : 4
 - **穴間隔** : 45
 - **角度** : 0°
 - **深さ** : -13
 - **列数** : 3
 - **列間隔** : 45
 - **入力モード** : 穴環
- ▶ 入力をそのつど「**RET**」で確定します
- ▶ プログラム管理で「**プログラムの保存**」をタップします
- プログラムが保存されます



5.8.4 プログラムランのシミュレーション

穴列のプログラミングに成功したら、シミュレーションウィンドウに基づいて、作成したプログラムのランをシミュレーションできます。



図 76: サンプルワーク - シミュレーションウィンドウ



- ▶ 「シミュレーションウィンドウ」をタップします
- > シミュレーションウィンドウが表示されます
- ▶ 順番にプログラムの各ブロックをタップします
- > タップした加工ステップが、シミュレーションウィンドウにカラー表示されます
- ▶ 表示にプログラミングエラーがないか点検します (たとえば、穴の重なり)
- > 重大なプログラミングエラーがなければ、穴列を製作できます

5.9 穴列の製作 (プログラムラン)

穴列用の個々の加工ステップをプログラムで定義しました。プログラムランで、作成したプログラムを実行できます。

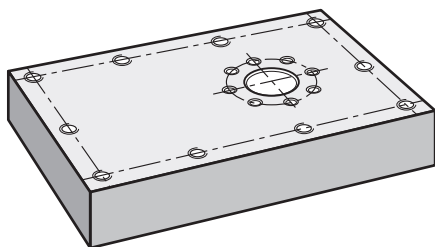


図 77: サンプルワーク - 穴列の製作

5.9.1 プログラムを開く



- ▶ メインメニューで「**プログラムラン**」をタップします

i 操作エレメントは 1 つのグループに属することができます。
詳細情報: "グループ化された操作エレメントの選択",
 28 ページ



- > プログラムラン用のユーザーインターフェースが表示されます
- ▶ プログラム管理で「**プログラムを開く**」をタップします
- > ダイアログボックスが開きます
- ▶ ダイアログボックスで保存場所、**Internal/Programs** を選択します
- ▶ **例.i** ファイルをタップします
- ▶ 「**開く**」をタップします
- > 選択したプログラムが開きます

5.9.2 プログラムの実行



- ▶ ラジアルボール盤でドリル Ø 5.0 mm をスピンドルにはめ込みます
- ▶ プログラム制御で「**NC-START**」をタップします
- > プログラムの最初のブロック「**工具の呼び出し**」がマークされます
- > アシスタントが対応する指示を表示します



- ▶ 加工を開始するには、もう一度「**NC-START**」をタップします
- > スピンドル回転数が設定され、最初の加工ブロックがマークされます
- > 加工ブロック「**穴の列**」のステップが表示されます
- ▶ 軸を最初の位置に移動させます
- ▶ Z 軸を使用して、ドリル加工します
- ▶ 加工ブロック「**穴の列**」の次のステップを「**次へ**」で呼び出します



- > 次のステップが呼び出されます
- ▶ 軸を次の位置に移動させます
- ▶ アシスタントの指示に従います
- ▶ 穴列をドリル加工した後に、「**終了**」をタップします
- > 加工が終了します
- > プログラムがリセットされます
- > アシスタントが終了します



6

故障時の対処方法

6.1 概観

この章では、装置の機能障害の原因と機能障害を解決するための対策を説明します。



以下で説明する操作を実行する前に、「操作の概要」の章をよく読んで理解してください。

詳細情報: "操作の概要", 17 ページ

6.2 ログファイルのエクスポート

装置の誤動作後、HEIDENHAIN による故障特定にログファイルが役立ちます。そのためには、装置を再起動した直後にログファイルをエクスポートする必要があります。

USB メモリーへのエクスポート

条件：USB メモリーが挿入されていること。



- ▶ メインメニューで「**ファイルマネージャ**」をタップします
- ▶ 保存場所 **Internal** の**システム**をタップします
- ▶ **ログ**フォルダを右にドラッグします
- ▶ 操作エレメントが表示されます



- ▶ 「**コピー先**」をタップします
- ▶ ダイアログボックスで、挿入した USB メモリー内の希望の保存場所を選択します
- ▶ 「**選択**」をタップします
- ▶ フォルダがコピーされます



フォルダを **service.ms-support@heidenhain.de** に送信してください。その際、装置タイプとご使用のソフトウェアバージョンを記載してください。

6.3 システム障害または停電

次のようなケースでは、オペレーティングシステムのデータが破損する可能性があります。

- システム障害または停電
- オペレーティングシステムをシャットダウンせずに装置の電源をオフにした場合

ファームウェアが破損した場合、装置が Recovery System を起動し、画面上に短い指示が表示されます。

復元の際には、Recovery System が、事前に USB メモリーに保存しておいた新しいファームウェアを使って、破損したファームウェアを上書きします。その過程で、装置の設定が削除されます。

6.3.1 ファームウェアの復元

- ▶ コンピュータで USB メモリー (FAT32 形式) に「heidenhain」フォルダを作成します
- ▶ 「heidenhain」フォルダ内に「update」フォルダを作成します
- ▶ 新しいファームウェアを「update」フォルダにコピーします
- ▶ ファームウェアの名前を「recovery.dro」に変更します
- ▶ 装置のスイッチをオフにします
- ▶ 装置の USB インタフェースに USB メモリーを挿入します
- ▶ 装置のスイッチをオンにします
- > Recovery System が起動します
- > USB メモリーが自動検出されます
- > ファームウェアが自動的にインストールされます
- > アップデートが正常に完了すると、ファームウェアの名前が自動的に「recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]」に変更されます
- ▶ インストールの終了後、装置を再起動します
- > 装置は、工場出荷時設定を使って起動されます

6.3.2 リストア設定

ファームウェアを再インストールすると、装置は工場出荷時設定にリセットされます。それにより、誤差補正值を含む設定および有効だったソフトウェアオプションが削除されます。

設定を復元するには、装置上で改めて設定を行うか、またはバックアップしておいた設定を装置上で復元するかのいずれかを行う必要があります。

i 設定をバックアップする際に有効になっていたソフトウェアオプションは、設定を復元する前に装置で有効にする必要があります。

- ▶ ソフトウェアオプションの有効化

詳細情報: "ソフトウェアオプションを有効にする", 81 ページ

- ▶ 設定の復元

詳細情報: "リストア設定", 200 ページ

6.4 障害

稼働中に、次の「障害の解決」の表に記載されていない障害や故障が発生した場合は、機械メーカーの説明書を参照するか、ハイデンハインのサービス窓口までご連絡ください。

6.4.1 障害の解決

i エラー解決のための以下の作業は、必ず下の表で指定した担当者が行ってください。

詳細情報: "作業担当者の資格", 14 ページ

エラー	エラーの原因	エラーの解決策	担当者
電源投入後にステータス LED が暗いままになっている	電源が入っていない	▶ 電源ケーブルを点検します	電気技術者
	装置の機能に問題がある	▶ ハイデンハインのサービス窓口に連絡してください	専門担当者

エラー	エラーの原因	エラーの解決策	担当者
装置の起動時にブルースクリーンが表示される	起動時のファームウェアエラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 初めてエラーが発生した場合は、装置の電源を切って入れ直してください ▶ 何度もエラーが発生する場合は、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください 	専門担当者
装置の起動後、タッチスクリーンで入力が認識されない	ハードウェアの初期化エラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 装置の電源を切って入れ直します 	専門担当者
エンコーダが稼動しているのに、軸がカウントされない	エンコーダの接続が正しくない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 接続を修正します ▶ エンコーダメーカーのサービス窓口にお問い合わせください 	専門担当者
軸のカウントが正しくない	エンコーダの設定エラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ エンコーダの設定を確認します 90 ページ 	専門担当者
スピンドルエラー	スピンドル軸の設定エラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スピンドル軸の設定を点検します 101 ページ 	専門担当者、場合によっては OEM
	外部周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 体系的なトラブルシューティングを行います 	専門担当者、場合によっては OEM
ネットワークに接続できない	接続不良	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 接続ケーブルおよび X116 への正しい接続を確認します 	専門担当者
	ネットワークの設定エラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ネットワークの設定を確認します 149 ページ 	専門担当者
接続したUSBメモリーが認識されない	USB ポートの不良	<ul style="list-style-type: none"> ▶ USB メモリーが正しいポートにあることを確認します ▶ 別の USB ポートを使用します 	専門担当者
	USB メモリーのタイプまたはフォーマットがサポートされていない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 別の USB メモリーを使用します ▶ USB メモリーを FAT32 でフォーマットします 	専門担当者
装置がリカバリーモード (テキストモードのみ) で起動する	起動時のファームウェアエラー	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 初めてエラーが発生した場合は、装置の電源を切って入れ直してください ▶ 何度もエラーが発生する場合は、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください 	専門担当者

エラー	エラーの原因	エラーの解決策	担当者
ユーザーログインができない	パスワードがない	<ul style="list-style-type: none">▶ 上位の権限レベルのユーザーとして、パスワードをリセットします 146 ページ▶ OEM パスワードをリセットするには、ハイデンハインのサービス窓口にご連絡してください	専門担当者

IV インデックス

D

Duo-Pos..... 62

E

EnDat : エラーと警告..... 197

EnDat : 機能リザーブ..... 196

H

HEIDENHAIN エンコーダ..... 88

M

MDI モード : スケーリング係数の使用..... 236, 244

MDI モード : メニュー..... 30

MDI モード : 概要..... 227

MDIモード : 例..... 267

MDI モード : 例..... 266

Multi-Pos..... 63, 64

M 機能 : メーカー独自..... 126

M 機能 : 概要..... 126

M 機能 : 設定..... 130, 134

M 機能 : 標準..... 126

O

OEM バー..... 45

OEM バー : M 機能の設定..... 130

OEM バー : OEM ロゴの表示..... 129

OEMバー : 機能..... 46

OEMバー : 設定..... 128

OEM バー : 操作エレメント..... 46

OEM ロゴ..... 129

OEM : キーボードデザインの定義..... 133

OEM : スタート画面の調整..... 127

OEM : 表示の調整..... 133

OEM : 文書の追加..... 127

S

ScreenshotClient : インフォメーション..... 137

Single-Pos..... 61

あ

アクセサリ..... 58

アシスタント..... 49

え

エラーと警告..... 197

エラーメッセージ..... 47, 134

エラーメッセージ : 設定..... 136

エンコーダを接続する..... 69

エンコーダ : 軸パラメータの設定 (EnDat)..... 89

エンコーダ : 軸パラメータの設定 (1 Vpp, 11 µApp) 90

お

オペレータ..... 14

き

ギアステージ : 設定..... 107

ギアスピンドル..... 100

キー数..... 24

く

クリーニング..... 190

こ

コンピュータ..... 74

さ

サイクル..... 229, 250

し

ジェスチャー : タップ..... 18

ジェスチャー : ドラッグ..... 19

ジェスチャー : ホールド..... 19

ジェスチャー : 操作..... 18

シミュレーションウィンドウ..... 242

シミュレーションウィンドウ : 有効化..... 244

す

スイッチオフ : メニュー..... 38

スケーリング係数の使用..... 236, 244

スタート画面..... 127

ステータスバー..... 40

ステータスバー : クイックアクセ

スメニューの調整..... 41

ステータスバー : ストップウォッチ..... 44

ステータスバー : 計算機..... 44

ステータスバー : 操作エレメント..... 40

スピンドル回転数 : プログラミング..... 46

スピンドル回転数 : 設定..... 46

スピンドル軸..... 100

スピンドル : 入出力の設定..... 100

そ

ソフトウェアオプションを有効にする..... 81

た

タッチスクリーン : 設定..... 151

タッチスクリーン : 操作..... 18

タッチプローブの接続..... 70

タッチプローブの設定..... 86

タップ..... 18

て

テキストデータベース : 作成..... 135

と

ドラッグ..... 19

ね

ネットワークドライブ..... 150

ネットワーク設定..... 149

は

パスワード..... 24

パスワード : デフォルト設定..... 24, 77, 141, 261

パスワード : 生成..... 147

パスワード : 変更..... 79, 143

パスワード : ユーザー : 削除..... 148

ふ

ファームウェアアップデート..... 192

ファイル管理 : ファイルタイプ..... 164

ファイル管理 : メニュー..... 35

ファイル管理 : 概略説明..... 163

ファイル : インポート..... 168

ファイル : エクスポート..... 167

ファイル : コピー..... 166

ファイル : 移動..... 165

ファイル : 開く..... 167

ファイル : 削除..... 166

ファイル : 名前変更..... 166

フォルダ構造..... 164

フォルダ : コピー..... 165

フォルダ : 移動..... 165

フォルダ : 管理..... 164

フォルダ : 作成..... 164

フォルダ : 削除..... 166

フォルダ : 名前変更..... 165

プリセット表 : 作成..... 153

プログラミングサポート..... 253

プログラミング : シミュレーションウィンドウの使用..... 255

プログラミング : メニュー..... 33

プログラミング : 概略説明..... 247

プログラミング : 機械機能..... 249

プログラミング : 例..... 269

プログラムラン..... 239

プログラムラン : メニュー..... 32

プログラムラン : 概略説明..... 239

プログラムラン : 例..... 271

プログラム実行..... 133

プログラム : スケーリング係数の使用..... 236, 244

プログラム : プログラムヘッドの作成..... 254

プログラム : ブロックの削除..... 254

プログラム : ブロックの制御..... 241

プログラム : ブロックの追加..... 254

プログラム : ブロックの編集..... 258

プログラム : 開く..... 245, 257

プログラム : 管理..... 257

- プログラム：作成..... 253
 プログラム：削除..... 258
 プログラム：使用..... 240
 プログラム：実行 (シングルステップ)..... 241
 プログラム：実行の中断..... 241
 プログラム：終了..... 245, 257
 プログラム：保存..... 254, 257
 ブロックタイプ..... 248
- ほ**
- ホールド..... 19
- ま**
- マウス操作：タップ..... 18
 マウス操作：ドラッグ..... 19
 マウス操作：ホールド..... 19
 マウス操作：設定..... 151
 マウス動作：操作..... 18
- め**
- メインメニュー..... 27
 メッセージ：呼出し..... 47
 メッセージ：終了..... 48
 メニュー：MDI モード... 30, 227
 メニュー：スイッチオフ..... 38
 メニュー：ファイル管理..... 35
 メニュー：プログラミング... 33, 247
 メニュー：プログラムラン... 32, 239
 メニュー：ユーザーログイン... 36
 メニュー：手動モード... 29, 218
 メニュー：設定..... 37
 メンテナンスプラン..... 191
- ゆ**
- ユーザー ID..... 147
 ユーザーインタフェース：プログラミングメニュー..... 33
 ユーザーインタフェース：プログラムランメニュー..... 32
 ユーザーインタフェース：メインメニュー..... 27
 ユーザーインタフェース：メニュー「ファイル管理」..... 35
 ユーザーインタフェース：メニュー「ユーザーログイン」... 36
 ユーザーインタフェース：メニュー「設定」..... 37
 ユーザーインタフェース：「MDI モード」メニュー..... 30
 ユーザーインタフェース：「スイッチオフ」メニュー..... 38
 ユーザーインタフェース：「手動モード」メニュー..... 29
 ユーザーインタフェース：起動後.. 26
- ユーザーインタフェース：工場出荷状態..... 26
 ユーザーのログイン..... 23
 ユーザーファイルのバックアップ.. 139, 161
 ユーザーファイル：復元..... 199
 ユーザーログイン..... 36
 ユーザー：デフォルトのパスワード..... 24
 ユーザー：ユーザータイプ... 146
 ユーザー：ユーザーログイン... 23
 ユーザー：ログアウト..... 24
 ユーザー：ログイン..... 24
 ユーザー：生成..... 147
 ユーザー：設定..... 148
- ら**
- ライセンスキー：請求..... 81
 ライセンスキー：入力..... 83
 ライセンスキー：有効化..... 82
 ライセンスファイルの読み込み... 83
- り**
- リサジュー図形..... 194
 リファレンスマーク検索：オン... 125
 リファレンスマーク検索：起動後に実行する..... 25, 78, 142, 219
- 安**
- 安全に関する注意
 一般..... 15
 安全上の注意事項..... 11
 周辺機器..... 15
 安全措置..... 14
- 音**
- 音声フィードバック..... 49
- 加**
- 加工ブロック：スケーリング... 43
 加工ブロック：ミラーリング... 43
- 画**
- 画面の清掃..... 190
- 丸**
- 丸め方..... 84, 145
- 基**
- 基準ワークの固定..... 114
 基準点：プロービング..... 45
 基準点：プログラム内..... 249
- 機**
- 機能リザーブ..... 196
- 言**
- 言語：設定..... 25, 78, 142
- 誤**
- 誤差補正：実行..... 95
 誤差補正：直線性誤差補正..... 96
 誤差補正：部分直線性誤差補正 97
 誤差補正：補正点表..... 98
 誤差補正：方法..... 95
- 工**
- 工具表：作成..... 263
 工具：作成..... 225
 工具：選択..... 225
- 校**
- 校正..... 110
- 座**
- 座標系..... 110
 座標系：プログラム内..... 249
 座標系：回転..... 122
 座標系：基準点の定義..... 220
 座標系：表示の切替え..... 42
 座標系：表示の切替え (プログラムラン)..... 42
- 再**
- 再梱包..... 58
- 作**
- 作業担当者の資格..... 14
- 使**
- 使用開始..... 79
 使用方法の選択..... 81
 使用例..... 260
- 軸**
- 軸..... 90
 軸：ミラーリング..... 122
 軸：校正..... 110
- 取**
- 取扱説明書..... 9
 取付け
 ホルダ Multi-Pos..... 64
 取付けブラケット Duo-Pos. 62
 取付けブラケット Multi-Pos 63
 取付けブラケット Single-Pos..... 61
- 手**
- 手動モード..... 29
 手動モード：メニュー..... 29
 手動モード：例..... 263, 264
- 周**
- 周囲条件..... 206
- 小**
- 小数位..... 84, 145

障			
障害.....	275		
新			
新機能と改善された機能の概要..	8		
診			
診断：1 Vpp/11 μApp.....	194		
診断：EnDat.....	195		
切			
切替え入出力の配線.....	71		
接			
接続			
コンピュータ.....	74		
接続の概要.....	67		
接続部割当て			
エンコーダ.....	69		
接続部割当て：ネットワーク...	74		
接続部割当て：切替え入力.....	71		
接続部割当て：電源.....	75		
接地端子 (3 線).....	75		
設			
設置.....	66		
設置説明書.....	9		
設定.....	144		
設定：キーボード.....	151		
設定：クイックアクセスメニュー..	41		
設定：タッチスクリーン.....	151		
設定：プリセット.....	153		
設定：メニュー.....	37		
設定：復元.....	200		
設定：保存.....	138, 160		
節			
節電モード.....	22		
説			
説明書：ダウンロード.....	9		
説明書：付録.....	9		
専			
専門担当者.....	15		
組			
組立て.....	60, 60		
操			
操作エレメント：OEM バー....	46		
操作エレメント：スクリーンキー			
ボード.....	20		
操作エレメント：ステータスバー..	40		
操作エレメント：スライドスイッ			
チ.....	21		
操作エレメント：ドロップダウン			
リスト.....	21		
操作エレメント：メインメニュー..	27		
操作エレメント：「+/-」ボタン...	20		
操作エレメント：確定.....	21		
操作エレメント：元に戻す.....	21		
操作エレメント：終了.....	21		
操作エレメント：切替えスイッチ..	21		
操作エレメント：追加.....	21		
操作エレメント：戻る.....	21		
操作説明書：更新.....	148		
操作：アシスタント.....	49		
操作：ジェスチャーとマウス動作..	18		
操作：タッチスクリーンと入力装			
置.....	18		
操作：メッセージ.....	47		
操作：音声フィードバック.....	49		
操作：節電モード.....	22		
操作：操作エレメント.....	20		
操作：操作全般.....	18		
装			
装置			
設置.....	66		
装置データ.....	205		
装置の記号.....	15		
装置管理責任者の義務.....	15		
装置：スイッチオフ.....	23		
装置：スイッチオン.....	22		
装置：使用開始.....	79		
装置：設定.....	144		
単			
単位.....	84, 145		
単位：設定.....	41		
注			
注意情報.....	11		
直			
直線性誤差補正 (LEC).....	96		
電			
電気技術者.....	15		
電源プラグ.....	75		
同			
同梱品.....	57		
日			
日時.....	84, 145		
入			
入力装置			
接続.....	74		
入力装置：操作.....	18		
表			
表記上の規則.....	12		
部			
部分直線性誤差補正 (SLEC)....	97		
文			
文書：OEM.....	127		
保			
保管.....	58		
補			
補正点表：作成.....	96, 97		
補正点表：調整.....	99		
輸			
輸送による損傷.....	58		
輪			
輪郭ビュー.....	235, 243, 256		
輪郭ビュー：概要.....	244		
輪郭ビュー：詳細ビュー.....	244		
例			
例：はめあい (MDI モード)...	266		
例：フランジ図面.....	262		
例：ワーク.....	260		
例：貫通穴 (手動モード).....	264		
例：基準点 (手動モード).....	263		
例：穴円 (MDIモード).....	267		
例：穴列 (プログラミング)...	269		
例：穴列 (プログラムラン)...	271		
連			
連結軸.....	109		

V 図のリスト

図 1:	スクリーンキーボード.....	20
図 2:	装置の工場出荷状態でのユーザーインターフェース.....	26
図 3:	「MDIブロック」ダイアログボックス.....	31
図 4:	「プログラムラン」メニュー.....	32
図 5:	「プログラミング」メニュー.....	33
図 6:	シミュレーションウィンドウが開いている「プログラミング」メニュー.....	34
図 7:	「ファイルマネージャ」メニュー.....	35
図 8:	「ユーザーログイン」メニュー.....	36
図 9:	「設定」メニュー.....	37
図 10:	作業エリアでのメッセージの表示.....	47
図 11:	アシスタントによる動作手順のサポート.....	49
図 12:	装置背面の寸法.....	60
図 13:	取付けブラケット Single-Pos に取り付けた装置.....	61
図 14:	取付けブラケット Single-Pos でのケーブル取回し.....	61
図 15:	取付けブラケット Duo-Pos に取り付けた装置.....	62
図 16:	取付けブラケット Duo-Pos でのケーブル取回し.....	62
図 17:	取付けブラケット Multi-Pos に取り付けた装置.....	63
図 18:	取付けブラケット Multi-Pos でのケーブル取回し.....	63
図 19:	ホルダ Multi-Pos に取り付けた装置.....	64
図 20:	ホルダ Multi-Pos でのケーブル取回し.....	64
図 21:	ID 1089178-xx の装置における装置背面.....	67
図 22:	ID 1089179-xx の装置における装置背面.....	68
図 23:	高速ラジアルボール盤の軸の割り当て.....	87
図 24:	極座標とデカルト座標.....	110
図 25:	高速ラジアルボール盤の構造.....	110
図 26:	高速ラジアルボール盤の平面図.....	112
図 27:	ラジアルボール盤の平面図.....	112
図 28:	高速ラジアルボール盤の平面図.....	113
図 29:	ラジアルボール盤の平面図.....	113
図 30:	角度エンコーダの円柱軸に対する比率.....	113
図 31:	位置値を記した有孔板の例.....	114
図 32:	作業台上の有孔板.....	114
図 33:	タッチプローブまたは工具によるプロービング.....	115
図 34:	センタリングコーンによるプロービング.....	115
図 35:	「工具の選択」手順.....	117
図 36:	「校正位置」手順.....	118
図 37:	「校正位置のプロービング」手順.....	121
図 38:	カウント方向を示した高速ラジアルボール盤の平面図.....	122
図 39:	例-テキストデータベース用の XML ファイル.....	135
図 40:	ScreenshotClient のユーザーインターフェース.....	137
図 41:	絶対位置を含む基準点表	153
図 42:	「ファイルマネージャ」メニュー.....	163
図 43:	プレビュー画像およびファイル情報を含む「ファイルマネージャ」メニュー.....	167
図 44:	測定プローブの機能リザーブの例.....	196

図 45:	ID 1089178-xx の装置の筐体の寸法.....	207
図 46:	ID 1089179-xx の装置の筐体の寸法.....	208
図 47:	ID 1089178-xx の装置の装置背面の寸法.....	208
図 48:	ID 1089179-xx の装置の装置背面の寸法.....	209
図 49:	取付けブラケット Single-Pos での装置寸法.....	209
図 50:	取付けブラケット Duo-Pos での装置寸法.....	210
図 51:	取付けブラケット Multi-Pos での装置寸法.....	210
図 52:	ホルダ Multi-Pos での装置寸法.....	211
図 53:	「 手動モード 」メニュー.....	218
図 54:	「 MDI モード 」メニュー.....	228
図 55:	穴ブロック の図解.....	230
図 56:	穴円ブロックの図解.....	231
図 57:	穴列ブロックの図解.....	232
図 58:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	235
図 59:	グラフィックによる位置決め支援が表示された「 位置を含む移動距離 」のビュー.....	236
図 60:	例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行.....	237
図 61:	例- スケーリングを使った MDI ブロックの実行.....	237
図 62:	「 プログラムラン 」操作モードのプログラム例.....	240
図 63:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	243
図 64:	穴ブロック の図解.....	250
図 65:	穴円ブロックの図解.....	251
図 66:	穴列ブロックの図解.....	252
図 67:	「 プログラミング 」操作モードのプログラム例.....	253
図 68:	輪郭ビューのシミュレーションウィンドウ.....	256
図 69:	サンプルワーク.....	260
図 70:	サンプルワーク - 図面.....	262
図 71:	サンプルワーク - 基準点の指定.....	263
図 72:	サンプルワーク - 貫通穴の製作.....	264
図 73:	サンプルワーク - はめあいの製作.....	266
図 74:	サンプルワーク - 穴円の製作.....	267
図 75:	サンプルワーク - 穴円および穴列のプログラミング.....	269
図 76:	サンプルワーク - シミュレーションウィンドウ.....	271
図 77:	サンプルワーク - 穴列の製作.....	271

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com