



HEIDENHAIN



POSITIP 8000 Demo

Uživatelská příručka
Soustružení

Indikace polohy

Česky (cs)
03/2020

Obsah

1	Základy.....	7
2	Instalace programu.....	11
3	Všeobecná obsluha.....	17
4	Konfigurace softwaru.....	45
5	Rychlý start.....	51
6	ScreenshotClient.....	69
7	Rejstřík.....	75
8	Seznam obrázků.....	77

1	Základy.....	7
1.1	Přehled.....	8
1.2	Informace o produktu.....	8
1.2.1	Demo-software pro předvedení funkcí přístroje.....	8
1.2.2	Rozsah funkcí demo-softwaru.....	8
1.3	Používání ke stanovenému účelu.....	8
1.4	Použití v rozporu se stanoveným účelem.....	8
1.5	Pokyny pro čtení dokumentace.....	8
1.6	Textová označení.....	9
2	Instalace programu.....	11
2.1	Přehled.....	12
2.2	Stáhnout instalační soubor.....	12
2.3	Požadavky na systém.....	12
2.4	POSITIP 8000 Demo instalovat pod Microsoft Windows.....	13
2.5	POSITIP 8000 Demo odinstalovat.....	15

3 Všeobecná obsluha.....	17
3.1 Přehled.....	18
3.2 Obsluha pomocí dotykové obrazovky a zadávacích zařízení.....	18
3.2.1 Dotyková obrazovka a zadávací zařízení.....	18
3.2.2 Gesta a operace s myší.....	18
3.3 Hlavní ovládací prvky a funkce.....	20
3.4 POSITIP 8000 Demo start a ukončení.....	22
3.4.1 POSITIP 8000 Demo spuštění.....	22
3.4.2 Ukončit POSITIP 8000 Demo.....	23
3.5 Přihlášení a odhlášení uživatele.....	23
3.5.1 Přihlášení uživatele.....	23
3.5.2 Odhlášení uživatele.....	23
3.6 Nastavení jazyka.....	24
3.7 Uživatelské rozhraní.....	24
3.7.1 Uživatelské rozhraní po Spuštění.....	24
3.7.2 Hlavní menu uživatelského rozhraní.....	25
3.7.3 Menu Ruční režim.....	27
3.7.4 Menu MDI-režim.....	28
3.7.5 Nabídka Provádění programu.....	30
3.7.6 Nabídka Programování.....	31
3.7.7 Menu Správa souborů.....	33
3.7.8 Menu Přihlášení uživatele.....	34
3.7.9 Menu Nastavení.....	35
3.7.10 Menu Vypnout.....	36
3.8 Indikace polohy.....	36
3.8.1 Ovládací prvky indikace polohy.....	36
3.8.2 Funkce indikace polohy.....	37
3.9 Stavový řádek.....	40
3.9.1 Ovládací prvky stavového řádku.....	40
3.9.2 Nastavit posuv.....	42
3.9.3 Doplňkové funkce v ručním režimu.....	42
3.10 OEM-Lišta.....	42
3.10.1 Ovládací prvky Nabídka OEM.....	43

4 Konfigurace softwaru.....	45
4.1 Přehled.....	46
4.2 Nastavení jazyka.....	46
4.3 Aktivování opčního softwaru.....	47
4.4 Výběr provedení produktu (nepovinné).....	47
4.5 Zvolte Aplikace.....	48
4.6 Kopírovat konfigurační soubor.....	48
4.7 Načíst konfigurační data.....	49
5 Rychlý start.....	51
5.1 Přehled.....	52
5.2 Přihlášení pro rychlý start.....	53
5.3 Předpoklady.....	53
5.4 Seřízení soustruhu.....	56
5.4.1 Proměření výchozího nástroje.....	57
5.4.2 Proměření nástrojů.....	58
5.4.3 Určení vztazného bodu.....	59
5.5 Hrubování vnějšího obrysu.....	59
5.6 Zápic soustružit.....	62
5.7 Soustružení zkosení.....	63
5.8 Hlazení vnějšího obrysu.....	63
5.9 Zhotovení závitu.....	66
5.9.1 Definování závitu.....	67
5.9.2 Soustružení závitu.....	68

6 ScreenshotClient.....	69
6.1 Přehled.....	70
6.2 Informace o ScreenshotClient.....	70
6.3 ScreenshotClientStart.....	71
6.4 ScreenshotClient spojení s Demo-softwarem.....	71
6.5 ScreenshotClient propojte s přístrojem.....	72
6.6 Konfigurovat ScreenshotClient pro snímání obrazovky.....	72
6.6.1 Konfigurovat umístění uložení a název souboru snímků obrazovky.....	72
6.6.2 Konfigurace jazyka uživatelského rozhraní snímání obrazovek.....	73
6.7 Vytvoření snímků obrazovek.....	74
6.8 ScreenshotClient ukončit.....	74
7 Rejstřík.....	75
8 Seznam obrázků.....	77

1

Základy

1.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje informace o výrobku a o tomto návodu.

1.2 Informace o produktu

1.2.1 Demo-software pro předvedení funkcí přístroje

POSITIP 8000 Demo je software, který lze nainstalovat samostatně v počítači. Pomocí POSITIP 8000 Demo se můžete seznámit s funkcemi přístroje, testovat je nebo předvádět.

1.2.2 Rozsah funkcí demo-softwaru

Kvůli chybějícímu hardwarovému prostředí nemají funkce demo-softwaru plnou funkčnost přístroje. Z jejich popisu se ale můžete seznámit s nejdůležitějšími funkcemi a pracovní plochou.

1.3 Používání ke stanovenému účelu

Přístroje modelové řady POSITIP 8000 jsou vysoce hodnotné digitální indikace polohy pro provoz na ručně ovládaných obráběcích strojích. V kombinaci s délkovými a úhlovými snímači nabízí přístroje modelové řady indikaci polohy nástroje v několika osách a další funkce k ovládání obráběcích strojů.

POSITIP 8000 Demo je softwarový produkt k předvedení základních funkcí zařízení řady POSITIP 8000. POSITIP 8000 Demo smí se používat výhradně k předvádění, vzdělávání nebo výcviku.

1.4 Použití v rozporu se stanoveným účelem

POSITIP 8000 Demo je určen pouze pro použití podle určeného účelu. Použití k jiným účelům je zakázáno, zejména:

- pro výrobní účely na výrobních systémech
- jako součást výrobních systémů

1.5 Pokyny pro čtení dokumentace

Přejete si změnu nebo jste zjistili chybu?

Neustále se snažíme o zlepšování naší dokumentace pro Vás. Pomozte nám přitom a sdělte nám prosím vaše návrhy na změny na tuto e-mailovou adresu:
userdoc@heidenhain.de

1.6 Textová označení

V tomto návodu se používají následující textová označení:

Zobrazení	Význam
► ...	označuje určitý krok akce a výsledek akce
> ...	Příklad: <ul style="list-style-type: none">► Klepněte na OK> Hlášení se uzavře
■ ...	označuje výčet Příklad: <ul style="list-style-type: none">■ Rozhraní TTL■ Rozhraní EnDat■ ...
tučně	označuje nabídky, indikace a softwarová tlačítka Příklad: <ul style="list-style-type: none">► Klepněte na Vypnout> Operační systém se vypne.► Vypněte přístroj síťovým vypínačem.

2

Instalace programu

2.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje všechny informace potřebné pro stažení POSITIP 8000 Demo a instalaci do počítače podle určeného účelu.

2.2 Stáhnout instalační soubor

Předtím než můžete Demo nainstalovat do počítače, musíte stáhnout instalační soubor z portálu HEIDENHAIN.



Ke stažení instalačního souboru z portálu HEIDENHAIN potřebujete přístupové oprávnění ke složce v portálu **Software** v adresáři příslušného produktu.

Pokud nemáte přístupové oprávnění ke složce v portálu **Software**, můžete požádat o přístup u svého kontaktního partnera fy HEIDENHAIN.

- ▶ Aktuální verze POSITIP 8000 Demo je ke stažení zde: www.heidenhain.de
- ▶ Přejděte do složky se staženými soubory vašeho prohlížeče
- ▶ Rozbalte stažený soubor s koncovkou **.zip** do dočasné složky
- ▶ Do této složky se rozbalí tyto soubory:
 - Instalační soubor s příponou **.exe**
 - Soubor **DemoBackup.mcc**


2.3 Požadavky na systém

Pokud chcete POSITIP 8000 Demo nainstalovat do počítače, musí systém splňovat následující požadavky:

- Microsoft Windows 7 a vyšší
- doporučené rozlišení obrazovky minimálně 1280 × 800

2.4 POSITIP 8000 Demo instalovat pod Microsoft Windows

- ▶ Přejděte do dočasné složky, kam jste rozbalili stažený soubor s koncovkou .zip
- Další informace:** "Stáhnout instalační soubor", Stránka 12
- ▶ Spusťte instalační soubor s koncovkou .exe
- ▶ Otevře se průvodce instalací:

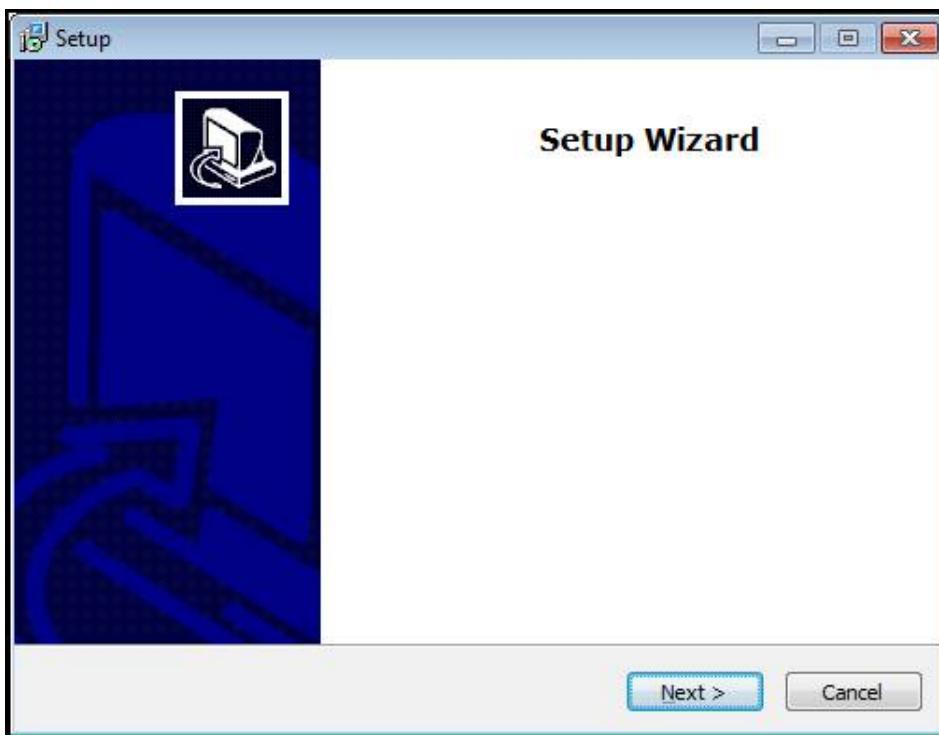

Obrázek 1: Průvodce instalací

- ▶ Klikněte na **Next (Další)**
- ▶ V tomto kroku instalace **License Agreement** přijměte licenční podmínky
- ▶ Klikněte na **Next (Další)**



V tomto kroku instalace **Select Destination Location** navrhuje průvodce instalací místo k uložení. Doporučuje se zachovat navržené místo uložení.

- ▶ V kroku instalace **Select Destination Location** zvolte místo uložení, kam se má POSITIP 8000 Demo uložit
- ▶ Klikněte na **Next (Další)**




V kroku instalace **Select Components** se standardně instaluje také program ScreenshotClient. Pomocí ScreenshotClient můžete vytvářet snímky aktivní obrazovky vašeho zařízení.

Když chcete instalovat ScreenshotClient

- ▶ V kroku instalace **Select Components** neprovádějte žádné změny výchozího nastavení

Další informace: "ScreenshotClient", Stránka 69

- ▶ V kroku instalace **Select Components**:
 - Zvolte způsob instalace
 - Aktivujte/deaktivujte opcii **Screenshot Utility**

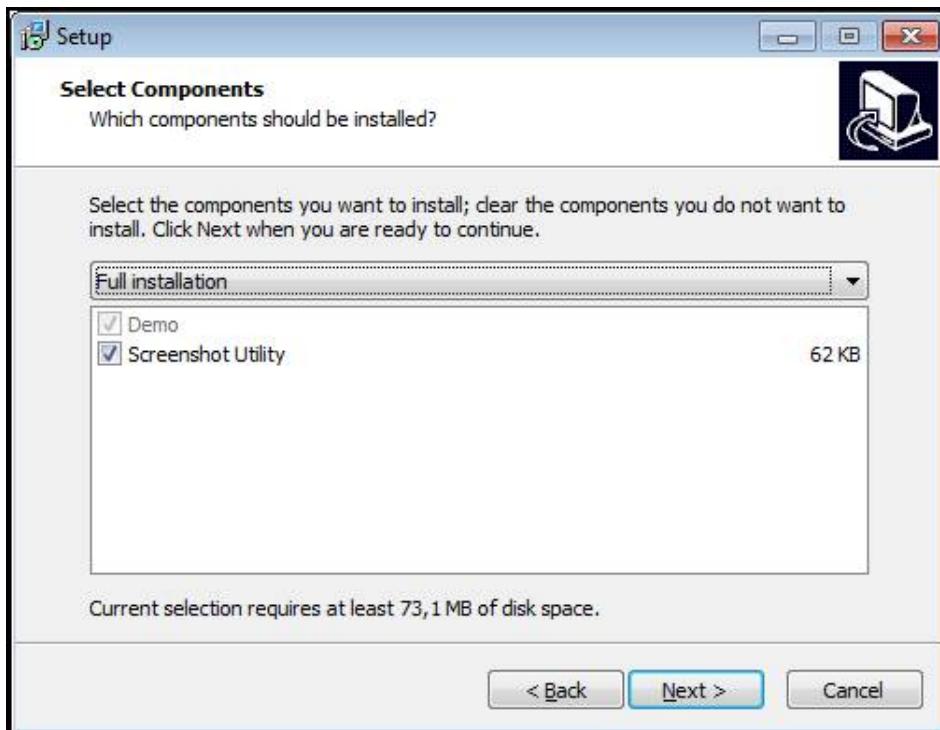

Obrázek 2: Průvodce instalací s aktivovanými opcemi **Demo-Software** a **Screenshot Utility**

- ▶ Klikněte na **Next** (Další)
- ▶ V kroku instalace **Select Start Menu Folder** zvolte místo uložení, kde se má vytvořit složka nabídky Start
- ▶ Klikněte na **Next** (Další)
- ▶ V kroku instalace **Select Additional Tasks** přijměte/odmítněte opcii **Desktop icon**
- ▶ Klikněte na **Next** (Další)
- ▶ Klikněte na **Install** (Instalovat)
- ▶ Spustí se instalace, indikátor zobrazuje průběh instalace
- ▶ Po úspěšné instalaci zavřete průvodce instalací pomocí **Finish**
- ▶ Program jste úspěšně nainstalovali na svůj počítač.

2.5 POSITIP 8000 Demo odinstalovat

- ▶ Otevřete ve Windows postupně:
 - Start
 - Všechny programy
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo
- ▶ Klikněte na **Uninstall** (Odinstalovat)
- > Otevře se průvodce odinstalováním
- ▶ Pro potvrzení odinstalování klikněte na **Yes**
- > Spustí se odinstalování, indikátor zobrazuje průběh
- ▶ Po úspěšném odinstalování zavřete průvodce odinstalováním pomocí **OK**
- > Program jste úspěšně odinstalovali ze svého počítače

3

**Všeobecná
obsluha**

3.1 Přehled

Tato kapitola popisuje uživatelské rozhraní a ovládání jakož i základní funkce od POSITIP 8000 Demo.

3.2 Obsluha pomocí dotykové obrazovky a zadávacích zařízení

3.2.1 Dotyková obrazovka a zadávací zařízení

Obsluha ovládacích prvků v uživatelském rozhraní od POSITIP 8000 Demo se provádí pomocí dotykové obrazovky nebo připojené myši.

K zadání dat můžete použít klávesnici na dotykové obrazovce nebo připojenou klávesnici.

3.2.2 Gesta a operace s myší

Chcete-li aktivovat ovládací prvky uživatelského rozhraní, přepnout je nebo přesunout, můžete použít dotykovou obrazovku od POSITIP 8000 Demo nebo pomocí myši. Ovládání dotykové obrazovky a myši probíhá gesty.



Gesta pro ovládání dotykové obrazovky se mohou lišit od gest používaných k ovládání myši.

Pokud jsou gesta pro ovládání dotykové obrazovky a myši rozdílná, popisuje tato příručka obě možnosti ovládání jako alternativní kroky.

Alternativní kroky ovládání dotykové obrazovky a myši jsou označeny následujícími symboly:



Ovládání pomocí dotykové obrazovky



Ovládání pomocí myši

Následující přehled popisuje různá gesta pro ovládání dotykové obrazovky a myši:

Ťuknutí



označuje krátký dotyk na dotykové obrazovce



označuje jeden stisk levého tlačítka myši

Kliknutí spouští mezi jiným následující činnosti

- Volba nabídek, prvků nebo parametrů
- Zadávání znaků z klávesnice na obrazovce
- Zavření dialogu

Držení

označuje delší dotyk na dotykové obrazovce



označuje jednotlivý stisk a navazující podržení levého tlačítka myši

Držení spouští mezi jiným následující činnosti

- Rychlá změna hodnot ve vstupních políčkách s tlačítky Plus a Mínus

Tažení

označuje pohyb prstem přes dotykovou obrazovku, kde alespoň počátek je jednoznačně definován



označuje jednotlivé stisknutí a podržení levého tlačítka myši se současným pohybem myši; nejméně počáteční bod pohybu je jednoznačně definován

Tažení spouští mezi jiným následující činnosti

- Rolování v seznamech a textech

3.3 Hlavní ovládací prvky a funkce

Následující ovládací prvky umožňují konfiguraci a ovládání přes dotykovou obrazovku nebo zadávací zařízení.

Klávesnice na obrazovce

Klávesnicí na obrazovce lze zadávat text do zadávacích políček uživatelského rozhraní. V závislosti na zadávacím políčku se zobrazí numerická nebo alfanumerická klávesnice.

- ▶ Chcete-li zadat hodnotu, tukněte do zadávacího políčka
- ▶ Zadávací políčko se zvýrazní
- ▶ Zobrazí se obrazovková klávesnice
- ▶ Zadejte text nebo čísla
- ▶ Správnost zadání v zadávacím políčku je případně indikována zeleným zaškrtnutím.
- ▶ Neúplné zadání nebo zadání chybné hodnoty je případně indikováno červeným vykřičníkem. Zadávání pak nelze ukončit
- ▶ K převzetí hodnot potvrďte zadání s **RET**
- ▶ Hodnoty se zobrazí
- ▶ Obrazovková klávesnice zmizí

Zadávací políčka s tlačítky Plus a Mínus

Tlačítka Plus + a Mínus - na obou stranách čísla je možné hodnotu čísla upravit.



- ▶ Klepejte na + nebo -, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
- ▶ Podržením + nebo - lze hodnoty měnit rychleji
- ▶ Zvolená hodnota se zobrazí.

Přepínač

Přepínačem lze přepínat mezi dvěma funkcemi.



- ▶ Klepněte na požadovanou funkci
- ▶ Aktivní funkce bude zobrazena zeleně
- ▶ Neaktivní funkce bude zobrazena světle-šedě

Posuvný přepínač


Posuvným přepínačem povolíte nebo zakážete funkci.



- ▶ Přetáhněte posuvný přepínač do požadované polohy nebo
- ▶ Tukněte na posuvný přepínač
- ▶ Funkce se aktivuje nebo deaktivuje

Rozevírací seznam

Tlačítka rozevíracích seznamů jsou označeny trojúhelníčkem směrujícím dolů.

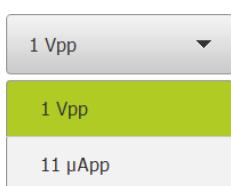

- ▶ Klepněte na tlačítko
- ▶ Rozevírací seznam se otevře
- ▶ Aktivní záznam je označen zeleně
- ▶ Klepněte na požadovaný záznam
- ▶ Požadovaný záznam se převezme

 
Zpět

Poslední krok vykonalý tlačítkem lze vrátit zpět.


Již provedené postupy nelze vrátit zpět.



- ▶ Ťukněte na **Zpět**
- > Poslední krok bude vrácen zpět.

Přidat

 - ▶ Chcete-li přidat další prvek, ťukněte na **Přidat**
- > Nový prvek bude přidán

Zavřít

- ▶ Chcete-li zavřít dialog, ťukněte na **Zavřít**.

Potvrdit

- ▶ Chcete-li zavřít určitou akci, ťukněte na **Potvrdit**.

Zpět

- ▶ Klepnutím na **Zpět** se vrátíte do nadřazené úrovně ve struktuře menu

3.4 POSITIP 8000 Demo start a ukončení

3.4.1 POSITIP 8000 Demo spuštění



Předtím, než můžete použít POSITIP 8000 Demo, musíte provést kroky ke konfiguraci softwaru



- ▶ Ťukněte na pracovní plochu systému Windows
POSITIP 8000 Demo

nebo

- ▶ Otevřete ve Windows postupně:
 - Start
 - Všechny programy
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo




K dispozici jsou dva spustitelné soubory s různými režimy zobrazení:

- **POSITIP 8000 Demo:** spustí se v okně ve Windows
- **POSITIP 8000 Demo (Celá obrazovka):** Spustí se v režimu celé obrazovky



- ▶ Ťukněte na **POSITIP 8000 Demo** nebo **POSITIP 8000 Demo (celá obrazovka)**
- > POSITIP 8000 Demo spustí v pozadí výstupní okno. Výstupní okno není pro ovládání relevantní a po ukončení POSITIP 8000 Demo se opět uzavře
- > POSITIP 8000 Demo spustí uživatelské rozhraní s menu pro přihlášení uživatele

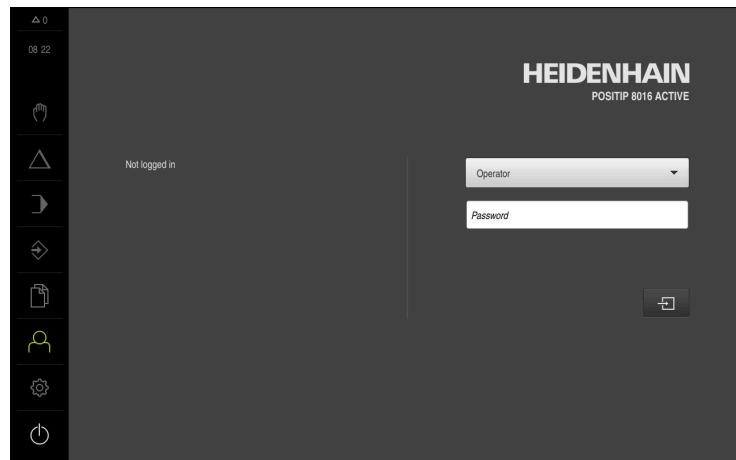

Obrázek 3: Menu Přihlášení uživatele

3.4.2 Ukončit POSITIP 8000 Demo



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Vypnout**



- ▶ Klepněte na **Vypnout**
- > POSITIP 8000 Demo se ukončí



Ukončete také POSITIP 8000 Demo v okně Microsoft Windows pomocí menu **Vypnout**.

Pokud ukončíte okno Microsoft Windows přes **Zavřít**, tak se všechna nastavení ztratí.

3.5 Přihlášení a odhlášení uživatele

V nabídce **Přihlášení uživatele** se na přístroji přihlašujete a odhlašujete jako uživatel.

K přístroji může být přihlášen pouze jeden uživatel. Přihlášený uživatel se zobrazí. Pro přihlášení nového uživatele se musí přihlášený uživatel odhlásit.



Přístroj je vybaven několika úrovněmi oprávnění, které definují rozsáhlou nebo omezenou správu a obsluhu uživatelem.

3.5.1 Přihlášení uživatele



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ V rozbalovacím seznamu zvolte uživatele **OEM**
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "**oem**" uživatele **OEM**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**.
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**
- > Uživatel se přihlásí a zobrazí se



3.5.2 Odhlášení uživatele



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**



- ▶ Klepněte na **Odhlásit**
- > Uživatel bude odhlášen
- > Všechny funkce hlavního menu kromě **Vypnutí** jsou vypnuty
- > Přístroj se může znova použít až po odhlášení uživatele

3.6 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- ▶ Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** zobrazí s odpovídající vlaječkou
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- ▶ Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.



3.7 Uživatelské rozhraní



Přístroj je k dispozici v různých verzích s různým vybavením.
Uživatelské rozhraní a obsah funkcí se mohou podle verze a vybavení lišit.

3.7.1 Uživatelské rozhraní po Spuštění

Uživatelské rozhraní po spuštění


Když byl naposledy přihlášený uživatel typu **Operator** s aktivním automatickým přihlášením, tak přístroj zobrazí po startu menu **Ruční režim**.

Pokud není povoleno automatické přihlášení uživatele, otevře přístroj nabídku **Přihlášení uživatele**.

Další informace: "Menu Přihlášení uživatele", Stránka 34

3.7.2 Hlavní menu uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní (v ručním provozu)

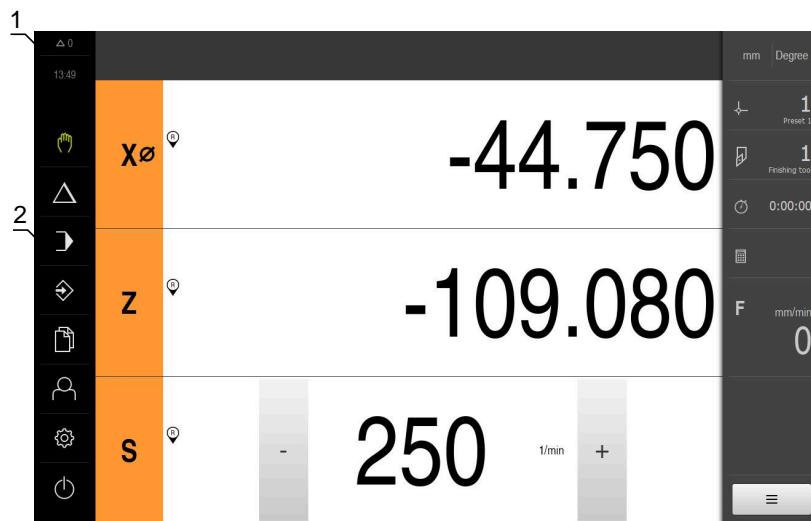

1 Oblast hlášení, zobrazuje čas a počet uzavřených hlášení

2 Hlavní nabídka s ovládacími prvky

Ovládací prvky hlavního menu

Ovládací prvek	Funkce
	Hlášení Zobrazí přehled všech zpráv a počet neuzavřených zpráv
	Ruční režim Ruční polohování strojních os Další informace: "Menu Ruční režim", Stránka 27
	MDI-režim Přímé zadávání požadovaných osových pohybů (Manual Data Input = ruční zadání dat); zbývající vzdálenost bude vypočtena a zobrazena Další informace: "Menu MDI-režim", Stránka 28
	Provádění programu Provedení předem připraveného programu s vedením uživatele Další informace: "Nabídka Provádění programu ", Stránka 30
	Programování Vytváření a správa jednotlivých programů Další informace: "Nabídka Programování ", Stránka 31
	Správa souborů Správa souborů, které jsou v přístroji k dispozici Další informace: "Menu Správa souborů", Stránka 33


Ovládací prvek	Funkce
	Přihlášení uživatele Přihlášení a odhlášení uživatele Další informace: "Menu Přihlášení uživatele", Stránka 34
	Nastavení Nastavení přístroje, jako např. zřizování uživatelů, konfigurování snímačů nebo aktualizace firmwaru Další informace: "Menu Nastavení", Stránka 35
	Vypnutí Ukončení činnosti operačního systému nebo aktivování úsporného režimu Další informace: "Menu Vypnout", Stránka 36

3.7.3 Menu Ruční režim

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

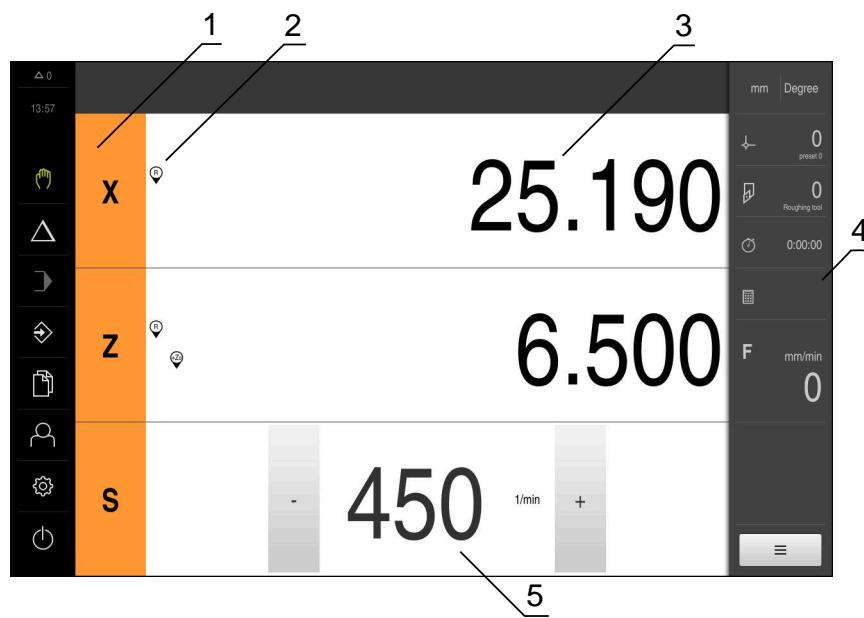

Obrázek 4: Menu Ruční režim

- 1 Osové tlačítka
- 2 Reference
- 3 Indikace polohy
- 4 Stavový řádek
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

Menu **Ruční režim** ukazuje v pracovní oblasti hodnoty polohy, naměřené ve strojních osách.


Ve stavovém řádku máte k dispozici další funkce.

3.7.4 Menu MDI-režim

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **MDI-režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

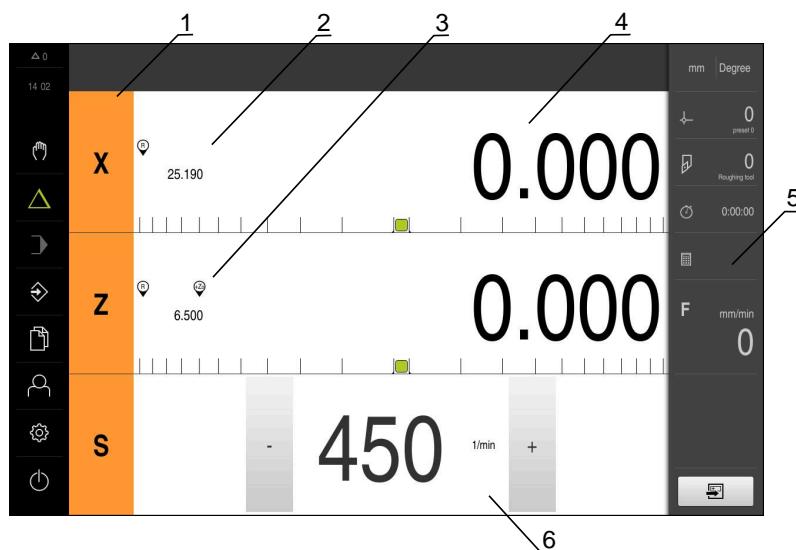


Obrázek 5: Menu MDI-režim

- 1 Osové tlačítka
- 2 Aktuální poloha
- 3 Propojené osy
- 4 Zbývající dráha
- 5 Stavový řádek
- 6 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

Dialog MDI blok

- ▶ V hlavním menu klepněte na **MDI-režim**
-
- 
- ▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Založit**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

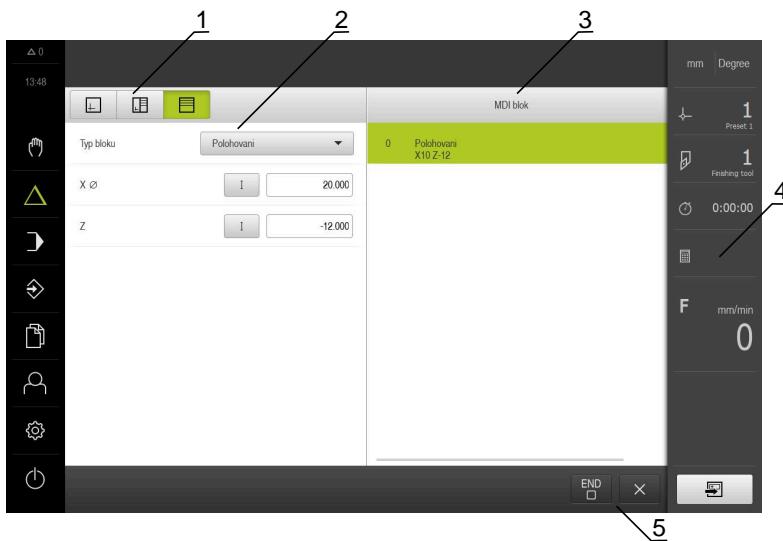

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Parametry bloku
- 3 MDI-blok
- 4 Stavový řádek
- 5 Bloky nástroje

Menu **MDI-režim** umožňuje přímé zadání požadovaných osových pohybů (MDI = Manual Data Input - ruční vložení dat). Přitom je předvolena vzdálenost k cílovému bodu; zbývající vzdálenost bude vypočtena a zobrazena.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další naměřené hodnoty a funkce.

3.7.5 Nabídka Provádění programu

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu klepněte na **Provádění programu**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro Provádění programu



Obrázek 6: Menu Chod programu

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Stavový řádek
- 3 Ovládání programu
- 4 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 5 Správa programů

Menu **Provádění programu** umožňuje provedení programu připraveného předem v režimu Programování. Při provádění vás Průvodce provede jednotlivými kroky.

V nabídce **Provádění programu** můžete zobrazit okno simulace, které vizualizuje vybraný blok.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další naměřené hodnoty a funkce.


3.7.6 Nabídka Programování

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Programování**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní Programování


i Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

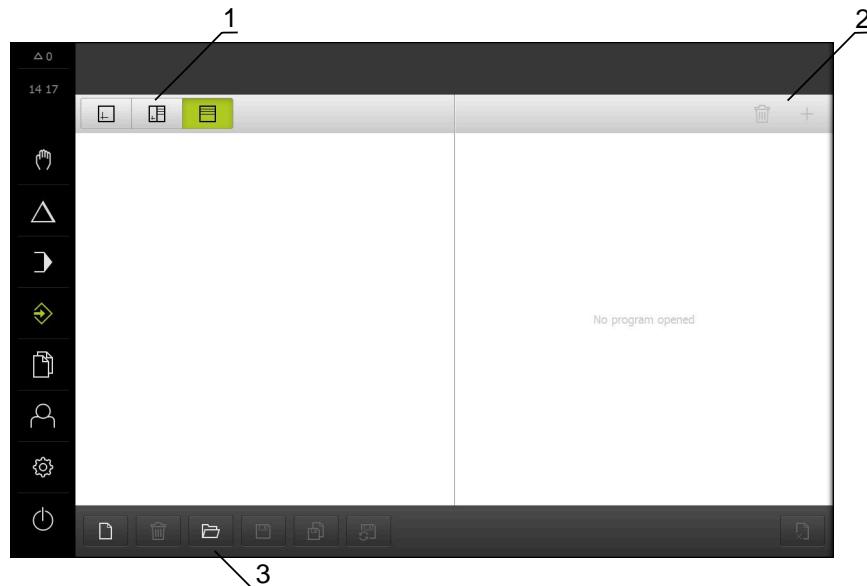

Obrázek 7: Menu **Programování**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Lišta nástrojů
- 3 Správa programů

V opčním okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.

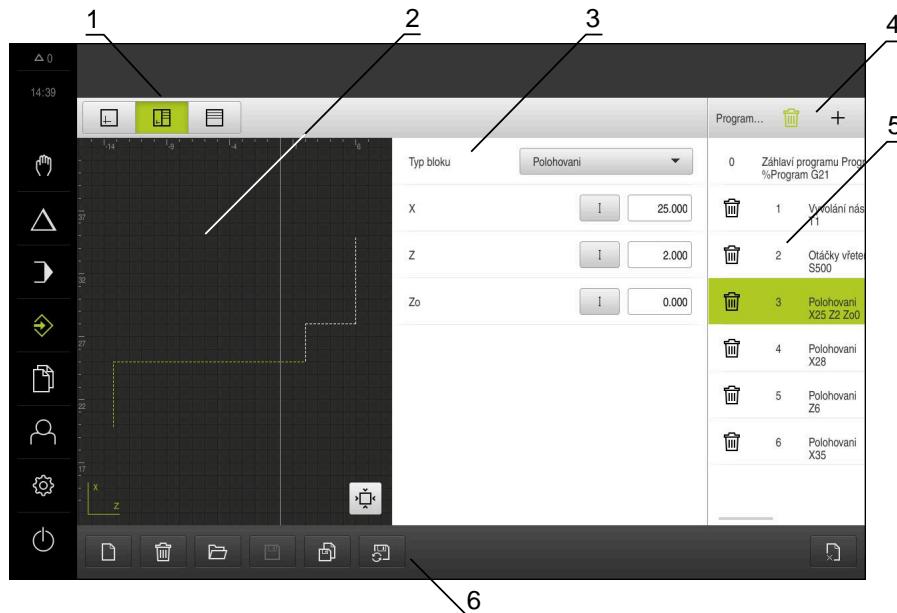

Obrázek 8: Nabídka Programování s otevřeným oknem simulace

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Simulační okno (opce)
- 3 Parametry bloku
- 4 Lišta nástrojů
- 5 Bloky programu
- 6 Správa programů

Menu **Programování** umožňuje přípravu a správu programů. K tomu účelu definujete jednotlivé obráběcí operace nebo obráběcí vzory jako bloky. Posloupnost řady bloků pak tvoří program.


3.7.7 Menu Správa souborů

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní správy souborů

Stručný popis

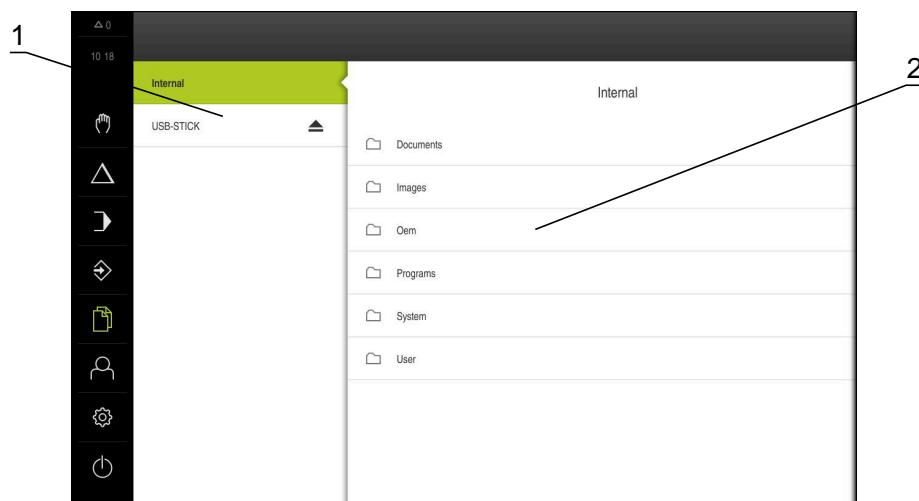

Obrázek 9: Menu Správa souborů

- 1 Seznam dostupných paměťových míst
- 2 Seznam složek ve zvoleném paměťovém místě

Nabídka **Správa souborů** zobrazuje přehled souborů uložených v paměti přístroje.


3.7.8 Menu Přihlášení uživatele

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro přihlášení a odhlášení uživatele

Stručný popis

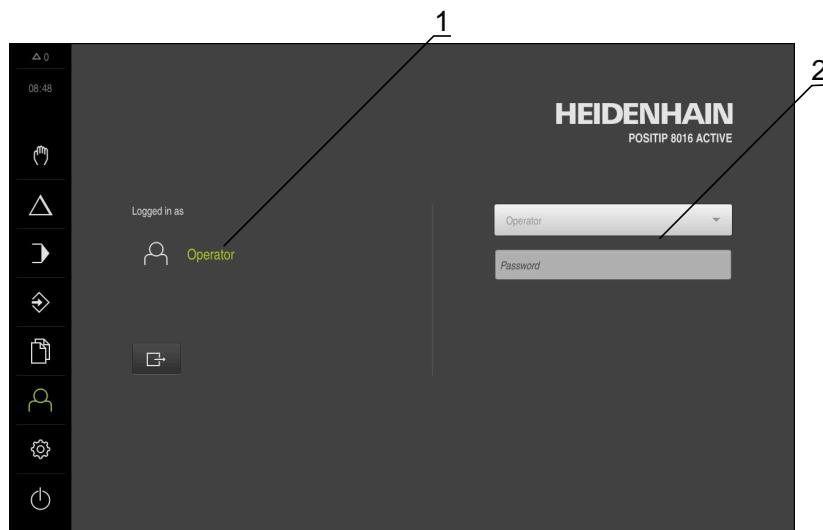

Obrázek 10: Menu Přihlášení uživatele

- 1 Zobrazení přihlášeného uživatele
- 2 Přihlášení uživatele

Nabídka **Přihlášení uživatele** zobrazí přihlášeného uživatele v levém sloupci.
Přihlášení nového uživatele bude zobrazeno v pravém sloupci.

Pro přihlášení nového uživatele se musí přihlášený uživatel odhlásit.

Další informace: "Přihlášení a odhlášení uživatele", Stránka 23


3.7.9 Menu Nastavení

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní nastavení přístroje

Stručný popis

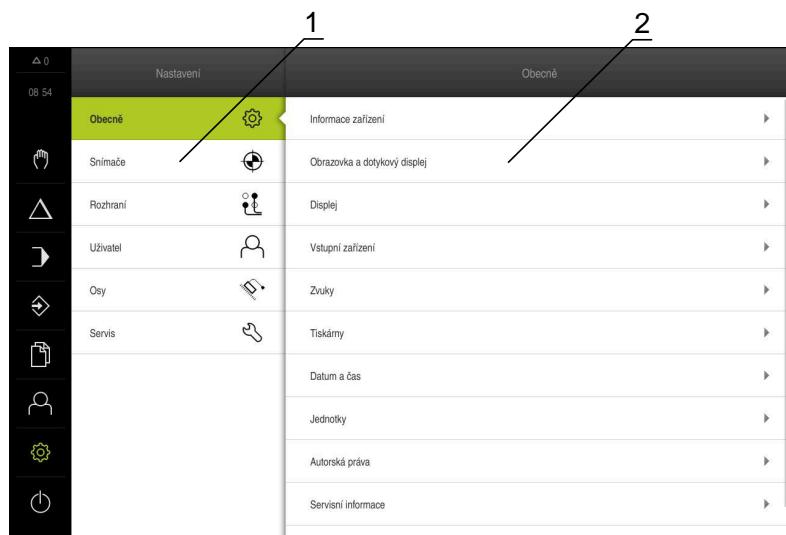

Obrázek 11: Menu Nastavení

- 1 Seznam možností nastavení
- 2 Seznam parametrů nastavení

Menu **Nastavení** ukáže všechny možnosti konfigurace přístroje. Pomocí parametrů nastavení přizpůsobíte přístroj požadavkům na místě použití.



Přístroj je vybaven několika úrovněmi oprávnění, které definují rozsáhlou nebo omezenou správu a obsluhu uživatelem.

3.7.10 Menu Vypnout

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Vypnout**
- ▶ Zobrazí se ovládací prvky pro vypnutí operačního systému, pro aktivaci energeticky úsporného režimu a pro aktivaci režimu čistění.

Stručný popis

Nabídka **Vypnout** ukáže následující možnosti:

Ovládací prvek	Funkce
	Vypnout Ukončeno POSITIP 8000 Demo
	Energeticky úsporný režim Odpojí obrazovku, uvede operační systém do úsporného režimu
	Režim čistění Odpojí obrazovku, operační systém běží dále

Další informace: "POSITIP 8000 Demo start a ukončení", Stránka 22

3.8 Indikace polohy

V indikaci polohy přístroj ukazuje polohy os a případně přídavné informace pro konfigurované osy.

Mimoto můžete propojit indikaci os a máte přístup k funkcím vřetena.

3.8.1 Ovládací prvky indikace polohy

Symbol	Význam
	Funkce tlačítka osy: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ťukněte na tlačítko osy: otevře se zadávací políčko pro polohu (Ruční režim) nebo dialog MDI blok (MDI-režim) ■ Podržte tlačítko osy: nastaví aktuální polohu jako nulový bod ■ Přetáhněte osové tlačítka doprava: otevře menu, pokud jsou pro osu k dispozici funkce
	Indikace polohy ukáže průměr radiální osy obrábění X
	Hledání referenčních značek proběhlo úspěšně
	Hledání referenčních značek neproběhlo nebo nebyla žádná referenční značka rozpoznána
	Osa Zo je propojená s osou Z. Indikace polohy udává součet obou poloh
	Další informace: "Propojení os", Stránka 37

Symbol	Význam
	Osa Z je propojená s osou Zo. Indikace polohy udává součet obou poloh
	Zvolený převodový stupeň pohonu vřetena Další informace: "Nastavení převodového stupně pohonu vřetena", Stránka 39
	Otáčky vřetena není možné se zvoleným převodovým stupněm dosáhnout ► Zvolte vyšší převodový stupeň
	Otáčky vřetena není možné se zvoleným převodovým stupněm dosáhnout ► Zvolte nižší převodový stupeň
	Režim vřetena CSS (konstantní řezná rychlosť) je aktivovaný Další informace: "Nastavení režimu vřetena", Stránka 40 Když symbol bliká, tak jsou vypočtené otáčky vřetena mimo definovanou oblast otáček. Požadovanou řeznou rychlosť nelze dosáhnout. Vřeteno se dále točí s maximálními nebo minimálními otáčkami
	V MDI-režimu a za Provádění Programu se aplikuje na osu koeficient změny měřítka
	Ose je řízena
1250 <small>1mm</small>	Aktuální otáčky vřetena
1250 <small>1mm +</small>	Zadávací políčko pro řízení otáček vřetena Další informace: "Nastavení otáček vřetena", Stránka 38

3.8.2 Funkce indikace polohy

Propojení os

Indikaci os Z a Zo můžete střídavě propojovat. U propojených os ukazuje indikace polohy obou os jako jejich součet.



Pokud jste osy Z a Zo propojili, je režim Provádění programu zablokován.



Propojení je pro osy Z a Zo stejné. Dále je popsáno pouze propojování osy Z.

Propojení os



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte tlačítko osy Z doprava



- ▶ Ťukněte na **Propojit**
- > Osa Zo se propojí s osou Z
- > Symbol propojených os se zobrazí vedle **tlačítka osy Z**
- > Poloha propojených os se zobrazuje jako jejich součet



Rozpojení os



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte tlačítko osy Z doprava



- ▶ Ťukněte na **Rozpojit**
- > Polohy obou os se zobrazí nezávisle na sobě

Nastavení otáček vřetena

V závislosti na konfiguraci připojeného obráběcího stroje můžete řídit otáčky vřetena.

1250 1min +

- ▶ Pokud chcete případně přejít z indikace otáček vřetena do zadávacího políčka, přetáhněte indikaci doprava.
- > Objeví se zadávací políčko **Otáčky vřetena**
- > Nastavte otáčky vřetena klepnutím nebo podržením + nebo - na požadované otáčky
- nebo
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Otáčky vřetena**
- > Zadejte požadovanou hodnotu
- > Zadání potvrďte s **RET**
- > Zadané otáčky vřetena se převezmou přístrojem jako cílová hodnota k dosažení
- > Pro návrat do indikace otáček vřetena přetáhněte zadávací políčko doleva



Pokud nedojde k zadání do zadávacího políčka **Otáčky vřetena** během tří sekund, přejde přístroj zpátky do indikace aktuálních otáček.

Nastavení převodového stupně pohonu vřetena

Pokud váš obráběcí stroj používá pohon vřetena, můžete zvolit použitý převodový stupeň.



Výběr převodových stupňů se může řídit také externím signálem.



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava



- ▶ Ťukněte na **Převodový stupeň**
- > Zobrazí se dialog **Nastavit převodový stupeň**
- ▶ Ťukněte na požadovaný převodový stupeň
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Zvolený převodový stupeň se převezme jako nová hodnota
- ▶ Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva
- > Symbol zvoleného převodového stupně se zobrazí vedle **osového tlačítka S**



i Pokud nelze dosáhnout požadované otáčky vřetena se zvoleným převodovým stupněm, bliká symbol převodového stupně se šipkou nahoru (vyšší převodový stupeň) nebo se šipkou dolů (nižší převodový stupeň).

Nastavení režimu vřetena

Můžete se rozhodnout, zda zařízení používá výchozí režim otáček pro režim vřetena nebo **CSS** (konstantní rychlosť řezání).

V režimu vřetena **CSS** počítá přístroj otáčky vřetena tak, aby řezná rychlosť soustružnického nástroje zůstávala konstantní bez ohledu na geometrii obrobku.

Aktivovat režim vřetena CSS

-  ▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava
-  ▶ Ťukněte na **CSS-režim**
 - > Zobrazí se dialog **Aktivovat CSS**
 - > Zadejte **Maximální otáčky vřetena**
-  ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
 - > Aktivuje se režim vřetena **CSS**
 - > Rychlosť vřetena se zobrazuje v jednotkách **m/min**
 - > Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva
 - > Symbol režimu vřetena **CSS** se zobrazí vedle **osového tlačítka S**
- 

Aktivovat režim otáček

-  ▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava
-  ▶ Ťukněte na **Režim otáček**
 - > Zobrazí se dialog **Aktivovat režim otáček**
 - > Zadejte **Maximální otáčky vřetena**
-  ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
 - > Režim otáček se aktivuje
 - > Rychlosť vřetena se zobrazuje v jednotkách **1/min**
 - > Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva

3.9 Stavový řádek



Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování k dispozici**.

Ve stavovém řádku přístroj ukazuje posuv a rychlosť pojezdu. Mimoto máte také pomocí ovládacích prvků ve stavovém řádku přímý přístup k tabulce referenčních bodů a tabulce nástrojů ale i k pomocným programům Stopky a Kalkulátor.

3.9.1 Ovládací prvky stavového řádku

Ve stavovém řádku máte k dispozici tyto ovládací prvky:

Ovládací prvek	Funkce
	Nabídka rychlého přístupu Nastavení jednotek pro lineární hodnoty a úhlové hodnoty, konfigurace koeficientu měřítka, nastavení indikace polohy pro radiální osy obrábění; ťuknutí otevře nabídku Rychlého přístupu
	Nulový bod stolu Zobrazení aktuálního referenčního bodu; ťuknutí otevře tabulku vztažných bodů
	Tabulka nástrojů Zobrazení aktuálního nástroje; ťuknutí otevře tabulku nástrojů
	Stopky Zobrazení času s funkcemi start/stop ve formátu h:mm:ss
	Počítač Kalkulačka s nejdůležitějšími matematickými funkcemi, kalkulačka otáček a kalkulačka na kužely
	Rychlosť posuvu Indikace aktuálního posuvu nejrychlejší hlavní osy Pokud všechny hlavní osy stojí, tak se zobrazí posuv nejrychlejší rotační osy V provozních režimech Ručně a MDI se může nastavit posuv; ťuknutím otevřete menu Posuvu
	Override Indikace změněné pojezdové rychlosti nejrychlejší hlavní osy. Pokud všechny hlavní osy stojí, tak se zobrazí změněná pojezdová rychlosť nejrychlejší rotační osy Změna se provádí externím regulátorem na obráběcím NC-stroji
	Přídavné funkce Přídavné funkce v ručním provozu
	MDI blok Založení obráběcích bloků v režimu MDI

3.9.2 Nastavit posuv

Nastavit posuv

Pro režimy **Ručně** a **MDI-režim** můžete posuv nastavit v dialogu **Rychlosť posuvu**.



- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Rychlosť posuvu**
- > Otevře se dialog **Rychlosť posuvu**
- ▶ Zadejte posuv do příslušného zadávacího políčka
 - Pro hlavní osy do zadávacího políčka **mm/ot** a **mm/min**
 - Pro rotační osy do zadávacího políčka **°/min**



Při otáčejícím se vřetenu pojíždí hlavní osy v závislosti na otáčkách vřetena. Přístroj používá hodnotu ze zadávacího políčka **mm/ot**. Při stojícím vřetenu přístroj používá hodnotu ze zadávacího políčka **mm/min**.



- ▶ Chcete-li dialog zavřít, tukněte na **Zavřít**.
- > Osy pojíždí se zadaným posuvem

3.9.3 Doplňkové funkce v ručním režimu



- ▶ Chcete-li vyvolat přídavné funkce, tukněte na tlačítko **Přídavné funkce** ve stavovém řádku

K dispozici jsou následující ovládací prvky:

Ovládací prvek	Funkce
	Referenční značky Spuštění hledání referenčních značek
	Nulové body Nastavení vztažných bodů
	Data nástroje Měření nástroje (naškrábnutím)

3.10 OEM-Lišta



Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování k dispozici**.

S opční OEM-lištou můžete podle konfigurace funkcí řídit připojený obráběcí stroj.

3.10.1 Ovládací prvky Nabídka OEM



Dostupné ovládací prvky v OEM-liště závisí na konfiguraci zařízení a připojeného obráběcího stroje.

V **Nabídka OEM** máte obvykle k dispozici tyto ovládací prvky:

Ovládací prvek	Funkce
	Logo Ukazuje konfigurované OEM-logo
	Otáčky vřetene Zobrazí jednu nebo více předvolených otáček vřetene

4

**Konfigurace
softwaru**

4.1 Přehled



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 17

Než můžete začít POSITIP 8000 Demopoužívat po úspěšné instalaci, musíte POSITIP 8000 Demo konfigurovat. Tato kapitola popisuje jak provedete tato nastavení:

- Nastavení jazyka
- Aktivování opčního softwaru
- Výběr provedení produktu (nepovinné)
- Zvolte Aplikace
- Kopírovat konfigurační soubor
- Načíst konfigurační data

4.2 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- ▶ Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** zobrazí s odpovídající vlaječkou
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- ▶ Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

4.3 Aktivování opčního softwaru

Pomocí POSITIP 8000 Demo můžete také simulovat vlastnosti a funkce, které závisí na opčním softwaru. K tomu potřebujete zapnout opční software pomocí licenčního klíče. Potřebný licenční klíč je uložen v licenčním souboru ve struktuře adresáře POSITIP 8000 Demo.

K povolení dostupného opčního softwaru musíte licenční soubor načíst.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Zobrazí se nastavení přístroje
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Zadejte licenční klíč**
 - Ťukněte na **Čist licenční soubor**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení:
 - Zvolte **Internal**
 - Zvolte **User**
- ▶ Zvolte licenční soubor **PcDemoLicense.xml**
- ▶ Volbu potvrďte s **Výběr**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Licenční klíč se aktivuje
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Bude vyžádán nový start
- ▶ Provedení nového startu
- ▶ Funkce závislé na opčním softwaru jsou k dispozici



4.4 Výběr provedení produktu (nepovinné)

POSITIP 8000 je k dispozici v různých provedeních. Provedení se liší svým rozhraním pro připojitelné snímače:

V menu **Nastavení** můžete zvolit, která verze se má s POSITIP 8000 Demo simulovat



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Ťukněte na **Označení produktu**
- ▶ Zvolte požadované provedení
- ▶ Bude vyžádán nový start
- ▶ POSITIP 8000 Demo je v požadované verzi připraven k použití



4.5 Zvolte Aplikace

Demo-software umožňuje simulovat různé aplikace, které přístroj podporuje.



Když změníte režim aplikace přístroje, tak se všechna nastavení os resetují.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nastavení**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Aplikace** vyberte aplikaci **Soustružení**

4.6 Kopírovat konfigurační soubor

Než můžete načíst konfigurační data do POSITIP 8000 Demo, musíte si stažený konfigurační soubor **DemoBackup.mcc** zkopirovat do oblasti, která je pro POSITIP 8000 Demo přístupná

- ▶ Přejděte do dočasné ukládací složky
- ▶ Konfigurační soubor **DemoBackup.mcc** zkopírujte např. do následující složky:
 - C: ▶ **HEIDENHAIN** ▶ **[Označení produktu]** ▶ **ProductsMGE5**
 - ▶ **Mom** ▶ **[Zkratka produktu]** ▶ **user** ▶ **User**



Aby mohl POSITIP 8000 Demo mít přístup ke konfiguračnímu souboru **DemoBackup.mcc**, musíte při ukládání souboru zachovat následující část cesty: ▶ **[Označení produktu]** ▶ **ProductsMGE5** ▶ **Mom**
▶ **[Zkratka produktu]** ▶ **user** ▶ **User**.

- ▶ Konfigurační soubor je pro POSITIP 8000 Demo přístupný

4.7 Načíst konfigurační data




Předtím, než můžete načíst konfigurační data, musíte povolit licenční klíč.

Další informace: "Aktivování opčního softwaru", Stránka 47

Abyste mohli POSITIP 8000 Demo konfigurovat pro aplikaci na počítači, musíte načíst konfigurační soubor **DemoBackup.mcc**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- > Zobrazí se nastavení přístroje

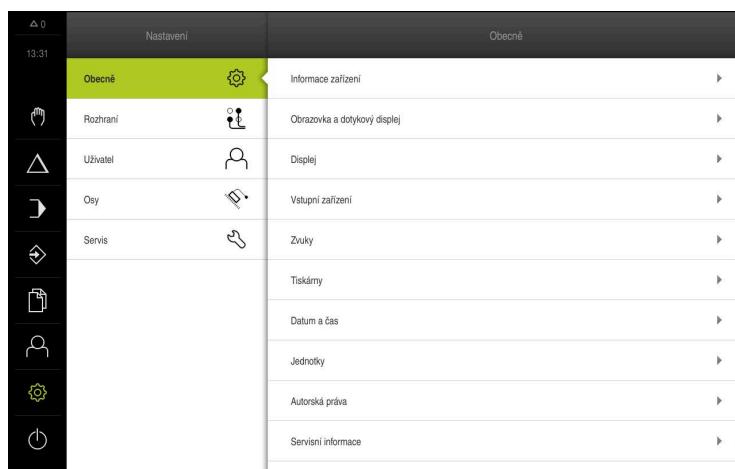

Obrázek 12: Menu Nastavení



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Obnovit konfiguraci**
 - **Kompletní obnovení**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení:
 - **Internal**
 - **User**
- ▶ Zvolte konfigurační soubor **DemoBackup.mcc**
- ▶ Výběr potvrďte s **Výběr**
- > Nastavení budou převzata
- > Bude vyžádáno ukončení aplikace
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > POSITIP 8000 Demo ukončí svoji činnost, okno Windows se zavře
- ▶ Nový start POSITIP 8000 Demo
- > POSITIP 8000 Demo je připraveno k provozu

5

Rychlý start


5.1 Přehled

Tato kapitola popisuje příklad výroby obrobku. Během výroby vzorového obrobku vás tato kapitola provede krok za krokem různými možnostmi obrábění s přístrojem. Pro úspěšnou výrobu závitového čepu je třeba provést následující obráběcí kroky:

Krok obrábění	Provozní režim
Seřízení soustruhu	Ruční režim
Hrubování vnějšího obrysu	Ruční režim
Soustružení zápicí	Ruční režim
Soustružení zkosení	Ruční režim
Obrobení vnějšího obrysu načisto	Ruční režim
Soustružení závitu	MDI-režim

Předpoklad:

- Osa X jako NC-osa
- Osa Z jako NC-osa
- Rotační osa jako NC-osa nebo vřeteno s orientací

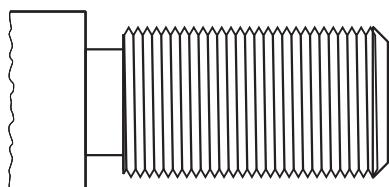

Obrázek 13: Příkladový obrobek



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 17

5.2 Přihlášení pro rychlý start

Přihlášení uživatele

Pro rychlý start se musí přihlásit uživatel **Operator**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Odhlášení případně přihlášeného uživatele
- ▶ Zvolte uživatele **Operator**
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "operator"



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).


Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**

5.3 Předpoklady

Při výrobě závitového čepu pracujete na ručně ovládaném soustruhu. Pro závitový čep je k dispozici následující technický výkres s rozměry:

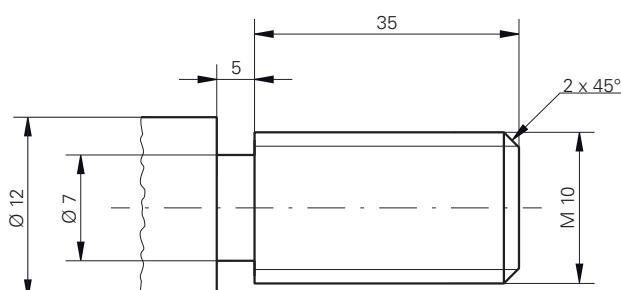

Obrázek 14: Příklad obrobku – Technický výkres

Soustruh






- Soustruh je zapnutý
- V soustruhu je upnutý polotovar obrobku s Ø 12 mm

Přístroj

- Osy mají nastavenou referenci

Nástroje

K dispozici jsou následující nástroje:

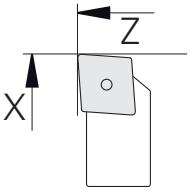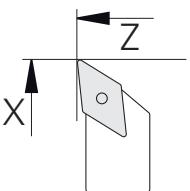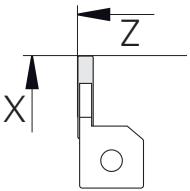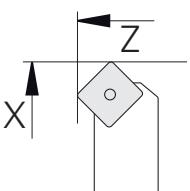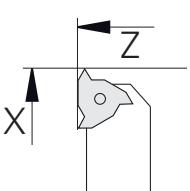Nástroj	Zobrazení
Hrubovací nůž	
Hladicí nůž	
Zapichovák 3 mm	
Šikmý nůž 45°	
Otočná destička pro závit P = 1.5 mm	

Tabulka nástrojů

V příkladu se předpokládá, že nástroje pro obrábění nejsou ještě definovány.

Všechny použité nástroje musíte nejdříve zadat do tabulky nástrojů.




- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Zobrazí se dialog **Tabulka nástrojů**
- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování **Hladicí nůž**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- ▶ Do zadávacího políčka **X** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- ▶ Do zadávacího políčka **Z** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- > Definovaný hladicí nůž se přidá do tabulky nástrojů
- ▶ Zopakujte tento postup pro ostatní nástroje
- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře




5.4 Seřízení soustruhu

V prvním kroku obrábění soustruh seřídte. Přístroj potřebuje pro výpočet vůči relativnímu souřadnému systému parametry jednotlivých nástrojů. Pro výrobu obrobku potřebujete definovat vztažný bod.

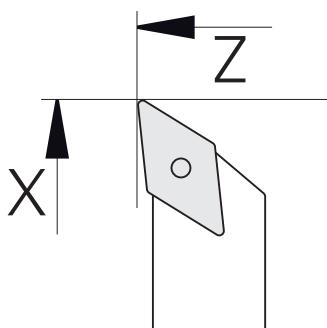

Obrázek 15: Parametr hladicího nože

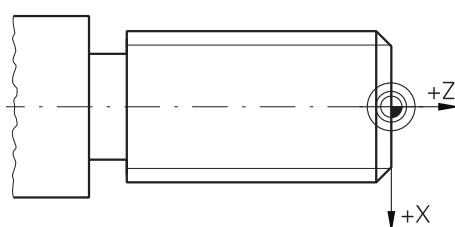

Obrázek 16: Vztažný bod

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

Propojení os



U soustruhu se suportem na loži **Z** a horním suportem **Zo** máte možnost propojit obě osy **Z** a **Zo**.



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte tlačítka osy **Z** doprava



- ▶ Ťukněte na **Propojit**
- > Osa **Zo** se propojí s osou **Z**
- > Symbol propojených os se zobrazí vedle tlačítka osy **Z**
- > Poloha propojených os se zobrazuje jako jejich součet

5.4.1 Proměření výchozího nástroje

U každého použitého nástroje zjistěte polohu břitů (pro X a/nebo Z) ve vztahu ke strojnemu souřadnému systému nebo vztažnému bodu obrobku. K tomu musíte nejdříve založit nástroj, od kterého se budou vypočítávat všechny další parametry dalších nástrojů. V příkladu se použije jako výchozí nástroj hladicí nůž.



- ▶ Vložení hladicího nože do držáku



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**

- > Zobrazí se dialog **Nástroje**

- ▶ Ťukněte na **Hladicí nůž**



- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**

- > **Hladicí nůž** se zobrazí ve stavové řadce

- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ Ťukněte na **Data nástroje**

- > Otevře se dialog **Nastavit data nástroje**

- ▶ Najedťte hladicím nožem k polotovaru obrobku a naškrábněte ho



- ▶ Pokud je dosažena vhodná Z-hodnota, ťukněte na **Uložit pozici**

- ▶ Hladicím nožem osoustružte čelo

- ▶ Odjedťte s nástrojem do bezpečné polohy

- ▶ Do zadávacího políčka Z zadejte hodnotu **0**

- ▶ Najedťte hladicím nožem k polotovaru obrobku

- ▶ Když je dosažena vhodná X-hodnota, ťukněte na **Uložit pozici**

- ▶ Hladicím nožem osoustružte osazení na vnějším průměru obrobku

- ▶ Odjedťte s nástrojem do bezpečné polohy

- ▶ Zastavte vřeteno

- ▶ Vhodným měřidlem změřte osoustružený vnější průměr

- ▶ Do zadávacího políčka X zadejte naměřenou hodnotu

- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**

- > Zobrazí se dialog **Vyberte nástroj**

- ▶ Ťukněte na Hladicí nůž

- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**

- > Parametry se převezmou do tabulky nástrojů

5.4.2 Proměření nástrojů


Jako výchozí nástroj jste již určili hladicí nůž. Pro každý další použitý nástroj musíte zjistit jeho přesazení vůči výchozímu nástroji. Parametry proměřených nástrojů se během proměřování počítají automaticky s parametry výchozího nástroje. Zjištěné parametry patří danému nástroji a zůstávají zachované, i když výchozí nástroj smažete. V příkladu se přidá jako nástroj hrubovací nůž.

- ▶ Vložení hrubovacího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Nástroje**
- ▶ Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Tukněte na **Hrubovací nůž**
- ▶ Tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Hrubovací nůž se zobrazí ve stavové řádce
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Přídavné funkce**

- ▶ Tukněte na **Data nástroje**
- ▶ Otevře se dialog **Nastavit data nástroje**
- ▶ Najízdějte nástrojem na čelo, až vznikají malé třísky
- ▶ Pokud je dosažena vhodná Z-hodnota, tukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Odjedte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Do zadávacího políčka **Z** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Najedte hrubovacím nožem k polotovaru obrobku
- ▶ Když je dosažena vhodná X-hodnota, tukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Hrubovacím nožem osoustružte osazení na vnějším průměru obrobku
- ▶ Odjedte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Vhodným měřidlem změřte osoustružený vnější průměr
- ▶ Do zadávacího políčka **X** zadejte naměřenou hodnotu
- ▶ V Pomocníkovi tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Zobrazí se dialog **Vyberte nástroj**
- ▶ Tukněte na **Hrubovací nůž**
- ▶ V Pomocníkovi tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Parametry se převezmou do tabulky nástrojů
- ▶ Zopakujte tento postup pro ostatní nástroje

5.4.3 Určení vztažného bodu

Chcete-li vyrobit závitového čepu, musíte určit vztažný bod. Podle výkresu se kótování vztahuje k začátku závitu. Zařízení vypočítá všechny hodnoty pro relativní souřadný systém vycházejí ze vztažného bodu.

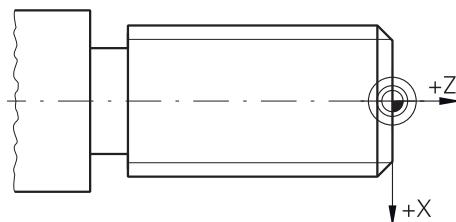


Obrázek 17: Příklad obrobku – Určení vztažného bodu

- Vložení hladicího nože do držáku
- Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- Ťukněte na **Hladicí nůž**
- Ťukněte na **Potvrdit**
- > **Hladicí nůž** se zobrazí ve stavové řadce
- Ve stavovém řádku ťukněte na **Přídavné funkce**

- Ťukněte v dialogu na **Nulové body**
- > Otevře se dialog **Nastavte předvolená data**
- Hladicím nožem jedte v záporném směru cca 1 mm za předtím osoustruženou plochu
- Ťukněte na **Uložit pozici**
- > Aktuální poloha nástroje se uloží
- Odjedte s nástrojem do bezpečné polohy
- Do zadávacího políčka **Z** zadejte hodnotu **0**
- V Pomocníkovi ťukněte na **Potvrdit**
- > Zobrazí se dialog **Zvolte nulový bod**
- V zadávacím políčku **Zvolený nulový bod** zvolte vztažný bod **0**
- V Pomocníkovi ťukněte na **Potvrdit**
- > Sejmutá souřadnice se převezme jako vztažný bod


5.5 Hrubování vnějšího obrysu

Ve druhém kroku obrábění budete předběžně hrubovat vnější obrys. Celý obrys soustružte s přídavkem.

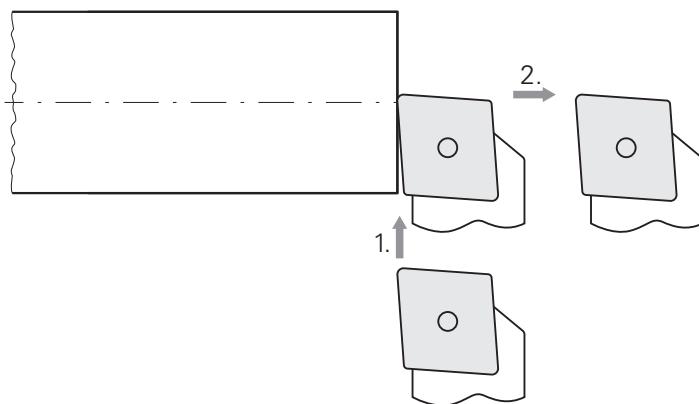Hrubování radiálně

- ▶ Vložení hrubovacího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Hrubovací nůž**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Přístroj automaticky přvezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 14,0 mm
 - Z: 0,2 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø -0,4 mm (1.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)

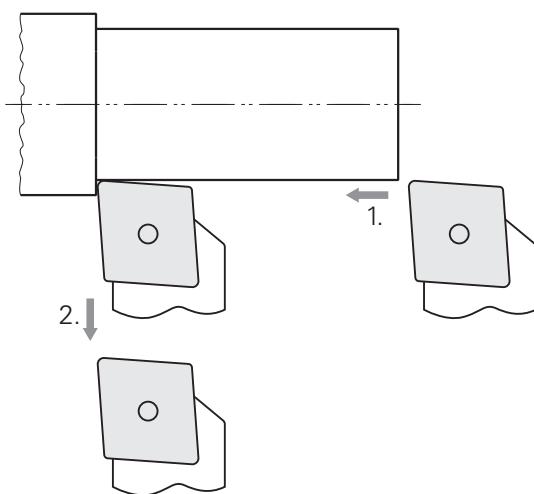


Hrubování axiálně

- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 10,4 mm
 - Z: 2,0 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - Z: -39,5 mm (1.)
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 14,0 mm (2.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Úspěšně jste předběžně vyhrubovali vnější obrys

5.6 Zápicí soustružit


Ve třetím kroku obrábění vyrobíte zápich, který slouží jako odlehčení.

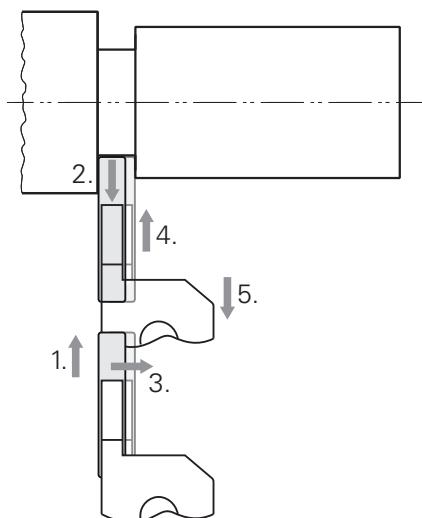

- ▶ Vložte hladicí nůž do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Zapichovací nůž 3 mm**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 400 1/min
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 13,0 mm
 - Z: -40,0 mm
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 7,0 mm (1.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 13,0 mm (2.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - Z: -38,0 mm (3.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 7,0 mm (4.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 13,0 mm (5.)
- ▶ Odjed'te s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- > Úspěšně jste zhotovali zápich

5.7 Soustružení zkosení

Ve čtvrtém kroku obrábění vyrobíte zkosení. Zkosení je nezbytné k tomu, aby se závitový čep při zašroubování lépe chytal.

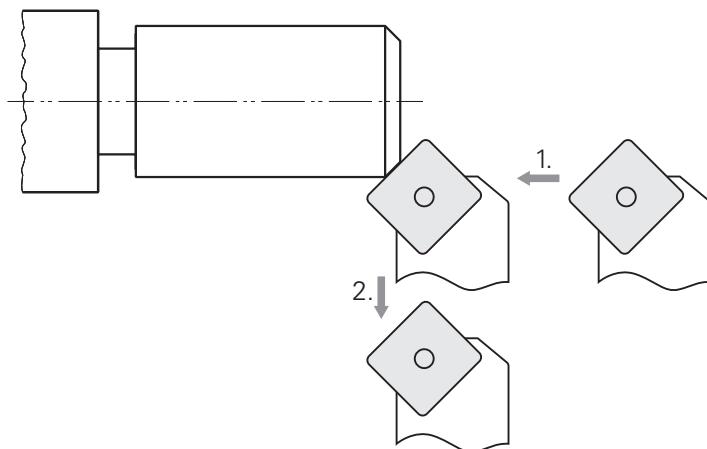


- ▶ Vložte soustružnický nůž 45° do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **soustružnický nůž 45 °**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převeze vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Jedťte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 7,0 mm
 - Z: 2,0 mm
- ▶ Najíždějte nástrojem k hraně obrobku, až vznikají malé třísky
- ▶ Poznamenejte si hodnotu v ose Z
- ▶ Nástroj přisuňte v ose Z o 2,2 mm (přídavek 0,2 mm + 2 mm zkosení) (1.)
- ▶ Odjedťte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)
- ▶ Zastavte vřeteno
- > Úspěšně jste zhотовili zkosení




5.8 Hlazení vnějšího obrysu

Ve čtvrtém kroku obrábění budete obrábět vnější obrys hladicím nožem.

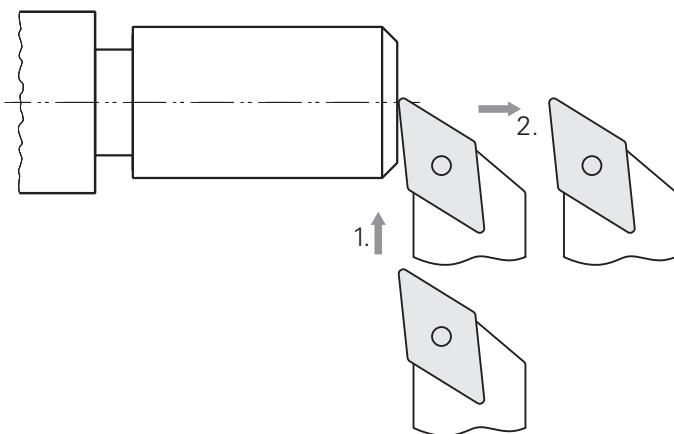Obrábění načisto radiálně

- ▶ Vložení hladicího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Hladicí nůž**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 2000 1/min
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 14,0 mm
 - Z: 0,0 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø -0,4 mm (1.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)

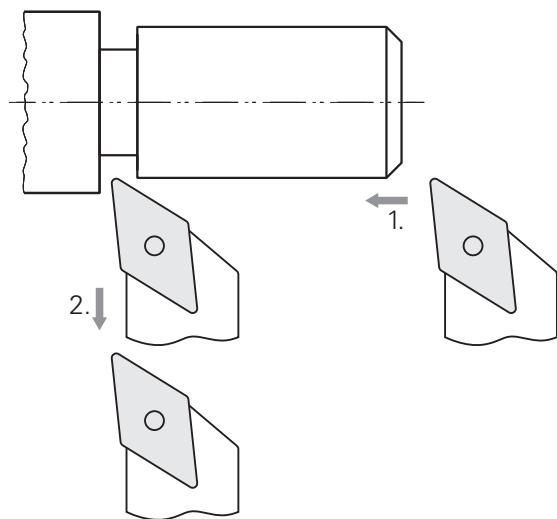

Obrábění načisto axiálně

- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 10,0 mm
 - Z: 2,0 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - Z: -38,0 mm (1.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Úspěšně jste dokončili načisto vnější obrys

5.9 Zhotovení závitu


Závit zhotovíte v režimu MDI. Parametry závitu najdete například v tabulkách kovu.

Předpoklad:

- Osa X jako NC-osa
- Osa Z jako NC-osa
- Rotační osa jako NC-osa nebo vřeteno s orientací



Pokud váš soustruh nesplňuje předpoklady, můžete závit zhotovit např. s nožem na řezání závitů. Případně můžete vyměnit příslušná kolečka pro stoupání 1,5 mm a soustružit závit za použití dělené matice.

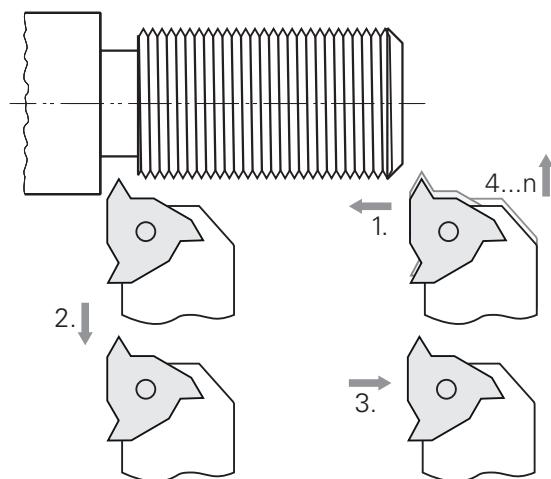

Obrázek 18: Příklad obrobku – Zhotovení závitu

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **MDI-režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

5.9.1 Definování závitu



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na otočnou destičku na **závit P = 1,5**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Založit**
- > Zobrazí se nový blok
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Řezání závitu (rozšířené)**
- ▶ Podle parametrů z tabulek kovů zadejte:
 - **Poloha zavitu:** Vnější závit
 - **Směr otáčení:** Ve směru hodinových ručiček
 - **Bezpečná vzdálenost:** 5
 - **Prumer zavitu:** 10
 - **Hloubka závitu:** 0.92
 - **Hloubka řezu:** 0.1
 - **Přídavek na dokončení:** 0.0
 - **Stoupání závitu:** 1.5
 - **Počátek kontury v Z:** 0
 - **Konec kontury v Z:** -37
 - **Overrun path:** 3
 - **Počáteční úhel:** 0
 - **Rychlosť rotace:** 500
 - **Rychlosť posuvu v ose X:** 50
 - **Řezy ve vzduchu:** 3
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Ke zpracování bloku ťukněte na **END**
- > Zobrazí se polohovací pomůcka
- > Když je okno simulace aktivní, tak se vizualizuje závit



5.9.2 Soustružení závitu

- ▶ Vložte otočnou destičku na závit $P = 1,5$ do držáku nástroje
- ▶ Ťukněte na **tlačítko NC-Start**



- ▶ Nastavte otáčky vřetena 500 1/min
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Po prvním řezu změřte závit přes 10 chodů a kontrolujte vzdálenost (15 mm)
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Ťukněte na **Uzavřít**
- > Zpracování se ukončí
- > Průvodce se ukončí
- > Závit kontrolujte např. protikusem nebo kalibrem.
- > Úspěšně jste zhovili závit



6

ScreenshotClient

6.1 Přehled

Výchozí instalace POSITIP 8000 Demo obsahuje také program ScreenshotClient. Pomocí ScreenshotClient můžete vytvořit snímky obrazovky Demo-softwaru nebo z přístroje.


Tato kapitola popisuje konfiguraci a ovládání ScreenshotClient.

6.2 Informace o ScreenshotClient

Pomocí ScreenshotClient můžete zhotovit na počítači snímky aktivní obrazovky Demo-softwaru nebo přístroje. Před záznamem můžete vybrat jazyk uživatelského rozhraní, název souboru a umístění snímků obrazovky.

ScreenshotClient vytvoří grafické soubory požadované obrazovky:

- ve formátu PNG
- s nastaveným názvem
- s příslušnou zkratkou jazyka
- s časovými údaji rok, měsíc, den, hodina, minuta a sekunda

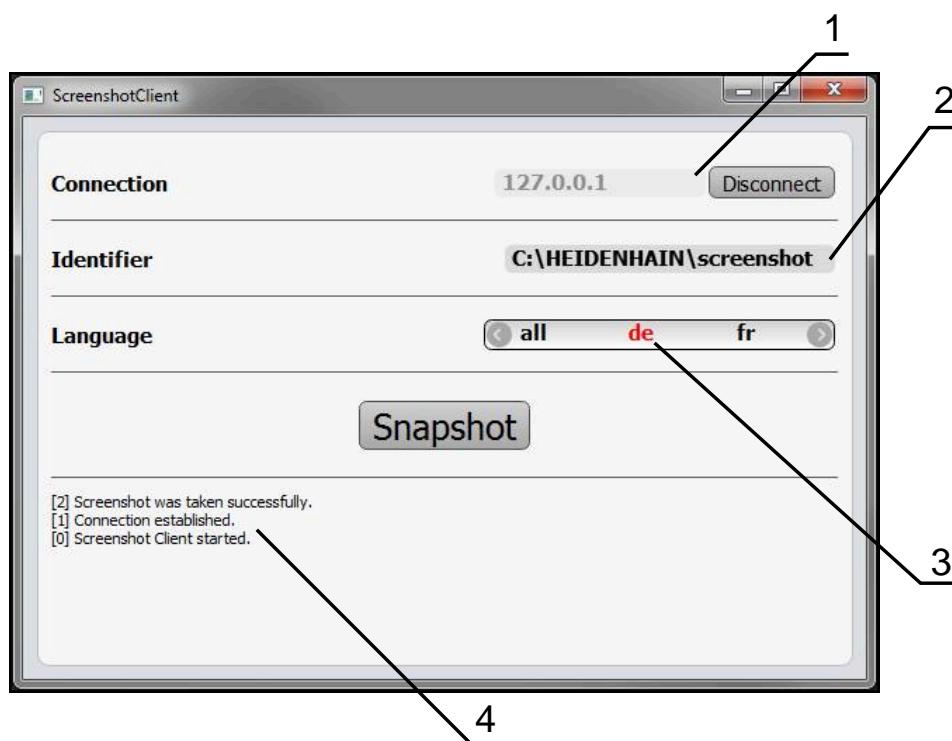

Obrázek 19: Uživatelské rozhraní ScreenshotClient

- 1 Stav připojení
- 2 Cesta k souboru a název souboru
- 3 Výběr jazyka
- 4 Hlášení stavu

6.3 ScreenshotClientStart

- ▶ Otevřete ve Windows postupně:
 - Start
 - Všechny programy
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo
 - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient se spustí:



Obrázek 20: ScreenshotClient spuštěn (není připojen)

- > ScreenshotClient můžete nyní spojit s Demo-softwarem nebo s přístrojem

6.4 ScreenshotClient spojení s Demo-softwarem

i

Spusťte Demo software, popř. zapněte přístroj dříve než se připojíte ke ScreenshotClient. Jinak zobrazí ScreenshotClient při pokusu o připojení stavové hlášení **Connection close**.

- ▶ Pokud jste tak již neučinili, spusťte Demo-software
Další informace: "POSITIP 8000 Demo spuštění", Stránka 22
- ▶ Ťukněte na **Connect**
- > Vytvoří se spojení Demo-softwaremu s přístrojem
- > Hlášení o stavu se aktualizuje
- > Aktivují se zadávací políčka **Identifier** a **Language**

6.5 ScreenshotClient propojte s přístrojem

Předpoklad: V přístroji musí být konfigurováno síťové připojení.



Podrobné informace o konfiguraci sítě v přístroji naleznete v Návodu na obsluhu POSITIP 8000 v kapitole "Seřízení".



Spusťte Demo software, popř. zapněte přístroj dříve než se připojíte ke ScreenshotClient. Jinak zobrazí ScreenshotClient při pokusu o připojení stavové hlášení **Connection close**.

- ▶ Pokud jste tak již neučinili, zapněte přístroj
- ▶ Do zadávacího políčka **Connection** zadejte **Adresa IPv4** rozhraní
Tu naleznete v nastavení přístroje pod: **Rozhraní ▶ Sítě ▶ X116**
- ▶ Ťukněte na **Connect**
- ▶ Vytvoří se spojení s přístrojem
- ▶ Hlášení o stavu se aktualizuje
- ▶ Aktivují se zadávací políčka **Identifier** a **Language**

6.6 Konfigurovat ScreenshotClient pro snímání obrazovky

Pokud jste ScreenshotClient spustili, můžete konfigurovat:

- kde a pod jakým názvem souboru se uloží snímky obrazovky
- v jakém jazyce uživatelského rozhraní se vytvoří snímky obrazovky

6.6.1 Konfigurovat umístění uložení a název souboru snímků obrazovky

ScreenshotClient ukládá snímky obrazovky ve výchozím nastavení do následujícího umístění:

C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [Označení produktu] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom
▶ [Zkratka produktu] ▶ sources ▶ [Název souboru]

V případě potřeby můžete definovat jiné umístění.

- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Identifier**
- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Identifier** cestu k místu uložení a název snímků obrazovky



Cestu k umístění a název souboru pro snímky obrazovky zadejte v následujícím formátu:
[Jednotka]:\[Složka]\[Název souboru]

- ▶ ScreenshotClient uloží všechny snímky obrazovek na určeném místě

6.6.2 Konfigurace jazyka uživatelského rozhraní snímání obrazovek

V zadávacím políčku **Language** jsou k dispozici všechny jazyky uživatelského rozhraní Demo-software nebo přístroje. Když vyberete zkratku jazyka, bude ScreenshotClient vytvářet snímky obrazovek v příslušném jazyce.



Jazyk uživatelského rozhraní který používáte v Demo software nebo v přístroji nemá pro snímky obrazovky žádný význam. Snímky obrazovky se vytvoří vždy v jazyce uživatelského rozhraní, který jste zvolili v ScreenshotClient.

Snímky obrazovek v požadovaném jazyce uživatelského rozhraní

Jak vytvořit snímky obrazovky v požadovaném jazyku uživatelského rozhraní



- ▶ Směrovými tlačítky zvolte v zadávacím políčku **Language** požadovaný kód jazyka
- > Zvolený kód jazyka se zobrazí s červeným písmem
- > ScreenshotClient vytvoří snímky obrazovky v požadovaném jazyku uživatelského rozhraní



Snímky všech dostupných jazyků uživatelského rozhraní

Jak vytvořit snímky obrazovky ve všech dostupných jazycích uživatelského rozhraní



- ▶ Zvolte v zadávacím políčku **Language** směrovými klávesami **all**
- > Kód jazyka **all** se zobrazí s červeným písmem
- > ScreenshotClient vytváří snímky obrazovky ve všech dostupných jazycích uživatelského rozhraní



6.7 Vytvoření snímků obrazovek

- ▶ V Demo-softwaru nebo v přístroji vyvolejte náhled, ze kterého chcete vytvořit snímek obrazovky
- ▶ Přejděte k **ScreenshotClient**
- ▶ Ťukněte na **Snapshot**
- ▶ Vytvoří se snímek obrazovky a umístí se na konfigurované místo



Snímek obrazovky se uloží ve formátu [Název souboru]_[Jazykový kód]_[RRRRMMDDhhmmss] (např. screenshot_de_20170125114100)

- ▶ Hlášení o stavu se aktualizuje:



Obrázek 21: ScreenshotClient po úspěšném snímku obrazovky

6.8 ScreenshotClient ukončit

- ▶ Klikněte na **Disconnect**
- ▶ Spojení k demo-softwaru nebo k přístroji se ukončí
- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- ▶ ScreenshotClient se ukončí

7 Rejstřík

A

Akce myší	
Držení	19
Tažení	19
Žuknutí	18

Č

Číslo klíče	23
-------------	----

D

Demo-software	
Použití ke stanovenému účelu.	8
Demo-software demo	
Rozsah funkcí	8
Dokumentace	
Pokyny pro čtení	8
Dotyková obrazovka	
Obsluha	18
Držení	19

G

Gesta	
Držení	19
Obsluha	18
Tažení	19
Žuknutí	18

H

Heslo	23
Standardní nastavení	53
Hlavní menu	25

I

Instalační soubor	
Stažení	12

J

Jazyk	
Nastavení	24, 46

K

Konfigurace	
Jazyk rozhraní snímání	
obrazovek	73
Místo uložení snímek	
obrazovky	72
Názvů souboru snímek	
obrazovky	72
ScreenshotClient	72
Softwaru	46
Konfigurační data	
Kopírování souboru	48
Načíst soubor	49

M

MDI-režim	
-----------	--

Menu	28
Příklad	66
Menu	
MDI-režim	28
Nastavení	35
Programování	31
Provádění programu	30
Přihlášení uživatele	34
Ruční režim	27
Správa souborů	33
Vypnout	36
Nastavení	
Menu	35
O	
Obsluha	
Dotykový displej a zadávací	
zařízení	18
Gesta a operace s myší	18
Obecná obsluha	18
OEM-Lišta	42
Ovládací prvky	43
Opční software	
Aktivování	47
Operace s myší	
Obsluha	18
Ovládací prvky	
Hlavní menu	25
Klávesnice na obrazovce	20
OEM-lišta	43
Posuvný přepínač	20
Potvrdit	21
Přepínač	20
Přidat	21
Rozvírací seznam	20
Stavový řádek	40
Tlačítka Plus/Mínus	20
Zavřít	21
Zpět	21, 21
Ovládání	
Ovládací prvky	20
P	
Posuv	
Nastavit	42
Použití	
ke stanovenému účelu	8
V rozporu se stanoveným	
účelem	8
Programování	
Menu	31
Provádění programu	
Menu	30
Přihlášení	
Výchozí heslo	23
Přihlášení uživatele	23, 34
Příklad	
Hlazení vnějšího obrysu	63
Hrubování vnějšího obrysu	59
Obrobek	52
Seřízení soustruhu	56
Soustružení zápicu	62
Soustružení zkosení	63
Výkres závitového čepu	53
Vztažný bod	59
Závit)	66
R	
Ruční provoz	
Menu	27
Ruční režim	27
Rychlý start	52
S	
ScreenshotClient	70
Informace	70
Konfigurace	72
Spojit	71
Start	71
Ukončit	74
Vytvoření snímků obrazovek	74
Snímky obrazovek	
Nastavení jazyka uživatelského	
rozhraní	73
Vytvoření	74
Snímky obrazovky	
Konfigurace názvu souboru	72
Konfigurace uložení	72
Software	
Instalace	13
Konfigurační data	48, 49
Odinstalace	15
Povolení funkcí	47
Požadavky na systém	12
Spustit	22
Stáhnout instalaci soubor	12
Ukončení	23
Soustruh	
Proměření nástroje	57
Správa souborů	
Menu	33
Spustit	
Software	22
Start	
ScreenshotClient	71
Stavový panel	
Posuv	42
Stavový řádek	40
Ovládací prvky	40
T	
Tabulka nástrojů	
Vytvoření	55

Tažení.....	19
Textová označení.....	9

T	
Tuknutí.....	18

U	
Ukončení	

Software.....	23
---------------	----

Ukončit	
ScreenshotClient.....	74

Uživatel	
----------	--

Odhlášení.....	23
----------------	----

Přihlášení.....	23
-----------------	----

Přihlášení uživatele.....	23
---------------------------	----

Uživatelské rozhraní	
----------------------	--

Hlavní menu.....	25
------------------	----

Menu MDI-režim.....	28
---------------------	----

Menu Nastavení.....	35
---------------------	----

Menu provádění programu.....	30
------------------------------	----

Menu Přihlášení uživatele.....	34
--------------------------------	----

Menu Ruční režim.....	27
-----------------------	----

Menu Správa souborů.....	33
--------------------------	----

Menu Vypnout.....	36
-------------------	----

Nabídka Programování.....	31
---------------------------	----

Po spuštění.....	24
------------------	----

V	
----------	--

Verze produktu.....	47
---------------------	----

Volbu aplikace.....	48
---------------------	----

Vypnout	
---------	--

Menu.....	36
-----------	----

Vztažný bod	
-------------	--

Snímání.....	42
--------------	----

Z	
----------	--

Zadávací zařízení	
-------------------	--

Obsluha.....	18
--------------	----

8 Seznam obrázků

Obrázek 1:	Průvodce instalací	13
Obrázek 2:	Průvodce instalací s aktivovanými opcemi Demo-Software a Screenshot Utility	14
Obrázek 3:	Menu Přihlášení uživatele	22
Obrázek 4:	Menu Ruční režim	27
Obrázek 5:	Menu MDI-režim	28
Obrázek 6:	Menu Chod programu	30
Obrázek 7:	Menu Programování	31
Obrázek 8:	Nabídka Programování s otevřeným oknem simulace.....	32
Obrázek 9:	Menu Správa souborů	33
Obrázek 10:	Menu Přihlášení uživatele	34
Obrázek 11:	Menu Nastavení	35
Obrázek 12:	Menu Nastavení	49
Obrázek 13:	Příkladový obrobek.....	52
Obrázek 14:	Příklad obrobku – Technický výkres.....	53
Obrázek 15:	Parametr hladicího nože.....	56
Obrázek 16:	Vztažný bod.....	56
Obrázek 17:	Příklad obrobku – Určení vztažného bodu.....	59
Obrázek 18:	Příklad obrobku – Zhotovení závitu.....	66
Obrázek 19:	Uživatelské rozhraní ScreenshotClient	70
Obrázek 20:	ScreenshotClient spuštěn (není připojen).....	71
Obrázek 21:	ScreenshotClient po úspěšném snímku obrazovky.....	74

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000

Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

