



HEIDENHAIN



POSITIP 8000

Návod k obsluze
Soustružení

Indikace polohy

Obsah

1	Základy.....	17
2	Bezpečnost.....	27
3	Přeprava a skladování.....	33
4	Montáž.....	39
5	Instalace.....	45
6	Všeobecná obsluha.....	57
7	Uvedení do provozu.....	91
8	Seřizování.....	131
9	Rychlý start.....	151
10	Ruční režim.....	169
11	MDI-režim.....	177
12	Provádění programu.....	189
13	Programování.....	199
14	Správa souborů.....	211
15	Nastavení.....	219
16	Servis a údržba.....	275
17	Co dělat když	285
18	Demontáž a likvidace.....	291
19	Technické údaje.....	293
20	Rejstřík.....	300
21	Seznam obrázků.....	303

1	Základy.....	17
1.1	Přehled.....	18
1.2	Informace o produktu.....	18
1.3	Demo-software k produktu.....	18
1.4	Dokumentace k produktu.....	19
1.4.1	Platnost dokumentace.....	19
1.4.2	Pokyny pro čtení dokumentace.....	20
1.4.3	Uložení a předávání dokumentace.....	21
1.5	O tomto návodu.....	21
1.5.1	Typ dokumentu.....	21
1.5.2	Cílové skupiny návodu.....	21
1.5.3	Cílové skupiny podle typu uživatelů.....	22
1.5.4	Obsahy kapitol.....	22
1.5.5	Všeobecné pokyny.....	24
1.5.6	Textová označení.....	25
2	Bezpečnost.....	27
2.1	Přehled.....	28
2.2	Všeobecná bezpečnostní opatření.....	28
2.3	Použití k určenému účelu.....	28
2.4	Použití v rozporu s daným účelem.....	28
2.5	Kvalifikace personálu.....	29
2.6	Povinnosti provozovatele.....	29
2.7	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	30
2.7.1	Symboly na přístroji.....	30
2.7.2	Bezpečnostní doporučení ohledně elektřiny.....	31

3 Přeprava a skladování.....	33
3.1 Přehled.....	34
3.2 Vybalení přístroje.....	34
3.3 Obsah dodávky a příslušenství.....	34
3.3.1 Rozsah dodávky.....	34
3.3.2 Příslušenství.....	35
3.4 Když dojde k poškození během dopravy.....	36
3.5 Opětovné zabalení a skladování.....	36
3.5.1 Zabalit přístroj.....	37
3.5.2 Skladování přístroje.....	37
4 Montáž.....	39
4.1 Přehled.....	40
4.2 Sestavení přístroje.....	40
4.2.1 Montáž na stojánek Single-Pos.....	41
4.2.2 Montáž na stojánek Duo-Pos.....	42
4.2.3 Montáž na stojánek Multi-Pos.....	43
4.2.4 Montáž na držáku Multi-Pos.....	44
5 Instalace.....	45
5.1 Přehled.....	46
5.2 Všeobecné pokyny.....	46
5.3 Přehled zařízení.....	47
5.4 Připojení snímačů.....	50
5.5 Zapojení spínacích vstupů a výstupů.....	51
5.6 Připojení zadávacího přístroje.....	54
5.7 Připojení síťové periferie.....	54
5.8 Připojte síťové napětí.....	55

6 Všeobecná obsluha.....	57
6.1 Přehled.....	58
6.2 Obsluha pomocí dotykové obrazovky a zadávacích zařízení.....	58
6.2.1 Dotyková obrazovka a zadávací zařízení.....	58
6.2.2 Gesta a operace s myší.....	58
6.3 Hlavní ovládací prvky a funkce.....	60
6.4 POSITIP 8000 zapnutí a vypnutí.....	62
6.4.1 POSITIP 8000 zapnout.....	62
6.4.2 Úsporný režim povolit a zakázat.....	62
6.4.3 POSITIP 8000 vypnout.....	63
6.5 Přihlášení a odhlášení uživatele.....	63
6.5.1 Přihlášení uživatele.....	64
6.5.2 Odhlášení uživatele.....	64
6.6 Nastavení jazyka.....	65
6.7 Hledání referenčních značek po spuštění.....	65
6.8 Uživatelské rozhraní.....	65
6.8.1 Uživatelské rozhraní po Zapnutí.....	66
6.8.2 Hlavní menu uživatelského rozhraní.....	67
6.8.3 Menu Ruční režim.....	69
6.8.4 Menu MDI-režim.....	70
6.8.5 Nabídka Provádění programu.....	72
6.8.6 Nabídka Programování.....	73
6.8.7 Menu Správa souborů.....	75
6.8.8 Menu Přihlášení uživatele.....	76
6.8.9 Menu Nastavení.....	77
6.8.10 Menu Vypnout.....	78
6.9 Indikace polohy.....	78
6.9.1 Ovládací prvky indikace polohy.....	78
6.9.2 Funkce indikace polohy.....	80
6.10 Stavový řádek.....	82
6.10.1 Ovládací prvky stavového řádku.....	82
6.10.2 Úprava nastavení menu Rychlého přístupu.....	84
6.10.3 Stopky.....	85
6.10.4 Počítáč.....	85

6.10.5 Nastavit posuv.....	85
6.10.6 Doplňkové funkce v ručním režimu.....	86
6.11 OEM-Lišta.....	86
6.11.1 Ovládací prvky Nabídka OEM.....	86
6.11.2 Vyvolání funkcí Nabídka OEM.....	87
6.12 Hlášení a akustická zpětná vazba.....	87
6.12.1 Hlášení.....	87
6.12.2 Průvodce.....	89
6.12.3 Zvuková zpětná vazba.....	89

7 Uvedení do provozu.....	91
7.1 Přehled.....	92
7.2 Přihlášení pro uvedení do provozu.....	92
7.2.1 Přihlášení uživatele.....	92
7.2.2 Hledání referenčních značek po spuštění.....	93
7.2.3 Nastavení jazyka.....	93
7.2.4 Změna hesla.....	94
7.3 Jednotlivé kroky pro Uvedení do provozu.....	94
7.4 Zvolte Aplikace.....	96
7.5 Základní nastavení.....	96
7.5.1 Aktivovat Softwarové možnosti.....	96
7.5.2 Nastavení Datumu a času.....	99
7.5.3 Nastavení měrných jednotek.....	99
7.6 Konfigurování os.....	100
7.6.1 Přehled typických měřidel.....	101
7.6.2 Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat.....	101
7.6.3 Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V _{ss} nebo 11 uA _{ss}	103
7.6.4 Provedení korekce chyb pro lineární snímače.....	105
7.6.5 Konfigurování Osy vřetena.....	108
7.6.6 Osa + NC konfigurovat.....	110
7.6.7 Propojení os.....	112
7.6.8 Zapnutí hledání referenčních značek.....	113
7.7 Konfigurování řezání závitu (volitelný software NC).....	114
7.8 Konfigurování M-funkcí.....	114
7.8.1 Standardní M-funkce.....	115
7.8.2 M-funkce výrobce.....	115
7.9 OEM oblast.....	115
7.9.1 Přidat dokumentaci.....	116
7.9.2 Přidat startovní obrazovku.....	116
7.9.3 Konfigurovat Nabídka OEM.....	117
7.9.4 Přizpůsobit zobrazení.....	123
7.9.5 Úprava chybových hlášení.....	123
7.9.6 Uložení a obnovení OEM-nastavení.....	127
7.9.7 Konfigurace přístroje pro snímky obrazovky.....	128
7.10 Zálohování dat.....	129
7.10.1 Zálohování konfigurace.....	129
7.10.2 Zálohovat uživatelské soubory.....	130

8 Seřizování.....	131
8.1 Přehled.....	132
8.2 Přihlášení pro seřizování.....	132
8.2.1 Přihlášení uživatele.....	132
8.2.2 Hledání referenčních značek po spuštění.....	133
8.2.3 Nastavení jazyka.....	133
8.2.4 Změna hesla.....	134
8.3 Jednotlivé kroky k seřízení.....	135
8.3.1 Základní nastavení.....	135
8.3.2 Příprava obrábění.....	143
8.4 Zálohování konfigurace.....	148
8.5 Zálohovat uživatelské soubory.....	149
9 Rychlý start.....	151
9.1 Přehled.....	152
9.2 Přihlášení pro rychlý start.....	153
9.3 Předpoklady.....	153
9.4 Seřízení soustruhu.....	156
9.4.1 Proměření výchozího nástroje.....	157
9.4.2 Proměření nástrojů.....	158
9.4.3 Určení vztažného bodu.....	159
9.5 Hrubování vnějšího obrysu.....	159
9.6 Zápicí soustružit.....	162
9.7 Soustružení zkosení.....	163
9.8 Hlazení vnějšího obrysu.....	163
9.9 Zhotovení závitu.....	166
9.9.1 Definování závitu.....	167
9.9.2 Soustružení závitu.....	168

10 Ruční režim.....	169
10.1 Přehled.....	170
10.2 Definování horní meze otáček vřetene.....	171
10.3 Proveďte hledání referenčních značek.....	172
10.4 Definovat vztažné body.....	173
10.4.1 Naškrábnutí vztažných bodů.....	173
10.4.2 Nastavení polohy jako vztažného bodu.....	174
10.5 Vytváření nástrojů.....	175
10.6 Proměření nástroje.....	176
10.7 Vyberte nástroj.....	176
11 MDI-režim.....	177
11.1 Přehled.....	178
11.2 Definování horní meze otáček vřetene.....	180
11.3 Typy bloků.....	180
11.3.1 Polohování.....	180
11.3.2 Cyklus obrábění.....	181
11.4 Provádění bloků.....	184
11.5 Použití simulačního okna.....	185
11.5.1 Znázornění jako obrysový náhled.....	186
11.6 Práce s polohovací pomůckou.....	187
11.7 Používání Měřítka.....	187

12 Provádění programu.....	189
12.1 Přehled.....	190
12.2 Použití programu.....	191
12.2.1 Zpracování programu.....	192
12.2.2 Přechod na další bloky programu.....	193
12.2.3 Přerušit zpracování.....	193
12.2.4 Použití simulačního okna.....	194
12.2.5 Používání Měřítka.....	196
12.2.6 Nastavení otáček vřetena.....	196
12.3 Správa programů.....	197
12.3.1 Otevření programu.....	197
12.3.2 Zavřít program.....	197
13 Programování.....	199
13.1 Přehled.....	200
13.2 Typy bloků.....	201
13.2.1 Polohování.....	201
13.2.2 Souřadnicové systémy.....	201
13.2.3 Strojní funkce.....	202
13.2.4 Cyklus obrábění.....	202
13.3 Vytvoření programu.....	205
13.3.1 Podpora programování.....	206
13.3.2 Vytvoření záhlaví programu.....	206
13.3.3 Přidat bloky.....	206
13.3.4 Mazání bloků.....	207
13.3.5 Uložit program.....	207
13.4 Použití simulačního okna.....	207
13.4.1 Znázornění jako obrysový náhled.....	208
13.4.2 Aktivování okna simulace.....	208
13.4.3 Kontrola programu v okně simulace.....	209
13.5 Správa programů.....	209
13.5.1 Otevření programu.....	209
13.5.2 Zavřít program.....	209
13.5.3 Uložit program.....	209
13.5.4 Uložení programu pod jiným názvem.....	210
13.5.5 Automatické ukládání programu.....	210
13.5.6 Smazání programu.....	210
13.6 Zpracování bloků programu.....	210

14 Správa souborů.....	211
14.1 Přehled.....	212
14.2 Typy souborů.....	213
14.3 Spravovat složky a soubory.....	213
14.4 Náhled souborů.....	216
14.5 Exportování souborů.....	216
14.6 Importování souborů.....	217

15 Nastavení.....	219
15.1 Přehled.....	220
15.2 Obecně.....	221
15.2.1 Informace zařízení.....	221
15.2.2 Obrazovka a dotykový displej.....	221
15.2.3 Displej.....	222
15.2.4 Okno simulace.....	223
15.2.5 Vstupní zařízení.....	224
15.2.6 Zvuky.....	225
15.2.7 Tiskárny.....	225
15.2.8 Datum a čas.....	225
15.2.9 Jednotky.....	226
15.2.10 Autorská práva.....	227
15.2.11 Servisní informace.....	227
15.2.12 Dokumentace.....	228
15.3 Rozhraní.....	229
15.3.1 Síť.....	229
15.3.2 Síťová jednotka.....	230
15.3.3 USB.....	231
15.3.4 Osy (spínací funkce).....	231
15.3.5 Polohově závislé spínací funkce.....	231
15.4 Uživatel.....	233
15.4.1 OEM.....	233
15.4.2 Setup.....	234
15.4.3 Operator.....	235
15.4.4 Přidat Uživatel.....	235
15.5 Osy.....	236
15.5.1 Základy konfigurace osy.....	236
15.5.2 Referenční značky.....	237
15.5.3 Informace.....	238
15.5.4 Spínací funkce.....	238
15.5.5 Vstupy (Spínací funkce).....	238
15.5.6 Výstupy (Spínací funkce).....	240
15.5.7 Overridy.....	241
15.5.8 Přidat M funkce.....	241
15.5.9 Konfigurace M-funkce.....	241
15.5.10 Speciální nastavení.....	242
15.5.11 rezaní zavitu.....	243
15.5.12 <achsname> (nastavení osy).....	243
15.5.13 Snímač.....	245
15.5.14 Referenční značky (Snímač).....	248
15.5.15 Interval referenčních bodů.....	249

15.5.16 Kompenzace lineárních chyb (LEC).....	250
15.5.17 Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC).....	250
15.5.18 Vytvořte tabulku podpůrných bodů.....	251
15.5.19 Výstupy.....	251
15.5.20 Vstupy.....	252
15.5.21 Příkazy pohybu z digitálního vstupu.....	253
15.5.22 Příkazy pohybu z analogového vstupu.....	253
15.5.23 Digitální povolené vstupy.....	255
15.5.24 Softwarové koncové vypínače.....	255
15.5.25 Osa vřetena S.....	256
15.5.26 Výstupy (S).....	258
15.5.27 Vstupy (S).....	259
15.5.28 Pohybové příkazy z digitálního vstupu (S).....	260
15.5.29 Digitální povolené vstupy (S).....	260
15.5.30 Indikace otáček přes analogový vstup (S).....	261
15.5.31 Přidat Převodové stupně.....	261
15.5.32 Převodové stupně.....	262
15.6 Servis.....	263
15.6.1 Informace o firmwaru.....	263
15.6.2 Zálohovat a obnovit konfiguraci.....	264
15.6.3 Aktualizace firmware.....	264
15.6.4 Reset.....	265
15.6.5 OEM oblast.....	265
15.6.6 Spouštěcí obrazovka.....	266
15.6.7 Nabídka OEM.....	266
15.6.8 Přidat OEM-Položky nabídky.....	266
15.6.9 OEM-Položka lišty Logo.....	267
15.6.10 OEM-položka lišty Otáčky vřetene.....	268
15.6.11 OEM-položka lišty M funkce.....	268
15.6.12 OEM-Položka lišty Specialni funkce.....	269
15.6.13 OEM-Položka lišty Dokument.....	269
15.6.14 Nastavení (OEM oblast).....	270
15.6.15 Provádění programu.....	270
15.6.16 Konfigurace M-funkce.....	271
15.6.17 Textová databáze.....	271
15.6.18 Hlášení.....	272
15.6.19 Zálohovat a obnovit konfiguraci (OEM-oblast).....	272
15.6.20 Dokumentace.....	273
15.6.21 Softwarové možnosti.....	273

16 Servis a údržba.....	275
16.1 Přehled.....	276
16.2 Čištění.....	276
16.3 Plán údržby.....	277
16.4 Opětné uvedení do provozu.....	277
16.5 Aktualizace firmwaru.....	278
16.6 Obnovení souborů a nastavení.....	279
16.6.1 Obnovení specifických složek a souborů OEM.....	280
16.6.2 Obnovit uživatelské soubory.....	281
16.6.3 Obnovit konfiguraci.....	282
16.7 Reset všech nastavení.....	283
16.8 Obnovení továrního nastavení.....	283
17 Co dělat když	285
17.1 Přehled.....	286
17.2 Výpadek systému nebo napájení.....	286
17.2.1 Obnovení firmwaru.....	286
17.2.2 Obnovit konfiguraci.....	287
17.3 Poruchy.....	287
17.3.1 Odstranění poruch.....	287
18 Demontáž a likvidace.....	291
18.1 Přehled.....	292
18.2 Demontáž.....	292
18.3 Likvidace.....	292

19 Technické údaje.....	293
19.1 Přehled.....	294
19.2 Údaje přístroje.....	294
19.3 Rozměry přístroje a připojovací rozměry.....	296
19.3.1 Rozměry se stojánkem Single-Pos.....	298
19.3.2 Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos.....	298
19.3.3 Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos.....	299
19.3.4 Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos.....	299
20 Rejstřík.....	300
21 Seznam obrázků.....	303

1

Základy

1.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje informace o výrobku a o tomto návodu.

1.2 Informace o produktu

Označení produktu	ID	Verze firmwaru	Index
POSITIP 8000	1089176-xx, 1089177-xx	1252216.1.1.x	---

Typový štítek se nachází na zadní stěně přístroje.

Příklad:



- 1 Označení výrobku
- 2 Rejdík
- 3 Identifikační číslo (ID)

1.3 Demo-software k produktu

POSITIP 8000 Demo je software, který můžete nainstalovat samostatně v počítači. Pomocí POSITIP 8000 Demo se můžete seznámit s funkcemi přístroje, testovat je nebo předvádět.

Aktuální verzi softwaru si můžete stáhnout zde: www.heidenhain.de



Ke stažení instalačního souboru z portálu HEIDENHAIN potřebujete přístupové oprávnění ke složce v portálu **Software** v adresáři příslušného produktu.
Pokud nemáte přístupové oprávnění ke složce v portálu **Software**, můžete požádat o přístup u svého kontaktního partnera fy HEIDENHAIN.

1.4 Dokumentace k produktu

1.4.1 Platnost dokumentace

Před použitím dokumentace a zařízení musíte zkontrolovat, zda dokumentace a zařízení souhlasí.

- ▶ Porovnejte ID-číslo a index uvedený v dokumentaci s údaji na typovém štítku zařízení
- ▶ Porovnejte verzi firmwaru uvedenou v dokumentaci s verzí firmwaru v přístroji

Další informace: "Informace zařízení", Stránka 221

- ▶ Jestliže ID-čísla a indexy, jakož i verze firmwaru souhlasí, je dokumentace platná.



Pokud čísla indexů a indexy nesouhlasí tak je dokumentace neplatná a hledejte aktuální dokumentaci k přístroji pod www.heidenhain.de.

1.4.2 Pokyny pro čtení dokumentace

⚠ VAROVÁNÍ

Nerespektováním dokumentace může dojít k nehodám s úmrtím, zraněním nebo věcným škodám!

Nebudete-li respektovat dokumentaci, může dojít k nehodám s úmrtím, zraněním nebo věcným škodám

- ▶ Pečlivě si přečtěte celou dokumentaci.
- ▶ Dokumentaci uložte k pozdějšímu používání.

Následující tabulka obsahuje části dokumentace, seřazené podle jejich důležitosti při čtení.

Dokumentace	Popis
Dodatek	Dodatek doplňuje nebo nahrazuje odpovídající obsah Návodu k obsluze a příp. také Instalačního návodu. Jestliže dodávka obsahuje dodatek, má při čtení nejvyšší prioritu. Všechny ostatní části dokumentace si zachovávají svoji platnost.
Instalační pokyny	Návod na instalaci obsahují všechny informace a bezpečnostní pokyny pro odbornou montáž a instalaci přístroje. Návod na instalaci je součástí každé dodávky ve formě výtahu z Návodu k obsluze. Návod na instalaci je při čtení druhý nejdůležitější.
Návod k obsluze	Návod k obsluze obsahuje všechny informace a bezpečnostní pokyny pro odbornou obsluhu přístroje a používání k určenému účelu. Návod k obsluze je obsažen na dodaném CD a můžete si ho také stáhnout na adresu www.heidenhain.de v části Download. Před uvedením přístroje do provozu si musíte Návod k obsluze přečíst. Návod k obsluze je třetí nejdůležitější dokument.
Příručka pro uživatele	Příručka pro uživatele obsahuje veškeré informace k instalaci Demo-softwaru na PC a jeho používání k určenému účelu. Příručka pro uživatele je v instalačním adresáři Demo-softwaru a můžete si ji také stáhnout na adresu www.heidenhain.de

Přejete si změnu nebo jste zjistili chybu?

Neustále se snažíme o zlepšování naší dokumentace pro Vás. Pomozte nám přitom a sdělte nám prosím vaše návrhy na změny na tuto e-mailovou adresu:

userdoc@heidenhain.de

1.4.3 Uložení a předávání dokumentace

Tento návod musí být uložen v bezprostřední blízkosti pracoviště a musí být vždy k dispozici celému personálu. Provozovatel musí informovat personál o místu uložení tohoto návodu. Pokud se stane návod nečitelným, tak si musí provozovatel obstarat u výrobce nahradu.

Při předání nebo prodeji zařízení na třetí osobu se musí předávat novému majiteli následující dokumenty:

- Dodatek (pokud je součástí dodávky)
- Instalační návod
- Návod k obsluze

1.5 O tomto návodu

Tento návod obsahuje všechny informace a bezpečnostní pokyny pro odbornou obsluhu přístroje.

1.5.1 Typ dokumentu

Návod k obsluze

Tato příručka je **Návod k obsluze** produktu.

Návod k obsluze

- orientuje se na životní cyklus produktu
- obsahuje všechny potřebné informace a bezpečnostní pokyny pro odborný provoz přístroje k určenému účelu

1.5.2 Cílové skupiny návodu

Tento Návod musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena některou z následujících prací:

- Montáž
- Instalace
- Uvedení do provozu a konfigurace
- Ovládání
- Programování
- Servis, čištění a údržba
- Odstraňování poruch
- Demontáž a likvidace

1.5.3 Cílové skupiny podle typu uživatelů

Cílové skupiny tohoto Návodu jsou různé typy uživatelů přístroje a oprávnění uživatelů.

Přístroj má následující typy uživatelů:

Uživatel OEM

Uživatel **OEM** (Original Equipment Manufacturer - výrobce) má nejvyšší úroveň oprávnění. Smí provádět hardwarovou konfiguraci přístroje (např. připojení měřicích zařízení a snímačů). Může vytvářet uživatele typu **Setup a Operator** a konfigurovat uživatele **Setup a Operator**. Uživatele **OEM** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

Uživatel Setup

Uživatel **Setup** konfiguruje přístroj pro použití na pracovišti. Může zakládat nové uživatele typu **Operator**. Uživatele **Setup** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

Uživatel Operator

Uživatel **Operator** má oprávnění k provádění základních funkcí přístroje.

Uživatel typu **Operator** nemůže zakládat další uživatele ale může změnit své jméno nebo jazyk. Uživatel ze skupiny **Operator** se může přihlašovat automaticky po zapnutí přístroje.

1.5.4 Obsahy kapitol

Následující tabulka ukazuje:

- z kterých kapitol se tento Návod skládá
- které informace kapitoly Návodu obsahují
- pro které cílové skupiny jsou kapitoly Návodu hlavně určené

Kapitola	Obsah	OEM	Setup	Operator	Cílová skupina
Tato kapitola obsahuje informace o ...					
1 "Základy"	... předkládaný produkt ... předkládaný Návod	✓	✓	✓	
2 "Bezpečnost"	... Bezpečnostní předpisy a opatření ■ pro montáž produktu ■ pro instalaci produktu ■ pro provoz produktu		✓	✓	✓
3 "Přeprava a skladování"	... transport produktu ... skladování produktu ... obsah dodávky produktu ... Příslušenství pro produkt		✓	✓	
4 "Montáž"	... montáž produktu dle daného účelu	✓	✓		
5 "Instalace"	... instalace produktu dle daného účelu	✓	✓		

Kapitola	Obsah	Cílová skupina
	Tato kapitola obsahuje informace o ...	OEM Setup Operator
6 "Všeobecná obsluha"	... ovládací prvky uživatelského rozhraní produktu ... uživatelské rozhraní produktu ... Základní funkce produktu	✓ ✓ ✓
7 "Uvedení do provozu"	... uvedení produktu do provozu	✓
8 "Seřizování"	... seřízení produktu dle daného účelu	✓
9 "Rychlý start"	... typický průběh výroby s příkladem obrobku	✓
10 "Ruční režim"	... režim "Ruční provoz" ... použití režimu "Ruční provoz"	✓ ✓
11 "MDI-režim"	... režim "MDI-provoz" ... použití režimu "MDI-provoz" ... zpracování jednotlivých bloků	✓ ✓
12 "Provádění programu"	... režim "Provádění programu" ... aplikace režimu "Provádění programu" ... provedení předem připravených programů	✓ ✓
13 "Programování"	... režim "Provádění programu" ... aplikace režimu "Provádění programu" ... provedení předem připravených programů	✓ ✓
14 "Správa souborů"	... funkce menu "Správa souborů"	✓ ✓ ✓
15 "Nastavení"	... Možnosti nastavení a příslušné parametry nastavení produktu	✓ ✓ ✓
16 "Servis a údržba"	... obecná údržba produktu	✓ ✓ ✓
17 "Co dělat když ..."	... Příčiny poruch funkce produktu ... Opatření k odstraňování poruch funkce produktu	✓ ✓ ✓
18 "Demontáž a likvidace"	... demontáž a likvidace produktu ... Pokyny k ochraně životního prostředí	✓ ✓ ✓
19 "Technické údaje"	... technická data produktu ... Rozměry produktu a přípojek (výkresy)	✓ ✓ ✓
20 "Rejstřík"	Tato kapitola umožňuje hledat v tomto návodu podle témat.	✓ ✓ ✓

1.5.5 Všeobecné pokyny

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny varují před nebezpečím při zacházení s přístrojem a dávají pokyny jak se jim vyhnout. Bezpečnostní pokyny jsou klasifikovány podle závažnosti nebezpečí a dělí se do následujících skupin:

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí označuje rizika pro osoby. Pokud nebude postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **jistě k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví**.

VAROVÁNÍ

Varování signalizuje ohrožení osob. Pokud nebude postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví**.

POZOR

Upozornění signalizuje ohrožení osob. Pokud nebude postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k lehké újmě na zdraví**.

UPOZORNĚNÍ

Poznámka signalizuje ohrožení předmětů nebo dat. Pokud nebude postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k věcným škodám**.

Informační pokyny

Informační pokyny zajišťují bezchybné a efektivní použití přístroje. Informační pokyny jsou rozčleněny do následujících skupin:



Symbol Informace představuje **Tip**.

Tip uvádí důležité dodatečné či doplňující informace.



Symbol ozubeného kola vám ukazuje, že popsaná funkce **je závislá na stroji**, např.:

- Váš stroj musí být vybaven potřebným softwarem nebo hardwarem
- Chování funkcí závisí na nastaveních stroje



Symbol knihy představuje **křížový odkaz** na externí dokumentaci, např. na dokumentaci vašeho výrobce stroje nebo třetí strany.

1.5.6 Textová označení

V tomto návodu se používají následující textová označení:

Zobrazení	Význam
► ...	označuje určitý krok akce a výsledek akce
> ...	Příklad: <ul style="list-style-type: none">► Klepněte na OK> Hlášení se uzavře
■ ...	označuje výčet Příklad: <ul style="list-style-type: none">■ Rozhraní TTL■ Rozhraní EnDat■ ...
tučně	označuje nabídky, indikace a softwarová tlačítka Příklad: <ul style="list-style-type: none">► Klepněte na Vypnout> Operační systém se vypne.► Vypněte přístroj síťovým vypínačem.

2

Bezpečnost

2.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnosti pro řádné provozování.

2.2 Všeobecná bezpečnostní opatření

Pro provoz systému platí obecně uznávaná bezpečnostní opatření, která jsou potřeba zvláště pro manipulaci se zařízením pod proudem. Nedodržení těchto opatření může mít za důsledek poškození přístroje nebo zranění.

Bezpečnostní opatření se mohou v různých podnicích lišit. V případě konfliktu mezi obsahem tohoto návodu a interními směrnicemi podniku, kde se tento přístroj používá, platí přísnější pravidla.

2.3 Použití k určenému účelu

Přístroje modelové řady POSITIP 8000 jsou vysoce hodnotné digitální indikace polohy pro provoz na ručně ovládaných obráběcích strojích. V kombinaci s délkovými a úhlovými snímači nabízí přístroje modelové řady POSITIP 8000 indikaci polohy nástroje v několika osách a další funkce k ovládání obráběcích strojů.

Pomocí Softwarová opce POSITIP 8000 NC1 lze automatizovat výrobu obrobku.

Přístroje této modelové řady

- směří být používány pouze v komerčních aplikacích a v průmyslovém prostředí
- musí být pro použití dle daného účelu namontovány na vhodném stojánku nebo držáku
- jsou určeny k používání ve vnitřních prostorách a v prostředí, kde zatížení vlhkostí, špínou, olejem a mazivy odpovídá údajům v technických údajích



Přístroje podporují používání periferních přístrojů od různých výrobců. HEIDENHAIN nemůže uvést k používání těchto přístrojů dle určeného účelu žádné stanovisko. Je nutno dodržovat informace pro používání dle určeného účelu, uvedené v příslušné dokumentaci.

2.4 Použití v rozporu s daným účelem

Pro všechny přístroje modelové řady POSITIP 8000 jsou nepřípustné zvláště následující aplikace:

- Použití a skladování mimo provozní podmínky podle "Technické údaje"
- Použití v exteriéru
- Použití v místech ohrožených výbuchem
- Použití přístrojů modelové řady POSITIP 8000 jako součást bezpečnostní funkce

2.5 Kvalifikace personálu

Personál pro montáž, instalaci, obsluhu, servis a demontáž musí mít odpovídající kvalifikaci pro tyto práce a musí se dostatečně informovat pomocí dokumentace zařízení a připojených periferních zařízení.

Požadavky na personál, který je potřeba pro jednotlivé činnosti na přístroji, jsou uvedené v příslušných kapitolách tohoto návodu.

V následující části jsou skupiny osob blíže specifikovány z hlediska jejich kvalifikací a úkolů.

Obsluha

Obsluha využívá a obsluhuje přístroj v rámci použití k určenému účelu.

Provozovatel ho musí informovat o speciálních úkolech a z nich vyplývajících rizicích při neodborném chování.

Odborný personál

Odborný personál vyškolí provozovatel pro rozšířenou obsluhu a nastavování parametrů. Odborný personál je schopen na základě svého vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalostí platných směrnic, schopen provádět svěřené práce z daných aplikací a samostatně rozpoznávat a bránit vzniku nebezpečí.

Odborný elektrikář

Odborný elektrikář je schopen na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalostí platných norem a směrnic, schopen provádět práce na elektrickém zařízení a samostatně rozpoznávat a bránit vzniku možných nebezpečí. Elektrikář má speciální vzdělání pro pracovní prostředí, v němž je činný.

Elektrikář musí splňovat nařízení platných zákonných předpisů o bezpečnosti práce.

2.6 Povinnosti provozovatele

Provozovatel vlastní přístroj a periferní zařízení nebo si oboje pronajal. Je vždy zodpovědný za použití k určenému účelu.

Provozovatel musí:

- pověřit různými úkoly na přístroji kvalifikovaný, vhodný a autorizovaný personál,
- prokazatelně poučit personál o oprávněních a úkolech
- dát k dispozici veškeré prostředky, které personál používá ke splnění jemu přidělených úkolů.
- zajistit, aby byl přístroj provozován výlučně v technicky bezvadném stavu
- zajistit, aby byl přístroj chráněn proti neoprávněnému použití

2.7 Všeobecné bezpečnostní pokyny



Odpovědnost za každý systém, ve kterém je tento výrobek používán, má montér nebo instalatér tohoto systému.



Přístroj podporuje používání řady periferních přístrojů od různých výrobců. HEIDENHAIN nemůže uvést ke specifickým bezpečnostním pokynům těchto přístrojů žádné stanovisko. Bezpečnostní pokyny z příslušné dokumentace se musí dodržovat. Pokud není dokumentace k dispozici, je nutno si ji vyžádat od výrobců.

Specifické bezpečnostní pokyny, které jsou potřeba pro jednotlivé činnosti na přístroji, jsou uvedené v příslušných kapitolách tohoto návodu.

2.7.1 Symboly na přístroji

Přístroj je označen následujícími symboly:

Symbol	Význam
	Před připojením přístroje respektujte bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny a připojení k rozvodné sítí.
	Přípojka uzemnění dle IEC/EN 60204-1. Věnujte pozornost pokynům pro instalaci.
	Pečet' výrobku. Poškozením nebo odstraněním pečeti výrobku zaniká záruka.

2.7.2 Bezpečnostní doporučení ohledně elektřiny

⚠ VAROVÁNÍ

Při otevření přístroje hrozí nebezpečí dotyku s vodivými součástmi.

Následkem mohou být elektrické šoky, popáleniny nebo úmrtí.

- ▶ V žádném případě skříňku neotevírejte.
- ▶ Zákroky nechte provádět pouze od výrobce.

⚠ VAROVÁNÍ

Při přímém či nepřímém dotyku se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí průchodu elektrického proudu tělem.

Následkem mohou být elektrické šoky, popáleniny nebo úmrtí.

- ▶ Práce na elektrickém zařízení nechte provádět pouze vyškoleným odborníkem.
- ▶ Pro připojení k síti a pro všechny přípojky rozhraní používejte výhradně normované kably a konektory.
- ▶ Vadné elektrické komponenty nechte okamžitě vyměnit od výrobce.
- ▶ Pravidelně kontrolujte všechny přípojné kably a konektory přístroje. Nedostatky, jako jsou volná spojení, popř. spálené kably, se musí ihned odstranit.

UPOZORNĚNÍ

Poškození vnitřních součástí přístroje!

Otevřením přístroje zaniká záruka.

- ▶ V žádném případě skříňku neotevírejte.
- ▶ Zákroky nechejte provádět pouze výrobcem.

3

**Přeprava a
skladování**

3.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje informace o dopravě a skladování, jakož i rozsahu dodávky a příslušenství přístroje.



Následující postupy smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

3.2 Vybalení přístroje

- ▶ Obal otevřete nahoře.
- ▶ Odstraňte obalový materiál.
- ▶ Vyjměte obsah.
- ▶ Zkontrolujte úplnost dodávky.
- ▶ Zkontrolujte dodávku, zda nebyla poškozená při dopravě.

3.3 Obsah dodávky a příslušenství

3.3.1 Rozsah dodávky

Dodávka zahrnuje tyto položky:

Označení	Popis
Dodatek (volitelný)	Doplňuje nebo nahrazuje obsah provozních pokynů a příp. také instalacních pokynů.
Návod k obsluze	PDF-verze Návodu k obsluze na datovém nosiči v aktuálně dostupných jazycích
Přístroj	Indikace polohy POSITIP 8000
Instalační návod	Papírové vydání Návodu pro instalaci v aktuálně dostupných jazycích
Stojánek Single-Pos	Stojánek pro pevnou montáž, se sklonem 20°, rastr úchytných děr 100 mm x 100 mm

3.3.2 Příslušenství



Opční software musí být na přístroji odemčen pomocí licenčního klíče.
Související hardwarové komponenty lze používat pouze po aktivaci
příslušného opčního softwaru.

Další informace: "Aktivovat Softwarové možnosti", Stránka 96

Dále uvedené příslušenství můžete objednat také u fy HEIDENHAIN:

Příslu- šenství	Označení	Popis	ID
k provozu			
	Opční software POSITIP 8000 AEI1	Povolení přídavného vstupu snímače	1089228-02
	Opční software POSITIP 8000 AEI1 Trial	Povolení dalšího vstupu snímače, časově omezená zkušební verze (60 dní)	1089228-52
	Opční software POSITIP 8000 NC1	Regulace osy (servo a kroko- vý motor) obráběcího stroje	1089228-03
	Opční software POSITIP 8000 NC1 Trial	Regulace osy (servo a kroko- vý motor) obráběcího stroje, časově omezená zkušební verze (60 dní)	1089228-53
pro instalaci			
	Dotyková sonda TS 248	Dotyková sonda pro snímání obrobku (vytváření vztažných bodů), axiální kabelový výstup	683110-xx
	Dotyková sonda TS 248	Dotyková sonda pro snímá- ní obrobku (vytváření vztaž- ných bodů), radiální kabelový výstup	683112-xx
	Připojovací kabel	Přípojný kabel viz prospekt "Kabel a spojovací zástrčka produktů HEIDENHAIN"	---
	Síťový kabel	Síťový kabel s Euro-zástrčkou (typ F), 3 m dlouhý	223775-01
	Spojovací kabel USB	Spojovací kabel USB se zástrčkou typu A a se zástrč- kou typu B	354770-xx
	Zástrčka adaptéra 1 Vss	Převod osazení rozhraní s 1 V _{SS} ze zamontované zástrč- ky Sub-D, 2řádkové, kolíčky, 15pinové na Sub-D zástrčku, 2řádkovou, s pojistnými šrouby, kolíčky, 15pinovou	1089214-01
pro montáž			

Příslušenství	Označení	Popis	ID
	Držák Multi-Pos	Držák pro upevnění přístroje na rameno, plynule naklopitelný, rozsah naklopení 90°, rastr úchytných děr 100 mm x 100 mm	1089230-04
	Stojánek Duo-Pos	Stojánek pro pevnou montáž, se sklonem 20° nebo 45°, rastr úchytných děr 100 mm x 100 mm	1089230-02
	Stojánek Multi-Pos	Stojánek pro plynule naklopitelnou montáž, rozsah naklopení 90°, rastr úchytných děr 100 mm x 100 mm	1089230-03
	Stojánek Single-Pos	Stojánek pro pevnou montáž, se sklonem 20°, rastr úchytných děr 100 mm x 100 mm	1089230-01
	Vestavný rám	Vestavný rám pro montáž následných elektronik QUADRA-CHEK 3000 a POSITIP 8000 do panelu	1089208-02

3.4 Když dojde k poškození během dopravy

- ▶ Nechte si potvrdit poškození od dopravce.
- ▶ Uložte obalový materiál pro vyšetření.
- ▶ Informujte odesílatele o poškození.
- ▶ Pro náhradní díly kontaktujte obchodníka společnosti



Při poškození během dopravy:

- ▶ Uložte obalový materiál k prošetření.
- ▶ HEIDENHAIN nebo výrobce stroje

To platí rovněž pro poškození náhradních dílů během dopravy.

3.5 Opětovné zabalení a skladování

Přístroj zabalte a skladujte obezřetně a v souladu se zde uvedenými podmínkami.

3.5.1 Zabalit přístroj

Nové balení by mělo co nejvíce odpovídat původnímu balení.

- ▶ Všechny doplňkové díly a protiprachové krytky upevněte na přístroj tak, jak byly upevněné při dodávce přístroje nebo je zase zabalte tak, jak byly zabalené.
- ▶ Zabalte přístroj tak, aby
 - byly nárazy a otřesy během dopravy utlumeny,
 - do něho nemohl vniknout prach a vlhkost.
- ▶ Všechny dodané části příslušenství uložte do obalu,
Další informace: "Obsah dodávky a příslušenství", Stránka 34
- ▶ Přiložte veškerou dokumentaci, která byla v původní dodávce
Další informace: "Uložení a předávání dokumentace ", Stránka 21



Odeslání přístroje do opravy v servisu:

- ▶ Zašlete přístroj bez příslušenství, snímačů a periferních zařízení.

3.5.2 Skladování přístroje

- ▶ Zabalte přístroj jak bylo výše popsáno
- ▶ Dodržujte stanovené podmínky prostředí
Další informace: "Technické údaje", Stránka 293
- ▶ Po každé přepravě a delším skladování přístroj zkонтrolujte, zda není poškozený

4

Montáž

4.1 Přehled

Tato kapitola popisuje montáž přístroje. Zde najdete návod jak řádně namontujete váš přístroj na stojánek nebo na držák.




Následující postupy smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

4.2 Sestavení přístroje

Všeobecné montážní pokyny

Úchyt montážních variant se nachází na zadní straně přístroje. Přípojka je kompatibilní se standardem VESA 100 mm x 100 mm.

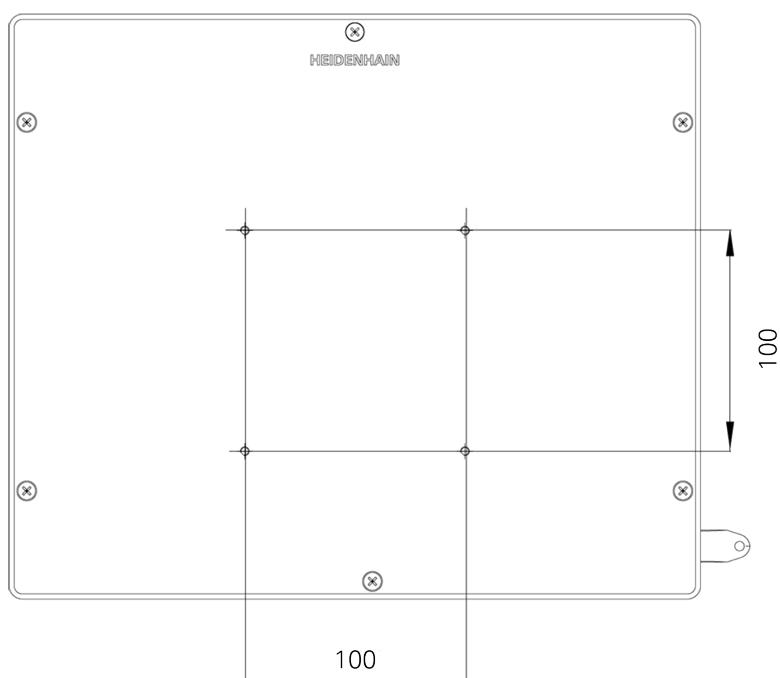

Obrázek 1: Rozměry zadní strany přístroje

Materiál pro uchycení montážních variant k přístroji je přiložen k příslušenství.

Dodatečně použijte:

- Šroubovák Torx T20
- Šroubovák Torx T25
- Klíč s vnitřním šestihranem, otvor klíče 2,5 (stojánek Duo-Pos)
- Materiál pro upevnění na pracovní plochu



Pro použití v souladu s daným účelem musí být přístroj upevněn na stojánu nebo v držáku.

4.2.1 Montáž na stojánek Single-Pos


Stojánek Single-Pos můžete na přístroj našroubovat se sklonem 20°.

- ▶ Stojánek upevněte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou M4x8 ISO 14581 do horních otvorů se závitem VESA 100 na zadní straně přístroje




Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm

- ▶ Stojánek přišroubujte dvěma vhodnými šrouby shora na plochu nebo
- ▶ Umístěte samolepicí gumové podložky na spodní stranu stojánku
- ▶ Kabel uložte ze zadu skrze otvor stojánku a poté ho vedeťe přes boční otvory k připojkám.

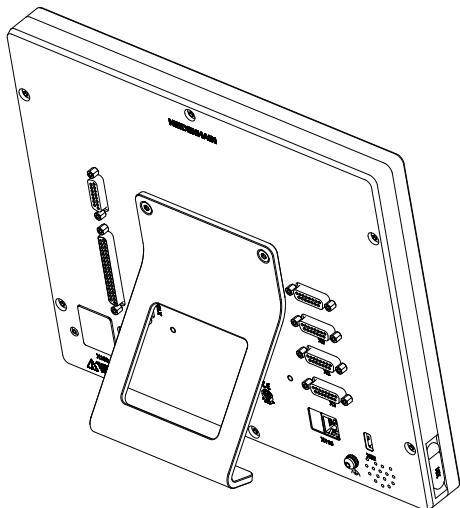

Obrázek 2: Přístroj je namontovaný na stojánek Single-Pos

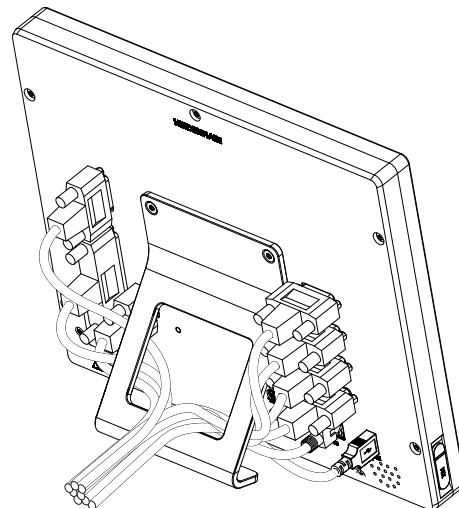

Obrázek 3: Vedení kabelu u stojánu Single-Pos

Další informace: "Rozměry se stojánkem Single-Pos", Stránka 298

4.2.2 Montáž na stojánek Duo-Pos


Stojánek Duo-Pos lze na přístroj našroubovat buď se sklonem 20° nebo se sklonem 45°.

- ▶ Stojánek upevněte pomocí přiložených šroubů s vnitřním šestihranem M4x8 ISO 7380 do spodních otvorů se závitem VESA 100 na zadní straně přístroje




Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm

- ▶ Stojánek našroubujte přes montážní zářezy (šířka = 4,5 mm) na pracovní plochu
- nebo
- ▶ Přístroj postavte na požadované místo
- ▶ Kabel uložte zezadu skrze obě opěrky stojánku a poté veďte přes boční otvory k přípojkám.

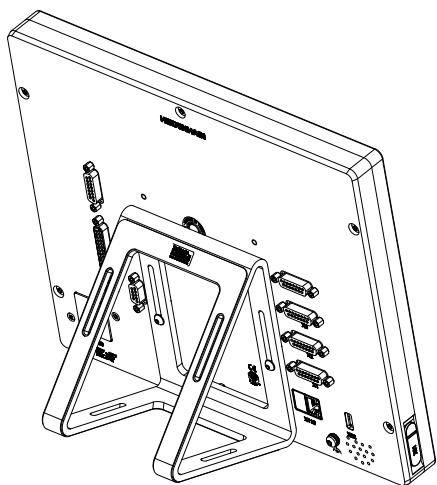

Obrázek 4: Přístroj namontovaný na stojánek Duo-Pos

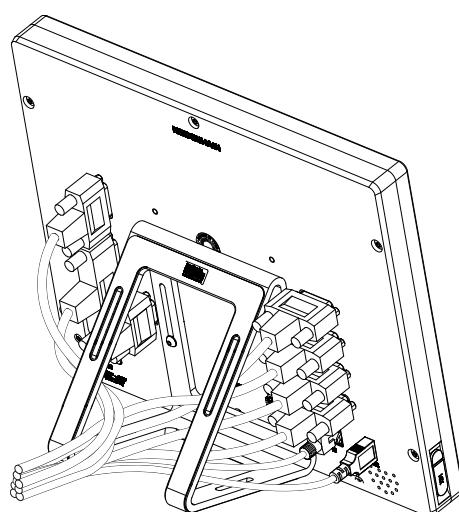

Obrázek 5: Vedení kabelu u stojánu Duo-Pos

Další informace: "Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos", Stránka 298

4.2.3 Montáž na stojánek Multi-Pos

- ▶ Stojánek upevněte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou M4x8 ISO 14581 (černé) do otvorů se závitem VESA 100 na zadní straně přístroje



Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm


- ▶ Opční stojánek přišroubujte dvěma M5 šrouby zespodu na pevnou plochu
- ▶ Nastavte požadovaný úhel naklonění v rámci 90°
- ▶ Zajištění stojánku: pevně dotáhněte šroub T25




Dbejte na utahovací moment pro šroub T25

- Doporučený utahovací moment: 5,0 Nm
- Maximální povolený utahovací moment: 15,0 Nm

- ▶ Kabel uložte zezadu skrze obě opěrky stojánku a poté veďte přes boční otvory k přípojkám.

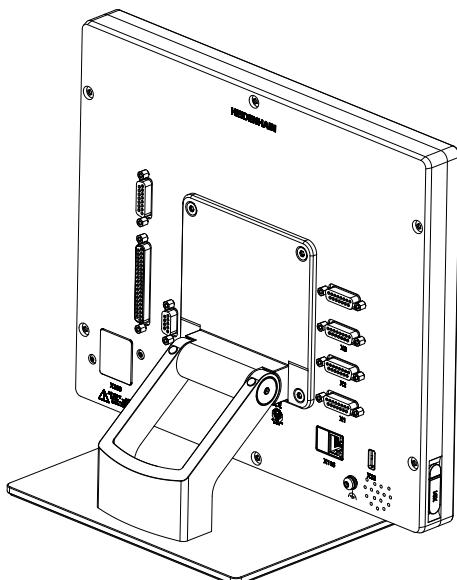

Obrázek 6: Přístroj namontovaný na stojánek Multi-Pos

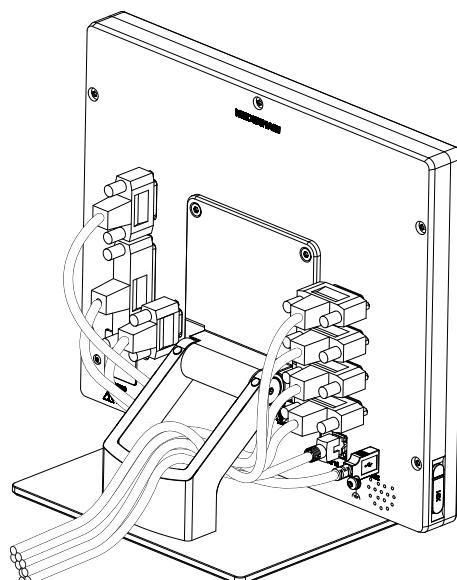

Obrázek 7: Vedení kabelu u stojánu Multi-Pos

Další informace: "Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos", Stránka 299

4.2.4 Montáž na držáku Multi-Pos

- ▶ Držák upevněte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou M4x8 ISO 14581 (černé) do otvorů se závitem VESA 100 na zadní straně přístroje



Dbejte na přípustný dotahovací moment 2,6 Nm


- ▶ Držák namontujte pomocí přiloženého šroubu M8, podložek, rukojeti a šestihranné matice M8 na rameno
- ▶ Nastavte požadovaný úhel naklonění v rámcu 90°
- ▶ Zajištění držáku: pevně dotáhněte šroub T25




Dbejte na utahovací moment pro šroub T25

- Doporučený utahovací moment: 5,0 Nm
- Maximální povolený utahovací moment: 15,0 Nm

- ▶ Kabel uložte zezadu skrze obě opěrky držáku a poté veďte přes boční otvory k přípojkám.

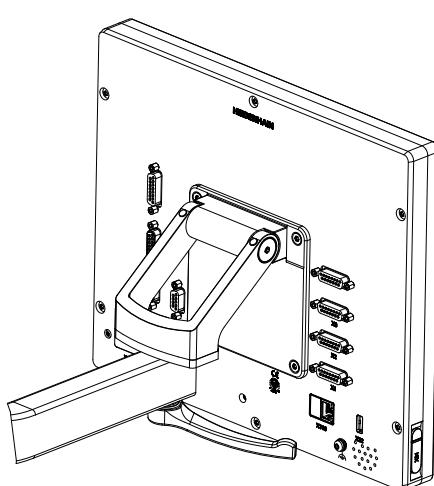

Obrázek 8: Přístroj namontovaný na držáku Multi-Pos

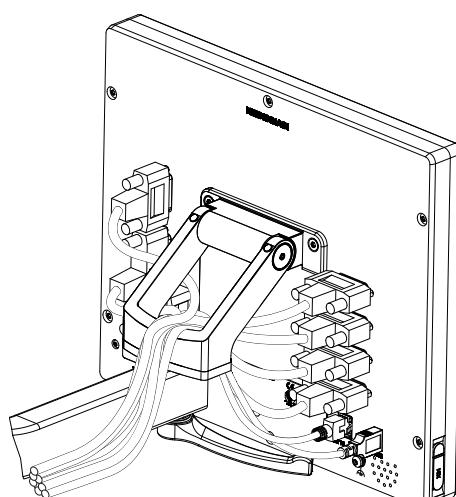

Obrázek 9: Vedení kabelu u držáku Multi-Pos

Další informace: "Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos", Stránka 299

5

Instalace

5.1 Přehled

Tato kapitola popisuje instalaci přístroje. Zde naleznete informace o přípojkách přístroje a návody, jak řádně připojit periferní přístroje.



Následující postupy smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

5.2 Všeobecné pokyny

UPOZORNĚNÍ

Rušení od zdrojů silných elektromagnetických emisí!

Periferní zařízení, jako jsou měniče kmitočtu nebo pohony, mohou způsobovat rušení.

Pro zvýšení odolnosti vůči působení elektromagnetických vlivů:

- ▶ používejte volitelnou přípojku uzemnění dle normy IEC/EN 60204-1.
- ▶ Používejte výhradně USB-periferie s průchozím stíněním, např. kovovou fólií a kovovým opletením, nebo kovovým pouzdrem. Stupeň pokrytí stínicím opletením musí být 85 % nebo více. Stínění musí být napojeno kolem konektoru (napojení 360°).

UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje spojováním a rozpojováním konektorů během provozu!

Mohly by se poškodit vnitřní komponenty.

- ▶ Konektory spojujte nebo rozpojujte pouze při vypnutém přístroji!

UPOZORNĚNÍ

Elektrostatický výboj (ESD)!

Výrobek obsahuje součástky, které mohou být zničeny elektrostatickým výbojem.

- ▶ Musíte dodržovat bezpečnostní opatření pro zacházení se součástkami citlivými na elektrostatický výboj.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte přípojných kolíčků bez řádného uzemnění.
- ▶ Při pracích na přípojkách přístroje neste uzemněný ESD-náramek.

UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje způsobené nesprávným zapojením!

Pokud vstupy nebo výstupy špatně připojíte, může dojít k poškození přístroje nebo periferních zařízení.

- ▶ Dbejte na připojení přívodů a technické údaje přístroje
- ▶ Obsazujte výhradně použité piny nebo vodiče

Další informace: "Technické údaje", Stránka 293

5.3 Přehled zařízení

Přípojky na zadní straně přístroje jsou chráněny krytkami proti zašpinění a poškození.

UPOZORNĚNÍ


Znečištění a poškození kvůli chybějícím prachovým krytkám!

Pokud nenasadíte na nepoužívané přípojky prachové krytky, může to ovlivnit funkci přípojných kontaktů nebo se zničí.


- ▶ Prachové krytky sundávejte pouze pro připojení snímačů nebo periferních přístrojů.
- ▶ Po odpojení snímače nebo periferního zařízení nasaděte na přípojku opět ochrannou krytku.



Druh přípojek pro snímače se může lišit v závislosti na provedení přístroje.

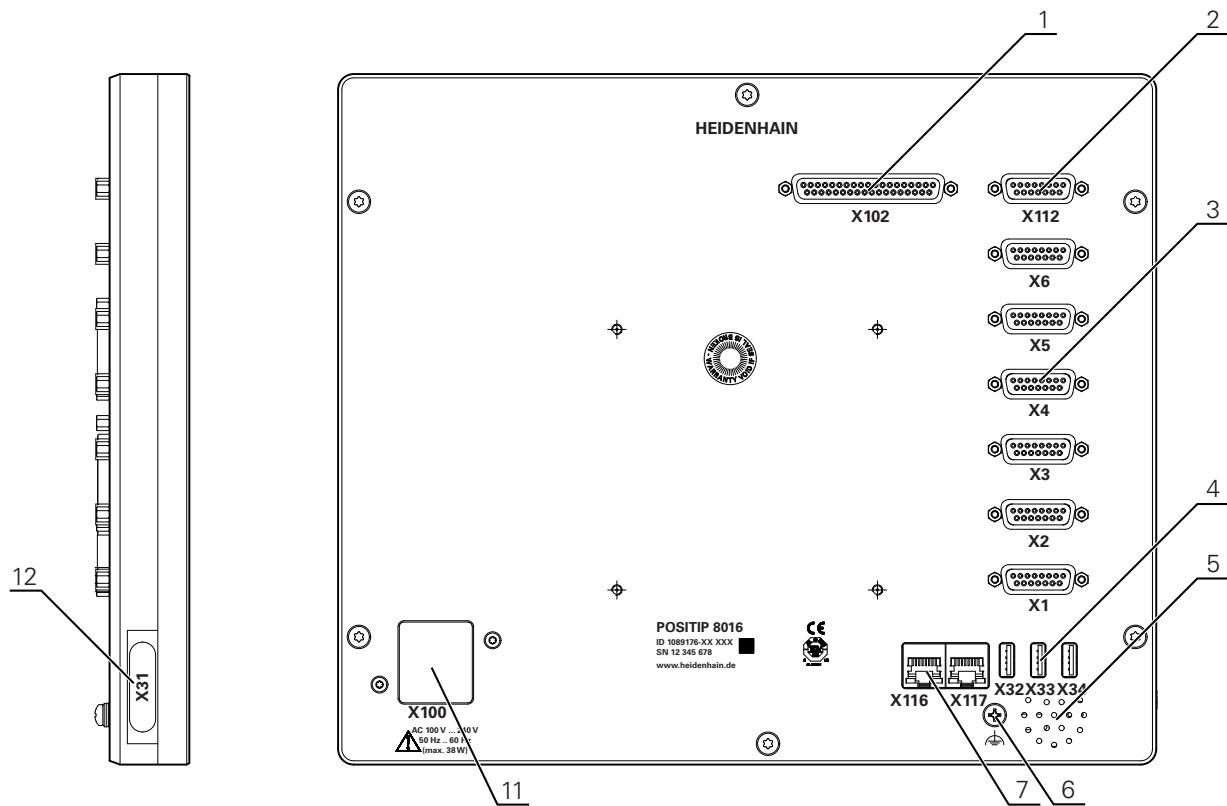Zadní strana přístroje bez protiprachových krytek

Obrázek 10: Zadní strana u přístrojů s ID 1089176-xx

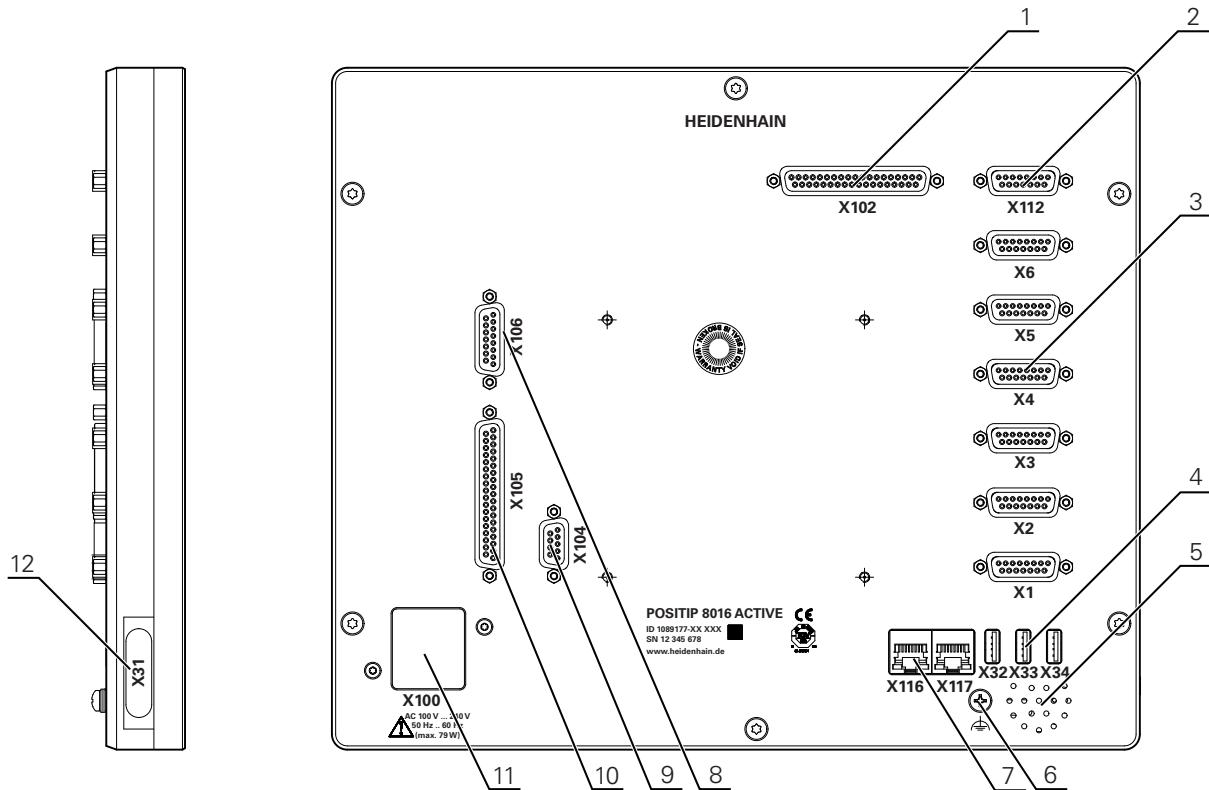

Obrázek 11: Zadní strana u přístrojů s ID 1089177-xx

Konektory:

- 1 **X102:** 37pinový konektor Sub-D pro digitální TTL-rozhraní (8 vstupů, 16 výstupů)
- 2 **X112:** 15pinový konektor Sub-D pro dotykové sondy (např. dotykovou sondu HEIDENHAIN)
- 3 **X1-X6:** 15pinové konektory Sub-D pro měřidla s rozhraním typu 1 V_{SS}, 11µA_{SS} nebo EnDat 2.2
Standardně se 4 volnými vstupy, opčně lze povolit 2 další vstupy
- 4 **X32-X34:** USB 2.0 konektor Hi-Speed (typ A) pro USB-flashdisk
- 5 Reproduktor
- 6 Přípojka uzemnění dle IEC/EN 60204-1.
- 7 **X116:** Konektor RJ45-Ethernet pro komunikaci a výměnu dat s následnými systémy, popř. s PC
- 8 **X117:** V současné době není podporováno
- 11 **X100:** Síťový vypínač a přípojka

Přídavné konektory u přístrojů s ID 1089177-xx:

- 9 **X106:** 15pinový konektor Sub-D pro analogové rozhraní (4 vstupy, 4 výstupy)
- 10 **X104:** 9pinový konektor Sub-D pro univerzální rozhraní relé (2 přepínací kontakty relé)
- 12 **X105:** 37pinový konektor Sub-D pro digitální rozhraní (24 V DC; 24 spínacích vstupů, 8 spínacích výstupů)

Levá strana přístroje

- 12 **X31** (pod krytem): Přípojka USB 2.0 Hi-Speed (typ A) pro USB-flashdisk

5.4 Připojení snímačů



U snímačů s rozhraním EnDat-2.2.: Když je jedna osa v nastavení přístroje již přidělena příslušnému vstupu snímače, tak se snímač při novém spuštění rozpozná automaticky a nastavení se upraví. Případně můžete vstup snímače přiřadit, po připojení snímače.

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů

- ▶ Sundejte krytky a uložte je

- ▶ Položte kabel podle varianty montáže

Další informace: "Sestavení přístroje", Stránka 40

- ▶ Připojte snímače napevno k danému konektoru.

Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 47

- ▶ U konektorů se šrouby: nedotahujte šrouby příliš silně.

Osazení konektorů X1, X2, X3, X4, X5, X6

1 V _{PP} , 11 µA _{PP} , EnDat 2.2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 V_{PP}	A	0 V	B+	U _P	/	/	R-	/	
11 µA_{PP}	I ₁₊		I ₂₊		/	Interní stínění	I ₀₋	/	
EnDat	/		/		DATA		/	CLOCK	
	9	10	11	12	13	14	15		
1 V_{PP}	A-	Senzor 0 V	B-	Senzor U _P	/	R+	/		
11 µA_{PP}	I ₁₋		I ₂₋		/	I ₀₊	/		
EnDat	/		/		DATA	/	CLOCK		

5.5 Zapojení spínacích vstupů a výstupů

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí při použití spínacích vstupů pro bezpečnostní funkce!

Použitím spínacích vstupů pro mechanické koncové spínače pro bezpečnostní funkce může dojít k vážným zraněním nebo usmrcení.

- ▶ Nepoužívejte spínací vstupy pro mechanické koncové spínače pro bezpečnostní funkce.



V závislosti na připojovaném periferním zařízení bude možná nutné připojení odborníkem.

Příklad: Překročení ochranného nízkého napětí (SELV)

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29



Zařízení splňuje požadavky normy IEC 61010-1 pouze tehdy, když je periferie napájena ze sekundárního obvodu s omezením energie dle IEC 61010-13. vydání, odstavec 9.4 nebo s omezením výkonu dle IEC 60950-12. vydání, odstavec 2.5 nebo ze sekundárního obvodu třídy 2 dle UL1310.

Místo IEC 61010-13. vydání, odstavec 9.4 lze použít též odpovídající odstavce norem DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 a CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1 resp. místo IEC 60950-12. vydání, odstavec 2.5 odpovídající odstavce norem DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1.

- ▶ Připojte spínací vstupy a výstupy podle následujícího osazení konektorů
- ▶ Sundejte krytky a uložte je
- ▶ Položte kabel podle varianty montáže

Další informace: "Sestavení přístroje", Stránka 40

- ▶ Připojte připojovací kabel periférie na pevně k dané přípojce.

Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 47



- ▶ U konektorů se šrouby: nedotahujte šrouby příliš silně.



Digitálním nebo analogovým vstupům a výstupům musíte přiřadit v nastavení přístroje příslušné spínací funkce.

Osazení přípojky X102

Pin 1 - Pin 32							
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEM	Din 1	Din 3	Din 4	Din 6	ZEM	Dout 0	Dout 2
9	10	11	12	13	14	15	16
Dout 4	ZEM	Dout 6	Dout 8	Dout 10	ZEM	Dout 12	Dout 14
17	18	19	20	21	22	23	24
/	/	ZEM	Din 0	Din 2	5 V DC	Din 5	Din 7
25	26	27	28	29	30	31	32
ZEM	Dout 1	Dout 3	Dout 5	ZEM	Dout 7	Dout 9	Dout 11
33	34	35	36	37			
ZEM	Dout 13	Dout 15	/	/			

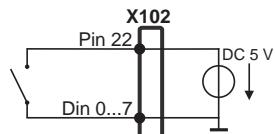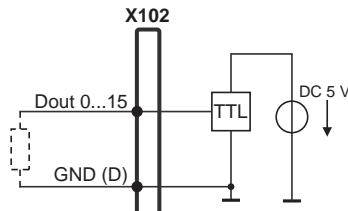
Digitální vstupy:**Digitální výstupy:****Osazení přípojky X104**

Pin 1 - Pin 9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R-0 NO	R-0 NC	/	R-1 NO	R-1 NC	R-0 CO	/	/	R-1 CO


CO - Change Over



NO - Normally Open

NC - Normally Closed

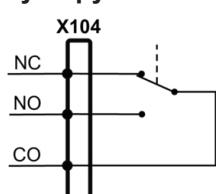
Výstupy relé:

Osazení přípojky X105

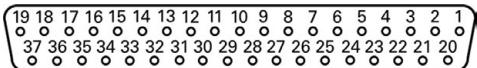							
1	2	3	4	5	6	7	8
Din 0	Din 2	Din 4	Din 6	Din 8	Din 10	Din 12	Din 14
9	10	11	12	13	14	15	16
Din 16	Din 18	Din 20	Din 22	Dout 0	Dout 2	Dout 4	Dout 6
17	18	19	20	21	22	23	24
24 V DC	24 V DC	ZEM	Din 1	Din 3	Din 5	Din 7	Din 9
25	26	27	28	29	30	31	32
Din 11	Din 13	Din 15	Din 17	Din 19	Din 21	Din 23	Dout 1
33	34	35	36	37			
Dout 3	Dout 5	Dout 7	24 V DC	ZEM			

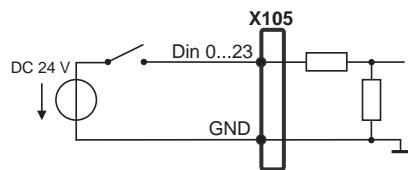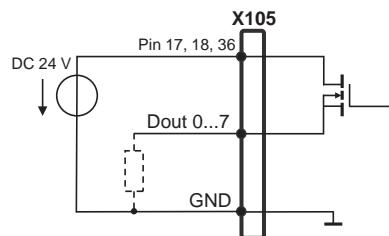
Digitální vstupy:**Digitální výstupy:**

Osazení přípojky X106

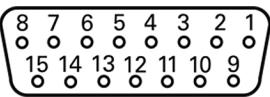


1	2	3	4	5	6	7	8
Aout 0+	Aout 1+	Aout 2+	Aout 3+	GND	GND	Ain 1	Ain 3
9	10	11	12	13	14	15	
Aout 0-	Aout 1-	Aout 2-	Aout 3-	5 V DC	Ain 0	Ain 2	

Analogové vstupy:

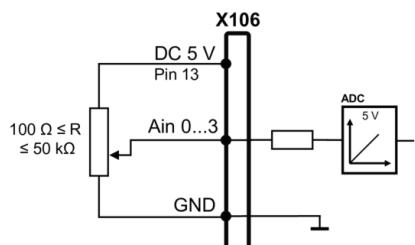

Analogové výstupy:

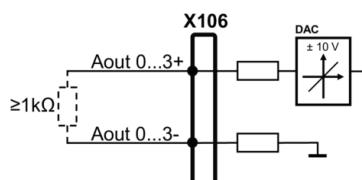


5.6

Připojení zadávacího přístroje

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
 - ▶ Sudejte krytky a uložte je
 - ▶ Položte kabel podle varianty montáže
- Další informace:** "Sestavení přístroje", Stránka 40
- ▶ Připojte USB-myš nebo USB-klávesnici k některé přípojce USB typu A (X31, X32, X33, X34). Zástrčka USB-kabelu musí být úplně zasunutá
- Další informace:** "Přehled zařízení", Stránka 47

Osazení konektorů X31, X32, X33, X34

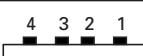


1	2	3	4
5 V DC	Data (-)	Data (+)	ZEM

5.7

Připojení síťové periferie

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
 - ▶ Sudejte krytky a uložte je
 - ▶ Položte kabel podle varianty montáže
- Další informace:** "Sestavení přístroje", Stránka 40
- ▶ Připojte síťové periferní zařízení běžným kabelem CAT.5 k přípojce Ethernetu X116. Zástrčka kabelu musí pevně zaskočit do přípojky
- Další informace:** "Přehled zařízení", Stránka 47

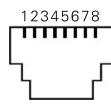Osazení přípojky X116


1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.8 Připojte síťové napětí**⚠ VAROVÁNÍ****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Nesprávně uzemněná zařízení mohou způsobit vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem.


- ▶ Zásadně používejte 3vodičový síťový kabel.
- ▶ Zajistěte správné připojení ochranného vodiče k instalaci budovy.

⚠ VAROVÁNÍ**Riziko požáru při vadné napájecí šňůre!**

Používání napájecí šňůry, která nesplňuje místní předpisy, může vést k riziku požáru.

- ▶ Používejte pouze napájecí šňůru, která splňuje alespoň národní požadavky na místě instalace

- ▶ Dbejte na následující osazení konektorů
- ▶ Napájecí přípojku připojte napájecí šňůrou, která splňuje požadavky, k síťové zásuvce s ochranným vodičem

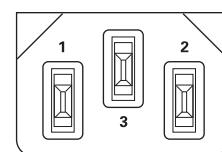Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 47**Osazení přípojky X100**


1	2	3
L/N	N/L	⏚

6

**Všeobecná
obsluha**

6.1 Přehled

Tato kapitola popisuje uživatelské rozhraní a ovládání jakož i základní funkce přístroje.

6.2 Obsluha pomocí dotykové obrazovky a zadávacích zařízení

6.2.1 Dotyková obrazovka a zadávací zařízení

Obsluha ovládacích prvků v uživatelském rozhraní přístroje se provádí pomocí dotykové obrazovky nebo připojené USB-myši.

K zadání dat můžete použít klávesnici na dotykové obrazovce nebo připojenou USB-klávesnici.

UPOZORNĚNÍ

Chybná funkce dotykového displeje způsobená vlhkostí nebo působením vody!

Vlhkost nebo voda může zhoršit funkci dotykové obrazovky.

- ▶ Chraňte dotykovou obrazovku před vlhkem, nebo kontaktem s vodou

Další informace: "Údaje přístroje", Stránka 294

6.2.2 Gesta a operace s myší

Chcete-li aktivovat ovládací prvky uživatelského rozhraní, přepnout je nebo přesunout, můžete použít dotykovou obrazovku přístroje nebo pomocí myši. Ovládání dotykové obrazovky a myši probíhá gesty.



Gesta pro ovládání dotykové obrazovky se mohou lišit od gest používaných k ovládání myši.

Pokud jsou gesta pro ovládání dotykové obrazovky a myši rozdílná, popisuje tato příručka obě možnosti ovládání jako alternativní kroky.

Alternativní kroky ovládání dotykové obrazovky a myši jsou označeny následujícími symboly:



Ovládání pomocí dotykové obrazovky



Ovládání pomocí myši

Následující přehled popisuje různá gesta pro ovládání dotykové obrazovky a myši:

Ťuknutí



označuje krátký dotyk na dotykové obrazovce



označuje jeden stisk levého tlačítka myši

Kliknutí spouští mezi jiným následující činnosti

- Volba nabídek, prvků nebo parametrů
- Zadávání znaků z klávesnice na obrazovce
- Zavření dialogu

Držení

označuje delší dotyk na dotykové obrazovce



označuje jednotlivý stisk a navazující podržení levého tlačítka myši

Držení spouští mezi jiným následující činnosti

- Rychlá změna hodnot ve vstupních políčkách s tlačítky Plus a Mínus

Tažení

označuje pohyb prstem přes dotykovou obrazovku, kde alespoň počátek je jednoznačně definován



označuje jednotlivé stisknutí a podržení levého tlačítka myši se současným pohybem myši; nejméně počáteční bod pohybu je jednoznačně definován

Tažení spouští mezi jiným následující činnosti


- Rolování v seznamech a textech

6.3 Hlavní ovládací prvky a funkce

Následující ovládací prvky umožňují konfiguraci a ovládání přes dotykovou obrazovku nebo zadávací zařízení.

Klávesnice na obrazovce

Klávesnicí na obrazovce lze zadávat text do zadávacích políček uživatelského rozhraní. V závislosti na zadávacím políčku se zobrazí numerická nebo alfanumerická klávesnice.

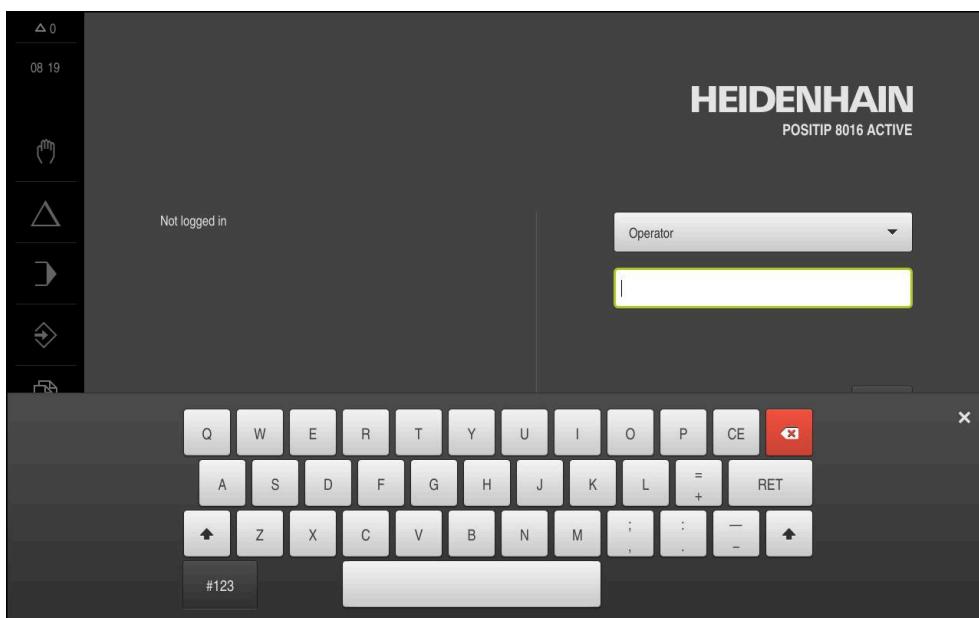

Obrázek 12: Klávesnice na obrazovce

- ▶ Chcete-li zadat hodnotu, tukněte do zadávacího políčka
- ▶ Zadávací políčko se zvýrazní
- ▶ Zobrazí se obrazovková klávesnice
- ▶ Zadejte text nebo čísla
- ▶ Správnost zadání v zadávacím políčku je případně indikována zeleným zaškrtnutím.
- ▶ Neúplné zadání nebo zadání chybné hodnoty je případně indikováno červeným vykříčníkem. Zadávání pak nelze ukončit
- ▶ K převzetí hodnot potvrďte zadání s **RET**
- ▶ Hodnoty se zobrazí
- ▶ Obrazovková klávesnice zmizí

Zadávací políčka s tlačítky Plus a Mínus

Tlačítka Plus + a Mínus - na obou stranách čísla je možné hodnotu čísla upravit.



- ▶ Klepejte na + nebo -, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
- ▶ Podržením + nebo - lze hodnoty měnit rychleji
- ▶ Zvolená hodnota se zobrazí.

Přepínač

Přepínačem lze přepínat mezi dvěma funkcemi.



- ▶ Klepněte na požadovanou funkci
- > Aktivní funkce bude zobrazena zeleně
- > Neaktivní funkce bude zobrazena světle-šedě

Posuvný přepínač

Posuvným přepínačem povolíte nebo zakážete funkci.



- ▶ Přetáhněte posuvný přepínač do požadované polohy nebo
- ▶ Ťukněte na posuvný přepínač
- > Funkce se aktivuje nebo deaktivuje

Rozevírací seznam

Tlačítka rozevíracích seznamů jsou označeny trojúhelníčkem směřujícím dolů.



- ▶ Klepněte na tlačítko
- > Rozevírací seznam se otevře
- > Aktivní záznam je označen zeleně
- ▶ Klepněte na požadovaný záznam
- > Požadovaný záznam se převezme

Zpět


Poslední krok vykonaný tlačítkem lze vrátit zpět.

Již provedené postupy nelze vrátit zpět.




- ▶ Ťukněte na Zpět
- > Poslední krok bude vrácen zpět.

Přidat

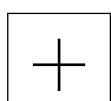


- ▶ Chcete-li přidat další prvek, ťukněte na Přidat
- > Nový prvek bude přidán

Zavřít

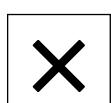

- ▶ Chcete-li zavřít dialog, ťukněte na Zavřít.

Potvrdit

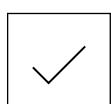

- ▶ Chcete-li zavřít určitou akci, ťukněte na Potvrdit.

Zpět

- ▶ Klepnutím na **Zpět** se vrátíte do nadřazené úrovně ve struktuře menu

6.4 POSITIP 8000 zapnutí a vypnutí

6.4.1 POSITIP 8000 zapnout



Před vlastním použitím přístroje je nutno provést kroky pro uvedení do provozu a seřízení. V závislosti na účelu použití může být nutné konfigurování přídavných parametrů nastavení.

Další informace: "Uvedení do provozu", Stránka 91

- ▶ Zapněte síťový vypínač přístroje
Síťový vypínač se nachází na zadní straně přístroje
- > Přístroj se spustí. To může chvíli trvat.
- > Pokud je aktivní automatické přihlášení uživatele a jako poslední uživatel byl přihlášen uživatel typu **Operator** tak se zobrazí uživatelské rozhraní v nabídce **Ruční režim**
- > Pokud není povoleno automatické přihlášení, zobrazí se nabídka **Přihlášení uživatele**
Další informace: "Přihlášení a odhlášení uživatele", Stránka 63

6.4.2 Úsporný režim povolit a zakázat

Jestliže nebudete přístroj přechodně používat, měli byste aktivovat režim úspory energie. Přitom přejde přístroj do neaktivního stavu bez přerušení napájení. V tomto stavu je obrazovka vypnutá.

Aktivace režimu úspory energie



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Vypnout**
- ▶ Ťukněte na **Režim úspory energie**
- > Obrazovka se vypne

Deaktivace režimu úspory energie



- ▶ Ťukněte na libovolné místo dotykové obrazovky
- > Na dolním okraji se zobrazí šipka
- > Vytáhněte šipku nahoru
- > Obrazovka se zapne a objeví se poslední zobrazené uživatelské rozhraní.

6.4.3 POSITIP 8000 vypnout

UPOZORNĚNÍ

Poškození operačního systému!

Jestliže zapnutý přístroj odpojíte od elektrického napájení, může dojít k poškození operačního systému přístroje.

- ▶ Přístroj ukončete prostřednictvím menu **Vypnout**
- ▶ Neodpojujte přístroj od zdroje napájení, dokud je zapnutý
- ▶ Až po ukončení činnosti přístroj vypněte síťovým vypínačem



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Vypnout**



- ▶ Ťukněte na **Vypnout**
- > Operační systém se vypne.
- ▶ Vyčkejte až obrazovka ukáže hlášení:
Nyní můžete zařízení vypnout.
- ▶ Vypněte přístroj síťovým vypínačem

6.5

Přihlášení a odhlášení uživatele

V nabídce **Přihlášení uživatele** se na přístroji přihlašujete a odhlašujete jako uživatel.

K přístroji může být přihlášen pouze jeden uživatel. Přihlášený uživatel se zobrazí. Pro přihlášení nového uživatele se musí přihlášený uživatel odhlásit.



Přístroj je vybaven několika úrovněmi oprávnění, které definují rozsáhlou nebo omezenou správu a obsluhu uživatelem.

6.5.1 Přihlášení uživatele



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ V rozbalovacím seznamu zvolte uživatele
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo uživatele

Uživatel	Výchozí heslo	Cílová skupina
OEM	oem	Technik uvádějící přístroj do provozu, výrobce stroje
Setup	setup	Seřizovač, konfigurátor systému
Operator	operator	Obsluha

Další informace: "Přihlášení pro rychlý start", Stránka 153



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).

Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**.
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**
- ▶ Uživatel se přihlásí a zobrazí se

Další informace: "Cílové skupiny podle typu uživatelů", Stránka 22

6.5.2 Odhlášení uživatele



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**



- ▶ Klepněte na **Odhlásit**
- ▶ Uživatel bude odhlášen
- ▶ Všechny funkce hlavního menu kromě **Vypnutí** jsou vypnuty
- ▶ Přístroj se může znova použít až po odhlášení uživatele

6.6 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- ▶ Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** zobrazí s odpovídající vlaječkou
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- ▶ Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

6.7 Hledání referenčních značek po spuštění



Je-li přístroj konfigurován s **osou vřeteneS**, musíte před případným obráběním definovat horní mez otáček vřetene.

Další informace: "Definování horní meze otáček vřetene", Stránka 171



Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 248



U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- ▶ Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference nebliká

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 78

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

6.8 Uživatelské rozhraní




Přístroj je k dispozici v různých verzích s různým vybavením. Uživatelské rozhraní a obsah funkcí se mohou podle verze a vybavení lišit.

6.8.1 Uživatelské rozhraní po Zapnutí

Uživatelské rozhraní při dodání

Zobrazené uživatelské rozhraní představuje jeho stav při expedici přístroje.

Toto uživatelské rozhraní se také zobrazí po resetování přístroje na tovární nastavení.

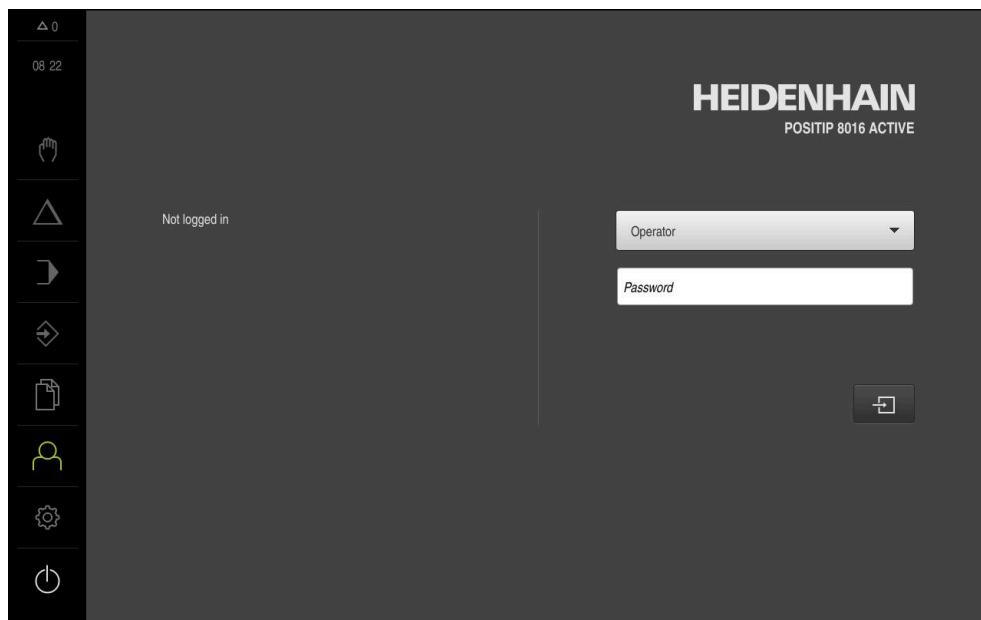

Obrázek 13: Uživatelské rozhraní ve stavu jako při dodání přístroje

Uživatelské rozhraní po spuštění

Když byl naposledy přihlášený uživatel typu **Operator** s aktivním automatickým přihlášením, tak přístroj zobrazí po startu menu **Ruční režim**.


Další informace: "Menu Ruční režim", Stránka 69

Pokud není povoleno automatické přihlášení uživatele, otevře přístroj nabídku **Přihlášení uživatele**.

Další informace: "Menu Přihlášení uživatele", Stránka 76

6.8.2 Hlavní menu uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní (v ručním provozu)

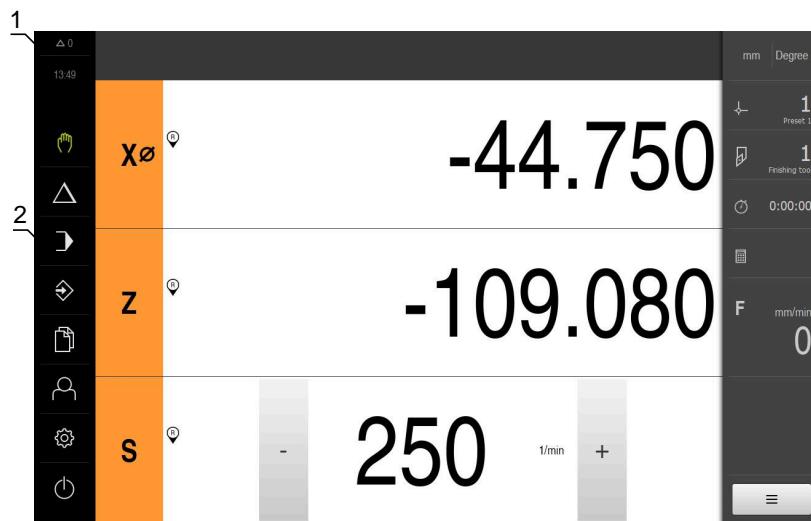

- 1 Oblast hlášení, zobrazuje čas a počet uzavřených hlášení
- 2 Hlavní nabídka s ovládacími prvky

Ovládací prvky hlavního menu

Ovládací prvek	Funkce
	Hlášení Zobrazí přehled všech zpráv a počet neuzavřených zpráv Další informace: "Hlášení", Stránka 87
	Ruční režim Ruční polohování strojních os Další informace: "Menu Ruční režim", Stránka 69
	MDI-režim Přímé zadávání požadovaných osových pohybů (Manual Data Input = ruční zadání dat); zbývající vzdálenost bude vypočtena a zobrazena Další informace: "Menu MDI-režim", Stránka 70
	Provádění programu Provedení předem připraveného programu s vedením uživatele Další informace: "Nabídka Provádění programu ", Stránka 72
	Programování Vytváření a správa jednotlivých programů Další informace: "Nabídka Programování ", Stránka 73
	Správa souborů Správa souborů, které jsou v přístroji k dispozici Další informace: "Menu Správa souborů", Stránka 75


Ovládací prvek	Funkce
	Přihlášení uživatele Přihlášení a odhlášení uživatele Další informace: "Menu Přihlášení uživatele", Stránka 76
	Nastavení Nastavení přístroje, jako např. zřizování uživatelů, konfigurování snímačů nebo aktualizace firmwaru Další informace: "Menu Nastavení", Stránka 77
	Vypnutí Ukončení činnosti operačního systému nebo aktivování úsporného režimu Další informace: "Menu Vypnout", Stránka 78

6.8.3 Menu Ruční režim

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

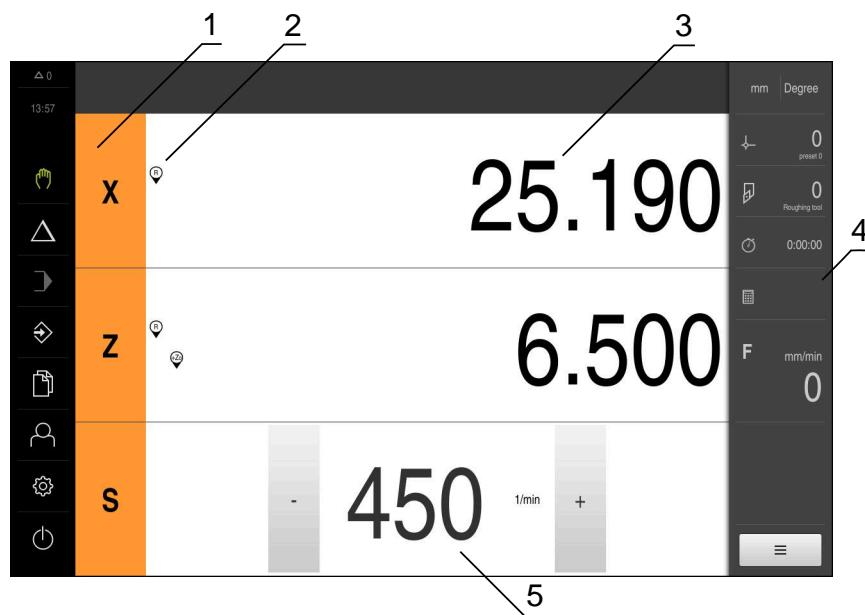

Obrázek 14: Menu Ruční režim

- 1 Osové tlačítka
- 2 Reference
- 3 Indikace polohy
- 4 Stavový řádek
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

Menu **Ruční režim** ukazuje v pracovní oblasti hodnoty polohy, naměřené ve strojních osách.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další funkce.


Další informace: "Ruční režim", Stránka 169

6.8.4 Menu MDI-režim

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **MDI-režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

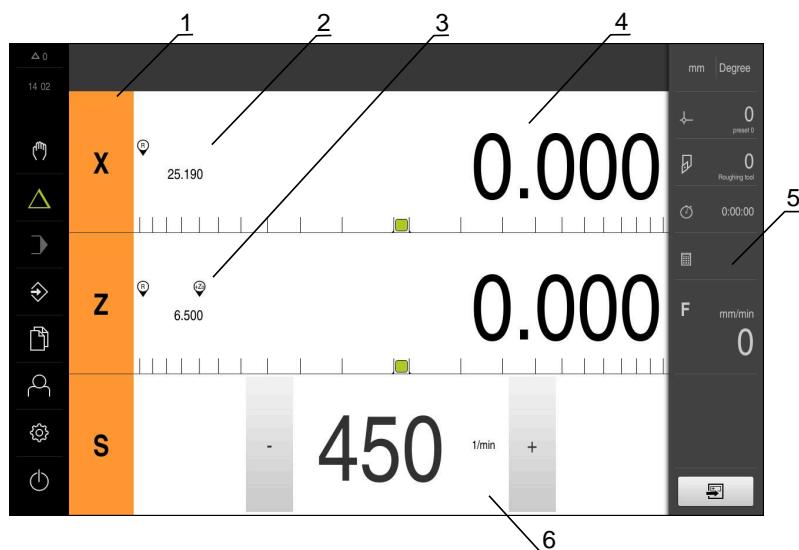


Obrázek 15: Menu MDI-režim

- 1 Osové tlačítka
- 2 Aktuální poloha
- 3 Propojené osy
- 4 Zbývající dráha
- 5 Stavový řádek
- 6 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

Dialog MDI blok

- ▶ V hlavním menu klepněte na **MDI-režim**
-
- 
- ▶ Ve stavovém řádku klepněte na **Založit**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

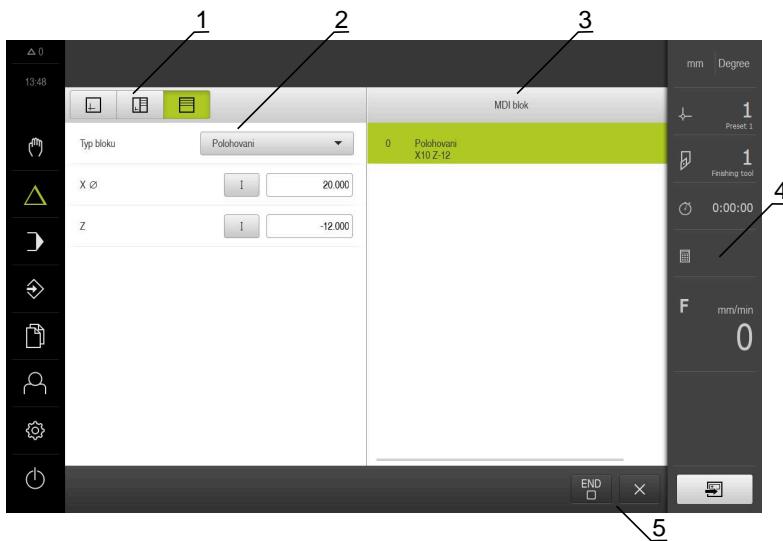

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Parametry bloku
- 3 MDI-blok
- 4 Stavový řádek
- 5 Bloky nástroje

Menu **MDI-režim** umožňuje přímé zadání požadovaných osových pohybů (MDI = Manual Data Input - ruční vložení dat). Přitom je předvolena vzdálenost k cílovému bodu; zbývající vzdálenost bude vypočtena a zobrazena.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další naměřené hodnoty a funkce.


Další informace: "MDI-režim", Stránka 177

6.8.5 Nabídka Provádění programu

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu klepněte na **Provádění programu**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro Provádění programu

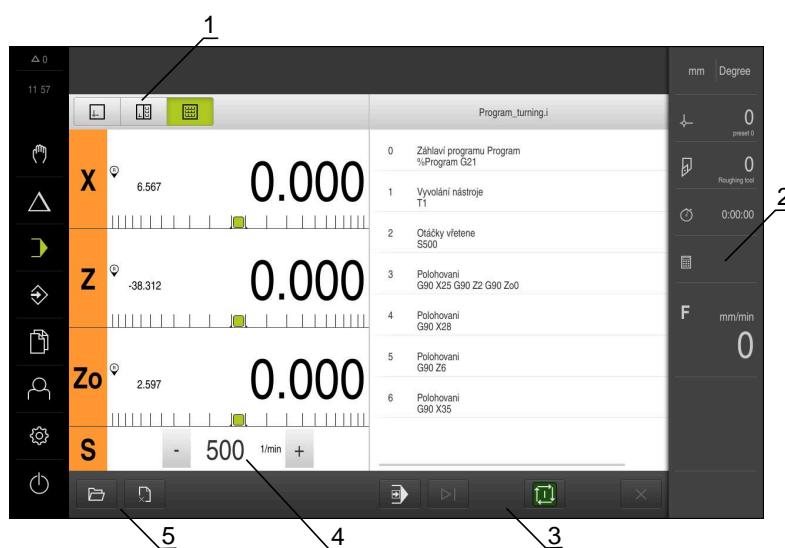

Obrázek 16: Menu Chod programu

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Stavový řádek
- 3 Ovládání programu
- 4 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 5 Správa programů

Menu **Provádění programu** umožňuje provedení programu připraveného předem v režimu Programování. Při provádění vás Průvodce provede jednotlivými kroky.

V nabídce **Provádění programu** můžete zobrazit okno simulace, které vizualizuje vybraný blok.

Ve stavovém řádku máte k dispozici další naměřené hodnoty a funkce.

Další informace: "Provádění programu ", Stránka 189

6.8.6 Nabídka Programování


Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Programování**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní Programování




Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

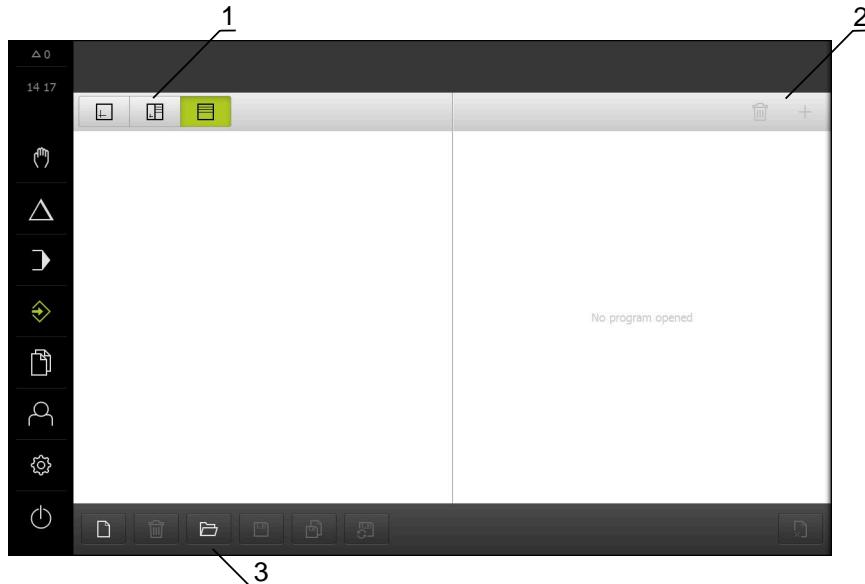

Obrázek 17: Menu **Programování**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Lišta nástrojů
- 3 Správa programů

V opčním okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.

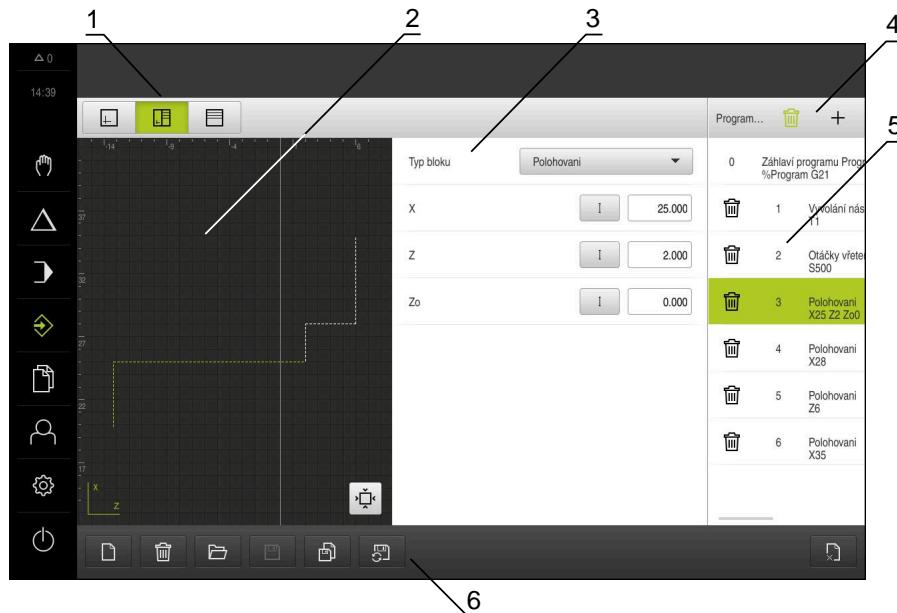

Obrázek 18: Nabídka Programování s otevřeným oknem simulace

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Simulační okno (opce)
- 3 Parametry bloku
- 4 Lišta nástrojů
- 5 Bloky programu
- 6 Správa programů

Menu **Programování** umožňuje přípravu a správu programů. K tomu účelu definujete jednotlivé obráběcí operace nebo obráběcí vzory jako bloky. Posloupnost řady bloků pak tvoří program.

Další informace: "Programování ", Stránka 199


6.8.7 Menu Správa souborů

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní správy souborů

Stručný popis

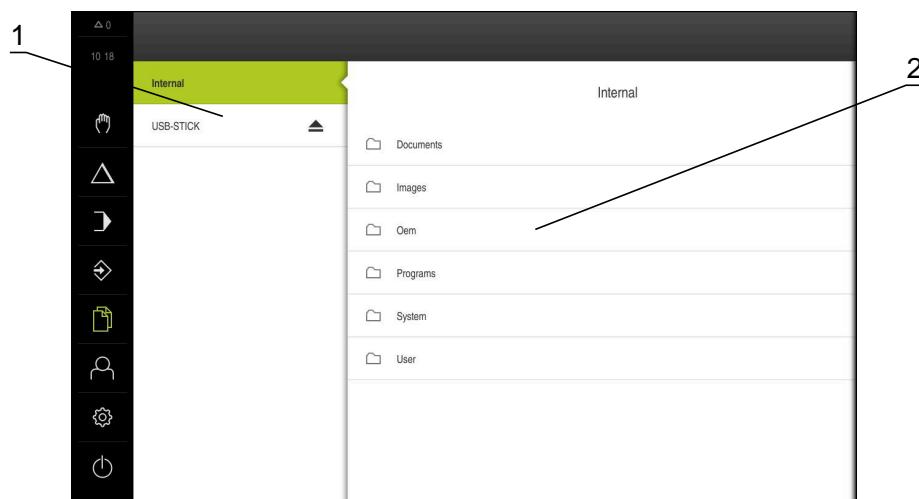

Obrázek 19: Menu **Správa souborů**

- 1 Seznam dostupných paměťových míst
- 2 Seznam složek ve zvoleném paměťovém místě

Nabídka **Správa souborů** zobrazuje přehled souborů uložených v paměti přístroje. Případně připojený USB-flashdisk (FAT32-formát) a dostupné síťové jednotky se zobrazí v seznamu úložišť. USB-flashdisk a síťové jednotky se zobrazují s názvem nebo s označením jednotky.

Další informace: "Správa souborů", Stránka 211


6.8.8 Menu Přihlášení uživatele

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro přihlášení a odhlášení uživatele

Stručný popis

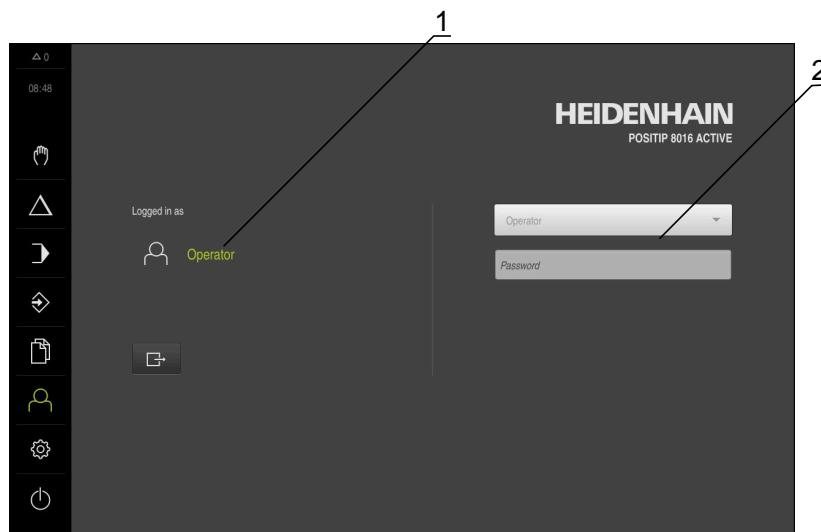

Obrázek 20: Menu Přihlášení uživatele

- 1 Zobrazení přihlášeného uživatele
- 2 Přihlášení uživatele

Nabídka **Přihlášení uživatele** zobrazí přihlášeného uživatele v levém sloupci. Přihlášení nového uživatele bude zobrazeno v pravém sloupci.

Pro přihlášení nového uživatele se musí přihlášený uživatel odhlásit.

Další informace: "Přihlášení a odhlášení uživatele", Stránka 63


6.8.9 Menu Nastavení

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní nastavení přístroje

Stručný popis

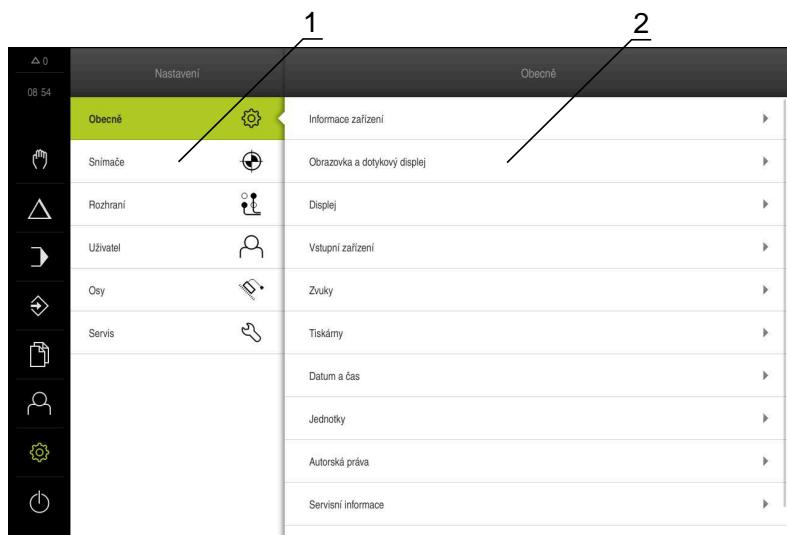

Obrázek 21: Menu Nastavení

- 1 Seznam možností nastavení
- 2 Seznam parametrů nastavení

Menu **Nastavení** ukáže všechny možnosti konfigurace přístroje. Pomocí parametrů nastavení přizpůsobíte přístroj požadavkům na místě použití.

Další informace: "Nastavení", Stránka 219



Přístroj je vybaven několika úrovněmi oprávnění, které definují rozsáhlou nebo omezenou správu a obsluhu uživatelem.

6.8.10 Menu Vypnout

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Vypnout**
- > Zobrazí se ovládací prvky pro vypnutí operačního systému, pro aktivaci energeticky úsporného režimu a pro aktivaci režimu čistění.

Stručný popis

Nabídka **Vypnout** ukáže následující možnosti:

Ovládací prvek	Funkce
	Vypnout Ukončí činnost operačního systému
	Energeticky úsporný režim Odpojí obrazovku, uvede operační systém do úsporného režimu
	Režim čistění Odpojí obrazovku, operační systém běží dále

Další informace: "POSITIP 8000 zapnutí a vypnutí", Stránka 62

Další informace: "Čištění obrazovky", Stránka 276

6.9 Indikace polohy

V indikaci polohy přístroj ukazuje polohy os a případně přídavné informace pro konfigurované osy.

Mimoto můžete propojit indikaci os a máte přístup k funkcím vřetena.

6.9.1 Ovládací prvky indikace polohy

Symbol	Význam
	Osové tlačítko Funkce tlačítka osy: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ťukněte na tlačítko osy: otevře se zadávací políčko pro polohu (Ruční režim) nebo dialog MDI blok (MDI-režim) ■ Podržte tlačítko osy: nastaví aktuální polohu jako nulový bod ■ Přetáhněte osové tlačítko doprava: otevře menu, pokud jsou pro osu k dispozici funkce
	Indikace polohy ukáže průměr radiální osy obrábění X Další informace: "Displej", Stránka 222
	Hledání referenčních značek proběhlo úspěšně
	Hledání referenčních značek neproběhlo nebo nebyla žádná referenční značka rozpoznána

Symbol	Význam
	Osa Zo je propojená s osou Z. Indikace polohy udává součet obou poloh Další informace: "Propojení os", Stránka 80
	Osa Z je propojená s osou Zo. Indikace polohy udává součet obou poloh
	Zvolený převodový stupeň pohonu vřetena Další informace: "Nastavení převodového stupně pohonu vřetena", Stránka 81
	Otáčky vřetena není možné se zvoleným převodovým stupněm dosáhnout ► Zvolte vyšší převodový stupeň
	Otáčky vřetena není možné se zvoleným převodovým stupněm dosáhnout ► Zvolte nižší převodový stupeň
	Režim vřetena CSS (konstantní řezná rychlosť) je aktivovaný Další informace: "Nastavení režimu vřetena", Stránka 82 Když symbol bliká, tak jsou vypočtené otáčky vřetena mimo definovanou oblast otáček. Požadovanou řeznou rychlosť nelze dosáhnout. Vřeteno se dále točí s maximálními nebo minimálními otáčkami
	V MDI-režimu a za Provádění Programu se aplikuje na osu koeficient změny měřítka Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 84
	Ose je řízena
1250	Aktuální otáčky vřetena
1250 <small>1mm +</small>	Zadávací políčko pro řízení otáček vřetena Další informace: "Nastavení otáček vřetena", Stránka 81

6.9.2 Funkce indikace polohy

Propojení os

Indikaci os Z a Zo můžete střídavě propojovat. U propojených os ukazuje indikace polohy obou os jako jejich součet.



Pokud jste osy Z a Zo propojili, je režim Provádění programu zablokováný.



Propojení je pro osy Z a Zo stejné. Dále je popsáno pouze propojování osy Z.



Všechny ostatní osy můžete propojit v menu .

Další informace: "Propojení os", Stránka 112

Propojení os



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte tlačítko osy Z doprava



- ▶ Ťukněte na Propojit
- > Osa Zo se propojí s osou Z
- > Symbol propojených os se zobrazí vedle tlačítka osy Z
- > Poloha propojených os se zobrazuje jako jejich součet



Rozpojení os



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte tlačítko osy Z doprava



- ▶ Ťukněte na Rozpojit
- > Polohy obou os se zobrazí nezávisle na sobě

Nastavení otáček vřetena

V závislosti na konfiguraci připojeného obráběcího stroje můžete řídit otáčky vřetena.

1250

- ▶ Pokud chcete případně přejít z indikace otáček vřetena do zadávacího políčka, přetáhněte indikaci doprava.
- > Objeví se zadávací políčko **Otáčky vřetena**
- ▶ Nastavte otáčky vřetena klepnutím nebo podržením + nebo - na požadované otáčky
- nebo
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Otáčky vřetena**
- ▶ Zadejte požadovanou hodnotu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- > Zadané otáčky vřetena se převezmou přístrojem jako cílová hodnota k dosažení
- ▶ Pro návrat do indikace otáček vřetena přetáhněte zadávací políčko doleva



Pokud nedojde k zadání do zadávacího políčka **Otáčky vřetena** během tří sekund, přejde přístroj zpátky do indikace aktuálních otáček.

Nastavení převodového stupně pohonu vřetena

Pokud váš obráběcí stroj používá pohon vřetena, můžete zvolit použitý převodový stupeň.



Výběr převodových stupňů se může řídit také externím signálem.

Další informace: "Osa vřetena S", Stránka 256



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava



- ▶ Ťukněte na **Převodový stupeň**
- > Zobrazí se dialog **Nastavit převodový stupeň**
- ▶ Ťukněte na požadovaný převodový stupeň



- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Zvolený převodový stupeň se převezme jako nová hodnota
- ▶ Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva



- > Symbol zvoleného převodového stupně se zobrazí vedle **osového tlačítka S**



Pokud nelze dosáhnout požadované otáčky vřetena se zvoleným převodovým stupněm, bliká symbol převodového stupně se šipkou nahoru (vyšší převodový stupeň) nebo se šipkou dolů (nižší převodový stupeň).

Nastavení režimu vřetena

Můžete se rozhodnout, zda zařízení používá výchozí režim otáček pro režim vřetena nebo **CSS** (konstantní rychlosť řezání).

V režimu vřetena **CSS** počítá přístroj otáčky vřetena tak, aby řezná rychlosť soustružnického nástroje zůstávala konstantní bez ohledu na geometrii obrobku.

Aktivovat režim vřetena CSS



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava



- ▶ Ťukněte na **CSS-režim**
- > Zobrazí se dialog **Aktivovat CSS**
- ▶ Zadejte **Maximální otáčky vřetena**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Aktivuje se režim vřetena **CSS**
- > Rychlosť vřetena se zobrazuje v jednotkách **m/min**
- ▶ Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva



- > Symbol režimu vřetena **CSS** se zobrazí vedle **osového tlačítka S**



Aktivovat režim otáček



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte **tlačítko osy S** doprava



- ▶ Ťukněte na **Režim otáček**
- > Zobrazí se dialog **Aktivovat režim otáček**



- ▶ Zadejte **Maximální otáčky vřetena**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Režim otáček se aktivuje
- > Rychlosť vřetena se zobrazuje v jednotkách **1/min**
- ▶ Přetáhněte **tlačítko osy S** doleva

6.10 Stavový řádek




Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování k dispozici**.

Ve stavovém řádku přístroj ukazuje posuv a rychlosť pojezdu. Mimoto máte také pomocí ovládacích prvků ve stavovém řádku přímý přístup k tabulce referenčních bodů a tabulce nástrojů ale i k pomocným programům Stopky a Kalkulátor.

6.10.1 Ovládací prvky stavového řádku

Ve stavovém řádku máte k dispozici tyto ovládací prvky:

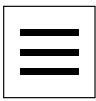Ovládací prvek	Funkce
	<p>Nabídka rychlého přístupu Nastavení jednotek pro lineární hodnoty a úhlové hodnoty, konfigurace koeficientu měřítka, nastavení indikace polohy pro radiální osy obrábění; ťuknutí otevře nabídku Rychlého přístupu</p> <p>Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 84</p>
	<p>Nulový bod stolu Zobrazení aktuálního referenčního bodu; ťuknutí otevře tabulku vztažných bodů</p> <p>Další informace: "Vytvoření tabulky vztažných bodů", Stránka 145</p>
	<p>Tabulka nástrojů Zobrazení aktuálního nástroje; ťuknutí otevře tabulku nástrojů</p> <p>Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143</p>
	<p>Stopky Zobrazení času s funkcemi start/stop ve formátu h:mm:ss</p> <p>Další informace: "Stopky", Stránka 85</p>
	<p>Počítač Kalkulačka s nejdůležitějšími matematickými funkcemi, kalkulačka otáček a kalkulačka na kužely</p> <p>Další informace: "Počítač", Stránka 85</p>
	<p>Rychlosť posuvu Indikace aktuálního posuvu nejrychlejší hlavní osy Pokud všechny hlavní osy stojí, tak se zobrazí posuv nejrychlejší rotační osy V provozních režimech Ručně a MDI se může nastavit posuv; ťuknutím otevřete menu Posuvu</p>
	<p>Override Indikace změněné pojezdové rychlosti nejrychlejší hlavní osy. Pokud všechny hlavní osy stojí, tak se zobrazí změněná pojezdová rychlosť nejrychlejší rotační osy Změna se provádí externím regulátorem na obráběcím NC-stroji</p>
	<p>Přídavné funkce Přídavné funkce v ručním provozu</p> <p>Další informace: "Doplňkové funkce v ručním režimu", Stránka 86</p>
	<p>MDI blok Založení obráběcích bloků v režimu MDI</p>

6.10.2 Úprava nastavení menu Rychlého přístupu

V nabídce Rychlý přístup můžete přizpůsobit tato nastavení:



Dostupnost jednotlivých nastavení v menu Rychlého přístupu závisí na přihlášeném uživateli.

- Jednotka délkových rozměrů (**Milimetry** nebo **Palce**)
- Měrná jednotka úhlových hodnot (**Radiant**, **Desítkové stupně** nebo **Stupně-minuty-vteřiny**)
- Zobrazení pro **Radiální osy obrábění** (**Polomer** nebo **Průměr**)
- **Měřítko**, které se při zpracování **MDI-bloku** nebo **Bloku programu** násobí s uloženou polohou
- Posuvy os v režimech **Ručně** a **MDI**

Nastavení jednotek



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na menu **Rychlý přístup**
- ▶ Zvolte požadovanou **Jednotka lineárních hodnot**
- ▶ Zvolte požadovanou **Jednotka úhlových hodnot**
- X** ▶ Chcete-li zavřít nabídku Rychlého přístupu, ťukněte na **Zavřít**.
- ▶ Zvolené měrné jednotky se zobrazí v menu **Rychlý přístup**

Aktivujte indikaci pro Radiální osy obrábění



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na menu **Rychlý přístup**
- ▶ Zvolte požadovanou opci
- X** ▶ Chcete-li zavřít nabídku Rychlého přístupu, ťukněte na **Zavřít**.
- ▶ Pokud byla zvolena opce **Průměr**, objeví se v indikaci polohy příslušný symbol

Měřítko aktivovat

Měřítko se při zpracování **MDI-bloku** nebo **Bloku programu** násobí s polohou uloženou v bloku. Takto můžete **MDI blok** nebo **Blok programu** zrcadlit nebo měnit jeho velikost v jedné či více osách, bez změny bloku.



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na menu **Rychlý přístup**
- ▶ Pro přechod do požadovaného nastavení přetáhněte náhled doleva
- ▶ **Měřítko** aktivujte pomocí posuvného přepínače **ON/OFF**
- ▶ Pro každou osu zadejte požadované **Měřítko**
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- X** ▶ Chcete-li zavřít nabídku Rychlého přístupu, ťukněte na **Zavřít**.
- ▶ Pokud je aktivní koeficient změny měřítka $\neq 1$ objeví se v indikaci polohy příslušný symbol

6.10.3 Stopky

Pro měření času obrábění a.p. nabízí přístroj ve stavovém řádku stopky. Časové zobrazení ve formátu h:mm:ss pracuje v principu jako normální stopky, to znamená že měří uplynulý čas.

Ovládací prvek	Funkce
	Start Spustí měření času nebo pokračuje v měření po přestávce
	Pauza Přeruší měření času
	Stop Zastaví měření času a vynuluje ho na 0:00:00

6.10.4 Počítač

Pro výpočty přístroj nabízí ve stavovém řádku různé kalkulačky. K zadávání čísel použijte číselné klávesy jako na normálním kalkulátoru.

Kalkulátor	Funkce
Standard	Má nejdůležitější matematické funkce
Kalkulátor otáček	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do předvolených políček zadejte Průměr (mm) a Rezna rychlosť (m/min) ▶ Otáčky se vypočítají automaticky
Kalkulátor úkosu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do předvolených políček zadejte D1, D2 a L ▶ Úhel se vypočítá automaticky ▶ Kužel se znázorní graficky

6.10.5 Nastavit posuv

Nastavit posuv

Pro režimy **Ručně** a **MDI-režim** můžete posuv nastavit v dialogu **Rychlosť posuvu**.



- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Rychlosť posuvu**
- ▶ Otevře se dialog **Rychlosť posuvu**
- ▶ Zadejte posuv do příslušného zadávacího políčka
 - Pro hlavní osy do zadávacího políčka **mm/ot** a **mm/min**
 - Pro rotační osy do zadávacího políčka **°/min**



Při otáčejícím se vřetenu pojízdí hlavní osy v závislosti na otáčkách vřetena. Přístroj používá hodnotu ze zadávacího políčka **mm/ot**. Při stojícím vřetenu přístroj používá hodnotu ze zadávacího políčka **mm/min**.



- ▶ Chcete-li dialog zavřít, tukněte na **Zavřít**.
- ▶ Osy pojízdí se zadaným posuvem

6.10.6 Doplňkové funkce v ručním režimu



- ▶ Chcete-li vyvolat přídavné funkce, tukněte na tlačítko **Přídavné funkce** ve stavovém řádku

K dispozici jsou následující ovládací prvky:

Ovládací prvek	Funkce
	Referenční značky Spuštění hledání referenčních značek Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113
	Nulové body Nastavení vztažných bodů Další informace: "Naškrábnutí vztažných bodů", Stránka 146
	Data nástroje Měření nástroje (naškrábnutím) Další informace: "Proměření nástroje", Stránka 144

6.11 OEM-Lišta



Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

S opční OEM-lištou můžete podle konfigurace funkcí řídit připojený obráběcí stroj.

6.11.1 Ovládací prvky Nabídka OEM



Dostupné ovládací prvky v OEM-liště závisí na konfiguraci zařízení a připojeného obráběcího stroje.

Další informace: "Konfigurovat Nabídka OEM", Stránka 117

V **Nabídka OEM** máte obvykle k dispozici tyto ovládací prvky:

Ovládací prvek	Funkce
	Logo Ukazuje konfigurované OEM-logo
	Otáčky vřetene Zobrazí jednu nebo více předvolených otáček vřetene Další informace: "Konfigurace cílových hodnot pro otáčky vřetena", Stránka 118

6.11.2 Vyvolání funkcí Nabídka OEM



Dostupné ovládací prvky v OEM-liště závisí na konfiguraci zařízení a připojeného obráběcího stroje.

Další informace: "Konfigurovat Nabídka OEM", Stránka 117

Pomocí ovládacích prvků v OEM-liště můžete řídit speciální funkce, například funkce vřetena.

Další informace: "Konfigurace speciálních funkcí", Stránka 121

Předvolba otáček vřetena

1500
1/min

- ▶ V OEM-liště tukněte na požadované políčko **Otáčky vřetene**
- > Zařízení předvolí napětí, které dosáhnou otáčky nezatíženého vřetena připojeného obráběcího stroje


Programování otáček vřetena

- 1500 +

- ▶ Vřeteno nastavte tukáním nebo podržením + nebo - na požadované otáčky
- ▶ V OEM-liště podržte požadované políčko **Otáčky vřetene**
- > Barva podsvětlení políčka se znázorní zeleně
- > Aktuální otáčky vřetena přístroj převezme jako cílovou hodnotu a zobrazí se v políčku **Otáčky vřetene**

6.12 Hlášení a akustická zpětná vazba

6.12.1 Hlášení

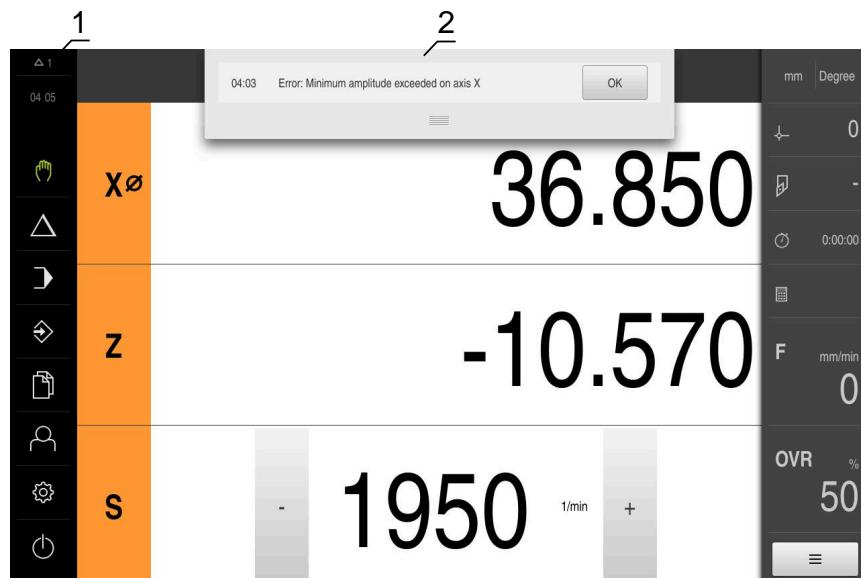

1 Rozsah zobrazování hlášení

2 Seznam hlášení

Zprávy v horní části pracovního prostoru mohou být vyvolány např. omylem obsluhy nebo neuzařenými procesy.

Hlášení se zobrazí po výskytu příčiny hlášení nebo tuknutím na oblast **Hlášení** na horním okraji obrazovky.

Vyvolání hlášení



- ▶ Klepněte na **Hlášení**
- > Otevře se seznam hlášení.

Přizpůsobení oblasti zobrazení



- ▶ Chcete-li oblast zobrazení hlášení zvětšit, táhněte za **úchyt** dolů.
- ▶ Chcete-li oblast zobrazení hlášení zmenšit, táhněte za **úchyt** nahoru.
- ▶ Chcete-li oblast zobrazení zavřít, odtáhněte **úchyt** nahoru mimo obrazovku.
- > Počet neuzavřených hlášení bude zobrazen v **Hlášení**

Uzavření hlášení

V závislosti na obsahu můžete hlášení ukončit následujícími ovládacími prvky:




- ▶ Chcete-li zavřít hlášení s pokynem ťukněte na **Zavřít**
- > Hlášení se již nebude zobrazovat.

nebo

- ▶ Chcete-li zavřít hlášení s možným účinem na aplikaci ťukněte na **OK**
- > Hlášení pak případně vezme do úvahy aplikace
- > Hlášení se již nebude zobrazovat.

6.12.2 Průvodce

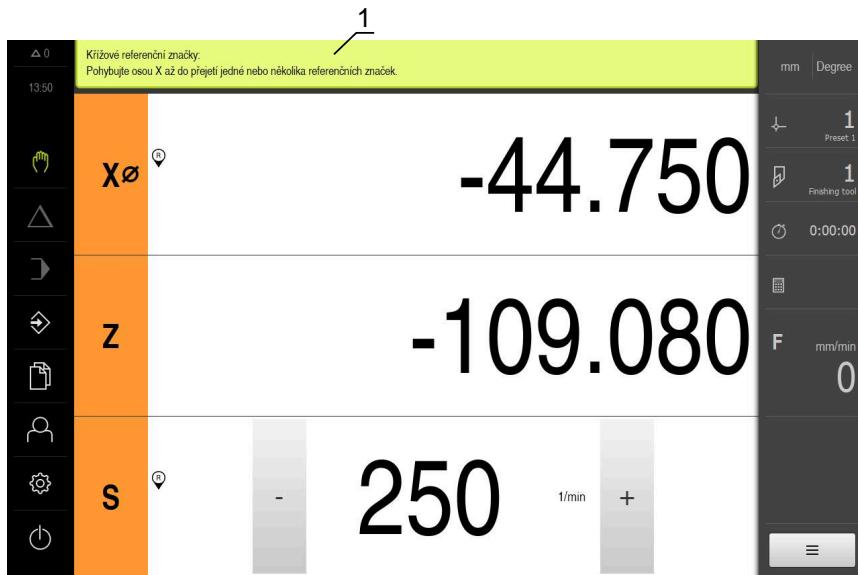

Obrázek 22: Podpora při činnostech od Průvodce

1 Průvodce (příklad)

Průvodce vás provede zpracováním a programy nebo při učení.

Následující ovládací prvky průvodce jsou zobrazeny v závislosti na aktuálním kroku nebo operaci.



- ▶ Ke zrušení poslední pracovní operace nebo její opakování tukněte na **Zpět**



- ▶ Chcete-li zobrazený pracovní krok potvrdit, tukněte na **Potvrdit**.
- ▶ Průvodce přejde k následujícímu kroku nebo ukončí postup.



- ▶ K přechodu na další zobrazení tukněte na **Další**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení tukněte na **Předchozí**



- ▶ Chcete-li Průvodce zavřít, tukněte na **Zavřít**.

6.12.3 Zvuková zpětná vazba

Přístroj může vydávat zvuková hlášení k signalizaci činnosti obsluhy, dokončení procesů nebo poruch.

Dostupné tóny jsou sdruženy do tématických oblastí. V rámci jedné tématické oblasti se tóny liší.

Nastavení akustické zpětné vazby lze definovat v nabídce **Nastavení**.

Další informace: "Zvuky", Stránka 225

7

**Uvedení do
provozu**

7.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje všechny informace o uvedení přístroje do provozu.

Při uvádění do provozu konfiguruje technik výrobce (**OEM**) přístroj pro používání u příslušného obráběcího stroje.

Nastavení lze resetovat zpět na tovární nastavení.

Další informace: "Reset", Stránka 265



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57



Následující postupy smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

7.2 Přihlášení pro uvedení do provozu

7.2.1 Přihlášení uživatele

Pro uvedení do provozu se musí uživatel **OEM** přihlásit.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Případně přihlášeného uživatele odhlaste
- ▶ Zvolte uživatele **OEM**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "**oem**"



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).

Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**
- ▶ Uživatel bude přihlášen
- ▶ Přístroj otevře režim **Ruční provoz**

7.2.2 Hledání referenčních značek po spuštění



Je-li přístroj konfigurován s **osou vřeteneS**, musíte před případným obráběním definovat horní mez otáček vřetene.

Další informace: "Definování horní meze otáček vřetene",
Stránka 171



Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 248



U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference nebliká

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 78

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

7.2.3 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- > Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** zobrazí s odpovídající vlaječkou
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- > Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

7.2.4 Změna hesla

Aby se zabránilo zneužití konfigurace, musíte změnit heslo.

Heslo je důvěrné a nesmí být předáváno dále.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Uživatel**
- ▶ Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Ťukněte na **Heslo**
- ▶ Zadejte aktuální heslo
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte nové heslo a zopakujte je
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- ▶ Nové heslo je k dispozici při následujícím přihlášení

7.3 Jednotlivé kroky pro Uvedení do provozu



Následující jednotlivé kroky pro uvedení do provozu následují za sebou.

- ▶ Chcete-li přístroj správně uvést do provozu, provedte kroky v uvedeném pořadí

Předpoklad: Jste přihlášen jako uživatel typu **OEM**(viz "Přihlášení pro uvedení do provozu", Stránka 92).

Vybrat aplikaci

- Zvolte Aplikace

Základní nastavení

- Aktivovat Softwarové možnosti
- Nastavení Datumu a času
- Nastavení měrných jednotek

Konfigurování os

Při EndDat-rozhraní:

- Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat
- provedení korekce chyb pro lineární snímače
- Zjištění počtu čárek na otáčku

Při rozhraní 1 V_{ss} nebo 11 uA_{ss}:

- Zapnutí hledání referenčních značek
- Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V_{ss} nebo 11 uA_{ss}
- provedení korekce chyb pro lineární snímače
- Zjištění počtu čárek na otáčku

- Konfigurování Osys vřetena
- Osa + NC konfigurovat
- Propojení os

Konfigurování řezání závitů

- Konfigurování řezání závitu (volitelný software NC)

Konfigurování M-funkcí

- Standardní M-funkce
- M-funkce výrobce

Oblast OEM

- Přidat dokumentaci
- Přidat startovní obrazovku
- Konfigurovat Nabídka OEM
- Přizpůsobit zobrazení
- Úprava chybových hlášení
- Zálohování složek a souborů specifických pro OEM
- Konfigurace přístroje pro snímky obrazovky

Zálohovat data

- Zálohování konfigurace
- Zálohovat uživatelské soubory

UPOZORNĚNÍ

Ztráta nebo poškození konfiguračních dat!

Když je přístroj odpojen od zdroje napájení během zapnutí, tak se mohou konfigurační data ztrátit nebo poškodit.

- Proveďte zálohu konfiguračních dat a uložte je pro obnovení

7.4 Zvolte Aplikace

Při uvádění přístroje do provozu si můžete vybrat mezi standardními aplikacemi **Frézování** a **Soustružení**.

Při dodání je v přístroji nastavena aplikace **Frézování**.



Když změníte režim aplikace přístroje, tak se všechna nastavení os resetují.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nastavení**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Aplikace** vyberte aplikaci **Soustružení**

7.5 Základní nastavení

7.5.1 Aktivovat Softwarové možnosti

Přídavné **Softwarové možnosti** se na přístroji aktivují pomocí **Licenční klíč**.



Aktivované **Softwarové možnosti** můžete zkontrolovat na stránce s přehledem.

Další informace: "Zkontrolujte Softwarové možnosti", Stránka 98

Požádat o licenční klíč

Licenční klíč si můžete vyžádat následujícím postupem:

- Přečtete z paměti přístroje informace pro vyžádání licenčního klíče
- Vytvořte žádost pro vyžádání licenčního klíče

Přečtete z paměti přístroje informace pro vyžádání licenčního klíče



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Informace zařízení**
- > Otevře se přehled informací o přístroji
- > Zobrazí se označení přístroje, ID-číslo, výrobní číslo a verze firmwaru
- ▶ Kontaktujte servis fy HEIDENHAIN a s uvedením zobrazených informací o přístroji si vyžádejte jeho licenční klíč
- > Licenční klíč a licenční soubor bude vygenerován a poslán přes e-mail

Vytvořte žádost pro vyžádání licenčního klíče



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**

- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Ťukněte na **Softwarové možnosti**
- ▶ Pro vyžádání placeného volitelného softwaru ťukněte na **Vyžádejte si licenční klíč**
- ▶ K vyžádání testovací verze zdarma ťukněte na **Požadavek možností pokusu**
- ▶ Chcete-li zvolit požadovaný volitelný software, ťukněte na odpovídající háček.



- ▶ Chcete-li zadání resetovat, ťukněte u daného opčního softwaru na háček

- ▶ Ťukněte na **Vytvoření požadavku**
- ▶ Zvolte v dialogu místo, kam se má žádost o licenci uložit.
- ▶ Zadejte vhodný název souboru
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Vytvoří se žádost o licenci a uloží se do zvolené složky.
- ▶ Když je žádost o licenci v přístroje, tak soubor přesuňte na připojený USB-flashdisk (FAT32-formát) nebo na sítovou jednotku
 Další informace: "Přesun souboru", Stránka 214
- ▶ Kontaktujte servisní pobočku fy HEIDENHAIN, předejte žádost o licenci a vyžádejte si licenční klíč pro přístroj
- ▶ Licenční klíč a licenční soubor bude vygenerován a poslán přes e-mail

Povolit licenční klíč

Licenční klíč je možno povolit prostřednictvím následujících možností:

- Načíst licenční klíč do přístroje z dodaného licenčního souboru
- Ruční zadání licenčního klíče do přístroje

Načíst licenční klíč ze souboru



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Zadejte licenční klíč**
- ▶ Ťukněte na **Číst licenční soubor**
- ▶ V souborovém systému, USB paměti nebo v síťové jednotce vyberte licenční soubor
- ▶ Volbu potvrďte s **Výběr**
- ▶ Klepněte na **OK**
- ▶ Licenční klíč se aktivuje
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ V závislosti na softwarové opci může být nutný restart.
- ▶ Restart potvrďte s **OK**.
- ▶ Aktivovaná softwarová opce je k dispozici.

Zadání licenčního klíče ručně



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Zadejte licenční klíč**
- ▶ Zadejte licenční klíč do zadávacího políčka **Licenční klíč**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Licenční klíč se aktivuje
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ V závislosti na softwarové opci může být nutný restart.
- ▶ Restart potvrďte s **OK**.
- ▶ Aktivovaná softwarová opce je k dispozici.

Zkontrolujte Softwarové možnosti

Na stránce s přehledem můžete zkontrolovat které **Softwarové možnosti** přístroje jsou povolené.



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Softwarové možnosti**
 - **Přehled**
- ▶ Zobrazí se seznam povolených **Softwarové možnosti**

7.5.2 Nastavení Datumu a času



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
-
-
- ▶ Ťukněte na **Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Datum a čas**
- > Nastavené hodnoty se zobrazují ve formátu Rok, Měsíc, Den, Hodina, Minuta
- ▶ Pro nastavení data a času do prostřední řádky táhněte sloupce nahoru nebo dolů
- ▶ Pro potvrzení ťukněte na **Nastavení**
- ▶ Volba požadovaného **Formát data** v seznamu:
 - MM-DD-YYYY: Zobrazí jako Měsíc, Den, Rok
 - DD-MM-YYYY: Zobrazí jako Den, Měsíc, Rok
 - YYYY-MM-DD: Zobrazí jako Rok, Měsíc, Den

Další informace: "Datum a čas", Stránka 225

7.5.3 Nastavení měrných jednotek

Můžete nastavit různé parametry pro jednotky, zaokrouhlování a desetinná místa.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
-
-
- ▶ Ťukněte na **Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Jednotky**
- ▶ Pro nastavení jednotek klepněte na příslušný rozbalovací seznam a vyberte jednotku.
- ▶ Pro nastavení zaokrouhlování klepněte na příslušný rozbalovací seznam a zvolte druh zaokrouhlování
- ▶ Pro nastavení počtu zobrazovaných desetinných míst klepněte na - nebo na +

Další informace: "Jednotky", Stránka 226

7.6 Konfigurování os

Postup je závislý na typu rozhraní připojeného snímače a typu osy:

- Měřidla s rozhraním typu EnDAT:
Parametry převezme měřidlo automaticky
Další informace: "Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat", Stránka 101
- Měřidla s rozhraním typu 1 V_{ss} nebo 11 µA_{ss}:
Parametry se musí konfigurovat ručně
- Typ osy **Vřeteno, Převod vřetena a Vřeteno s orientací**
Vstupy a výstupy a další parametry se musí konfigurovat ručně
Další informace: "Osa vřetena S", Stránka 256
- Typ osy **Osa + NC** (volitelný software): Vstupy a výstupy a další parametry se musí konfigurovat ručně
Další informace: "<Achsname> (nastavení osy)", Stránka 243

Parametry snímačů jsou obvykle k přístroji připojené, najdete v přehledu typických snímačů.

Další informace: "Přehled typických měřidel", Stránka 101

7.6.1 Přehled typických měřidel

Následující přehled obsahuje parametry měřidel fy HEIDENHAIN, která se obvykle k přístroji připojují.



Pokud se připojí jiná měřidla, hledejte potřebné parametry v příslušné dokumentaci přístroje.

Lineární snímače polohy

Příklady obvykle používaných inkrementálních měřidel

Snímače-Řada	Rozhraní	Perioda signálu	Referenční značka	Maximální dráha pojezdu
LS 388C/688C	1 V _{ss}	20 µm	Kódováno	20 mm
LS 187/487C	1 V _{ss}	20 µm	Kódováno	20 mm
LB 382C	1 V _{ss}	40 µm	Kódováno	80 mm

Příklady obvykle používaných absolutních snímačů

Snímače-Řada	Rozhraní	Krok měření
LC 415	EnDat 2.2	5 nm

Úhlová měřidla a rotační snímač

Snímače-Řada	Rozhraní	Dělení/Výstupních signálů na otáčku	Referenční značka	Základní interval
RON 285C	1 V _{ss}	18000	Kódováno	20°
ROD 280C	1 V _{ss}	18000	Kódováno	20°
ROD 480	1 V _{ss}	1000 ... 5000	Jedna	-
ERN 180	1 V _{ss}	1000 ... 5000	Jedna	-
ERN 480	1 V _{ss}	1000 ... 5000	Jedna	-



Pomocí následující rovnice můžete vypočítat základní rozteč distančně kódovaných referenčních značek u úhlových měřidel:

$$\text{Základní rozteč} = 360^\circ \div \text{Počet referenčních značek} \times 2$$

$$\text{Základní rozteč} = (360^\circ \times \text{Základní rozteč v periodách signálu}) \div \text{Počet čárek}$$

Příklady obvykle používaných absolutních snímačů

Snímače-Řada	Rozhraní	Krok měření
ROC 425	EnDat 2.2	25 bitů
RCN 5310	EnDat 2.2	26 bitů

7.6.2 Konfigurovat osy pro snímače s rozhraním EnDat

Když je jedna osa již přidělena příslušnému vstupu snímače, tak se připojený snímač s rozhraním EnDat při novém spuštění rozpozná automaticky a nastavení se upraví. Případně můžete vstup snímače přiřadit, po připojení snímače.

Předpoklad: K přístroji je připojen snímač s rozhraním EnDat.



Postup nastavování je pro všechny osy stejný. Dále je popsán příklad jeho použití pro jednu osu.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ Ťukněte na název osy nebo na **Není definováno**
- ▶ Případně zvolte název osy v rozevíracím seznamu **Název osy**
- ▶ Ťukněte na **Snímač**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Vstup snímače** definujte přípojku příslušného snímače:
 - X1
 - X2
 - X3
 - X4
 - X5
 - X6
- > Dostupné informace snímače se přenesou do přístroje.
- > Nastavení se aktualizuje
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ snímace polohy** vyberte typ snímače:
 - **Lineární snímač**
 - **Úhlový snímač**
 - **Úhlový snímač jako lineární snímač**
- ▶ Při výběru **Úhlový snímač jako lineární snímač** zadejte **Mechanický poměr**
- ▶ Při volbě **Úhlový snímač** zvolte **Režim zobrazení**
- ▶ Ťukněte na **Interval referenčních bodů**
- ▶ **Interval referenčních bodů** (Výpočet offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem stroje) aktivujte nebo deaktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- ▶ Když je aktivovaný, zadejte offset **Interval referenčních bodů**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- nebo
 - ▶ Chcete-li přijmout aktuální polohu jako offset v **Aktuální pozice pro posunutí referenčního bodu** ťukněte na **Použít**
 - ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**
 - > Chcete-li zobrazit elektronický typový štítek snímače, ťukněte na **Štítek ID**
 - > Chcete-li vidět výsledky diagnostiky snímače, ťukněte na **Diagnostika**

Další informace: "<Achsname> (nastavení osy)", Stránka 243



7.6.3 Konfigurování os pro snímače s rozhraním 1 V_{ss} nebo 11 uA_{ss}



Postup nastavování je pro všechny osy stejný. Dále je popsán příklad jeho použití pro jednu osu.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Osy**

- ▶ Ťukněte na název osy nebo na **Není definováno**

- ▶ Případně zvolte název osy v rozevíracím seznamu **Název osy**

- ▶ Ťukněte na **Typ osy**

- ▶ Zvolte **Typ osy Osa**



- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**

- ▶ Ťukněte na **Snímač**

- ▶ V rozevíracím seznamu **Vstup snímače** definujte přípojku příslušného snímače:

- **X1**
- **X2**
- **X3**
- **X4**
- **X5**
- **X6**

- ▶ V rozevíracím seznamu **Inkrementální signál** zvolte typ inkrementálního signálu:

- **1 Vpp**: sinusový napěťový signál
- **11 µA**: sinusový proudový signál

- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ snímace polohy** vyberte typ snímače:

- **Lineární snímač**: lineární osa
- **Úhlový snímač**: rotační osa
- **Úhlový snímač jako lineární snímač**: rotační osa se bude zobrazovat jako lineární osa

- ▶ V závislosti na výběru zadejte další parametry:

- Pro **Lineární snímač** zadejte **Perioda signálu** (viz "Lineární snímače polohy", Stránka 101)
- Pro **Úhlový snímač** zadejte **Počet řádků** (viz "Úhlová měřidla a rotační snímač", Stránka 101) nebo ho zjistěte učením (viz "Zjištění počtu čárek na otáčku ", Stránka 105)

- Pro **Úhlový snímač jako lineární snímač** zadejte **Počet řádků a Mechanický poměr**

- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**

- ▶ Pro **Úhlový snímač** zvolte příp. **Režim zobrazení**:

- ▶ Ťukněte na **Referenční značky**

- ▶ V rozevíracím seznamu **Referenční značka** vyberte referenční značku:

- **Žádný:** Žádné referenční značky nejsou k dispozici
- **Jeden:** Měřidlo disponuje jednou referenční značkou
- **Kódováno:** Měřidlo má distančně kódované referenční značky
- ▶ Pokud má lineární snímač kódované referenční značky, zadejte **Maximální dráha přejetí** (viz "Lineární snímače polohy", Stránka 101)
- ▶ Pokud má úhlový snímač kódované referenční značky, zadejte parametr pro **Jmenovitý inkrement** (viz "Úhlová měřidla a rotační snímač", Stránka 101)
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ **Inverze impulsů referenční značky** aktivujte/deaktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- ▶ Čukněte na **Interval referenčních bodů**
- ▶ **Interval referenčních bodů** (Výpočet offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem stroje) aktivujte nebo deaktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- ▶ Když je aktivovaný, zadejte offset **Interval referenčních bodů**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Chcete-li přijmout aktuální polohu jako offset v **Aktuální pozice pro posunutí referenčního bodu** čukněte na **Použít**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení čukněte dvakrát na **Zpět**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Frekvence analogového filtru** vyberte frekvenci dolní propusti pro potlačení vysokofrekvenčních rušivých signálů:
 - **33 kHz:** Rušivá frekvence nad 33 kHz
 - **400 kHz:** Rušivá frekvence nad 400 kHz
- ▶ **Ukončovací odporník** aktivujte nebo deaktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**



U příruškových signálů typu Proudový signál ($11 \mu\text{A}_{ss}$) se zakončovací odporník deaktivuje automaticky.

- ▶ V rozevíracím seznamu **Monitor chyb** vyberte druh monitorování chyb:
 - **Vyp.:** Monitorování chyb není aktivní
 - **Znečištění:** Monitorování chyb amplitudy signálu
 - **Frekvence:** Monitorování chyb frekvence signálu
 - **Četnost & znečištění:** Monitorování chyb amplitudy a frekvence signálu
- ▶ V rozevíracím seznamu **Směr načítání** vyberte požadovaný směr načítání:
 - **Positivní:** Směr jízdy ve směru počítání měřidla
 - **Negativní:** Směr jízdy je proti směru počítání měřidla

Další informace: "<Achsname> (nastavení osy)", Stránka 243

Zjištění počtu čárek na otáčku

U úhlových měřidel s rozhraním typu 1 V_{ss} nebo 11 µA_{ss}můžete během učení zjistit přesný počet čárek na otáčku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ Ťukněte na označení osy nebo popř. na **Není definováno**
- ▶ Případně zvolte v rozevíracím seznamu **Název osy** označení osy
- ▶ Ťukněte na **Snímač**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ snímace polohy** zvolte typ **Úhlový snímač**
- ▶ Pro **Režim zobrazení** zvolte možnost - ∞ ... ∞
- ▶ Ťukněte na **Referenční značky**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Referenční značka** vyberte některou z následujících možností:
 - **Žádný:** Žádné referenční značky nejsou k dispozici
 - **Jeden:** Měřidlo disponuje jednou referenční značkou
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**
- ▶ Chcete-li spustit proces učení, ťukněte na **Start**
- ▶ Spustí se postup učení a zobrazí se Pomocník.
- ▶ Postupujte podle pokynů Pomocníka
- ▶ Počet čárek, zjištěný při učení, se převezme do políčka **Počet řádků**



Pokud zvolíte po učení jiný režim zobrazení, zůstane zjištěný počet čárek uložen.

Další informace: "Nastavení pro snímače s rozhraním typu 1 V_{ss} a 11 A_{ss}",
Stránka 246

7.6.4 Provedení korekce chyb pro lineární snímače

Mechanické vlivy jako např. chyba vedení, odklopení v koncových polohách, tolerance dosedacích ploch nebo nepříznivé sestavení (Abbeho chyba) mohou vést k chybám měření. Korekcí chyby může přístroj automaticky vyrovnat systematické chyby měření již během obrábění obrobků. Pomocí porovnání cílových a skutečných hodnot lze definovat jeden či více kompenzačních koeficientů.

Přitom se rozlišuje mezi následujícími metodami:

- Lineární korekce chyby (LEC): Kompenzační koeficient se vypočítá z délky předem určeného měřicího standardu (cílová délka) a skutečného pojezdu (skutečná délka). Kompenzační koeficient se aplikuje lineárně na celý rozsah měření.
- Úseková lineární korekce chyby (SLEC): Osa se rozdělí pomocí max. 200 pomocných bodů do řady úseků. Pro každý úsek se definuje a aplikuje samostatný kompenzační koeficient.

UPOZORNĚNÍ

Následné změny nastavení měřidel mohou vést k chybám měření

Pokud dojde ke změně nastavení měřidel, jako vstupu, typu snímače, periody signálu nebo referenčních značek, tak již nemusí platit předtím zjištěné korekční koeficienty.

- Pokud změníte nastavení měřidel tak poté znova konfigurujte korekci chyby



U všech metod se musí skutečný průběh chybové křivky přesně změřit, např. s použitím komparátoru nebo kalibračního normálu.



Lineární korekci chyb a úsekovou korekci chyb nelze kombinovat.



Pokud aktivujete posun referenčního bodu, tak musíte znova konfigurovat korekci chyby. Tím zabráníte chybám měření.

Konfigurace lineární korekce chyby (LEC)

U lineární korekce chyby (LEC) přístroj používá korekční koeficient, vypočtený z délky předem určeného měřicího standardu (cílová délka) a skutečného pojezdu (skutečná délka). Kompenzační koeficient se aplikuje na celý rozsah měření.



- Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- Ťukněte na **Osy**
- Zvolte osu
- Otevřete postupně:
 - **Kompenzace chyb**
 - **Kompenzace lineárních chyb (LEC)**
- Zadejte délku měřicího normálu (cílová délka)
- Zadání potvrďte s **RET**
- Zadejte měřením zjištěnou délku skutečné pojezdové dráhy (skutečná délka)
- Zadání potvrďte s **RET**
- **Kompenzace** aktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**



Kompenzace lineárních chyb (LEC) můžete používat také u úhlových snímačů, pokud je úhel rotace menší než 360°.

Další informace: "Kompenzace lineárních chyb (LEC)", Stránka 250

Konfigurace úsekové lineární korekce chyby (SLEC)

U úsekové lineární korekce chyby (SLEC) se osa rozdělí pomocí max. 200 pomocných bodů do řady krátkých úseků. Odchylky skutečné dráhy pojezdu v příslušném úseku dávají hodnoty korekce, které kompenzují mechanické vlivy v ose.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ Zvolte osu
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Kompenzace chyb**
 - **Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)**
- ▶ **Kompenzace** deaktivujte pomocí posuvného přepínače **ON/OFF**
- ▶ Ťukněte na **Vytvořte tabulku podpůrných bodů**
- ▶ Klepnutím na + nebo - nastavte požadovaný **Počet kompenzačních bodů** (max. 200)
- ▶ Zadejte požadovaný **Interval kompenzačních bodů**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte **Vychozí bod**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Pro vytvoření tabulky pomocných bodů ťukněte na **Vytvoř**
- > Vytvoří se tabulka pomocných bodů
- > V tabulce pomocných bodů se zobrazí **pozice pomocných bodů (P)** a **hodnoty korekce (D)** daných segmentů dráhy
- ▶ Zadejte hodnotu korekce (D) "0,0" pro pomocný bod 0
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte korekce stanovené měřením do **Korekční hodnoty (D)** pro vytvořené pomocné body
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte dvakrát na **Zpět**
- ▶ **Kompenzace** aktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- > Korekce chyb pro osu se použije



Další informace: "Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)",
Stránka 250

Přizpůsobení stávající tabulky pomocných bodů

Poté, co byla vytvořena tabulka pomocných bodů pro úsekovou lineární korekci chyb, lze tuto tabulku podle potřeby přizpůsobit.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ Zvolte osu
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Kompenzace chyb**
 - **Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)**
- ▶ **Kompenzace** deaktivujte pomocí posuvného přepínače **ON/OFF**
- ▶ Ťukněte na **Tabulka kompenzačních bodů**
- > V tabulce pomocných bodů se zobrazí **pozice pomocných bodů (P)** a **hodnoty korekce (D)** daných segmentů dráhy
- ▶ Přizpůsobení **hodnoty kompenzace (D)** pomocných bodů
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**
- ▶ **Kompenzace** aktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- > Upravená korekce chyb pro osu se použije

Další informace: "Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)",
Stránka 250

7.6.5 Konfigurování Osy vřetena

Po konfiguraci připojeného obráběcího stroje musíte před provozem konfigurovat vstupy a výstupy a další parametry osy vřetena. Pokud váš obráběcí stroj používá **Převod vřetena**, můžete také konfigurovat odpovídající převodové stupně.

K tomu můžete konfigurovat **Vřeteno s orientací**. **Vřeteno s orientací** můžete použít pro **rezaní zavitu**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ Ťukněte na **S** nebo příp. na **Není definováno**
- ▶ Ťukněte na **Typ osy**
- ▶ Zvolte **Typ osy**:
 - **Vřeteno**
 - **Převod vřetena**
 - **Vřeteno s orientací**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**
- ▶ Případně zvolte v rozvíracím seznamu **Název osy** označení **S** pro osu

Základní konfigurace pro osu vřetena

Abyste mohli používat vřeteno, musíte konfigurovat základní parametry. Dále získáte přehled o základní konfiguraci vřetena.



Popis dalších možností konfigurace najdete v kapitole Nastavení.

Další informace: "Osy", Stránka 236

Osu vřetena lze spustit nebo zastavit ručně nebo přes **M funkce M3/M4**.

Pokud není k dispozici žádná **M funkce M3/M4** tak můžete vřeteno ovládat pouze ručně. K tomu konfigurujte parametry digitálních vstupů **Start vřetena a vřeteno stop**.

Ovládání osy vřetena	Analogový výstup	Vstupy	
		Start vřetena	vřeteno stop
Ručně	přiřazeno	přiřazeno	přiřazeno
M funkce M3/M4	přiřazeno	není spojeno	není spojeno

Výstupy

Pro provoz vřetena mu přiřaďte minimálně jeden analogový výstup.

Cesta: **Nastavení ► Osy ► S ► Výstupy**

- **Typ motoru**
- **Analogový výstup popř. Výstup pro krokový motor**
- **Minimální kroková frekvence:** když je typ motoru Krokový motor
- **Minimální kroková frekvence:** když je typ motoru Krokový motor
- **Otevřená polohová řídicí smyčka:** Není aktivované (polohová regulační smyčka je uzavřená); pouze při typu osy **Vřeteno s orientací**
- **Smax**
- **Umax:** je-li typ motoru unipolární servo motor nebo bipolární servomotor
- **Povolit otáčení po směru hodinových ručiček :** Přiřadit vstup když je typ motoru unipolární servo motor
- **Povolit otáčení proti směru hodinových ručiček :** Přiřadit vstup když je typ motoru unipolární servo motor

Další informace: "Výstupy (S)", Stránka 258

Vstupy

Cesta: **Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy**

- **Příkazy pohybu z digitálního vstupu:** např. ťukacími tlačítky (Jog) pro start a zastavení vřetena
- **Digitální aktivní vstupy**
- **Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup:** Přiřadit vstup, když se mají zobrazit skutečné otáčky; údaj o otáčkách při vstupním napětí 5 V

Další informace: "Pohybové příkazy z digitálního vstupu (S)", Stránka 260

Další informace: "OEM-Položka lišty Specialni funkce", Stránka 269

Parametry pro typ osy Vřeteno

Cesta: Nastavení ► Osy ► Osa vřetena S

- Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena
- Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena
- Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění
- Minimální otáčky vřetena

Další informace: "Osa vřetena S", Stránka 256

Parametry pro typ osy Vřeteno s orientací

Cesta: Nastavení ► Osy ► Osa vřetena S

- Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena
- Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena
- Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění
- Minimální otáčky vřetena
- Kv faktor P
- Kv faktor L

Další informace: "Osa vřetena S", Stránka 256

Parametry pro typ osy Převod vřetena

Cesta: Nastavení ► Osy ► S ► Převodové stupně

- Jméno
- Smax
- Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena
- Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena
- Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění
- Minimální otáčky vřetena

Další informace: "Přidat Převodové stupně", Stránka 261

Další informace: "Převodové stupně", Stránka 262

7.6.6 Osa + NC konfigurovat

V závislosti na struktuře vašeho připojeného obráběcího stroje můžete nastavit různé parametry pro vaše NC-řízené osy.



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- Ťukněte na **Osy**
- Ťukněte na <NázevOsy> nebo popř. **Není definováno**
- Ťukněte na **Typ osy**
- Zvolte **Osa + NC** (volitelný software)
- K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**
- Případně zvolte v rozevíracím seznamu **Název osy** požadované označení osy



Základní konfigurace zařízení Osa + NC

Abyste mohli pojízdět osou s NC-regulací, musíte konfigurovat základní parametry. Následující základní konfigurace je potřeba pro NC-řízené osy.



Popis dalších možností konfigurace najdete v kapitole Nastavení.

Další informace: "Osy", Stránka 236

Výstupy

Cesta: Nastavení ► Osy ► Název osy ► Výstupy

- **Typ motoru**
- **Analogový výstup** popř. **Výstup pro krokový motor**
- **Minimální kroková frekvence:** když je typ motoru Krokový motor
- **Minimální kroková frekvence:** když je typ motoru Krokový motor
- **Otevřená polohová řídící smyčka:** Není aktivovaná (polohová regulační smyčka je uzavřená)
- **Fmax**
- **Umax:** je-li typ motoru unipolární servo motor nebo bipolární servomotor
- **Povolit otáčení po směru hodinových ručiček :** Přiřadit vstup když je typ motoru unipolární servo motor
- **Povolit otáčení proti směru hodinových ručiček :** Přiřadit vstup když je typ motoru unipolární servo motor

Další informace: "Výstupy", Stránka 251

Vstupy

Cesta: Nastavení ► Osy ► Název osy ► Vstupy

- Zvolte **Příkazy pohybu z digitálního vstupu** (např. Jog-tlačítka) nebo **Příkazy pohybu z analogového vstupu** (např. Joystick)
- Při volbě **Příkazy pohybu z analogového vstupu** se musí zadat další parametry

Další informace: "Vstupy", Stránka 252

Parametry

Cesta: Nastavení ► Osy ► Název osy

- **Čas spuštění**
- **Kv faktor P**
- **Kv faktor L**

Další informace: "<Achsname> (nastavení osy)", Stránka 243

7.6.7 Propojení os

Když osy spolu propojíte, počítá přístroj polohy obou os podle zvoleného typu počítání. V indikaci polohy je zobrazena pouze hlavní osa s vypočtenou polohou. Propojené osy se v indikaci polohy nezobrazují.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ V ose, kterou chcete propojit s hlavní osou, ťukněte na <NázevOsy> nebo na **Není definováno**



- ▶ Ťukněte na **Typ osy**
- ▶ Zvolte typ osy **Spřažená osa**
- ▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Spřažená hlavní osa** zvolte požadovanou hlavní osu
- ▶ V rozevíracím seznamu **Výpočet s hlavní osou** vyberte požadovaný způsob počítání:
 - +: hlavní osa + propojená osa
 - -: hlavní osa - propojená osa
- ▶ Hodnoty poloh v obou osách jsou sloučené v závislosti na zvoleném typu počítání

Další informace: "<Achsname> (nastavení osy)", Stránka 243

7.6.8 Zapnutí hledání referenčních značek

Pomocí referenčních značek může přístroj nastavit referenci strojního stolu vůči stroji. Při zapnutém hledání referenčních značek se po startu přístroje zobrazí Průvodce, který vyzve k pojedzdu osy pro hledání referenčních značek.

Předpoklad: Zamontovaná měřidla mají referenční značky, které jsou konfigurovány v osových parametrech.



U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.



V závislosti na konfiguraci lze automatické hledání referenčních značek po startu přístroje také přerušit.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 248



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- Ťukněte na **Osy**
- Otevřete postupně:
 - **Obecná nastavení**
 - **Referenční značky**
- **Hledání referenčních značek po spuštění jednotky**
aktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**
- > Referenční značky se musí přejíždět po každém startu přístroje
- > Veškeré funkce přístroje jsou přístupné až po vyhledání referenční značky.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference neblíká

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy",
Stránka 78

7.7 Konfigurování řezání závitu (volitelný software NC)

Na vašem soustruhu máte možnost řezat závity s NC-řízením. Jako osu otáčení pro řezání závitů můžete použít vřeteno s orientaci S nebo osu C, konfigurovanou jako NC-osa.

Předpoklady:

- Osa Z konfigurována jako NC-osa
- Osa X konfigurována jako NC-osa
- Osa C konfigurována jako NC-osa nebo vřeteno s orientací



Ujistěte se, že v **Konfigurace snímače pro osu C** je konfigurováno buď $0^\circ \dots 360^\circ$ nebo $-180^\circ \dots 180^\circ$. Režim zobrazení $-\infty \dots \infty$ není podporován.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
-  ▶ Ťukněte na **Osy**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Obecná nastavení**
 - **rezani zavitu**
- ▶ V rozevíracím seznamu vyberte příslušné označení osy pro konfigurovanou **Rotační osa S** nebo **C**
- ▶ Do políčka **Speed for pre-positioning the rotational axis** zadejte příslušnou hodnotu

Další informace: "rezani zavitu", Stránka 243

7.8 Konfigurování M-funkcí

Pro obrábění můžete také použít M-funkce (strojní funkce), v závislosti na konfiguraci stroje. S M-funkcemi můžete ovlivnit následující faktory:

- funkce obráběcího stroje, jako zapnutí a vypnutí otáčení vřetena a chladicí kapaliny
- průběh programu

Můžete používat všechny M-funkce jako typ bloku v programování a při provádění programu.

Další informace: "Strojní funkce", Stránka 202

Pro vyvolání M-funkce v průběhu programu můžete případně zobrazit grafiku.

Další informace: "Konfigurace M-funkce", Stránka 271

V přístroji se rozlišuje mezi standardními M-funkcemi a M-funkcemi specifickými pro jednotlivé výrobce.

7.8.1 Standardní M-funkce

Přístroj podporuje následující standardní M-funkce (podle normy DIN 66025/ISO 6983):

Kód	Popis
M2	Program STOP, vřeteno STOP, chladicí médium VYP
M3	Otačení vřetene ve směru hodinových ručiček
M4	Otačení vřetene proti směru hodinových ručiček
M5	Vřeteno STOP
M8	Chladicí médium ZAP
M9	Chladicí médium VYP
M30	Program STOP, vřeteno STOP, chladicí médium VYP

Tyto M-funkce jsou sice strojově nezávislé, ale některé M-funkce závisí na konfiguraci obráběcího stroje (např. funkce vřetena).

7.8.2 M-funkce výrobce



M-funkce výrobců M100 až M120 jsou k dispozici pouze v případě, že propojený výstup byl nakonfigurován předem.

Další informace: "Konfigurace M-funkce", Stránka 241

Zařízení také podporuje M-funkce jednotlivých výrobců s následujícími vlastnostmi:

- Číselný rozsah je definovatelný od M100 do M120
- Funkce je závislá na výrobci stroje
- Použití v tlačítku na liště OEM

Další informace: "Konfigurovat Nabídka OEM", Stránka 117

7.9 OEM oblast

V **OEM oblast** má technik uvádějící přístroj do provozu možnost provést specifická nastavení:

- **Dokumentace:** OEM-dokumentace, např. přidat servisní pokyny
- **Spouštěcí obrazovka:** Definovat úvodní obrazovku s vlastním firemním logem
- **Nabídka OEM:** Konfigurovat OEM-lištu se specifickými funkcemi
- **Nastavení:** Zvolit aplikaci a přizpůsobit prvky zobrazení
- **Snímky obrazovky:** Konfigurovat přístroj pro snímky obrazovky s programem ScreenshotClient

7.9.1 Přidat dokumentaci

Dokumentaci přístroje můžete uložit do přístroje a prohlížet ji přímo v přístroji.



Jako dokumentaci můžete přidat pouze dokumenty formátu *.pdf.
Dokumenty s jiným formátem souboru přístroj nebude zobrazovat.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Dokumentace**
 - **Vyberte dokumentaci**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Chcete-li se dostat k požadovanému souboru, Ťukněte na odpovídající místo uložení.



Pokud se při volbě adresáře spletete, můžete navigovat zpět k původnímu adresáři.

- ▶ Ťukněte na název souboru v seznamu.

- ▶ Přejděte do adresáře se souborem
- ▶ Ťukněte na název souboru
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Soubor se zkopiruje do oblasti přístroje **Servisní informace**
Další informace: "Servisní informace", Stránka 227
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**

Další informace: "Dokumentace", Stránka 273

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk



7.9.2 Přidat startovní obrazovku

Při zapnutí přístroje se může zobrazit OEM-specifická startovní obrazovka, např. s názvem nebo logem firmy. K tomu musíte do přístroje uložit obrazový soubor s následujícími vlastnostmi:

- Typ souboru: PNG nebo JPG
- Rozlišení: 96 ppi
- Formát obrázku: 16:10 (pro jiné formáty se proporcionálně změní měřítka)
- Velikost obrazu: max. 1280 x 800 px

Přidat startovní obrazovku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
-
- 
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
- **OEM oblast**
- **Spouštěcí obrazovka**
- **Vyberte spouštěcí obrazovku**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Chcete-li se dostat k požadovanému souboru, ťukněte na odpovídající místo uložení.



Pokud se při volbě adresáře spletete, můžete navigovat zpět k původnímu adresáři.

- ▶ Ťukněte na název souboru v seznamu.

- ▶ Přejděte do adresáře se souborem
- ▶ Ťukněte na název souboru
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Soubor obrázku se zkopiuje do přístroje a při příštím zapnutí se zobrazí jako úvodní obrazovka
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk



Když uložíte uživatelské soubory, tak se uloží také OEM-specifická úvodní obrazovka a může se obnovit.

Další informace: "Zálohovat uživatelské soubory", Stránka 130

7.9.3 Konfigurovat Nabídka OEM

Můžete konfigurovat vzhled a položky nabídky OEM-lišty.



Když konfigurujete více položek menu, než se může zobrazit v **Nabídka OEM**, můžete **Nabídka OEM** posouvat vertikálně.

Zobrazit nebo skrýt Nabídka OEM



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nabídka OEM**
- ▶ **Zobrazit nabídku** aktivujte nebo deaktivujte posuvným přepínačem **ON/OFF**

Konfigurovat OEM-logo

V OEM-liště můžete zobrazit specifické firemní logo (OEM). Případně můžete klepnutím na OEM-logo otevřít soubor PDF s OEM-dokumentací.

Konfigurace OEM-logo



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nabídka OEM**
 - **Položky nabídky**



- ▶ Ťukněte na **Přidat**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Popis**
- ▶ Zadejte popis pro položku menu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ** klepněte na **Logo**
- ▶ Zvolte soubor obrázku již uložený na disku, pomocí **Zvolit logo**
- ▶ Případně zvolte nový soubor obrázku pomocí **Načíst obrazový soubor**
Další informace: "OEM-Položka lišty Logo", Stránka 267
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor s obrázkem, a zvolte soubor
- ▶ Klepněte na **Výběr**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Odkaz na dokumentaci** vyberte požadovanou volbu

Konfigurace cílových hodnot pro otáčky vřetena

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které ovládají otáčky vřetena v závislosti na konfiguraci stroje.



Nakonfigurované otáčky vřetena můžete podržením políčka **Otáčky vřetene** přepsat hodnotou aktuálně nastavených otáček vřetena.

Další informace: "Vyvolání funkcí Nabídka OEM", Stránka 87

Konfigurace cílových hodnot pro otáčky vřetena



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:

- **OEM oblast**
- **Nabídka OEM**
- **Položky nabídky**



- ▶ Ťukněte na **Přidat**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Popis**
- ▶ Zadejte popis pro položku menu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ** ťukněte na **Otáčky vřetene**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Vřeteno** ťukněte na název vřetena
- ▶ Do zadávacího políčka **Otáčky vřetene** zadejte požadovanou cílovou hodnotu

Konfigurace M-funkcí

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které řídí používání M-funkcí v závislosti na konfiguraci stroje.



M-funkce výrobců M100 až M120 jsou k dispozici pouze v případě, že propojený výstup byl nakonfigurován předem.

Další informace: "Konfigurace M-funkce", Stránka 241

Konfigurování M-funkcí



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**

- ▶ Otevřete postupně:

- **OEM oblast**
- **Nabídka OEM**
- **Položky nabídky**



- ▶ Ťukněte na **Přidat**

- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Popis**

- ▶ Zadejte popis pro položku menu

- ▶ Zadání potvrďte s **RET**

- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ** ťukněte na **M-funkce**

- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Číslo M funkce**:

- **100.T ... 120.T** (**TOGGLE** přepíná po stisku mezi stavy)
- **100.P ... 120.P** (**PULSE** vydá při stisknutí krátký impulz, může se nastavením **Doba pulzu** prodloužit)

- ▶ Zadání potvrďte s **RET**

- ▶ Pro každou M-funkci můžete navíc pomocí **Zvolte obraz pro aktivní funkci** a **Zvolte obraz pro neaktivní funkci** definovat vhodné obrázky pro zobrazení statusu

Další informace: "OEM-položka lišty M funkce", Stránka 268

Konfigurace speciálních funkcí

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které ovládají speciální funkce připojeného obráběcího stroje.



Dostupné funkce závisí na konfiguraci přístroje a připojeného obráběcího stroje.

Konfigurace speciálních funkcí



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nabídka OEM**
 - **Položky nabídky**
- ▶ Ťukněte na **Přidat**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Popis**
- ▶ Zadejte popis pro položku menu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ** ťukněte na **Specialni funkce**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Funkce** ťukněte na požadovanou speciální funkci
 - **rezani zavitu**
 - **Směr otáčení vřetena**
 - **Chlazení**
 - **Chladivo během provozu vřetena**
 - **Vymezení os**
 - **Nulová osa nástroje**
- ▶ Pro každou Speciální funkci můžete navíc pomocí **Zvolte obraz pro aktivní funkci** a **Zvolte obraz pro neaktivní funkci** definovat vhodné obrázky pro zobrazení statusu



Další informace: "OEM-Položka lišty Specialni funkce",
Stránka 269

Konfigurování dokumentů

V OEM-liště můžete definovat položky menu, které zobrazí dodatečné dokumenty. K tomu musíte v přístroji uložit odpovídající soubor ve formátu PDF.

Konfigurování dokumentů



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nabídka OEM**
 - **Položky nabídky**
- ▶ Ťukněte na **Přidat**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Popis**
- ▶ Zadejte popis pro položku menu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ** klepněte na **Dokument**
- ▶ Zvolte již uložený dokument pomocí **Zvolit dokument**
- ▶ Zvolte požadovaný soubor s obrazem pro zobrazení pomocí **Zvolit obraz pro displej**
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor s obrázkem, a zvolte soubor
- ▶ Ťukněte na **Výběr**



Mazání položek nabídky

Stávající položky nabídky OEM-lišty můžete jednotlivě smazat.

Mazání položek nabídky



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Nabídka OEM**
 - **Položky nabídky**
- ▶ Ťukněte na požadovanou položku nabídky
- ▶ Ťukněte na **Odstranit položku nabídky**
- ▶ Pro potvrzení mazání ťukněte na **OK**
- ▶ Položka menu se smaže z OEM-lišty

7.9.4 Přizpůsobit zobrazení

Můžete přizpůsobit přepsání indikace (Override) v nabídcech **Ruční režim** a **MDI-režim**. Můžete také definovat rozložení kláves na klávesnici na obrazovce.

Přizpůsobení Override displeje



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
-
- 
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
- **OEM oblast**
- **Nastavení**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Override displeje** zvolte požadovanou jednotku:
 - **Procent**: procentní rozdíl pojezdové rychlosti
 - **Hodnota**: absolutní hodnota pojezdové rychlosti

Definování designu klávesnice



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
-
- 
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
- **OEM oblast**
- **Nastavení**
- ▶ V rozevíracím seznamu **Téma klávesnice** zvolte požadované rozložení kláves na klávesnici na obrazovce

7.9.5 Úprava chybových hlášení

Jako OEM, můžete definovat určitá chybová hlášení, která buď přepíšou standardní chybová hlášení nebo se vydají jako přídavná hlášení pomocí definovaných vstupních signálů. K tomu můžete vytvořit textovou databázi, která obsahuje vaše chybová hlášení.

Vytvoření Textová databáze

Pro textovou databázi OEM-chybových hlášení vytvořte na počítači soubor typu "*.xml" a vytvořte v něm položky pro texty jednotlivých zpráv.

XML-soubor musí mít kódování UTF-8. Následující obrázek ukazuje správnou strukturu XML-souboru:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3      <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4          <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5          <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6          <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7          <text lang="fr">L'apos;arrêt d'apos;urgence est actif.</text>
8          <text lang="it">L'apos;arresto d'apos;emergenza è attivo.</text>
9          <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10         <text lang="ja">緊急停止がアクティブです。</text>
11         <text lang="pl">Włączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12         <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13         <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14         <text lang="zh">急停激活。</text>
15         <text lang="zh-tw">緊急停止啟動。</text>
16         <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17         <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18         <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19     </entry>
20     <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21         <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22         <text lang="cs">Není použito žádné řídící napětí.</text>
23         <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24         <text lang="fr">Aucune tension de commande n'apos;est appliquée.</text>
25         <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26         <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27         <text lang="ja">御電圧は適用されません。</text>
28         <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29         <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30         <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31         <text lang="zh">无控制电压。</text>
32         <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓。</text>
33         <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34         <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35         <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36     </entry>
37 </source>
```

Obrázek 23: Příklad –XML-souboru pro textovou databázi

Tento XML-soubor poté importujte do přístroje pomocí USB-flashdisku (formát FAT32) a uložte ho např. do složky Internal/Oem.

Importování Textová databáze



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 -
 - **Textová databáze**
- ▶ Chcete-li se dostat k požadovanému souboru, ťukněte na odpovídající místo uložení.



Pokud se při volbě adresáře spletete, můžete navigovat zpět k původnímu adresáři.

- ▶ Ťukněte na název souboru v seznamu.

- ▶ Přejděte do složky s XML-souborem
- ▶ Ťukněte na název souboru
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**
- > Úspěšně jste naimportovali **Textová databáze**

Další informace: "Textová databáze", Stránka 271

Konfigurace chybových hlášení

OEM-specifická chybová hlášení se mohou propojit jako přídavná hlášení se vstupy. Chybová hlášení se pak zobrazí po aktivaci vstupu. K tomu potřebujete chybová hlášení přiřadit požadovaným vstupním signálům.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**

▶ Otevřete postupně:

- **OEM oblast**
- **Nastavení**
- **Hlášení**



- ▶ Ťukněte na **Přidat**

▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Jméno**

▶ Zadejte jednoznačný název

▶ Zadání potvrďte s **RET**

▶ Ťukněte do zadávacího políčka **ID textu nebo text**

▶ Zadejte nový text hlášení

nebo

▶ Zadejte ID-textu zprávy z textové databáze

▶ V rozevíracím seznamu zvolte typ požadovaného hlášení **Typ hlášení**:

- **Standard**: Hlášení se bude zobrazovat dokud bude vstup aktivní
- **Potvrzení uživatelem**: Hlášení se bude zobrazovat až do potvrzení a zrušení uživatelem

▶ Ťukněte na **Vstup**

▶ Zvolte požadovaný digitální vstup

▶ K přechodu na předchozí zobrazení ťukněte na **Zpět**



Další informace: "Hlášení", Stránka 272

Smazat chybová hlášení

Stávající chybová hlášení můžete jednotlivě smazat.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**

▶ Otevřete postupně:

- **OEM oblast**
- **Nastavení**
- **Hlášení**

▶ Ťukněte na požadovanou položku hlášení

▶ Ťukněte na **Odstranit zadání**

▶ Pro potvrzení smazání ťukněte na **OK**

> Chybové hlášení se smaže

7.9.6 Uložení a obnovení OEM-nastavení

Všechna nastavení OEM-oblasti se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.

Zálohování složek a souborů specifických pro OEM

Nastavení OEM-oblasti lze uložit jako ZIP-soubor na USB-flashdisk nebo na připojenou síťovou jednotku.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Zálohování složek a souborů specifických pro OEM**
 - **Uložit jako ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte složku, kam se mají data kopírovat.
- ▶ Zadejte požadovaný název dat, např. "<rrrr-mm-dd>_OEM_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné uložení dat potvrďte s **OK**
- > Data byla uložena.

Obnovení složek a souborů specifických pro OEM



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **OEM oblast**
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Obnovení složek a souborů specifických pro OEM**
 - **Načíst ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou
- ▶ Zvolte soubor se zálohou
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**

Bezpečné odpojení USB-flashdisku




- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

7.9.7 Konfigurace přístroje pro snímky obrazovky

ScreenshotClient

S PC-softwarem ScreenshotClient můžete zhotovit na počítači snímky aktivní obrazovky přístroje.

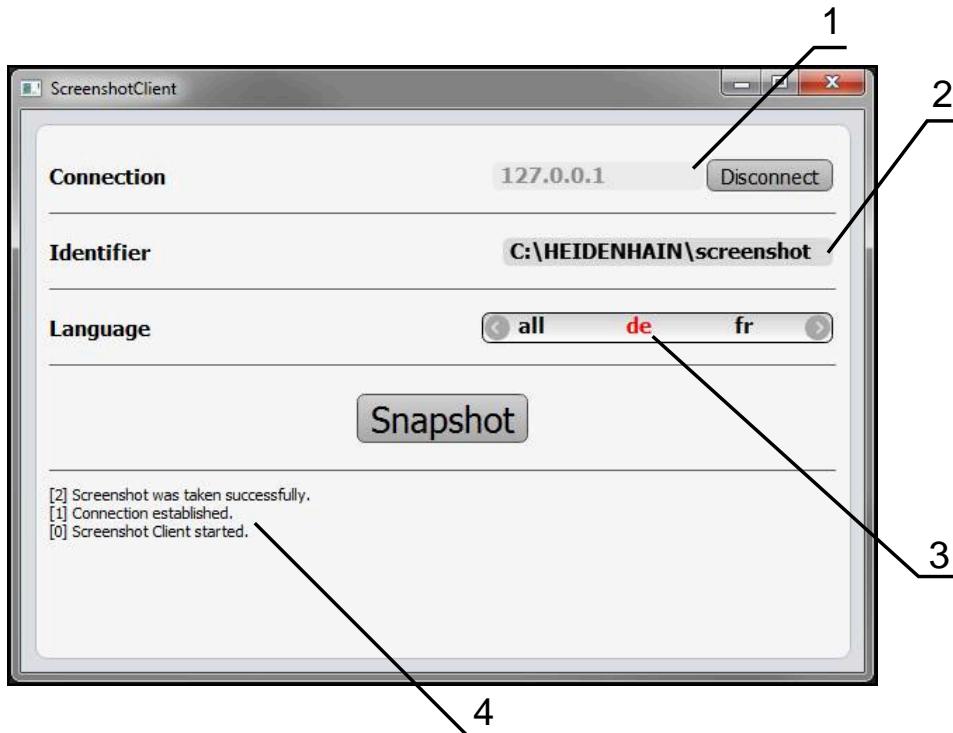

Obrázek 24: Uživatelské rozhraní ScreenshotClient

- 1 Stav připojení
- 2 Cesta k souboru a název souboru
- 3 Výběr jazyka
- 4 Hlášení stavu



Program ScreenshotClient je součástí standardní instalace **POSITIP 8000 Demo**.



Podrobný popis najdete v **Příručce pro uživatele POSITIP 8000 Demo**. Příručka pro uživatele je k dispozici ve složce „Dokumentace“ na webové stránce produktu.

Další informace: "Demo-software k produktu", Stránka 18

Aktivovat vzdálený přístup pro snímek obrazovky

Abyste mohli ScreenshotClient připojit z počítače k zařízení, je třeba v přístroji povolit **Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
-
- 
- ▶ Klepněte na **Servis**
- ▶ Klepněte na **OEM oblast**
- ▶ **Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky** aktivujte posuvným přepínačem ON/OFF

Další informace: "OEM oblast", Stránka 265

7.10 Zálohování dat

7.10.1 Zálohování konfigurace

Nastavení přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
-
- 
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Zálohování konfigurace**

Provést Kompletní zálohování

Při kompletním zálohování konfigurace se zálohují všechna nastavení přístroje.

- ▶ Ťukněte na **Kompletní zálohování**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (FAT32-formát) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má konfigurace zkopirovat.
- ▶ Zadejte požadovaný název konfiguračních dat, např. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování konfigurace potvrďte s **OK**
- > Konfigurační soubor byl zálohován

Další informace: "Zálohovat a obnovit konfiguraci", Stránka 264

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- 
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

7.10.2 Zálohovat uživatelské soubory

Uživatelské soubory přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení. V souvislosti se zálohováním nastavení tak může být zálohována kompletní konfigurace přístroje.

Další informace: "Zálohování konfigurace", Stránka 129



Jako uživatelské soubory se zálohují všechny soubory všech uživatelských skupin, které jsou uloženy v příslušných složkách a mohou být obnoveny.

Soubory ve složce **System** nelze obnovit.

Provést zálohování

Uživatelské soubory lze uložit jako ZIP-soubor na USB-flashdisk nebo na připojenou síťovou jednotku.



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



► Ťukněte na **Servis**

► Otevřete postupně:

- **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
- **Zálohovat uživatelské soubory**

► Ťukněte na **Uložit jako ZIP**

► Popř. zastrčte USB-flashdisk (FAT32-formát) do USB-rozhraní přístroje

► Zvolte adresář, kam se má ZIP-soubor zkopirovat

► Zadejte požadovaný název ZIP-souboru, např. "<rrrr-mm-dd>_config"

► Zadání potvrďte s **RET**

► Ťukněte na **Uložit jako**

► Úspěšné zálohování uživatelských souborů potvrďte s **OK**

► Uživatelské soubory se uloží do zálohy

Další informace: "Zálohovat a obnovit konfiguraci", Stránka 264

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**

► Přejděte do seznamu míst uložení



► Ťukněte na **Bezpečně odpojit**

► Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**

► Vytáhněte USB-flashdisk

8

Seřizování

8.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje všechny informace o seřizování přístroje.

Při seřizování konfiguruje seřizovač (**Setup**) přístroj pro použití na obráběcím stroji v příslušných aplikacích. To zahrnuje například seřízení operátorů a vytvoření tabulky vztažných bodů a tabulky nástrojů.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57



Následující postupy smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

8.2 Přihlášení pro seřizování

8.2.1 Přihlášení uživatele

Pro seřizování přístroje se musí přihlásit uživatel **Setup**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Případně přihlášeného uživatele odhlaste
- ▶ Zvolte uživatele **Setup**
- ▶ Klepněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "**setup**"



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).

Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**

8.2.2 Hledání referenčních značek po spuštění



Je-li přístroj konfigurován s **osou vřeteneS**, musíte před případným obráběním definovat horní mez otáček vřetene.

Další informace: "Definování horní meze otáček vřetene",
Stránka 171



Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 248



U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference nebliká

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 78

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

8.2.3 Nastavení jazyka

Jazykem uživatelského rozhraní ve stavu při expedici je angličtina. Uživatelské rozhraní můžete nastavit na požadovaný jazyk.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Klepněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- > Vybraný jazyk uživatele se v rozevíracím seznamu **Jazyk** zobrazí s odpovídající vlaječkou
- ▶ V rozevíracím seznamu **Jazyk** vyberte vlaječku požadovaného jazyka.
- > Uživatelské rozhraní se zobrazí ve zvoleném jazyku.

8.2.4 Změna hesla

Aby se zabránilo zneužití konfigurace, musíte změnit heslo.

Heslo je důvěrné a nesmí být předáváno dále.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Uživatel**
- > Přihlášený uživatel se označí zaškrtnutím.
- ▶ Vyberte přihlášeného uživatele
- ▶ Ťukněte na **Heslo**
- ▶ Zadejte aktuální heslo
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte nové heslo a zopakujte je
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- > Nové heslo je k dispozici při následujícím přihlášení

8.3 Jednotlivé kroky k seřízení



Následující jednotlivé kroky pro seřízení následují za sebou.

- ▶ Chcete-li přístroj správně seřídit, provedte kroky v uvedeném pořadí

Předpoklad: Jste přihlášen jako uživatel typu **Setup**(viz "Přihlášení pro seřizování", Stránka 132).

Základní nastavení

- Nastavení Datumu a času
- Nastavení měrných jednotek
- Vytvoření a konfigurace uživatele
- Přidat Návod k obsluze
- Konfigurace sítě
- Konfigurovat síťovou jednotku
- Konfigurace ovládání myší nebo přes Touchscreen
- Konfigurování USB-klávesnice

Příprava obrábění

- Vytvoření tabulky nástrojů
- Vytvoření tabulky vztažných bodů

Zálohovat data

- Zálohování konfigurace
- Zálohovat uživatelské soubory

UPOZORNĚNÍ

Ztráta nebo poškození konfiguračních dat!

Když je přístroj odpojen od zdroje napájení během zapnutí, tak se mohou konfigurační data ztratit nebo poškodit.

- ▶ Provedte zálohu konfiguračních dat a uložte je pro obnovení

8.3.1 Základní nastavení



Možná již provedl technik uvádějící přístroj do provozu (**OEM**) některá základní nastavení.

Nastavení Datumu a času



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Datum a čas**
- > Nastavené hodnoty se zobrazují ve formátu Rok, Měsíc, Den, Hodina, Minuta
- ▶ Pro nastavení data a času do prostřední řádky táhněte sloupce nahoru nebo dolů
- ▶ Pro potvrzení ťukněte na **Nastavení**
- ▶ Volba požadovaného **Formát data** v seznamu:
 - MM-DD-YYYY: Zobrazí jako Měsíc, Den, Rok
 - DD-MM-YYYY: Zobrazí jako Den, Měsíc, Rok
 - YYYY-MM-DD: Zobrazí jako Rok, Měsíc, Den

Další informace: "Datum a čas", Stránka 225

Nastavení měrných jednotek

Můžete nastavit různé parametry pro jednotky, zaokrouhlování a desetinná místa.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Obecně**
- ▶ Ťukněte na **Jednotky**
- ▶ Pro nastavení jednotek klepněte na příslušný rozbalovací seznam a vyberte jednotku.
- ▶ Pro nastavení zaokrouhlování klepněte na příslušný rozbalovací seznam a zvolte druh zaokrouhlování
- ▶ Pro nastavení počtu zobrazovaných desetinných míst klepněte na - nebo na +

Další informace: "Jednotky", Stránka 226

Vytvoření a konfigurace uživatele

Ve stavu při dodání přístroje jsou definovány následující typy uživatelů s různými oprávněními:

- **OEM**
- **Setup**
- **Operator**

Vytvoření uživatele a hesla

Můžete zakládat nové uživatele typu **Operator**. Pro ID-uživatele a heslo jsou povoleny všechny znaky. Přitom se rozlišují malá a velká písmena.

Předpoklad: Je přihlášen uživatel typu **OEM** nebo **Setup**.



Nové uživatele typu **OEM** nebo **Setup** nelze vytvořit.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- ▶ Ťukněte na **Uživatel**



- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **ID uživatele**



ID uživatele se zobrazí pro volbu uživatele, např. při přihlášení uživatele.

ID uživatele nelze dodatečně změnit.

- ▶ Zadejte ID-uživatele
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Jméno**
- ▶ Zadejte jméno nového uživatele
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte do zadávacího pole **Heslo**
- ▶ Zadejte nové heslo a zopakujte je
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**



Můžete zobrazit obsah políček s heslem jako prostý text a znova je skrýt.

- ▶ Zobrazit nebo skrýt s posuvným přepínačem **ON/OFF**

- ▶ Ťukněte na **OK**
- ▶ Zobrazí se hlášení
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- ▶ Uživatel je vytvořen se základními údaji. Uživatel může později provést další úpravy

Konfigurace uživatele

Pokud jste nově vytvořili uživatele typu **Operator**, můžete přidat nebo změnit jeho následující informace:

- Příjmení
- Jméno
- Oddělení
- Heslo
- Jazyk
- Automatické přihlášení



Pokud je aktivováno automatické přihlášení jednoho nebo více uživatelů, tak při zapnutí se poslední přihlášený uživatel automaticky přihlásí k přístroji. Přitom není třeba zadávat ID-uživatele ani heslo.



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.



- Ťukněte na **Uživatel**
- Vyberte uživatele
- Ťukněte na zadávací políčko jehož obsah chcete editovat:
Jméno, Jméno, Oddělení
- Upravte obsah a s **RET** potvrďte
- Chcete-li změnit heslo, ťukněte na **Heslo**
- Zobrazí se dialog **Změnit heslo**
- Chcete-li změnit heslo přihlášeného uživatele, zadejte aktuální heslo
- Zadání potvrďte s **RET**
- Zadejte nové heslo a zopakujte je
- Zadání potvrďte s **RET**
- Ťukněte na **OK**
- Zobrazí se hlášení
- Hlášení uzavřete s **OK**
- Chcete-li změnit jazyk, vyberte v rozvíracím seznamu **Jazyk** vlaječku požadovaného jazyka.
- Aktivovat nebo vypnout **Automatické přihlášení** posuvným přepínačem **ON/OFF**

Smazání uživatele

Již nepotřebného uživatele typu **Operator** lze smazat.



Uživatele typu **OEM** a **Setup** nelze smazat.

Předpoklad: Je přihlášen uživatel typu **OEM** nebo **Setup**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Ťukněte na **Uživatel**
- ▶ Klepněte na uživatele, kterého chcete smazat.
- ▶ Ťukněte na **Odstranit uživatelský účet**
- ▶ Zadejte heslo oprávněného uživatele (**OEM** nebo **Setup**)
- ▶ Klepněte na **OK**
- > Uživatel se vymaže.

Přidat Návod k obsluze

Přístroj poskytuje možnost načíst příslušný návod k obsluze v požadovaném jazyku. Návod k obsluze můžete zkopírovat z dodaného USB-flashdisku do přístroje.

Nejnovější verzi Návodu k obsluze můžete najít také na www.heidenhain.de.

Předpoklad: Návod k obsluze je soubor ve formátu PDF.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Dokumentace**
 - **Přidat provozní pokyny**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Navigujte k adresáři, který obsahuje nový návod k obsluze.



Pokud se při volbě adresáře splètete, můžete navigovat zpět k původnímu adresáři.

- ▶ Ťukněte na název souboru v seznamu.

- ▶ Vyberte soubor
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Návod k obsluze se zkopíruje do přístroje.
- > Pokud již v přístroji Návod k obsluze existuje, bude přepsán.
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**
- > Návod k obsluze lze otevřít a zobrazit v přístroji

Konfigurace sítě

Nastavení sítě



Chcete-li zjistit správné nastavení sítě pro konfiguraci přístroje, obraťte se na vašeho správce sítě.

Předpoklad: Síť je připojena k přístroji.

Další informace: "Připojení síťové periferie", Stránka 54



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
-  ▶ Ťukněte na **Rozhraní**
- ▶ Ťukněte na **Sít'**
- ▶ Klepněte na požadované rozhraní (**X116** nebo **X117**)
- ▶ MAC-adresa bude rozpoznána automaticky.
- ▶ V závislosti na síťovém prostředí aktivujte nebo deaktivujte **DHCP** posuvným přepínačem **ON/OFF**
- ▶ Při aktivovaném DHCP se nastavení sítě provede automaticky, jakmile byla přiřazena IP-adresa.
- ▶ Když není DHCP aktivní zadejte **Adresa IPv4, Maska podsítě IPv4 a Standardní brána IPv4**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ V závislosti na síťovém prostředí aktivujte nebo deaktivujte **IPv6 SLAAC** posuvným přepínačem **ON/OFF**
- ▶ Při aktivovaném IPv6 SLAAC se nastavení sítě provede automaticky, jakmile byla přiřazena IP-adresa.
- ▶ Když není IPv6-SLAAC aktivní zadejte **Adresa IPv6, Délka předpony podsítě IPv6 a Standardní brána IPv6**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Zadejte **Upřednostňovaný DNS-server** a případně **alternativní DNS-server**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Konfigurace síťové přípojky se převezme.

Další informace: "Sít'", Stránka 229

Konfigurovat síťovou jednotku

Chcete-li nakonfigurovat síťovou jednotku, budete potřebovat následující údaje:

- **Jméno**
- **IP adresa serveru nebo název hosta**
- **Sdílená složka**
- **Uživatelské jméno**
- **Heslo**
- **Kopírovat šablonu**



Chcete-li zjistit správné nastavení sítě pro konfiguraci přístroje, obraťte se na vašeho správce sítě.

Předpoklad: Síť je připojena k přístroji a síťová jednotka je k dispozici.

Další informace: "Připojení síťové periferie", Stránka 54



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- 
 - ▶ Ťukněte na **Rozhraní**
 - ▶ Ťukněte na **Síťová jednotka**
 - ▶ Zadejte údaje o síťové jednotce.
 - ▶ Zadání potvrďte s **RET**
 - ▶ Aktivujte nebo vypněte **Zobrazit heslo** posuvným přepínačem **ON/OFF**
 - ▶ Popř. zvolte **Kopírovat šablonu**
 - Zvolte **Autentizace** pro šifrování hesla v síti
 - Konfigurování **Možnosti montáže**
 - Ťukněte na **OK**
 - ▶ Klepněte na **Připojit**
 - ▶ Vytvoří se spojení k síťové jednotce

Další informace: "Síťová jednotka", Stránka 230

Konfigurace ovládání myší nebo přes Touchscreen

Přístroj lze ovládat buď pomocí Touchscreenu nebo připojené myši (USB). Když je přístroj ve stavu po dodání, tak dotyk na Touchscreen vypne myš. Případně můžete určit, že přístroj lze ovládat buď jen myší nebo pouze přes Touchscreen.

Předpoklad: K přístroji je připojena USB-myš.

Další informace: "Připojení zadávacího přístroje", Stránka 54

Aby bylo umožněno ovládání za zvláštních podmínek, můžete nastavit úroveň citlivosti Touchscreenu na dotyk (např. pro ovládání v rukavicích).



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
-
-
- ▶ Ťukněte na **Obecně**
 - ▶ Ťukněte na **Vstupní zařízení**
 - ▶ V rozevíracím seznamu **Citlivost dotykové obrazovky** zvolte požadovanou možnost
 - ▶ V rozevíracím seznamu **Náhrada vícedotykových gest myší** zvolte požadovanou možnost

Další informace: "Vstupní zařízení", Stránka 224

Konfigurování USB-klávesnice

Výchozím nastavením jazyka klávesnice je angličtina. Klávesnici můžete ale nastavit na jiný jazyk.

Předpoklad: K přístroji je připojena USB-klávesnice.

Další informace: "Připojení zadávacího přístroje", Stránka 54



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
-
-
- ▶ Ťukněte na **Obecně**
 - ▶ Klepněte na **Vstupní zařízení**
 - ▶ V rozevíracím seznamu **Rozložení USB klávesnice** vyberte vlaječku požadovaného jazyka
 - ▶ Jazyk klávesnice pak odpovídá zvolenému jazyku

Další informace: "Vstupní zařízení", Stránka 224

8.3.2 Příprava obrábění

V závislosti na zamýšleném účelu může seřizovač (**Setup**) připravit přístroj vytvořením tabulek nástrojů a tabulek vztažných bodů pro určitý obráběcí postup.



Následující činnosti mohou provádět také uživatelé typu **Operator**.

Vytvoření tabulky nástrojů

Souřadnice se obvykle zadávají tak, jak je obrobek okotován na výkresu.

Musíte zadat souřadnici nástroje X a souřadnice nástroje Z použitého soustružnického nástroje. Nástroje můžete proměňovat s funkcí **Nastavit data nástroje** přímo na soustruhu.

Ve stavovém řádku máte přístup k tabulce nástrojů obsahující tyto specifické parametry pro každý použitý nástroj. Přístroj ukládá max. 99 nástrojů do tabulky nástrojů.

Nástroje		1	2	3	
0	Roughing tool	X 51.100	Z 30.200		x
1	Finishing tool	X 49.500	Z 30.850		
2	Recessing tool	X 49.900	Z 29.800		
3	Turning chisel	X 50.200	Z 29.400		
4	Thread cutting tool p = 1.5 mm	X 50.450	Z 28.600		



- 1 Typ nástroje
- 2 Průměr nástroje
- 3 Délka nástroje
- 4 Zpracování tabulky nástrojů

Nástrojové parametry

Můžete definovat následující parametry:

Popis	Parametry
Typ nástroje Označení, které jednoznačně identifikuje nástroj	Souřadnice nástroje X Špička břitu nástroje v ose Z

Vytváření nástrojů



- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**



- ▶ Tukněte na **Otevřít tabulku**
- > Zobrazí se dialog **Tabulka nástrojů**



- ▶ Tukněte na **Vložit**
- > Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování
- > Zadání potvrďte s **RET**
- > Postupně tukejte do zadávacích políček a zadávejte příslušné hodnoty
- > Případně změňte jednotky v menu výběru
- > Zadané hodnoty se přepočítají
- > Zadání potvrďte s **RET**
- > Definovaný nástroj se přidá do tabulky nástrojů
- > Abyste zablokovali nástroj proti náhodným změnám a smazání, tukněte po zadání nástroje na **Zablokovat** (Sperren)
- > Symbol se změní a záznam je chráněn
- ▶ Tukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře



Proměření nástroje



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ Tukněte v dialogu na **Data nástroje**
- > Otevře se dialog **Nastavit data nástroje**
- > Přejděte s nástrojem do požadované polohy.



- ▶ Tukněte na **Uložit pozici**
- > Aktuální poloha nástroje se uloží
- > Odjeděte nástrojem do bezpečné polohy



- > Do zadávacích políček zadejte požadované polohy
- ▶ V Průvodci tukněte na **Potvrdit**
- > Otevře se dialog **Vyberte nástroj**
- > V zadávacím políčku **Vybraný nástroj** zvolte požadovaný nástroj:

- > Chcete-li přepsat existující nástroj, vyberte položku z tabulky nástrojů
- > K vytvoření nového nástroje zadejte ještě nepřiřazené číslo v tabulce nástrojů a potvrďte s **RET**



- ▶ V Průvodci tukněte na **Potvrdit**
- > Sejmuty souřadnice se převezmou do nástroje

Smazání nástrojů



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**

- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Zobrazí se dialog **Tabulka nástrojů**
- ▶ Zaškrtnutím čtverečku v příslušné řadce vyberete jeden nebo více nástrojů
- > Pozadí aktivovaného políčka se zobrazí zeleně.



Položku nástroje lze uzamknout proti náhodným změnám a odstranění.

- ▶ Klepněte po zadání na **Odblokovat** (Entsperrnen)
- > Symbol se změní a záznam je volně přístupný




- ▶ Klepněte na **Smazat**
- > Zobrazí se hlášení
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- > Vybraný nástroj se vymže z tabulky nástrojů.



- ▶ Klepněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře

Vytvoření tabulky vztažných bodů

Ve stavovém řádku máte přístup k tabulce vztažných bodů. Tabulka vztažných bodů obsahuje absolutní polohy referenčních bodů vzhledem k referenční značce. Přístroj ukládá max. 99 vztažných bodů do tabulky vztažných bodů.

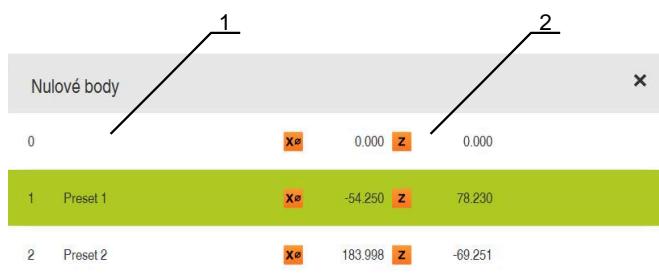

- 1 Označení
- 2 Souřadnice
- 3 Zpracovat tabulku vztažných bodů

Vytvořit vztažný bod

Tabulku vztažných bodů můžete definovat pomocí následujících metod:

Označení	Popis
Naškrábnutí	Snímání obrobku s nástrojem. Danou polohu nástroje musíte definovat ručně jako vztažný bod
Číselné zadání	Numerické hodnoty vztažných bodů musíte do tabulky vztažných bodů zadat ručně



Definování vztažných bodů se provádí v závislosti na aplikaci také uživatelem typu **Operator**.

Naškrábnutí vztažných bodů



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- ▶ Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přidavné funkce**



- ▶ Ťukněte v dialogu na **Nulové body**
- ▶ Otevře se dialog **Nastavte předvolená data**
- ▶ Nástrojem přejedte na požadovanou polohu



- ▶ Ťukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Aktuální poloha nástroje se uloží
- ▶ Odjedte nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Do zadávacích políček zadejte požadované polohy
- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Otevře se dialog Zvolit vztažný bod



- ▶ V zadávacím políčku **Zvolený nulový bod** zvolte požadovaný vztažný bod:
 - ▶ Chcete-li přepsat existující vztažný bod, vyberte položku z tabulky vztažných bodů
 - ▶ K vytvoření vztažného bodu zadejte ještě nepřiřazené číslo v tabulce vztažných bodů a potvrďte s **RET**
- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Sejmutyé souřadnice se převezmou jako vztažný bod



Ruční vytvoření vztažných bodů

Když tvoříte vztažné body v tabulce vztažných bodů ručně, tak platí následující:

- Zadání do tabulky vztažných bodů přiřadí aktuální pozici jednotlivých os nové hodnoty pozice
- Smazání zadání s **CE** resetuje polohy jednotlivých os zpátky na nulový bod stroje. Tím se vztahují nové hodnoty polohy vždy k nulovému bodu stroje



- ▶ Ve stavové liště ťukněte na **Nulové body**
- > Zobrazí se dialog **Nulové body**
- ▶ Ťukněte na **Zpracování tabulky vztažných bodů**
- > Zobrazí se dialog **Nulový bod stolu**
- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- > Zadejte do zadávacího políčka **Popis** pojmenování
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka jedné nebo více požadovaných os a zadejte odpovídající polohy
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- > Definovaný vztažný bod se přidá do tabulky vztažných bodů
- ▶ Abyste zablokovali zadání vztažného bodu proti náhodným změnám a smazání, ťukněte za položkou vztažného bodu na **Sperren** (**Zablokovat**)
- > Symbol se změní a záznam je chráněn
- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Nulový bod stolu** se zavře



Smazat vztažné body



- ▶ Ve stavové liště ťukněte na **Nulové body**
- > Zobrazí se dialog **Nulové body**
- ▶ Ťukněte na **Zpracování tabulky vztažných bodů**
- > Zobrazí se dialog **Nulový bod stolu**



Položky v tabulce vztažných bodů mohou být zablokovány proti náhodným úpravám nebo smazání. Chcete-li položku upravit, bude ji pravděpodobně nutné nejprve odemknout.



- ▶ V případě potřeby klepněte na **Odemknout** na konci řádku
- > Symbol se změní a položka je volně přístupná
- ▶ Klepnutím na čtvereček v příslušné řádce vyberete jeden nebo více vztažných bodů
- > Pozadí aktivovaného políčka se zobrazí zeleně.
- ▶ Klepněte na **Smazat**
- > Zobrazí se hlášení
- ▶ Hlášení uzavřete s **OK**
- > Zvolený nebo zvolené vztažné body se smažou z tabulky vztažných bodů
- ▶ Klepněte na **Zavřít**
- > Dialog **Nulový bod stolu** se zavře

8.4 Zálohování konfigurace

Nastavení přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Zálohování konfigurace**

Provést Kompletní zálohování

Při kompletním zálohování konfigurace se zálohují všechna nastavení přístroje.

- ▶ Ťukněte na **Kompletní zálohování**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (FAT32-formát) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má konfigurace zkopirovat.
- ▶ Zadejte požadovaný název konfiguračních dat, např. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování konfigurace potvrďte s **OK**
- ▶ Konfigurační soubor byl zálohován

Další informace: "Zálohovat a obnovit konfiguraci", Stránka 264

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

8.5 Zálohovat uživatelské soubory

Uživatelské soubory přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení. V souvislosti se zálohováním nastavení tak může být zálohována kompletní konfigurace přístroje.

Další informace: "Zálohování konfigurace", Stránka 129



Jako uživatelské soubory se zálohují všechny soubory všech uživatelských skupin, které jsou uloženy v příslušných složkách a mohou být obnoveny.

Soubory ve složce **System** nelze obnovit.

Provést zálohování

Uživatelské soubory lze uložit jako ZIP-soubor na USB-flashdisk nebo na připojenou sítovou jednotku.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**



- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Zálohovat uživatelské soubory**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako ZIP**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (FAT32-formát) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zvolte adresář, kam se má ZIP-soubor zkopírovat
- ▶ Zadejte požadovaný název ZIP-souboru, např. "<rrrr-mm-dd>_config"
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- ▶ Úspěšné zálohování uživatelských souborů potvrďte s **OK**
- > Uživatelské soubory se uloží do zálohy

Další informace: "Zálohovat a obnovit konfiguraci", Stránka 264

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

9

Rychlý start


9.1 Přehled

Tato kapitola popisuje příklad výroby obrobku. Během výroby vzorového obrobku vás tato kapitola provede krok za krokem různými možnostmi obrábění s přístrojem. Pro úspěšnou výrobu závitového čepu je třeba provést následující obráběcí kroky:

Krok obrábění	Provozní režim
Seřízení soustruhu	Ruční režim
Hrubování vnějšího obrysů	Ruční režim
Soustružení zápiců	Ruční režim
Soustružení zkosení	Ruční režim
Obrobení vnějšího obrysů načisto	Ruční režim
Soustružení závitu	MDI-režim

Předpoklad:

- Osa X jako NC-osa
- Osa Z jako NC-osa
- Rotační osa jako NC-osa nebo vřeteno s orientací

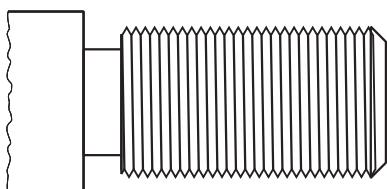

Obrázek 25: Příkladový obrobek



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57

9.2 Přihlášení pro rychlý start

Přihlášení uživatele

Pro rychlý start se musí přihlásit uživatel **Operator**.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Přihlášení uživatele**
- ▶ Odhlášení případně přihlášeného uživatele
- ▶ Zvolte uživatele **Operator**
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Heslo**
- ▶ Zadejte heslo "operator"



Pokud se heslo neshoduje se standardním nastavením, musíte ho zjistit u seřizovače (**Setup**) nebo u výrobce stroje (**OEM**).


Pokud již není heslo známé, obraťte se na místní servisní středisko fy HEIDENHAIN.



- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Přihlásit**

9.3 Předpoklady

Při výrobě závitového čepu pracujete na ručně ovládaném soustruhu. Pro závitový čep je k dispozici následující technický výkres s rozměry:

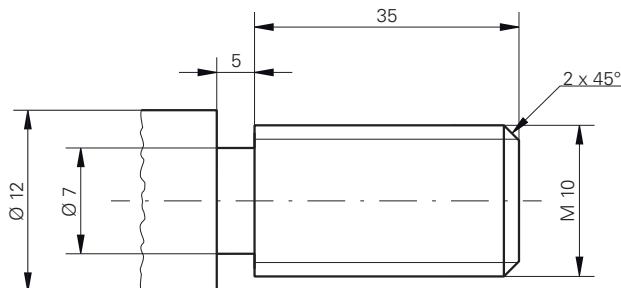

Obrázek 26: Příklad obrobku – Technický výkres

Soustruh

- Soustruh je zapnutý
- V soustruhu je upnutý polotovar obrobku s Ø 12 mm

Přístroj

- Osy mají nastavenou referenci
- Další informace:** "Proveďte hledání referenčních značek", Stránka 172

Nástroje

K dispozici jsou následující nástroje:

Nástroj	Zobrazení
Hrubovací nůž	
Hladicí nůž	
Zapichovák 3 mm	
Šikmý nůž 45°	
Otočná destička pro závit P = 1.5 mm	

Tabulka nástrojů

V příkladu se předpokládá, že nástroje pro obrábění nejsou ještě definovány.

Všechny použité nástroje musíte nejdříve zadat do tabulky nástrojů.

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Zobrazí se dialog **Tabulka nástrojů**
- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování **Hladicí nůž**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- ▶ Do zadávacího políčka **X** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- ▶ Do zadávacího políčka **Z** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- > Definovaný hladicí nůž se přidá do tabulky nástrojů
- > Zopakujte tento postup pro ostatní nástroje



- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Zobrazí se dialog **Tabulka nástrojů**




- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- ▶ Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování **Hladicí nůž**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- ▶ Do zadávacího políčka **X** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- ▶ Do zadávacího políčka **Z** zadejte hodnotu **0**
- ▶ Zadání potvrďte s **RET.**
- > Definovaný hladicí nůž se přidá do tabulky nástrojů
- > Zopakujte tento postup pro ostatní nástroje
- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře




9.4 Seřízení soustruhu

V prvním kroku obrábění soustruh seřídte. Přístroj potřebuje pro výpočet vůči relativnímu souřadnému systému parametry jednotlivých nástrojů. Pro výrobu obrobku potřebujete definovat vztažný bod.

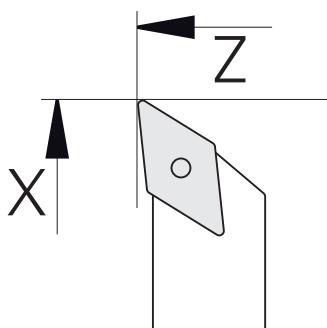

Obrázek 27: Parametr hladicího nože

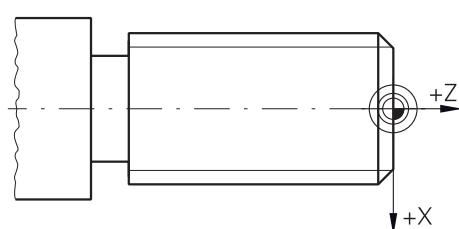

Obrázek 28: Vztažný bod

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

Propojení os



U soustruhu se suportem na loži **Z** a horním suportem **Zo** máte možnost propojit obě osy **Z** a **Zo**.



- ▶ V pracovním prostoru přetáhněte tlačítka osy **Z** doprava



- ▶ Ťukněte na **Propojit**
- > Osa **Zo** se propojí s osou **Z**
- > Symbol propojených os se zobrazí vedle tlačítka osy **Z**
- > Poloha propojených os se zobrazuje jako jejich součet

9.4.1 Proměření výchozího nástroje

U každého použitého nástroje zjistěte polohu břitů (pro X a/nebo Z) ve vztahu ke strojnemu souřadnému systému nebo vztažnému bodu obrobku. K tomu musíte nejdříve založit nástroj, od kterého se budou vypočítávat všechny další parametry dalších nástrojů. V příkladu se použije jako výchozí nástroj hladicí nůž.



- ▶ Vložení hladicího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Hladicí nůž**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > **Hladicí nůž** se zobrazí ve stavové řadce
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přidavné funkce**

- ▶ Ťukněte na **Data nástroje**
- > Otevře se dialog **Nastavit data nástroje**
- ▶ Najedťte hladicím nožem k polotovaru obrobku a naškrábněte ho
- ▶ Pokud je dosažena vhodná Z-hodnota, ťukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Hladicím nožem osoustružte čelo
- ▶ Odjedťte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Do zadávacího políčka Z zadejte hodnotu **0**
- ▶ Najedťte hladicím nožem k polotovaru obrobku
- ▶ Když je dosažena vhodná X-hodnota, ťukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Hladicím nožem osoustružte osazení na vnějším průměru obrobku
- ▶ Odjedťte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Vhodným měřidlem změřte osoustružený vnější průměr
- ▶ Do zadávacího políčka X zadejte naměřenou hodnotu
- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**
- > Zobrazí se dialog **Vyberte nástroj**
- ▶ Ťukněte na Hladicí nůž
- ▶ V Průvodci ťukněte na **Potvrdit**
- > Parametry se převezmou do tabulky nástrojů



9.4.2 Proměření nástrojů


Jako výchozí nástroj jste již určili hladicí nůž. Pro každý další použitý nástroj musíte zjistit jeho přesazení vůči výchozímu nástroji. Parametry proměřených nástrojů se během proměřování počítají automaticky s parametry výchozího nástroje. Zjištěné parametry patří danému nástroji a zůstávají zachované, i když výchozí nástroj smažete. V příkladu se přidá jako nástroj hrubovací nůž.

- ▶ Vložení hrubovacího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Nástroje**
- ▶ Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Tukněte na **Hrubovací nůž**
- ▶ Tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Hrubovací nůž se zobrazí ve stavové řádce
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Přídavné funkce**

- ▶ Tukněte na **Data nástroje**
- ▶ Otevře se dialog **Nastavit data nástroje**
- ▶ Najízdějte nástrojem na čelo, až vznikají malé třísky
- ▶ Pokud je dosažena vhodná Z-hodnota, tukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Odjedte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Do zadávacího políčka Z zadejte hodnotu **0**
- ▶ Najedte hrubovacím nožem k polotovaru obrobku
- ▶ Když je dosažena vhodná X-hodnota, tukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Hrubovacím nožem osoustružte osazení na vnějším průměru obrobku
- ▶ Odjedte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Vhodným měřidlem změřte osoustružený vnější průměr
- ▶ Do zadávacího políčka X zadejte naměřenou hodnotu
- ▶ V Pomocníkovi tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Zobrazí se dialog **Vyberte nástroj**
- ▶ Tukněte na **Hrubovací nůž**
- ▶ V Pomocníkovi tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Parametry se převezmou do tabulky nástrojů
- ▶ Zopakujte tento postup pro ostatní nástroje

9.4.3 Určení vztažného bodu

Chcete-li vyrobit závitového čepu, musíte určit vztažný bod. Podle výkresu se kótování vztahuje k začátku závitu. Zařízení vypočítá všechny hodnoty pro relativní souřadný systém vycházejí ze vztažného bodu.

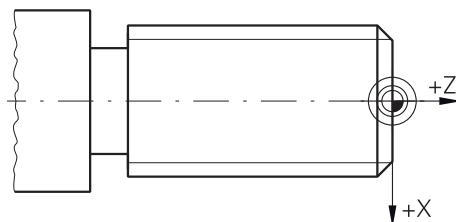


Obrázek 29: Příklad obrobku – Určení vztažného bodu

-  ▶ Vložení hladicího nože do držáku
-  ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
-  ▷ Zobrazí se dialog **Nástroje**
-  ▶ Ťukněte na **Hladicí nůž**
-  ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
-  ▷ **Hladicí nůž** se zobrazí ve stavové řadce
-  ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přídavné funkce**

-  ▶ Ťukněte v dialogu na **Nulové body**
-  ▷ Otevře se dialog **Nastavte předvolená data**
-  ▶ Hladicím nožem jedte v záporném směru cca 1 mm za předtím osoustruženou plochu
-  ▶ Ťukněte na **Uložit pozici**
-  ▷ Aktuální poloha nástroje se uloží
-  ▶ Odjedte s nástrojem do bezpečné polohy
-  ▶ Do zadávacího políčka Z zadajte hodnotu **0**
-  ▶ V Pomocníkovi ťukněte na **Potvrdit**
-  ▷ Zobrazí se dialog **Zvolte nulový bod**
-  ▶ V zadávacím políčku **Zvolený nulový bod** zvolte vztažný bod **0**
-  ▶ V Pomocníkovi ťukněte na **Potvrdit**
-  ▷ Sejmutá souřadnice se převezme jako vztažný bod


9.5 Hrubování vnějšího obrysu

Ve druhém kroku obrábění budete předběžně hrubovat vnější obrys. Celý obrys soustružte s přídavkem.

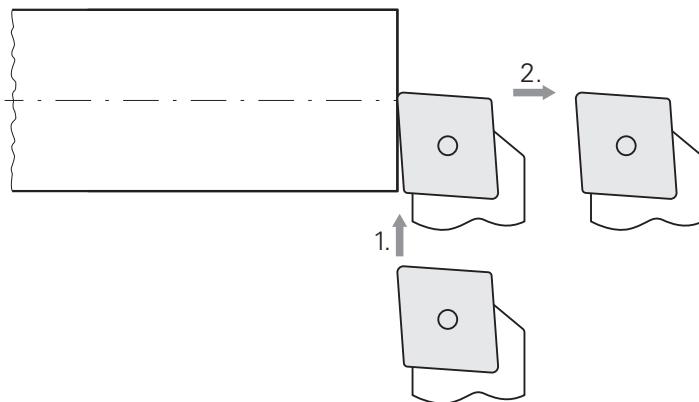Hrubování radiálně

- ▶ Vložení hrubovacího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Hrubovací nůž**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Přístroj automaticky přvezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 14,0 mm
 - Z: 0,2 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø -0,4 mm (1.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)

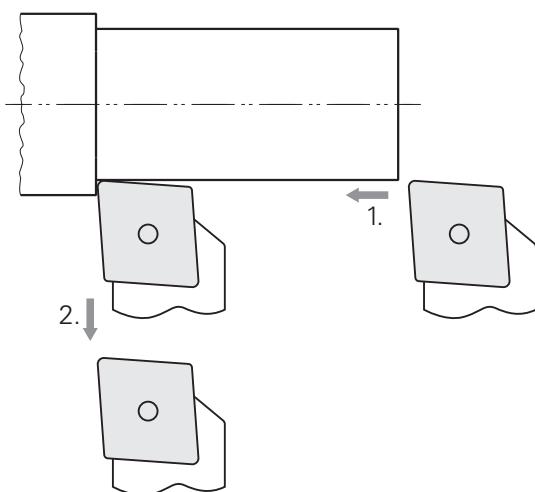


Hrubování axiálně

- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 10,4 mm
 - Z: 2,0 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - Z: -39,5 mm (1.)
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 14,0 mm (2.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Úspěšně jste předběžně vyhrubovali vnější obrys

9.6 Zápicí soustružit


Ve třetím kroku obrábění vyrobíte zápicí, který slouží jako odlehčení.

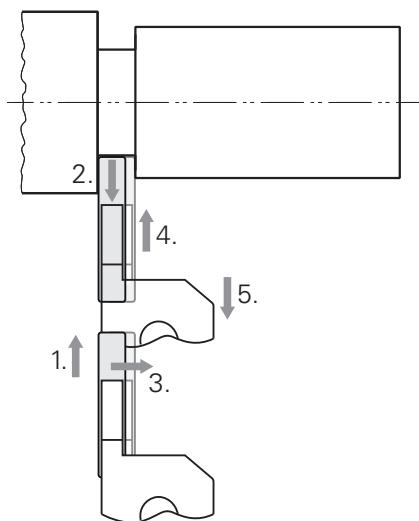

- ▶ Vložte hladicí nůž do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Zapichovací nůž 3 mm**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- > Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 400 1/min
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 13,0 mm
 - Z: -40,0 mm
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 7,0 mm (1.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 13,0 mm (2.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - Z: -38,0 mm (3.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 7,0 mm (4.)
- ▶ Jed'te s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 13,0 mm (5.)
- ▶ Odjed'te s nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Zastavte vřeteno
- > Úspěšně jste zhotovali zápicí

9.7 Soustružení zkosení

Ve čtvrtém kroku obrábění vyrobíte zkosení. Zkosení je nezbytné k tomu, aby se závitový čep při zašroubování lépe chytal.

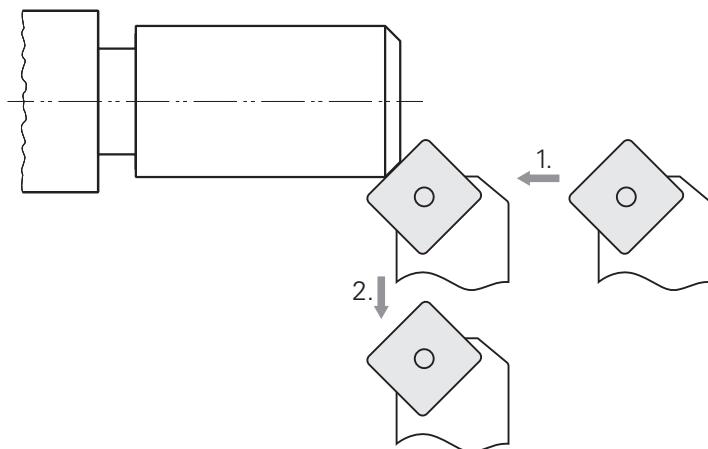


- ▶ Vložte soustružnický nůž 45° do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **soustružnický nůž 45 °**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převeze vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 1500 1/min
- ▶ Jedťte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 7,0 mm
 - Z: 2,0 mm
- ▶ Najíždějte nástrojem k hraně obrobku, až vznikají malé třísky
- ▶ Poznamenejte si hodnotu v ose Z
- ▶ Nástroj přisuňte v ose Z o 2,2 mm (přídavek 0,2 mm + 2 mm zkosení) (1.)
- ▶ Odjedťte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)
- ▶ Zastavte vřeteno
- > Úspěšně jste zhотовili zkosení



9.8 Hlazení vnějšího obrysu


Ve čtvrtém kroku obrábění budete obrábět vnější obrys hladicím nožem.

Obrábění načisto radiálně

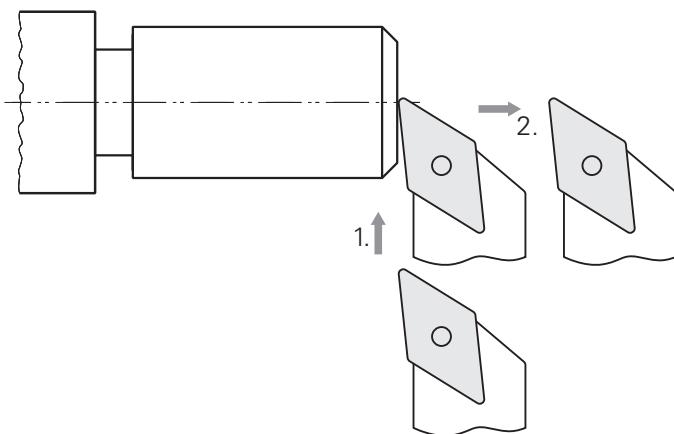

- ▶ Vložení hladicího nože do držáku
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na **Hladicí nůž**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Nastavte otáčky vřetena 2000 1/min
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 14,0 mm
 - Z: 0,0 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø -0,4 mm (1.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)

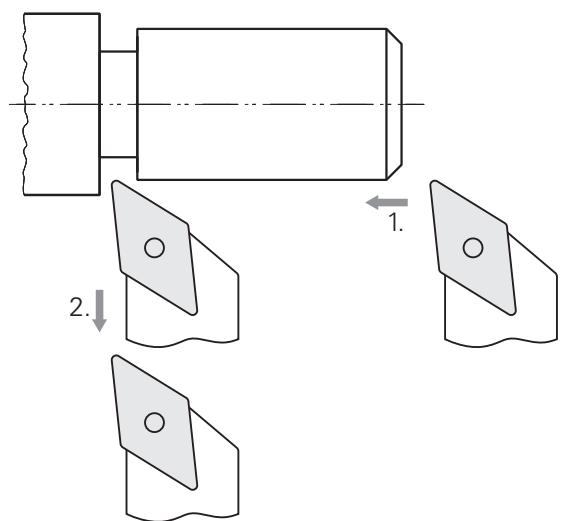

Obrábění načisto axiálně

- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - X: Ø 10,0 mm
 - Z: 2,0 mm
- ▶ Jedďte s nástrojem do polohy:
 - Z: -38,0 mm (1.)
- ▶ Odjedďte s nástrojem do bezpečné polohy (2.)
- ▶ Zastavte vřeteno
- ▶ Úspěšně jste dokončili načisto vnější obrys

9.9 Zhotovení závitu


Závit zhotovíte v režimu MDI. Parametry závitu najdete například v tabulkách kovu.

Předpoklad:

- Osa X jako NC-osa
- Osa Z jako NC-osa
- Rotační osa jako NC-osa nebo vřeteno s orientací



Pokud váš soustruh nesplňuje předpoklady, můžete závit zhotovit např. s nožem na řezání závitů. Případně můžete vyměnit příslušná kolečka pro stoupání 1,5 mm a soustružit závit za použití dělené matice.

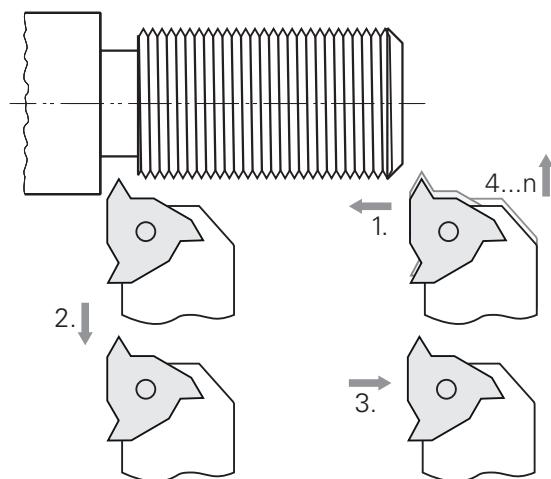

Obrázek 30: Příklad obrobku – Zhotovení závitu

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **MDI-režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

9.9.1 Definování závitu



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**
- ▶ Ťukněte na otočnou destičku na **závit P = 1,5**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj automaticky převezme vhodné nástrojové parametry
- > Dialog **Nástroje** se zavře
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Založit**
- > Zobrazí se nový blok
- ▶ V rozevíracím seznamu **Typ bloku** zvolte typ bloku **Řezání závitu (rozšířené)**
- ▶ Podle parametrů z tabulek kovů zadejte:
 - **Poloha zavitu:** Vnější závit
 - **Směr otáčení:** Ve směru hodinových ručiček
 - **Bezpečná vzdálenost:** 5
 - **Prumer zavitu:** 10
 - **Hloubka závitu:** 0.92
 - **Hloubka řezu:** 0.1
 - **Přídavek na dokončení:** 0.0
 - **Stoupání závitu:** 1.5
 - **Počátek kontury v Z:** 0
 - **Konec kontury v Z:** -37
 - **Overrun path:** 3
 - **Počáteční úhel:** 0
 - **Rychlosť rotace:** 500
 - **Rychlosť posuvu v ose X:** 50
 - **Řezy ve vzduchu:** 3
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Ke zpracování bloku ťukněte na **END**
- > Zobrazí se polohovací pomůcka
- > Když je okno simulace aktivní, tak se vizualizuje závit



9.9.2 Soustružení závitu

- ▶ Vložte otočnou destičku na závit $P = 1,5$ do držáku nástroje
- ▶ Ťukněte na **tlačítko NC-Start**



- ▶ Nastavte otáčky vřetena 500 1/min
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Po prvním řezu změřte závit přes 10 chodů a kontrolujte vzdálenost (15 mm)
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- ▶ Ťukněte na **Uzavřít**
- > Zpracování se ukončí
- > Průvodce se ukončí
- > Závit kontrolujte např. protikusem nebo kalibrem.
- > Úspěšně jste zhovili závit



10

Ruční režim

10.1 Přehled

Tato kapitola popisuje režim "Ruční provoz" a jak můžete provádět v tomto režimu jednoduché obrábění obrobku.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57

Stručný popis

Přejetím referenčních značek na měřítkách měřidel umožníte nastavení absolutní polohy. V Ručním provozu nastavte po hledání referenčních značek vztažné body, které slouží jako základ pro obrábění obrobku podle výkresu.



Nastavení vztažných bodů v ručním provozu je předpokladem pro použití přístroje v MDI-režimu.




U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Pro jednoduché obrábění v ručním provozu bude popsáno měření polohy a volba nástroje.

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- ▶ Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.

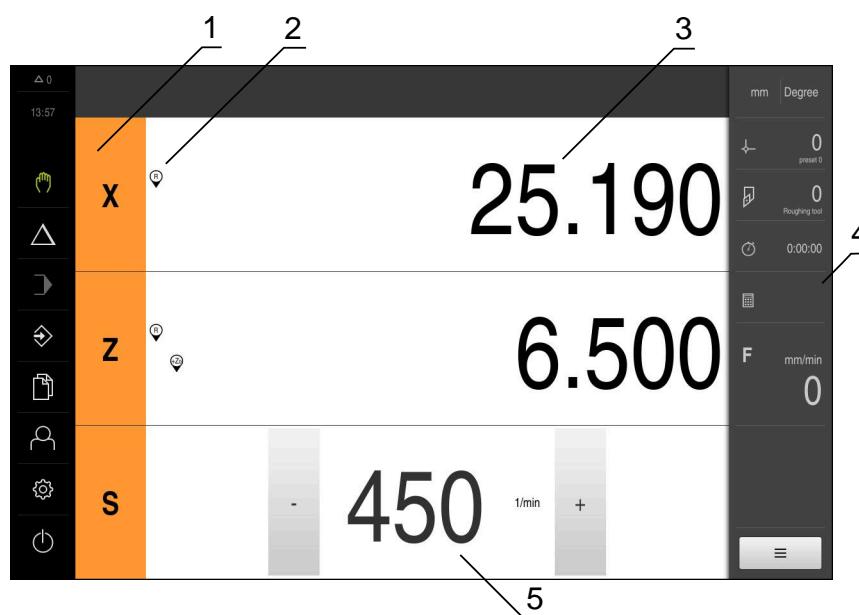


Obrázek 31: Menu Ruční režim

- 1 Osové tlačítka
- 2 Reference
- 3 Indikace polohy
- 4 Stavový řádek
- 5 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

10.2 Definování horní meze otáček vřetena

Je-li přístroj konfigurován s osou vřeteneS, musíte před případným obráběním definovat horní mez otáček vřetena.

K tomuto účelu se zobrazí po každém zapnutí přístroje dialog **Horní limit otáček vřetena**.

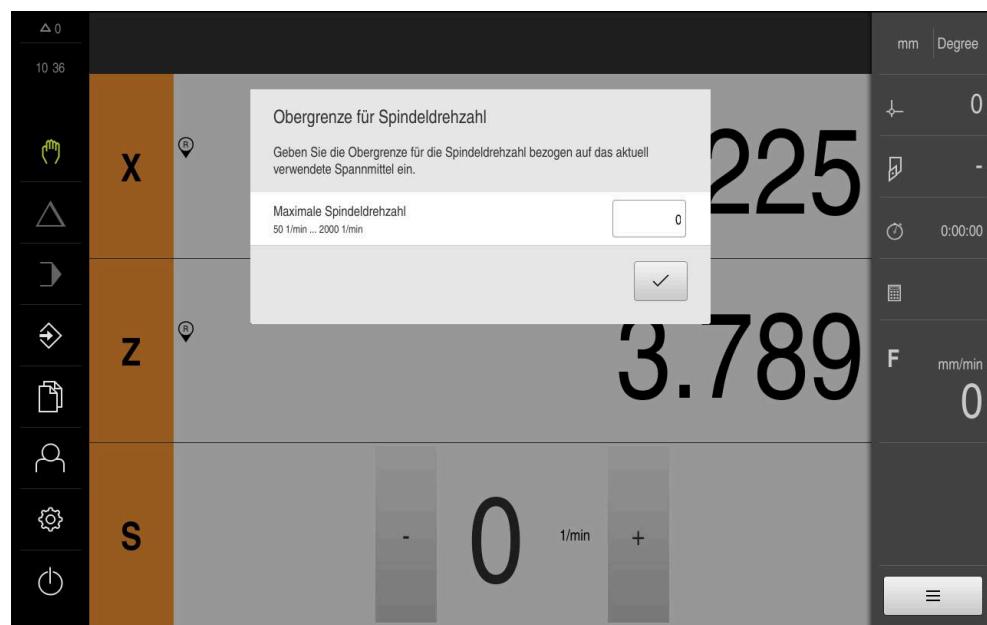

Obrázek 32: Dialog Horní limit otáček vřetena



- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Maximální otáčky vřetena**
- ▶ Zadejte horní hranici otáček vřetena vztaženou k aktuálně používané upínce
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj převeze horní hranici
- ▶ Dialog **Horní limit otáček vřetena** se zavře

10.3 Proveďte hledání referenčních značek

Referenční značky umožňují přístroji přiřadit osové polohy snímačů ke stroji.

Pokud nejsou žádné referenční značky pro snímač v definovaném souřadném systému k dispozici, tak musíte před začátkem měření provést hledání referenčních značek.



Je-li přístroj konfigurován s osou **vřeteneS**, musíte před případným obráběním definovat horní mez otáček vřetene.

Další informace: "Definování horní meze otáček vřetene", Stránka 171



Je-li zapnuté hledání referenčních značek po zapnutí přístroje, tak jsou všechny funkce přístroje blokovány, dokud není hledání referenčních značek úspěšně dokončeno.

Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 248



U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Když je hledání referenčních značek v přístroji zapnuté, tak průvodce vyzve k přejezdu referenčních značek v osách.

- ▶ Po přihlášení postupujte podle pokynů průvodce.
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference nebliká

Další informace: "Ovládací prvky indikace polohy", Stránka 78

Další informace: "Zapnutí hledání referenčních značek", Stránka 113

Ruční spuštění hledání referenčních značek

Nebylo-li hledání referenčních značek provedeno po spuštění, můžete spustit jejich hledání později ručně.



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Ruční režim**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ Ťukněte na **Referenční značky**
- > Existující referenční značky se smažou
- > Symbol reference bliká
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce
- > Po úspěšném hledání referenčních značek symbol reference nebliká



10.4 Definovat vztažné body

Vztažné body můžete definovat na obrobku pomocí následujících metod v ručním provozu:

- Snímání obrobku s nástrojem ("naškrábnutí"). Přitom musíte definovat danou polohu nástroje jako vztažný bod.
- Najet do polohy a nastavit ji jako vztažný bod nebo přepsat polohu



Nastavení v tabulce vztažných bodů již byla možná provedena seřizovačem (**Setup**).

Další informace: "Vytvoření tabulky vztažných bodů", Stránka 145



Při snímání („naškrábnutí“) s nástrojem přístroj používá parametry, uložené v tabulce nástrojů.

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143

Předpoklad:

- Na stroji je upnutý obrobek
- Osy mají nastavenou referenci

10.4.1 Naškrábnutí vztažných bodů



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- ▶ Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ Ťukněte v dialogu na **Nulové body**
- ▶ Otevře se dialog **Nastavte předvolená data**
- ▶ Nástrojem přejďte na požadovanou polohu



- ▶ Ťukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Aktuální poloha nástroje se uloží
- ▶ Odjed'te nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Do zadávacích políček zadejte požadované polohy
- ▶ V Průvodci tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Otevře se dialog **Zvolit vztažný bod**
- ▶ V zadávacím políčku **Zvolený nulový bod** zvolte požadovaný vztažný bod:



- ▶ Chcete-li přepsat existující vztažný bod, vyberte položku z tabulky vztažných bodů
- ▶ K vytvoření vztažného bodu zadejte ještě nepřiřazené číslo v tabulce vztažných bodů a potvrďte s **RET**
- ▶ V Průvodci tukněte na **Potvrdit**
- ▶ Sejmuty souřadnice se převezmou jako vztažný bod



10.4.2 Nastavení polohy jako vztažného bodu

Pro jednoduché obrábění můžete použít aktuální polohu jako vztažný bod a provést jednoduchý výpočet polohy.

Předpoklad:

- Na stroji je upnutý obrobek
- Osy mají nastavenou referenci

Další informace: "Proveďte hledání referenčních značek", Stránka 172

Nastavte aktuální polohu jako nulový bod



- ▶ Najedťte do požadované polohy
- ▶ Podržte **Osové tlačítko**
- ▶ Aktuální poloha přepíše v tabulce vztažných bodů aktivní vztažný bod
- ▶ Aktivní vztažný bod se bere jako nová hodnota
- ▶ Proveďte požadované obrábění

Definujte hodnoty aktuální polohy



- ▶ Najedťte do požadované polohy
- ▶ Ťukněte v pracovní oblasti na **Osové tlačítko** nebo Polohu
- ▶ Zadejte požadovanou polohu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Hodnota pozice se převezme jako aktuální poloha
- ▶ Zadaná polohová hodnota se spojí s aktuální polohou a přepíše v tabulce vztažných bodů aktivní vztažný bod
- ▶ Aktivní vztažný bod se bere jako nová hodnota
- ▶ Proveďte požadované obrábění

10.5 Vytváření nástrojů

Použité nástroje můžete vytvořit v ručním provozu v tabulce nástrojů.



Nastavení v tabulce nástrojů již byla možná provedena seřizovačem (**Setup**).

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143

- Na stroji je upnutý obrobek
- Osy mají nastavenou referenci



- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Nástroje**
- > Zobrazí se dialog **Nástroje**



- ▶ Ťukněte na **Otevřít tabulku**
- > Zobrazí se dialog **Tabulka nástrojů**



- ▶ Ťukněte na **Vložit**
- > Zadejte do zadávacího políčka **Typ nástroje** pojmenování příslušné hodnoty
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Postupně ťukejte do zadávacích políček a zadávejte příslušné hodnoty
- ▶ Případně změňte jednotky v menu výběru
- > Zadané hodnoty se přepočítají
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Definovaný nástroj se přidá do tabulky nástrojů
- ▶ Abyste zablokovali nástroj proti náhodným změnám a smazání, ťukněte po zadání nástroje na **Zablokovat** (**Sperren**)
- > Symbol se změní a záznam je chráněn
- ▶ Ťukněte na **Zavřít**
- > Dialog **Tabulka nástrojů** se zavře



10.6 Proměření nástroje

Chcete-li určit souřadnice nástroje X a Z a uložit je do tabulky nástrojů, můžete nástroj proměřit ve stroji s funkcí **Nastavit data nástroje**.



- ▶ V hlavním menu tukněte na **Ruční režim**
- ▶ Zobrazí se uživatelské rozhraní pro ruční provoz.
- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Přídavné funkce**



- ▶ Tukněte v dialogu na **Data nástroje**



- ▶ Otevře se dialog **Nastavit data nástroje**
- ▶ Přejedte s nástrojem do požadované polohy.



- ▶ Tukněte na **Uložit pozici**
- ▶ Aktuální poloha nástroje se uloží



- ▶ Odjedte nástrojem do bezpečné polohy
- ▶ Do zadávacích políček zadejte požadované polohy



- ▶ V Průvodci tukněte na **Potvrdit**



- ▶ Otevře se dialog **Vyberte nástroj**



- ▶ V zadávacím políčku **Vybraný nástroj** zvolte požadovaný nástroj:

- ▶ Chcete-li přepsat existující nástroj, vyberte položku z tabulky nástrojů

- ▶ K vytvoření nového nástroje zadejte ještě nepřiřazené číslo v tabulce nástrojů a potvrďte s **RET**



- ▶ V Průvodci tukněte na **Potvrdit**



- ▶ Sejmuté souřadnice se převezmou do nástroje

10.7 Vyberte nástroj

Ve stavovém řádku se zobrazí aktuálně vybraný nástroj. Máte zde také přístup k tabulce nástrojů, ve které můžete vybrat požadovaný nástroj. Přístroj automaticky převeze vhodné nástrojové parametry.



Nastavení v tabulce nástrojů již byla možná provedena seřizovačem (**Setup**).

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143



- ▶ Ve stavovém řádku tukněte na **Nástroje**
- ▶ Zobrazí se dialog **Nástroje**



- ▶ Tukněte na požadovaný nástroj



- ▶ Tukněte na **Potvrdit**



- ▶ Přístroj automaticky převeze vhodné nástrojové parametry

- ▶ Zvolený nástroj se zobrazí ve stavové řádce

- ▶ Požadovaný nástroj namontovat na obráběcí stroj

11

MDI-režim

11.1 Přehled

Tato kapitola popisuje provoz v „MDI-režimu“ (Manual Data Input – Ruční Zadávání Dat) a jak spustíte v tomto režimu kroky obrábění v jednotlivých blocích.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57

Stručný popis

MDI-režim poskytuje možnost provádění přesně jednoho obráběcího bloku. Zadávané hodnoty můžete přebírat z jednoznačně kótovaných, výrobních výkresů přímo do zadávacích políček.



Předpokladem pro použití přístroje v MDI-režimu je nastavení vztažných bodů v ručním provozu.

Další informace: "Definovat vztažné body", Stránka 173

Funkce MDI-režimu umožňují efektivní výrobu jednotlivých součástek. Pro malé série můžete naprogramovat v programovacím režimu operace obrábění a pak je znova použít v provozním režimu Provádění programu.

Další informace: "Programování ", Stránka 199

Další informace: "Provádění programu ", Stránka 189


Vyvolání

► V hlavním menu klepněte na **MDI-režim**



► Ve stavovém řádku klepněte na **Založit**

> Zobrazí se uživatelské rozhraní pro MDI-režim

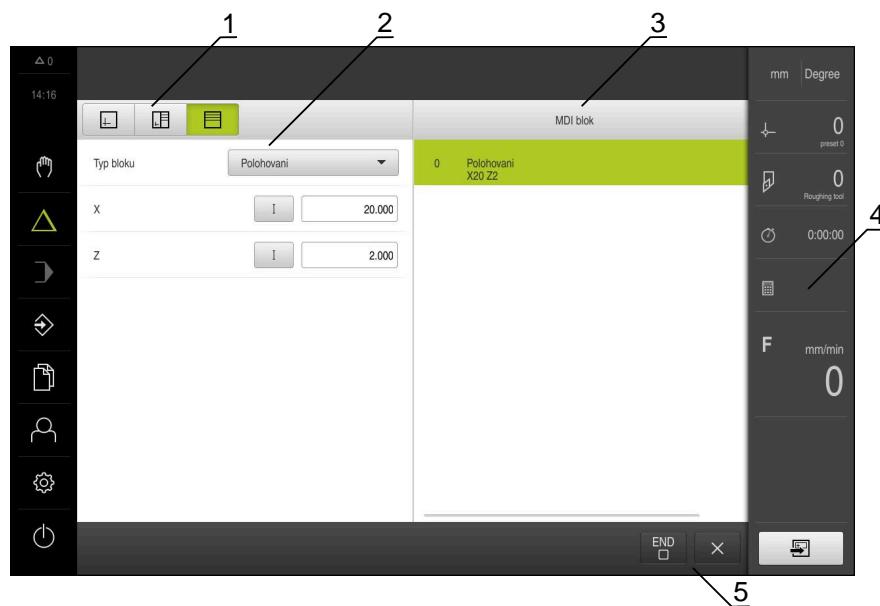


Obrázek 33: Menu MDI-režim

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Parametry bloku
- 3 MDI-blok
- 4 Stavový řádek
- 5 Bloky nástroje

11.2 Definování horní meze otáček vřetene

Je-li přístroj konfigurován s osou vřeteneS, musíte před případným obráběním definovat horní mez otáček vřetene.

K tomuto účelu se zobrazí po každém zapnutí přístroje dialog **Horní limit otáček vřetena**.

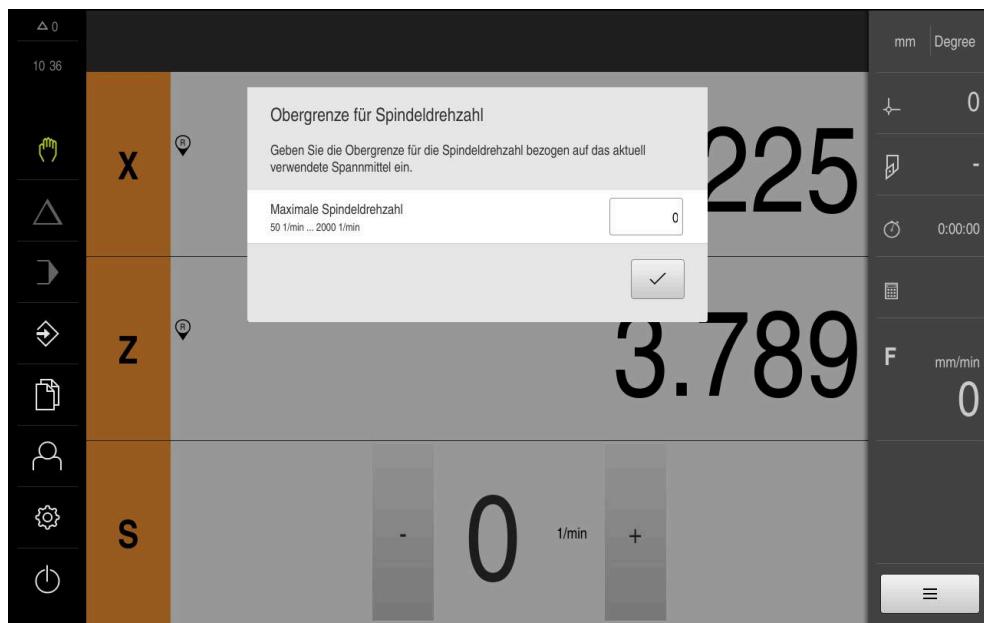

Obrázek 34: Dialog Horní limit otáček vřetena

- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Maximální otáčky vřetena**
- ▶ Zadejte horní hranici otáček vřetena vztaženou k aktuálně používané upínce
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Potvrdit**
- ▶ Přístroj převeze horní hranici
- ▶ Dialog **Horní limit otáček vřetena** se zavře

11.3 Typy bloků

Pro obrábění v MDI-režimu můžete používat následující typy bloků:

- Polohovací funkce
- Cyklus obrábění

11.3.1 Polohování

Pro polohování můžete definovat polohy ručně. Podle konfigurace připojeného obráběcího stroje pak můžete tyto polohy nechat automaticky najet nebo je najet sami.



Do odpovídajících zadávacích políček můžete převzít aktuální osovou polohu pomocí **Převzít aktuální polohu**.

K dispozici jsou následující parametry:

Typ bloku Polohovani

Parametry	Popis
	Přírušková hodnota polohy, vztahuje se tedy k aktuální poloze

11.3.2 Cyklus obrábění

Když je soustruh nakonfigurován pro řezání závitů, tak jsou k dispozici dva cykly obrábění. Řezání závitu (jednoduché) umožnuje snadné řezání závitu bez přísuvu do hloubky. Při řezání závitu (rozšířeném) lze definovat rozšířený závitový cyklus s přísuvy do hloubky.




Než budete definovat obráběcí vzory, musíte

- definovat vhodný nástroj v tabulce nástrojů
- zvolit nástroj ve stavovém řádku

Další informace: "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143


Blok Řezání závitu (základní)

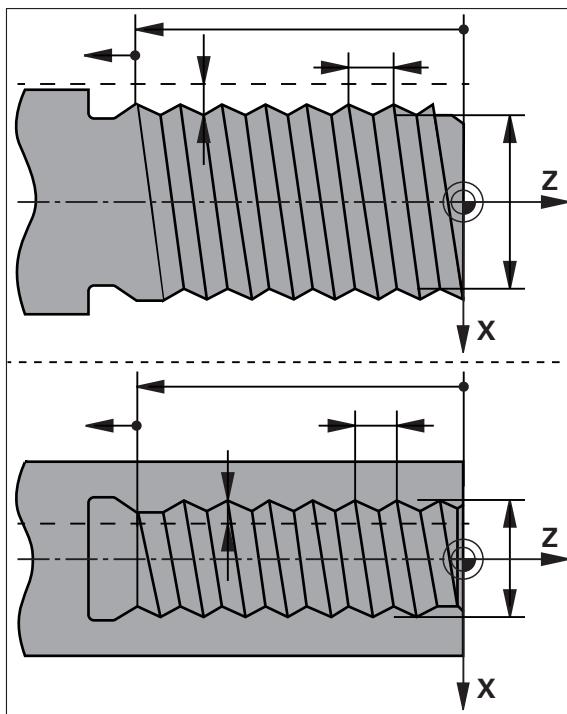

Obrázek 35: Schematické znázornění bloku Řezání závitu (základní)

Parametry	Popis
Poloha zavitu 	Poloha závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ Vnější závit ■ Vnitřní závit

Parametry	Popis
Směr otáčení	Směr otáčení rotační osy <ul style="list-style-type: none"> ■ vpravo ■ vlevo
Bezpečná vzdálenost	Přírůstkově k hloubce závitu, radiální rozměr
Thread depth (diameter)	Hloubka závitu, rozměr průměru
Stoupání závitu	Stoupání závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ v mm ■ v chodech na palec
Počátek kontury v Z	Začátek závitu v Z
Konec kontury v Z	Konec závitu v Z
Overrun path	Dráha na konci závitu pro zastavení os
Počáteční úhel	Vstupní úhel v rotační ose
Rychlosť rotace	Otáčky v ot/min
Rychlosť posuvu v ose X	Posuv pro přísuv do hloubky závitu

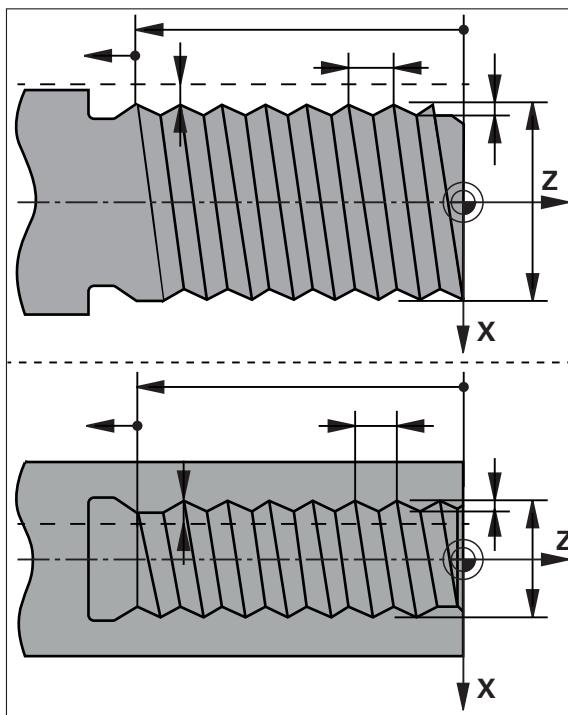Blok řezání závitu (rozšířený)

Obrázek 36: Schematické znázornění bloku Řezání závitu (rozšířené)

Parametry	Popis
Poloha závitu	Poloha závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ Vnější závit ■ Vnitřní závit
Směr otáčení	Směr otáčení rotační osy <ul style="list-style-type: none"> ■ vpravo ■ vlevo
Bezpečná vzdálenost X	Přírůstkově k průměru závitu, radiální rozměr
Prumer závitu	Jmenovitý průměr závitu (průměr)
Hloubka závitu	Přírůstkově k průměru závitu, radiální rozměr
Přídavek na dokončení	Přídavek pro přísvu do hloubky, radiální rozměr
Stoupání závitu	Stoupání závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ v mm ■ v chodech na palec
Počátek kontury v Z	Začátek závitu v Z
Konec kontury v Z	Konec závitu v Z
Overrun path	Dráha na konci závitu pro zastavení os
Počáteční úhel	Vstupní úhel v rotační ose

Parametry	Popis
Rychlosť rotace	Otáčky v ot/min
Rychlosť posuvu v ose X	Posuv pro pŕísuv do hloubky závitu
Řezy ve vzduchu	Počet prázdných řezů na konci (0-10)

11.4 Provádění bloků

Můžete zvolit polohovací funkci a provést tento blok.



Pokud chybí signály povolení, aktuální program a pohony stroje se zastaví.

Další informace: Dokumentace výrobce stroje

Provádění bloků




- ▶ Ve stavovém řádku ťukněte na **Založit**
- > Zobrazí se nový blok
- nebo
- > Nahraje se poslední naprogramovaný MDI -blok, včetně parametrů
- > V rozevíracím seznamu **Typ bloku** zvolte požadovaný typ bloku
- > Definujte v závislosti na typu bloku příslušné parametry
- > Chcete-li přejmout aktuální polohy osy, ťukněte v příslušných zadávacích políčkách na **Převzít aktuální polohu**
- > Zadání potvrďte vždy s **RET**
- > Ke zpracování bloku ťukněte na **END**
- > Zobrazí se polohovací pomůcka
- > Když je aktivní okno simulace, tak se vizualizuje aktuální blok
- > Případně je v závislosti na bloku nutný zákrok obsluhy; Průvodce zobrazí odpovídající pokyny
- > Postupujte podle pokynů Průvodce
- > U NC-řízených os ťukněte nebo stiskněte v přístroji nebo v obráběcím stroji **tlačítko NC-START**





► Pro víceúrovňové bloky například vzory obrábění skočte v Průvodci pomocí Další na další příkazu

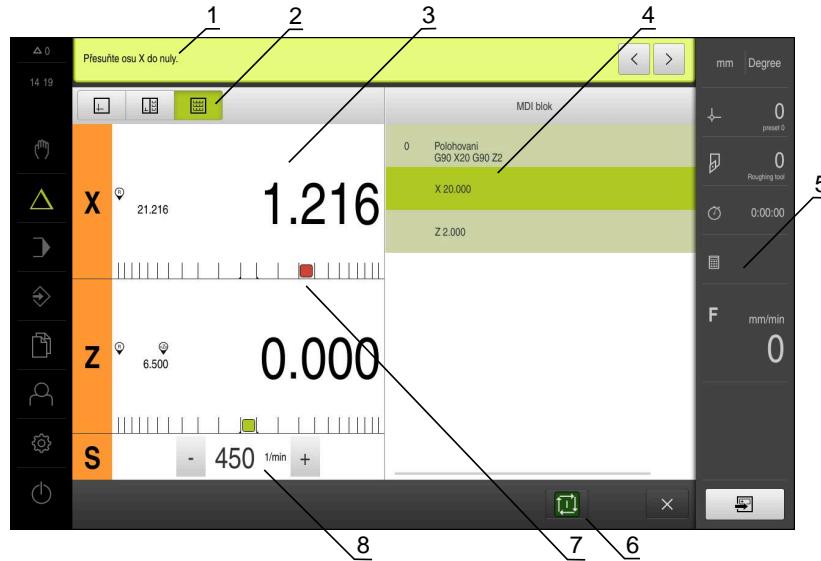

Obrázek 37: Příklad bloku v režimu MDI

- 1 Průvodce
- 2 Lišta voleb zobrazení
- 3 Zobrazení zbývající dráhy
- 4 MDI-blok
- 5 Stavový řádek
- 6 Tlačítko NC-START
- 7 Polohovací pomůcka
- 8 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)

11.5 Použití simulačního okna

V opěrném okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.


V liště náhledů jsou k dispozici tyto možnosti:

Ovládací prvek	Funkce
	Grafika Zobrazení simulace a bloků
	Grafická poloha Zobrazení simulace, parametrů (příp. hodnoty polohy při provádění) a bloky
	Pozice Zobrazení parametrů (příp. hodnoty polohy při provádění) a bloky

11.5.1 Znázornění jako obrysový náhled

Okno simulace ukazuje obrysový náhled. Obrysový náhled pomáhá při přesném polohování nástroje nebo při sledování obrysu v rovině obrábění.

V obrysovém náhledu se používají tyto barvy (standardní hodnoty):

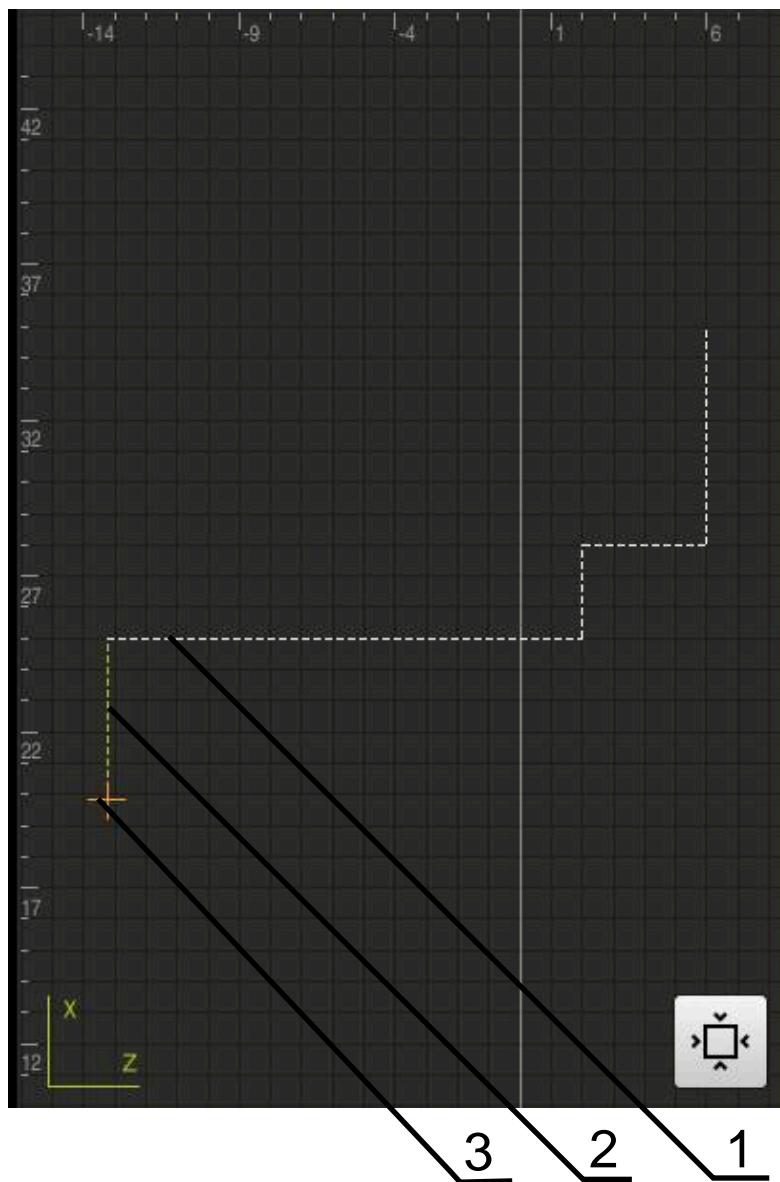

Obrázek 38: Okno simulace s obrysovým náhledem

- 1 Obráběcí vzor (bílá)
- 2 Aktuální blok nebo obráběcí poloha (zelená)
- 3 Obrys nástroje, poloha nástroje a stopa nástroje (oranžová)

Aktivování okna simulace




- ▶ Ťukněte na **Grafická poloha**
- > Zobrazí se okno simulace pro aktuálně označený blok
- ▶ Chcete-li zvětšit okno simulace, ťukněte v liště náhledů na **Grafika**
- > Náhled parametrů zmizí a okno simulace se zvětší



11.6 Práce s polohovací pomůckou

Při polohování do další požadované polohy vás přístroj podporuje zobrazováním grafické polohovací pomůcky („Dojízdění do nuly“). Přístroj zobrazí pod osami stupnice, na které jedete do nuly. Jako grafická polohovací pomůcka se používá malý čtvereček, který symbolizuje cílovou polohu nástroje.

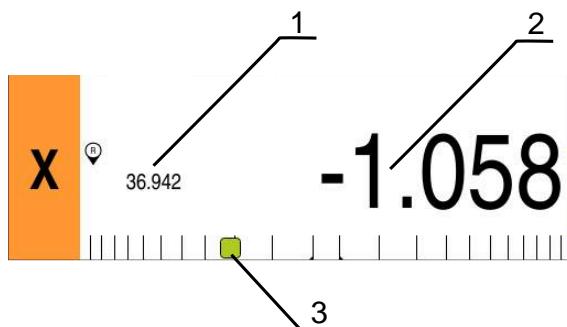

Obrázek 39: Náhled Vzdálenost k ujetí s polohou s grafickou polohovací pomůckou

- 1 Aktuální hodnota
- 2 Zbývající dráha
- 3 Polohovací pomůcka

Polohovací pomůcka se pohybuje podél stupnice, když je střed nástroje asi ± 5 mm od požadované polohy. Kromě toho se mění barva následujícím způsobem:

Zobrazení polohovací pomůcky	Význam
Červená	Střed nástroje se pohybuje směrem od požadované polohy
Zelená	Střed nástroje se pohybuje směrem k požadované poloze

11.7 Používání Měřítka


Pokud je pro jednu nebo několik os aktivovaný koeficient změny měřítka, tak se tento koeficient násobí při provádění bloku s uloženou cílovou polohou. Tak můžete blok zrcadlit nebo měnit jeho velikost.

Koeficient změny měřítka můžete aktivovat v menu Rychlého přístupu.

Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 84


Příklad:

Je naprogramovaný následující **MDI blok**:

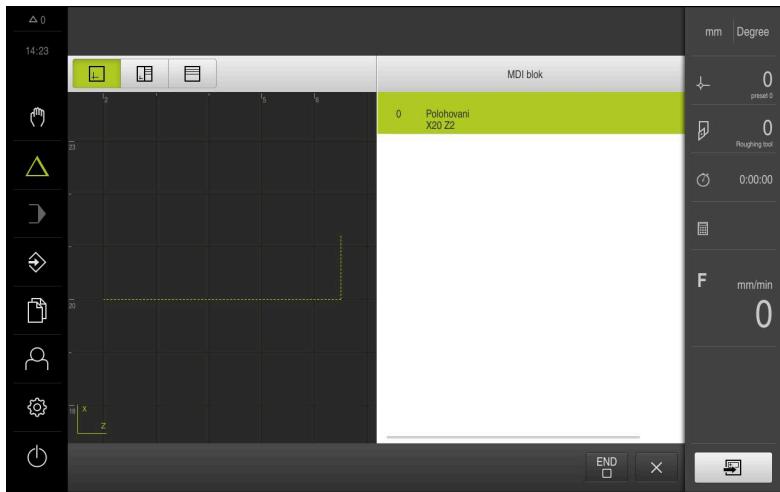

Obrázek 40: Příklad – MDI-bloku

Pro osu X je aktivované **Měřítko-0.5**. Proto se provede následující **MDI blok**:

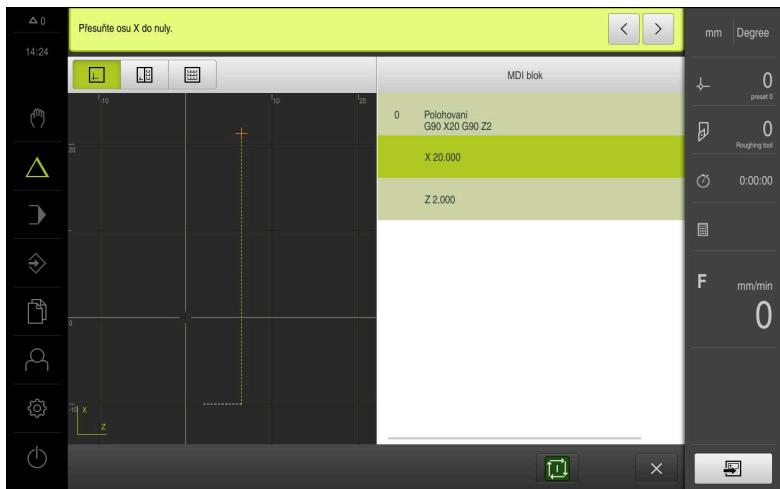

Obrázek 41: Příklad – Provedení MDI-bloku s koeficientem změny měřítka



Pokud vypočítané rozměry nelze dosáhnout se zvoleným nástrojem, tak se provádění bloku přeruší.



Během provádění bloku nelze koeficient změny měřítka změnit.

12

**Provádění
programu**

12.1 Přehled

Tato kapitola popisuje režim "Provádění programu" a jak můžete provádět v tomto režimu předem přípravený program.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57

Krátký popis

V režimu Provádění programu využijete předem vytvořený program k výrobě dílců. Přitom nemůžete program změnit, ale máte za chodu programu možnost ovládání v podobě režimu jednotlivých kroků.

Další informace: "V režimu jednotlivých bloků", Stránka 193

Zpracování programu závisí na obráběcím stroji a verzi přístroje.

- Má-li obráběcí stroj NC-řízené osy a přístroj opční software POSITIP 8000 NC1, tak parametry pro určování polohy se přenáší přímo na obráběcí stroj. Jednotlivé kroky jsou spouštěny tlačítkem NC-START na obráběcím stroji.
- Nemá-li obráběcí stroj NC-řízené osy, musíte provádět polohování ručními kolečky nebo směrovými klávesami.

Při zpracování programu vás Průvodce provede jednotlivými kroky programu. Opční simulační okno vám slouží jako grafická polohovací pomůcka pro osy, kterými musíte pojíždět.

Vyvolání

- ▶ V hlavním menu klepněte na **Provádění programu**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní pro Provádění programu



- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Stavový řádek
- 3 Ovládání programu
- 4 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 5 Správa programů



Pokud jste osy **Z** a **Zo** propojili, je režim Provádění programu zablokován.

12.2 Použití programu

Přístroj zobrazí načtený program s bloky a případně s jednotlivými kroky bloků.




Pokud chybí signály povolení, aktuální program a pohony stroje se zastaví.

Další informace: Dokumentace výrobce stroje

Předpoklad:

- Je upnutý odpovídající obrobek a nástroj
- Je nahraný soubor programu typu *.i

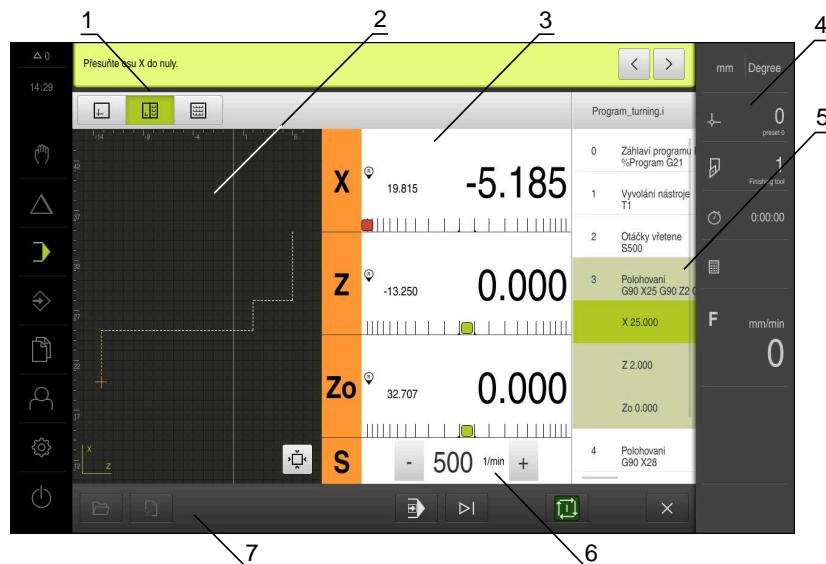Další informace: "Správa programů", Stránka 197

Obrázek 42: Příklad programu v režimu Provádění programu

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Simulační okno (opce)
- 3 Zobrazení zbyvající dráhy
- 4 Lišta nástrojů
- 5 Bloky programu
- 6 Otáčky vřetena (obráběcí stroj)
- 7 Správa programů

12.2.1 Zpracování programu**S NC-řízenými osami a opčním softwarem POSITIP 8000 NC1**

Když program neobsahuje blok **Rychlosť posuvu** tak přístroj použije příslušný "0".

- ▶ Na obráběcím stroji stiskněte tlačítko NC-START
- ▶ Přístroj označí první blok programu
- ▶ Na obráběcím stroji stiskněte znova tlačítko NC-START
- ▶ Případně je nutný zákrok obsluhy, v závislosti na bloku. Průvodce zobrazí odpovídající pokyn. Tak se např. při vyvolání nástroje automaticky zastaví vřeteno a objeví se výzva k výměně příslušného nástroje
- ▶ U vícestupňových bloků, jako např. obráběcích rastrů skočte v Průvodci s **Dále** na další pokyn
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce pro blok



Bloky bez zákroku uživatele (např. nastavení vztažného bodu) jsou zpracovány automaticky.

- ▶ Pro zpracování dalších bloků vždy stiskněte tlačítko NC-START

U ručních obráběcích strojů



- ▶ V programovém řízení klepněte na **NC-START**
- > Přístroj označí první blok programu
- ▶ V programovém řízení klepněte ještě jednou na **NC-START**
- > Případně je nutný zákrok obsluhy, v závislosti na bloku. Průvodce zobrazí odpovídající pokyn. Tak se např. při vyvolání nástroje automaticky zastaví vřeteno a objeví se výzva k výměně příslušného nástroje
- ▶ U vícestupňových bloků, jako např. obráběcích rastrů skočte v Průvodci s **Dále** na další pokyn
- ▶ Postupujte podle pokynů Průvodce pro blok



Bloky bez zákroku uživatele (např. nastavení vztahného bodu) jsou zpracovány automaticky.



- ▶ Pro zpracování dalších bloků vždy klepněte na **NC-START**

V režimu jednotlivých bloků



- ▶ V programovém řízení klepněte na **Jeden krok** k aktivaci režimu jednotlivých kroků
- > Program se zastaví při aktivním režimu jednoho kroku po každém bloku řídicího programu (i u bloků bez zásahu uživatele)

12.2.2 Přechod na další bloky programu

K přechodu na jednotlivé bloky nebo jejich přeskočení můžete v rámci programu vždy skočit o jeden blok dál. Zpětný skok v programu není možný.



- ▶ V programovém řízení klepněte na **Další krok programu**
- > Označí se vždy další blok

12.2.3 Přerušit zpracování

Pokud dojde k chybě nebo problémům, tak můžete zpracování programu přerušit. Pokud přerušíte zpracování, tak se poloha nástroje a otáčky vřetena nezmění.



Zpracování nemůžete přerušit, pokud aktuální blok provádí pojezdový pohyb.



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Přerušit program**
- > Zpracování se přeruší

12.2.4 Použití simulačního okna

V opčním okně simulace můžete vidět vizualizaci zvoleného bloku.


V liště náhledů jsou k dispozici tyto možnosti:

Ovládací prvek	Funkce
	Grafika Zobrazení simulace a bloků
	Grafická poloha Zobrazení simulace, poloh a bloků
	Pozice Zobrazení poloh a bloků

Znázornění jako obrysový náhled

Okno simulace ukazuje obrysový náhled. Obrysový náhled pomáhá při přesném polohování nástroje nebo při sledování obrysu v rovině obrábění.

V obrysovém náhledu se používají tyto barvy (standardní hodnoty):

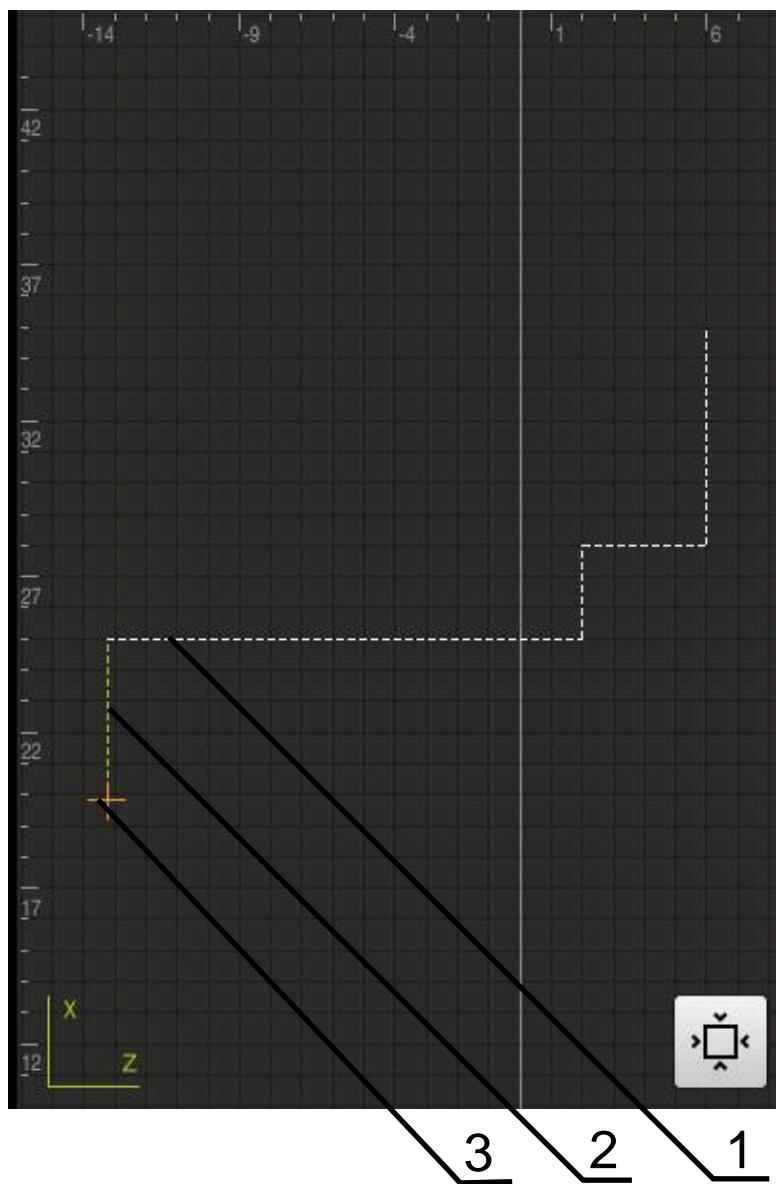

Obrázek 43: Okno simulace s obrysovým náhledem

- 1 Obráběcí vzor (bílá)
- 2 Aktuální blok nebo obráběcí poloha (zelená)
- 3 Obrys nástroje, poloha nástroje a stopa nástroje (oranžová)



Barvy a tloušťky čar, použité při obrysovém náhledu, si můžete přizpůsobit.

Další informace: "Okno simulace", Stránka 223

Aktivovat okno simulace



- ▶ Klepněte na **Grafická poloha**
- > Zobrazí se okno simulace pro aktuálně označený blok
- ▶ Chcete-li zvětšit okno simulace, klepněte v liště náhledů na **Grafika**
- > Náhled parametrů zmizí a okno simulace se zvětší

Přizpůsobit náhled obrysů



- ▶ Klepněte na **Podrobný náhled**
- > Podrobný náhled ukazuje dráhu nástroje a možné obráběcí polohy pro aktuálně označený blok
- ▶ Klepněte na **Přehled**
- > Přehled ukazuje kompletní obrobek



12.2.5 Používání Měřítka

Pokud je pro jednu nebo několik os aktivovaný koeficient změny měřítka, tak se tento koeficient násobí při provádění bloku s uloženou cílovou polohou. Tak můžete blok zrcadlit nebo měnit jeho velikost.

Koeficient změny měřítka můžete aktivovat v menu Rychlého přístupu.

Další informace: "Úprava nastavení menu Rychlého přístupu", Stránka 84



Pokud vypočítané rozměry nelze dosáhnout se zvoleným nástrojem, tak se provádění bloku přeruší.



Během provádění bloku nelze koeficient změny měřítka změnit.

12.2.6 Nastavení otáček vřetena

V závislosti na konfiguraci připojeného obráběcího stroje můžete řídit otáčky vřetena.

1250 1mm +

- ▶ Pokud chcete případně přejít z indikace otáček vřetena do zadávacího políčka, přetáhněte indikaci doprava.
- > Objeví se zadávací políčko **Otáčky vřetena**
- ▶ Nastavte otáčky vřetena klepnutím nebo podržením + nebo - na požadované otáčky
- nebo
- ▶ Ťukněte do zadávacího políčka **Otáčky vřetena**
- ▶ Zadejte požadovanou hodnotu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- > Zadané otáčky vřetena se převezmou přístrojem jako cílová hodnota k dosažení
- ▶ Pro návrat do indikace otáček vřetena přetáhněte zadávací políčko doleva



Pokud nedojde k zadání do zadávacího políčka **Otáčky vřetena** během tří sekund, přejde přístroj zpátky do indikace aktuálních otáček.

12.3 Správa programů

Ke zpracování programu musíte otevřít programové soubory typu *.i.



Výchozí umístění pro programy je **Internal/Programs**.

12.3.1 Otevření programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Otevřít program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk
- ▶ Klepněte na složku, ve které se soubor nachází
- ▶ Klepněte na soubor
- ▶ Ťukněte na **Otevřít**
- > Zvolený program se nahraje.

12.3.2 Zavřít program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Zavřít program**
- > Otevřený program se zavře

13

Programování

13.1 Přehled

Tato kapitola popisuje režim "Programování" a jak můžete v tomto režimu tvořit nové programy a zpracovávat stávající programy.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57

Krátký popis

Přístroj používá pro opakující se úkoly programy. Pro vytváření se generují různé bloky, jako například polohování nebo strojní funkce; z posloupnosti více bloků pak vzniká program. Přístroj ukládá max. 100 bloků do jednoho programu.



Pro programování není nutné připojit přístroj k obráběcímu stroji.




Pro lepší přehled v průběhu programování ho můžete provádět softwarem POSITIP 8000 Demo. Vytvořené programy můžete exportovat a nahrát do přístroje.

Vyvolání



- ▶ V hlavním menu ťukněte na **Programování**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní Programování

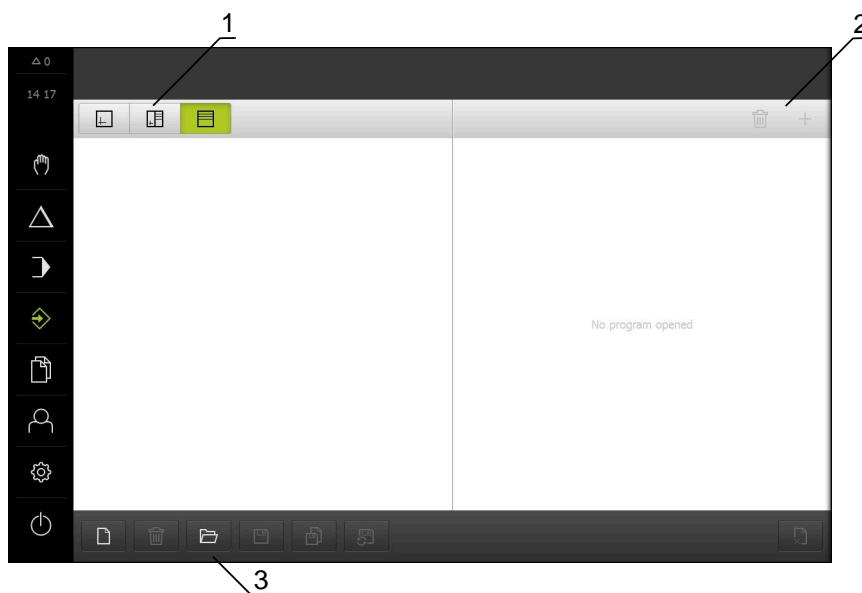

Obrázek 44: Menu **Programování**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Lišta nástrojů
- 3 Správa programů



Stavový řádek a volitelná OEM-lišta nejsou v menu **Programování** k dispozici.

13.2 Typy bloků

Pro programování můžete používat následující typy bloků:

- Polohovací funkce
- Změna souřadného systému (vztažný bod)
- Strojní funkce
- Cyklus obrábění

13.2.1 Polohování

Pro polohování můžete definovat polohy ručně. Podle konfigurace připojeného obráběcího stroje pak můžete tyto polohy nechat automaticky najet nebo je najet sami.



Do odpovídajících zadávacích políček můžete převzít aktuální osovou polohu pomocí **Převzít aktuální polohu**.

K dispozici jsou následující parametry:

Typ bloku Polohování

Parametry	Popis
	Příručková hodnota polohy, vztahuje se tedy k aktuální poloze

13.2.2 Souřadnicové systémy

Pro změnu souřadného systému můžete vyvolávat vztažné body z tabulky vztažných bodů. Po vyvolání se pak použije souřadný systém vybraného vztažného bodu.

Další informace: "Nastavení polohy jako vztažného bodu ", Stránka 174

Typ bloku Referenční bod

Parametry	Popis
Číslo nulového bodu 	ID z tabulky vztažných bodů Opčně: Výběr z tabulky vztažných bodů

13.2.3 Strojní funkce

Pro obrábění obrobku můžete vyvolávat strojní funkce.

Dostupné funkce závisí na konfiguraci připojeného obráběcího stroje. K dispozici jsou následující bloky a parametry:


Typ bloku	Parametr/Popis
Otáčky vřetene	Otáčky vřetena nástroje
Rychlosť posuvu	Rychlosť osy nástroje (pri NC-řízené ose)
	<p>i Když program neobsahuje blok Rychlosť posuvu tak pŕistroj použije pŕísuv "0".</p>
Řezná rychlosť	Řezná rychlosť soustružnického nástroje
Vyvolání nástroje	<p>Číslo nástroje Opčně: Výběr z tabulky nástrojů Další informace: "Vyberte nástroj", Stránka 176 Při zpracování vyvolání nástroje se vřeteno automaticky zastaví a uživatel je vyzván k výměně odpovídajícího nástroje.</p>
M funkce	<p>Číslo M-funkce Opčně: Výběr z tabulky funkcí</p>
Casova prodleva	Časový interval mezi kroky obrábění

13.2.4 Cyklus obrábění

Když je soustruh nakonfigurován pro řezání závitů, tak jsou k dispozici dva cykly obrábění. Řezání závitu (jednoduché) umožňuje snadné řezání závitu bez pŕísuvu do hloubky. Při řezání závitu (rozšířeném) lze definovat rozšířený závitový cyklus s pŕísuvy do hloubky.




- Než budete definovat obráběcí vzory, musíte
 - definovat vhodný nástroj v tabulce nástrojů
 - zvolit nástroj ve stavovém řádku
- Další informace:** "Vytvoření tabulky nástrojů", Stránka 143

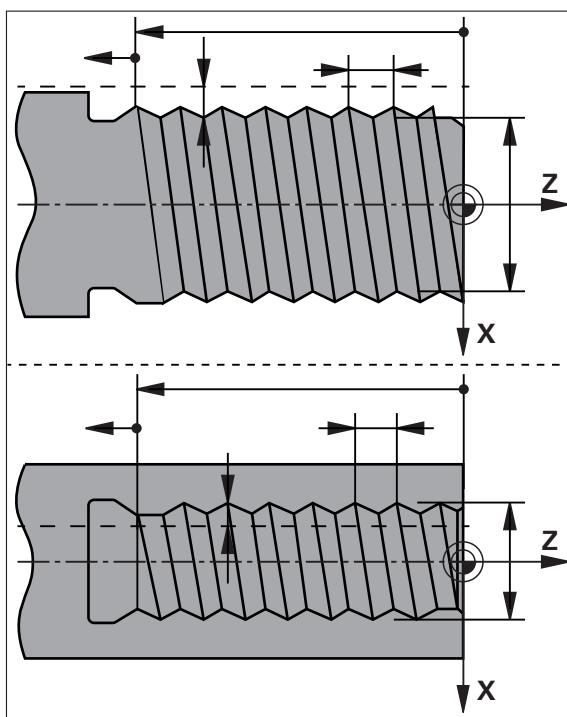Blok Řezání závitu (základní)

Obrázek 45: Schematické znázornění bloku Řezání závitu (základní)

Parametry	Popis
Poloha závitu	Poloha závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ Vnější závit ■ Vnitřní závit
Směr otáčení	Směr otáčení rotační osy <ul style="list-style-type: none"> ■ vpravo ■ vlevo
Bezpečná vzdálenost	Přírůstkově k hloubce závitu, radiální rozměr
Thread depth (diameter)	Hloubka závitu, rozměr průměru
Stoupání závitu	Stoupání závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ v mm ■ v chodech na palec
Počátek kontury v Z	Začátek závitu v Z
Konec kontury v Z	Konec závitu v Z
Overrun path	Dráha na konci závitu pro zastavení os
Počáteční úhel	Vstupní úhel v rotační ose
Rychlosť rotace	Otačky v ot/min
Rychlosť posuvu v ose X	Posuv pro přísuv do hloubky závitu

Blok řezání závitu (rozšířený)

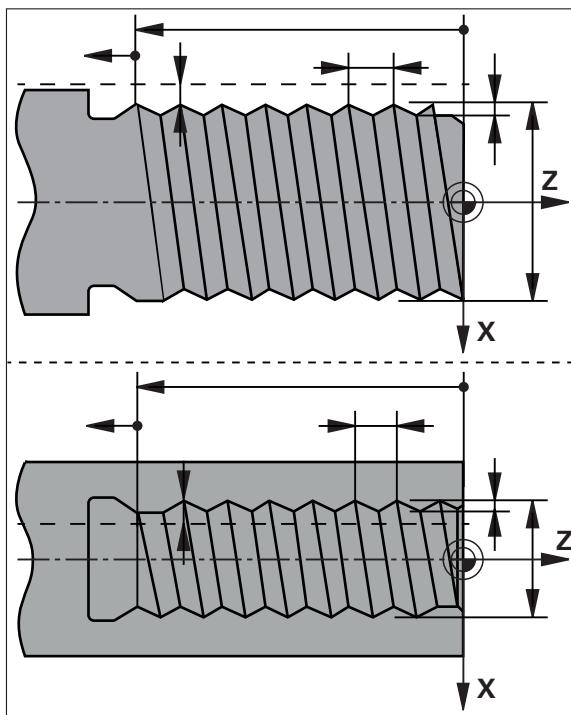


Obrázek 46: Schematické znázornění bloku Řezání závitu (rozšířené)

Parametry	Popis
Poloha závitu	Poloha závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ Vnější závit ■ Vnitřní závit
Směr otáčení	Směr otáčení rotační osy <ul style="list-style-type: none"> ■ vpravo ■ vlevo
Bezpečná vzdálenost X	Přírůstkově k průměru závitu, radiální rozměr
Prumer závitu	Jmenovitý průměr závitu (průměr)
Hloubka závitu	Přírůstkově k průměru závitu, radiální rozměr
Přídavek na dokončení	Přídavek pro přísvuh do hloubky, radiální rozměr
Stoupání závitu	Stoupání závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ v mm ■ v chodech na palec
Počátek kontury v Z	Začátek závitu v Z
Konec kontury v Z	Konec závitu v Z
Overrun path	Dráha na konci závitu pro zastavení os
Počáteční úhel	Vstupní úhel v rotační ose

Parametry	Popis
Rychlosť rotacie	Otačky v ot/min
Rychlosť posuvu v ose X	Posuv pro pŕísuv do hloubky závitu
Řezy ve vzduchu	Počet prázdných řezů na konci (0-10)

13.3 Vytvoření programu

Program je tvořen vždy záhlavím programu a posloupnosťí bloků. Môžete pri tom definovať rôzne typy bloků, upravovať odpovedajúce parametre bloků a jednotlivé bloky z programu zase mazat.

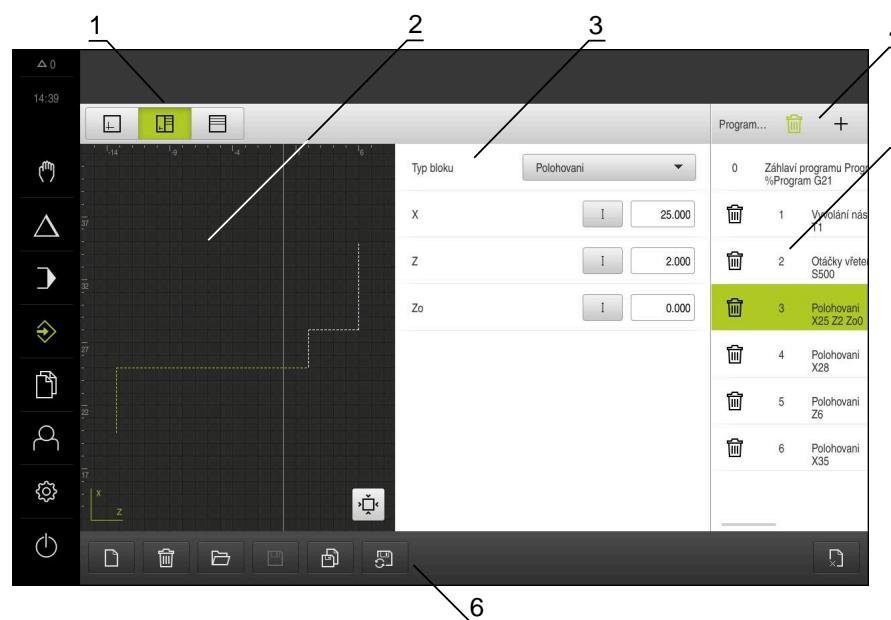

Obrázek 47: Příklad programu v režimu **Programování**

- 1 Lišta voleb zobrazení
- 2 Simulační okno (opce)
- 3 Parametry bloku
- 4 Lišta nástrojů
- 5 Bloky programu
- 6 Správa programů

13.3.1 Podpora programování

Přístroj vám pomůže vytvořit program následovně:

- Průvodce zobrazuje při přidávání u každého typu bloku příslušné informace o potřebných parametrech.
- Zobrazení bloků, které mají chyby, nebo potřebují ještě parametry, se v seznamu změní na červené písmo.
- Pomocník ukáže při problémech hlášení **Program obsahuje neúplné programové bloky**. Klepnutím na směrová tlačítka můžete přepínat mezi příslušnými bloky programu.
- Volitelné okno simulace zobrazí vizualizaci aktuálního bloku.

Další informace: "Použití simulačního okna", Stránka 185



Všechny změny programu mohou být uloženy automaticky.

- ▶ Ve správě programů klepněte na **Program ukládat automaticky**
- ▶ Všechny změny se budou okamžitě ukládat automaticky

13.3.2 Vytvoření záhlaví programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Vytvořit nový program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, například **Internal/Programs**, na které se má program uložit
- ▶ Zadejte název programu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Klepněte na **Vytvoř**
- ▶ Vytvoří se nový program se startovním blokem **Záhlaví programu**
- ▶ Název programu, se zobrazí v liště nástrojů
- ▶ Do políčka **Jméno** zadejte jedinečný název
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Případně změňte posuvným přepínačem měrnou jednotku

13.3.3 Přidat bloky



- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Přidat blok**
- ▶ Pod aktuální pozici se vytvoří nový blok
- ▶ V rozbalovacím seznamu **Typ bloku** zvolte požadovaný typ bloku
- ▶ Definujte v závislosti na typu bloku příslušné parametry

Další informace: "Typy bloků", Stránka 201

- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Když je aktivní okno simulace, tak se vizualizuje aktuální blok

13.3.4 Mazání bloků



- ▶ V liště nástrojů klepněte na **Smazat**
- > Bloky v programu se označí ikonou smazání
- ▶ V programu klepněte na ikonu smazání u požadovaných bloků
- > Zvolené bloky se smažou z programu
- ▶ V liště nástrojů klepněte ještě jednou na **Smazat**

13.3.5 Uložit program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program**
- > Program se uloží

13.4 Použití simulačního okna

Okno simulace vizualizuje zvolený blok. Okno simulace můžete použít také pro postupnou kontrolu vytvořeného programu.


V liště náhledů jsou k dispozici tyto možnosti:

Ovládací prvek	Funkce
	Grafika Zobrazení simulace a bloků
	Grafická poloha Zobrazení simulace, poloh a bloků
	Poloha Zobrazení poloh a bloků

13.4.1 Znázornění jako obrysový náhled

Okno simulace ukazuje obrysový náhled. Obrysový náhled pomáhá při přesném polohování nástroje nebo při sledování obrysu v rovině obrábění.

V obrysovém náhledu se používají tyto barvy (standardní hodnoty):

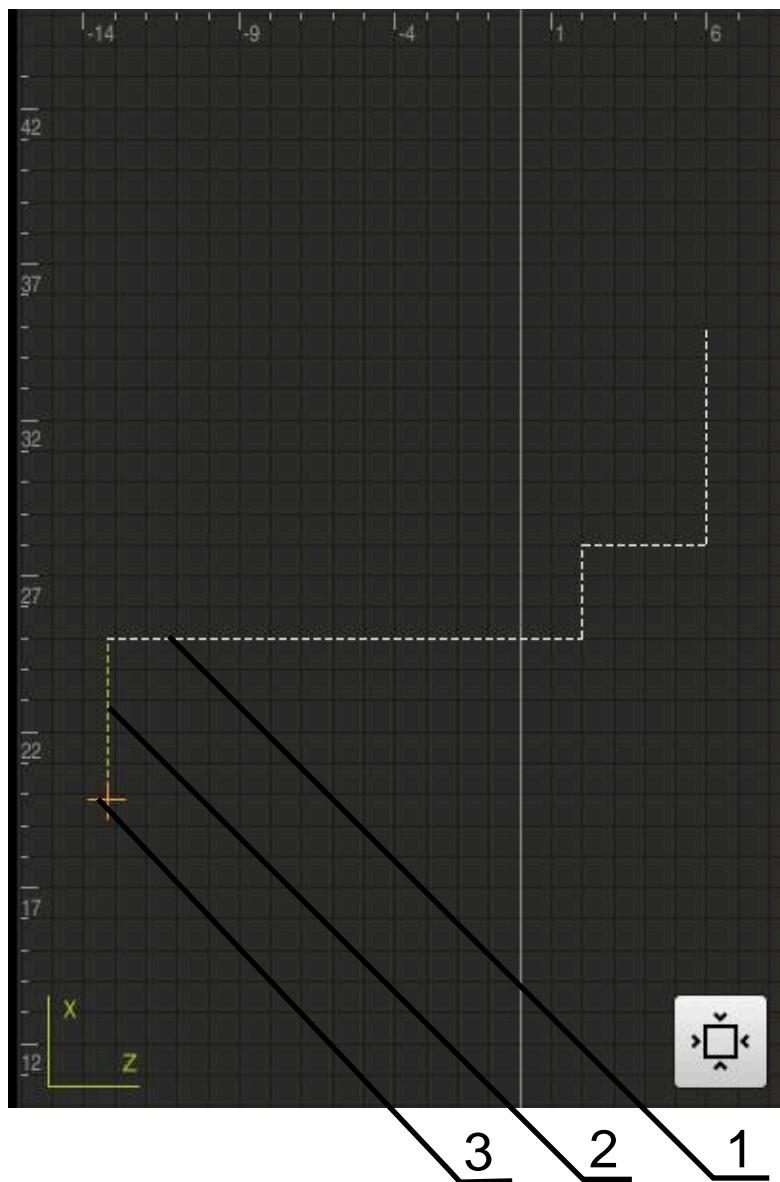

Obrázek 48: Okno simulace s obrysovým náhledem

- 1 Obráběcí vzor (bílá)
- 2 Aktuální blok nebo obráběcí poloha (zelená)
- 3 Obrys nástroje, poloha nástroje a stopa nástroje (oranžová)

13.4.2 Aktivování okna simulace



- ▶ Klepněte na **Grafika-formulář**
- ▶ Zobrazí se okno simulace pro označený blok.
- ▶ Chcete-li zvětšit okno simulace, klepněte v liště náhledů na **Grafika**
- ▶ Náhled parametrů zmizí a okno simulace se zvětší



13.4.3 Kontrola programu v okně simulace



- ▶ Ťukněte na **Grafika**
- > Zobrazí se okno simulace pro aktuální program
- ▶ Postupně klepejte na každý blok programu
- > Kroky programu se zobrazí v okně simulace; podle potřeby zvětšete podrobný náhled
- ▶ Chcete-li náhled zvětšit, ťukněte na **Zobrazení podrobností**



- ▶ Chcete-li se vrátit do celkového zobrazení, ťukněte na **Přehled**



13.5 Správa programů

Programy můžete po vytvoření uložit pro automatické provedení programu nebo k pozdějšímu zpracování.



Výchozí umístění pro programy je **Internal/Programs**.

13.5.1 Otevření programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Otevřít program**
- > V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk
- ▶ Klepněte na složku, ve které se soubor nachází
- ▶ Klepněte na soubor
- ▶ Ťukněte na **Otevřít**
- > Zvolený program se nahraje.

13.5.2 Zavřít program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Zavřít program**
- > Otevřený program se zavře

13.5.3 Uložit program



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program**
- > Program se uloží

13.5.4 Uložení programu pod jiným názvem



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program jako**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs** nebo USB-flashdisk, kam se má program uložit
- ▶ Zadejte název programu
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **Uložit jako**
- > Program se uloží
- > Název programu, se zobrazí v liště nástrojů

13.5.5 Automatické ukládání programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Program ukládat automaticky**
- > Všechny změny programu se budou okamžitě ukládat automaticky

13.5.6 Smazání programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Smazat program**
- ▶ Klepněte na **Smazat výběr**
- ▶ Pro potvrzení smazání ťukněte na **OK**
- > Program se smaže

13.6 Zpracování bloků programu

Každý blok programu můžete upravit také později. Aby se změny převzaly do programu, musíte ho znova po úpravě uložit.

Zpracování bloků programu



- ▶ Ve správě programů klepněte na **Otevřít program**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, např. **Internal/Programs**
- ▶ Klepněte na složku, ve které se soubor nachází
- ▶ Klepněte na soubor
- ▶ Ťukněte na **Otevřít**
- > Zvolený program se nahraje.
- ▶ Klepněte na požadovaný blok
- > Zobrazí se parametry vybraného bloku
- ▶ Zpracujte příslušné parametry v závislosti na typu bloku
- ▶ Zadání potvrďte vždy s **RET**
- ▶ Ve správě programů klepněte na **Uložit program**
- > Zpracovaný program se uloží



14

Správa souborů

14.1 Přehled

Tato kapitola popisuje menu **Správa souborů** a funkce v této nabídce.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57


Stručný popis

Nabídka **Správa souborů** zobrazuje přehled souborů uložených v paměti přístroje. Případně připojený USB-flashdisk (FAT32-formát) a dostupné sítové jednotky se zobrazí v seznamu úložišť. USB-flashdisk a sítové jednotky se zobrazují s názvem nebo s označením jednotky.

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- > Zobrazí se uživatelské rozhraní správy souborů

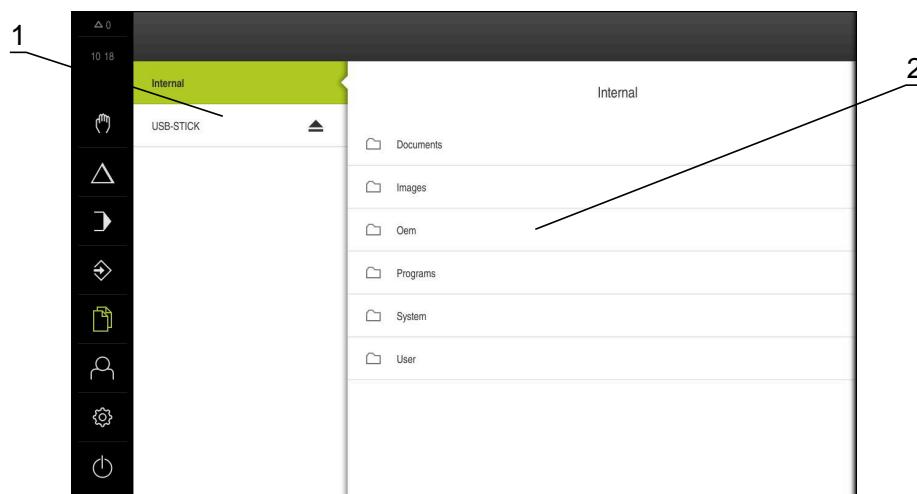

Obrázek 49: Menu **Správa souborů**

- 1 Seznam dostupných paměťových míst
- 2 Seznam složek ve zvoleném paměťovém místě

14.2 Typy souborů

V menu Správy souborů můžete pracovat s následujícími typy souborů:

Typ	Použití	Spravovat	Zobrazit	Otevřít	Tisk
*.i	Programy	✓	–	–	–
*.mcc	Konfigurační soubory	✓	–	–	–
*.dro	Soubory firmwaru	✓	–	–	–
*.svg, *.ppm	Obrazové soubory	✓	–	–	–
*.jpg, *.png, *.bmp	Obrazové soubory	✓	✓	–	–
*.csv	Textové soubory	✓	–	–	–
*.txt, *.log, *.xml	Textové soubory	✓	✓	–	–
*.pdf	Soubory PDF	✓	✓	–	✓

14.3 Spravovat složky a soubory

Struktura složek

V nabídce Správy souborů se soubory ukládají na místo Internal do následujících složek:

Složka	Použití
Documents	Soubory dokumentů s návody a adresami servisů
Images	Obrazové soubory
Oem	Soubory pro konfigurace panelu OEM (viditelné pouze pro uživatele typu OEM)
System	Zvukové soubory a systémové soubory
User	Data uživatelů

Vytvoření nové složky

- ▶ Symbol složky, ve které chcete vytvořit novou složku, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Vytvořit novou složku**
- ▶ V dialogu ťukněte na zadávací políčko a novou složku pojmenujte
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > Vytvoří se nová složka



Přesunutí složky



- ▶ Symbol složky, kterou chcete přesunout, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Přemístit do**
- ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete složku přesunout
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Složka se přemístí

Kopírování složky



- ▶ Symbol složky, kterou chcete kopírovat, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Kopírovat do**
- ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete složku kopírovat
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Složka se zkopiuje



Když složku zkopiujete do stejné složky, ve které je uložena, je přidán k názvu kopírované složky přídavek "_1".

Přejmenování složky



- ▶ Symbol složky, kterou chcete přejmenovat, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Přejmenovat složku**
- ▶ V dialogu ťukněte na zadávací políčko a novou složku pojmenujte
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > Složka se přejmenuje

Přesun souboru



- ▶ Symbol souboru, který chcete přesunout, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Přemístit do**
- ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete soubor přesunout
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Soubor se přemístí

Kopírování souboru



- ▶ Symbol souboru, který chcete kopírovat, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na
- ▶ V dialogovém okně vyberte složku, do které chcete soubor kopírovat
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Soubor se zkopiřuje



Když soubor zkopiřujete do stejné složky, ve které je uložen, je přidán k názvu kopírovaného souboru přídavek "_1".

Přejmenovat soubor



- ▶ Symbol souboru, který chcete přejmenovat, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Přejmenovat soubor**
- ▶ V dialogu ťukněte na zadávací políčko a nový soubor pojmenujte
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Ťukněte na **OK**
- > Soubor se přejmenuje

Smazání složky nebo souboru

Když smažete složku nebo soubor, bude složka a soubor nenávratně odstraněna. Všechny podsložky a soubory obsažené v odstraněné složce budou také smazány.




- ▶ Symbol složky nebo souboru, který chcete smazat, přetáhněte doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Ťukněte na **Smazat výběr**
- ▶ Ťukněte na **Vymazat**
- > Složka nebo soubor se smže

14.4 Náhled souborů

Zobrazení souboru



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte k místu uložení požadovaného souboru
- ▶ Klepněte na soubor
- > Zobrazí se náhled (pouze soubory PDF a obrazové soubory) a informace o souboru

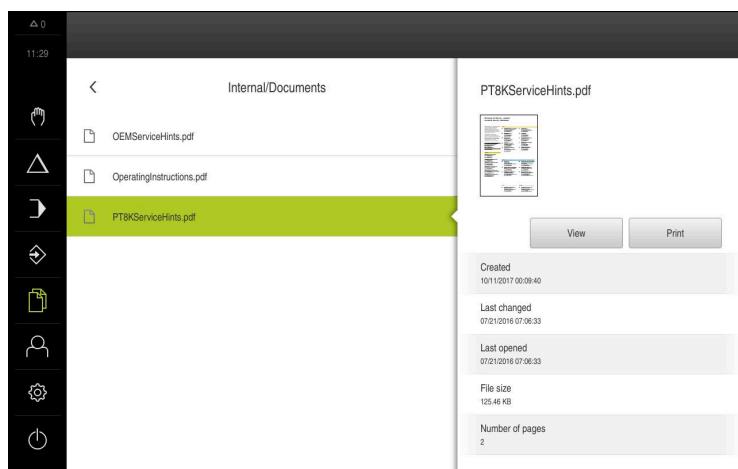

Obrázek 50: Nabídka **Správa souborů** s náhledem a informacemi o souboru



- ▶ Ťukněte na **Náhled**
- > Zobrazí se obsah souboru
- ▶ Chcete-li náhled zavřít, ťukněte na **Zavřít**

14.5 Exportování souborů

Soubory můžete exportovat na USB-flashdisk (FAT32-formát) nebo na síťovou jednotku. Můžete soubory zkopirovat nebo přesunout:

- Při kopírování souborů zůstanou duplicitní soubory v přístroji
- Pokud přesunete soubory, tak původní soubory jsou z přístroje odstraněny



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ V místě uložení **Internal** přejděte na soubor, který chcete exportovat
- ▶ Odtáhněte symbol souboru doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Chcete-li kopírovat soubor, ťukněte na **Kopírovat soubor**.



- ▶ Chcete-li přesunout soubor, ťukněte na **Přesunout soubor**.
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, do kterého chcete soubor exportovat
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Soubor se bude exportovat na USB paměť nebo do síťové mechaniky.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk



14.6 Importování souborů

Soubory můžete importovat do přístroje z USB-flashdisku (FAT32-formát) nebo ze síťové jednotky. Můžete soubory zkopirovat nebo přesunout:

- Při kopírování souborů zůstanou duplicitní soubory na USB-flashdisku nebo na síťové jednotce
- Pokud přesunete soubory, tak původní soubory jsou z USB-flashdisku nebo síťové jednotky odstraněny



- ▶ Klepněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Na USB-flashdisku nebo síťové jednotce přejděte na soubor, který chcete importovat
- ▶ Odtáhněte symbol souboru doprava
- > Zobrazí se ovládací prvky
- ▶ Chcete-li kopírovat soubor, klepněte na **Kopírovat soubor.**



- ▶ Chcete-li přesunout soubor, klepněte na **Přesunout soubor.**
- ▶ V dialogovém okně vyberte místo uložení, kam chcete soubor uložit
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- > Soubor se uloží do přístroje.



Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- > Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk



15

Nastavení

15.1 Přehled

Tato kapitola popisuje možnosti nastavení a odpovídající parametry pro přístroj.

Základní možnosti nastavení a nastavení parametrů pro uvedení do provozu a nastavení přístroje najdete souhrnně v příslušných kapitolách :

Další informace: "Uvedení do provozu", Stránka 91

Další informace: "Seřizování", Stránka 131

Stručný popis



Nastavení a nastavovací parametry mohou být v závislosti na typu přihlášeného uživatele upravovány a měněny (oprávnění k editaci).

Pokud uživatel přihlášený k přístroji nemá oprávnění pro editaci nastavení nebo nastavování parametrů, tak je toto nastavení nebo nastavování parametrů šedivé a nelze je otevřít ani upravit.



V závislosti na volitelných programech, aktivovaných v přístroji, jsou v nastavení k dispozici různá nastavení a parametry nastavení.

Pokud například není Softwarová opce POSITIP 8000 NC1 u přístroje aktivovaný, tak se parametry nastavení potřebné pro tento volitelný software u přístroje nezobrazí

Funkce	Popis
Obecně	Obecná nastavení a informace
Rozhraní	Konfigurace rozhraní a síťových jednotek
Uživatel	Konfigurace uživatele
Osy	Konfigurace připojených snímačů a kompenzací chyb
Servis	Konfigurace možností softwaru, servisních funkcí a informací

Vyvolání



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.

15.2 Obecně

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci obsluhy, vzhledu.

15.2.1 Informace zařízení

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Informace zařízení

V přehledu jsou zobrazeny všechny základní informace o softwaru.

Parametry	Zobrazuje informace
Typ zařízení	Produktové označení přístroje
Číslo dílce	Identifikační číslo přístroje
Výrobní číslo	Sériové číslo přístroje
Verze firmware	Číslo verze firmwaru
Firmware vytvořen dne	Datum vytvoření firmwaru
Poslední aktualizace firmwaru dne	Datum poslední aktualizace firmwaru
Volný paměťový prostor	Volné Internal místo k uložení v přístroji
Volná pracovní paměť (RAM)	Volná pracovní paměť přístroje
Počet spuštění jednotky	Počet spuštění přístroje s aktuálním firmwarem
Provozní čas	Provozní čas přístroje s aktuálním firmwarem



15.2.2 Obrazovka a dotykový displej

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Obrazovka a dotykový displej

Parametry	Vysvětlení
Jas	Jas obrazovky <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1 % ... 100 % ■ Standardní nastavení: 85 %
Prodleva režimu pro úsporu energie	Doba do aktivace energeticky úsporného režimu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 min ... 120 min Hodnota "0" deaktivuje úsporný režim ■ Standardní nastavení: 30 minut
Konec energeticky úsporného režimu	Potřebné akce pro aktivaci obrazovky <ul style="list-style-type: none"> ■ Žávitník: Dotyk na obrazovce ■ Žuknutí a tažení: Dotkněte se displeje a přetáhněte šipku zdola nahoru ■ Žuknutí nebo pohyb osy: Dotyk na obrazovce nebo pohyb osou ■ Standardní nastavení: Žuknutí a tažení

15.2.3 Displej

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Displej

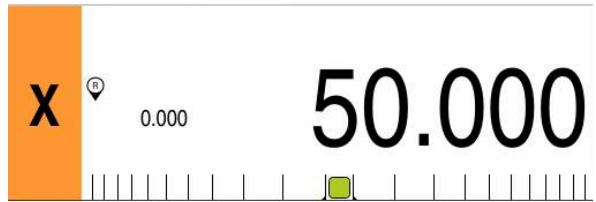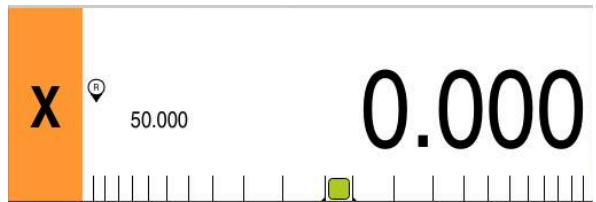Parametry	Vysvětlení
Zobrazení polohy	<p>Konfigurace indikace polohy v režimech MDI a Provádění programu. Konfigurace určí také výzvy k akci Průvodce v provozních režimech MDI a Provádění programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloha se vzdáleností k ujetí – Průvodce vyzve k přejezdu osou do zobrazené polohy. ■ Vzdálenost k ujetí s polohou – Průvodce vyzve k přejezdu osou do 0, a objeví se polohovací pomůcka. <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloha: Zobrazení polohy se zvětší  <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloha se vzdáleností k ujetí: Indikace polohy se zvětší, zbývající dráha se zobrazí malým písmem  <ul style="list-style-type: none"> ■ Vzdálenost k ujetí s polohou: Zbývající vzdálenost se zobrazí velká, poloha se zobrazí malá  <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Vzdálenost k ujetí s polohou
Polohové hodnoty	<p>Polohové hodnoty mohou odrážet skutečné hodnoty nebo cílové hodnoty os.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Skutečná hodnota ■ Jmenovitá hodnota ■ Standardní nastavení: Skutečná hodnota
Indikátor vzdálenosti k ujetí	<p>Zobrazení indikátoru zbývající dráhy v MDI-režimu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON

Parametry	Vysvětlení
Číslice před desetinnou čárkou pro zobrazení nastavené velikosti osy	Počet míst před desetinnou čárkou určuje jak velké se zobrazí polohy. Pokud je překročen počet míst před desetinnou čárkou, tak se zobrazení zmenší, aby se mohla zobrazit všechna místa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 ... 6 ■ Standardní hodnota: 3
Okno simulace	Konfigurace okna simulace pro MDI-režim a Provádění programu. Další informace: "Okno simulace", Stránka 223
Radiální osy obrábění	Zobrazení radiální osy obrábění Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Polomer ■ Průměr ■ Standardní nastavení: Polomer

15.2.4 Okno simulace

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Displej ► Okno simulace

Parametry	Vysvětlení
Tloušťka čáry polohy nástroje	Tloušťka čar pro znázornění polohy nástroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard nebo Tučně ■ Výchozí nastavení: Standard
Barva polohy nástroje	Definice barvy pro znázornění polohy nástroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: Barevná škála ■ Standardní nastavení: Oranžová
Tloušťka čáry aktuálního obrysového prvku	Tloušťka čar pro znázornění aktuálního prvku obrys <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard nebo Tučně ■ Výchozí nastavení: Standard
Barva aktuálního obrysového prvku	Definice barvy pro znázornění aktuálního obrysového prvku <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: Barevná škála ■ Standardní nastavení: Zelená
Dráha nástroje	Použití stop nástroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON
Horizontální vyrovnaní	Horizontální vyrovnaní souřadného systému v okně simulace Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nakloněně: Hodnoty doprava rostou ■ Vlevo: Hodnoty doleva rostou ■ Standardní nastavení: Nakloněně
Vertikální vyrovnaní	Vertikální vyrovnaní souřadného systému v okně simulace Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nahoru: Hodnoty nahoru rostou ■ Dolů: Hodnoty dolů rostou ■ Standardní nastavení: Nahoru



Tlačítka **Vrátit zpět** lze resetovat definované barvy pro okno simulace zpátky na výchozí (tovární) nastavení.

15.2.5 Vstupní zařízení

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Vstupní zařízení

Parametry	Vysvětlení
Citlivost dotykové obrazovky	Citlivost obrazovky na dotyk lze nastavit ve třech stupních <ul style="list-style-type: none"> ■ Nízká (znečištění): Umožňuje ovládání při zašpiněné obrazovce ■ Normální (standard): Umožňuje ovládání za normálních podmínek ■ Vysoká (rukavice): Umožňuje ovládání v rukavicích ■ Standardní nastavení: Normální (standard)
Náhrada vícedotykových gest myší	Předvolba, zda má ovládání myší nahradit dotykové ovládání na obrazovce (Multitouch) Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (až do prvního vícedotyku): Dotyk obrazovky deaktivuje myš ■ Zap (zádný vícedotyk): Ovládání je možné pouze s myší, dotyková obrazovka je vypnuta ■ Vyp (pouze vícedotyk): Ovládání je možné pouze s dotykovou obrazovkou, myš je vypnuta ■ Standardní nastavení: Auto (až do prvního vícedotyku)
Rozložení USB klávesnice	Je-li připojena USB-klávesnice: <ul style="list-style-type: none"> ■ Volba jazyka klávesnice

15.2.6 Zvuky

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Zvuky

Dostupné tóny jsou sdruženy do tématických oblastí. V rámci jedné tématické oblasti se tóny liší.

Parametry	Vysvětlení
Reprodukтор	Použití vestavěného reproduktoru na zadní straně přístroje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON
Hlasitost reproduktoru	Hlasitost reproduktoru přístroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 % ... 100 % ■ Standardní nastavení: 50 %
Hlášení a chyba	Téma signálního tónu při zobrazení hlášení Při výběru zazní signální tón zvoleného tématu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard, Kytara, Robot, Vnější prostor, Není zvuk ■ Standardní nastavení: Standard
Dotykový tón	Téma signálního tónu při dotyku ovládacího políčka Při výběru zazní signální tón zvoleného tématu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Standard, Kytara, Robot, Vnější prostor, Není zvuk ■ Standardní nastavení: Standard

15.2.7 Tiskárny

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Tiskárny



Aktuální firmware přístroje této modelové řady tuto funkci nepodporuje.

15.2.8 Datum a čas

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Datum a čas

Parametry	Vysvětlení
Datum a čas	Aktuální datum a čas přístroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: rok, měsíc, den, hodina, minuta ■ Standardní nastavení: aktuální systémový čas
Formát data	Formát zobrazení data Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-RRRR: měsíc, den, rok ■ DD-MM-RRRR: den, měsíc, rok ■ RRRR-MM-DD: rok, měsíc, den ■ Standardní nastavení: YYYY-MM-DD (např. "2016-01-31")

15.2.9 Jednotky

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Jednotky

Parametry	Vysvětlení
Jednotka lineárních hodnot	<p>Jednotka lineárních hodnot</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: Milimetry nebo Palce ■ Standardní nastavení: Milimetry
Metoda zaokrouhlování lineárních hodnot	<p>Metoda zaokrouhlování lineárních hodnot</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komerční: Desetinná místa 1 až 4 budou zaokrouhlena dolů, desetinná místa 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena dolů ■ Zaokrouhlit nahoru: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa budou oříznuta bez zaokrouhlení ■ Zaokrouhlit na 0 a 5: Desetinná místa ≤ 24 nebo ≥ 75 se zaokrouhlí na 0, desetinná místa ≥ 25 nebo ≤ 74 se zaokrouhlí na 5 (švýcarské "Rappenrundung") ■ Standardní nastavení: Komerční
Desetinná místa lineárních hodnot	<p>Počet desetinných míst lineárních hodnot</p> <p>Rozsah nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Milimetry: 0 ... 5 ■ Palce: 0 ... 7 <p>Standardní hodnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Milimetry: 4 ■ Palce: 6
Jednotka úhlových hodnot	<p>Jednotka úhlových hodnot</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radian: Úhel v radiánech ■ Desítkové stupně: Úhel ve stupních ($^{\circ}$) s desetinnými místy ■ Stupně-minuty-vteřiny: Úhel ve stupních ($^{\circ}$), minutách ['] a vteřinách ["] ■ Standardní nastavení: Desítkové stupně

Parametry	Vysvětlení
Metoda zaokrouhlování úhlových hodnot	<p>Metoda zaokrouhlování úhlových hodnot Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Komerční: Desetinná místa 1 až 4 budou zaokrouhlena dolů, desetinná místa 5 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena dolů ■ Zaokrouhlit nahoru: Desetinná místa 1 až 9 budou zaokrouhlena nahoru ■ Zaokrouhlit: Desetinná místa budou oříznuta bez zaokrouhlení ■ Zaokrouhlit na 0 a 5: Desetinná místa ≤ 24 nebo ≥ 75 se zaokrouhlí na 0, desetinná místa ≥ 25 nebo ≤ 74 se zaokrouhlí na 5 (švýcarské "Rappenrundung") ■ Standardní nastavení: Komerční
Desetinná místa úhlových hodnot	<p>Počet desetinných míst úhlových hodnot Rozsah nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radian: 0 ... 7 ■ Desítkové stupně: 0 ... 5 ■ Stupně-minuty-vteřiny: 0 ... 2 <p>Standardní hodnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radian: 5 ■ Desítkové stupně: 3 ■ Stupně-minuty-vteřiny: 0
Desetinná čárka	<p>Oddělovač pro zobrazení hodnot ■ Nastavení: Bod nebo Desetinná čárka ■ Standardní nastavení: Bod</p>

15.2.10 Autorská práva

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Autorská práva

Parametry	Význam a funkce
Otevřít zdrojový software	Zobrazení licencí použitého software

15.2.11 Servisní informace

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Servisní informace

Parametry	Význam a funkce
HEIDENHAIN	Zobrazení dokumentu se servisními adresami HEIDENHAIN
Servisní informace OEM	<p>Zobrazení dokumentu se servisními pokyny výrobce stroje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: Dokument se servisními adresami HEIDENHAIN <p>Další informace: "Přidat dokumentaci", Stránka 116</p>

15.2.12 Dokumentace

Cesta: Nastavení ► Obecně ► Dokumentace

Parametry	Význam a funkce
Návod k obsluze	Zobrazení návodu k obsluze uloženého v přístroji ■ Standard: Žádný dokument není k dispozici, dokument v požadovaném jazyku se může přidat Další informace: "Dokumentace", Stránka 273

15.3 Rozhraní

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci sítí, síťových jednotek a USB-flashdisků.

15.3.1 Sít'

Cesta: Nastavení ► Rozhraní ► Sít' ► X116



Chcete-li zjistit správné nastavení sítě pro konfiguraci přístroje, obraťte se na vašeho správce sítě.

Parametry	Vysvětlení
Adresa MAC	Jednoznačná hardwarová adresa síťového adaptéru
DHCP	Dynamicky přiřazená síťová adresa přístroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON
Adresa IPv4	Síťová adresa se čtyřmi bloky číslic Síťová adresa je při aktivním DHCP zadána automaticky, nebo ji lze zadat ručně. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.0.0.1 ... 255 255 255 255
Maska podsítě IPv4	Identifikace v rámci sítě čtyřmi bloky číslic Maska podsítě je při aktivním DHCP zadána automaticky, nebo ji lze zadat ručně. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.0.0.0 ... 255 255 255 255
Standardní brána IPv4	Síťová adresa routeru, který spojuje sítě. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Síťová adresa se uděluje při povoleném DHCP automaticky nebo se může zadat ručně.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.0.0.1 ... 255 255 255 255
IPv6 SLAAC	Síťová adresa s rozšířeným adresním prostorem Je nutná, pouze když ji sítě podporuje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF
Adresa IPv6	Při aktivním IPv6 SLAAC je zadána automaticky
Délka předpony podsítě IPv6	Předpona podsítě v sítích IPv6
Standardní brána IPv6	Síťová adresa routeru, který spojuje sítě.
Preferovaný DNS server	Primární server pro konverzi IP adresy
Alternativní DNS server	Volitelný server pro konverzi IP adresy

15.3.2 Síťová jednotka

Cesta: Nastavení ► Rozhraní ► Síťová jednotka



Chcete-li zjistit správné nastavení sítě pro konfiguraci přístroje, obraťte se na vašeho správce sítě.

Parametry	Vysvětlení
Jméno	Název adresáře pro indikaci ve správě souborů Standardní hodnota: Share (sdílet - nelze změnit)
IP adresa serveru nebo název hosta	Název nebo síťová adresa serveru
Sdílená složka	Název uvolněné složky
Uživatelské jméno	Jméno autorizovaného uživatele
Heslo	Heslo autorizovaného uživatele
Zobrazit heslo	Zobrazení hesla v nekódovaném textu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF
Kopírovat šablonu	Konfigurace Autentizace pro šifrování hesla v síti Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný ■ Ověření Kerberos V5 ■ Ověření Kerberos V5 a označení paketu ■ Hašování hesla NTLM ■ Hašování hesla NTLM s označením ■ Hašování hesla NTLMv2 ■ Hašování hesla NTLMv2 s označením ■ Standardní hodnota: Žádný Konfigurace Možnosti montáže Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: nounix,noserverino

15.3.3 USB

Cesta: Nastavení ► Rozhraní ► USB

Parametry	Vysvětlení
Automatická detekce připojených paměťových zařízení USB	Automatické rozpoznání USB-flashdisku <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON

15.3.4 Osy (spínací funkce)

Cesta: Nastavení ► Rozhraní ► Spínací funkce ► Osy

V provozních režimech Ručně a MDI-režim můžete všechny nebo jednotlivé osy vynulovat, nastavením přiřazeného digitálního vstupu.



V závislosti na provedení produktu, konfiguraci a připojených měřidlech nemusí být všechny popsané parametry a opce na výběr.

Parametry	Vysvětlení
Obecná nastavení	Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů pro vynulování všech os Standardní nastavení: Není spojeno
<Achsname>	Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů pro vynulování osy Standardní nastavení: Není spojeno

15.3.5 Polohově závislé spínací funkce

Cesta: Nastavení ► Rozhraní ► Polohově závislé spínací funkce ► +

Spínacími funkcemi, které jsou závislé na poloze, můžete v závislosti na poloze některé osy nastavit v určitém referenčním systému logické výstupy. K dispozici máte spínací polohy a intervaly poloh.



V závislosti na provedení produktu, konfiguraci a připojených měřidlech nemusí být všechny popsané parametry a opce na výběr.

Parametry	Vysvětlení
Jméno	Název spínací funkce
Spínací funkce	Volba, zda je spínací funkce aktivní nebo není <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON
Referenční systém	Volba požadovaného referenčního systému <ul style="list-style-type: none"> ■ Souřadný systém stroje ■ Předvolba ■ Cílová poloha ■ Špička nástroje

Parametry	Vysvětlení
Osa	Volba požadované osy
Bod sepnutí	Volba osové polohy spínacího bodu Standardní nastavení: 0,0000
Typ sepnutí	Volba požadovaného způsobu sepnutí <ul style="list-style-type: none"> ■ Flanke (bok) z Low do High ■ Flanke (bok) z High do Low ■ Interval z Low do High ■ Interval z High do Low ■ Standardní nastavení: Flanke z Low do High
Výstup	Volba požadovaného výstupu <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0, Dout 2, Dout 4, Dout 6) ■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0)
Výstup je invertován	Při aktivované funkci se výstup nastaví pokud není spínací podmínka splněna nebo pokud není funkce spínání aktivní <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno
Puls	Volba, zda je impulz aktivní nebo není <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON
Doba pulzu	Volba požadované délky impulzu <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 s ... 999 s ■ Standardní nastavení: 0,0 s
Dolní mez	Volba dolní meze osové polohy, na které se má spínat (pouze pro druh sepnutí Interval)
Horní mez	Volba horní meze osové polohy, na které se má spínat (pouze pro druh sepnutí Interval)
Odstranit zadání	Odstranní spínacích funkcí, závislých na poloze

15.4 Uživatel

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci uživatelů a skupin uživatelů.

15.4.1 OEM

Cesta: Nastavení ► Uživatel ► OEM

Uživatel **OEM** (Original Equipment Manufacturer - výrobce) má nejvyšší úroveň oprávnění. Smí provádět hardwarovou konfiguraci přístroje (např. připojení měřicích zařízení a snímačů). Může vytvářet uživatele typu **Setup** a **Operator** a konfigurovat uživatele **Setup** a **Operator**. Uživatele **OEM** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

Parametry	Vysvětlení	Oprávnění k editaci
Jméno	Jméno uživatele ■ Standardní nastavení: OEM	–
Jméno	Jméno uživatele ■ Standardní hodnota: –	–
Oddělení	Oddělení uživatele ■ Standardní hodnota: –	–
Skupina	Skupina uživatele ■ Standardní nastavení: oem	–
Heslo	Heslo uživatele ■ Standardní nastavení: oem	OEM
Jazyk	Jazyk uživatele	OEM
Automatické přihlášení	Při novém spuštění přístroje: automatické přihlášení posledně přihlášeného uživatele ■ Výchozí hodnota: OFF	–
Odstranit uživatelský účet	Odstranění uživatelského účtu	–

15.4.2 Setup

Cesta: Nastavení ► Uživatel ► Setup

Uživatel **Setup** konfiguruje přístroj pro použití na pracovišti. Může zakládat nové uživatele typu **Operator**. Uživatele **Setup** nelze duplikovat ani smazat. Nemůže být automaticky přihlášen.

Parametry	Vysvětlení	Oprávnění k editaci
Jméno	Jméno uživatele ■ Standardní nastavení: Setup	–
Jméno	Jméno uživatele ■ Standardní hodnota: –	–
Oddělení	Oddělení uživatele ■ Standardní hodnota: –	–
Skupina	Skupina uživatele ■ Standardní nastavení: setup	–
Heslo	Heslo uživatele ■ Standardní nastavení: setup	Setup, OEM
Jazyk	Jazyk uživatele	Setup, OEM
Automatické přihlášení	Při novém spuštění přístroje: automatické přihlášení posledně přihlášeného uživatele ■ Výchozí hodnota: OFF	–
Odstranit uživatelský účet	Odstranění uživatelského účtu	–

15.4.3 Operator

Cesta: Nastavení ► Uživatel ► Operator

Uživatel **Operator** má oprávnění k provádění základních funkcí přístroje.

Uživatel typu **Operator** nemůže zakládat další uživatele ale může změnit své jméno nebo jazyk. Uživatel ze skupiny **Operator** se může přihlašovat automaticky po zapnutí přístroje.

Parametry	Vysvětlení	Oprávnění k editaci
Jméno	Jméno uživatele ■ Standardní hodnota: Operator	Operator, Setup, OEM
Jméno	Jméno uživatele	Operator, Setup, OEM
Oddělení	Oddělení uživatele ■ Standardní hodnota: –	Operator, Setup, OEM
Skupina	Skupina uživatele ■ Standardní hodnota: operator	–
Heslo	Heslo uživatele ■ Standardní hodnota: operator	Operator, Setup, OEM
Jazyk	Jazyk uživatele	Operator, Setup, OEM
Automatické přihlášení	Při novém spuštění přístroje: automatické přihlášení posledně přihlášeného uživatele ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF	Operator, Setup, OEM
Odstranit uživatelský účet	Odstranění uživatelského účtu	Setup, OEM

15.4.4 Přidat Uživatel

Cesta: Nastavení ► Uživatel ► +

Parametry	Vysvětlení
	Přidání nového uživatele typu Operator Další informace: "Vytvoření a konfigurace uživatele", Stránka 136 Nelze přidat další uživatele typu OEM a Setup .

15.5 Osy

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci os a přiřazených přístrojů.



V závislosti na provedení produktu, konfiguraci a připojených měřidlech nemusí být všechny popsány parametry a opce na výběr.

15.5.1 Základy konfigurace os




Chcete-li využít výhod funkcí, jako je zpracování bloků, musí konfigurace os odpovídat konvencím pro příslušnou aplikaci.

Vztažný systém u soustruhů

Při obrábění na soustruhu se vztahují souřadnice hlavních os X, Y a Z k nulovému bodu obrobku. Vztažná osa při soustružení je osa otáčení vřetena. Tato osa je osa Z. Osa X probíhá ve směru poloměru (rádiusu) resp. průměru. Osa Y je kolmá na osu X a osu Z a používá se k obrábění mimo střed obrobku. Poloha špičky nástroje je jednoznačně popsána polohou X a Z.

Úhlové údaje pro rotační osu C se vztahují k nulovému bodu osy C.

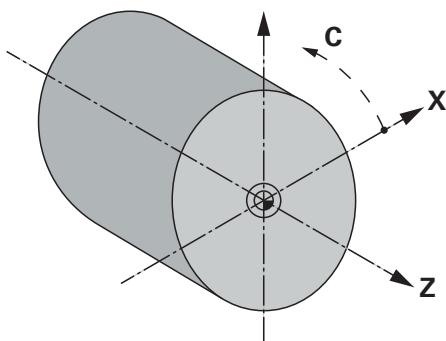

Obrázek 51: Přiřazení pravoúhlého souřadného systému k obrobku

15.5.2 Referenční značky

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Referenční značky

Parametry	Vysvětlení
Hledání referenčních značek po spuštění jednotky	Nastavení referenčních značek po spuštění přístroje. Nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ ON: Hledání referenčních značek musí být provedeno po startu■ OFF: Po startu přístroj není vyžadováno hledání referenčních značek■ Standardní nastavení: ON
Všichni uživatelé mohou stornovat hledání referenční značky	Stanovení, zda může být hledání referenční značky přerušeno všemi uživateli. Nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ ON: Každý typ uživatele může přerušit hledání referenčních značek■ OFF: Pouze typ uživatele OEM nebo Setup může přerušit hledání referenčních značek■ Výchozí hodnota: OFF
Hledání referenční značky	Start spustí hledání referenční značky a otevře pracovní oblast
Stav hledání referenčních značek	Indikace, zda bylo hledání referenčních značek úspěšné Indikace: <ul style="list-style-type: none">■ Úspěšně■ Neúspěšně
Stop hledání referenčních značek	Indikace, zda bylo hledání referenčních značek přerušeno Indikace: <ul style="list-style-type: none">■ Ano■ Ne

15.5.3 Informace

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Informace

Parametry	Vysvětlení
Přiřazení vstupů snímačů osám	Zobrazí přiřazení vstupů snímačů osám.
Přiřazení analogových výstupů osám	Zobrazí přiřazení analogových výstupů osám.
Přiřazení analogových vstupů osám	Zobrazí přiřazení analogových vstupů osám.
Přiřazení digitálních výstupů osám	Zobrazí přiřazení digitálních výstupů osám.
Přiřazení digitálních vstupů osám	Zobrazí přiřazení digitálních vstupů osám.



Tlačítka **Reset** lze resetovat přiřazení vstupů a výstupů.

15.5.4 Spínací funkce

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Spínací funkce



Spínací funkce se nesmějí používat jako součást bezpečnostní funkce.

Parametry	Vysvětlení
Vstupy	Přiřazení digitálního vstupu dané spínací funkci podle osazení pinů Další informace: "Vstupy (Spínací funkce)", Stránka 238
Výstupy	Přiřazení digitálního výstupu dané spínací funkci podle osazení pinů Další informace: "Výstupy (Spínací funkce)", Stránka 240

15.5.5 Vstupy (Spínací funkce)



Spínací funkce jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089177-xx.



Spínací funkce se nesmějí používat jako součást bezpečnostní funkce.

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Spínací funkce ► Vstupy

Parametry	Vysvětlení
Řídicí napětí zap	Přiřazení digitálního vstupu k dotazu na vnější řídicí napětí (např. pro řízený stroj) <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Nouzové zastavení je aktivní	Přiřazení digitálního vstupu k dotazu, zda byl aktivován externě připojený spínač nouzového vypnutí <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Rychloposuv	Přiřazení digitálního vstupu tlačítka, se kterým se aktivuje rychloposuv. Rychloposuv je aktivní, dokud je tlačítko stisknuto Aktivovaný rychloposuv způsobuje že omezení posunu od Override je ignorováno a osy pojízdějí s maximálním posuvem. <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Automatický posuv	Přiřazení digitálního vstupu tlačítka s následujícím účinkem: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ruční režim: Stisknutí tlačítka aktivuje automatický posuv během pohybů os, které jsou řízené Jog-tlačítky. Osa jede dále, dokud nedosáhne další koncový vypínač, nebo dokud znova nestisknete tlačítko. Automatický posuv funguje pouze pro osy, u nichž jsou konfigurovány koncové vypínače. ■ MDI-režim a Provádění programu: Tlačítko funguje jako NC-START. Stisknutí tlačítka spouští a přeruší cykly programového bloku ■ Standardní nastavení: Není spojeno <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Není-li parametru Automatický posuv přiřazen žádný digitální vstup, zobrazí se při provádění MDI-bloku nebo programu ovládací prvek tlačítko NC-START. </div>
Výběr plynulého posuvu pro analogové příkazy pohybu	Přiřazení digitálního vstupu, aby se dosáhlo plynulejší jízdy, pokud je použit celý rozsah vstupního napětí <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Povolit ruční příkazy pohybu, nezávislé na vřetenu	Přiřazení digitálního vstupu pro ruční provádění NC-pohybů, nezávisle na vřetenu. Vřeteno je v klidu a osy pojízdí v režimu posuvu mm/min <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Ruční pohyby, nezávislé na vřetenu, jsou možné pouze tehdy, pokud je vstupu vysoká úroveň (High). </div>

15.5.6 Výstupy (Spínací funkce)



Spínací funkce jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089177-xx.



Spínací funkce se nesmějí používat jako součást bezpečnostní funkce.

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Spínací funkce ► Výstupy

Parametry	Vysvětlení
Chlazení	Přiřazení digitálního výstupu pro aktivování nebo deaktivování přívodu chladiva obráběcího stroje ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Nouzové zastavení	Přiřazení výstupu relé, který se nastavuje když dojde k chybě (např. chyba polohování, chyba při odstavení) u osy. Chyba vede k tomu, že je přerušena regulace osy a konfigurované analogové výstupy osy se přepnou do bezproudového stavu. ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Spínací funkce definovaná uživatelem	Přiřazení výstupu relé, který sepne několik sekund po vypnutí přístroje. Relé je připojeno k obvodu se samodržnou funkcí, která po vzniku tohoto signálu odpojí přístroj a obráběcí stroj od napájení. Příklad: Tento obvod může propojit zapnutí a vypnutí přístroje se zapnutím a vypnutím obráběcího stroje. ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Autostart světla	Přiřazení digitálního výstupu pro optickou indikaci stavu tlačítka NC-START. Osvětlení je aktivní, když se v MDI-režimu nebo Provádění programu zpracovává cyklus nebo když v je ručním provozu aktivován automatický posuv. Osvětlení bliká, když je aktivní cyklus přerušen a může pokračovat po stisku tlačítka NC-START. ■ Standardní nastavení: Není spojeno

15.5.7 Overridy

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Overridy

Parametry	Vysvětlení
Vstup pro override posuvu	Přiřazení analogového vstupu (např. od potenciometru posuvu) pro překrytí posuvu podle osazení pinů Standardní hodnota: Není spojeno
Umax	Definice maximálního výstupního napětí. Maximální napětí odpovídá 100 % potenciometru posuvu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 mV ... 5000 mV ■ Standardní hodnota: 5000
Dolní mrtvá zóna	Definice Dolní mrtvé oblasti. Dolní mrtvá oblast začíná na 0 %, a určuje oblast, v níž se ještě nekoná žádný pohyb <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 % ... 100 % ■ Standardní hodnota: 0 000

15.5.8 Přidat M funkce

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► M funkce ► +

Parametry	Vysvětlení
Jméno	Zadání názvu nové M-funkce <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: M100 ... M120 Konfigurace viz "Konfigurace M-funkce", Stránka 241

15.5.9 Konfigurace M-funkce

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► M funkce ► M100 ... M120

Parametry	Vysvětlení
Jméno	Zadání názvu M-funkce <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: M100 ... M120
Digitální výstup	Přiřazení digitálního výstupu M-funkci podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Odstranit	Odstranění vybrané M-funkce

15.5.10 Speciální nastavení

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► Speciální nastavení

Parametry	Vysvětlení
Elektronické blokování osy při zastavení osy	Nastavení elektronického blokování osy při zastavení osy Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Osa bude při zastavení zablokovaná ■ OFF: Osa nebude při zastavení zablokovaná ■ Standardní nastavení: OFF
Pouze pohyb jedné osy pomocí tlačítek krovkání	Nastavení možných osových pohybů pomocí tlačítek pojízdění Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Lze pojízdět pouze jednou osou ■ OFF: Lze pojízdět současně několika osami ■ Výchozí hodnota: OFF
Maximální otáčky vřetena pro lineární pohyby	Definice nejvyšší rychlosti, se kterou mohou NC-řízené hlavní osy pojízdět <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 mm/min ... 10 000 mm/min ■ Standardní hodnota: 2000
Maximální otáčky vřetena pro radiální pohyby	Definice nejvyšší rychlosti, se kterou mohou NC-řízené rotační osy pojízdět <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 72000 °/min ... 3600000 °/min ■ Standardní hodnota: 72000
Regulace dopředné rychlosti pro řízení polohové zpětné vazby	Nastavení Positivní zpětnovazební řízení rychlosti pro řízení polohy interpolovaných NC-pohybů. Redukce regulační vzdálenosti má přímý vliv na regulační obvod otáček. Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný ■ t - 2 ms ■ t - 4 ms ■ t - 6 ms ■ Standardní nastavení: Žádný

Funkce předvolby rychlosti

Předvolba otáček ovlivňuje regulační chování pohonu s regulací polohy. Působí jako regulační veličina přímo na regulátor otáček a může zmenšit regulační vzdálenost bez ohrožení stability regulačního obvodu.

Když konfigurujete parametr **Regulace dopředné rychlosti pro řízení polohové zpětné vazby**, vypočítává předvolba regulační vzdálenost, která by vznikla v důsledku aktuální rychlosti v regulátoru polohy, a z toho určí cílovou rychlosť, která se přidá k výstupu regulátoru polohy.

15.5.11 rezani zavitu

Cesta: Nastavení ► Osy ► Obecná nastavení ► rezani zavitu

Parametry	Vysvětlení
Rotační osa	<p>Volba rotační osy pro řezání závitů V závislosti na konstrukci stroje a konfiguraci os jsou k dispozici tyto rotační osy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádná ■ Osa S (vřeteno) ■ Osa C
Speed for pre-positioning the rotational axis	<p>Nastavení rychlosti pro předpolohování rotační osy S:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 2000 1/min ■ Standardní hodnota: 0
Feed rate for pre-positioning the rotational axis	<p>Nastavení posuvu pro předpolohování rotační osy C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 °/min ... 2000 °/min ■ Standardní hodnota: 0

15.5.12 <Achsname> (nastavení osy)

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname>



Chcete-li využít výhod funkcí, jako je zpracování bloků, musí konfigurace os odpovídat konvencím pro příslušnou aplikaci.

Další informace: "Základy konfigurace os", Stránka 236

Parametry	Vysvětlení
Název osy	<p>Volba názvu osy, který bude zobrazen v náhledu polohy Standardní nastavení: Není definováno</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Můžete konfigurovat následující osy: X, Z, Zo, C, S.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Název osy S se objeví ve výběru, jakmile zvolíte v typu osy opci Vřeteno, Převod vřetena nebo Vřeteno s orientací .</p> </div>

Parametry	Vysvětlení
Typ osy	<p>Definice typu osy Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Není definováno ■ Osa ■ Osa + NC (pro až 3 osy je to možné): NC-řízená hlavní osa nebo rotační osa ■ Sprázená osa : Osa jejíž poloha bude započítána s hlavní osou <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Propojené osy se neobjevují v indikaci polohy. Indikace polohy ukazuje pouze hlavní osu se započtenou polohou obou os.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Přístroj automaticky upravuje názvy propojených os. Název propojených os se skládá z názvu hlavní osy a zvoleného způsobu započítávání, např. +X.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vřeteno ■ Převod vřetena ■ Vřeteno s orientací ■ Standardní hodnota: Osa
Snímač	<p>Konfigurace připojeného snímače Další informace: "Snímač", Stránka 245</p>
Kompenzace chyb	<p>Konfigurace lineární korekce chyb LEC nebo úseková lineární korekce chyb SLEC Další informace: "Kompenzace lineárních chyb (LEC)", Stránka 250 Další informace: "Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)", Stránka 250</p>
Výstupy	<p>Konfigurace Výstupy pro NC-funkci Další informace: "Výstupy", Stránka 251</p>
Vstupy	<p>Konfigurace Vstupy pro NC-funkci Další informace: "Vstupy", Stránka 252</p>
Softwarové koncové vypínače	<p>Konfigurace Softwarové koncové vypínače Další informace: "Softwarové koncové vypínače", Stránka 255</p>
Čas spuštění	<p>Konfigurace zrychlení a brzdění osy; doba, za kterou pohon zrychlí z klidového stavu do maximálního posuvu Fmax nebo za kterou zbrzdí z maximálního posuvu do klidu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500
Kv faktor P	<p>Proporcionalní složka regulátoru polohy v průběhu polohování</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,3 m/(min x mm) ... 6 m/(min x mm) ■ Standardní hodnota: 2,5
Kv faktor L	<p>Proporcionalní složka regulátoru polohy za klidu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,3 m/(min x mm) ... 6 m/(min x mm) ■ Standardní hodnota: 2,5

Parametry	Vysvětlení
Maximální polohová chyba	Zadání maximální chyby regulační odchylky v průběhu polohování <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 5 µm ... 1000 µm ■ Standardní hodnota: 500
Maximální klidová chyba	Zadání maximální polohové odchylky za klidu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 5 µm ... 1000 µm ■ Standardní hodnota: 100
Okno polohování	Zadání koeficientu změny měřítka pro polohovací pomůcku v MDI-režimu (pouze pro ručně ovládané lineární osy) <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,020 mm ... 2 000 mm ■ Standardní hodnota: 0,100
Minimální doba prodlevy v oknu ručního polohování	Zadání doby, jak dlouho musí být osy v okně polohy, až se blok ukončí (pouze pro ručně ovládané hlavní osy) <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 ms ... 10 000 ms ■ Standardní hodnota: 0 ms
Minimální doba prodlevy v oknu polohování	Zadání doby, jak dlouho musí být osy v okně polohy, až se blok ukončí <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 ms ... 10 000 ms ■ Standardní hodnota: 0 ms
Spřažená hlavní osa	Pro osy typu Spřažená osa : Volba hlavní osy, s níž se osa propojí. Standardní hodnota: Žádný
Výpočet s hlavní osou	Pro osy typu Spřažená osa : Způsob započítávání poloh hlavní a propojené osy Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ + : Polohy se sečtou (hlavní osa + propojená osa) ■ - : Polohy se odečtou (hlavní osa - propojená osa) ■ Standardní nastavení: +

15.5.13 Snímač

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač

Nastavení pro snímače s rozhraním typu EnDat 2.2

Parametry	Vysvětlení
Vstup snímače	Přiřazení přístrojového vstupu snímače k ose Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Není spojeno ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6
Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 47	

Parametry	Vysvětlení
Připojení	Automaticky rozpoznaný typ rozhraní EnDat
Štítek ID	Informace o snímači, které byly přečteny z elektronického typového štítku
Diagnostika	Výsledky diagnostiky snímače
Typ snímace polohy	<p>Typ připojeného snímače Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lineární snímač: lineární osa ■ Úhlový snímač: rotační osa ■ Úhlový snímač jako lineární snímač: Rotační osa se bude zobrazovat jako lineární osa ■ Standardní hodnota: závisí na připojeném snímači
Mechanický poměr	<p>Pro zobrazení rotační osy jako lineární osy: Pojezdová dráha v mm na otáčku</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,1 mm ... 1 000 mm ■ Standardní hodnota: 1,0
Interval referenčních bodů	<p>Konfigurace offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem Další informace: "Interval referenčních bodů", Stránka 249</p>
Nastavení pro snímače s rozhraním typu 1 V_{SS} a 11 µA_{SS}	
Parametry	Vysvětlení
Vstup snímače	<p>Přiřazení přístrojového vstupu snímače k ose Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Není spojeno ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 <p>Další informace: "Přehled zařízení", Stránka 47</p>
Inkrementální signál	<p>Signál připojeného snímače Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{pp}: sinusový napěťový signál ■ 11 µA: sinusový proudový signál ■ Standardní nastavení: 1 V_{pp}
Typ snímace polohy	<p>Typ připojeného snímače Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lineární snímač: lineární osa ■ Úhlový snímač: rotační osa ■ Úhlový snímač jako lineární snímač: Rotační osa se bude zobrazovat jako lineární osa ■ Standardní hodnota: závisí na připojeném snímači

Parametry	Vysvětlení
Periода signálu	U lineárních snímačů: Délka jedné periody signálu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,001 µm ... 1 000 000.000 µm ■ Standardní hodnota: 20 000
Počet řádků	Pro úhlové snímače a zobrazení rotační osy jako lineární osy. Počet čárek <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1 ... 1 000 000 ■ Standardní hodnota: 1000
Posloupnost učení	Spustí učení ke zjištění Počet řádků pro úhlový snímač na základě předvoleného úhlu natočení.
Režim zobrazení	Pro úhlové snímače a indikaci rotační osy jako lineární osy. Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ $- \infty \dots \infty$ ■ $0^\circ \dots 360^\circ$ ■ $-180^\circ \dots 180^\circ$ ■ Standardní hodnota: $- \infty \dots \infty$
Mechanický poměr	Pro zobrazení rotační osy jako lineární osy: Pojezdová dráha v mm na otáčku <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.1 mm ... 1 000 mm ■ Standardní hodnota: 1.0
Referenční značky	Konfigurace Referenční značky Další informace: "Referenční značky (Snímač)", Stránka 248
Frekvence analogového filtru	Frekvence u analogového filtru dolní propusti Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz: potlačení rušivých frekvencí nad 33 kHz ■ 400 kHz: potlačení rušivých frekvencí nad 400 kHz ■ Standardní hodnota: 400 kHz
Ukončovací odpor	Náhradní zátěž pro zamezení odrazů <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: ON

Parametry	Vysvětlení
Monitor chyb	<p>Monitorování chyb signálu</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyp.: Monitorování chyb není aktivní ■ Znečištění: Monitorování chyb amplitudy signálu ■ Frekvence: Monitorování chyb frekvence signálu ■ Četnost & znečištění: Monitorování chyb amplitudy a frekvence signálu ■ Standardní hodnota: Četnost & znečištění <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Pokud dojde k překročení jedné z mezních hodnot pro monitorování poruch, zobrazí se upozornění nebo chybové hlášení. </div> <p>Meze jsou závislé na signálu připojeného čidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Signál 1 Vpp, nastavení Znečištění <ul style="list-style-type: none"> ■ Výstražné hlášení při napětí $\leq 0,45$ V ■ Chybové hlášení při napětí $\leq 0,18$ V nebo $\geq 1,34$ V ■ Signál 1 Vpp, nastavení Frekvence <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybové hlášení při frekvenci ≥ 400 kHz ■ Signál 11 µA, nastavení Znečištění <ul style="list-style-type: none"> ■ Výstražné hlášení při proudu $\leq 5,76$ µA ■ Chybové hlášení při proudu $\leq 2,32$ µA nebo $\geq 17,27$ µA ■ Signál 11 µA, nastavení Frekvence <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybové hlášení při frekvenci ≥ 150 kHz
Směr načítání	<p>Rozpoznání signálu během pohybu osy</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Positivní: směr pohybu odpovídá směru načítání snímače ■ Negativní: směr pohybu neodpovídá směru načítání snímače ■ Standardní hodnota: Positivní

15.5.14 Referenční značky (Snímač)

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač ► Referenční značky



U sériových snímačů s rozhraním EnDat hledání referenčních značek odpadá protože osy mají reference nastavené automaticky.

Parametry	Vysvětlení
Referenční značka	<p>Definování typu referenční značky</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný: Žádné referenční značky nejsou k dispozici ■ Jeden: Měřidlo disponuje jednou referenční značkou ■ Kódováno: Měřidlo má distančně kódované referenční značky ■ Standardní nastavení: Jeden

Parametry	Vysvětlení
Maximální dráha přejetí	U lineárních snímačů s kódovanými referenčními značkami: Maximální dráha pojezdu pro určení absolutní polohy <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0.1 mm ... 10000.0 mm ■ Standardní hodnota: 20.0
Jmenovitý inkrement	U úhlových snímačů s kódovanými referenčními značkami: Maximální základní vzdálenost pro určení absolutní polohy <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: > 0° ... 360° ■ Standardní hodnota: 10.0
Interpolace	U měřidel s TTL-rozhraním: Hodnota interpolace měřidel a integrovaná interpolace pro vyhodnocení kódovaných referenčních značek. Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádné ■ 2krát ■ 5krát ■ 10krát ■ 20krát ■ 50krát ■ Standardní nastavení: Žádné
Inverze impulsů referenční značky	Určení, zda budou vyhodnoceny inverzní impulsy referenčních značek Nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Inverzní referenční impulzy budou vyhodnocené ■ OFF: Inverzní referenční impulzy nebudou vyhodnocené ■ Standardní nastavení: OFF
Interval referenčních bodů	Konfigurace offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem Další informace: "Interval referenčních bodů", Stránka 249

15.5.15 Interval referenčních bodů

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Snímač ► Referenční značky ► Interval referenčních bodů

Parametry	Vysvětlení
Interval referenčních bodů	Aktivace výpočtu offsetu mezi referenční značkou a nulovým bodem stroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF
Interval referenčních bodů	Ruční zadání offsetu (v mm nebo ve stupních, v závislosti na zvoleném typu měřicího přístroje) mezi referenční značkou a nulovým bodem Standardní hodnota: 0.00000
Aktuální pozice pro posunutí referenčního bodu	Použít přebere aktuální polohu jako offset (v mm nebo ve stupních, v závislosti na zvoleném typu snímače) mezi referenční značkou a nulovým bodem

15.5.16 Kompenzace lineárních chyb (LEC)

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Kompenzace chyb ► Kompenzace lineárních chyb (LEC)

Parametry	Vysvětlení
Kompenzace	<p>Kompenzování mechanických vlivů na osy stroje.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Kompenzace je aktivní ■ OFF: Kompenzace není aktivní ■ Výchozí hodnota: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Když je Kompenzace aktivní, nelze Jmenovitá délka a Skutečná délka upravovat ani tvořit. </div>
Jmenovitá délka	<p>Zadávací políčko pro délku měřicího standardu podle údajů výrobce</p> <p>Jednotka: milimetr nebo stupeň (podle snímače)</p>
Skutečná délka	<p>Zadávací políčko pro měřenou délku (skutečná pojezdová dráha)</p> <p>Jednotka: milimetr nebo stupeň (podle snímače)</p>

15.5.17 Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Kompenzace chyb ► Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC)

Parametry	Vysvětlení
Kompenzace	<p>Kompenzování mechanických vlivů na osy stroje.</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Kompenzace je aktivní ■ OFF: Kompenzace není aktivní ■ Výchozí hodnota: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Když je Kompenzace aktivní, nelze Tabulka kompenzačních bodů upravovat ani tvořit. </div>
Tabulka kompenzačních bodů	Otevře tabulku pomocných bodů pro ruční zpracování
Vytvořte tabulku podpůrných bodů	<p>Otevře nabídku pro vytvoření nové Tabulka kompenzačních bodů</p> <p>Další informace: "Vytvořte tabulku podpůrných bodů", Stránka 251</p>

15.5.18 Vytvořte tabulkou podpůrných bodů

Cesta: Nastavení ► Osy ► <Achsname> ► Kompenzace chyb ► Kompenzace chyby lineární segmentace (SLEC) ► Vytvořte tabulkou podpůrných bodů

Parametry	Vysvětlení
Počet kompenzačních bodů	Počet pomocných bodů na mechanické ose stroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 2 ... 200 ■ Standardní hodnota: 2
Interval kompenzačních bodů	Rozteč pomocných bodů na mechanické ose stroje <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 100,00000
Vychozí bod	Startovní bod určuje od které polohy bude aplikována korekce na ose <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 0.00000
Vytvoř	Vytvoří podle zadání novou tabulkou pomocných bodů.

15.5.19 Výstupy

Cesta: Nastavení ► Osy ► X, Y ... ► Výstupy

Parametry	Vysvětlení
Typ motoru	Pro osy provozované se servomotorem: Volba typu motoru Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bipolární servomotor: -10 V ... 10 V ■ Unipolární servomotor: 0 V ... 10 V ■ Krokový motor
Analogový výstup	Přiřazení analogového výstupu servomotoru podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Výstup pro krovový motor	Přiřazení výstupu krovového motoru podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Minimální krovová frekvence	Definování minimální krovové frekvence připojeného krovovacího motoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Standardní hodnota: 0,000
Maximální krovová frekvence	Definování maximální krovové frekvence připojeného krovovacího motoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Standardní hodnota: 20,000
Směrový signál je invertován	Aktivace funkce, chcete-li změnit směr otáčení připojeného krovového motoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno
Analogový výstup je invertován	Je-li tato funkce aktivována, je analogový signál na výstupu invertovaný <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno

Parametry	Vysvětlení
Otevřená polohová řídicí smyčka	Je-li funkce aktivní, tak osa pracuje s otevřenou regulační smyčkou polohy
	<p>i Když přístroj seřizujete, můžete pohybovat osami v otevřené regulační smyčce polohy. To vám umožní najít vhodné parametry pro Fmax a Umax.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno
Fmax	Definice posuvu, který se dosáhne při Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 mm/min ... 10 000 mm/min ■ Standardní hodnota: 2000 <p>i Maximální otáčky stroje nelze překročit, i když byl pro jednotlivé osy definovaný vyšší posuv.</p>
	Další informace: "Speciální nastavení", Stránka 242
Umax	Maximální napětí, které se objeví na analogovém výstupu, aby se dosáhlo Fmax <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1000 mV ... 10000 mV ■ Standardní hodnota: 9000
Povolit otáčení po směru hodinových ručiček	Přiřazení digitálního výstupu pro povolení chodu doprava Vstup musí být při výběru typu motoru Unipolární servomotor konfigurován <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Povolit otáčení proti směru hodinových ručiček	Přiřazení digitálního výstupu pro povolení chodu doleva Vstup musí být při výběru typu motoru Unipolární servomotor konfigurován <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Pohon aktivní	Přiřazení digitálního výstupu pro povolení pohonů podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Cílová poloha je dosažena	Přiřazení digitálního výstupu, když osa stojí v MDI-režimu nebo za chodu programu v Cílová poloha <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno

15.5.20 Vstupy

Cesta: **Nastavení ► Osy ► X, Y ... ► Vstupy**

Parametry	Vysvětlení
Příkazy pohybu z digitálního vstupu	Konfigurace pohybových příkazů externích vstupních zařízení přes digitální vstup
Příkazy pohybu z analogového vstupu	Konfigurace pohybových příkazů externích vstupních zařízení přes analogový vstup
Digitální aktivní vstupy	Konfigurace digitálních vstupů pro povolení

15.5.21 Příkazy pohybu z digitálního vstupu

Cesta: Nastavení ► Osy ► X, Y ... ► Vstupy ► Příkazy pohybu z digitálního vstupu

Parametry	Vysvětlení
Povolit digitální příkazy pohybu	<p>Povolení externích příkazů k pohybu (např. z Jog-tlačítek na ovládacím panelu stroje) přes digitální vstup</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Digitální povely k pohybu jsou k dispozici pouze v případě, že analogové povely k pohybu jsou vypnuty. Další informace: "Příkazy pohybu z analogového vstupu", Stránka 253 </div>
Vstup pro digitální příkaz pohybu v kladném směru	<p>Aby bylo možné pracovat s externími příkazy k pohybu, musíte konfigurovat následující vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vstup pro digitální příkaz pohybu v kladném směru ■ Vstup pro digitální příkaz pohybu v záporném směru
Vstup pro digitální příkaz pohybu v záporném směru	<p>Přiřazení digitálního vstupu pro příkaz pohybu v kladném směru podle osazení pinů</p> <p>Standardní nastavení: Není spojeno</p>
Vstup pro digitální příkaz pohybu v kladném směru	<p>Přiřazení digitálního vstupu pro příkaz pohybu v záporném směru podle osazení pinů</p> <p>Standardní nastavení: Není spojeno</p>

15.5.22 Příkazy pohybu z analogového vstupu

Cesta: Nastavení ► Osy ► X, Y ... ► Vstupy ► Příkazy pohybu z analogového vstupu

Parametry	Vysvětlení
Povolit analogové příkazy pohybu	<p>Povolení pohybových příkazů externích vstupních zařízení (např. joysticku) přes analogový vstup</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Analogové povely k pohybu jsou k dispozici pouze v případě, že digitální povely k pohybu jsou vypnuty. Další informace: "Příkazy pohybu z digitálního vstupu", Stránka 253 </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Aby bylo možné pracovat s externími příkazy k pohybu, musíte konfigurovat Vstup pro analogové příkazy pohybu. </div>

Parametry	Vysvětlení
Vstup pro analogové příkazy pohybu	Přiřazení analogového vstupu pro příkazy pohybu podle osazených pinů. Analogové napětí na těchto vstupech musí být v rozmezí od 0 V ... 5 V Standardní hodnota: Není spojeno
Mrtvá zóna	Zadání v procentech mrtvé zóny. Mrtvá zóna definuje rozsah vstupního napětí kolem nulové polohy (přibližně 2,5 V), ve které není aplikované napětí ještě interpretováno jako příkaz k pohybu. Údaj se vztahuje na celý rozsah napětí <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 % ... 100 % ■ Standardní hodnota: 10 %
Invertovat analogový vstup	Je-li tato funkce aktivována, je analogový vstup invertovaný. Při invertovaném vstupu vede vyšší vstupní napětí k posuvu v záporném směru. Nepatrné napětí na vstupu vede k posuvu v kladném směru. Standardní hodnota: Není aktivováno
Fmax	Fmax definuje maximální posuv osy, který může být dosažen pomocí pohybových příkazů z analogového vstupu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 mm/min ... 2000 mm/min ■ Standardní hodnota: 2000
Fmax pro plynulý posuv	Definice posuvu pro pomalejší posuv při plně vychýleném joysticku <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 mm/min ... 2000 mm/min ■ Standardní hodnota: 200 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Abyste mohli funkci využít, musí být při Výběr plynulého posuvu pro analogové příkazy pohybu přiřazen vstup.</p> <p>Další informace: "Vstupy (Spínací funkce)", Stránka 238</p> </div>
Nastavit vstupní napětí	Spustí spustí proces učení ke zjištění vstupního napětí

15.5.23 Digitální povolené vstupy

Cesta: Nastavení ► Osy ► X, Y ... ► Vstupy ► Digitální aktivní vstupy

Parametry	Vysvětlení
Vstup pro chybový signál	<p>Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů</p> <p>Připojený zesilovač pohonu vydává signál. Přístroj interpretuje signál jako chybu. Pokud je na vstupu chyba, osa se vypne a bez rampy se náhle zastaví. V přístroji se objeví chybové hlášení</p> <p>Standardní nastavení: Není spojeno</p> <p>Signál má nízkou aktivitu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při aktivované funkci a signálu „Low“ na vstupu se interpretuje chyba. Povolení se provádí při signálu „High“.
Vstup pro povolení mechanického ručního kolečka	<p>Přiřazení digitálního vstupu pro aktivování mechanického ručního kolečka</p> <p>Když je vstup připojen, nelze s osou provádět NC-pohyby. V případě, že je osa řízená a je přepnuta do Vstup pro povolení mechanického ručního kolečka, tak se osa řízeně zbrzdí a odeberete se z regulace. Když již není vstup připojen, může se s osou opět pojízdět s regulací</p> <p>Standardní nastavení: Není spojeno</p> <p>Signál má nízkou aktivitu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při aktivované funkci a signálu „Low“ na vstupu se interpretuje mechanické ruční kolečko.

15.5.24 Softwarové koncové vypínače

Cesta: Nastavení ► Osy ► X, Y ... ► Softwarové koncové vypínače

Parametry	Vysvětlení
Softwarové koncové vypínače	<p>Použití softwarového koncového vypínače</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF
Koncový vypínač v kladném směru	<p>Vzdálenost softwarového koncového vypínače v kladném směru od nulového bodu stroje (včetně Interval referenčních bodů, pokud je aktivován)</p> <p>Jednotka: milimetr</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 0
Koncový vypínač v záporném směru	<p>Vzdálenost softwarového koncového vypínače v záporném směru od nulového bodu stroje (včetně Interval referenčních bodů, pokud je aktivován)</p> <p>Jednotka: milimetr</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 0

Funkce softwarového koncového vypínače

Softwarové koncové vypínače omezují přípustný rozsah pojezdů NC-řízené osy v kladném a záporném směru. Při aktivních softwarových koncových vypínačích se osa včas zabrzdí, takže nejpozději při dosažení koncového vypínače se zastaví.

Pokud programový krok obsahuje cílovou polohu, která leží mimo přípustný rozsah pojezdu, je programový krok potvrzen chybovou zprávou a osa nejede. Pokud je skutečná poloha osy mimo přípustný rozsah pojezdu, lze osou pojízdět pouze ve směru nulového bodu stroje. V přístroji se objeví příslušné upozornění.

15.5.25 Osa vřetena S



Spínací funkce jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089177-xx.

Cesta: Nastavení ► Osy ► Osa vřetena S

Parametry	Vysvětlení
Název osy	Definice názvu osy, který bude zobrazen v náhledu polohy Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Není definováno ■ S ■ Standardní nastavení: S
Typ osy	Definice typu osy Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Není definováno ■ Osa ■ Vřeteno ■ Převod vřetena ■ Vřeteno s orientací ■ Standardní nastavení: Vřeteno
Výstupy	Konfigurace Výstupy pro vřeteno Další informace: "Výstupy (S)", Stránka 258
Vstupy	Konfigurace Vstupy pro vřeteno Další informace: "Vstupy (S)", Stránka 259
Převodové stupně	Konfigurace Převodové stupně pro Převod vřetena Další informace: "Převodové stupně", Stránka 262
Volba převodového stupně externím signálem	Volba Převodové stupně Převod vřetena externím signálem Nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Volba Převodové stupně se provede externím signálem ■ OFF: Volba Převodové stupně se provede ručně během provozu ■ Výchozí hodnota: OFF
Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena	Nastavení Čas spuštění z klidu do maximálních otáček Smax pro horní rozsah otáček <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500

Parametry	Vysvětlení
Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena	Nastavení Čas spuštění z klidu do maximálních otáček Smax pro spodní rozsah otáček <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500
Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění	Definice hranice mezi horním a dolním rozsahem otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 2000 1/min ■ Standardní hodnota: 1500
Minimální otáčky vřetena	Nastavení minimálních otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 500 1/min ■ Standardní hodnota: 50
Maximální otáčky vřetena pro orientované zastavení vřetena	Nastavení maximálních otáček vřetena pro orientované zastavení vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 500 1/min ■ Standardní hodnota: 30
i Abyste mohli funkci využít, musíte parametru Poloha vřetena přiřadit vstup. Další informace: "Vstupy (S)", Stránka 259	
Maximální otáčky vřetena pro řezání závitu	Nastavení maximálních otáček vřetena pro řezání závitu při vrtání v aplikaci frézování <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 1/min ... 2000 1/min ■ Standardní hodnota: 1000
Maximální otáčky vřetena v režimu polohování	Nastavení maximálních otáček vřetena v řízeném režimu pro obráběcí cykly řezání závitu v aplikaci soustružení <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 1/min ... 200 1/min ■ Standardní hodnota: 1500
Kv faktor P	Proporcionalní složka regulátoru polohy v průběhu polohování <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,3 °/(min x m°) ... 6 °/(min x m°) ■ Standardní hodnota: 2,5
Kv faktor L	Proporcionalní složka regulátoru polohy za klidu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,3 °/(min x m°) ... 6 °/(min x m°) ■ Standardní hodnota: 2,5
Maximální polohová chyba	Zadání maximální chyby regulační odchylky v průběhu polohování <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,005 ° ... 10,000 ° ■ Standardní hodnota: 0,500
Maximální klidová chyba	Zadání maximální polohové odchylky za klidu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,005 ° ... 10,000 ° ■ Standardní hodnota: 0,100
Okno polohování v NC režimu	Nastavení polohovacího okna v NC-režimu <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0,005 ° ... 2 000 ° ■ Standardní hodnota: 0,020

Doba náběhu vřetena

Hodnota **Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění** rozděluje otáčky vřetena do dvou oblastí. Pro každou oblast můžete definovat samostatnou dobu náběhu:

- **Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena:** Doba, za kterou pohon zrychlí z klidového stavu na maximální otáčky **Smax**
- **Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena:** Doba, za kterou pohon zrychlí z klidového stavu na maximální otáčky **Smax**

15.5.26 Výstupy (S)



Spínací funkce jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089177-xx.

Cesta: Nastavení ► Osy ► ► Výstupy

Parametry	Vysvětlení
Typ motoru	Pro osy provozované se servomotorem: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bipolární servomotor: -10 V ... 10 V ■ Unipolární servomotor: 0 V ... 10 V ■ Krokový motor
Analogový výstup	Přiřazení analogových výstupů podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Výstup pro krovový motor	Přiřazení výstupu krovového motoru podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Minimální krovová frekvence	Definování minimální krovové frekvence připojeného krovovacího motoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Standardní hodnota: 0,000
Maximální krovová frekvence	Definování maximální krovové frekvence připojeného krovovacího motoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Standardní hodnota: 20,000
Analogový výstup je invertován	Je-li tato funkce aktivována, je analogový signál na výstupu invertovaný <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno
Směrový signál je invertován	Aktivace funkce, chcete-li změnit směr otáčení připojeného krovového motoru <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno
Otevřená polohová řídicí smyčka	Je-li funkce aktivní, tak osa pracuje s otevřenou regulační smyčkou polohy <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není aktivováno



Když přístroj seřizujete, můžete pohybovat osami v otevřené regulační smyčce polohy. To vám umožní najít vhodné parametry pro **Smax** a **Umax**.

Parametry	Vysvětlení
Smax	Definice Otáčky vřetene které se dosáhnou při Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 100 1/min ... 10000 1/min ■ Standardní hodnota: 2000 Další informace: "Speciální nastavení", Stránka 242
Umax	Maximální napětí, které se objeví na analogovém výstupu, aby se dosáhlo Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: 1000 mV ... 10000 mV ■ Standardní hodnota: 9000
Povolit otáčení po směru hodinových ručiček	Přiřazení digitálního výstupu pro povolení chodu doprava Vstup musí být při výběru typu motoru Unipolární servomotor konfigurován <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Povolit otáčení proti směru hodinových ručiček	Přiřazení digitálního výstupu pro povolení chodu doleva Vstup musí být při výběru typu motoru Unipolární servomotor konfigurován <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Pohon aktivní	Přiřazení digitálního výstupu pro povolení pohonů podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno

15.5.27 Vstupy (S)



Spínací funkce jsou platné pouze pro přístroje s indexem 1089177-xx.

Cesta: Nastavení ► Osy ► ► Vstupy

Parametry	Vysvětlení
Příkazy pohybu z digitálního vstupu	Konfigurace pohybových příkazů pro digitální vstup vřetena
Digitální aktivní vstupy	Konfigurace digitálních vstupů pro uvolnění vřetena
Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup	Konfigurace indikace aktuálních otáček

15.5.28 Pohybové příkazy z digitálního vstupu (S)

Cesta: Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy ► Příkazy pohybu z digitálního vstupu

Parametry	Vysvětlení
Povolit digitální příkazy pohybu	Použití digitálních příkazů pohybu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Standardní nastavení: OFF
Start vřetena	Přiřazení digitálního vstupu pro start vřetena podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
vřeteno stop	Přiřazení digitálního vstupu pro stop vřetena podle osazení pinů <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno

15.5.29 Digitální povolené vstupy (S)

Cesta: Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy ► Digitální aktivní vstupy

Parametry	Vysvětlení
Vřeteno je připraveno	Přiřazení digitálního vstupu; ukazuje, že vřeteno je v pořádku <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Vřeteno je přerušeno	Přiřazení digitálního vstupu; odpojí v aktivním stavu konfigurovaný analogový výstup vřetene okamžitě od proudu. Pohyb vřetena je zastaven bez rampy, případně automaticky jedoucí osy se zastaví a je zabráněno aktivaci vřetena. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Za okamžité zastavení vřetena je odpovědný výrobce stroje. </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Ochranné zařízení vřetene	Přiřazení digitálního vstupu; indikuje, zda je stávající ochranné zařízení vřetena otevřené nebo zavřené. Tento signál ovlivňuje chybová hlášení a chod programu. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Za okamžité zastavení vřetena při otevřené ochraně vřetena je odpovědný výrobce stroje. </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Koncová poloha objímky vřetena +	Přiřazení digitálního vstupu hornímu koncovému vypínači pinole. Vstup se používá k obrácení vřetena při řezání závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Koncová poloha objímky vřetena -	Přiřazení digitálního vstupu spodnímu koncovému vypínači pinole. Vstup se používá k obrácení vřetena při řezání závitu <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Poloha vřetena	Přiřazení digitálního vstupu; signál polohuje vřeteno při otáčkách nastavených pod Maximální otáčky vřetena pro orientované zastavení vřetena při zastavení do požadované polohy <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní nastavení: Není spojeno

Parametry	Vysvětlení
Aktivovat vřeteno CCW	<p>Přiřazení digitálního vstupu pro směr otáčení vřetena vlevo podle osazení pinů</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Externí vstupní signál má přednost před nastaveným směrem otáčení v Nabídka OEM nebo v menu Programování </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Externí signál se vyhodnotí pouze tehdy, když je na digitálním vstupu pro Start vřetena konstantně High-Pegel (vysoká úroveň). </div>

15.5.30 Indikace otáček přes analogový vstup (S)

Cesta: Nastavení ► Osy ► S ► Vstupy ► Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup

Parametry	Vysvětlení
Zobrazení otáček vřetena přes analogový vstup	<p>Aktivování indikace otáček vřetena v indikaci polohy</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF
Vstup pro zobrazení otáček vřetena	<p>Přiřazení analogového vstupu podle osazení pinů</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: Není spojeno
Otáčky vřetena při vstupním napětí 5 V	<p>Zadání otáček vřetena při vstupním napětí 5 V</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardní hodnota: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i Naměřené vstupní napětí se započte s koeficientem Otáčky vřetena při vstupním napětí 5 V. Výsledek se zobrazí v indikaci polohy jako aktuální otáčky. </div>

15.5.31 Přidat Převodové stupně

Cesta: Nastavení ► Osy ► S ► Převodové stupně ► +

Parametry	Vysvětlení
	<p>Přidání nového převodového stupně se standardním názvem</p> <p>Další informace: "Převodové stupně", Stránka 262</p>

15.5.32 Převodové stupně

Cesta: Nastavení ► Osy ► S ► Převodové stupně

Parametry	Vysvětlení
Jméno	Zadání názvu převodového stupně ■ Standardně: Převod [n]
Smax	Definice Otáčky vřetene , které se dosáhnou při Umax ■ Rozsah nastavení: 100 1/min ... 10000 1/min ■ Standardní hodnota: 2000
Čas spuštění pro horní rozsah otáček vřetena	Nastavení požadovaného Čas spuštění až do dosažení Smax ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500
Čas spuštění pro dolní rozsah otáček vřetena	Nastavení požadovaného Čas spuštění až do dosažení Smax ■ Rozsah nastavení: 50 ms ... 10000 ms ■ Standardní hodnota: 500
Bod obratu charakteristiky pro časy spuštění	Nastavení otáček vřetena, které značí přechod z horní do spodní oblasti otáček vřetena ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 2000 1/min ■ Standardní hodnota: 1500
Minimální otáčky vřetena	Nastavení minimálních otáček vřetena ■ Rozsah nastavení: 0 1/min ... 500 1/min ■ Standardní hodnota: 50
Odstranit	Odstranění vybraného převodového stupně

15.6 Servis

Tato kapitola popisuje nastavení pro konfiguraci přístroje, údržbu firmwaru a aktivaci volitelných programů.

Tato kapitola popisuje nastavení konfigurace přístroje a údržby firmwaru.

15.6.1 Informace o firmwaru

Cesta: Nastavení ► Servis ► Informace o firmwaru

Pro servisní účely a údržbu jsou pro jednotlivé softwarové moduly zobrazeny následující informace.

Parametry	Vysvětlení
Core version	Číslo verze mikrojádra
Microblaze bootloader version	Číslo verze spouštěcího programu Microblaze
Microblaze firmware version	Číslo verze firmwaru Microblaze
Extension PCB bootloader version	Číslo verze spouštěcího programu (rozšiřující deska)
Extension PCB firmware version	Číslo verze firmwaru (rozšiřující deska)
Boot ID	Identifikační číslo postupu spouštění
HW Revision	Číslo revize hardwaru
C Library Version	Číslo verze C-knihovny
Compiler Version	Číslo verze kompilátoru
Touchscreen Controller version	Číslo verze ovladače dotykového displeje
Number of unit starts	Počet sepnutí přístroje
Qt build system	Číslo verze Qt kompilačního softwaru
Qt runtime libraries	Číslo verze Qt runtime knihoven
Jádro	Číslo verze jádra Linuxu
Login status	Informace o přihlášeném uživateli
SystemInterface	Číslo verze modulu systémového rozhraní
BackendInterface	Číslo verze modulu Backend rozhraní
GuilInterface	Číslo verze modulu uživatelského rozhraní
TextDataBase	Číslo verze modulu textové databáze
Optical edge detection	Číslo verze modulu optické detekce hran
NetworkInterface	Číslo verze modulu síťového rozhraní
OSInterface	Číslo verze modulu rozhraní operačního systému
PrinterInterface	Číslo verze modulu rozhraní tiskárny
system.xml	Číslo verze systémových parametrů
axes.xml	Číslo verze osových parametrů
encoders.xml	Číslo verze parametrů snímačů
ncParam.xml	Číslo verze NC-parametrů
spindle.xml	Číslo verze parametrů osy vřetena
io.xml	Číslo verze parametrů vstupů a výstupů

Parametry	Vysvětlení
mFunctions.xml	Číslo verze parametrů pro M-funkce
peripherals.xml	Číslo verze parametrů pro periférie
slec.xml	Číslo verze parametrů úsekové lineární korekce chyb SLEC
lec.xml	Číslo verze parametrů lineární korekce chyb LEC
microBlazePVRegister.xml	Číslo verze "Processor Version Register" od MicroBlaze
info.xml	Číslo verze informačních parametrů
audio.xml	Číslo verze audio-parametrů
network.xml	Číslo verze síťových parametrů
os.xml	Číslo verze parametrů operačního systému
runtime.xml	Číslo verze runtimových parametrů
users.xml	Číslo verze uživatelských parametrů
GI Patch Level	Stav Patche Zlatého obrazu (GI)

15.6.2 Zálohovat a obnovit konfiguraci

Cesta: Nastavení ► Servis ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

Nastavení nebo uživatelské soubory přístroje se mohou uložit jako soubor, abyste je měli k dispozici po resetování na tovární nastavení nebo pro instalaci na více přístrojů.

Parametry	Vysvětlení
Obnovit konfiguraci	Obnovení zálohovaných nastavení Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 282
Zálohování konfigurace	Zálohování nastavení přístroje Další informace: "Zálohování konfigurace", Stránka 129
Obnovit uživatelské soubory	Obnovení uživatelských souborů přístroje Další informace: "Obnovit uživatelské soubory", Stránka 281
Zálohovat uživatelské soubory	Zálohování uživatelských souborů přístroje Další informace: "Zálohovat uživatelské soubory", Stránka 130

15.6.3 Aktualizace firmware

Cesta: Nastavení ► Servis ► Aktualizace firmware

Firmware je operační systém přístroje. Nové verze firmwaru je možno importovat prostřednictvím USB-konektoru přístroje nebo přes síťové připojení.



Před aktualizací firmwaru je nutné se seznámit s poznámkami (Release Notes) k dané verzi firmwaru a respektovat tam obsažené informace s ohledem na zpětnou kompatibilitu.



Když je firmware přístroje aktualizován, musí být aktuální nastavení pro jistotu zálohována.

Další informace: "Aktualizace firmwaru", Stránka 278

15.6.4 Reset

Cesta: Nastavení ► Servis ► Reset

V případě potřeby můžete resetovat nastavení přístroje na tovární nastavení nebo na stav při dodávce. Softwarové opce se deaktivují a musí být následně nově aktivovány stávajícím licenčním klíčem.

Parametry	Vysvětlení
Reset všech nastavení	Resetování do továrního nastavení Další informace: "Reset všech nastavení", Stránka 283
Obnovení továrního nastavení	Resetování na tovární nastavení a smazání uživatelských souborů z úložného prostoru přístroje Další informace: "Obnovení továrního nastavení", Stránka 283

15.6.5 OEM oblast

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast

Parametry	Vysvětlení
Dokumentace	Přidání OEM-dokumentace, např. Servisní pokyny Další informace: "Přidat dokumentaci", Stránka 116
Spouštěcí obrazovka	Přizpůsobení startovní obrazovky, např. s vlastním firemním logem Další informace: "Spouštěcí obrazovka", Stránka 266
Nabídka OEM	Přizpůsobení OEM-lišty se specifickými funkcemi Další informace: "Nabídka OEM", Stránka 266
Nastavení	Přizpůsobení režimu aplikace, indikace Override, rozložení klávesnice a provádění programu Správa textů a hlášení. Další informace: "Nastavení (OEM oblast)", Stránka 270
Zálohovat a obnovit konfiguraci	Zálohování a obnovení nastavení OEM-oblasti
Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky	Povolit síťové spojení s programem ScreenshotClient, aby mohl ScreenshotClient provést z počítače snímek obrazovky přístroje Nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ ON: Vzdálený přístup je možný■ OFF: Vzdálený přístup není možný■ Standardní nastavení: OFF



Při ukončování činnosti přístroje se **Vzdálený přístup ke snímkům obrazovky** automaticky deaktivuje.

15.6.6 Spouštěcí obrazovka

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Spouštěcí obrazovka

Parametry	Vysvětlení
Vyberte spouštěcí obrazovku	Volba obrazového souboru, který se má zobrazovat jako úvodní obrazovka (typ souboru: PNG nebo JPG) Další informace: "Přidat startovní obrazovku", Stránka 116
Smazat spouštěcí obrazovku	Smazat smaže startovní obrazovku definovanou uživatelem a obnoví standardní náhled

15.6.7 Nabídka OEM

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM

Parametry	Vysvětlení
Zobrazit nabídku	Zobrazení Nabídka OEM Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Nabídka OEM se zobrazí na ploše příslušných provozních režimů ■ OFF: Nabídka OEM se nezobrazí Výchozí hodnota: OFF
Položky nabídky	Konfigurace Položky nabídky v Nabídka OEM Další informace: "Přidat OEM-Položky nabídky", Stránka 266

15.6.8 Přidat OEM-Položky nabídky

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► +

Parametry	Vysvětlení
Popis	Popis položky lišty v Nabídka OEM
Typ	Popis nové položky lišty v Nabídka OEM Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prázdný ■ Logo ■ Otáčky vřetene ■ M funkce ■ Specialni funkce ■ Dokument Standardní nastavení: Prázdný

Parametry	Vysvětlení
Parametry	Dostupné parametry závisí na typu vybrané položky lišty: <ul style="list-style-type: none"> ■ Logo: Další informace: "OEM-Položka lišty Logo", Stránka 267 ■ Otáčky vřetene: Další informace: "OEM-položka lišty Otáčky vřetene", Stránka 268 ■ M funkce Další informace: "OEM-položka lišty M funkce", Stránka 268 ■ Specialni funkce Další informace: "OEM-Položka lišty Specialni funkce", Stránka 269 ■ Dokument: Další informace: "OEM-Položka lišty Dokument", Stránka 269
Odstranit položku nabídky	Odstranění položky lišty z Nabídka OEM

15.6.9 OEM-Položka lišty Logo

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Logo

Parametry	Vysvětlení
Popis	Popis položky lišty v Nabídka OEM
Typ	Logo
Zvolit logo	Vyberte požadovaný snímek pro zobrazení
Odkaz na dokumentaci	Logo použijte k vyvolání propojené dokumentace Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Žádný ■ Návod k obsluze ■ Servisní informace OEM Standardní nastavení: Žádný
Načíst obrazový soubor	Kopírování zvoleného obrazového souboru do úložiště /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 140 x 70 px
Odstranit položku nabídky	Odstranění položky lišty z Nabídka OEM

15.6.10 OEM-položka lišty Otáčky vřetene

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Otáčky vřetene

Parametry	Vysvětlení
Popis	Popis položky lišty v Nabídka OEM
Typ	Otáčky vřetene
Vřeteno	S
Otáčky vřetene	Nastavení otáček vřetena <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: Závisí na konfiguraci osy vřetena S ■ Standardní hodnota: 0
Odstranit položku nabídky	Odstranění položky lišty z Nabídka OEM

15.6.11 OEM-položka lišty M funkce

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► M funkce

Parametry	Vysvětlení
Popis	Popis položky lišty v Nabídka OEM
Typ	M funkce
Číslo M funkce	Volba požadované M-funkce Rozsahy nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ... 120.T (TOGGLE: přepíná stiskem mezi stavý) ■ 100.P ... 120.P (PULSE: Délku lze nastavit přes Doba pulzu) ■ Standardní hodnota: Prázdnno
Doba pulzu	Zvolte délku (high-) aktivního impulzu Rozsah nastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms ... 1500 ms ■ Standardní hodnota: 500 ms
Restart	Nový start trvání impulzu <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení: ON nebo OFF ■ Výchozí hodnota: OFF
Zvolte obraz pro aktivní funkci	Vyberte požadovaný snímek pro zobrazení aktivní funkce
Zvolte obraz pro neaktivní funkci	Vyberte požadovaný snímek pro zobrazení neaktivní funkce
Načíst obrazový soubor	Kopírování zvoleného obrazového souboru do úložiště /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 100 x 70 px
Odstranit položku nabídky	Odstranění položky lišty z Nabídka OEM

15.6.12 OEM-Položka lišty Specialni funkce

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Specialni funkce

Parametry	Vysvětlení
Popis	Popis položky lišty v Nabídka OEM
Typ	Specialni funkce
Funkce	<p>Volba požadované speciální funkce</p> <p>Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rezani zavitu ■ Směr otáčení vřetena ■ Chlazení ■ Chladivo během provozu vřetena ■ Vymezení os ■ Nulová osa nástroje <p>Standardní nastavení: rezani zavitu</p>
Vřeteno	<p>Pouze při funkci Směr otáčení vřetena:</p> <p>S</p>
Zvolte obraz pro směr otáčení vřetena po směru hod. ručiček	<p>Pouze při funkci Směr otáčení vřetena:</p> <p>Vyberte požadovaný snímek pro otáčení vřetena ve směru hodinových ručiček</p>
Zvolte obraz pro směr otáčení vřetena proti směru hod. ručiček	<p>Pouze při funkci Směr otáčení vřetena:</p> <p>Vyberte požadovaný obraz pro otáčení vřetena proti směru hodinových ručiček</p>
Zvolte obraz pro aktivní funkci	Vyberte požadovaný snímek pro zobrazení aktivní funkce
Zvolte obraz pro neaktivní funkci	Vyberte požadovaný snímek pro zobrazení neaktivní funkce
Načíst obrazový soubor	<p>Kopírování zvoleného obrazového souboru do úložiště /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 100 x 70 px
Odstranit položku nabídky	Odstranění položky lišty z Nabídka OEM

15.6.13 OEM-Položka lišty Dokument

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nabídka OEM ► Položky nabídky ► Dokument

Parametry	Vysvětlení
Popis	Popis položky lišty v Nabídka OEM
Typ	Dokument
Zvolit dokument	Vyberte požadovaný dokument
Zvolit obraz pro displej	Vyberte požadovaný obraz pro zobrazení funkce
Načíst obrazový soubor	Kopírování zvoleného obrazového souboru do úložiště /Oem/Images
Odstranit položku nabídky	Odstranění položky lišty z Nabídka OEM

15.6.14 Nastavení (OEM oblast)

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení

Parametry	Vysvětlení
Aplikace	Typ aplikačního režimu; po restartu se změna aktivuje Nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ Frézování■ Soustružení Standardní nastavení: Frézování
Override displeje	Způsob zobrazení Override (Přepsání) v režimech Ruční provoz a MDI Nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ Procent: Override se zobrazí v procentech z nastaveného maximálního posuvu■ Hodnota: Override se zobrazí v mm/min Standardní hodnota: Procent
Téma klávesnice	Volba rozložení klávesnice Nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ Standard: Potvrzení zadání s (Return)■ TNC: Potvrzení zadání s (Enter) Standardní nastavení: Standard
Běh programu	Přizpůsobení provádění programu Další informace: "Provádění programu", Stránka 270
Textová databáze	Textová databanka s texty hlášení, které se používají pro OEM-specifická hlášení. Další informace: "Textová databáze", Stránka 271
Hlášení	Definování OEM-specifických hlášení Další informace: "Hlášení", Stránka 272

15.6.15 Provádění programu

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Běh programu

Parametry	Vysvětlení
Automatický postup po dosažení horní koncové polohy objímky vřetena	Automatické přepínání během zpracování vzoru děr se provádí vždy tehdy, když je dosažen horní koncový vypínač pinole <ul style="list-style-type: none">■ Nastavení: ON nebo OFF■ Standardní nastavení: OFF
M funkce	Konfigurace viz "Konfigurace M-funkce", Stránka 271

15.6.16 Konfigurace M-funkce

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Běh programu ► M funkce

Parametry	Vysvětlení
Číslo M funkce	Zadání čísla nové M-funkce <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozsah nastavení: M2.0 ... M120.0 (0: výstup přiřazený M-funkci se vypne) ■ Rozsah nastavení: M2.1 ... M120. (1: výstup přiřazený M-funkci se zapne) ■ Rozsah nastavení: M2.2 ... M120.2 (2 : výstup přiřazený M-funkci vydá vysoce intenzivní impulz 8 ms)
Během chodu programu zvolte obraz pro dialog	Vyberte požadovaný obraz pro znázornění během provádění programu
Načíst obrazový soubor	Kopírování zvoleného obrazového souboru do úložiště /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ souboru: PNG, JPG, PPM, BMP nebo SVG ■ Velikost obrazu: max. 100 x 70 px
Odstanit zadání	Odstanení položky

15.6.17 Textová databáze

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Textová databáze

Přístroj nabízí možnost importování vlastní textové databanky. Pomocí parametru **Hlášení** můžete nechat zobrazovat různá hlášení.

Parametry	Vysvětlení
Vybrat textovou databázi	Výběr textové databanky, uložené v přístroji, s typem souboru ".xml". Další informace: "Vytvoření Textová databáze", Stránka 124
Zrušit výběr textové databáze	Výběr aktuálně vybraných textových databank.

15.6.18 Hlášení

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Nastavení ► Hlášení

Parametry	Vysvětlení
Jméno	Popis hlášení
ID textu nebo text	Volba zobrazovaného hlášení Můžete také zadat ID-textu a tím zvolit text hlášení z vaší textové databanky. Alternativně můžete zadat přímo nový text hlášení.
	<p>i Pokud změníte jazyk uživatele přístroje, použijí se překlady textů hlášení z databáze. Přímo zadané texty hlášení se zobrazují bez překladu.</p>
	Další informace: "Textová databáze", Stránka 271
Typ hlášení	<p>Volba požadovaného typu hlášení Nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: Hlášení se bude zobrazovat dokud bude vstup aktivní ■ Potvrzení uživatelem: Hlášení se bude zobrazovat až do potvrzení a zrušení uživatelem ■ Výchozí hodnota: Standard
Vstup	Přiřazení digitálního vstupu podle osazení pinů pro zobrazení hlášení ■ Standardní nastavení: Není spojeno
Odstranit zadání	Odstranění zadaného hlášení

15.6.19 Zálohovat a obnovit konfiguraci (OEM-oblast)

Cesta: Nastavení ► Servis ► OEM oblast ► Zálohovat a obnovit konfiguraci

Parametry	Vysvětlení
Zálohování složek a souborů specifických pro OEM	Zálohování nastavení OEM-oblasti do ZIP-souboru Další informace: "Zálohování složek a souborů specifických pro OEM", Stránka 127
Obnovení složek a souborů specifických pro OEM	Obnovení nastavení OEM-oblasti ze ZIP-souboru Další informace: " Obnovení složek a souborů specifických pro OEM", Stránka 127

15.6.20 Dokumentace

Cesta: Nastavení ► Servis ► Dokumentace

Přístroj poskytuje možnost načíst příslušný návod k obsluze v požadovaném jazyku. Návod k obsluze lze do přístroje zkopirovat z USB-flashdisku, který je součástí dodávky.

Nejnovější verzi si můžete stáhnout v www.heidenhain.de v části se soubory ke stažení.

Parametry	Vysvětlení
Přidat provozní pokyny	Vložte Návod k obsluze v požadovaném jazyce

15.6.21 Softwarové možnosti

Cesta: Nastavení ► Servis ► Softwarové možnosti



Opční software musí být na přístroji odemčen pomocí licenčního klíče. Související hardwarové komponenty lze používat pouze po aktivaci příslušného opčního softwaru.

Další informace: "Aktivovat Softwarové možnosti", Stránka 96

Parametry	Vysvětlení
Přehled	Přehled všech softwarových opcí, aktivovaných v přístroji.
Vyzádejte si licenční klíč	Generování licenčních klíčů na vyžádání v servisní pobočce fy HEIDENHAIN Další informace: "Požádat o licenční klíč", Stránka 96
Požadavek možností pokusu	Generování licenčních klíčů na vyžádání v servisní pobočce fy HEIDENHAIN Další informace: "Požádat o licenční klíč", Stránka 96
Zadejte licenční klíč	Aktivace softwarových opcí pomocí licenčního klíče nebo licenčního souboru. Další informace: "Povolit licenční klíč", Stránka 97
Reset možností pokusu	Reset testovacích možností zadáním licenčního klíče.

16

Servis a údržba

16.1 Přehled

Tato kapitola popisuje obecnou údržbu přístroje.



Následující postupy smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29



Tato kapitola obsahuje pouze popis údržby přístroje. Údržba periferních přístrojů nebude v této kapitole popsána.

Další informace: Dokumentace výrobce předmětného periferního zařízení

16.2 Čištění

UPOZORNĚNÍ

Čištění ostrými nebo agresivními čisticími prostředky

Nesprávné čištění může přístroj poškodit.

- ▶ Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- ▶ Silně ulpělé nečistoty neodstraňujte ostrými předměty.

Čištění tělesa

- ▶ Otřete vnější povrch hadříkem navlhčeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem.

Čištění obrazovky

K čištění obrazovky byste měli aktivovat režim čištění. Přitom přejde přístroj do neaktivního stavu bez přerušení napájení. V tomto stavu je obrazovka vypnutá.



- ▶ Chcete-li aktivovat režim čištění, tukněte v hlavním menu na **Vypnout**



- ▶ Klepněte na **Režim čištění**
- ▶ Obrazovka se vypne
- ▶ Displej čistěte netřepivým hadříkem a běžným čističem na okna.



- ▶ Pro vypnutí režimu čištění, klepněte na kterékoliv místo na dotykové obrazovce
- ▶ Na dolním okraji se zobrazí šipka
- ▶ Vytáhněte šipku nahoru
- ▶ Obrazovka se zapne a objeví se poslední zobrazené uživatelské rozhraní.

16.3 Plán údržby

Přístroj téměř nevyžaduje údržbu.

UPOZORNĚNÍ

Provoz vadných přístrojů

Provoz vadných přístrojů může vést k závažným následným škodám.

- ▶ Poškozený přístroj neopravujte a odstavte ho z provozu
- ▶ Vadné přístroje okamžitě vyměňte nebo kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN



Následující postupy smí provádět pouze odborný elektrikář.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

Krok údržby	Interval	Odstanení chyby
▶ Kontrola čitelnosti všech značek, štítků a symbolů na přístroji	ročně	▶ Kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN
▶ Zkontrolujte poškození a funkci elektrického zapojení	ročně	▶ Vyměňte vadná vedení. V případě potřeby kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN
▶ Zkontrolujte vadnou izolaci nebo jiné závady sítové šňůry.	ročně	▶ Sítovou šňůru vyměňte podle specifikace

16.4 Opětné uvedení do provozu

Při obnovení provozu, např. při nové instalaci po opravě nebo po nové montáži jsou u přístroje nutná stejná opatření a stejné nároky na personál, jako při montáži a instalaci.

Další informace: "Montáž", Stránka 39

Další informace: "Instalace", Stránka 45

Provozovatel musí zajistit, s ohledem na požadavky týkající se periferií (např. snímače), bezpečné obnovení provozu připojeného zařízení a používat autorizované pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Další informace: "Povinnosti provozovatele", Stránka 29

16.5 Aktualizace firmwaru

Firmware je operační systém přístroje. Nové verze firmwaru je možno importovat prostřednictvím USB-konektoru přístroje nebo přes síťové připojení.



Před aktualizací firmwaru je nutné se seznámit s poznámkami (Release Notes) k dané verzi firmwaru a respektovat tam obsažené informace s ohledem na zpětnou kompatibilitu.



Když je firmware přístroje aktualizován, musí být aktuální nastavení pro jistotu zálohována.

Předpoklad

- Nový firmware je k dispozici jako soubor *.dro
- Pro aktualizaci firmwaru přes USB-rozhraní je třeba uložit aktuální firmware na USB-flashdisk (formát FAT32)
- Pro aktualizaci firmwaru přes síťové rozhraní musí být k dispozici aktuální firmware ve složce na síťové jednotce

Spuštění aktualizace firmwaru



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Aktualizace firmware**
 - **Pokračovat**
- > Spustí se servisní aplikace

Provedení aktualizace firmwaru

Aktualizace firmware se může provést z USB-flashdisku (formát FAT32) nebo ze síťové jednotky.



- ▶ Ťukněte na **Aktualizace firmware**
- ▶ Ťukněte na **Vybrat**
- ▶ Zasuňte případně do USB-rozhraní přístroje USB-flashdisk.
- ▶ Přejděte do adresáře, který obsahuje nový firmware.



Pokud se při volbě adresáře spletete, můžete navigovat zpět k původnímu adresáři.

- ▶ Ťukněte na název souboru v seznamu.

- ▶ Zvolte firmware
- ▶ Pro potvrzení výběru klepněte na **Výběr**
- ▶ Zobrazí se informace o verzi firmwaru
- ▶ Chcete-li zavřít dialog, tukněte na **OK**



Po spuštění přenosu dat již nelze aktualizaci firmwaru přerušit.

- ▶ Chcete-li spustit aktualizaci, tukněte na **Start**
- ▶ Na obrazovce se zobrazí postup aktualizace.
- ▶ Pro potvrzení úspěšné aktualizace tukněte na **OK**
- ▶ Pro ukončení servisní aplikace tukněte na
- ▶ Servisní aplikace se ukončí
- ▶ Spustí se hlavní aplikace
- ▶ Je-li povoleno automatické přihlášení uživatele tak se zobrazí uživatelské rozhraní v nabídce **Ruční provoz**
- ▶ Když není aktivní automatické přihlašování uživatele, zobrazí se nabídka **Přihlášení uživatele**

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

16.6 Obnovení souborů a nastavení

Máte možnost obnovit soubory a nastavení, uložené v přístroji. Při obnově byste měli dodržovat následující pořadí:

- Obnovení specifických složek a souborů OEM
- Obnovit uživatelské soubory
- Obnovit konfiguraci

Zařízení se restartuje automaticky až po obnovení nastavení.

16.6.1 Obnovení specifických složek a souborů OEM

Uložené OEM-specifické složky a soubory zařízení lze načíst do přístroje. Ve spojení s obnovením nastavení tak může být obnovena konfigurace přístroje.

Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 282

V případě servisního zádkroku tak lze náhradní jednotku po obnovení provozovat s konfigurací porouchaného přístroje. Předpokladem je, že verze firmwaru si odpovídají nebo jsou kompatibilní.



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**

► Otevřete postupně:



► Klepněte na **Servis**

► Klepněte na **OEM oblast**

► Otevřete postupně:

■ **Zálohovat a obnovit konfiguraci**

■ **Obnovení složek a souborů specifických pro OEM**

► Ťukněte na **Načíst ZIP**

► Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje

► Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou

► Zvolte soubor se zálohou

► Ťukněte na **Výběr**

► Úspěšný přenos potvrďte s **OK**



Při obnovení OEM-specifických složek a souborů nedochází k automatickému restartování. To se provádí po obnovení nastavení.

Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 282

► Pro nové spuštění přístroje s přenesenými OEM-specifickými složkami a soubory jej vypněte a znova zapněte.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**

► Přejděte do seznamu míst uložení



► Ťukněte na **Bezpečně odpojit**

► Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout.**

► Vytáhněte USB-flashdisk

16.6.2 Obnovit uživatelské soubory

Zálohované soubory uživatele přístroje lze nahrát zpět do přístroje. Existující soubory uživatele se přitom přepíšou. Ve spojení s obnovením nastavení tak může být obnovena kompletní konfigurace přístroje.

Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 282

V případě servisního zákroku tak lze nahradní jednotku po obnovení provozovat s konfigurací porouchaného přístroje. Předpokladem je, že stará verze firmwaru je stejná jako nový firmware nebo že jsou verze kompatibilní.



Jako uživatelské soubory se zálohují všechny soubory všech uživatelských skupin, které jsou uloženy v příslušných složkách a mohou být obnoveny.

Soubory ve složce **System** nelze obnovit.



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**

► Otevřete postupně:



► Ťukněte na **Servis**

► Otevřete postupně:

■ **Zálohovat a obnovit konfiguraci**

■ **Obnovit uživatelské soubory**

► Ťukněte na **Načít ZIP**

► Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje

► Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou

► Zvolte soubor se zálohou

► Ťukněte na **Výběr**

► Úspěšný přenos potvrďte s **OK**



Při obnovení uživatelských souborů nedochází k automatickému restartování. To se provádí po obnovení nastavení.

"Obnovit konfiguraci"

► Pro nové spuštění přístroje s přenesenými uživatelskými soubory jej vypněte a znova zapněte.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



► Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**

► Přejděte do seznamu míst uložení



► Ťukněte na **Bezpečně odpojit**

> Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout**.

► Vytáhněte USB-flashdisk

16.6.3 Obnovit konfiguraci

Zálohovaná nastavení lze nahrát zpět do přístroje. Přitom bude nahrazena aktuální konfigurace přístroje.



Opční programy, které byly aktivovány při zálohování nastavení, musí být povoleny před obnovením nastavení.

Obnovení konfigurace může být nutné v následujících případech:

- Během uvádění do provozu jsou provedena nastavení na jednom přístroji a přenesou se na všechny stejné přístroje
Další informace: "Jednotlivé kroky pro Uvedení do provozu", Stránka 94
- Po resetování se nastavení zkopírují zpět do přístroje
Další informace: "Reset všech nastavení", Stránka 283



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**.
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Servis**
 - **Zálohovat a obnovit konfiguraci**
 - **Obnovit konfiguraci**
- ▶ Ťukněte na **Kompletní obnovení**
- ▶ Popř. zastrčte USB-flashdisk (formát FAT32) do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Přejděte do složky, která obsahuje soubor se zálohou
- ▶ Zvolte soubor se zálohou
- ▶ Ťukněte na **Výběr**
- ▶ Úspěšný přenos potvrďte s **OK**
- ▶ Systém se vypne
- ▶ Pro nové spuštění přístroje s přenesenými konfiguračními daty jej vypněte a znova zapněte.

Bezpečné odpojení USB-flashdisku



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Správa souborů**
- ▶ Přejděte do seznamu míst uložení
- ▶ Ťukněte na **Bezpečně odpojit**
- ▶ Objeví se hlášení **Paměťové médium lze nyní vyjmout**.
- ▶ Vytáhněte USB-flashdisk

16.7 Reset všech nastavení

V případě potřeby lze nastavení přístroje resetovat zpět na tovární nastavení. Opční programy se deaktivují a musíte je znova aktivovat s licenčním klíčem.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Reset**
 - **Reset všech nastavení**
- ▶ Zadání hesla
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Chcete-li heslo zobrazit v nekódovaném textu, aktivujte **Zobrazit heslo**
- ▶ Pro potvrzení akce ťukněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení resetu ťukněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení vypnutí přístroje ťukněte na **OK**
- > Přístroj se vypne
- > Všechna nastavení budou resetována.
- > Pro nové spuštění přístroje jej vypněte a znova zapněte.

16.8 Obnovení továrního nastavení

Můžete podle potřeby resetovat zařízení do továrního nastavení, a nastavení a soubory uživatele odstranit z úložiště v přístroji. Opční programy se deaktivují a musíte je znova aktivovat s licenčním klíčem.



- ▶ Ťukněte v hlavní nabídce na **Nastavení**
- ▶ Ťukněte na **Servis**
- ▶ Otevřete postupně:
 - **Reset**
 - **Obnovení továrního nastavení**
- ▶ Zadání hesla
- ▶ Zadání potvrďte s **RET**
- ▶ Chcete-li heslo zobrazit v nekódovaném textu, aktivujte **Zobrazit heslo**
- ▶ Pro potvrzení akce klepněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení resetu klepněte na **OK**
- ▶ Pro potvrzení vypnutí přístroje klepněte na **OK**
- > Přístroj se vypne
- > Všechna nastavení se resetují a uživatelské soubory se smažou
- > Pro nové spuštění přístroje jej vypněte a znova zapněte.

17

Co dělat když ...

17.1 Přehled

Tato kapitola popisuje příčiny funkčních poruch přístroje a opatření k nápravě.



Kapitolu "Všeobecná obsluha" si musíte přečíst a pochopit před prováděním dále popsaných činností.

Další informace: "Všeobecná obsluha", Stránka 57

17.2 Výpadek systému nebo napájení

V následujících případech může dojít k poškození dat operačního systému:

- Výpadek systému nebo napájení
- Vypnutí přístroje bez předchozího vypnutí operačního systému

Při poškození firmwaru spustí přístroj Recovery System, který ukazuje na obrazovce stručný návod.

Při obnovování přepíše Recovery System poškozený firmware s novým firmwarem, který byl předem uložen na USB-flashdisku. Při této operaci se smažou nastavení přístroje.

17.2.1 Obnovení firmwaru

- ▶ V počítači založte na USB-flashdisku (formát FAT32) složku "heidenhain"
- ▶ Do složky "heidenhain" založte složku "update"
- ▶ Do složky "update" zkopírujte nový firmware
- ▶ Firmware přejmenujte podle "recovery.dro"
- ▶ Vypněte přístroj
- ▶ Zastrčte USB-flashdisk do USB-rozhraní přístroje
- ▶ Zapněte přístroj
- ▶ Přístroj spustí Recovery System
- ▶ USB-flashdisk bude automaticky rozpoznán.
- ▶ Firmware se automaticky nainstaluje.
- ▶ Po úspěšné aktualizaci se firmware automaticky přejmenuje podle "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]"
- ▶ Po dokončení instalace restartujte přístroj
- ▶ Přístroj se spustí s továrním nastavením.

17.2.2 Obnovit konfiguraci

Nová instalace firmwaru obnoví tovární nastavení přístroje. Tím se nastavení, včetně korekce chyb a aktivovaných opčních programů smažou.

Chcete-li obnovit nastavení, musíte znova provést nastavení na přístroji nebo obnovit dříve zálohovaná nastavení.



Opční programy, které byly aktivovány při zálohování nastavení, musí být povoleny v přístroji před obnovením nastavení.

- ▶ Aktivování opcí softwaru

Další informace: "Aktivovat Softwarové možnosti", Stránka 96

- ▶ Obnovení nastavení

Další informace: "Obnovit konfiguraci", Stránka 282

17.3 Poruchy

V případě poruch nebo narušení funkcí během provozu, které nejsou zahrnuty v níže uvedené tabulce "Odstranění poruch" si prostudujte dokumentaci výrobce stroje nebo kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN.

17.3.1 Odstranění poruch



Následující kroky pro odstranění závad smí provádět pouze personál uvedený v tabulce.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

Chyba	Zdroj chyby	Odstraňování chyb	Personál
Stavová LEDka zůstane po zapnutí tmavá	Chybí napájecí napětí Funkce přístroje je vadná	▶ Zkontrolujte síťovou šňůru ▶ Kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN	Odborný elektrikář Odborný personál
Při spuštění přístroje se zobrazí modrá obrazovka	Chyba firmware při startu	▶ Při prvním výskytu přístroj vypněte a znova zapněte. ▶ Při opakovaném výskytu kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN	Odborný personál
Po spuštění přístroje nejsou rozpoznána žádná zadání na dotykovém displeji.	Chybná inicializace hardwaru	▶ Vypněte a znova zapněte přístroj.	Odborný personál
Osy se nepočítají, i přes pohyb měřidla	Chybné připojení snímače	▶ Opravte připojení ▶ Kontaktujte servisní pobočku výrobce snímače	Odborný personál
Osy se počítají chybně	Chybná nastavení snímače	▶ Zkontrolujte nastavení snímače Stránka 103	Odborný personál
Osami nejde pojíždět	Chybné nastavení os	▶ Zkontrolujte nastavení os	Odborný personál

Chyba	Zdroj chyby	Odstraňování chyb	Personál
	Override posuvu je nulový	► Zkontrolujte polohu potenciometru Override posuvu	Odborný personál
Chyba polohování	Chybné nastavení os	► Zkontrolujte nastavení os	Odborný personál
Chyba odstavení	Chybné nastavení os	► Zkontrolujte nastavení os	Odborný personál
Osami nelze s Jog-tlačítky pojízdět	Chybné nastavení os Chybný provozní režim (MDI-režim, Programování)	► Zkontrolujte nastavení os ► Zkontrolujte provozní režim	Odborný personál
	Override posuvu je nulový	► Zkontrolujte polohu potenciometru Override posuvu	Odborný personál
Override posuvu neomezuje rychlosť osy	Chybné nastavení Override posuvu	► Zkontrolujte nastavení os	Odborný personál
Nefunguje tlačítko rychloposuvu	Chybné nastavení rychloposuvu	► Zkontrolujte nastavení Stránka 238	Odborný personál
Externí chyba osy	Externí periferní zařízení	► Provést systematické hledání poruchy	Odborný personál, příp. OEM
Chyba vřetena	Chybné nastavení osy vřetena Externí periferní zařízení	► Zkontrolujte nastavení osy vřetena Stránka 256 ► Provést systematické hledání poruchy	Odborný personál, příp. OEM
Odstávka vřetena	Externí periferní zařízení	► Provést systematické hledání poruchy	Odborný personál, příp. OEM
Cykly nelze spustit se Start cyklu	Chybné nastavení Automatický posuv	► Zkontrolujte nastavení Stránka 238	Odborný personál
Osvětlení tlačítka Start cyklu nefunguje	Chybné nastavení Autostart světla	► Zkontrolujte nastavení Stránka 240	Odborný personál
Zpětný chod při řezání závitu nefunguje	Chybné nastavení Koncová poloha objímky vřetena +/-	► Zkontrolujte nastavení	Odborný personál
Automatické najetí na koncový vypínač nefunguje	Chybné nastavení Softwarové koncové vypínače nebo Automatický posuv	► Zkontrolujte nastavení Stránka 255 Stránka 238	Odborný personál
Mimo softwarových koncových vypínačů	Chybné nastavení Softwarové koncové vypínače	► Zkontrolujte nastavení Stránka 255	Odborný personál

Chyba	Zdroj chyby	Odstraňování chyb	Personál
Nouzové vypnutí	Externí periferní zařízení	▶ Provést systematické hledání poruchy	Odborný personál, příp. OEM
Chybí řídicí napětí	Externí periferní zařízení	▶ Provést systematické hledání poruchy	Odborný personál, příp. OEM
Připojení k síti není možné	Vadná přípojka	▶ Zkontrolujte připojovací kabel a správné připojení k X116.	Odborný personál
	Chybné nastavení sítě	▶ Zkontrolujte nastavení sítě Stránka 140	Odborný personál
Připojený USB-flashdisk nebyl rozpoznán	Vadný USB-port	▶ Zkontrolujte správnou polohu USB-flashdisku v portu ▶ Použijte jiný USB-port	Odborný personál
	Typ nebo formátování USB-flashdisku není podporováno	▶ Použijte jiný USB-flashdisk ▶ USB-flashdisk formátujte s formátem FAT32	Odborný personál
Přístroj se spouští v režimu zotavení (pouze textový režim)	Chyba firmware při startu	▶ Při prvním výskytu přístroj vypněte a znova zapněte. ▶ Při opakovaném výskytu kontaktujte servisní pobočku společnosti HEIDENHAIN	Odborný personál
Přihlášení uživatele není možné	Heslo není k dispozici	▶ Jako uživatel s nadřízeným stupněm oprávnění resetujte heslo Stránka 136 ▶ K resetování hesla OEM kontaktujte servisní pobočku HEIDENHAIN	Odborný personál

18

**Demontáž a
likvidace**

18.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje pokyny a úkoly na ochranu životního prostředí, které musíte dodržovat při řádné demontáži a likvidaci přístroje.

18.2 Demontáž



Demontáž přístroje smí provádět pouze odborný personál.

Další informace: "Kvalifikace personálu", Stránka 29

V závislosti na připojených periferních zařízeních bude možná nutná demontáž odborným elektrikářem.

Je rovněž nutno dodržovat bezpečnostní pokyny, které jsou uvedené pro montáž a instalaci příslušných komponentů,

Demontáž přístroje

Přístroj demontujte v opačném pořadí než při instalaci a montáži.

Další informace: "Instalace", Stránka 45

Další informace: "Montáž", Stránka 39

18.3 Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Nesprávná likvidace přístroje!

Nesprávná likvidace přístroje můžezpůsobit škody na životním prostředí.



- ▶ Elektrický odpad a elektronické součásti nevyhazujte do domácího odpadu.
- ▶ Zabudovanou záložní baterii zlikvidujte odděleně od přístroje
- ▶ Přístroj a zálohovací baterii předejte v souladu se směrnicemi pro likvidaci do recyklování odpadu.

- ▶ S dotazy ohledně likvidace přístroje kontaktujte servis HEIDENHAIN.

19

Technické údaje

19.1 Přehled

Tato kapitola obsahuje přehled technických údajů a výkresy s montážními rozměry i rozměry přístroje.

19.2 Údaje přístroje

Přístroj

Skříňka	Hliníková frézovaná skříňka
Rozměry skříňky	314 mm x 265 mm x 36 mm
Způsob uchycení, Připojovací rozměry	VESA MIS-D, 100 100 mm x 100 mm

Indikace

Obrazovka	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCD širokoúhlá obrazovka (16:10) ■ Barevná obrazovka 30,7 cm (12,1") ■ 1280 x 800 pixelů
Krok indikace	nastavitelný, min. 0,00001 mm
Uživatelské rozhraní	Uživatelské rozhraní (GUI) s dotykovou obrazovkou

Hodnoty elektrického připojení

Napájecí napětí	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ... 240 V ($\pm 10\%$) ■ 50 Hz ... 60 Hz ($\pm 5\%$) ■ U přístrojů s ID 1089176-xx: Vstupní výkon max. 38 W ■ U přístrojů s ID 1089177-xx: Vstupní výkon max. 79 W
Záložní baterie	Lithiová baterie typu CR2032; 3,0 V
Kategorie přepětí	II
Počet vstupů/měřidel	Aplikace Frézování: 4 (2 přídavné vstupy lze zapnout v opčním softwaru) Aplikace Soustružení: 4
Rozhranísnímačů	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: Maximální proud 300 mA, max. vstupní frekvence 400 kHz ■ 11 µA_{SS}: Maximální proud 300 mA, max. vstupní frekvence 150 kHz ■ EnDat 2.2: Maximální proud 300 mA
Interpolace při 1 V _{SS}	4096násobná
Přípojka dotykové sondy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Napájecí napětí 5 V DC nebo 12 V DC ■ Spínací výstup 5 V nebo bez napětí ■ Max. délka kabelu HEIDENHAIN je 30 m

Hodnoty elektrického připojení

Digitální vstupy	TTL DC 0 V ... +5 V	
	Úroveň Rozsah napětí Rozsah proudu	
High	DC 11 V ... 30 V	2,1 mA ... 6,0 mA
Low	DC 3 V ... 2,2 V	0,43 mA
Digitální výstupy	TTL DC 0 V ... +5 V Maximální zátěž 1 kΩ Rozsah napětí DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V) Výstupní proud max. 150 mA v každém kanálu	
Reléové výstupy	U přístrojů s ID 1089177-xx: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. spínané napětí 30 V AC / 30 V DC ■ Max. spínaný proud 0,5 A ■ Max. spínaný výkon 15 W ■ Max. trvalý proud 0,5 A 	
Analogové vstupy	U přístrojů s ID 1089177-xx: Rozsah napětí DC 0 V ... +5 V Odpor 100 Ω ≤ R ≤ 50 kΩ	
Analogové výstupy	U přístrojů s ID 1089177-xx: Napěťový rozsah DC -10 V ... +10 V Maximální zátěž 1 kΩ	
Napěťové výstupy 5 V	Tolerance napětí ±5 %, maximální proud 100 mA	
Datové rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 USB 2.0 Hi-Speed (typ A), maximální proud 500 mA v každé USB-přípojce ■ 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45) 	

Prostředí


Provozní teplota	0 °C ... +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10 % ... 80 % r.v. nekondenzující
Výška	≤ 2000 m

Obecné informace


Směrnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Směrnice EMV 2014/30/EU ■ Směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2014/35/EU ■ Směrnice RoHS 2011/65/EU
Stupeň znečištění	2
Stupeň ochrany EN 60529	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přední a boční strany: IP65 ■ Zadní: IP40
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3,5 kg ■ se stojánkem Single-Pos: 3,6 kg ■ se stojánkem Duo-Pos: cca 3,8 kg ■ se stojánkem Multi-Pos: cca 4,5 kg ■ s držákem Multi-Pos: 4,1 kg

19.3 Rozměry přístroje a připojovací rozměry


Všechny rozměry na výkresech jsou v mm.

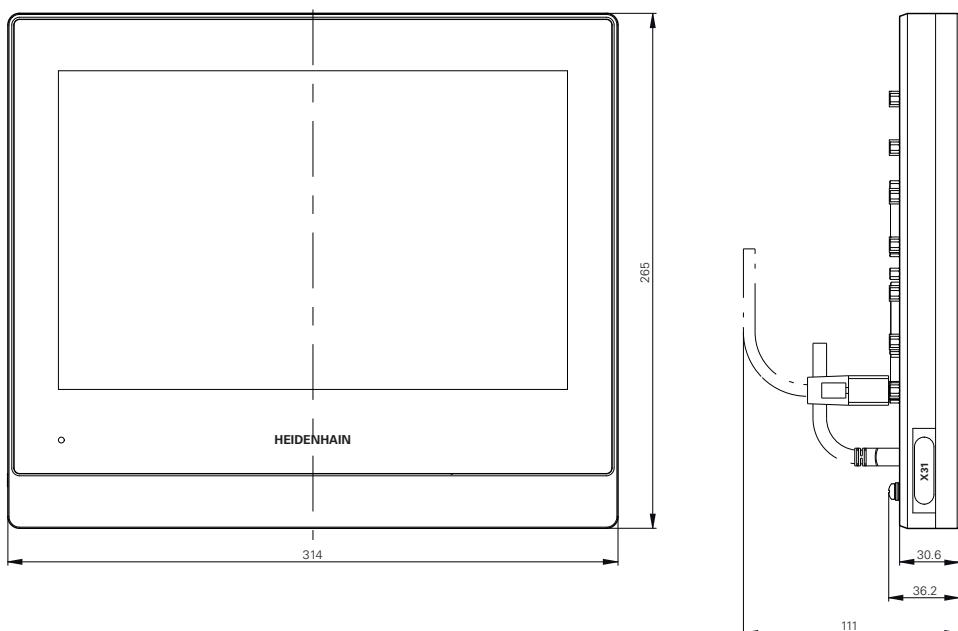


Obrázek 52: Rozměry skříňky

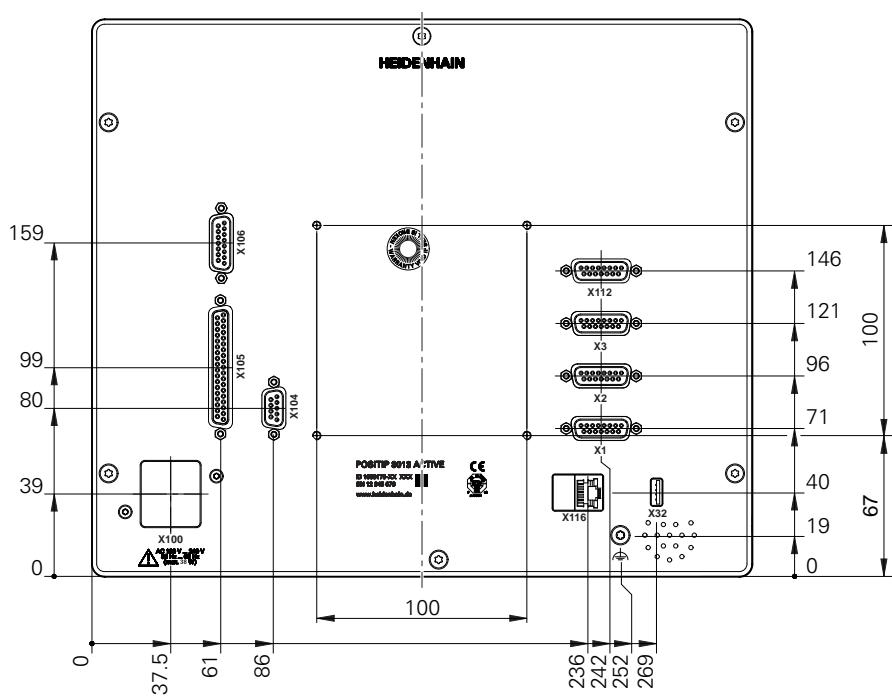

Obrázek 53: Rozměry zadní strany přístroje

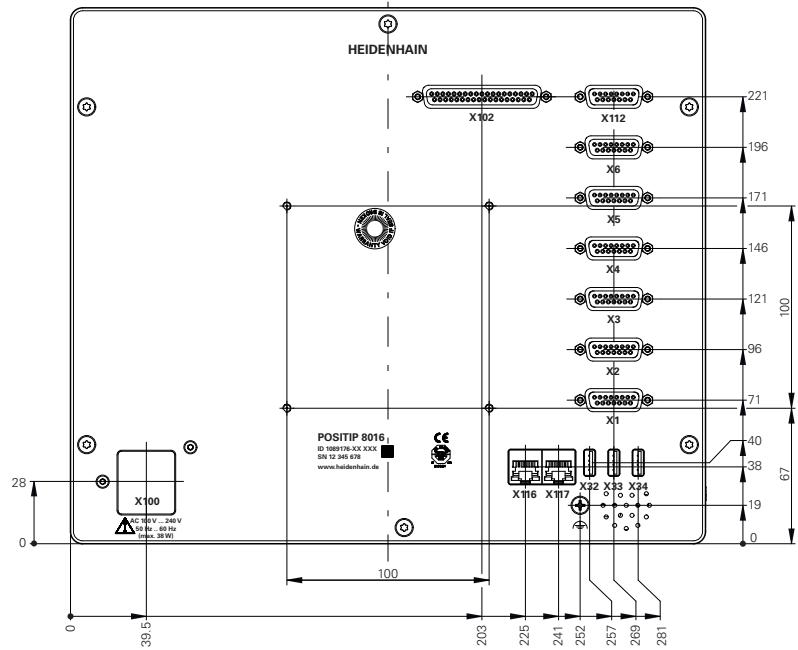


Obrázek 54: Rozměry zadní strany přístrojů s ID 1089176-xx

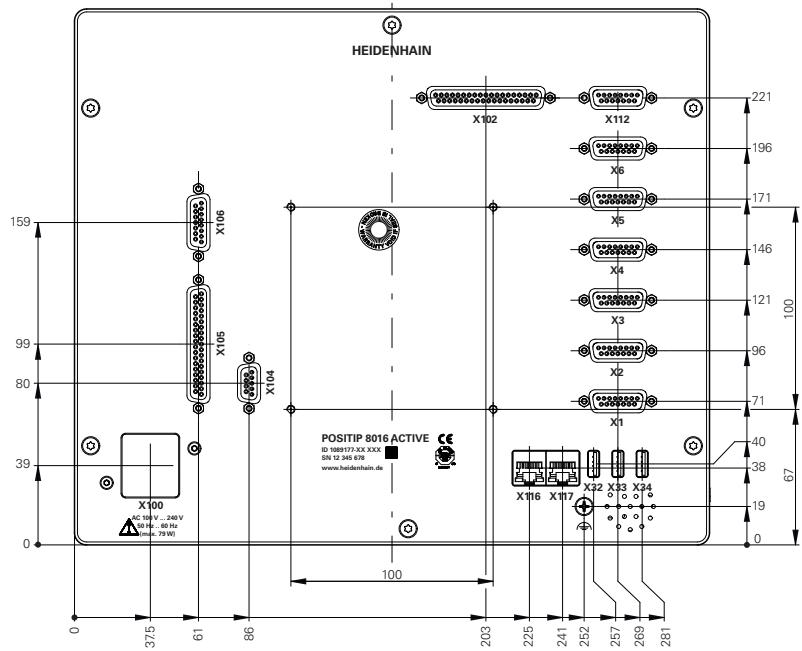


Obrázek 55: Rozměry zadní strany přístrojů s ID 1089177-xx

19.3.1 Rozměry se stojánkem Single-Pos

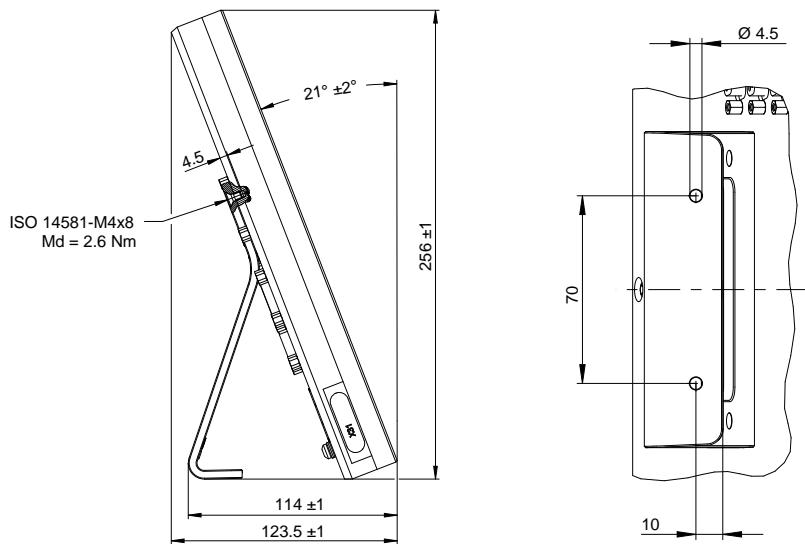


Obrázek 56: Rozměry se stojánkem Single-Pos

19.3.2 Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos

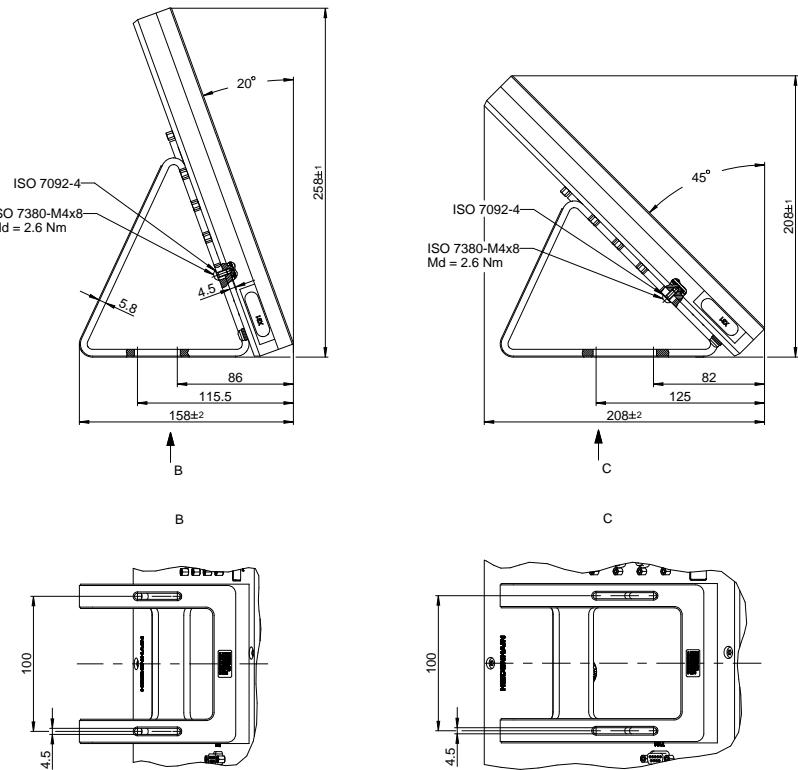


Obrázek 57: Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos

19.3.3 Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos

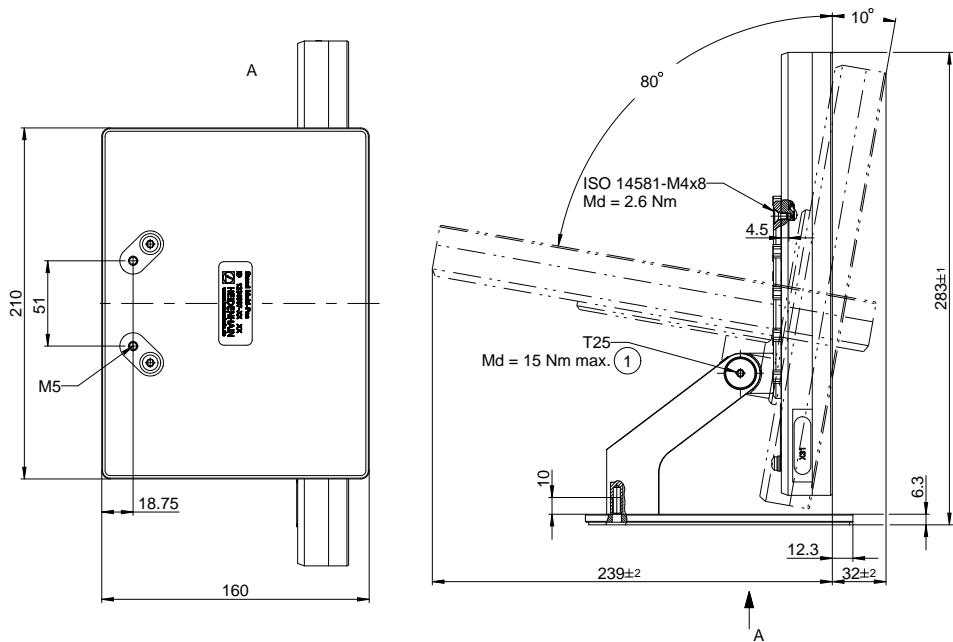

Obrázek 58: Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos

19.3.4 Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos

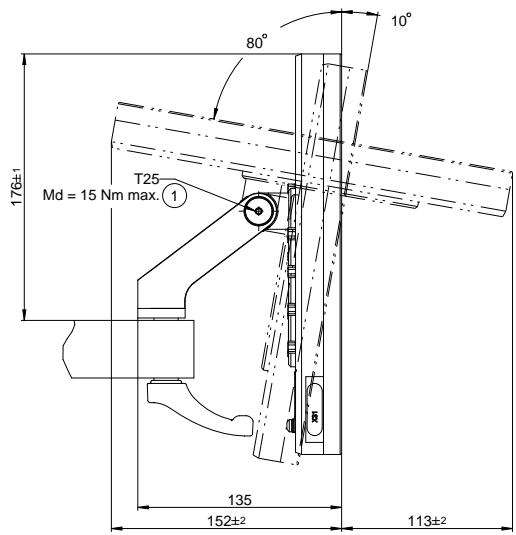

Obrázek 59: Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos

20 Rejstřík

A

Akce myší	
Držení	59
Konfigurace	142
Tažení	59
Čuknutí	58
Aktualizace firmwaru	278

B

Bezpečnostní opatření	28
Bezpečnostní pokyny	24
Periferní přístroje	30
Všeobecné	30
Blok obrábění	
Změna měřítka	84
Zrcadlení	84

Č

Číslo klíče	64
Čištění obrazovky	276

D

Datum a čas	225
Datumu a času	99, 136
desetinná místa	99, 136, 226
Dokumentace	
Download	19
OEM	116
Příloha	20
Dotyková obrazovka	
Obsluha	58
Držení	59
Duo-Pos	42

G

Gesta	
Držení	59
Obsluha	58
Tažení	59
Čuknutí	58

H

Heslo	64
Standardní nastavení	
64, 92, 132, 153	
Vytvoření	137
Změna	94, 134
Změnit	138
Hlášení	
Uzavření	88
Vyvolání	88
Hlavní menu	67
Hledání referenčních značek	
Proveďte po startu	
65, 93, 133, 172	
Zapnutí	113

Hnací vřeteno	108
---------------	-----

C

Chod programu	
Krátý popis	190
Chybová hlášení	87, 123
Konfigurace	126
Smazat	126

I

ID-uživatele	137
Indikace Override	123
Informační pokyny	24
instalaci	46
Instalační pokyny	20

J

Jazyk	
Nastavení	65, 93, 133
Jednotky	99, 136, 226
Nastavení	84

K

Kompenzace chyb	
Úseková lineární korekce chyb	250
Kompenzace chyby	
Lineární korekce chyb	250
Konfigurace	
Touchscreen	142
USB-klávesnice	142
Konfigurace lineární korekce chyby (LEC)	106
Konfigurace nastavení sítě	140
Konfigurování	
Vztažné body	145
Korekce chyb	
Provedení	105
Tabulka podpůrných bodů	251

Korekce chyby	
Lineární korekce chyby	106
Metody	105
Úseková lineární korekce chyby	107
Kvalifikace personálu	29

L

Licenční klíč	
Povolení	97
Požádat	96
Zadat	98

M

MDI-režim	
Menu	70
Použití koeficientu změny měřítka	187, 196
Příklad	166
Menu	

MDI-režim	70
-----------	----

Nastavení	77
-----------	----

Programování	73
--------------	----

Provádění programu	72, 190
--------------------	---------

Přihlášení uživatele	76
----------------------	----

Ruční režim	69
-------------	----

Správa souborů	75
----------------	----

Vypnout	78
---------	----

Měřidla HEIDENHAIN	101
--------------------	-----

M-funkce

Jednotlivých výrobců	115
Konfigurace	241, 268, 271
Konfigurování	120
Přehled	114
Standardní	115
montáž	40
Držák Multi-Pos	44
Stojánek Duo-Pos	42
Stojánek Multi-Pos	43
Stojánek Single-Pos	41
Multi-Pos	43, 44

N

Nabídka	
MDI-režim	178
Programování	200
Ruční provoz	170
Načíst licenční soubor	98
Náhled obrysu	
Podrobný náhled	196
Přehled	196
Nastavení	
Menu	77
Menu Rychlého přístupu	84
Obnovení	282
Uložení	129, 148
Návod k obsluze	20
Aktualizovat	139
Nové zabalení	37

O

Obrysový náhled	186, 195, 208
Obsluha	29
Dotykový displej a zadávací zařízení	58
Gesta a operace s myší	58
Obecná obsluha	58
Průvodce	89
Zvuková zpětná vazba	89
Odborný elektrikář	29
Odborný personál	29
Oddělovač desetinných míst	226
OEM	
Definovat design klávesnice	
123	
Přidat dokumentaci	116
Přidat hlášení	272
Přizpůsobit startovní obrazovku	

P	Otevření..... 197, 209 Použití..... 191 Použití koeficientu změny měřítka..... 187, 196 Přechod na další blok..... 193 Přerušit zpracování..... 193 Přidat bloky..... 206 Smazání..... 210 Uložit..... 207, 209 Vytvoření..... 205 Vytvoření záhlaví programu. 206 Zavřít..... 197, 209 Zpracování (jednotlivé kroky).... 193 Zpracování (NC-řízení)..... 192 Zpracování (ručně)..... 193 Zpracování bloků..... 210 Programování Krátký popis..... 200 Menu..... 73 Propojené osy..... 112 Provádění programu..... 190 Menu..... 72 Provedte hledání referenčních značek..... 172 Průvodce..... 89 Přehled připojení..... 47 Přidat startovní obrazovku..... 116 Přihlášení Výchozí heslo..... 64 Přihlášení uživatele..... 63, 76 Příklad Hlazení vnějšího obrysu..... 163 Hrubování vnějšího obrysu.. 159 Obrobek..... 152 Seřízení soustruhu..... 156 Soustružení zápicu..... 162 Soustružení zkosení..... 163 Výkres závitového čepu..... 153 Vztažný bod..... 159 Závit)..... 166 Připojení počítače..... 54 Připojení snímačů..... 50 Příslušenství..... 35 Přístroj instalovat..... 46 Seřízení..... 135 Uvedení do provozu..... 94 Vypnout..... 63 zapnout..... 62	R
	Rozsah dodávky..... 34 Ruční provoz Menu..... 69 Ruční režim..... 69 Rychlý start..... 152	R
	Rezání závitu..... 114	
S	ScreenshotClient Informace..... 128 Seřízení..... 135 Sestavení..... 40 Simulační okno..... 194 Single-Pos..... 41 Síťová jednotka..... 141 Síťová zástrčka..... 55 Skladování..... 37 Složka Kopírování..... 214 Přejmenování..... 214 Přesunutí..... 214 Smazání..... 215 Vytvoření..... 213 Složky Správa..... 213 Snímače Konfigurace parametrů osy (1 V ss, 11 µA ss)..... 103 Konfigurování osových parametrů (EnDat)..... 101 Soubor Exportování..... 216 Importování..... 217 Kopírování..... 215 Otevřít..... 216 Přejmenování..... 215 Přesun..... 214 Smazání..... 215 Soubory uživatele Obnovení..... 281 Souřadnicový systém Definice vztažného bodu..... 173 V programech..... 201 Soustruh Proměření nástroje..... 157 Spojení s kostrou, 3vodičové.... 55 Správa programů..... 209 Správa souborů Menu..... 75 Stručný popis..... 212 Typy souborů..... 213 Stavový panel Posuv..... 85 Stavový řádek..... 82 Kalkulačka..... 85 Ovládací prvky..... 82 Stopky..... 85 Úprava nastavení menu Rychlého přístupu..... 84 Struktura složek..... 213 Stupně převodovky Konfigurace..... 262	

Symboly na přístroji.....	30
T	
Tabulka nástrojů	
Vytvoření.....	155
Tabulka pomocných bodů	
Přizpůsobení.....	108
Vytvoření.....	106
Vytvořit.....	107
Tabulka vztažných bodů	
Vytvoření.....	145
Tažení.....	59
Textová databáze	
Vytvoření.....	124
Textová označení.....	25
Touchscreen	
Konfigurace.....	142
Ť	
Tuknutí.....	58
Typy bloků.....	201
Ú	
Údaje přístroje.....	294
U	
USB-klávesnice.....	142
Úseková lineární korekce chyby (SLEC).....	107
Úsporný režim.....	62
Uvedení do provozu.....	94
Uživatel	
Konfigurace.....	138
Odhlášení.....	64
Přihlášení.....	64
Přihlášení uživatele.....	63
Smazání.....	139
Typy uživatelů.....	136
Vytvoření.....	137
Uživatelské rozhraní	
Hlavní menu.....	67
Menu MDI-režim.....	70
Menu Nastavení.....	77
Menu provádění programu.....	72
Menu Přihlášení uživatele.....	76
Menu Ruční režim.....	69
Menu Správa souborů.....	75
Menu Vypnout.....	78
Nabídka Programování.....	73
Po spuštění.....	66
Při dodání.....	66
V	
Volbu aplikace.....	96
Vřeteno	
Konfigurování vstupů a výstupů.....	108
Vypnout	
Menu.....	78
Snímání.....	86
Z	
Zadávací přístroj	
Připojení.....	54
Zadávací zařízení	
Obsluha.....	58
Základní konfigurace	
Osa + NC.....	111
Osa vřetena.....	109
Zálohování uživatelských souborů..	
130,.....	149
zaokrouhlování.....	99, 136
Zapojení spínacích vstupů a výstupů.....	51
Způsob zaokrouhlení.....	226
Zvuková zpětná vazba.....	89

21 Seznam obrázků

Obrázek 1:	Rozměry zadní strany přístroje.....	40
Obrázek 2:	Přístroj je namontovaný na stojánek Single-Pos.....	41
Obrázek 3:	Vedení kabelu u stojánku Single-Pos.....	41
Obrázek 4:	Přístroj namontovaný na stojánek Duo-Pos.....	42
Obrázek 5:	Vedení kabelu u stojánku Duo-Pos.....	42
Obrázek 6:	Přístroj namontovaný na stojánek Multi-Pos.....	43
Obrázek 7:	Vedení kabelu u stojánku Multi-Pos.....	43
Obrázek 8:	Přístroj namontovaný na držáku Multi-Pos.....	44
Obrázek 9:	Vedení kabelu u držáku Multi-Pos.....	44
Obrázek 10:	Zadní strana u přístrojů s ID 1089176-xx	48
Obrázek 11:	Zadní strana u přístrojů s ID 1089177-xx	49
Obrázek 12:	Klávesnice na obrazovce.....	60
Obrázek 13:	Uživatelské rozhraní ve stavu jako při dodání přístroje.....	66
Obrázek 14:	Menu Ruční režim	69
Obrázek 15:	Menu MDI-režim	70
Obrázek 16:	Menu Chod programu	72
Obrázek 17:	Menu Programování	73
Obrázek 18:	Nabídka Programování s otevřeným oknem simulace.....	74
Obrázek 19:	Menu Správa souborů	75
Obrázek 20:	Menu Přihlášení uživatele	76
Obrázek 21:	Menu Nastavení	77
Obrázek 22:	Podpora při činnostech od Průvodce.....	89
Obrázek 23:	Příklad –XML-souboru pro textovou databázi.....	124
Obrázek 24:	Uživatelské rozhraní ScreenshotClient.....	128
Obrázek 25:	Příkladový obrobek.....	152
Obrázek 26:	Příklad obrobku – Technický výkres.....	153
Obrázek 27:	Parametr hladicího nože.....	156
Obrázek 28:	Vztažný bod.....	156
Obrázek 29:	Příklad obrobku – Určení vztažného bodu.....	159
Obrázek 30:	Příklad obrobku – Zhotovení závitu.....	166
Obrázek 31:	Menu Ruční režim	170
Obrázek 32:	Dialog Horní limit otáček vřetena	171
Obrázek 33:	Menu MDI-režim	179
Obrázek 34:	Dialog Horní limit otáček vřetena	180
Obrázek 35:	Schematické znázornění bloku Řezání závitu (základní)	181
Obrázek 36:	Schematické znázornění bloku Řezání závitu (rozšířené)	183
Obrázek 37:	Příklad bloku v režimu MDI	185
Obrázek 38:	Okno simulace s obrysovým náhledem.....	186
Obrázek 39:	Náhled Vzdálenost k ujetí s polohou s grafickou polohovací pomůckou.....	187
Obrázek 40:	Příklad – MDI-bloku.....	188
Obrázek 41:	Příklad – Provedení MDI-bloku s koeficientem změny měřítka.....	188
Obrázek 42:	Příklad programu v režimu Provádění programu	192
Obrázek 43:	Okno simulace s obrysovým náhledem.....	195
Obrázek 44:	Menu Programování	200
Obrázek 45:	Schematické znázornění bloku Řezání závitu (základní)	203

Obrázek 46:	Schematické znázornění bloku Řezání závitu (rozšířené)	204
Obrázek 47:	Příklad programu v režimu Programování	205
Obrázek 48:	Okno simulace s obrysovým náhledem.....	208
Obrázek 49:	Menu Správa souborů	212
Obrázek 50:	Nabídka Správa souborů s náhledem a informacemi o souboru.....	216
Obrázek 51:	Přiřazení pravoúhlého souřadného systému k obrobku.....	236
Obrázek 52:	Rozměry skříňky.....	296
Obrázek 53:	Rozměry zadní strany přístroje.....	296
Obrázek 54:	Rozměry zadní strany přístrojů s ID 1089176-xx.....	297
Obrázek 55:	Rozměry zadní strany přístrojů s ID 1089177-xx.....	297
Obrázek 56:	Rozměry se stojánkem Single-Pos.....	298
Obrázek 57:	Rozměry přístroje se stojánkem Duo-Pos.....	298
Obrázek 58:	Rozměry přístroje se stojánkem Multi-Pos.....	299
Obrázek 59:	Rozměry přístroje s držákem Multi-Pos.....	299

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000

Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

