



HEIDENHAIN



QUADRA-CHEK 2000

Manual de instruções

Sistema eletrónico de avaliação

Português (pt)
07/2020

Índice

1	Princípios básicos.....	19
2	Segurança.....	29
3	Transporte e armazenamento.....	35
4	Montagem.....	41
5	Instalação.....	47
6	Comando geral.....	57
7	Colocação em funcionamento.....	101
8	Preparação.....	149
9	Início rápido.....	191
10	Medição.....	229
11	Avaliação da medição.....	293
12	Programação.....	329
13	PROTOCOLO DE MEDICAO.....	347
14	Gestão de ficheiros.....	357
15	Definições.....	365
16	Assistência e manutenção.....	413
17	O que fazer quando.....	423
18	Desmontagem e eliminação.....	427
19	Dados técnicos.....	429
20	Índice.....	436
21	Índice de imagens.....	439

1	Princípios básicos.....	19
1.1	Vista geral.....	20
1.2	Informações sobre o produto.....	20
1.3	Software de demonstração para o produto.....	20
1.4	Documentação sobre o produto.....	21
1.4.1	Validade da documentação.....	21
1.4.2	Recomendações para a leitura da documentação.....	22
1.4.3	Conservação e transmissão da documentação.....	23
1.5	Acerca destas instruções.....	23
1.5.1	Tipo de documento.....	23
1.5.2	Grupos-alvo das instruções.....	23
1.5.3	Grupos-alvo por tipos de utilizador.....	24
1.5.4	Conteúdos dos capítulos.....	24
1.5.5	Recomendações aplicadas.....	26
1.5.6	Marcas de texto.....	27
2	Segurança.....	29
2.1	Vista geral.....	30
2.2	Procedimentos de segurança gerais.....	30
2.3	Utilização conforme à finalidade.....	30
2.4	Utilização não conforme à finalidade.....	30
2.5	Qualificação do pessoal.....	31
2.6	Obrigações da entidade exploradora.....	31
2.7	Disposições de segurança gerais.....	32
2.7.1	Símbolos no aparelho.....	32
2.7.2	Disposições de segurança para o sistema elétrico.....	33

3	Transporte e armazenamento.....	35
3.1	Vista geral.....	36
3.2	Desembalar o aparelho.....	36
3.3	Volume de fornecimento e acessórios.....	36
3.3.1	Volume de fornecimento.....	36
3.3.2	Acessórios.....	37
3.4	Quando exista um dano de transporte.....	39
3.5	Reembalamento e armazenamento.....	39
3.5.1	Embalar o aparelho.....	39
3.5.2	Armazenar o aparelho.....	39
4	Montagem.....	41
4.1	Vista geral.....	42
4.2	Montagem do aparelho.....	42
4.2.1	Montagem no pedestal Duo-Pos.....	43
4.2.2	Montagem no pedestal Multi-Pos.....	44
4.2.3	Montagem no suporte Multi-Pos.....	45
5	Instalação.....	47
5.1	Vista geral.....	48
5.2	Avisos gerais.....	48
5.3	Vista geral do aparelho.....	49
5.4	Ligação dos aparelhos de medição.....	51
5.5	Ligação do sensor ótico de arestas.....	52
5.6	Cablagem das entradas e saídas de comutação.....	52
5.7	Ligação da impressora.....	54
5.8	Ligação do leitor de códigos de barras.....	55
5.9	Ligação de dispositivos de entrada.....	55
5.10	Ligar os periféricos de rede.....	55
5.11	Ligar a tensão de rede.....	56

6	Comando geral.....	57
6.1	Vista geral.....	58
6.2	Comando com ecrã tátil e dispositivos de entrada.....	58
6.2.1	Ecrã tátil e dispositivos de entrada.....	58
6.2.2	Gestos e ações do rato.....	58
6.3	Elementos de comando e funções gerais.....	60
6.4	QUADRA-CHEK 2000 ligar e desligar.....	62
6.4.1	QUADRA-CHEK 2000 ligar.....	62
6.4.2	Modo economizador de energia.....	62
6.4.3	QUADRA-CHEK 2000 desligar.....	63
6.5	Iniciar e encerrar sessão do utilizador.....	63
6.5.1	Iniciar sessão do utilizador.....	64
6.5.2	Encerrar sessão do utilizador.....	64
6.6	Definir o idioma.....	65
6.7	Executar a procura de marcas de referência após o arranque.....	65
6.8	Interface de utilizador.....	66
6.8.1	Iniciar a interface de utilizador após a.....	66
6.8.2	Menu principal da interface de utilizador.....	67
6.8.3	Menu Medição.....	68
6.8.4	Menu Protocolo de medição.....	73
6.8.5	Menu Gestão de ficheiros.....	75
6.8.6	Menu Início de sessão do utilizador.....	76
6.8.7	Menu Definições.....	77
6.8.8	Menu Desligar.....	78
6.9	Função Medição Manual.....	78
6.9.1	Medir elementos.....	79
6.9.2	Medição com sensor.....	79
6.9.3	Elementos de comando para a medição com sensor OED.....	80
6.10	Função Definir.....	83
6.11	Visualização de posição.....	83
6.11.1	Elementos de comando da visualização de posições.....	84
6.12	Ajustar a área de trabalho.....	84
6.12.1	Ocultar ou mostrar o menu principal e o submenu.....	84
6.12.2	Ocultar ou mostrar o inspetor.....	84
6.13	Trabalhar na vista de elementos.....	85
6.13.1	Ampliar ou reduzir a vista de elementos.....	85

6.13.2	Selecionar ou desselecionar elementos.....	86
6.13.3	Editar observações.....	86

6.14 Trabalhar com o inspetor..... 87

6.14.1	Elementos de comando do inspetor.....	88
6.14.2	Ajustar definições no menu de acesso rápido.....	91
6.14.3	Ajustar as funções auxiliares do inspetor.....	94
6.14.4	Ampliar a lista de elementos ou lista de passos do programa.....	98

6.15 Mensagens e feedback áudio..... 98

6.15.1	Mensagens.....	98
6.15.2	Assistente.....	100
6.15.3	Feedback áudio.....	100

7	Colocação em funcionamento.....	101
7.1	Vista geral.....	102
7.2	Iniciar sessão para a colocação em funcionamento.....	102
7.2.1	Iniciar sessão de utilizador.....	102
7.2.2	Executar a procura de marcas de referência após o arranque.....	103
7.2.3	Definir o idioma.....	103
7.2.4	Alterar palavra-passe.....	104
7.3	Etapas individuais da colocação em funcionamento.....	104
7.4	Ajustes básicos.....	105
7.4.1	Ativar o Opções de software.....	105
7.4.2	Ajustar data e hora.....	109
7.4.3	Ajustar a unidade.....	109
7.5	Configurar eixos.....	110
7.5.1	Vista geral de encoders típicos.....	110
7.5.2	Configurar eixos para encoders com interface EnDat.....	112
7.5.3	Configurar eixos para encoders com interface 1 V _{SS} ou 11 μ A _{SS}	114
7.5.4	Configurar eixos para encoders com interface TTL.....	117
7.5.5	Executar compensação de erros para encoders lineares.....	119
7.5.6	Ligar a procura de marcas de referência.....	138
7.6	Configurar o sensor OED.....	138
7.6.1	Ajustar ampliações.....	138
7.6.2	Ajustar as definições de contraste.....	140
7.6.3	Ajustar as definições do limiar.....	141
7.6.4	Configurar definições de desvio.....	141
7.7	Área OEM.....	142
7.7.1	Adicionar documentação.....	142
7.7.2	Adicionar ecrã inicial.....	143
7.7.3	Configurar o aparelho para capturas de ecrã.....	145
7.8	Fazer uma cópia de segurança de dados.....	146
7.8.1	Guardar dados de configuração.....	146
7.8.2	Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador.....	147

8	Preparação.....	149
8.1	Vista geral.....	150
8.2	Iniciar sessão para a preparação.....	150
8.2.1	Iniciar sessão de utilizador.....	150
8.2.2	Executar a procura de marcas de referência após o arranque.....	151
8.2.3	Definir o idioma.....	151
8.2.4	Alterar palavra-passe.....	152
8.3	Etapas individuais da preparação.....	153
8.3.1	Ajustes básicos.....	154
8.3.2	Configurar o sensor OED.....	169
8.3.3	Ajustar a aplicação de medição.....	171
8.3.4	Configurar paleta de geometrias.....	177
8.3.5	Configurar saída de valores de medição.....	180
8.4	Guardar dados de configuração.....	188
8.5	Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador.....	189

9	Início rápido.....	191
9.1	Resumo.....	192
9.2	Iniciar sessão para o Início rápido.....	192
9.3	Executar medição.....	192
9.3.1	Preparar medição.....	193
9.3.2	Medir sem sensor.....	197
9.3.3	Medir com sensor OED.....	204
9.3.4	Apagar elementos.....	214
9.4	Mostrar e editar os resultados de medição.....	214
9.4.1	Mudar o nome do elemento.....	216
9.4.2	Selecionar o Processo de compensação.....	216
9.4.3	Converter elemento.....	217
9.4.4	Ajustar Tolerâncias.....	218
9.4.5	Adicionar observações.....	220
9.5	Criar protocolo de medição.....	220
9.5.1	Selecionar elementos e modelo.....	221
9.5.2	Introduzir informações sobre a medição.....	222
9.5.3	Selecionar as definições do documento.....	223
9.5.4	Abrir pré-visualização.....	223
9.5.5	Guardar o protocolo de medição.....	224
9.5.6	Exportar ou imprimir protocolo de medição.....	224
9.6	Criar e administrar programas de medição.....	225
9.6.1	Guardar programa de medição.....	226
9.6.2	Iniciar programa de medição.....	226
9.6.3	Abrir programa de medição.....	227

10	Medição.....	229
10.1	Vista geral.....	230
10.2	Vista geral dos tipos de geometria.....	230
10.3	Registrar pontos de medição.....	232
10.3.1	Registrar pontos de medição sem sensor.....	232
10.3.2	Registrar pontos de medição com sensor.....	234
10.4	Executar uma medição.....	238
10.4.1	Preparar medição.....	238
10.4.2	Alinhar objeto de medição.....	243
10.4.3	Medir elementos.....	245
10.4.4	Medir com Measure Magic.....	247
10.4.5	Enviar valores de medição para um computador.....	248
10.5	Construir elementos.....	249
10.5.1	Vista geral dos tipos de construção.....	249
10.5.2	Construir elemento.....	277
10.5.3	Ajustar o elemento construído.....	278
10.6	Definir elementos.....	279
10.6.1	Vista geral das geometrias definíveis.....	280
10.6.2	Definir elemento.....	283
10.7	Trabalhar com sistemas de coordenadas.....	284
10.7.1	Sistema de coordenadas Mundo.....	284
10.7.2	Sistema de coordenadas temporário Temp.....	284
10.7.3	Sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador.....	284
10.7.4	Ajustar o sistema de coordenadas.....	285
10.7.5	Dar designações aos sistemas de coordenadas.....	289
10.7.6	Guardar sistema coordenadas.....	290
10.7.7	Abrir o sistema de coordenadas.....	291
10.7.8	Atribuir um sistema de coordenadas a elementos.....	291

11 Avaliação da medição.....	293
11.1 Vista geral.....	294
11.2 Avaliar medição.....	294
11.2.1 Processo de compensação.....	296
11.2.2 Avaliar o elemento.....	298
11.3 Determinar tolerâncias.....	300
11.3.1 Resumo das tolerâncias.....	303
11.3.2 Configurar tolerâncias gerais.....	305
11.3.3 Definir tolerâncias dimensionais no elemento.....	308
11.3.4 Definir tolerâncias de forma no elemento.....	313
11.3.5 Definir tolerâncias de local no elemento.....	316
11.3.6 Ajustar tolerâncias de execução e direção no elemento.....	318
11.4 Adicionar observações.....	320
11.4.1 Adicionar informações de medição a elementos.....	321
11.4.2 Adicionar avisos.....	322
11.5 Enviar valores de medição para um computador.....	325
11.5.1 Enviar valores de medição a partir da Pré-visualização de elementos.....	326
11.5.2 Enviar valores de medição a partir do diálogo Detalhes.....	327

12 Programação.....	329
12.1 Vista geral.....	330
12.2 Resumo dos passos de programa.....	332
12.3 Trabalhar com o comando do programa.....	333
12.3.1 Chamar o comando do programa.....	333
12.3.2 Elementos de comando do comando do programa.....	333
12.3.3 Fechar o comando do programa.....	334
12.4 Trabalhar com a ajuda ao posicionamento.....	334
12.5 Trabalhar com o assistente de guia.....	335
12.6 Gravar programa de medição.....	336
12.7 Guardar programa de medição.....	337
12.8 Iniciar programa de medição.....	337
12.9 Abrir programa de medição.....	338
12.10 Editar programa de medição.....	338
12.10.1 Adicionar passos do programa.....	339
12.10.2 Editar passos do programa.....	339
12.10.3 Sistemas de coordenadas em programas de medição.....	344
12.10.4 Eliminar passo do programa.....	345
12.10.5 Definir e suprimir pontos de paragem.....	345
13 PROTOCOLO DE MEDICAO.....	347
13.1 Resumo.....	348
13.2 Gerir modelos de protocolos de medição.....	350
13.3 Criar protocolo de medição.....	350
13.3.1 Selecionar elementos e modelo.....	351
13.3.2 Introduzir informações sobre a medição.....	352
13.3.3 Selecionar as definições do documento.....	353
13.3.4 Abrir pré-visualização.....	354
13.3.5 Guardar o protocolo de medição.....	354
13.3.6 Exportar ou imprimir protocolo de medição.....	354

14	Gestão de ficheiros.....	357
14.1	Vista geral.....	358
14.2	Tipos de ficheiros.....	359
14.3	Gerir pastas e ficheiros.....	359
14.4	Ver e abrir ficheiros.....	362
14.5	Exportar ficheiros.....	363
14.6	Importar ficheiros.....	364

15 Definições.....	365
15.1 Vista geral.....	366
15.1.1 Vista geral do menu Definições.....	367
15.2 Geral.....	368
15.2.1 Informações do dispositivo.....	368
15.2.2 Monitor e ecrã tátil.....	368
15.2.3 Representação.....	369
15.2.4 Dispositivos de entrada.....	369
15.2.5 Sons.....	370
15.2.6 Impressora.....	371
15.2.7 Propriedades.....	371
15.2.8 Adicionar impressora.....	372
15.2.9 Remover impressora.....	372
15.2.10 Data e hora.....	373
15.2.11 Unidades.....	373
15.2.12 Direitos de autor.....	374
15.2.13 Recomendações de assistência técnica.....	375
15.2.14 Documentação.....	375
15.3 Sensores.....	376
15.3.1 Detecção ótica de arestas (OED).....	376
15.3.2 Ampliações.....	376
15.3.3 Definições de contraste.....	377
15.3.4 Definições de limiar.....	377
15.3.5 Definições de desvio.....	378
15.4 Elementos.....	379
15.4.1 Definições gerais (Elementos).....	379
15.4.2 Sistemas de coordenadas.....	380
15.4.3 Filtro de pontos de medição.....	380
15.4.4 Measure Magic.....	384
15.4.5 Tipos de geometria.....	385
15.5 Interfaces.....	388
15.5.1 Rede.....	388
15.5.2 Controlador de rede.....	389
15.5.3 USB.....	390
15.5.4 RS-232.....	390
15.5.5 Transferência de dados.....	391
15.5.6 Leitor de códigos de barras.....	391
15.5.7 Hotspot WLAN.....	392
15.5.8 Funções de comando.....	392
15.6 Utilizador.....	393
15.6.1 OEM.....	393

15.6.2	Setup.....	394
15.6.3	Operator.....	395
15.6.4	Adicionar Utilizador.....	395

15.7 Eixos..... 396

15.7.1	Marcas de referência.....	396
15.7.2	Informação.....	397
15.7.3	Compensação de erros.....	397
15.7.4	Compensação de erros não linear (NLEC).....	397
15.7.5	Compensação de erros de perpendicularidade (SEC).....	398
15.7.6	<Nome do eixo> (definições do eixo).....	399
15.7.7	Eixo Q.....	399
15.7.8	Sistema de medida.....	399
15.7.9	Marcas de referência (Sistema de medida).....	404
15.7.10	Deslocação do ponto de referência.....	405
15.7.11	Compensação de erros linear (LEC).....	406
15.7.12	Compensação de erros linear por secção (SLEC).....	406
15.7.13	Criar tabela de pontos de correção.....	407

15.8 Serviço..... 408

15.8.1	Informações de firmware.....	408
15.8.2	Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração.....	409
15.8.3	Atualização de firmware.....	410
15.8.4	Restaurar.....	410
15.8.5	Área OEM.....	411
15.8.6	Ecrã inicial.....	411
15.8.7	Documentação.....	411
15.8.8	Opções de software.....	412

16	Assistência e manutenção.....	413
16.1	Vista geral.....	414
16.2	Limpeza.....	414
16.3	Plano de manutenção.....	415
16.4	Retomada do funcionamento.....	415
16.5	Atualizar firmware.....	416
16.6	Restaurar ficheiros e definições.....	418
16.6.1	Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM.....	418
16.6.2	Restaurar ficheiros de utilizador.....	419
16.6.3	Restaurar a configuração.....	420
16.7	Restaurar todas as definições.....	421
16.8	Restaurar para o estado de fábrica.....	421
17	O que fazer quando.....	423
17.1	Vista geral.....	424
17.2	Falha do sistema ou corte de corrente.....	424
17.2.1	Restaurar o firmware.....	424
17.2.2	Restaurar a configuração.....	425
17.3	Avárias.....	425
17.3.1	Eliminação de avarias.....	425
18	Desmontagem e eliminação.....	427
18.1	Vista geral.....	428
18.2	Desmontagem.....	428
18.3	Eliminação.....	428

19	Dados técnicos.....	429
19.1	Vista geral.....	430
19.2	Dados do aparelho.....	430
19.3	Dimensões do aparelho e de implantação.....	432
19.3.1	Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos.....	433
19.3.2	Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos.....	433
19.3.3	Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos.....	434
19.4	Desenhos técnicos.....	435
19.4.1	Peça de demonstração em 2D.....	435
20	Índice.....	436
21	Índice de imagens.....	439

1

Principios básicos

1.1 Vista geral

Este capítulo contém informações sobre o presente produto e as presentes instruções.

1.2 Informações sobre o produto

Designação do produto	ID	Versão de firmware	Índice
QUADRA-CHEK 2000	1089180-xx	1235700.1.3.x	---

A placa de características encontra-se na parte posterior do aparelho.

Exemplo:



- 1 Designação do produto
- 2 Índice
- 3 Número de identidade (ID)

1.3 Software de demonstração para o produto

QUADRA-CHEK 2000 Demo é um software que pode instalar num computador independentemente do aparelho. Com a ajuda do QUADRA-CHEK 2000 Demo, pode conhecer, testar ou demonstrar as funções do dispositivo.

A versão atual do software está disponível para download aqui:

www.heidenhain.de



Para poder transferir o ficheiro de instalação do portal HEIDENHAIN, tem que dispor dos direitos de acesso à pasta do portal **Software** no diretório do produto correspondente.

Se não dispuser de direitos de acesso à pasta do portal **Software**, pode solicitá-los ao seu contacto HEIDENHAIN.

1.4 Documentação sobre o produto

1.4.1 Validade da documentação

Antes de a documentação e o aparelho serem utilizados, deve-se verificar se a documentação corresponde ao aparelho.

- ▶ Comparar o número de identidade referido na documentação e o índice com as indicações na placa de identificação do aparelho
- ▶ Comparar a versão de firmware referida na documentação com a versão de firmware do aparelho

Mais informações: "Informações do dispositivo", Página 368

- > Se os números de identidade, os índices e as versões de firmware coincidirem, a documentação é válida



Caso os números de identidade e os índices não coincidam, deste modo invalidando a documentação, encontrará a documentação atual do aparelho em www.heidenhain.de.

1.4.2 Recomendações para a leitura da documentação

⚠ AVISO

Acidentes de desfecho fatal, lesões ou danos materiais em caso de inobservância da documentação!

Se não respeitar a documentação, podem ocorrer acidentes de desfecho fatal, lesões pessoais ou danos materiais.

- ▶ Leia atentamente a totalidade da documentação
- ▶ Conserve a documentação para consultas posteriores.

A tabela seguinte enuncia os componentes da documentação por ordem de prioridade na leitura.

Documentação	Descrição
Adenda	Uma adenda completa ou substitui os conteúdos correspondentes no manual de instruções e, eventualmente, também nas instruções de instalação. Caso o fornecimento inclua uma adenda, esta tem a máxima prioridade de leitura. Todos os restantes conteúdos da documentação mantêm a respetiva validade.
Instruções de instalação	As instruções de instalação contêm todas as informações e disposições de segurança para montar e instalar adequadamente o aparelho. As instruções de instalação fazem parte de cada fornecimento como excerto do manual de instruções. Ocupam o segundo nível de prioridade na leitura.
Manual de instruções	O manual de instruções contêm todas as informações e disposições de segurança para a utilização adequada e conforme à finalidade do aparelho. O manual de instruções está incluído no suporte de dados fornecido juntamente e também pode ser transferido a partir da secção de downloads de www.heidenhain.de . O manual de instruções deve ser lido antes da colocação em funcionamento do aparelho. Ocupa o terceiro nível de prioridade na leitura.
Manual do Utilizador	O Manual do Utilizador contêm todas as informações necessárias para instalar o software de demonstração num PC e utilizá-lo conforme à finalidade. O Manual do Utilizador está incluído na pasta de instalação do software de demonstração e pode ser transferido a partir da secção de downloads de www.heidenhain.de .

São desejáveis alterações? Encontrou uma gralha?

Esforçamo-nos constantemente por melhorar a nossa documentação para si. Agradecemos a sua ajuda, informando-nos das suas propostas de alterações através do seguinte endereço de e-mail:

userdoc@heidenhain.de

1.4.3 Conservação e transmissão da documentação

As instruções devem ser guardadas na proximidade imediata do local de trabalho e estar permanentemente à disposição de todos os colaboradores. A entidade exploradora deve informar o pessoal do local onde estão depositadas estas instruções. Se as instruções se tornarem ilegíveis, a entidade exploradora deve providenciar à sua substituição pelo fabricante.

Em caso de cedência ou revenda do aparelho a terceiros, ao novo proprietário devem ser entregues os seguintes documentos:

- Adenda (caso fornecida em conjunto)
- Instruções de instalação
- Manual de instruções

1.5 Acerca destas instruções

Estas instruções contêm todas as informações e disposições de segurança para a utilização adequada do aparelho.

1.5.1 Tipo de documento

Manual de instruções

As presentes instruções correspondem ao **Manual de instruções** do produto.

O manual de instruções

- orienta-se pelo ciclo de vida do produto
- contêm todas as informações e disposições de segurança necessárias para operar o produto adequadamente e em conformidade com a finalidade prevista

1.5.2 Grupos-alvo das instruções

As presentes instruções devem ser lidas e respeitadas por todas as pessoas a quem seja confiado um dos seguintes trabalhos:

- Montagem
- Instalação
- Colocação em funcionamento e configuração
- Comando
- Programação
- Assistência, limpeza e manutenção
- Eliminação de avarias
- Desmontagem e eliminação

1.5.3 Grupos-alvo por tipos de utilizador

Os grupos-alvo destas instruções referem-se aos diferentes tipos de utilizador do aparelho e às permissões dos tipos de utilizador.

O aparelho conta com os seguintes tipos de utilizador:

Utilizador OEM

O utilizador **OEM** (Original Equipment Manufacturer) possui o mais alto nível de permissões. Pode efetuar a configuração de hardware do aparelho (p. ex., a ligação de encoders e sensores). Pode criar utilizadores do tipo **Setup** e **Operator** e configurar os utilizadores **Setup** e **Operator**. O utilizador **OEM** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

Utilizador Setup

O utilizador **Setup** configura o aparelho para a operação no local de utilização. Pode criar utilizadores do tipo **Operator**. O utilizador **Setup** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

Utilizador Operator

O utilizador **Operator** dispõe de permissão para executar as funções básicas do aparelho.

Um utilizador do tipo **Operator** não pode criar outros utilizadores nem, p. ex., alterar o seu nome ou o seu idioma. Um utilizador do grupo **Operator** pode iniciar sessão automaticamente quando o aparelho é ligado.

1.5.4 Conteúdos dos capítulos

A tabela seguinte indica

- quantos capítulos compõem as presentes instruções
- as informações que os capítulos das instruções contêm
- a que grupos-alvo interessam principalmente os capítulos das instruções

Capítulo	Índice	Grupo alvo		
		OEM	Setup	Operator
	Este capítulo contém informações sobre ...			
1 "Princípios básicos"	... o presente produto ... as presentes instruções	✓	✓	✓
2 "Segurança"	... normas e medidas de segurança <ul style="list-style-type: none"> ■ para a montagem do produto ■ para a instalação do produto ■ para a operação do produto 	✓	✓	✓
3 "Transporte e armazenamento"	... o transporte do produto ... o armazenamento do produto ... o volume de fornecimento do produto ... acessórios para o produto	✓	✓	
4 "Montagem"	... a montagem do produto conforme à finalidade	✓	✓	
5 "Instalação"	... a instalação do produto conforme à finalidade	✓	✓	

Capítulo	Índice	Grupo alvo		
		OEM	Setup	Operator
	Este capítulo contém informações sobre ...			
6 "Comando geral"	... os elementos de comando da interface de utilizador do produto ... a interface de utilizador do produto ... funções básicas do produto	✓	✓	✓
7 "Colocação em funcionamento"	... a colocação em funcionamento do produto	✓		
8 "Preparação"	... a preparação do produto conforme à finalidade		✓	
9 "Início rápido"	... um processo de medição típico com a ajuda de um exemplo: ■ alinhamento do objeto de medição ■ medição de elementos ■ criação do protocolo de medição			✓
10 "Medição"	... tipos de geometria ... o registo de pontos de medição ... a execução de uma medição ... a definição e construção de elementos			✓
11 "Avaliação da medição"	... a avaliação de medições ... a determinação de tolerâncias			✓
12 "Programação"	... a criação, edição e aplicação de programas de medição		✓	✓
9 "Início rápido"	... um processo de produção típico com a ajuda de uma peça de trabalho de exemplo			✓
14 "Gestão de ficheiros"	... as funções do menu "Gestão de ficheiros"	✓	✓	✓
15 "Definições"	... opções de definições e respetivos parâmetros de ajuste para o produto	✓	✓	✓
16 "Assistência e manutenção"	... trabalhos gerais de manutenção no produto	✓	✓	✓
17 "O que fazer quando..."	... causas para avarias no funcionamento do produto ... medidas para supressão de avarias no funcionamento do produto	✓	✓	✓
18 "Desmontagem e eliminação"	... a desmontagem e eliminação do produto ... indicações de proteção ambiental	✓	✓	✓
19 "Dados técnicos"	... os dados técnicos do produto ... dimensões do produto e de implantação (desenhos)	✓	✓	✓
20 "Índice"	Este capítulo permite o acesso aos conteúdos destas instruções em função dos temas.	✓	✓	✓

1.5.5 Recomendações aplicadas

Disposições de segurança

As disposições de segurança alertam para os perigos ao manusear o aparelho e dão instruções para os evitar. As disposições de segurança classificadas segundo a gravidade do perigo e dividem-se nos seguintes grupos:

PERIGO

Perigo assinala riscos para pessoas. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **certamente a morte ou lesões corporais graves**.

AVISO

Aviso assinala riscos para pessoas. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **provavelmente a morte ou lesões corporais graves**.

CUIDADO

Cuidado assinala riscos para pessoas. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **provavelmente lesões corporais ligeiras**.

AVISO

Aviso assinala riscos para objetos ou dados. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **provavelmente um dano material**.

Notas informativas

As notas informativas garantem uma utilização sem falhas e eficiente do aparelho. As notas informativas subdividem-se nos seguintes grupos:



O símbolo de informação representa uma **Dica**.
Uma dica fornece informações importantes adicionais ou complementares.



O símbolo da roda dentada indica que a função descrita **depende da máquina**, p. ex., que:

- A máquina deve dispor de uma opção de software ou hardware necessária
- O comportamento das funções depende das definições configuráveis da máquina



O símbolo do livro remete para uma **referência cruzada** para documentações externas, p. ex., a documentação do fabricante da sua máquina ou de terceiros.

1.5.6 Marcas de texto

Nestas instruções utilizam-se as seguintes marcas de texto:

Representação	Significado
▶ ... > ...	caracteriza um passo de operação e o resultado de uma operação Exemplo: ▶ Tocar em OK > Fecha-se a mensagem
■ ... ■ ...	caracteriza uma enumeração Exemplo: ■ Interface TTL ■ Interface EnDat ■ ...
Negrito	identifica menus, visualizações e botões do ecrã Exemplo: ▶ Tocar em Encerrar > O sistema operativo é encerrado ▶ Desligar o aparelho no interruptor de rede

2

Segurança

2.1 Vista geral

Este capítulo contém informações importantes sobre segurança, para operar o aparelho adequadamente.

2.2 Procedimentos de segurança gerais

Para a utilização do sistema são aplicáveis todos os procedimentos de segurança geralmente aceites, em especial, os requeridos no manuseamento de aparelhos condutores de corrente. A inobservância destas precauções de segurança pode ter provocado danos no aparelho ou lesões.

As precauções de segurança podem variar de empresa para empresa. Em caso de conflito entre o conteúdo deste guia rápido e os regulamentos internos de uma empresa, na qual este aparelho seja utilizado, aplicar-se-ão as regras mais rigorosas.

2.3 Utilização conforme à finalidade

Os aparelhos da série QUADRA-CHEK 2000 são sistemas eletrónicos de avaliação digital de alta qualidade destinados à leitura de 2D em aplicações de metrologia. Os aparelhos são utilizados, principalmente, em máquinas de medição, projetores de perfis.

Os aparelhos desta série

- só podem ser utilizados em aplicações comerciais e em ambiente industrial
- devem ser montados num pedestal ou suporte apropriado para uma utilização conforme à finalidade prevista
- destinam-se à utilização em interiores e num ambiente em que a carga de humidade, sujidade, óleo e lubrificantes cumpre as prescrições nos dados técnicos



Os aparelhos suportam a utilização de aparelhos periféricos de diferentes fabricantes. A HEIDENHAIN não pode prestar qualquer informação sobre a utilização conforme à finalidade específica destes aparelhos. Devem respeitar-se as informações sobre a utilização conforme à finalidade incluídas nas respetivas documentações.

2.4 Utilização não conforme à finalidade

Não são admissíveis para todos os aparelhos da série QUADRA-CHEK 2000, em particular, as seguintes aplicações:

- Utilização e armazenagem fora das condições de utilização descritas nos "Dados técnicos"
- Utilização ao ar livre
- Utilização em áreas potencialmente explosivas
- Utilização dos aparelhos da série QUADRA-CHEK 2000 como componentes de uma função de segurança

2.5 Qualificação do pessoal

O pessoal responsável pela montagem, instalação, comando, assistência, manutenção e desmontagem deve possuir a qualificação necessária para estes trabalhos e estar suficientemente informado com o apoio da documentação do aparelho e dos periféricos conectados.

Os requisitos do pessoal necessários para as várias atividades no aparelho são indicados nos capítulos correspondentes destas instruções.

Especificam-se seguidamente os grupos de pessoas em relação às suas qualificações e tarefas.

Operador

O operador usa e comanda o aparelho no âmbito da utilização conforme à finalidade. É instruído pela entidade exploradora acerca das suas tarefas particulares e dos perigos possíveis resultantes de um comportamento inadequado.

Pessoal especializado

O pessoal especializado recebe formação por parte da entidade exploradora para o comando avançado e a parametrização. Devido à sua formação, conhecimentos e experiência profissionais, bem como ao conhecimento das disposições relevantes, o pessoal especializado está em condições de executar os trabalhos que lhe são confiados relativamente à respetiva aplicação e de reconhecer e evitar autonomamente potenciais perigos.

Eletricista

Devido à sua formação, conhecimentos e experiência profissionais, bem como ao conhecimento das normas e disposições relevantes, o eletricista está em condições de executar trabalhos em instalações elétricas e de reconhecer e evitar autonomamente potenciais perigos. O eletricista tem formação específica para o ambiente de trabalho em que desenvolve a sua atividade.

O eletricista deve cumprir os requisitos das normas legais de prevenção de acidentes em vigor.

2.6 Obrigações da entidade exploradora

A entidade exploradora possui ou alugou o aparelho e os periféricos. É sempre responsável pela respetiva utilização conforme à finalidade.

A entidade exploradora deve:

- atribuir as diferentes tarefas a pessoal qualificado, idóneo e autorizado
- formar comprovadamente o pessoal para as atribuições e tarefas
- colocar à disposição do pessoal todos os meios de que necessite para cumprir as tarefas que sejam atribuídas
- assegurar-se de que o aparelho é utilizado apenas se estiver em perfeitas condições técnicas
- assegurar-se de que o aparelho é protegido contra uma utilização não autorizada

2.7 Disposições de segurança gerais



A responsabilidade por cada sistema que seja utilizado neste produto cabe ao técnico de montagem ou instalação desse sistema.






O aparelho suporta a utilização de múltiplos aparelhos periféricos de diferentes fabricantes. A HEIDENHAIN não pode prestar qualquer informação sobre as disposições de segurança específicas destes aparelhos. Devem respeitar-se as disposições de segurança incluídas nas documentações correspondentes. Caso as documentações não estejam disponíveis, devem ser solicitadas aos fabricantes.

As disposições de segurança específicas para as várias atividades no aparelho são indicadas nos capítulos correspondentes destas instruções.

2.7.1 Símbolos no aparelho

No aparelho encontram-se os seguintes símbolos:

Símbolo	Significado
	Respeite as disposições de segurança para o sistema elétrico e a ligação à rede antes de ligar o aparelho.
	Ligação para a função de ligação a terra conforme a IEC/EN 60204-1. Preste atenção às recomendações de instalação.
	Selo do produto. Se o selo do produto estiver quebrado ou tiver sido removido, a garantia legal e do fabricante perdem a validade.

2.7.2 Disposições de segurança para o sistema elétrico

AVISO

Contacto perigoso com partes condutoras de tensão ao abrir o aparelho.

Pode ter como consequência um choque elétrico, queimaduras ou a morte.

- ▶ Não abrir a caixa em caso algum
- ▶ Mandar proceder a intervenções apenas pelo fabricante

AVISO

Perigo de eletrocussão perigosa em caso de contacto direto ou indireto com partes condutoras de tensão

Pode ter como consequência um choque elétrico, queimaduras ou a morte.

- ▶ Mandar executar os trabalhos no sistema elétrico e nos componentes condutores de corrente apenas a um especialista com formação
- ▶ Utilizar exclusivamente cabos e conectores normalizados para a ligação à corrente e todas as ligações de interface
- ▶ Mandar substituir os componentes elétricos avariados imediatamente através do fabricante
- ▶ Verificar regularmente todos os cabos ligados e tomadas de ligação do aparelho. Eliminar imediatamente as deficiências, por exemplo, ligações soltas ou cabos queimados

AVISO

Danos em componentes internos do aparelho!

Caso o aparelho seja aberto, a garantia legal e do fabricante perdem a validade.

- ▶ Não abrir a caixa em caso algum
- ▶ Mandar proceder a intervenções apenas pelo fabricante do aparelho

3

**Transporte e
armazenamento**

3.1 Vista geral

Este capítulo contém informações sobre o transporte e armazenamento, assim como sobre o volume de fornecimento e acessórios do aparelho.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

3.2 Desembalar o aparelho

- ▶ Abrir a embalagem de cartão pela parte de cima
- ▶ Remover o material de embalagem
- ▶ Retirar o conteúdo
- ▶ Verificar a integridade do fornecimento
- ▶ Controlar se o fornecimento apresenta danos de transporte

3.3 Volume de fornecimento e acessórios

3.3.1 Volume de fornecimento

O fornecimento inclui os seguintes artigos:

Designação	Descrição
Peça de demonstração em 2D	Peça de demonstração para exemplos de aplicação 2D
Adenda (opcional)	Completa ou substitui conteúdos no manual de instruções e, eventualmente, nas instruções de instalação
Manual de instruções	Edição em PDF num suporte de dados do manual de instruções nos idiomas atualmente disponíveis
Aparelho	Sistema eletrónico de avaliação QUADRA-CHEK 2000
Instruções de instalação	Edição impressa das instruções de instalação nos idiomas atualmente disponíveis

3.3.2 Acessórios



As opções de software devem ser ativadas no aparelho mediante um código de licença. Os componentes de hardware correspondentes só podem ser utilizados após a ativação da opção de software respetiva.

Mais informações: "Ativar o Opções de software", Página 105

Os acessórios descritos abaixo podem ser encomendados opcionalmente à HEIDENHAIN:

Acessórios	Designação	Descrição	ID
para o funcionamento			
	Opção de software QUADRA-CHEK 2000 AEI1	Ativação de uma entrada de encoder adicional	1089227-01
	Opção de software QUADRA-CHEK 2000 AEI1 Trial	Ativação de uma entrada de encoder adicional, versão de teste de tempo limitado (60 dias)	1089227-51
	Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED	Registo automático de pontos de medição através de deteção ótica de arestas	1089227-02
	Peça de demonstração em 2D	Peça de demonstração para exemplos de aplicação 2D	681047-02
	Software-Option QUADRA-CHEK 2000 OED Trial	Registo automático de pontos de medição através de deteção ótica de arestas, versão de teste de tempo limitado (60 dias)	1089227-52
para a instalação			
	Botão de pé	Botão de pé para operação externa com duas teclas livremente atribuíveis; comprimento do cabo: 2,4 m	681041-04
	Cabo de ligação	Cabo de ligação - ver o prospecto "Cabos e conectores para produtos HEIDENHAIN"	---
	Cabo de ligação USB	Cabo de ligação USB com conector de tipo A para conector de tipo B	354770-xx
	Cabo elétrico	Cabo elétrico com ficha Euro (Tipo F), comprimento 3 m	223775-01
	Conector adaptador 11 µAss	Conversão da atribuição da interface 11 µAss de instalação de conector Sub-D, 2 níveis, fêmea, 9 pinos para conector Sub-D, 2 níveis, com parafusos de fixação, macho, 15 pinos	1089213-01

Acessórios	Designação	Descrição	ID
	Conector adaptador 1 Vss	Conversão da atribuição da interface 1 V _{SS} de instalação de conector Sub-D, 2 níveis, macho, 15 pinos para conector Sub-D, 2 níveis, com parafusos de fixação, macho, 15 pinos	1089214-01
	Conector adaptador 2 Vss	Conversão da atribuição de HEIDENHAIN-1 V _{SS} para Mitutoyo-2 V _{SS}	1089216-01
	Conector adaptador TTL	Conversão da atribuição de TTL HEIDENHAIN para TTL RSF e TTL Renishaw	1089210-01
para a montagem			
	Pedestal Duo-Pos	Pedestal para montagem fixa, inclinação de 20° ou 45°, padrão de furos de fixação 50 mm x 50 mm	1089230-06
	Pedestal Multi-Pos	Pedestal para montagem com inclinação ajustável, ângulo de inclinação de 90°, padrão de furos de fixação 50 mm x 50 mm	1089230-07
	Suporte Multi-Pos	Suporte para fixação do aparelho num braço, com inclinação ajustável, ângulo de inclinação de 90°, padrão de furos de fixação 50 mm x 50 mm	1089230-08
da opção de software OED			
	Ajustar	Suporte transparente para instalação de um cabo de fibra ótica com extremidade angular	681050-xx
	Cabo de fibra ótica	Cabo de fibra ótica com extremidade angular e conector SMA (subminiatura A)	681049-xx
	Ligação de cabo de fibra ótica	Cabo de fibra ótica com dois conectores SMA (subminiatura A)	681049-xx

3.4 Quando exista um dano de transporte

- ▶ Mandar confirmar o dano pelo transportador
- ▶ Reservar os materiais de embalagem para serem examinados
- ▶ Dar conhecimento dos danos ao remetente
- ▶ Contactar o distribuidor ou o fabricante da máquina para peças sobresselentes



Em caso de dano de transporte:

- ▶ Guardar os materiais de embalagem para serem examinados
- ▶ Contactar a HEIDENHAIN ou o fabricante da máquina

Esta recomendação aplica-se igualmente a danos de transporte em pedidos de peças sobresselentes.

3.5 Reembalamento e armazenamento

Embale e armazene o aparelho cautelosamente e de acordo com as condições aqui mencionadas.

3.5.1 Embalar o aparelho

Tanto quanto possível, o reembalamento deverá corresponder à embalagem original.

- ▶ Colocar todos os componentes e tampas de proteção anti pó no aparelho conforme estavam aplicados no fornecimento do aparelho ou embalar-los novamente conforme estavam embalados.
- ▶ Embalar o aparelho de modo a
 - amortecer quaisquer impactos e vibrações durante o transporte
 - que não possa penetrar pó nem humidade
- ▶ Colocar na embalagem todos os acessórios fornecidos juntamente
Mais informações: "Volume de fornecimento e acessórios", Página 36
- ▶ Juntar toda a documentação recebida no fornecimento
Mais informações: "Conservação e transmissão da documentação", Página 23



Nos casos de devolução do aparelho para reparação pelo serviço de assistência técnica:

- ▶ Enviar o aparelho sem acessórios, sem encoders e sem aparelhos periféricos

3.5.2 Armazenar o aparelho

- ▶ Embalar o aparelho conforme descrito acima
- ▶ Respeitar as disposições para as condições ambientais
Mais informações: "Dados técnicos", Página 429
- ▶ Após cada transporte e após um armazenamento prolongado, verificar se o aparelho está danificado

4

Montagem

4.1 Vista geral

Este capítulo descreve a montagem do aparelho. Encontra aqui recomendações sobre como montar corretamente o aparelho nos pedestais ou suportes.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

4.2 Montagem do aparelho

Instruções de montagem gerais

O encaixe para as variantes de montagem encontra-se na parte posterior do aparelho. O padrão de furos de fixação corresponde a uma grelha de 50 mm x 50 mm.

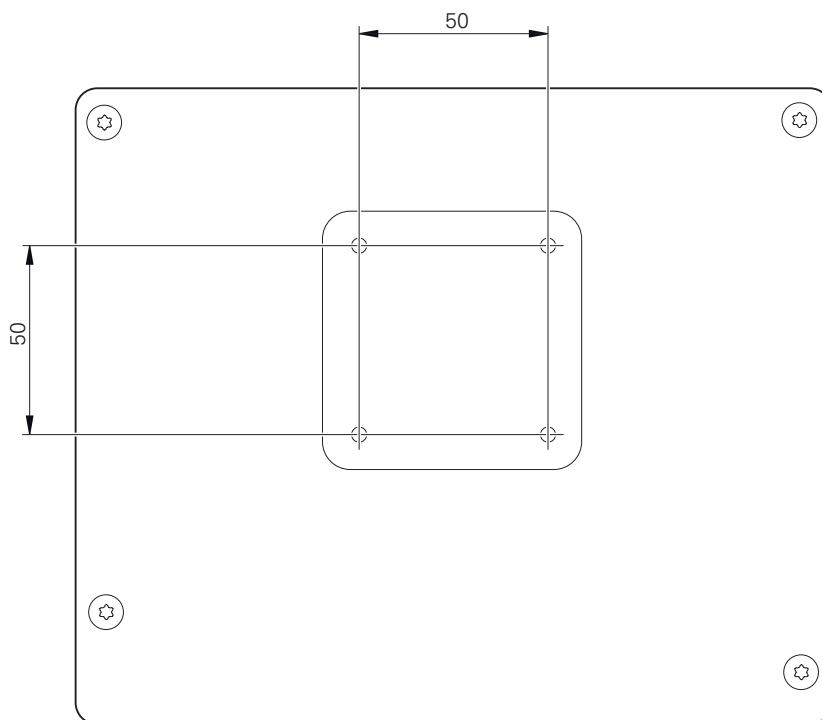


Figura 1: Dimensões da parte posterior do aparelho

O material para fixação das variantes de montagem no aparelho é fornecido juntamente com os acessórios.

Necessitará, adicionalmente, dos seguintes artigos:

- Chave de parafusos Torx T20
- Chave de parafusos Torx T25
- Chave Allen, abertura 2,5 (pedestal Duo-Pos)
- Material para a fixação numa superfície de apoio



Para uma utilização conforme à finalidade, o aparelho deve estar montado num pedestal ou num suporte.

4.2.1 Montagem no pedestal Duo-Pos

O pedestal Duo-Pos pode ser aparafusado ao aparelho com uma inclinação de 20° ou com uma inclinação de 45°.

i Se o pedestal Duo-Pos for aparafusado ao aparelho com uma inclinação de 45°, é necessário fixar o aparelho na extremidade superior da ranhura de montagem. Utilize um cabo elétrico com conector angular.

- ▶ Fixar o pedestal aos furos roscados inferiores na parte posterior do aparelho com os parafusos sextavados internos M4 x 8 ISO 7380 fornecidos juntamente

i Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Aparafusar o pedestal a uma superfície de apoio através da ranhura de montagem (largura = 4,5 mm)

ou

- ▶ Colocar o aparelho livremente na localização desejada
- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através das duas aberturas do pedestal e levá-los até às ligações, passando-os pelas aberturas laterais.

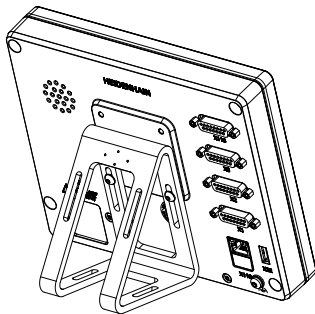


Figura 2: Aparelho montado no pedestal Duo-Pos

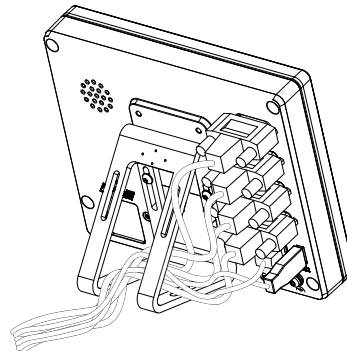


Figura 3: Passagem dos cabos no pedestal Duo-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos",
Página 433

4.2.2 Montagem no pedestal Multi-Pos

- ▶ Fixar o pedestal aos furos roscados na parte posterior do aparelho com os parafusos de cabeça escareada M4 x 8 ISO 14581 (pretos) fornecidos juntamente

i Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Opcionalmente, aparafusar o pedestal pela parte de baixo a uma superfície de apoio com dois parafusos M5
- ▶ Ajustar o ângulo de inclinação desejado
- ▶ Fixar o pedestal: apertar bem o parafuso T25

i Respeitar o binário de aperto para o parafuso T25

- Binário de aperto recomendado: 0,5 Nm
- Binário de aperto máximo admissível: 15,0 Nm.

- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através das duas aberturas do pedestal e levá-los até às ligações, passando-os pelas aberturas laterais.

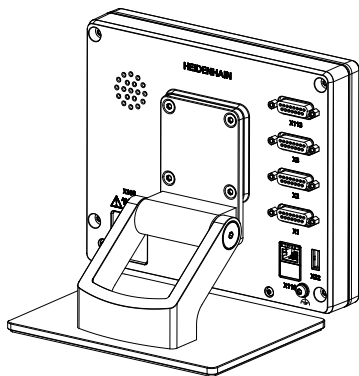


Figura 4: Aparelho montado no pedestal Multi-Pos

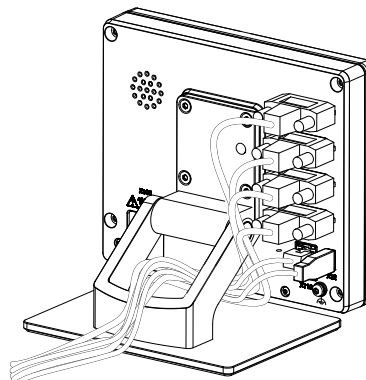


Figura 5: Passagem dos cabos no pedestal Multi-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos",
Página 433

4.2.3 Montagem no suporte Multi-Pos

- ▶ Fixar o suporte aos furos roscados na parte posterior do aparelho com os parafusos de cabeça escareada M4 x 8 ISO 14581 (pretos) fornecidos juntamente

i Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Montar o suporte num braço com o parafuso M8, as arruelas, o punho e a porca sextavada M8 fornecidos juntamente
- ▶ Ajustar o ângulo de inclinação desejado
- ▶ Fixar o suporte: apertar bem o parafuso T25

i Respeitar o binário de aperto para o parafuso T25

- Binário de aperto recomendado: 0,5 Nm
- Binário de aperto máximo admissível: 15,0 Nm.

- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através das duas aberturas do suporte e levá-los até às ligações, passando-os pelas aberturas laterais.

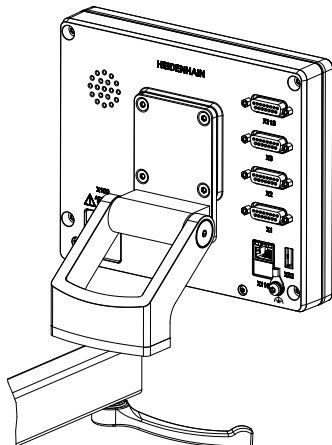


Figura 6: Aparelho montado no suporte Multi-Pos

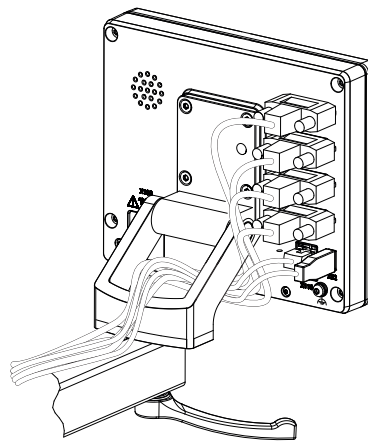


Figura 7: Passagem dos cabos no suporte Multi-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos",
Página 434

5

Instalação

5.1 Vista geral

Este capítulo descreve a Instalação do aparelho. Encontra aqui informações sobre as ligações do aparelho e instruções sobre como conectar corretamente os aparelhos periféricos.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

5.2 Avisos gerais

AVISO

Avárias devido a fontes de emissão altamente eletromagnética!

Aparelhos periféricos como conversores de frequência ou acionamentos podem causar anomalias.

Para aumentar a insensibilidade a interferências eletromagnéticas:

- ▶ Utilizar a ligação opcional conforme a IEC/EN 60204-1 para a função de ligação a terra
- ▶ Utilizar apenas periféricos USB com blindagem contínua mediante, p. ex., folha metalizada e malha metálica ou caixa metálica. O grau de cobertura da malha de blindagem deve ser de 85% ou mais. A blindagem deve estar completamente integrada no conector (conexão de 360 °)

AVISO

Danos no aparelho por se executarem e soltarem conectores durante o funcionamento!

Os componentes internos podem ser danificados.

- ▶ Executar ou soltar os conectores apenas com o aparelho desligado

AVISO

Descarga eletrostática (ESD)!

O aparelho contém componentes sujeitos ao perigo de descarga eletrostática que podem ser destruídos devido a uma descarga eletrostática (ESD).

- ▶ Respeitar escrupulosamente os procedimentos de segurança para manuseamento de componentes sensíveis a ESD
- ▶ Nunca tocar nos pinos de ligação sem que haja uma ligação a terra correta
- ▶ Usar uma pulseira ESD ligada a terra ao efetuar trabalhos nas ligações dos aparelhos

AVISO**Danos no aparelho devido a cablagem incorreta!**

Se ligar os cabos das entradas ou saídas incorretamente, podem ocorrer danos no aparelho ou nos aparelhos periféricos.

- ▶ Respeitar as atribuições das ligações e os dados técnicos do aparelho
- ▶ Ocupar exclusivamente os pinos ou condutores utilizados

Mais informações: "Dados técnicos", Página 429

5.3 Vista geral do aparelho

As ligações na parte posterior do aparelho são protegidas contra a sujidade e danos mediante tampas de proteção anti pó.

AVISO**Sujidade e danos devido à falta de tampas de proteção anti pó!**

Se não colocar tampas de proteção anti pó nas ligações não utilizadas, o funcionamento dos contactos de ligação pode ser prejudicado ou impedido.

- ▶ Remover as tampas de proteção anti pó apenas quando se liguem aparelhos de medição ou periféricos
- ▶ Se um aparelho de medição ou um periférico forem removidos, colocar novamente a tampa de proteção anti pó sobre a ligação



O tipo das ligações para aparelhos de medição pode variar consoante a versão do aparelho.

Parte posterior do aparelho sem tampas de proteção anti pó

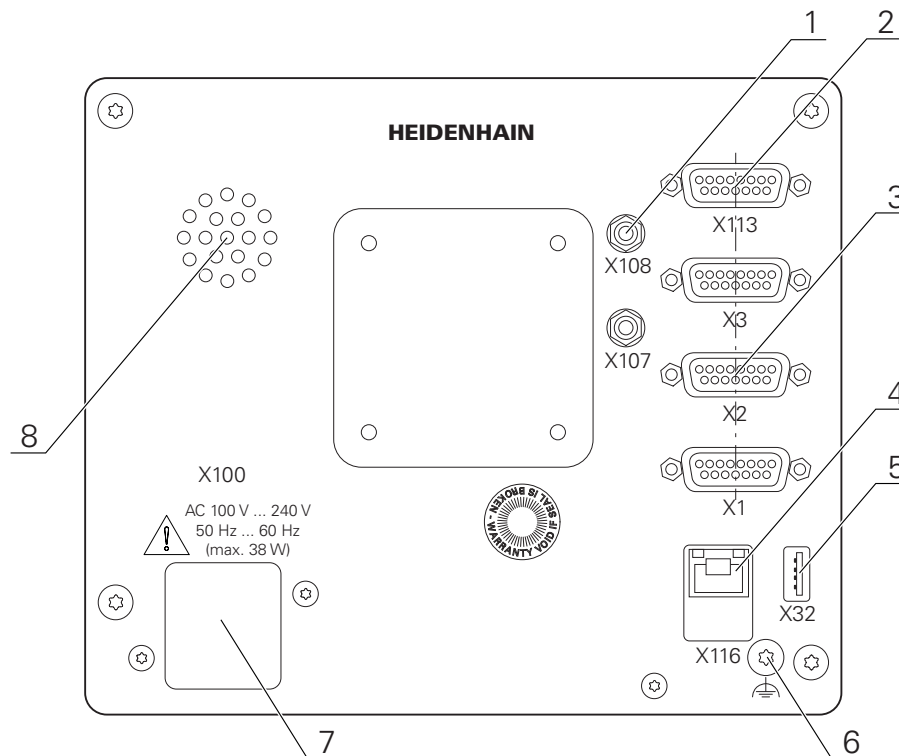


Figura 8: Parte posterior do aparelho

Ligações independentes das opções de software:

- 2 X113:** ligação Sub-D de 15 pinos para botões de pé, apalpadores
- 3** Ligações Sub-D para encoders, por norma, com 2 entradas ativadas, 1 outra entrada ativável opcionalmente
 - X1-X3:** variante de aparelho com ligações Sub-D de 15 pinos para encoders com interface 1 V_{SS}, 11 μA_{SS} ou EnDat 2.2
 - X21-X23:** variante de aparelho com ligações Sub-D de 9 pinos para encoders com interface TTL
 - X1, X2, X21:** variante de aparelho com duas ligações Sub-D de 15 pinos para encoders com interface 1 V_{SS} e uma ligação Sub-D de 9 pinos para encoders com interface TTL
- 4** Ligação de Ethernet RJ45
 - X116:** ligação para comunicação e troca de dados com sistemas subsequentes ou PC
- 5** Ligação USB
 - X32:** ligação USB 2.0 Hi-Speed (tipo A) para impressoras, dispositivos de entrada ou dispositivos USB de armazenamento em massa
- 6** Ligação para a função de ligação a terra conforme a IEC/EN 60204-1
- 7 X100:** interruptor de rede e ligação à corrente
- 8** Altifalantes

Ligações dependentes das opções de software:

- 1** Ligações para o sensor ótico de arestas para registo de pontos de medição
 - X107:** entrada de referência para o cabo de fibra ótica proveniente da fonte de luz

X108: entrada para o cabo de fibra ótica proveniente do ecrã de projecção

5.4 Ligação dos aparelhos de medição



Nos encoders com interface EnDat 2.2: se um eixo já tiver sido atribuído à entrada de encoder correspondente nas definições do aparelho, o encoder é reconhecido automaticamente ao reiniciar e as definições são ajustadas. Em alternativa, é possível atribuir a entrada de encoder depois de se ter conectado o aparelho.

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

- ▶ Conectar os aparelhos de medição solidamente às respetivas ligações

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

- ▶ Tratando-se de fichas com parafusos: não apertar demasiadamente os parafusos

Atribuição de ligação X1, X2, X3

1 V _{PP} , 11 μA _{PP} , EnDat 2.2								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 V_{PP}	A+	0 V	B+	U _P	/	/	R-	/
11 μA_{PP}	I ₁₊		I ₂₊		/	Blindagem interna	I ₀₋	/
EnDat	/		/		DATA		/	CLOCK
	9	10	11	12	13	14	15	
1 V_{PP}	A-	Sensor de 0 V	B-	Sensor de U _P	/	R+	/	
11 μA_{PP}	I ₁₋		I ₂₋		/	I ₀₊	/	
EnDat	/		/		DATA	/	CLOCK	

Atribuição de ligação X21, X22, X23

TTL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
/	U _{a1}	\overline{U}_{a1}	U _{a2}	\overline{U}_{a2}	0 V	U _p	\overline{U}_{a0}	U _{a0}

5.5 Ligação do sensor ótico de arestas

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar as tampas de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos de fibra ótica consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42




- ▶ Respeitar as recomendações do fabricante para o raio de curvatura máximo dos cabos de fibra ótica

- ▶ Conectar o cabo de fibra ótica da fonte de luz (referência) à ligação X107
- ▶ Conectar o cabo de fibra ótica proveniente do ecrã de projeção à ligação X108

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição de ligação X107, X108


1
Entrada

5.6 Cablagem das entradas e saídas de comutação



Dependendo dos periféricos a conectar, as atividades de ligação poderão exigir a presença de um electricista.

Exemplo: tensão reduzida de segurança (SELV) excedida

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31



O aparelho cumpre os requisitos da Norma IEC 61010-1 apenas se os periféricos forem alimentados a partir de um circuito secundário com energia limitada conforme a IEC 61010-1^{3.ª Ed.}, Secção 9.4 ou com potência limitada conforme a IEC 60950-1^{2.ª Ed.}, Secção 2.5 ou a partir de um circuito secundário da Classe 2 conforme a UL1310.

Em lugar da IEC 61010-1^{3.ª Ed.}, Secção 9.4, também podem ser aplicadas as secções correspondentes das Normas DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 e CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1 ou, em lugar da IEC 60950-1^{2.ª Ed.}, Secção 2.5, as secções correspondentes das Normas DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1.

- ▶ Ligar a cablagem das entradas e saídas de comutação de acordo com a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

 
- ▶ Conectar os cabos de ligação dos aparelhos periféricos solidamente às respectivas ligações

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

- ▶ Tratando-se de fichas com parafusos: não apertar demasiadamente os parafusos

i As entradas e saídas digitais ou analógicas devem ser atribuídas à respectiva função de comutação nas definições do aparelho.

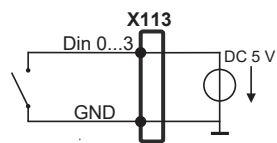
Atribuição da ligação X113

							
1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 V	B 12 V	Dout 0	DC 12 V	DC 5 V	Din 0	GND
9	10	11	12	13	14	15	
Din 1	Din 2	TP	GND	TP	Din 3	LED-	

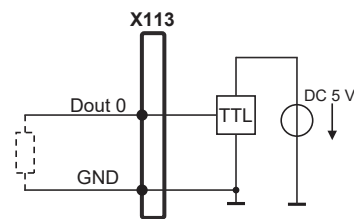
B - Sinais de sonda, prontidão

TP - Touch Probe (apalpador), normalmente fechado

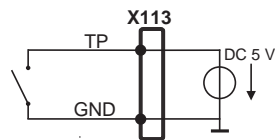
Entradas digitais:



Saídas digitais:



Touch Probe:



5.7 Ligação da impressora

Ligação da impressora USB

 
- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

- ▶ Conectar a impressora USB à ligação USB tipo A (X32). O conector USB do cabo deve ficar completamente inserido

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição de ligação X32

			
1	2	3	4
DC 5 V	Dados (-)	Dados (+)	GND

Ligar a impressora Ethernet

 
- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

- ▶ Conectar a impressora Ethernet à ligação Ethernet X116 mediante um cabo CAT.5 convencional. A ficha do cabo deve encaixar solidamente na ligação

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição da ligação X116

							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.8 Ligação do leitor de códigos de barras



Pode ligar o seguinte leitor de códigos de barras ao aparelho:

- COGNEX DataMan 8600 (com módulo serial para USB)

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar as tampas de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

- ▶ Conectar o leitor de códigos de barras à ligação USB tipo A (X32). O conector USB do cabo deve ficar completamente inserido

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição de ligação X32

1	2	3	4
DC 5 V	Dados (-)	Dados (+)	GND

5.9 Ligação de dispositivos de entrada

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

- ▶ Conectar o rato USB ou teclado USB à ligação USB tipo A (X32). O conector USB do cabo deve ficar completamente inserido

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição de ligação X32

1	2	3	4
DC 5 V	Dados (-)	Dados (+)	GND

5.10 Ligar os periféricos de rede

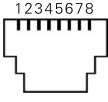
- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 42

- ▶ Conectar os periféricos de rede à ligação Ethernet X116 mediante um cabo CAT.5 convencional. A ficha do cabo deve encaixar solidamente na ligação

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição da ligação X116

							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.11 Ligar a tensão de rede

⚠ AVISO

Perigo de choque elétrico!

Aparelhos incorretamente ligados a terra podem causar lesões graves ou a morte por choque elétrico.

- ▶ Por princípio, utilizar um cabo elétrico de 3 pinos
- ▶ Assegurar a correta ligação do condutor de proteção à instalação do edifício

⚠ AVISO

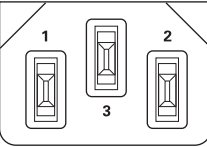
Perigo de incêndio devido ao cabo elétrico incorreto!

A utilização de um cabo elétrico que não cumpra os requisitos nacionais no local de implantação pode causar perigo de incêndio.

- ▶ Utilizar apenas um cabo elétrico que cumpra, no mínimo, os requisitos nacionais no local de implantação
- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Conectar a ligação à corrente com um cabo elétrico que corresponda aos requisitos à tomada com condutor de proteção

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49

Atribuição da ligação X100

		
1	2	3
L/N	N/L	⊕

6

Comando geral

6.1 Vista geral

Este capítulo descreve a interface de utilizador e os elementos de comando, assim como as funções básicas do aparelho.

6.2 Comando com ecrã tátil e dispositivos de entrada

6.2.1 Ecrã tátil e dispositivos de entrada

Os elementos de comando na interface de utilizador do aparelho são acionados através de um ecrã tátil ou de um rato USB ligado.

Para introduzir dados, pode utilizar o teclado virtual no ecrã tátil ou um teclado USB ligado.

AVISO

Mau funcionamento do ecrã tátil devido a humidade ou contacto com a água!

A humidade ou a água podem prejudicar o funcionamento do ecrã tátil.

- Proteger o ecrã tátil da humidade ou do contacto com a água

Mais informações: "Dados do aparelho", Página 430

6.2.2 Gestos e ações do rato

Para ativar, comutar ou mover os elementos de comando da interface de utilizador, pode usar o ecrã tátil do aparelho ou um rato. A operação do ecrã tátil e do rato realiza-se através de gestos.



Os gestos para comando com o ecrã tátil podem ser diferentes dos gestos para comando com o rato.

Se os gestos para operar com o ecrã tátil forem diferentes dos do rato, estas instruções descreverão as duas possibilidades de comando como passos de operação alternativos.

Os passos de operação alternativos para comandar com o ecrã tátil ou com o rato são assinalados com os símbolos seguintes:



Operação com o ecrã tátil



Operação com o rato

O resumo seguinte descreve os vários gestos de comando com o ecrã tátil e com o rato:

Tocar



designa um toque breve no ecrã tátil



designa uma pressão única do botão esquerdo do rato

Tocar permite, entre outras, as seguintes ações

- Selecionar menus, elementos ou parâmetros
- Introduzir caracteres com o teclado do ecrã
- Fechar diálogos
- Mostrar e ocultar o menu principal no menu **Medição**
- Mostrar e ocultar o inspetor no menu **Medição**

Manter premido

designa um toque prolongado no ecrã tátil



designa uma pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido premido em seguida

Manter premido permite, entre outras, as seguintes ações

- Alterar rapidamente valores nos campos de introdução com os botões do ecrã Mais e Menos

Deslizar

designa o movimento de um dedo sobre o ecrã tátil, com o qual é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento



Designa a pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido pressionado e, simultaneamente, movido; é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento

Deslizar permite, entre outras, as seguintes ações

- Deslocar-se em listas e textos
- Abrir o diálogo **Detalhes** no inspetor

Deslizar com dois dedos

designa o movimento de dois dedos sobre o ecrã tátil, com o qual é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento



Designa a pressão única do botão direito do rato, que é mantido pressionado e, simultaneamente, movido; é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento

Deslizar com dois dedos permite a ação seguinte

- No menu **Medição**, deslocar a vista de elementos dentro da área de trabalho

6.3 Elementos de comando e funções gerais

Os elementos de comando seguintes permitem a configuração e operação através do ecrã tátil ou dispositivos de entrada.

Teclado virtual

O teclado virtual permite introduzir texto nos campos de introdução da interface de utilizador. Dependendo do campo de introdução, abre-se um teclado virtual numérico ou alfanumérico.

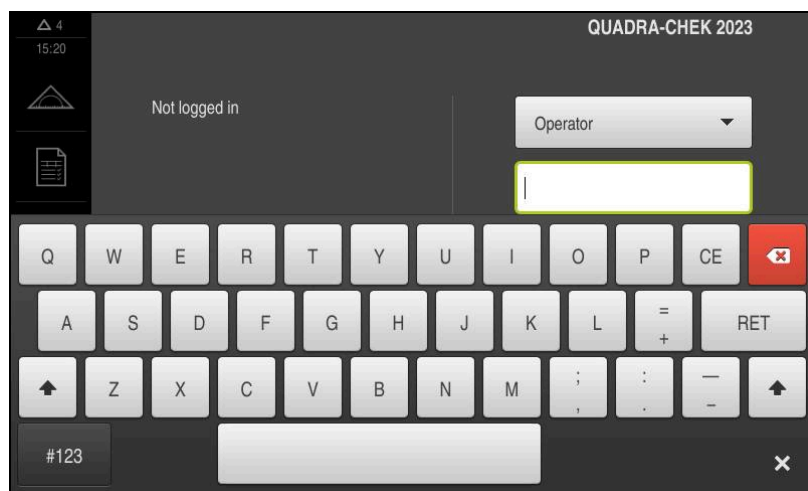


Figura 9: Teclado virtual

- ▶ Para introduzir valores, tocar num campo de introdução
- > O campo de introdução é realçado
- > Abre-se o teclado virtual
- ▶ Introduzir texto ou números
- > Eventualmente, uma marca de seleção verde indica se a entrada no campo de introdução está correta
- > Em caso de entrada incompleta ou valores errados, mostra-se, eventualmente, um ponto de exclamação vermelho. A entrada não pode ser concluída então
- ▶ Para aceitar os valores, confirmar a entrada com **RET**
- > Os valores são apresentados
- > O teclado do ecrã desaparece

Campos de introdução com botões do ecrã Mais e Menos

Os botões do ecrã Mais + e Menos - nos dois lados do valor numérico permitem ajustar os valores numéricos.



- ▶ Tocar em + ou - até que se indique o valor desejado
- ▶ Manter premido + ou - para alterar os valores mais rapidamente
- > Mostra-se o valor desejado

Interruptor

O interruptor serve para alternar entre funções.



- ▶ Tocar na função desejada
- > A função ativada é assinalada a verde
- > A função inativa é visualizada a cinzento claro.

Botão deslizante

O botão deslizante usa-se para ativar ou desativar uma função.



- ▶ Puxar o botão deslizante para a posição desejada
- ou
- ▶ Tocar no botão deslizante
- > A função é ativada ou desativada

Barra deslizante

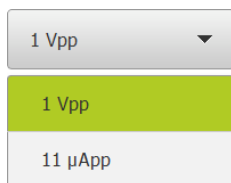
A barra deslizante (horizontal ou vertical) permite alterar valores gradualmente.



- ▶ Puxar a barra deslizante para a posição desejada.
- > O valor ajustado é visualizado graficamente ou na forma de percentagem

Lista desdobrável

Os botões do ecrã das listas desdobráveis possuem um triângulo que aponta para baixo.



- ▶ Tocar no botão do ecrã
- > A lista desdobrável abre-se
- > O registo ativo está marcado a verde
- ▶ Tocar no registo desejado
- > O registo desejado é aceite

Anular

 
O botão no ecrã anula o último passo.

Processos já concluídos não podem ser anulados.



 
- ▶ Tocar em **Anular**
- > O último passo é anulado

Adicionar

 


- ▶ Para adicionar outro elemento, tocar em **Adicionar**
- > O novo elemento é adicionado

 
Fechar



- ▶ Para fechar um diálogo, tocar em **Fechar**

Confirmar

- ▶ Para concluir uma atividade, tocar em **Confirmar**

Voltar

- ▶ Para regressar ao plano superior na estrutura de menus, tocar em **Voltar**

6.4 QUADRA-CHEK 2000 ligar e desligar

6.4.1 QUADRA-CHEK 2000 ligar

i Antes de se poder usar o aparelho, é necessário realizar os passos de colocação em funcionamento e preparação. Dependendo da finalidade de utilização, poderá ser necessária a configuração de parâmetros de setup adicionais.

Mais informações: "Colocação em funcionamento", Página 101

- ▶ Ligar o aparelho no interruptor de rede
O interruptor de rede encontra-se na parte posterior do aparelho
- > O aparelho está a ser iniciado. A operação pode demorar um momento
- > Se o início automático de sessão do utilizador estiver ativado e o último utilizador tiver iniciado sessão como utilizador do tipo **Operator**, a interface de utilizador aparece no menu **Medição**
- > Caso o início automático de sessão do utilizador não esteja ativado, abre-se o menu **Início de sessão do utilizador**
Mais informações: "Iniciar e encerrar sessão do utilizador", Página 63

6.4.2 Modo economizador de energia

Se o aparelho não for utilizado provisoriamente, é conveniente ativar o modo economizador de energia. Assim, o aparelho entra num estado inativo sem que se corte a alimentação de corrente. Neste estado, o ecrã é desligado.

Ativar o modo economizador de energia



- ▶ No menu principal, tocar em **Desligar**



- ▶ Tocar em **Modo economizador de energia**
- > O ecrã é desligado

Desativar o modo economizador de energia

- ▶ Tocar num ponto qualquer do ecrã tátil
- Na margem inferior, aparece uma seta
- ▶ Deslizar a seta para cima
- O ecrã liga-se e vê-se a interface de utilizador mostrada em último lugar

6.4.3 QUADRA-CHEK 2000 desligar**AVISO****Dano no sistema operativo!**

Se cortar a fonte de corrente do aparelho enquanto este está ligado, o sistema operativo do aparelho pode ficar danificado.

- ▶ Encerrar o aparelho através do menu **Desligar**
- ▶ Não cortar a fonte de corrente do aparelho enquanto este estiver ligado
- ▶ Desligar o aparelho com o interruptor de rede só depois do encerramento



- ▶ No menu principal, tocar em **Desligar**



- ▶ Tocar em **Encerrar**
- O sistema operativo é encerrado
- ▶ Aguardar até que o ecrã mostre a mensagem: **Pode desligar o aparelho agora.**
- ▶ Desligar o aparelho no interruptor de rede

6.5 Iniciar e encerrar sessão do utilizador

O menu **Início de sessão do utilizador** permite ao operador iniciar ou encerrar sessão no aparelho.

Apenas um utilizador pode iniciar sessão no aparelho. Mostra-se o utilizador com sessão iniciada. Para que um novo utilizador inicie sessão, o utilizador com sessão iniciada deve encerrá-la.



O aparelho possui níveis de privilégios, que determinam se a administração e operação se realizam de forma abrangente ou restrita pelo utilizador.

6.5.1 Iniciar sessão do utilizador



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Na lista desdobrável, seleccionar um utilizador
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe do utilizador

Utilizador	Palavra-passe predefinida	Grupo-alvo
OEM	oem	Instalador, fabricante da máquina
Setup	setup	Ajustador, configurador do sistema
Operator	operator	Operador

Mais informações: "Iniciar sessão para o Início rápido",
Página 192



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).
Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.



- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**
- > O utilizador inicia sessão e aparece o menu **Medição**

O símbolo de início de sessão do utilizador no menu principal indica se o utilizador com sessão iniciada possui permissões avançadas.

Símbolo	Nível de permissões
	Permissões padrão (tipo de utilizador Operador)
	Permissões avançadas (todos os outros tipos de utilizador)

Mais informações: "Grupos-alvo por tipos de utilizador", Página 24

6.5.2 Encerrar sessão do utilizador



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**



- ▶ Tocar em **Encerrar sessão**
- > O utilizador encerra a sessão
- > Todas as funções do menu principal estão inativas, à exceção de **Desligar**
- > O aparelho só pode voltar a ser usado depois de um utilizador iniciar sessão

6.6 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- ▶ Na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

6.7 Executar a procura de marcas de referência após o arranque



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)", Página 404



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições", Página 84

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 138

6.8 Interface de utilizador

6.8.1 Iniciar a interface de utilizador após a

Interface de utilizador no estado de fábrica

A interface de utilizador apresentada mostra o estado de fábrica do aparelho. Esta interface de utilizador também é visualizada depois de o aparelho ser restaurado para as definições de fábrica.

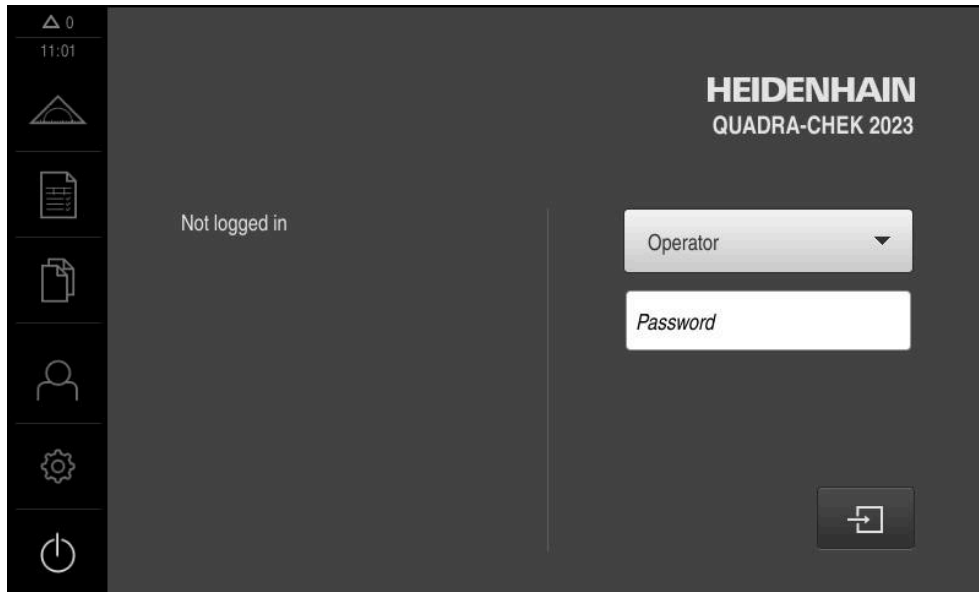


Figura 10: Interface de utilizador no estado de fábrica do aparelho

Interface de utilizador após o arranque

Se um utilizador do tipo **Operator** iniciou sessão em último lugar com o início automático de sessão do utilizador ativado, após o arranque, o aparelho apresenta o menu **Medição** com a área de trabalho e o inspetor.

Mais informações: "Menu Medição", Página 68

Se o início automático de sessão do utilizador não estiver ativado, o aparelho abre o menu **Início de sessão do utilizador**.

Mais informações: "Menu Início de sessão do utilizador", Página 76

6.8.2 Menu principal da interface de utilizador

Interface de utilizador com Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED

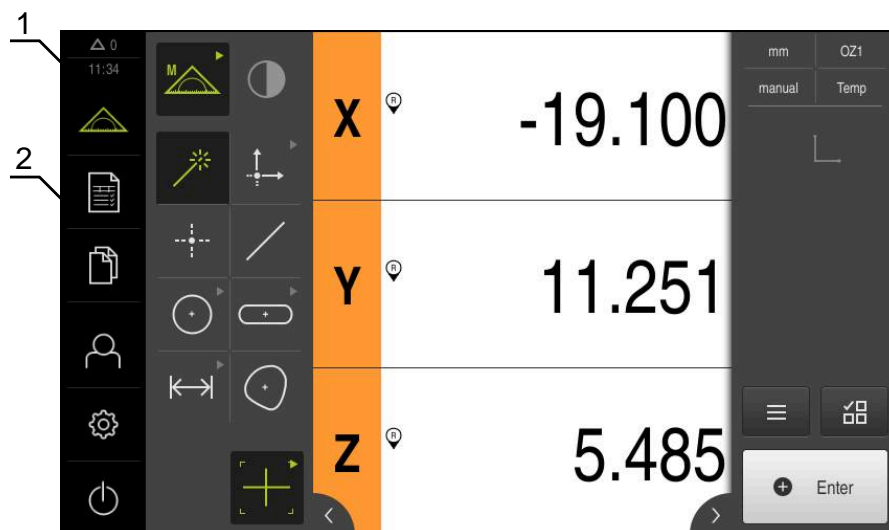
 









Figura 11: Interface de utilizador com Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED

- 1 A área de visualização de mensagem mostra a hora e o número de mensagens não fechadas
- 2 Menu principal com elementos de comando

Elementos de comando do menu principal

Elemento de comando	Função
	<p>Mensagem</p> <p>Mostra uma vista geral de todas as mensagens e o número de mensagens não fechadas</p> <p>Mais informações: "Mensagens", Página 98</p>
	<p>Medição</p> <p>Medição manual, construção ou definição de elementos com a ajuda de programas de medição e geometrias predefinidas</p> <p>Mais informações: "Menu Medição", Página 68</p>
	<p>Protocolo de medição</p> <p>Criação de protocolos de medição com base em modelos</p> <p>Mais informações: "Menu Protocolo de medição", Página 73</p>
	<p>Administração de ficheiros</p> <p>Administração dos ficheiros que estão à disposição no aparelho</p> <p>Mais informações: "Menu Gestão de ficheiros", Página 75</p>

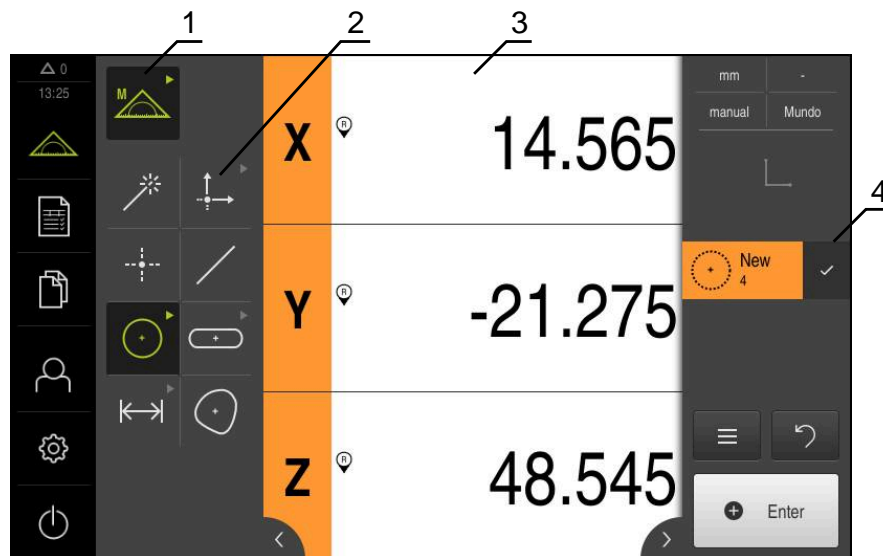
Elemento de comando	Função
	<p>Início de sessão do utilizador</p> <p>Início e encerramento de sessão do utilizador</p> <p>Mais informações: "Menu Início de sessão do utilizador", Página 76</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Se um utilizador tiver iniciado sessão com permissões avançadas (tipo de utilizador Setup ou OEM), vê-se o símbolo da roda dentada.</p> </div>
	<p>Definições</p> <p>Definições do aparelho, como, p. ex., a preparação de utilizadores, a configuração de sensores ou a atualização de firmware.</p> <p>Mais informações: "Menu Definições", Página 77</p>
	<p>Desligar</p> <p>Encerramento do sistema operativo ou ativação do modo economizador de energia</p> <p>Mais informações: "Menu Desligar", Página 78</p>

6.8.3 Menu Medição

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- > Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição

Menu **Medição** sem opção de softwareFigura 12: Menu **Medição** sem opção de software

- 1 A paleta de funções inclui as funções Medição Manual e Definição. A função selecionada é visualizada como elemento de comando ativo.
- 2 A paleta de geometrias inclui todas as geometrias para Medição Manual, Construção ou Definição. As geometrias estão parcialmente reunidas em grupos de geometrias. A geometria selecionada é visualizada como elemento ativo. A extensão da paleta de geometrias varia consoante a função selecionada.
- 3 A área de trabalho mostra, por exemplo, a posição atual da mesa de medição ou a vista de elementos (representação gráfica dos elementos).
- 4 O inspetor inclui o menu de acesso rápido, a pré-visualização de posições ou a pré-visualização dos elementos e a lista de elementos ou a lista de passos do programa. A lista de elementos contém os elementos medidos, construídos ou definidos.

Menu Medição com Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED

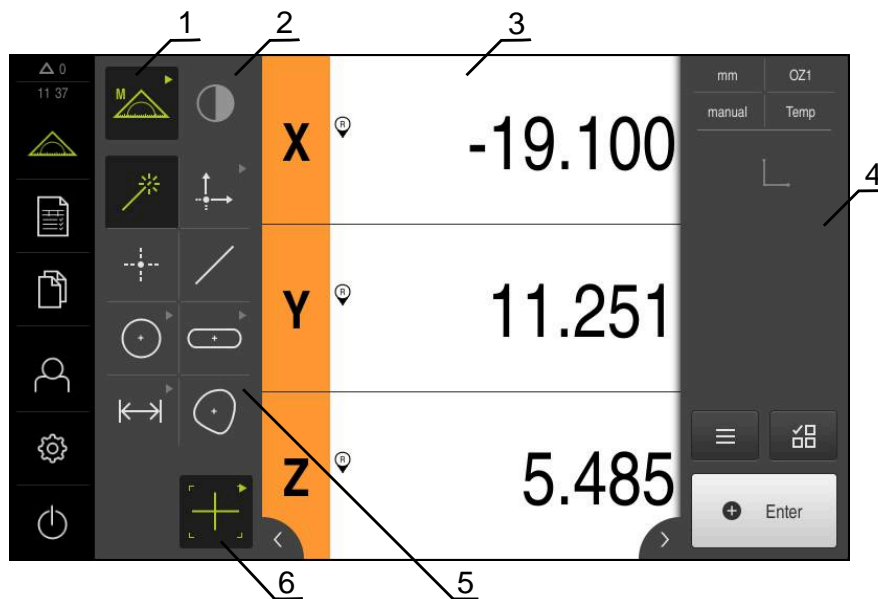


Figura 13: Menu **Medição** com Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED

- 1 A paleta de funções inclui as funções Medição Manual e Definição. A função selecionada é visualizada como elemento de comando ativo.
- 2 A paleta de sensores inclui os sensores opcionais, por exemplo, OED. É visível somente com a opção de software ativada.
- 3 A área de trabalho mostra, por exemplo, a visualização de posições ou o campo de introdução para construir e definir elementos.
- 4 O inspetor inclui o menu de acesso rápido, a pré-visualização de posições, a pré-visualização dos elementos e a lista de elementos ou a lista de passos do programa. A lista de elementos contém os elementos medidos, construídos ou definidos.
- 5 A paleta de geometrias inclui todas as geometrias para Medição Manual, Construção ou Definição. As geometrias estão parcialmente reunidas em grupos de geometrias. A geometria selecionada é visualizada como elemento ativo. A extensão da paleta de geometrias varia consoante a função selecionada.
- 6 A paleta de ferramentas compreende as ferramentas de medição que são necessárias à execução da medição selecionada.

Paleta de funções

A paleta de funções permite selecionar a função com a qual se deseja criar um novo elemento.

Selecionar função



- ▶ Tocar no elemento de comando que representa a função atual, p. ex., **Medição Manual**
- A paleta de funções mostra as funções disponíveis
- ▶ Selecionar a função desejada

Elementos de comando da paleta de funções

Medição Manual



Definir



Mais informações: "Função Medição Manual", Página 78

Mais informações: "Função Definir", Página 83

Paleta de sensores (opção de software)

Na paleta de sensores, escolhe-se o sensor para o registo de pontos de medição. Se estiver disponível apenas um sensor, o dispositivo seleciona o sensor automaticamente.

Condições

- Está ligado um sensor ao aparelho
- A opção de software correspondente está ativada

Elementos de comando da paleta de sensores

Deteção ótica de arestas (OED)



Mais informações: "Elementos de comando para a medição com sensor OED", Página 80

Paleta de geometrias

A paleta de geometrias permite selecionar a geometria com a qual se deseja medir, construir ou definir em seguida. Em alternativa, selecione o reconhecimento automático da geometria **Measure Magic**. A extensão da paleta de geometrias depende da função selecionada e do sensor ativado.

Selecionar a geometria

Algumas geometrias estão reunidas em grupos. Os elementos de comando agrupados reconhecem-se pelo símbolo da seta.



- ▶ Se necessário, nos elementos de comando agrupados, tocar no elemento de comando com o símbolo da seta.
- Todos os elementos de comando do grupo estão disponíveis
- ▶ Selecionar a geometria desejada

Elementos de comando da paleta de geometrias

Measure Magic



Ponto zero



Ponto zero

Alinhamento



Alinham.

Plano de refer.



Plano ref.

Condição para **Plano de refer.:** o eixo Z está configurado

Ponto



Ponto

Reta



Círculo



Círculo

Arco de círculo



Arco

Elipse



Elipse

Ranhura



Ranhura

Retângulo



Retângulo

Distância



Distância

Ângulo



Ângulo

Blob



Paleta de ferramentas (dependente do sensor)

Na paleta de ferramentas, escolhe-se a ferramenta de medição para o registo de pontos de medição. O diálogo **Definições** da tabela de ferramentas permite configurar as ferramentas de medição.

Condições

- Um sensor está ativado (opção de software)

Selecionar a ferramenta de medição



- ▶ Tocar no elemento de comando que mostra a ferramenta de medição atual, p. ex., a retícula
- > A paleta de ferramentas mostra todas as ferramentas de medição disponíveis e o diálogo **Definições**
- ▶ Selecionar a ferramenta de medição desejada
- ▶ Se necessário, ajustar as definições da ferramenta de medição
- ▶ Tocar em **Fechar**
- > As alterações são aceites.

Mais informações: "Resumo das ferramentas de medição OED", Página 80

6.8.4 Menu Protocolo de medição

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Protocolo de medição**
- > Mostra-se a interface de utilizador para visualizar e criar os protocolos de medição

Breve descrição

	✓	Número	Nome	Tipo	X	Y
	✓	1	Line 1		0.0104	20.38
	✓	2	Alignment 1		27.2009	0.000
	✓	3	Zero point 1		0.0000	0.000
	✓	4	Circle 1		55.8454	20.22
	✓	5	Circle 2		76.1840	30.36

Bottom toolbar callouts:

- 1: Lista dos modelos padrão
- 2: Pré-visualização do modelo selecionado
- 3: Visualização da informação sobre o modelo selecionado
- 4: Pré-visualização de impressão do protocolo de medição atual
- 5: Filtro para lista dos elementos medidos
- 6: Exportação do protocolo de medição atual
- 7: Memorização do protocolo de medição atual
- 8: Visualização da informação sobre o protocolo atual

Figura 14: Menu **Protocolo de medição**

- 1 Lista dos modelos padrão
- 2 Pré-visualização do modelo selecionado
- 3 Visualização da informação sobre o modelo selecionado
- 4 Pré-visualização de impressão do protocolo de medição atual
- 5 Filtro para lista dos elementos medidos
- 6 Exportação do protocolo de medição atual
- 7 Memorização do protocolo de medição atual
- 8 Visualização da informação sobre o protocolo atual

O menu **Protocolo de medição** mostra uma lista dos elementos medidos, dependendo do modelo de protocolo de medição selecionado.

No menu **Protocolo de medição**, é possível selecionar conteúdos e modelos de protocolos de medição. Os protocolos de medição podem ser guardados, exportados e impressos.

Mais informações: "PROCOLO DE MEDICAO", Página 347

6.8.5 Menu Gestão de ficheiros

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a gestão de ficheiros

Breve descrição

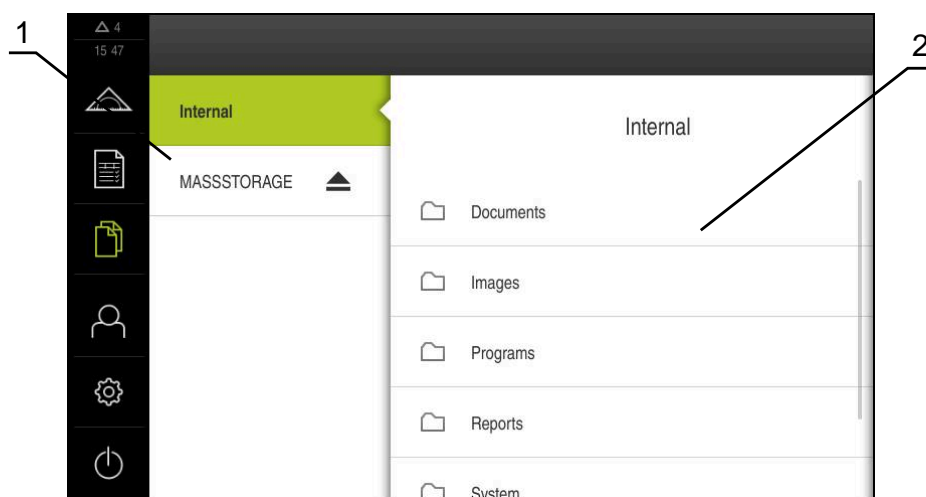


Figura 15: Menu **Gestão de ficheiros**

- 1** Lista das posições de memória disponíveis
- 2** Lista das pastas na posição de memória selecionada

O menu **Gestão de ficheiros** apresenta uma vista geral dos ficheiros guardados na memória do aparelho.

Os dispositivos USB de armazenamento em massa (formato FAT32) eventualmente conectados e as unidades de dados em rede disponíveis são indicados na lista das posições de memória. Os dispositivos USB de armazenamento em massa e unidades de dados em rede são indicados mediante o nome ou a designação da unidade de dados.

Mais informações: "Gestão de ficheiros", Página 357

6.8.6 Menu Início de sessão do utilizador

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- Mostra-se a interface de utilizador para que o utilizador inicie e encerre sessão

Breve descrição

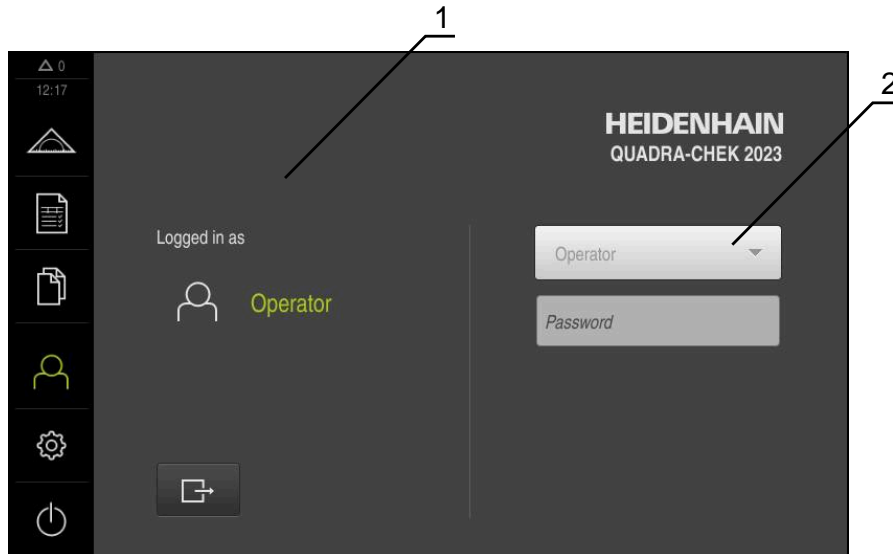


Figura 16: Menu **Início de sessão do utilizador**

- 1 Visualização do utilizador com sessão iniciada
- 2 Início de sessão do utilizador

O menu **Início de sessão do utilizador** indica que utilizador tem sessão iniciada na coluna esquerda. O início de sessão de um novo utilizador é apresentado na coluna direita.

Para que um outro utilizador inicie sessão, o utilizador com sessão iniciada deve encerrá-la.

Mais informações: "Iniciar e encerrar sessão do utilizador", Página 63

6.8.7 Menu Definições

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- Mostra-se a interface de utilizador para as definições do dispositivo

Breve descrição



Figura 17: Menu **Definições**

- 1 Lista das opções de definições
- 2 Lista dos parâmetros de definições

O menu **Definições** apresenta todas as opções de configuração do aparelho. Os parâmetros de definições servem para ajustar o aparelho aos requisitos no local de utilização.

Mais informações: "Definições", Página 365



O aparelho possui níveis de privilégios, que determinam se a administração e operação se realizam de forma abrangente ou restrita pelo utilizador.

6.8.8 Menu Desligar


 
 
Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Desligar**
- Mostram-se os elementos de comando para encerrar o sistema operativo, para ativar o modo economizador de energia e também o modo de limpeza

Breve descrição

O menu **Desligar** mostra as opções seguintes:

Elemento de comando	Função
	Desligar Encerra o sistema operativo
	Modo economizador de energia Desliga o ecrã, coloca o sistema operativo em modo economizador de energia
	Modo de limpeza Desliga o ecrã, o sistema operativo continua a funcionar sem alterações

Mais informações: "QUADRA-CHEK 2000 ligar e desligar", Página 62

Mais informações: "Limpar o ecrã", Página 414

6.9 Função Medição Manual

A função **Medição Manual** permite-lhe:

- Medir um elemento, ou seja, criá-lo a partir de pontos de medição registados
- Construir um elemento, ou seja, criá-lo a partir de elementos existentes



Encontra uma descrição detalhada das atividades no capítulo "Medição" e nos capítulos seguintes.

6.9.1 Medir elementos

Para medir um contorno, p. ex., um círculo, registam-se pontos de medição que se distribuem pelo contorno. Dependendo da geometria selecionada, é necessária uma determinada quantidade de pontos de medição. As posições dos pontos de medição referem-se ao sistema de coordenadas que esteja selecionado no aparelho. A partir dos pontos de medição registados (nuvem de pontos), o aparelho calcula um elemento.

Se desejar registar pontos de medição manualmente, p. ex., através de uma retícula no microscópio de medição ou no projetor de perfil, proceda da seguinte forma:



 
- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



 
- ▶ Selecionar a geometria desejada na paleta de geometrias, p. ex., **Círculo**
- ▶ Aproximar à posição desejada no objeto de medição na máquina de medição



- ▶ Para registar o ponto de medição, tocar em **Enter** no inspetor



- ▶ Na lista de elementos, mostra-se um novo elemento. O símbolo do elemento corresponde à geometria selecionada
- ▶ A quantidade de pontos de medição registados é indicada ao lado do símbolo
- ▶ Aproximar ao ponto de medição seguinte



- ▶ Para registar o ponto de medição, tocar em **Enter** no inspetor
- ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
- ▶ Uma vez alcançada a quantidade mínima de pontos de medição para a geometria selecionada, no novo elemento aparece o botão do ecrã **Terminar**



- ▶ Para concluir o registo de pontos de medição, tocar em **Terminar**
- ▶ O elemento é calculado a partir dos pontos de medição registados
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

6.9.2 Medição com sensor

Para o registo de pontos de medição, pode aplicar um sensor OED à máquina de medição, p. ex., na forma de um cabo de fibra óptica (Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED).

Quando ativar um sensor, as respetivas ferramentas de medição (paleta de ferramentas) ficarão à sua disposição no aparelho.




6.9.3 Elementos de comando para a medição com sensor OED

Condições

- O sensor OED está ativado (opção de software)

Resumo das ferramentas de medição OED

Com o sensor OED ativado, a paleta de ferramentas abrange as ferramentas de medição seguintes.

Símbolo	Ferramenta de medição	Funções e propriedades
	Retícula	<ul style="list-style-type: none"> ■ Registo manual de pontos de medição individuais ■ Nenhum registo automático de transições claro-escuro
	OED	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ferramenta de medição ativa ■ Registo de transições claro-escuro ■ Memorização na área de transferência de um ponto de medição individual (necessário confirmar manualmente) <p>Quando o sensor OED passa sobre uma aresta, é guardado um ponto de medição na memória intermédia. Se o sensor OED passar sobre outra aresta, o ponto de medição guardado na área de transferência é sobrescrito. Tocando em Enter, o ponto de medição do cálculo de elementos guardado em último lugar na área de transferência é adicionado.</p>
	Auto OED	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ferramenta de medição ativa ■ Registo automático de pontos de medição, por exemplo, em círculos e arcos de círculo ■ Registo de transições claro-escuro <p>Quando o sensor OED passa sobre uma aresta, é registado automaticamente um ponto de medição e adicionado ao cálculo de elementos.</p>

Configurar ferramentas de medição OED

No diálogo **Definições**, é possível ajustar as definições do contraste e as definições de desvio OED com a ajuda de um processo de memorização. As definições aplicam-se a todas as ferramentas de medição OED, independentemente da ferramenta de medição que esteja selecionada durante a execução do processo de memorização. As alterações são assumidas no menu **Definições**.

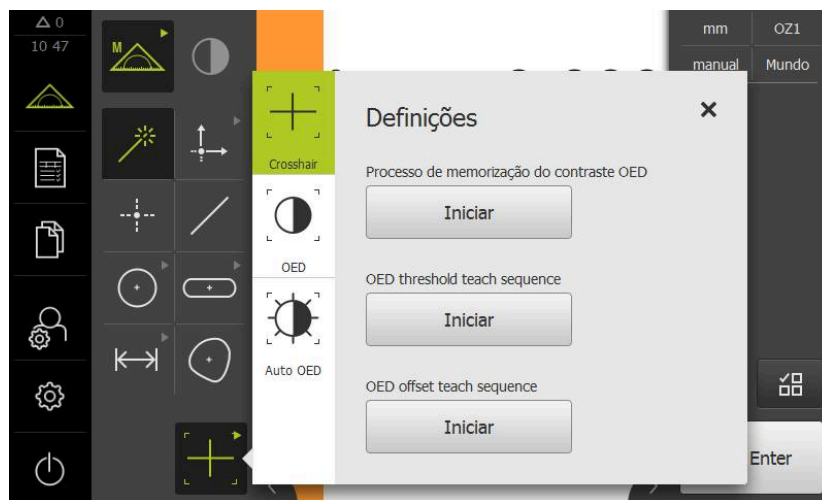





Figura 18: Diálogo **Definições** para ferramentas de medição OED



- ▶ No menu de acesso rápido, selecionar a ampliação que está ajustada na máquina de medição
- ▶ Selecionar uma ferramenta de medição OED qualquer na **paleta de ferramentas**, p. ex., **Auto OED**
- ▶ O diálogo **Definições** mostra os parâmetros disponíveis
- ▶ Determinar os parâmetros desejados com a ajuda do processo de memorização
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**
- ▶ Os parâmetros são guardados para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Elemento de comando	Significado
	Processo de memorização do contraste OED Inicia o processo de memorização para ajuste das definições de contraste às condições de luz atuais Mais informações: "Ajustar as definições de contraste", Página 140
	Processo de memorização do limiar OED Inicia o processo de memorização para ajuste das definições do limiar para a detecção de arestas Mais informações: "Ajustar as definições do limiar", Página 141
	Processo de memorização do desvio OED Inicia o processo de memorização para determinação do desvio entre a retícula e o sensor OED Mais informações: "Configurar definições de desvio", Página 141

6.10 Função Definir

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Definir**
- ▶ Mostram-se os elementos de comando e os campos de introdução para a função **Definir**

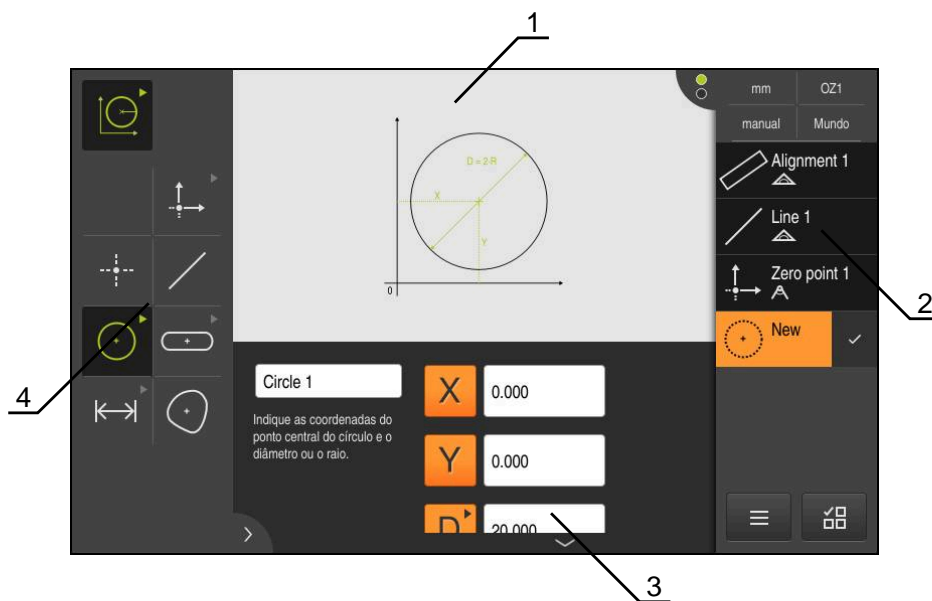


Figura 19: Função **Definir** com a geometria **Círculo**

- 1 Representação da geometria
- 2 Lista de elementos no Inspetor
- 3 Campos de introdução dos parâmetros de geometria
- 4 Parâmetros de geometria






Encontra uma descrição detalhada das atividades no capítulo "Medição" e nos capítulos seguintes.

6.11 Visualização de posição

Na visualização de posições, o aparelho apresenta as posições dos eixos e, eventualmente, informações adicionais dos eixos configurados.

6.11.1 Elementos de comando da visualização de posições

Símbolo	Significado
	Tecla de eixo Funções da tecla de eixo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar na tecla de eixo: abre o campo de introdução do valor de posição ■ Manter premida a tecla de eixo: definir a posição atual como ponto zero
	Procura de marcas de referência corretamente executada
	Procura de marcas de referência não executada ou nenhuma marca de referência detetadas

6.12 Ajustar a área de trabalho

No menu **Medição**, é possível ampliar a área de trabalho, ocultando o menu principal, o submenu ou o inspetor. Também para ajustar a vista de elementos estão disponíveis diferentes possibilidades.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- > Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição

6.12.1 Ocultar ou mostrar o menu principal e o submenu



- ▶ Tocar na **pestana**
- > O menu principal é ocultado
- ▶ Tocar novamente na **pestana**
- > O submenu é ocultado
- > A seta altera a direção
- ▶ Tocar na **pestana**, para mostrar o submenu
- ▶ Tocar na **pestana**, para mostrar novamente o menu principal

6.12.2 Ocultar ou mostrar o inspetor

O inspetor só pode ser ocultado na função **Medição Manual**



- ▶ Tocar na **pestana**
- > O inspetor é ocultado
- > A seta altera a direção



- ▶ Tocar na **pestana**, para mostrar o inspetor

6.13 Trabalhar na vista de elementos

A vista de elementos está disponível na função **Medição Manual**.

Na vista de elementos é possível:

- Ajustar a vista
- Selecionar ou desselecionar elementos
- Adicionar observações aos elementos
- Mostrar ou ocultar observações

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- ▶ Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição
- ▶ No inspetor, tocar na **pré-visualização de elementos**
- ▶ Na área de trabalho aparece a vista de elementos
- ▶ O conteúdo atual da área de trabalho muda para o inspetor

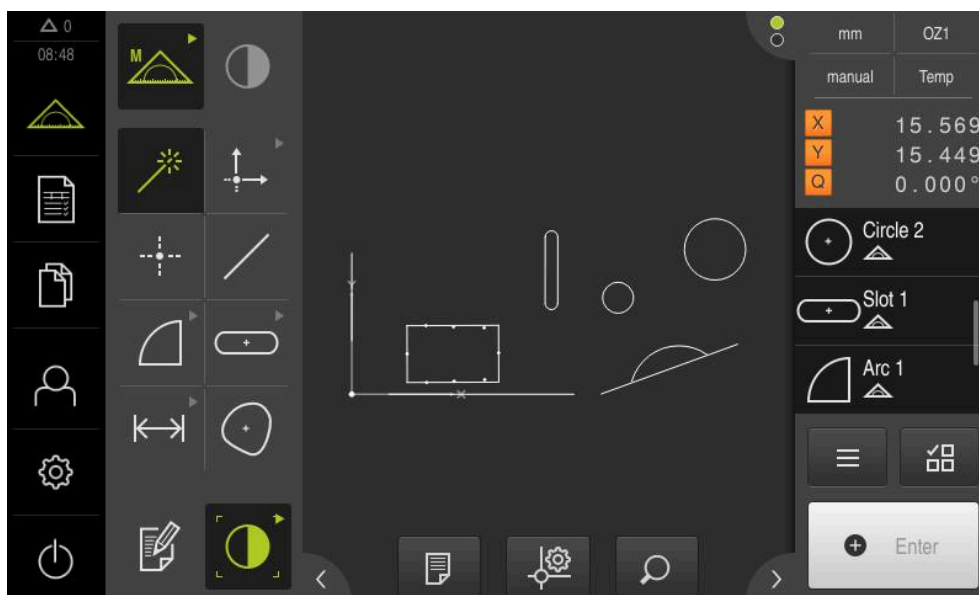


Figura 20: Área de trabalho com **vista de elementos**

6.13.1 Ampliar ou reduzir a vista de elementos

Zoom em todos



Zoom na seleção



Ampliar a representação



Reduzir a representação



Dependendo do tamanho da área de trabalho, se necessário, os elementos de comando são reunidos num grupo.



- ▶ Para mostrar todos os elementos de comando, tocar em **Funções de zoom**

6.13.2 Selecionar ou desselecionar elementos

- ▶ Para selecionar um elemento, tocar no elemento na vista de elementos
- ▶ O elemento selecionado aparece a verde na vista de elementos e na lista de elementos
- ▶ Para adicionar mais elementos à seleção, tocar nos elementos desejados
- ▶ Para desselecionar um elemento, tocar novamente no elemento



A partir dos elementos selecionados, pode construir um novo elemento, p. ex., através de deslocação ou como cópia.

Mais informações: "Construir elementos", Página 249

6.13.3 Editar observações

Na vista de elementos, é possível adicionar observações a cada elemento, p. ex., informações de medição ou textos de aviso.



Figura 21: Elemento com observações na vista de elementos

- 1 Elemento de comando **Editar observações**
- 2 Elementos de comando para adicionar observações a um ou mais elementos



Os elementos de comando para adicionar observações são exibidos se o modo de edição de observações estiver ativado e se estiver selecionado, pelo menos, um elemento na lista de elementos. Os elementos de comando disponíveis dependem do tipo de geometria do elemento selecionado.

**Editar
observações**

O elemento de comando ativa o modo de edição de observações

Valor de
coordenada X

Valor de
coordenada
Y

Sistema de
coordenadas

Raio

Diâmetro



Ângulo

Ângulo
inicial

Ângulo final

Comprimento

Largura



Superfície

Perímetro

Desvio de
forma

Aviso

**Mostrar
observações**

O elemento de comando mostra ou oculta observações guardadas; o elemento de comando é mostrado na área de trabalho se o modo de edição estiver desativado

6.14 Trabalhar com o inspetor

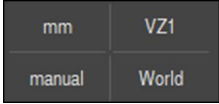
 
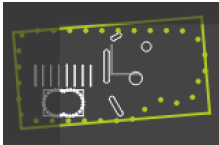
O inspetor só está à disposição no menu **Medição**.

Chamada

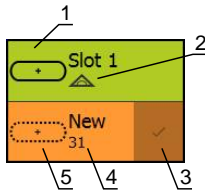
- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição

6.14.1 Elementos de comando do inspetor

O inspetor contém as áreas e elementos de comando seguintes:

Elemento de comando	Função
	<p>Menu de acesso rápido</p> <p>O menu de acesso rápido mostra as definições atuais para Medição Manual, Construção e Definição:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Unidade para valores lineares (Milímetros ou Polegadas) ■ Ampliação aplicada ■ Tipo de registo de pontos de medição (automático ou manual) ■ Sistema de coordenadas utilizado <p>▶ Para ajustar as definições do menu de acesso rápido, tocar no menu de acesso rápido</p> <p>Mais informações: "Ajustar definições no menu de acesso rápido", Página 91</p>
	<p>Pré-visualização de posição</p> <p>A pré-visualização de posição mostra as posições dos eixos atuais. Se faltar a procura de marcas de referência, as posições dos eixos são apresentadas a vermelho.</p> <p>Mais informações: "Executar procura de marcas de referência", Página 193</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tocar na pré-visualização de posição, para obter a visualização de posições na área de trabalho > A visualização de posições muda para a área de trabalho > O conteúdo atual da área de trabalho muda para o inspetor
	<p>Pré-visualização de elementos</p> <p>A pré-visualização de elementos mostra os elementos medidos, construídos e definidos numa vista mais reduzida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tocar na pré-visualização de elementos, para obter a vista de elementos na área de trabalho > A vista de elementos muda para a área de trabalho > O conteúdo atual da área de trabalho muda para o inspetor <p>Mais informações: "Trabalhar na vista de elementos", Página 85</p>

Elemento de comando






Função

Lista de elementos

A lista de elementos mostra todos os elementos medidos, construídos ou definidos. A lista de elementos contém as seguintes informações:

- **1:** Elemento com símbolo, nome e número sequencial
- **2:** Função com a qual o elemento foi criado

Símbolo	Significado
	Elemento medido
	Elemento construído
	Elemento definido

- **3:** Conclusão do registo de pontos de medição
- **4:** Número de pontos de medição registados
- **5:** Novo elemento registado com símbolo

Cada elemento contém detalhes dos resultados da medição, assim como tolerâncias ajustáveis.

- ▶ Para mostrar os valores de medição e ajustar as tolerâncias, deslizar um elemento para a área de trabalho
- > O diálogo **Detalhes** abre-se na área de trabalho com os separadores **Resumo** e **tolerância**

Mais informações: "Avaliar medição", Página 294

Mais informações: "Determinar tolerâncias", Página 300

- ▶ Para selecionar ou desselecionar elementos, tocar consecutivamente em elementos
- > Os elementos selecionados ficam marcados a verde
- ▶ Para eliminar um elemento, deslizar o elemento para a direita, para fora do inspetor

Elemento de comando

Função



Pré-visualização de elementos

A pré-visualização de resultados de medição aparece na área de trabalho depois de se concluir um processo de medição e mostra informações sobre o elemento medido. É possível determinar para cada tipo de geometria quais os parâmetros que são exibidos na pré-visualização de resultados de medição. Os parâmetros que estão disponíveis variam em função de cada tipo de geometria.

Mais informações: "Configurar pré-visualização de resultados de medição", Página 174

Na pré-visualização de resultados de medição, pode ajustar o sistema de coordenadas.

Mais informações: "Determinar o ponto central de um elemento como ponto zero", Página 287

Mais informações: "Aceitar o alinhamento de um elemento", Página 289

A partir da pré-visualização de resultados de medição, é possível enviar conteúdos para um computador através da interface RS-232.

Mais informações: "Configurar saída de valores de medição", Página 180



Lista de passos do programa

A lista de passos do programa mostra todas as ações que se realizam durante a medição. É mostrada no inspetor em lugar da lista de elementos.

Os passos do programa reunidos podem ser guardados como programas de medição.

Mais informações: "Programação", Página 329


 



Funções auxiliares

As funções auxiliares compreendem as seguintes funções:

- Alternar a representação entre lista de elementos e lista de passos do programa
- Criar, Guardar e Abrir um programa
- Chamar o controlo do programa na área de trabalho
- Abrir e guardar um sistema de coordenadas
- Eliminar elementos selecionados ou todos os elementos da lista de elementos

Mais informações: "Ajustar as funções auxiliares do inspetor", Página 94

Elemento de comando	Função
	<p>Seleção de elementos</p> <p>Seleção múltipla de elementos do mesmo tipo de geometria</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tocar em Seleção de elementos ▶ Para selecionar todos os elementos de um tipo de geometria na lista de elementos, tocar no tipo de geometria desejado ▶ Confirmar com OK ▶ Os elementos selecionados ficam marcados a verde
	<p>Enter</p> <p>Registo de pontos de medição com as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Com o registo automático de pontos de medição desativado, os pontos de medição são registados manualmente ■ Com o registo automático de pontos de medição ativado, o elemento de comando apresenta um ponto vermelho. Os pontos de medição são registados depois de expirado o tempo morto ajustado
	


6.14.2 Ajustar definições no menu de acesso rápido

O menu de acesso rápido permite ajustar as seguintes definições:

- Unidade para valores lineares (**Milímetros** ou **Polegadas**)
- Unidade para valores angulares (**Radiano**, **Graus decimais** ou **Grau-Min-Seg**)
- Tipo do sistema de coordenadas
- Tipo de registo de pontos de medição
- Tempo morto de registo automático de pontos de medição
- Seleção do sistema de coordenadas
- Criação automática de sistemas de coordenadas
- Projeção

 
Com o sensor OED ativado (opção de software), estão disponíveis adicionalmente as definições seguintes:

- Seleção da ampliação

 As definições disponíveis dependem da configuração do aparelho e das opções de software ativadas.

Ajustar unidades

Antes do início da medição, é necessário ajustar as unidades desejadas no menu de acesso rápido do inspetor.



- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Selecionar a **Unidade para valores lineares** desejada
- ▶ Selecionar a **Unidade para valores angulares** desejada
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- ▶ As unidades selecionadas são mostradas no **Menu de acesso rápido**

Selecionar o tipo de sistema de coordenadas

Dependendo do trabalho de medição, é possível definir o tipo de sistema de coordenadas (**Cartesiano** ou **Polar**) utilizado no menu de acesso rápido do inspetor.



- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Selecionar o **Tipo do sistema de coordenadas** desejado
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- ▶ As posições são representadas na **pré-visualização de posição** de acordo com o sistema de coordenadas selecionado.

Ajustar o registo automático de pontos de medição

É possível registar pontos de medição individualmente de forma automática ou manual. O registo automático (Auto-Enter) define os pontos de medição automaticamente, bastando que a ferramenta de medição se encontre por breve tempo sobre o ponto de medição. Tem a possibilidade de ligar ou desligar esta função e de ajustar o tempo de imobilização ("Tempo morto").

 


- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Ligar ou desligar **Auto-Enter**
- ▶ Com **Auto-Enter** ativado, no botão do ecrã **Enter** aparece um ponto vermelho
- ▶ Ajustar o **Tempo morto de Auto-Enter em ms** (150 ms a 10 000 ms)
- ▶ Quando a ferramenta de medição permaneça sobre um ponto de medição por mais tempo do que o intervalo selecionado, a ferramenta de medição define automaticamente um ou mais pontos de medição.
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- ▶ O estado **manual** ou **auto** mostra-se no menu de acesso rápido

Selecionar sistema de coordenadas

O menu de acesso rápido mostra o sistema de coordenadas atual. O sistema de coordenadas selecionado é atribuído a novos elementos. Através menu de acesso rápido, pode alternar entre os sistemas de coordenadas.

A definição padrão é o sistema de coordenadas da mesa de medição com a designação **Mundo**. Se determinar um novo ponto zero ou registrar um elemento de referência, o aparelho muda para o sistema de coordenadas temporário com a designação **Temp**. Caso mude o nome do sistema de coordenadas, a nova designação aparece no menu de acesso rápido e tem a possibilidade de atribuir o sistema de coordenadas a elementos individuais.



- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Selecionar o **Sistema de coordenadas** desejado
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- O menu de acesso rápido mostra o sistema de coordenadas selecionado.
- A visualização de posições refere-se ao sistema de coordenadas selecionado
- Quando criar novos elementos, o sistema de coordenadas selecionado é atribuído aos elementos

Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284

Criar sistema de coordenadas automaticamente

Se ativar a definição **Criar sistema de coordenadas automaticamente** e, em seguida, determinar um novo ponto zero, o aparelho muda para o novo sistema de coordenadas com a designação **COSx** (x = número sequencial).



- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Ativar a função **Criar sistema de coordenadas automaticamente** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**

 
Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284

Selecionar ampliação

Se estiver ativado um sensor óptico, é possível ter em consideração a ampliação ótica do objeto de medição. Para isso, selecione a ampliação adequada à ótica no menu de acesso rápido. O número de ampliações disponíveis depende da configuração da máquina de medição.



A ampliação ótica deve coincidir com a ampliação ajustada no aparelho.



- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Selecionar a ampliação desejada adequada à ótica
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- A ampliação selecionada é mostrada no **Menu de acesso rápido**

Selecionar plano de projeção

Se selecionar um plano de projeção e, em seguida, medir, construir ou definir um elemento, este é projetado no plano selecionado. Os valores do terceiro eixo não influenciam o cálculo de elementos. Criam um elemento 2D.



- ▶ No menu principal, tocar em **Menu de acesso rápido**
- ▶ Selecionar a **Projeção** desejada
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- ▶ A projeção selecionada é mostrada no **Menu de acesso rápido**

6.14.3 Ajustar as funções auxiliares do inspetor

Alternar entre lista de elementos e lista de passos do programa

A lista de elementos mostra os elementos registados, a lista de passos do programa mostra os passos do programa de medição.



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Selecionar a apresentação **Lista de elementos** ou **Lista de passos do programa**
- ▶ Com a ativação da lista de passos do programa, também a visualização do controlo do programa na área de trabalho é ativada.
- ▶ Para fechar as funções auxiliares, tocar em **Fechar**

Mais informações: "Programação", Página 329

Criar, guardar ou abrir programa de medição

Nas funções auxiliares do inspetor, é possível:

- criar um novo programa de medição
- guardar elementos registados como programa de medição
- abrir um programa de medição guardado
- mostrar o comando do programa

Criar o programa de medição



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Para criar um novo programa de medição, tocar em **Novo**
- ▶ No diálogo, tocar em **OK**
- > É criado um novo programa de medição
- > As funções auxiliares fecham-se

Guardar o programa de medição



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Para guardar elementos registados como programa de medição, tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no campo de introdução
- ▶ Introduzir o nome para o programa de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O programa de medição é guardado
- > As funções auxiliares fecham-se

Abrir o programa de medição



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Para abrir um programa de medição, tocar em **Abrir**



Ao abrir um programa de medição, o programa de medição atual é fechado. As alterações não guardadas perder-se-ão.

- ▶ Guardar as alterações ao programa de medição atual antes de abrir um programa de medição

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226

- ▶ Confirmar o aviso com **OK**
- ▶ Mostra-se a pasta **Internal/Programs**
- ▶ Navegar até à posição de memória do programa de medição
- ▶ Tocar no nome do programa de medição
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição
- ▶ Mostra-se a lista de passos do programa com os passos do programa de medição
- ▶ O programa de medição selecionado é exibido no comando do programa

Mostrar o comando do programa



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Para mostrar o comando do programa na área de trabalho, tocar em **Comando**
- ▶ Mostra-se o comando do programa



- ▶ Para fechar as funções auxiliares, tocar em **Fechar**

Mais informações: "Programação", Página 329

Guardar ou abrir sistema de coordenadas

Nas funções auxiliares do inspetor, é possível:

- guardar sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador como ficheiro 5RF
- abrir um sistema de coordenadas guardado

Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284

Guardar sistema coordenadas



- ▶ Selecionar o sistema de coordenadas definido pelo utilizador no menu de acesso rápido
- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no campo de introdução
- ▶ Indicar o nome do ficheiro
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O sistema de coordenadas é guardado

Abrir o sistema de coordenadas



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Tocar em **Abrir**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no ficheiro desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **Seleccionar**
- > O sistema de coordenadas é mostrado no menu de acesso rápido

Apagar elementos

Nas funções auxiliares do inspetor, é possível apagar vários elementos simultaneamente.



- ▶ Selecionar os elementos na lista de elementos
- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Para eliminar os elementos selecionados da lista de elementos, tocar em **Apagar seleção**
- ▶ Para eliminar todos os elementos da lista de elementos, tocar em **Apagar todos**



Elementos de referência como o ponto zero, o alinhamento e o plano de referência não podem ser eliminados enquanto outros elementos os tomarem como referência.



- ▶ Para fechar as funções auxiliares, tocar em **Fechar**

6.14.4 Ampliar a lista de elementos ou lista de passos do programa

Se contiver, pelo menos, um elemento ou um passo do programa, a lista de elementos ou a lista de passos do programa pode ser ampliada.



- ▶ Tocar no interruptor
- > A vista da lista de elementos ou da lista de passos do programa expande-se



- > O interruptor inferior é visualizado a verde
- ▶ Tocar no interruptor
- > A vista anterior é restaurada
- > O interruptor superior é visualizado a verde

6.15 Mensagens e feedback áudio

6.15.1 Mensagens

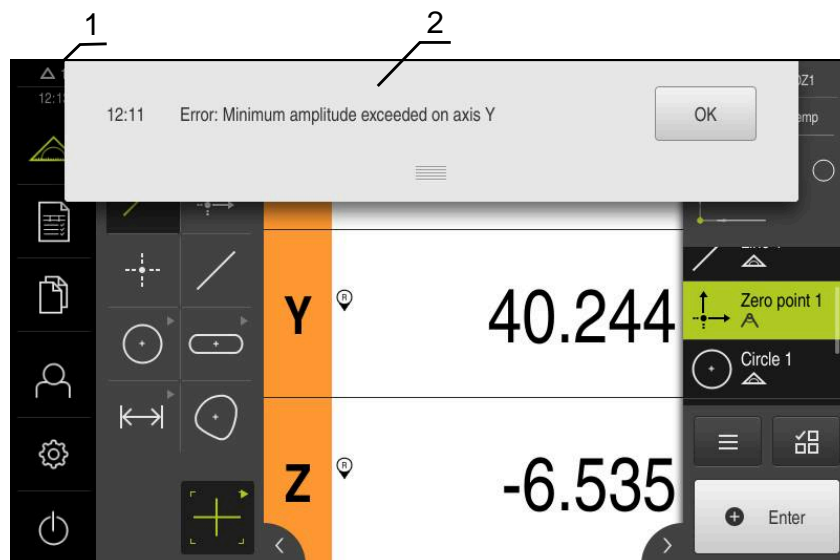


 
Figura 22: Visualização de mensagens na área de trabalho

- 1 A área de visualização de mensagem mostra a hora e o número de mensagens não fechadas
- 2 Lista das mensagens

As mensagens na margem superior da área de trabalho podem ser emitidas, por exemplo, devido a erros de operação, processos não concluídos ou programas de medição corretamente concluídos.

As mensagens são mostradas com a ocorrência do motivo para a mensagem ou ao tocar na área de visualização **Mensagens** na margem superior esquerda do ecrã.

Chamar mensagens



- ▶ Tocar em **Mensagens**
- > Abre-se a lista das mensagens

Ajustar a área de visualização



- ▶ Para ampliar a área de visualização das mensagens, deslizar a **alça** para baixo
- ▶ Para reduzir a área de visualização das mensagens, deslizar a **alça** para cima
- ▶ Para fechar a área de visualização, deslizar a **alça** para cima, para fora do ecrã
- > O número de mensagens não fechadas é indicado em **Mensagens**

Fechar mensagens

Dependendo do respetivo conteúdo, é possível fechar as mensagens com os seguintes elementos de comando:



- ▶ Para fechar uma mensagem indicativa, tocar em **Fechar**
- > A mensagem deixa de ser mostrada

ou

- ▶ Para fechar uma mensagem com possível efeito na aplicação, tocar em **OK**
- > A mensagem é, eventualmente, considerada pela aplicação
- > A mensagem deixa de ser mostrada

6.15.2 Assistente



Figura 23: Visualização de mensagens no Assistente

1 Assistente (exemplo)

O Assistente ajuda o utilizador na execução de passos de operação e programas ou na realização de processos de aprendizagem.

Pode deslizar o Assistente na área de trabalho.

Os elementos de comando do Assistente seguintes são mostrados consoante o passo de operação ou o processo.



- ▶ Para regressar ao último passo de trabalho ou repetir o processo, tocar em **Anular**



- ▶ Para confirmar o passo de trabalho mostrado, tocar em **Confirmar**
- ▶ O Assistente salta para o passo seguinte ou conclui o processo



- ▶ Para fechar o Assistente, tocar em **Fechar**

6.15.3 Feedback áudio

O aparelho pode enviar validações acústicas, para assinalar ações de comando, processos concluídos ou avarias.

Os sons disponíveis estão reunidos em áreas temáticas. Dentro de uma área temática, os sons diferenciam-se entre si.

Os ajustes do feedback áudio podem realizar-se no menu **Definições**.

Mais informações: "Sons", Página 370

7

**Colocação em
funcionamento**

7.1 Vista geral

Este capítulo contém todas as informações relativas à colocação em funcionamento do aparelho.

Na colocação em funcionamento, o instalador (**OEM**) do fabricante da máquina configura o aparelho para a utilização na máquina de medição correspondente.

É possível restaurar novamente as definições para os ajustes de fábrica.

Mais informações: "Restaurar", Página 410



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

7.2 Iniciar sessão para a colocação em funcionamento

7.2.1 Iniciar sessão de utilizador

Para a colocação em funcionamento do aparelho, é necessário que o utilizador **OEM** inicie sessão.



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Se necessário, encerrar a sessão do utilizador que a tenha iniciada
- ▶ Selecionar o utilizador **OEM**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe "**oem**"



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).

Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.



- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**
- > O utilizador inicia a sessão
- > O aparelho abre o menu **Medição**

7.2.2 Executar a procura de marcas de referência após o arranque



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 404



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 84

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 138

7.2.3 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- ▶ Na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

7.2.4 Alterar palavra-passe

Para evitar uma utilização indevida da configuração, a palavra-passe deve ser alterada.

A palavra-passe é confidencial e não deve ser divulgada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- ▶ O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- ▶ Tocar em **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe atual
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- ▶ A nova palavra-passe fica disponível no início de sessão seguinte

7.3 Etapas individuais da colocação em funcionamento



As etapas individuais da colocação em funcionamento seguintes dependem umas das outras.

- ▶ Para colocar o aparelho em funcionamento corretamente, executar os passos de operação pela ordem descrita

Condição: Iniciar sessão como utilizador do tipo **OEM** (ver "Iniciar sessão para a colocação em funcionamento", Página 102).

Ajustes básicos

- Ativar o Opções de software
- Ajustar data e hora
- Ajustar a unidade

Configurar eixos**Com interface EnDat EnDat:**

- Configurar eixos para encoders com interface EnDat
- Executar compensação de erros para encoders lineares
- Determinar o número de traços por rotação

Com interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}:

- Ligar a procura de marcas de referência
- Configurar eixos para encoders com interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}
- Executar compensação de erros para encoders lineares
- Determinar o número de traços por rotação

Com interface TTL:

- Ligar a procura de marcas de referência
- Configurar eixos para encoders com interface TTL
- Executar compensação de erros para encoders lineares
- Determinar os sinais de saída por rotação

Configurar o sensor (opção de software)

Com sensor OED:

- Ajustar as definições de contraste
- Configurar definições de desvio

Área OEM

- Adicionar documentação
- Adicionar ecrã inicial
- Configurar o aparelho para capturas de ecrã

Fazer uma cópia de segurança de dados

- Guardar dados de configuração
- Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

AVISO**Perda ou danos em dados de configuração!**

Se a fonte de corrente do aparelho for cortada enquanto este está ligado, os dados de configuração podem perder-se ou ficar danificados.

- ▶ Criar uma cópia de segurança dos dados de configuração e conservá-la para o restauro

7.4 Ajustes básicos**7.4.1 Ativar o Opções de software**

As **Opções de software** adicionais são ativadas no aparelho mediante um **Código de licença**.



Pode verificar as **Opções de software** ativadas na página da vista geral.
Mais informações: "Verificar as Opções de software", Página 109

Solicitar código de licença

Pode solicitar um código de licença através do procedimento seguinte:

- Exportar as informações do aparelho para a consulta de código de licença
- Criar a solicitação de consulta do código de licença

Exportar as informações do aparelho para a consulta de código de licença



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Informações do dispositivo**
- > Abre-se uma vista geral das informações do aparelho
- > Mostram-se a designação do produto, o número de identidade, o número de série e a versão de firmware
- ▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN e solicitar um código de licença para o aparelho, indicando as informações do aparelho exibidas
- > O código de licença e o ficheiro de licença são gerados e enviados por e-mail

Criar a solicitação de consulta do código de licença



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Tocar em **Opções de software**
- ▶ Para solicitar uma opção de software paga, tocar em **Pedir opções**
- ▶ Para obter uma opção de demonstração gratuita, tocar em **Pedir opções de teste**
- ▶ Para selecionar as opções de software desejadas, tocar na marca de seleção correspondente



- ▶ Para restaurar a entrada, tocar na marca de seleção da opção de software correspondente

- ▶ Tocar em **Criar solicitação**
- ▶ No diálogo, selecionar a posição de memória onde se deseja que a solicitação de licença seja guardada
- ▶ Introduzir um nome de ficheiro apropriado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- A solicitação de licença é criada e guardada na pasta selecionada
- ▶ Se a solicitação de licença se encontrar no aparelho, mover o ficheiro para um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) ou para a unidade de dados em rede
Mais informações: "Mover ficheiro", Página 360
- ▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN, transmitir uma solicitação de licença e pedir um código de licença para o aparelho
- O código de licença e o ficheiro de licença são gerados e enviados por e-mail

Ativar código de licença

Existem as seguintes possibilidades de ativar um código de licença:

- Importar o código de licença para o aparelho a partir do ficheiro de licença transmitido
- Registrar manualmente o código de licença no aparelho

Importar código de licença de ficheiro de licença



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Opções de software**
 - **Ativar opções**
- ▶ Tocar em **Importar ficheiro de licença**
- ▶ Selecionar o ficheiro da licença no sistema de ficheiros, no dispositivo USB de armazenamento em massa ou na unidade de dados em rede
- ▶ Confirmar a seleção com **Seleccionar**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O código de licença é ativado
- ▶ Tocar em **OK**
- > Dependendo da opção de software, poderá ser necessário reiniciar
- ▶ Confirmar o reinício com **OK**
- > A opção de software ativada fica à disposição

Registar código de licença manualmente



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Opções de software**
 - **Ativar opções**
- ▶ Registar o código de licença no campo de introdução **Código de licença**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O código de licença é ativado
- ▶ Tocar em **OK**
- > Dependendo da opção de software, poderá ser necessário reiniciar
- ▶ Confirmar o reinício com **OK**
- > A opção de software ativada fica à disposição

Verificar as Opções de software

Na página da vista geral, tem a possibilidade de controlar as **Opções de software** que estão ativadas no aparelho.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Opções de software**
 - **Vista geral**
- Mostra-se uma lista das **Opções de software** ativadas

7.4.2 Ajustar data e hora



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Data e hora**
- Os valores ajustados são exibidos no formato de ano, mês, dia, hora, minuto
- ▶ Para acertar a data e a hora na linha do meio, puxar as colunas para cima ou para baixo
- ▶ Para confirmar, tocar em **Ajustar**
- ▶ Selecionar o **Formato data** desejado na lista:
 - MM-DD-YYYY: visualização como mês, dia, ano
 - DD-MM-YYYY: visualização como dia, mês, ano
 - YYYY-MM-DD: visualização como ano, mês, dia

Mais informações: "Data e hora", Página 373

7.4.3 Ajustar a unidade

É possível ajustar diferentes parâmetros referentes às unidades, métodos de arredondamento e casas decimais.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Unidades**
- ▶ Para ajustar as unidades, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar a unidade
- ▶ Para ajustar os métodos de arredondamento, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar o método
- ▶ Para ajustar o número de casas decimais visíveis, tocar em - ou +

Mais informações: "Unidades", Página 373

7.5 Configurar eixos

O procedimento varia conforme o tipo de interface do encoder conectado:

- Encoders com interface do tipo EnDat:
Os parâmetros são assumidos automaticamente pelo encoder
Mais informações: "Configurar eixos para encoders com interface EnDat",
Página 112
- Encoders com interface do tipo 1 V_{SS} ou 11 µA_{SS} ou TTL:
Os parâmetros devem ser configurados manualmente

Pode consultar os parâmetros dos encoders HEIDENHAIN que são ligados tipicamente ao aparelho na vista geral de encoders típicos.

Mais informações: "Vista geral de encoders típicos", Página 110

7.5.1 Vista geral de encoders típicos

A vista geral seguinte contém os parâmetros de encoders HEIDENHAIN que tipicamente são ligados ao aparelho.



Se forem conectados outros encoders, consulte os parâmetros necessários na documentação do aparelho correspondente.

Encoders lineares

Série de encoders	Interfaces	Período de sinal	Marca de referência	Trajeto de deslocamento máximo
LS 328C	TTL	20 µm	Codificado / 1000	20 mm
AK LIDA 27	TTL	20 µm	Uma	-
		4 µm		
		2 µm		
AK LIDA 47	TTL	4 µm	Uma	-
		4 µm	Codificado / 1000*)	20 mm
		2 µm	Uma	-
		2 µm	Codificado / 1000*)	20 mm
LS 388C	1 V _{SS}	20 µm	Codificado / 1000	20 mm
AK LIDA 28	1 V _{SS}	200 µm	Uma	-
AK LIDA 48	1 V _{SS}	20 µm	Uma	-
AK LIF 48	1 V _{SS}	4 µm	Uma	-

*) "Codificado / 1000" apenas em conexão com a escala LIDA 4x3C

Exemplos de encoders absolutos utilizados tipicamente

Série de encoders	Interfaces	Passo de medição
AK LIC 411	EnDat 2.2	1 nm
		5 nm
		10 nm
AK LIC 211	EnDat 2.2	50 nm
		100 nm

Encoders angulares

Série de encoders	Interfaces	Número de linhas/ Sinais de saída por rotação	Marca de referência	Distância básica
RON 225	TTLx2	18000	Uma	-
RON 285	1 V _{SS}	18000	Uma	-
RON 285C	1 V _{SS}	18000	Codificado	20°
RON 785	1 V _{SS}	18000	Uma	-
RON 785 C	1 V _{SS}	18000	Codificado	20°
RON 786	1 V _{SS}	18000	Uma	-
RON 786C	1 V _{SS}	18000	Codificado	20°
ROD 220	TTLx2	18000	Uma	-
ROD 280	1 V _{SS}	18000	Uma	-
ROD 280C	1 V _{SS}	18000	Codificado	20°



Através das fórmulas seguintes, é possível calcular a distância básica das marcas de referência com distância codificada em encoders angulares

Distância básica = $360^\circ \div \text{Número de marcas de referência} \times 2$

Distância básica = $(360^\circ \times \text{distância básica em períodos de sinal}) \div \text{número de traços}$

7.5.2 Configurar eixos para encoders com interface EnDat

Se um eixo já estiver atribuído à entrada de encoder correspondente, um encoder com interface EnDat ligado é reconhecido automaticamente ao reiniciar e as definições são ajustadas. Em alternativa, é possível atribuir a entrada de encoder depois de se ter conectado o aparelho.

Condição: Está ligado um encoder com interface EnDat ao aparelho.



O procedimento de ajuste é idêntico para todos os eixos. Seguidamente, a título de exemplo, descreve-se o procedimento para um eixo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
 - ▶ Tocar no nome do eixo ou, eventualmente, em **Não definido**
 - ▶ Se necessário, seleccionar para o eixo o respetivo nome na lista desdobrável **Nome do eixo**
 - ▶ Tocar em **Sistema de medida**
 - ▶ Na lista desdobrável **Entrada de encoders**, determinar a ligação para o encoder correspondente:
 - X1
 - X2
 - X3
 - > As informações dos encoders disponíveis são transmitidas ao aparelho
 - > As definições são atualizadas
 - ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, seleccionar o tipo de encoder:
 - **Encoder linear**
 - **Encoder angular**
 - **Encoder angular como encoder linear**
 - ▶ Ao seleccionar **Encoder angular como encoder linear**, introduzir a **Transposição mecânica**
 - ▶ Ao seleccionar **Encoder angular**, escolher o **Modo visualizaç.**
 - ▶ Tocar em **Deslocação do ponto de referência**
 - ▶ Ativar ou desativar a **Deslocação do ponto de referência** (cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina) com o botão deslizante **ON/OFF**
 - ▶ Se ativada, indicar o valor de offset para a **Deslocação do ponto de referência** eingeben
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ou
- ▶ Para aceitar a posição atual como valor de offset, em **Posição atual para deslocação do ponto de referência**, tocar em **Aplicar**



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- > Para visualizar a placa de identificação eletrónica do encoder, tocar em **Placa de características**
- > Para visualizar os resultados do diagnóstico do encoder, tocar em **Diagnósticos**

Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 399

7.5.3 Configurar eixos para encoders com interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}



O procedimento de ajuste é idêntico para todos os eixos. Seguidamente, a título de exemplo, descreve-se o procedimento para um eixo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar no nome do eixo ou, eventualmente, em **Não definido**
- ▶ Se necessário, seleccionar para o eixo o respetivo nome na lista desdobrável **Nome do eixo**
- ▶ Tocar em **Sistema de medida**
- ▶ Na lista desdobrável **Entrada de encoders**, determinar a ligação para o encoder correspondente:
 - **X1**
 - **X2**
 - **X3**
- ▶ Na lista desdobrável **Sinal incremental**, seleccionar o tipo do sinal incremental:
 - **1 V_{SS}**: sinal de tensão senoidal
 - **11 μA**: sinal de corrente senoidal
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, escolher o tipo de encoder:
 - **Encoder linear**: eixo linear
 - **Encoder angular**: eixo rotativo
 - **Encoder angular como encoder linear**: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear
- ▶ Dependendo da seleção, introduzir outros parâmetros:
 - Com **Encoder linear**, introduzir o **Período de sinal** (ver "Encoders lineares", Página 110)
 - Com **Encoder angular**, introduzir o **Número de linhas** (ver "Encoders angulares", Página 111) ou determiná-lo no processo de memorização (ver "Determinar o número de traços por rotação", Página 116)
 - Com **Encoder angular como encoder linear**, introduzir o **Número de linhas** e a **Transposição mecânica**
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**
- ▶ Com **Encoder angular**, se necessário, escolher o **Modo visualizaç.**
- ▶ Tocar em **Marcas de referência**
- ▶ Na lista desdobrável **Marca de referência**, seleccionar a marca de referência:
 - **Nenhum**: Não existe nenhuma marca de referência
 - **Uma**: o encoder dispõe de uma marca de referência
 - **Codificado**: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas



- ▶ Se o encoder linear possuir marcas de referência codificadas, indicar o **Trajeto de deslocação máximo** (ver " Encoders lineares", Página 110)
 - ▶ Se o encoder angular possuir marcas de referência codificadas, indicar o parâmetro para a **Distância básica** (ver "Encoders angulares", Página 111)
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
 - ▶ Ativar ou desativar **Inversão dos impulsos da marca de referência** com o botão deslizante **ON/OFF**
 - ▶ Tocar em **Deslocação do ponto de referência**
 - ▶ Ativar ou desativar a **Deslocação do ponto de referência** (cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina) com o botão deslizante **ON/OFF**
 - ▶ Se ativada, indicar o valor de offset para a **Deslocação do ponto de referência** eingeben
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
 - ▶ Para aceitar a posição atual como valor de offset, em **Posição atual para deslocação do ponto de referência**, tocar em **Aplicar**
 - ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar duas vezes em **Voltar**
 - ▶ Na lista desdobrável **Frequência de filtro analógico**, selecionar a frequência do filtro passa-baixo para suprimir os sinais interferentes de alta frequência:
 - **33 kHz**: frequências interferentes acima de 33 kHz
 - **400 kHz**: frequências interferentes acima de 400 kHz
 - ▶ Ativar ou desativar a **Resistência de terminação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- i** Para os sinais incrementais do tipo sinal de corrente (11 μA_{SS}), a resistência de terminação é desativada automaticamente.
- ▶ Na lista desdobrável **Monitorização de erros**, selecionar o tipo de monitorização de erros:
 - **Desligado**: monitorização de erros não ativa
 - **Contaminação**: monitorização de erros da amplitude de sinal
 - **Frequência**: monitorização de erros da frequência de sinal
 - **Frequência & contaminação**: monitorização de erros da amplitude de sinal e da frequência de sinal
 - ▶ Na lista desdobrável **Sentido de contagem**, selecionar o sentido de contagem desejado:
 - **Positivo**: direção de deslocação no sentido de contagem do encoder
 - **Negativo**: direção de deslocação contra o sentido de contagem do encoder

Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 399

Determinar o número de traços por rotação

Em encoders angulares com interfaces do tipo 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}, é possível determinar exatamente o número de traços por rotação num processo de memorização.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar na designação do eixo ou, se necessário, em **Não definido**
- ▶ Eventualmente, seleccionar a designação do eixo na lista desdobrável **Nome do eixo**
- ▶ Tocar em **Sistema de medida**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, seleccionar o tipo **Encoder angular**
- ▶ Para o **Modo visualizaç.**, seleccionar a opção - ∞ ... ∞
- ▶ Tocar em **Marcas de referência**
- ▶ Na lista desdobrável **Marca de referência**, escolher uma das seguintes opções:

- **Nenhum**: Não existe nenhuma marca de referência
- **Uma**: o encoder dispõe de uma marca de referência



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Para dar início ao processo de memorização, tocar em **Iniciar**
- > O processo de memorização começa e mostra-se o Assistente
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- > O número de traços determinado no processo de memorização é aceite no campo **Número de linhas**



Se seleccionar outro modo de visualização após o processo de memorização, o número de traços determinado permanece guardado.

Mais informações: "Ajustes para encoders com interfaces do tipo 1 V_{SS} e 11 A_{SS}",
Página 400

7.5.4 Configurar eixos para encoders com interface TTL



O procedimento de ajuste é idêntico para todos os eixos. Seguidamente, a título de exemplo, descreve-se o procedimento para um eixo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar no nome do eixo ou, eventualmente, em **Não definido**
- ▶ Se necessário, selecionar para o eixo o respetivo nome na lista desdobrável **Nome do eixo**
- ▶ Tocar em **Sistema de medida**
- ▶ Na lista desdobrável **Entrada de encoders**, determinar a ligação para o encoder correspondente:
 - **X21**
 - **X22**
 - **X23**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, escolher o tipo de encoder:
 - **Encoder linear**: eixo linear
 - **Encoder angular**: eixo rotativo
 - **Encoder angular como encoder linear**: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear
- ▶ Dependendo da seleção, introduzir outros parâmetros:
 - Com **Encoder linear**, introduzir o **Período de sinal** (ver "Encoders lineares", Página 110)
 - Com **Encoder angular**, introduzir o **Sinais de saída por rotação** (ver "Encoders angulares", Página 111) ou determiná-lo no processo de memorização (ver "Determinar os sinais de saída por rotação", Página 119)
 - Com **Encoder angular como encoder linear**, introduzir o **Sinais de saída por rotação** e a **Transposição mecânica**
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**
- ▶ Com **Encoder angular**, se necessário, escolher o **Modo visualizaç.**
- ▶ Tocar em **Marcas de referência**
- ▶ Na lista desdobrável **Marca de referência**, selecionar a marca de referência:
 - **Nenhum**: Não existe nenhuma marca de referência
 - **Uma**: o encoder dispõe de uma marca de referência
 - **Codificado**: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas
 - **Codificado inversamente**: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas inversamente
- ▶ Se o encoder linear possuir marcas de referência codificadas, indicar o **Trajeto de deslocação máximo** (ver "Encoders lineares", Página 110)

- ▶ Se o encoder angular possuir marcas de referência codificadas, indicar o parâmetro para a **Distância básica** (ver "Encoders angulares", Página 111)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Se o encoder dispuser de marcas de referência codificadas, seleccionar a interpolação na lista desdobrável **Interpolação**:
 - **Sem função**
 - **2 vezes**
 - **5 vezes**
 - **10 vezes**
 - **20 vezes**
 - **50 vezes**
- ▶ Ativar ou desativar **Inversão dos impulsos da marca de referência** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Tocar em **Deslocação do ponto de referência**
- ▶ Ativar ou desativar a **Deslocação do ponto de referência** (cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina) com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Se ativada, indicar o valor de offset para a **Deslocação do ponto de referência** eingeben
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para aceitar a posição atual como valor de offset, em **Posição atual para deslocação do ponto de referência**, tocar em **Aplicar**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar duas vezes em **Voltar**
- ▶ Ativar ou desativar a **Resistência de terminação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Na lista desdobrável **Monitorização de erros**, seleccionar o tipo de monitorização de erros:
 - **Desligado**: monitorização de erros não ativa
 - **Frequência**: monitorização de erros da frequência de sinal
- ▶ Na lista desdobrável **Sentido de contagem**, seleccionar o sentido de contagem desejado:
 - **Positivo**: direção de deslocação no sentido de contagem do encoder
 - **Negativo**: direção de deslocação contra o sentido de contagem do encoder



Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 399

Determinar os sinais de saída por rotação

Em encoders angulares com interfaces do tipo TTL, é possível determinar exatamente o número de sinais de saída por rotação num processo de memorização.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar na designação do eixo ou, se necessário, em **Não definido**
- ▶ Eventualmente, seleccionar a designação do eixo na lista desdobrável **Nome do eixo**
- ▶ Tocar em **Sistema de medida**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, seleccionar o tipo **Encoder angular**
- ▶ Para o **Modo visualizaç.**, seleccionar a opção - ∞ ... ∞
- ▶ Tocar em **Marcas de referência**
- ▶ Na lista desdobrável **Marca de referência**, escolher uma das seguintes opções:

- **Nenhum**: Não existe nenhuma marca de referência
- **Uma**: o encoder dispõe de uma marca de referência



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Para dar início ao processo de memorização, tocar em **Iniciar**
- O processo de memorização começa e mostra-se o Assistente
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- O número de sinais de saída determinado no processo de memorização é aceite no campo **Sinais de saída por rotação**



Se seleccionar outro modo de visualização após o processo de memorização, o número de sinais de saída determinado permanece guardado.

Mais informações: "Ajustes para encoders com interfaces do tipo TTL",
Página 402

7.5.5 Executar compensação de erros para encoders lineares

Fatores mecânicos como, p. ex., erros de guia, tombos nas posições finais, tolerâncias da superfície de apoio ou uma instalação desfavorável (erro de Abbe) podem provocar erros de medição. Mediante a compensação de erros, o aparelho consegue compensar automaticamente erros de medição sistemáticos logo durante o registo de pontos de medição. Através da comparação de valores nominais e reais, é possível definir um ou mais fatores de compensação e aplicá-los nas medições subsequentes.

Faz-se a distinção entre os seguintes métodos:

Configurar a compensação de erros para eixos individuais

- Compensação de erros linear (LEC): o fator de compensação é calculado com base no comprimento predefinido de um padrão de medição (comprimento nominal) e o percurso de deslocação efetivo (comprimento real). O fator de compensação é aplicado linearmente em toda a área de medição.
- Compensação de erros linear por secção (SLEC): o eixo é dividido em várias secções recorrendo a, no máximo, 200 pontos de correção. É definido e aplicado em cada secção um fator de compensação próprio.

Configurar a compensação de erros universalmente para os eixos

- Compensação de erros não linear (NLEC): a área de medição subdivide-se por, no máximo, 99 pontos de correção numa grelha com várias áreas parciais. Em cada área parcial é determinado e aplicado um fator de compensação próprio.
- Compensação de erro de perpendicularidade (SEC): o fator de compensação é determinado, comparando o ângulo nominal dos eixos ortogonais e o resultado da medição. O fator de compensação é aplicado em toda a área de medição.

AVISO**Alterações posteriores às definições dos encoders podem causar erros de medição**

Caso se alterem definições dos encoders, como a entrada do encoder, o tipo de encoder, o período de sinal ou as marcas de referência, é possível que os fatores de compensação determinados anteriormente deixem de ser aplicáveis.

- ▶ Caso se alterem as definições do encoder, executar novamente a compensação de erros em seguida



Todos os métodos requerem que se meça exatamente a curva de erro efetiva com a ajuda, p. ex., de um encoder comparativo ou de um padrão de calibração.



A compensação de erros linear e a compensação de erros linear por secção não podem ser combinadas entre si.



Se ativar a deslocação do ponto de referência, seguidamente, é necessário configurar de novo a compensação de erros. Dessa forma, evitam-se erros de medição.

Configurar a compensação de erros linear (LEC)

Na compensação de erros linear (LEC), o aparelho aplica um fator de compensação que é calculado com base no comprimento predefinido de um padrão de medição (comprimento nominal) e o percurso de deslocação efetivo (comprimento real). O fator de compensação é aplicado em toda a área de medição.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Selecionar eixo
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros linear (LEC)**
- ▶ Introduzir o comprimento do padrão de medição (comprimento nominal)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir o comprimento do percurso de deslocação efetivo determinado por medição (comprimento real)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**

Mais informações: "Compensação de erros linear (LEC)", Página 406

Configurar a compensação de erros linear por secção (SLEC)

Numa compensação de erros linear por secção (SLEC), o eixo é subdividido em secções de trajeto curtas recorrendo a, no máximo, 200 pontos de correção. Os desvios entre o efetivo percurso de deslocação e o comprimento do trajeto em cada secção do trajeto produzem os valores de compensação que compensam os fatores mecânicos no eixo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Selecionar eixo
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros linear por secção (SLEC)**
- ▶ Desativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Tocar em **Criar tabela de pontos de correção**
- ▶ Tocando em + ou -, ajustar o **N.º de pontos de correção** desejado (máx. 200)
- ▶ Introduzir a **Distância dos pontos de correção** desejada
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ **Introduzir Pto.inicial**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para criar a tabela de pontos de correção, tocar em **Criar**
- > É criada a tabela de pontos de correção
- > Na tabela de pontos de correção mostram-se as **posições dos pontos de correção (P)** e os **valores de compensação (D)** das secções de trajeto correspondentes
- ▶ Introduzir o valor de compensação (D) "**0,0**" para o ponto de correção **0**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Em **Valor de compensação (D)**, indicar os valores de compensação, determinados por medição, para os pontos de correção criados
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar duas vezes em **Voltar**
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- > É aplicada a compensação de erros para o eixo



Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)",
Página 406

Ajustar a tabela de pontos de correção existente

Depois de se ter criado uma tabela de pontos de correção para a compensação de erros linear por secção, esta tabela de pontos de correção pode ser ajustada, caso seja necessário.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Selecionar eixo
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros linear por secção (SLEC)**
- ▶ Desativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Tocar em **Tabela de pontos de compensação**
- ▶ Na tabela de pontos de correção mostram-se as **posições dos pontos de correção (P)** e os **valores de compensação (D)** das secções de trajeto correspondentes
- ▶ Ajustar o **Valor de compensação (D)** aos pontos de correção
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ É aplicada a compensação de erros ajustada para o eixo



Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)",
Página 406

Configurar a Compensação de erros não linear (NLEC)

Para uma **Compensação de erros não linear (NLEC)**, a área de medição é subdividida numa grelha com secções da superfície do mesmo tamanho através de, no máximo, 99 pontos de correção. Para cada secção da superfície é determinado um fator de compensação, comparando entre si os valores nominais e os valores reais (valores de medição) dos pontos de correção.

Para determinar os valores nominais e os valores reais dos pontos de correção, existem as seguintes possibilidades:

Determinar valores nominais

- Ler desvios do padrão de calibração (ACF)
- Criar tabela de pontos de correção manualmente

Determinar valores reais

- Importar tabela de pontos de correção (TXT ou XML)
- Determinar valores reais no processo de memorização
- Determinar valores reais manualmente



Os ficheiros de importação estão sujeitos às seguintes condições:

- ▶ Não utilizar tremeas ou caracteres especiais no nome do ficheiro
- ▶ Utilizar o ponto como separador decimal



Nos casos seguintes, tanto os valores nominais, como os valores reais da tabela de pontos de correção existente são sobrescritos:

- Quando se alterem manualmente a quantidade ou as distâncias dos pontos de correção
- Quando se importe um ficheiro contendo dados não coincidentes sobre a quantidade ou as distâncias dos pontos de correção

Mais informações: "Compensação de erros não linear (NLEC)", Página 397

Desativar a compensação de erros não linear (NLEC)

Para poder configurar a **Compensação de erros não linear (NLEC)**, em primeiro lugar, é necessário desativá-la.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Desativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- A tabela de pontos de correção está ativada para edição

Ler desvios do padrão de calibração



Regra geral, os dados sobre os desvios do padrão de calibração são fornecidos pelo fabricante.

Condições:

- Os valores nominais estão disponíveis num ficheiro ACF correspondendo ao esquema de importação do aparelho

Mais informações: "Criar ficheiro de importação ACF", Página 125

- A **Compensação de erros não linear (NLEC)** está desativada



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Tocar em **Ler desvios do padrão de calibração**
- ▶ Navegar até à pasta desejada
- ▶ Tocar no ficheiro desejado (ACF)
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > Os valores nominais são importados do ficheiro

Criar ficheiro de importação ACF

Para poder importar os dados de calibração para o aparelho, estes devem ser registados num ficheiro ACF.

- ▶ Abrir um ficheiro novo no editor de texto do computador
- ▶ Guardar o ficheiro com a extensão *.acf com um nome inequívoco
- ▶ Registrar os valores separados por tabulações de acordo com o esquema descrito seguidamente



Os ficheiros de importação estão sujeitos às seguintes condições:

- ▶ Não utilizar tremas ou caracteres especiais no nome do ficheiro
- ▶ Utilizar o ponto como separador decimal

Esquema ACF

O ficheiro ACF contém os valores nominais dos pontos de correção nos eixos X e Y. Os valores nominais são corrigidos segundo os desvios do padrão de calibração.

O exemplo seguinte mostra uma grelha com 5 x 5 pontos de correção a uma distância de 25 mm no eixo X e de 20 mm no eixo Y, alinhado com o eixo X.

Exemplo

MM	X
25.0	20.0
5	5
0.0000	0.0000
25.0012	-0.0010
50.0003	-0.0006
75.0010	0.0016
100.0021	0.0000
0.00005	20.0020
25.0013	20.0021
50.0013	20.0022
75.0005	20.0023
99.9996	20.0003
-0.00010	39.9998
24.9981	39.9979
49.9999	40.0001
75.0004	40.0021
100.0019	40.0008
0.00003	59.9992
25.0000	60.0018
50.0001	60.0003
75.0020	59.9990
100.0001	60.0001
-0.00003	80.0021
24.9979	80.0004
50.0020	79.9991
75.0001	79.9985
100.0010	80.0002

Explicação

A vista geral seguinte explica a estrutura do ficheiro de importação ACF.

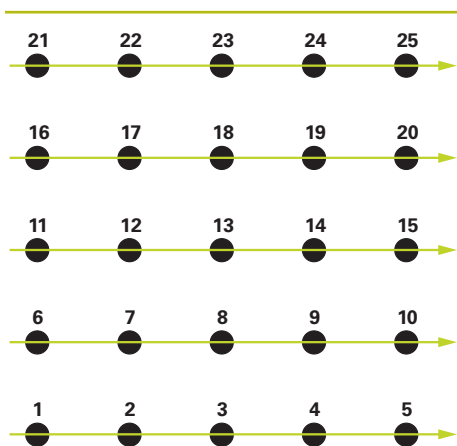
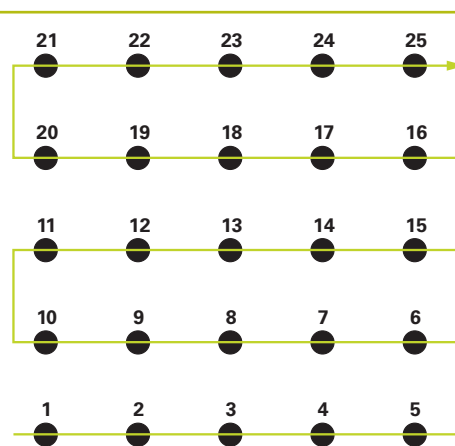
Valor	Explicação	Valor	Explicação
MM	Unidade Milímetros (não configurável)	X	Eixo de alinhamento (X ou Y)
25.0	Distância entre pontos de correção no eixo X	20.0	Distância entre pontos de correção no eixo Y
5	Quantidade de pontos de correção no eixo X	5	Quantidade de pontos de correção no eixo Y
0.0000	Valor nominal do primeiro ponto de correção no eixo X	0.0000	Valor nominal do primeiro ponto de correção no eixo Y
25.0012	Valor nominal do segundo ponto de correção no eixo X	-0.0010	Valor nominal do segundo ponto de correção no eixo Y



Para cada ponto de correção, o ficheiro contém outra linha com os valores X e Y.



Os pontos de correção podem ser indicados linha a linha ou em sequência em forma de meandro. O dispositivo ajusta a direção de leitura automaticamente.

Direção de leitura em forma de linha**Direção de leitura em forma de meandro**

Criar tabela de pontos de correção manualmente



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Indicar o **N.º de pontos de correção** para o primeiro eixo
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Indicar o **Distância dos pontos de correção** para o primeiro eixo
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Repetir o processo para o segundo eixo
- ▶ A quantidade e a distância dos pontos de correção são aceites na tabela de pontos de correção
- ▶ A tabela de pontos de correção existente é sobrescrita

Importar tabela de pontos de correção

Para ajustar os valores reais dos pontos de correção, é possível importar os seguintes tipos de ficheiro:

- XML: contém valores reais
- TXT: contém valores nominais
- TXT avançado: contém desvios dos valores nominais

Condições:

- Os valores estão disponíveis num ficheiro XML ou TXT correspondendo ao esquema de importação do aparelho

Mais informações: "Criar ficheiro de importação XML", Página 133

Mais informações: "Criar ficheiro de importação TXT", Página 129

- A **Compensação de erros não linear (NLEC)** está desativada



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Tocar em **Importar tabela de pontos de correção**
- ▶ Navegar até à pasta desejada
- ▶ Tocar no ficheiro desejado (TXT ou XML)
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Dependendo do tipo de ficheiro importado, a tabela de pontos de correção é ajustada:
 - **XML:** Os valores reais são importados do ficheiro
 - **TXT:** Os valores reais são importados do ficheiro
 - **TXT avançado:** Os valores reais são corrigidos segundo os desvios



Para manter os valores nominais da tabela de pontos de correção existente, defina a quantidade e as distâncias no ficheiro de importação de forma análoga à tabela de pontos de correção existente. De outro modo, os valores nominais serão sobrescritos com a grelha que está indicada no ficheiro. Os desvios do padrão de calibração importados anteriormente perder-se-ão.

Criar ficheiro de importação TXT

- ▶ Abrir um ficheiro novo no editor de texto do computador
- ▶ Guardar o ficheiro com a extensão *.txt com um nome inequívoco
- ▶ Registrar os dados separados por tabulações de acordo com um dos seguintes esquemas:
 - Esquema TXT: o ficheiro contém os valores reais dos pontos de correção
 - Esquema TXT avançado: o ficheiro contém os desvios do valor nominal teórico



Os ficheiros de importação estão sujeitos às seguintes condições:

- ▶ Não utilizar tremas ou caracteres especiais no nome do ficheiro
- ▶ Utilizar o ponto como separador decimal

Esquema TXT

O ficheiro TXT contém os valores reais dos pontos de correção nos eixos X e Y.

O exemplo seguinte mostra uma grelha com 5 x 5 pontos de correção a uma distância de 25 mm no eixo X e de 20 mm no eixo Y, alinhado com o eixo X.

Exemplo

MM	X
25.0	20.0
5	5
0.0000	0.0000
25.0012	-0.0010
50.0003	-0.0006
75.0010	0.0016
100.0021	0.0000
0.00005	20.0020
25.0013	20.0021
50.0013	20.0022
75.0005	20.0023
99.9996	20.0003
-0.00010	39.9998
24.9981	39.9979
49.9999	40.0001
75.0004	40.0021
100.0019	40.0008
0.00003	59.9992
25.0000	60.0018
50.0001	60.0003
75.0020	59.9990
100.0001	60.0001
-0.00003	80.0021

MM	X
24.9979	80.0004
50.0020	79.9991
75.0001	79.9985
100.0010	80.0002

Explicação

A vista geral seguinte explica os valores que pode ajustar individualmente. Todos os dados que não estejam indicados devem ser consultados no exemplo. Registe os valores separados por tabulações.

Valor	Explicação	Valor	Explicação
MM	Unidade de medição Milímetros (em alternativa: IN para polegadas)	X	Eixo de alinhamento (X ou Y)
25.0	Distância entre pontos de correção no eixo X	20.0	Distância entre pontos de correção no eixo Y
5	Quantidade de pontos de correção no eixo X	5	Quantidade de pontos de correção no eixo Y
0.0000	Valor real do primeiro ponto de correção no eixo X	0.0000	Valor real do primeiro ponto de correção no eixo Y
25.0012	Valor real do segundo ponto de correção no eixo X	-0.0010	Valor real do segundo ponto de correção no eixo Y



Para cada ponto de correção, o ficheiro contém outra linha com os valores X e Y.

Esquema TXT avançado

O ficheiro TXT avançado contém os desvios dos pontos de correção dos valores nominais nos eixos X e Y.

O exemplo seguinte mostra uma grelha com 5 x 5 pontos de correção a uma distância de 25 mm no eixo X e de 20 mm no eixo Y.

Exemplo

NLEC Data File

0.91

// Serial Number = CA-1288-6631-1710

MM

ON

Number of Grid Points (x, y):

5

5

Grid Block Size (x, y):

25.0

20.0

Desvio:

0

0

Estação (1, 1)

0.00000

0.00000

Estação (2, 1)

0.00120

-0.00100

Estação (3, 1)

0.00030

-0.00060

Estação (4, 1)

0.00100

0.00160

Estação (5, 1)

0.00210

0.00000

Estação (1, 2)

0.00005

0.00200

Estação (2, 2)

0.00130

0.00210

Estação (3, 2)

0.00130

0.00220

Estação (4, 2)

0.00050

0.00230

Estação (5, 2)

-0.00040

0.00030

Estação (1, 3)

-0.00010

-0.00020

Estação (2, 3)

-0.00190

-0.00210

Estação (3, 3)

-0.00010

0.00010

Estação (4, 3)

0.00040

0.00210

Estação (5, 3)

0.00190

0.00080

Estação (1, 4)

NLEC Data File	
0.00003	-0.00080
Estação (2, 4)	
0.00000	0.00180
Estação (3, 4)	
-0.00010	0.00030
Estação (4, 4)	
0.00200	-0.00100
Estação (5, 4)	
0.00010	0.00010
Estação (1, 5)	
-0.00003	0.00210
Estação (2, 5)	
-0.00210	0.00040
Estação (3, 5)	
0.00200	-0.00090
Estação (4, 5)	
0.00010	-0.00150
Estação (5, 5)	
0.00100	0.00020

Explicação

A vista geral seguinte explica os valores que pode ajustar individualmente. Todos os dados que não estejam indicados devem ser consultados no exemplo.

Valor		Explicação
// Serial Number = CA-1288-6631-1710		Número de série (opcional)
MM		Unidade de medição Milímetros (em alternativa: IN para polegadas)
Number of Grid Points (x, y):		
5	5	Quantidade de pontos de correção nos eixos X e Y
Grid Block Size (x, y):		
25.0	20.0	Distância dos pontos de correção nos eixos X e Y
Estação (1, 1):		
0.00000	0.00000	Desvio do primeiro ponto de correção nos eixos X e Y
Estação (2, 1):		
0.00120	-0.00100	Desvio do segundo ponto de correção nos eixos X e Y



Para cada ponto de correção, o ficheiro contém uma secção **Estação (x, y)** com os desvios nos eixos X e Y.

Criar ficheiro de importação XML

Para criar um ficheiro de importação XML, pode exportar e ajustar a tabela de pontos de correção existente ou criar um ficheiro novo.

Exportar e ajustar a tabela de pontos de correção



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Tocar em **Exportar tabela de pontos de correção**
- ▶ Selecionar a posição de memória pretendida, p. ex., um suporte de dados externo
- ▶ Navegar até à pasta desejada
- ▶ Guardar o ficheiro com um nome inequívoco
- ▶ Ajustar os valores no editor de XML ou no editor de texto do computador



O ficheiro XML exportado também contém os valores nominais dos pontos de correção (secção **<group id="Standard"> </group>** Estes dados não são considerados na importação. Se necessário, pode eliminar a secção do ficheiro de importação.

Criar novo ficheiro

- ▶ Abrir o ficheiro novo no editor de XML ou no editor de texto do computador
- ▶ Guardar o ficheiro com a extensão *.xml com um nome inequívoco
- ▶ Registrar os dados de acordo com o esquema descrito seguidamente



- Os ficheiros de importação estão sujeitos às seguintes condições:
- ▶ Não utilizar tremas ou caracteres especiais no nome do ficheiro
 - ▶ Utilizar o ponto como separador decimal

Esquema XML

O ficheiro XML contém os valores reais dos pontos de correção nos eixos X e Y.

O exemplo seguinte mostra uma grelha com 5 x 5 pontos de correção a uma distância de 25 mm no eixo X e de 20 mm no eixo Y.

Exemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<base id="Settings">
<group id="CellSize">
<element id="x">25</element>
<element id="y">20</element>
</group>
<group id="General">
<element id="enabled">>false</element>
</group>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<group id="GridSize">
<element id="x">5</element>
<element id="y">5</element>
</group>
<group id="Level0">
<element id="Position" Angle="0" Z="0" Y="0" X="0"/>
<element id="0-0" Y="0" X="0"/>
<element id="1-0" Y="-0.001" X="25.0012000000000001"/>
<element id="2-0" Y="-0.0005999999999999995" X="50.0003000000000003"/>
<element id="3-0" Y="0.0016000000000000001" X="75.0010000000000005"/>
<element id="4-0" Y="0" X="100.0021"/>
<element id="0-1" Y="20.001999999999999" X="5.0000000000000002"/>
<element id="1-1" Y="20.002099999999999" X="25.0013000000000001"/>
<element id="2-1" Y="20.002199999999998" X="50.0013000000000001"/>
<element id="3-1" Y="20.0023000000000002" X="75.0005000000000002"/>
<element id="4-1" Y="20.000299999999999" X="99.9996000000000001"/>
<element id="0-2" Y="39.9998" X="-0.0001"/>
<element id="1-2" Y="39.9979000000000001" X="24.9981000000000001"/>
<element id="2-2" Y="40.0001000000000003" X="49.999899999999997"/>
<element id="3-2" Y="40.002099999999999" X="75.000399999999999"/>
<element id="4-2" Y="40.000799999999998" X="100.0019000000000001"/>
<element id="0-3" Y="59.9992000000000002" X="3.0000000000000001"/>
<element id="1-3" Y="60.0018000000000003" X="25"/>
<element id="2-3" Y="60.0003000000000003" X="49.999899999999997"/>
<element id="3-3" Y="59.9990000000000002" X="75.001999999999995"/>
<element id="4-3" Y="60.0001000000000003" X="100.0001"/>
<element id="0-4" Y="80.002099999999999" X="-3.0000000000000001"/>
<element id="3-4" Y="79.9985000000000007" X="75.0001000000000003"/>
<element id="2-4" Y="79.999099999999999" X="50.0020000000000002"/>
<element id="4-4" Y="80.0002000000000007" X="100 001"/>
</group>
</base>
<base id="version" build="0" minor="4" major="1"/>
</configuration>

```


Explicação

A vista geral seguinte explica os parâmetros e os valores que pode ajustar individualmente. Todos os elementos que não estejam indicados devem ser consultados no exemplo.

Grupo	Parâmetros e valores (exemplo)	Explicação
<group id="CellSize">	<element id="x"> 25 </element>	Distância entre pontos de correção no eixo X, aqui: 25 mm
	<element id="y"> 20 </element>	Distância entre pontos de correção no eixo Y, aqui: 20 mm
<group id="GridSize">	<element id="x"> 5 </element>	Quantidade de pontos de correção no eixo X, aqui: 5 pontos de correção

Grupo	Parâmetros e valores (exemplo)	Explicação
	<code><element id="y">5</element></code>	Quantidade de pontos de correção no eixo Y, aqui: 5 pontos de correção
<code><group id="Level0"></code>	<code><element id="0-0" Y="0" X="0"/></code>	Valores reais do primeiro ponto de correção na unidade mm, aqui: <ul style="list-style-type: none"> ■ X = 0 ■ Y = 0
	<code><element id="1-0" Y="-0.001" X="25.001200000000001"/></code>	Valores reais do segundo ponto de correção na unidade mm, aqui: <ul style="list-style-type: none"> ■ X = -0 001 ■ Y = 25.001200000000001
Para cada ponto de correção, o grupo contém outro elemento com os parâmetros indicados.		

Determinar valores reais no processo de memorização

 Este processo não pode ser anulado.




- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Para dar início ao processo de memorização, tocar em **Iniciar**
- ▶ O assistente mostra-se no menu **Medição**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Medir ou construir o elemento necessário
- ▶ Para continuar, tocar em **Confirmar** no Assistente



 O último elemento registado é aceite na tabela de pontos de correção.



- ▶ Para fechar o Assistente, tocar em **Fechar**
- ▶ Os valores medidos no processo de memorização são aceites como valores reais na tabela de pontos de correção
- ▶ Depois de concluído o processo de memorização, mostra-se o menu **Medição**

Determinar valores reais manualmente



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Tocar em **Tabela de pontos de compensação**
- ▶ Introduzir os valores reais dos pontos de correção
- ▶ Confirmar cada introdução com **RET**

Ativar a compensação de erros não linear



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ A compensação de erros é aplicada a partir da medição seguinte

Eliminar tabela de pontos de correção

Os desvios guardados na tabela de pontos de correção podem ser eliminados. Em causa estão tanto os desvios do padrão de calibração, como os valores reais medidos ou importados. A quantidade e as distâncias dos pontos de correção mantêm-se.

Condição: A compensação de erros não linear está desativada



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros não linear (NLEC)**
- ▶ Para eliminar a tabela de pontos de correção, tocar em **Restaurar**
- ▶ Confirmar a mensagem com **OK**
- ▶ Os desvios do padrão de calibração são eliminados
- ▶ Os valores reais dos pontos de correção são equiparados com os valores nominais

Configurar a Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)

Com a **Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)**, os erros de ângulo são compensados durante o registo de pontos de medição. O fator de compensação é determinado com base no desvio do ângulo nominal dos eixos ortogonais relativamente ao resultado da medição efetivo. O fator de compensação é aplicado em toda a área de medição.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Eixos**
 - **Definições gerais**
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)**
- > Mostram-se os valores de medição (M) e os valores nominais (S) dos três eixos ortogonais
- ▶ Introduzir os valores de medição do padrão de medição (= valores nominais)
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- > A compensação de erros de perpendicularidade é aplicada a partir da medição seguinte

Mais informações: "Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)",
Página 398

7.5.6 Ligar a procura de marcas de referência

Com a ajuda das marcas de referência, o aparelho pode, referenciar a mesa da máquina para a máquina. Com a procura de marcas de referência ligada, após o arranque do aparelho, mostra-se um assistente que manda movimentar os eixos para a procura de marcas de referência.

Condição: os encoders instalados devem dispor de marcas de referência que tenham sido configuradas nos parâmetros de eixo.



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.



Dependendo da configuração, também é possível cancelar a procura de marcas de referência após o arranque do aparelho.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)", Página 404



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Definições gerais**
 - **Marcas de referência**
- ▶ Ativar a **Procura de marcas de referência após o arranque do aparelho** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ É necessário passar sobre as marcas de referência após cada arranque do aparelho
- ▶ As funções do aparelho só estarão disponíveis após a procura de marcas de referência
- ▶ Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar
- ▶ **Mais informações:** "Elementos de comando da visualização de posições", Página 84

7.6 Configurar o sensor OED

Se a Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED estiver ativada, é necessário configurar o sensor OED. Nesta secção, descreve-se a configuração.

7.6.1 Ajustar ampliações

Nas máquinas de medição com ampliações ópticas ajustáveis, é necessário criar cada ampliação também no aparelho. Dessa forma, obtém-se a relação proporcional correta na medição.

A quantidade de ampliações depende da máquina de medição conectada ao aparelho.

Regular a ampliação



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Sensores**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Deteção ótica de arestas (OED)**
 - **Ampliações**
- ▶ Ajustar uma ampliação na máquina de medição, p. ex., 1.0
- ▶ Tocar em p. ex., **Zoom OED 1**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
- ▶ Ajustar a descrição existente
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Abreviatura para menu de acesso rápido**
- ▶ Ajustar a abreviatura existente
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- A ampliação surge na lista das ampliações com as informações atualizadas

Mais informações: "Ampliações", Página 376

Inserir ampliação



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Sensores**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Deteção ótica de arestas (OED)**
 - **Ampliações**
- ▶ Ajustar uma ampliação na máquina de medição, p. ex., 2.0
- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
- ▶ Introduzir a descrição da ampliação ajustada
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Abreviatura para menu de acesso rápido**
- ▶ Introduzir uma abreviatura expressiva
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- A abreviatura é necessária para seleccionar a ampliação no menu de acesso rápido do inspetor
- ▶ Tocar em **Adicionar**
- A nova ampliação surge na lista das ampliações

Mais informações: "Ampliações", Página 376

Eliminar a ampliação

É possível eliminar da lista as ampliações que já não são necessárias.



Só podem ser eliminadas ampliações inativas.



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- ▶ No **menu de acesso rápido**, tocar em **Inspetor**
- ▶ Selecionar uma ampliação que não deva ser apagada



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Sensores**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Deteção ótica de arestas (OED)**
 - **Ampliações**
- > A ampliação ativa é assinalada com uma marca de seleção
- ▶ Tocar na ampliação inativa que deverá ser eliminada
- ▶ Tocar em **Remover**
- ▶ Para confirmar a eliminação, tocar em **Remover** no diálogo
- > A ampliação é eliminada da lista das ampliações

7.6.2 Ajustar as definições de contraste

Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de contraste às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se um ponto na área clara e outro na área escura do ecrã.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- > A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de contraste no processo de memorização, em **Processo de memorização do contraste OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- > As definições de contraste são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de contraste", Página 377

7.6.3 Ajustar as definições do limiar

As definições de limiar determinam a partir de quando uma transição de claro-escuro é aceite como aresta. Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de limiar às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se uma distância para a qual se define um valor nominal.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de limiar no processo de memorização, em **Processo de memorização do limiar OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de limiar são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de limiar", Página 377

7.6.4 Configurar definições de desvio

As definições de desvio compensam o desvio de posição entre a retícula de registo de pontos de medição e o sensor OED de deteção de arestas. É possível configurar as definições de desvio num processo de memorização, medindo um círculo com duas ferramentas de medição diferentes. O desvio do sensor OED para os eixos X e Y é calculado a partir dos desvios dos dois círculos e compensado em medições subsequentes.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de desvio no processo de memorização, em **Processo de memorização do desvio OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no Assistente:
 - Medir pontos de círculo com a ferramenta de medição Retícula
 - Aceitar cada um dos pontos medidos com **Registar ponto**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de desvio são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de desvio", Página 378

7.7 Área OEM

Na **Área OEM**, o instalador tem a possibilidade de proceder a ajustes específicos no aparelho:

- **Documentação:** Documentação OEM, p. ex., adicionar instruções de assistência
- **Ecrã inicial:** Definir o ecrã inicial com o logótipo próprio da empresa
- **Capturas de ecrã:** Configurar o dispositivo para capturas de ecrã com o programa ScreenshotClient

7.7.1 Adicionar documentação

A documentação do aparelho pode ser guardada no aparelho, o que permite visualizá-la diretamente.



Como documentação podem ser adicionados somente documentos em formato *.pdf. O aparelho não mostra documentos com outros formatos de ficheiro.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Documentação**
 - **Adicionar instruções de assistência OEM**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Para aceder ao ficheiro desejado, tocar na posição de memória correspondente



Se, ao seleccionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Navegar até à pasta com o ficheiro
- ▶ Tocar no nome de ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ O ficheiro é copiado para a área **Recomendações de assistência técnica** do aparelho
Mais informações: "Recomendações de assistência técnica", Página 375
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**

Mais informações: "Documentação", Página 411

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

7.7.2 Adicionar ecrã inicial

Ao ligar o aparelho, é possível mostrar um ecrã inicial específico de OEM, p. ex., o nome ou o logótipo da empresa. Para isso, é necessário criar no aparelho um ficheiro de imagem com as seguintes propriedades:

- Tipo de ficheiro: PNG ou JPG
- Resolução: 96 ppi
- Formato da imagem: 16:10 (formatos diferentes são escalonados proporcionalmente)
- Tamanho da imagem: máx. 1280 x 800 px

Adicionar ecrã inicial

- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Ecrã inicial**
 - **Selecionar o ecrã inicial**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Para aceder ao ficheiro desejado, tocar na posição de memória correspondente



Se, ao seleccionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Navegar até à pasta com o ficheiro
- ▶ Tocar no nome de ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ O ficheiro de imagem é copiado para o aparelho e mostra-se como ecrã inicial quando o aparelho for ligado novamente
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória



▶ Tocar em **Remover com segurança**

> Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa



Ao fazer uma cópia de segurança de ficheiros do utilizador, também é guardado o ecrã inicial específico de OEM, o que permite restaurá-lo.

Mais informações: "Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador",
Página 147

7.7.3 Configurar o aparelho para capturas de ecrã

ScreenshotClient

O software para PC ScreenshotClient permite criar capturas de ecrã da janela ativa do aparelho a partir de um computador.

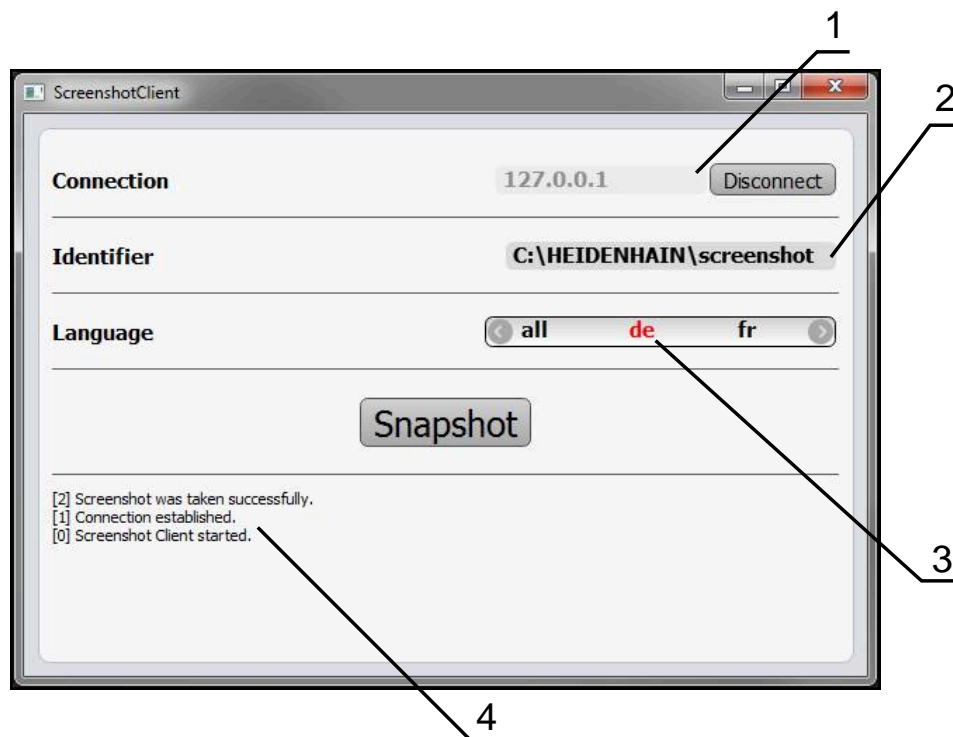


Figura 24: Interface de utilizador do ScreenshotClient

- 1 Estado da ligação
- 2 Caminho do ficheiro e nome do ficheiro
- 3 Seleção do idioma
- 4 Mensagens de estado

i ScreenshotClient está incluído na instalação padrão de **QUADRA-CHEK 2000 Demo**.

m Encontra uma descrição pormenorizada no **Manual do Utilizador QUADRA-CHEK 2000 Demo**. O Manual do Utilizador encontra-se à disposição na pasta "Documentação" no website do produto.

Mais informações: "Software de demonstração para o produto", Página 20

Ativar o acesso remoto para capturas de ecrã

Para poder ligar o ScreenshotClient ao aparelho a partir do computador, é necessário ativar o **Acesso remoto para capturas de ecrã** no aparelho.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Tocar em **Área OEM**
- ▶ Ativar a **Acesso remoto para capturas de ecrã** com o botão deslizante **ON/OFF**

Mais informações: "Área OEM", Página 411

7.8 Fazer uma cópia de segurança de dados

7.8.1 Guardar dados de configuração

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro das definições do aparelho, para que esta esteja disponível após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Guardar dados de configuração**

Executar uma Cópia de segurança completa

Com a cópia de segurança completa da configuração, são guardadas todas as definições do aparelho.

- ▶ Tocar em **Cópia de segurança completa**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde os dados de configuração devem ser copiados
- ▶ Introduzir o nome desejado para os dados de configuração, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar a cópia de segurança da configuração bem sucedida **OK**
- ▶ A cópia de segurança da configuração foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração", Página 409

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

- ▶ Navegar até Lista das posições de memória



- ▶ Tocar em **Remover com segurança**

- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

7.8.2 Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro dos ficheiros de utilizador do aparelho, de modo a que estes estejam disponíveis após um restauro para o estado de fábrica. Em conexão com a cópia de segurança das definições, também é possível efetuar uma cópia de segurança da configuração completa de um aparelho.

Mais informações: "Guardar dados de configuração", Página 146



Como ficheiros de utilizador são copiados com segurança todos os ficheiros de todos os grupos de utilizadores que estão guardados nas pastas correspondentes, permitindo que sejam restaurados.

Os ficheiros na pasta **System** não são restaurados.

Executar uma cópia de segurança

A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador pode ser guardada como ficheiro ZIP num dispositivo USB de armazenamento em massa ou numa unidade de dados em rede ligada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**

- ▶ Abrir sucessivamente:

- **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

- **Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador**

- ▶ tocar em **Guardar como ZIP**

- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho

- ▶ Selecionar a pasta para onde o ficheiro ZIP deve ser copiado

- ▶ Introduzir o nome desejado para ficheiro ZIP, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**

- ▶ Tocar em **Guardar como**

- ▶ Confirmar que a cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi bem sucedida com **OK**

- ▶ A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração", Página 409

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

8

Preparação

8.1 Vista geral

Este capítulo contém todas as informações relativas à preparação do aparelho.

Durante os preparativos, o aparelho é configurado pelo ajustador (**Setup**) para ser usado com a máquina de medição nas aplicações correspondentes. Entre elas contam-se, por exemplo, a preparação de operadores, a criação de modelos de protocolo de medição e a elaboração de programas de medição.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

8.2 Iniciar sessão para a preparação

8.2.1 Iniciar sessão de utilizador

Para a preparação do aparelho, é necessário que o utilizador **Setup** inicie sessão.



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Se necessário, encerrar a sessão do utilizador que a tenha iniciada
- ▶ Selecionar o utilizador **Setup**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe "**setup**"



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).

Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**



8.2.2 Executar a procura de marcas de referência após o arranque



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 404



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 84

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 138

8.2.3 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- ▶ Na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

8.2.4 Alterar palavra-passe

Para evitar uma utilização indevida da configuração , a palavra-passe deve ser alterada.

A palavra-passe é confidencial e não deve ser divulgada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- ▶ Tocar em **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe atual
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- > A nova palavra-passe fica disponível no início de sessão seguinte

8.3 Etapas individuais da preparação



As etapas individuais seguintes da preparação dependem umas das outras.

- ▶ Para preparar o aparelho corretamente, executar os passos de operação pela ordem descrita

Condição: Iniciar sessão como utilizador do tipo **Setup**(ver "Iniciar sessão para a preparação", Página 150).

Ajustes básicos

- Ajustar data e hora
- Ajustar a unidade
- Criar e configurar utilizador
- Adicionar manual de instruções
- Configurar rede
- Unidade de dados em rede unidade de dados em rede
- Configurar a impressora
- Configurar a operação com o rato ou o ecrã tátil
- Configurar o teclado USB
- Configurar o leitor de códigos de barras

Configurar o sensor (opção de software)

Com sensor OED:

- Ajustar as definições de contraste
- Configurar definições de desvio

Configurar paleta de geometrias

- Dispor os elementos de comando por nova ordem
- Adicionar elementos de comando
- Eliminar elementos de comando
- Ajustar o número de colunas
- Apagar e restaurar registos da paleta

Ajustar a aplicação de medição

- Configurar o registo de pontos de medição
- Configurar pré-visualização de resultados de medição
- Criar modelos de protocolos de medição com QUADRA-CHEK 2000 Demo
- Criar programa de medição
- Configurar saída de valores de medição

Fazer uma cópia de segurança de dados

- Guardar dados de configuração
- Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

AVISO**Perda ou danos em dados de configuração!**

Se a fonte de corrente do aparelho for cortada enquanto este está ligado, os dados de configuração podem perder-se ou ficar danificados.

- ▶ Criar uma cópia de segurança dos dados de configuração e conservá-la para o restauro

8.3.1 Ajustes básicos

É provável que o instalador (**OEM**) já tenha procedido a alguns ajustes básicos.

Ajustar data e hora

- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Data e hora**
- Os valores ajustados são exibidos no formato de ano, mês, dia, hora, minuto
- ▶ Para acertar a data e a hora na linha do meio, puxar as colunas para cima ou para baixo
- ▶ Para confirmar, tocar em **Ajustar**
- ▶ Selecionar o **Formato data** desejado na lista:
 - MM-DD-YYYY: visualização como mês, dia, ano
 - DD-MM-YYYY: visualização como dia, mês, ano
 - YYYY-MM-DD: visualização como ano, mês, dia

Mais informações: "Data e hora", Página 373

Ajustar a unidade

É possível ajustar diferentes parâmetros referentes às unidades, métodos de arredondamento e casas decimais.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Unidades**
- ▶ Para ajustar as unidades, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar a unidade
- ▶ Para ajustar os métodos de arredondamento, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar o método
- ▶ Para ajustar o número de casas decimais visíveis, tocar em - ou +

Mais informações: "Unidades", Página 373

Criar e configurar utilizador

Quando o aparelho sai da fábrica, estão definidos os tipos de utilizadores seguintes com diferentes privilégios:

- **OEM**
- **Setup**
- **Operator**

Criar o utilizador e a palavra-passe

Pode criar novos utilizadores do tipo **Operator**. Na ID do utilizador e na palavra-passe são permitidos todos os caracteres. Faz-se a distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Condição: Um utilizador do tipo **OEM** ou **Setup** tem sessão iniciada.



Não é possível criar novos utilizadores do tipo **OEM** ou **Setup**.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ Tocar no campo de introdução **ID de utilizador**



A **ID de utilizador** é mostrada para seleccionar o utilizador, p. ex., no início de sessão do utilizador.
A **ID de utilizador** não pode ser alterada posteriormente.

- ▶ Registrar ID de utilizador
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Nome**
- ▶ Introduzir o nome do novo utilizador
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**



É possível visualizar como texto claro os conteúdos dos campos de palavra-passe e voltar a ocultá-los.

- ▶ Mostrar ou ocultar com o botão deslizante **ON/OFF**

- ▶ Tocar em **OK**
- > Mostra-se uma mensagem
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- > O utilizador é criado com os dados de base. O próprio utilizador pode proceder a outros ajustes mais tarde

Configurar utilizador

Se tiver criado um novo utilizador do tipo **Operator**, pode adicionar ou modificar os seguintes dados do utilizador:

- Nome
- Nome próprio
- Departamento
- Palavra-passe
- Idioma
- Início de sessão automático



Se o início de sessão automático estiver ativado para um ou mais utilizadores, ao ligar, fica iniciada automaticamente a sessão do último utilizador a iniciar sessão no aparelho. Assim, não é necessário introduzir a ID de utilizador nem a palavra-passe.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- ▶ Selecionar Utilizador
- ▶ Tocar no campo de introdução cujo conteúdo deverá ser editado: **Nome, Nome próprio, Departamento**
- ▶ Editar conteúdo(s) e confirmar com **RET**
- ▶ Para alterar a palavra-passe, tocar em **Palavra-passe**
- > Mostra-se o diálogo **Alterar palavra-passe**
- ▶ Se for alterada a palavra-passe do utilizador que iniciou a sessão, introduzir a palavra-passe atual.
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > Mostra-se uma mensagem
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- ▶ Para alterar a língua, na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- ▶ Ativar ou desativar o **Início de sessão automático** com o botão deslizante **ON/OFF**

Eliminar utilizador

É possível eliminar utilizadores do tipo **Operator** que já não sejam necessários.



Os utilizadores do tipo **OEM** e **Setup** não podem ser eliminados.

Condição: Um utilizador do tipo **OEM** ou **Setup** tem sessão iniciada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- ▶ Tocar no utilizador que deverá ser eliminado
- ▶ Tocar em **Remover conta de utilizador**
- ▶ Introduzir a palavra-passe do utilizador autorizado (**OEM** ou **Setup**)
- ▶ Tocar em **OK**
- > O utilizador é eliminado

Adicionar manual de instruções

O aparelho oferece a possibilidade de transferir o respetivo manual de instruções num idioma desejado. O manual de instruções pode ser copiado para o aparelho do dispositivo USB de armazenamento em massa fornecido em conjunto.

A versão mais recente do manual de instruções está disponível também em www.heidenhain.de.

Condição: O manual de instruções apresenta-se como ficheiro PDF.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Documentação**
 - **Adicionar manual de instruções**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém o manual de instruções novo



Se, ao seleccionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Selecionar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O manual de instruções é copiado para o aparelho
- > Um manual de instruções eventualmente existente é sobrescrito
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**
- > O manual de instruções pode abrir-se e visualizar-se no aparelho

Configurar rede

Definições de rede definições de rede



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

Condição: Está ligada uma rede ao aparelho.

Mais informações: "Ligar os periféricos de rede", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Rede**
- ▶ Tocar na interface **X116**
- > O endereço MAC é reconhecido automaticamente.
- ▶ Dependendo do ambiente de rede, ativar ou desativar **DHCP** com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Com DHCP ativado, a definições de rede realizam-se automaticamente assim que o endereço IP tiver sido atribuído
- ▶ Com o DHCP inativo, introduzir o **Endereço IPv4**, a **Máscara de subrede IPv4** e o **Gateway padrão IPv4**
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Dependendo do ambiente de rede, ativar ou desativar **SLAAC IPv6** com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Com SLAAC IPv6 ativado, a definições de rede realizam-se automaticamente assim que o endereço IP tiver sido atribuído
- ▶ Com SLAAC IPv6 inativo, introduzir o **Endereço IPv6**, o **Comprimento de prefixo de subrede IPv6** e o **Gateway padrão IPv6**
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Introduzir o **servidor DNS preferido** e, se necessário, o **servidor DNS alternativo**
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- > A configuração da ligação à rede é aceite

Mais informações: "Rede", Página 388

Unidade de dados em rede unidade de dados em rede

Para configurar a unidade de dados em rede, são necessários os dados seguintes:

- **Nome**
- **Endereço de IP do servidor ou nome de host**
- **Pasta ativada**
- **Nome de utilizador**
- **Palavra-passe**
- **Opções de unidade de dados em rede**



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

Condição: Está ligada uma rede ao aparelho e há uma unidade de dados em rede disponível.

Mais informações: "Ligar os periféricos de rede", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Controlador de rede**
- ▶ Introduzir os dados da unidade de dados em rede
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Ativar ou desativar **Mostrar a palavra-passe** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Se necessário, selecionar **Opções de unidade de dados em rede**
 - Selecionar **Autenticação**, para encriptação da palavra-passe na rede
 - Configurar as **Opções de ligação**
 - Tocar em **OK**
- ▶ Tocar em **Ligar**
- ▶ É criada a ligação à unidade de dados em rede

Mais informações: "Controlador de rede", Página 389

Configurar a impressora

Mediante uma impressora ligada através de USB ou rede, o aparelho pode imprimir protocolos de medição e ficheiros PDF guardados. Para isso, o aparelho suporta muitos tipos de impressora de diferentes fabricantes. Uma lista completa das impressoras suportadas está disponível na área de produto do www.heidenhain.de.

Se a impressora utilizada constar desta lista, então o controlador correspondente existe no aparelho e é possível configurar a impressora diretamente. Se não for esse o caso, é necessário um ficheiro PPD específico da impressora.

Mais informações: "Procurar ficheiros PPD", Página 163

Adicionar impressora USB

Condição: Está ligada uma impressora USB ao aparelho.

Mais informações: "Ligação da impressora", Página 54



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Impressora**
- ▶ Se ainda não estiver configurada nenhuma impressora padrão, aparece uma mensagem



- ▶ Tocar em Fechar na mensagem
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Adicionar impressora**
 - **Impressora USB**
- ▶ As impressoras USB ligadas são reconhecidas automaticamente
- ▶ Tocar em **Impressora encontrada**
- ▶ Mostra-se a lista das impressoras encontradas
- ▶ Se estiver ligada uma única impressora, esta impressora é selecionada automaticamente
- ▶ Selecionar a impressora desejada
- ▶ Tocar novamente em **Impressora encontrada**
- ▶ Mostram-se as informações sobre a impressora existente, como o nome e descrição
- ▶ Se necessário, introduzir o nome desejado da impressora no campo de introdução **Nome**



O texto não pode conter barras ("/"), cardinais ("#") ou espaços.

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Eventualmente, introduzir uma descrição opcional da impressora no campo de introdução **Descrição**, p. ex., "Impressora a cores"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Se necessário, introduzir uma situação opcional da impressora no campo de introdução **Localização**, p. ex., "Escritório"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir, eventualmente, os parâmetros de ligação no campo de introdução **Ligação**, se isso não tiver acontecido automaticamente
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Selecionar o controlador**
- ▶ Selecionar o controlador de impressora apropriado para a impressora

i Se o controlador adequado não existir na lista, é necessário copiar um ficheiro PPD apropriado para o aparelho.

Mais informações: "Procurar ficheiros PPD",
Página 163

- > O controlador é ativado
- ▶ Tocar em **Fechar** na mensagem
- ▶ Tocar em **Definir valores padrão**
- ▶ Para ajustar a resolução da impressora, tocar em **Resolução**
- ▶ Selecionar a resolução desejada
- ▶ Tocar novamente em **Resolução**
- ▶ Para ajustar o formato do papel, tocar em **Formato do papel**
- ▶ Selecionar o formato do papel desejado
- ▶ Dependendo do tipo da impressora, se necessário, selecionar outros valores, como o tipo de papel ou impressão duplex
- ▶ Tocar em **Propriedades**
- > Os valores indicados são guardados como valores padrão
- > A impressora é adicionada e pode ser utilizada

i Para configurar as definições avançadas da impressora ligada, utilize a interface web de CUPS. Também pode utilizar esta interface web, se a configuração da impressora através do aparelho falhar.

Mais informações: "Utilizar CUPS", Página 165

Mais informações: "Impressora", Página 371

Impressora de rede/impressora de rede

Condição: Está ligada uma impressora de rede ou uma rede ao aparelho.

Mais informações: "Ligação da impressora", Página 54

Mais informações: "Ligar os periféricos de rede", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Impressora**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Adicionar impressora**
 - **Impressora em rede**
- As impressoras existentes na rede são reconhecidas automaticamente
- ▶ Tocar em **Impressora encontrada**
- Mostra-se a lista das impressoras encontradas
- Se estiver ligada uma única impressora, esta impressora é selecionada automaticamente
- ▶ Selecionar a impressora desejada
- ▶ Tocar novamente em **Impressora encontrada**
- Mostram-se as informações sobre a impressora existente, como o nome e descrição
- ▶ Se necessário, introduzir o nome desejado da impressora no campo de introdução **Nome**



O texto não pode conter barras ("/"), cardinais ("#") ou espaços.

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Eventualmente, introduzir uma descrição opcional da impressora no campo de introdução **Descrição**, p. ex., "Impressora a cores"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Se necessário, introduzir uma situação opcional da impressora no campo de introdução **Localização**, p. ex., "Escritório"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir, eventualmente, os parâmetros de ligação no campo de introdução **Ligação**, se isso não tiver acontecido automaticamente
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Selecionar o controlador**
- ▶ Selecionar o controlador de impressora apropriado para a impressora



Se o controlador adequado não existir na lista, é necessário copiar um ficheiro PPD apropriado para o aparelho.

Mais informações: "Procurar ficheiros PPD",
Página 163

- > O controlador é ativado
- ▶ Tocar em **Fechar** na mensagem
- ▶ Tocar em **Definir valores padrão**
- ▶ Para ajustar a resolução da impressora, tocar em **Resolução**
- ▶ Selecionar a resolução desejada
- ▶ Tocar novamente em **Resolução**
- ▶ Para ajustar o formato do papel, tocar em **Formato do papel**
- ▶ Selecionar o formato do papel desejado
- ▶ Dependendo do tipo da impressora, se necessário, selecionar outros valores, como o tipo de papel ou impressão duplex
- ▶ Tocar em **Propriedades**
- > Os valores indicados são guardados como valores padrão
- > A impressora é adicionada e pode ser utilizada



Para configurar as definições avançadas da impressora ligada, utilize a interface web de CUPS. Também pode utilizar esta interface web, se a configuração da impressora através do aparelho falhar.

Mais informações: "Utilizar CUPS", Página 165

Mais informações: "Impressora", Página 371

Impressoras não suportadas

Para preparar uma impressora não suportada, o aparelho necessita do chamado ficheiro PPD, que contém informações sobre as propriedades da impressora e controladores.



O aparelho suporta apenas controladores colocados à disposição pela Gutenprint (www.gutenprint.sourceforge.net).

Em alternativa, pode selecionar uma impressora semelhante na lista das impressoras suportadas. Com isso, as funcionalidades poderão ficar limitadas, mas, regra geral, a impressão deve ser possível.

Procurar ficheiros PPD

O ficheiro PPD necessário obtém-se da seguinte forma:

- ▶ Procurar o fabricante da impressora e o modelo da impressora em www.openprinting.org/printers
- ▶ Transferir o ficheiro PPD correspondente

ou

- ▶ Procurar o controlador Linux para o modelo da impressora no website do fabricante da impressora
- ▶ Transferir o ficheiro PPD correspondente

Utilizar ficheiros PPD

Se configurar uma impressora não suportada, necessitará de copiar o ficheiro PPD encontrado para o aparelho no passo de seleção do controlador:

- ▶ Tocar em **Selecionar o controlador**
- ▶ No diálogo **Selecionar o fabricante**, tocar em **Selecionar ficheiro PPD**
- ▶ Tocar em **Selecionar o ficheiro**
- ▶ Para aceder ao ficheiro PPD desejado, tocar na **posição de memória** correspondente
- ▶ Navegar até à pasta com o ficheiro PPD transferido
- ▶ Selecionar o ficheiro PPD
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro PPD é copiado para o aparelho
- ▶ Tocar em **Continuar**
- > O ficheiro PPD é aceite e o controlador ativado
- ▶ Tocar em **Fechar** na mensagem

Definições de impressora avançadas

Utilizar CUPS

Para comando da impressora, o aparelho utiliza o Common Unix Printing System (CUPS). Na rede, o CUPS permite a preparação e administração de impressoras ligadas através de uma interface web. Estas funções não dependem de o aparelho utilizar uma impressora USB ou uma impressora de rede.

Através da interface web do CUPS, é possível configurar definições avançadas das impressoras ligadas ao aparelho. Caso a preparação da impressora através do aparelho falhe, também existe a possibilidade de utilizar esta interface web.

Condição: Está ligada uma rede ao aparelho.

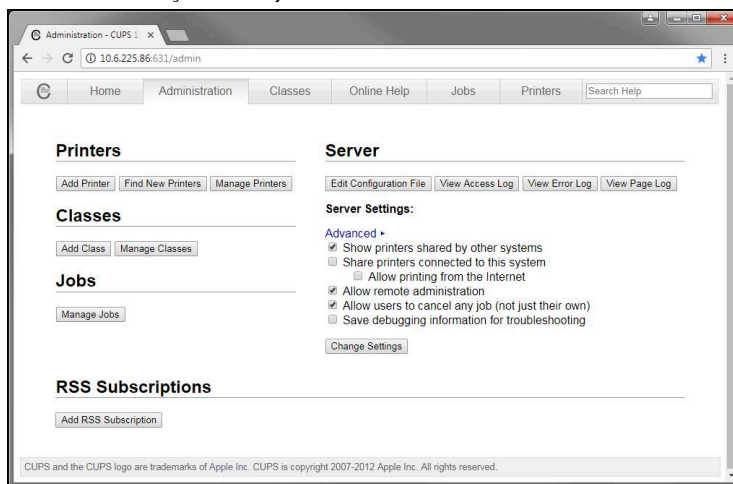
Mais informações: "Ligar os periféricos de rede", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Rede**
- ▶ Tocar na interface **X116**
- ▶ Determinar e anotar o endereço IP do aparelho de **Endereço IPv4**
- ▶ Num computador da rede, chamar a interface web do CUPS com o seguinte URL:
http://[Endereço IP do aparelho]:631
(p. ex. http://10.6.225.86:631)
- ▶ Na interface web, clicar no separador **Administration** e selecionar a ação desejada



Encontra mais informações sobre a interface web do CUPS no separador **Online Help**.

Alterar a resolução e o formato do papel da impressora



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Impressora**
- ▶ Se estiverem configuradas várias impressoras padrão no aparelho, selecionar a impressora desejada na lista desdobrável **Impressora padrão**
- ▶ Tocar em **Propriedades**
- ▶ Para ajustar a resolução da impressora, tocar em **Resolução**
- > Mostram-se as resoluções disponibilizadas pelo controlador
- ▶ Selecionar a resolução
- ▶ Tocar novamente em **Resolução**
- ▶ Para ajustar o formato do papel, tocar em **Formato do papel**
- > Mostram-se os formatos do papel disponibilizados pelo controlador
- ▶ Selecionar o formato do papel
- > Os valores indicados são guardados como valores padrão



Dependendo do tipo da impressora, se necessário, selecionar outros valores em **Propriedades**, como o tipo de papel ou impressão duplex.

Mais informações: "Impressora", Página 371

Remover impressora



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Impressora**
 - **Remover impressora**
- ▶ Selecionar a impressora que já não é necessária na lista desdobrável **Impressora**
- > Mostram-se o tipo, localização e ligação da impressora
- ▶ Tocar em **Remover**
- ▶ Confirmar com **OK**
- > A impressora é eliminada da lista e já não pode ser utilizada

Configurar a operação com o rato ou o ecrã tátil

O aparelho pode ser comandado através do ecrã tátil ou com um rato conectado (USB). Quando o aparelho se encontra no estado de fábrica, tocar no ecrã tátil leva à desativação do rato. Em alternativa, é possível determinar se o aparelho pode ser operado apenas com o rato ou apenas com o ecrã tátil.

Condição: Está ligado um rato ao aparelho.

Mais informações: "Ligação de dispositivos de entrada", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Dispositivos de entrada**
- ▶ Na lista desdobrável **Substituto do rato p. gestos Multitouch**, selecionar a opção desejada

Mais informações: "Dispositivos de entrada", Página 369

Configurar o teclado USB

No estado de fábrica, o idioma da disposição do teclado é o Inglês. Pode alterar a disposição do teclado para o idioma desejado.

Condição: Está ligado um teclado USB ao aparelho.

Mais informações: "Ligação de dispositivos de entrada", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Dispositivos de entrada**
- ▶ Na lista desdobrável **Atribuição do teclado USB**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- ▶ A disposição do teclado corresponde ao idioma selecionado

Mais informações: "Dispositivos de entrada", Página 369

Configurar o leitor de códigos de barras

Através de um leitor de códigos de barras ligado por USB, é possível transmitir um número definido de caracteres de um código de barras para um campo de texto. Isso permite, p. ex., transferir números de peças ou números de encomendas para um protocolo de medição.

Antes da configuração no aparelho, em primeiro lugar, é necessário configurar o leitor de códigos de barras para o modo USB.

Condição: Está ligado um leitor de códigos de barras ao aparelho.

Mais informações: "Ligação do leitor de códigos de barras", Página 55

Configurar o leitor de códigos de barras para o modo USB

Para o modo USB, o leitor de códigos de barras tem que ser configurado com os códigos seguintes.



Encontra mais informações na documentação do fabricante, em www.cognex.com/DataMan® Configuration Codes

- ▶ Assegurar-se de que o leitor de códigos de barras está operacional (dois sinais sonoros)
- ▶ Ler o código "Reset Scanner to Factory Defaults" (Restaurar o scanner para definições de fábrica)

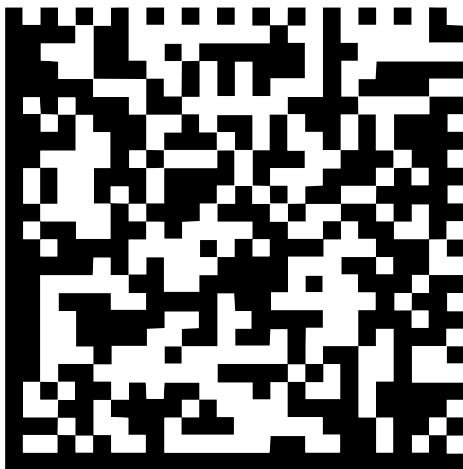


Figura 25: Código de barras (fonte: COGNEX DataMan® Configuration Codes)

- > O leitor de códigos de barras é restaurado (dois sinais sonoros)

- ▶ Ler o código "USB-COM/RS-232"

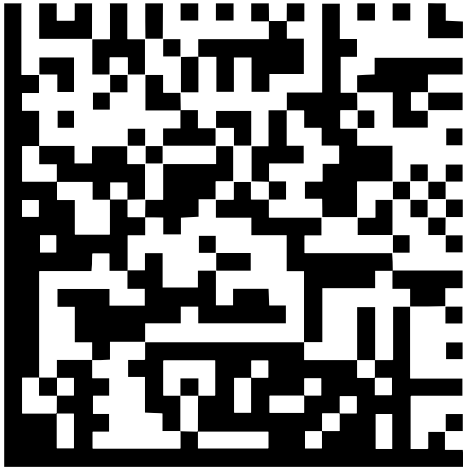


Figura 26: Código de barras (fonte: COGNEX DataMan® Configuration Codes)

- > O leitor de códigos de barras fica configurado para o modo USB

Configurar o leitor de códigos de barras para QUADRA-CHEK 2000



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Leitor de códigos de barras**
- ▶ Ativar o leitor de códigos de barras com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Determinar no campo **Ajuste de filtro 1** quantos caracteres são cortados no início do código de barras
- ▶ Determinar no campo **Ajuste de filtro 2** quantos caracteres do código de barras são transmitidos para o campo de texto
- > Na secção **Dados úteis do código de teste**, a visualização de exemplo é atualizada de acordo com as indicações nos campos **Ajuste de filtro 1** e **Ajuste de filtro 2**
- ▶ Para testar as definições:
 - Tocar no campo de texto **Intervalo de teste**
 - Para tornar o código de teste completamente visível, ocultar o teclado virtual
 - Ler o código de teste com o leitor de códigos de barras
- > Na secção **Dados em bruto do código de teste** aparece todos os caracteres do código de teste digitalizado
- > Na secção **Dados úteis do código de teste** aparece o código de teste filtrado segundo as indicações nos campos **Ajuste de filtro 1** e **Ajuste de filtro 2**
- > No campo de introdução **Intervalo de teste** aparecem os dados úteis do código de teste

Mais informações: "Leitor de códigos de barras", Página 391

8.3.2 Configurar o sensor OED

Se a Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED estiver ativada, é necessário configurar o sensor OED. Nesta secção, descreve-se a configuração.

Ajustar as definições de contraste

Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de contraste às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se um ponto na área clara e outro na área escura do ecrã.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de contraste no processo de memorização, em **Processo de memorização do contraste OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de contraste são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de contraste", Página 377

Ajustar as definições do limiar

As definições de limiar determinam a partir de quando uma transição de claro-escuro é aceite como aresta. Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de limiar às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se uma distância para a qual se define um valor nominal.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de limiar no processo de memorização, em **Processo de memorização do limiar OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de limiar são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de limiar", Página 377

Configurar definições de desvio

As definições de desvio compensam o desvio de posição entre a retícula de registo de pontos de medição e o sensor OED de deteção de arestas. É possível configurar as definições de desvio num processo de memorização, medindo um círculo com duas ferramentas de medição diferentes. O desvio do sensor OED para os eixos X e Y é calculado a partir dos desvios dos dois círculos e compensado em medições subsequentes.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de desvio no processo de memorização, em **Processo de memorização do desvio OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no Assistente:
 - Medir pontos de círculo com a ferramenta de medição Retícula
 - Aceitar cada um dos pontos medidos com **Registar ponto**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de desvio são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de desvio", Página 378

8.3.3 Ajustar a aplicação de medição

Configurar o registo de pontos de medição

Para medir os elementos, é possível, p. ex., ajustar a quantidade mínima necessária de pontos de medição ou as definições do filtro de pontos de medição.

Ajustar as Definições gerais



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Elementos**
- ▶ Tocar em **Definições gerais**
- ▶ De modo a ajustar o registo de pontos de medição para um número fixo ou livre de pontos de medição, definir a seleção desejada na lista desdobrável **Número de pontos de medição**:
 - **Fixo**: O registo de pontos de medição termina automaticamente assim que o número mínimo de pontos de medição para a geometria é alcançado
 - **Livre**: Depois de se alcançar o número mínimo necessário, o utilizador pode registar a quantidade que quiser de outros pontos de medição. Quando se alcançar a quantidade mínima de pontos para a geometria, o registo de pontos de medição pode ser concluído manualmente
- ▶ Para mostrar as distâncias entre os pontos de medição de forma absoluta ou em função da direção, selecionar o valor desejado na lista desdobrável **Distâncias**:
 - **Determinado por sinal**: A distância entre os pontos de medição é mostrada consoante a direção de medição
 - **Absoluto**: A distância entre os pontos de medição é mostrada independentemente da direção de medição

Mais informações: "Definições gerais (Elementos)", Página 379

Filtro de pontos de medição

Durante a medição, é possível filtrar pontos de medição que se encontrem fora de critérios definidos.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Elementos**
- ▶ Tocar em **Filtro de pontos de medição**
- ▶ Para ativar ou desativar o filtro no registo de pontos de medição, puxar o botão deslizante **ON/OFF** para o ajuste desejado
- ▶ Indicar a tolerância do filtro de pontos de medição no campo de introdução **Limite de erro**
- ▶ Introduzir o número de pontos de medição que podem encontrar-se fora do limite de erro no campo de introdução **Intervalo de confiança ($\pm x\sigma$)**
- ▶ Referir no campo de introdução **Porcentagem mínima dos valores a manter** a percentagem mínima de pontos de medição que devem ser considerados para a medição

Mais informações: "Filtro de pontos de medição", Página 380

Measure Magic

Measure Magic determina automaticamente o tipo de geometria na medição.



O tipo de geometria que é atribuído a um novo elemento depende das definições para Measure Magic. O resultado da medição deve corresponder aos critérios definidos.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Elementos**
- ▶ Tocar em **Measure Magic**
- ▶ Para estabelecer até que desvio de forma um tipo de elemento é reconhecido automaticamente, introduzir o valor desejado no campo de introdução **Taxa máxima de erros de forma**



Calcular a **Taxa máxima de erros de forma** com a seguinte fórmula:

$$\text{Relação de desvio de forma}_{\text{máx}} = \frac{\text{Erro de forma}}{\text{Tamanho de elemento}}$$

Num **Círculo** ou **Arco de círculo**, o tamanho de elemento designa o diâmetro. Numa **Elipse**, **Ranhura**, **Retângulo** ou **Linha**, o comprimento.

- ▶ Para estabelecer o ângulo mínimo no reconhecimento de um arco de círculo, introduzir o valor desejado no campo de introdução **Ângulo mínimo para um arco de círculo**
- ▶ Para estabelecer o ângulo máximo no reconhecimento de um segmento circular, introduzir o valor desejado no campo de introdução **Ângulo máximo para um arco de círculo**
- ▶ Para estabelecer o comprimento mínimo no reconhecimento de uma linha, introduzir o valor desejado no campo de introdução **Comprimento de linha mínimo**
- ▶ Para determinar o rácio da excentricidade linear para o semieixo maior de uma elipse, introduzir o valor desejado no campo de introdução **Excentricidade elíptica numérica mínima**
- > A excentricidade numérica descreve o aumento do desvio de uma elipse da forma circular com um valor crescente
- > O valor de "0" significa um círculo e o valor "1" produz uma elipse alongada relativamente à linha

Mais informações: "Measure Magic", Página 384

Elementos



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Elementos**
- ▶ Tocar no elemento desejado, p. ex., **Círculo**
- ▶ Para diminuir ou aumentar a quantidade de pontos de medição necessários, tocar em - ou +



Tem que se alcançar a quantidade mínima de pontos matematicamente necessária para as geometrias.

Mais informações: "Tipos de geometria", Página 385

Configurar pré-visualização de resultados de medição

A pré-visualização de resultados de medição aparece na área de trabalho depois de se concluir um processo de medição e mostra informações sobre o elemento medido. É possível determinar para cada tipo de geometria quais os parâmetros que são exibidos na pré-visualização de resultados de medição. Os parâmetros que estão disponíveis variam em função de cada tipo de geometria.



Figura 27: **Pré-visualização de elementos** para um círculo



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Elementos**
- ▶ Tocar em **Definições gerais**
- ▶ Eventualmente, ativar a pré-visualização de resultados de medição com o botão deslizante **ON/OFF**



- ▶ Tocar em **Voltar**
- ▶ Tocar no **Tipo de geometria** desejado
- ▶ Tocar em **Pré-visualização de elementos**
- ▶ Ativar o parâmetro desejado com o botão deslizante **ON/OFF**



Os parâmetros **Número de pontos de medição**, **Sistema de coordenadas** e **Processo de compensação** são sempre mostrados na pré-visualização de resultados de medição e não podem ser desativados.

Mais informações: "Definições gerais (Elementos)", Página 379

Mais informações: "Tipos de geometria", Página 385

Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386

Criar modelos de protocolos de medição com QUADRA-CHEK 2000 Demo



Com a ajuda do software QUADRA-CHEK 2000 Demo, é possível criar modelos de protocolos de medição próprios e importá-los para o aparelho através da gestão de ficheiros. Os modelos de protocolos de medição não podem ser criados ou editados no próprio aparelho.

Mais informações: "Software de demonstração para o produto",
Página 20

Criar programa de medição

É possível criar programas de medição para as medições com a máquina de medição e guardá-los no aparelho.

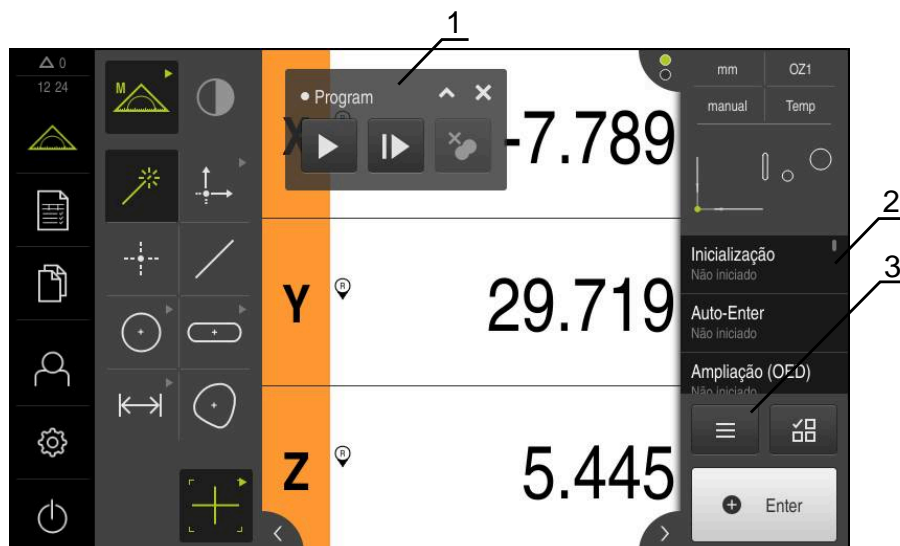


Figura 28: Elementos de exibição e de comando de programas de medição

- 1 Comando do programa
- 2 Lista de passos do programa
- 3 Funções auxiliares

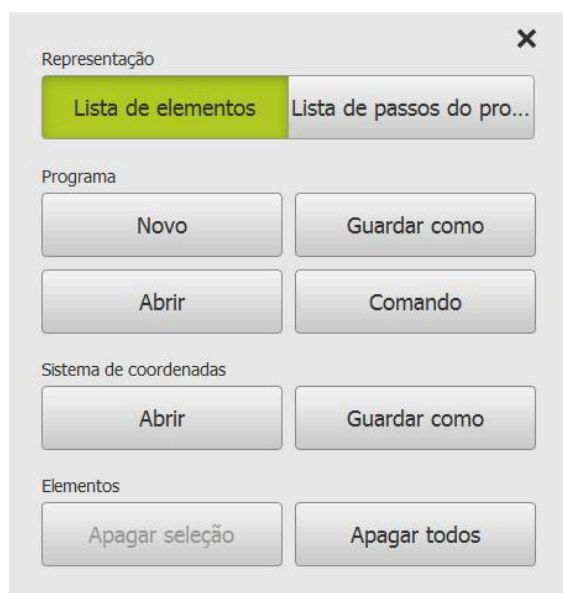


Figura 29: Elementos de comando de programas de medição no diálogo Funções auxiliares

A criação dos programas de medição encontra-se descrita no capítulo Programação.

Mais informações: "Programação", Página 329

8.3.4 Configurar paleta de geometrias

Tem a possibilidade de adaptar a paleta de geometrias aos requisitos da sua aplicação. A configuração individual permite-lhe disponibilizar ao operador apenas as geometrias necessárias.

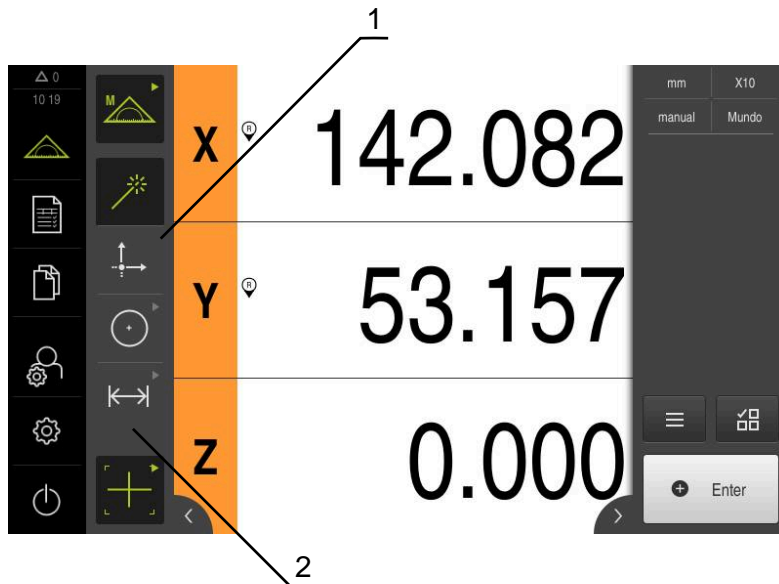


Figura 30: Exemplo de uma paleta de geometrias configurada

- 1 Paleta de geometrias de uma coluna configurada
- 2 Disposição dos elementos de comando configurada

A paleta de geometrias está disponível na função **Medição Manual**.

O diálogo **Configuration of the geometry palette** permite ajustar o seguinte:

- Dispor os elementos de comando por uma nova ordem
- Eliminar e adicionar elementos de comando
- Ajustar o número de colunas
- Apagar e restaurar registos da paleta

Chamada



- ▶ Manter premido o elemento de comando, p. ex., **Zero point**
- Abre-se o diálogo **Configuration of the geometry palette**
- O elemento de comando ativo apresenta-se a verde

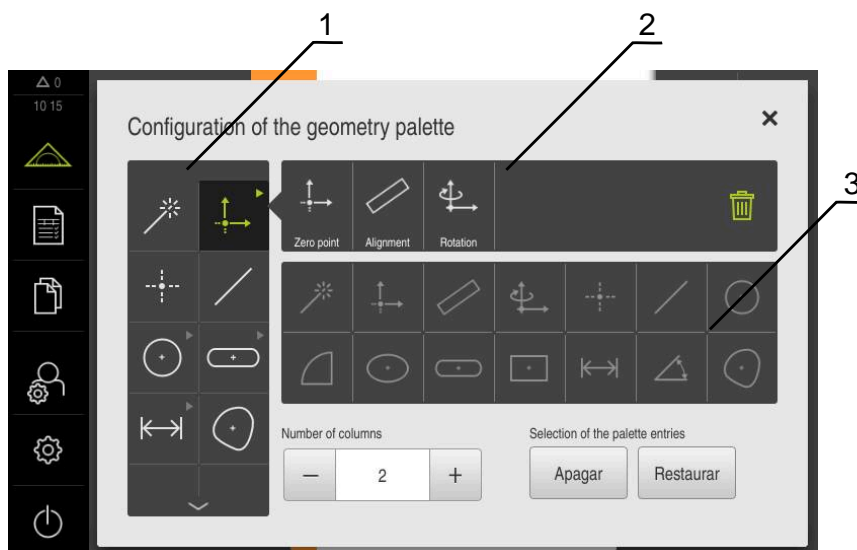


Figura 31: Diálogo **Configuration of the geometry palette**

- 1 Paleta de geometrias
- 2 Barra de configuração
- 3 Lista de geometrias

Dispor os elementos de comando por nova ordem

O diálogo **Configuration of the geometry palette** oferece a possibilidade de alterar a ordem dos elementos de comando.

Pode ajustar a ordem na paleta de geometrias e também a ordem dentro de elementos de comando agrupados.



- ▶ Para alterar a ordem dos elementos de comando na paleta de geometrias, manter pressionado um elemento, p. ex., **Ranhura**
- ▶ Arrastar o elemento **Ranhura** para o local desejado
- O elemento selecionado e o elemento existente trocam de lugar
- A configuração é aplicada automaticamente



- ▶ Para alterar a ordem de elementos de comando agrupados, tocar num elemento, p. ex., **Círculo**
- A **barra de configuração** mostra todos os elementos de comando agrupados
- ▶ Arrastar um elemento de comando para a posição desejada no grupo
- A configuração é aplicada automaticamente

Adicionar elementos de comando

Os elementos de comando disponíveis mostram-se na **Lista de geometrias**. Os elementos de comando utilizados estão realçados a cinzento.



- ▶ Para adicionar um elemento de comando à paleta de geometrias, na **Lista de geometrias**, tocar num elemento, p. ex., **Ellipse**

ou

- ▶ Arrastar o elemento da **Lista de geometrias** para a **Barra de configuração**
 - > O elemento é adicionado à paleta de geometrias
 - > A configuração é aplicada automaticamente



Se tocar em vários elementos na lista de geometrias, pode criar elementos de comando agrupados individualmente.

Eliminar elementos de comando

O diálogo **Configuration of the geometry palette** permite-lhe adicionar e eliminar elementos de comando conforme os seus requisitos. Os elementos de comando existentes dependem da opção de software escolhida.



- ▶ Para eliminar elementos de comando da paleta de geometrias, tocar num elemento, p. ex., **Círculo**



- ▶ Tocar em **Apagar**
 - > Os elementos de comando na **Barra de configuração** são eliminados
 - > A configuração é aplicada automaticamente



- ▶ Para eliminar um elemento de comando de um grupo, arrastar o elemento, p. ex., **Ellipse**, da **Barra de configuração** para a **Lista de geometrias**
 - > O elemento de comando individual é eliminado
 - > A configuração é aplicada automaticamente

Ajustar o número de colunas

No diálogo **Configuration of the geometry palette**, é possível ajustar o número de colunas para a paleta de geometrias. Pode escolher entre uma paleta de geometrias de 1 coluna ou de 2 colunas.

- ▶ Para diminuir o número de colunas, tocar em -
 - > O número de colunas é 1 coluna
- ▶ Para aumentar o número de colunas, tocar em +
 - > O número de colunas é 2 colunas



Tenha em conta que, na paleta de geometrias de uma coluna, os elementos de comando só são exibidos passando o dedo para cima e para baixo. A visualização depende do número de elementos de comando selecionados e da opção de software ativada.

Apagar e restaurar registos da paleta

Eliminar

- ▶ Para esvaziar a paleta de geometrias, tocar em **Apagar**
- > É apagada a paleta de geometrias completa

Restaurar

- ▶ Para restaurar a configuração para o estado de fábrica, tocar em **Restaurar**
- > As definições são restauradas

8.3.5 Configurar saída de valores de medição

O aparelho disponibiliza diversas funções para transmitir os valores de medição registados de forma manual ou automática para um computador.

Condições:

- O aparelho está ligado ao computador através de um adaptador RS-232
- No computador está instalado um software de receção, p. ex.,

Para configurar a saída de valores de medição, são necessários os passos seguintes:

- Configurar interface
- Selecionar o formato de dados
- Selecionar os conteúdos para a transmissão de dados



Se ligar ao aparelho um cabo de ligação USB para RS232 do fabricante STEINWALD datentechnik GmbH, a interface de dados é configurada automaticamente e fica operacional de imediato. Para a saída de valores de medição, utiliza-se o formato de dados **Steinwald**. As definições não são configuráveis.

Configurar interface

A interface de transmissão de dados para o computador é configurada nas definições do dispositivo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **RS-232**
- ▶ Selecionar a interface conectada
- ▶ As definições seguintes são transmitidas através do adaptador RS-232 e podem ser ajustadas de acordo com o software recetor:
 - **Velocidade de transmissão**
 - **Bits de dados**
 - **Paridade**
 - **Bits de paragem**
 - **Controlo de fluxo**

Mais informações: "RS-232", Página 390

Selecionar formato de dados

Ao atribuir um formato de dados à função de saída de valores de medição, determina-se em que formato os valores de medição são transmitidos ao computador. Para isso, podem-se utilizar os formatos de dados **Standard** e **Steinwald** ou criar um formato de dados próprio (ver "Criar formato de dados próprio", Página 182).

Selecionar o formato de dados



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Transferência de dados**
- ▶ Na lista desdobrável, selecionar a interface **RS-232**
- ▶ Selecionar o formato de dados na lista desdobrável **Formato de dados para a transmissão de dados**

Mais informações: "Transferência de dados", Página 391

Criar formato de dados próprio

Na gestão de ficheiros encontra-se um ficheiro que pode ser copiado para um suporte de dados e ajustado individualmente num computador. Em seguida, o ficheiro novo pode ser copiado para o repositório de ficheiros do dispositivo e atribuído a .

Os formatos de dados são guardados como ficheiro XML.



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Abrir sucessivamente
 - **Internal**
 - **User**
 - **DataTransfer**
- > Na pasta encontra-se o ficheiro **MyFormat1.xml**
- ▶ Copiar o ficheiro **MyFormat1.xml** para um suporte de dados
- ▶ Mudar o nome do ficheiro
- ▶ Editar o ficheiro num editor XML ou editor de texto do computador
- ▶ Copiar o ficheiro do suporte de dados para as pastas seguintes do dispositivo: **Internal ▶ User ▶ DataTransfer**



- ▶ Encerrar o aparelho através do menu **Desligar** e reiniciá-lo
- > O formato de dados está à disposição através do seguinte caminho: **Definições ▶ Interfaces ▶ Transferência de dados**



De modo a que os seus formatos de dados se mantenham inalterados em caso de atualização de firmware, guarde os ficheiros com um nome próprio.

Durante a atualização de firmware, o ficheiro **MyFormat1** na pasta **DataTransfer** é restaurado para o estado de fábrica. Se o ficheiro já não existir, o ficheiro é criado novamente. Os outros ficheiros na pasta **DataTransfer** não são afetados pela atualização de firmware.

Mais informações: "Copiar ficheiro", Página 361

Mais informações: "Transferência de dados", Página 391

Esquema XML do ficheiro MyFormat1.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <base id="Settings">
    <group id="General">
      <group id="Format">
        <element id="MyFormat1" format="1" prefix="" suffix="" previousValues="false" writeLabel="true" writeUnit="true" writeTimestamp="false" newlineAfterTimestamp="false"/>
        <element id="X" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="Y" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="Z" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="Q" unit="deg" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="R" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="P" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="L" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="M" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="A" unit="mm^2" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="C" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="f" unit="" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="&lt;" unit="deg" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="&lt;S" unit="deg" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="&lt;B" unit="deg" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="Lx" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="Ly" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
        <element id="Lz" unit="mm" base="10" factor="1" newline="false" prefix=" " suffix=" " decimalPlaces="3" digits="0" positiveSign="false"/>
      </group>
    </group>
  </base>
  <base id="version" major="0" minor="0" build="0"/>
</configuration>

```

Figura 32: Formato de dados MyFormat1.xml

- 1 Nome do formato de dados que é mostrado nas definições do dispositivo
- 2 A linha com a ID "General" define parâmetros para todo o bloco de envio
- 3 As linhas seguintes definem parâmetros para cada valor de medição

A vista geral seguinte explica os parâmetros e os valores que pode ajustar individualmente. Todos os elementos que não estejam indicados devem manter-se.

Elemento e parâmetro	Valor padrão	Explicação
group id	"MyFormat1"	Nome do formato de dados que é visível no menu Definições
element prefix	" "	Sequência de caracteres que é emitida antes do bloco de envio ou valor de medição Numeração de blocos de envio: se o valor na linha ID="General" for "%0x", os blocos de envio são numerados consecutivamente; x define a quantidade de caracteres para a numeração (x = 0 ... 9) Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> ■ prefix="%04" ■ O primeiro bloco de envio contém o número 0001
element suffix	" "	Sequência de caracteres que é emitida depois do bloco de envio ou valor de medição
element previousValues	"false"	<ul style="list-style-type: none"> ■ "true": adicionalmente ao bloco de envio atual, é emitido o bloco de envio precedente ■ "false": é emitido apenas o bloco de envio atual
element writeLabel	"true"	<ul style="list-style-type: none"> ■ "true": o nome do eixo é emitido antes do valor de medição ■ "false": o nome do eixo não é emitido
element writeUnit	"true"	<ul style="list-style-type: none"> ■ "true": a seguir ao valor de medição é emitida a unidade Condição: está definido um valor para o parâmetro "element unit" (ver abaixo) ■ "false": a unidade não é emitida

Elemento e parâmetro	Valor padrão	Explicação
element writeTimestamp	"true"	Carimbo de hora para o bloco de envio no formato "yyyy-MM-ddThh:mm:ss.zzz" O valor é inserido a seguir ao atributo <code>prefix</code> . Em combinação com o atributo <code>previousValues="true"</code> , o primeiro valor (atual) recebe a hora atual ao enviar. O segundo valor (anterior) mantém o carimbo de hora original
element newlineAfterTimestamp	"true"	Quebra de linha inserida a seguir ao carimbo de hora Apenas com o atributo <code>writeTimestamp="true"</code>
element id	"X"	Valor de medição ao qual se aplicam os parâmetros seguintes; cada valor é definido numa linha própria Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ "X": posição atual do eixo X ■ "Y": posição atual do eixo Y ■ "Z": posição atual do eixo Z ■ "Q": posição atual do eixo Q ■ "R": valor atual do raio ■ "D": valor atual do diâmetro ■ "L": valor atual do comprimento ■ "W": valor atual da largura ■ "A": valor atual da área ■ "C": valor atual do perímetro ■ "f": valor atual do desvio de forma ■ "&lt;": valor atual do ângulo (<) ■ "&lt;S": valor atual do ângulo inicial (<S) ■ "&lt;E": valor atual do ângulo final (<E) ■ "Lx": valor atual da distância em X ■ "Ly": valor atual da distância em Y ■ "Lz": valor atual da distância em Z
element unit	"mm"	O valor de medição é emitido na unidade Milímetro Valores possíveis: "mm", "inch", "grau", "gms", "rad" Se não estiver definido nenhum valor, não se realiza o ajuste das unidades
element base	"10"	<ul style="list-style-type: none"> ■ "10": o valor de medição é emitido como valor decimal ■ "16": o valor de medição é emitido como valor hexadecimal
element factor	"1"	Fator pelo qual o valor de medição é multiplicado Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor de medição: 43.67 ■ factor="100" ■ Saída de valores de medição: 4367.00
element newline	"false"	<ul style="list-style-type: none"> ■ "true": após o valor de medição é inserida uma quebra de linha ■ "false": após o valor de medição não é inserida uma quebra de linha

Elemento e parâmetro	Valor padrão	Explicação
element decimalPlaces	"3"	Quantidade de casas decimais à qual é arredondado ao valor de medição
element digits	"0"	Quantidade de dígitos antes do separador decimal à qual se faz o arredondamento Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor de medição: 43.67 ■ digits="4" ■ Saída de valores de medição: 0043.67
element positiveSign	"false"	<ul style="list-style-type: none"> ■ "true": antes do valor de medição é emitido o sinal Mais ■ "false": antes do valor de medição não é emitido o sinal Mais

Selecionar os conteúdos para a transmissão de dados

É possível determinar para cada tipo de geometria quais os parâmetros que são enviados para o computador. Os parâmetros que estão disponíveis variam em função de cada tipo de geometria.

Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386

As várias possibilidades de selecionar os conteúdos para a transmissão de dados são as seguintes:

- Selecionar os conteúdos na **Pré-visualização de elementos**
- Selecionar os conteúdos no diálogo **Detalhes**



O aparelho guarda a seleção para todos os elementos do mesmo tipo de geometria.

Selecionar os conteúdos na Pré-visualização de elementos

Condição: A **Pré-visualização de elementos** está ativa

Mais informações: "Definições gerais (Elementos)", Página 379

- ▶ Medir elemento, p. ex., **Círculo**
- > Abre-se a **Pré-visualização de elementos**



Podem seleccionar-se todos os valores numéricos do elemento.

Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386



- ▶ Para seleccionar ou desseleccionar conteúdos, tocar no **Símbolo** correspondente

- > O símbolo Enviar identifica os conteúdos marcados



- ▶ Tocar em **Fechar**

- > É guardada a seleção para todos os elementos do mesmo tipo de geometria



Figura 33: Conteúdo da transmissão de dados na **Pré-visualização de elementos**

Selecionar os conteúdos no diálogo Detalhes

- ▶ Arrastar o elemento, p. ex., **Círculo** da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Tocar em **Conteúdo da transmissão de dados**
- > Mostra-se o diálogo para seleção dos conteúdos



Podem seleccionar-se todos os valores numéricos do elemento.

Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386



- ▶ Para seleccionar ou desseleccionar conteúdos, tocar no **Símbolo** correspondente

> O símbolo Enviar identifica os conteúdos marcados



- ▶ Tocar em **Fechar**

> É guardada a seleção para todos os elementos do mesmo tipo de geometria

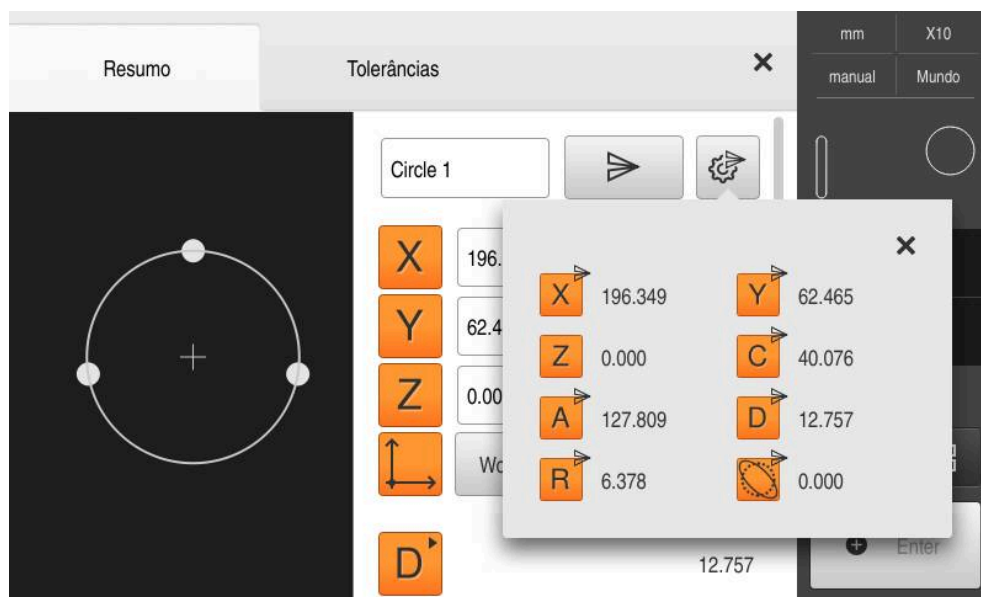


Figura 34: Conteúdo da transmissão de dados no diálogo **Detalhes**

8.4 Guardar dados de configuração

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro das definições do aparelho, para que esta esteja disponível após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Guardar dados de configuração**

Executar uma Cópia de segurança completa

Com a cópia de segurança completa da configuração, são guardadas todas as definições do aparelho.

- ▶ Tocar em **Cópia de segurança completa**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde os dados de configuração devem ser copiados
- ▶ Introduzir o nome desejado para os dados de configuração, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar a cópia de segurança da configuração bem sucedida **OK**
- > A cópia de segurança da configuração foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração",
Página 409

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa



8.5 Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro dos ficheiros de utilizador do aparelho, de modo a que estes estejam disponíveis após um restauro para o estado de fábrica. Em conexão com a cópia de segurança das definições, também é possível efetuar uma cópia de segurança da configuração completa de um aparelho.

Mais informações: "Guardar dados de configuração", Página 146



Como ficheiros de utilizador são copiados com segurança todos os ficheiros de todos os grupos de utilizadores que estão guardados nas pastas correspondentes, permitindo que sejam restaurados. Os ficheiros na pasta **System** não são restaurados.

Executar uma cópia de segurança

A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador pode ser guardada como ficheiro ZIP num dispositivo USB de armazenamento em massa ou numa unidade de dados em rede ligada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador**
- ▶ tocar em **Guardar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde o ficheiro ZIP deve ser copiado
- ▶ Introduzir o nome desejado para ficheiro ZIP, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar que a cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi bem sucedida com **OK**
- > A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração", Página 409

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória



- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

9

Início rápido

9.1 Resumo

Este capítulo descreve os passos de um processo de medição típico com a ajuda de um exemplo. Entre estes contam-se o alinhamento de um objeto de medição, a medição de elementos até à criação do protocolo de medição.



Encontra uma descrição detalhada das atividades no capítulo "Medição" e nos capítulos seguintes.

Dependendo da configuração do aparelho e das opções de software ativadas, os pontos de medição podem ser registados sem sensor ou com um sensor. Os pontos de medição registados são reconhecidos e representados pelo aparelho como elementos.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

9.2 Iniciar sessão para o Início rápido

Iniciar sessão de utilizador

Para o início rápido, o utilizador deve iniciar sessão como **Operator**.



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Se necessário, encerrar a sessão do utilizador que a tenha iniciada
- ▶ Selecionar o utilizador **Operator**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe "operator"



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).

Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**



9.3 Executar medição

Representam-se seguidamente os passos típicos para a execução de uma medição.

9.3.1 Preparar medição

Limpar o objeto de medição e a máquina de medição

As impurezas, por exemplo, devido a aparas, poeira e resíduos de óleo, levam a resultados de medição incorretos. O objeto de medição, a base de encaixe do objeto de medição e o sensor devem estar limpos antes do início da medição.

- ▶ Limpar o objeto de medição, a base de encaixe do objeto de medição e os sensores com produtos de limpeza adequados

Aclimatar o objeto de medição

Os objetos de medição devem ser depositados na máquina de medição por um tempo suficientemente longo para se adaptarem à temperatura ambiente. Devido às diferentes dimensões dos objetos de medição, em caso de variação de temperatura, os objetos de medição devem ser aclimatados.

Desta forma, a medição é inequívoca. Habitualmente, a temperatura de referência é de 20 °C.

- ▶ Aclimatar os objetos de medição por tempo suficiente

Reduzir os fatores ambientais

Fatores ambientais como, p. ex., a incidência da luz, oscilações do pavimento ou a humidade do ar podem afetar a máquina de medição, os sensores ou os objetos de medição. Desse modo, o resultado da medição pode ser falseado. Tratando-se de determinados fatores, como, p. ex., a incidência da luz, também a instabilidade da medição é influenciada negativamente.

- ▶ Suprimir ou evitar ao máximo os fatores ambientais

Fixar o objeto de medição


Dependendo do seu tamanho, o objeto de medição deve ser fixado à mesa de medição ou a uma base de encaixe do objeto de medição.

- ▶ Posicionar o objeto de medição no centro da área de medição
- ▶ Fixar os objetos de medição pequenos, p. ex., com plasticina
- ▶ Fixar os objetos de medição grandes com sistemas tensores
- ▶ Prestar atenção a que o objeto de medição não esteja solto nem fixado com tensão


Executar procura de marcas de referência

Com a ajuda das marcas de referência, o aparelho pode atribuir as posições dos eixos do encoder à máquina.

Quando não estão à disposição marcas de referência para o encoder através de um sistema de coordenadas definido, é necessário executar uma procura de marcas de referência antes do início da medição.

 Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 404

 Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.


Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 84

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 138

Iniciar manualmente a procura de marcas de referência

 A procura de marcas de referência manual só pode ser efetuada por utilizadores do tipo **Setup** ou **OEM**.

Se a procura de marcas de referência não se realizou após o arranque, tem a possibilidade de a iniciar manualmente mais tarde.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Abrir sucessivamente:



- **Eixos**
- **Definições gerais**
- **Marcas de referência**
- ▶ Tocar em **Iniciar**
- > O símbolo da referência pisca
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Definir o sensor OED

Condições

- O sensor OED está configurado nas definições do aparelho
Mais informações: "Configurar o sensor OED", Página 138



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ A visualização de posições é mostrada na área de trabalho
- ▶ Focar a objetiva da máquina de medição de modo a mostrar a aresta o mais nítida possível no ecrã de projeção da máquina de medição
- ▶ Ajustar a iluminação da máquina de medição de modo a mostrar o mais alto contraste possível no ecrã de projeção da máquina de medição

Ajustar as definições de contraste

Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de contraste às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se um ponto na área clara e outro na área escura do ecrã.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- ▶ A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de contraste no processo de memorização, em **Processo de memorização do contraste OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- ▶ As definições de contraste são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de contraste", Página 377

Ajustar as definições do limiar

As definições de limiar determinam a partir de quando uma transição de claro-escuro é aceite como aresta. Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de limiar às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se uma distância para a qual se define um valor nominal.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- > A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de limiar no processo de memorização, em **Processo de memorização do limiar OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- > As definições de limiar são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de limiar", Página 377

Configurar definições de desvio

As definições de desvio compensam o desvio de posição entre a retícula de registo de pontos de medição e o sensor OED de deteção de arestas. É possível configurar as definições de desvio num processo de memorização, medindo um círculo com duas ferramentas de medição diferentes. O desvio do sensor OED para os eixos X e Y é calculado a partir dos desvios dos dois círculos e compensado em medições subsequentes.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- > A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de desvio no processo de memorização, em **Processo de memorização do desvio OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no Assistente:
 - Medir pontos de círculo com a ferramenta de medição Retícula
 - Aceitar cada um dos pontos medidos com **Registar ponto**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- > As definições de desvio são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de desvio", Página 378

9.3.2 Medir sem sensor

Nos aparelhos sem sensores, estão disponíveis somente geometrias e nenhuma ferramentas de medição. O alinhamento e o registo de pontos de medição podem realizar-se, p. ex., com a ajuda de um ecrã externo com retícula. Na área de trabalho da interface de utilizador, mostra-se a posição da mesa de medição.



As medições aqui indicadas são descritas em detalhe no capítulo Medição.

Mais informações: "Medição", Página 229

Alinhar objeto de medição

Para poder avaliar os pontos de medição, o objeto de medição tem que estar alinhado. Assim, determina-se o sistema de coordenadas do objeto de medição (sistema de coordenadas da peça de trabalho) que é predefinido no desenho técnico.

Deste modo, os valores medidos podem ser comparados com as indicações do desenho técnico e avaliados.

Mais informações: "Peça de demonstração em 2D", Página 435

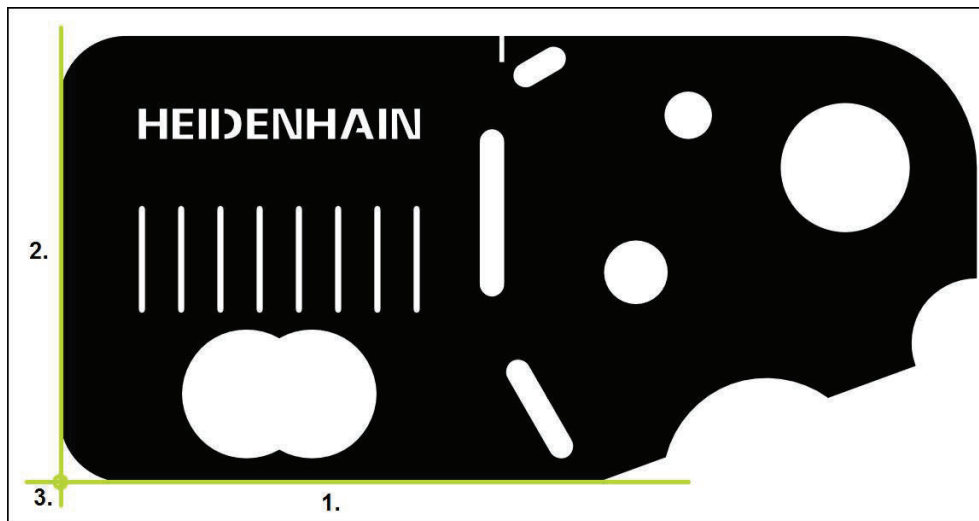


Figura 35: Exemplo de alinhamento na peça de demonstração em 2D

Tipicamente, os objetos de medição são alinhados nos passos seguintes:

- 1 Medir o alinhamento
- 2 Medir reta
- 3 Construir o ponto zero

Medir o alinhamento

Tendo em conta o desenho técnico, define-se a aresta de referência para o alinhamento.



 
- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ É visualizada a área de trabalho com as posições dos eixos



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Alinhamento**
- ▶ Posicionar o primeiro ponto de medição na aresta de referência



- ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos

i Distribua os pontos de medição ao longo de todo o comprimento da aresta. Dessa maneira, reduz-se o erro de ângulo.

- ▶ Posicionar o segundo ponto de medição na aresta de referência
- ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**

i Dependendo da configuração, é possível registar outros pontos de medição para o elemento. Tal permite aumentar a precisão.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ O alinhamento mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



 
Figura 36: Selecionar o elemento **Alinhamento** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Medir reta

Como segunda aresta de referência, mede-se uma reta.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Reta**
- ▶ Posicionar o primeiro ponto de medição na aresta de referência
- ▶ No Inspecor, tocar em **Enter**
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



i Distribua os pontos de medição ao longo de todo o comprimento da aresta. Dessa maneira, reduz-se o erro de ângulo.

- ▶ Posicionar o segundo ponto de medição na aresta de referência
- ▶ No Inspecor, tocar em **Enter**

i Dependendo da configuração, é possível registrar outros pontos de medição para o elemento. Tal permite aumentar a precisão.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ A reta mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

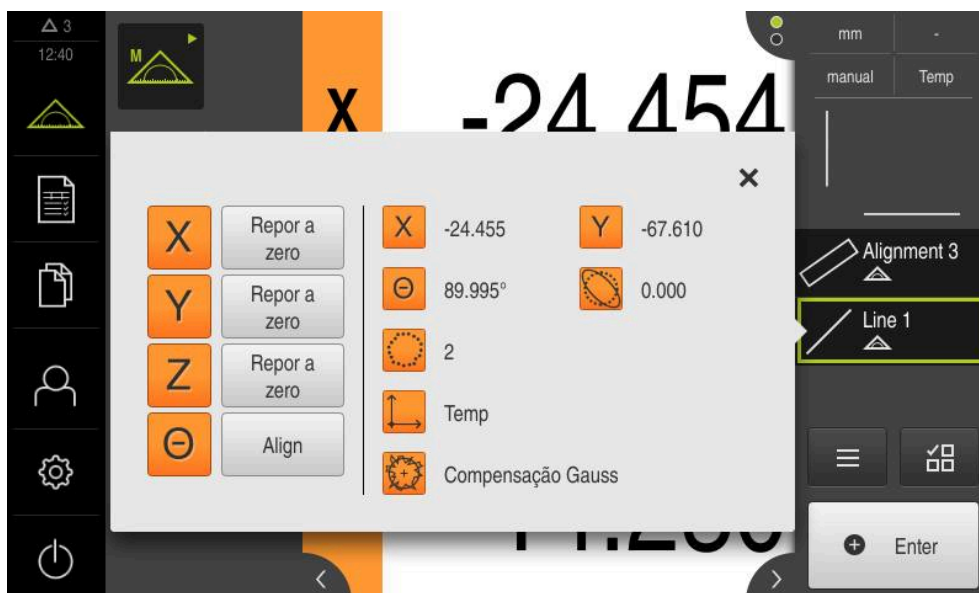


Figura 37: Selecionar o elemento **Reta** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Construir o ponto zero

Construir o ponto zero com base no ponto de intersecção do alinhamento e das retas.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ponto zero**
- ▶ No Inspetor ou na vista de elementos, selecionar os elementos **Alinhamento e Reta**
- > Os elementos selecionados são assinalados a verde
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O ponto zero mostra-se na lista de elementos
- > Foi determinado o sistema de coordenadas da peça de trabalho para o objeto de medição
- ▶ Tocar na **pré-visualização de elementos**
- > O sistema de coordenadas é mostrado na área de trabalho

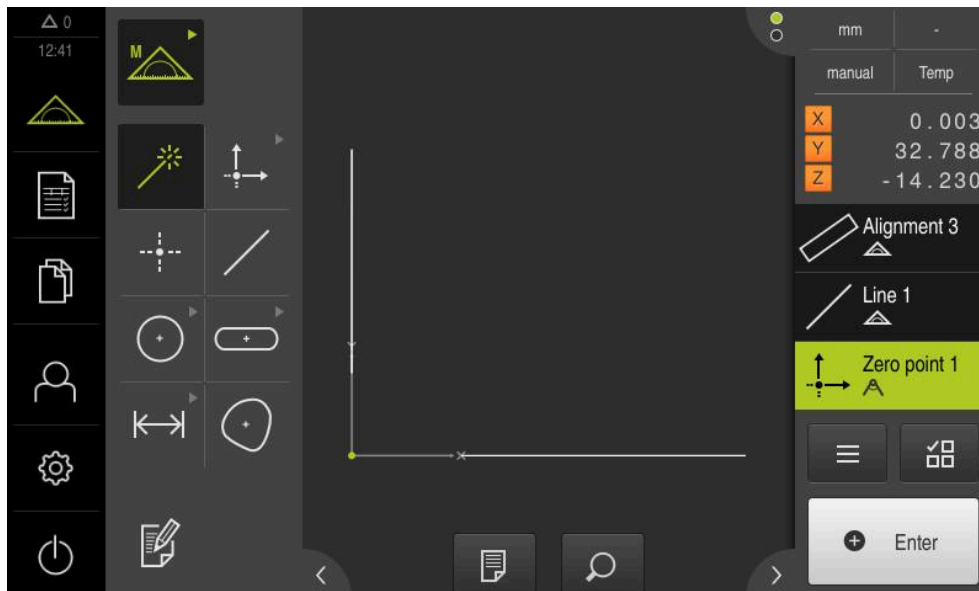


Figura 38: Área de trabalho com ponto zero mostrado no sistema de coordenadas

Medir elementos

Para a medição de elementos, podem usar-se as geometrias da paleta de geometrias ou Measure Magic.



Caso se utilize Measure Magic, o tipo de geometria é determinado automaticamente a partir dos pontos de medição registados. O tipo de geometria que é atribuído ao novo elemento pode ser alterado após a medição.

Mais informações: "Medir com Measure Magic", Página 247

Mais informações: "Vista geral dos tipos de geometria", Página 230

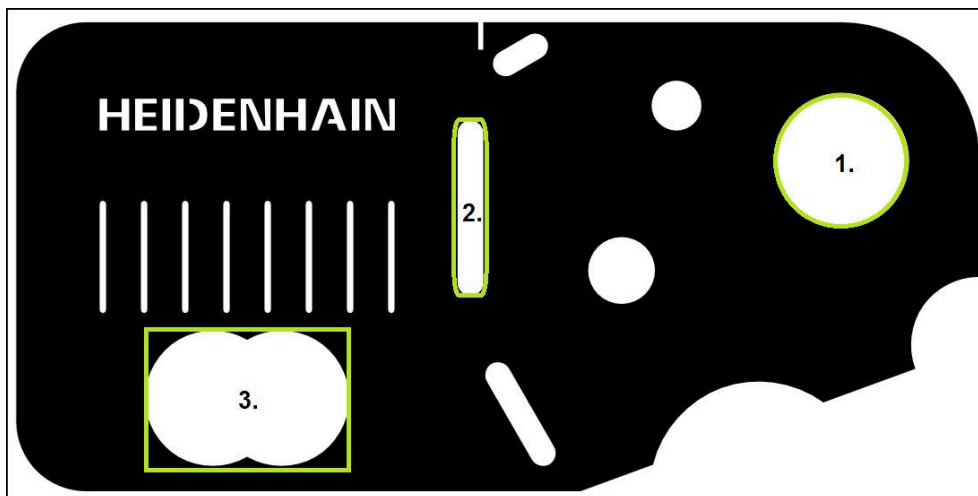


Figura 39: Exemplo de medições na peça de demonstração em 2D

Em seguida, são medidos diferentes elementos:

- 1 Círculo
- 2 Ranhura
- 3 Blob

Medir círculo

Para medir um círculo são necessários, no mínimo, três pontos de medição.



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- É visualizada a área de trabalho com as posições dos eixos

 


- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Measure Magic**

ou



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Círculo**
- ▶ Aproximar ao primeiro ponto de medição no contorno do círculo



- ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**
- Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ Aproximar ao ponto de medição seguinte no contorno do círculo



Distribua os pontos de medição o mais regularmente possível sobre o contorno do elemento.

- ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**
- ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- O círculo mostra-se na lista de elementos
- Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 40: Selecionar o elemento **Círculo** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Medir ranhura

Para medir uma ranhura são necessários, no mínimo, cinco pontos de medição. Coloque, pelo menos, dois pontos de medição no primeiro flanco e um ponto de medição no segundo flanco e nos arcos da ranhura.

 


- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar Measure Magic

ou



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ranhura**
- ▶ Aproximar ao primeiro ponto de medição no contorno da ranhura
- ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ Aproximar ao ponto de medição seguinte no contorno da ranhura



i Distribua os pontos de medição o mais possível ao longo de todo o comprimento do primeiro flanco.

 
- ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**
- ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ A ranhura mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 41: Selecionar o elemento **Ranhura** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Medir blob

Para medir um blob são necessários, no mínimo, três pontos de medição.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Blob**
- ▶ Aproximar ao primeiro ponto de medição no contorno do blob
- ▶ No Inspecor, tocar em **Enter**
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ Aproximar ao ponto de medição seguinte no contorno do blob



Distribua os pontos de medição o mais regularmente possível sobre o contorno do elemento.



- ▶ No Inspecor, tocar em **Enter**
- ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ O blob mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

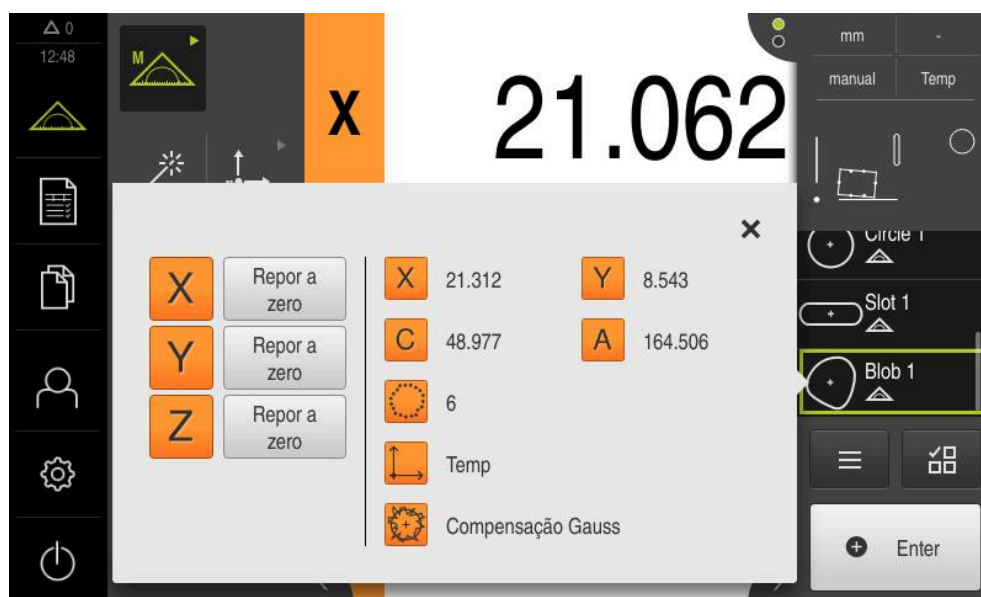


Figura 42: Selecionar o elemento **Blob** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

9.3.3 Medir com sensor OED

Para a medição de arestas e contornos com um sensor OED, estão disponíveis diferentes ferramentas de medição para registar pontos de medição.

Mais informações: "Resumo das ferramentas de medição OED", Página 80



As medições aqui indicadas são descritas em detalhe no capítulo Medição.

Mais informações: "Medição", Página 229

Alinhar objeto de medição

Para poder avaliar os pontos de medição, o objeto de medição tem que estar alinhado. Assim, determina-se o sistema de coordenadas do objeto de medição (sistema de coordenadas da peça de trabalho) que é predefinido no desenho técnico.

Deste modo, os valores medidos podem ser comparados com as indicações do desenho técnico e avaliados.

Mais informações: "Peça de demonstração em 2D", Página 435

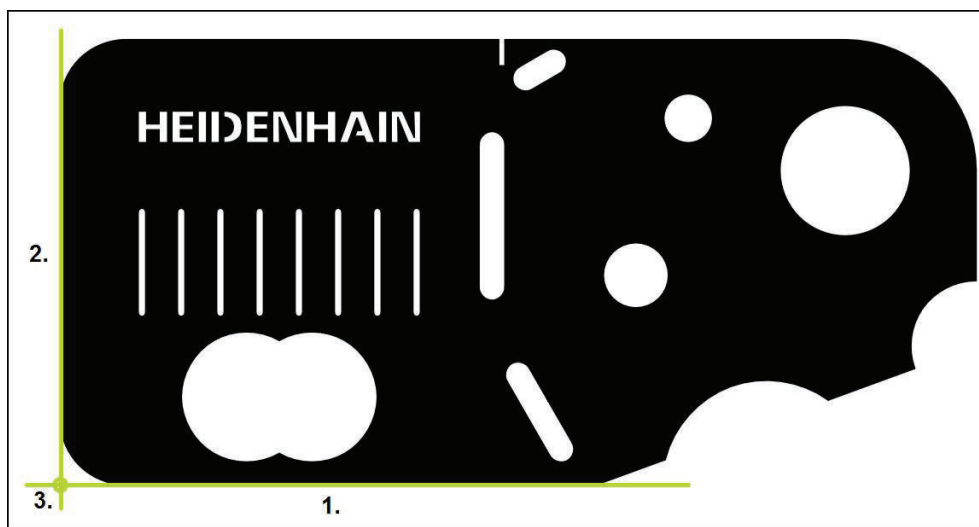


Figura 43: Exemplo de alinhamento na peça de demonstração em 2D

Tipicamente, os objetos de medição são alinhados nos passos seguintes:

- 1 Medir o alinhamento
- 2 Medir reta
- 3 Construir o ponto zero

Medir o alinhamento

Tendo em conta o desenho técnico, define-se a aresta de referência para o alinhamento.



 
- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Se estiverem disponíveis vários sensores, selecionar o **Sensor OED** na paleta de sensores
- > Mostram-se a paleta de geometrias e as ferramentas de medição OED
- > A área de trabalho mostra a visualização de posições
- ▶ No menu de acesso rápido, selecionar a ampliação ajustada na máquina de medição
- ▶ Se necessário, selecionar o plano de projeção **XY** no menu de acesso rápido



Mais informações: "Selecionar plano de projeção", Página 94



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Alinhamento**



- ▶ Na paleta de ferramentas, selecionar **Auto OED**
- ▶ Passar várias vezes sobre a aresta de referência com o sensor OED
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- > De cada vez que se passa sobre a aresta de referência, é adicionado um novo ponto de medição



Distribua os pontos de medição ao longo de todo o comprimento da aresta. Dessa maneira, reduz-se o erro de ângulo.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O alinhamento mostra-se na lista de elementos
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 44: Selecionar o elemento **Alinhamento** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Medir reta

Medir uma reta como segunda aresta de referência.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Reta**



- ▶ Na paleta de ferramentas, selecionar **Auto OED**
- ▶ Passar várias vezes sobre a aresta com o sensor OED
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ De cada vez que se passa sobre a aresta de referência, é adicionado um novo ponto de medição



Distribua os pontos de medição ao longo de todo o comprimento da aresta. Dessa maneira, reduz-se o erro de ângulo.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ A reta mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

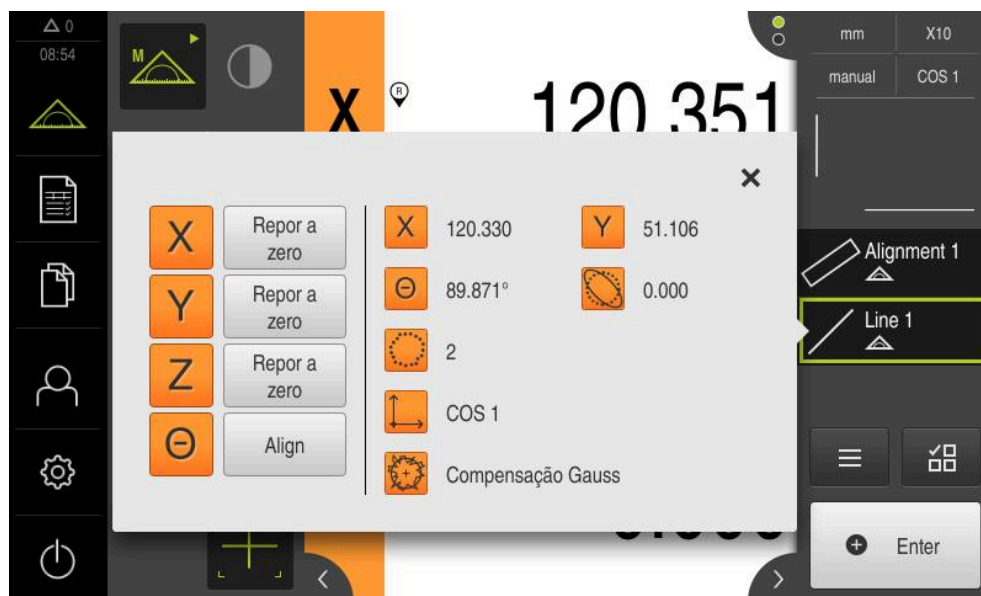


Figura 45: Selecionar o elemento **Reta** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Construir o ponto zero

Construir o ponto zero com base no ponto de intersecção do alinhamento e das retas.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ponto zero**
- ▶ No Inspetor ou na vista de elementos, selecionar os elementos **Alinhamento e Reta**
- > Os elementos selecionados são assinalados a verde
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O ponto zero mostra-se na lista de elementos
- > Foi determinado o sistema de coordenadas da peça de trabalho para o objeto de medição
- ▶ Tocar na **pré-visualização de elementos**
- > O sistema de coordenadas é mostrado na área de trabalho

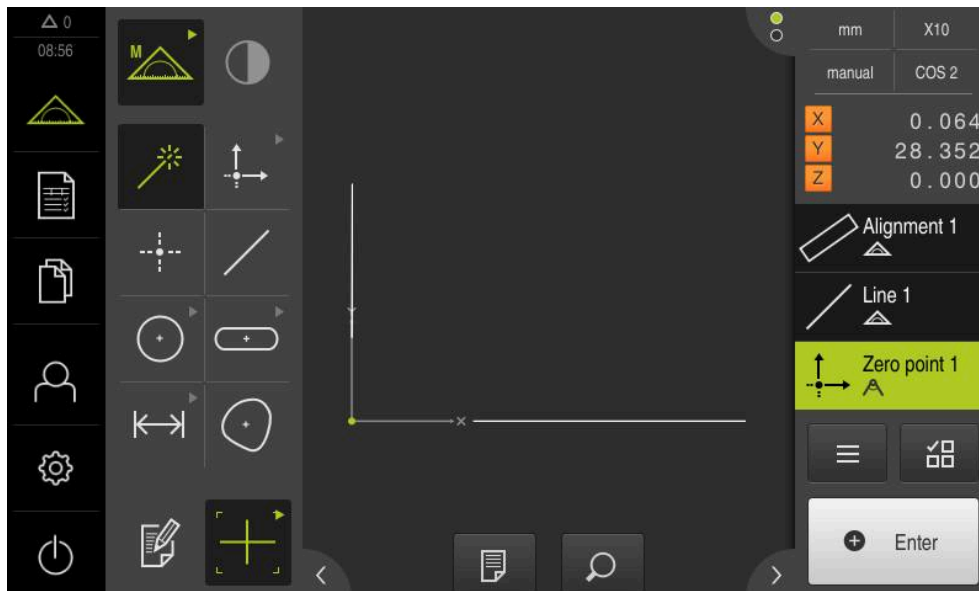


Figura 46: Área de trabalho com ponto zero mostrado no sistema de coordenadas

Medir elementos

Para a medição de elementos, podem usar-se as geometrias da paleta de geometrias ou Measure Magic.



Caso se utilize Measure Magic, o tipo de geometria é determinado automaticamente a partir dos pontos de medição registados. O tipo de geometria que é atribuído ao novo elemento pode ser alterado após a medição.

Mais informações: "Medir com Measure Magic", Página 247

Mais informações: "Vista geral dos tipos de geometria", Página 230

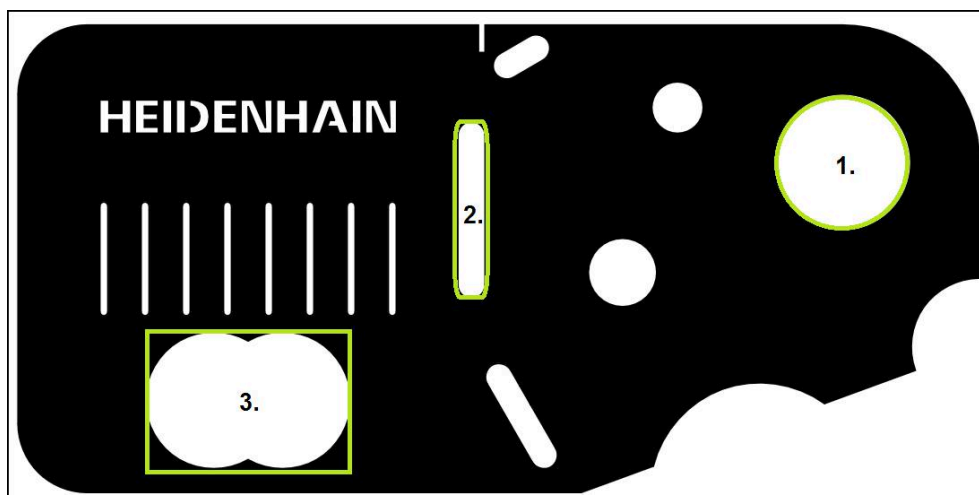


Figura 47: Exemplo de medições na peça de demonstração em 2D

Em seguida, são medidos diferentes elementos:

- 1 Círculo
- 2 Ranhura
- 3 Blob

Medir círculo

Para medir um círculo são necessários, no mínimo, três pontos de medição. Para o registo de pontos de medição pode utilizar, p. ex., a ferramenta de medição **OED**.



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Se estiverem disponíveis vários sensores, selecionar o **Sensor OED** na paleta de sensores
- Mostram-se a paleta de geometrias e as ferramentas de medição OED
- A área de trabalho mostra a visualização de posições
- ▶ No menu de acesso rápido, selecionar a ampliação ajustada na máquina de medição



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Measure Magic**

 
ou



- ▶ Na paleta de geometrias, seleccionar **Círculo**



- ▶ Na paleta de ferramentas, seleccionar **OED**
- ▶ Passar sobre a aresta do círculo com o sensor OED
- > O aparelho regista o ponto de medição na área de transferência



- ▶ Para confirmar o registo de pontos de medição, tocar em **Enter** no Inspetor
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



Quando o sensor OED passa sobre uma aresta, o aparelho guarda um ponto de medição na memória intermédia.
Para aceitar o ponto de medição na nuvem de pontos do elemento, tocar em **Enter** no inspetor.

- ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O círculo mostra-se na lista de elementos
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 48: Seleccionar o elemento **Círculo** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Medir ranhura

Para medir uma ranhura são necessários, no mínimo, cinco pontos de medição. Para o registo de pontos de medição pode utilizar, p. ex., a ferramenta de medição **Auto OED**. Coloque, pelo menos, dois pontos de medição no primeiro flanco e, no mínimo, um ponto de medição no segundo flanco e nos arcos da ranhura.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ranhura**



- ▶ Na paleta de ferramentas, selecionar **Auto OED**
- ▶ Passar várias vezes sobre a aresta da ranhura com o sensor OED
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- > De cada vez que se passa sobre a aresta, é adicionado um novo ponto de medição



Distribua os pontos de medição o mais possível ao longo de todo o comprimento do primeiro flanco.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > A ranhura mostra-se na lista de elementos
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 49: Selecionar o elemento **Ranhura** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

Medir blob

Para medir um blob são necessários, no mínimo, três pontos de medição. Para o registo de pontos de medição pode utilizar, p. ex., a ferramenta de medição **Auto OED**. De acordo com as definições, são distribuídos vários pontos de medição automaticamente pelo contorno completo.



- ▶ Na paleta de geometrias, seleccionar **Blob**



- ▶ Na paleta de ferramentas, seleccionar **Auto OED**
- ▶ Passar várias vezes sobre a aresta do blob com o sensor OED
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- > De cada vez que se passa sobre a aresta, é adicionado um novo ponto de medição



Distribua os pontos de medição o mais regularmente possível sobre o contorno do elemento.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O blob mostra-se na lista de elementos
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

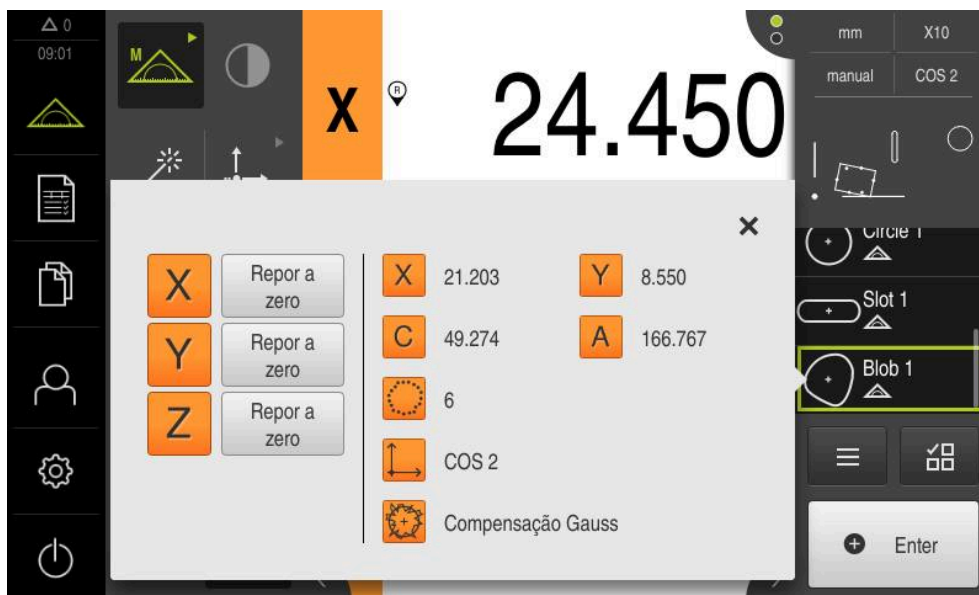


Figura 50: Seleccionar o elemento **Blob** na lista de elementos com **Pré-visualização de elementos**

9.3.4 Apagar elementos

Se a medição não for bem sucedida, é possível apagar elementos individuais novamente da lista de elementos.



Elementos de referência como o ponto zero, o alinhamento e o plano de referência não podem ser eliminados enquanto outros elementos os tomarem como referência.



- ▶ Selecionar os elementos desejados na lista de elementos
- > Os elementos selecionados são assinalados a verde
- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Tocar em **Apagar seleção**
- ▶ Para eliminar todos os elementos, tocar em **Apagar todos**
- ▶ Para fechar as funções auxiliares, tocar em **Fechar**



9.4 Mostrar e editar os resultados de medição

O diálogo **Detalhes** permite avaliar e processar um elemento medido.

- ▶ Para chamar o diálogo **Detalhes**, puxar o elemento da lista de elementos para a área de trabalho

Breve descrição

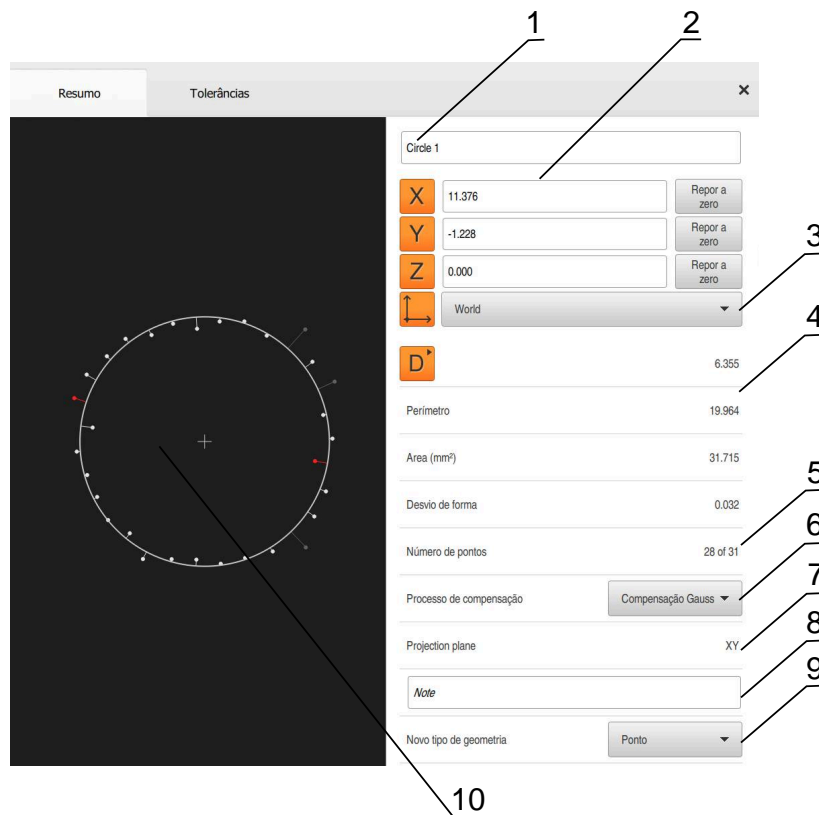


Figura 51: Registo **Resumo** no diálogo **Detalhes**

- 1 Nome do elemento
- 2 Posição dos eixos do ponto central
- 3 Sistema de coordenadas a que se referem os valores de coordenadas dos elementos
- 4 Parâmetros do elemento dependendo do tipo de geometria; no tipo de geometria Círculo, é possível alternar entre raio e diâmetro
- 5 Quantidade dos pontos de medição que são tidos em consideração no cálculo do elemento
- 6 Processo de compensação que é considerado para o cálculo do elemento em função do tipo de geometria e da quantidade dos pontos de medição
- 7 Plano 2D no qual é projetado o elemento; na visualização "3D", não se realiza nenhuma projeção
- 8 Campo de texto **Aviso**; com Observação ativada, o conteúdo é mostrado na vista de elementos
- 9 A lista dos tipos de geometria em que o elemento pode ser convertido
- 10 Vista dos pontos de medição e da forma

9.4.1 Mudar o nome do elemento

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Tocar no campo de introdução com o nome atual
- ▶ Introduzir o novo nome para o elemento
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > Mostra-se o novo nome na lista de elementos
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



9.4.2 Selecionar o Processo de compensação

Dependendo do elemento medido, é possível ajustar o processo de compensação. Como compensação padrão, utiliza-se o método de Gauss.

Mais informações: "Processo de compensação", Página 296

- ▶ Arrastar um elemento, p. ex., **Círculo** da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- > O processo de compensação aplicado mostra-se na lista desdobrável **Processo de compensação**
- ▶ Na lista desdobrável **Processo de compensação**, selecionar o processo de compensação desejado, p. ex., **Compensação circunscrita**
- > O elemento é representado de acordo com o processo de compensação selecionado

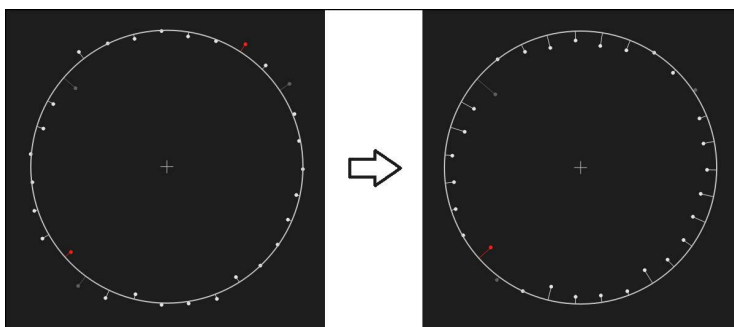


Figura 52: Elemento **Círculo** com processo de compensação novo

- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



9.4.3 Converter elemento

O elemento pode ser convertido noutro tipo de geometria. A lista dos tipos de geometria possíveis está disponível no diálogo **Detalhes** como lista desdobrável.

- ▶ Arrastar o elemento, p. ex., **Ranhura** da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- > É visualizado o tipo de geometria do elemento
- ▶ Na lista desdobrável **Novo tipo de geometria**, seleccionar o tipo de geometria, p. ex., **Ponto**

i O tipo de geometria **Perfil 2D** ainda não é suportado atualmente.

- > O elemento é representado na nova forma

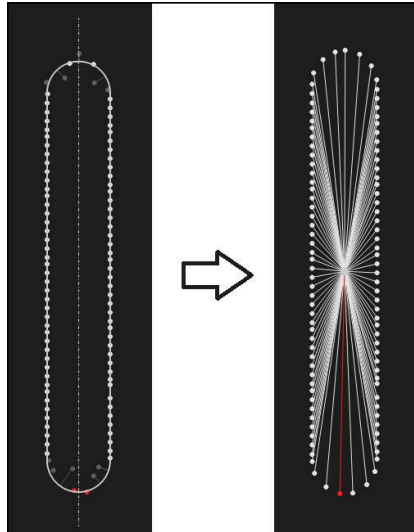


Figura 53: Tipo de geometria alterado de **Ranhura** para **Ponto**

- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



9.4.4 Ajustar Tolerâncias

As tolerâncias para um elemento medido podem ser ajustadas no separador **Tolerâncias**. As tolerâncias estão reunidas em grupos.

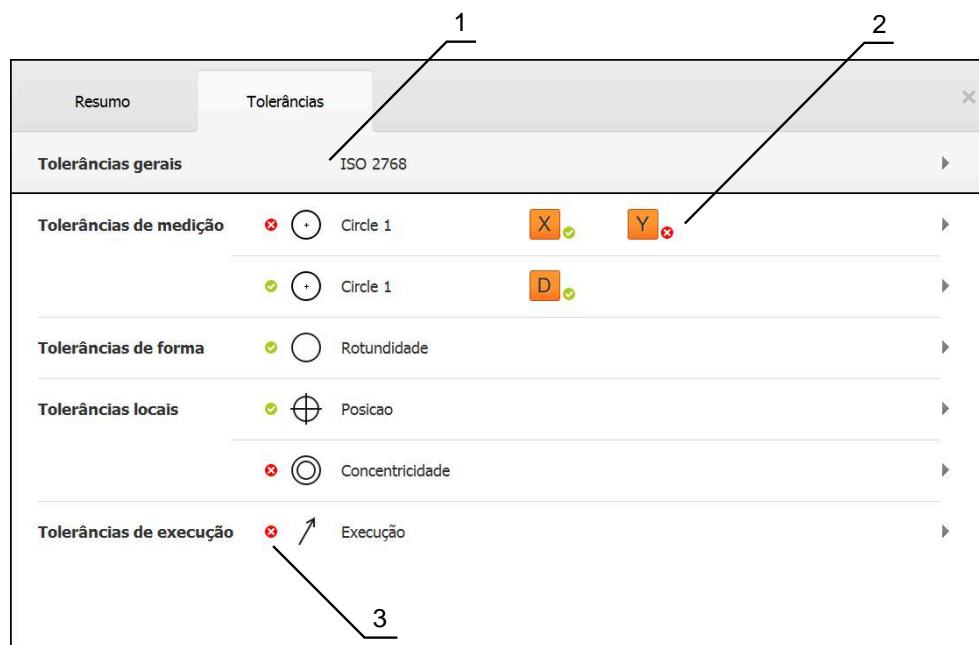


Figura 54: Diálogo **Detalhes** com o separador **Tolerâncias**

- 1 Visualização da tolerância geral
- 2 Lista das tolerâncias, em função do elemento
- 3 Estado da tolerância: ativo e dentro da tolerância ou ativo e fora da tolerância

No separador **Tolerâncias**, é possível definir a tolerância geométrica de um elemento. As tolerâncias estão reunidas em grupos.

- ▶ Arrastar o elemento, p. ex., **Círculo** da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento selecionado
- ▶ Tocar na tolerância dimensional **X**
- > Mostra-se a vista geral da tolerância dimensional selecionada



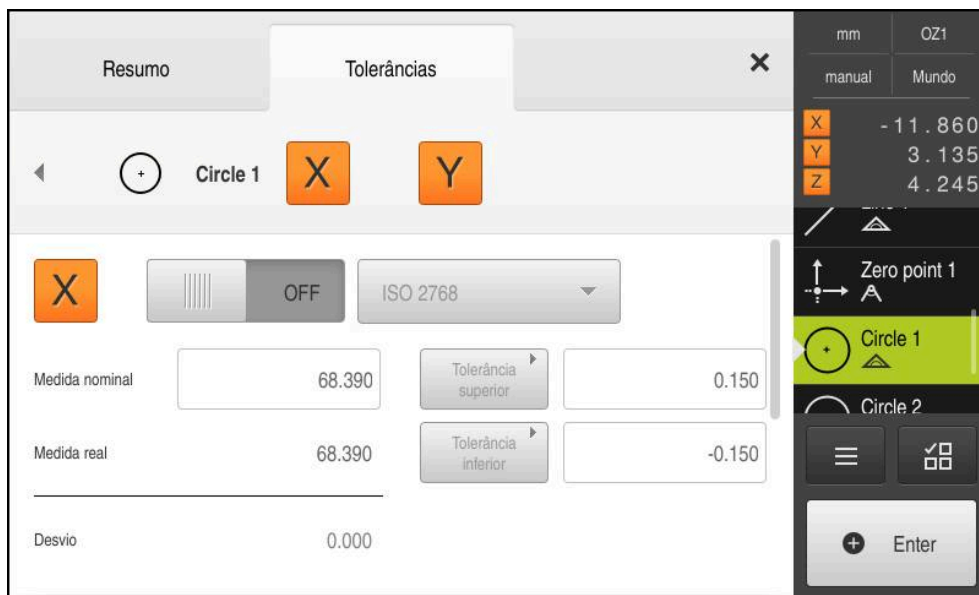


Figura 55: Vista geral **Tolerância dimensional** com tolerância dimensional ativada **X**



- ▶ Ativar a tolerância do valor de medição com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Os campos de seleção e introdução são ativados
- ▶ Tocar no campo de introdução **Medida nominal** e introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Tolerância superior** e introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Tolerância inferior** e introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > Caso o valor nominal se encontre fora da tolerância, será mostrado a vermelho
- > Quando o valor nominal se encontra dentro da tolerância, é mostrado a verde
- ▶ Tocar em **Voltar**
- > Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- > O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e mostra-se na lista de elementos com os símbolos seguintes depois de se fechar o diálogo:



As tolerâncias ativadas são respeitadas



Pelo menos uma das tolerâncias ativadas é excedida

Mais informações: "Determinar tolerâncias", Página 300

9.4.5 Adicionar observações

Na vista de elementos, é possível adicionar observações a cada elemento, p. ex., informações de medição ou textos de aviso.

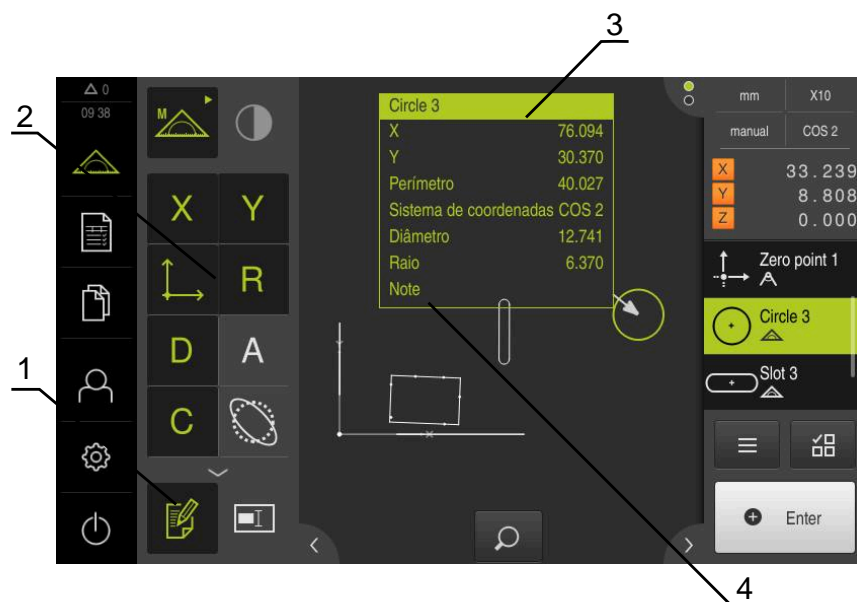


Figura 56: Elementos de comando para observações e elemento com observações

- 1 Elemento de comando **Editar observações**
- 2 Elementos de comando para adicionar observações
- 3 Informações de medição
- 4 Texto de aviso

9.5 Criar protocolo de medição

Os resultados de medição podem ser emitidos, guardados e impressos como protocolo de medição.

Tem a possibilidade de criar um protocolo de medição com os passos seguintes:

- "Selecionar elementos e modelo "
- "Introduzir informações sobre a medição"
- "Selecionar as definições do documento"
- "Guardar o protocolo de medição"
- "Exportar ou imprimir protocolo de medição"

9.5.1 Selecionar elementos e modelo



- ▶ No menu principal, tocar em **Protocolo de medição**
- Mostra-se a lista dos elementos medidos, baseada no último modelo de protocolo de medição selecionado
- Todos os elementos na lista estão ativados e as casinhas mostram-se a verde
- ▶ Para remover um elemento do protocolo de medição, tocar na casinha correspondente



A visualização da lista de elementos pode ser filtrada por critérios.

Mais informações: "Filtrar elementos", Página 221

- ▶ Para mudar de modelo de protocolo de medição, tocar em **Modelos**
- ▶ Selecionar o modelo de protocolo de medição desejado
- ▶ Tocar em **OK**
- A lista dos elementos medidos ajusta-se ao modelo de protocolo de medição selecionado

Filtrar elementos

A visualização da lista de elementos no menu **Elementos** pode ser filtrada segundo diferentes critérios. Assim, mostram-se apenas os elementos que correspondam aos critérios de filtro, p. ex., apenas círculos com um determinado diâmetro mínimo. Todos os filtros são combináveis entre si.



A função de filtro controla a visualização da lista de elementos. A função de filtro não tem qualquer influência no conteúdo do protocolo de medição.



- ▶ Tocar em **Filtro**
- ▶ No diálogo, escolher o critério de filtro desejado
- ▶ Selecionar o operador
- ▶ Selecionar a função
- ▶ Para ativar critérios de filtro, tocar em **Fechar**



Critério-de filtro	Operador	Função
Tipo	Real	Mostra apenas elementos do tipo de geometria selecionado.
	Não é	Mostra apenas elementos dos tipos de geometria não selecionados.
Tamanho	Igual	Mostra apenas elementos com o tamanho indicado.
	Maior do que	Mostra apenas elementos que são maiores que o tamanho indicado.

Critério-de filtro	Operador	Função
	Menor do que	Mostra apenas elementos que são menores que o tamanho indicado.
tolerância	Real	Mostra apenas elementos que cumprem a característica selecionada.
	Não é	Mostra apenas elementos que não cumprem a característica selecionada.
Tipo de criação	Real	Mostra apenas elementos que cumprem a característica selecionada.
	Não é	Mostra apenas elementos que não cumprem a característica selecionada.

9.5.2 Introduzir informações sobre a medição



As informações disponíveis dependem da configuração do modelo.



- ▶ Tocar em **Informação**
- ▶ Para ajustar a data e hora no protocolo de medição, tocar na opção desejada na lista desdobrável **Carimbo de hora**
 - **Definir o carimbo de hora desejado:** Ao criar o protocolo, são registadas a data e hora introduzidas manualmente
 - **Definir automaticamente:** Ao criar o protocolo, são registadas a hora e data atuais do sistema
- ▶ Na lista desdobrável **Nome de utilizador**, seleccionar um utilizador existente
- ▶ Se dever ser mostrado outro utilizador no protocolo de medição, seleccionar **Outro utilizador**
- ▶ Introduzir o nome do utilizador no campo de introdução
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ No campo de introdução **Tarefa**, indicar o número da medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ No campo de introdução **Número de artigo**, indicar o número de peça do objeto de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



9.5.3 Selecionar as definições do documento



- ▶ Tocar em **Informação**
- ▶ Tocar no separador **Documento**
- ▶ De modo a ajustar a unidade para os valores de medição linear, na lista desdobrável **Unidade para valores lineares**, selecionar a unidade desejada
 - **Milímetros**: Visualização em milímetros
 - **Polegadas**: Visualização em polegadas
- ▶ Para diminuir ou aumentar a quantidade de **Casas decimais para valores lineares** visualizadas, tocar em - ou +
- ▶ De modo a ajustar a unidade para os valores angulares, na lista desdobrável **Unidade para valores angulares**, selecionar a unidade desejada
 - **Graus decimais**: Visualização em graus
 - **Radiano**: Visualização como radiano
 - **Grau-Min-Seg**: visualização em graus, minutos, segundos
- ▶ De modo a ajustar o formato da data e hora, na lista desdobrável **Formato da data e hora**, selecionar o formato desejado
 - **hh:mm DD-MM-YYYY**: hora e data
 - **hh:mm YYYY-MM-DD**: hora e data
 - **YYYY-MM-DD hh:mm**: data e hora
- ▶ Para ajustar o formato de impressão, selecionar as definições correspondentes nas listas desdobráveis dos parâmetros seguintes:
 - **Impressão duplex**: impressão em frente e verso rodada em página vertical ou página horizontal
 - **Cabeçalho de página**: visualização do cabeçalho na primeira página ou em todas as páginas
 - **Cabeçalho da tabela de dados**: visualização da linha de cabeçalho na primeira página ou em todas as páginas
 - **Mostrar vista de elementos** (com anotações): ON/OFF
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



9.5.4 Abrir pré-visualização

Tem a possibilidade de abrir tanto os elementos, como o protocolo de medição numa pré-visualização.

Abrir a pré-visualização de elementos



- ▶ Tocar na **pestanda**
- > Abre-se a pré-visualização de elementos
- > A seta altera a direção



- ▶ Para fechar a pré-visualização de elementos, tocar na **pestanda**

Se tiver adicionado observações aos elementos, estas também são apresentadas na pré-visualização de elementos.

Mais informações: "Adicionar observações", Página 220

Abrir a pré-visualização do protocolo de medição

- ▶ Tocar em **Pré-visualização**
- > Abre-se a pré-visualização do protocolo de medição
- ▶ Para navegar pelas páginas, tocar na margem esquerda ou direita da pré-visualização
- ▶ Para sair da pré-visualização, tocar em **Fechar**



9.5.5 Guardar o protocolo de medição

Os protocolos de medição são guardados no formato de dados XMR.



- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Reports**
- ▶ Introduzir o nome do protocolo de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O protocolo de medição fica guardado



No menu principal **Gestão de ficheiros**, é possível abrir e editar protocolos guardados.

Mais informações: "Gerir pastas e ficheiros", Página 359



O formato de dados XMR foi alterado na versão atual de firmware. Os ficheiros que tenham sido elaborados no formato de dados XMR da versão anterior já não podem ser abertos nem editados.

9.5.6 Exportar ou imprimir protocolo de medição

Existem diversas possibilidades para exportar protocolos de medição ou imprimi-los na impressora configurada. É possível exportar um ficheiro PDF ou CSV ou enviar o protocolo de medição para um computador através da interface RS-232 configurada.

Exportar o protocolo de medição

- ▶ Na lista desdobrável **Exportar**, selecionar o formato de exportação desejado
 - **Exportar como PDF**: O protocolo de medição é guardado como PDF imprimível. Os valores já não podem ser editados
 - **Exportar como CSV**: Os valores no protocolo de medição são separados por ponto e vírgula. Os valores podem ser editados com um programa de cálculo de tabelas
 - **Exportar via RS-232**: Os valores no protocolo de medição são enviados na vista de tabela para um computador
 - Condição**: A saída de valores de medição está configurada
- ▶ Selecionar no diálogo a posição de memória para os formatos de ficheiro PDF e CSV, p. ex., **Internal/Reports**
- ▶ Introduzir o nome do protocolo de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- O protocolo de medição é exportado no formato selecionado e guardado na posição de memória

Imprimir o protocolo de medição

- ▶ Tocar em **Exportar** na lista desdobrável
- ▶ Tocar em **Imprimir** na lista desdobrável
- O protocolo de medição é enviado para a impressora preparada
 - Mais informações**: "Configurar a impressora", Página 159

9.6 Criar e administrar programas de medição

O aparelho tem condições para registar e guardar os passos de um processo de medição e de os executar sequencialmente na forma de um processamento em camadas. O processamento em camadas é designado como programa de medição.

Deste modo, num programa de medição estão reunidos num único processo numerosos passos de trabalho como o registo de pontos de medição e a tolerância, o que simplifica e normaliza o processo de medição. Os passos de trabalho de um programa de medição são designados de passos do programa.

Os programas de medição podem conter os seguintes passos de programa:

- Ajuste das definições do programa de medição: inicialização, Auto-Enter, unidades
- Alteração da referência
- Ajuste da ampliação
- Registo de pontos de medição: Iniciar ferramenta de medição
- Criação e avaliação de um elemento: Calcular, Construir, Definir
- Eliminação de elementos e passos do programa

Os passos do programa são mostrados na lista de passos do programa no Inspetor.



Independentemente da vista atual no Inspetor, cada processo de medição ou passo de trabalho é registado pelo aparelho na lista de elementos ou na lista de passos do programa como passo do programa. Os operadores podem alternar a vista entre a lista de elementos e a lista de passos do programa em qualquer altura.

9.6.1 Guardar programa de medição

Para poder executar um processo de medição várias vezes, os passos de trabalho realizados devem ser guardados como programa de medição.



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo Funções auxiliares tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no campo de introdução e introduzir o nome para o programa de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O programa de medição é guardado
- > Mostra-se o nome do programa de medição no comando do programa

9.6.2 Iniciar programa de medição

É possível iniciar um programa de medição registado ou que acabou de ser percorrido no comando do programa. Os passos do programa que requerem uma intervenção do operador têm o apoio de um assistente. As intervenções do operador poderão ser necessárias, p. ex., nas seguintes condições:

- as definições da lente da câmara devem ser ajustadas, p. ex., a ampliação da câmara
- o objeto de medição deve ser posicionado manualmente com a ajuda dos eixos da mesa de medição



Durante a reprodução do programa, a utilização da interface de utilizador está bloqueada. Apenas os elementos de comando do programa e, eventualmente, **Enter** estão ativos.



- ▶ Tocar em **Executar** no comando do programa
- > São percorridos os passos do programa
- > Os passos do programa que já tenham sido executados ou requeiram a intervenção do operador são realçados
- > O programa de medição para quando é necessária a intervenção do operador
- ▶ Executar a intervenção do operador necessária
- > Os passos do programa prosseguem até à intervenção do operador seguinte ou até ao final
- > Indica-se que a execução do programa de medição foi bem sucedida



- ▶ Tocar em **Fechar** na mensagem
- > Os elementos mostram-se na pré-visualização de elementos

9.6.3 Abrir programa de medição



Ao abrir um programa de medição, o programa de medição atual é fechado. As alterações não guardadas perder-se-ão.

- ▶ Guardar as alterações ao programa de medição atual antes de abrir um programa de medição

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo Funções auxiliares Tocar em **Abrir**
- ▶ Confirmar o aviso com **OK**
- > Mostra-se a pasta **Internal/Programs**
- ▶ Navegar até à posição de memória do programa de medição
- ▶ Tocar no nome do programa de medição
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição
- > Mostra-se a lista de passos do programa com os passos do programa de medição
- > O programa de medição selecionado é exibido no comando do programa

10

Medição

10.1 Vista geral

Este capítulo inclui um resumo dos tipos de geometria pré-definidos e descreve como preparar uma medição, registar pontos de medição e executar a medição no final. Além disso, fica-se a saber como construir novos elementos a partir de elementos medidos, construídos ou definidos.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O menu **Medição** permite medir, construir ou definir todos os elementos necessários para determinar um objeto de medição. A par das possibilidades de registo de pontos de medição, descrevem-se também os passos típicos para a execução de uma medição. A medição dos elementos realiza-se através de um registo manual de pontos de medição e com geometrias predefinidas.

Opcionalmente, os pontos de medição podem ser registados com a ajuda de sensores e diferentes ferramentas de medição.




 
10.2 Vista geral dos tipos de geometria








A paleta de geometrias oferece geometrias predefinidas que podem ser utilizadas para medir, construir ou definir. A geometria selecionada estabelece o tipo de geometria que é determinado a partir dos pontos de medição registados ou dos parâmetros indicados.





Para cada geometria, a quantidade mínima de pontos de medição matematicamente necessária está guardada nas definições do aparelho. O dispositivo só pode calcular a geometria quando se tiverem registado os pontos de medição suficientes correspondentes. A quantidade mínima de pontos de medição pode ser aumentada nas definições do aparelho.

Mais informações: "Tipos de geometria", Página 385

Geometria	Nome	Propriedades	N.º de pontos de medição
	Measure Magic	Determina automaticamente o tipo de geometria	≥ 1
	Ponto	Regista um ponto de medição	≥ 1
	Reta	Determina uma reta	≥ 2
	Círculo	Determina um círculo	≥ 3

Geometria	Nome	Propriedades	N.º de pontos de medição
	Arco de círculo	Determina um círculo teórico O ângulo de abertura é determinado pelos pontos de medição mais externos	≥ 3
	Elipse	Determina uma elipse A posição e o comprimento do eixo principal são determinados pelos pontos de medição que se encontram mais afastados um do outro	≥ 5
	Ranhura	Determina uma ranhura A posição e o comprimento do eixo principal são determinados pelos pontos de medição que se encontram mais afastados um do outro	≥ 5
	Retângulo	Determina um elemento retangular com lados frontais perpendiculares A posição e o comprimento do eixo principal são determinados pelos pontos de medição que se encontram mais afastados um do outro	≥ 5
	Distância	Determina a distância entre dois pontos de medição ou a distância máxima no caso de vários pontos de medição	≥ 2
	Ângulo	Determina duas retas que se interseam com um ângulo qualquer O ângulo é determinado com base no ponto de intersecção e da posição das duas semirretas Os pontos de medição devem ser registados, em primeiro lugar, para a primeira semirreta e, depois, para a segunda	≥ 4
	Blob	Determina o blob da superfície formada por todos os pontos de medição	≥ 3

Geometrias para determinação do sistema de coordenadas

Geometria	Nome	Caraterística	Nº pontos medição
	Ponto zero	Define o ponto zero do sistema de coordenadas para um objeto de medição	≥ 1
	Alinhamento	Determina o alinhamento do eixo X do sistema de coordenadas para um objeto de medição	≥ 2

10.3 Registrar pontos de medição

Ao medir-se um objeto de medição, as geometrias existentes são detetadas com a ajuda de elementos. Para detetar um elemento, é necessário registar pontos de medição para esse elemento.

Um ponto de medição é um ponto no sistema de coordenadas cuja posição é determinada através das coordenadas. Mediante as posições dos pontos de medição registados (nuvem de pontos) no sistema de coordenadas, o aparelho pode determinar e avaliar o elemento. Dependendo do trabalho de medição, é possível alterar o sistema de coordenadas utilizado, determinando um novo ponto zero.

Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284

O aparelho suporta diferentes variantes de registo de pontos de medição:

- Sem sensor, p. ex., com a ajuda de uma retícula no microscópio de medição ou no projetor de perfil
- Com sensor, p. ex., na forma de um cabo de fibra óptica na máquina de medição

10.3.1 Registrar pontos de medição sem sensor

Quando se registam pontos de medição sem sensor, é necessário que o operador da máquina de medição conectada (p. ex., um microscópio de medição, projetor de perfil) possa aproximar à posição desejada no objeto de medição através, p. ex., de uma retícula. Ao alcançar-se essa posição, dependendo da configuração, o registo de pontos de medição realiza-se manualmente pelo operador ou de forma automática com o aparelho.

O aparelho regista para este ponto de medição as posições atuais dos eixos que são mostrados na área de trabalho ou na pré-visualização de posição. Assim, as coordenadas deste ponto de medição resultam da posição atual da mesa de medição. Com base nos pontos de medição registados, o aparelho determina o elemento de acordo com a geometria selecionada e representa-o na lista de elementos no Inspecor.

A quantidade de pontos de medição que devem ser registados para um elemento depende da configuração da geometria selecionada.

Mais informações: "Vista geral dos tipos de geometria", Página 230



O registo de pontos de medição sem sensor é idêntico para todas as geometrias e é descrito seguidamente como exemplo para a geometria **Círculo**.

Registo de pontos de medição sem sensor



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**

 


- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- > É visualizada a área de trabalho com as posições dos eixos



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Círculo**
- ▶ Aproximar à posição desejada no objeto de medição na máquina de medição
- > Quando o registo automático de pontos de medição está ativado, o ponto de medição é registado assim que se alcança o tempo morto ajustado

Mais informações: "Ajustar o registo automático de pontos de medição", Página 92



 
- ▶ Quando o registo automático de pontos de medição não está ativado, tocar em **Enter** no Inspecor



- > Na lista de elementos, mostra-se um novo elemento. O símbolo do elemento corresponde à geometria selecionada
- > A quantidade de pontos de medição registados é indicada ao lado do símbolo
- ▶ Aproximar ao ponto de medição seguinte



Distribua os pontos de medição o mais regularmente possível sobre o contorno do elemento.



- ▶ No Inspecor, tocar em **Enter**
- ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
- > Se, nas definições dos elementos, estiver ajustado o **Número de pontos de medição Fixo**, o registo de pontos de medição é concluído automaticamente



- > Se, nas definições dos elementos, estiver ajustado o **Número de pontos de medição Livre**, na lista de elementos aparece uma marca de seleção ao lado do elemento para encerrar a medição



- ▶ Para concluir o registo de pontos de medição, tocar em **Terminar**
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 57: Elemento **Círculo** com **Pré-visualização de elementos** no registo de pontos de medição sem sensor

10.3.2 Registrar pontos de medição com sensor

Para o registo de pontos de medição, a técnica de medição coloca à disposição diferentes sensores ópticos e de contacto. A seleção do sensor depende do trabalho de medição.

Sensores suportados (opção de software)

Sensores ópticos:

- Sensor OED (Optical Edge Detection): registo automático de pontos de medição através da deteção óptica de arestas

Critérios para seleção do sensor

- As características do objeto de medição (p. ex., a estrutura superficial, elasticidade)
- O tamanho e a disposição dos elementos a medir (p. ex., a acessibilidade, forma)
- A precisão de medição exigida
- O tempo de medição disponível
- Rentabilidade

Vantagens dos sensores ópticos

- Possibilidade de medição de pequenas geometrias
- Possibilidade de medição de peças de trabalho maleáveis (medição sem contacto)
- Tempos de medição reduzidos

Registrar pontos de medição com sensor OED (opção de software)

Se a Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED estiver ativada no aparelho, este suporta a utilização de um sensor OED (sensor óptico de arestas). Um sensor OED é um cabo de fibra óptica ligado ao aparelho que transmite informações sobre a intensidade da luz do ecrã da máquina de medição para o aparelho.

Quando os pontos de medição são registados com um sensor OED, a visualização de posições ou a vista de elementos são representadas na área de trabalho. O registo de pontos de medição realiza-se com ferramentas de medição OED.

Deslocando a mesa de medição, o operador posiciona o sensor OED na aresta desejada.

Adicionalmente à ferramenta de medição OED **Retícula**, o aparelho oferece também as ferramentas de medição ativas **OED** e **Auto OED**.

No registo de pontos de medição com a **Retícula**, o operador posiciona a retícula no ecrã de projeção da máquina de medição no local desejado e provoca o registo de pontos de medição manualmente.

As ferramentas de medição OED ativas permitem um registo objetivo dos pontos de medição, dado que o aparelho, graças à avaliação do contraste, reconhece a transição claro-escuro como aresta. Dependendo da configuração e da ferramenta de medição OED selecionada, o registo de pontos de medição é iniciado pelo operador ou automaticamente pelo aparelho.

Com base nas posições dos eixos e na posição do sensor OED relativamente à retícula (offset entre a retícula e o sensor OED), o aparelho regista as coordenadas para o ponto de medição. Com base nos pontos de medição registados, o aparelho determina o elemento de acordo com a geometria selecionada. O novo elemento é representado na lista de elementos do Inspecor. A quantidade de pontos de medição que devem ser registados para um elemento depende da configuração da geometria selecionada.

Mais informações: "Vista geral dos tipos de geometria", Página 230



O registo de pontos de medição com sensor OED é idêntico para todas as geometrias e é descrito seguidamente como exemplo para a geometria **Círculo**.

Registo de pontos de medição com a ferramenta de medição OED Retícula



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**





- ▶ Se estiverem disponíveis vários sensores, selecionar o **Sensor OED** na paleta de sensores
- Mostram-se a paleta de geometrias e as ferramentas de medição OED
- ▶ Se necessário, tocar na **Pré-visualização de posições** no Inspecor
- A área de trabalho mostra a visualização de posições
- ▶ No menu de acesso rápido, selecionar a ampliação ajustada na máquina de medição



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Círculo**

- 
 - ▶ Na paleta de ferramentas, selecionar **Retícula**
 - ▶ Posicionar a retícula no ecrã de projeção sobre a aresta do círculo
 - Quando o registo automático de pontos de medição está ativado, o ponto de medição é registado assim que se alcança o tempo morto ajustado

Mais informações: "Ajustar o registo automático de pontos de medição", Página 92
- 
 - ▶ Quando o registo automático de pontos de medição não está ativado, tocar em **Enter** no Inspetor
- 
 - Na lista de elementos, mostra-se um novo elemento. O símbolo do elemento corresponde à geometria selecionada
 - A quantidade de pontos de medição registados é indicada ao lado do símbolo
 - ▶ Aproximar ao ponto de medição seguinte

 Distribua os pontos de medição o mais regularmente possível sobre o contorno do elemento.
- 
 - ▶ No Inspetor, tocar em **Enter**
 - ▶ Repetir o processo, para registar mais pontos de medição
 - Se, nas definições dos elementos, estiver ajustado o **Número de pontos de medição Fixo**, o registo de pontos de medição é concluído automaticamente
- 
 - Se, nas definições dos elementos, estiver ajustado o **Número de pontos de medição Livre**, na lista de elementos aparece uma marca de seleção ao lado do elemento para encerrar a medição
- 
 - ▶ Para concluir o registo de pontos de medição, tocar em **Terminar**
 - Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

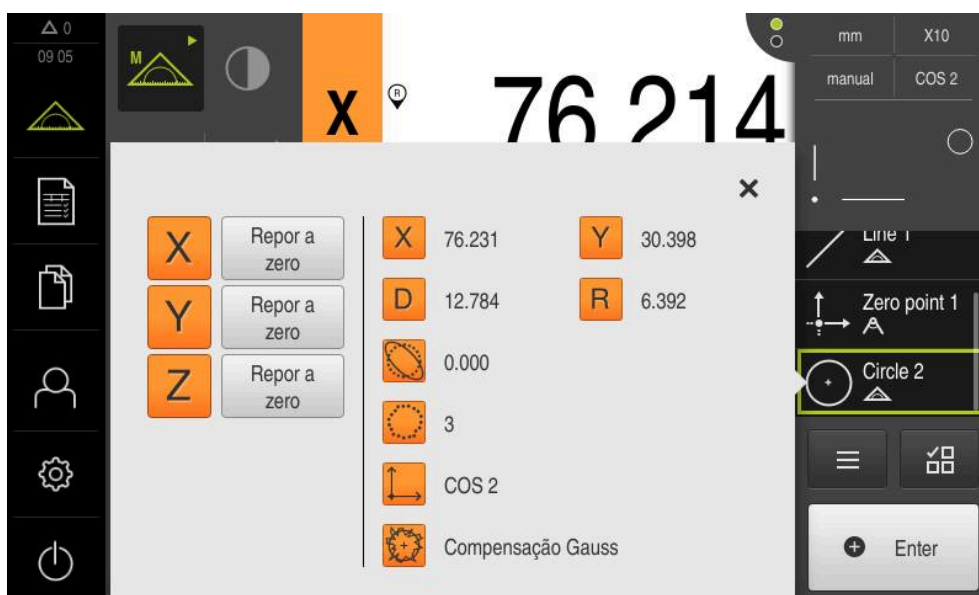


Figura 58: Elemento **Círculo** com **Pré-visualização de elementos** no registo de pontos de medição com a ferramenta de medição OED **Retícula**

Registo de pontos de medição com ferramenta de medição OED ativa

As ferramentas de medição OED ativas diferenciam-se entre si conforme os seus campos de aplicação e operação.

Mais informações: "Elementos de comando para a medição com sensor OED",
Página 80



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Se estiverem disponíveis vários sensores, selecionar o **Sensor OED** na paleta de sensores
- > Mostram-se a paleta de geometrias e as ferramentas de medição OED
- ▶ Se necessário, tocar na **Pré-visualização de posições** no Inspetor
- > A área de trabalho mostra a visualização de posições
- ▶ No menu de acesso rápido, selecionar a ampliação ajustada na máquina de medição



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Círculo**



- ▶ Selecionar a ferramenta de medição apropriada na paleta de ferramentas, p. ex. **Auto OED**
- ▶ Passar sobre a aresta do círculo com o sensor OED
- > O ponto de medição é registado automaticamente
- > Na lista de elementos, mostra-se um novo elemento. O símbolo do elemento corresponde à geometria selecionada
- > A quantidade de pontos de medição registados é indicada ao lado do símbolo
- ▶ Passar várias vezes sobre a aresta do círculo até estarem registados pontos de medição suficientes
- ▶ De cada vez que se passa sobre a aresta, é adicionado um novo ponto de medição ao elemento



Distribua os pontos de medição o mais regularmente possível sobre o contorno do elemento.

- > Se, nas definições dos elementos, estiver ajustado o **Número de pontos de medição Fixo**, o registo de pontos de medição é concluído automaticamente



- > Se, nas definições dos elementos, estiver ajustado o **Número de pontos de medição Livre**, na lista de elementos aparece uma marca de seleção ao lado do elemento para encerrar a medição



- ▶ Para concluir o registo de pontos de medição, tocar em **Terminar**
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição



Figura 59: Elemento **Círculo** com **Pré-visualização de elementos** no registo de pontos de medição com ferramenta de medição OED ativa

10.4 Executar uma medição

10.4.1 Preparar medição

Limpar o objeto de medição e a máquina de medição

As impurezas, por exemplo, devido a aparas, poeira e resíduos de óleo, levam a resultados de medição incorretos. O objeto de medição, a base de encaixe do objeto de medição e o sensor devem estar limpos antes do início da medição.

- ▶ Limpar o objeto de medição, a base de encaixe do objeto de medição e os sensores com produtos de limpeza adequados

Aclimatar o objeto de medição

Os objetos de medição devem ser depositados na máquina de medição por um tempo suficientemente longo para se adaptarem à temperatura ambiente. Devido às diferentes dimensões dos objetos de medição, em caso de variação de temperatura, os objetos de medição devem ser aclimatados.

Desta forma, a medição é inequívoca. Habitualmente, a temperatura de referência é de 20 °C.

- ▶ Aclimatar os objetos de medição por tempo suficiente

Reduzir os fatores ambientais

Fatores ambientais como, p. ex., a incidência da luz, oscilações do pavimento ou a humidade do ar podem afetar a máquina de medição, os sensores ou os objetos de medição. Desse modo, o resultado da medição pode ser falseado. Tratando-se de determinados fatores, como, p. ex., a incidência da luz, também a instabilidade da medição é influenciada negativamente.

- ▶ Suprimir ou evitar ao máximo os fatores ambientais

Fixar o objeto de medição

Dependendo do seu tamanho, o objeto de medição deve ser fixado à mesa de medição ou a uma base de encaixe do objeto de medição.

- ▶ Posicionar o objeto de medição no centro da área de medição
- ▶ Fixar os objetos de medição pequenos, p. ex., com plasticina
- ▶ Fixar os objetos de medição grandes com sistemas tensores
- ▶ Prestar atenção a que o objeto de medição não esteja solto nem fixado com tensão

Executar procura de marcas de referência

Com a ajuda das marcas de referência, o aparelho pode atribuir as posições dos eixos do encoder à máquina.

Quando não estão à disposição marcas de referência para o encoder através de um sistema de coordenadas definido, é necessário executar uma procura de marcas de referência antes do início da medição.



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 404



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 84

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 138

Iniciar manualmente a procura de marcas de referência



A procura de marcas de referência manual só pode ser efetuada por utilizadores do tipo **Setup** ou **OEM**.

Se a procura de marcas de referência não se realizou após o arranque, tem a possibilidade de a iniciar manualmente mais tarde.



▶ No menu principal, tocar em **Definições**

▶ Abrir sucessivamente:



■ **Eixos**

■ **Definições gerais**

■ **Marcas de referência**

▶ Tocar em **Iniciar**

> O símbolo da referência pisca

▶ Seguir as instruções no assistente

> Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Definir o sensor OED

Condições

- O sensor OED está configurado nas definições do aparelho
Mais informações: "Configurar o sensor OED", Página 138



▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**

> A visualização de posições é mostrada na área de trabalho

▶ Focar a objetiva da máquina de medição de modo a mostrar a aresta o mais nítida possível no ecrã de projeção da máquina de medição

▶ Ajustar a iluminação da máquina de medição de modo a mostrar o mais alto contraste possível no ecrã de projeção da máquina de medição

Ajustar as definições de contraste

Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de contraste às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se um ponto na área clara e outro na área escura do ecrã.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de contraste no processo de memorização, em **Processo de memorização do contraste OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de contraste são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de contraste", Página 377

Ajustar as definições do limiar

As definições de limiar determinam a partir de quando uma transição de claro-escuro é aceite como aresta. Através de um processo de memorização, ajustam-se as definições de limiar às condições de luz atuais. Nessa operação, com o sensor OED, regista-se uma distância para a qual se define um valor nominal.



As condições de luz no compartimento influenciam o resultado da medição. Ajuste novamente as definições, caso as condições de luz se alterem.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de limiar no processo de memorização, em **Processo de memorização do limiar OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de limiar são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de limiar", Página 377

Configurar definições de desvio

As definições de desvio compensam o desvio de posição entre a retícula de registo de pontos de medição e o sensor OED de deteção de arestas. É possível configurar as definições de desvio num processo de memorização, medindo um círculo com duas ferramentas de medição diferentes. O desvio do sensor OED para os eixos X e Y é calculado a partir dos desvios dos dois círculos e compensado em medições subsequentes.



- ▶ Abrir a paleta de ferramentas
- A paleta de ferramentas mostra o diálogo **Definições**
- ▶ Para determinar as definições de desvio no processo de memorização, em **Processo de memorização do desvio OED**, tocar em **Iniciar**
- ▶ Seguir as instruções no Assistente:
 - Medir pontos de círculo com a ferramenta de medição Retícula
 - Aceitar cada um dos pontos medidos com **Registar ponto**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**
- As definições de desvio são guardadas para a ampliação selecionada
- ▶ Repetir o processo para todas as ampliações disponíveis

Mais informações: "Definições de desvio", Página 378

10.4.2 Alinhar objeto de medição

Para poder avaliar os pontos de medição, o objeto de medição tem que estar alinhado. Assim, determina-se o sistema de coordenadas do objeto de medição (sistema de coordenadas da peça de trabalho) que é predefinido no desenho técnico.

Deste modo, os valores medidos podem ser comparados com as indicações do desenho técnico e avaliados.

Mais informações: "Peça de demonstração em 2D", Página 435

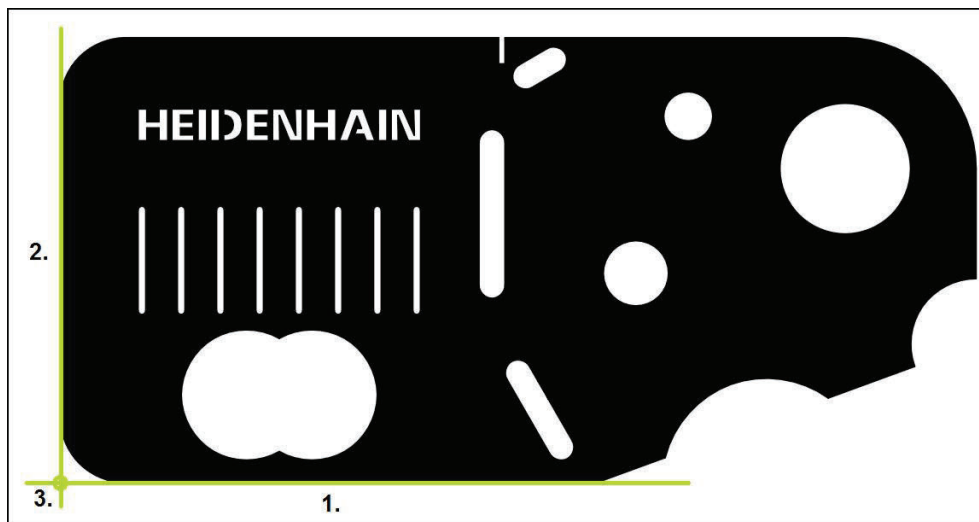


Figura 60: Exemplo de alinhamento na peça de demonstração em 2D

Tipicamente, os objetos de medição são alinhados nos passos seguintes:

- 1 Medir o alinhamento
- 2 Medir reta
- 3 Construir o ponto zero

Medir o alinhamento

 
Tendo em conta o desenho técnico, define-se a aresta de referência para o alinhamento.



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ Eventualmente, selecionar o sensor desejado na paleta de sensores
- ▶ Mostram-se a paleta de geometrias e as ferramentas de medição correspondentes
- ▶ No menu de acesso rápido, selecionar a ampliação ajustada na máquina de medição

 


- ▶ Se necessário, selecionar o plano de projeção **XY** no menu de acesso rápido

Mais informações: "Selecionar plano de projeção", Página 94



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Alinhamento**
- ▶ Selecionar a ferramenta de medição apropriada na paleta de ferramentas
- ▶ Posicionar a ferramenta de medição



- ▶ Para registar pontos de medição, tocar em **Enter** no inspetor
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



Distribua os pontos de medição ao longo de todo o comprimento da aresta. Dessa maneira, reduz-se o erro de ângulo.



 
- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ O alinhamento mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

Medir reta

Como segunda aresta de referência, mede-se uma reta.



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Reta**
- ▶ Selecionar a ferramenta de medição apropriada na paleta de ferramentas
- ▶ Posicionar a ferramenta de medição
- ▶ Para registar pontos de medição, tocar em **Enter** no inspetor
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



Distribua os pontos de medição ao longo de todo o comprimento da aresta. Dessa maneira, reduz-se o erro de ângulo.



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ A reta mostra-se na lista de elementos
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

Construir o ponto zero

Construir o ponto zero com base no ponto de intersecção do alinhamento e das retas.



- ▶ Na paleta de geometrias, seleccionar **Ponto zero**
- ▶ No Inspetor ou na vista de elementos, seleccionar os elementos **Alinhamento e Reta**
- > Os elementos seleccionados são assinalados a verde
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O ponto zero mostra-se na lista de elementos
- > Foi determinado o sistema de coordenadas da peça de trabalho para o objeto de medição
- ▶ Tocar na **pré-visualização de elementos**
- > O sistema de coordenadas é mostrado na área de trabalho

10.4.3 Medir elementos

Representam-se seguidamente os passos típicos necessários para a execução de uma medição. Esta representação oferece uma vista geral. Dependendo da máquina de medição ou da aplicação de medição em causa, poderão ser necessários mais passos.

Uma medição compreende os passos seguintes:

- Seleção da geometria apropriada para o elemento a medir
- Registo de pontos de medição com a ajuda da geometria seleccionada

Mais informações: "Registar pontos de medição", Página 232



Os passos descritos nesta secção são idênticos para todos os processos de medição. A título de exemplo, os passos são executados na geometria **Círculo**.



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, seleccionar **Medição Manual**
 - ▶ Se necessário, ampliar a área de trabalho, ocultando o menu principal, o submenu ou o Inspetor
 - ▶ Posicionar o objeto de medição de modo a que este se encontre na área de trabalho
 - ▶ Ativar ou desativar o registo automático de pontos de medição
- Mais informações:** "Ajustar o registo automático de pontos de medição", Página 92



- ▶ Na paleta de geometrias, seleccionar a geometria **Círculo**
- ▶ Seleccionar uma ferramenta de medição apropriada
- ▶ Colocar a ferramenta de medição no contorno do círculo
- ▶ Registar pontos de medição



- ▶ Para concluir o registo de pontos de medição, tocar em **Terminar** no elemento novo
 - > O elemento medido mostra-se na lista de elementos
 - > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição
 - > O elemento pode ser avaliado
- Mais informações:** "Avaliação da medição", Página 293

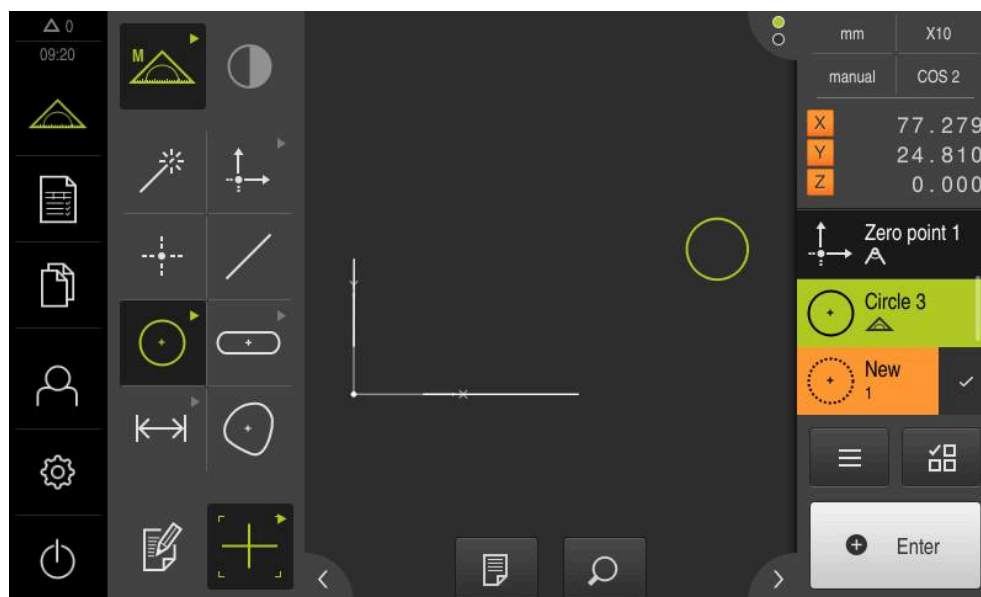


Figura 61: Elementos medidos na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor

10.4.4 Medir com Measure Magic

Caso se trabalhe com Measure Magic, o tipo de geometria é determinado automaticamente a partir dos pontos de medição registados. O tipo de geometria pode ser alterado posteriormente, convertendo o elemento.



O tipo de geometria que é atribuído a um novo elemento depende das definições para Measure Magic. O resultado da medição deve corresponder aos critérios definidos.



Os passos descritos nesta secção são idênticos para todos os processos de medição. A título de exemplo, os passos são descritos na geometria **Arco de círculo**.

Medir o arco de círculo

Para medir um arco de círculo são necessários, no mínimo, três pontos de medição. Os dois pontos de medição mais externos determinam o ângulo de abertura.



 
- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, seleccionar **Medição Manual**



- ▶ Na paleta de geometrias, seleccionar **Measure Magic**
- ▶ Posicionar o objeto de medição de modo a que este se encontre na área de trabalho
- ▶ Seleccionar a ferramenta de medição apropriada na paleta de ferramentas
- ▶ Posicionar a ferramenta de medição sobre o contorno



- ▶ Registrar pontos de medição e tocar de cada vez em **Enter** no Inspector



- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O **Arco de círculo** mostra-se na lista de elementos
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição
- ▶ Converter o elemento, caso a geometria determinada automaticamente não se aplique

Mais informações: "Converter elemento", Página 217



Se a geometria não for reconhecida automaticamente, verifique as definições de Measure Magic e a quantidade mínima de pontos de medição matematicamente necessária para o tipo de geometria em causa.

Mais informações: "Elementos", Página 174

Mais informações: "Vista geral dos tipos de geometria", Página 230

10.4.5 Enviar valores de medição para um computador

A partir da pré-visualização de resultados de medição, é possível enviar conteúdos para um computador através da interface RS-232.

Condições:

- A saída de valores de medição está configurada
- A pré-visualização de resultados de medição está ativa

Mais informações: "Configurar saída de valores de medição", Página 180

Mais informações: "Configurar pré-visualização de resultados de medição", Página 174

- ▶ Medir elemento, p. ex., **Círculo**
- > Abre-se a **Pré-visualização de elementos**



Figura 62: Enviar na **Pré-visualização de elementos**



- ▶ Para seleccionar ou desseleccionar conteúdos para a saída de valores de medição, tocar no **Símbolo** correspondente
- > O símbolo Enviar identifica os conteúdos marcados



Podem seleccionar-se todos os valores numéricos do elemento.

Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386



- ▶ Tocar em **Enviar**
- > Os valores de medição são enviados uma vez para o computador

10.5 Construir elementos

 
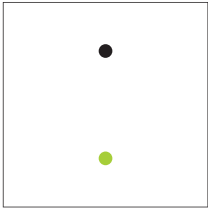
 
 
 
É possível construir novos elementos a partir de elementos medidos, construídos ou definidos. Para isso, dos elementos existentes derivam-se novos elementos, p. ex., através de deslocação ou como cópia.

 
 
 
 
 
 
 
10.5.1 Vista geral dos tipos de construção

 
 
 
 
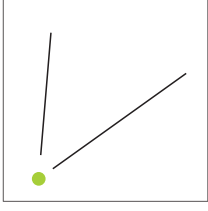
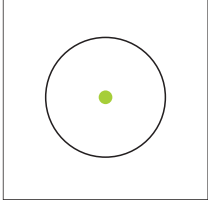
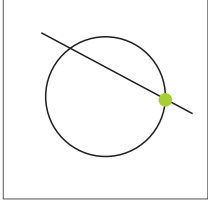
Os elementos existentes utilizados para a construção são chamados de "Elementos pais". Os elementos pais podem ser elementos medidos, construídos ou definidos.

 
 
 
 
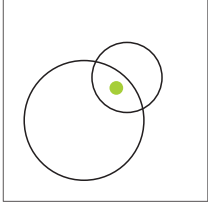
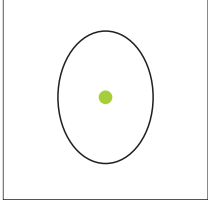
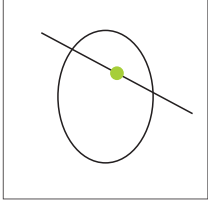
A vista geral mostra os elementos pais e tipos de construção possíveis para a construção de um elemento.

 
 
 
 
Ponto / Ponto zero

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ponto	Cópia	
Ponto	Ponto Y mín.	
Ponto	Ponto Y máx.	
Reta	Ponto central	
Reta	Ponto final 1	

 
 
 
 
 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Reta	Ponto final 2	
Reta	Ponto de origem	
Ponto e Reta	Pé da perpendicular	
Arco de círculo	Ponto central	
Arco de círculo e Reta	Intersecção 1	
Arco de círculo e Reta	Intersecção 2	
Arco de círculo e Reta	Pé da perpendicular	

 
 
 
 
 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Reta	Intersecção	
Distância	Ponto final 1	
Distância	Ponto final 2	
Ponto e Distância	Deslocação	
Ângulo	Vértice	
Círculo	Ponto central	
Círculo e Reta	Intersecção 1	

 
 
 
 
 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Círculo e Reta	Intersecção 2	
Círculo e Reta	Pé da perpendicular	
2x Círculo	Intersecção 1	
2x Círculo	Intersecção 2	
2x Círculo	Ponto central	
Elipse	Ponto central	
Elipse e Reta	Pé da perpendicular	

 
 
 
 
 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Elipse	Ponto central	
Ranhura	Ponto central	
Retângulo	Ponto central	
Vários elementos	<p>Média de uma quantidade e combinação qualquer dos pontos centrais de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

 
 
 
 
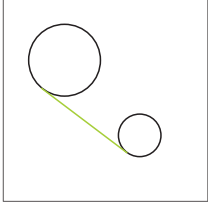
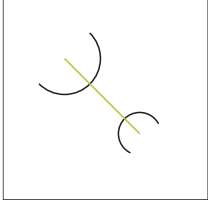
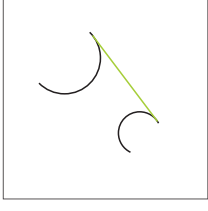
Reta / Alinhamento

 
 
 
 
 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Reta	Cópia	
2x Ponto	Ponto central	
2x Reta	Linha central 1	
2x Reta	Linha central 2	
2x Reta	Linha de referência (indicação do comprimento necessária)	
Distância	Linha central	
Elipse	Semieixo maior	

 
 
 
 
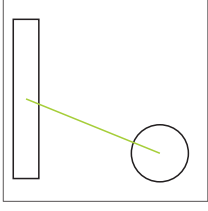
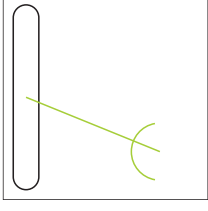
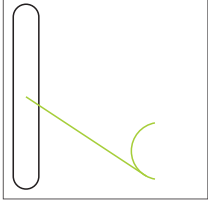
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ponto e Reta	Vertical	
Ponto e Reta	Paralela	
Ponto e Arco de círculo	Ponto central	
Ponto e Arco de círculo	Tangente 1	
Ponto e Arco de círculo	Tangente 2	
Ponto e Círculo	Ponto central	
Ponto e Círculo	Tangente 1	

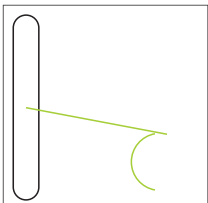
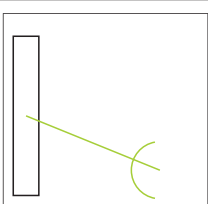
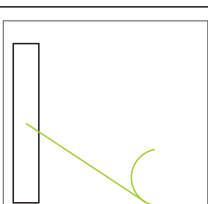
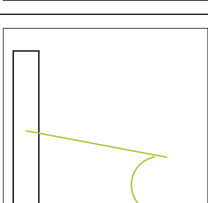
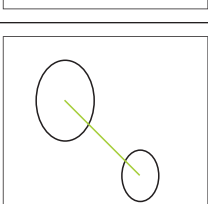
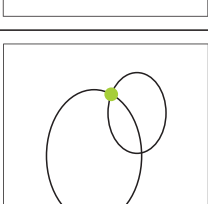
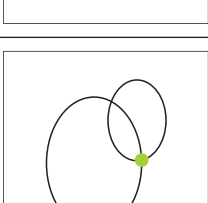
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ponto e Círculo	Tangente 2	
Ponto e Elipse	Ponto central	
Ponto e Ranhura	Ponto central	
Ponto e Retângulo	Ponto central	
Reta e Círculo	Vertical	
Reta e Círculo	Paralela	
Reta e Arco de círculo	Vertical	

 
 
 
 
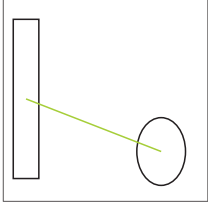
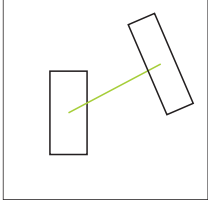
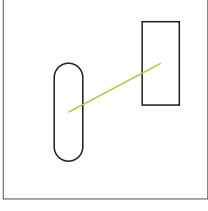
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Reta e Arco de círculo	Paralela	
Reta e Elipse	Vertical	
Reta e Elipse	Paralela	
Reta e Distância	Deslocação	
Reta e Ranhura	Vertical	
Reta e Ranhura	Paralela	
Reta e Retângulo	Vertical	

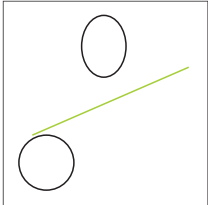
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Reta e Retângulo	Paralela	
Reta e Ângulo	Distorção	
2x Círculo	Ponto central	
2x Círculo	Tangente 1	
2x Círculo	Tangente 2	
2x Arco de círculo	Ponto central	
2x Arco de círculo	Tangente 1	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Arco de círculo	Tangente 2	
Círculo e Elipse	Ponto central	
Círculo e Elipse	Tangente 1	
Círculo e Elipse	Tangente 2	
Arco de círculo e Elipse	Ponto central	
Arco de círculo e Elipse	Tangente 1	
Arco de círculo e Elipse	Tangente 2	

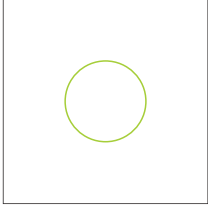
 
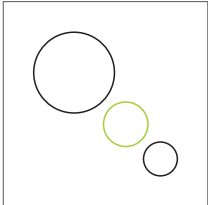
 
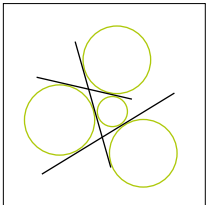
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Círculo e Arco de círculo	Ponto central	
Círculo e Arco de círculo	Tangente 1	
Círculo e Arco de círculo	Tangente 2	
Círculo e Ranhura	Ponto central	
Círculo e Retângulo	Ponto central	
Arco de círculo e Ranhura	Ponto central	
Arco de círculo e Ranhura	Tangente 1	

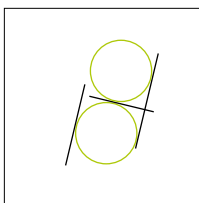
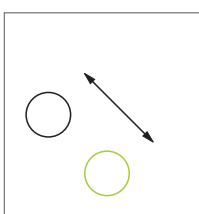
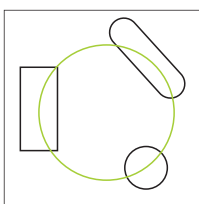
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Arco de círculo e Ranhura	Tangente 2	
Arco de círculo e Retângulo	Ponto central	
Arco de círculo e Retângulo	Tangente 1	
Arco de círculo e Retângulo	Tangente 2	
2x Elipse	Ponto central	
2x Elipse	Intersecção 1	
2x Elipse	Intersecção 2	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ranhura	Linha central	 A diagram showing a vertical slot with a green line running through its center, representing the central axis.
Ranhura e Elipse	Ponto central	 A diagram showing a vertical slot on the left and an ellipse on the right. A green line connects the center of the slot to the center of the ellipse, indicating they share a common center point.
2x Ranhura	Ponto central	 A diagram showing two slots, one on the left and one on the right, tilted at an angle. A green line connects the center of the left slot to the center of the right slot, indicating they share a common center point.
Retângulo	Linha central	 A diagram showing a vertical rectangle with a green line running through its center, representing the central axis.
Retângulo e Elipse	Ponto central	 A diagram showing a vertical rectangle on the left and an ellipse on the right. A green line connects the center of the rectangle to the center of the ellipse, indicating they share a common center point.
2x Retângulo	Ponto central	 A diagram showing two rectangles, one on the left and one on the right, tilted at an angle. A green line connects the center of the left rectangle to the center of the right rectangle, indicating they share a common center point.
Ranhura e Retângulo	Ponto central	 A diagram showing a slot on the left and a rectangle on the right. A green line connects the center of the slot to the center of the rectangle, indicating they share a common center point.


 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Vários elementos	<p>Reta ou Alinhamento a partir dos pontos centrais de, no mínimo, dois elementos numa combinação qualquer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

Círculo

 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Círculo	Cópia	
Arco de círculo	Cópia (o círculo sobrepõe-se ao arco de círculo)	
2x Círculo	Média	
2x Reta	Círculo de referência	
3x Reta	Círculo 1, Círculo 2, Círculo 3, Círculo 4	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
3x Reta	Círculo 1, Círculo 5	
Círculo e Distância	Deslocação	
Vários elementos	<p>Círculo a partir dos pontos centrais de, no mínimo, três elementos numa combinação qualquer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

 
 
 
Arco de círculo

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Arco de círculo	Cópia	
Arco de círculo e Distância	Deslocação	
Vários elementos	<p>Arco de círculo a partir dos pontos centrais de, no mínimo, três elementos numa combinação qualquer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

 
 
 
Elipse

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Elipse	Cópia	
Elipse e Distância	Deslocação	
Vários elementos	<p>Elipse a partir dos pontos centrais de, no mínimo, cinco elementos numa combinação qualquer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

 
 
 
 
 
 
 
Ranhura

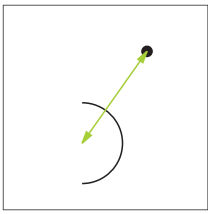
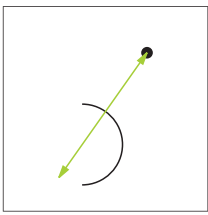
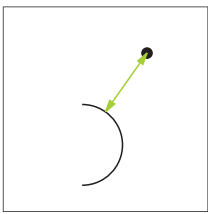
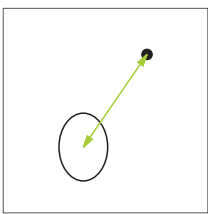
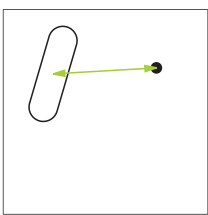
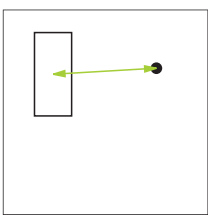
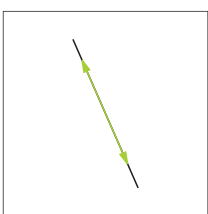
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ranhura	Cópia	
Ranhura e Distância	Deslocação	
Vários elementos	<p>Ranhura a partir dos pontos centrais de, no mínimo, cinco elementos numa combinação qualquer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

 
 
 
 
 
 
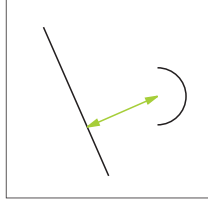
Retângulo

 
 
 
 
 
 
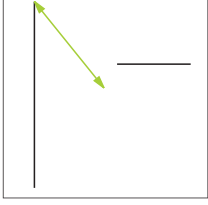
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Retângulo	Cópia	
Retângulo e Distância	Deslocação	
Vários elementos	<p>Retângulo a partir dos pontos centrais de, no mínimo, cinco elementos numa combinação qualquer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Círculo ■ Arco de círculo ■ Elipse 	

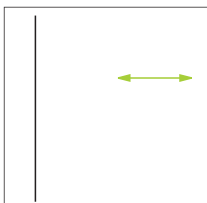
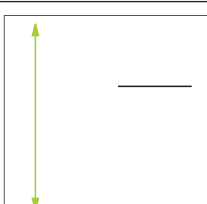
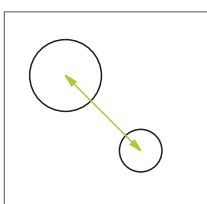
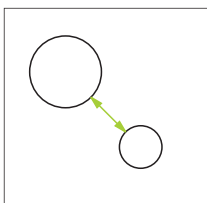
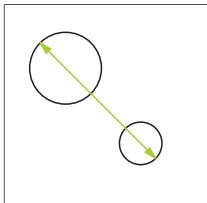
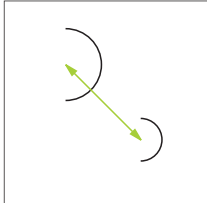
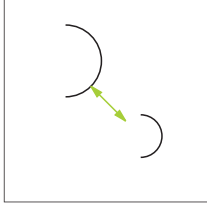
Distância

 
 
 
 
 
 
 
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Distância	Cópia	
Distância	Mudança de direção	
2x Ponto	Ponto central	
Ponto e Reta	Ponto central	
Ponto e Círculo	Ponto central	
Ponto e Círculo	Mínimo	
Ponto e Círculo	Máximo	

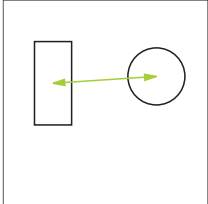
 
 
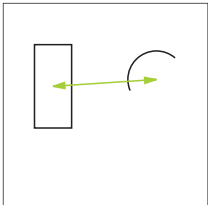
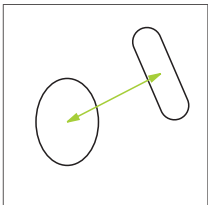
 
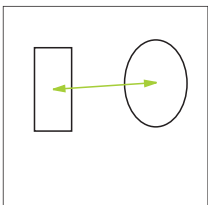
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ponto e Arco de círculo	Ponto central	
Ponto e Arco de círculo	Mínimo	
Ponto e Arco de círculo	Máximo	
Ponto e Elipse	Ponto central	
Ponto e Ranhura	Ponto central	
Ponto e Retângulo	Ponto central	
Reta	Longitude	

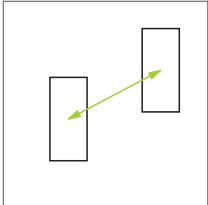
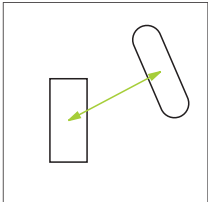
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Reta	Ponto central vinculado	
2x Reta	Mínimo vinculado	
2x Reta	Máximo vinculado	
Reta e Círculo	Ponto central	
Reta e Círculo	Mínimo	
Reta e Círculo	Máximo	
Reta e Arco de círculo	Ponto central	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Reta e Arco de círculo	Mínimo	
Reta e Arco de círculo	Máximo	
Reta e Elipse	Ponto central	
Reta e Ranhura	Ponto central	
Reta e Retângulo	Ponto central	
2x Distância	Soma	
2x Distância	Média	

 
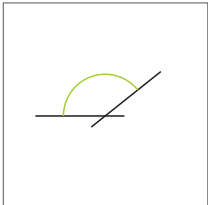
 
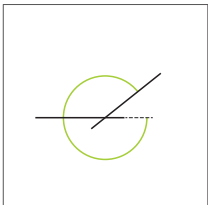
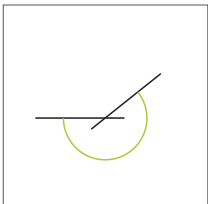
Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Distância	Mínimo	
2x Distância	Máximo	
2x Círculo	Ponto central	
2x Círculo	Mínimo	
2x Círculo	Máximo	
2x Arco de círculo	Ponto central	
2x Arco de círculo	Mínimo	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Arco de círculo	Máximo	
2x Elipse	Ponto central	
Círculo e Arco de círculo	Ponto central	
Círculo e Arco de círculo	Mínimo	
Círculo e Arco de círculo	Máximo	
Círculo e Elipse	Ponto central	
Círculo e Ranhura	Ponto central	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Círculo e Retângulo	Ponto central	
Arco de círculo e Elipse	Ponto central	
Arco de círculo e Ranhura	Ponto central	
Arco de círculo e Retângulo	Ponto central	
Ranhura e Elipse	Ponto central	
2x Ranhura	Ponto central	
Retângulo e Elipse	Ponto central	

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
2x Retângulo	Ponto central	
Ranhura e Retângulo	Ponto central	

Ângulo

Elemento pai	Tipo de construção	Representação
Ângulo	Cópia	
2x Reta	Ângulo interno	
2x Reta	Ângulo 180° -	
2x Reta	Ângulo 180° +	
2x Reta	Ângulo 360° -	

10.5.2 Construir elemento



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar a geometria desejada, p. ex. **Distância**
- ▶ Na lista de elementos, selecionar os elementos pais necessários
- ▶ Os elementos selecionados são assinalados a verde
- ▶ Mostra-se um novo elemento com a geometria selecionada

i Se estiver selecionada a paleta de geometrias **Measure Magic**, não é proposto nenhum elemento novo na lista de elementos.

- ▶ Selecionar o tipo de geometria desejado



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**

i Se não for possível terminar um elemento, verifique se os elementos pais selecionados correspondem ao tipo de construção.

- ▶ O elemento construído mostra-se na área de trabalho e na lista de elementos

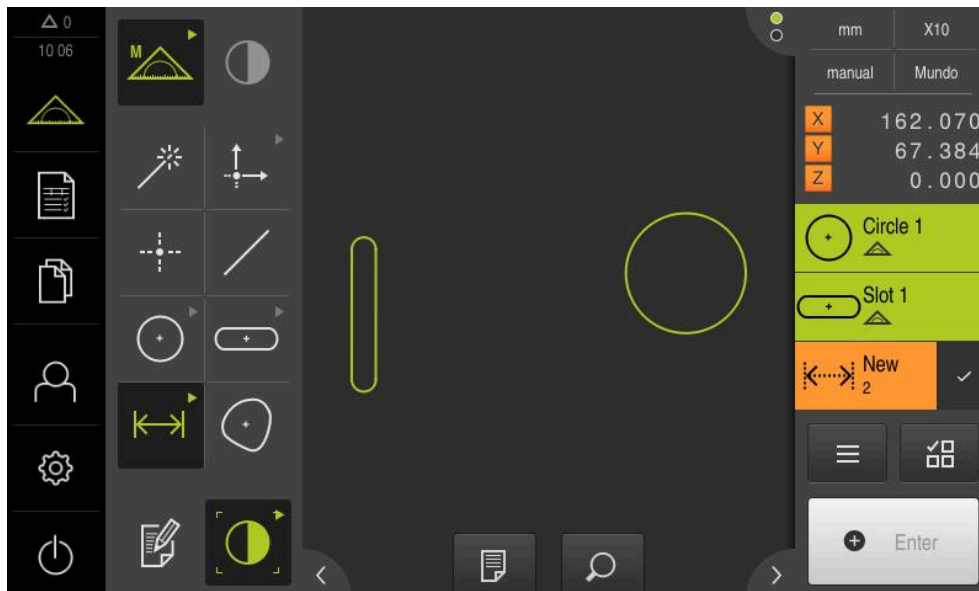



Figura 63: Elementos construídos na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor

10.5.3 Ajustar o elemento construído

Os elementos construídos podem ser ajustados posteriormente. Dependendo da geometria e dos elementos pais, pode seleccionar outro tipo de construção.

- ▶ Arrastar o elemento construído da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo Detalhes com o separador **Resumo**
- ▶ Para mudar o nome do elemento, tocar no **campo de introdução** com o nome atual
- ▶ Introduzir o nome para o elemento
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > Mostra-se o novo nome na lista de elementos
- ▶ Para alterar o tipo de construção do elemento, na lista desdobrável **Tipo de construção**, seleccionar o tipo desejado para a construção

 Dependendo da geometria e dos elementos pais, estão disponíveis os tipos de construção possíveis.
Mais informações: "Vista geral dos tipos de construção", Página 249

- > É aplicado o novo tipo de construção
- ▶ Para modificar o tipo de geometria, na lista desdobrável **Novo tipo de geometria**, seleccionar o tipo de geometria desejado
- > O elemento é representado na nova forma
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



10.6 Definir elementos

Em algumas situações, é necessário definir elementos. É o que acontece, p. ex., quando é tomada uma referência no desenho técnico que não pode ser produzida no objeto de medição através de uma medição ou construção. Neste caso, a referência pode ser definida com base no sistema de coordenadas do objeto de medição.

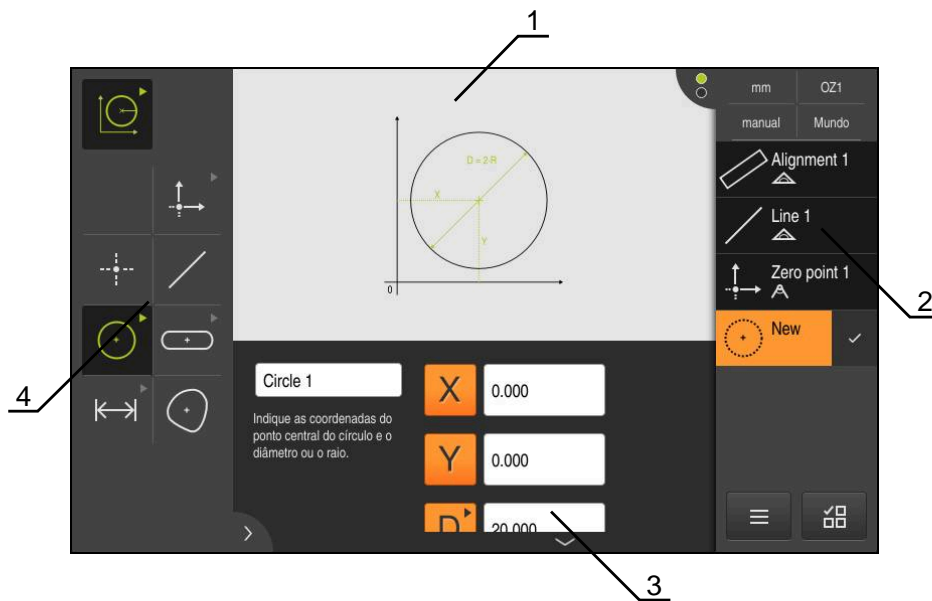


Figura 64: Função **Definir** com a geometria **Círculo**

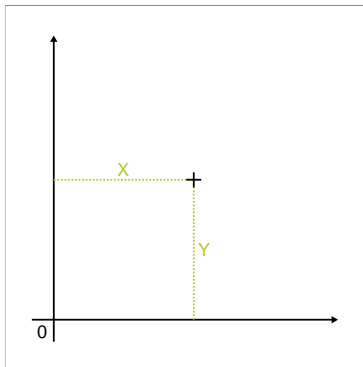
- 1 Representação da geometria
- 2 Lista de elementos no Inspetor
- 3 Campos de introdução dos parâmetros de geometria
- 4 Parâmetros de geometria

10.6.1 Vista geral das geometrias definíveis

A vista geral mostra as geometrias definíveis e os parâmetros de geometria necessários.

Representação

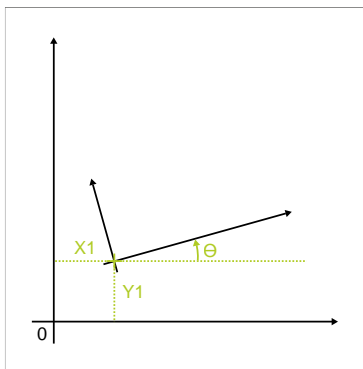
Parâmetros de geometria



Ponto zero

O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

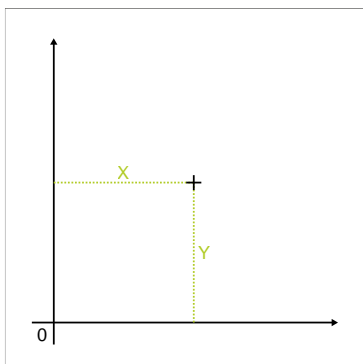
- X: Posição no eixo X
- Y: Posição no eixo Y



Alinhamento

O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

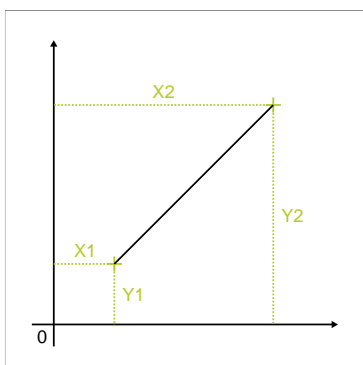
- X: Posição no eixo X
- Y: Posição no eixo Y
- θ : Direção com ângulo entre o eixo X e o alinhamento



Ponto

O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

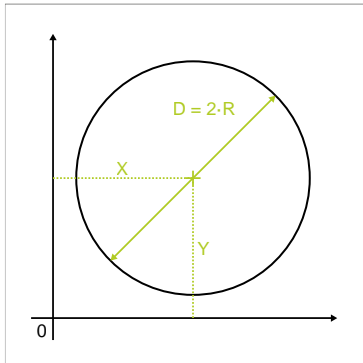
- X: Posição no eixo X
- Y: Posição no eixo Y



Reta

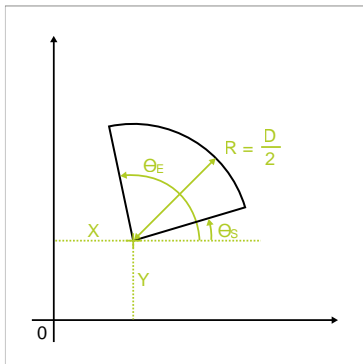
O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X1: Posição do primeiro ponto no eixo X
- Y1: Posição do primeiro ponto no eixo Y
- X2: Posição do segundo ponto no eixo X
- Y2: Posição do segundo ponto no eixo Y

Representação**Parâmetros de geometria****Círculo**

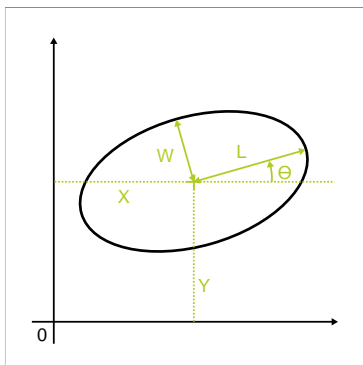
O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X: Posição do ponto central no eixo X
- Y: Posição do ponto central no eixo Y
- D: Diâmetro do círculo
- ou
- R: Raio do círculo
- ▶ Para alternar entre diâmetro e raio, tocar em **D** ou **R**

**Arco de círculo**

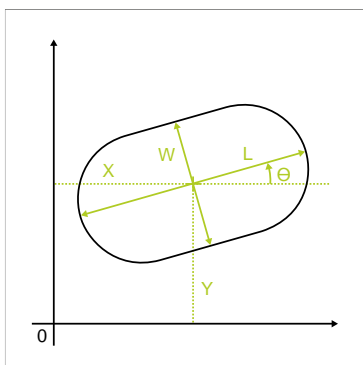
O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X: Posição do vértice no eixo X
- Y: Posição do vértice no eixo Y
- θ_E : Ângulo inicial entre o eixo X e a primeira semirreta
- θ_S : Ângulo final entre o eixo X e a segunda semirreta, que inclui o ângulo de abertura
- D: Diâmetro do arco de círculo
- ou
- R: Raio do arco de círculo
- ▶ Para alternar entre diâmetro e raio, premir **D** ou **R**

**Elipse**

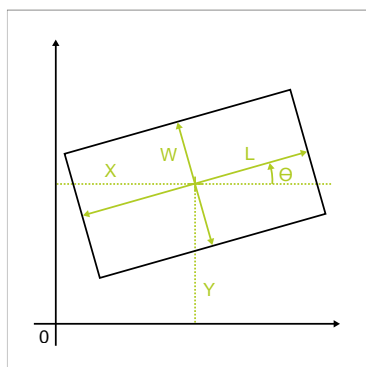
O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X: Posição do ponto central no eixo X
- Y: Posição do ponto central no eixo Y
- W: Comprimento do eixo secundário
- L: Comprimento do eixo principal
- θ : Ângulo entre o eixo X e o eixo principal

**Ranhura**

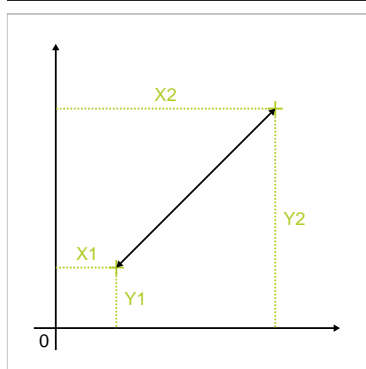
O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X: Posição do ponto central no eixo X
- Y: Posição do ponto central no eixo Y
- W: Largura da ranhura
- L: Comprimento da ranhura (eixo principal)
- θ : Ângulo entre o eixo X e o eixo principal

Representação**Parâmetros de geometria****Retângulo**

O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X: Posição do ponto central no eixo X
- Y: Posição do ponto central no eixo Y
- W: Largura do retângulo
- L: Comprimento do retângulo (eixo principal)
- θ : Ângulo entre o eixo X e o eixo principal

**Distância**

O elemento é definido a partir dos valores seguintes:

- X1: Posição do primeiro ponto no eixo X
- Y1: Posição do primeiro ponto no eixo Y
- X2: Posição do segundo ponto no eixo X
- Y2: Posição do segundo ponto no eixo Y

10.6.2 Definir elemento



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Definir**

- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar a geometria desejada

Mais informações: "Vista geral das geometrias definíveis",
Página 280

- > É criado um elemento novo na lista de elementos e representado na área de trabalho

- ▶ Introduzir o nome do elemento

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**

- ▶ Introduzir os parâmetros de geometria do elemento

- ▶ Confirmar as introduções com **RET**



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**

- > O elemento definido mostra-se na lista de elementos

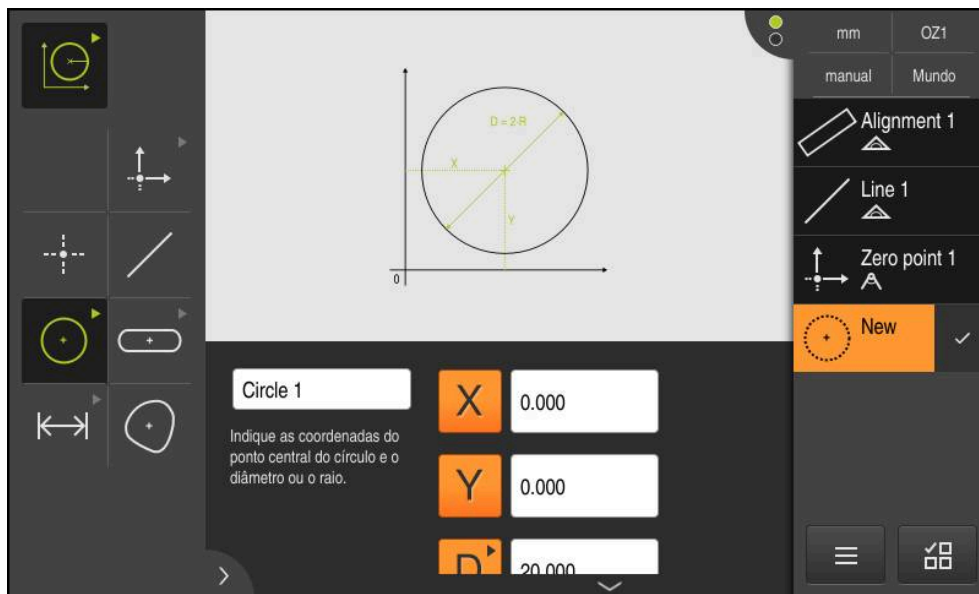


Figura 65: Elemento definido na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor

10.7 Trabalhar com sistemas de coordenadas

Dentro de um trabalho de medição, é possível trabalhar com diferentes sistemas de coordenadas. O **menu de acesso rápido** mostra o sistema de coordenadas atual, ao qual são atribuídos novos elementos. Através menu de acesso rápido, pode alternar entre os sistemas de coordenadas.

Faz-se a diferenciação entre os sistemas de coordenadas seguintes:

- **Mundo**: sistema de coordenadas da mesa de medição
- **Temp**: sistema de coordenadas temporário
- Sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador

10.7.1 Sistema de coordenadas Mundo

O sistema de coordenadas com a designação **Mundo** corresponde ao sistema de coordenadas da mesa de medição e é a definição padrão do aparelho.

10.7.2 Sistema de coordenadas temporário Temp

Se determinar um novo ponto zero ou registar um elemento de referência, o aparelho muda para o sistema de coordenadas temporário com a designação **Temp**. Se efetuar outras alterações no sistema de coordenadas, é ajustado o sistema de coordenadas **Temp**. Os elementos aos quais é atribuído o sistema de coordenadas **Temp** são calculados novamente a cada alteração.

10.7.3 Sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador

Se criar um sistema de coordenadas definido pelo utilizador, o aparelho muda para o novo sistema de coordenadas. A designação do sistema de coordenadas aparece no menu de acesso rápido. O novo sistema de coordenadas é atribuído aos elementos a que **Temp** estava atribuído.

Os sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador podem ser criados de forma manual ou automática.

Criar sistema de coordenadas manualmente:

- ▶ Registrar o elemento de referência, p. ex., **Ponto zero** ou **Alinhamento**
- ▶ Mudar o nome do sistema de coordenadas

Criar sistema de coordenadas automaticamente:

- ▶ Ativar a definição **Criar sistema de coordenadas automaticamente**
- ▶ Registrar o elemento de referência ou determinar o novo ponto zero manualmente

Encontra uma descrição detalhada do procedimento nas secções seguintes deste capítulo.



É possível guardar um sistema de coordenadas definido pelo utilizador como ficheiro, para o reutilizar em medições posteriores ou em programas de medição.

Mais informações: "Guardar sistema coordenadas", Página 290

10.7.4 Ajustar o sistema de coordenadas

Para ajustar o sistema de coordenadas, existem as seguintes possibilidades:

Parâmetros	Procedimento
Ponto zero	<p>Registrar elemento com a geometria Ponto zero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Medir o ponto zero ■ Construir o ponto zero ■ Definir o ponto zero <p>Determinar o ponto zero manualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Determinar a posição atual como ponto zero (repor o eixo a zero) ■ Sobrescrever valor de posição ■ Determinar o ponto central de um elemento como ponto zero
Alinhamento	<p>Registrar elemento com a geometria Alinhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Medir o alinhamento ■ Construir o alinhamento ■ Definir alinhamento <p>Determinar o alinhamento manualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aceitar o alinhamento de um elemento

Mais informações: "Geometrias para determinação do sistema de coordenadas", Página 232



Encontra uma descrição detalhada do procedimento recomendado para determinação do sistema de coordenadas da peça de trabalho no capítulo "Guia rápido".

Mais informações: "Início rápido", Página 191



Quando o sistema de coordenadas é ajustado, todos os elementos aos quais esteja atribuído **Temp** são calculados novamente. Os elementos aos quais esteja atribuído **Mundo** ou um sistema de coordenadas definido pelo utilizador mantêm a respetiva referência.

Medir o ponto zero



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ponto zero**
- ▶ Registrar um ponto de medição na posição desejada
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O sistema de coordenadas é ajustado

Construir o ponto zero

- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ponto zero**
- ▶ Selecionar os elementos pais na lista de elementos
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ O sistema de coordenadas é ajustado

Mais informações: "Vista geral dos tipos de construção", Página 249

Definir o ponto zero

- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Definir**



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Ponto zero**
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ Introduzir as coordenadas do novo ponto zero
- ▶ Se necessário, introduzir a designação para o novo sistema de coordenadas
- ▶ Confirmar cada introdução com **RET**



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ O sistema de coordenadas é ajustado

Mais informações: "Vista geral das geometrias definíveis", Página 280

Determinar a posição atual como ponto zero

- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ Se desejar criar um sistema de coordenadas definido pelo utilizador, ative a definição seguinte no menu de acesso rápido: **Criar sistema de coordenadas automaticamente**

- ▶ Se necessário, tocar na **Pré-visualização de posições** no inspetor
- ▶ Aproximar à posição desejada



- ▶ Na área de trabalho, manter premida a **tecla de eixo** do eixo desejado
- ▶ O valor de posição do eixo é definido como zero
- ▶ O sistema de coordenadas é ajustado

Sobrescrever valor de posição



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ Se desejar criar um sistema de coordenadas definido pelo utilizador, ative a definição seguinte no menu de acesso rápido: **Criar sistema de coordenadas automaticamente**
- ▶ Se necessário, tocar na **Pré-visualização de posições** no inspetor
- ▶ Aproximar à posição desejada



- ▶ Na área de trabalho, tocar na **tecla de eixo** ou no valor de posição
- ▶ Introduzir o valor de posição desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > O sistema de coordenadas é ajustado

Determinar o ponto central de um elemento como ponto zero

Para determinar o ponto zero, qualquer elemento pode ser considerado. Para isso, defina como zero o valor de posição de um ou mais eixos no ponto central do elemento.

- ▶ Medir elemento
- > Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição

ou

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- > Os valores de posição dos eixos referem-se ao ponto central do elemento
- ▶ Para definir uma posição de eixo como zero, tocar em **Reportar a zero** ao lado da posição de eixo correspondente
- > O valor de posição do eixo é definido como zero
- > O sistema de coordenadas é ajustado
- ▶ Se necessário, repetir o processo para outras posições de eixo



Medir o alinhamento

Para medir um alinhamento são necessários, no mínimo, dois pontos de medição.



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Se necessário, selecionar o plano de projeção **XY** no menu de acesso rápido

Mais informações: "Selecionar plano de projeção", Página 94



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Alinhamento**
- ▶ Registrar vários pontos de medição na aresta de referência
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O sistema de coordenadas é ajustado

Construir o alinhamento



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**



- ▶ Se necessário, selecionar o plano de projeção **XY** no menu de acesso rápido

Mais informações: "Selecionar plano de projeção", Página 94



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Alinhamento**
- ▶ Selecionar os elementos pais na lista de elementos
- > Mostra-se um novo elemento na lista de elementos



- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- > O sistema de coordenadas é ajustado

Mais informações: "Vista geral dos tipos de construção", Página 249

 
Definir alinhamento



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Definir**



- ▶ Se necessário, selecionar o plano de projeção **XY** no menu de acesso rápido

Mais informações: "Selecionar plano de projeção", Página 94



- ▶ Na paleta de geometrias, selecionar **Alinhamento**
- ▶ Mostra-se um novo elemento na lista de elementos
- ▶ Introduzir os parâmetros do alinhamento
- ▶ Se necessário, introduzir a designação para o novo sistema de coordenadas
- ▶ Confirmar cada introdução com **RET**

 


- ▶ No elemento novo, tocar em **Terminar**
- ▶ O sistema de coordenadas é ajustado

Mais informações: "Vista geral das geometrias definíveis", Página 280

Aceitar o alinhamento de um elemento

O alinhamento do sistema de coordenadas pode ser ajustado manualmente, definindo o eixo principal de um elemento como eixo X.



- ▶ Se necessário, selecionar o plano de projeção **XY** no menu de acesso rápido

Mais informações: "Selecionar plano de projeção", Página 94



- ▶ Medir elemento
- ▶ Mostra-se a pré-visualização de resultados de medição
- ▶ Para ajustar o alinhamento ao eixo principal de um elemento do tipo **Reta**, **Ranhura** ou **Retângulo**, tocar em **Align**
- ▶ O eixo principal do elemento fica definido como o novo eixo X
- ▶ O sistema de coordenadas é ajustado

10.7.5 Dar designações aos sistemas de coordenadas

Se der uma designação a um sistema de coordenadas definido pelo utilizador, tem a possibilidade de atribuir o sistema de coordenadas a elementos individuais.

Dar uma designação automaticamente



- ▶ Ativar a definição seguinte no menu de acesso rápido: **Criar sistema de coordenadas automaticamente**
- ▶ A cada alteração, o aparelho cria automaticamente um novo sistema de coordenadas com a designação **COSx** (x = número sequencial)

Mais informações: "Criar sistema de coordenadas automaticamente", Página 93

Mudar o nome do sistema de coordenadas

Se registar um elemento de referência, pode mudar o nome do sistema de coordenadas no diálogo **Detalhes** do elemento de referência.



- ▶ Arrastar o elemento de referência da lista de elementos para a área de trabalho
- ▶ Tocar no campo de introdução **Sistema de coordenadas**
- ▶ Introduzir a nova designação para o sistema de coordenadas
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > O sistema de coordenadas é mostrado no menu de acesso rápido com a nova designação



Se determinar o ponto zero manualmente, não tem a possibilidade mudar o nome do sistema de coordenadas posteriormente.



É possível guardar um sistema de coordenadas definido pelo utilizador como ficheiro, para o reutilizar em medições posteriores ou em programas de medição.

Mais informações: "Guardar sistema coordenadas", Página 290

10.7.6 Guardar sistema coordenadas

Os sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador podem ser guardados como ficheiros 5RF e reutilizados.



- ▶ Escolher o sistema de coordenadas definido pelo utilizador no menu de acesso rápido
- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no campo de introdução
- ▶ Indicar o nome do ficheiro
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O sistema de coordenadas é guardado com o nome de ficheiro selecionado



O nome de ficheiro não interfere na designação do sistema de coordenadas. A designação do sistema de coordenadas mantém-se ao guardar o ficheiro.

10.7.7 Abrir o sistema de coordenadas

Os sistemas de coordenadas guardados podem ser chamados novamente através das funções auxiliares do inspetor.



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ Tocar em **Abrir**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no ficheiro desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **Seleccionar**
- > O sistema de coordenadas é mostrado no menu de acesso rápido

10.7.8 Atribuir um sistema de coordenadas a elementos



- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Selecionar a sistema de coordenadas desejada na lista desdobrável **Sistema de coordenadas**
- > É aplicado o novo sistema de coordenadas
- > Os valores de posição mostrados referem-se ao sistema de coordenadas selecionado



- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**

11

**Avaliação da
medição**

11.1 Vista geral

Este capítulo descreve como avaliar as medições e determinar as tolerâncias.

A avaliação da medição e a tolerância são executadas com base nos elementos que foram medidos ou construídos no capítulo "Início rápido".

Mais informações: "Início rápido", Página 191



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

11.2 Avaliar medição

Na medição, o aparelho deteta elementos a partir dos pontos de medição registados. Nessa altura, através de um processo de compensação, o elemento de substituição adequado é calculado a partir da quantidade de pontos de medição registados e o elemento é representado na lista de elementos. Como compensação padrão, utiliza-se o método de Gauss.

Estão disponíveis as seguintes funções:

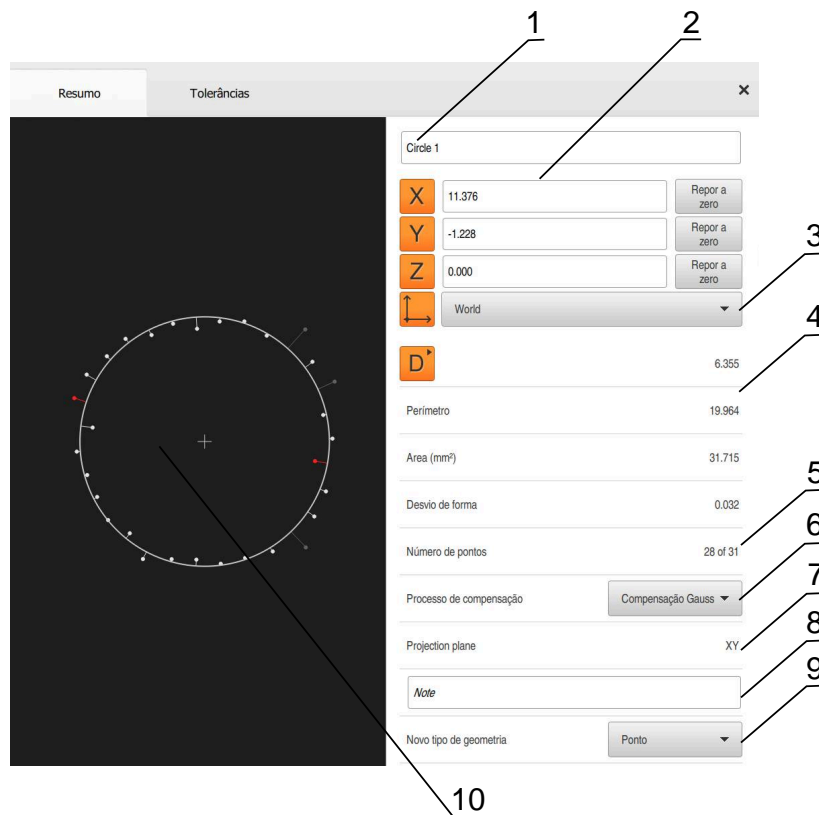
- Modificação do processo de compensação
- Conversão do tipo de geometria

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- > Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição
- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**

Breve descrição

Figura 66: Registo **Resumo** no diálogo **Detalhes**

- 1 Nome do elemento
- 2 Posição dos eixos do ponto central
- 3 Sistema de coordenadas a que se referem os valores de coordenadas dos elementos
- 4 Parâmetros do elemento dependendo do tipo de geometria; no tipo de geometria Círculo, é possível alternar entre raio e diâmetro
- 5 Quantidade dos pontos de medição que são tidos em consideração no cálculo do elemento
- 6 Processo de compensação que é considerado para o cálculo do elemento em função do tipo de geometria e da quantidade dos pontos de medição
- 7 Plano 2D no qual é projetado o elemento; na visualização "3D", não se realiza nenhuma projecção
- 8 Campo de texto **Aviso**; com Observação ativada, o conteúdo é mostrado na vista de elementos
- 9 A lista dos tipos de geometria em que o elemento pode ser convertido
- 10 Vista dos pontos de medição e da forma

Representação dos pontos de medição e da forma



Figura 67: Pontos de medição e forma

- Os pontos de medição com os maiores desvios são representados a vermelho dentro do processo de compensação
- Os pontos de medição que não podem ser considerados para o processo de compensação devido ao filtro de pontos de medição aplicado são representados a cinzento
- Os pontos de medição que são considerados para o processo de compensação são representados a branco
- As distâncias dos pontos de medição para a forma calculada são apresentadas como linhas (representação simbólica)

11.2.1 Processo de compensação

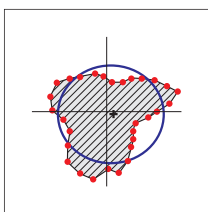
Breve descrição

Se, na medição de um elemento, forem registados mais elementos do que a quantidade mínima de pontos matematicamente necessária, existem mais pontos para a determinação da geometria do que os necessários. Deste modo, a geometria é sobredeterminada. Por isso, com a ajuda do processo de compensação, calcula-se o elemento de substituição.

Estão disponíveis os seguintes processos de compensação:

- Compensação Gauss
- Compensação mínima
- Compensação inscrita
- Compensação circunscrita

A título de exemplo, os processos de compensação são explicados seguidamente num círculo:

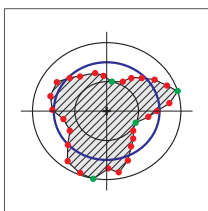


Compensação Gauss

Processo de compensação com o qual é calculado um elemento de substituição que, na melhor das hipóteses, se encontra no centro entre todos os pontos de medição.

Para o cálculo é tido em conta o valor médio estatístico de todos os pontos de medição registados. Todos os pontos de medição têm o mesmo peso.

A compensação Gauss é a definição padrão.

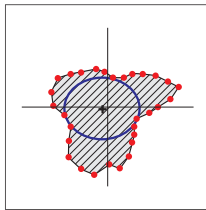


Compensação mínima

Processo de compensação com o qual é calculada uma geometria a partir de dois círculos de referência. Um dos círculos encontra-se sobre os dois pontos de medição mais externos. O segundo círculo encontra-se sobre os dois pontos de medição mais internos. Ambos os círculos possuem o mesmo ponto central.

O elemento de substituição encontra-se a meio da distância entre os dois círculos.

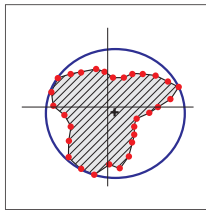
O processo é apropriado para a medição de desvios de forma.



Compensação inscrita

Processo de compensação com o qual é calculado um elemento de substituição que se encontra dentro de todos os pontos de medição e, simultaneamente, é o maior possível.

O processo é apropriado, p. ex., para a medição de furos na verificação de dimensões equiparáveis.



Compensação circunscrita

Processo de compensação com o qual é calculado um elemento de substituição que se encontra fora dos pontos de medição e, simultaneamente, é o menor possível.

O processo é apropriado, p. ex., para a medição de pinos ou eixos na verificação de dimensões equiparáveis.



O ponto central do mínimo círculo circunscrito não tem a mesma cobertura que o ponto central do máximo círculo inscrito.

Resumo

A vista geral seguinte mostra os métodos de compensação possíveis para os elementos.

Geometria	Processo de compensação			
	Gauß	Mínimo	Inscrita	Circunscrita
Ponto zero	X	-	-	-
Alinhamento	X	X	-	-
Plano de refer.	X	-	-	-
Ponto	X	-	-	-
Reta	X	X	-	-
Círculo	X	X	X	X
Arco de círculo	X	X	-	-
Elipse	X	-	-	-
Ranhura	X	-	-	-
Retângulo	X	-	-	-
Distância	X	-	-	-
Ângulo	X	-	-	-
Blob	X	-	-	-

11.2.2 Avaliar o elemento

Mudar o nome do elemento

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Tocar no campo de introdução com o nome atual
- ▶ Introduzir o novo nome para o elemento
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > Mostra-se o novo nome na lista de elementos
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



Selecionar sistema de coordenadas

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Selecionar a sistema de coordenadas desejada na lista desdobrável **Sistema de coordenadas**
- > É aplicado o novo sistema de coordenadas
- > Os valores de posição mostrados referem-se ao sistema de coordenadas selecionado
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284

Selecionar o Processo de compensação

Dependendo do elemento medido, é possível ajustar o processo de compensação. Como compensação padrão, utiliza-se o método de Gauss.

Mais informações: "Processo de compensação", Página 296

- ▶ Arrastar um elemento, p. ex., **Círculo** da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- > O processo de compensação aplicado mostra-se na lista desdobrável **Processo de compensação**
- ▶ Na lista desdobrável **Processo de compensação**, selecionar o processo de compensação desejado, p. ex., **Compensação circunscrita**
- > O elemento é representado de acordo com o processo de compensação selecionado

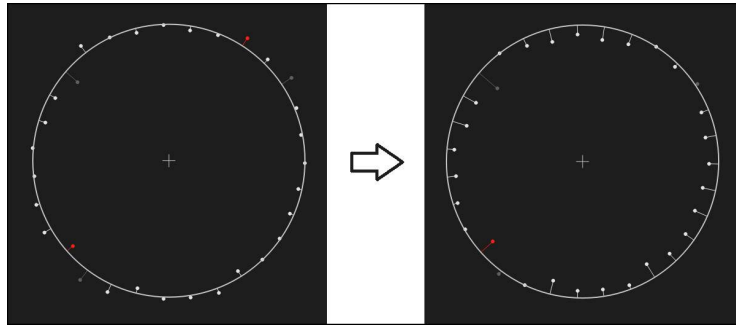


Figura 68: Elemento **Círculo** com processo de compensação novo

- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



Converter elemento

O elemento pode ser convertido noutra tipo de geometria. A lista dos tipos de geometria possíveis está disponível no diálogo **Detalhes** como lista desdobrável.

- ▶ Arrastar o elemento, p. ex., **Ranhura** da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- > É visualizado o tipo de geometria do elemento
- ▶ Na lista desdobrável **Novo tipo de geometria**, seleccionar o tipo de geometria, p. ex., **Ponto**

i O tipo de geometria **Perfil 2D** ainda não é suportado atualmente.

- > O elemento é representado na nova forma

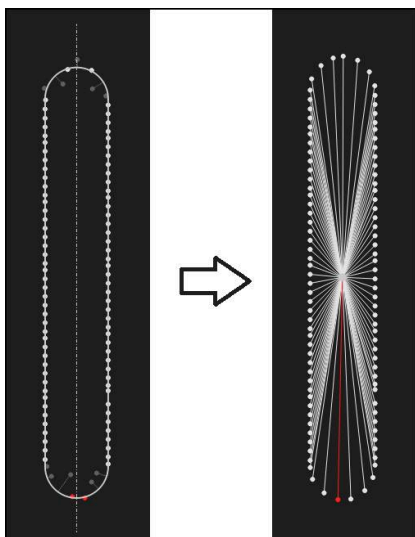


Figura 69: Tipo de geometria alterado de **Ranhura** para **Ponto**



- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**

11.3 Determinar tolerâncias

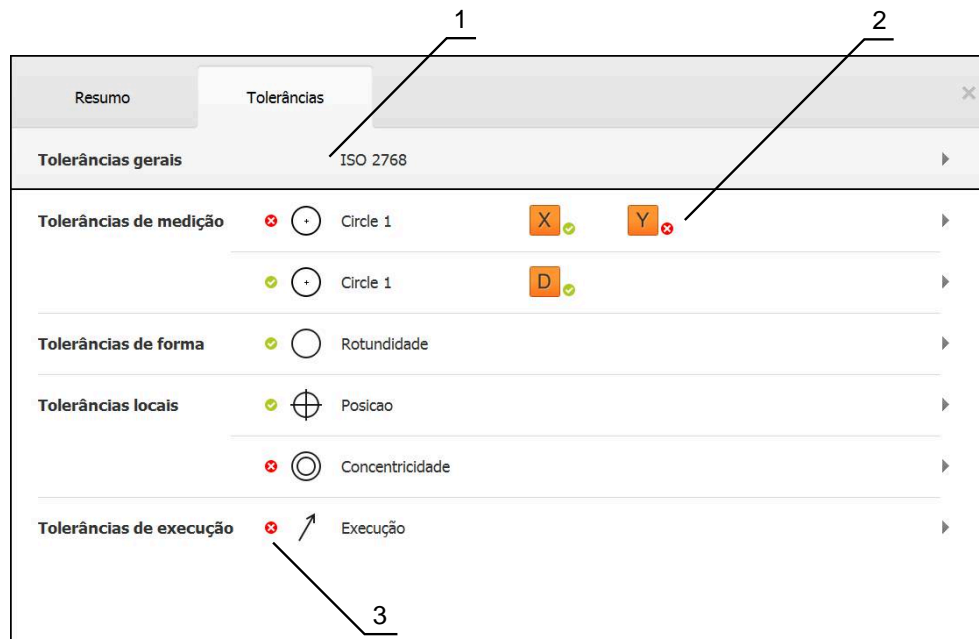
Nesta secção descrevem-se as tolerâncias que estão disponíveis no aparelho e de que forma podem ser configuradas e ativadas. A ativação e configuração das tolerâncias realiza-se, a título de exemplo, com base nos elementos medidos e construídos no capítulo Início rápido.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento seleccionado

Breve descrição

Figura 70: Diálogo com o separador **Tolerâncias**

- 1 Visualização da tolerância geral
- 2 Lista das tolerâncias, em função do elemento
- 3 Estado da tolerância: ativo e dentro da tolerância ou ativo e fora da tolerância

No separador **Tolerâncias**, é possível definir a tolerância geométrica de um elemento medido ou construído. As tolerâncias estão reunidas em grupos.

Dependendo do elemento, é possível definir as seguintes tolerâncias:

- Tolerâncias de medição, p. ex., o diâmetro, largura, comprimento e ângulo do eixo principal
- Tolerâncias de forma, p. ex., rotundidade
- Tolerâncias de local, p. ex., posição, concentricidade
- Tolerâncias de direção, p. ex., inclinação, paralelismo, perpendicularidade
- Tolerâncias de execução

As tolerâncias podem ser ativadas ou desativadas por elemento. Para definir tolerâncias para um elemento, podem ser introduzidos valores de tolerância manualmente ou aceites valores padrão de tolerâncias gerais (p. ex., a norma ISO 2768).



Elementos de referência como o ponto zero, o alinhamento e o plano de referência não podem ficar sujeitos a tolerâncias.

Visualização dos elementos tolerados

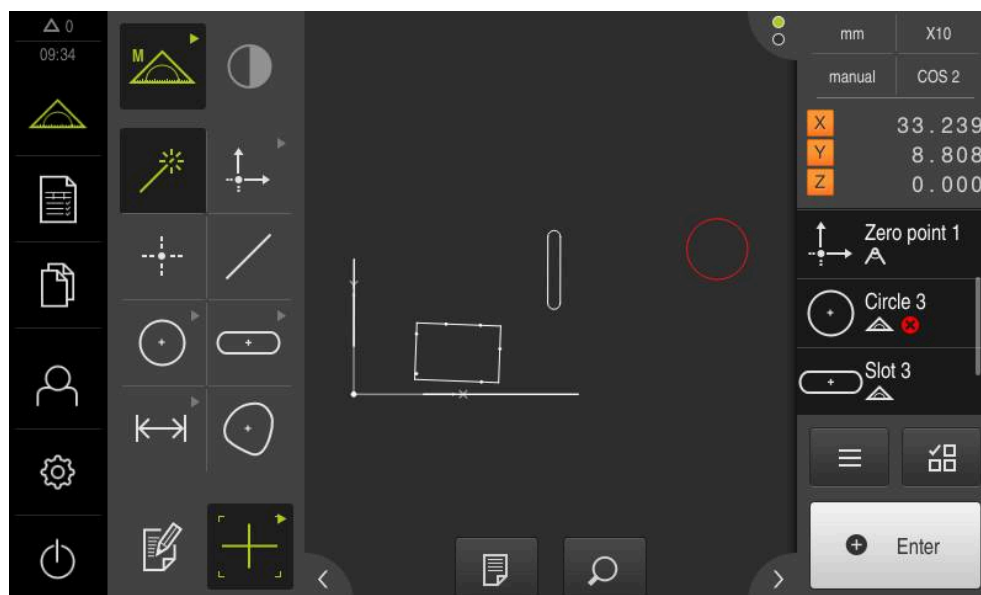




Figura 71: Elementos tolerados na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor

A vista de elementos na área de trabalho mostra a vermelho os elementos nos quais foi excedido, pelo menos, um limite de tolerância. Para isso, os elementos não podem estar selecionados, dado que os elementos selecionados são mostrados a verde, independentemente da verificação de tolerância.

Os resultados da verificação da tolerância são representados por símbolos na lista de elementos e no separador **Tolerâncias**.

Símbolo	Significado
	As tolerâncias do elemento ativadas são respeitadas.
	Pelo menos uma das tolerâncias do elemento ativadas é excedida.






O símbolo só aparece quando todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos e tenha sido possível executar a verificação da tolerância.

Exemplo: Na configuração da tolerância de concentricidade, deve estar selecionado um elemento de referência, para que a verificação da tolerância possa ser executada.

 
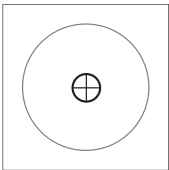
 
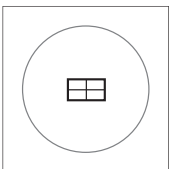

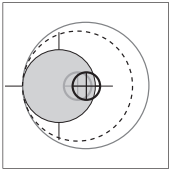
 
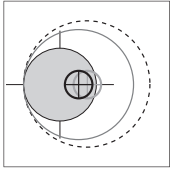
11.3.1 Resumo das tolerâncias

A vista geral seguinte mostra as tolerâncias que podem ser definidas para um elemento.

Elemento	Medida	Forma	Local	Direção	Execução
Ponto		-		-	-
Reta					-
Círculo				-	
Arco de círculo				-	
Elipse		-		-	-
Ranhura		-		-	-
Retângulo		-		-	-
Distância		-	-	-	-

Elemento	Medida	Forma	Local	Direção	Execução
Ângulo		-	-	-	-
Blob		-		-	-

Resumo dos tipos de tolerância de posição

Símbolo	Representação	Tipo de tolerância
		<p>Zona de tolerância circular</p> <p>É colocada uma zona de tolerância circular em torno da medida nominal da posição do elemento. A posição do ponto central determina a posição do elemento.</p> <p>O ponto central do elemento deve encontrar-se dentro da zona de tolerância.</p>
		<p>Zona de tolerância retangular</p> <p>É colocada uma zona de tolerância retangular em torno da medida nominal da posição do elemento.</p> <p>O ponto central do elemento deve encontrar-se dentro da zona de tolerância.</p>
		<p>Requisito de máximo material (MMR)</p> <p>O requisito de máximo material permite uma compensação de tolerância entre a tolerância de posição e a tolerância dimensional. O requisito de máximo material é aplicado a elementos do tipo círculo e arco de círculo. Tolerância o elemento em relação ao seu equivalente geométrico ideal, para verificar a conformidade da peça de trabalho.</p>
		<p>Requisito de mínimo material (LMR)</p> <p>O requisito de mínimo material tolera as exigências de resistência de material mínima de um elemento. Tolerância o elemento em relação ao seu equivalente geométrico ideal, que deve ser completamente abrangido pelo elemento.</p>

11.3.2 Configurar tolerâncias gerais

As tolerâncias gerais contêm valores padrão que podem ser aplicados para a tolerância de elementos medidos. No aparelho estão disponíveis para escolha, p. ex., os valores padrão da Norma ISO 2768 ou a tolerância de casas decimais.

A vista geral seguinte mostra as tolerâncias gerais que estão disponíveis para uma tolerância específica.

Resumo das tolerâncias gerais

Tolerância	Tolerâncias gerais
Medida	<ul style="list-style-type: none"> ■ ISO 2768 ■ Casas decimais ■ ISO 286 para os parâmetros Diâmetro e Raio dos tipos de elemento seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Circulo ■ Arco de círculo
Forma	ISO 2768
Local	Sem função
Direção	ISO 2768
Execução	ISO 2768

Para aceitar valores padrão para um elemento, são necessários os passos seguintes:

- Universalmente para os elementos: Seleção da tolerância geral desejada (definição padrão: Norma ISO 2768)
- Por elemento: Ativação de uma tolerância (p. ex., tolerância de forma) com a tolerância geral pré-selecionada

Se ativar uma tolerância com valores padrão, os valores padrão para esta tolerância podem ser sobrescritos posteriormente.

Se não se selecionar nenhuma tolerância geral, os valores de tolerância só podem ser introduzidos manualmente.



Caso se alterem tolerâncias gerais de forma universal para os elementos, essas alterações atuam em todos os elementos existentes e novos. Com as tolerâncias ativadas, os novos valores são aceites automaticamente.

Exceção: se um valor de tolerância tiver sido registado ou alterado manualmente para um elemento, o valor de tolerância existente mantém-se.

Selecionar e ajustar tolerância geral

- ▶ Arrastar um elemento qualquer da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o separador **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento selecionado
- ▶ Tocar em **Tolerâncias gerais**

Figura 72: Menu **Tolerâncias gerais** no diálogo

Padrão: Tolerância geral segundo ISO 2768

Como valores de tolerância, são aceites os valores padrão da Norma ISO 2768. No aparelho estão disponíveis para escolha todas as classes de tolerância da norma. Os valores padrão não podem ser alterados de forma universal para os elementos.



- ▶ Para selecionar as tolerâncias gerais, tocar na casinha antes de **Tolerância geral**



- > A casinha apresenta-se a verde
- ▶ Na lista desdobrável **Norma**, selecionar a norma desejada
- ▶ Na lista desdobrável **Comprimentos, ângulos, arredondamentos e chanfros**, selecionar a classe de tolerância desejada
- ▶ Na lista desdobrável **Retilinearidade, simetria, curso, planaridade e perpendicularidade**, selecionar a classe de tolerância desejada
- ▶ Tocar em **Tolerâncias gerais**
- > A tolerância geral selecionada mostra-se no separador **Tolerâncias**
- > A tolerância geral é pré-selecionada assim que uma tolerância for ativada



A Norma ISO 2768 não estabelece valores padrão para tolerâncias de local.

Tolerância de casas decimais

O valor de tolerância orienta-se pelo número de casas decimais. Dependendo de quantas casas decimais se escolham na avaliação da medição, é aplicado um valor padrão correspondente.

Valores padrão do aparelho:

Casas decimais	Valor da tolerância (mm)
0,1	+/- 0,5080
0,01	+/- 0,2540
0,001	+/- 0,1270
0,0001	+/- 0,0127

Os valores padrão do aparelho podem ser ajustados de forma universal para os elementos.



- ▶ Para executar a tolerância com base em casas decimais, tocar na casinha antes de **Tolerância de casas decimais**



- > A casinha apresenta-se a verde
- ▶ Tocar no campo de introdução
- ▶ Introduzir o valor do limite de tolerância
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Repetir os três últimos passos para as restantes casas decimais
- ▶ Tocar em **Tolerâncias gerais**
- > A tolerância de casas decimais mostra-se no separador **Tolerâncias**
- > A tolerância geral é pré-selecionada assim que uma tolerância for ativada



A tolerância de casas decimais só está disponível para tolerâncias dimensionais. Para todas as outras tolerâncias, os valores de tolerância só podem ser introduzidos manualmente.

Sem tolerância geral

Os valores de tolerância só podem ser introduzidos manualmente.



- ▶ Para desativar as tolerâncias gerais, tocar na casinha antes de **Sem função**



- > A casinha apresenta-se a verde
- ▶ Tocar em **Tolerâncias gerais**
- > No separador **Tolerâncias** não se mostra nenhuma tolerância geral
- > Ao ativar uma tolerância, é necessário que um valor de tolerância esteja ativado manualmente

11.3.3 Definir tolerâncias dimensionais no elemento

Podem definir-se tolerâncias dimensionais para os seguintes parâmetros de geometria:

Símbolo	Significado	Tipos de elemento
X	Posição do ponto central no eixo X	Todos os tipos de elemento
Y	Posição do ponto central no eixo Y	Todos os tipos de elemento
Z	Posição do ponto central no eixo Z	Todos os tipos de elemento
W	Largura	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elipse ■ Ranhura ■ Retângulo
L	Comprimento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reta ■ Elipse ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Distância
A	Área	<ul style="list-style-type: none"> ■ Circulo ■ Elipse ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Blob
C	Perímetro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Circulo ■ Elipse ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Blob
Θ	Ângulo entre o eixo principal do elemento e o eixo X do sistema de coordenadas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reta ■ Arco de círculo ■ Elipse ■ Retângulo ■ Ângulo
Θ_s	Ângulo inicial	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arco de círculo
Θ_E	Ângulo final	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arco de círculo
D	Diametro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Circulo ■ Arco de círculo
R	Raio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Circulo ■ Arco de círculo



O ajuste das tolerâncias dimensionais é idêntico para todos os elementos. Descreve-se seguidamente o ajuste da tolerância dimensional para a posição axial X de um círculo.



Para os parâmetros Diâmetro (D) e Raio (R) dos tipos de elemento Círculo e Arco de círculo, em alternativa à tolerância geral, pode seleccionar-se a tabela de ajuste da Norma ISO 286.

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o separador **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento seleccionado
- ▶ Tocar na tolerância dimensional **X**
- > Mostra-se a vista geral da tolerância dimensional seleccionada
- ▶ Ativar a tolerância do valor de medição com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Os campos de seleção e introdução são ativados



Ativar tolerância (Norma ISO 2768)

Coordenada	Medida nominal	Medida real	Desvio	Tolerância superior	Tolerância inferior
X	4.200	4.260	0.060	0.100	-0.100
Y	1.706	1.706	0.000	0.050	-0.050

Figura 73: Resumo das **Tolerâncias de medição** com tolerância ativada **ISO 2768** para **X**

- Mostram-se a medida nominal e a medida real
- ▶ Para introduzir a medida nominal, tocar no campo de introdução **Medida nominal**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- Mostram-se a tolerância superior e inferior ou a medida máxima e a medida mínima

i Com base na medida nominal e na tolerância geral selecionada, os limites de tolerância são registados automaticamente.

- ▶ Para alternar entre o campo de introdução **Tolerância superior** e **Medida máxima**, tocar em **Tolerância superior** ou **Medida máxima**
- Se o valor real se encontrar dentro da tolerância, o valor real e os valores de tolerância são mostrados a verde
- Caso o valor real se encontre fora da tolerância, o valor real e os valores de tolerância excedidos serão mostrados a vermelho
- ▶ Tocar em **Voltar**
- Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.



Ativar tolerância (Tolerância de casas decimais)

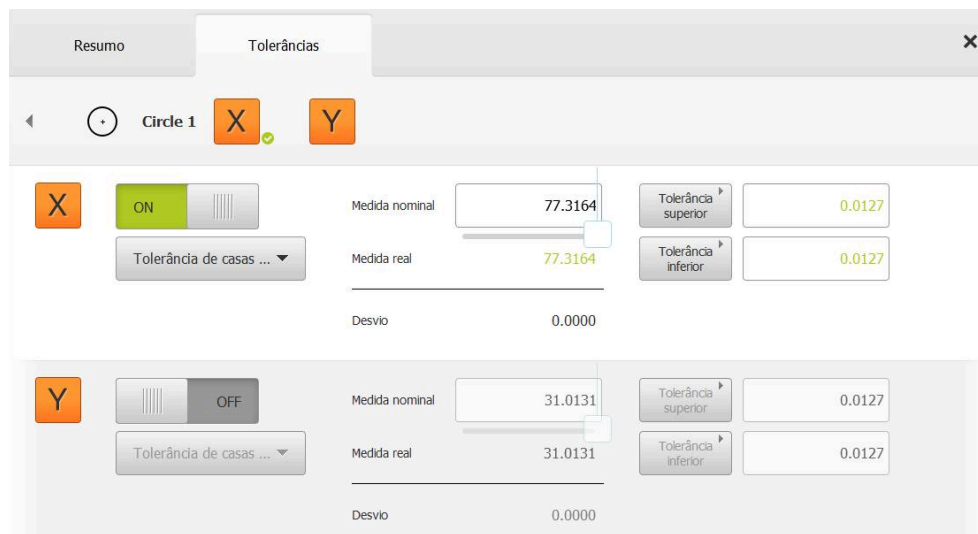


Figura 74: Resumo das **Tolerâncias de medição** com tolerância ativada **Tolerância de casas decimais** para X

- Mostram-se a medida nominal e a medida real
- Para introduzir a medida nominal, tocar no campo de introdução **Medida nominal**
- Introduzir o valor desejado
- Confirmar a introdução com **RET**
- Ajustar o limite de tolerância (quantidade de casas decimais) com a barra deslizante **Medida nominal**
- Mostram-se os valores do limite de tolerância superior e inferior ou a medida máxima e a medida mínima

i Com base na medida nominal e na tolerância geral selecionada, os limites de tolerância são registados automaticamente.

- Para alternar entre o campo de introdução **Tolerância superior** e **Medida máxima**, tocar em **Tolerância superior** ou **Medida máxima**
- Se o valor real se encontrar dentro da tolerância, o valor real e os limites de tolerância são mostrados a verde
- Caso o valor real se encontre fora da tolerância, o valor real e os limites de tolerância excedidos serão mostrados a vermelho



- Tocar em **Voltar**
- Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.

Definir os limites de tolerância manualmente

Os valores de tolerância só podem ser introduzidos manualmente para todas as tolerâncias. Se estiver selecionada uma tolerância geral, os valores de tolerância podem ser sobrescritos posteriormente. Um valor introduzido manualmente aplica-se exclusivamente ao elemento aberto.

- ▶ Para alternar entre o campo de introdução **Tolerância superior** e **Medida máxima**, tocar em **Tolerância superior** ou **Medida máxima**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Tolerância superior** ou **Medida máxima**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > O valor de tolerância ajustado é aceite
- ▶ Tocar no campo de introdução **Tolerância inferior** ou **Medida mínima**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > O valor de tolerância ajustado é aceite
- > Se o valor real se encontrar dentro da tolerância, o valor real e os valores de tolerância são mostrados a verde
- > Caso o valor real se encontre fora da tolerância, o valor real e os valores de tolerância excedidos serão mostrados a vermelho
- > Se estava pré-selecionada uma tolerância geral, a seleção na lista desdobrável muda para **Manual**
- ▶ Tocar em **Voltar**
- > Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- > O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.



Caso se alterem tolerâncias gerais de forma universal para os elementos, essas alterações não atuam em valores de tolerância registados manualmente. Os valores de tolerância registados manualmente mantêm-se.



Se estiver selecionada a tabela de ajuste da Norma ISO 286, as alterações de tolerâncias gerais aplicáveis universalmente aos elementos não têm efeito neste valor de tolerância. O valor de tolerância da Norma ISO 286 mantêm-se.

11.3.4 Definir tolerâncias de forma no elemento

Podem definir-se tolerâncias de forma para os seguintes parâmetros de geometria:

Símbolo	Significado	Tipos de elemento
—	Retilinearidade	■ Reta
○	Rotundid	■ Círculo ■ Arco de círculo



O ajuste das tolerâncias de forma é idêntico para todos os elementos. Descreve-se seguidamente a tolerância de rotundidade para um círculo.

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o separador **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento seleccionado
- ▶ Tocar em **Rotundid**
- > Mostra-se a vista geral da tolerância de forma seleccionada
- ▶ Ativar a tolerância do valor de medição com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Os campos de seleção e introdução são ativados



Ativar tolerância (Norma ISO 2768)



Figura 75: Resumo das **Tolerâncias de forma** com tolerância de **Rotundid** ativada segundo **ISO 2768**

- > O processo de compensação é ativado
- > Mostra-se a zona de tolerância da tolerância geral selecionada



A zona de tolerância é aceite a partir da tabela predefinida da tolerância geral selecionada.

- > Mostra-se o desvio da forma ideal
- ▶ Selecionar o processo de compensação desejado
- > O desvio é atualizado
- > Se o desvio se encontrar dentro da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a verde
- > Caso o desvio se encontre fora da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a vermelho
- ▶ Tocar em **Voltar**
- > Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- > O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.



Definir a zona de tolerância manualmente



A zona de tolerância pode ser introduzida manualmente. Se estiver selecionada uma tolerância geral, o valor da zona de tolerância pode ser sobrescrito posteriormente. O valor introduzido manualmente aplica-se exclusivamente ao elemento aberto.

- ▶ Tocar no campo de introdução **Zona de tolerância**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > O valor de tolerância ajustado é aceite
- > Se o desvio se encontrar dentro da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a verde
- > Caso o desvio se encontre fora da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a vermelho
- > Se estava selecionada uma tolerância geral, a seleção na lista desdobrável muda para **Manual**
- ▶ Tocar em **Voltar**
- > Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- > O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.



11.3.5 Definir tolerâncias de local no elemento

Podem definir-se tolerâncias de local para os seguintes parâmetros de geometria:

Símbolo	Significado	Tipos de elemento
	Posicao	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Reta ■ Circulo ■ Arco de círculo ■ Elipse ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Blob
	Concentricidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponto ■ Reta ■ Circulo ■ Arco de círculo ■ Elipse ■ Ranhura ■ Retângulo ■ Blob



O ajuste das tolerâncias de local é idêntico para todos os elementos. Descreve-se seguidamente o ajuste de uma tolerância de posição para um círculo com zona de tolerância circular.

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o separador **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento selecionado
- ▶ Tocar em **Posicao**



- > Mostra-se a vista geral da tolerância de posição selecionada
- > Mostra-se o resumo dos tipos de tolerância de posição
- Mais informações:** "Resumo das tolerâncias", Página 303



- ▶ Ativar a tolerância do valor de medição com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Os campos de seleção e introdução são ativados

Definir a zona de tolerância manualmente

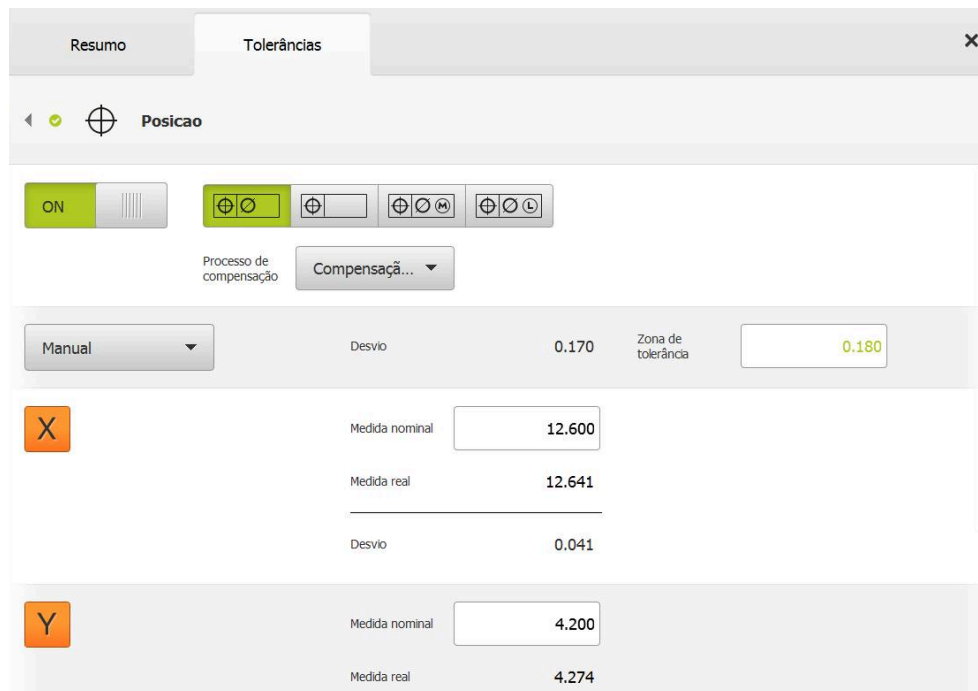


Figura 76: Resumo das **Tolerâncias locais** com tolerância de **Posicao** ativada



- ▶ Na lista desdobrável **Processo de compensação**, selecionar o processo de compensação para a tolerância
- ▶ Tocar em **Zona de tolerância circular**
- > É apresentada a zona de tolerância
- > Mostram-se a medida nominal e a medida real
- ▶ Para introduzir a medida nominal de **X**, tocar no campo de introdução **Medida nominal**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para introduzir a medida nominal de **Y**, tocar no campo de introdução **Medida nominal**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > A zona de tolerância é atualizada de acordo com os valores nominais introduzidos
- > O desvio é atualizado
- > Se o desvio se encontrar dentro da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a verde
- > Caso o desvio se encontre fora da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a vermelho



- ▶ Tocar em **Voltar**
- > Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- > O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.

11.3.6 Ajustar tolerâncias de execução e direção no elemento

Podem definir-se tolerâncias de execução e de direção para os seguintes parâmetros de geometria:

Tolerâncias de direção

Símbolo	Significado	Tipos de elemento
//	Posicao	■ Reta
⊥	Concentricidade	■ Reta

Tolerâncias de execução

Símbolo	Significado	Tipos de elemento
↗	Concentricid.	■ Circulo ■ Arco de círculo

Para o ajuste das tolerâncias de execução e de direção é necessário um elemento de referência.



O ajuste das tolerâncias de execução e das tolerâncias de direção (paralelismo e perpendicularidade) é idêntico. Na secção seguinte descreve-se a tolerância de perpendicularidade de uma reta. Para a tolerância, tem-se em consideração o alinhamento como objeto de referência.

- ▶ Arrastar um elemento da lista de elementos para a área de trabalho
- > Mostra-se o separador **Resumo**
- ▶ Tocar no separador **Tolerâncias**
- > Mostra-se o registo para tolerância do elemento selecionado
- ▶ Tocar em **Perpendicularidade**
- > Mostra-se o resumo das tolerâncias de perpendicularidade
- ▶ Ativar a tolerância do valor de medição com o botão deslizante **ON/OFF**
- > Os campos de seleção e introdução são ativados



Ativar tolerância (Norma ISO 2768)

The screenshot shows a software dialog box titled 'Tolerâncias' with a 'Resumo' tab selected. Below the title bar, there is a navigation bar with a back arrow, a green checkmark, and the text 'Perpendicularidade'. The main area contains a green 'ON' button, a dropdown menu set to 'ISO 2768', a label 'Elemento de referência' with a dropdown set to 'Alignment 1', and a text box for 'Zona de tolerância' containing '0.200'. At the bottom, a label 'Desvio' is followed by the value '0.000'.

Figura 77: Resumo das **Tolerâncias de direção** com tolerância de **Perpendicularidade** ativada segundo **ISO 2768**

- ▶ Na lista desdobrável **Elemento de referência**, selecionar o elemento **Alinhamento**
- > Mostra-se o desvio
- > É apresentada a zona de tolerância



A zona de tolerância é aceite a partir da tabela predefinida da tolerância geral selecionada.

- > Se o desvio se encontrar dentro da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a verde
- > Caso o desvio se encontre fora da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a vermelho



- ▶ Tocar em **Voltar**
- > Mostra-se o separador **Tolerâncias**
- > O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.

Definir a zona de tolerância manualmente

A zona de tolerância podem ser ajustada manualmente para o elemento em causa com valores diferentes dos da tolerância geral definida. O valor de tolerância alterado aplica-se exclusivamente ao elemento aberto no momento.

- ▶ Para ajustar manualmente a zona de tolerância, tocar no campo de introdução **Zona de tolerância**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- Se o desvio se encontrar dentro da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a verde
- Caso o desvio se encontre fora da zona de tolerância, o valor da zona de tolerância será mostrado a vermelho
- Após o ajuste, a visualização na lista desdobrável muda para **Manual**



- ▶ Tocar em **Perpendicularidade**
- Mostra-se o separador **Voltar**
- O resultado da verificação da tolerância é apresentado no separador **Tolerâncias** e na lista de elementos, depois de se fechar o diálogo.

11.4 Adicionar observações

Na vista de elementos, é possível adicionar observações a cada elemento, p. ex., informações de medição ou textos de aviso.

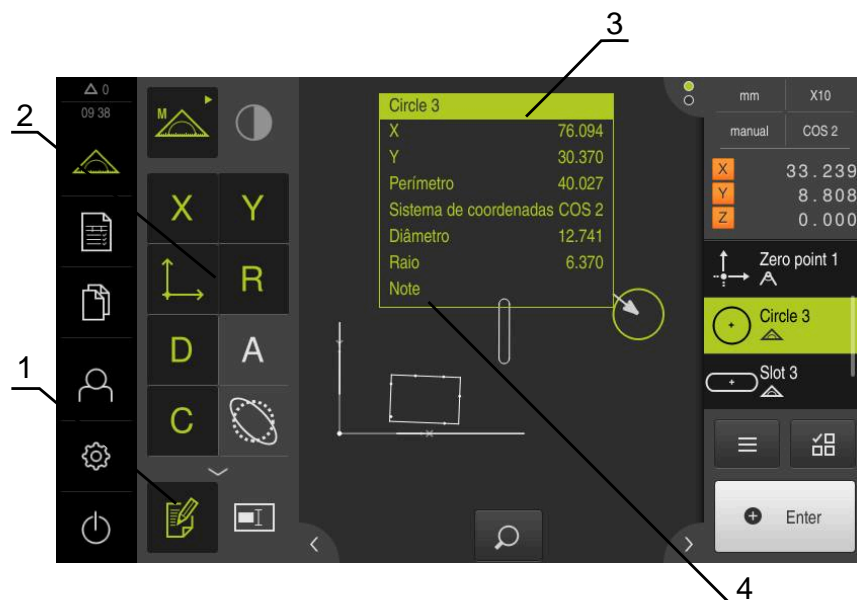


Figura 78: Elementos de comando para observações e elemento com observações

- 1 Elemento de comando **Editar observações**
- 2 Elementos de comando para adicionar observações
- 3 Informações de medição
- 4 Texto de aviso

11.4.1 Adicionar informações de medição a elementos



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ Se necessário tocar em **Pré-visualização de elementos** no Inspetor
- ▶ A vista de elementos é mostrada na área de trabalho



- ▶ Tocar em **Editar observações**
- ▶ Selecionar um ou mais elementos na lista de elementos
- ▶ Mostram-se os elementos de comando para adicionar observações
Mais informações: "Editar observações", Página 86
- ▶ Para adicionar observações aos elementos selecionados, tocar nos elementos de comando correspondentes
- ▶ As observações são mostradas na área de trabalho
- ▶ Para posicionar as observações de outra maneira, arrastar as observações na área de trabalho para o local desejado
- ▶ Para terminar o modo de edição, tocar novamente em **Editar observações**



Caso se selecionem vários elementos com tipos de geometria diferentes, mostram-se apenas os elementos de comando que estão disponíveis para todos os objetos. Se já tiver sido adicionada uma observação a uma parte dos elementos selecionados, o respectivo elemento de comando é representado tracejado.



Figura 79: Vista de elementos com informações de medição sobre um elemento

1 Informações de medição sobre um elemento

11.4.2 Adicionar avisos

Na vista de elementos, é possível adicionar avisos aos elementos medidos anteriormente. Existe a possibilidade de adicionar avisos a elementos individuais ou avisos a uma área composta por vários elementos.

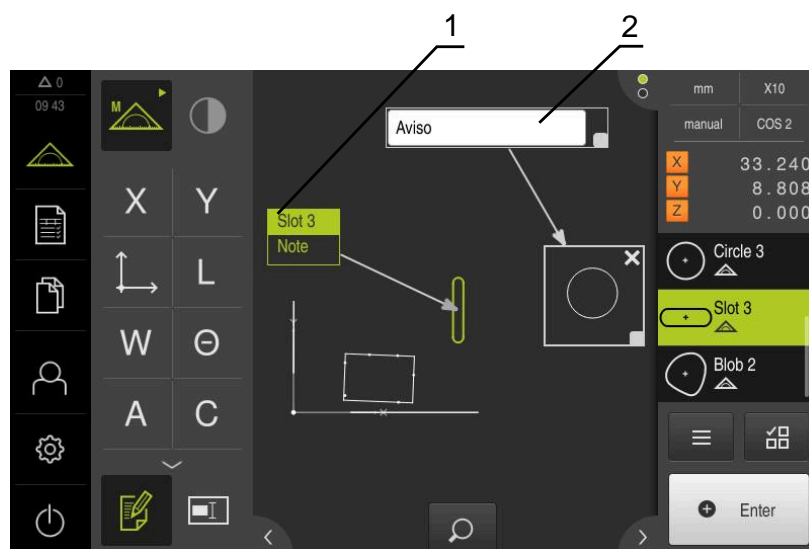


Figura 80: Vista de elementos com aviso sobre uma área e aviso sobre um elemento

- 1 Aviso sobre um elemento
- 2 Aviso sobre uma área

Adicionar avisos a elementos



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**



- ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
- ▶ Se necessário tocar em **Pré-visualização de elementos** no Inspetor
- ▶ A vista de elementos é mostrada na área de trabalho
- ▶ Arrastar o elemento desejado, p. ex., **Círculo** da lista de elementos para a área de trabalho
- ▶ Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**
- ▶ Introduzir no campo de introdução **Aviso** o texto que deverá ser mostrado na vista de elementos como aviso sobre o elemento

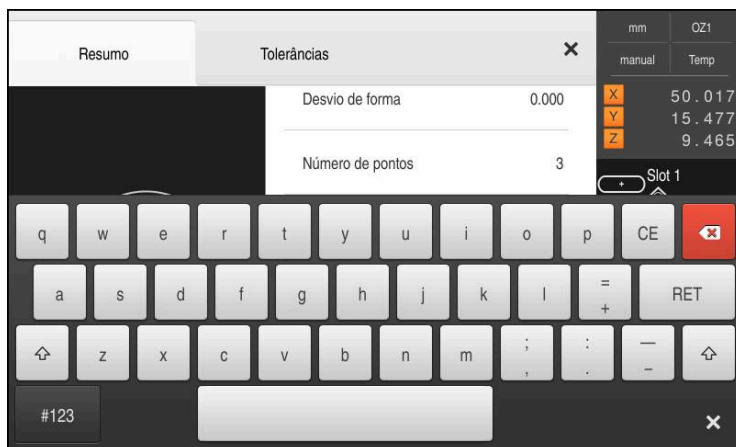


Figura 81: Aviso no campo de introdução

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ No diálogo **Detalhes**, tocar em **Fechar**



- ▶ Tocar em **Editar observações**
- ▶ Selecionar na lista de elementos o elemento para o qual foi introduzido o texto de aviso
- ▶ Mostram-se os elementos de comando para adicionar observações



- ▶ Tocar no elemento de comando **Aviso**
- ▶ O texto mostra-se como observação na área de trabalho

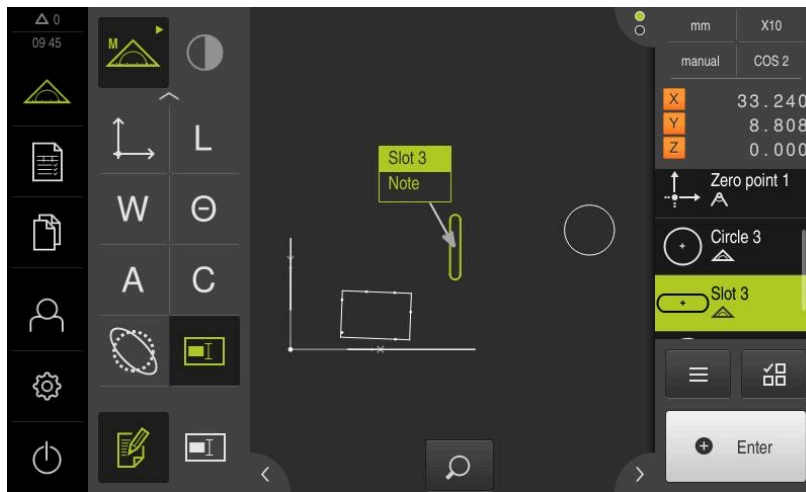







Figura 82: Vista de elementos com aviso sobre um elemento

Adicionar avisos a áreas

- 
 - ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- 
 - ▶ Na paleta de funções, selecionar **Medição Manual**
 - ▶ Se necessário tocar em **Pré-visualização de elementos** no Inspetor
 - ▶ A vista de elementos é mostrada na área de trabalho
- 
 - ▶ Tocar em **Editar observações**
- 
 - ▶ Tocar no elemento de comando **Aviso**
 - ▶ Mostra-se uma janela de área e uma janela de texto
 - ▶ Ajustar o tamanho da janela de área e da janela de texto e puxá-las para o local desejado
 - ▶ Introduzir o texto desejado no campo de introdução **Aviso**
- 
 - ▶ Tocar em **Fechar**
 - ▶ O texto mostra-se no campo de introdução **Aviso**

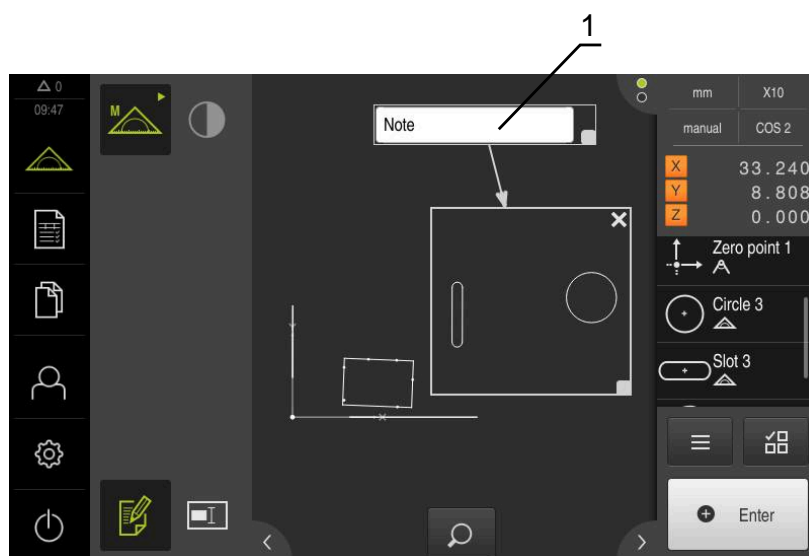


Figura 83: Vista de elementos com aviso sobre uma área

1 Aviso sobre uma área

11.5 Enviar valores de medição para um computador

Podem-se transmitir conteúdos selecionados para um computador de de diferentes maneiras:

Condição: a saída de valores de medição está configurada

Mais informações: "Configurar saída de valores de medição", Página 180

Dispõe-se das seguintes possibilidades:

- Enviar valores de medição a partir da **Pré-visualização de elementos**
 - Condição:** A **Pré-visualização de elementos** está ativa
- Enviar valores de medição a partir do diálogo **Detalhes**

11.5.1 Enviar valores de medição a partir da Pré-visualização de elementos

Condição: A **Pré-visualização de elementos** está ativa

Mais informações: "Configurar pré-visualização de resultados de medição",
Página 174

- ▶ Medir elemento, p. ex., **Círculo**
- > Abre-se a **Pré-visualização de elementos**



Figura 84: Enviar na **Pré-visualização de elementos**



- ▶ Para selecionar ou desselecionar conteúdos para a saída de valores de medição, tocar no **Símbolo** correspondente
- > O símbolo Enviar identifica os conteúdos marcados



Podem selecionar-se todos os valores numéricos do elemento.

Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386



- ▶ Tocar em **Enviar**
- > Os valores de medição são enviados uma vez para o computador

11.5.2 Enviar valores de medição a partir do diálogo Detalhes

- ▶ Arrastar o elemento, p. ex., **Círculo** da lista de elementos para a área de trabalho
- Mostra-se o diálogo **Detalhes** com o registo **Resumo**

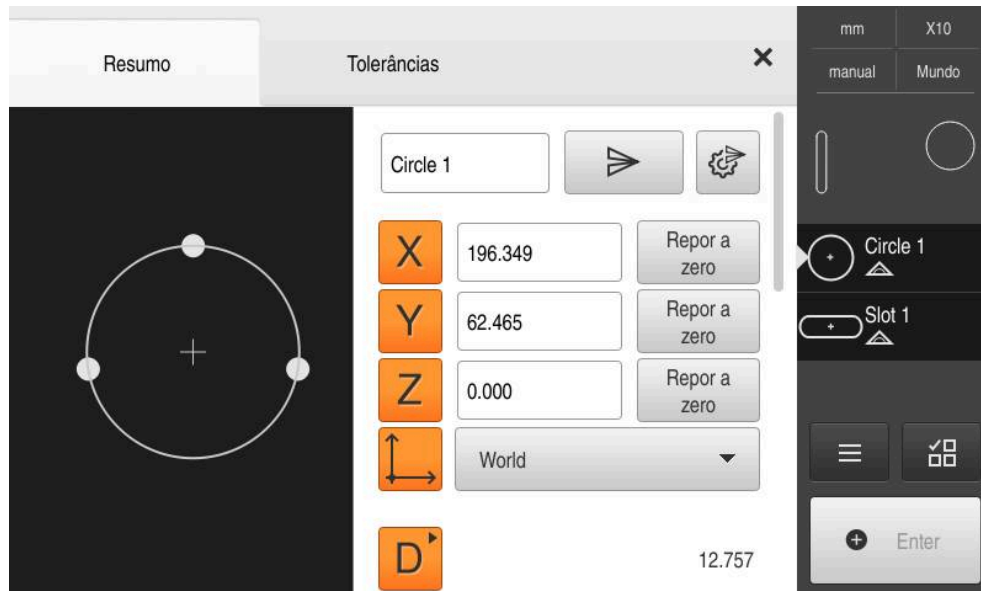


Figura 85: Enviar no diálogo **Detalhes**



- ▶ Tocar em **Conteúdo da transmissão de dados**
- Mostra-se o diálogo para seleção dos conteúdos



Podem seleccionar-se todos os valores numéricos do elemento.
Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386

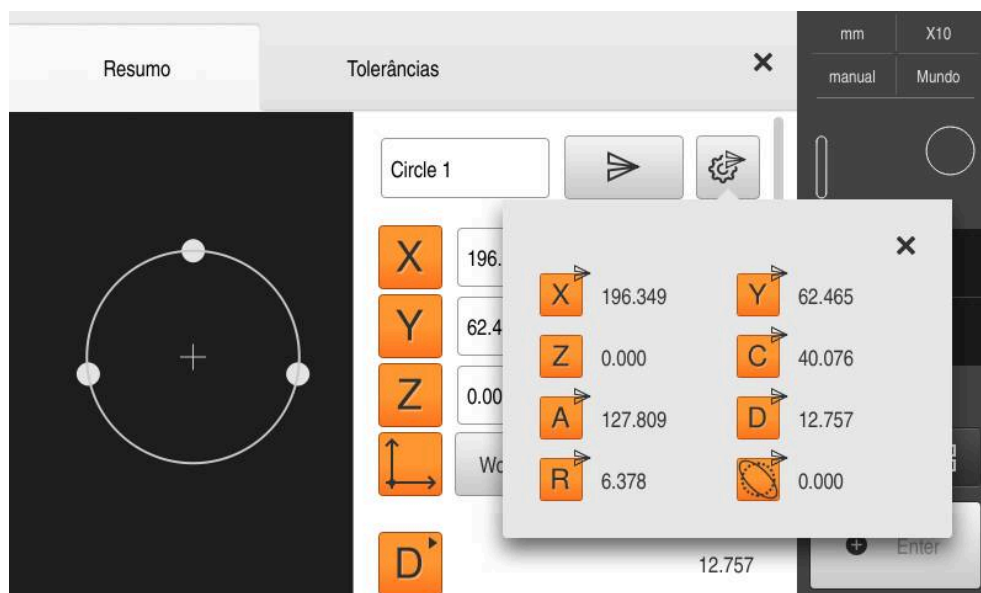


Figura 86: Conteúdo da transmissão de dados no diálogo **Detalhes**



▶ Para seleccionar ou desseleccionar conteúdos, tocar no **Símbolo** correspondente

> O símbolo Enviar identifica os conteúdos marcados



▶ Tocar em **Fechar**

> É guardada a seleção para todos os elementos do mesmo tipo de geometria



▶ Tocar em **Enviar**

> Os valores de medição são enviados uma vez para o computador

12

Programação

12.1 Vista geral

Este capítulo descreve a forma de criar e editar programas de medição e como utilizá-los em medições recorrentes.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O aparelho tem condições para registar e guardar os passos de um processo de medição e de os executar sequencialmente na forma de um processamento em camadas. O processamento em camadas é designado como "Programa de medição".

Deste modo, num programa de medição estão reunidos num único processo numerosos passos de trabalho como o registo de pontos de medição e a tolerância, o que simplifica e normaliza o processo de medição. Os passos de trabalho de um programa de medição são designados de passos do programa. Os passos do programa são mostrados na lista de passos do programa no Inspetor.



Independentemente da vista atual no Inspetor, cada processo de medição ou passo de trabalho é registado pelo aparelho na lista de elementos ou na lista de passos do programa como passo do programa. Os operadores podem alternar a vista entre a lista de elementos e a lista de passos do programa em qualquer altura.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Medição**
- Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo, tocar em **Lista de passos do programa**
- A lista de passos do programa é mostrada no Inspetor
- O comando do programa é mostrado na área de trabalho

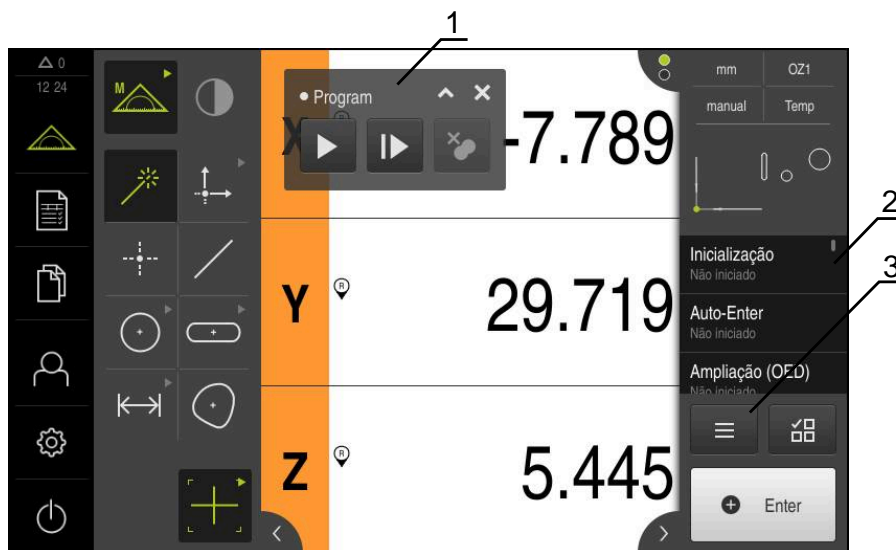


Figura 87: Elementos de exibição e de comando de programas de medição

- 1 Comando do programa
- 2 Lista de passos do programa
- 3 Funções auxiliares

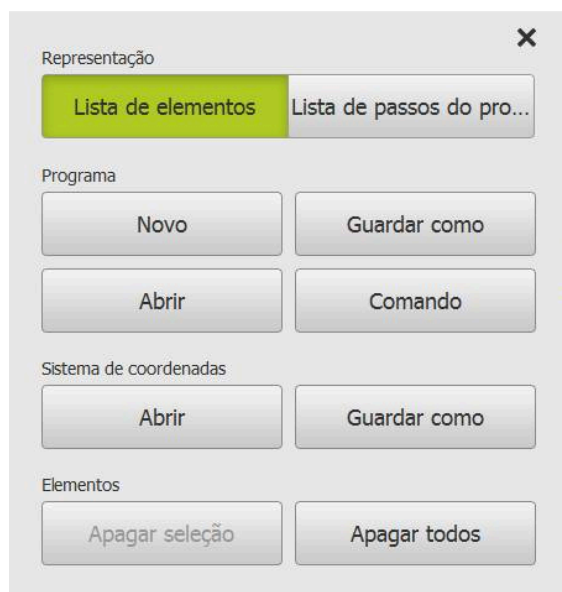


Figura 88: Elementos de comando de programas de medição no diálogo Funções auxiliares

12.2 Resumo dos passos de programa

Um programa de medição pode conter os passos de programa seguintes. Ao surgir a ocorrência indicada, o passo do programa é inserido automaticamente na lista de passos do programa.

Passo do programa	Ocorrência	Função
Inicialização	Este passo do programa existe sempre e não pode ser eliminado	Estabelece as definições para execução do programa de medição
Auto-Enter	Primeiro registo de pontos de medição	Estabelece as definições para o registo automático de pontos de medição
Unidades	Primeiro registo de pontos de medição	Estabelece as definições para as unidades e o tipo do sistema de coordenadas
Ampliação	Primeiro registo de pontos de medição e ajuste da ampliação	Estabelece as definições de ampliação para a restante execução do programa
Iniciar	Medição de um elemento	Executa o registo de pontos de medição; eventualmente, será necessária uma intervenção do operador
Calcular	Medição de um elemento	Calcula um elemento a partir dos pontos de medição registados
Construir	Construção de um elemento	Constrói um elemento de acordo com os parâmetros guardados
Definir	Definição de um elemento	Define um elemento de acordo com os parâmetros guardados
Modificar referência	Determinação manual de um ponto zero (repor eixo a zero ou sobrescrever a posição do eixo)	Cria um sistema de coordenadas novo analogamente ao registo do programa de medição
Guardar	Memorização de um sistema de coordenadas	Guarda um sistema de coordenadas novo analogamente ao registo do programa de medição
Carregar	Abrir um sistema de coordenadas	Abre um sistema de coordenadas analogamente ao registo do programa de medição; o sistema de coordenadas é selecionado no menu de acesso rápido
Eliminar	Eliminação de um elemento	Elimina um elemento (p. ex., um elemento auxiliar) analogamente ao registo do programa de medição

12.3 Trabalhar com o comando do programa

É possível controlar a execução de um programa de medição ativo diretamente na área de trabalho.

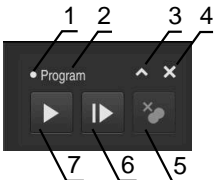
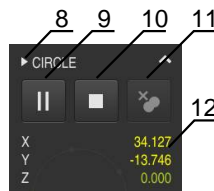
12.3.1 Chamar o comando do programa

Se o comando do programa não se mostrar na área de trabalho, é possível chamá-lo da seguinte forma:



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo, tocar em **Comando**
- ▶ O **comando do programa** é mostrado na área de trabalho
- ▶ Para mover o **comando do programa** para a área de trabalho, arrastar o **comando do programa** para a posição desejada

12.3.2 Elementos de comando do comando do programa

Elemento de comando	Breve descrição
	<p>Antes de iniciar o programa de medição, o comando do programa mostra as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: Estado do programa de medição Durante o processamento de um passo do programa, mostra-se um círculo tracejado ■ 2: Nome do programa de medição, p. ex., <i>Program</i> Os programas de medição não guardados são indicados em itálico ■ 3: Minimizar O comando do programa é minimizado ■ 4: Fechar O comando do programa é encerrado ■ 5: Executar O programa de medição é executado ■ 6: Passos individuais O programa de medição é executado passo a passo ■ 7: Eliminar pontos de paragem Os pontos de paragem que tenham sido definidos na execução de um programa de medição são eliminados
	<p>Depois de iniciar o programa de medição, o comando do programa mostra as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8: Estado do programa de medição São percorridos os passos do programa ■ 9: Parar O programa de medição é parado ■ 10: Finalizar O programa de medição é finalizado ■ 11: Eliminar pontos de paragem Os pontos de paragem que tenham sido definidos na execução de um programa de medição são eliminados ■ 12: Visualização do curso restante (apenas na vista de elementos) Mostra-se o curso restante até ao ponto final

12.3.3 Fechar o comando do programa

Se nenhum programa de medição estiver a ser executado ou editado, pode-se fechar o comando do programa.



- ▶ Para fechar o comando do programa, tocar em **Fechar**

12.4 Trabalhar com a ajuda ao posicionamento

Ao posicionar na posição nominal seguinte, o aparelho oferece auxílio, mostrando uma ajuda gráfica ao posicionamento ("Deslocar para zero"). O aparelho mostra uma escala de medição por baixo dos eixos que são deslocados para zero. Como ajuda gráfica ao posicionamento está disponível um pequeno quadrado que simboliza a posição final do ponto de medição.

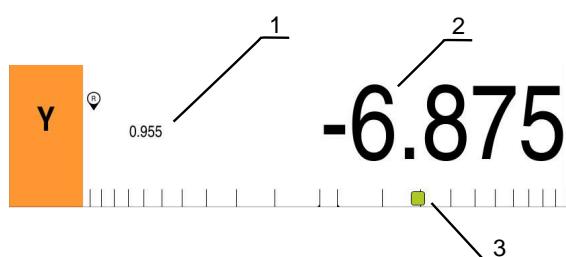


Figura 89: Visualização de posições com ajuda gráfica ao posicionamento

- 1 curso restante
- 2 Valor real
- 3 Ajuda ao posicionamento

A ajuda ao posicionamento desloca-se ao longo da escala de medição quando a posição final do ponto de medição se encontra numa área de ± 5 mm da posição nominal. Além disso, a cor altera-se da seguinte forma:

Visualização da ajuda ao posicionamento	Significado
Vermelho	Posição final do ponto de medição move-se para longe da posição nominal
Verde	Posição final do ponto de medição move-se em direção à posição nominal

12.5 Trabalhar com o assistente de guia

O assistente de guia mostra-se na vista de elementos, caso se ative o sensor OED (opção de software) .

O assistente de guia auxilia o utilizador ao posicionar durante um programa de medição.

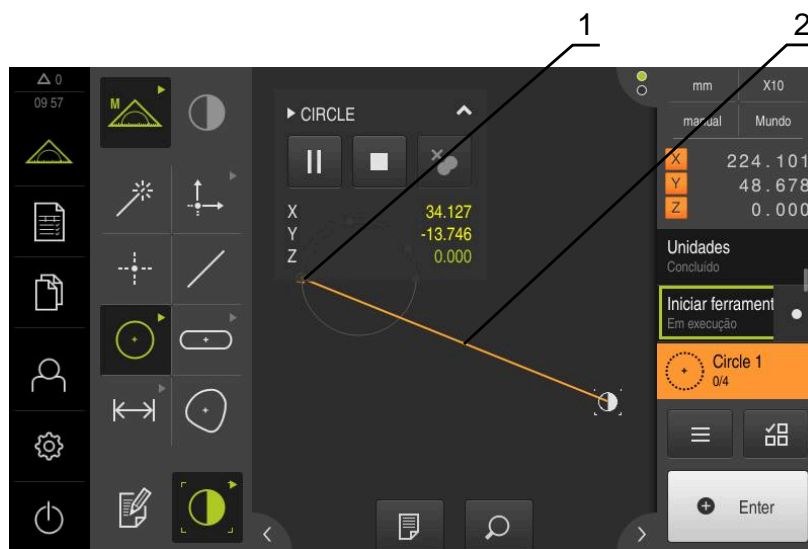


Figura 90: Assistente de guia na vista de elementos

- 1 Área de destino
- 2 Assistente de guia

Ativar assistente de guia

Se o assistente de guia estiver ativado, na vista de elementos, o aparelho mostra uma linha auxiliar entre a posição atual e o ponto final seguinte.

- ▶ Arrastar o passo do programa **Inicialização** para a esquerda na área de trabalho
- Mostram-se as definições
- ▶ Ativar a definição **Assistente de guia na vista de elementos** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ No passo do programa, tocar em **Terminar**
- As definições são aceites



Mais informações: "Inicialização", Página 340

Configurar o assistente de guia

Para utilizar o assistente de guia com eficiência, é possível configurá-lo. Pode configurar a área final, ativando o registo de pontos de medição e ajustando a representação da área final e do assistente de guia.



- ▶ Tocar em **Definições** na vista de elementos
- Abre-se o diálogo **Definições**
- ▶ Introduzir a área desejada em mm no campo de introdução **Tamanho da área final**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**



- ▶ Se necessário, alterar as definições da **Cor da área final** e da **Cor do assistente de guia**



- ▶ Para encerrar o diálogo **Definições**, tocar em **Fechar**
- Os parâmetros selecionados são guardados

12.6 Gravar programa de medição

O aparelho regista todos os passos de trabalho de um processo de medição. Os passos de trabalho mostram-se como passos do programa na lista de passos do programa. Pode-se utilizar cada passo de trabalho para um programa de medição. De modo a iniciar o registo de um novo programa de medição, efetue os passos seguintes.



Os passos de trabalho não guardados são eliminados antes do registo de um novo programa de medição.



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo Funções auxiliares Tocar em **Novo**
- ▶ Para eliminar passos do programa existentes, confirmar a mensagem com **OK**
- Todos os elementos e passos do programa são eliminados
- Dependendo da escolha, mostra-se uma lista de elementos vazia ou uma nova lista de passos do programa
- ▶ Executar o processo de medição no objeto de medição, p. ex., alinhar o objeto de medição, registar e avaliar elementos, criar protocolo de medição
- Todos os passos do programa são mostrados na lista de passos do programa
- ▶ Guardar o programa de medição

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226

12.7 Guardar programa de medição

Para poder executar um processo de medição várias vezes, os passos de trabalho realizados devem ser guardados como programa de medição.



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo Funções auxiliares tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar no campo de introdução e introduzir o nome para o programa de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O programa de medição é guardado
- > Mostra-se o nome do programa de medição no comando do programa

12.8 Iniciar programa de medição

É possível iniciar um programa de medição registado ou que acabou de ser percorrido no comando do programa. Os passos do programa que requerem uma intervenção do operador têm o apoio de um assistente. As intervenções do operador poderão ser necessárias, p. ex., nas seguintes condições:

- as definições da lente da câmara devem ser ajustadas, p. ex., a ampliação da câmara
- o objeto de medição deve ser posicionado manualmente com a ajuda dos eixos da mesa de medição



Durante a reprodução do programa, a utilização da interface de utilizador está bloqueada. Apenas os elementos de comando do programa e, eventualmente, **Enter** estão ativos.



- ▶ Tocar em **Executar** no comando do programa
- > São percorridos os passos do programa
- > Os passos do programa que já tenham sido executados ou requeiram a intervenção do operador são realçados
- > O programa de medição para quando é necessária a intervenção do operador
- ▶ Executar a intervenção do operador necessária
- > Os passos do programa prosseguem até à intervenção do operador seguinte ou até ao final
- > Indica-se que a execução do programa de medição foi bem sucedida



- ▶ Tocar em **Fechar** na mensagem
- > Os elementos mostram-se na pré-visualização de elementos

12.9 Abrir programa de medição



Ao abrir um programa de medição, o programa de medição atual é fechado. As alterações não guardadas perder-se-ão.

- ▶ Guardar as alterações ao programa de medição atual antes de abrir um programa de medição

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226



- ▶ No inspetor, tocar em **Funções auxiliares**
- ▶ No diálogo Funções auxiliares Tocar em **Abrir**
- ▶ Confirmar o aviso com **OK**
- > Mostra-se a pasta **Internal/Programs**
- ▶ Navegar até à posição de memória do programa de medição
- ▶ Tocar no nome do programa de medição
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > Mostra-se a interface de utilizador para Medição, Construção ou Definição
- > Mostra-se a lista de passos do programa com os passos do programa de medição
- > O programa de medição selecionado é exibido no comando do programa

12.10 Editar programa de medição

Um programa de medição registado ou guardado automaticamente pode ser editado na lista de passos do programa. Assim, existe a possibilidade, p. ex., de adicionar a medição de outro elemento, corrigir a referências ou ajustar um programa de medição a especificações de peça novas sem ser necessário gravá-lo novamente. É possível eliminar passos do programa individualmente.



Se se alterarem o sistema de coordenadas ou a configuração do sensor ou se inserirem os passos do programa que lhe estão associados num programa de medição existente, os elementos seguintes devem ser medidos novamente. Dessa forma, evitam-se erros de medição.



Antes de eliminar passos do programa, é recomendável criar uma cópia de segurança do programa de medição. Os passos do programa eliminados não podem ser restaurados.

Mais informações: "Copiar ficheiro", Página 361

12.10.1 Adicionar passos do programa

É possível inserir mais passos de trabalho num programa de medição já existente. Para que os novos passos de trabalho sejam aceites no programa de medição, é necessário guardar novamente o programa de medição.

- ▶ Na lista de passos do programa, marcar o passo do programa após o qual se deve inserir o novo passo de trabalho
- ▶ Executar o novo passo de trabalho
- ▶ O passo de trabalho é inserido como novo passo do programa na lista de passos do programa.



Para que as alterações sejam aceites no programa de medição, é necessário guardar novamente o programa de medição.

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226

12.10.2 Editar passos do programa

Os passos do programa descritos seguidamente podem ser ajustados posteriormente, p. ex., para corrigir definições do programa de medição ou tolerâncias.



Ao tocar em **Terminar** depois de se ajustarem passos do programa, as alterações tornam-se atuantes nos passos do programa e não podem ser anuladas.



Para que as alterações sejam aceites no programa de medição, é necessário guardar novamente o programa de medição.

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226

Inicialização

O passo do programa **Inicialização** contém definições para a execução do programa de medição. Estas definições podem ser ajustadas. O passo do programa **Inicialização** não pode ser eliminado.

Parâmetros	Definições
<p>Suporte</p> <p>Indica se existe um suporte para alinhamento do objeto de medição. Se existir um suporte, é possível colocar peças no mesmo lugar. Não é necessário medir novamente o alinhamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sem função: Nenhum suporte existente. A cada medição, é necessário medir novamente o alinhamento do objeto de medição ■ Permanent: Existe um suporte permanente. É aplicado o alinhamento do objeto de medição tirado do programa de medição ■ Temporário: Existe um suporte temporário. No início de uma série de medições, é necessário medir novamente o alinhamento do objeto de medição. É aplicado o alinhamento do objeto de medição tirado do programa de medição em todas as restantes medições <p>Ajuste standard: Permanent</p>
<p>Número de execuções de programa</p> <p>Determina quantas vezes o programa é executado automaticamente em seguida</p>	<p>Campo de introdução: 1 a 10000000</p> <p>Ajuste standard: 1</p>
<p>Assistente de guia na vista de elementos</p> <p>Determina se a ferramenta de medição é ligada graficamente ao ponto final por uma linha auxiliar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: A posição atual e a posição final são ligadas por uma linha auxiliar ■ OFF: Não existe suporte gráfico <p>Ajuste standard: ON</p>
<p>Esvaziamento da lista de elementos</p> <p>Estabelece se são eliminados, sobrescritos ou anexados elementos da lista de elementos antes de cada execução do programa de medição</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apagar elementos: Os elementos individuais são eliminados ■ Sobrescrever elementos: Os elementos individuais mantêm-se e são sobrescritos ■ Anexar elementos: Em caso de várias execuções do programa, os elementos medidos de novo são anexados <p>Ajuste standard: Apagar elementos</p>
<p>Sistema de coordenadas</p> <p>Determina se o programa de medição é iniciado num sistema de coordenadas definido pelo utilizador</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sim: Utiliza-se o sistema de coordenadas guardado ■ Não: Utiliza-se o sistema de coordenadas padrão Mundo <p>Ajuste standard: Não</p>
<p>Caminho do ficheiro sistema coordenadas</p>	<p>Posição de memória do sistema de coordenadas de coordenadas definido pelo utilizador (ficheiro 5RF)</p> <p>Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284</p>

Parâmetros	Definições
<p>Criar protocolo</p> <p>Determina se é criado e guardado automaticamente um protocolo de medição</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não ■ Sim, configuração atual: o protocolo de medição é criado com a configuração atual no caminho indicado ■ Sim, configuração selecionada: o protocolo de medição é criado com o modelo de protocolo de medição indicado no caminho indicado <p>Ajuste standard: Não</p>
<p>Exportar</p> <p>Determina em que formato é guardado adicionalmente um protocolo criado de forma automática</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprimir: O protocolo de medição é enviado para a impressora preparada ■ PDF: O protocolo de medição é guardado como PDF imprimível. Os valores já não podem ser editados ■ CSV: Os valores no protocolo de medição são separados por ponto e vírgula. Os valores podem ser editados com um programa de cálculo de tabelas
<p>Protocolo baseado em</p>	<p>Posição de memória do modelo de protocolo de medição que é utilizado para o ficheiro de protocolo criado</p>
<p>Nome de protocolo</p>	<p>Posição de memória e nome do ficheiro de protocolo criado</p>

Ajustar o passo do programa:

- ▶ Arrastar o passo do programa para a área de trabalho, à esquerda
- > Mostram-se as definições
- ▶ Adaptar configurações
- ▶ No passo do programa, tocar em **Terminar**
- > As definições são aceites



Auto-Enter

O passo do programa **Auto-Enter** aplica as definições para execução do programa de medição.

Parâmetros	Definições
Auto-Enter Ativa o registo automático de pontos de medição	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Registo automático de pontos de medição ativado ■ OFF: Registo automático de pontos de medição desativado Ajuste standard: OFF
Tempo morto de Auto-Enter em ms Define quanto tempo uma ferramenta de medição deve permanecer parada num local até que um ponto de medição seja registado automaticamente	Campo de introdução: 150 a 10000 Ajuste standard: 500

Ajustar o passo do programa:

- ▶ Arrastar o passo do programa para a área de trabalho, à esquerda
- > Mostram-se as definições
- ▶ Adaptar configurações
- ▶ No passo do programa, tocar em **Terminar**
- > As definições são aceites



Unidades

O passo do programa **Unidades** define as unidades e o tipo do sistema de coordenadas para o programa de medição completo.

Parâmetros	Definições
Unidade para valores lineares	<ul style="list-style-type: none"> ■ Milímetros ■ Polegadas Ajuste standard: Milímetros
Unidade para valores angulares	<ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano ■ Graus decimais ■ Grau-Min-Seg Ajuste standard: Graus decimais
Tipo do sistema de coordenadas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cartesiano ■ Polar Ajuste standard: Cartesiano

Ajustar o passo do programa:

- ▶ Arrastar o passo do programa para a área de trabalho, à esquerda
- > Mostram-se as definições
- ▶ Adaptar configurações
- ▶ No passo do programa, tocar em **Terminar**
- > As definições são aceites



Iniciar (Registo de pontos de medição)

O passo do programa **Iniciar** executa o registo de pontos de medição com a ferramenta de medição selecionada e as definições estabelecidas.

Ajustar o passo do programa:

- ▶ Arrastar o passo do programa para a área de trabalho, à esquerda
- ▶ Se necessário, ajustar a ferramenta de medição, p. ex., a posição, o tamanho ou o alinhamento
- ▶ Registrar pontos de medição
- ▶ No passo do programa, tocar em **Terminar**
- > As definições são aceites



Calcular, Construir ou Definir

Os passos do programa seguintes criam um novo elemento:

- **Calcular** serve para, a partir dos pontos de medição registados, calcular um elemento com os parâmetros definidos (p. ex., processos de compensação e tolerâncias)
- **Construir** destina-se a construir um elemento a partir dos elementos selecionados e com os parâmetros definidos
- **Definir** define um elemento com os parâmetros ajustados

Ajustar o passo do programa:

- ▶ Arrastar o passo do programa para a área de trabalho, à esquerda
- > Mostram-se os separadores **Resumo** e **Tolerâncias**
- ▶ Ajustar as definições do elemento no separador **Resumo**

Mais informações: "Avaliar o elemento", Página 298

- ▶ Ajustar a tolerância do elemento no separador **Tolerâncias**

Mais informações: "Determinar tolerâncias", Página 300



- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**
- > As definições são aceites



Para a medição e cálculo de um elemento, os passos do programa **Iniciar** (registo de pontos de medição) e **Calcular** devem ser consecutivos. Se faltar um dos dois passos do programa, o programa de medição não pode ser executado.

12.10.3 Sistemas de coordenadas em programas de medição

Todos os passos para a criação e utilização de sistemas de coordenadas são tidos em consideração no registo de programas de medição e guardados com o programa de medição. Ao executar um programa de medição, os elementos de referência e sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador são criados, o seu nome mudado e selecionados de forma automática analogamente ao registo do programa de medição.

Os sistemas de coordenadas definidos pelo utilizador são guardados através do passo do programa **Guardar** e abertos e selecionados com o passo do programa **Carregar**.

Caso se indique um sistema de coordenadas definido pelo utilizador no passo do programa **Inicialização**, o aparelho inicia o programa de medição no sistema de coordenadas indicado.

Mais informações: "Inicialização", Página 340

A atribuição do sistema de coordenadas a um elemento pode ajustar-se nas definições dos passos do programa **Calcular**, **Construir** ou **Definir**, dependendo do método com que se tenha criado o elemento.

Mais informações: "Calcular, Construir ou Definir", Página 344

Se criar um novo sistema de coordenadas repondo um eixo a zero ou sobrescrevendo a posição do eixo, o aparelho insere o passo do programa **Modificar referência**. O passo do programa não pode ser editado.

Mais informações: "Trabalhar com sistemas de coordenadas", Página 284

12.10.4 Eliminar passo do programa

- ▶ Arrastar o passo do programa para fora da lista de passos do programa, para a direita
- > O passo do programa é eliminado da lista de passos do programa



Para que as alterações sejam aceites no programa de medição, é necessário guardar novamente o programa de medição.

Mais informações: "Guardar programa de medição", Página 226

12.10.5 Definir e suprimir pontos de paragem

Ao criar ou editar um programa de medição, é possível parar propositadamente a execução do programa. Após o arranque, o programa de medição para num ponto de paragem e deve continuar ou terminar. Pode-se colocar um ponto de paragem em cada passo do programa de medição.



Os pontos de paragem não podem ser guardados no programa de medição.

Colocar ponto de paragem



- ▶ Tocar no passo do programa
- > O passo do programa é realçado
- > O ponto de paragem mostra-se no passo do programa
- ▶ Tocar em **Ponto de paragem**
- > Antes do nome do passo do programa, aparece um ponto
- > O ponto de paragem está definido

Remover ponto de paragem



- ▶ Tocar no passo do programa com o ponto de paragem
- > O passo do programa é realçado
- > O ponto de paragem mostra-se no passo do programa
- ▶ Tocar em **Ponto de paragem**
- > O ponto antes do nome do passo do programa desaparece
- > O ponto de paragem foi suprimido

Eliminar todos os pontos de paragem



- ▶ Tocar em **Eliminar pontos de paragem** no comando do programa
- > Todos os pontos de paragem são eliminados

13

**PROTOCOLO DE
MEDICAO**

13.1 Resumo

Este capítulo descreve a forma de criar protocolos de medição baseados em modelos.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O menu principal **Protocolo de medição** permite criar protocolos detalhados das medições. É possível documentar um só ou vários elementos medidos num protocolo de medição. Os protocolos de medição podem ser impressos, exportados e guardados. Para criar protocolos de medição, estão à disposição vários modelos padrão.

Através do software para PC QUADRA-CHEK 2000 Demo, é possível criar modelos de protocolo próprios e, em seguida, transferi-los para o aparelho. Os modelos próprios aparecem então ao lado dos modelos padrão no menu **Protocolo de medição** e podem ser utilizados para criar protocolos de medição.



Encontra uma descrição pormenorizada no **Manual do Utilizador QUADRA-CHEK 2000 Demo**. O Manual do Utilizador encontra-se à disposição na pasta "Documentação" no website do produto.

Mais informações: "Software de demonstração para o produto", Página 20

Chamada



► No menu principal, tocar em **Protocolo de medição**

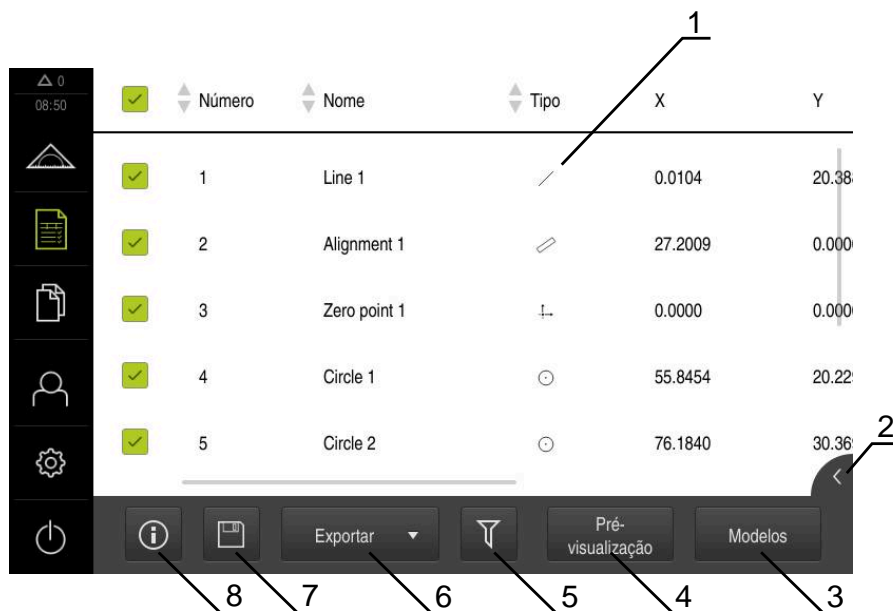


Figura 91: Menu **Protocolo de medição**

- 1 Lista dos modelos padrão
- 2 Pré-visualização do modelo seleccionado
- 3 Visualização da informação sobre o modelo seleccionado
- 4 Pré-visualização de impressão do protocolo de medição atual
- 5 Filtro para lista dos elementos medidos
- 6 Exportação do protocolo de medição atual
- 7 Memorização do protocolo de medição atual
- 8 Visualização da informação sobre o protocolo atual

13.2 Gerir modelos de protocolos de medição

Tem a possibilidade de mudar o nome ou eliminar os seus próprios modelos.

Mostrar elementos de comando



- ▶ No menu principal, tocar em **Protocolo de medição**
- ▶ Tocar em **Modelos**
- ▶ Deslizar o nome do modelo na lista para a direita
- ▶ Mostram-se os elementos de comando para gerir os modelos

Mudar o nome de um modelo



- ▶ Tocar em **Mudar o nome do ficheiro**
- ▶ Ajustar o nome do ficheiro no diálogo
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**

Eliminar um modelo



- ▶ Tocar em **Apagar seleção**
- ▶ Tocar em **Apagar**
- ▶ O modelo de protocolo de medição é apagado

13.3 Criar protocolo de medição

Os resultados de medição podem ser emitidos, guardados e impressos como protocolo de medição.


Tem a possibilidade de criar um protocolo de medição com os passos seguintes:

- "Selecionar elementos e modelo "
- "Introduzir informações sobre a medição"
- "Selecionar as definições do documento"
- "Guardar o protocolo de medição"
- "Exportar ou imprimir protocolo de medição"

13.3.1 Selecionar elementos e modelo




- ▶ No menu principal, tocar em **Protocolo de medição**
- Mostra-se a lista dos elementos medidos, baseada no último modelo de protocolo de medição selecionado
- Todos os elementos na lista estão ativados e as casinhas mostram-se a verde
- ▶ Para remover um elemento do protocolo de medição, tocar na casinha correspondente

 A visualização da lista de elementos pode ser filtrada por critérios.
Mais informações: "Filtrar elementos", Página 221

- ▶ Para mudar de modelo de protocolo de medição, tocar em **Modelos**
- ▶ Selecionar o modelo de protocolo de medição desejado
- ▶ Tocar em **OK**
- A lista dos elementos medidos ajusta-se ao modelo de protocolo de medição selecionado

Filtrar elementos

A visualização da lista de elementos no menu **Elementos** pode ser filtrada segundo diferentes critérios. Assim, mostram-se apenas os elementos que correspondam aos critérios de filtro, p. ex., apenas círculos com um determinado diâmetro mínimo. Todos os filtros são combináveis entre si.

 A função de filtro controla a visualização da lista de elementos. A função de filtro não tem qualquer influência no conteúdo do protocolo de medição.



- ▶ Tocar em **Filtro**
- ▶ No diálogo, escolher o critério de filtro desejado
- ▶ Selecionar o operador
- ▶ Selecionar a função
- ▶ Para ativar critérios de filtro, tocar em **Fechar**



Critério-de filtro	Operador	Função
Tipo	Real	Mostra apenas elementos do tipo de geometria selecionado.
	Não é	Mostra apenas elementos dos tipos de geometria não selecionados.
Tamanho	Igual	Mostra apenas elementos com o tamanho indicado.
	Maior do que	Mostra apenas elementos que são maiores que o tamanho indicado.

Critério-de filtro	Operador	Função
	Menor do que	Mostra apenas elementos que são menores que o tamanho indicado.
tolerância	Real	Mostra apenas elementos que cumprem a característica selecionada.
	Não é	Mostra apenas elementos que não cumprem a característica selecionada.
Tipo de criação	Real	Mostra apenas elementos que cumprem a característica selecionada.
	Não é	Mostra apenas elementos que não cumprem a característica selecionada.

13.3.2 Introduzir informações sobre a medição



As informações disponíveis dependem da configuração do modelo.



- ▶ Tocar em **Informação**
- ▶ Para ajustar a data e hora no protocolo de medição, tocar na opção desejada na lista desdobrável **Carimbo de hora**
 - **Definir o carimbo de hora desejado:** Ao criar o protocolo, são registadas a data e hora introduzidas manualmente
 - **Definir automaticamente:** Ao criar o protocolo, são registadas a hora e data atuais do sistema
- ▶ Na lista desdobrável **Nome de utilizador**, seleccionar um utilizador existente
- ▶ Se dever ser mostrado outro utilizador no protocolo de medição, seleccionar **Outro utilizador**
- ▶ Introduzir o nome do utilizador no campo de introdução
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ No campo de introdução **Tarefa**, indicar o número da medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ No campo de introdução **Número de artigo**, indicar o número de peça do objeto de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



13.3.3 Selecionar as definições do documento



- ▶ Tocar em **Informação**
- ▶ Tocar no separador **Documento**
- ▶ De modo a ajustar a unidade para os valores de medição linear, na lista desdobrável **Unidade para valores lineares**, selecionar a unidade desejada
 - **Milímetros**: Visualização em milímetros
 - **Polegadas**: Visualização em polegadas
- ▶ Para diminuir ou aumentar a quantidade de **Casas decimais para valores lineares** visualizadas, tocar em - ou +
- ▶ De modo a ajustar a unidade para os valores angulares, na lista desdobrável **Unidade para valores angulares**, selecionar a unidade desejada
 - **Graus decimais**: Visualização em graus
 - **Radiano**: Visualização como radiano
 - **Grau-Min-Seg**: visualização em graus, minutos, segundos
- ▶ De modo a ajustar o formato da data e hora, na lista desdobrável **Formato da data e hora**, selecionar o formato desejado
 - **hh:mm DD-MM-YYYY**: hora e data
 - **hh:mm YYYY-MM-DD**: hora e data
 - **YYYY-MM-DD hh:mm**: data e hora
- ▶ Para ajustar o formato de impressão, selecionar as definições correspondentes nas listas desdobráveis dos parâmetros seguintes:
 - **Impressão duplex**: impressão em frente e verso rodada em página vertical ou página horizontal
 - **Cabeçalho de página**: visualização do cabeçalho na primeira página ou em todas as páginas
 - **Cabeçalho da tabela de dados**: visualização da linha de cabeçalho na primeira página ou em todas as páginas
 - **Mostrar vista de elementos** (com anotações): ON/OFF
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**



13.3.4 Abrir pré-visualização

Tem a possibilidade de abrir tanto os elementos, como o protocolo de medição numa pré-visualização.

Abrir a pré-visualização de elementos



- ▶ Tocar na **pestanda**
- > Abre-se a pré-visualização de elementos
- > A seta altera a direção



- ▶ Para fechar a pré-visualização de elementos, tocar na **pestanda**

Se tiver adicionado observações aos elementos, estas também são apresentadas na pré-visualização de elementos.

Mais informações: "Adicionar observações", Página 220

Abrir a pré-visualização do protocolo de medição

- ▶ Tocar em **Pré-visualização**
- > Abre-se a pré-visualização do protocolo de medição
- ▶ Para navegar pelas páginas, tocar na margem esquerda ou direita da pré-visualização
- ▶ Para sair da pré-visualização, tocar em **Fechar**



13.3.5 Guardar o protocolo de medição

Os protocolos de medição são guardados no formato de dados XMR.



- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Reports**
- ▶ Introduzir o nome do protocolo de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O protocolo de medição fica guardado



No menu principal **Gestão de ficheiros**, é possível abrir e editar protocolos guardados.

Mais informações: "Gerir pastas e ficheiros", Página 359



O formato de dados XMR foi alterado na versão atual de firmware. Os ficheiros que tenham sido elaborados no formato de dados XMR da versão anterior já não podem ser abertos nem editados.

13.3.6 Exportar ou imprimir protocolo de medição

Existem diversas possibilidades para exportar protocolos de medição ou imprimi-los na impressora configurada. É possível exportar um ficheiro PDF ou CSV ou enviar o protocolo de medição para um computador através da interface RS-232 configurada.

Exportar o protocolo de medição

- ▶ Na lista desdobrável **Exportar**, selecionar o formato de exportação desejado
 - **Exportar como PDF:** O protocolo de medição é guardado como PDF imprimível. Os valores já não podem ser editados
 - **Exportar como CSV:** Os valores no protocolo de medição são separados por ponto e vírgula. Os valores podem ser editados com um programa de cálculo de tabelas
 - **Exportar via RS-232:** Os valores no protocolo de medição são enviados na vista de tabela para um computador
 - Condição:** A saída de valores de medição está configurada
- ▶ Selecionar no diálogo a posição de memória para os formatos de ficheiro PDF e CSV, p. ex., **Internal/Reports**
- ▶ Introduzir o nome do protocolo de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O protocolo de medição é exportado no formato selecionado e guardado na posição de memória

Imprimir o protocolo de medição

- ▶ Tocar em **Exportar** na lista desdobrável
- ▶ Tocar em **Imprimir** na lista desdobrável
- > O protocolo de medição é enviado para a impressora preparada
 - Mais informações:** "Configurar a impressora", Página 159

14

Gestão de ficheiros

14.1 Vista geral

Este capítulo descreve o menu **Gestão de ficheiros** e as funções deste menu.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O menu **Gestão de ficheiros** apresenta uma vista geral dos ficheiros guardados na memória do aparelho.

Os dispositivos USB de armazenamento em massa (formato FAT32) eventualmente conectados e as unidades de dados em rede disponíveis são indicados na lista das posições de memória. Os dispositivos USB de armazenamento em massa e unidades de dados em rede são indicados mediante o nome ou a designação da unidade de dados.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a gestão de ficheiros

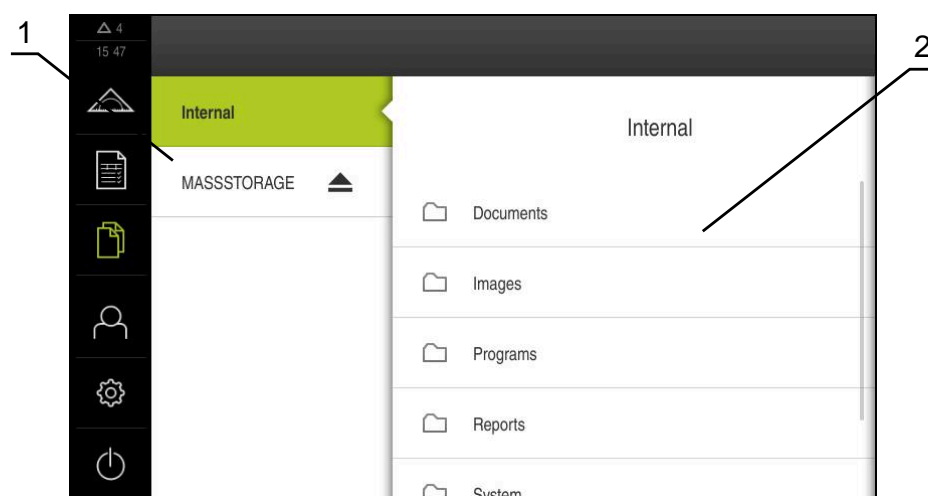


Figura 92: Menu **Gestão de ficheiros**

- 1 Lista das posições de memória disponíveis
- 2 Lista das pastas na posição de memória seleccionada

14.2 Tipos de ficheiros

No menu **Gestão de ficheiros**, é possível trabalhar com os tipos de ficheiros seguintes:

Tipo	Utilização	Gerir	Ver	Abrir	Imprimir
*.xmp	Programas de medição	✓	✓	✓	–
*.xmr	Protocolos de medição	✓	✓	–	–
*.mcc	Ficheiros de configuração	✓	–	–	–
*.dro	Ficheiros de firmware	✓	–	–	–
*.svg, *.ppm	Ficheiros de imagem	✓	–	–	–
*.jpg, *.png, *.bmp	Ficheiros de imagem	✓	✓	–	–
*.csv	Ficheiros de texto	✓	–	–	–
*.txt, *.log, *.xml	Ficheiros de texto	✓	✓	–	–
*.pdf	Ficheiros PDF	✓	✓	–	✓

14.3 Gerir pastas e ficheiros

Diretório de pastas

No menu **Gestão de ficheiros**, os ficheiros são guardados na posição de memória **Internal** nas seguintes pastas:

Pasta	Utilização
Documents	Ficheiros de documentos com instruções e endereços de assistência
Images	Imagens de objetos de medição como material de referência
Reports	Protocolos de medição e modelos de protocolos de medição guardados
System	Ficheiros áudio e ficheiros do sistema
User	Dados de utilizadores

Criar nova pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta onde deseja criar uma nova pasta
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Criar nova pasta**
- ▶ No diálogo, tocar no campo de introdução e dar um nome à nova pasta
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > É criada uma nova pasta

Mover pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta que se deseja mover
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mover para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja mover a pasta
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > A pasta é movida

Copiar pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta que se deseja copiar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Copiar para para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja copiar a pasta
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > A pasta é copiada



Se copiar uma pasta para a mesma pasta onde ela está guardada, o nome de ficheiro da pasta copiada é completado adicionalmente com "_1".

Mudar o nome da pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta cujo nome se deseja mudar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mudar o nome da pasta**
- ▶ No diálogo, tocar no campo de introdução e dar um nome à nova pasta
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O nome da pasta é mudado

Mover ficheiro



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo do ficheiro que se deseja mover
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mover para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja mover o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro é movido

Copiar ficheiro



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo do ficheiro que se deseja copiar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Copiar para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja copiar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro é copiado



Se copiar um ficheiro para a mesma pasta onde ele está guardado, o nome do ficheiro copiado é completado adicionalmente com "_1".

Mudar o nome a um ficheiro



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo do ficheiro cujo nome se deseja mudar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mudar o nome a um ficheiro**
- ▶ No diálogo, tocar no campo de introdução e dar um nome ao novo ficheiro
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O nome do ficheiro é mudado

Eliminar pasta ou ficheiro

Se eliminar pastas ou ficheiros, as pastas e ficheiros são eliminados irreversivelmente. Todas as subpastas e ficheiros contidos numa pasta eliminada são, igualmente, eliminados.



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta ou do ficheiro que se deseja eliminar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Apagar seleção**
- ▶ Tocar em **Apagar**
- > A pasta ou o ficheiro serão apagados

14.4 Ver e abrir ficheiros

Ver ficheiros



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até à posição de memória do ficheiro desejado
- ▶ Tocar no ficheiro
- > Mostram-se uma imagem de pré-visualização (apenas ficheiros PDF e de imagem) e informações sobre o ficheiro



Figura 93: Menu **Gestão de ficheiros** com imagem de pré-visualização e informações de ficheiros

- ▶ Tocar em **Ver**
- > É visualizado o conteúdo do ficheiro
- ▶ Para fechar a vista, tocar em **Fechar**



Nesta vista, com **Imprimir**, pode imprimir ficheiros PDF através da impressora configurada no aparelho.

Abrir o programa de medição

Os programas de medição que tenham sido guardados com o tipo *.xmp podem ser vistos ou abertos para edição.



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Selecionar a posição de memória **Internal**
- ▶ Tocar na pasta **Programs**
- ▶ Tocar no ficheiro desejado
- ▶ Para ver o programa de medição, tocar em **Ver**
- ▶ Para editar o programa de medição, tocar em **Abrir**
- > O programa de medição é aberto no inspetor

Abrir o protocolo de medição e criar um novo

Os protocolos de medição que tenham sido guardados com o tipo *.xmr podem ser vistos ou criados de novo. O protocolo de medição novo utiliza o modelo, as definições do modelo e os elementos selecionados para a nova criação.



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Selecionar a posição de memória **Internal**
- ▶ Tocar na pasta **Reports**
- ▶ Tocar no ficheiro desejado
- ▶ Para ver o protocolo de medição, tocar em **Ver**
- ▶ Para criar um protocolo de medição novo, tocar em **Criar protocolo novamente**
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Reports**
- ▶ Introduzir o nome do novo protocolo de medição
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O novo protocolo de medição é criado com base no protocolo de medição já existente
- > O novo protocolo de medição fica guardado

14.5 Exportar ficheiros

Pode exportar ficheiros para um dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32) ou para a unidade de dados em rede. É possível copiar ou mover os ficheiros:

- Se copiar ficheiros, os duplicados dos mesmos permanecem no aparelho
- Se mover ficheiros, estes são eliminados do aparelho



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Na posição de memória **Internal**, navegar até ao ficheiro que se deseja exportar
- ▶ Deslizar o símbolo do ficheiro para a direita
- > Mostram-se os elementos de comando



- ▶ Para copiar o ficheiro, tocar em **Copiar ficheiro**



- ▶ Para mover o ficheiro, tocar em **Mover ficheiro**
- ▶ No diálogo, selecionar a posição de memória para onde se deseja exportar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro é exportado para o dispositivo USB de armazenamento em massa ou para a unidade de dados em rede

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória



▶ Tocar em **Remover com segurança**

> Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

14.6 Importar ficheiros

Pode importar ficheiros para o aparelho de um dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32) ou de uma unidade de dados em rede. É possível copiar ou mover os ficheiros:

- Se copiar ficheiros, os duplicados dos mesmos permanecem no dispositivo USB de armazenamento em massa ou na unidade de dados em rede
- Se mover ficheiros, estes são eliminados do dispositivo USB de armazenamento em massa ou da unidade de dados em rede



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ No dispositivo USB de armazenamento em massa ou na unidade de dados em rede, navegar até ao ficheiro que se deseja importar

▶ Deslizar o símbolo do ficheiro para a direita

> Mostram-se os elementos de comando



▶ Para copiar o ficheiro, tocar em **Copiar ficheiro**



▶ Para mover o ficheiro, tocar em **Mover ficheiro**

▶ No diálogo, seleccionar a posição de memória onde se deseja guardar o ficheiro

▶ Tocar em **Seleccionar**

> O ficheiro fica guardado no aparelho

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória

▶ Tocar em **Remover com segurança**



> Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

15

Definições

15.1 Vista geral

Este capítulo descreve as opções de definições e os respetivos parâmetros de definições do aparelho.

As opções de definições e os respetivos parâmetros de definições essenciais para a colocação em funcionamento e a preparação do aparelho estão reunidos nos capítulos correspondentes:

Mais informações: "Colocação em funcionamento", Página 101

Mais informações: "Preparação", Página 149

Breve descrição



Dependendo do tipo de utilizador com sessão iniciada no aparelho, as definições e os parâmetros de definições podem ser editados e alterados (permissão de edição).

Se um utilizador com sessão iniciada no aparelho não tiver permissão de edição para uma definição ou um parâmetro de definições, essa definição ou parâmetro de definições apresenta-se a cinzento e não pode abrir-se nem editar-se.



Dependendo das opções de software ativadas no aparelho, estão disponíveis diferentes definições e parâmetros de definições nas configurações.

Se, p. ex., a Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED não estiver ativada no aparelho, os parâmetros de definições necessários para esta opção de software não são mostrados no aparelho.

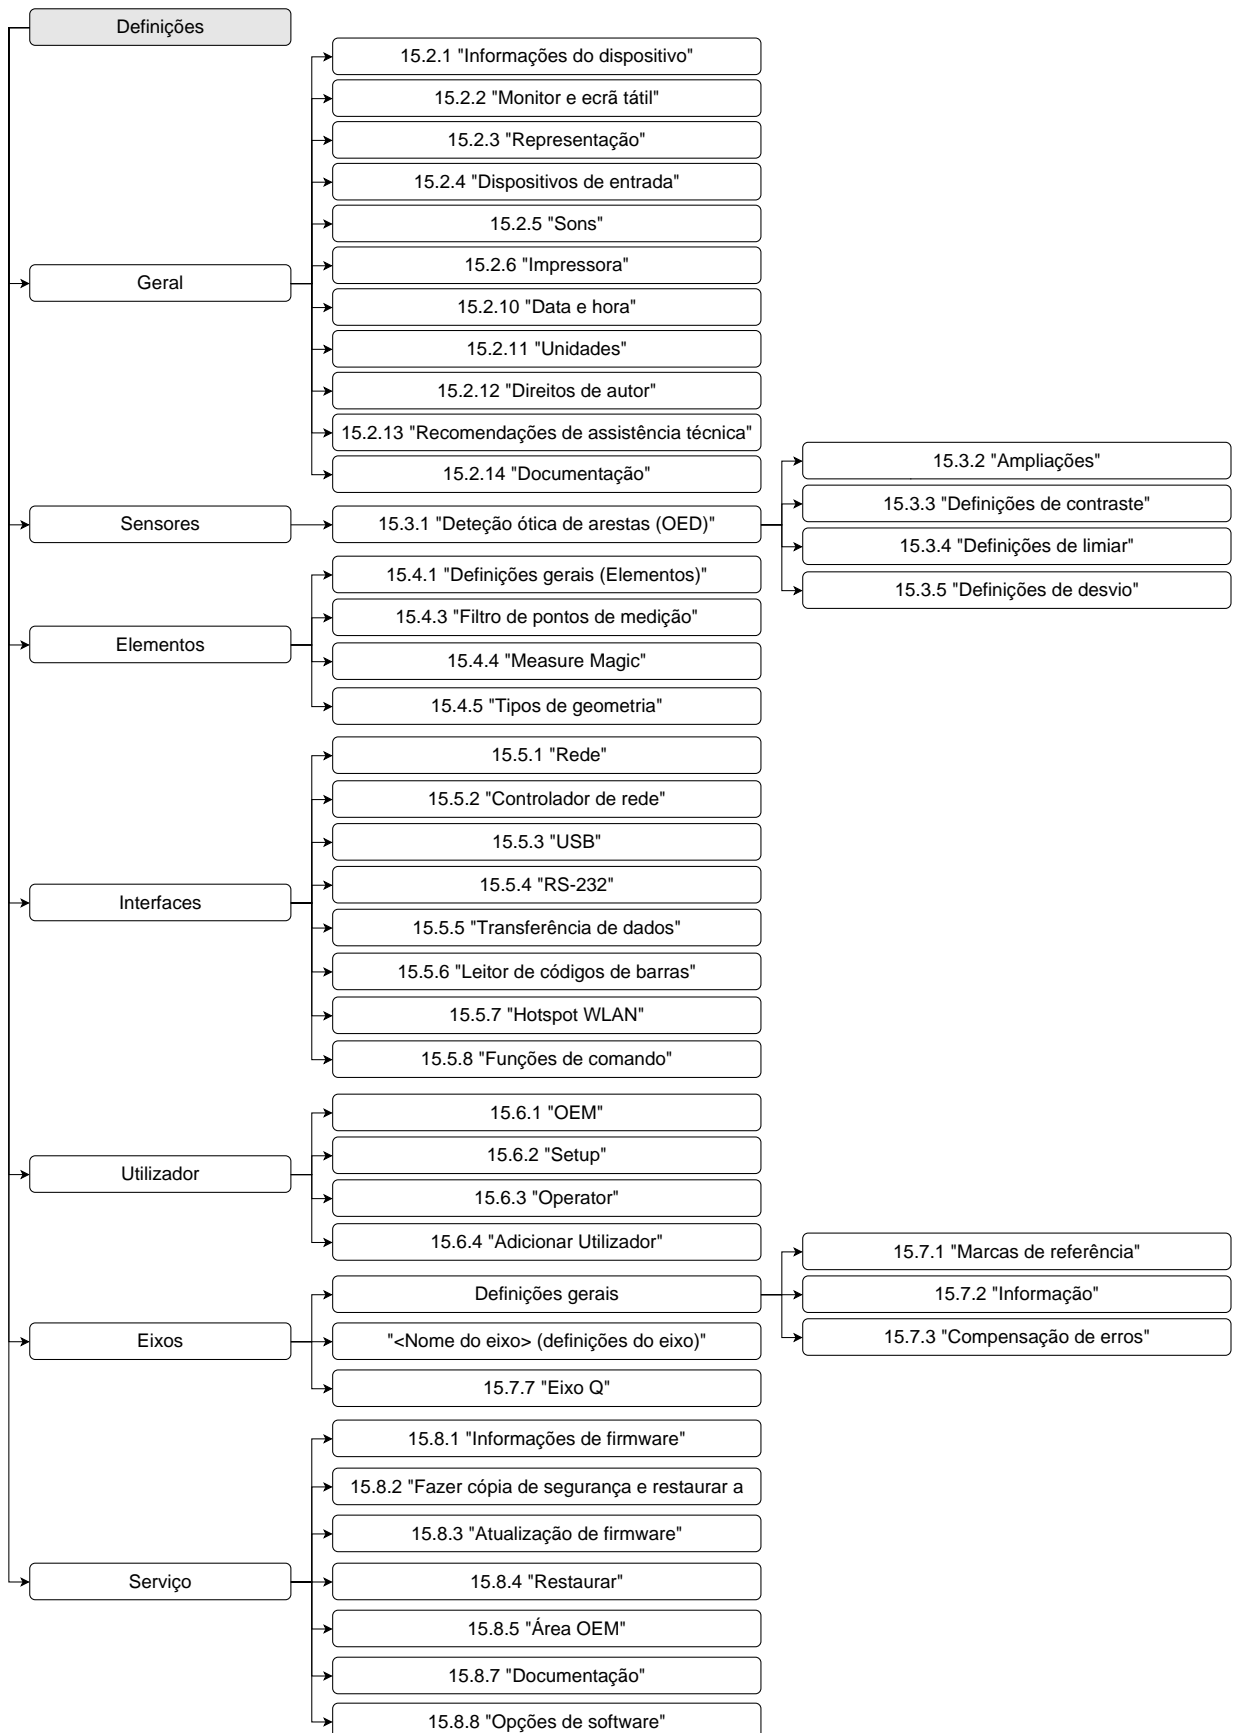
Função	Descrição
Geral	Definições gerais e informações
Elementos	Configuração do registo de pontos de medição e dos elementos
Interfaces	Configuração das interfaces e das unidades de dados em rede
Utilizador	Configuração dos utilizadores
Eixos	Configuração dos encoders ligados e das compensações de erros
Serviço	Configuração das opções de software, funções de assistência e informações

Chamada



- No menu principal, tocar em **Definições**

15.1.1 Vista geral do menu Definições



15.2 Geral

Este capítulo descreve as definições para configuração da utilização e representação e para a preparação de impressoras.

15.2.1 Informações do dispositivo

Caminho: **Definições ► Geral ► Informações do dispositivo**

A vista geral mostra as informações fundamentais do software.

Parâmetros	Mostra a informação
Tipo de aparelho	Designação de produto do aparelho
Número de artigo	Número de identidade do aparelho
Número de série	Número de série do aparelho
Versão de firmware	Número de versão do firmware
Firmware elaborado em	Data da criação do firmware
Última atualização de firmware em	Data da última atualização de firmware
Espaço de memória livre	Espaço de memória livre na memória interna Internal
Memória de trabalho (RAM) livre	Memória de trabalho livre do sistema
Número de arranques do aparelho	Quantidade de arranques do aparelho com o firmware atual
Tempo de funcionamento	Tempo de funcionamento do aparelho com o firmware atual

15.2.2 Monitor e ecrã tátil

Caminho: **Definições ► Geral ► Monitor e ecrã tátil**

Parâmetros	Explicação
Brilho	Brilho do ecrã <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 % ... 100 % ■ Ajuste standard: 85 %
Ativação do modo economizador de energia	Tempo até que o modo economizador de energia é ativado <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 120 min O valor "0" desativa o modo economizador de energia ■ Ajuste standard: 30 minutos
Encerramento do modo economiz. energia	Ações necessárias para ativar novamente o ecrã <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar e puxar: tocar no ecrã tátil e puxar a seta da margem inferior para cima ■ Tocar: tocar no ecrã tátil ■ Tocar ou movimento de eixo: tocar no ecrã tátil ou mover eixo ■ Ajuste standard: Tocar e puxar

15.2.3 Representação

Caminho: **Definições ► Geral ► Representação**

Parâmetros	Explicação
Posições antes da vírgula para representação dos eixos ajustada ao tamanho	<p>A quantidade de casas pré-decimais determina o tamanho em que são apresentados os valores de posição. Excedendo-se a quantidade de casas pré-decimais, a visualização diminui, para que todas as casas possam ser representadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 6 ■ Valor padrão: 3

15.2.4 Dispositivos de entrada

Caminho: **Definições ► Geral ► Dispositivos de entrada**

Parâmetros	Explicação
Substituto do rato p. gestos Multitouch	<p>Predefine-se se o comando por rato deve substituir o comando através do ecrã tátil (Multitouch)</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (até ao primeiro Multitouch): o toque no ecrã tátil leva à desativação do rato ■ Ligado (sem Multitouch): o comando só é possível com o rato, o ecrã tátil está desativado ■ Desligado (só Multitouch): o comando só é possível através do ecrã tátil, o rato está desativado ■ Ajuste standard: Auto (até ao primeiro Multitouch)
Atribuição do teclado USB	<p>Se um teclado USB estiver ligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção do idioma da disposição do teclado

15.2.5 Sons

Caminho: **Definições ► Geral ► Sons**

Os sons disponíveis estão reunidos em áreas temáticas. Dentro de uma área temática, os sons diferenciam-se entre si.

Parâmetros	Explicação
Altifalantes	Utilização do altifalante integrado na parte posterior do aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON
Volume	Volume de som do altifalante do aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 % ... 100 % ■ Ajuste standard: 50 %
Ponto de medição registado	Tema do som de sinal após o registo de um ponto de medição Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard
Mensagem e erro	Tema do som de sinal ao mostrar-se uma mensagem Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard
Medição bem sucedida	Tema do som de sinal após uma medição bem sucedida Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard
Som das teclas	Tema do som de sinal ao operar-se uma consola Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard

15.2.6 Impressora

Caminho: **Definições ► Geral ► Impressora**

Parâmetros	Explicação
Impressora padrão	Lista das impressoras configuradas no aparelho
Propriedades	Definições da impressora padrão selecionada Mais informações: "Propriedades", Página 371
Adicionar impressora	Adiciona uma Impressora USB ou Impressora em rede Mais informações: "Adicionar impressora", Página 372
Remover impressora	Remove a Impressora USB ou a Impressora em rede ligada ao aparelho Mais informações: "Remover impressora", Página 372

15.2.7 Propriedades


Caminho: **Definições ► Geral ► Impressora ► Propriedades**

Parâmetros	Explicação
Resolução	Resolução da impressão em dpi <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste e definições padrão dependentes do tipo de impressora
Formato do papel	Designação do tamanho do papel, indicação das medidas <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste e definições padrão dependentes do tipo de impressora
Carregador de alimentação	Indicação da bandeja de papel <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste e definições padrão dependentes do tipo de impressora
Tipo de papel	Designação do tipo de papel <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste e definições padrão dependentes do tipo de impressora
Impressão duplex	Opções de impressão duplex <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste e definições padrão dependentes do tipo de impressora
A cores/preto e branco	Indicação do modo de impressão <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste e definições padrão dependentes do tipo de impressora

15.2.8 Adicionar impressora

Caminho: **Definições ► Geral ► Impressora ► Adicionar impressora**

Estão disponíveis os parâmetros seguintes para a **Impressora USB** e a **Impressora em rede**.

Parâmetros	Explicação
Impressora encontrada	Impressora reconhecida automaticamente na ligação do aparelho (USB ou rede)
Nome	Nome de escolha livre da impressora para uma fácil identificação <div data-bbox="686 716 1460 817" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  O texto não pode conter barras ("/"), cardinais("#") ou espaços. </div>
Descrição	Descrição geral da impressora (opcional, de escolha livre)
Localização	Descrição geral da localização (opcional, de escolha livre)
Ligação	Tipo de ligação da impressora
Selecionar o controlador	Seleção do controlador apropriado para a impressora

15.2.9 Remover impressora

Caminho: **Definições ► Geral ► Impressora ► Remover impressora**

Parâmetros	Explicação
Impressora	Lista das impressoras configuradas no aparelho
Tipo	Mostra o tipo da impressora configurada
Localização	Mostra a localização da impressora configurada
Ligação	Mostra a ligação da impressora configurada
Remover a impressora selecionada	Elimina a impressora configurada do aparelho

15.2.10 Data e hora

Caminho: **Definições ► Geral ► Data e hora**

Parâmetros	Explicação
Data e hora	Data e hora atuais do aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto ■ Ajuste standard: hora atual do sistema
Formato data	Formato da visualização da data Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-YYYY: mês, dia, ano ■ DD-MM-YYYY: dia, mês, ano ■ YYYY-MM-DD: ano, mês, dia ■ Ajuste standard: YYYY-MM-DD (p. ex., "2016-01-31")

15.2.11 Unidades

Caminho: **Definições ► Geral ► Unidades**

Parâmetros	Explicação
Unidade para valores lineares	Unidade dos valores lineares <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Milímetros ou Polegadas ■ Ajuste standard: Milímetros
Método de arredondamento para valores lineares	Método de arredondamento para valores lineares Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Comercial: As casas decimais de 1 a 4 são arredondadas para baixo, as casas decimais de 5 a 9 são arredondadas para cima ■ Arredond.defeito: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para baixo ■ Arredond.excesso: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para cima ■ Recortar: As casas decimais são cortadas sem arredondar para cima ou para baixo ■ Arredondar para 0 e 5: As casas ≤ 24 ou ≥ 75 são arredondadas para 0, as casas decimais ≥ 25 ou ≤ 74 são arredondadas para 5 ("arredondamento suíço") ■ Ajuste standard: Comercial
Casas decimais para valores lineares	Número de casas decimais de valores lineares Intervalo de ajuste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Milímetros: 0 ... 5 ■ Polegadas: 0 ... 7 Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> ■ Milímetros: 4 ■ Polegadas: 6

Parâmetros	Explicação
Unidade para valores angulares	Unidade para valores angulares Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano: Ângulo em radianos (rad) ■ Graus decimais: Ângulo em graus (°) com casas decimais ■ Grau-Min-Seg: Ângulo em graus (°), minutos ['] e segundos ["] ■ Ajuste standard: Graus decimais
Método de arredondamento para valores angulares	Método de arredondamento para valores angulares decimais Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Comercial: As casas decimais de 1 a 4 são arredondadas para baixo, as casas decimais de 5 a 9 são arredondadas para cima ■ Arredond.defeito: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para baixo ■ Arredond.excesso: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para cima ■ Recortar: As casas decimais são cortadas sem arredondar para cima ou para baixo ■ Arredondar para 0 e 5: As casas ≤ 24 ou ≥ 75 são arredondadas para 0, as casas decimais ≥ 25 ou ≤ 74 são arredondadas para 5 ("arredondamento suíço") ■ Ajuste standard: Comercial
Casas decimais para valores angulares	Número de casas decimais de valores angulares Intervalo de ajuste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano: 0 ... 7 ■ Graus decimais: 0 ... 5 ■ Grau-Min-Seg: 0 ... 2 Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano: 5 ■ Graus decimais: 3 ■ Grau-Min-Seg: 0
Separador decimal	Carácter de separação para representação dos valores <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Ponto ou Vírgula ■ Ajuste standard: Ponto

15.2.12 Direitos de autor

Caminho: [Definições](#) ► [Geral](#) ► [Direitos de autor](#)

Parâmetros	Significado e função
Software Open Source	Visualização das licenças do software utilizado

15.2.13 Recomendações de assistência técnica

Caminho: **Definições ► Geral ► Recomendações de assistência técnica**

Parâmetros	Significado e função
HEIDENHAIN	Visualização de um documento com endereços de assistência HEIDENHAIN
Recomendações de assistência técnica OEM	Visualização de um documento com recomendações de assistência do fabricante da máquina <ul style="list-style-type: none">■ Standard: documento com endereços de assistência HEIDENHAIN Mais informações: "Adicionar documentação", Página 142

15.2.14 Documentação

Caminho: **Definições ► Geral ► Documentação**

Parâmetros	Significado e função
Manual de instruções	Visualização do manual de instruções guardado no aparelho <ul style="list-style-type: none">■ Standard: nenhum documento disponível, pode ser adicionado o documento no idioma desejado Mais informações: "Documentação", Página 411

15.3 Sensores

Este capítulo descreve as definições para configuração dos sensores.

Dependendo das opções de software ativadas no aparelho, estão disponíveis diferentes parâmetros para configuração dos sensores.

Opção de software	Sensor
Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED	<p>Deteção ótica de arestas (OED):</p> <p>O aparelho suporta a utilização de um sensor OED (sensor para deteção ótica de arestas).</p> <p>Um sensor OED é um cabo de fibra ótica ligado ao aparelho com o qual são detetadas alterações de contraste no painel de um projetor de perfil.</p> <p>Mais informações: "Deteção ótica de arestas (OED)", Página 376</p>

15.3.1 Deteção ótica de arestas (OED)

 
Caminho: **Definições ► Sensores ► Deteção ótica de arestas (OED)**

Parâmetros	Explicação
Ampliações	Definição das ampliações disponíveis na máquina de medição Mais informações: "Ampliações", Página 376
Definições de contraste	Definições e valores de medição para determinação da intensidade da luz Mais informações: "Definições de contraste", Página 377
Definições de limiar	Definição de a partir de quando uma transição de claro-escuro é aceite como aresta Mais informações: "Definições de limiar", Página 377
Definições de desvio	Determinação do desvio entre retícula e sensor OED que deve ser tido em conta no registo de pontos Mais informações: "Definições de desvio", Página 378

15.3.2 Ampliações

Caminho: **Definições ► Sensores ► Deteção ótica de arestas (OED) ► Ampliações**

Se estiver ativado um sensor ótico, é possível configurar várias ampliações. Para cada uma das ampliações óticas existentes na máquina de medição, é necessário configurar um **Nível de ampliação** no aparelho. Na medição, a ampliação ótica deve coincidir com a ampliação ajustada no aparelho.

Parâmetros	Explicação
Ampliações Ampliação padrão: Zoom OED 1	Definição de cada uma das ampliações <ul style="list-style-type: none"> ■ Introdução para Descrição e Abreviatura para menu de acesso rápido: no mínimo, um carácter ■ Ajuste standard: Zoom OED 1 e OZ1
	Adicionar uma nova ampliação

15.3.3 Definições de contraste

Caminho: **Definições ► Sensores ► Detecção ótica de arestas (OED) ► Definições de contraste**

Parâmetros	Explicação
Intensidade	Indicação da intensidade da luz medida da Referência (R) e do Painel (S) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ... 4095
Tempo transiente	Duração da medição para registo dos valores de intensidade da luz para a Referência (R) e o Painel (S) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ms ... 300 ms
Ampliações	Seleção da ampliação a que se referem as definições e o processo de memorização seguintes
Intensidade final	Intensidade da luz alvo da Referência (R) e do Painel (S) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ... 4095
Ganho	Fator de ganho da Referência (R) e do Painel (S) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ... 255
Processo de memorização	Iniciar começa o processo de memorização para determinar as definições de contraste ideais

15.3.4 Definições de limiar

Caminho: **Definições ► Sensores ► Detecção ótica de arestas (OED) ► Definições de limiar**

Parâmetros	Explicação
Tempo transiente do limiar	Tempo de espera em caso de alteração do limiar <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ms ... 300 ms
Nível de ampliação	Seleção da ampliação a que se referem a definição e o processo de memorização seguintes
Limiar	Limiar de comutação <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ... 1023 Valor padrão: valor médio entre o valor claro (intensidade alvo) e o valor escuro (valor de medição na área escura)
Processo de memorização	Iniciar começa o processo de memorização para determinação do limiar ideal para deteção de arestas

15.3.5 Definições de desvio

Caminho: **Definições** ► **Sensores** ► **Deteção ótica de arestas (OED)** ► **Definições de desvio**

Parâmetros	Explicação
Desvio atual	Indicação do desvio de posição entre o sensor OED e a retícula para os dois eixos X e Y determinado no processo de memorização
Nível de ampliação	Lista das ampliações disponíveis para seleção da ampliação a que se refere o valor Desvio atual Mais informações: "Ampliações", Página 376
Tolerância do diâmetro do círculo	Desvio admissível entre os dois diâmetros de círculo medidos no processo de memorização <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.001 ... 1.000 ■ Valor padrão: 0200 Se o diâmetro dos círculos medidos no processo de memorização exceder a tolerância indicada, é emitida uma mensagem de erro.
Processo de memorização	Iniciar inicia o processo de memorização para determinação do desvio entre o sensor OED e a retícula

15.4 Elementos

Este capítulo descreve as definições para configuração do registo de pontos de medição.

15.4.1 Definições gerais (Elementos)

Caminho: **Definições ► Elementos ► Definições gerais**

Parâmetros	Explicação
Número de pontos de medição	<p>Determina se a quantidade de pontos de medição para cada elemento é predefinida ou livremente selecionável</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Livre: Quantidade de pontos de medição livremente selecionável ■ Fixo: Quantidade de pontos de medição predefinida ■ Ajuste standard: Livre
Distâncias	<p>Representação da distância entre pontos de medição</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Determinado por sinal: As distâncias mostram-se em função da direção relativa com o sinal "+" ou "-" ■ Absoluto: As distâncias mostram-se independentemente da direção relativa sem sinal ■ Ajuste standard: Determinado por sinal
Pré-visualização de elementos	<p>Mostra-se uma janela com informações detalhadas sobre o elemento medido</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON <p>Mais informações: "Elementos de comando do inspetor", Página 88</p> <p>Os parâmetros a mostrar na pré-visualização de resultados de medição podem ser determinados individualmente para cada tipo de geometria</p> <p>Mais informações: "Tipos de geometria", Página 385</p>
Percurso desloc. para fechar pré-visualiz. result. medição	<p>Determinação do percurso de deslocação após o qual a pré-visualização de resultados de medição é fechada automaticamente</p> <p>Ajuste standard: 0.5000</p> <p>Unidade: milímetro ou polegada (dependendo da definição no menu de acesso rápido)</p> <p>Mais informações: "Elementos de comando do inspetor", Página 88</p>
Sistemas de coordenadas	Criação de sistemas de coordenadas

15.4.2 Sistemas de coordenadas

Caminho: **Definições ► Elementos ► Definições gerais ► Sistemas de coordenadas**

Parâmetros	Explicação
Criar sistema de coordenadas automaticamente	<p>Determina se, na definição de um novo ponto zero, é criado automaticamente um novo sistema de coordenadas. Aqui, utiliza-se a convenção de nomenclatura COS[x], sendo o valor [x] aumentado em um sequencialmente (COS1, COS2, ...). A opção também pode ser ativada no menu de acesso rápido.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ajustes: ON ou OFF■ Ajuste standard: OFF

15.4.3 Filtro de pontos de medição

Caminho: **Definições ► Elementos ► Filtro de pontos de medição**

Explicações sobre o filtro de pontos de medição

O filtro de pontos de medição permite uma filtragem automática e impede que contaminações sobre o objeto de medição ou sobre a ótica do encoder falseiem o resultado da medição.



Figura 94: Ajustes do filtro de pontos de medição

O filtro de pontos de medição identifica valores atípicos na nuvem de pontos de medição com base nos seguintes critérios de filtro:

- **Limite de erro**
- **Intervalo de confiança ($\pm x\sigma$)**
- **Percentagem mínima dos valores a manter**

Os pontos de medição filtrados não influenciam o cálculo de um elemento.

O filtro de pontos de medição só pode ser utilizado para os seguintes tipos de elemento:

- **Reta**
- **Círculo**
- **Arco de círculo**
- **Elipse**
- **Ranhura**
- **Retângulo**

Filtro Limite de erro

O filtro **Limite de erro** estabelece o desvio máximo permitido por ponto de medição.

Desvio = distância perpendicular ao elemento

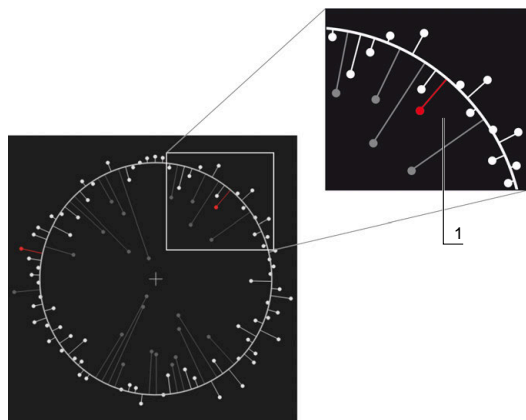
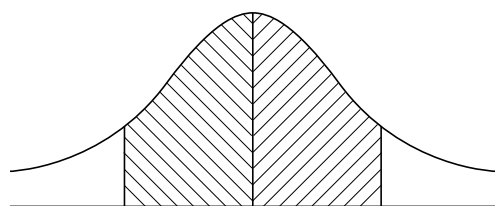


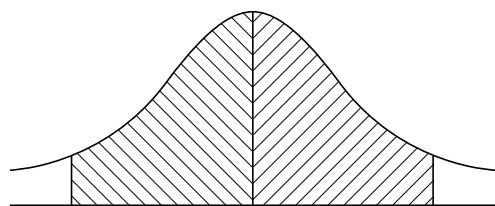
Figura 95: Representação esquemática da forma com nuvem de pontos e desvios

1 Desvio máximo permitido

Filtro Intervalo de confiança ($\pm x\sigma$)



± 1 Sigma



± 2 Sigma

Figura 96: Representação esquemática do intervalo de confiança

Na dispersão dos desvios, parte-se do princípio de uma distribuição padrão. O valor médio corresponde à média de todos os desvios.

O filtro **Intervalo de confiança ($\pm x\sigma$)** limita a área que deve influenciar o cálculo. Os limites do intervalo de confiança correspondem ao desvio padrão (Sigma) multiplicado pelo fator Sigma:

Intervalo de confiança = Fator Sigma * Sigma

Introduzindo o fator Sigma no campo **Intervalo de confiança ($\pm x\sigma$)**, influencia-se a amplitude do intervalo de confiança.

Exemplo: caso se selecione o fator Sigma 2, o intervalo de confiança inclui, aproximadamente, 95% de todos os valores.

Filtro Percentagem mínima dos valores a manter

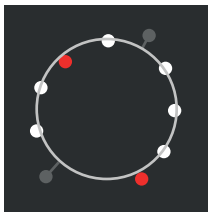
Para excluir que o resultado da medição deixe de ser representativo, a maior parte dos pontos de medição deverá ser mantida. Com o filtro **Percentagem mínima dos valores a manter**, define-se que percentagem de todos os pontos de medição deve influenciar o cálculo.

Método de filtragem: método Least-Square Best-Fit segundo Gauss

Os valores atípicos são determinados e filtrados segundo o método Least-Square Best-Fit:

- 1 O elemento é calculado a partir de todos os pontos de medição. Utiliza-se aí o método de ajuste de curvas de Gauss, independentemente do método de compensação que se tenha escolhido para o elemento.
- 2 Os critérios de filtro do ponto de medição com o maior desvio são verificados:
 - O desvio é maior do que o valor no campo **Limite de erro**
 - O desvio encontra-se fora do intervalo de confiança - Se o ponto é filtrado, a **Percentagem mínima dos valores a manter** não é inferior
 - Se o desvio cumpre todos os critérios, o ponto é filtrado
- 3 O elemento e o intervalo de confiança são novamente calculados com base nos pontos remanescentes (ajuste de curvas de Gauss)
- 4 O processo é repetido ponto por ponto, partindo sempre do maior desvio
- 5 O processo termina assim que um desvio não alcança o **Limite de erro** ou se encontra dentro do intervalo de confiança ou assim que a **Percentagem mínima dos valores a manter** não é alcançada
- 6 O ponto verificado em último lugar é mantido
- 7 O elemento é novamente calculado com o método de compensação que se tenha escolhido para o elemento. Mais nenhum ponto é filtrado em seguida.

Representação no histograma

Representação	Explicação
	Branco O ponto de medição influencia o cálculo. O desvio é menor que o limite de erro e encontra-se dentro do intervalo de confiança.
	Verme- lho O ponto de medição influencia o cálculo. O desvio é maior do que o limite de erro ou encontra-se fora do intervalo de confiança.
	Cinzen- to O ponto de medição foi filtrado e não influencia o cálculo.



O filtro de pontos de medição aplica sempre o método de ajuste de curvas de Gauss, independentemente do método de compensação selecionado. Tenha em conta que a determinação de valores atípicos varia conforme o método de compensação, o que pode levar a diferentes resultados.

Mais informações: "Processo de compensação", Página 296

Ajustes do filtro de pontos de medição

Parâmetros	Explicação
Filtro de pontos de medição	Identificação automática de valores atípicos na nuvem de pontos de medição tendo em consideração os seguintes critérios de filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON
Limite de erro	Critério de filtro Introdução do desvio máximo permitido por ponto de medição do elemento calculado <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ≥ 0 (Milímetros ou Polegadas) ■ Ajuste standard: 0.0030 mm ou 0.0001181"
Intervalo de confiança ($\pm x\sigma$)	Critério de filtro Introdução do fator Sigma para cálculo do intervalo de confiança <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 10 ■ Valor padrão: 2.0000
Percentagem mínima dos valores a manter	Critério de filtro Introdução da quota mínima de todos os pontos de medição que deve ser tida em consideração para o cálculo do elemento <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 % ... 100 % ■ Valor padrão: 75%

15.4.4 Measure Magic

Caminho: **Definições** ► **Elementos** ► **Measure Magic**

Parâmetros	Explicação
Taxa máxima de erros de forma	Desvio de forma máximo admissível em relação à dimensão principal na deteção de um elemento <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ≥ 0 ■ Valor padrão: 0.0500
Ângulo mínimo para um arco de círculo	Ângulo mínimo na deteção de um arco de círculo <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0° ... 360° ■ Valor padrão: 15000
Ângulo máximo para um arco de círculo	Ângulo máximo para a deteção de um arco de círculo <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0° ... 360° ■ Valor padrão: 195000
Comprimento de linha mínimo	Comprimento mínimo na deteção de uma linha <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ≥ 0 ■ Valor padrão: 0.0010
Excentricidade elíptica numérica mínima	Rácio dos dois eixos principais para a deteção de uma elipse <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ≥ 0 ■ Valor padrão: 0.5000

15.4.5 Tipos de geometria

Caminho: **Definições** ► **Elementos** ► **Ponto, reta**

Parâmetros	Explicação
Quantidade mínima de pontos para uma medição	Número mínimo de pontos que devem ser registados para a medição de cada elemento Mais informações: "Resumo da quantidade mínima de pontos para uma medição", Página 385
Pré-visualização de elementos	Lista dos parâmetros que podem ser mostrados na pré-visualização de resultados de medição para cada elemento <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes para cada parâmetro: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON (Exceção: Visualização do valor da coordenada Z) Mais informações: "Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição", Página 386

Resumo da quantidade mínima de pontos para uma medição

Tipo de geometria	Definições
Ponto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 ... 100 ■ Valor padrão: 1
Reta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 2 ... 100 ■ Valor padrão: 2
Círculo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 3 ... 100 ■ Valor padrão: 3
Arco de círculo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 3 ... 100 ■ Valor padrão: 3
Elipse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 5 ... 100 ■ Valor padrão: 5
Ranhura	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 5 ... 100 ■ Valor padrão: 5
Retângulo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 5 ... 100 ■ Valor padrão: 5
Blob	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 3 ... 100 ■ Valor padrão: 3
Plano de refer.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 3 ... 100 ■ Valor padrão: 3
Reference cone	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 6 ... 100 ■ Valor padrão: 6
Reference cylinder	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 6 ... 100 ■ Valor padrão: 6
Alinhamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 2 ... 100 ■ Valor padrão: 2



Tipo de geometria	Definições
Distância	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 2 ... 100 Valor padrão: 2
Ângulo	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 4 ... 100 Valor padrão: 4

Resumo dos parâmetros da pré-visualização de resultados de medição

É possível determinar para cada tipo de geometria quais os parâmetros que são exibidos na pré-visualização de resultados de medição. Os parâmetros que estão disponíveis variam em função de cada tipo de geometria.

A pré-visualização de resultados de medição pode conter os seguintes parâmetros:

Parâmetros	Explicação
 X	Visualização do valor da coordenada X Ajuste standard: ON
 Y	Visualização do valor da coordenada Y Ajuste standard: ON
 Z	Visualização do valor da coordenada Z Ajuste standard: OFF
	Visualização do desvio de forma Ajuste standard: ON
 Θ	Visualização do ângulo Ajuste standard: ON
 R	Visualização do raio Ajuste standard: ON
 D	Visualização do diâmetro Ajuste standard: ON
 Θ_s	Visualização do ângulo inicial Ajuste standard: ON
 Θ_e	Visualização do ângulo final Ajuste standard: ON
 L	Visualização do comprimento Ajuste standard: ON
 W	Visualização da largura Ajuste standard: ON
 A	Visualização da superfície Ajuste standard: ON
 C	Visualização da extensão Ajuste standard: ON
	Número de pontos de medição (Pontos de medição para cálculo do elemento / pontos de medição registrados) Não configurável, é exibido por norma
	Sistema de coordenadas Não configurável, é exibido por norma

Parâmetros	Explicação
	Processo de compensação Não configurável, é exibido por norma
	Align Não configurável, é exibido por norma

15.5 Interfaces

Este capítulo descreve as definições para configuração de redes, unidades de dados em rede e dispositivos USB de armazenamento em massa.

15.5.1 Rede

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Rede ► X116**



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

Parâmetros	Explicação
Endereço MAC	Endereço de hardware inequívoco do adaptador de rede
DHCP	Endereço de rede dinâmico atribuído ao aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON
Endereço IPv4	Endereço de rede com quatro blocos numéricos O endereço de rede é atribuído automaticamente com DHCP ativado ou pode ser registado manualmente <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.0.0.1 ... 255 255 255 255
Máscara de subrede IPv4	Identificação dentro da rede com quatro blocos numéricos A submáscara de rede é atribuída automaticamente com DHCP ativado ou pode ser registada manualmente. <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.0.0.0 ... 255.255.255.255
Gateway padrão IPv4	Endereço de rede do router que liga uma rede <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>O endereço de rede é atribuído automaticamente com DHCP ativado ou pode ser registado manualmente.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.0.0.1 ... 255 255 255 255
SLAAC IPv6	Endereço de rede com espaço de endereçamento ampliado Obrigatório apenas se suportado pela rede <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF
Endereço IPv6	É atribuído automaticamente em caso de SLAAC IPv6 ativo
Comprimento de prefixo de subrede IPv6	Prefixo de subrede em redes IPv6
Gateway padrão IPv6	Endereço de rede do router que liga uma rede
Servidor DNS preferido	Servidor principal para implementação dos endereços IP
Servidor DNS alternativo	Servidor opcional para implementação dos endereços IP

15.5.2 Controlador de rede

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Controlador de rede**



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

Parâmetros	Explicação
Nome	Nome da pasta para visualização na gestão de ficheiros Valor padrão: Share (não é possível alterar)
Endereço de IP do servidor ou nome de host	Nome ou endereço de rede do servidor
Pasta ativada	Nome da pasta ativada
Nome de utilizador	Nome do utilizador autorizado
Palavra-passe	Palavra-passe do utilizador autorizado
Mostrar a palavra-passe	Visualização da palavra-passe em Klartext <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF
Opções de unidade de dados em rede	Configuração da Autenticação , para encriptação da palavra-passe na rede Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenhum ■ Autenticação Kerberos V5 ■ Autenticação Kerberos V5 e assinatura de pacotes ■ Hashing de palavra-passe NTLM ■ Hashing de palavra-passe NTLM com assinatura ■ Hashing de palavra-passe NTLMv2 ■ Hashing de palavra-passe NTLMv2 com assinatura ■ Valor padrão: Nenhum Configuração das Opções de ligação Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: nounix,noserverino

15.5.3 USB

Caminho: **Definições ► Interfaces ► USB**

Parâmetros	Explicação
Reconhecer autom. dispositivos USB de armazen. massa ligados	Detecção automática de um dispositivo USB de armazenamento em massa <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON

15.5.4 RS-232

Caminho: **Definições ► Interfaces ► RS-232 ► X32**

São exportados os parâmetros do adaptador **RS-232**.

Parâmetros	Explicação
Velocidade de transmissão	Configuração da taxa de transmissão Intervalo de ajuste: 1 ... 115200
Bits de dados	Seleção da quantidade de bits de dados Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 bits ■ 6 bits ■ 7 bits ■ 8 bits
Paridade	Seleção do bit complementar para controlo Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenhum ■ Reta ■ Ímpar ■ Space ■ Mark
Bits de paragem	Seleção do bit de paragem para sincronização Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 bits ■ 2 bits
Controlo de fluxo	Seleção do fluxo de dados Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenhum ■ Hardware ■ Xon/Xoff

15.5.5 Transferência de dados

Caminho: **Definições** ► **Interfaces** ► **Transferência de dados**

Parâmetros	Explicação
RS-232	Seleção da interface serial Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sem função ■ X32 Valor padrão: Sem função
Formato de dados para a transmissão de dados	Seleção do formato de dados para saída de valores de medição Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Steinwald ■ MyFormat1 (modelo de cópia) ■ Eventuais formatos de dados próprios Valor padrão: Standard

15.5.6 Leitor de códigos de barras

Caminho: **Definições** ► **Interfaces** ► **Leitor de códigos de barras**

Parâmetros	Explicação
Aparelho	Ativação do leitor de códigos de barras <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: OFF
Ajuste de filtro 1	Quantidade de caracteres que são cortados no início do código <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 100 ■ Valor padrão: 21 Os primeiros 21 caracteres do código são cortados
Ajuste de filtro 2	Quantidade dos caracteres que são emitidos <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 100 ■ Valor padrão: 10 No total, são emitidos dez caracteres do código, enquanto que os caracteres seguintes são cortados
Dados em bruto do código de teste	Visualização de todos os caracteres do código de teste digitalizado (não filtrado)
Dados úteis do código de teste	Visualização dos caracteres filtrados do código de teste digitalizado, segundo a Ajuste de filtro 1 e Ajuste de filtro 2
Intervalo de teste	Campo de texto e código de teste com os quais as definições do leitor de código de barras podem ser verificadas

15.5.7 Hotspot WLAN

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Hotspot WLAN**



O atual firmware dos aparelhos desta série não suporta esta função.

15.5.8 Funções de comando

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Funções de comando**

Parâmetros	Explicação
Eixos	Configuração das entradas para repor a zero todos os eixos ou eixos individuais
Ampliações	Configuração das entradas, para selecionar ampliações no aparelho
Comutar unidade para valores lineares	Atribuição da entrada digital de acordo com a ocupação dos pinos, para executar a função respetiva
Comutar unidade para valores angulares	Ajuste standard: Não ligado
Alternar sistema de coordenadas para "Mundo"	
Alternar número de pontos de medição	
Criar novo programa	
Executar programa	
Eliminar todos os elementos	
Tocar no botão do ecrã "Enter"	
Tocar no botão do ecrã "Anular"	
Eliminar elemento não concluído	
Concluir o registo de pontos de medição	
Enviar resultados de medição do último elemento	
Comutar modo OED	
Alternar ferramentas de medição	

15.6 Utilizador

Este capítulo descreve as definições para configuração de utilizadores e grupos de utilizadores

15.6.1 OEM

Caminho: **Definições ► Utilizador ► OEM**

O utilizador **OEM** (Original Equipment Manufacturer) possui o mais alto nível de permissões. Pode efetuar a configuração de hardware do aparelho (p. ex., a ligação de encoders e sensores). Pode criar utilizadores do tipo **Setup** e **Operator** e configurar os utilizadores **Setup** e **Operator**. O utilizador **OEM** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

Parâmetros	Explicação	Permissão de edição
Nome	Nome do utilizador ■ Valor padrão: OEM	–
Nome próprio	Nome próprio do utilizador ■ Valor padrão: –	–
Departamento	Departamento do utilizador ■ Valor padrão: –	–
Grupo	Grupo do utilizador ■ Valor padrão: oem	–
Palavra-passe	Palavra-passe do utilizador ■ Valor padrão: oem	OEM
Idioma	Idioma do utilizador	OEM
Início de sessão automático	No arranque do aparelho: início de sessão automático do último utilizador a iniciar sessão ■ Valor padrão: OFF	–
Remover conta de utilizador	Eliminação da conta do utilizador	–

15.6.2 Setup

Caminho: **Definições ► Utilizador ► Setup**

O utilizador **Setup** configura o aparelho para a operação no local de utilização. Pode criar utilizadores do tipo **Operator**. O utilizador **Setup** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

Parâmetros	Explicação	Permissão de edição
Nome	Nome do utilizador ■ Valor padrão: Setup	–
Nome próprio	Nome próprio do utilizador ■ Valor padrão: –	–
Departamento	Departamento do utilizador ■ Valor padrão: –	–
Grupo	Grupo do utilizador ■ Valor padrão: setup	–
Palavra-passe	Palavra-passe do utilizador ■ Valor padrão: setup	Setup, OEM
Idioma	Idioma do utilizador	Setup, OEM
Início de sessão automático	No rearranque do aparelho: início de sessão automático do último utilizador a iniciar sessão ■ Valor padrão: OFF	–
Remover conta de utilizador	Eliminação da conta do utilizador	–

15.6.3 Operator

Caminho: **Definições ► Utilizador ► Operator**


O utilizador **Operator** dispõe de permissão para executar as funções básicas do aparelho.

Um utilizador do tipo **Operator** não pode criar outros utilizadores nem, p. ex., alterar o seu nome ou o seu idioma. Um utilizador do grupo **Operator** pode iniciar sessão automaticamente quando o aparelho é ligado.

Parâmetros	Explicação	Permissão de edição
Nome	Nome do utilizador ■ Valor padrão: Operator	Operator, Setup, OEM
Nome próprio	Nome próprio do utilizador	Operator, Setup, OEM
Departamento	Departamento do utilizador ■ Valor padrão: –	Operator, Setup, OEM
Grupo	Grupo do utilizador ■ Valor padrão: operator	–
Palavra-passe	Palavra-passe do utilizador ■ Valor padrão: operator	Operator, Setup, OEM
Idioma	Idioma do utilizador	Operator, Setup, OEM
Início de sessão automático	No rearranque do aparelho: início de sessão automático do último utilizador a iniciar sessão ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF	Operator, Setup, OEM
Remover conta de utilizador	Eliminação da conta do utilizador	Setup, OEM

15.6.4 Adicionar Utilizador

Caminho: **Definições ► Utilizador ► +**

Parâmetros	Explicação
	Adicionar um novo utilizador do tipo Operator Mais informações: "Criar e configurar utilizador", Página 155 Não podem ser adicionados mais utilizadores do tipo OEM e Setup .

15.7 Eixos

Este capítulo descreve as definições para a configuração de eixos e aparelhos atribuídos



Dependendo da versão do produto, da configuração e dos encoders conectados, pode acontecer que nem todos os parâmetros e opções descritos estejam disponíveis.

15.7.1 Marcas de referência

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Marcas de referência**

Parâmetros	Explicação
Procura de marcas de referência após o arranque do aparelho	<p>Ajuste da procura de marcas de referência após o arranque do aparelho</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: A procura de marcas de referência deve ser feita após o arranque ■ OFF: Não é requerida nenhuma procura de marcas de referência após o arranque do aparelho ■ Valor padrão: ON
Cancelamento da procura de marcas de referência para todos os utilizadores possível	<p>Determina se a procura de marcas de referência pode ser cancelada por todos os tipos de utilizador</p> <p>Definições</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Todos os tipos de utilizador podem cancelar a procura de marcas de referência ■ OFF: Apenas o tipo de utilizador OEM ou Setup pode cancelar a procura de marcas de referência ■ Valor padrão: OFF
Procura de marcas de referência	<p>Iniciar dá início à procura de marcas de referência e abre a área de trabalho</p>
Estado da procura de marcas de referência	<p>Mostra se a procura de marcas de referência foi bem sucedida</p> <p>Visualização:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bem sucedido ■ Mal sucedido
Cancelamento da procura de marcas de referência	<p>Mostra se a procura de marcas de referência foi cancelada</p> <p>Visualização:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sim ■ Não

15.7.2 Informação

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Informação**

Parâmetros	Explicação
Atribuição das entradas de encoders a eixos	Mostra a atribuição das entradas de encoders a eixos
Atribuição das saídas analógicas a eixos	Mostra a atribuição das saídas analógicas aos eixos
Atribuição das entradas analógicas a eixos	Mostra a atribuição das entradas analógicas aos eixos
Atribuição das saídas digitais a eixos	Mostra a atribuição das saídas digitais aos eixos
Atribuição das entradas digitais a eixos	Mostra a atribuição das entradas digitais aos eixos



Com os botões do ecrã **Restaurar**, é possível voltar repor as atribuições das entradas e saídas.

15.7.3 Compensação de erros

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Compensação de erros**

Parâmetros	Explicação
Compensação de erros não linear (NLEC)	As influências mecânicas nos eixos X e Y são compensadas
Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)	As influências mecânicas na perpendicularidade entre os eixos X , Y e Z são compensadas

15.7.4 Compensação de erros não linear (NLEC)

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Compensação de erros ► Compensação de erros não linear (NLEC)**

Parâmetros	Explicação
Compensação	As influências mecânicas nos eixos da máquina são compensadas Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a compensação está ativa ■ OFF: a compensação não está ativa ■ Valor padrão: OFF
N.º de pontos de correção	Quantidade de pontos de medição para compensação de erros nos dois eixos (X e Y) do encoder <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 ... 99 (X e Y) ■ Valor padrão: 2 (X e Y)

Parâmetros	Explicação
Distância dos pontos de correção	Distância entre os pontos de compensação nos eixos (X e Y) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0.00001 mm ... 100.00000 mm (X e Y) Valor padrão: 1.00000 mm (X e Y)
Ler desvios do padrão de calibração	Importação de um ficheiro com os desvios do padrão de calibração
Importar tabela de pontos de correção	Importar um ficheiro <ul style="list-style-type: none"> em formato .txt com as indicações de posição dos pontos de correção em formato .xml com as indicações de posição dos pontos de correção e os desvios do padrão de calibração
Exportar tabela de pontos de correção	Memorização de um ficheiro com as indicações de posição dos pontos de correção e os desvios do padrão de calibração
Tabela de pontos de compensação	Abre a tabela de pontos de correção para edição manual
Processo de memorização	Iniciar inicia o processo de memorização para determinação dos valores de compensação
Eliminar tabela de pontos de correção	Restaurar elimina todos os desvios dos valores nominais, incluindo os desvios do padrão de calibração As definições seguintes permanecem inalteradas: <ul style="list-style-type: none"> N.º de pontos de correção Distância dos pontos de correção

15.7.5 Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Compensação de erros ► Compensação de erros de perpendicularidade (SEC)**

Parâmetros	Explicação
Plano XY	As influências mecânicas na perpendicularidade entre os eixos são compensadas <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 85° ... 95° Valor padrão: 90
Plano XZ	
Plano YZ	

15.7.6 <Nome do eixo> (definições do eixo)

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo>**

Parâmetros	Explicação
Nome do eixo	Seleção do nome do eixo que é apresentado na pré-visualização de posição
Sistema de medida	Configuração do encoder ligado Mais informações: "Sistema de medida", Página 399
Compensação de erros	Configuração da compensação de erros linear LEC ou da compensação de erros linear por secção SLEC Mais informações: "Compensação de erros linear (LEC)", Página 406 Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)", Página 406

15.7.7 Eixo Q

Caminho: **Definições ► Eixos ► Q**

Parâmetros	Explicação
Nome do eixo	Definição do nome do eixo que é apresentado na pré-visualização de posição Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não definido ■ Q ■ Ajuste standard: Q
Sistema de medida	Configuração do encoder ligado Mais informações: "Sistema de medida", Página 399

O eixo Q identifica o eixo rotativo manual da mesa de medição e é utilizado para a medição angular. Se o eixo Q estiver configurado no aparelho, é possível ler a posição do eixo Q na visualização de posições ou na Pré-visualização de posições.



Os valores do eixo Q não são processados pelo aparelho nem influenciam a medição e o cálculo de elementos. Por isso, os valores não aparecem na vista de elementos e também não podem ser emitidos no protocolo de medição.

15.7.8 Sistema de medida

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Sistema de medida**


Ajustes para encoders com interfaces do tipo EnDat 2.2

Parâmetros	Explicação
Entrada de encoders	Atribuição da entrada do encoder para o eixo do aparelho Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não ligado ■ X1 ■ X2 ■ X3 Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49
Interfaces	Tipo de interface EnDat reconhecido automaticamente
Placa de características	Informações sobre o encoder que foram exportadas da placa de identificação eletrônica
Diagnósticos	Resultados do diagnóstico do encoder
Tipo de sistema de medida	Tipo do encoder ligado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Encoder linear: Eixo linear ■ Encoder angular: Eixo rotativo ■ Encoder angular como encoder linear: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear ■ Valor padrão: Consoante o encoder ligado
Transposição mecânica	Para visualização de um eixo rotativo como eixo linear: Percurso de deslocação em mm por rotação <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 1000 mm ■ Valor padrão: 1.0
Deslocação do ponto de referência	Configuração do offset entre a marca de referência e o ponto zero Mais informações: "Deslocação do ponto de referência", Página 405

Ajustes para encoders com interfaces do tipo 1 V_{SS} e 11 μA_{SS}

Parâmetros	Explicação
Entrada de encoders	Atribuição da entrada do encoder para o eixo do aparelho Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não ligado ■ X1 ■ X2 ■ X3 Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49
Sinal incremental	Sinal do encoder ligado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: Sinal de tensão senoidal ■ 11 μA: Sinal de corrente senoidal ■ Valor padrão: 1 V_{SS}

Parâmetros	Explicação
Tipo de sistema de medida	Tipo do encoder ligado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Encoder linear: Eixo linear ■ Encoder angular: Eixo rotativo ■ Encoder angular como encoder linear: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear ■ Valor padrão: Consoante o encoder ligado
Período de sinal	Para encoders lineares Comprimento de um período de sinal <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.001 µm ... 1000000.000 µm ■ Valor padrão: 20.000
Número de linhas	Para encoders angulares e para visualização de um eixo rotativo como eixo linear. Quantidade de traços <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 ... 1000000 ■ Valor padrão: 1000
Processo de memorização	Inicia o processo de memorização para determinação do Número de linhas para um encoder angular com base no ângulo de rotação predefinido.
Modo visualizaç.	Para encoders angulares e para visualização de um eixo rotativo como eixo linear. Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ - ∞ ... ∞ ■ 0° ... 360° ■ -180° ... 180° ■ Valor padrão: - ∞ ... ∞
Transposição mecânica	Para visualização de um eixo rotativo como eixo linear: Percurso de deslocação em mm por rotação <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 1000 mm ■ Valor padrão: 1.0
Marcas de referência	Configuração das Marcas de referência Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)", Página 404
Frequência de filtro analógico	Valor de frequência do filtro passa-baixo analógico Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz: supressão de frequências interferentes acima de 33 kHz ■ 400 kHz: supressão de frequências interferentes acima de 400 kHz ■ Valor padrão: 400 kHz
Resistência de terminação	Carga fantasma para evitar reflexões <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON

Parâmetros	Explicação
Monitorização de erros	<p>Supervisão dos erros de sinal</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado: monitorização de erros não ativa ■ Contaminação: monitorização de erros da amplitude de sinal ■ Frequência: monitorização de erros da frequência de sinal ■ Frequência & contaminação: monitorização de erros da amplitude de sinal e da frequência de sinal ■ Valor padrão: Frequência & contaminação <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Se um dos valores limite para monitorização de erros é excedido, aparece uma mensagem de aviso ou de erro.</p> </div> <p>Os valores limite dependem do sinal do encoder ligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sinal 1 Vss, Ajuste Contaminação <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de aviso com uma tensão de $\leq 0,45$ V ■ Mensagem de erro com uma tensão de $\leq 0,18$ V ou $\geq 1,34$ V ■ Sinal 1 Vss, Ajuste Frequência <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de erro com uma frequência de ≥ 400 kHz ■ Sinal 11 μA, Ajuste Contaminação <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de aviso com uma corrente de $\leq 5,76$ μA ■ Mensagem de erro com uma corrente de $\leq 2,32$ μA ou $\geq 17,27$ μA ■ Sinal 11 μA, Ajuste Frequência <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de erro com uma frequência de ≥ 150 kHz
Sentido de contagem	<p>Deteção de sinal durante o movimento do eixo</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Positivo: a direção de deslocação corresponde ao sentido de contagem do encoder ■ Negativo: a direção de deslocação não corresponde ao sentido de contagem do encoder ■ Valor padrão: Positivo
Ajustes para encoders com interfaces do tipo TTL	
Parâmetros	Explicação
Entrada de encoders	<p>Atribuição da entrada do encoder para o eixo do aparelho</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ X21 ■ X22 ■ X23 <p>Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 49</p>
Interfaces	Tipo de interface TTL reconhecido automaticamente

Parâmetros	Explicação
Tipo de sistema de medida	Tipo do encoder ligado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Encoder linear: Eixo linear ■ Encoder angular: Eixo rotativo ■ Encoder angular como encoder linear: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear ■ Valor padrão: Consoante o encoder ligado
Período de sinal	Para encoders lineares Comprimento de um período de sinal <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.001 µm ... 1000000.000 µm ■ Valor padrão: 20.000
Sinais de saída por rotação	Para encoders angulares e para visualização de um eixo rotativo como eixo linear. Quantidade de sinais de saída <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 ... 10000000 ■ Valor padrão: 18000
Processo de memorização	Inicia o processo de memorização para determinação dos Sinais de saída por rotação para um encoder angular com base no ângulo de rotação predefinido.
Modo visualizaç.	Para encoders angulares e para visualização de um eixo rotativo como eixo linear. Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ - ∞ ... ∞ ■ 0° ... 360° ■ -180° ... 180° ■ Valor padrão: - ∞ ... ∞
Transposição mecânica	Para visualização de um eixo rotativo como eixo linear: Percurso de deslocação em mm por rotação <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 1000 mm ■ Valor padrão: 1.0
Marcas de referência	Configuração das Marcas de referência Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)", Página 404
Resistência de terminação	Carga fantasma para evitar reflexões <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON

Parâmetros	Explicação
Monitorização de erros	<p>Supervisão dos erros de sinal</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado: monitorização de erros não ativa ■ Frequência: monitorização de erros da frequência de sinal ■ Valor padrão: Frequência <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>i Se um dos valores limite para monitorização de erros é excedido, aparece uma mensagem de aviso ou de erro.</p> </div> <p>Os valores limite dependem do sinal do encoder ligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajuste Frequência <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de erro com uma frequência de ≥ 5 MHz
Sentido de contagem	<p>Deteção de sinal durante o movimento do eixo</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Positivo: a direção de deslocação corresponde ao sentido de contagem do encoder ■ Negativo: a direção de deslocação não corresponde ao sentido de contagem do encoder ■ Valor padrão: Positivo

15.7.9 Marcas de referência (Sistema de medida)

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Sistema de medida ► Marcas de referência**

i Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Parâmetros	Explicação
Marca de referência	<p>Determinação do tipo de marca de referência</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenhum: Não existe nenhuma marca de referência ■ Uma: o encoder dispõe de uma marca de referência ■ Codificado: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas <p>Para encoders com interface TTL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Codificado inversamente: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas inversamente ■ Valor padrão: Uma
Trajeto de deslocação máximo	<p>Para encoders lineares com marcas de referência codificadas: Trajeto de deslocação máximo para determinação da posição absoluta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 10000.0 mm ■ Valor padrão: 20.0

Parâmetros	Explicação
Distância básica	Para encoders angulares com marcas de referência codificadas: Distância básica máxima para determinação da posição absoluta <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: > 0° ... 360° Valor padrão: 10.0
Interpolação	Para encoders com interface TTL: Valor de interpolação dos encoders e interpolação integrada para avaliação das marcas de referência codificadas. Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> Sem função 2 vezes 5 vezes 10 vezes 20 vezes 50 vezes Valor padrão: Sem função
Inversão dos impulsos da marca de referência	Determina se os impulsos da marca de referência devem ser avaliados invertidos Definições <ul style="list-style-type: none"> ON: os impulsos de referência são avaliados invertidos OFF: os impulsos de referência são avaliados não invertidos Valor padrão: OFF
Deslocação do ponto de referência	Configuração do offset entre a marca de referência e o ponto zero Mais informações: "Deslocação do ponto de referência", Página 405

15.7.10 Deslocação do ponto de referência

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► <Nome do eixo> ► **Sistema de medida** ► **Marcas de referência** ► **Deslocação do ponto de referência**

Parâmetros	Explicação
Deslocação do ponto de referência	Ativação do cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: ON ou OFF Valor padrão: OFF
Deslocação do ponto de referência	Introdução manual do offset (em mm ou graus, dependendo do tipo de encoder selecionado) entre a marca de referência e o ponto zero Valor padrão: 0.00000
Posição atual para deslocação do ponto de referência	Aplicar aceita a posição atual como offset (em mm ou graus, dependendo do tipo de encoder selecionado) entre a marca de referência e o ponto zero

15.7.11 Compensação de erros linear (LEC)

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► <Nome do eixo> ► **Compensação de erros** ► **Compensação de erros linear (LEC)**

Parâmetros	Explicação
Compensação	<p>As influências mecânicas nos eixos da máquina são compensadas</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a Compensação está ativa ■ OFF: a Compensação não está ativa ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Quando a Compensação está ativa, o Comprimento nominal e o Comprimento real não podem ser editados nem criados.</p> </div>
Comprimento nominal	<p>Campo de introdução do comprimento do padrão de medição segundo as indicações do fabricante</p> <p>Unidade: milímetro ou grau (dependendo do encoder)</p>
Comprimento real	<p>Campo de introdução do comprimento medido (percurso de deslocação efetivo)</p> <p>Unidade: milímetro ou grau (dependendo do encoder)</p>

15.7.12 Compensação de erros linear por secção (SLEC)

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► <Nome do eixo> ► **Compensação de erros** ► **Compensação de erros linear por secção (SLEC)**

Parâmetros	Explicação
Compensação	<p>As influências mecânicas nos eixos da máquina são compensadas</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a Compensação está ativa ■ OFF: a Compensação não está ativa ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Quando a Compensação está ativa, a Tabela de pontos de compensação não pode ser editada nem criada.</p> </div>
Tabela de pontos de compensação	<p>Abre a tabela de pontos de correção para edição manual</p>
Criar tabela de pontos de correção	<p>Abre o menu para criar uma nova Tabela de pontos de compensação</p> <p>Mais informações: "Criar tabela de pontos de correção", Página 407</p>

15.7.13 Criar tabela de pontos de correção

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Compensação de erros ► Compensação de erros linear por secção (SLEC) ► Criar tabela de pontos de correção**

Parâmetros	Explicação
N.º de pontos de correção	Quantidade de pontos de correção no eixo mecânico da máquina <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 2 ... 200 ■ Valor padrão: 2
Distância dos pontos de correção	Distância entre pontos de correção no eixo mecânico da máquina <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: 100.00000
Pto.inicial	O ponto inicial define a partir de que posição é aplicada a compensação no eixo <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: 0.00000
Criar	Cria uma nova tabela de pontos de correção com base nas introduções

15.8 Serviço

Este capítulo descreve as definições para a configuração do aparelho, a manutenção do firmware e a ativação das opções de software.

Este capítulo descreve as definições para configuração do aparelho e manutenção do firmware.

15.8.1 Informações de firmware

Caminho: **Definições ► Serviço ► Informações de firmware**

Para a assistência e manutenção, mostram-se as seguintes informações sobre os vários módulos de software.

Parâmetros	Explicação
Core version	Número de versão do microkernel
Microblaze bootloader version	Número de versão do compilador Microblaze
Microblaze firmware version	Número de versão do firmware Microblaze
Extension PCB bootloader version	Número de versão do compilador (placa de expansão)
Extension PCB firmware version	Número de versão do firmware (placa de expansão)
Boot ID	Número de identificação do processo de arranque
HW Revision	Número de revisão do hardware
C Library Version	Número de versão da biblioteca do C
Compiler Version	Número de versão do compilador
Touchscreen Controller version	Número de versão do controlador de ecrã tátil
Qt build system	Número de versão do software de compilação Qt
Qt runtime libraries	Número de versão das bibliotecas de tempo de execução Qt
Kernel	Número de versão do kernel Linux
Login status	Informações sobre o utilizador com sessão iniciada
SystemInterface	Número de versão do módulo de interface do sistema
BackendInterface	Número de versão do módulo de interface administrativa
GuiInterface	Número de versão do módulo de interface de utilizador
TextDataBank	Número de versão do módulo de banco de dados de texto
Optical edge detection	Número de versão do módulo de deteção ótica de arestas
Metrology	Número de versão do módulo de metrologia
NetworkInterface	Número de versão do módulo de interface de rede
OSInterface	Número de versão do módulo de interface do sistema operativo
PrinterInterface	Número de versão do módulo de interface de impressoras
Programming	Número de versão do módulo de programação
system.xml	Número de versão dos parâmetros do sistema
axes.xml	Número de versão dos parâmetros de eixo
encoders.xml	Número de versão dos parâmetros de encoder
ncParam.xml	Número de versão dos parâmetros NC

Parâmetros	Explicação
io.xml	Número de versão dos parâmetros das entradas e saídas
opticalEdge.xml	Número de versão dos parâmetros para OED
peripherals.xml	Número de versão dos parâmetros para dispositivos periféricos
slec.xml	Número de versão dos parâmetros da compensação de erros linear por secção SLEC
lec.xml	Número de versão dos parâmetros da compensação de erros linear LEC
nlec.xml	Número de versão dos parâmetros da compensação de erros não linear NLEC
microBlazePVRegister.xml	Número de versão do "Processor Version Register" (Registo de versão do processador) da MicroBlaze
info.xml	Número de versão dos parâmetros de informação
audio.xml	Número de versão dos parâmetros de áudio
metrology.xml	Parâmetros metrológicos
network.xml	Número de versão dos parâmetros de rede
os.xml	Número de versão dos parâmetros de sistema operativo
runtime.xml	Número de versão dos parâmetros de tempo de execução
users.xml	Número de versão dos parâmetros de utilizador
GI Patch Level	Nível de patch da Golden Image (GI)

15.8.2 Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração

Caminho: **Definições ► Serviço ► Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro das definições ou dos ficheiros de utilizador do aparelho, para que esta esteja disponível após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.

Parâmetros	Explicação
Restaurar a configuração	Restauro das definições guardadas em segurança Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 420
Guardar dados de configuração	Cópia de segurança das definições do aparelho Mais informações: "Guardar dados de configuração", Página 146
Restaurar ficheiros de utilizador	Restauro dos ficheiros de utilizador do aparelho Mais informações: "Restaurar ficheiros de utilizador", Página 419
Fazer cópia de segurança de ficheiros de utilizador	Cópia de segurança dos ficheiros de utilizador do aparelho Mais informações: "Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador", Página 147

15.8.3 Atualização de firmware

Caminho: **Definições ► Serviço ► Atualização de firmware**

O firmware é o sistema operativo do aparelho. É possível importar as novas versões do firmware através da ligação USB do aparelho ou da ligação em rede.



Antes do update de firmware, é necessário observar as Release Notes da respetiva versão de firmware e as informações aí contidas relativas à compatibilidade com versões anteriores.



Quando o firmware do aparelho é atualizado, por precaução, deve-se fazer uma cópia de segurança das definições atuais.

Mais informações: "Atualizar firmware", Página 416

15.8.4 Restaurar


Caminho: **Definições ► Serviço ► Restaurar**

Se necessário, é possível restaurar as definições do aparelho para as definições de fábrica ou para o estado de fábrica. As opções de software são desativadas e, em seguida, devem ser novamente ativadas com o código de licença disponível.

Parâmetros	Explicação
Restaurar todas as definições	Restauro das definições para as definições de fábrica Mais informações: "Restaurar todas as definições", Página 421
Restaurar para o estado de fábrica	Restauro das definições para as definições de fábrica e eliminação dos ficheiros de utilizador do espaço de memória do aparelho Mais informações: "Restaurar para o estado de fábrica", Página 421

15.8.5 Área OEM

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM**

Parâmetros	Explicação
Documentação	Adicionar documentação OEM, p. ex., instruções de assistência Mais informações: "Adicionar documentação", Página 142
Ecrã inicial	Ajuste do ecrã inicial, p. ex., com o logótipo próprio da firma Mais informações: "Adicionar ecrã inicial", Página 143
Acesso remoto para capturas de ecrã	Permitir uma ligação de rede com o programa ScreenshotClient, para que o ScreenshotClient possa realizar capturas de ecrã do aparelho a partir de um computador Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o acesso remoto é possível ■ OFF: o acesso remoto não é possível ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Ao encerrar o aparelho, o Acesso remoto para capturas de ecrã é desativado automaticamente. </div>

15.8.6 Ecrã inicial

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Ecrã inicial**

Parâmetros	Explicação
Selecionar o ecrã inicial	Seleção do ficheiro de imagem que deve ser mostrado como ecrã inicial (tipo de ficheiro: PNG ou JPG) Mais informações: "Adicionar ecrã inicial", Página 143
Eliminar ecrã inicial	Eliminar apaga o ecrã inicial definido pelo utilizador e restaura a vista padrão

15.8.7 Documentação

Caminho: **Definições ► Serviço ► Documentação**

O aparelho oferece a possibilidade de transferir o respetivo manual de instruções num idioma desejado. O manual de instruções pode ser copiado do dispositivo USB de armazenamento em massa fornecido para o aparelho.

A versão mais recente pode ser transferida a partir da secção de downloads de www.heidenhain.de

Parâmetros	Explicação
Adicionar manual de instruções	Adicionar o manual de instruções num idioma desejado

15.8.8 Opções de software

Caminho: **Definições ► Serviço ► Opções de software**



As opções de software devem ser ativadas no aparelho mediante um código de licença. Os componentes de hardware correspondentes só podem ser utilizados após a ativação da opção de software respetiva.

Mais informações: "Ativar o Opções de software", Página 105

Parâmetros	Explicação
Vista geral	Vista de todas as opções de software que estão ativadas no aparelho
Pedir opções	Criação de um requerimento de código de licença para pedir a uma filial de assistência HEIDENHAIN Mais informações: "Solicitar código de licença", Página 106
Pedir opções de teste	Criação de um requerimento de código de licença para pedir a uma filial de assistência HEIDENHAIN Mais informações: "Solicitar código de licença", Página 106
Ativar opções	Ativação das opções de software com a ajuda do código de licença ou do ficheiro de licença Mais informações: "Ativar código de licença", Página 107
Restaurar opções de teste	Restaurar as opções de teste, introduzindo um código de licença

16

**Assistência e
manutenção**

16.1 Vista geral

Este capítulo descreve os trabalhos gerais de manutenção do aparelho.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31



Este capítulo contém somente a descrição dos trabalhos de manutenção do aparelho. Os eventuais trabalhos de manutenção nos aparelhos periféricos não são descritos neste capítulo.

Mais informações: Documentação do fabricante dos aparelhos periféricos em questão

16.2 Limpeza

AVISO

Limpeza com produtos de limpeza com arestas vivas ou agressivos

O aparelho é danificado por uma limpeza incorreta.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou agressivos nem solventes
- ▶ Não remover as sujidades difíceis mediante objetos com arestas vivas

Limpar a carcaça

- ▶ Limpar as superfícies exteriores com um pano humedecido com água e um produto de limpeza suave

Limpar o ecrã

Para limpar o ecrã, é conveniente ativar o modo de limpeza. Assim, o aparelho entra num estado inativo sem que se corte a alimentação de corrente. Neste estado, o ecrã é desligado.



- ▶ Para ativar o modo de limpeza, tocar em **Desligar**



- ▶ Tocar em **Modo de limpeza**
- > O ecrã é desligado
- ▶ Limpar um ecrã com um pano sem borbotos e um limpavidros convencional



- ▶ Para desativar o modo de limpeza, tocar num ponto qualquer do ecrã tátil
- > Na margem inferior, aparece uma seta
- ▶ Deslizar a seta para cima
- > O ecrã liga-se e vê-se a interface de utilizador mostrada em último lugar

16.3 Plano de manutenção

O aparelho funciona, em larga medida, sem manutenção.

AVISO

Funcionamento de aparelhos avariados

O funcionamento de aparelhos avariados pode ter consequências graves.

- ▶ Em caso de danos, não reparar o aparelho nem continuar a utilizá-lo.
- ▶ Substituir imediatamente os aparelhos avariados ou contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN



Os passos seguintes podem ser executados apenas por um electricista.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

Passo de manutenção	Intervalo	Eliminação do erro
▶ Verificar a legibilidade de todas as identificações, inscrições e símbolos no aparelho	anualmente	▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN
▶ Verificar a existência de danos e o funcionamento das ligações elétricas	anualmente	▶ Substituir os condutores defeituosos. Se necessário, contactar a filial de assistência HEIDENHAIN
▶ Verificar a integridade do isolamento ou pontos débeis do cabo elétrico	anualmente	▶ Substituir o cabo elétrico de acordo com a especificação

16.4 Retomada do funcionamento

Em caso de retomada do funcionamento, por exemplo, na reinstalação em consequência de uma reparação ou após uma nova montagem, o aparelho requer as mesmas medidas e requisitos do pessoal que para as atividades de montagem e instalação.

Mais informações: "Montagem", Página 41

Mais informações: "Instalação", Página 47

Ao fazer a ligação de aparelhos periféricos (por exemplo, aparelhos de medição), a entidade exploradora deve providenciar a uma retomada do funcionamento em segurança e colocar pessoal autorizado com as qualificações necessárias.

Mais informações: "Obrigações da entidade exploradora", Página 31

16.5 Atualizar firmware

O firmware é o sistema operativo do aparelho. É possível importar as novas versões do firmware através da ligação USB do aparelho ou da ligação em rede.



Antes do update de firmware, é necessário observar as Release Notes da respetiva versão de firmware e as informações aí contidas relativas à compatibilidade com versões anteriores.



Quando o firmware do aparelho é atualizado, por precaução, deve-se fazer uma cópia de segurança das definições atuais.

Condições

- O novo firmware está disponível como ficheiro *.dro
- Para realizar uma atualização de firmware através da interface USB, o firmware atual deve estar guardado num dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32)
- Para realizar uma atualização de firmware através da interface de rede, o firmware atual deve estar disponível numa unidade de dados em rede

Iniciar a atualização de firmware



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Atualização de firmware**
 - **Continuar**
- > A aplicação de assistência é iniciada

Executar a atualização de firmware

A atualização de firmware pode ser feita a partir de um dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32) ou através de uma unidade de dados em rede.



- ▶ Tocar em **Atualização de firmware**
- ▶ Tocar em **Selecionar**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa na interface USB do aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém o firmware novo

i Se, ao selecionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Selecionar o firmware
- ▶ Para confirmar a seleção, tocar em **Seleccionar**
- ▶ Mostram-se as informações da versão de firmware
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**

i A atualização de firmware não pode ser cancelada depois de iniciada a transferência de dados.

- ▶ Para iniciar a atualização, tocar em **Start**
- ▶ O ecrã mostra a progressão da atualização
- ▶ Para confirmar a atualização bem sucedida, tocar em **OK**
- ▶ Para encerrar a aplicação de assistência, tocar em **Fechar**
- ▶ A aplicação de assistência é encerrada
- ▶ A aplicação principal é iniciada
- ▶ Se o início automático de sessão do utilizador estiver ativado, a interface de utilizador aparece no menu **Medição**
- ▶ Se o início automático de sessão do utilizador não estiver ativado, aparece o **início de sessão do utilizador**

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.6 Restaurar ficheiros e definições

Existe a possibilidade de restaurar ficheiros e definições guardados num dispositivo. Deve-se respeitar a ordem seguinte, ao executar o restauro:

- Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM
- Restaurar ficheiros de utilizador
- Restaurar a configuração

O dispositivo reinicia automaticamente somente após o restauro das definições.

16.6.1 Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM

A cópia de segurança das pastas e ficheiros específicos de OEM do dispositivo pode ser carregada para um dispositivo. Assim, em conexão com o restauro das definições, é possível restaurar a configuração de um dispositivo.

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 420

Sendo necessária uma intervenção técnica, após o restauro, o aparelho de substituição pode ser utilizado com a configuração do aparelho avariado. Para isso, é condição que as versões de firmware coincidam ou que sejam compatíveis.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**

- ▶ Chamar sucessivamente:



- ▶ Tocar em **Serviço**

- ▶ Tocar em **Área OEM**

- ▶ Abrir sucessivamente:

- **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

- **Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM**

- ▶ tocar em **Carregar como ZIP**

- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho

- ▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança

- ▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança

- ▶ Tocar em **Seleccionar**

- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**



Ao restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM, não se realiza nenhum reinício automático. Este ocorre ao restaurar as definições.

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 420

- ▶ Para reiniciar o dispositivo com as pastas e ficheiros específicos de OEM transmitidos, desligue-o e volte a ligá-lo

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

- ▶ Navegar até Lista das posições de memória

- ▶ Tocar em **Remover com segurança**

- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**



- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.6.2 Restaurar ficheiros de utilizador

A cópia de segurança dos ficheiros de utilizador do aparelho pode voltar a ser carregada no mesmo. Nessa operação, os ficheiros de utilizador existentes são sobrescritos. Em conexão com o restauro das definições, também é possível restaurar a configuração completa de um aparelho.

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 420

Sendo necessária uma intervenção técnica, após o restauro, o aparelho de substituição pode ser utilizado com a configuração do aparelho avariado. Para isso, é condição que a versão de firmware antiga coincida com o firmware novo ou que as versões sejam compatíveis.



Como ficheiros de utilizador são copiados com segurança todos os ficheiros de todos os grupos de utilizadores que estão guardados nas pastas correspondentes, permitindo que sejam restaurados. Os ficheiros na pasta **System** não são restaurados.



▶ No menu principal, tocar em **Definições**

▶ Chamar sucessivamente:



▶ Tocar em **Serviço**

▶ Abrir sucessivamente:

■ **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

■ **Restaurar ficheiros de utilizador**

▶ tocar em **Carregar como ZIP**

▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho

▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança

▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança

▶ Tocar em **Seleccionar**

▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**



Ao restaurar os ficheiros de utilizador, não se realiza nenhum reinício automático. Este ocorre ao restaurar as definições.

"Restaurar a configuração"

▶ Para reiniciar o aparelho com os ficheiros de utilizador transmitidos, desligue-o e volte a ligá-lo

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória

▶ Tocar em **Remover com segurança**



▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.6.3 Restaurar a configuração

As definições guardadas podem voltar a ser carregadas no aparelho. A configuração atual do aparelho é substituída nessa operação.



As opções de software que estiveram ativas durante a cópia de segurança das definições devem ser ativadas antes do restauro das definições.

Poderá ser necessário um restauro nos seguintes casos:

- Na colocação em funcionamento, os dados das definições são ajustados num aparelho e transmitidos para todos os aparelhos idênticos
Mais informações: "Etapas individuais da colocação em funcionamento", Página 104
- Após o restauro, as definições são novamente copiadas para o aparelho
Mais informações: "Restaurar todas as definições", Página 421



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Chamar sucessivamente:
 - **Serviço**
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Restaurar a configuração**
- ▶ Tocar em **Restauro completo**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança
- ▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**
- ▶ O sistema é encerrado
- ▶ Para reiniciar o aparelho com os novos dados de configuração transmitidos, desligue-o e volte a ligá-lo

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa



16.7 Restaurar todas as definições

Se necessário, é possível restaurar as definições do aparelho para as definições de fábrica. As opções de software são desativadas e, em seguida, devem ser novamente ativadas com o código de licença disponível.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Restaurar**
 - **Restaurar todas as definições**
- ▶ Introduzir a palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para mostrar a palavra-passe em Klartext, ativar **Mostrar a palavra-passe**
- ▶ Para confirmar a ação, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o restauro, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o encerramento do aparelho, tocar em **OK**
- > O aparelho é encerrado
- > Todas as definições são restauradas
- > Para reiniciar o aparelho, desligue-o e volte a ligá-lo

16.8 Restaurar para o estado de fábrica

Se necessário, é possível restaurar as definições do aparelho para as definições de fábrica e eliminar os ficheiros de utilizador do espaço de memória do aparelho. As opções de software são desativadas e, em seguida, devem ser novamente ativadas com o código de licença disponível.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Restaurar**
 - **Restaurar para o estado de fábrica**
- ▶ Introduzir a palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para mostrar a palavra-passe em Klartext, ativar **Mostrar a palavra-passe**
- ▶ Para confirmar a ação, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o restauro, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o encerramento do aparelho, tocar em **OK**
- > O aparelho é encerrado
- > Todas as definições são restauradas e os ficheiros de utilizador eliminados
- > Para reiniciar o aparelho, desligue-o e volte a ligá-lo

17

**O que fazer
quando...**

17.1 Vista geral

Este capítulo descreve as causas de avarias no funcionamento do aparelho e medidas para a supressão destas avarias.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

17.2 Falha do sistema ou corte de corrente

Os dados do sistema operativo podem ficar danificados nos seguintes casos:

- Falha do sistema ou corte de corrente
- Desligamento do aparelho sem encerramento do sistema operativo

Em caso de danos no firmware, o aparelho inicia o Recovery System, que mostra um guia rápido no ecrã.

Em caso de restauro, o Recovery System sobrescreve o firmware danificado com um firmware novo que foi guardado previamente num dispositivo USB de armazenamento em massa. Neste procedimento, as definições do aparelho são eliminadas.

17.2.1 Restaurar o firmware

- ▶ Num computador, criar a pasta "heidenhain" num dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32)
- ▶ Na pasta "heidenhain", criar a pasta "update"
- ▶ Copiar o firmware novo para a pasta "update"
- ▶ Mudar o nome do firmware para "recovery.dro"
- ▶ Desligar o aparelho
- ▶ Inserir o dispositivo USB de armazenamento em massa na interface USB do aparelho
- ▶ Ligar o aparelho
- > O aparelho inicia o Recovery System
- > O dispositivo USB de armazenamento em massa é reconhecido automaticamente.
- > O firmware é instalado automaticamente
- > Após uma atualização bem sucedida, o nome do firmware é mudado automaticamente para "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]"
- ▶ Depois de concluída a instalação, reiniciar o aparelho
- > O aparelho arranca com as definições de fábrica

17.2.2 Restaurar a configuração

Com a nova instalação do firmware, o aparelho é restaurado para as definições de fábrica. Dessa forma, as definições, incluindo os valores de correção de erros e as opções de software ativadas, são eliminadas. Esta operação não afeta os ficheiros de utilizador guardados na memória (p. ex., protocolos de medição e programas de medição) ou ficheiros que também se mantenham após uma nova instalação do firmware.

Para restaurar as definições, é necessário proceder novamente aos ajustes no aparelho ou restaurar as definições a partir de uma prévia cópia de segurança no aparelho.



As opções de software que estiveram ativas durante a cópia de segurança das definições devem ser ativadas antes do restauro das definições.

- ▶ Ativar opções de software

Mais informações: "Ativar o Opções de software", Página 105

- ▶ Restaurar definições

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 420

17.3 Avarias

Em caso de avarias ou anomalias durante a operação que não estejam incluídas na tabela "Eliminação de avarias" seguinte, deve-se consultar a documentação do fabricante da máquina ou contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN.

17.3.1 Eliminação de avarias



Os passos seguintes para a supressão de erros só podem ser executados pelo pessoal referido na tabela.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

Erros	Origem do erro	Eliminação do erro	Pessoal
O LED de estado continua apagado depois de se ligar o aparelho	Falta tensão de alimentação	▶ Verificar o cabo elétrico	Eletricista
	Funcionamento deficiente do aparelho	▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN	Pessoal especializado
Aparece um ecrã azul no arranque do aparelho	Erro de firmware ao arrancar	▶ Se ocorrer uma única vez, desligue e ligue novamente o aparelho. ▶ Repetindo-se a ocorrência, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN	Pessoal especializado
Após o arranque do aparelho, as introduções no ecrã tátil não são reconhecidas	Inicialização incorreta do hardware	▶ Desligar e ligar novamente o aparelho	Pessoal especializado

Erros	Origem do erro	Eliminação do erro	Pessoal
Os eixos não contam, apesar do movimento do encoder	Ligação incorreta do encoder	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Corrigir a ligação ▶ Contactar a filial de assistência do fabricante do encoder 	Pessoal especializado
Os eixos contam incorretamente	Ajustes incorretos do encoder	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar os ajustes do encoder Página 114 	Pessoal especializado
Ligação em rede impossível	Ligação incorreta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar o cabo de ligação e se ligação está correta em X116 	Pessoal especializado
	Definições de rede incorretas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar as definições de rede Página 158 	Pessoal especializado
O dispositivo USB de armazenamento em massa conectado não é reconhecido	Ligação USB avariada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar a posição correta do dispositivo USB de armazenamento em massa na ligação ▶ Utilizar outra ligação USB 	Pessoal especializado
	Tipo ou formatação do dispositivo USB de armazenamento em massa não suportados	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar outro dispositivo USB de armazenamento em massa ▶ Formatar o dispositivo USB de armazenamento em massa com FAT32 	Pessoal especializado
O aparelho arranca em modo de restauro (modo só de texto)	Erro de firmware ao arrancar	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se ocorrer uma única vez, desligue e ligue novamente o aparelho. ▶ Repetindo-se a ocorrência, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN 	Pessoal especializado
O utilizador não consegue iniciar sessão	Palavra-passe inexistente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Restaurar a palavra-passe como utilizador com nível de privilégios superior Página 155 ▶ Para restaurar a palavra-passe OEM, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN 	Pessoal especializado

18

**Desmontagem e
eliminação**

18.1 Vista geral

Este capítulo contém recomendações e disposições legais de proteção ambiental que devem ser respeitadas para uma correta desmontagem e eliminação do aparelho.

18.2 Desmontagem



A desmontagem do aparelho só pode ser efetuada por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 31

Dependendo dos periféricos conectados, as atividades de desmontagem poderão exigir a presença de um electricista.

Devem igualmente respeitar-se as disposições de segurança indicadas para a montagem e instalação dos componentes em causa.

Desmontar o aparelho

Desmonte o aparelho pela ordem inversa da instalação e montagem.

Mais informações: "Instalação", Página 47

Mais informações: "Montagem", Página 41

18.3 Eliminação

AVISO

Eliminação incorreta do aparelho!

Se o aparelho for eliminado incorretamente, podem ocorrer danos ambientais.

- ▶ Não eliminar a sucata elétrica e os componentes eletrónicos como resíduo doméstico
- ▶ Eliminar o acumulador integrado separadamente do aparelho
- ▶ Entregar o aparelho e o acumulador para reciclagem de acordo com as normas de eliminação locais



- ▶ Em caso de dúvidas sobre a eliminação do aparelho, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN

19

Dados técnicos

19.1 Vista geral

Este capítulo inclui um resumo dos dados do aparelho e desenhos com os dados do aparelho e de implantação.

19.2 Dados do aparelho

Aparelho

Caixa	Painel frontal em alumínio + parede posterior fundida
Dimensões da caixa	200 mm x 169 mm x 41 mm
Tipo de fixação, Dimensões de implantação	Padrão de furos de fixação 50 mm x 50 mm

Mostrar

Ecrã	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCD Widescreen (15: 9) Ecrã a cores 17,8 cm (7") ■ 800 x 480 pixel
Resolução	ajustável, mín. 0,00001 mm
Interface de utiliza- dor	Interface do utilizador (GUI) com Touchscreen

Dados elétricos

Tensão de alimenta- ção	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ... 240 V (± 10 %) ■ 50 Hz ... 60 Hz (± 5 %) ■ Potência de entrada máx. 38 W
Acumulador	Bateria de lítio tipo CR2032; 3,0 V
Categoria de sobre- tensão	li
Quantidade de entradas de apare- lhos de medição	2 (1 entrada adicional ativável por opção de software)
Interfaces de encoders	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: corrente máxima 300 mA, frequência de entrada máx. 400 kHz ■ 11 μA_{SS}: corrente máxima 300 mA, frequência de entrada máx. 150 kHz ■ EnDat 2.2: corrente máxima 300 mA ■ TTL: corrente máxima 300 mA, frequência de entrada máx. 5 MHz
Interpolação com 1 V _{SS}	4096 vezes

Dados elétricos

Ligação de apalpa- dores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alimentação de tensão DC 5 V ou DC 12 V ■ Saída de comutação de 5 V ou sem potencial ■ 4 entradas digitais TTL DC 0 V ... +5 V ■ 1 saída digital TTL DC 0 V ... +5 V Carga máxima 1 k Ω ■ Comprimento máx. de cabo com cabo HEIDENHAIN: 30 m
-----------------------------	--

Ligação do sensor ótico de arestas	2 tomadas F-SMA (designação da rosca 1/4-36 UNS-2A)
---------------------------------------	---

Interface de dados	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), corrente máxima 500 mA ■ 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45)
--------------------	---

Ambiente

Temperatura de funcionamento	0 °C ... +45 °C
---------------------------------	-----------------

Temperatura de armazenagem	-20 °C ... +70 °C
-------------------------------	-------------------

Humidade relativa do ar	10 % ... 80 % h.r. não condensante
----------------------------	------------------------------------

Altura	\leq 2000 m
--------	---------------

Geral

Diretivas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diretiva "CEM" 2014/30/UE ■ Diretiva "Baixa Tensão" 2014/35/UE ■ Diretiva RoHS 2011/65/UE
-----------	---

Grau de contaminação	2
-------------------------	---

Classe de proteção EN 60529	<ul style="list-style-type: none"> ■ Frente e lados: IP65 ■ Parte posterior: IP40
--------------------------------	---

Massa	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1,3 kg ■ com pedestal Duo-Pos: 1,45 kg ■ com pedestal Multi-Pos: 1,95 kg ■ com suporte Multi-Pos: 1,65 kg
-------	--

19.3 Dimensões do aparelho e de implantação

Todas as dimensões nos desenhos são indicadas em milímetros.

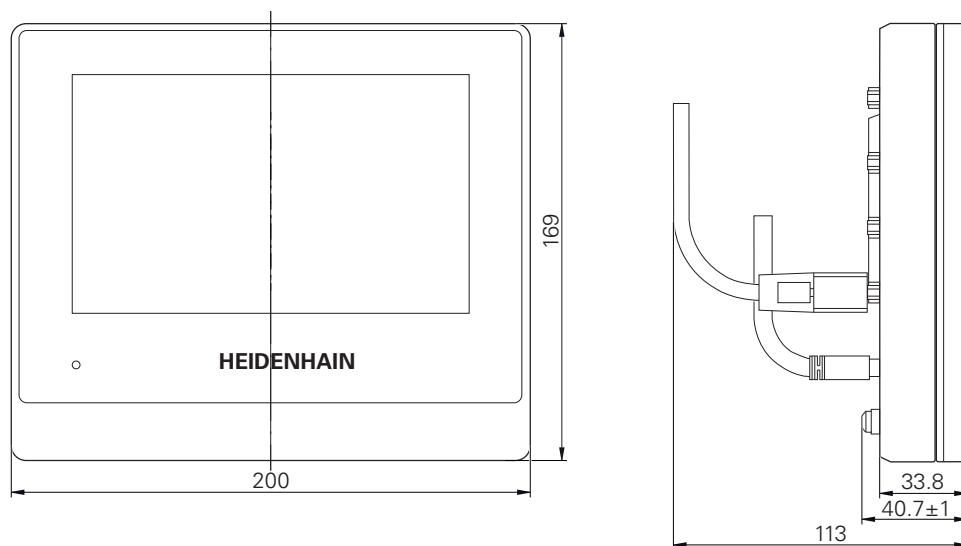


Figura 97: Dimensões da caixa dos aparelhos

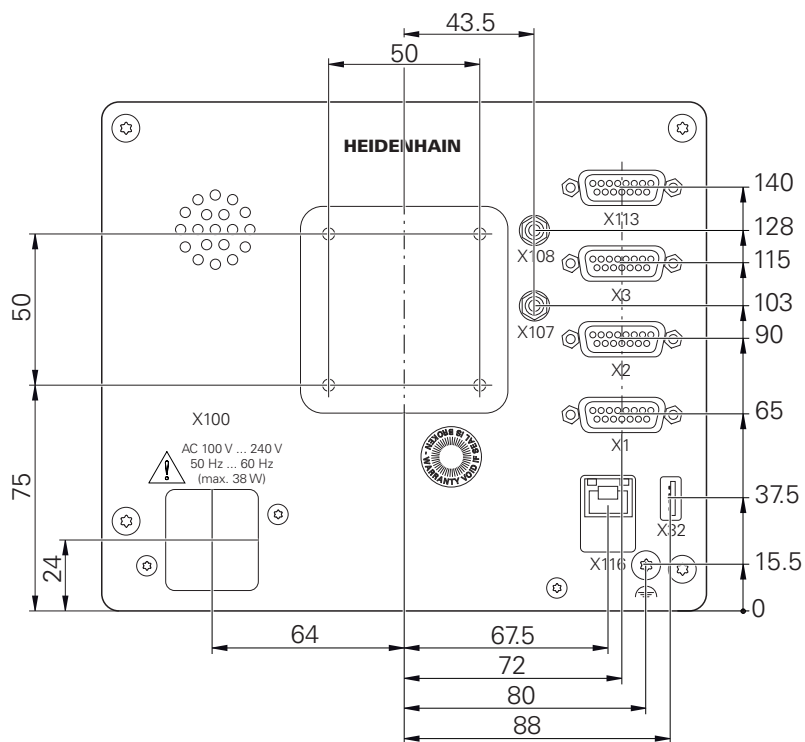


Figura 98: Dimensões da parte posterior do aparelho

19.3.1 Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos

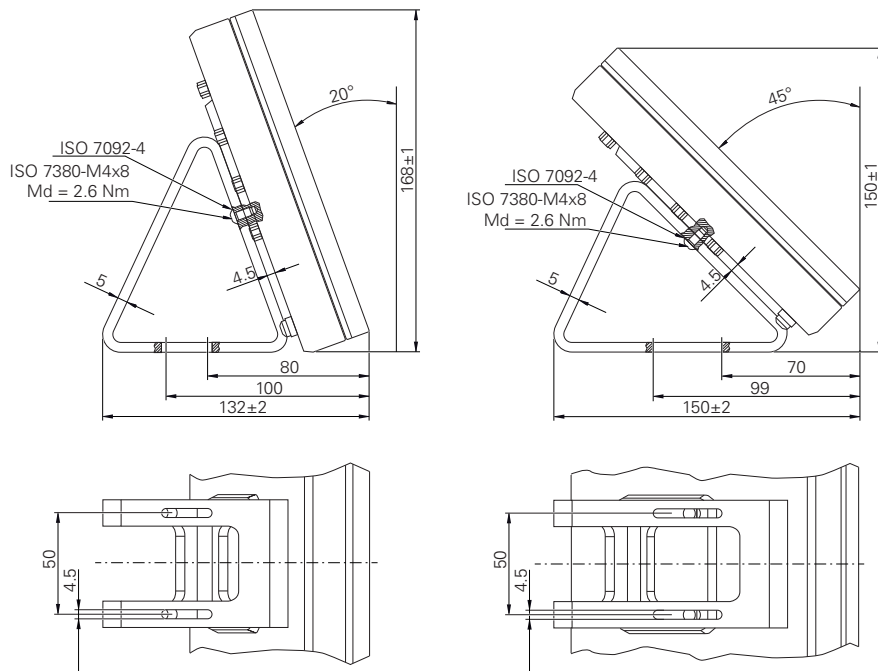


Figura 99: Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos

19.3.2 Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos

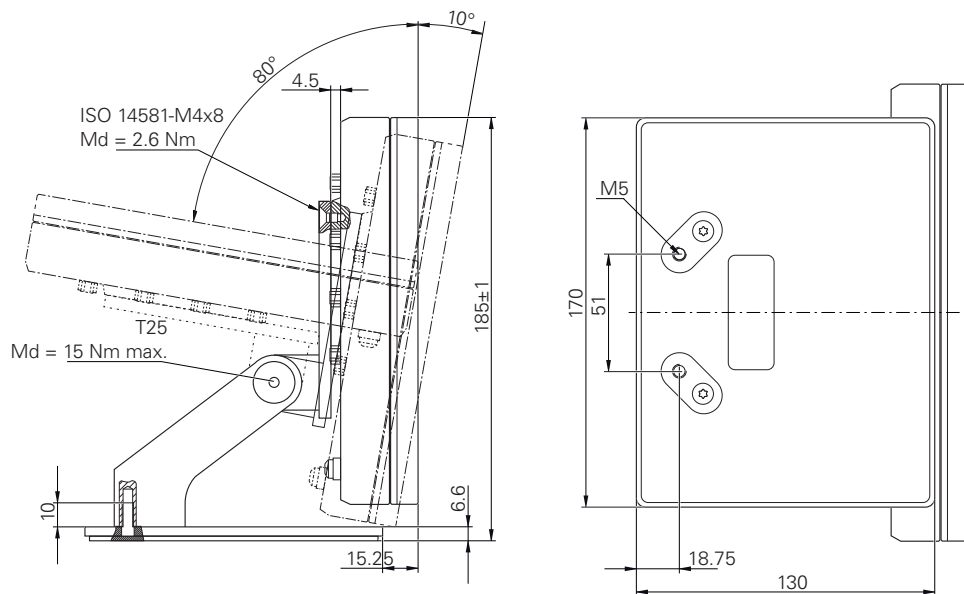


Figura 100: Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos

19.3.3 Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos

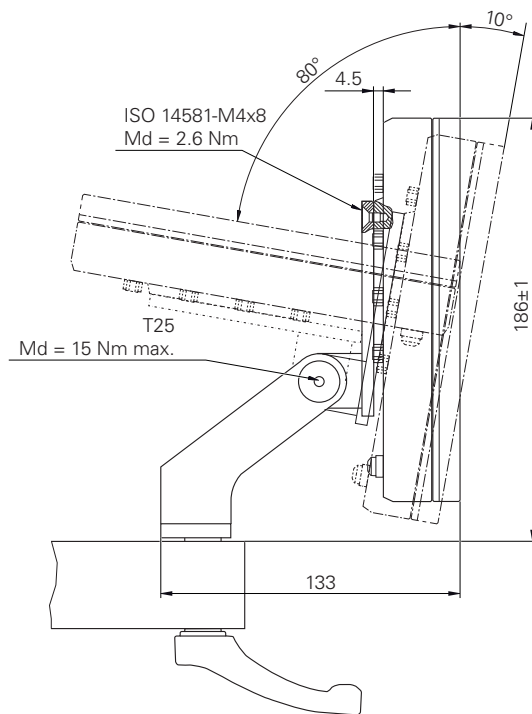
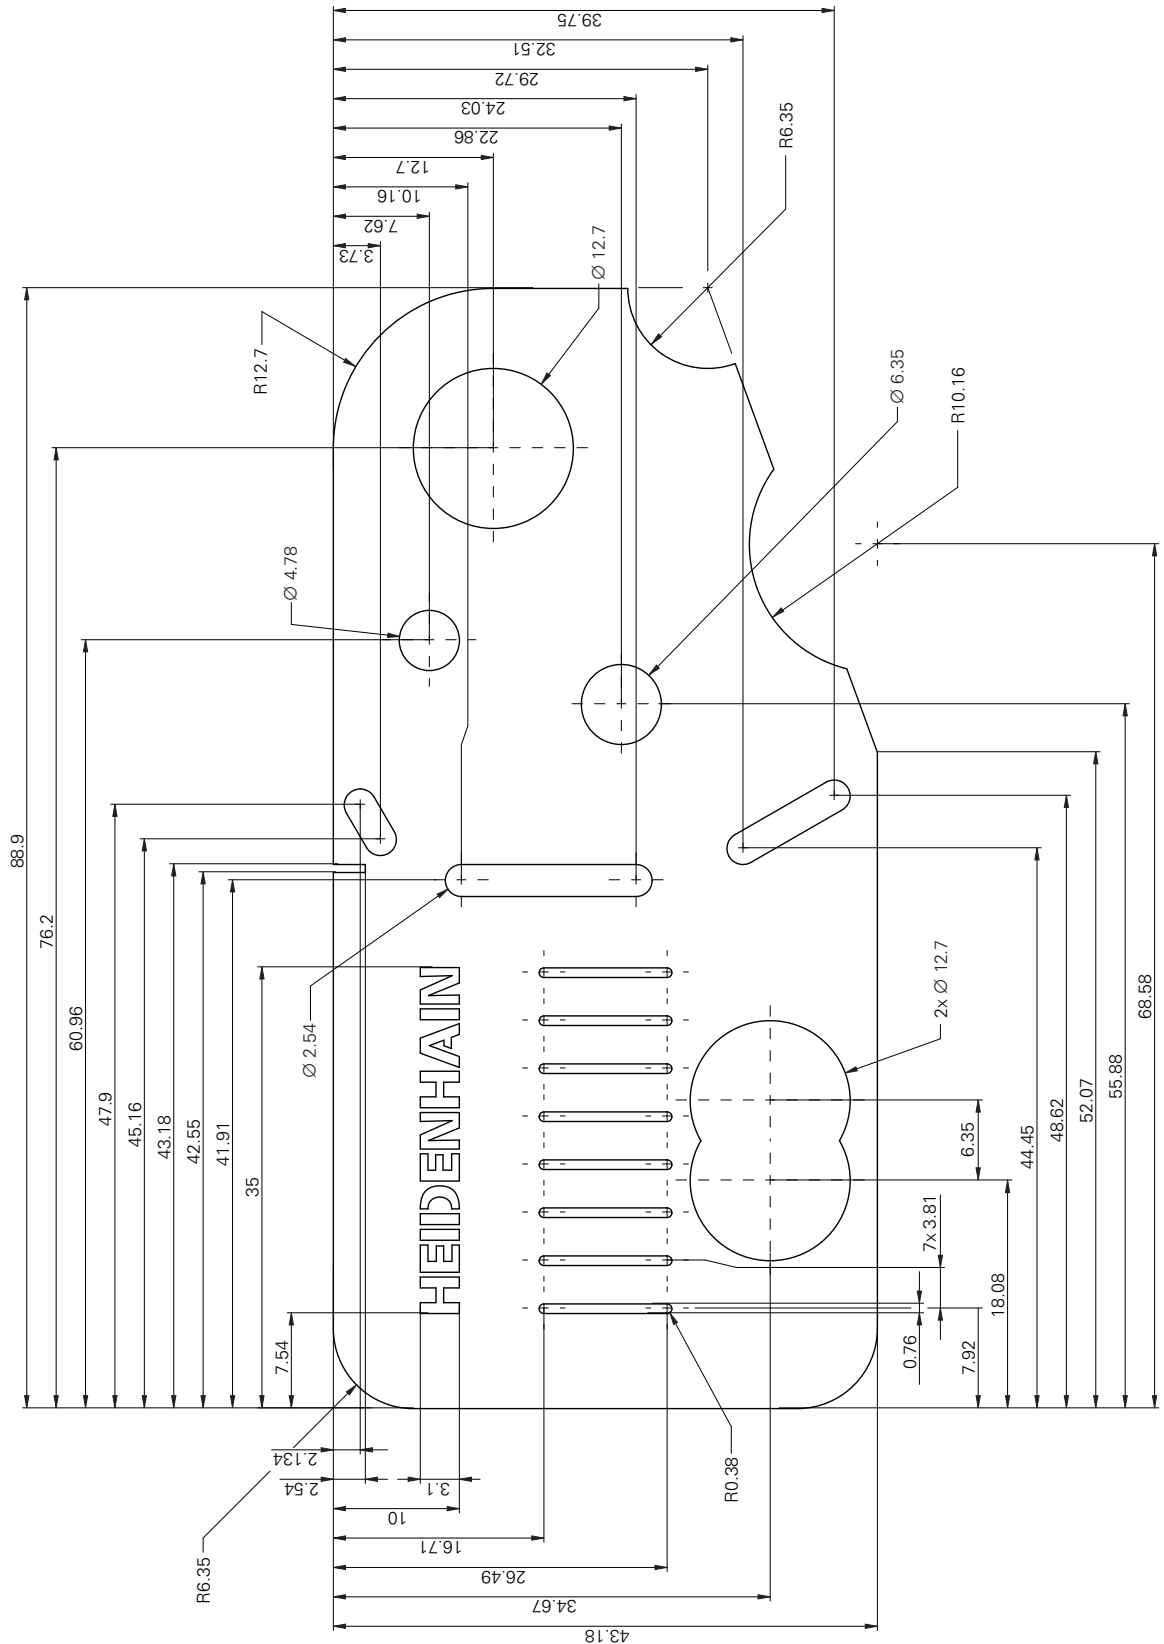


Figura 101: Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos

19.4 Desenhos técnicos

19.4.1 Peça de demonstração em 2D



20 Índice

A	
Acessórios.....	37
Ações do rato	
comando.....	58
Configurar.....	167
deslizar.....	59
deslizar com dois dedos.....	59
manter premido.....	59
tocar.....	58
Adicionar.....	143
Adicionar documentação OEM.	142
Aparelho	
Colocar em funcionamento..	104
desligar.....	63
Instalar.....	48
ligar.....	62
Preparar.....	153
Á	
Área de trabalho	
Ajustar.....	84
Trabalhar na vista de	
elementos.....	85
Armazenamento.....	39
Assistente.....	100
Assistente de guia.....	335
Ativar e desativar o modo	
economizador de energia.....	62
Atribuição de ligação	
aparelhos de medição.....	51
entradas de comutação.....	52
Impressora Ethernet.....	54
Impressora USB.....	54, 55
Leitor de códigos de barras....	55
Rede.....	56
Tensão de rede.....	56
Avaliação da medição	
Adicionar observações. 220, 320	
ajustar as tolerâncias.....	218
Alterar o tipo de	
geometria.....	217, 300
Mudar o nome do	
elemento.....	216, 298
nuvem de pontos de	
medição.....	296
Resumo.....	294
selecionar processo de	
compensação.....	216, 299
selecionar sistema de	
coordenadas.....	298
Tolerâncias.....	300
Avárias.....	425
C	
Cablagem das entradas e saídas de	
comutação.....	52
Calibração.....	125
casas decimais.....	109, 154, 373
Código.....	64
Código de licença	
ativar.....	107
registar.....	108
solicitar.....	106
colocação em funcionamento..	104
Comando	
Assistente.....	100
comando geral.....	58
ecrã tátil e dispositivos de	
entrada.....	58
elementos de comando.....	60
Feedback áudio.....	100
gestos e ações do rato.....	58
Mensagens.....	98
modo economizador de	
energia.....	62
Compensação de erros	
Calibração.....	125
Compensação de erros de	
perpendicularidade.....	137, 398
Compensação de erros	
linear.....	121, 406
compensação de erros linear por	
secção.....	122, 406
Compensação de erros não	
linear.....	123, 397
Executar.....	119
Métodos.....	119
tabela de pontos de	
correção.....	407
Compensação de erros linear por	
secção (SLEC).....	122
Computador.....	55
Condições ambientais.....	431
Configurar.....	158, 159
Ecrã tátil.....	167
Saída de valores de medição	180
Teclado USB.....	167
Configurar a compensação de erros	
linear.....	121
Configurar paleta de geometrias....	177
Construir	
Ajustar elemento.....	278
Construir elemento.....	277
Controlador de impressora.....	163
CUPS.....	165
D	
Dados do aparelho.....	430
Danos de transporte.....	39
data e hora.....	109, 154, 373
Definições	
Fazer cópia de segurança....	146,
188	188
menu.....	77
Restaurar.....	420
Definições de impressora	
avançadas.....	165
Definir	
Definir elemento.....	283
Desligar	
menu.....	78
Deslizar.....	59
Deslizar com dois dedos.....	59
Diretório de pastas.....	359
Disposições de segurança.....	26
Aparelhos periféricos.....	32
Generalidades.....	32
Dispositivos de entrada	
comando.....	58
Ligar.....	55
Documentação	
Adenda.....	22
Download.....	21
OEM.....	142
Duo-Pos.....	43
E	
Ecrã tátil	
comando.....	58
Configurar.....	167
eixos.....	114, 117
Definições.....	399
Q.....	399
Elementos	
Apagar.....	214
Medir.....	201, 210
Elementos de comando	
adicionar.....	61
anular.....	61
barra deslizante.....	61
botão deslizante.....	61
botão do ecrã Mais/Menos....	60
confirmar.....	62
fechar.....	61
interruptor.....	61
lista desdobrável.....	61
Menu principal.....	67
Paleta de funções.....	71
Paleta de geometrias.....	71
Paleta de sensores.....	71
teclado virtual.....	60
voltar.....	62
Elétrica.....	31
Encoders	
configurar parâmetros de eixo (1	
Vss, 11 µAss).....	114
configurar parâmetros de eixo	
(EnDat).....	112
configurar parâmetros de eixo	
(TTL).....	117
Encoders HEIDENHAIN.....	110

Executar procura de marcas de referência..... 193, 239

F

Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador..... 147, 189
Feedback áudio..... 100
Ferramenta de medição OED..... 81
 configurar ferramentas de medição..... 81
Ferramentas de medição OED..... 80
Ficha..... 56
Ficheiro
 Abrir..... 362
 Copiar..... 361
 Eliminar..... 361
 Exportar..... 363
 Importar..... 364
 Mover..... 360
 Mudar o nome..... 361
Ficheiro PPD..... 163
Ficheiros de utilizador
 Restaurar..... 419

G

Gestão de ficheiros
 Breve descrição..... 358
 menu..... 75
 Tipos de ficheiros..... 359
Gestos
 comando..... 58
 deslizar..... 59
 deslizar com dois dedos..... 59
 manter premido..... 59
 tocar..... 58

I

ID de utilizador..... 155
Idioma
 definir..... 65, 103, 151
Importar ficheiro de licença..... 108
Impressora
 Adicionar..... 162
 Definições avançadas..... 165
 Impressora USB..... 160
 Ligar..... 54
 Não suportada..... 163
impressora Ethernet..... 54
Início de sessão do utilizador..... 63, 76, 76
Início rápido..... 192
Inspetor..... 87
 Ajustar definições no menu de acesso rápido..... 91
 ampliação..... 93
 elementos de comando..... 88
 projeção..... 94

Registo automático de pontos de medição..... 92
 sistema de coordenadas.. 92, 93
Instalação..... 48
Instruções de instalação..... 22
Interface de utilizador
 menu Definições..... 77
 menu Desligar..... 78
 menu Gestão de ficheiros..... 75
 menu Início de sessão do utilizador..... 76
 menu principal..... 67
 menu Protocolo de medição.. 73
 No estado de fábrica..... 66
Interface de utilizador no estado de fábrica
 Após o arranque..... 66
Interface do utilizador
 Menu Medição..... 68

L

Leitor de códigos de barras
 Configurar..... 168
 Ligar..... 55
Ligação
 Computador..... 55
Ligação a terra, 3 condutores..... 56
Ligação da..... 54
Ligação dos aparelhos de medição..... 51
Limpar o ecrã..... 414

M

Manter premido..... 59
Manual de instruções..... 22
 Atualizar..... 157
Marcas de texto..... 27
Medição
 Alinhar objeto de medição... 197, 205, 243
 Apagar elementos..... 214
 Com sensor..... 234
 Criar protocolo de medição... 220, 350
 Definições gerais..... 172, 379
 Definir o sensor OED... 195, 240
 Elementos..... 174, 379
 Executar..... 79, 192, 245
 Ferramentas de medição OED ativas..... 237
 Filtro de pontos de medição..... 172, 380
 Measure Magic... 173, 247, 384
 Medir elementos..... 201, 210
 Menu..... 68
 Mostrar e editar os resultados de medição..... 214
 Preparar..... 193, 238

Sem sensor..... 232
 sistema de coordenadas..... 232
 Tipos de geometria..... 230, 385
Mensagens
 Chamar..... 98
 Fechar..... 99
Mensagens de erro..... 98
Menu
 Definições..... 77
 Desligar..... 78
 Gestão de ficheiros..... 75
 Medição..... 68
 Protocolo de medição..... 73
Menu principal..... 67
métodos de arredondamento... 109, 154, 373
montagem..... 42, 42
 pedestal Duo-Pos..... 43
 pedestal Multi-Pos..... 44
 suporte Multi-Pos..... 45
Multi-Pos..... 44, 45

N

Notas informativas..... 26

O

Objeto de medição
 Alinhar..... 197, 205, 243
Obrigações da entidade exploradora..... 31
OEM
 Ajustar ecrã inicial..... 143
 Eliminar ecrã inicial..... 411
Operador..... 31

P

Palavra-passe..... 64
 alterar..... 104, 152, 156
 Criar..... 155
 definições padrão... 64, 102, 150, 192
Paleta de geometrias
 Adicionar elementos de comando..... 179
 Ajustar o número de colunas..... 179
 apagar registos..... 180
 Configurar..... 177
 Dispor os elementos de comando por nova ordem... 178
 Eliminar elementos de comando..... 179
 restaurar registos..... 180
Pasta
 Copiar..... 360
 Criar..... 359
 Eliminar..... 361
 Mover..... 360

Mudar o nome.....	360	Enviar valores de medição...	325
Pastas		Formato de dados próprio...	182
Gerir.....	359	Selecionar conteúdos.....	185
Pessoal especializado.....	31	Selecionar o formato de dados.....	181
Plano de manutenção.....	415	ScreenshotClient	
Preparação.....	153	Informações.....	145
Pré-visualização de resultados de medição		Sem sensor	
Configurar.....	174	Medir.....	197
Procedimentos de segurança.....	30	Sensor OED	
Procura de marcas de referência		Ampliações.....	138, 376
Executar após o arranque....		Definições de contraste....	140, 170, 195, 241
65, 103, 151, 194, 239		Definições de desvio....	141, 171, 196, 242
Ligar.....	138	Definições de limiar.....	377
Programa de medição.....	225	Definições do contraste.....	377
Abrir a partir de funções auxiliares.....	227, 338	Ferramentas de medição.....	80
Adicionar passos do programa....	339	Medir.....	204
Ajustar a ferramenta de medição.....	343	Separador decimal.....	373
Ajustar elemento.....	344	Símbolos no aparelho.....	32
Criar.....	176	T	
Editar.....	338	Tabela de pontos de correção	
Eliminar passo do programa.	345	Ajustar.....	123
Gravar.....	336	Criar.....	121, 122
Guardar.....	226, 337	Teclado USB.....	167
Iniciar.....	226, 337	Tocar.....	58
Pontos de paragem.....	345	Tolerâncias	
Resumo dos passos do programa.....	340	Determinar.....	300
Protocolo de medição		ISO 2768.....	306
Criar.....	220, 350	Resumo.....	303
Definições do documento....	223, 353	Tolerância de casas decimais....	307
Elementos e modelo....	221, 351	Tolerâncias de execução e direção.....	318
Exportar.....	224, 354	Tolerâncias de forma.....	313
Filtrar elementos.....	221, 351	Tolerâncias de local.....	316
Gerir modelos.....	350	Tolerâncias de posição.....	304
Guardar.....	224, 354	Tolerâncias dimensionais....	308
Imprimir.....	224, 354	Tolerâncias gerais.....	305
Informações sobre a medição.....	222, 352	U	
menu.....	73	unidades.....	109, 154, 373
Resumo.....	348	Update de firmware.....	416
Q		Utilizador	
Qualificação do pessoal.....	31	Configurar.....	156
R		Criar.....	155
Reembalamento.....	39	Eliminar.....	157
Resultados de medição		encerrar sessão.....	64
Enviar para computador.....	325	Iniciar sessão.....	64
Mostrar e editar.....	214	início de sessão do utilizador.	63
S		Palavra-passe predefinida.....	64
Saída de valores de medição		tipos de utilizador.....	155
Configurar.....	180	V	
		Vista geral das ligações.....	49
		Volume de fornecimento.....	36

21 Índice de imagens

Figura 1:	Dimensões da parte posterior do aparelho.....	42
Figura 2:	Aparelho montado no pedestal Duo-Pos.....	43
Figura 3:	Passagem dos cabos no pedestal Duo-Pos.....	43
Figura 4:	Aparelho montado no pedestal Multi-Pos.....	44
Figura 5:	Passagem dos cabos no pedestal Multi-Pos.....	44
Figura 6:	Aparelho montado no suporte Multi-Pos.....	45
Figura 7:	Passagem dos cabos no suporte Multi-Pos.....	45
Figura 8:	Parte posterior do aparelho.....	50
Figura 9:	Teclado virtual.....	60
Figura 10:	Interface de utilizador no estado de fábrica do aparelho.....	66
Figura 11:	Interface de utilizador com Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED.....	67
Figura 12:	Menu Medição sem opção de software.....	69
Figura 13:	Menu Medição com Opção de software QUADRA-CHEK 2000 OED.....	70
Figura 14:	Menu Protocolo de medição	74
Figura 15:	Menu Gestão de ficheiros	75
Figura 16:	Menu Início de sessão do utilizador	76
Figura 17:	Menu Definições	77
Figura 18:	Diálogo Definições para ferramentas de medição OED.....	81
Figura 19:	Função Definir com a geometria Círculo	83
Figura 20:	Área de trabalho com vista de elementos	85
Figura 21:	Elemento com observações na vista de elementos.....	86
Figura 22:	Visualização de mensagens na área de trabalho.....	98
Figura 23:	Visualização de mensagens no Assistente.....	100
Figura 24:	Interface de utilizador do ScreenshotClient.....	145
Figura 25:	Código de barras (fonte: COGNEX DataMan® Configuration Codes).....	168
Figura 26:	Código de barras (fonte: COGNEX DataMan® Configuration Codes).....	169
Figura 27:	Pré-visualização de elementos para um círculo.....	174
Figura 28:	Elementos de exibição e de comando de programas de medição.....	176
Figura 29:	Elementos de comando de programas de medição no diálogo Funções auxiliares.....	176
Figura 30:	Exemplo de uma paleta de geometrias configurada.....	177
Figura 31:	Diálogo Configuration of the geometry palette	178
Figura 32:	Formato de dados MyFormat1.xml	183
Figura 33:	Conteúdo da transmissão de dados na Pré-visualização de elementos	186
Figura 34:	Conteúdo da transmissão de dados no diálogo Detalhes	187
Figura 35:	Exemplo de alinhamento na peça de demonstração em 2D.....	197
Figura 36:	Selecionar o elemento Alinhamento na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	198
Figura 37:	Selecionar o elemento Reta na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	199
Figura 38:	Área de trabalho com ponto zero mostrado no sistema de coordenadas.....	200
Figura 39:	Exemplo de medições na peça de demonstração em 2D.....	201
Figura 40:	Selecionar o elemento Círculo na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	202
Figura 41:	Selecionar o elemento Ranhura na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	203
Figura 42:	Selecionar o elemento Blob na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	204

Figura 43:	Exemplo de alinhamento na peça de demonstração em 2D.....	205
Figura 44:	Selecionar o elemento Alinhamento na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	207
Figura 45:	Selecionar o elemento Reta na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	208
Figura 46:	Área de trabalho com ponto zero mostrado no sistema de coordenadas	209
Figura 47:	Exemplo de medições na peça de demonstração em 2D.....	210
Figura 48:	Selecionar o elemento Círculo na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	211
Figura 49:	Selecionar o elemento Ranhura na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	212
Figura 50:	Selecionar o elemento Blob na lista de elementos com Pré-visualização de elementos	213
Figura 51:	Registo Resumo no diálogo Detalhes	215
Figura 52:	Elemento Círculo com processo de compensação novo.....	216
Figura 53:	Tipo de geometria alterado de Ranhura para Ponto	217
Figura 54:	Diálogo Detalhes com o separador Tolerâncias	218
Figura 55:	Vista geral Tolerância dimensional com tolerância dimensional ativada X	219
Figura 56:	Elementos de comando para observações e elemento com observações.....	220
Figura 57:	Elemento Círculo com Pré-visualização de elementos no registo de pontos de medição sem sensor	234
Figura 58:	Elemento Círculo com Pré-visualização de elementos no registo de pontos de medição com a ferramenta de medição OED Retícula	236
Figura 59:	Elemento Círculo com Pré-visualização de elementos no registo de pontos de medição com ferramenta de medição OED ativa.....	238
Figura 60:	Exemplo de alinhamento na peça de demonstração em 2D.....	243
Figura 61:	Elementos medidos na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor.....	246
Figura 62:	Enviar na Pré-visualização de elementos	248
Figura 63:	Elementos construídos na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor.....	277
Figura 64:	Função Definir com a geometria Círculo	279
Figura 65:	Elemento definido na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor.....	283
Figura 66:	Registo Resumo no diálogo Detalhes	295
Figura 67:	Pontos de medição e forma.....	296
Figura 68:	Elemento Círculo com processo de compensação novo.....	299
Figura 69:	Tipo de geometria alterado de Ranhura para Ponto	300
Figura 70:	Diálogo com o separador Tolerâncias	301
Figura 71:	Elementos tolerados na vista de elementos da área de trabalho e na lista de elementos do Inspetor.....	302
Figura 72:	Menu Tolerâncias gerais no diálogo	306
Figura 73:	Resumo das Tolerâncias de medição com tolerância ativada ISO 2768 para X	310
Figura 74:	Resumo das Tolerâncias de medição com tolerância ativada Tolerância de casas decimais para X	311
Figura 75:	Resumo das Tolerâncias de forma com tolerância de Rotundid ativada segundo ISO 2768	314
Figura 76:	Resumo das Tolerâncias locais com tolerância de Posicao ativada.....	317
Figura 77:	Resumo das Tolerâncias de direção com tolerância de Perpendicularidade ativada segundo ISO 2768	319
Figura 78:	Elementos de comando para observações e elemento com observações.....	320

Figura 79:	Vista de elementos com informações de medição sobre um elemento.....	321
Figura 80:	Vista de elementos com aviso sobre uma área e aviso sobre um elemento.....	322
Figura 81:	Aviso no campo de introdução.....	323
Figura 82:	Vista de elementos com aviso sobre um elemento.....	324
Figura 83:	Vista de elementos com aviso sobre uma área.....	325
Figura 84:	Enviar na Pré-visualização de elementos	326
Figura 85:	Enviar no diálogo Detalhes	327
Figura 86:	Conteúdo da transmissão de dados no diálogo Detalhes	327
Figura 87:	Elementos de exibição e de comando de programas de medição.....	331
Figura 88:	Elementos de comando de programas de medição no diálogo Funções auxiliares.....	331
Figura 89:	Visualização de posições com ajuda gráfica ao posicionamento.....	334
Figura 90:	Assistente de guia na vista de elementos.....	335
Figura 91:	Menu Protocolo de medição	349
Figura 92:	Menu Gestão de ficheiros	358
Figura 93:	Menu Gestão de ficheiros com imagem de pré-visualização e informações de ficheiros....	362
Figura 94:	Ajustes do filtro de pontos de medição.....	381
Figura 95:	Representação esquemática da forma com nuvem de pontos e desvios.....	382
Figura 96:	Representação esquemática do intervalo de confiança.....	382
Figura 97:	Dimensões da caixa dos aparelhos.....	432
Figura 98:	Dimensões da parte posterior do aparelho.....	432
Figura 99:	Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos.....	433
Figura 100:	Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos.....	433
Figura 101:	Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos.....	434

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

