



HEIDENHAIN



## QUADRA-CHEK 2000 Demo

使用手冊

評估單元

繁體中文版 (zh-TW)  
07/2020

## 目錄

1	基本原理.....	7
2	軟體安裝.....	11
3	基本操作.....	17
4	軟體組態.....	43
5	快速啟動.....	49
6	量測報告範本.....	67
7	ScreenshotClient.....	77
8	索引.....	83
9	圖示清單.....	85

<b>1</b>	<b>基本原理.....</b>	<b>7</b>
1.1	概述.....	8
1.2	產品上的資訊.....	8
1.2.1	用於裝置功能展示的展示軟體.....	8
1.2.2	展示軟體功能.....	8
1.3	用途.....	8
1.4	不正確使用.....	8
1.5	閱讀文件時的注意事項.....	8
1.6	用於標記文字的符號與字型.....	9
<b>2</b>	<b>軟體安裝.....</b>	<b>11</b>
2.1	概述.....	12
2.2	下載安裝檔案.....	12
2.3	系統需求.....	12
2.4	在Microsoft Windows底下安裝QUADRA-CHEK 2000 Demo .....	13
2.5	解除安裝QUADRA-CHEK 2000 Demo.....	15

<b>3 基本操作.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 概述.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 使用觸控螢幕和輸入裝置.....</b>	<b>18</b>
3.2.1 觸控螢幕和輸入裝置.....	18
3.2.2 手勢和滑鼠動作.....	18
<b>3.3 一般操作元件與功能.....</b>	<b>20</b>
<b>3.4 QUADRA-CHEK 2000 Demo – 啟動與關閉.....</b>	<b>22</b>
3.4.1 啓動QUADRA-CHEK 2000 Demo.....	22
3.4.2 關機QUADRA-CHEK 2000 Demo.....	23
<b>3.5 使用者登入與登出.....</b>	<b>23</b>
3.5.1 使用者登入.....	23
3.5.2 使用者登出.....	24
<b>3.6 設定語言.....</b>	<b>24</b>
<b>3.7 使用者介面.....</b>	<b>24</b>
3.7.1 啓動之後的使用者介面.....	24
3.7.2 使用者介面的主功能表.....	25
3.7.3 量測功能表.....	26
3.7.4 量測報告功能表.....	29
3.7.5 檔案管理功能表.....	30
3.7.6 使用者登入功能表.....	31
3.7.7 設定功能表.....	32
3.7.8 關閉功能表.....	33
<b>3.8 手動量測功能.....</b>	<b>33</b>
3.8.1 量測部件.....	34
3.8.2 使用感測器量測.....	34
3.8.3 使用OED感測器量測的控制器.....	34
<b>3.9 定義功能.....</b>	<b>37</b>
<b>3.10 位置顯示.....</b>	<b>37</b>
3.10.1 位置顯示的操作元件.....	38
<b>3.11 自訂工作空間.....</b>	<b>38</b>
3.11.1 隱藏與顯示主功能表和子功能表.....	38
3.11.2 隱藏或顯示檢測器.....	38
<b>3.12 使用檢測器.....</b>	<b>38</b>
3.12.1 檢測器的控制器.....	39
3.12.2 擴充部件清單或程式步驟清單.....	41

<b>4 軟體組態.....</b>	<b>43</b>
4.1 概觀.....	44
4.2 設定語言.....	44
4.3 啟動軟體選項.....	45
4.4 選擇產品版本(選擇性).....	46
4.5 複製組態檔案.....	46
4.6 上載組態資料.....	47
<b>5 快速啟動.....</b>	<b>49</b>
5.1 概觀.....	50
5.2 進行量測.....	50
5.2.1 使用OED感測器量測.....	50
5.2.2 刪除部件.....	57
5.3 顯示與編輯量測結果.....	58
5.3.1 重新命名部件.....	59
5.3.2 選擇裝配演算法.....	59
5.3.3 轉換部件.....	60
5.3.4 變更公差.....	61
5.3.5 調整注釋.....	63
5.4 建立量測報告.....	63
5.4.1 選擇部件和範本.....	63
5.4.2 在量測工作上輸入資訊.....	65
5.4.3 選擇文件設定.....	65
5.4.4 開啟預覽.....	65
5.4.5 儲存量測報告.....	66
5.4.6 匯出或列印量測報告.....	66
5.4.7 開啟量測報告.....	66

<b>6 量測報告範本.....</b>	<b>67</b>
6.1 概述.....	68
6.2 建立與編輯範本.....	69
6.2.1 使用編輯器開啟新範本.....	69
6.2.2 編輯量測報告的預設設定.....	70
6.2.3 設置頁眉.....	71
6.2.4 設置報告標題.....	72
6.2.5 定義量測報告的資料.....	73
6.2.6 儲存範本.....	75
6.2.7 離開或取消範本建立.....	75
6.3 將量測報告範本傳輸至本單元.....	75
<b>7 ScreenshotClient.....</b>	<b>77</b>
7.1 概觀.....	78
7.2 有關ScreenshotClient的資訊.....	78
7.3 開啟ScreenshotClient.....	79
7.4 將ScreenshotClient與展示軟體連接.....	79
7.5 連接ScreenshotClient與本單元.....	80
7.6 設置ScreenshotClient來拍攝螢幕截圖.....	80
7.6.1 設置螢幕截圖的儲存位置與名稱.....	80
7.6.2 設置螢幕截圖的使用者介面語言.....	80
7.7 建立螢幕截圖.....	81
7.8 退出ScreenshotClient.....	82
<b>8 索引.....</b>	<b>83</b>
<b>9 圖示清單.....</b>	<b>85</b>

# 1

基本原理

## 1.1 概述

本章節內含有關本產品的資訊及其操作說明。

## 1.2 產品上的資訊

### 1.2.1 用於裝置功能展示的展示軟體

QUADRA-CHEK 2000 Demo為可安裝在與該裝置分開的電腦上之軟體。

QUADRA-CHEK 2000 Demo幫助您熟悉、嘗試或呈現該裝置的功能。

### 1.2.2 展示軟體功能

因為不知道硬體環境，所以展示軟體的功能範圍並未對應至該裝置的完整功能範圍。

您可使用QUADRA-CHEK 2000 Demo嘗試或呈現以下的功能：

- "進行量測"
- "顯示與編輯量測結果"
- "建立量測報告"

以下的功能無法用QUADRA-CHEK 2000 Demo嘗試或呈現：

- 連接量測裝置
- 使用OED感測器量測
- 連接網路磁碟機
- 連接USB大量儲存裝置
- 連接印表機

## 1.3 用途

QUADRA-CHEK 2000系列產品為一種先進的數位評估電子設備，用於量測2-D部件。本產品主要運用在量測工具機、以及實物投影機。

QUADRA-CHEK 2000 Demo為用來展示QUADRA-CHEK 2000系列產品基本功能的軟體產品。QUADRA-CHEK 2000 Demo只能用於簡報、訓練或測試目的。

## 1.4 不正確使用

QUADRA-CHEK 2000 Demo請勿用於該用途以外的任何地方。禁止其他用途，尤其是：

- 生產系統內用於生產
- 當成生產系統的一部分

## 1.5 閱讀文件時的注意事項

要查看任何變更，或發現任何錯誤？

我們持續努力改善我們的文件，請將您的問題傳送至下列電子郵件位址：

[userdoc@heidenhain.de](mailto:userdoc@heidenhain.de)

## 1.6 用於標記文字的符號與字型

在這些手冊中，以下符號與字型用於標記文字：

描述	意義
► ...	識別動作以及此動作的結果
> ...	範例： ► 點擊OK > 訊息已關閉
■ ...	識別清單項目 範例： ■ TTL介面 ■ EnDat介面 ■ ...
<b>粗體</b>	辨識功能表、顯示以及按鈕 範例： ► 點擊關機 > 作業系統關機 ► 關閉電源開關



# 2

軟體安裝

## 2.1 概述

本章提供將QUADRA-CHEK 2000 Demo下載並正確安裝在電腦上所需的所有資訊。

## 2.2 下載安裝檔案

在將展示軟體安裝到電腦上之前，必須從 HEIDENHAIN入口網站下載安裝檔案。



若要從HEIDENHAIN入口網站下載安裝檔案，必須要有適當產品目錄內**Software**入口資料夾的存取權限。  
若沒有入口網站的**Software**資料夾存取權限，可向HEIDENHAIN聯絡人員要求此存取權限。

- ▶ 從下列下載QUADRA-CHEK 2000 Demo 的最新版本：[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)
- ▶ 選擇瀏覽器的下載資料夾
- ▶ 將所下載副檔名為.zip的檔案解壓縮至暫存資料夾
- > 下列檔案將解壓縮至暫存資料夾：
  - 含副檔名的安裝檔案 .exe
  - 檔案 DemoBackup.mcc


## 2.3 系統需求

若要將QUADRA-CHEK 2000 Demo 安裝在電腦上，該電腦系統必須滿足以下需求：

- Microsoft Windows 7或更新版本
- 建議螢幕解析度至少1280 × 800

## 2.4 在Microsoft Windows底下安裝QUADRA-CHEK 2000 Demo

- ▶ 選擇解壓縮已下載副檔名為.zip的檔案所要存放之暫存資料夾  
進一步資訊: "下載安裝檔案", 12 頁次
- ▶ 執行含副檔名的安裝檔案 .exe
- ▶ 開啟安裝精靈 :

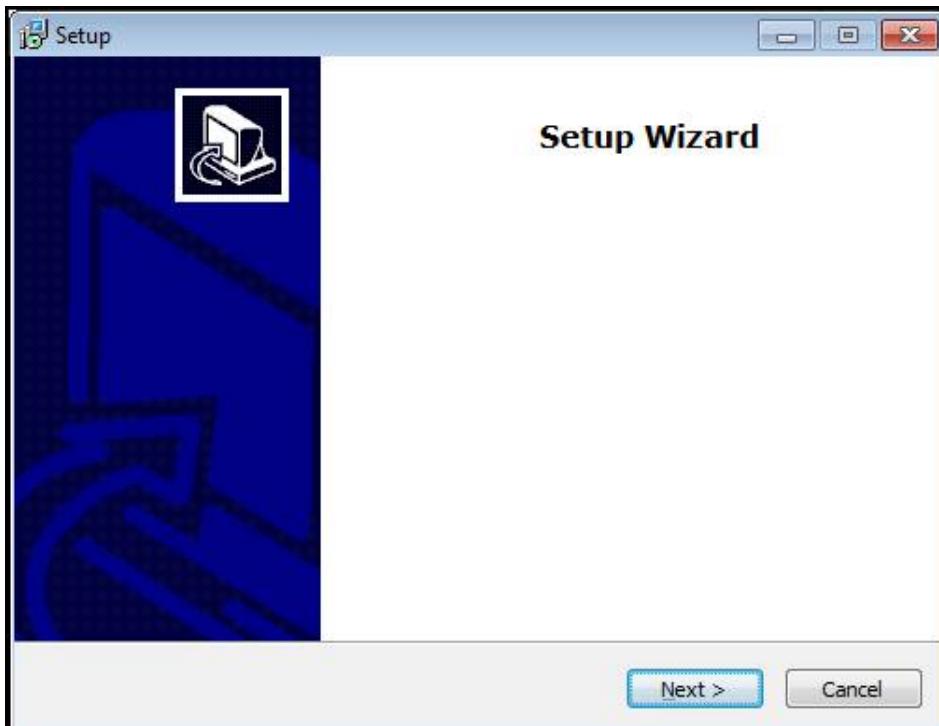

圖形 1: 安裝精靈

- ▶ 按一下 Next
- ▶ 在License Agreement安裝步驟內，接受使用許可條款
- ▶ 按一下 Next

**i** 在Select Destination Location安裝步驟內，安裝精靈建議一個存放位置。建議保留所建議的存放位置。


- ▶ 在Select Destination Location安裝步驟內，選擇要儲存QUADRA-CHEK 2000 Demo 的存放位置
- ▶ 按一下 Next

**i** 在Select Components安裝步驟內，依照預設也會安裝ScreenshotClient程式。ScreenshotClient可讓您拍攝啟動畫面的螢幕截圖。  
若要安裝ScreenshotClient
 

- ▶ 在Select Components安裝步驟內，不要修改預設設定值

 進一步資訊: "ScreenshotClient", 77 頁次

- ▶ 在Select Components安裝步驟內：
  - 選擇安裝類型
  - 啟動或關閉選項 Screenshot Utility

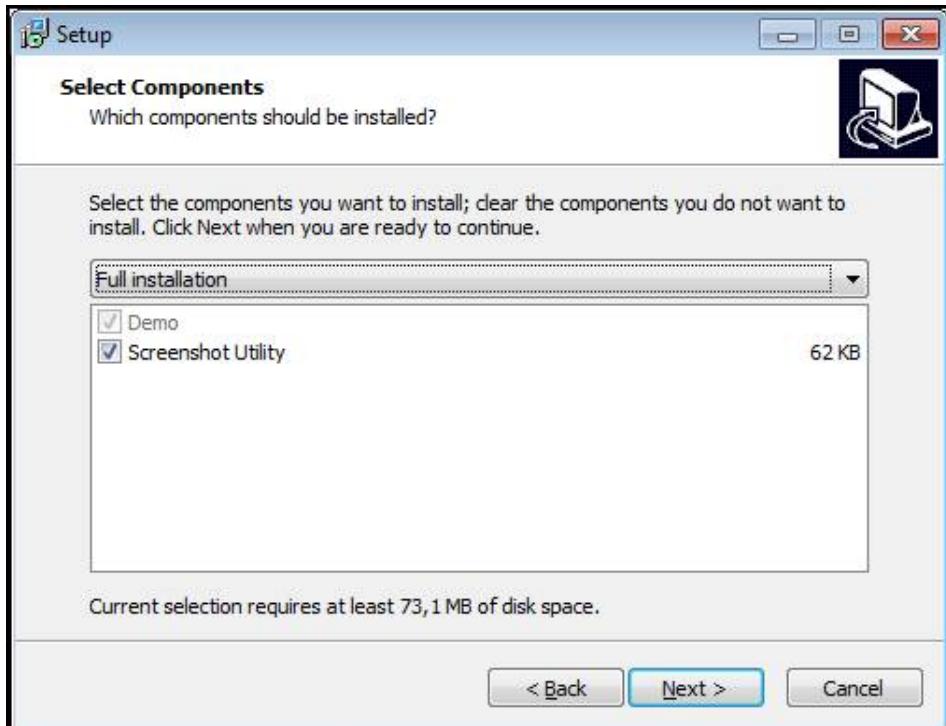

圖形 2: 安裝精靈含啟動的展示軟體選項以及 Screenshot Utility

- ▶ 按一下 **Next**
- ▶ 在**Select Start Menu Folder**安裝步驟內，選擇要建立開始功能表資料夾的存放位置
- ▶ 按一下 **Next**
- ▶ 在**Select Additional Tasks**安裝步驟內，選擇或取消選擇**Desktop icon**
- ▶ 按一下 **Next**
- ▶ 按一下 **Install**
- ▶ 安裝開始—安裝狀態會顯示在進度列中
- ▶ 在成功完成安裝之後，使用**Finish**來關閉安裝精靈
- ▶ 程式已經成功安裝在您的電腦上

## 2.5 解除安裝QUADRA-CHEK 2000 Demo

- ▶ 在Microsoft Windows中依序開啟下列：
  - 開始
  - 所有程式
  - HEIDENHAIN
  - QUADRA-CHEK 2000 Demo
- ▶ 按一下**Uninstall**
- > 解除安裝精靈開啟
- ▶ 若要確認解除安裝，請按一下**Yes**
- ▶ 解除安裝開始，並且進度列指出解除安裝程序的狀態
- ▶ 在成功完成解除安裝之後，用**OK**關閉解除安裝精靈
- > 程式已經成功從您的電腦上移除



# 3

基本操作

### 3.1 概述

本章節說明QUADRA-CHEK 2000 Demo的使用者介面、操作元件以及基本功能。

### 3.2 使用觸控螢幕和輸入裝置

#### 3.2.1 觸控螢幕和輸入裝置

透過觸控螢幕或相連的滑鼠來操作QUADRA-CHEK 2000 Demo的產品之使用者介面上的操作元件。

若要輸入資料，可使用觸控螢幕的螢幕鍵盤或相連的鍵盤。

#### 3.2.2 手勢和滑鼠動作

若要啟動、開啟或移動使用者介面的操作元件，可使用QUADRA-CHEK 2000 Demo的觸控螢幕或滑鼠。手勢用來操作觸控螢幕和滑鼠。



操作觸控螢幕的手勢可與操作滑鼠的手勢不同。

若操作觸控螢幕的手勢與操作滑鼠的手勢不同，這些操作說明會描述兩種操作選項當成替換動作。

通過下列符號識別操作觸控螢幕或滑鼠的替換動作：



使用觸控螢幕操作



使用滑鼠操作

以下概述說明用來操作觸控螢幕或滑鼠的不同手勢：

##### 點擊



意思是使用指尖短暫接觸螢幕



意思是按一下滑鼠左鍵

### 點擊所開始的動作包含



- 功能表、功能或參數選擇
- 使用螢幕鍵盤輸入字元
- 關閉對話
- 顯示與隱藏量測功能表內的主功能表
- 顯示與隱藏量測功能表內的檢測器

### 按住



意思是接觸螢幕並用手指按著幾秒



意思是按住滑鼠左鍵

### 按住所開始的動作為



- 使用加號與減號按鈕快速改變輸入欄位內的值

### 拖曳



為長按然後掃動的結合，當至少已定義動作起點時，移動手指通過觸控螢幕



意思是按住滑鼠左鍵並且當至少已定義動作起點時，移動滑鼠

### 拖曳所開始的動作包含



- 滾動通過清單與文字
- 開啟檢測器內的細節對話

### 雙指拖曳



代表當至少移動起點明確定義時，兩手指通過觸控螢幕的移動



意思是按住滑鼠右鍵並且當至少已定義移動起點時，移動滑鼠

### 雙指拖曳開始以下動作



- 在量測功能表內，移動工作空間之內的部件檢視

### 3.3 一般操作元件與功能

透過觸控螢幕或輸入裝置，以下說明的操作元件可來設定與操作本產品。

 
#### 螢幕鍵盤

您可使用螢幕鍵盤，將文字輸入至使用者介面的輸入欄位。根據輸入欄位，顯示數字或字母畫面鍵盤。

- ▶ 要輸入值，請點擊輸入欄位
- > 輸入欄位已反白
- > 顯示螢幕鍵盤
- > 輸入文字或數字
- > 輸入欄位內的輸入正確的話會顯示綠色打勾標記
- > 若輸入不完整或不正確，則顯示紅色驚嘆號，在此情況下，輸入尚未完成。
- ▶ 要套用該值，請使用**RET**確認輸入
- > 顯示該值
- > 螢幕鍵盤消失


#### 含加號與減號按鈕的輸入欄位

若要調整數值，請使用數值左右兩邊的+(加)以及-(減)按鈕。




#### 切換開關

 使用切換開關在功能之間切換。




#### 滑動開關

您可使用滑動開關啟動或關閉一項功能。

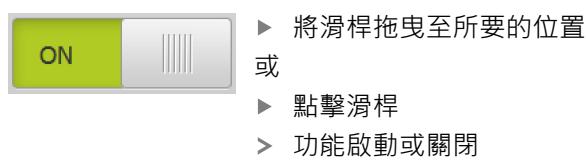

#### 滑桿

 使用滑桿(水平或垂直)繼續調整值。



#### 下拉式清單

指向下的三角形表示開啟下拉式清單的按鈕。

 


**復原**


您可使用此按鈕復原最後的動作。  
已經結束的處理無法復原。



- ▶ 點擊**復原**
- > 復原最後一個動作

**新增**

 - ▶ 若要新增部件，請點擊**新增**
- > 加入新部件

**關閉**

- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話

**確認**

- ▶ 點擊**確認**來結束活動

**返回**

- ▶ 點擊**返回**回到功能表結構內較高階層

## 3.4 QUADRA-CHEK 2000 Demo – 啟動與關閉

### 3.4.1 啟動QUADRA-CHEK 2000 Demo



使用QUADRA-CHEK 2000 Demo之前，必須執行設置軟體的步驟。



- ▶ 點擊Microsoft Windows桌面上的**QUADRA-CHEK 2000 Demo**
- 或
- ▶ 在Microsoft Windows中依序開啟下列：
  - 開始
  - 所有程式
  - HEIDENHAIN
  - QUADRA-CHEK 2000 Demo




有兩種具有不同外觀模式的可執行檔可用：

- QUADRA-CHEK 2000 Demo在Microsoft Windows視窗之內啟動
- QUADRA-CHEK 2000 Demo (全螢幕)：在全螢幕模式內啟動



- ▶ 點擊**QUADRA-CHEK 2000 Demo**或**QUADRA-CHEK 2000 Demo (全螢幕)**
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo在背景內開啟輸出視窗。該輸出視窗與操作無關，並且當QUADRA-CHEK 2000 Demo關機時會再次關閉
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo啟動使用者介面時顯示**使用者登入**功能表

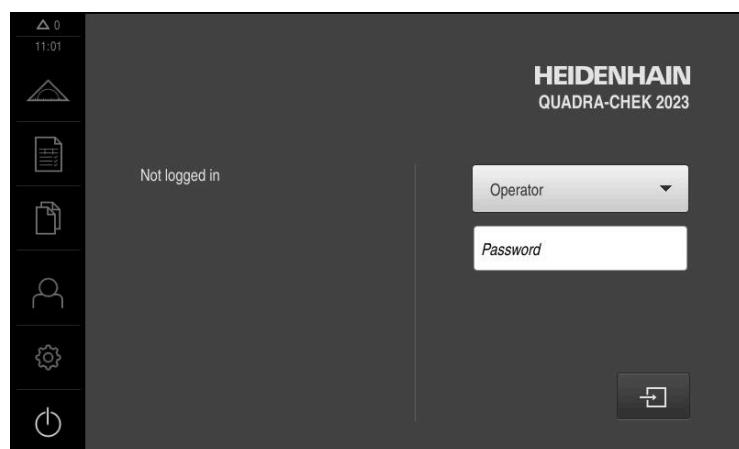

圖形 3: 使用者登入功能表

### 3.4.2 關機QUADRA-CHEK 2000 Demo



▶ 點擊主功能表內的**關閉**



▶ 點擊**關機**

> QUADRA-CHEK 2000 Demo關機



若要在Microsoft Windows視窗內QUADRA-CHEK 2000 Demo關機，請使用**關機**功能表。

若使用**關閉**來關閉Microsoft Windows視窗，則所有設定值都將不見。

## 3.5 使用者登入與登出

在使用者登入功能表內，可用使用者身分登入與登出本產品。

一次只有一位使用者可登入本產品。顯示已登入的使用者。已登入的使用者必須登出，新的使用者才能登入。



本產品提供許多授權等級，允許使用者完全或有限制地存取管理與操作功能。

### 3.5.1 使用者登入



- ▶ 點擊主功能表內的**使用者登入**
- ▶ 在下拉式清單中，選擇**OEM**使用者
- ▶ 點擊**密碼**輸入欄位
- ▶ 輸入「**oem**」這個**OEM**使用者的密碼
- ▶ 使用**RET**確認輸入**RET**
- ▶ 點擊**登入**
- > 使用者已經登入，並且已經顯示**量測**功能表



主功能表內的使用者登入圖示顯示已登入的使用者是否具有延長授權。

#### 圖示

#### 授權等級



標準授權(使用者類型**操作員**)



延長授權(所有其他使用者類型)

### 3.5.2 使用者登出



- ▶ 點擊主功能表內的**使用者登入**
- ▶ 點擊**登出**
- > 使用者已登出
- > 除了**關機**以外，主功能表的功能全部關閉
- > 只有使用者已經登入之後，才能再次使用本產品

## 3.6 設定語言

使用者介面語言為英文。您可依需要變更為其他語言。



- ▶ 點擊主功能表內的**設定**
- ▶ 點擊**使用者**
- > 登入的使用者會用打勾記號表示
- ▶ 選擇登入的使用者
- > 在**語言**下拉式清單中會用國旗指示針對使用者所選取的語言
- ▶ 從**語言**下拉式清單中選擇所要語言的國旗
- > 以選取的語言顯示該使用者介面

## 3.7 使用者介面

### 3.7.1 啟動之後的使用者介面

啟動之後的使用者介面


若啟動自動使用者登入，並且最後登入的使用者為**Operator**類型，則本產品啟動之後顯示**量測**功能表含工作空間及檢測器。

若未啟動自動使用者登入，則本產品開啟**使用者登入**功能表。

進一步資訊: "使用者登入功能表", 31 頁次

### 3.7.2 使用者介面的主功能表

具備QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項的使用者介面

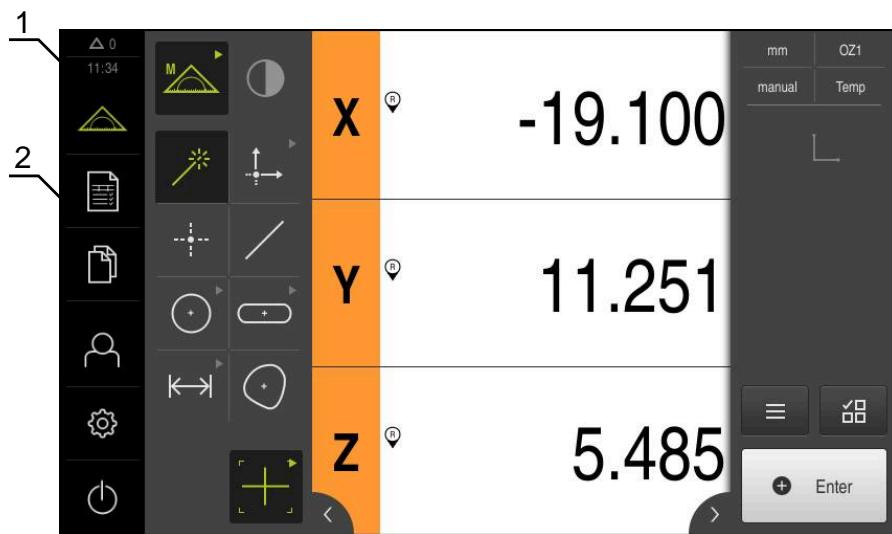

圖形 4: 具備QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項的使用者介面

1 訊息顯示區，顯示未關閉訊息的時間與數量

2 含操作元件的主功能表

#### 主功能表操作元件

操作元件	功能
	<b>訊息</b> 顯示所有訊息的總覽，以及尚未關閉的訊息數
	<b>量測</b> 使用量測程式以及預定義的外型，進行部件的手動量測、建構或定義 <b>進一步資訊:</b> "量測功能表", 26 頁次
	<b>量測報告</b> 根據範本建立量測報告 <b>進一步資訊:</b> "量測報告功能表", 29 頁次
	<b>檔案管理</b> 本產品內可用的檔案管理 <b>進一步資訊:</b> "檔案管理功能表", 30 頁次
	<b>使用者登入</b> 使用者登入與登出 <b>進一步資訊:</b> "使用者登入功能表", 31 頁次
	<b>i</b> 若具備額外許可的使用者( Setup或OEM使用者類型)已登入，則顯示齒輪符號。
	<b>設定</b> 本產品的設定，像是設定使用者、設置感測器或更新韌體 <b>進一步資訊:</b> "設定功能表", 32 頁次

操作元件	功能
	<b>關機</b> 作業系統關機或省電模式啟動 進一步資訊: "關閉功能表", 33 頁次


### 3.7.3 量測功能表

#### 啟動



- ▶ 點擊主功能表內的量測
- > 顯示量測、建構以及定義的使用者介面

含QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項的量測功能表

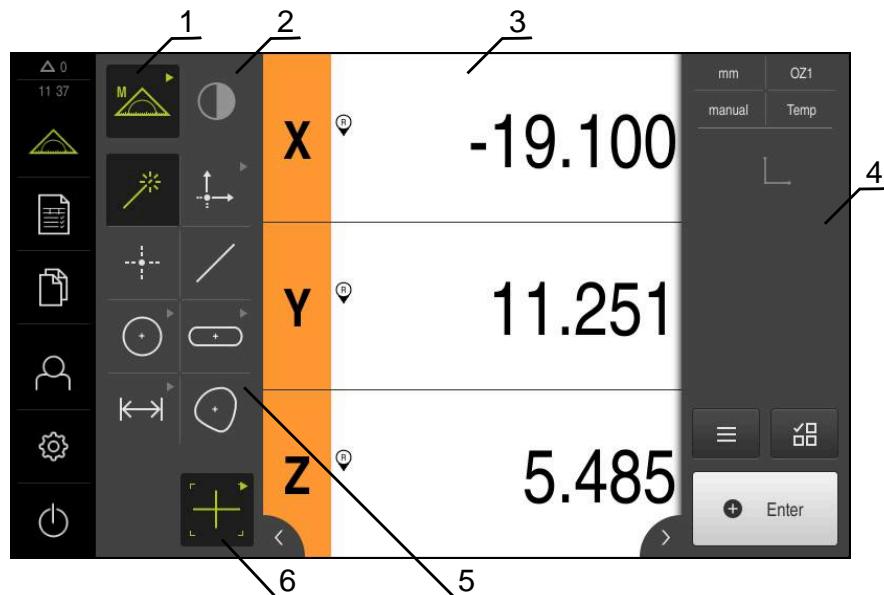

圖形 5: 含QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項的量測功能表

- 1 功能樣板提供手動量測以及定義的功能，選取的功能顯示為啟用的操作元件。
- 2 感測器樣板內含選配的感測器(例如OED)，只有若已啟動軟體選項時才能看見。
- 3 工作空間顯示例如用於建構與定義部件的位置顯示或輸入區域。
- 4 檢測器包括快速進入功能表、位置預覽、部件預覽以及部件清單或程式步驟清單。部件清單內含已經量測、建構或定義的部件。
- 5 外型樣板提供手動量測、建構以及定義的所有外型，外型部分結合成外型群組。選取的外型顯示為啟用的部件。外型樣板上可用的外型依據選取的功能而有不同。
- 6 刀具樣板提供進行所選量測需要的量測刀具。

## 功能樣板

在功能樣板中，可選擇要用於建立新部件的功能。

### 選擇功能



- ▶ 點擊顯示目前功能的控制器，例如手動量測
- > 功能樣板顯示可用的功能
- ▶ 選擇所要的功能

### 功能樣板的控制器

#### 手動量測      定義



進一步資訊: "手動量測功能", 33 頁次

進一步資訊: "定義功能", 37 頁次

### 感測器樣板(軟體選項)

感測器樣板允許選擇要用於量測點獲取的感測器。若只有一個感測器可用，則將自動選取。

### 先決條件

- 感測器已連接至本產品
- 對應的軟體選項已經啟用

### 感測器樣板的控制器

#### 光學邊緣偵測 (OED)



進一步資訊: "使用OED感測器量測的控制器", 34 頁次

### 外型樣板

外型樣板允許選擇要量測、建構或定義的外型。另外，可使用稱為**Measure Magic**的自動外型偵測功能。外型樣板上可用的外型依據選取的功能以及啟動的感測器而有不同。

### 選擇外型

一些外型已分組。用箭頭指示已分組的控制器。



- ▶ 若控制器已分組，請點擊顯示箭頭的控制器
- > 該群組的所有控制器都可供選擇
- ▶ 選擇所要的外型

## 外型樣板的控制器

### Measure Magic



#### 原點



原點

#### 對準



Alignment

#### 參考平面



參考平面

**參考平面的先決條件：**必須已  
設置  
Z軸

#### 點



加工點

#### 偶數



#### 圓



圓

#### 圓弧



圓弧

#### Ellipse



椭圓

#### 溝槽



溝槽

#### 矩形



矩形

#### 距離



距離

#### 角度



角度

#### 任意形狀



### 刀具樣板(感測器專屬)

在刀具樣板內，選擇要用於量測點獲取的量測刀具。在刀具樣板的設定對話方塊內，可設置量測刀具。

#### 先決條件

- 感測器必須已經啟動(軟體選項)

### 選擇量測刀具



- ▶ 點擊顯示目前量測刀具的控制器，例如十字線
- > 刀具樣板顯示所有可用的量測刀具以及 **設定對話方塊**
- ▶ 選擇所要的量測刀具
- ▶ 若需要，變更量測刀具設定值
- ▶ 點擊**關閉**
- > 已套用您的變更

進一步資訊: "OED量測刀具總覽", 35 頁次


### 3.7.4 量測報告功能表

#### 啟動



- ▶ 點擊主功能表內的**量測報告**
- > 顯示用於顯示與建立量測報告的使用者介面

#### 短暫說明

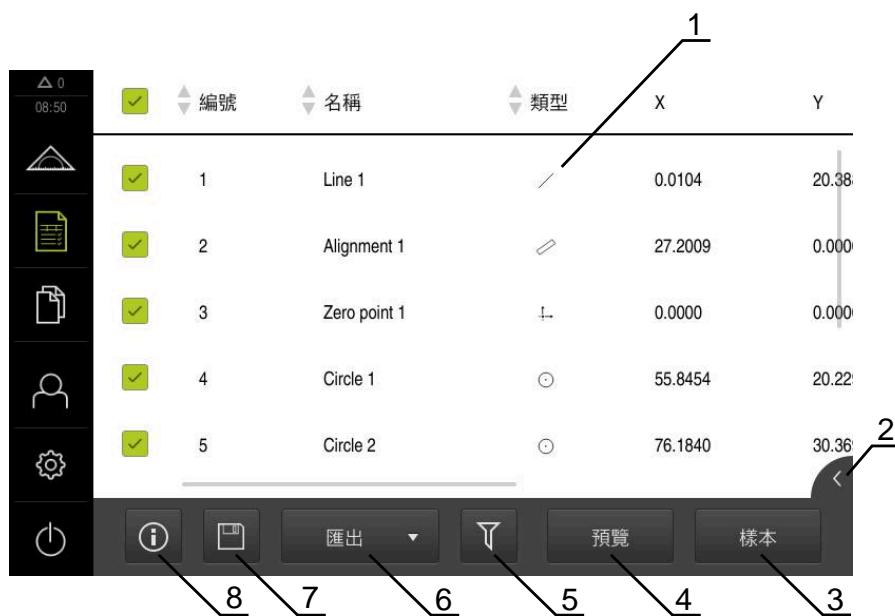

圖形 6: 量測報告功能表

- 1 預設範本清單
- 2 選取範本預覽
- 3 在選取範本上顯示資訊
- 4 列印目前的量測報告預覽
- 5 已量測部件清單的過濾器
- 6 汇出目前的量測報告
- 7 儲存目前的量測報告
- 8 顯示目前報告上的資訊

根據選取的量測報告範本，量測報告功能表顯示已量測部件的清單。

在**量測報告**功能表內，可選擇要用於量測報告內的內容及範本。量測報告可儲存、匯出與列印。


### 3.7.5 檔案管理功能表

呼叫



- ▶ 點擊主功能表內的檔案管理
- > 顯示檔案管理使用者介面

短暫說明

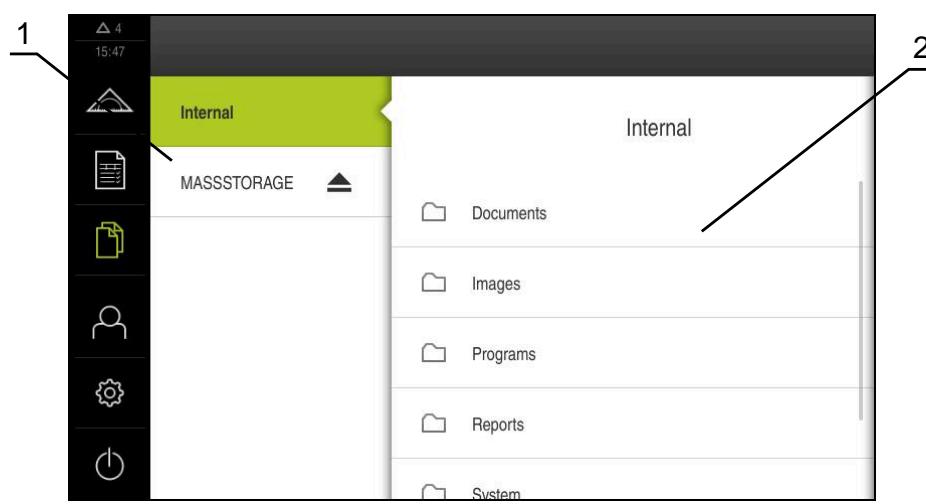

圖形 7: 檔案管理功能表

- 1 可用的儲存位置清單
- 2 所選儲存位置內的資料夾清單

檔案管理功能表顯示儲存在g133產品記憶體內檔案的總覽。


### 3.7.6 使用者登入功能表

#### 呼叫



- ▶ 點擊主功能表內的使用者登入
- > 顯示使用者登入與登出的使用者介面

#### 短暫說明

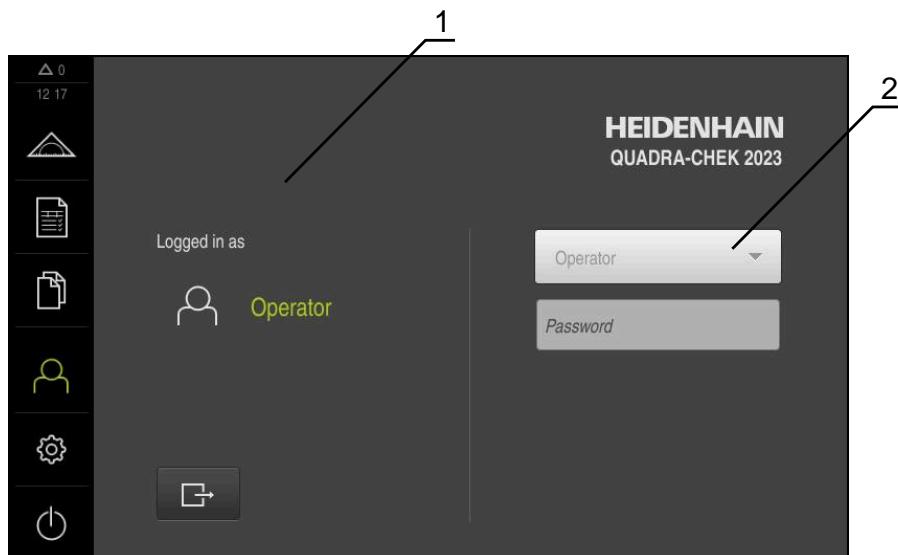

圖形 8: 使用者登入功能表

- 1 顯示已登入的使用者
- 2 使用者登入

使用者登入功能表在左欄內顯示已登入的使用者，而在右欄內顯示登入的新使用者。

若要登入另一位使用者，則已登入的使用者必須先登出。

進一步資訊: "使用者登入與登出", 23 頁次

### 3.7.7 設定功能表

#### 呼叫



- ▶ 點擊主功能表內的**設定**
- > 顯示用於產品設定的使用者介面

#### 短暫說明

△ 0 08:29			設定	一般資訊
△	一般資訊	裝置資訊	2	
△	感測器	螢幕與觸控螢幕	▶	
△	特色	顯示	▶	
△	介面	輸入裝置	▶	
△	使用者	聲音	▶	
△	軸	印表機	▶	

圖形 9: 設定功能表

- 1 設定選項清單
- 2 設定參數清單

**設定** 功能表顯示用於設置本產品的所有選項。您可使用設定參數，調整本產品滿足現場需求。



本產品提供許多授權等級，允許使用者完全或有限制地存取管理與操作功能。

### 3.7.8 關閉功能表

#### 啟動



- ▶ 點擊主功能表內的**關閉**
- > 顯示用於關閉作業系統、用於啟動節能模式以及用於啟動清除模式的操作元件

#### 短暫說明

關閉功能表提供以下選項：

操作元件	功能
	<b>關機</b> QUADRA-CHEK 2000 Demo 關機
	<b>節能模式</b> 關閉螢幕並且作業系統進入節能模式
	<b>清除模式</b> 關閉螢幕；作業系統持續未改變

進一步資訊: "QUADRA-CHEK 2000 Demo – 啟動與關閉", 22 頁次

## 3.8 手動量測功能

運用**手動量測**功能，可在部件上執行以下操作：

- 量測，即從獲取的量測點建立
- 建構，即從現有部件建立



有關這些活動的詳細資訊，請參閱QUADRA-CHEK 2000操作手冊內的「量測」、「量測評估」以及「量測報告」章節。

### 3.8.1 量測部件

若要量測輪廓，像是圓，請獲取分布在輪廓上的量測點。根據選取的外型類型，必須獲取特定數量的量測點。這些量測點的位置參照本產品上選擇的座標系統。本產品從擷取到的量測點(點雲端)，來計算出新部件。

若要手動獲取量測點，例如通過量測顯微鏡或實物投影機上的十字線，請執行如下：



 
- ▶ 點擊主功能表內的**量測**



- ▶ 在功能樣板內選擇**手動量測**



- ▶ 在外型樣板內選擇所要的外型，例如**圓**



- ▶ 在量測工具機上，移動至量測物體上所要位置



- ▶ 若要獲取量測點，請點擊檢測器內的**Enter**



- ▶ 新部件已新增至部件清單。部件對應至所選外型的符號



- ▶ 獲取的量測點數顯示在該符號旁邊

- ▶ 移動到下一個量測點



- ▶ 若要獲取量測點，請點擊檢測器內的**Enter**



- ▶ 要獲取更多量測點，請重複這些步驟



- ▶ 當已經達到所選外型的最少量測點數，則新部件內出現**完成**按鈕



- ▶ 點擊**完成**來完成量測點獲取



- ▶ 根據獲取的量測點計算部件



- ▶ 顯示量測結果預覽

### 3.8.2 使用感測器量測

針對量測點獲取，可使用量測工具機上的OED感測器，像是光學波導(QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項)。

一旦感測器已啟動，則相關量測刀具(刀具樣板)可用。

### 3.8.3 使用OED感測器量測的控制器

#### 先決條件

- OED感測器已經啟動(軟體選項)

## OED量測刀具總覽

若OED感測器已啟動，則刀具樣板包括以下量測刀具。

符號	量測刀具	功能與字元
	十字線	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手動獲取單一量測點</li> <li>■ 亮到暗的轉換無法自動獲取</li> </ul>
	OED	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 啟動量測刀具</li> <li>■ 亮到暗轉換的獲取</li> <li>■ 單一量測點的緩衝區(需要手動確認)</li> </ul> <p>若OED感測器通過一邊緣，則將一量測點緩衝暫存在剪貼簿內。若OED感測器通過另一個邊緣，則覆寫已緩衝的量測點。通過點擊<b>Enter</b>，會將先前緩衝的量測點新增至部件計算當中。</p>
	自動OED	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 啟動量測刀具</li> <li>■ 量測點自動獲取例如在圓與圓弧上</li> <li>■ 亮到暗轉換的獲取</li> </ul> <p>若OED感測器通過一邊緣，則自動獲取一量測點並新增至部件計算當中。</p>

## 設置OED量測刀具

在**設定**對話內，可使用教學程序調整對比設定與OED偏移設定。這些設定適用於所有OED量測刀具，不管教學程序選擇哪個量測刀具。所有變更都傳送至**設定**功能表。



圖形 10: OED量測刀具的**設定**對話

- ▶ 在快速存取功能表內，選擇量測工具機上設定的放大率。
- ▶ 在刀具樣板內，選擇任何所要的OED量測刀具，例如**自動OED**
- ▶ **設定**對話顯示可用的參數
- ▶ 決定教學程序期間所要的參數
- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話
- ▶ 參數儲存用於選取的放大率
- ▶ 針對所有可用放大率重覆此程序


操作元件	意義
Start	<b>OED對比教學程序</b> 開始教學程序來調整對比設定為目前的光線條件
Start	<b>OED臨界教學程序</b> 開始教學程序來調整邊緣偵測的臨界設定
Start	<b>OED偏移教學程序</b> 開始決定十字線與OED感測器之間偏移的教學程序

## 3.9 定義功能

啟動



- ▶ 點擊主功能表內的量測
- ▶ 在功能樣板內選擇定義
- > 已顯示定義功能的控制器與輸入欄位

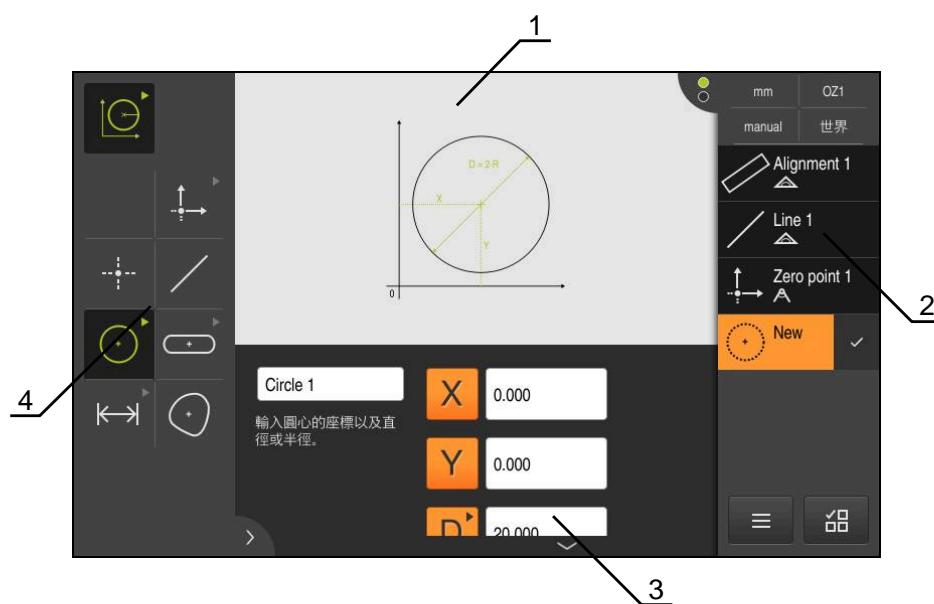

圖形 11: 使用圓形外型的定義功能

- 1 外型顯示
- 2 檢測器內的部件清單
- 3 外型參數的輸入欄位
- 4 外型參數



有關這些活動的詳細資訊，請參閱QUADRA-CHEK 2000操作手冊內的「量測」、「量測評估」以及「量測報告」章節。

## 3.10 位置顯示

本單元的位置顯示顯示出軸位置以及有關已設置軸的額外資訊(若合適)。

### 3.10.1 位置顯示的操作元件

符號	意義
	軸按鍵 <b>軸按鍵功能：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 點擊軸按鍵：開啟位置值的輸入欄位</li> <li>■ 按住軸按鍵：將目前的位置設定為原點</li> </ul>
	參考記號搜尋執行成功
	參考記號搜尋未執行或未偵測到參考記號

## 3.11 自訂工作空間

在量測功能表內，隱藏主功能表、子功能表或檢測器都可增加工作空間。此外，有許多方式來自訂部件畫面。

### 啟動



- ▶ 點擊主功能表內的量測
- > 顯示量測、建構以及定義的使用者介面

### 3.11.1 隱藏與顯示主功能表和子功能表



- ▶ 點擊分頁
- > 主功能表隱藏
- ▶ 再次點擊分頁
- > 子功能表隱藏
- > 箭頭改變方向
- ▶ 要顯示子功能表，請點擊分頁
- ▶ 要顯示主功能表，請再次點擊分頁

### 3.11.2 隱藏或顯示檢測器

只有當使用手動量測功能時才能隱藏檢測器。



- ▶ 點擊分頁
- > 檢測器隱藏
- > 箭頭改變方向
- ▶ 要顯示檢測器，請點擊分頁



## 3.12 使用檢測器

 



檢測器只可用於「量測」功能表內。

### 啟動



- ▶ 點擊主功能表內的量測
- > 顯示量測、建構以及定義的使用者介面

### 3.12.1 檢測器的控制器

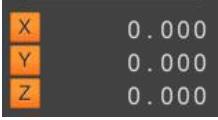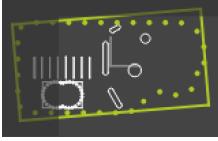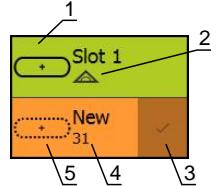控制器	功能								
	<b>快速存取功能表</b> 快速存取功能表顯示手動量測、建構以及定義的當前設定： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 線性值的單位(公釐或英吋)</li> <li>■ 使用放大</li> <li>■ 量測點獲取的類型(自動或手動)</li> <li>■ 使用的座標系統</li> </ul> <p>► 若要調整快速存取功能表的設定，請點擊快速存取功能表</p>								
	<b>位置預覽</b> 位置預覽顯示目前的軸位置。若尚未執行參考記號搜尋，則軸位置顯示為紅色。 <ul style="list-style-type: none"> <li>► 若要在工作空間內顯示位置預覽，請點擊位置預覽</li> <li>&gt; 位置顯示此時顯示於工作空間內</li> <li>&gt; 在檢測器內顯示工作空間的當前內容</li> </ul>								
	<b>部件預覽</b> 部件預覽顯示已經量測、建構或定義部件的縮小檢視。 <ul style="list-style-type: none"> <li>► 若要在工作空間內顯示部件畫面，請點擊部件預覽</li> <li>&gt; 此時部件畫面顯示於工作空間內</li> <li>&gt; 在檢測器內顯示工作空間的當前內容</li> </ul>								
	<b>部件清單</b> 部件清單列出所有已量測、已建構或已定義的部件。部件清單提供以下資訊： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1：含符號、名稱與連續號碼的部件</li> <li>■ 2：用於建立部件的功能</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>符號</th> <th>意義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>量測的部件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建構的部件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>定義的部件</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3：完成量測點獲取</li> <li>■ 4：已經獲取的量測點數</li> <li>■ 5：新獲取的部件，含符號</li> </ul> <p>每個部件都內含量測結果的細節以及可選取的公差。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► 若要顯示量測值並調整公差，請將部件拖曳到工作空間內</li> <li>&gt; 此時在工作空間內開啟含概述和公差分頁的細節對話</li> <li>► 若要選擇或取消選擇部件，請一個接著一個點擊部件</li> <li>&gt; 選取的部件會呈現綠色反白</li> <li>► 若要刪除部件，請向右將部件拖曳到檢測器之外</li> </ul>	符號	意義		量測的部件		建構的部件		定義的部件
符號	意義								
	量測的部件								
	建構的部件								
	定義的部件								

控制器	功能
	<p><b>量測結果預覽</b>            在量測處理完成之後，在工作空間內出現量測結果預覽並且顯示有關該量測部件的資訊。針對每一外型類型，可定義要顯示於量測結果預覽中的參數。哪個參數可用取決於特定外型類型。            您可在量測結果預覽中調整座標系統。            然後可透過RS-232介面，將來自量測結果預覽的內容傳輸給電腦。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;">  有關量測值輸出的詳細說明，請參閱QUADRA-CHEK 2000操作手冊內的「量測評估」章節。         </div>
	<p><b>程式步驟清單</b>            程式步驟清單顯示量測期間發生的所有動作。其顯示取代檢測器內的部件清單。            程式步驟可結合並儲存為量測程式。</p>
	<p><b>輔助功能</b>            輔助功能包含以下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在部件清單與程式步驟清單之間切換畫面</li> <li>■ 建立、儲存以及開啟程式</li> <li>■ 在工作空間內呼叫程式控制</li> <li>■ 開啟並儲存座標系統</li> <li>■ 從部件清單當中刪除選取的部件或所有部件</li> </ul>
	<p><b>部件選擇</b>            相同外型類型中部件的多重選擇</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 點擊 <b>部件選擇</b></li> <li>▶ 若要選擇部件清單中外型類型的所有部件，請點擊所要的外型類型。</li> <li>▶ 用<b>確定</b>確認</li> <li>▶ 選取的部件會呈現綠色反白</li> </ul>

控制器	功能
	<b>Enter</b> 用以下選項獲取量測點： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 若關閉量測點獲取，則將手動獲取量測點</li><li>■ 若啟動自動量測點獲取，則在控制器內將顯示一個紅點。     將在設定截止時間經過之後獲取量測點</li></ul>

### 3.12.2 擴充部件清單或程式步驟清單

若部件清單或程式步驟清單包括至少一個部件或程式步驟，其可擴充。



- ▶ 點擊開關
- > 部件清單或程式步驟清單已擴充
- > 下方開關顯示為綠色
- ▶ 點擊開關
- > 將恢復上一個畫面
- > 上方開關顯示為綠色





# 4

軟體組態

## 4.1 概觀



確定在執行底下說明的動作之前，已經閱讀並了解"基本操作"章節。

進一步資訊: "基本操作", 17 頁次

在成功安裝之後正確使用QUADRA-CHEK 2000 Demo之前，需要設置QUADRA-CHEK 2000 Demo。本章節說明如何進行下列設定：

- 設定語言
- 啟動軟體選項
- 選擇產品版本(選擇性)
- 複製組態檔案
- 上載組態資料

## 4.2 設定語言

使用者介面語言為英文。您可依需要變更為其他語言。



► 點擊主功能表內的**設定**



► 點擊**使用者**

- > 登入的使用者會用打勾記號表示
- > 選擇登入的使用者
- > 在**語言**下拉式清單中會用國旗指示針對使用者所選取的語言
- > 從**語言**下拉式清單中選擇所要語言的國旗
- > 以選取的語言顯示該使用者介面

## 4.3 啟動軟體選項

您也可使用QUADRA-CHEK 2000 Demo來模擬取決於軟體選項的特性和功能。若要模擬，必須用使用許可金鑰啟用軟體選項。所需的使用許可金鑰儲存在QUADRA-CHEK 2000 Demo資料夾結構內一使用許可檔案內。

您必須讀取使用許可檔案，以便啟用可用的軟體選項。



- ▶ 點擊主功能表內的設定
- > 顯示本產品設定



圖形 12: 設定功能表



- ▶ 點擊 服務
- ▶ 依序開啟：
  - 軟體選項
  - 啟動選項
  - 點擊 讀取使用許可檔案
- ▶ 在對話方塊中，選擇儲存位置：
  - 選擇 Internal
  - 選擇 User
- ▶ 選擇PcDemoLicense.xml使用許可檔案
- ▶ 使用選擇確認選擇
- ▶ 點擊 確定
- ▶ 啟動使用許可金鑰
- ▶ 點擊 確定
- ▶ 提示重新啟動本產品
- ▶ 執行重新啟動
- ▶ 功能取決於可用的軟體選項

## 4.4 選擇產品版本(選擇性)

QUADRA-CHEK 2000可用於不同版本。這些版本的差異在於可連接編碼器的介面：

- QUADRA-CHEK 2013版本用於具備1 V<sub>PP</sub>介面的編碼器
- 用於含TT介面的QUADRA-CHEK 2023編碼器版本
- 用於含許多介面(1 V<sub>PP</sub>和TTL)的QUADRA-CHEK 2093編碼器版本

在 設定 功能表內，可選擇要用 QUADRA-CHEK 2000 Demo模擬的版本



- ▶ 點擊主功能表內的設定



- ▶ 點擊 服務
- ▶ 點擊 產品名稱
- ▶ 選擇所要的版本
- > 此時提示重新啟動
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo備妥用於 的所要版本中

## 4.5 複製組態檔案

在載入QUADRA-CHEK 2000 Demo內的組態資料之前，必須先將下載的組態檔案DemoBackup.mcc複製到QUADRA-CHEK 2000 Demo可存取的區域。

- ▶ 移動至暫存資料夾
- ▶ 例如，將組態檔案DemoBackup.mcc複製到以下資料夾：C: ▶ HEIDENHAIN  
▶ [產品名稱] ▶ ProductsMGE5 ▶ Metrology ▶ [產品縮寫] ▶ 使用者 ▶ User



為了讓QUADRA-CHEK 2000 Demo存取組態檔案DemoBackup.mcc。  
當儲存檔案時必須維持下列路徑部分：▶ [產品名稱] ▶ ProductsMGE5  
▶ Metrology ▶ [產品縮寫] ▶ user ▶ User。

- > 組態檔案可由QUADRA-CHEK 2000 Demo存取

## 4.6 上載組態資料



在上載組態檔案之前，必須先啟動使用許可金鑰。

進一步資訊：“啟動軟體選項”，45 頁次

為了設置QUADRA-CHEK 2000 Demo供在電腦上使用，必須上傳**DemoBackup.mcc**組態檔案。



- ▶ 點擊主功能表內的**設定**
- > 顯示本產品設定



圖形 13: 設定 menu



- ▶ 點擊 **服務**
- ▶ 依序開啟：
  - 備份與復原組態
  - 復原組態
  - 完成復原
- ▶ 在對話中，選擇儲存位置：
  - Internal
  - User
- ▶ 選擇**DemoBackup.mcc**組態檔案
- ▶ 使用選擇確認選擇
- > 已經套用設定
- > 提示關閉應用程式
- ▶ 點擊 **確定**
- > QUADRA-CHEK 2000 Demo 關閉並且Microsoft Windows 視窗已關閉
- ▶ 重新啟動QUADRA-CHEK 2000 Demo
- > 此時QUADRA-CHEK 2000 Demo 備妥供使用



# 5

快速啟動

## 5.1 概觀

在本章節內，使用範例來說明典型量測程序的步驟。步驟範圍例如從校準量測物體與量測部件到建立量測報告。



有關這些活動的詳細資訊，請參閱QUADRA-CHEK 2000操作手冊內的「量測」、「量測評估」以及「量測報告」章節。



確定在執行底下說明的動作之前，已經閱讀並了解"基本操作"章節。  
進一步資訊: "基本操作", 17 頁次

## 5.2 進行量測

### 5.2.1 使用OED感測器量測



此處顯示的量測無法用QUADRA-CHEK 2000 Demo模擬，因為無編碼器或感測器時，不可能獲取對應的量測點。然而，您可使用本說明來熟悉最重要的功能與使用者介面。


針對使用OED感測器來量測邊緣與輪廓，許多量測刀具可用於獲取量測點。

進一步資訊: "OED量測刀具總覽", 35 頁次

#### 校準量測物體

在評估量測點之前，需要校準量測物體。在此處理期間，已經決定量測物體的座標系統(工作座標系統)，這指定於技術圖內。

如此可將量測值與技術圖內的資料比較並評估。

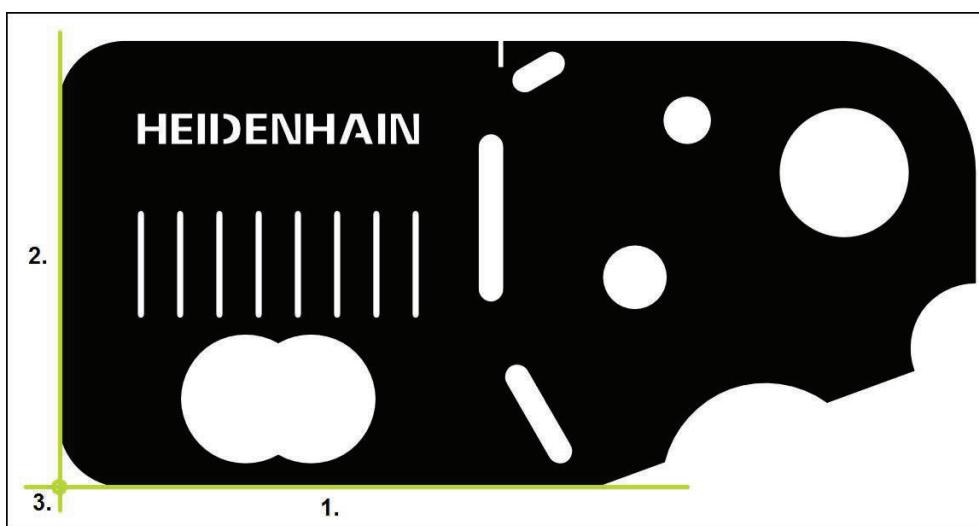

圖形 14: 校準2-D展示工件的範例

量測物體通常以下列步驟校準：

- 1 量測校準物
- 2 量測直線
- 3 建構原點

## 量測校準物

根據技術圖定義校準的參考邊緣。



- ▶ 點擊主功能表內的量測



- ▶ 在功能樣板內選擇手動量測



- ▶ 若多個感測器可用，則在感測器樣板內選擇OED感測器

> 顯示外型樣板以及OED量測刀具

> 此時工作空間顯示位置顯示

> 在快速存取功能表內，選擇量測工具機上設定的放大率。

> 若需要，選擇快速存取功能表內的XY投影平面



- ▶ 在外型樣板內選擇對準



- ▶ 在刀具樣板內選擇自動OED

> 使用OED感測器多次通過參考邊緣

> 新部件顯示在部件清單內

> 每次通過參考邊緣就新增一個新量測點



**i** 沿著整個邊緣長度分配量測點，這將角度誤差降至最低。



- ▶ 點擊新部件內的完成

> 校準顯示在部件清單內

> 顯示量測結果預覽



圖形 15: 部件清單內的對準 部件，含量測結果預覽

## 量測直線

量測當成第二參考邊緣的直線。



- 在外型樣板內選擇偶數



- 在刀具樣板內選擇自動OED
- 使用OED感測器多次通過參考邊緣
- > 新部件顯示在部件清單內
- > 每次通過參考邊緣就新增一個新量測點



沿著整個邊緣長度分配量測點，這將角度誤差降至最低。



- 點擊新部件內的完成
- > 直線顯示在部件清單內
- > 顯示量測結果預覽




圖形 16: 部件清單內的偶數 部件，含 量測結果預覽

### 建構原點

將原點建構在校準與直線之間的交點上。




- ▶ 在外型樣板內選擇 **原點**
- ▶ 選擇檢測器內或部件畫面內的**對準**和**偶數部件**
- > 選取的部件顯示為綠色
- > 新部件顯示在部件清單內
- ▶ 點擊新部件內的**完成**
- > 原點顯示在部件清單內
- > 已經決定量測物體的工作座標系統
- ▶ 點擊**部件預覽**
- > 座標系統顯示於工作空間內

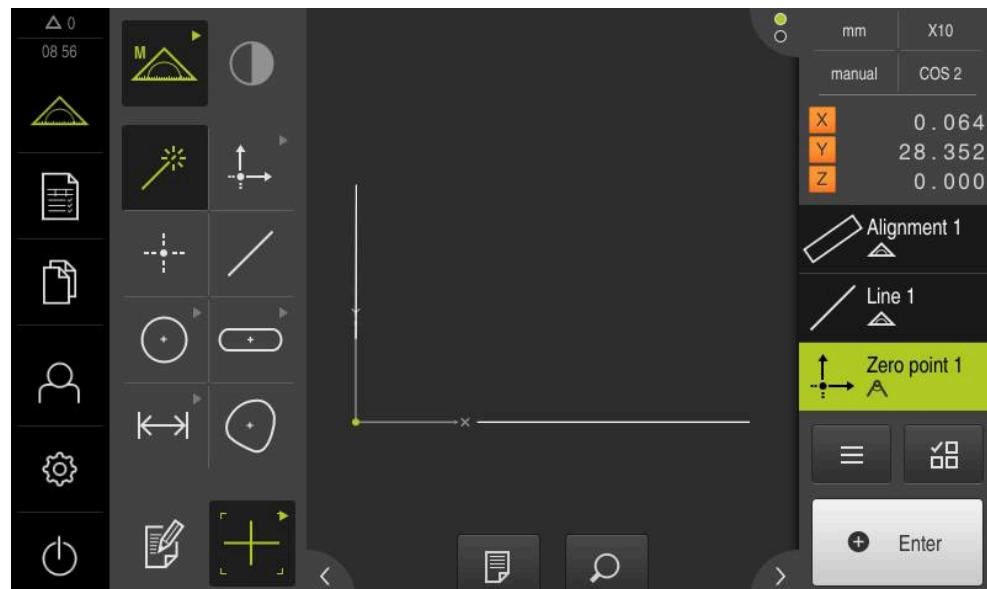

圖形 17: 具備座標系統內所顯示原點的工作空間

## 量測部件

若要量測部件，可使用外型樣板的外型。

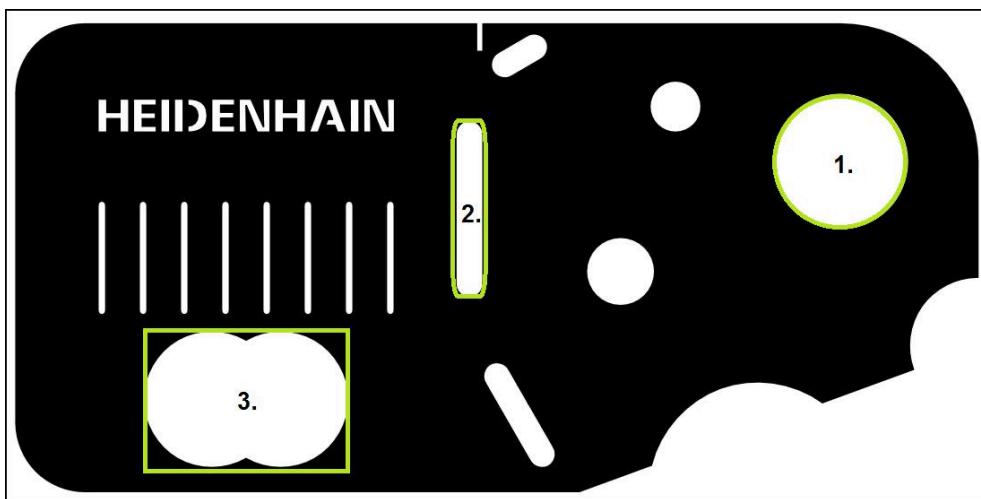

圖形 18: 量測2-D展示工件的範例

下列小節描述量測以下部件：

- 1 圓
- 2 溝槽
- 3 任意形狀

### 量測圓

量測一圓最少需要三個量測點。針對量測點獲取，可使用例如**OED**量測刀具。



- ▶ 點擊主功能表內的**量測**
- ▶ 在功能樣板內選擇**手動量測**
- ▶ 若多個感測器可用，則在感測器樣板內選擇**OED感測器**
- ▶ 顯示外型樣板以及OED量測刀具
- ▶ 此時工作空間顯示位置顯示
- ▶ 在快速存取功能表內，選擇量測工具機上設定的放大率。
- ▶ 在外型樣板內選擇**Measure Magic**
  
- 或
- ▶ 在外型樣板內選擇**圓**
- ▶ 在刀具樣板內選擇**OED**
- ▶ 使用OED感測器，橫越圓的邊緣
- ▶ 本產品將量測點記錄並儲存在剪貼簿內
- ▶ 若要確認量測點獲取，請點擊檢測器內的**Enter**
- ▶ 新部件顯示在部件清單內



若OED感測器通過一邊緣，則將量測點記錄在剪貼簿內。  
若要新增量測點至部件的點雲端，請點擊檢測器內的**Enter**。

- ▶ 要獲取更多量測點，請重複這些步驟



- ▶ 點擊新部件內的完成
- > 圓顯示在部件清單內
- > 顯示量測結果預覽



圖形 19: 部件清單內的圓 部件 · 含 量測結果預覽

### 量測溝槽

需要最少五個量測點，以便量測一溝槽。若要獲取量測點，可使用例如**自動OED量測刀具**。將至少兩個量測點放在第一長邊上，至少一個量測點放在第二長邊上以及溝槽的每一弧上。



- ▶ 在外型樣板內選擇溝槽



- ▶ 在刀具樣板內選擇**自動OED**
- ▶ 使用OED感測器多次通過溝槽的邊緣
- > 新部件顯示在部件清單內
- > 每次通過邊緣就新增一個新量測點



盡可能沿著第一長邊的整個長度分配量測點。



- ▶ 點擊新部件內的完成
- > 溝槽顯示在部件清單內
- > 顯示量測結果預覽



圖形 20: 部件清單內的溝槽 部件，含 量測結果預覽

## 量測任意形狀

量測一任意形狀最少需要三個量測點。針對量測點獲取，可使用例如**自動OED量測刀具**。根據特定設定，多個量測點會自動沿著整個輪廓分配。



- ▶ 在外型樣板內選擇**任意形狀**



- ▶ 在刀具樣板內選擇**自動OED**
- ▶ 使用OED感測器多次通過任意形狀的邊緣
- > 新部件顯示在部件清單內
- > 每次通過邊緣就新增一個新量測點



盡可能沿著部件輪廓平均分配量測點。



- ▶ 點擊新部件內的完成
- > 任意形狀顯示在部件清單內
- > 此時顯示量測結果預覽



圖形 21: 部件清單內的**任意形狀** 部件，含量測結果預覽

### 5.2.2 刪除部件

若量測失敗，則可從部件清單刪除一或多個部件。



只要其他部件參照像是零點、校準或參考平面這些部件，參照部件就無法刪除。

- ▶ 從部件清單選擇所要的部件
- > 選取的部件顯示為綠色
- ▶ 點擊檢測器內的**輔助功能**
- ▶ 點擊**刪除選擇**
- ▶ 若要刪除所有部件，請點擊**全部刪除**
- ▶ 點擊**關閉**來關閉雜項功能




## 5.3 顯示與編輯量測結果

每一已量測部件都可在**細節對話**內評估與編輯。

- 若要開啟**細節對話**，請從部件清單拖曳對應部件進入工作空間

### 短暫說明

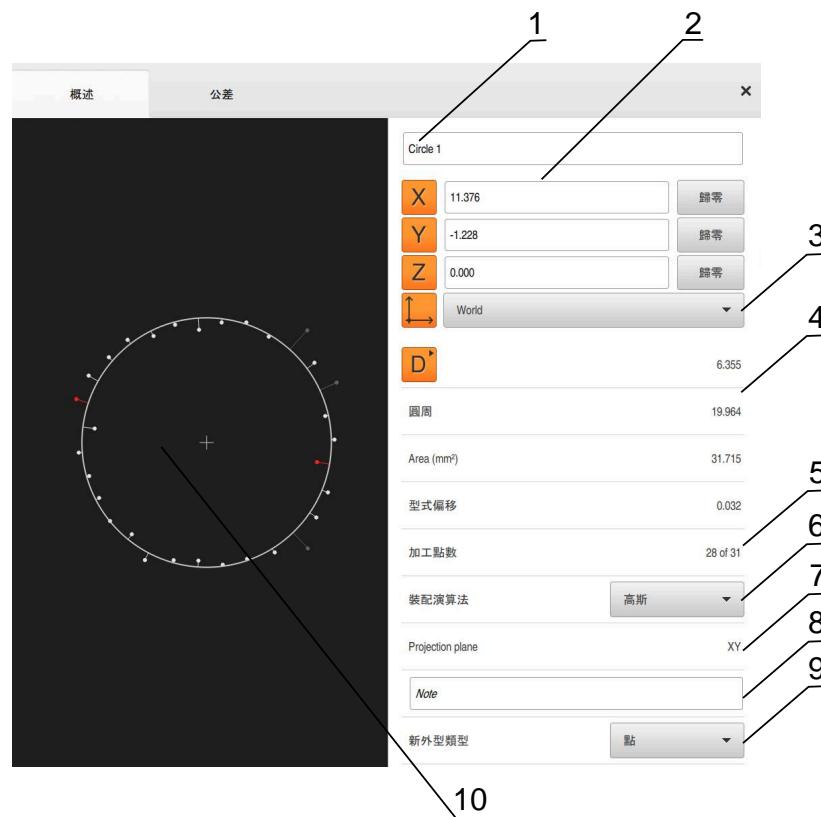

圖形 22: 細節對話內的概述分頁

- 1 部件名稱
- 2 中心點的軸位置
- 3 部件座標值所參照的座標系統
- 4 部件參數，取決於外型類型：對於圓外型類型，可在半徑與直徑之間切換
- 5 用於計算部件的量測點數
- 6 用於計算不見得裝配演算法；取決於量測點的外型與數量
- 7 部件所要投影的2-D平面；「3D」顯示沒有投影
- 8 注意文字欄位：若注釋已啟動，則其內容將顯示在部件畫面內
- 9 部件可轉換的外型類型清單
- 10 量測點與形狀的畫面

### 5.3.1 重新命名部件


- ▶ 從部件清單當中將部件拖曳到工作空間內
- > 顯示**細節對話方塊**，內含選取的**概述分頁**
- ▶ 點擊內含目前名稱的輸入欄位
- ▶ 輸入部件的新名稱
- ▶ 使用**RET**確認輸入**RET**
- > 新名稱顯示在部件清單內
- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話



### 5.3.2 選擇裝配演算法

您可根據量測的部件調整裝配演算法。依預設使用高斯裝配演算法。

- ▶ 從部件清單當中將部件，例如**圓**，拖曳到工作空間內
- > 顯示**細節對話方塊**，內含選取的**概述分頁**
- > 在**裝配演算法**下拉式清單中顯示所使用的裝配演算法
- ▶ 在**裝配演算法** 下拉式清單中，選擇所要的裝配演算法(例如，**最小外接**)
- > 根據所選的裝配演算法來顯示部件

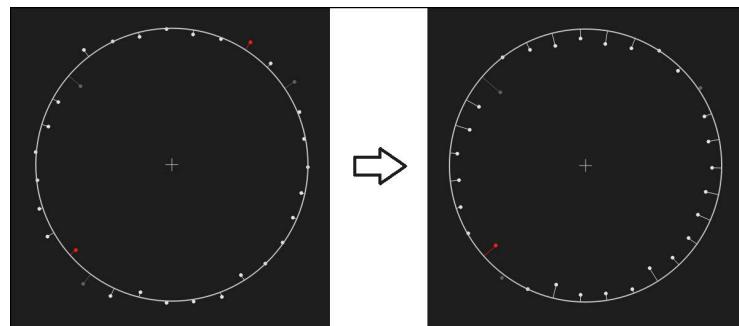

圖形 23: 具備新裝配演算法的圓部件

- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話



### 5.3.3 轉換部件


部件可轉換成不同的外型類型。在**細節**對話內以下拉式清單提供可能外型類型的清單。

- ▶ 從部件清單當中將**Slot**部件拖曳到工作空間內
- > 顯示**細節**對話方塊，內含選取的**概述**分頁
- > 顯示部件的外型類型
- ▶ 在**新外型類型**下拉式清單內，選擇**點**外型類型



目前尚未支援**2-D外型**外型類型。

- > 部件顯示在新類型內

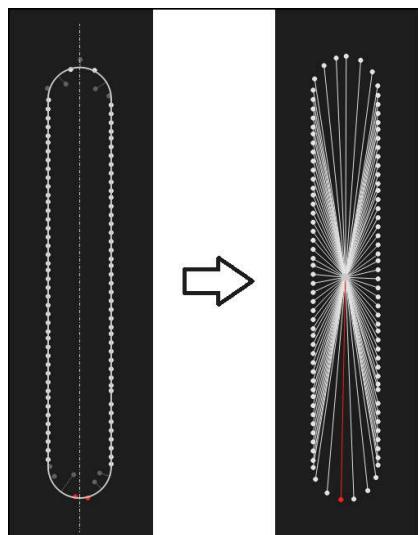


圖形 24: 外型類型從溝槽變更為點

- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話



### 5.3.4 變更公差

在 公差分頁上，可調整用於已量測部件的公差。公差已經分組。

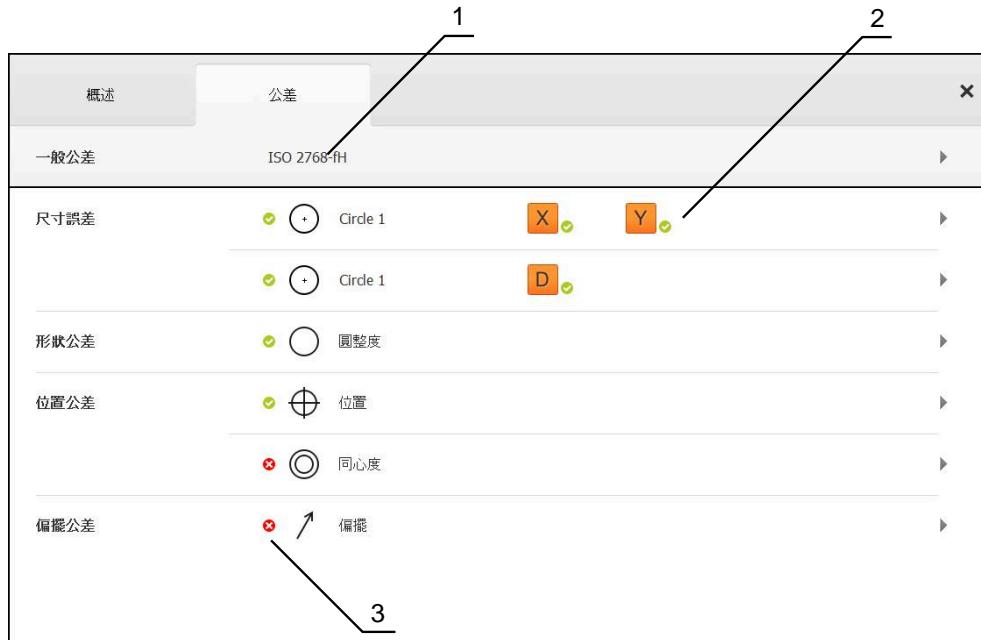


圖形 25: 細節對話，含公差分頁

- 1 顯示一般公差
- 2 根據部件的公差清單
- 3 公差的狀態：啟動並在公差之內或啟動並在公差之外

在 公差分頁上，可定義部件的外型公差。公差已經分組。

- ▶ 從部件清單當中將部件(例如圓)拖曳到工作空間內
- ▶ 顯示 細節對話，並選取 概述分頁
- ▶ 點擊 公差 分頁
- ▶ 顯示所選取部件公差的分頁
- ▶ 點擊尺寸公差X
- ▶ 顯示所選尺寸公差的概述

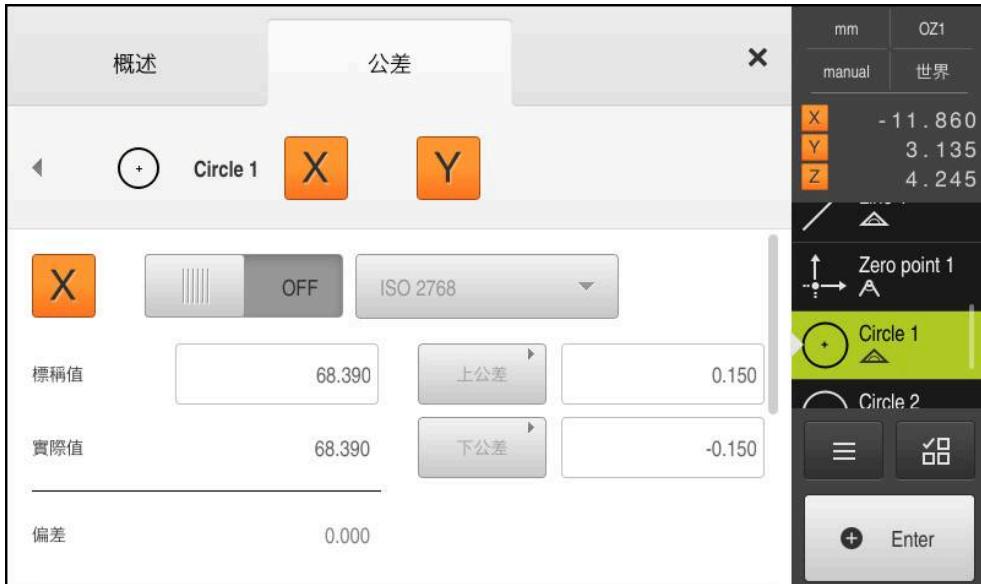

圖形 26: 尺寸公差概述含啟動的X



- ▶ 使用**ON/OFF**滑桿啟動量測值的公差標註
- > 選擇與輸入欄位變成啟用
- ▶ 點擊**標稱值**輸入欄位，並輸入**76.2**
- ▶ 使用**RET**確認輸入
- ▶ 點擊**上公差**輸入欄位，並輸入**0.1**
- ▶ 使用**RET**確認輸入
- ▶ 點擊**下公差**輸入欄位，並輸入**0.1**
- ▶ 使用**RET**確認輸入
- > 若標稱值超出公差，則用紅色顯示
- > 若標稱值在公差之內，則用綠色顯示
- ▶ 點擊**上一步**
- > 顯示**公差分頁**

> 公差檢查的結果顯示在**公差分頁**內，並且在關閉對話之後，顯示在部件清單內，使用以下符號：




啟動的公差已維護



超出一或多個已啟動的公差

### 5.3.5 調整注釋

您可新增注釋給部件畫面內的每一部件(例如量測資訊或資訊文字)。

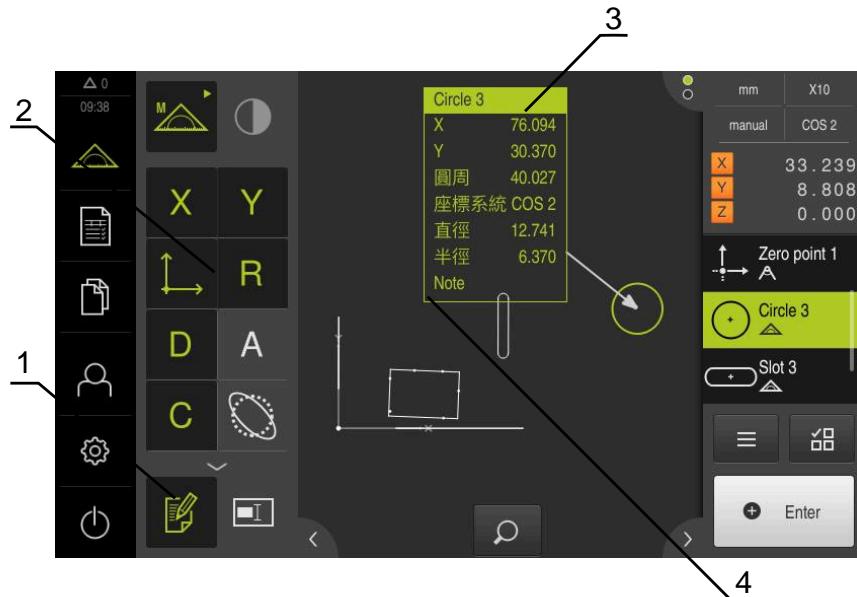

圖形 27: 注釋的操作元件以及含注釋的部件

- 1 操作元件編輯注釋
- 2 新增注釋的操作元件
- 3 量測資訊
- 4 解釋文字

## 5.4 建立量測報告

建立量測報告需要以下步驟：

- "選擇部件和範本"
- "在量測工作上輸入資訊"
- "選擇文件設定"
- "儲存量測報告"
- "匯出或列印量測報告"

 
### 5.4.1 選擇部件和範本



- ▶ 點擊主功能表內的量測報告
- > 根據最後選取的量測報告範本，顯示量測報告清單
- > 清單內所有部件都已啟動，並且方塊以綠色顯示
- ▶ 若要變更量測報告範本，請點擊樣本
- ▶ 選擇所要的量測報告範本
- ▶ 點擊OK
- > 量測報告清單調整成選取的量測報告範本

#### 篩選部件

您可利用許多標準篩選部件功能表內的部件清單。這表示只顯示符合篩選條件的部件，例如只具有特定最小直徑的圓。您可使用任何篩選組合。



篩選功能控制如何顯示部件清單，並不會影響量測報告的內容。



► 點擊 **篩選**



- 在對話內選擇所要的篩選標準
- 選擇操作員
- 選擇功能
- 點擊**關閉**來啟動篩選標準



篩選條件	使用者	功能
類型	<b>是</b>	只顯示選取的外型類型之部件。
	<b>不是</b>	只顯示外型類型尚未選取的部件。
尺寸	<b>等於</b>	只顯示指定尺寸的部件。
	<b>大於</b>	只顯示大於指定尺寸的部件。
	<b>小於</b>	只顯示小於指定尺寸的部件。
公差	<b>是</b>	只顯示滿足所選取特性的部件。
	<b>不是</b>	只顯示不滿足所選取特性的部件。
創建類型	<b>是</b>	只顯示滿足所選取特性的部件。
	<b>不是</b>	只顯示不滿足所選取特性的部件。

#### 5.4.2 在量測工作上輸入資訊



可用的資訊取決於範本組態。



- ▶ 點擊 **資訊**
- ▶ 在工作輸入欄位內，輸入**Demo1**來識別該量測工作
- ▶ 用**RET**確認輸入
- ▶ 將量測物體的零件編號**681047-02**輸入**文件編號**輸入欄位內
- ▶ 用**RET**確認輸入
- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話



#### 5.4.3 選擇文件設定



- ▶ 點擊 **資訊**
- ▶ 點擊 **文件 分頁**
- ▶ 在**日期和時間格式**下拉式清單中，選擇**YYYY-MM-DD hh:mm**(日期與時間)格式
- ▶ 點擊**關閉**來關閉對話



#### 5.4.4 開啟預覽

在預覽中可顯示部件與量測報告。

開啟部件預覽



- ▶ 點擊**分頁**
- > 部件預覽開啟
- > 箭頭改變方向
- ▶ 若要關閉部件預覽，請點擊**分頁**



若新增注釋至您的部件，則將顯示在部件預覽中。

進一步資訊: "調整注釋", 63 頁次

開啟量測報告預覽

- ▶ 點擊 **預覽**
- > 量測報告預覽開啟
- ▶ 若要瀏覽頁面，請點擊預覽窗格的左邊緣或右邊緣
- ▶ 點擊**關閉**來關閉預覽



#### 5.4.5 儲存量測報告

以XMR資料格式儲存量測報告。



- ▶ 點擊 **另存新檔**
- ▶ 在對話中，選擇儲存位置，例如 **Internal/Reports**
- ▶ 輸入量測報告的名稱
- ▶ 用**RET**確認輸入
- ▶ 點擊 **另存新檔**
- > 已儲存量測報告



已經針對目前的韌體版本變更XMR資料格式。您無法開啟或編輯以先前XMR資料格式版本儲存的檔案。

#### 5.4.6 匯出或列印量測報告

量測報告可匯出為PDF檔案。

##### 匯出量測報告

- ▶ 在**匯出**下拉式清單內，選擇 **匯出為PDF**匯出格式
- ▶ 在對話內選擇**Internal/Reports**儲存位置
- ▶ 輸入名稱**Demo1**給量測報告
- ▶ 使用**RET**確認輸入
- ▶ 點擊**另存新檔**
- > 量測報告以選取的格式匯出，並儲存在該儲存位置內

#### 5.4.7 開啟量測報告

在**檔案管理**主功能表內，可開啟已儲存的報告。



- ▶ 點擊主功能表內的**檔案管理**
- ▶ 選擇**Internal/Reports**儲存位置
- ▶ 選擇所要的**Demo1.pdf**檔案
- > 顯示預覽影像以及有關該檔案的資訊



圖形 28: 量測報告以及檔案資訊的預覽



- ▶ 若要顯示量測報告，請點擊**檢視**
- ▶ 顯示檔案內容
- ▶ 點擊**關閉**來關閉檢視

# 6

量測報告範本

## 6.1 概述

本章節說明如何使用QUADRA-CHEK 2000 Demo建立自己的量測報告範本，並傳輸至您的單元，如此可使用範本來在單元上建立量測報告。



確定在執行底下說明的動作之前，已經閱讀並了解"基本操作"章節。

**進一步資訊:** "基本操作", 17 頁次

### 短暫說明


在**量測報告**功能表內，可建立量測任務的詳細報告。您可將一或多個已量測部件記錄在量測報告內，量測報告可列印、匯出與儲存。對於量測報告的建立，可在許多標準範本之間選擇。

使用QUADRA-CHEK 2000 Demo展示PC軟體，可建立自己的報告範本，然後傳輸至您的單元。如此您自己的自訂範本出現在**量測報告**功能表內標準範本旁邊，並且可用來建立量測報告。

### 啟動



▶ 點擊主功能表內的**量測報告**

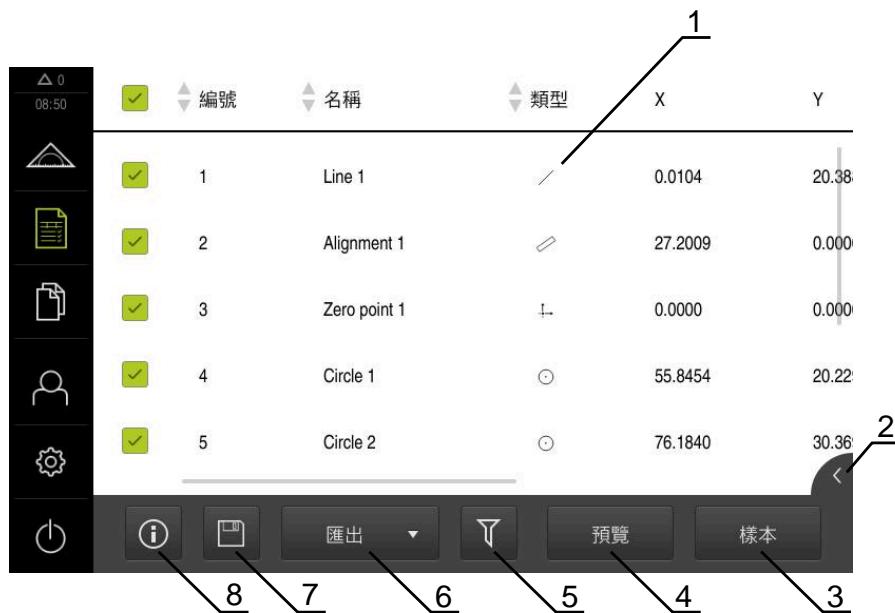

圖形 29: 量測報告功能表

- 1 預設範本清單
- 2 選取範本預覽
- 3 在選取範本上顯示資訊
- 4 列印目前的量測報告預覽
- 5 已量測部件清單的過濾器
- 6 備份目前的量測報告
- 7 儲存目前的量測報告
- 8 顯示目前報告上的資訊

## 6.2 建立與編輯範本

使用編輯器，可建立或編輯自己的量測報告範本。


建立新範本需要以下步驟：

- 使用編輯器開啟新範本
- 編輯量測報告的預設設定
- 設置頁眉
- 設置報告標題
- 定義量測報告的資料
- 儲存範本

### 6.2.1 使用編輯器開啟新範本

從現有的範本可新增或建立新範本。

- |  |  |
|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 點擊主功能表內的量測報告</li> <li>▶ 將電腦螢幕上的軟體視窗最大化</li> <li>▶ 點擊樣本</li> <li>&gt; 新增按鈕出現在範本清單中</li> <li>▶ 點擊新增來建立新範本</li> <li>&gt; 顯示新範本的預設設定</li> </ul> |
|  |  |

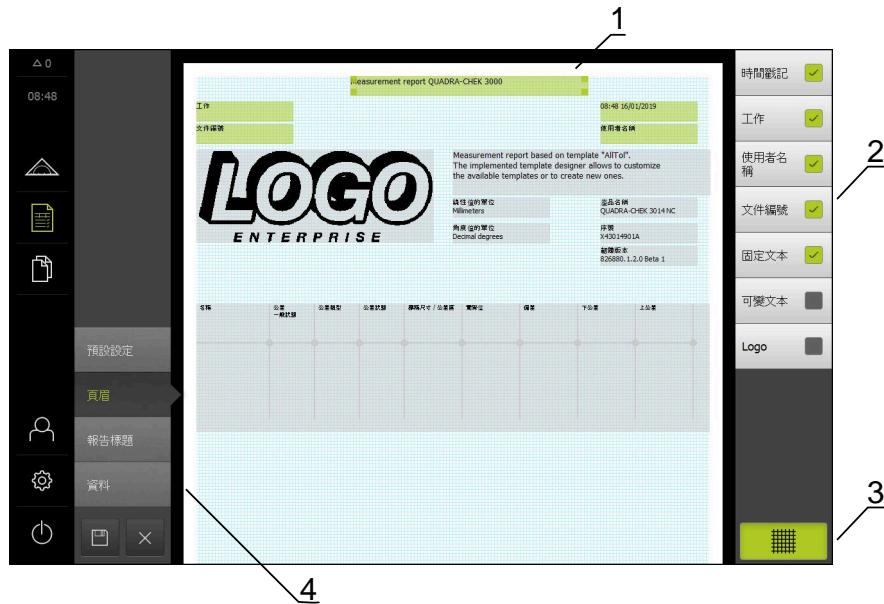

圖形 30: 量測報告範本編輯器

- 1 範本區域
- 2 配置中的表單欄位
- 3 表單欄位清單
- 4 用於在編輯器內顯示與隱藏輔助線的格線控制器

### 隱藏或顯示輔助線

輔助線的格線顯示在背景當中，幫助對齊表單內的欄位。輔助線格線並不會列印出來。



輔助線的格線總是啟動。表單的所有欄位都會自動與之對齊。



► 點擊格線來顯示或隱藏輔助線的格線

## 6.2.2 編輯量測報告的預設設定

- ▶ 從**模板**下拉式清單中選擇要做為基礎的預設範本
- ▶ 若要調整線性量測值的量測單位，請在**線性值的單位**下拉式清單內選擇所要的量測單位
  - **公釐**: : 以公釐顯示
  - **英吋**: : 以英吋顯示
- ▶ 若要減少或增加顯示的**線性值的小數**，請點擊-或+
- ▶ 若要調整角度量測值的量測單位，請在**角度值的單位**下拉式清單內選擇所要的量測單位
  - **十進位度數**: 以度數顯示
  - **放射**: 以徑度顯示
  - **度-分-秒**: 以度，分和秒顯示
- ▶ 若要調整日期和時間的格式，請在**日期和時間格式**下拉式清單內選擇所要的格式
  - **hh:mm DD-MM-YYYY** : 時間與日期
  - **hh:mm YYYY-MM-DD** : 時間與日期
  - **YYYY-MM-DD hh:mm** 日期與時間
- ▶ 若要自訂用於範本的列印格式，請在以下參數的下拉式清單中選擇相應設定值：
  - **雙面列印**
  - **頁眉**
  - **資料圖表的標題**
  - **紙張大小**
  - **方位**
- ▶ 使用**ON/OFF**滑桿來啟動或關閉以下元件的顯示：
  - **顯示頁眉**
  - **顯示報表標題**
  - **顯示功能視圖 (含注釋)**

### 6.2.3 設置頁眉



只有顯示頁眉設定在預設設定功能表內啟動，才能使用功能表。

表單欄位	含意與應用
時間戳記	已新增日期和時間。
工作	已新增工作名稱。
使用者名稱	已新增使用者名稱。
文件編號	已新增工件編號。
固定文本	固定文本已新增至範本。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 在範本內點擊固定文本表單欄位</li> <li>&gt; 輸入欄位打開</li> <li>▶ 輸入所要的文字</li> <li>▶ 若要關閉輸入欄位，請點擊該輸入欄位以外任何地方</li> </ul>
可變文本	已新增可變文本。您可將可變文本輸入範本。當建立量測報告時，可依需要覆寫文本。
標誌	已新增標誌。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 在範本內點擊標誌表單欄位</li> <li>&gt; 顯示對話</li> <li>▶ 在其儲存位置內選擇所要的標誌</li> <li>▶ 點擊確定關閉對話</li> <li>&gt; 標誌已新增至範本</li> </ul>

#### 新增或移除欄位

- ▶ 若要新增或移除表單欄位，請在表單欄位清單內點擊該欄位
- > 打勾記號表示啟動表單欄位
- > 通過點擊，可將表單欄位新增至範本內預設位置，或從範本移除

#### 縮放表單欄位

您可使用欄位角落上的方形把手來調整表單欄位的尺寸。



- ▶ 點擊格線來使用輔助線輕鬆對齊
- ▶ 將對應表單欄位的方形把手拖曳到所要大小
- > 已套用對表單欄位的變更

#### 定位表單欄位

您可根據自己的喜好設定將表單欄位定位在範本內。



- ▶ 點擊格線來使用輔助線輕鬆對齊
- ▶ 將表單欄位拖曳至範本內所要的位置
- > 已套用對表單欄位的變更

## 6.2.4 設置報告標題



只有若顯示報表標題參數在預設設定功能表啟動，才能使用功能表。

### 新增或移除表單欄位

底下列的表單欄位可新增至量測報告的**報告標題**內。在量測報告建立期間，根據所做的輸入來填滿表單欄位。

表單欄位	含意與應用
時間戳記	已新增日期和時間。
工作	已新增工作名稱。
使用者名稱	已新增使用者名稱。
文件編號	已新增工件編號。
固定文本	固定文本已新增至範本。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 在範本內點擊<b>固定文本</b>表單欄位</li> <li>▶ 輸入欄位打開</li> <li>▶ 輸入文字</li> <li>▶ 若要關閉輸入欄位，請點擊該輸入欄位以外任何地方</li> </ul>
可變文本	已新增可變文本。您可將可變文本輸入範本。當建立量測報告時，可依需要覆寫文本。
標誌	已新增標誌。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 在範本內點擊<b>標誌</b>表單欄位</li> <li>▶ 顯示對話</li> <li>▶ 在其儲存位置內選擇所要的標誌</li> <li>▶ 點擊<b>選擇</b>關閉對話</li> <li>▶ 標誌已新增至範本</li> </ul>
省略功能	已新增並未顯示在量測報告內的量測部件編號。
失敗公差	已新增超出公差的部件編號。
設備類型	已新增本裝置的產品名稱。
序號	已新增本產品的序號。
韌體版本	已新增本產品上目前安裝的韌體版本。

### 新增或移除欄位

- ▶ 若要新增或移除表單欄位，請在表單欄位清單內點擊該欄位
- ▶ 打勾記號表示啟動表單欄位
- ▶ 通過點擊，可將表單欄位新增至範本內預設位置，或從範本移除

### 縮放表單欄位

您可使用欄位角落上的方形把手來調整表單欄位的尺寸。



- ▶ 點擊**格線**來使用輔助線輕鬆對齊
- ▶ 將對應表單欄位的方形把手拖曳到所要大小
- ▶ 已套用對表單欄位的變更

**定位表單欄位**

您可根據自己的喜好設定將表單欄位定位在範本內。



- ▶ 點擊格線來使用輔助線輕鬆對齊
- ▶ 將表單欄位拖曳至範本內所要的位置
- > 已套用對表單欄位的變更

**6.2.5 定義量測報告的資料**

底下列的表單欄位可新增至量測報告的資料表格。在量測報告建立期間，根據所做的輸入並且根據量測部件來填寫該資料。

表單欄位	含意與應用
名稱	已新增部件名稱。
類型	已新增部件類型。
編號	已新增部件編號。
笛卡爾座標	已新增以笛卡爾座標表示的位置。
極座標	已新增以極座標表示的位置。
X	已新增X座標(笛卡爾)。
Y	已新增Y座標(笛卡爾)。
Z	已新增Z座標(笛卡爾)。
X距離	針對距離外型類型的部件，已加入X軸上的距離。
Y距離	針對距離外型類型的部件，已加入Y軸上的距離。
Z距離	針對距離外型類型的部件，已加入Z軸上的距離。
座標系統	已新增用於部件的座標系統。
r	已新增徑向座標(極座標)。
φ	已新增角度座標(極座標)。
尺寸	已新增部件主尺寸(例如直線的長度)。
長度	已新增部件長度。
寬度	已新增部件寬度。
半徑	已新增部件半徑。
直徑	已新增部件直徑。
角度	已新增部件角度。 針對圓弧外型類型的部件，已輸入角度、開始角與結束角。
偏差	已插入套用至部件的裝配演算法。
點數 / 親代特徵	針對已量測的部件，已新增一些量測點。針對已建構的部件，已新增一些親代部件。
型式偏移	已新增與已計算理想類型的最大偏移。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">i</span> 只適用於已經用超過算術要求點數來量測的部件。         </div>	
創建類型	已新增用於建立部件的處理之符號(量測、建構或定義)。

表單欄位	含意與應用
公差一般狀態	已套用至部件的所有公差之整體狀態已新增(例如 通道，若所有個別公差都是好的)。
公差類型	已新增套用至部件的公差類型。
公差狀態	已新增套用至部件的公差狀態。
公差裝配 演算法	已新增用於公差檢查的裝配演算法。 公差裝配演算法是否使用取決於外型類型。
標稱尺寸 / 公差區	已新增套用至部件的公差之公差區的標稱尺寸或值。
實際值	已新增套用至部件的公差之實際尺寸。
偏差	已新增介於標稱尺寸與實際尺寸之間的差異。
下公差	已新增套用至部件的公差之下公差限制。
上公差	已新增套用至部件的公差之上公差限制。
下限	已新增套用至部件的公差之下限。
上限	已新增套用至部件的公差之上限。
趨勢 [-/+++]	已新增偏移的趨勢。 量測區分成七個線段。結果會指派至對應的線段。 對應的線段顯示為趨勢： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 線段-3 : ---</li> <li>■ 線段-2 : --</li> <li>■ 線段-1 : -</li> <li>■ 線段0 : .</li> <li>■ 線段+1 : +</li> <li>■ 線段+2 : ++</li> <li>■ 線段+3 : +++</li> </ul>
參考，額外	已新增套用至部件的公差之參考部件。 若已經使用材料需求，則已新增現有的額外公差。

#### 新增或移除欄位

- ▶ 若要新增或移除表單欄位，請點擊清單內的**表單欄位**
- > 打勾記號表示啟動表單欄位
- > 通過點擊，可將表單欄位當成欄新增至資料表或從資料表移除

#### 變更欄順序

透過個別對話控制資料表內欄的順序。

- ▶ 點擊並按住表內所要的欄
- > 開啟對話。
- ▶ 若要變更對話內欄的位置，請將其名稱拖曳至所要位置
- ▶ 若要交換兩欄的位置，請如精靈所示連續點擊其名稱
- > 已套用對資料表的變更

### 變更欄寬

若要調整資料表內欄的寬度，請使用鑽石形把手。



- ▶ 點擊格線來使用輔助線輕鬆對齊
- ▶ 拖曳鑽石形把手調整欄寬
- > 超出列印區的欄會用標記為紅色
- > 已套用對資料表的變更

### 6.2.6 儲存範本

以XMR資料格式儲存範本。



- ▶ 若要儲存範本，請點擊**另存新檔**
- > 顯示**另存新檔對話**
- ▶ 選擇儲存位置(例如 **Internal/Reports**)
- ▶ 輸入範本名稱
- ▶ 使用**RET**確認輸入
- ▶ 點擊**另存新檔**
- > 已儲存範本，並可用於量測報告



已經針對目前的韌體版本變更XMT資料格式。無法再使用以先前版本的XMT資料格式儲存之檔案。然而，仍舊可開啟這些範本，然後依照需求調整並儲存。

### 6.2.7 離開或取消範本建立



當建立範本時，在關閉範本之前必須儲存。否則，將會取消編輯過程並且忽略變更。

**進一步資訊:** "儲存範本", 75 頁次



- ▶ 點擊**關閉**來離開或取消範本或量測報告建立
- ▶ 點擊**確定**關閉訊息
- > 編輯器已關閉

## 6.3 將量測報告範本傳輸至本單元

您可透過網路或透過USB大量儲存裝置，將量測報告範本從電腦傳輸至本單元。

### 將檔案儲存至網路磁碟機或USB大量儲存裝置

- ▶ 在電腦的檔案儲存區域內，導覽至其中已經儲存量測報告範本的資料夾(例如  
**C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [產品名稱] ▶ ProductsMGE5 ▶ [產品代碼] ▶ user ▶ Reports ▶ custom\_templates**)
- ▶ 將檔案複製到網路磁碟機或USB大量儲存裝置

## 將檔案匯入本單元



► 點擊主功能表內的**檔案管理**

► 在USB大量儲存裝置或網路磁碟機上，導覽至要匯入的檔案

► 將檔案的圖示拖曳到右邊

> 顯示操作元件



► 若要複製檔案，請點擊**複製檔案**

► 在對話中，選擇下列儲存位置：

►Internal ► Reports ► custom\_templates

► 點擊**選擇**

> 檔案已儲存在本產品內

> 該範本出現在**量測報告**功能表內，並可用來建立量測報告

7

ScreenshotClient

## 7.1

### 概觀

QUADRA-CHEK 2000 Demo的標準安裝也包括ScreenshotClient程式。您可使用ScreenshotClient拍攝展示軟體或本單元的螢幕截圖。

本章節說明ScreenshotClient如何設置與使用。


## 7.2

### 有關ScreenshotClient的資訊

您可使用ScreenshotClient從電腦拍攝展示軟體現用畫面或本單元的螢幕截圖。拍攝螢幕截圖之前，請選擇所要的使用者介面語言，以及要儲存螢幕截圖的檔名與位置。

ScreenshotClient建立所要螢幕的影像檔案：

- 以.PNG格式
- 含設置的名稱
- 含適當的語言代碼
- 含年、月、日、時、分與秒的時間資訊

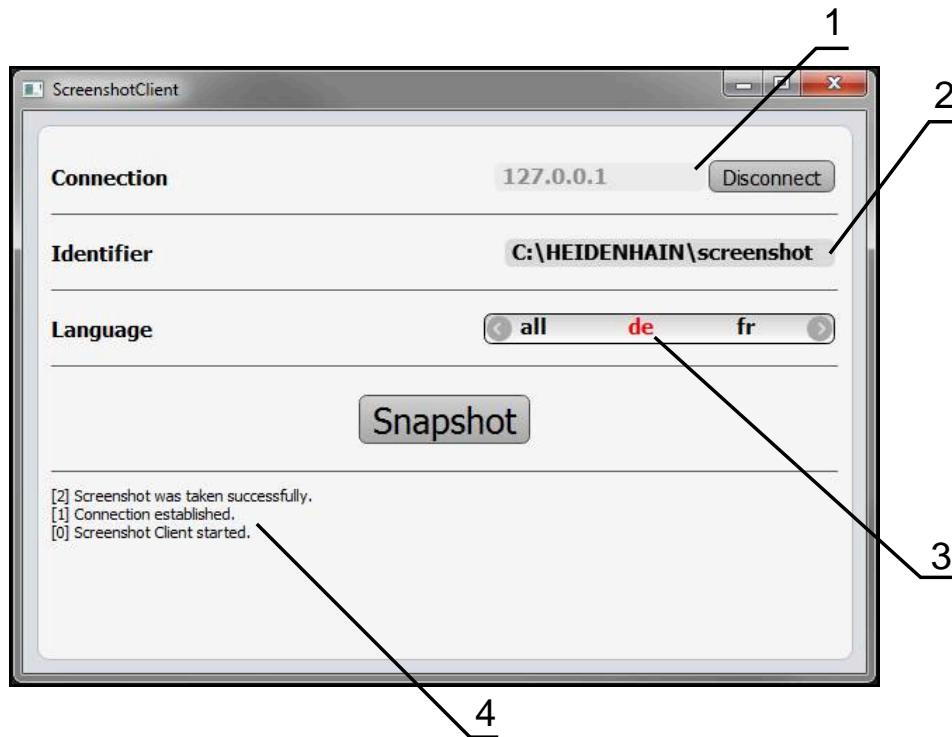

圖形 31: ScreenshotClient使用者介面

- 1 連線狀態
- 2 檔案路徑與檔名
- 3 語言選擇
- 4 狀態訊息

### 7.3 開啟ScreenshotClient

- ▶ 在Microsoft Windows中連續選擇：
  - 啟動
  - 所有程式
  - HEIDENHAIN
  - QUADRA-CHEK 2000 Demo
  - ScreenshotClient
- ScreenshotClient已啟動：



圖形 32: ScreenshotClient已經啟動(尚未連線)

- 此時可將ScreenshotClient與展示軟體或本產品連接

### 7.4 將ScreenshotClient與展示軟體連接



在建立與ScreenshotClient的連接之前，首先啟動展示軟體或將本單元開機。否則在嘗試連線時，ScreenshotClient將顯示狀態訊息**Connection close.**

- ▶ 若尚未如此，請啟動展示軟體  
進一步資訊： "啟動QUADRA-CHEK 2000 Demo", 22 頁次
- ▶ 點擊**Connect**
- 已建立與展示軟體的連接
- 狀態訊息已更新
- **Identifier**與**Language**輸入欄位變成啟用

## 7.5 連接ScreenshotClient與本單元

先決條件：裝置上必須設置網路。



有關在本單元上設置網路的詳細資訊，請參閱QUADRA-CHEK 2000的操作手冊內之「設定」單元。



在建立與ScreenshotClient的連接之前，首先啟動展示軟體或將本單元開機。否則在嘗試連線時，ScreenshotClient將顯示狀態訊息**Connection close.**

- ▶ 若尚未如此，請將本單元開機
- ▶ 在**連接**輸入欄位內輸入介面的**IPv4位址**。  
您可從底下的裝置設定值找到位址：**介面 > 網路 >**
- ▶ 點擊**Connect**
- ▶ 已建立與本單元的連接
- ▶ 狀態訊息已更新
- ▶ **Identifier**與**Language**輸入欄位變成啟用

## 7.6 設置ScreenshotClient來拍攝螢幕截圖

一旦已經啟動ScreenshotClient，可進行下列設置：

- 儲存螢幕截圖的位置並且是檔名所在
- 建立螢幕截圖的使用者介面語言

### 7.6.1 設置螢幕截圖的儲存位置與名稱

依照預設，ScreenshotClient將螢幕截圖儲存到以下儲存位置：

C : ▶ HEIDENHAIN ▶ [產品名稱] ▶ ProductsMGE5 ▶ Metrology ▶ [產品代碼] ▶ sources ▶ [檔名]

若需要，可定義不同的儲存位置。

- ▶ 點擊**Identifier**輸入欄位
- ▶ 將至儲存位置的路徑以及螢幕截圖名稱輸入至**Identifier**輸入欄位



使用下列語法輸入螢幕截圖的路徑和檔名：  
[磁碟]:\[資料夾]\[檔名]

- ▶ ScreenshotClient會將所有螢幕截圖儲存至輸入的儲存位置

### 7.6.2 設置螢幕截圖的使用者介面語言

**Language**輸入欄位顯示展示軟體或本單元可用的所有使用者介面語言。一旦已經選擇語言代碼，ScreenshotClient 將用對應的語言來拍攝螢幕截圖。



展示軟體或本單元上使用的使用者介面語言對於螢幕截圖無任何影響。  
螢幕截圖總是以在ScreenshotClient內選取的語言來建立。

### 在所要使用者介面語言下的螢幕截圖

要以所要的使用者介面語言來拍攝螢幕截圖



- ▶ 在**Language**輸入欄位內使用方向箭選擇所要的語言代碼
- > 選取的語言代碼會用紅色顯示
- > ScreenshotClient以所要的使用者介面語言來建立螢幕截圖

### 所有可用的使用者介面語言之螢幕截圖

若要以所有可用的使用者介面語言來建立螢幕截圖



- ▶ 使用方向箭選擇**Language**輸入欄位內的**all**
- > **all**語言代碼會用紅色顯示
- > ScreenshotClient以所有可用的使用者介面語言來建立螢幕截圖


## 7.7 建立螢幕截圖

- ▶ 在展示軟體或本單元內，呼叫要拍攝螢幕截圖的畫面
- ▶ 切換至ScreenshotClient
- ▶ 點擊**Snapshot**
- > 螢幕截圖已建立並儲存到設置的儲存位置



以[檔名]\_[語言代碼]\_[YYYYMMDDhhmmss]的格式儲存螢幕截圖(例如 **screenshot\_en\_20170125114100**)

- > 狀態訊息已更新：

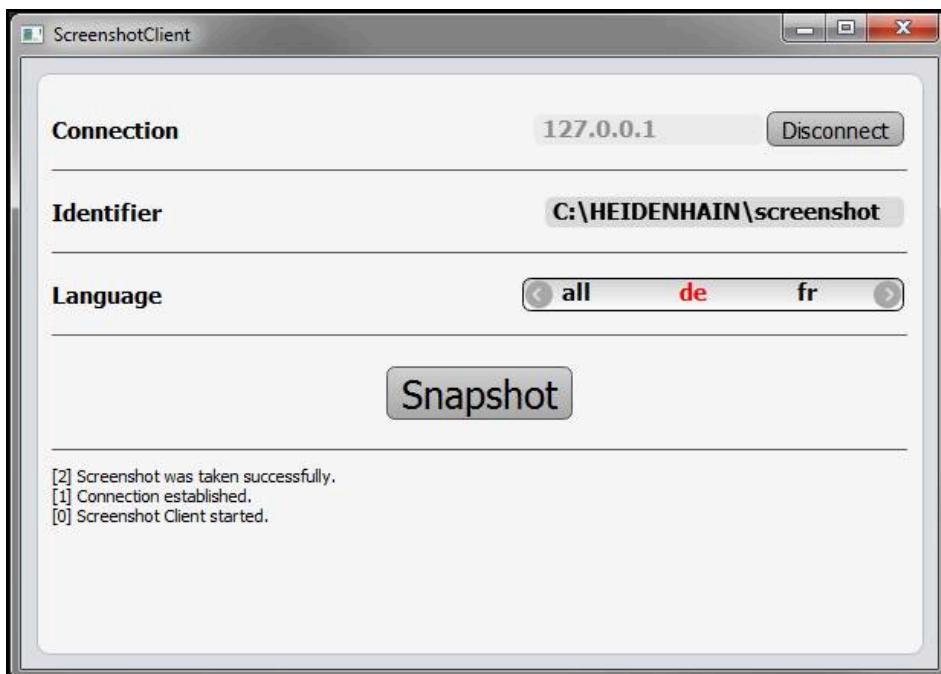

圖形 33: ScreenshotClient在已經成功建立螢幕截圖之後

## 7.8 退出ScreenshotClient

- ▶ 點擊Disconnect
- > 已終止至展示軟體或本單元的連線
- ▶ 點擊關閉
- > 已退出ScreenshotClient

## 8 索引

<b>O</b>	OED量測刀具..... 36 OED量測刀具：設置量測刀具.... 36 OED感測器：量測..... 50 OED感測器：量測刀具..... 35	<b>部件</b> ：量測..... 54
<b>S</b>	ScreenshotClient..... 78 ScreenshotClient：建立螢幕截圖... 81 ScreenshotClient：退出..... 82 ScreenshotClient：設置..... 80 ScreenshotClient：連接..... 79 ScreenshotClient：開啟..... 79 ScreenshotClient：資訊..... 78	<b>量</b> 量測：功能表..... 26 量測：刪除部件 ..... 57 量測：建立量測報告..... 63 量測：校準量測物體..... 50 量測：執行..... 34 量測：進行..... 50 量測：量測部件 ..... 54 量測：顯示與編輯量測結果..... 58 量測刀具：OED..... 35 量測物體：校準..... 50 量測報告：文件設定..... 65 量測報告：功能表..... 29 量測報告：列印..... 66 量測報告：建立..... 63 量測報告：頁眉..... 71 量測報告：部件與範本..... 63 量測報告：報告標題..... 72 量測報告：量測工作上的資訊..... 65 量測報告：開啟..... 66 量測報告：匯出..... 66 量測報告：篩選部件 ..... 63 量測報告：選擇資料..... 73 量測報告：儲存..... 66 量測報告：儲存範本..... 75 量測報告範本：概述..... 68 量測結果：顯示與編輯..... 58 量測評估：重新命名部件..... 59 量測評估：新增注釋..... 63 量測評估：選擇裝配演算法..... 59 量測評估：變更公差..... 61 量測評估：變更外型類型..... 60
<b>工</b>	工作空間：自訂..... 38	<b>開</b> 開啟：ScreenshotClient..... 79
<b>手</b>	手勢：拖曳..... 19 手勢：按住..... 19 手勢：操作..... 18 手勢：點擊..... 18 手勢：雙指拖曳..... 19	<b>滑</b> 滑鼠動作：拖曳..... 19 滑鼠動作：按住..... 19 滑鼠動作：操作..... 18 滑鼠動作：點擊..... 18 滑鼠動作：雙指拖曳..... 19
<b>主</b>	主功能表..... 25	<b>語</b> 語言：設定..... 24, 44
<b>功</b>	功能表：使用者登入..... 31 功能表：設定..... 32 功能表：量測..... 26 功能表：量測報告..... 29 功能表：檔案管理..... 30 功能表：關閉..... 33	<b>操</b> 操作：一般操作..... 18 操作：手勢和滑鼠動作..... 18 操作：操作元件..... 20 操作：觸控螢幕和輸入裝置..... 18 操作元件：下拉式清單..... 20 操作元件：切換開關..... 20 操作元件：主功能表..... 25 操作元件：加號/減號按鈕..... 20 操作元件：返回..... 21 操作元件：復原..... 21
<b>用</b>	用於標記文字的符號與字型..... 9	
<b>安</b>	安裝檔案：下載..... 12	
<b>快</b>	快速啟動..... 50	
<b>使</b>	使用：不正確..... 8 使用：意圖..... 8 使用者：登入..... 23, 23 使用者：登出..... 24 使用者：預設密碼..... 23 使用者介面：主功能表..... 25 使用者介面：使用者登入功能表. 31 使用者介面：啟動之後..... 24 使用者介面：設定功能表..... 32 使用者介面：量測功能表..... 26	<b>軟</b> 軟體：下載安裝檔案..... 12 軟體：安裝..... 13 軟體：系統需求..... 12 軟體：啟用功能..... 45 軟體：啟動..... 22 軟體：組態資料..... 46, 47 軟體：解除安裝..... 15 軟體：關機..... 23 軟體選項：啟動..... 45
<b>部</b>	部件：刪除..... 57	

操作元件：新增.....	21
操作元件：滑動開關.....	20
操作元件：滑桿.....	20
操作元件：確認.....	21
操作元件：螢幕鍵盤.....	20
操作元件：關閉.....	21

### 螢

螢幕截圖：建立.....	81
螢幕截圖：設置使用者介面語言.....	80
螢幕截圖：設置儲存位置.....	80
螢幕截圖：設置檔名.....	80

### 輸

輸入裝置：操作.....	18
--------------	----

### 檔

檔案管理：功能表.....	30
---------------	----

### 檢

檢測器.....	38
檢測器：控制器.....	39

### 點

點擊.....	18
---------	----

### 雙

雙指拖曳.....	19
-----------	----

### 關

關閉：功能表.....	33
關機：軟體.....	23

### 觸

觸控螢幕：操作.....	18
--------------	----

## 9 圖示清單

Abbildung 1:	安裝精靈.....	13
Abbildung 2:	安裝精靈含啟動的展示軟體選項以及 Screenshot Utility.....	14
Abbildung 3:	使用者登入功能表.....	22
Abbildung 4:	具備QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項的使用者介面.....	25
Abbildung 5:	含QUADRA-CHEK 2000 OED軟體選項的量測功能表.....	26
Abbildung 6:	量測報告功能表.....	29
Abbildung 7:	檔案管理功能表.....	30
Abbildung 8:	使用者登入功能表.....	31
Abbildung 9:	設定功能表.....	32
Abbildung 10:	OED量測刀具的設定 對話.....	36
Abbildung 11:	使用圓形外型的定義功能.....	37
Abbildung 12:	設定功能表.....	45
Abbildung 13:	設定 menu.....	47
Abbildung 14:	校準2-D展示工件的範例.....	50
Abbildung 15:	部件清單內的對準 部件，含量測結果預覽.....	51
Abbildung 16:	部件清單內的偶數 部件，含 量測結果預覽.....	52
Abbildung 17:	具備座標系統內所顯示原點的工作空間 .....	53
Abbildung 18:	量測2-D展示工件的範例.....	54
Abbildung 19:	部件清單內的圓 部件，含 量測結果預覽.....	55
Abbildung 20:	部件清單內的溝槽 部件，含 量測結果預覽.....	56
Abbildung 21:	部件清單內的任意形狀 部件，含 量測結果預覽.....	57
Abbildung 22:	細節對話內的概述分頁.....	58
Abbildung 23:	具備新裝配演算法的圓部件.....	59
Abbildung 24:	外型類型從溝槽變更為點.....	60
Abbildung 25:	細節對話，含公差分頁.....	61
Abbildung 26:	尺寸公差概述含啟動的X .....	61
Abbildung 27:	注釋的操作元件以及含注釋的部件.....	63
Abbildung 28:	量測報告以及檔案資訊的預覽.....	66
Abbildung 29:	量測報告功能表.....	68
Abbildung 30:	量測報告範本編輯器.....	69
Abbildung 31:	ScreenshotClient使用者介面.....	78
Abbildung 32:	ScreenshotClient已經啟動(尚未連線).....	79
Abbildung 33:	ScreenshotClient在已經成功建立螢幕截圖之後.....	81

# HEIDENHAIN

---

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

✉ +49 8669 31-0

✉ FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

---

**Technical support** ✉ FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ✉ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

**NC support** ✉ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ✉ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ✉ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

**APP programming** ✉ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

