




HEIDENHAIN

Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de Montage

LS 703/LS 703 C

Gekapseltes, inkrementales Längenmeßsystem
Sealed Incremental Linear Encoder
Système de mesure linéaire incrémental, fermé

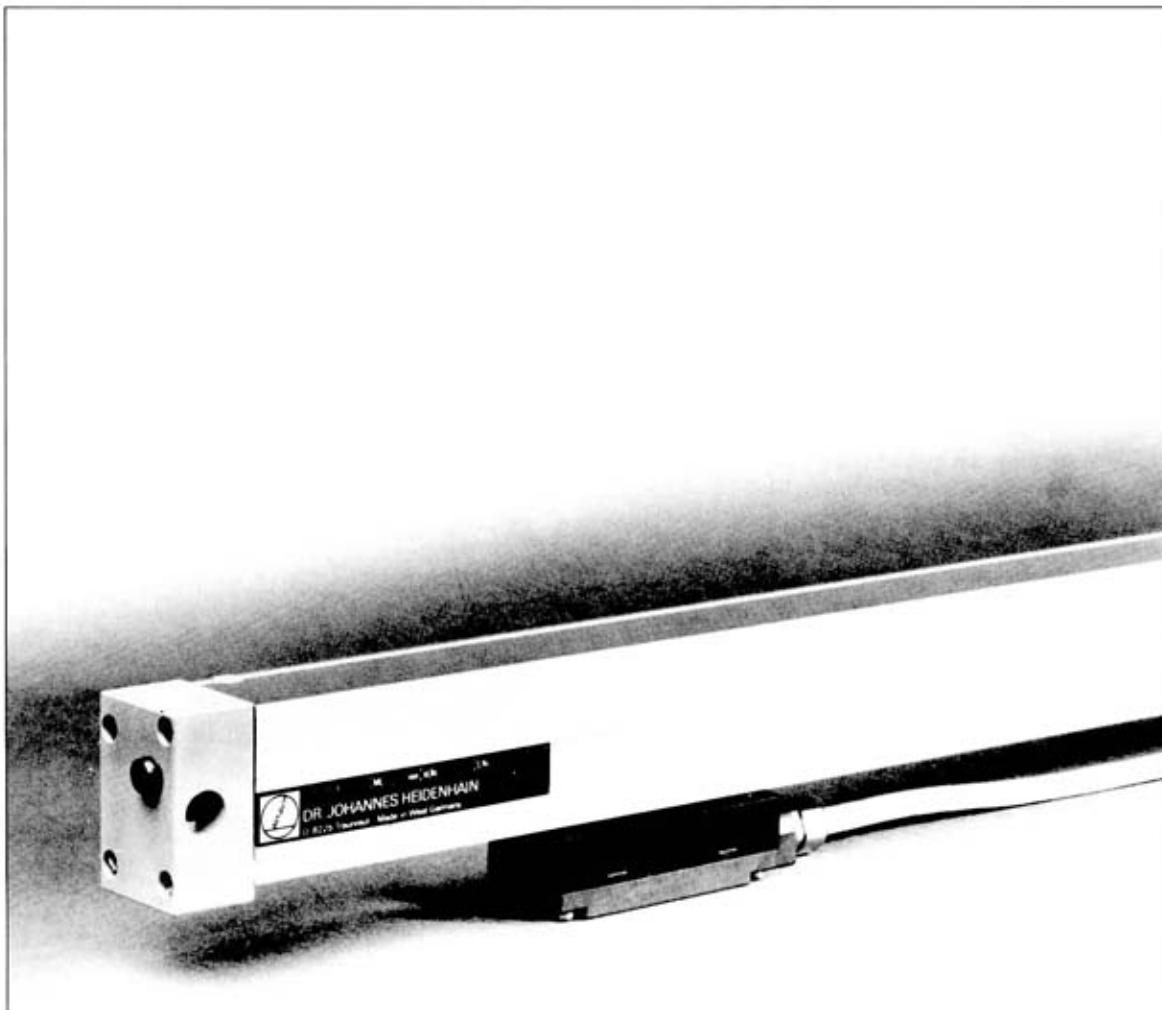

Inhaltsübersicht	Seite	Contents	Page	Sommaire	Page
1. Lieferumfang	4	1. Items supplied	4	1. Objet de la fourniture	4
2. Allgemeine Hinweise	4	2. General information	4	2. Directives générales	4
3. Montageanleitung	5	3. Mounting instructions	5	3. Instructions de montage	5
3.1. Einbaulagen	5	3.1. Mounting positions	5	3.1. Positions de montage	5
3.2. Wahl des Kabelausgangs	6	3.2. Choice of cable exit	6	3.2. Choix de la sortie du câble	6
3.3. Vorbereitung zur Montage der Maßstabeinheit	6	3.3. Preparations for mounting of scale unit	6	3.3. Travaux préparatoires avant le montage de la règle	6
3.4. Vorbereitung zur Montage der Abtasteinheit	8	3.4. Preparations for mounting of scanning unit	8	3.4. Travaux préparatoires avant le montage de la tête captrice	8
3.5. Montage Maßstabeinheit und Abtasteinheit	10	3.5. Mounting the scale unit and scanning unit	10	3.5. Montage de la règle et de la tête captrice	10
4. Technische Daten	18	4. Technical specifications	19	4. Spécifications techniques	20
5. Steckerbelegung	21	5. Connector layout	21	5. Distribution des raccordements sur la fiche	21
6. Steckermontage	22	6. Connector assembly	22	6. Montage d'une fiche	22
6.1. Montage eines Stecker-Fremdfabrikats	22	6.1. Assembly of connector of other manufacture	22	6.1. Montage d'une fiche d'une autre fabrication	22
6.2. Montage des Steckers Id.-Nr. 22856103	22	6.2. Assembly of connector Id.-Nr. 22856103	22	6.2. Montage de la fiche No. d'ident. 22856103	22
7. Elektrischer Anschluß	23	7. Electrical connection	23	7. Raccordement électrique	23
7.1. Anschluß des LS 703/ LS 703 C an HEIDENHAIN-Vor-Rückwärtszähler VRZ oder Bahnsteuerung TNC	23	7.1. Connection of LS 703/ LS 703 C to HEIDENHAIN bidirectional counter VRZ or TNC contouring control	23	7.1. Raccordement du LS 703/ LS 703 C au compteur – décompteur HEIDENHAIN VRZ ou à la commande de contournage TNC	23
7.2. Anschluß des LS 703/ LS 703 C an externe Impulsformer-Elektronik in separatem Gehäuse EXE	23	7.2. Connection of LS 703/ LS 703 C to external pulse shaping electronics unit EXE	23	7.2. Raccordement du capteur LS 703/LS 703 C à l'électronique de mise en forme des impulsions externe EXE dans un carter séparé	23
7.3. Adernbelegung Ausgang Impulsformer-Elektronik EXE	23	7.3. Conductor layout output of pulse shaping electronics EXE	23	7.3. Distribution des conducteurs à la sortie de l'électronique de mise en forme des impulsions EXE	23
8. Druckluftanschluß	24	8. Air purge	24	8. Raccordement d'air comprimé	24
8.1. Einleitung der Druckluft über die Maßstab-Endstücke	24	8.1. Compressed air input via scale end pieces	24	8.1. Admission d'air par les pièces terminales de la règle	24
8.2. Einleitung der Druckluft über den Montagefuß der Abtasteinheit	24	8.2. Compressed air input via mounting block of scanning unit	24	8.2. Admission d'air par le bloc de montage de la tête captrice	24
9. Sonderausführung LS 703/ LS 703 C ohne Kabel	25	9. Special Version LS 703/ LS 703 C without cable	25	9. Exécution spéciale LS 703/ LS 703 C sans câble	25
10. Anschlußmaße	26	10. Dimension	26	10. Cotes	26

1. Lieferumfang

Standard

1.1.

Meßsystem LS 703/LS 703 C mit 3 m Anschlußkabel, Meßlänge und Genauigkeit nach Bestellung.

1.2.

2 Kugelscheiben, 1 Flachscheibe, 2 Distanzstücke, Befestigungswinkel (ab Meßlänge 620 mm).

1.3.

Montageanleitung, Meßprotokoll und Kontrollschein
auf Wunsch

1.4.

Zusätzliche Verlängerungskabel, Standardlänge 2 m; max. Kabellänge 17 m

1.5.

Ausgangskabel mit Metallschutzschlauch.

1. Items supplied

Standard

1.1.

LS 703/LS 703 C encoder with 3 m (10 ft) connection cable. Measuring length and accuracy as ordered.

1.2.

2 spherical washers, 1 flat washer, 2 spacers, mounting brackets (as of measuring length 620 mm (24.41 in))

1.3.

Mounting instruction, calibration chart and certificate of inspection

Optional

1.4.

Additional extension cables. Standard length 2 m (6.6 ft); max. cable length 17 m (56 ft)

1.5.

Output cable armoured.

1. Objet de la fourniture

Standard

1.1.

Système de mesure LS 703/LS 703 C avec câble de raccordement de 3 m, longueur de mesure et précision suivant stipulations de la commande.

1.2.

2 bagues cônes, 1 rondelle plate, 2 pièces d'écartement, équerre de fixation (à partir d'une longueur utile de 620 mm)

1.3.

Instructions de montage, étalonnage et fiche de contrôle.

Option

1.4.

Câbles de rallonge supplémentaires, longueur standard 2 m, longueur de câble max. 17 m

1.5.

Câble de sortie avec gaine de protection en métal.

2. Allgemeine Hinweise

Bei Beachtung dieser Montageanleitung kann das Meßsystem sicher montiert und problemlos in Betrieb genommen werden.

Wir sind jedoch gegen Berechnung auch gerne bereit, die Montage für Sie durch unser Service- und Montagepersonal oder die zuständige Vertretung auszuführen. Kann bei eventuellem Ausfall des Gerätes der Fehler nicht selbst behoben werden, so empfehlen wir, die Ausrüstung in unser Werk in Traunreut einzuschicken.

Achtung!

Unter Spannung keine Stecker lösen oder verbinden.

Transportsicherung erst bei Montage entfernen (Pkt. 3.5., Seite 10).

2. General information

By conforming to the mounting instructions, the measuring system can be easily installed and set into operation. If required, however, the installation at customer's expense can be carried out by contacting the appropriate HEIDENHAIN representation or our service engineer. If the equipment becomes defective and cannot be repaired by the customer, we recommend the return of the equipment to our factory in Traunreut.

Caution!

Do not engage or disengage any connectors whilst equipment is under power.

The transport protection clamps should only be removed in accordance with item 3.5., page 10.

2. Directives générales

En suivant les instructions du présent mode d'emploi, le système de mesure peut être monté correctement et mis en service sans difficultés.

Nous sommes toutefois disposés à procéder au montage par nos spécialistes ou par notre agent local contre facturation. En cas de panne que le client n'est pas en mesure de réparer, il est recommandé de renvoyer l'équipement en usine à Traunreut.

Attention:

Ne connecter ni déconnecter aucune fiche lorsque l'appareil est sous tension.

N'enlever la sécurité de transport que pendant le montage (paragr. 3.5., page 10).

3. Montageanleitung

3.1.

Einbaulagen

Gegen das Eindringen von Spritzwasser ist das Längenmeßsystem nur dann geschützt, wenn es bei horizontalem Anbau mit den Dichtlippen nach unten angebracht wird; bei vertikalem Anbau muß es so montiert werden, daß kein Spritzwasser direkt auf die Dichtlippen gelangen kann. Bei vertikalem Anbau wird empfohlen, die nach dem Anbau unten liegende Entwässerungsschraube S_L von der Stirnfläche der Maßstabeinheit zu entfernen.

Die obere Schraube S_L darf nur entfernt werden, wenn dort ein Druckluft-anschluß vorgesehen wird.

Bei horizontalem Anbau sollte die auf der geschützteren Seite liegende Entwässerungsschraube entfernt werden.

3. Mounting Instructions

3.1.

Mounting positions

In order to avoid ingress of fluids, the linear encoder must be mounted as follows: For a horizontal position: so that the sealing lips point downwards.

For a vertical position: so that the sealing lips point away from splashing fluids. With vertical installation it is recommended to remove the drain-off screw S_L at the lower end of the scale unit.


The upper screw S_L may only be removed if a compressed air connection is required. With horizontal mounting, the drain-off screw of the better protected side should be removed.

3. Instructions de montage

3.1.

Positions de montage

Le système de mesure linéaire n'est protégé contre l'eau de projection en cas de montage en position horizontale que lorsque les lèvres d'étanchéité sont dirigées **vers le bas**, ou en position verticale, lorsque l'eau de projection n'est pas dirigée directement sur les lèvres d'étanchéité. En cas de montage vertical il est préconisé d'enlever la vis d'égouttement S_L sur la face au fond de la règle. La vis S_L supérieure ne peut être enlevée que lorsqu'il est prévu d'y brancher un raccordement d'air comprimé. En cas de montage horizontal il y a lieu d'enlever la vis d'égouttement du côté de la face protégée.

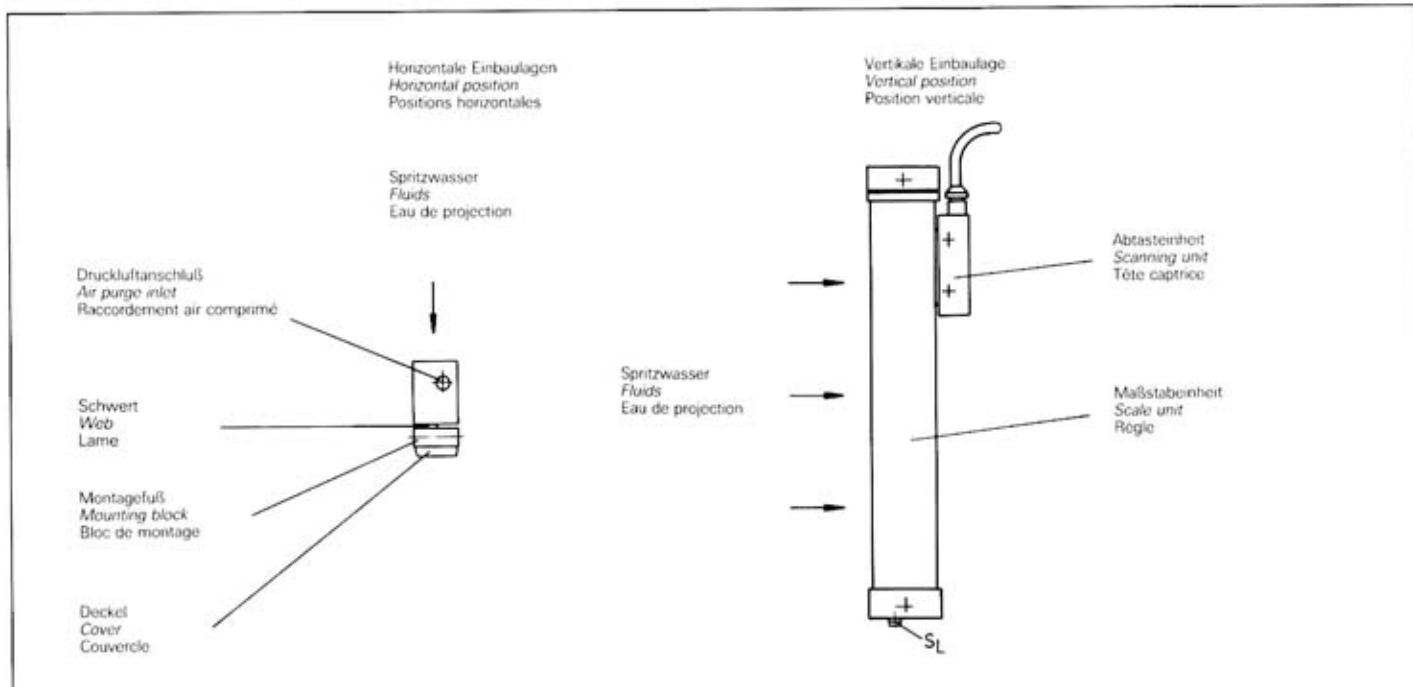

3.1.1.

Schutzmaßnahmen

Bei Einbau nach Montageanleitung ist das Meßsystem gemäß IP 53 gegen Staub oder Spritzwasser geschützt.

Ein besonderer Schutz des Meßsystems in Form einer zusätzlichen Abdeckung sollte bei Gefahr der Beschädigung des Meßsystems und des Anschlußkabels durch Späne oder heiße Metallteilchen (Anschlußkabel mit Metallschlauch verwenden) vorgesehen werden. Bei starkem Staubanfall im Bereich des Längenmeßsystems oder bei direkter andauernder Benetzung mit Kühl-/Schmiermittel oder bei hohem Kühl-/Schmiermittelaufkommen in geschlossenen Maschinen empfehlen wir das Meßsystem zusätzlich mit trockener, gefilterter Luft geringen Überdrucks zu beaufschlagen.

Von Fa. HEIDENHAIN ist eine komplette Druckluft-Wartungseinheit erhältlich (siehe S. 24).

3.1.1.

Protective measures

When mounted as per instructions, the encoder is protected against dust and splashwater to IP 53.

A special protection of the encoder should be provided by means of an additional cover if damage to the encoder and the connection cable might occur due to swarf or hot metal shavings (use armoured connection cable).

In the presence of heavy dust contamination in the vicinity of the encoder or continuous contact with coolants/lubricants or high concentration of coolants/lubricants within closed machines, we recommend additional air purge of the encoder by means of dry, filtered air of low excess pressure. A complete compressed air system is available from HEIDENHAIN (see page 24).

3.1.1.

Mesures de protection

Si la règle est montée conformément aux présentes instructions, le système de mesure est protégé contre la poussière et l'eau de projection conformément à IP 53. Une protection spéciale sous forme d'un revêtement supplémentaire doit être prévue en cas de risque de détérioration du système de mesure et du câble de raccordement par des copeaux ou des particules métalliques chaudes (utiliser un câble sous gaine métallique).

Dans un environnement poussiéreux ou en cas d'arrosage direct continu par des huiles de coupe ou de lubrification ou en cas de fortes concentrations d'huiles de coupe ou de lubrification dans des machines fermées, nous préconisons de prévoir en outre une légère surpression d'air sec filtré à l'intérieur du système de mesure.

Une installation complète à air comprimé est livrable par HEIDENHAIN (voir page 24).

3.2.

Wahl des Kabelausganges (Fig. 2)

Nach Lösen der Schrauben S_D kann der Deckel der Abtasteinheit und damit auch der Kabelausgang um 180° gedreht werden. Beim Wenden des Deckels ist darauf zu achten, daß die Anschlußdrähte nicht abgerissen werden. Nach Wenden des Deckels sind die Schrauben S_D wieder fest anzuziehen (Anzugsmoment: 0,6 Nm = 6 cm kp).

3.3.

Vorbereitung zur Montage der Maßstabeinheit (Fig. 2 bis 6)

3.3.1.

Auflageflächen A (Befestigung nach A1 und A2) bzw. B (Befestigung nach A3 und A4) für die Maßstabeinheit vorbereiten. Sie sollten lackfrei sein.

Parallelitäts- und Lagetoleranz der Auflageflächen zur Maschinenführung 0,25 mm.

3.3.2.

Lage der Gewinde M5 (Befestigung nach A2 und A4) bzw. Bohrungen Ø 9 (Befestigung nach A1 und A3) für die Schrauben S_K der Befestigungsklötzte K der Maßstabeinheit nach dem Bohrungsabstand des Meßsystems anreißen, Kernlöcher bohren, Gewinde mindestens 10 mm tief schneiden bzw. Durchgangslöcher bohren, entgraten und Späne entfernen.

3.3.3.

Nur für Meßlängen über 620 mm!

Lage der Gewinde M6 für die Schrauben S_W der seitlichen Befestigungswinkel W der Maßstabeinheit anreißen, Kernlöcher bohren, Gewinde mindestens 10 mm tief schneiden, entgraten und Späne entfernen. Abstand der Befestigungswinkel W untereinander und zu den Befestigungsklötzten K in Meßrichtung ≤ 700 mm (Fig. 2).

Die seitlichen Befestigungswinkel können in der Höhe verstellt werden, so daß ihre Anschraubflächen an der Maschine bis zu 12 mm unterhalb der Anschraubflächen A für die Befestigungsklötzte K liegen dürfen. Die Befestigungsgewinde für die seitlichen Befestigungswinkel liegen bei Befestigung nach B1 10 ± 2 mm außen neben der Fläche B' der Maßstabeinheit und bei Befestigung nach B2 im Abstand von 7 ± 2 mm von der Fläche B' unter der Maßstabeinheit. Damit bei Befestigung nach B2 die Schrauben S_W unter der Maßstabeinheit Platz haben, müssen die Anschraubflächen für die seitlichen Befestigungswinkel W 10 ± 2 mm hinter den Anschraubflächen A für die Befestigungsklötzte K zurückgesetzt sein.

3.2.

Choice of cable exit (Fig. 2)

By removing screws S_D , the cover of the scanning head can be turned 180° thus enabling the cable exit to be reversed from left to right or vice versa. Care must be taken that no wiring is damaged when turning the cover. Replace cover in new position and secure screws S_D . (Required torque: 0,6 Nm = 6 cm kp).

3.3.

Preparations for mounting of scale unit (Fig. 2 to 6)

3.3.1.

Prepare mounting surfaces A (for mounting possibilities A1 and A2) or surfaces B (for mounting possibilities A3 and A4) for scale unit. The surfaces should be free from paint.

Parallelism tolerance and position tolerance of both mounting surfaces to machine guide 0,25 mm (.010 in).

3.3.2.

Mark positions of M5 fixing holes (mounting to A2 and A4) or Ø 9 (dia .35 in) clearance holes (mounting to A1 and A3) for fixing bolts S_K in accordance with the fixing hole spacing of the end mounting blocks K. Drill, tap (if applicable) (min. 10 mm (.39 in) depth), deburr and remove swarf.

3.3.3.

For measuring lengths exceeding 620 mm (24.41 in) only!

Mark positions of M6 fixing holes for bolts S_W of intermediate supporting bracket W. Drill, tap (min. depth 10 mm (.39 in)), deburr and remove swarf.

Distance between block K and adjacent intermediate supporting bracket W: ≤ 700 mm (27.56 in) (Fig. 2).

The intermediate supporting brackets can be vertically adjusted in such a manner that their mating surfaces are located up to 12 mm (.47 in) below the machine mounting surface A for the mounting blocks K. The tapped fixing holes on the machine surface for the intermediate supporting brackets are located either: 10 \pm 2 mm (.39 \pm .08 in) above surface B' of the scale unit (mounting possibility B1) or 7 \pm 2 mm (.28 \pm .08 in) below surface B' of the scale unit (mounting possibility B2). In order to provide sufficient space for bolts S_W (mounting possibility B2), the mounting surfaces for the lateral mounting brackets W must lie 10 \pm 2 mm (.39 \pm .08 in) behind (bolt direction) the level of mounting surfaces A for end blocks K.

3.2.

Choix de la sortie du câble (fig. 2)

Après avoir desserré les vis S_D , le couvercle de la tête caprice peut être tourné de 180°, de sorte que la sortie de câble puisse être changée de gauche à droite ou inversement. En tournant le couvercle, il y a lieu de veiller à ce que les fils de connexion ne soient pas arrachés. Après avoir retourné le couvercle, resserrer les vis S_D (couple de serrage: 0,6 Nm = 6 cm kp).

3.3.

Travaux préparatoires avant le montage de la règle (fig. 2 à 6)

3.3.1.

Préparer les surfaces recevant la règle: A pour les fixations A1 et A2, ou B pour les fixations A3 et A4. Ces surfaces doivent être débarrassées de toute trace de peinture.

Tolérance de parallélisme et de position des surfaces d'appui par rapport au guidage de la machine 0,25 mm.

3.3.2.

Tracer la position des trous taraudés M5 (fixations A2 et A4) ou des trous de 9 mm de diamètre (fixations A1 et A3) pour les vis S_K des blocs de fixation K de la règle suivant la distance des trous du système de mesure, forer les trous, tarauder sur une profondeur d'au moins 10 mm ou percer les trous de passage, éliminer les arêtes et les copeaux.



3.3.3.

Uniquement pour longueurs utiles supérieures à 620 mm

Tracer la position des trous taraudés M6 pour les vis S_W des équerres de fixation latérales W de la règle, forer les trous, tarauder sur une profondeur d'au moins 10 mm, éliminer les arêtes et copeaux.

Distance entre les équerres de fixation W entre-elles et aux blocs de fixation K dans le sens de la mesure ≤ 700 mm (fig. 2). Les équerres de fixation latérales peuvent être réglées en hauteur de sorte que leurs surfaces de fixation à la machine puissent se trouver jusqu'à 12 mm max.

en-dessous des surfaces de fixation A pour les blocs de fixation K. Les taraudages pour les équerres de fixation latérales se trouvent à 10 ± 2 mm vers l'extérieur à côté de la surface B' de la règle en cas de fixation B1, et à une distance de 7 ± 2 mm de la surface B' en-dessous de la règle en cas de fixation B2. Pour que les vis S_W en cas de fixation B2 aient suffisamment de place en-dessous de la règle, les surfaces de fixation pour les équerres latérales W doivent être en retrait de 10 ± 2 mm par rapport aux surfaces de fixation A pour les blocs de fixation K.

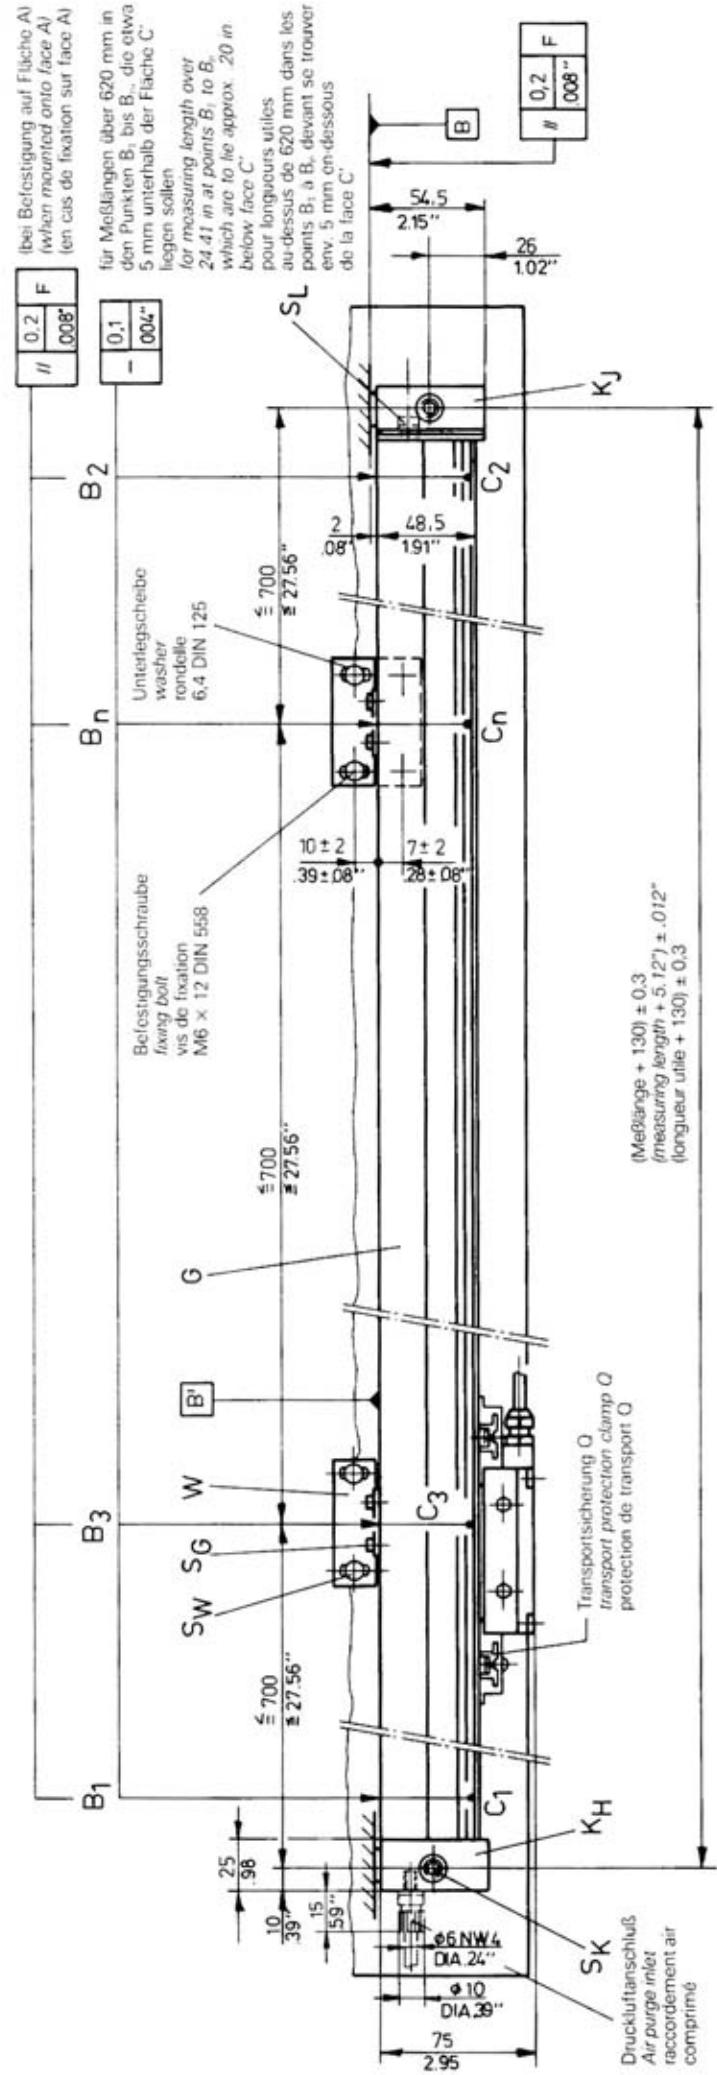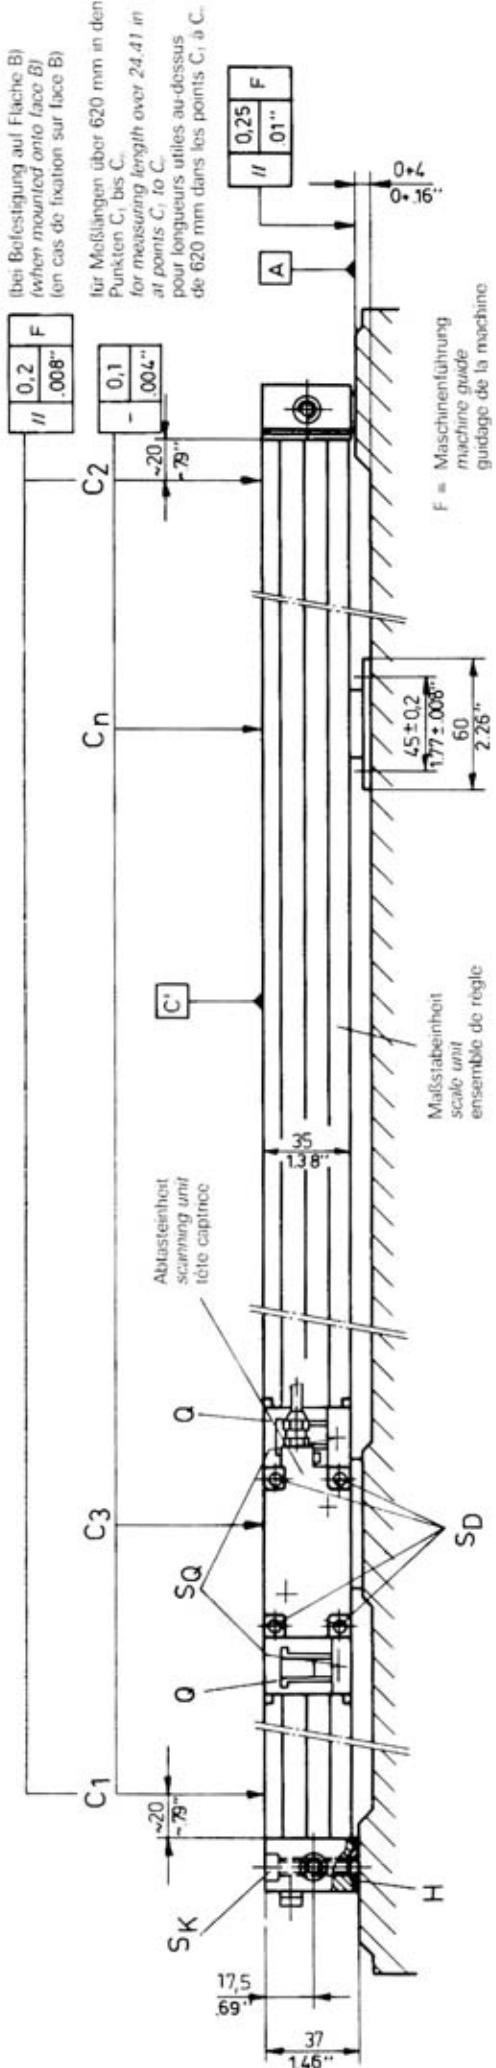

3.4.

Vorbereitung zur Montage der Abtasteinheit (Fig. 7 und 8)

3.4.1.

Anschraubfläche für die Abtasteinheit vorbereiten. Sie sollte lackfrei sein. Parallelitätstoleranz der Anschraubfläche für den Abtastkopf zur Maschinenführung: 0,1 mm.

Befestigung nach C1 (Fig. 7)

Befestigung der Maßstabeinheit nach A1 und A2:

Toleranz des rechten Winkels zwischen der Anschraubfläche D und den Auflageflächen A für die Maßstabeinheit: 0,1 mm.

Abstand der Anschraubfläche D zur Ebene, in der die Achsen beider Befestigungsschrauben S_k der Maßstabeinheit liegen: $48,5 \pm 0,3$ mm. Befestigung der Maßstabeinheit nach A3 und A4:

Parallelitätstoleranz der Anschraubfläche D zu den Auflageflächen B für die Maßstabeinheit: 0,1 mm.

Abstand der Anschraubfläche D zu den Auflageflächen B für die Maßstabeinheit: $77 \pm 0,3$ mm.

Befestigung nach C2 und C3 (Fig. 8)

Befestigung der Maßstabeinheit nach A1 und A2:

Parallelitätstoleranz der Anschraubfläche E zu den Auflageflächen A für die Maßstabeinheit: 0,1 mm.

Abstand der Anschraubfläche E zu den Auflageflächen A für die Maßstabeinheit: $2 \pm 0,3$ mm.

Befestigung der Maßstabeinheit nach A3 und A4:

Toleranz des rechten Winkels zwischen der Anschraubfläche E und den Auflageflächen B für die Maßstabeinheit: 0,1 mm.

Abstand der Anschraubfläche E zur Ebene, in der die Achsen beider Befestigungsschrauben S_k der Maßstabeinheit liegen: $17,5 \pm 0,3$ mm.

Befestigung nach C4 und C5 (Fig. 8)

Befestigung der Maßstabeinheit nach A1 und A2:

Parallelitätstoleranz der Anschraubfläche C zu den Auflageflächen A für die Maßstabeinheit: 0,1 mm.

Abstand der Anschraubfläche C zu den Auflageflächen A für die Maßstabeinheit: $37 \pm 0,3$ mm.

Befestigung der Maßstabeinheit nach A3 und A4:

Toleranz des rechten Winkels zwischen der Anschraubfläche C und den Anschraubflächen B für die Maßstabeinheit: 0,1 mm.

Abstand der Anschraubfläche C zur Ebene, in der die Achsen beider Befestigungsschrauben S_k der Maßstabeinheit liegen: $17,5 \pm 0,3$ mm.

3.4.

Preparations for mounting of scanning unit (Fig. 7 and 8)

3.4.1.

Prepare mounting surface for the scanning head. The surface should be free from paint and must be parallel to the machine guide within a tolerance of 0,1 mm (.004 in).

Mounting to C1 (Fig. 7)

Scale unit mounting to A1 and A2:

Right-angle tolerance of mounting surface D to mounting surfaces A for scale unit: 0,1 mm (.004 in).

Distance between mounting surface D and the centre-line level of fixing bolts S_k for scale unit: $48,5 \pm 0,3$ mm (1.91 ± .012 in).

Scale unit mounting to A3 and A4:

Parallelism tolerance of mounting surface D to mounting surfaces B for scale unit: 0,1 mm (.004 in).

Distance between mounting surface D and mounting surfaces B for scale unit: $77 \pm 0,3$ mm (3.03 ± .012 in).

Mounting to C2 and C3 (Fig. 8)

Scale unit mounting to A1 and A2:

Parallelism tolerance of mounting surface E to mounting surfaces A for scale unit: 0,1 mm (.004 in).

Distance between mounting surface E and mounting surfaces A for scale unit: $2 \pm 0,3$ mm (.08 ± .012 in).

Scale unit mounting to A3 and A4: Right-angle tolerance of mounting surface E and mounting surfaces B for scale unit: 0,1 mm (.004 in).

Distance between mounting surface E to the centre-line level of fixing bolts S_k for scale unit: $17,5 \pm 0,3$ mm (.69 ± .012 in).

Mounting to C4 and C5 (Fig. 8)

Scale unit mounting to A1 and A2:

Parallelism tolerance of mounting surface C to bearing surfaces A for scale unit: 0,1 mm (.004 in).

Distance between mounting surface C and mounting surfaces A for the scale unit: $37 \pm 0,3$ mm (1.46 ± .012 in).

Scale unit mounting to A3 and A4: Right-angle tolerance of mounting surface C and mounting surfaces B for scale unit: 0,1 mm (.004 in).

Distance between mounting surface C to the centre-line level of fixing bolts S_k for scale unit: $17,5 \pm 0,3$ mm (.69 ± .012 in).

3.4.

Travaux préparatoires avant le montage de la tête captrice (fig. 7 et 8)

3.4.1.

Préparer la surface de fixation pour la tête captrice. Elle doit être complètement débarrassée de toute trace de peinture. Tolérance de parallélisme de la surface de fixation pour la tête captrice par rapport au guidage de la machine: 0,1 mm.

Fixation suivant C1 (fig. 7)

Fixation de la règle suivant A1 et A2:

Tolérance de l'angle droit entre la surface de fixation D et les surfaces A recevant la règle: 0,1 mm.

Distance entre la surface de fixation D et le plan dans lequel se trouvent les axes des deux vis de fixation S_k de la règle: $48,5 \pm 0,3$ mm.

Fixation de la règle suivant A3 et A4:

Tolérance de parallélisme entre la surface de fixation D et les surfaces B recevant la règle: 0,1 mm.

Distance de la surface de fixation D aux surfaces B recevant la règle: $77 \pm 0,3$ mm.

Fixation suivant C2 et C3 (fig. 8)

Fixation de la règle suivant A1 et A2:

Tolérance de parallélisme de la surface de fixation E aux surfaces A recevant la règle: 0,1 mm.

Distance entre la surface E de fixation aux surfaces A recevant la règle: $2 \pm 0,3$ mm.

Fixation de la règle suivant A3 et A4:

Tolérance de l'angle droit entre la surface de fixation E et les surfaces B recevant la règle: 0,1 mm.

Distance entre la surface de fixation E et le plan dans lequel se trouvent les axes des deux vis de fixation S_k de la règle: $17,5 \pm 0,3$ mm.

Fixation suivant C4 et C5 (fig. 8)

Fixation de la règle suivant A1 et A2:

Tolérance de parallélisme de la surface de fixation C aux surfaces A recevant la règle: 0,1 mm.

Distance entre la surface de fixation C et les surfaces A recevant la règle: $37 \pm 0,3$ mm.

Fixation de la règle suivant A3 et A4:

Tolérance de l'angle droit entre la surface de fixation C et les surfaces B recevant la règle: 0,1 mm.

Distance entre la surface de fixation C et le plan dans lequel se trouvent les axes des deux vis de fixation S_k de la règle: $17,5 \pm 0,3$ mm.

3.4.2.

Lage der Befestigungsbohrungen bzw. -gewinde für die Abtasteinheit anreißen, Befestigungsbohrungen bzw. -gewinde anbringen, entgraten und Späne entfernen. Abstand der beiden Befestigungsbohrungen zueinander in Meßrichtung: $40 \pm 0,2$ mm. Mindesttiefe der Befestigungsgewinde: 10 mm.

Befestigung nach C1 (Fig. 7)

Befestigungsbohrungen: Ø 6 mm.
Abstand der beiden Bohrungen zueinander senkrecht zur Meßrichtung: $20 \pm 0,2$ mm.
Befestigung der Maßstabeinheit nach A1 und A2:
Abstand der beiden Befestigungsbohrungen zu den Auflageflächen A für die Maßstabeinheit: 9,5 bzw. $29,5 \pm 0,3$ mm.
Befestigung der Maßstabeinheit nach A3 und A4:
Abstand der beiden Befestigungsbohrungen zur Ebene, in der die Achsen beider Befestigungsschrauben S_k der Maßstabeinheit liegen: $10 \pm 0,3$ mm.

Befestigung nach C2 bis C5 (Fig. 8)

Befestigungsgewinde: M6, 10 mm tief.
Befestigungsbohrungen: Ø 7 mm.
Befestigung der Maßstabeinheit nach A1 und A2:
Abstand der beiden Befestigungsbohrungen bzw. -gewinde zur Ebene, in der die Achsen beider Befestigungsschrauben S_k der Maßstabeinheit liegen: $31,5 \pm 0,3$ mm.
Befestigung der Maßstabeinheit nach A3 und A4:
Abstand der beiden Befestigungsbohrungen bzw. -gewinde zu den Auflageflächen B für die Maßstabeinheit: $60 \pm 0,3$ mm.

3.4.2.

Mark positions of fixing holes for scanning head. Drill, tap (if applicable) min. 10 mm (.39 in) depth, deburr and remove swarf. Spacing of holes (in measuring direction): $40 \pm 0,2$ mm ($1.57 \pm .008$ in).

Mounting to C1 (Fig. 7)

Fixing holes: Ø 6 mm (dia .24 in). Spacing of holes transverse to measuring direction: $20 \pm 0,2$ mm (.79 ± .008 in). Scale unit mounting to A1 and A2: Distance of both fixing holes to mounting surfaces A for scale unit: 9.5 (.37 in) or 29.5 ± 0.3 mm ($1.16 \pm .012$ in). Scale unit mounting to A3 and A4: Distance of both fixing holes to centre-line level of fixing bolts S_k of scale unit: 10 ± 0.3 mm (.39 ± .012 in).

Mounting to C2 and C5 (Fig. 8)

Fixing holes: M6, 10 mm (.39 in) deep. Fixing holes: Ø 7 mm (dia .28 in). Scale unit mounting to A1 and A2: Distance of both fixing holes to centre-line level of fixing bolts S_k of scale unit: 31.5 ± 0.3 mm ($1.24 \pm .012$ in). Scale unit mounting to A3 and A4: Distance of both fixing holes to mounting surfaces B for scale unit: 60 ± 0.3 mm ($2.36 \pm .012$ in).

3.4.2.

Tracer la position des trous de fixation pour la tête caprice, forer les trous, éventuellement tarauder, éliminer les arêtes et les copeaux. Distance des deux trous de fixation dans le sens de la mesure: $40 \pm 0,2$ mm. Profondeur minimum des taraudages: 10 mm.

Fixation suivant C1 (fig. 7)

Trous de fixation: diamètre 6 mm.
Distance entre les deux trous perpendiculairement au sens de mesure: $20 \pm 0,2$ mm.
Fixation de la règle suivant A1 et A2:
Distance entre les deux trous de fixation et les surfaces A recevant la règle: 9,5 respectivement $29,5 \pm 0,3$ mm.
Fixation de la règle suivant A3 et A4:
Distance entre les deux trous de fixation et le plan dans lequel se trouvent les axes des deux vis de fixation S_k de la règle: $10 \pm 0,3$ mm.

Fixation suivant C2 à C5 (fig. 8)

Trous de fixation avec taraudage M6 sur une profondeur de 10 mm.
Trous de fixation au diamètre 7 mm.
Fixation de la règle suivant A1 et A2:
Distance entre les deux trous de fixation et le plan dans lequel se trouvent les axes des deux vis de fixation S_k de la règle: $31,5 \pm 0,3$ mm.
Fixation de la règle suivant A3 et A4:
Distance entre les deux trous de fixation et les surfaces B recevant la règle: $60 \pm 0,3$ mm.

3.5.

Montage der Maßstabeinheit und Abtasteinheit (Fig. 2 bis 8)

Hinweis: Wird die Transportsicherung bei der Befestigung der Abtasteinheit nicht entfernt, dient sie als Montagehilfe zur Einhaltung des Arbeitsabstands von Abtasteinheit zur Maßstabeinheit.

Durch Lösen der Transportsicherungsschrauben S_Q kann die Abtasteinheit zusammen mit der Transportsicherung verschoben werden.

3.5.1.

Transportsicherungsschrauben S_Q lösen und Transportsicherungsbügel Q_1 entfernen (Fig. 3).

Maßstabeinheit mit den Befestigungsschrauben S_K über die zwei Kugelscheiben H am festen Endstück K_H und eine Flachscheibe am geschlitzten Endstück K_J lose anschrauben, ungefähr ausrichten und Schrauben leicht anziehen (Fig. 2). Nur die beiliegenden Kugelscheiben verwenden. Sie sind auf die Dicke der mitgelieferten Flachscheibe abgestimmt.

3.5.2.

Nur für Meßlängen über 620 mm (Fig. 2 und 5)

Schrauben G der seitlichen Befestigungswinkel W an der Maßstabeinheit so weit lösen, daß die Winkel gerade spielfrei verschoben werden können. Schrauben S_W ($M6 \times 12$) der seitlichen Befestigungswinkel W leicht anziehen, so daß Maßstabeinheit noch spielfrei verschoben werden kann. Fläche C' der Maßstabeinheit ggf. durch Unterlegen von geeigneten Abstandsstücken in der Nähe der seitlichen Befestigungswinkel W so ausrichten, daß die Punkte $C_1 \dots C_n$ innerhalb 0,1 mm auf einer Geraden liegen. Schrauben G der seitlichen Befestigungswinkel festziehen (Anzugsmoment: $1 \text{ Nm} \approx 0,1 \text{ m kp}$). Evtl. untergelegte Abstandsstücke wieder entfernen.

Achtung: Abtasteinheit im nicht montierten Zustand nur zusammen mit der Transportsicherung verschieben.

3.5.3.

Befestigungsschrauben S_K für die Maßstabeinheit so weit lösen, daß die Maßstabeinheit spielfrei auf ihrer Anschraubebene bewegt werden kann.

3.5.4.

Nach lockern der Schrauben der Transportsicherung: Abtasteinheit zur Anschraubfläche C bzw. D oder E verfahren und prüfen, ob die Abtasteinheit ggf. durch Verschieben des Montagewinkels und/oder der Maßstabeinheit ohne Zwang angeschraubt werden kann.

3.5.

Mounting the scale unit and scanning unit (Fig. 2 to 8)

Note: If the transport safety is not removed during fastening of the scanning unit it serves as a mounting aid for maintaining the operating interval of the scanning unit to the scale unit.

By loosening the transport safety screws S_Q the scanning unit can be slid together with the transport safety.

3.5.1.

Loosen the transport safety screws S_Q and remove the transport safety clip Q_1 (Fig. 3).

Lightly secure scale unit with fixing bolts S_K over the two spherical washers H at the fixed end piece K_H and one flat washer at the slotted end piece K_J , establish approximate alignment and lightly tighten the bolts (Fig. 2). Only use the supplied spherical washers. They conform to the thickness of the provided flat washer.

3.5.2.

For measuring lengths exceeding 620 mm (24.41 in) only (Fig. 2 and 5)

Slightly loosen clamping screws G of mounting brackets W at scale unit, so that barely clearance-free movement of the brackets is possible. Lightly tighten screws S_W ($M6 \times 12$) of mounting brackets W at the sides enough to allow clearance-free movement of the scale unit. Align surface C' of scale unit using suitable shims, if reqd., near the mounting brackets W such, that points $C_1 \dots C_n$ lie within 0,1 mm (.004 in) on a straight line. Tighten bolts G of lateral mounting brackets (torque: $1 \text{ Nm} \approx 0,1 \text{ m kp}$). Remove shims (if any).

Caution: Never move scanning unit without transport protection unless mounted.

3.5.3.

Loosen bolts S_K of scale unit so that clearance-free movement of the scale unit on the mounting surface is possible.

3.5.4.

After loosening the screws of the transport protection: traverse scanning unit to mounting face C , D or E and check whether the scanning unit can be secured without force by either moving the mounting bracket and/or the scale unit.

3.5.

Montage de la règle et de la tête captrice (fig. 2 à 8)

Instruction: Si la sécurité de transport n'est pas retirée lors de la fixation de la tête captrice, elle sert lors du montage à maintenir l'écart entre règle et tête captrice.

En desserrant les vis de la sécurité de transport S_Q , la tête captrice peut être déplacée en même temps que la sécurité de transport.

3.5.1.

Déserrer les vis de la sécurité de transport S_Q et relâcher le cintre de la sécurité de transport Q_1 (fig. 3).

Fixer légèrement la règle avec les vis de fixation S_K sur les 2 bagues cônes H , à la pièce terminale fixe K_H et avec la rondelle plate à la pièce terminale à fente K_J , aligner grossièrement et serrer légèrement les vis (fig. 2). N'utiliser que les rondelles cônes jointes; elles sont accordées à l'épaisseur de la rondelle plate jointe à la fourniture.

3.5.2.

Uniquement pour longueurs utiles supérieures à 620 mm (fig. 2 et 5)

Desserrer les vis G des équerres de fixation latérales W sur la règle juste assez pour pouvoir déplacer les équerres sans jeu. Serrer légèrement les vis S_W ($M6 \times 12$) des équerres latérales W de façon à pouvoir encore déplacer la règle sans jeu. Aligner la face C' de la règle, éventuellement en intercalant des pièces d'écartement près des équerres de fixation latérales W de telle façon que les points $C_1 \dots C_n$ se trouvent sur une droite à 0,1 mm près. Serrer les vis G des équerres de fixation latérales. (Couple de serrage: $1 \text{ Nm} \approx 0,1 \text{ m kp}$.) Eventuellement, enlever les pièces d'écartement utilisées.

Attention: Ne pas déplacer la tête captrice sans la protection de transport tant qu'elle n'est pas fixée.

3.5.3.

Dévisser les vis de fixation S_K pour la règle juste assez pour que l'on puisse déplacer la règle sans jeu sur son plan de fixation.

3.5.4.

Desserrer légèrement les vis de la sécurité de transport: déplacer la tête captrice vers la surface de fixation C ou D ou E et vérifier si elle peut être fixée avec les vis sans contrainte, éventuellement en déplaçant l'équerre de montage et/ou la règle.

Deux cas sont possibles.

	Abtasteinheit kann ohne Zwang angeschraubt werden.	Abtasteinheit kann nicht ohne Zwang angeschraubt werden.
3.5.5.	entfällt	Transportsicherungen Q entfernen. Dazu Schrauben S_0 lösen, Transportsicherungen nach rechts und links vom Montagefuß wegschieben, leicht nach vorne ziehen und aus dem Profil herausschwenken (Fig. 3).
3.5.6.	Abtasteinheit lose anschrauben	Abtasteinheit lose anschrauben.
3.5.7.	Seitenfläche B' der Maßstabeinheit so ausrichten, daß sie in den Punkten B ₁ und B ₂ innerhalb 0,2 mm parallel zur Maschinenführung liegt.	Seitenfläche B' der Maßstabeinheit so ausrichten, daß sie in den Punkten B ₁ und B ₂ innerhalb 0,2 mm parallel zur Maschinenführung liegt.
3.5.8.	entfällt	Bei Befestigung nach C1 (Fig. 6): Fläche E' der Abtasteinheit innerhalb 0,1 mm parallel zur Maschinenführung ausrichten. Dabei müssen die Flächen E' der Abtasteinheit und C' der Maßstabeinheit auf der gesamten Meßlänge innerhalb $\pm 0,3$ mm fluchten. Bei Befestigung nach C2 bis C5 (Fig. 7): Fläche D' der Abtasteinheit zur Fläche B' der Maßstabeinheit innerhalb 0,2 mm parallel ausrichten. Dabei darauf achten, daß der Abstand zwischen Abtasteinheit und Maßstabeinheit innerhalb der gesamten Meßlänge $1,5 \pm 0,3$ mm beträgt.

	<i>Scanning unit can be secured without force</i>	<i>Scanning unit cannot be secured without force</i>
3.5.5.	<i>not applicable</i>	<i>Remove transport protection Q. Loosen screws S₀, push transport protection to the left and right of mounting block, pull slightly to the front and remove from profile (Fig. 3).</i>
3.5.6.	<i>Lightly secure scanning unit</i>	<i>Lightly secure scanning unit</i>
3.5.7.	<i>Align side face B' of scale unit such that points B₁ and B₂ lie parallel to machine guide to within 0.2 mm (.008 in).</i>	<i>Align side face B' of scale unit such that points B₁ and B₂ lie parallel to machine guide to within 0.2 mm (.008 in).</i>
3.5.8.	<i>not applicable</i>	<i>For mounting possibility C1 (Fig. 6): align face E' of scanning unit to within 0.1 mm parallel to machine guide. Care must be taken that faces E' of scanning and C' of scale unit are in alignment to within ± 0.3 mm (.012 in) over the total measuring length. For mounting possibility C2 to C5 (Fig. 7): align face D' of scanning unit parallel to face B' of scale unit to within 0.2 mm (.008 in). Care must be taken that a distance of 1.5 ± 0.3 mm (.06 \pm .012 in) exists between scanning and scale unit over the total measuring length.</i>

la tête caprice **peut** être fixée sans contrainte.

la tête caprice **ne peut pas** être fixée sans contrainte.

3.5.5.

néant

Enlever les sécurités de transport Q. A cet effet, desserrer les vis S_Q , écarter les sécurités de transport à droite et à gauche du bloc de montage, les tirer légèrement en avant et les retirer en les faisant tomber vers l'extérieur (voir fig. 3).

3.5.6.

Fixer la tête caprice en serrant les vis légèrement.

Fixer la tête caprice en serrant les vis légèrement.

3.5.7.

Aligner la face latérale B' de la règle de telle façon qu'elle soit parallèle au guidage de la machine dans les points B₁ et B₂ à 0,2 mm près.

Aligner la face latérale B' de la règle de telle façon qu'elle soit parallèle au guidage de la machine dans les points B₁ et B₂ à 0,2 mm près.

3.5.8.

néant


En cas de fixation suivant C1 (fig. 6): Aligner la surface E' de la tête caprice pour qu'elle soit parallèle au guidage de la machine à 0,1 mm près, en veillant à ce que les faces E' de la tête caprice et C' de la règle soient alignées sur toute la longueur utile à \pm 0,3 mm près.

En cas de fixation suivant C2 à C5 (fig. 7): aligner la surface D' de la tête caprice parallèle à la surface B' de la règle à 0,2 mm près, en veillant à ce que la distance entre la tête caprice et la règle soit $1,5 \pm 0,3$ mm sur la longueur utile totale.


Entfernen der Transportsicherung

Removing transport protection

Enlever les sécurités de transport

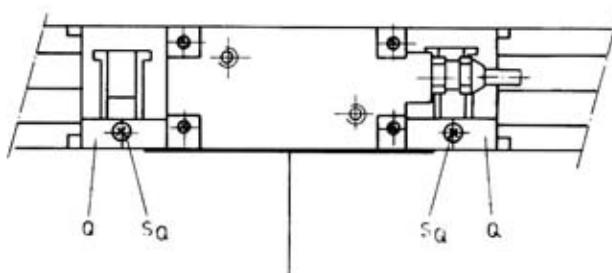

Transportsicherungsbügel Q
transport protection clamp Q
cintre de sécurité de transport Q

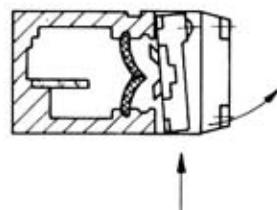

3

Transportsicherungen Q entfernen. Dazu Schrauben S_Q lösen, Bügel entfernen, Transportsicherungen nach rechts und links vom Montagefuß wegschieben, leicht nach vorne ziehen und aus dem Profil herausschwenken.

To remove transport protection Q, loosen screw S_Q, remove bracket and slide transport protection to the left and right of mounting block, pull slightly to the front and remove from profile.

Enlever les sécurités de transport Q. A cet effet desserrer les vis S_Q, enlever le cintre, écarter les sécurités de transport à droite et à gauche du bloc de montage, les tirer légèrement en avant et les retirer du carter.

3.5.9.

Befestigungsschrauben für die Abtasteinheit festziehen (Anzugsmoment bei Befestigung nach C2 bis C5: $7 \text{ Nm} \approx 0,7 \text{ m kp}$, bei Befestigung nach C1: $4 \text{ Nm} \approx 0,4 \text{ m kp}$).

3.5.10.

Nur für Meßlängen über 620 mm!

Fläche B' der Maßstabeinheit in den Punkten B₁ ... B_n innerhalb 0,2 mm zur Maschinenführung ausrichten. Befestigungsschrauben S_W der seitlichen Befestigungswinkel der Maßstabeinheit festziehen (Anzugsmoment: $7 \text{ Nm} \approx 0,7 \text{ m kp}$).

3.5.11.

Befestigungsschrauben S_k für die Maßstabeinheit festziehen (Anzugsmoment bei Befestigung nach A1 und A3: $10 \text{ Nm} \approx 1 \text{ m kp}$, bei Befestigung nach A2 und A4: $5 \text{ Nm} \approx 0,5 \text{ m kp}$).

3.5.12.

Transportsicherung entfernen, falls nicht schon unter 3.5.5. geschehen.

3.5.13.

Anbautoleranzen und Funktion des Meßgerätes überprüfen.

3.5.14.

Prüfen, ob der Montageanschluß und das Maßstabsgehäuse elektrisch leitend verbunden sind. Dazu elektrischen Widerstand zwischen Gehäuse des Anschlußsteckers am Montagefuß und einer Schraube am Befestigungsplatz K (siehe Fig. 4) prüfen. Er muß kleiner als 1 Ohm sein. Bei dieser Prüfung darf der Anschlußstecker nicht an die Nachfolgeelektronik (VRZ, EXE, TNC) angeschlossen sein.

3.5.9.

Tighten fixing bolts for scanning unit (reqd. torque for mounting possibilities C2 to C5: $7 \text{ Nm} \approx 0,7 \text{ m kp}$; for mounting possibility C1: $4 \text{ Nm} \approx 0,4 \text{ m kp}$).

3.5.10.

For measuring lengths exceeding 620 mm (24.41 in.) only!

Align face B' of scale unit at points B₁ ... B_n to machine guide to within 0,2 mm (.008 in.).

Tighten fixing bolts S_W of mounting brackets at the side of scale unit (torque: $7 \text{ Nm} \approx 0,7 \text{ m kp}$).

3.5.11.

Tighten fixing bolts S_k for scale unit (reqd. torque for mounting possibilities A1 and A3: $10 \text{ Nm} \approx 1 \text{ m kp}$; for mounting possibilities A2 and A4: $5 \text{ Nm} \approx 0,5 \text{ m kp}$).

3.5.12.

Remove transport protection clamps if not already carried out under item 3.5.5.

3.5.13.

Check mounting tolerances and functioning of system.

3.5.14.

Check whether mounting block and scale housing are electrically connected. For this purpose check electrical resistance between the connector housing at the mounting block and a screw at fixing block K (see Fig. 4). It should be less than 1 ohm. Take care that the connector is not engaged to the subsequent electronics (VRZ, EXE, TNC) during this procedure.

3.5.9.

Serrer à fond les vis de fixation pour la tête caprice (couple de serrage en cas de fixation suivant C2 à C5: $7 \text{ Nm} \approx 0,7 \text{ m kp}$; en cas de fixation suivant C1: $4 \text{ Nm} \approx 0,4 \text{ m kp}$).

3.5.10.

Uniquement pour longueurs utiles supérieures à 620 mm

Aligner la face B' de la règle dans les points B₁ ... B_n par rapport au guidage de la machine à 0,2 mm près.

Serrer les vis de fixation S_W des équerres de fixation latérales de la règle (couple de serrage: $7 \text{ Nm} \approx 0,7 \text{ m kp}$).

3.5.11.

Serrer à fond les vis de fixation S_k pour la règle (couple de serrage en cas de fixation suivant A1 et A3: $10 \text{ Nm} \approx 1 \text{ m kp}$; en cas de fixation suivant A2 et A4: $5 \text{ Nm} \approx 0,5 \text{ m kp}$).

3.5.12.

Enlever la sécurité de transport, si ceci n'a pas encore été fait suivant le paragr. 3.5.5.


3.5.13.

Contrôler les tolérances de montage et le fonctionnement de l'appareil de mesure.

3.5.14.

Vérifier si le bloc de montage et le boîtier de la règle sont bien reliés électriquement. A cet effet, mesurer la résistance entre le carter de la fiche de raccordement au bloc de montage et une vis du bloc de fixation K (voir fig. 4): elle doit être inférieure à 1 ohm.

Pour cette vérification, la fiche de raccordement ne doit pas être branchée à l'électronique consécutive (VRZ, EXE, TNC).

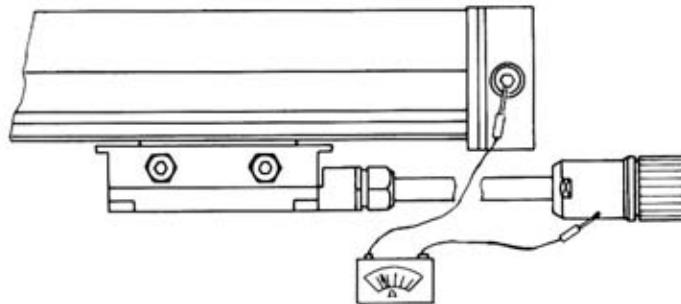


Befestigungsmöglichkeiten
für die Maßstabeinheit

*Mounting possibilities
for scale unit*


*Possibilités de fixation
pour la règle*

A


A₁

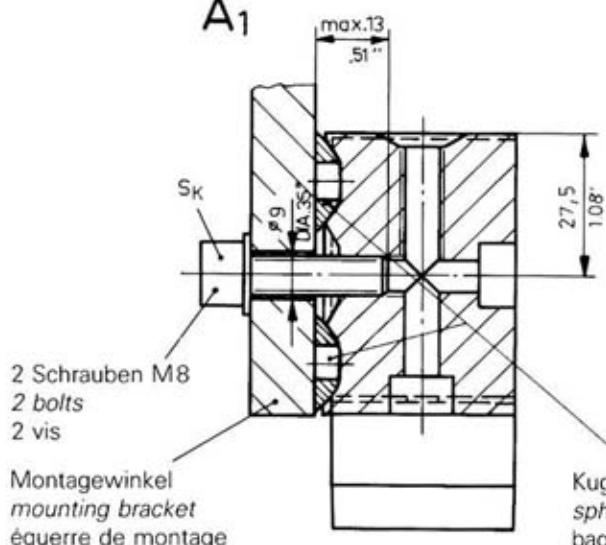


A₂

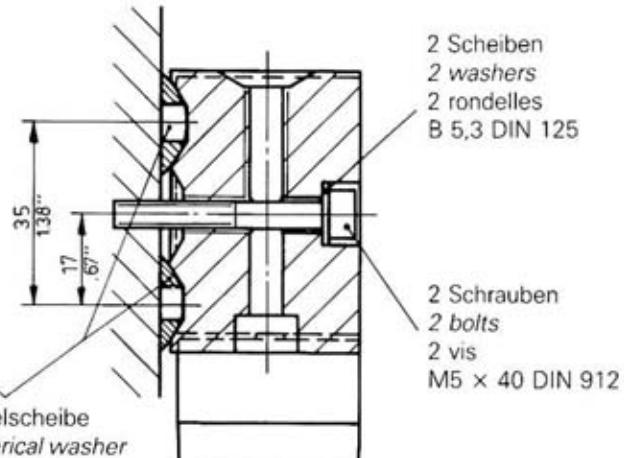

A₃

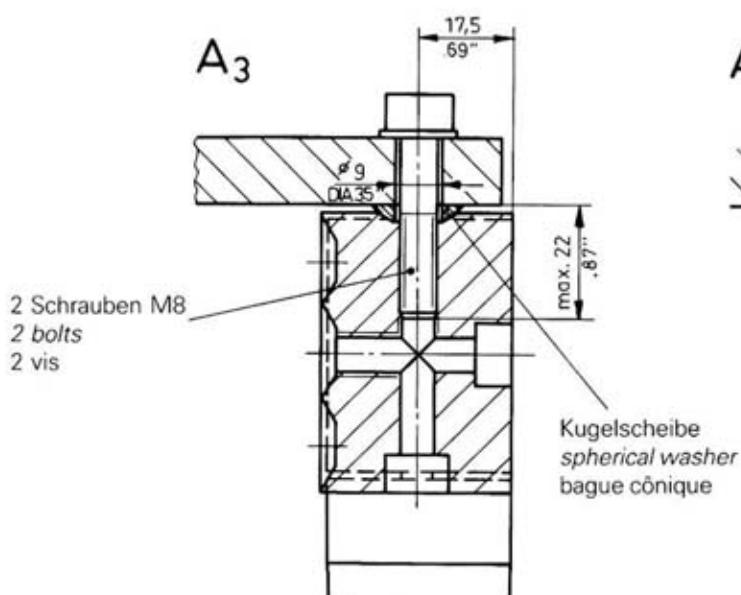

A₄

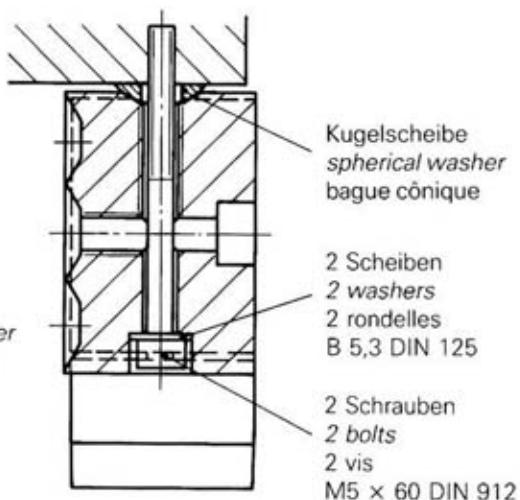

Befestigungsmöglichkeiten
für die Maßstabeinheit

*Mounting possibilities
for scale unit*


*Possibilités de fixation
pour la règle*

B

B₁

Schraube
screw
vis
M6 × 12 DIN 933


Scheibe
washer
rondelle
B 6.4 DIN 125

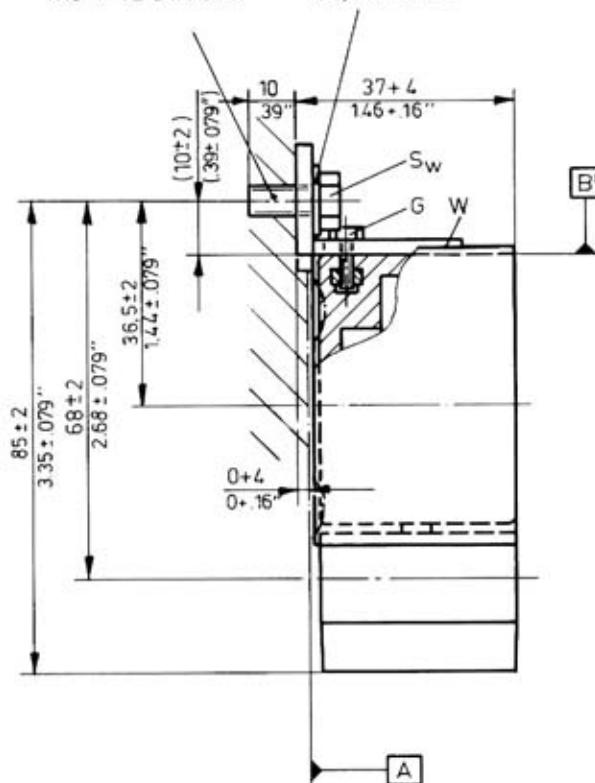

B₂

Schraube
screw
vis
M6 × 12 DIN 933

Scheibe
washer
rondelle
B 6.4 DIN 125

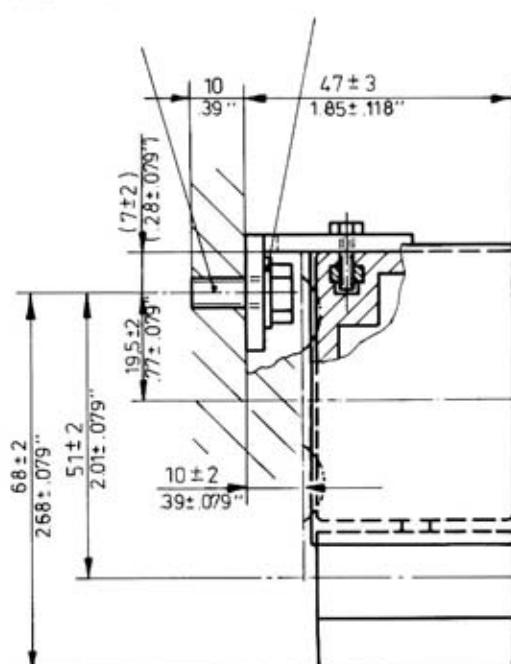

Zusätzliche Unterstützung der Maßstabeinheit bei Meßlängen über 620 mm
additional support for scale units with measuring lengths exceeding 24.41 in
support supplémentaire de la règle pour longueurs supérieures à 620 mm


Befestigungsmöglichkeiten
für die Abtasteinheit

*Mounting possibilities
for scanning unit*


Possibilités de fixation
pour la tête caprice

C

C₁

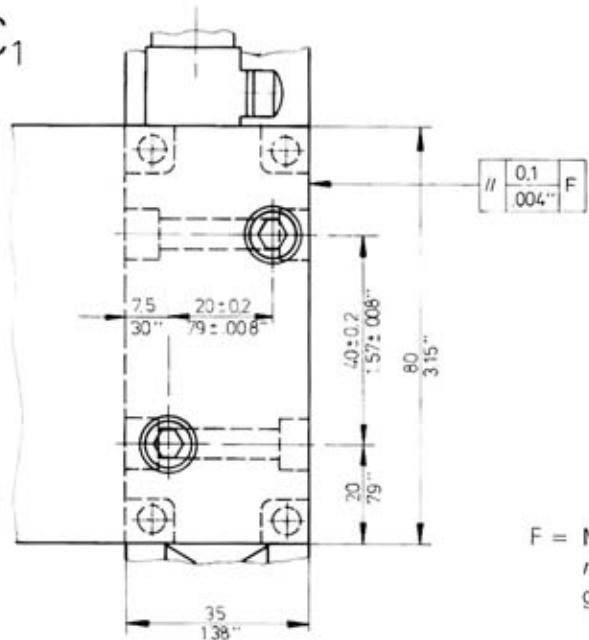





F = Maschinenführung
machine guide
guidage de la machine

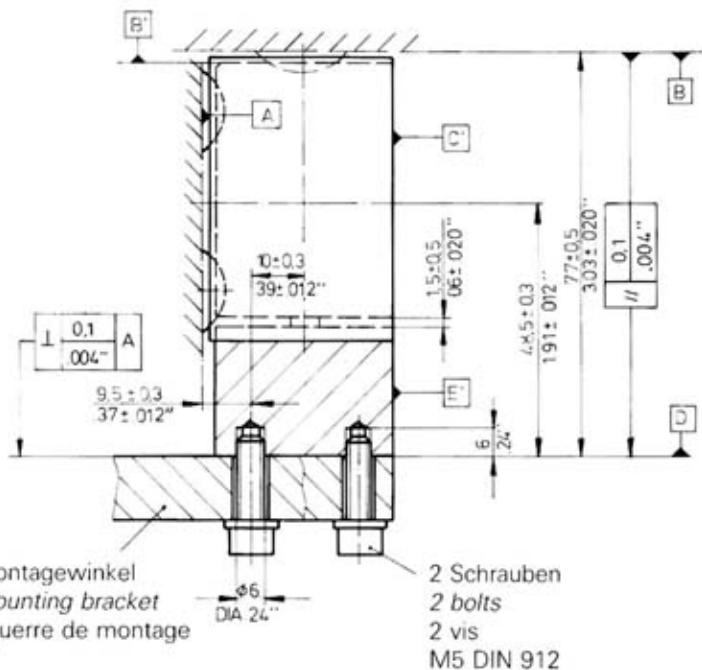

Befestigungsmöglichkeiten
für die Abtasteinheit

Mounting possibilities
for scanning unit

Possibilités de fixation
pour la tête caprice

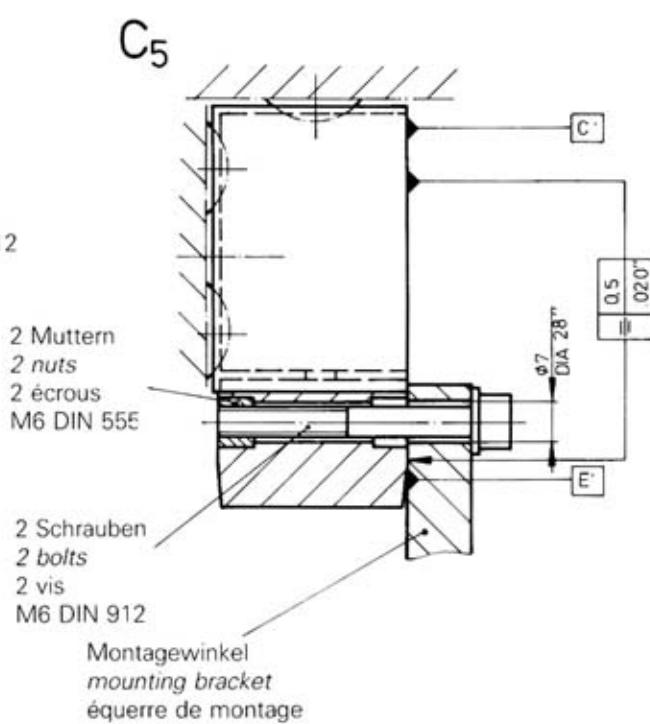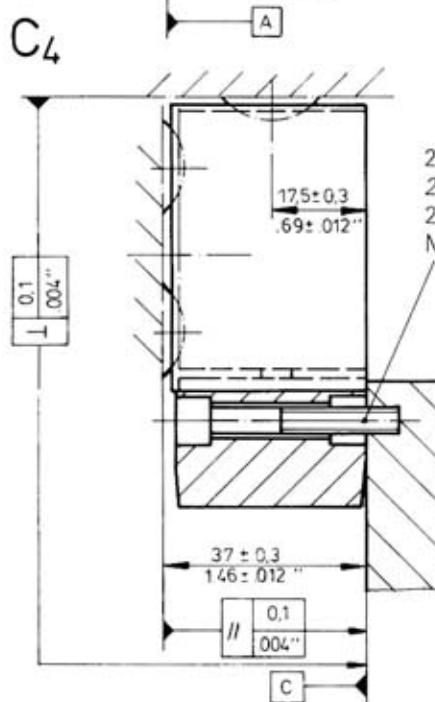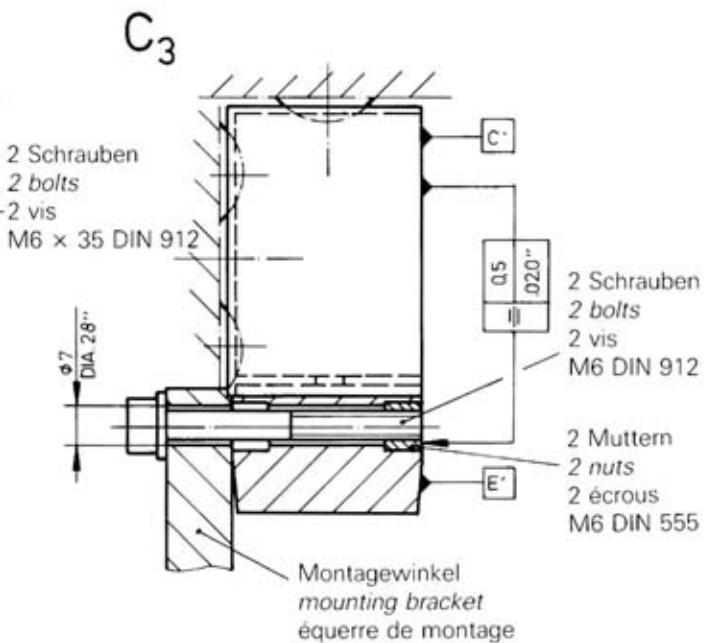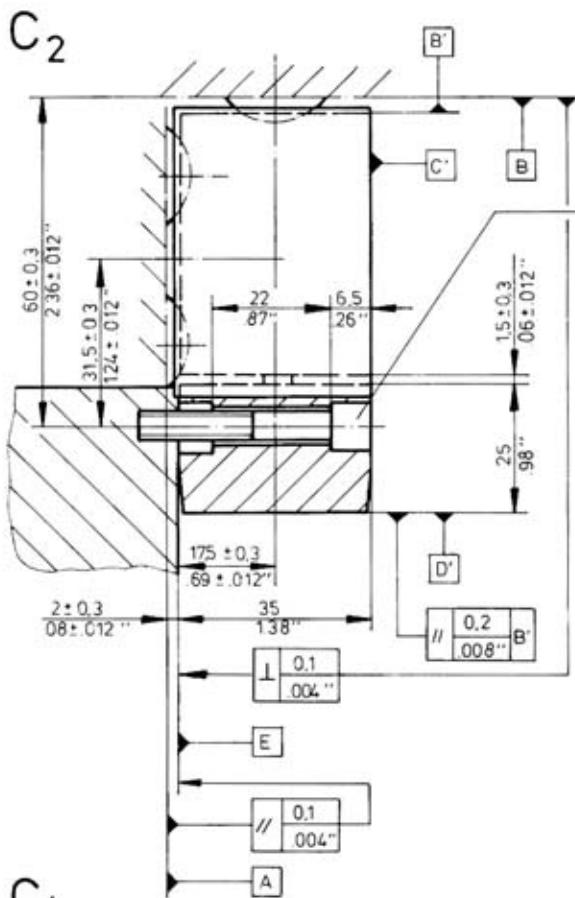

4. Technische Daten

	Maßstab	DIADUR-Gitterteilung
Teilungsperiode	20 µm	
Systemgenauigkeit	± 5 µm, ± 3 µm (nur bis ML 1240 mm)	
Referenzmarken LS 703:	standardmäßig in der Mitte der Meßlänge wahlweise – im Raster von 50 mm von der Mitte der Meßlänge ausgehend (Sonderausführung)	
LS 703 C:	Abstandscodierte Referenzmarken	
Max. zul. Verfahrensgeschwindigkeit	48 m/min.	
Max. zul. Beschleunigung Vibration bis 2000 Hz max. Schock (11 ms)	≤ 30 m/s ² 200 m/s ²	
Schutzklasse des Meßsystems bei Anschluß von Druckluft	IP 53 (DIN 40050) bei Anbau nach Anleitung IP 64	
Notwendige Vorschubkraft	≤ 10 N	
Lichtquelle	Langlebensdauer Miniaturlampe vorjustiert, 5 V/0,6 W	
Abtastelemente	Si-Photoelemente in Antiparallel- Anordnung	
Ausgangssignale Meßsystem	2 um 90° el. verschobene sinusähnliche Signale	
Max. zul. Tastverhältnisabweichung Phasenwinkel	± 15° el.	
a) zwischen den beiden Hauptspur- signalen	90° ± 10° el.	
b) zwischen 0°-Signal und Referenzimpuls	45° ± 30° el.	
Spannungsversorgung für Meßsystem	5 V – (± 5 %) für Lampe	
Länge des Anschlußkabels	3 m mit Stecker (Standard) 3 m mit Metallschlauch und Stecker (Sonderausführung) 0,3 m mit Flanschdose auf Montage- sockel (Sonderausführung) bis zu 20 m weitere Sonderausführungen auf S. 25, Punkt 9	
max. Länge des Anschlußkabels		
Gewicht des Meßsystems	Grundgewicht 0,7 kg und 2 kg/m Meßlänge	
Korrosionsschutz	Oberfläche eloxiert	
Zul. Umgebungstemperatur	0° bis +50°C	
Lagerbedingungen Zul. Temperatur Zul. relative Feuchte	–20°C...+70°C max. 75 %, kurzzeitig 90 % jedoch ohne Betauung	

4. Technical specifications

<i>Scale</i>	<i>DIADUR grating</i>
<i>Grating period</i>	$20 \mu\text{m}$
<i>System accuracy</i>	$\pm 5 \mu\text{m}, \pm 3 \mu\text{m}$ (only up to 1240 mm, 48.82 in) measuring length
<i>Reference marks LS 703:</i>	standard at mid-point of measuring length optionally – spaced every 50 mm (1.97 in) to the left and right from mid-point of measuring length (special version)
<i>LS 703 C:</i>	distance-coded reference marks
<i>Max. permissible traversing speed:</i>	48 m/min (157 ft/min)
<i>Max. permissible acceleration</i>	$\leq 30 \text{ m/s}^2$ (98 ft/s ²)
<i>Vibration up to 2000 Hz</i>	200 m/s^2 (656 ft/s ²)
<i>max. shock (11 ms)</i>	
<i>Sealed protection</i>	German Standard IP 53 (IEC 529) mounted as instructed
<i>with air purge</i>	IP 64
<i>Repd. feed force</i>	$\leq 10 \text{ N}$ (2 lb)
<i>Light source</i>	long-life miniature lamp prefocused, 5 V/0.6 W
<i>Scanning elements</i>	Silicon solar cells in verse-parallel arrangement
<i>Output signals of measuring system</i>	2 sinusoidal signals, phase-shifted 90° el.
<i>Max. permissible deviation of ON-to-OFF ratio</i>	$\pm 15^\circ$ el.
<i>Phase angle</i>	
<i>a) between both main track signals</i>	$90^\circ \pm 10^\circ$ el.
<i>b) between 0°-signal and reference pulse</i>	$45^\circ \pm 30^\circ$ el.
<i>Supply voltage for encoder</i>	5 V– ($\pm 5\%$) for lamp
<i>Length of connecting cable on transducer</i>	3 m (10 ft) with connector (standard) 3 m (10 ft) with armour and connector (special version) 0.3 m (1 ft) with flange socket on mount- ing base (special version)
<i>Max. length of connecting cable</i>	up to 20 m (66 ft) for special versions see p. 25, point 9
<i>Weight of measuring system</i>	0.7 kg + 2 kg/m measuring length (2.2 lb + 1.34 %)
<i>Protection against corrosion</i>	surface anodized
<i>Permissible ambient temperature range</i>	0° to +50°C (32°F to +122°F)
<i>Storage conditions</i>	
<i>Permissible temperature</i>	-20°C to +70°C (-3°F to +158°F)
<i>Permissible relative humidity</i>	max. 75%, momentarily 90% however without condensation


4. Specifications techniques

Règle	réseau à traits DIADUR
Pas du réseau	20 µm
Précision du système	± 5 µm, ± 3 µm (seulement jusqu'à ML 1240 mm)
Marques de référence LS 703: LS 703 C:	en exécution standard une marque de référence au milieu de la longueur utile ou, au choix, tous les 50 mm de part et d'autre de la marque de référence au milieu de la règle (exécution spéciale) marques de référence à distance codée
Vitesse de déplacement max. admissible	48 m/min.
Accélération max. admissible vibrations jusqu'à 2000 Hz choc max. (11 ms)	≤ 30 m/s ² 200 m/s ²
Protection du système de mesure en cas de raccordement d'air comprimé	IP 53 (DIN 40050) en cas de montage conformément au mode d'emploi IP 64
Force d'avance requise	≤ 10 N
Source lumineuse	lampe miniature à longue durée de vie prérglée, 5 V/0,6 W
Éléments de balayage	cellules photo-voltaïques au silicium, montage anti-parallèle
Signaux de sortie du système de mesure	2 signaux sinusoïdaux déphasés de 90° el.
Déviation max. admissible du rapport cyclique déphasage	± 15° el.
a) entre les deux signaux principaux	90° ± 10° el.
b) entre le signal 0° et l'impulsion de référence	45° ± 30° el.
Alimentation en tension du système de mesure	5 V – (± 5 %) pour la lampe
Longueur du câble de raccordement	3 m avec fiche (standard) 3 m sous gaine métallique avec fiche (exécution spéciale) 0,3 m avec embase à bride sur socle (exécution spéciale)
Longueur du câble prolongateur	20 m max. autres exécutions spéciales p. 25, chap. 9
Poids du système de mesure	poids de base 0,7 kg + 2 kg par m de longueur utile
Protection contre la corrosion	surface anodisée
Plage de la température ambiante	0° à +50°C
Conditions de stockage température admissible humidité relative admissible	-20°C...+70°C max. 75 %, brièvement 90 % cependant sans brouillard

5. Steckerbelegung

5. Connector layout

5. Distribution des raccordements sur la fiche

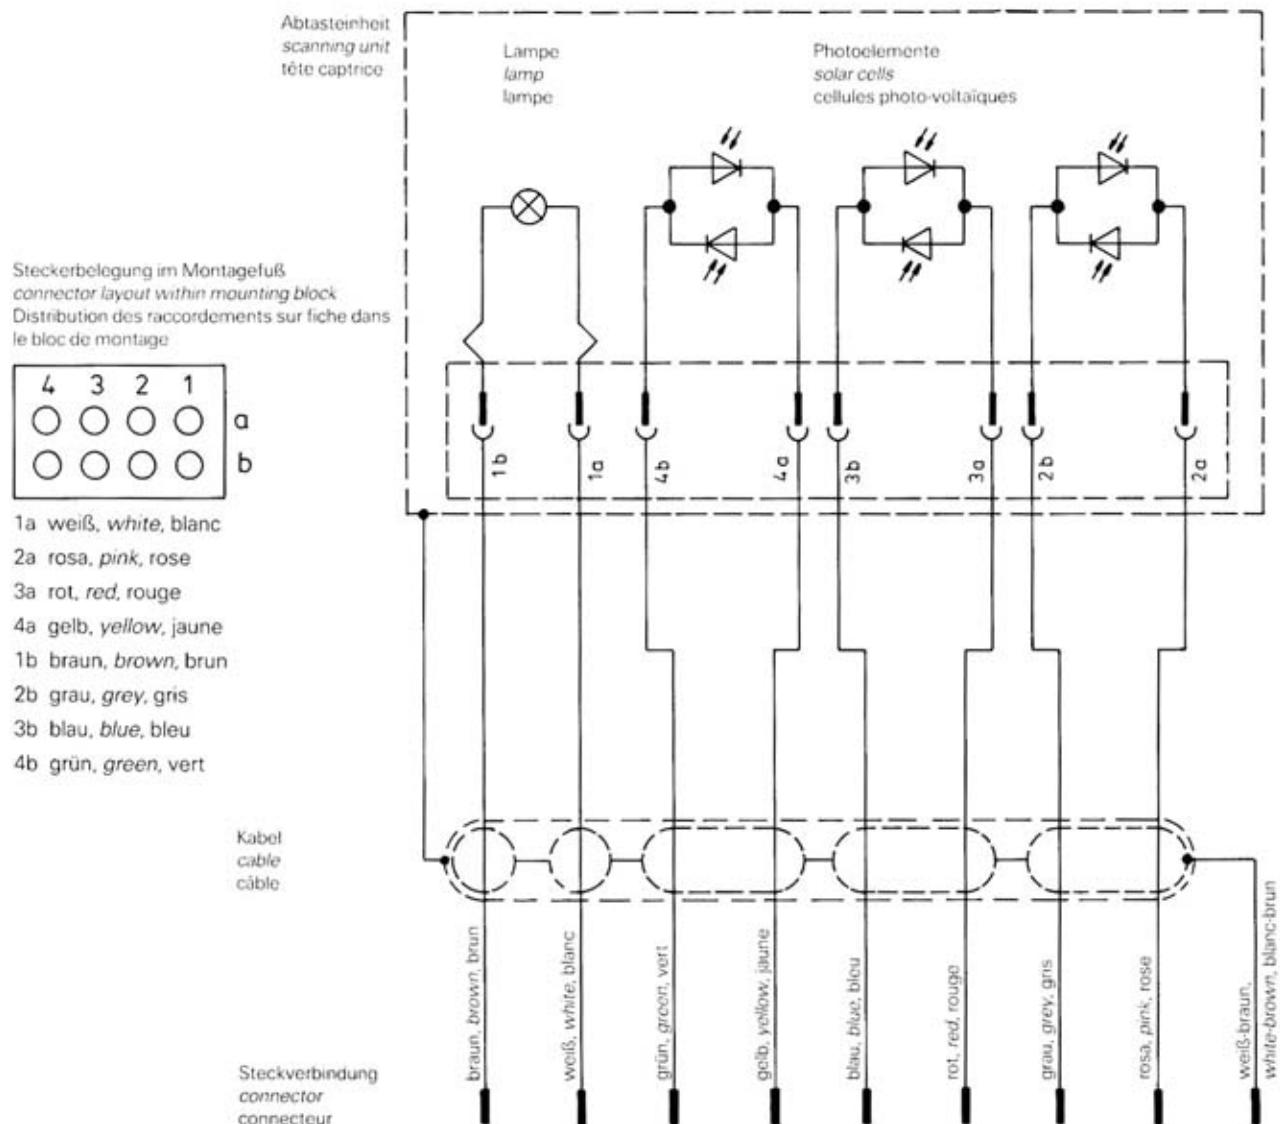

Stecker (Anschlußkabel)
Connector (connection cable)
Connecteur (câble de raccordement)
228 561 03



Kontaktbezeichnung Contact designation Dénomination des raccordements	3	4	1	2	5	6	7	8	9*
	+	-	+	-	+	-	+	-	
Belegung Use Distribution	Lampe Lamp Lampe	U			Meßsignal I ₀₁ (0° el.) Measuring signal (0° el.) Signal de mesure (0° élec.) I ₀₁	Meßsignal I ₀₂ (90° el.) Measuring signal (90° el.) Signal de mesure (90° élec.) I ₀₂	Referenzsignal I ₀₃ Reference signal I ₀₃ Signal de réf. I ₀₃	Abschirmung Ground for shielding Blindage	
Signale elektrische Werte Signals electrical values Signaux valeurs électriques	5 V ± 5 % ca. 120 mA appr. 120 mA env. 120 mA	7—16 µA ₀₁ 7—16 µA ₀₂ 7—16 µA ₀₃	7—16 µA ₀₁ 7—16 µA ₀₂ 7—16 µA ₀₃	7—16 µA ₀₁ 7—16 µA ₀₂ 7—16 µA ₀₃	2—8 µA Nutzantoid 2—8 µA used component 2—8 µA Port utile				

* innerer Schirm an Stift 9
äußerer Schirm an Steckergehäuse

* internal shield to pin 9
external shield to connector
housing

* blindage intérieur à la tige 9
blindage extérieur au carter
de la fiche

6. Steckermontage

6.1.

Montage eines Stecker-Fremdfabrikats

Bei der Auswahl eines Steckers ist wegen der elektrischen Schirmwirkung ein Ganzmetall-Gehäuse vorzuziehen. Bei Verwendung eines Stecker-Fremdfabrikats ist zum Anlöten von Schirm und Litzen analog zu 5.3.2. zu verfahren. Die Abisolierlänge ist dem verwendeten Steckertyp entsprechend zu wählen.

6.2.

Montage des Steckers 22856103

(Fig. 10) für das Meßkabel Ø 8 mm.

6. Connector assembly

6.1.

Assembly of connector of other manufacture

When selecting a connector, care should be taken that an all-metal housing is used due to the electrical shielding effect.

When employing a connector of other manufacture proceed in accordance with 5.3.2. for soldering of shield and wires.

The length of insulation is to be selected in accordance with the employed type of connector.

6.2.

Assembly of connector 22856103

(Fig. 10) for the transducer cable dia. 8 mm (.31 in).

6. Montage d'une fiche

6.1.


Montage d'une fiche d'une autre fabrication

Lors du choix d'une fiche, il faut tenir compte de l'effet du blindage électrique qui n'est donné que par un carter complètement en métal. En utilisant une fiche d'une autre fabrication, il faut procéder de façon analogue au paragr. 5.3.2. pour le soudage du blindage et des torons. La longueur à dénuder est fonction du type de fiche utilisé.

6.2.

Montage de la fiche 22856103

(fig. 10) pour le câble du système de mesure Ø 8 mm.

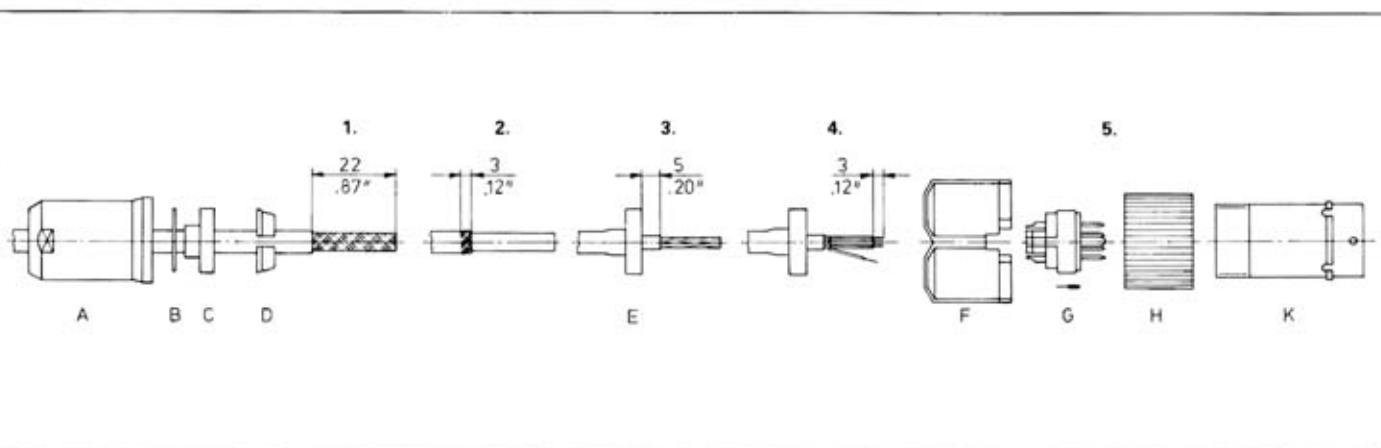

1. Teile A-D auf Kabel schieben, Außenmantel entfernen.
2. Schirm zurückklappen und abschneiden.
3. Schirmkontakteierungshülse E unter Schirmgeflecht (über Folie) schieben. Innenmantel und Fäden abschneiden.
4. Innere Schirme verdrillen, mit Litze ws/bn 0,14 L 27 verlöten und mit Schrumpfschlauch Ø 3,2 × 10 mm isolieren.
Litzen 3 mm abisolieren und verzinnen und gemäß Belegungsplan anlöten.
5. Stecker zusammenschieben, Teil K mit Montagewerkzeug oder Gegenstecker festhalten und Teil A aufschrauben.
Anzugsmoment 5 Nm.

1. Slide parts A-D onto cable. Remove outer sheathing.
2. Fold back shield and cut off.
3. Slide shield contact bushing E underneath shield braiding (over film). Cut off internal sheathing and threads.
4. Twist internal shields, solder to strand wh/br 0.14 L 27 (1.06 in) and insulate with thermo-shrinkable tubing dia. 3.2 × 10 mm (.126 × .39 in). Remove insulation from strands 3 mm (.12 in) tin ends and solder as per layout diagram.
5. Assemble connector, brace part K with mounting tool or mating connector and secure part A.
Torque: 5 Nm.
1. Glisser les pièces A-D sur le câble. Enlever la gaine extérieure.
2. Replier le blindage et le couper.
3. Repousser la douille de contact du blindage E en-dessous de la tresse de blindage (au-dessus de la gaine plastique). Couper la gaine intérieure et les fils de remplissage.
4. Torsader les blindages intérieurs, y souder le toron bl/br 0,14 L 27, les isoler avec une gaine thermorétractable Ø 3,2 × 10 mm. Dénuder les torons sur 3 mm, les étamer et souder conformément au plan de distribution des contacts sur fiche.
5. Assembler la fiche, tenir la pièce K avec l'outil de montage ou la contre-fiche et y visser la pièce A.
Couple de serrage: 5 Nm.

7. Elektrischer Anschluß

7.1.

Anschluß des LS 703/LS 703 C an
HEIDENHAIN-Vor-Rückwärtzähler
VRZ oder Bahnsteuerung TNC

7. Electrical connection


7.1.

*Connection of LS 703/LS 703 C to
HEIDENHAIN bidirectional counter
VRZ or TNC contouring control*

7. Raccordement électrique

7.1.

Raccordement du LS 703/LS 703 C au
compteur – décompteur HEIDENHAIN
VRZ ou à la commande de contournage
TNC

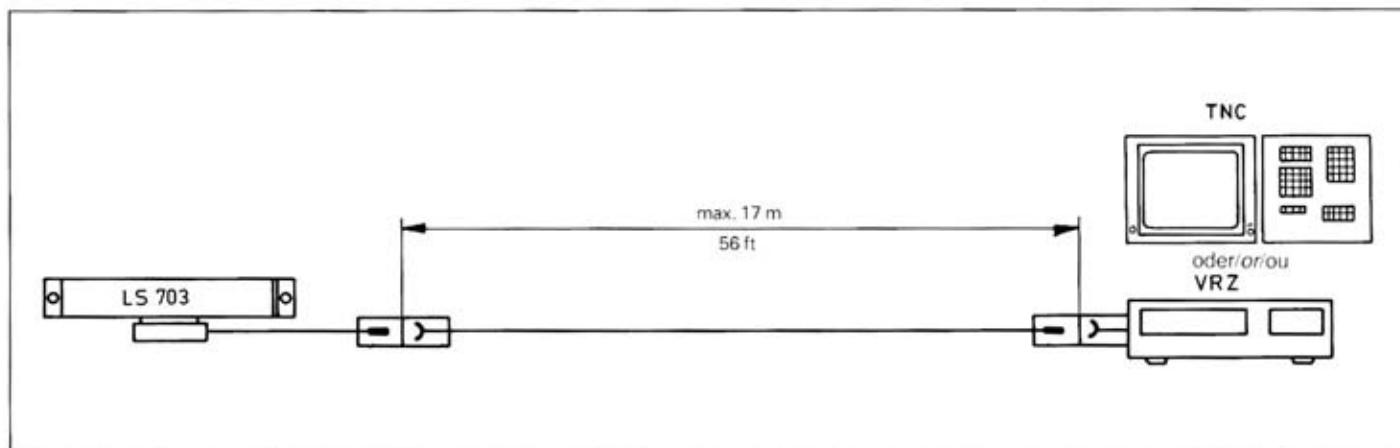

11

7.2.


Anschluß des LS 703/LS 703 C an
externe Impulsformer-Elektronik in
separatem Gehäuse, EXE

7.2.

*Connection of LS 703/LS 703 C to
external pulse shaping electronics
unit EXE*

7.2.

Raccordement du capteur LS 703/LS
703 C à l'électronique de mise en forme
des impulsions externe EXE dans un
carter séparé

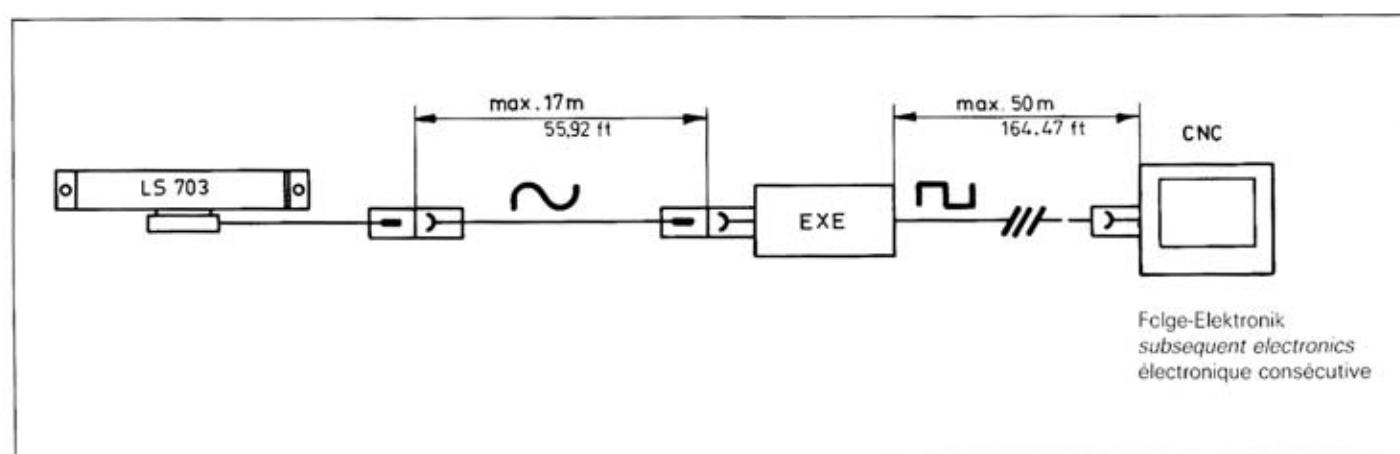

12

7.3.

Aderbelegung Ausgang
Impulsformer-Elektronik EXE

7.3.

*Conductor layout output of pulse
shaping electronics EXE*

7.3.

Distribution des conducteurs à la sortie
de l'électronique de mise en forme des
impulsions EXE

0 V	+5 V	frei libre	Schirm shield blindage	U _{a1}	$\overline{U_{a1}}$	U _{a2}	$\overline{U_{a2}}$	U _{a0}	$\overline{U_{a0}}$	U _{a5}	U _{L-}	+5 V
weiss white blanc	blau blue bleu	gelb yellow jaune	Geflecht braiding tresse	braun brown brun	grün green vert	grau grey gris	rosa pink rose	rot red rouge	schwarz black noir	violett violet violet	0,5 mm ² für Lampe for lamp pour lampe	weiß white blanc

13

8. Druckluftanschluß


Als Zubehör ist eine komplette Druckluftanlage **DA 200** erhältlich, bestehend aus Filterkombination mit Druckregler, Schlauch und Verschraubungen für 4 Meßsysteme (zum Anschluß an ein Druckluftnetz) Id.-Nr. 22519503

8. Air purge

A complete compressed air system is available from HEIDENHAIN as accessory: **DA 200**, comprising filter combination with differential pressure indication for function monitoring, pressure regulator, hose and coupling joints for 4 encoders (for connection to a compressed air network)
Id.-Nr. 22519503

8. Raccordement d'air

Une installation à air comprimé complète **DA 200** est livrable par HEIDENHAIN comme accessoire, comportant une combinaison de filtres avec affichage de la pression différentielle pour le contrôle des filtres, régulateur de pression, tuyau et raccords à visser pour 4 capteurs (pour raccordement à un réseau d'air comprimé)
No. d'ident. 22519503

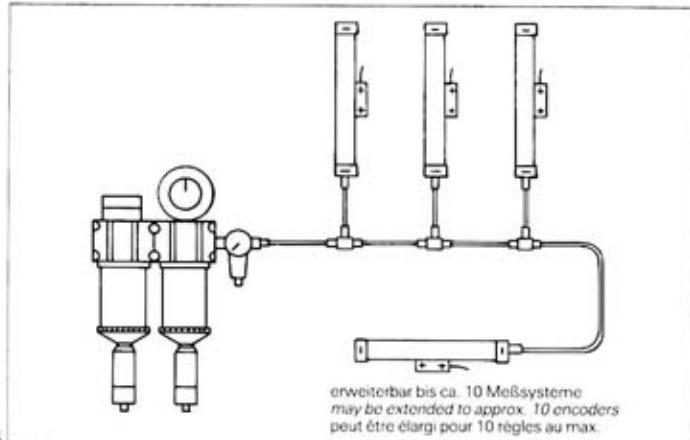

14

8.1.

Einleitung der Druckluft über die Maßstab-Endstücke

Die Endstücke sind serienmäßig mit Gewindebohrungen M5 zum Einschrauben von Druckluftanschlüssen versehen und mit einem Gewindestift verschlossen. Der dem Druckluftanschluß gegenüberliegende Gewindestift darf nicht entfernt werden, um Druckverlust zu vermeiden. Bei vertikalem Maßstabanbau soll der Druckluftanschluß am oberen Maßstabende angebracht werden. Fig. 15

Der dem Druckluftanschluß gegenüberliegende Gewindestift darf nicht entfernt werden, um Druckverlust zu vermeiden. Bei vertikalem Maßstabanbau soll der Druckluftanschluß am oberen Maßstabende angebracht werden. Fig. 15


8.2.

Einleitung der Druckluft über den Montagefuß der Abtasteinheit Fig. 16

Distanzstück bei Anschluß am beweglichen Endstück
(Sonderzubehör 23090501)

Spacer for connection at movable end piece
(special accessory 23090501)

Pièce décalage en cas de raccordement à la pièce terminale mobile (accessoire spécial 23090501)

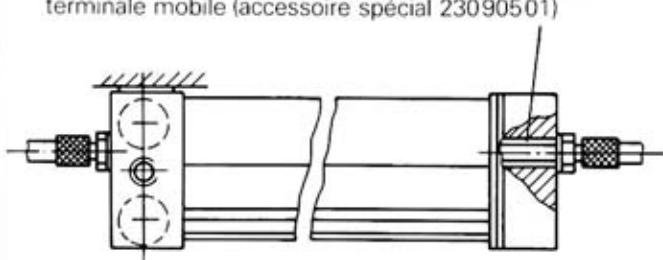

8.1.

Compressed air input via scale end pieces

The end pieces are provided with M5 tapped holes for insertion of compressed air connections and closed by an intake plug. The intake plug opposite the compressed air input should not be removed in order to avoid loss of pressure.

With vertical scale attitude use upper scale end for compressed air input.

Fig. 15

8.2.

Compressed air input via mounting block of scanning unit Fig. 16

8.1.

Admission d'air par les pièces terminales de la règle

Les pièces terminales sont pourvues de trous taraudés M5 pour y fixer les raccordements d'air comprimé et sont fermées par une vis sans tête.


La vis sans tête se trouvant du côté opposé au raccordement d'air comprimé ne peut être enlevée, ceci afin d'éviter une chute de pression.

Si la règle est montée verticalement, il y a lieu de prévoir le raccordement d'air comprimé à l'extrémité supérieure de la règle. Fig. 15

8.2.

Admission d'air par le bloc de montage de la tête caprice: Fig. 16

Abtasteinheit
scanning unit
tête caprice

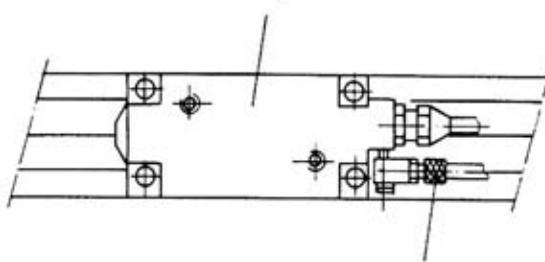

Druckluftanschluß
Air purge inlet
raccordement air comprimé

15

16

9. Sonderausführung LS 703/LS 703 C ohne Kabel


Es besteht die Möglichkeit, das Längenmeßsystem als Sonderausführung ohne Kabel zu beziehen. Zu dieser Sonderausführung ohne Kabel sind Kabelbaugruppen (Punkte 10.1, 10.2) erhältlich.
Der Stecker am Montagefuß (Fig. 9) ermöglicht einen problemlosen Anschluß der Kabelbaugruppe an die Abtasteinheit.

9. Special version LS 703/LS 703 C without cable

*It is possible to order the linear encoder as a special version without cable. For this special version without cable there are cable subassemblies available (points 10.1, 10.2).
The plug in the mounting block (Fig. 9) permits a problem-free connection of the cable subassembly to the scanning unit.*

9. Exécution spéciale LS 703/LS 703 C sans câble

Il est possible d'obtenir le système de mesure linéaire en tant qu'exécution spéciale. Pour cette exécution spéciale sans câble, les sous-groupes de câble (pts 10.1, 10.2) sont livrables.
La fiche dans le bloc de montage (fig. 9) permet un raccordement sans problème du sous-groupe de câble à l'unité de balayage.

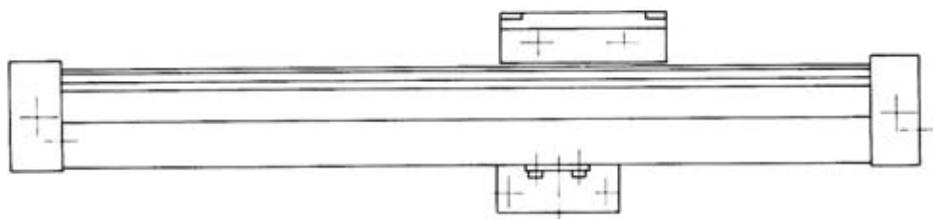

Zur individuellen Bestimmung der Länge des Ausgangskabels vom Längenmeßsystem bietet HEIDENHAIN Kabelbaugruppen in unterschiedlichen Längen an.

HEIDENHAIN offers cable subassemblies in various lengths to allow individual determination of linear encoder output cable length.

HEIDENHAIN propose pour la détermination individuelle de la longueur du câble de sortie du système de mesure linéaire, des sous-groupes de câble de différentes longueurs.

9.1.


Kabelbaugruppe komplett verdrahtet mit Stecker für Anschluß an Abtasteinheit, Deckel, Kabel mit Stecker.
Lieferbare Kabellängen 1 m, 3 m, 6 m, 9 m.

9.1.

*Cable subassembly complete with plugs for connection to scanning unit, cover, cable with plug.
Available cable lengths: 1, 3, 6, 9 m (3.3, 10, 20, 30 ft).*

9.1.

Sous-groupe de câble complètement câblé avec fiche pour l'accouplement à l'unité de balayage, couvercle, câble avec fiche.
Longueurs de câble livrables 1 m, 3 m, 6 m, 9 m.

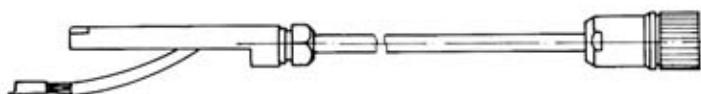

9.2.


Kabelbaugruppe komplett verdrahtet mit Stecker für Anschluß an Abtasteinheit, Deckel, Kabel mit Metallschutzschlauch und Stecker.
Lieferbare Kabellängen 1 m, 3 m, 6 m, 9 m.

9.2.

*Cable subassembly complete with plugs for coupling to scanning unit, cover, cable with armor and plug.
Available cable lengths: 1, 3, 6, 9 m (3.3, 10, 20, 30 ft).*


9.2.

Sous-groupe de câble complètement câblé avec fiche pour l'accouplement à l'unité de balayage, couvercle, câble avec gaine métallique et fiche.
Longueurs de câble livrables 1 m, 3 m, 6 m, 9 m.

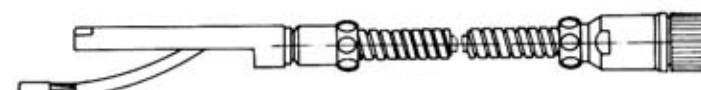




Meßlänge + 150mm
MEASURING LENGTH + 5.19"
longueur utile + 150 mm

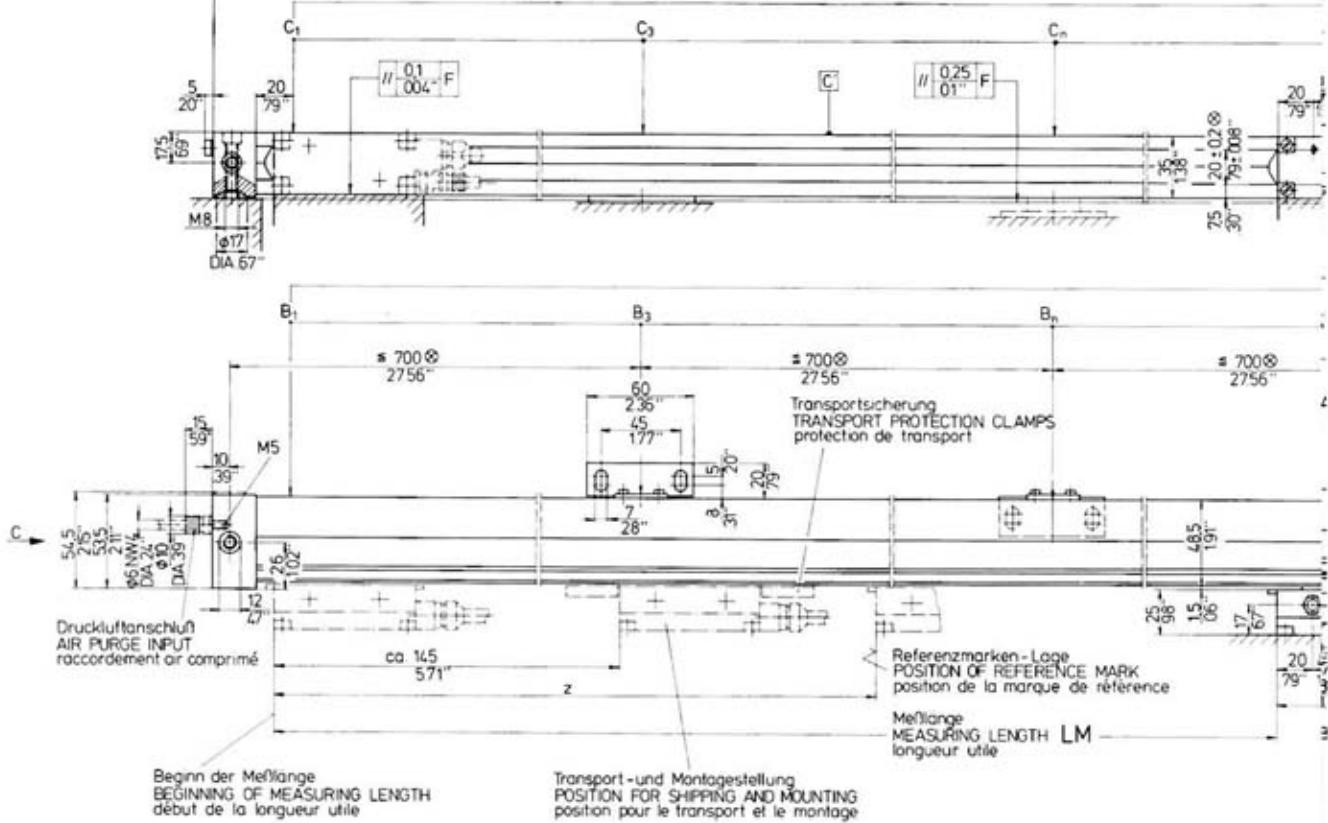

Befestigungsmöglichkeiten MOUNTING POSSIBILITIES possibilités de fixation

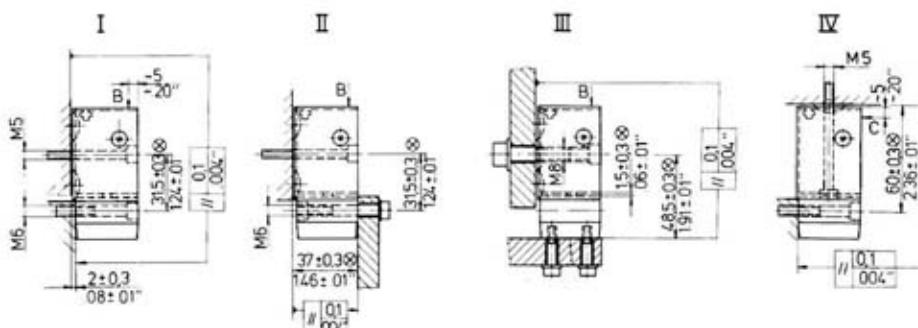

Standardausführung
STANDARD VERSION
exécution standard

eine Referenzmarke in der Mitte der Meßlänge z = $\frac{LM}{2}$
ONE REFERENCE MARK AT MID-POINT OF MEASURING LENGTH z = $\frac{LM}{2}$
une seule marque de référence au milieu de la longueur utile z = $\frac{LM}{2}$


Sonderausführung
SPECIAL VERSION
exécution spéciale

eine Referenzmarke bei z = $\frac{LM}{2} \pm n \times 50\text{mm}$ (n=1,2,3...)
ONE REFERENCE MARK AT z = $\frac{LM}{2} \pm n \times 197$ " (n=1,2,3...)
une seule marque de référence à z = $\frac{LM}{2} \pm n \times 50\text{mm}$ (n=1,2,3...)


Andere Referenzmarken-Lagen auf Anfrage
FURTHER REFERENCE MARK LOCATIONS ON REQUEST
autres positions de marque de référence à la demande

F = Maschineneinführung
MACHINE GUIDE
guidage de la machine

⊗ kundenseitige Anschlußmaße
MACHINE MOUNTING DIMENSIONS
dimensions de montage chez

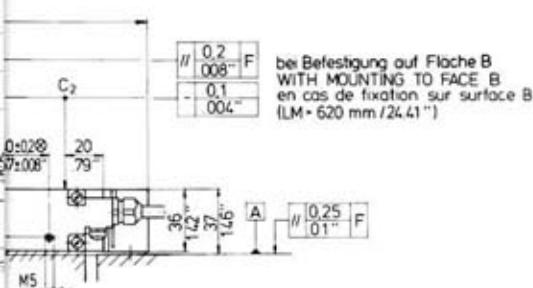

bei Befestigung auf Fläche B
WITH MOUNTING TO FACE B
en cas de fixation sur surface B
(LM = 620 mm / 24.41")

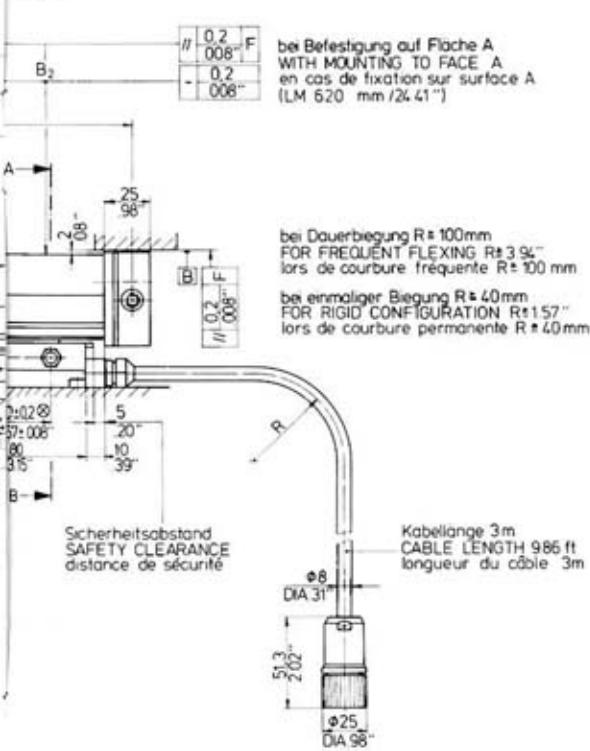


bei Dauerbiegung R ≥ 100mm
FOR FREQUENT FLEXING R ≥ 3.94"
lors de courbure fréquente R ≥ 100 mm
bei einmaliger Biegung R ≥ 40mm
FOR RIGID CONFIGURATION R ≥ 157°
lors de courbure permanente R ≥ 40 mm


Sicherheitsabstand
SAFETY CLEARANCE
distance de sécurité

Kabellänge 3m
CABLE LENGTH 9.86 ft
longueur du câble 3m

Sonderausführung / SPECIAL VERSION / exécution spéciale

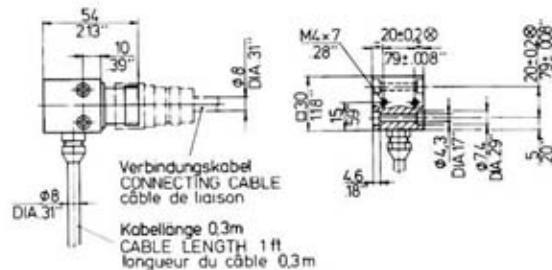


Achtung: Klotzchen so montieren, daß Kabelausgang unten liegt.
IMPORTANT: MOUNT BLOCK SUCH THAT CABLE OUTPUT IS LOCATED
ON THE UNDERSIDE.
Attention: fixer le bloc de telle façon que la sortie de câble se trouve en bas.

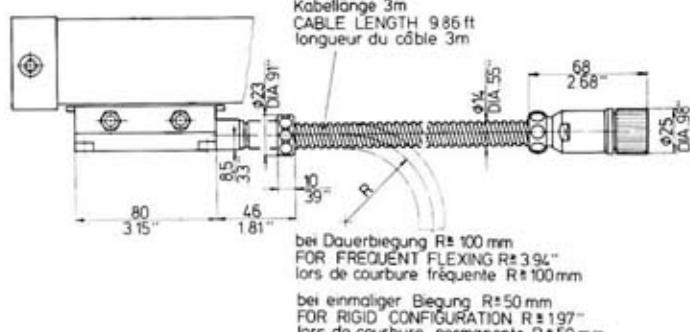

Kabellänge 3m
CABLE LENGTH 9.86 ft
longueur du câble 3m

bei Dauerbiegung R ≥ 100 mm
FOR FREQUENT FLEXING R ≥ 3.94"
lors de courbure fréquente R ≥ 100 mm
bei einmaliger Biegung R ≥ 50 mm
FOR RIGID CONFIGURATION R ≥ 197°
lors de courbure permanente R ≥ 50 mm

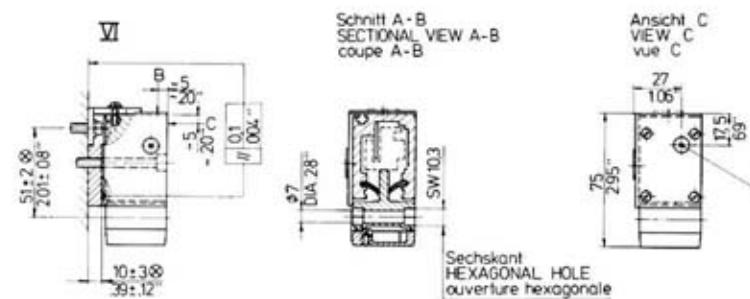

Schnitt A - B
SECTIONAL VIEW A-B
coupe A-B

Ansicht C
VIEW C
vue C

Druckluftanschluß
AIR PURGE INPUT
raccordement air comprimé

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
D-83301 Traunreut, Deutschland

Tel. (08669) 31-0 · Fax 56 832
Fax (08669) 5061

Service (08669) 31-12 72
TNC-Service (08669) 31-14 46
Fax (08669) 98 99

A HEIDENHAIN

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
D-83301 Traunreut, Deutschland
Tel. (08669) 31 13 37
Fax (08669) 50 61

B HEIDENHAIN NV/SA

Bellekouter, 30
B-1790 Affligem, Belgium
Tel. (053) 67 25 70
Fax (053) 67 01 65

BR DIADUR Indústria e Comércio Ltda.

Rua Servia, 329, Santo Amaro
04763-070 – São Paulo – SP, Brasil
Tel. (011) 523-6777
Fax (011) 523 1411

CDN HEIDENHAIN CORPORATION

Canadian Regional Office
11-335 Admiral Blvd.
Mississauga, Ontario L5T 2N2, Canada
Tel. (905) 670-8900
Fax (905) 670-4426

CH HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG

Post Box
Vieristrasse 14
CH-8603 Schwerzenbach
Tel. (01) 825 04 40
Fax (01) 825 33 46

CZ HEIDENHAIN s.r.o.

Stremchová 16
CZ-106 00 Praha 10, Czech Republik
Tel. (00420) 2 75 62 68
Fax (00420) 2 75 71 55

DK TP TEKNIK A/S

HV Nyholms Vej 7-9
DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Tel. (38) 33 09 66
Fax (38) 33 01 65

E FARRESA ELECTRONICA S.A.

c/Simon Bolívar, 27 – Dpto. 11
E-48013 Bilbao (Vizcaya), Spain
Tel. (94) 441 3649
Fax (94) 442 3540

F HEIDENHAIN FRANCE sarl

Post Box 62
2, Avenue de la Cristallerie
F-92316 Sèvres
Tel. 01 41 43 000
Fax 01 41 43 030

FIN NC-POINT OY

Post Box 34
Myllynummentie 8
FIN-04251 Kerava, Finland
Tel. (09) 294 44 00
Fax (09) 294 43 00

GB HEIDENHAIN (G.B.) Limited

200 London Road, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD, Great Britain
Tel. (01444) 24 77 11
Fax (01444) 87 00 24

GR D. PANAYOTIDIS – J. TSATSIS S.A.

6, Pireos St.
GR-183 46 Moschaton – Athens, Greece
Tel. (01) 481 0817
Fax (01) 482 9673

H HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet

Dunyov István utca 16.
H-1134 Budapest, Hungary
Tel. (1) 1 20 22 13
Fax (1) 33 03 171

HK HEIDENHAIN LTD

Rm 6, 20/F Metro Centre II
21 Lam Hing Street, Kowloon Bay
Kowloon, Hong Kong
Tel. (852) 27 59 19 20
Fax (852) 27 59 19 61

I HEIDENHAIN ITALIANA srl

Via Asiago 14
I-20128 Milano
Tel. (02) 27 075-1
Fax (02) 27 075-2 10

IL NEUMO VARGUS

Post Box 57057
34-36, Itzhak Sade St.
Tel-Aviv 61570, Israel
Tel. (3) 537 3275
Fax (3) 537 2190

IND ASHOK & LAL

Post Box 5422
12 Pulla Reddy Avenue
Madras – 600 030, India
Tel. (044) 626 7289
Fax (044) 61 82 24

J HEIDENHAIN K.K.

Sogo-Daiichi Bldg. 2 F
3-2, Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo 102, Japan
Tel. (03) 3234-7781
Fax (03) 3262-2539

MEX HEIDENHAIN MEXICO S.L.

Calle San Juan de los Lagos 202
Fracc. Jardines de la Concepción
CP 20120 Aguascalientes, Ags.
Tel. (49) 14 37 38
Fax (49) 12 57 33

N KASPO MASKIN AS

Post Box 30 83
Haakon VII's gt. 6
N-7002 Trondheim, Norway
Tel. (073) 91 91 00
Fax (073) 91 33 77

NL HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.

Post Box 107
Landjuweel 20
NL-3900 AC Veenendaal
Tel. (0318) 54 03 00
Fax (0318) 51 72 87

P FARRESA ELECTRÓNICA LTDA.

Rua Gonçalo Cristóvão 294 – 1º
P-4000 Porto, Portugal
Tel. (2) 31 84 40
Fax (2) 31 80 44

RC HEIDENHAIN Co., Ltd.

4th Fl., No. 30, Ta Tun 10 Street,
Taichung 403, Taiwan
Tel. (04) 329-5190
Fax (04) 320-7315

ROK SEO CHANG CORPORATION LTD.

Rm. 903, Jeail Bldg., 44-35
Yido-Dong, Yongdeungpo-ku
Seoul, Korea
Tel. (02) 780 82 08
Fax (02) 784 54 08

ZA DIGITAL READOUT SERVICES C.C.

16 Piet Retief Street, Alberton North
P.O. Box 167233
Brackendowns 1454, South Africa
Tel. (011) 907-1708/9
Fax (011) 869-8308

S HEIDENHAIN AB

Fittjavägen 23
Box 3003
S-14503 Norsborg, Sweden
Tel. (08) 53 19 33 50
Fax (08) 53 19 33 77

SGP HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD

50, Lorong 21, Geylang
Singapore 388465
Tel. 749-3238
Fax 749-3922
e-mail: hdhsin@singnet.com.sg

TR ORSEL LTD.

Kusdili Cad. No. 43
Toraman Han, Kat 3
TR-81310 Kadıköy/Istanbul, Turkey
Tel. (216) 3 47 83 95
Fax (216) 3 47 83 93

U.S.A. HEIDENHAIN CORPORATION

115 Commerce Drive
Schaumburg, IL 60173, U.S.A.
Tel. (847) 490-1191
Fax (847) 490-3931

